



مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني من أجل التشغيل
المقدم من البنك الإسلامي للتنمية لتطوير مهنة الخراطة



معهد بيان العالمية
للتدرير والاستشارات وخدمات السلامة المهنية




المهنة : خراطة المعادن

الوحدة الثانية: أساسيات القياس

Basic of Measurements

للصف : الأول

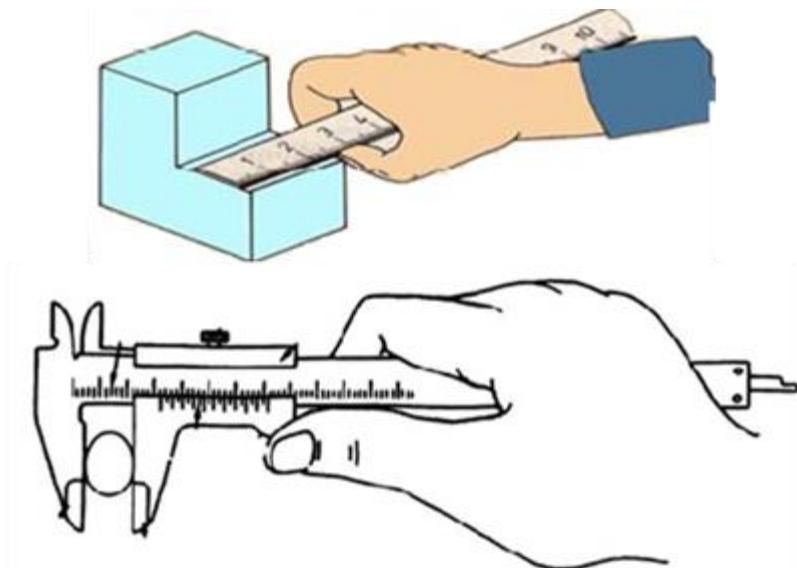

إشراف عام : مدير المكون
مهندسة : مدحية رفعت محمد
مراجعة الفنية والتصميمية
مهندس : سيد كامل محمد جاد

العام التدريسي
2016/2017

إعداد: بيان العالمية للتدرير
مراجعة: د. هانى السيد عبد الحليم
كلية الهندسة - جامعة عين شمس

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

المحتويات

الصفحة	الموضوع	م
٣	ملخص الوحدة التدريبية	١
٤	مقدمة	٢
٥	المعارف النظرية	
٦	- قراءة الأبعاد والمصطلحات الفنية على الرسومات	٣
٨	- القياس ونظم القياس (النظام المترى - النظام الانجليزى)	
١٠	- ادوات قياس الاطوال (المتر "الشريطى والمفصلى"	
١١	- المسطرة المدرجة " القدم الصلب "	
١٥	- القدمة ذات الورنية (عاديه - قدمه ذو مبين الساعة - رقميه - اعمق - ارتفاعات)	
٣٠	اسئلة المعارض النظرية	٥
٣٤	الإجابات النموذجية	٦
٣٦	التدريبات العملية	
٣٧	تدريب رقم : (١) قراءة القياس	
٤٠	تدريب رقم : (٢) استخدام عدد وادوات القياس	
٤٢	استخدام عدد وادوات القياس	

ملخص الوحدة التدريبية

الوحدة	المعارف النظرية	المهارات العملية	الزمن بالساعة	مستلزمات التدريب
٢ - أساسيات القياس	<ul style="list-style-type: none"> - قراءة الأبعاد والمصطلحات الفنية على الرسومات - نظم القياس (النظام المترى - النظام الانجليزي) - أدوات قياس الاطوال (المتر "الشريطي والمفصل") - المسطورة - المدرجة "القدم الصلب" - القدم ذات الورنية " عاديه - رقميه" - ارتفاعات - اعمق) - رقميه - ارتفاعات - اعمق() 	<ul style="list-style-type: none"> - تنفيذ تعليمات السلامة المهنية والبيئية - إستخدام عدد وأدوات القياس - التدريب على مهارات استخدام الأنواع المختلفة للخدمات فى قياس الأبعاد الخارجيه والداخليه والأعمق والأارتفاعات من خلال النماذج 	٤٨	<p>نماذج ومشغولات جاهزه ادوات قياس (متر - المسطورة المدرجة "القدم الصلب " - القدمه ذات الورنية " عاديه - رقميه - ارتفاعات - اعمق" - زهره حرف (٧)</p>

الهدف العام من الوحدة

تهدف هذه الوحدة الى إكساب المتدرب المهارات الفنية الأساسية في مجال قياس الأبعاد وتحديد نقاط التشغيل المختلفة

في نهاية هذه الوحدة ان يكون المتدرب قادرا على :-

- ١- استخدام ادوات القياس المختلفة
- ٢- معرفة مفهوم القياس وأنظمته وتصنيف ادواته
- ٣- معرفة وحدات القياس والتحويل بينهما
- ٤- معرفه ادوات التخطيط
- ٥- كيفية استخدام ادوات التخطيط
- ٦- كيفية استخدام ادوات القياس مثل (القدمه الصلب - القدمه ذات الورنية - البراجل - الشريط الصلب)
- ٧- الصيانة الوقائية لادوات القياس
- ٨- التخزين الامثل لادوات القياس
- زمن التنفيذ: ٢ اسبوع

$$\text{الأسبوع التدريبي} = 2 \text{ يوم} \times 8 \text{ ساعات} = 16 \text{ ساعة}$$

مقدمة

قد استعمل الإنسان القياسات منذ فجر التاريخ للتعرف وتحديد أشياء يستعملها خلال حياته اليومية.

* فقد اخترع الإنسان أجهزة قياس الأطوال و الكيل منذ الحضارات الإنسانية الأولى لتنظيم أسلوب حياته الاجتماعية و الاقتصادية متداولة إلى الان مثل الذراع لقياس الأطوال والخطوة لقياس المسافات (والقدم والاصبع

ولكن اختلاف تلك الأدوات من شخص لاخر تم تطوير الأدوات ووضع قواعد مرجعية لذلك

فقد استعملت قياسات الأبعاد من طرف المصريين الفراعنة بالدقة التي سمحت ببناء الأهرامات

كما استعملت مكاييل دقيقة في المعاملات التجارية بين مختلف الأمم في ذلك الزمان .

و قد أخذ القياس دوراً مهماً جداً في جميع مجالات الحياة البشرية القديمة و الحديثة . و أصبح التطور الصناعي و التكنولوجي و الاقتصادي الذي نعيشه في العصر الحديث هو نتاج الاستعمال الصحيح لمبادئ القياسات بدقة

إنه لمن السهل ملاحظة حياتنا اليومية ملوعة بأنواع عدّة من القياسات بل أصبحت حياتنا (الاجتماعية ، الاقتصادية و السياسية) مرتبطة بأجهزة قياس مختلفة فعلى سبيل المثال لا الحصر :

- جميع التركيبات والمشغولات والصناعات المعدنية والميكانيكية .
- البناء والتشييد واعداد المنازل من الداخل .
- الساعة التي نضعها على أيدينا لمعرفة و تنظيم وقتنا جهاز قياس مهم .
- قيادة السيارة بأمان مرتبطة بأجهزة قياس عدد سرعة السيارة مؤشر درجة الحرارة، مؤشر خزان الوقود قياس درجة الحرارة و سرعة الرياح و اتجاهها عن طريق أجهزة قياس مهم جداً للملاحة الجوية .
- عداد الكهرباء و الماء المجددين في البيت بما أجهزة قياس الاستهلاك و على أساسها ندفع
- التبادلات التجارية بين مختلف الدول مبني على الموازيين و المكاييل .

ولقد وجد تنظيم و تشريع وضعى للقياسات حتى يمكن تنظيم مختلف مجالات الحياة المعاصرة خاصة منها ما يتعلق بالمعاملات التجارية و الصناعية . و منه جاءت المنظمات الدولية و الوطنية للمقاييس و المواصفات . و قد اهتمت هذه الهيئات بدقة القياس و ضبط أجهزته و توحيد الوحدات المستعملة فيه و أساليبه . و قد أدى هذا التنظيم إلى الوصول إلى نتائج مهمة جداً على مستوى الصناعة التي أصبحت قادرة على تصنيع منتجات تتوفر فيها خصوصية التبادلية و جودة عالية حسب المواصفات المطلوبة في الأسواق الدولية و المحلية مما أدى إلى نمو و ازدهار الاقتصاد .

المعارف النظرية

قراءة الأبعاد والمصطلحات الفنية على الرسومات

القياس والمعاييرة

مفهوم القياس أو (المترولوجيا)

خلال دراستك لمختلف العلوم استعملت عدة وأجهزة قياس من أبسطها المسطرة لتحديد أطوال والمنقلة لحساب الزوايا .

القياسات هي علم شامل يدخل في جميع العلوم الطبيعية و التكنولوجيا، و لتطبيقاتها تأثير بالغ على النشاطات البشرية، بحيث أن عدم إجراء القياسات الدقيقة يؤدي إلى نتائج سلبية جدا على كل المستويات، لهذا فقد حظي القياس و بالأخص الكيل و الميزان وهما من أهم أجهزة القياس في المعاملات.

القياس هو: القياس عملية إيجاد قيمة باستخدام أداة مناسبة محددة النوع.
أو هي عملية مقارنة بين البعد المراد قياسه ووحدة قياس معلومة مجسدة في جهاز قياس.

المعاييرة

هي التأكيد من مطابقة القطعة المراد فحصها للمواصفات المحددة لها من حيث الشكل والابعاد دون الحصول على قيمة عدديّة ، تتم المعايرة بواسطة محددات او مجسّدات او اجهزة مخصصة لذلك.


عملية القياس

تتم عملية القياس باستخدام أجهزة و معدات خاصة مهيئة لأغراض القياس، وتسمح بتحديد قيمة البعد المقاس بقيمة عدديّة بالنسبة لوحدة قياس معلومة، وتحتوي نتيجة عملية القياس على ثلاثة معلومات أساسية و هي :


- ١- القيمة العددية التي من خلالها يحدد وصف للبعد أو الخاصية المقاسة .
- ٢- وحدة قياس مناسبة متفق عليها في إطار نظام وحدات القياس الدولي .
- ٣- نسبة خطأ معينة، بحيث أن كل عملية قياس يوجد بها نسبة أخطاء معينة تعود للأسباب تتعلق ب:
 - بالجهاز
 - أو مستعمل الجهاز (القائم بالقياس)
 - أو طريقة و ظروف الاستعمال .

قراءة الابعاد والمصطلحات الفنية على الرسومات


اي رسم هندسى يتكون من مجموعة من الخطوط تحدد شكل وابعاد الجسم المطلوب انتاجه بكمال تفصيلاته كما يعتبر قراءة الابعاد من على الرسم التنفيذى (المشق) ونقلة على الشغله هى اكبر وسيلة لعملية التشغيل والتشكيل منها والملحوظات التالية توضح أن لكل خط من الخطوط المرسوم بها التمرين دلالة اصطلاحية معينة فى الرسم كيفية قراءة الرسم التالى :-

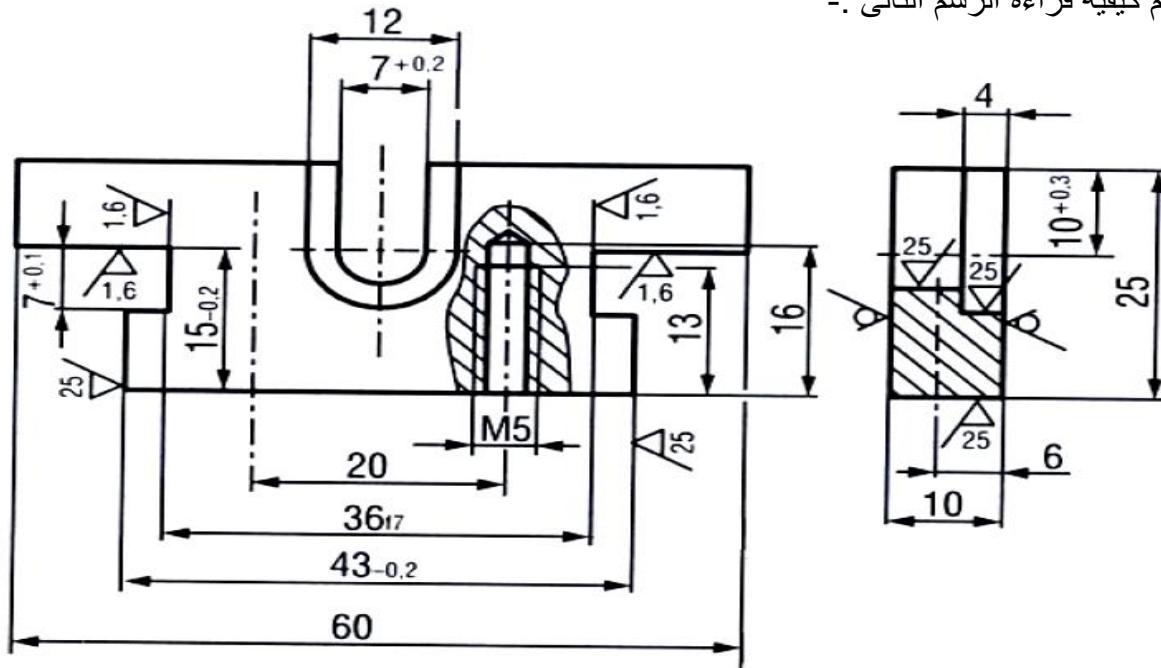

- ١- خطوط التهشير وخطوط الابعاد التي تحدد بأول نقطة وأخر نقطة محصور بينهما البعد
- ٢- توضع ابعاد الزوايا محصورة بين خطى امتداد ويكون خط البعد بشكل قوس نقطة المنتصف المركز الى المحيط خطوط الدليل التي تشير الى موضع معين .
- ٣- توضح الابعاد للحواف المشطوفة عن طريق تحديد زاوية الشطف ومقدار العمق او تحديد عمقه وارتفاعه

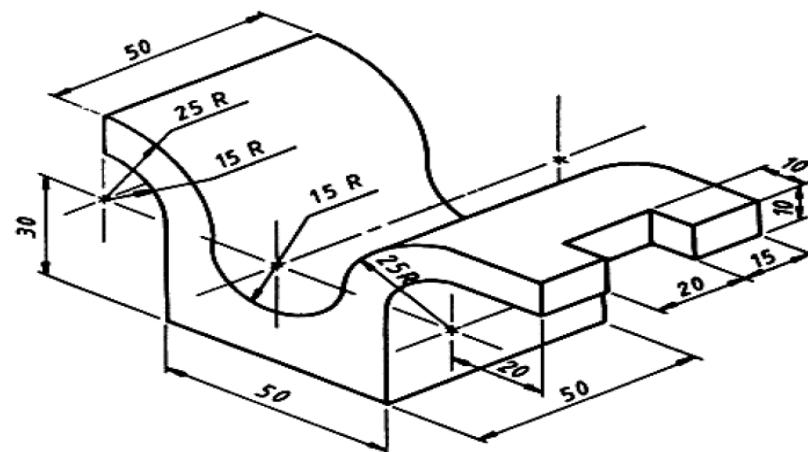

- ٤- معرفة اصطلاحات مقياس الرسم المرسوم به التمرين سواء التكبير والتصغير ومعرفة الطول الحقيقي
- ٥- التكرار في الأبعاد اي يكتب تفاصيل احد الابعاد ثم يذكر عدد التكرار مثل الثقوب المتشابهة الابعد ومتكررة المواقع او الشفرة التي تحدد بقيمة زاويتها او طول ضلعها
- ٦- مصطلح القطر كلة (ق) اونصف القطر (نق) ويكتب قبل كتابه البعد .
- ٧- مصطلح التفاوتات والتتجاوزات والمقصود به هو الخطأ المسموح به في مقياس الجزء ويساوي الفرق بين الحدين الأقصى والأدنى للمقاس ولا تقبل الشغالة إلا إذا كانت واقعه بين هذان البعدان .
- ٨- قراءة عمليات التشغيل وخسونة السطح والتي يرمز لها على الرسم بالرمز  ، والرقم المكتوب يمثل جودة التشطيب بالميكرون .
- قراءة نهاية الاشكال والاعناق مشطوفة الدائرية والعدلة وتوضيح الشطف وأبعاده وزوايا الميل والاقطار وشكل العنق

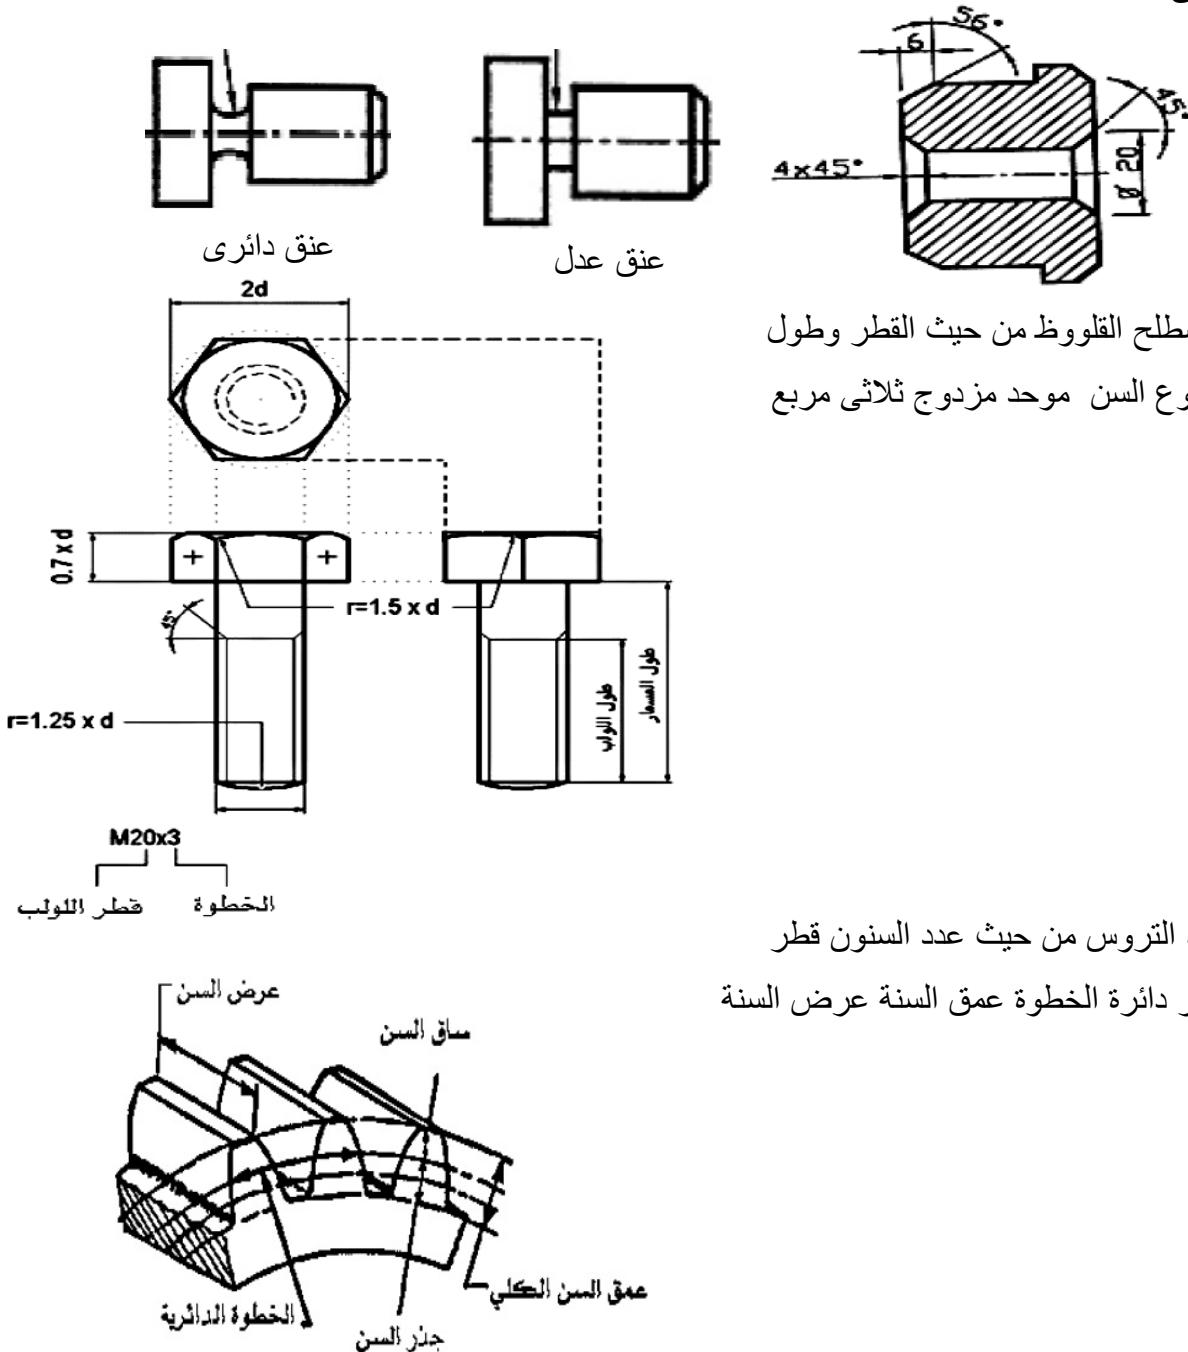

القياس ونظم القياس:

يعتبر قياس الأطوال من أهم طرق الاختبار في المجالات الصناعية ، وله نظامان رئيسيان هما :

- ١- النظام الفرنسي (المتر)
- ٢- النظام الأنجلو-أمريكي (البوصي)

وقد حددت اتفاقية القياس الدولية النظام الفرنسي (المتر) كوحدة عالمية لقياس الأطوال لسهولة وشيوخ إستخدامه

وحدات النظام الفرنسي (المتر) :

في العمليات الإنتاجية بالتشكيل أو التشغيل تعطى الأبعاد (الأطوال) بوحدة المليمتر (مم) كجزء من وحدة المتر الأساسية التي لها أجزاء ومضاعفات يرمز لها برموز مختصرة باللغة العربية والإنجليزية كما يلى :

الكيلومتر	المتر	الديسيمتر	السنتيمتر	المليمتر	وحدات القياس المترية
كم	م	دسم	سم	سم	رمز الوحدة باللغة العربية
km	m	dm	cm	mm	رمز الوحدة باللغة الانجليزية

وحدات القياس الأساسية الدولية International System of Units

يحتوي النظام الدولي لوحدات القياس على وحدات أساسية مبينة في الجدول و وحدات مشتقة

الرمز	الوحدة	الكمية المقاسة Measured Quantity
m	المتر	الطول أو البعد
Kg	كيلوجرام	الكتلة
s	ثانية	الزمن
K	Kelvin	درجة الحرارة
A	Ampere	التيار الكهربائي
mol	Mole	كمية المادة
Cd	Candela	شدة الاستضاءة
rd	Radian	الزاوية المسطحة

الوحدات المستنبطة Derived Units

الرمز	الوحدة من القانون الفيزيائي	الكمية المقاسة Measured Quantity
m^2	الطول × الطول	المساحة Surface
m^3	الطول × الطول × الطول	الحجم Volume
m/s	الطول / الزمن	السرعة الخطية Speed
Hz	$1/s = s^{-1}$	الذبذبة Frequency
kg/m^3	الكتلة / الحجم	الكثافة Density
m/s^2	السرعة / الزمن	التسارع Acceleration
N	الكتلة × التسارع	القوة Force
N/m^2	القوة / المساحة	الضغط Pressure
m^3/s	الحجم / الزمن	التدفق Flow Rate

نظم القياس داخل الورشه

لذا نجد أن معظم أجهزة قياس الأبعاد مثل المسطرة الحديدية أو القدم ذات الورنية مدرجة بهذه الوحدات المليمتر والبوصة وهي كمالي :-

(النظام المترى) الفرنسي

١ متر (م) = 100 سنتيمتر = 1000 ملليمتر (مم)
١ كم = 1000 م (متر)

التحول من الاعلى الى الاقل

الحل كم = من المليمترات

$$= 2 \times 100 \text{ مم} \times 100 \text{ سم} = 20000 \text{ مم}^3$$

التحويل من النظام الانجليزى الى الفرنسي

(نظام البوصة) الانجليزى

١ ياردة = ٣ قدم

١٢ بوصة = اقدام

١ ميل = ١٧٦٠ ياردة

١ بوصة = ٢,٥٤ سم

مثال :-

$$٢ \text{ ياردة} = \dots \dots \dots \text{ مم؟}$$

الحل:

$$1 \text{ ياردة} = 36 \text{ بوصة} , 1 \text{ بوصة} = 25,4 \text{ مليمتر} , \text{ من هذه العلاقة}$$

$$2 \text{ ياردة} = 2 \times 36 \text{ بوصة} = 72 \text{ بوصة}$$

$$72 \text{ بوصة} \times 4 \text{ مليمتر} = 1828,8 \text{ مليمتر}$$

أدوات قياس الأطوال


توجد أنواع كثيرة من أدوات واجهزة لعمليات القياس المختلفة ندرس بعض منها في هذه الوحدة ومنها :-
المتر (الشريطي - المفصل)



خصائص المتر (الشريطي)

- 1 - هى أدوات قياس للأطوال
- 2 - يتم بها قراءة القيمة المطلوب قياسها مباشرة من التدرج الموجود عليها
- 3 - وتكون من الصلب المرن او من البلاستيك او من القماش
- 4 - يمكن طيها فى حيز بسيط ويطبع عليها
- 5 - التدرج المعيارى سواء مترى او بالبوصة
- 6 - يصل طولها فى بعض الاحيان الى اكثرا من 100 متر
- 7 - للحصول على قياس دقيق أثناء القياس تأكد بأن المتر الشريطي يشكل مستقيم وغير مائل او ارتفاع

المسطرة المدرجة:

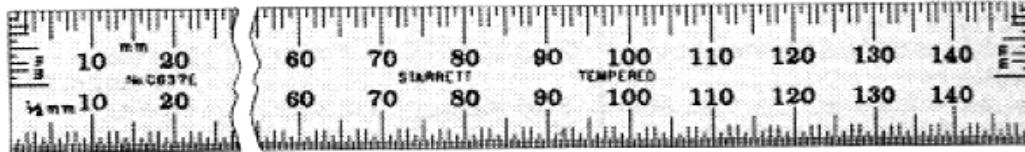

تعتبر من ادوات القياس البعد الخطي الطول (بين نقطتين محددين على خط مستقيم)

تتوافر باطوال من 150 مم الى 1000 مم




تدرج المسطرة من أحد حافتيها بالملليمترات (مم) وتثبت الارقام كل 10 مم اما الحافة الثانية فتدرج بأنصاف الملليمتر (٥،٠) مم و تكون خطوط التدرج محفورة على سطح المسطرة كى لا تختفى بسبب الاستخدام وتقيس المسطرة لأقرب نصف ملليمتر .

تصنع المسطرة من الفولاذ المرن المقسى

تعتمد دقة القياس على عوامل عدة منها :

- 1 - حساسية اداة القياس
- 2 - الضغط المطلوب لضمان التلامس بين المشغولة والاداة
- 3 - القياس فى اتجاه يميل على الاتجاه الصحيح المفروض
- 4 - السهو عند اخذ التدرج
- 5 - اختلاف درجة الحرارة
- 6 - مراعاة استخدام ادوات قياس سليمة من الممكن تكرار القياس اكثر من مرة

طريقة القياس بالمسطرة المدرجة

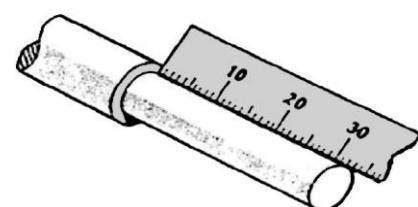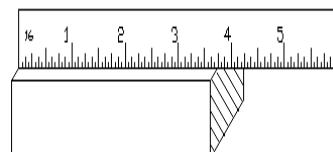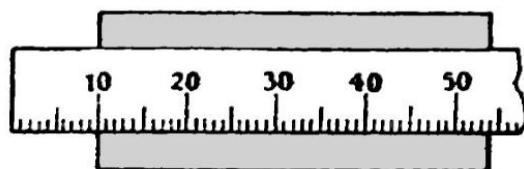


القياس بالمسطرة الصلب والشريط وباقى الادوات يستخدم خط الصفر كبداية لعميلة القياس ثم تقراء الارقام نهاية القياس و تكون القراءة هي المسافة

اما اذا استخدم رقم اخر غير الصفر مثلا من رقم 10 تقراء النهاية ثم يخصم رقم 10 من رقم النهاية ويفضل القياس من اى رقم غير صفر التدرج لانه عرضة للتلف بسبب الاستخدام

فحص استوائية السطوح :-

تستخدم حافة المسطرة الصلب لفحص الاسطح بمراقبة الشق الضوئي بين حافة المسطرة والسطح فيدل وجود الضوء على عدم الاستوائية

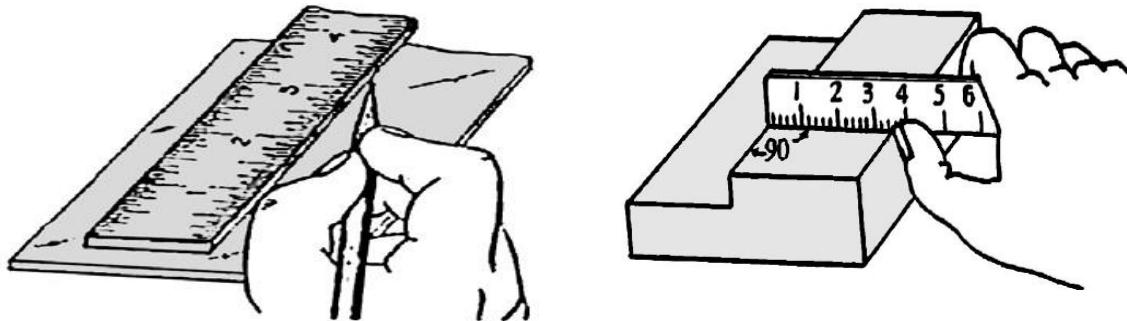


دليل تخطيط خطوط العلام على سطوح المشغولات:-


تستخدم حافة المسطرة كدليل لرسم خطوط العلام على سطوح المشغولات
عند القياس بالمسطرة يجب مراعاة التالي

- يوجد عدة اخطاء في القياسات من عدة عوامل اهمها الخطاء البشري التي تحدث من الشخص نفسه
ومن امثلة ذلك :-
- 1 - خطأ النظر بميل على موضع القياس
لذلك يجب وضع أداة القياس اما مباشرة على حافة سطح القطعة المرغوب قياس طولها او عمودياً عليه
 - 2 - خطأ عدم محاذاة أداة القياس والقطعة المقاسة
 - 3 - يفضل استعمال مصد يقدر الامكان لضمان صحة أخذ القراءة
 - 4 - في حالة عدم استخدام المصد يجب ان ينطبق خط الصفر في المقياس على حافة قطعة العمل التي سيبدأ القياس منها
 - 5 - يجب ان تكون المسطرة متعمدة مع الحافة التي سيبدأ منها القياس دائماً
 - 6 - عند القراءة يجب ان يكون اتجاه النظر عمودياً على مكان القراءة


عوامل يجب مراعاتها عند القياس بالمسطرة

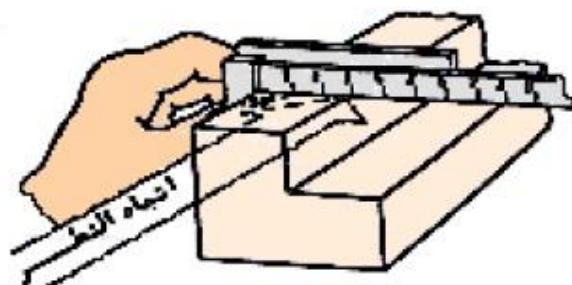


عند القراءة يجب أن يكون اتجاه النظر عموديا على مكان القراءة

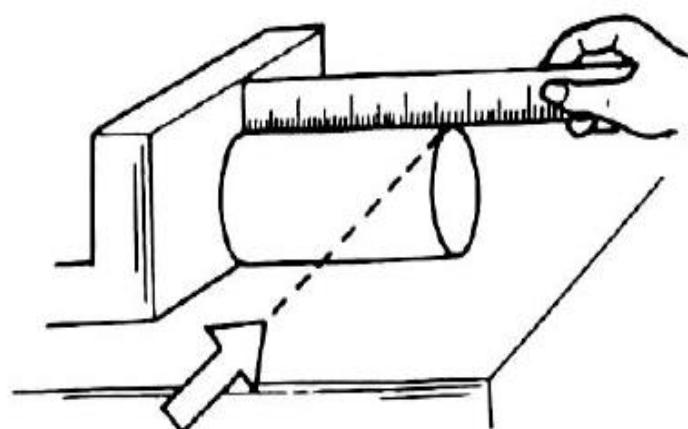


محاذاة أداة القياس والقطعه المقاسة

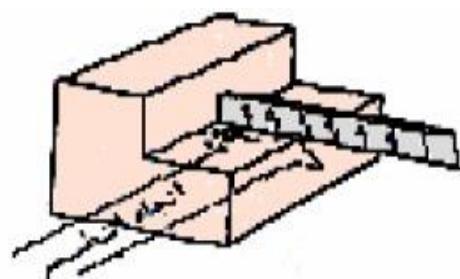

يجب ان تكون المسطرة متعامدة مع الحافة التي سيبدأ منها القياس دائمًا

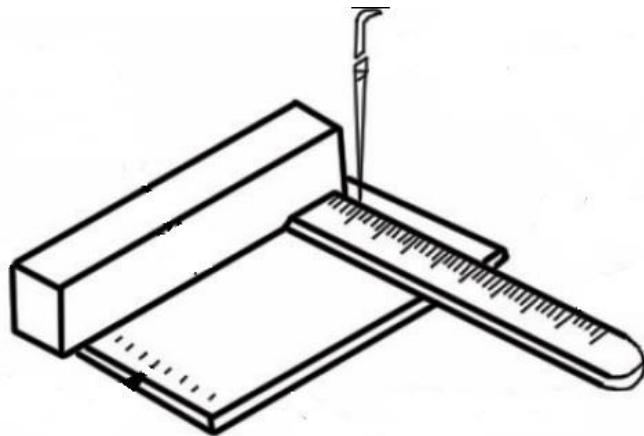

استعمال مصد يقدر الامكان لضمان صحة أخذ القراءة

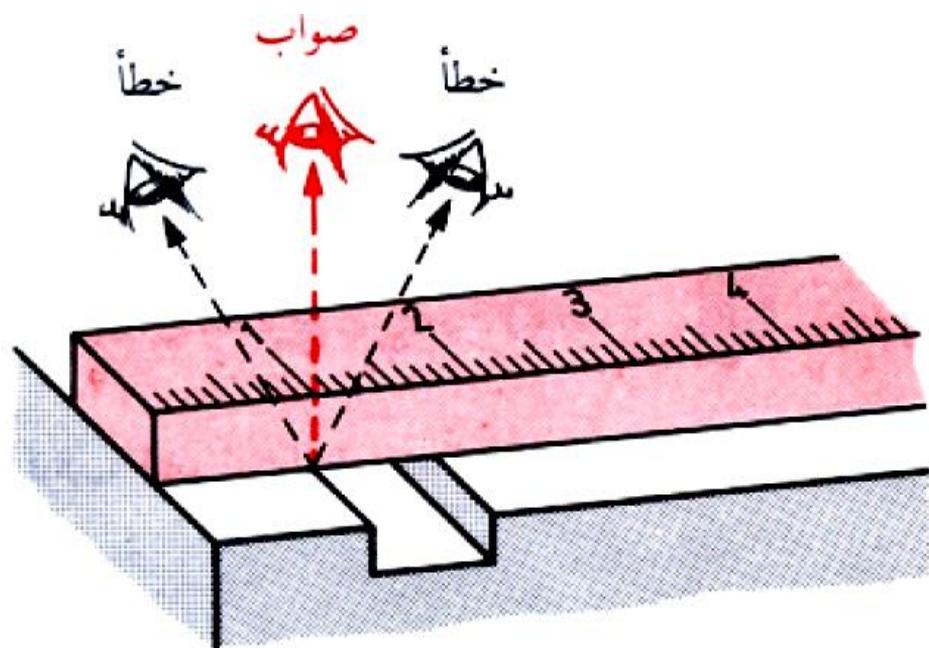


خطأ النظر بميّل على موضع القياس

القدم ذات الورنية

تعتبر القدم المترلقة ذات الورنية أهم جهاز قياس مستخدم في مهن تشغيل المعادن ، بسبب إمكاناتها المتعددة في القياس وبساطة تصميمها وسهولة استخدامها .

وهي ملائمة بصفة خاصة للقياسات السريعة ، حيث يمكن أن تجري بها قياسات داخلية وخارجية ، وفي أحيان كثيرة قياسات أعمق . ولا تظهر القيمة المقاسة كبيرة على القدم المترلقة .

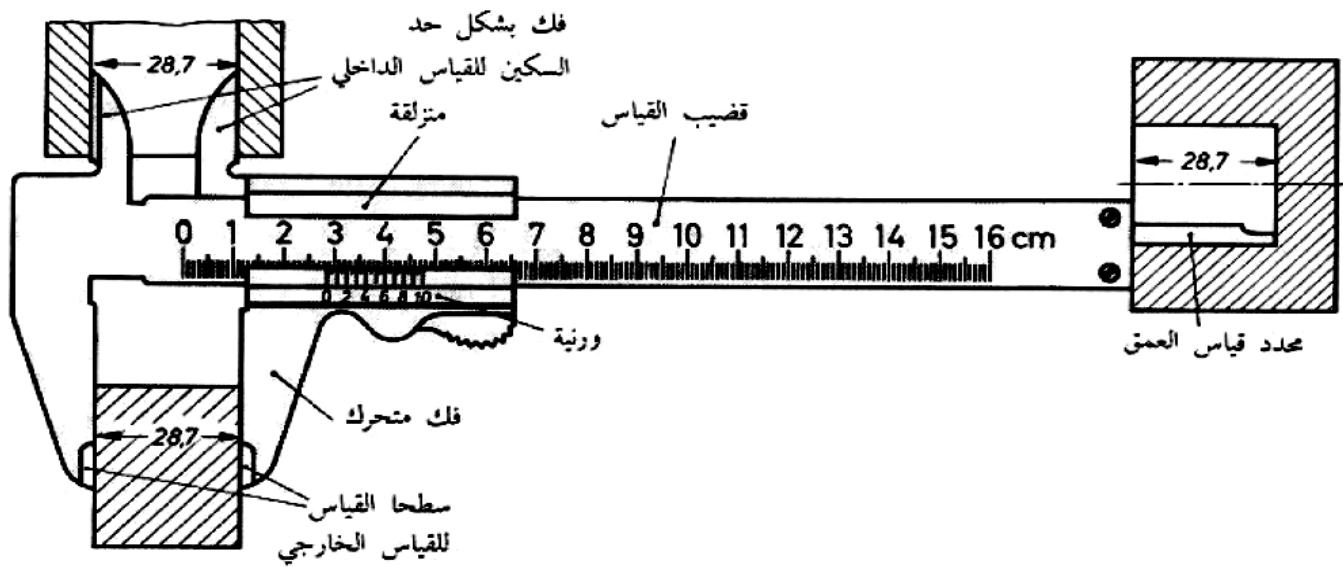

تركيب القدم ذات الورنية من جزئين أساسين :

أ - الجزء الثابت : ويحتوي على فك ثابت متصل بمسطورة القياس الرئيسي (main scale) عادة ما تكون مسطورة القياس الرئيسي مدرجة بالمليمتر (mm) من جهة و بالبوصة (inch) من جهة أخرى . نقرأ على مسطورة القياس الرئيسي المليمترات الصحيحة وهذا الجزء متصل بأحد فكى القياس وهو الفك الثابت

ب - الجزء المتحرك : وهو على شكل مترلقة تحمل الفك المتحرك و ورنية القياس . تكون ورنية القياس مدرجة بأجزاء الملليمتر المتمثل في دقة الجهاز .

تمكن الورنية من قراءة الكسور الموجودة على مسطورة القياس الرئيسي بدقة قياس عالية . عادة ما تكون هذه الدقة بـ $0.1 = 1/10$ مم (أو $0.05 = 1/20$) مم ، أو $(0.02 = 1/50)$ مم .

وتتم عملية القياس باستعمال القدم ذات الورنية بوضع المقاييس المراد قياسه بين الفكين الثابت والمتحرك (دون الضغط عليهما بقوة .)

كما تحتوي القدم ذات الورنية على ساق أو عمود لقياس أعمق الثقوب

مواصفات القدمة ذات الورنية

- 1- تصنع من صلب لا يصدأ
- 2 - عبارة عن مسطرة مقسمة بالملليمترات من جهة والبوصات من جهة أخرى
- 3 - ينتهي طرفها بالفك الثابت
- 4 - يتعامد الفك الثابت مع المسطرة تعامدا تماما
- 5 - تنزلق ورنية تنتهي بالفك المتحرك
- 6 - تجمع بين النظامين المترى بالملليمترات والإنجليزى بالبوصات واجزائهما
- 7 - يقسم الفك المتحرك المساعد باجزاء وذلك لتحديد القياس بدقة
- 8 - تتدرج اطوال القدمة لاماكن استخدامها للمشغولات ذات الابعاد والاقطرار الكبيرة لتصل الى 1500 ملليمتر اى 1.5 متراً وتتميز بنفس الدقة كاصغر قدمه

استعمال القدمة ذات الورنية

متعددة الاستخدامات حيث انها تستعمل القدمة ذات الورنية في الورش و المختبرات لإجراء قياسات الأبعاد الخارجية و الداخلية و أعمق التقوب في القطع و المشغولات

فكرة القياس بواسطة القدمة ذات الورنية

تعتمد فكرة القياس على نظرية مقياس الورنية وهي تحديد قيمة كسور اقل تدرج على المقياس الرئيسي وهذه القيمة تعتمد على اسلوب تدرج مقياس الورنية الذي تم تقسيمه الى عدد اختيارى من الاقسام تبعاً للدقة المطلوب حسابها

وكلما زادت عدد التقسيمات لتدرج الورنية زادت الدقة ونستطيع من خلال ذلك قياس ابعد اصغر بدقة اكبر


مميزات القدمة ذو الورنية

- 1 - تصنع من صلب لا يصدأ
- 2 - ذو حجم مناسب
- 3 - سهلة الاستخدام
- 4 - إمكان تثبيتها على القياس المطلوب
- 5 - دقة عالية في القياس وقلة الأخطاء
- 6 - نستطيع من خلالها قياس اجزاء الملل
- 7 - لها انواع رقمية يمكن قراءة الابعاد بدقة اكبر

استخدامات القدمة ذو الورنية

١ - قياس الابعاد الخارجية


وذلك بوضع الشغله بين الفكين المخصصين لقياس الخارجى كما بالشكل

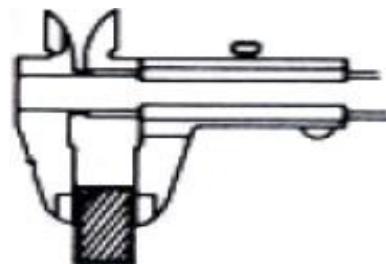

قياس الابعاد الخارجية

٢ - قياس الابعاد الداخلية

وذلك بوضع الشغله بين الفكين المخصصين لقياس الداخلى كما بالشكل

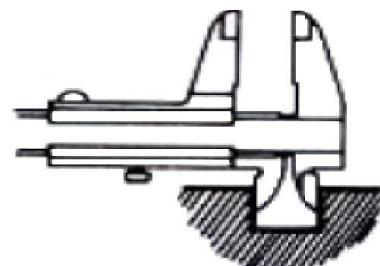

قياس الابعاد الداخلية


٣ - قياس الاقطرار

يتم قياس الاقطرار الداخلية والخارجية والбинية كما بالشكل




قياس الاقطرار

٤- قياس ابعاد القلاووظ المختلفة وطول الخطوة

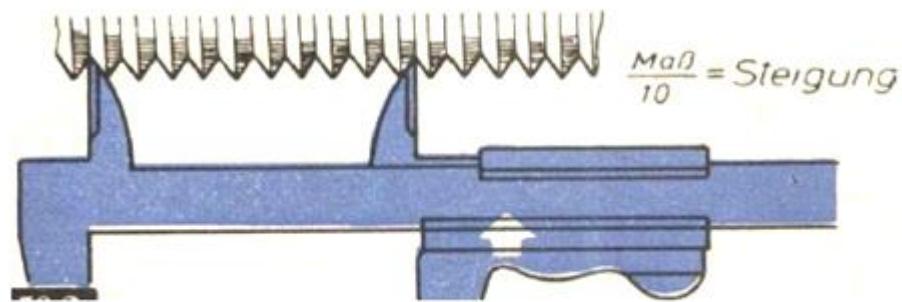


: استخدام القدمة في حساب الخطوة

٥- استخدام القدمة في التخطيط والعلم

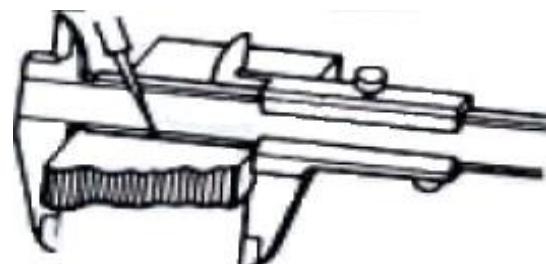

استخدام القدمة في التخطيط والعلم للخطوط المستقيمة

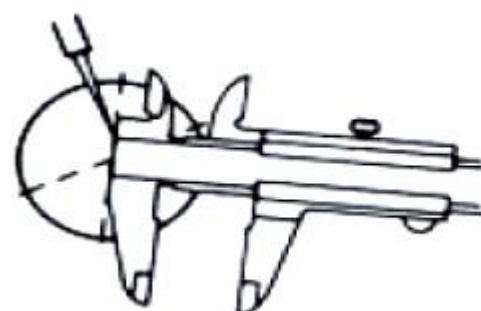


استخدام القدمة في التخطيط والعلم


كيفية قراءة الابعاد على القدم ذات الورنية

قبل عملية القياس لضمان اجراء قياس صحيح باعلى دقة ممكنة يجب اتباع ومراعاة القواعد التالية :-

- 1 - ان يكون فكى القياس نظيفين
- 2 - ابعاد فكى القياس عن المشغولة بقدر الامكان اثناء امارها عليها
- 3 - ان تكون القدمة عمودية لا مائلة ومرتكزة على حافتها اثناء القياس
- 4 - عند قياس قطر داخلى يجب ان يكون فكى القدمة متوازدين على محور الشغالة
- 5 - ان يكون النظر عموديا على تدرج القدمة والورنية اثناء القراءة
- 6 - امساك القدمة بقوة ضغط مناسبة لعملية القياس

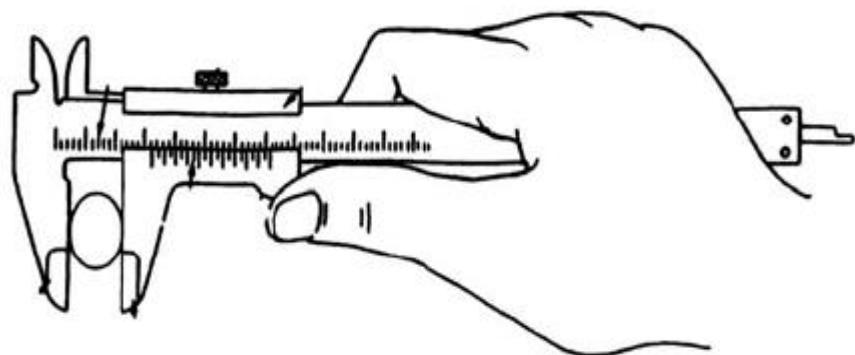

امساك القدمة بقوة ضغط مناسبة لعملية القياس

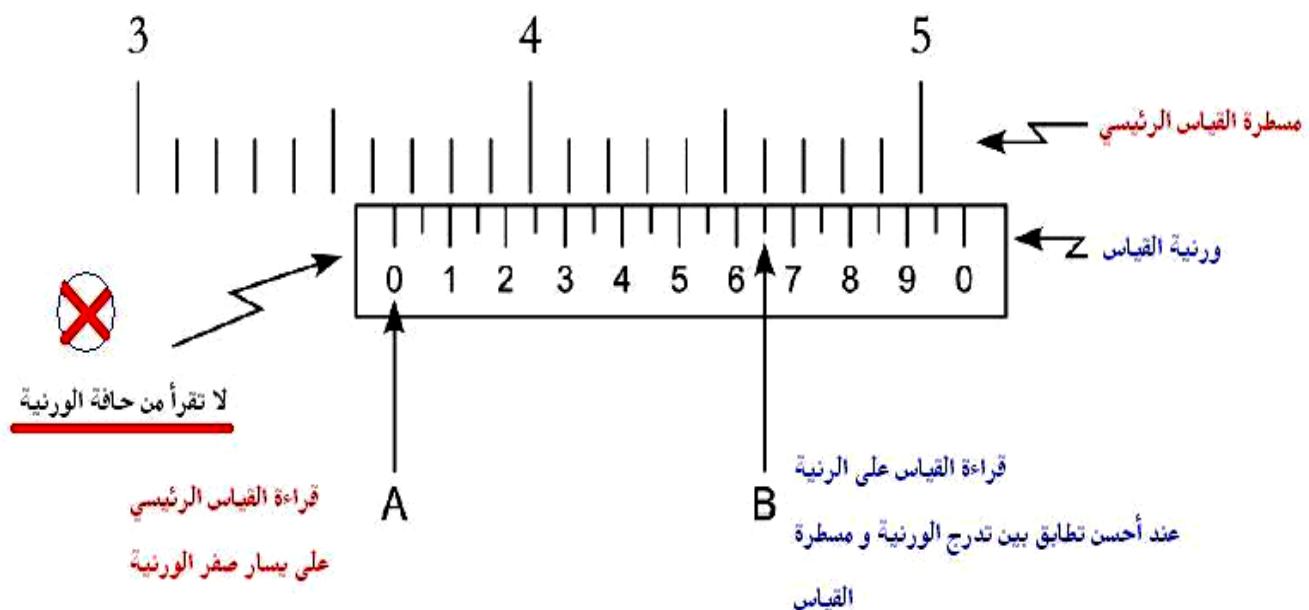

تم عملية قراءة قياس القدم ذات الورنية على مراحلتين أساسيتين :

أولاً :-

ننظر إلى ورنية القياس وبالتحديد إلى موقع الصفر ونقرأ العدد الذي على يساره والمسجل على مسطره القياس الرئيسي . نسجل قيمة القراءة (A) بالملليمترات الصحيحة.

ثانياً :-

ننظر إبتداءً من صفر المسطرة ونحدد أول تطابق تام بين تدرج المسطرة و الورنية ثم نقرأ عدد تدرج الورنية المسجلة مع التطابق ، يضرب هذا العدد في دقة الورنية ويكون ذلك قيمة قراءة الورنية (B) بأجزاء الملليمتر.

يكون حاصل جمع قيمة (A) وقيمة (B) نتيجة قيمة القياس على الجهاز القدم ذات الورنية.

يتم تحديد دقة الورنية من لوحة تفاصيل الجهاز و عادة ما تكون مسجلة على الجهاز .

إذا لم نتمكن من ذلك فيمكن حساب الدقة بطريقة بسيطة جدا بحيث إذا علمنا بأن مقياس الورنية الإجمالي يساوي 1مم؛ فيمكن عد عدد التدرجات في الورنية و لتكن ن مثلا . تكون الدقة هي أصغر تدرج على الورنية و تحسب بالعلاقة $N = (d/1) \text{ مم}$.

نظريّة الورنية

من المستحيل تصميم أداة قياس يقسم عليها السنتمتر الواحد إلى 100 جزء على تدرج واحد ليساوي الجزء الواحد منه 0.1 مم

وبالفرض تم ذلك فلا يمكن رؤيتها بالعين المجردة والقراءة منه وتميزة

لذا صممت ورنية للمساعدة الغرض منها هو تكبير الأجزاء من الملل

تنزلق هذه الورنية على المسطرة الصلب المدرجة فذلك سميت بالورنية المنزلقة

تستخدم الورنية المنزلقة مع التقسيم الأساسي بالمسطرة لاماكن قراءة الأجزاء الصغيرة من الملليمتر ليصل دقة القراءة إلى 0.1 او 0.05 او 0.02

ودقة في البوصة إلى 0.001 من البوصة


ويمكن بالعين المجردة ان تقراء الدقة بسهولة ويسر

حساب القياس في الالات ذات الورنية في النظام المترى


النوع الاول:-

القدم ذات دقة (10/1م) القدم ذات العشريه نجد ان التدرج للورنية ينقسم الى 10 اجزاء وذلك لأن حساسية القياس بها $0.1/1\text{م} = 0.1\text{ م}$ اي يأخذ 9 م وتقسم الى 10 اجزاء يوجد منها الورنية الموسعة وهو تقسيم 19 م الى 10 اجزاء وذلك للتوضيح اكثر

- يقراء القياس اولا من على التدرج الرئيسي
- يلاحظ الجزء المتطابق على المنزفة مع المقياس الرئيسي
- يقسم هذا الرقم على 10
- يضاف ناتج القسمة على الرقم الصحيح المقاس اولا

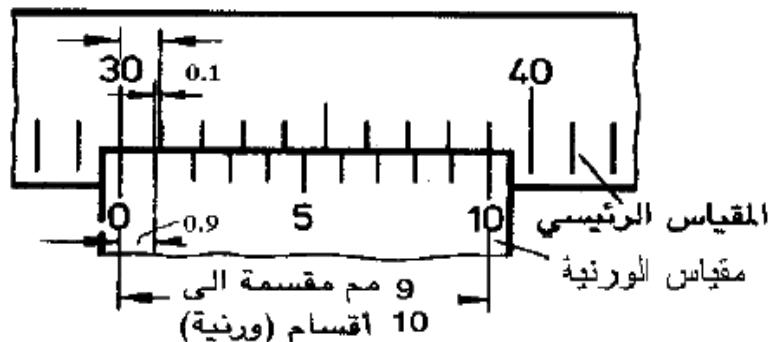

تقسيم مقاييس الورنية العشريه.

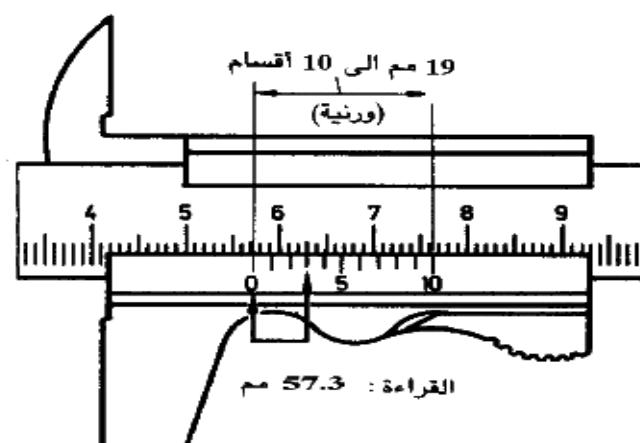

الورنية العشريه الموسعة.


نلاحظ ان الخط الثالث من التقسيم به تطابق

ذلك بعد وجود الصفر من رقم 57 م ورقم 58 م

تصبح القراءة 57.3 م

مثال : - على القدمة ذات دقة (10/1مم) القدمة العشرية

الشكل التالى يوضح جزء من القدمة دقة 0.1 ملليمتر حدد القراءة

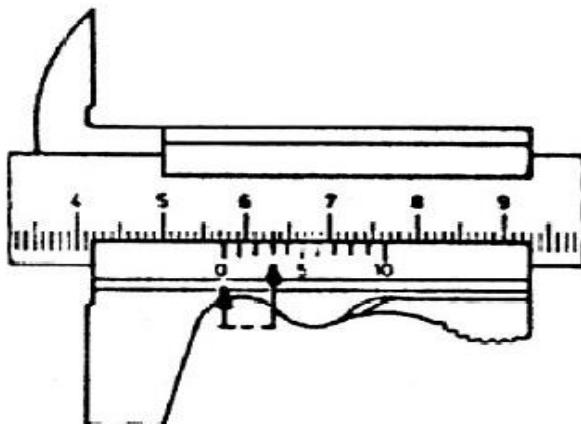

الحل :-

اثناء تحرك الورنية المنزلاقه على المسطورة ليتجاوز صفر التقسيم المساعد بالورنية 57 ملليمتر ليشير السهم الصغير لتحديد قراءة المليمترات الصحيحة على المسطورة وهي ما بين 57 و 58 ملليمتر
اى ان القياس أكبر من 57 ملليمتر واقل من 58 مم


هذا يعني أن قراءة المليمترات الصحيحة $57 = \text{مم}$

يضاف اليها جزء من المليمتر الذي يشير اليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزلاقه وهو 0.3 ملليمتر

$$\text{اذا قراءة القدمة } 57 + 0.3 = 57.3 = \text{ملليمتر}$$

مثال (2) : - على القدمة ذات دقة (10/1مم) القدمة العشرية

الشكل التالى يوضح جزء من القدمة دقة 0.1 ملليمتر حدد القراءة

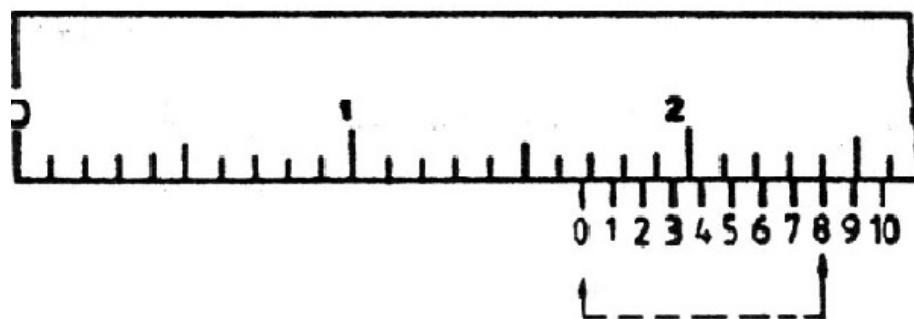

$$\text{قراءة القدمة } = 16.8 \text{ ملليمتر}$$

الحل

عند تحرك الورنية المنزلاقة على المسطرة ليتجاوز صفر التقسيم المساعد بالورنية 16 ملليمتر ليشير السهم الصغير لتحديد قراءة المللليمترات الصحيحة على المسطرة وهي ما بين 17 و 16 ملليمتر اي ان القياس اكبر من 16 ملليمتر واقل من 17 مم

هذا يعني أن قراءة المللليمترات الصحيحة 16 = مم يضاف اليها جزء من المللليمتر الذي يشير اليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزلاقة وهو 0.8 ملليمتر


$$\text{اذا قراءة القدمة } 16.8 = 16 + 0.8 \text{ ملليمتر}$$

النوع الثاني:

القدمة ذات دقة (20:1 مم) (القدمة العشرينية)

نجد ان التدرج للورانية ينقسم الى 20 اجزاء

وذلك لأن حساسية القياس بها 20-1 مم اي 0.05 مم

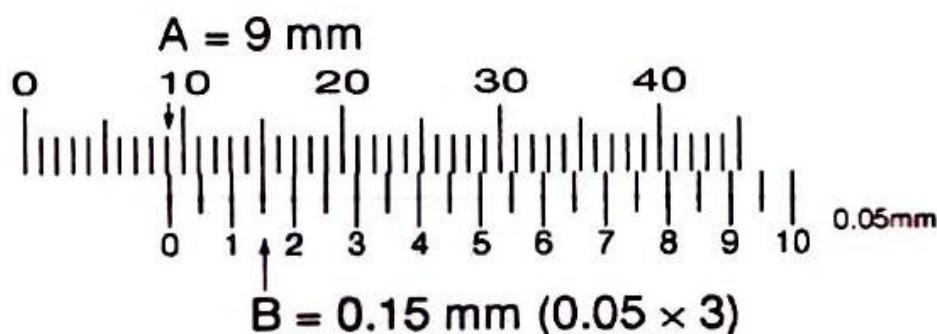

مثال :- على القدمة ذات دقة (20:1 مم) (القدمة العشرينية)

حساسية القدمة $= 0.05 / 20 \text{ مم}$

الملليمترات الصحيحة (عدد الاجزاء الكاملة في التدرج الرئيسي والتي على يسار الصفر داخل الورانية 9 = (مم المشار اليها بحرف A

لان كل خط (شرطه تمثل واحد مللي وان الصفر في الورنية بعد 9 مللي

نبحث عن تطابق الخطوط

نجد ان التتطابق في الخط الثالث من خطوط الورانية المشار اليها بحرف B

يمثل كل خط (شرطه 0.05 (من الملل

اذا)3 الخط الثالث $0.05 \times 0.15 = 0.15 \text{ مللي على الورنية}$



اذا القراءة الكلية = 9.15 م

النوع الثالث:-

القدمه ذات دقة 50-1مم (القدمه الخمسينية)

نجد ان التدرج للورانية ينقسم الى 50 اجزاء

وذلك لأن حساسية القياس بها $50-1\text{مم} = 0.02\text{مم}$

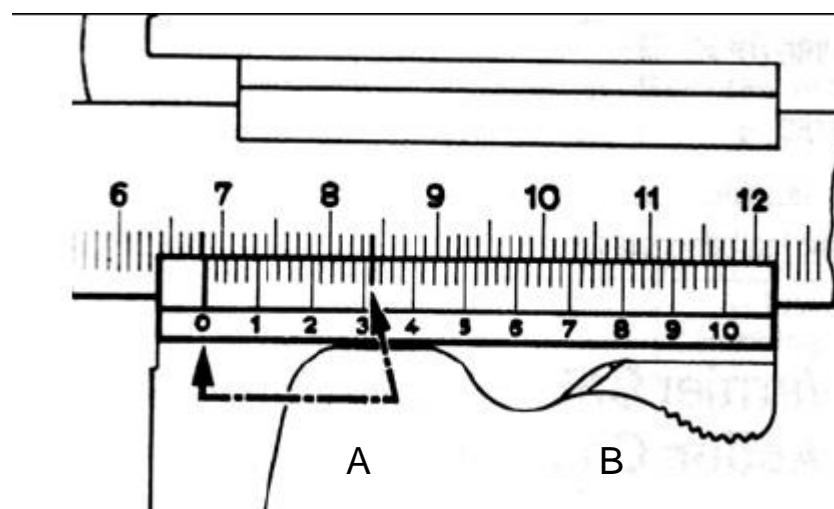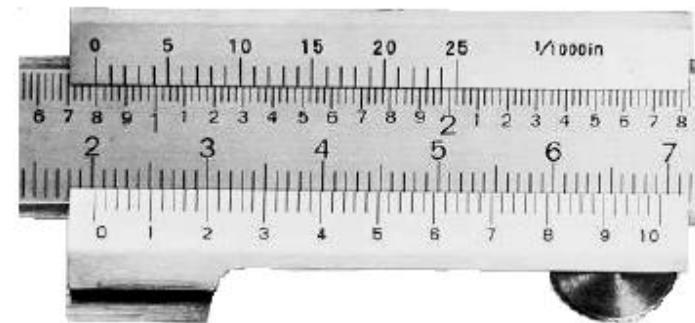

مثال :- على القدمه ذات دقة 50-1مم (القدمه الخمسينية)

$$\text{حساسية القدمة } 50 = 0.02 : 1\text{مم}$$

المليمترات الصحيحة (عدد الاجزاء الكاملة في التدرج الرئيسي والتي على يسار الصفر داخل الورانية) = 68مم المشار اليها بحرف A

نجد ان التطابق في الخط السادس عشر من خطوط الورانية المشار اليها بحرف B

$$\text{اذا القراءة الكلية } 68.32 \text{ مم } 16 \times 0.02 \text{ مللي}$$

اشكال اخرى للقدمه ذات الورنية

يوجد اشكال اخرى مستحدثة للقدمه ذات الورنية

لتسهيل عمليات القياس و اختلاف زوايا الرونية


و منها :-

قدمه الورنية ذو مبين الساعة



قدمه الورنية ذو مبين الساعة


القدمه ذو الورنية الرقمية

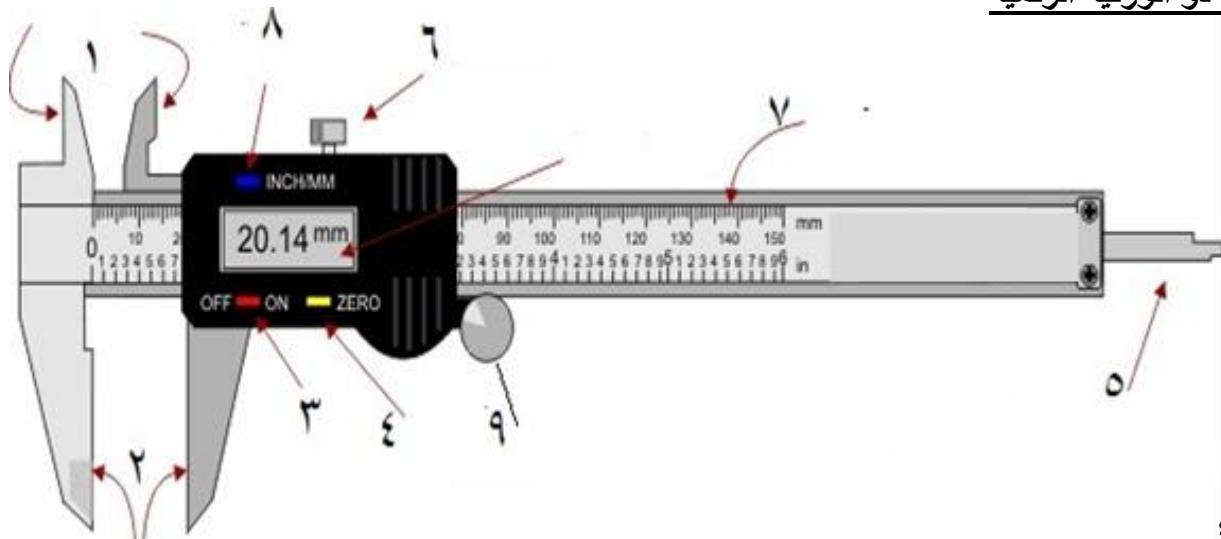


الأجزاء

- 1 - فكي القراءة الداخلى
- 2 - فكي القراءة الخارجى
- 3 - مفتاح التشغيل
- 4 - مفتاح الصفر لبدء القراء
- 5 - لقياس الأعماق
- 6 - مفتاح تثبيت
- 7 - تدريج
- 8 - التحويل لقياس بالبوصة
- 9 - بكرة الانزلاق

استخدامات القدمه ذو الورنية الرقمية

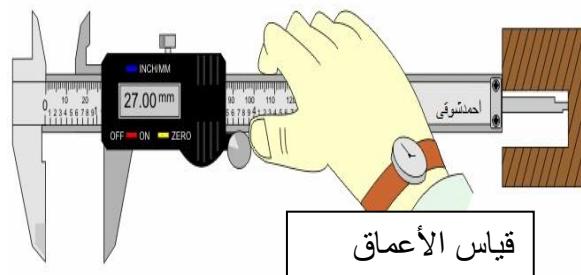


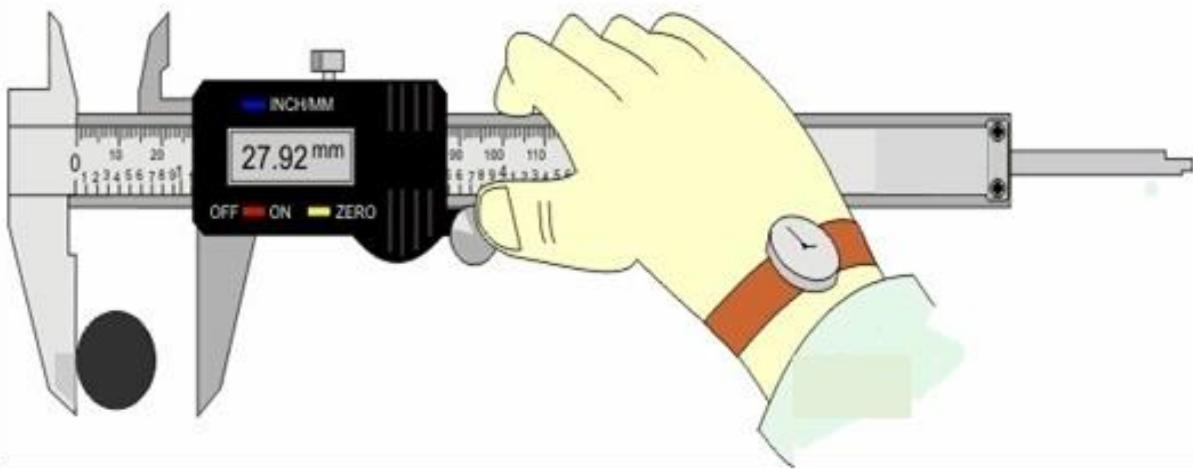

امساك القدمة بقوة ضغط مناسبة لعملية القياس

قدمه ورنية لقياس الاعماق :-

تستخدم القدمة ذات الورنية لقياس أعماق المجاري الطولية المشكّلة بالماكينات اويدويا مثل عمليات التأجين ولقياس أطوال الثقوب المتردّجة في العمق (غير نافذة) والتجاويف للمشعولات المختلفة

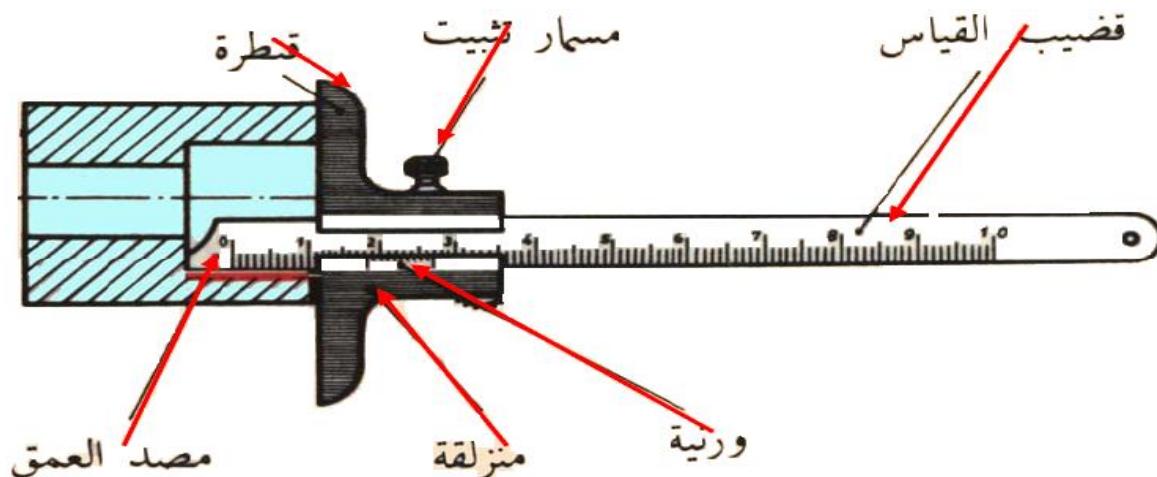

اجزاء قدمه ورنية لقياس الاعماق:-

1 - قدمه صلب ثابتة للقياس

2 - وقنطرة تنزلق عليها الورنية

3 - مصد العمق

4 - مسامار ثبيت

وإجراء عملية القياس :-

تثبت القنطرة على سطح قطعة الشغل برفع قضيب القياس حتى يرتكز على السطح الداخلي قاع الشغالة (ثم يربط مسامار التثبيت)
تحدد قيمة القراءة بنفس الطريقة المستخدمة في القدمة ذات الورانية التقليدية

يجب مراعاة بعض القواعد عند استخدام قدمة قياس الاعماق لتجنب بعض الاخطاء المصاحبة للقياس :-

- أ - يتم ضبط قدمة قياس الاعماق على مقاس اصغر من العمق المطلوب قياسة (نفريا)
- ب - (ثبت القنطرة) قاعدة الارتكاز على سطح قطعة العمل ومن ثم يدفع بتدريج القياس حتى يركز على السطح الداخلي (القاع)
- ج - التاكد من امتداد فك القياس الى المسافة الكافية للامسة سطح الشغالة
- د - وضع القدمة عموديا على الشغالة دون انحراف
- ه - يتم تثبيت تدريج القياس بواسطة مسامار التثبيت الجانبي
- و - يتم رفع قدمة الاعماق بشكل راسى من مكان التجويف المقاس عمقه ومن ثم تقرأ قيمة القياس للعمق



قدمه قياس الارتفاعات

تعتبر قدمة قياس الارتفاعات ذات الورنية من اهم ادوات القياس والشنكره والعلام و تستخد لقياس الارتفاعات ولرسم خطوط العلام العرضية المتوازية وذلك بالاستعانة بزهرة الاستواء

قدمه قياس الارتفاعات والشنكره وتكون من

- 1 - مقياس رئيسي يرتكز على قاعدة القدمة
- 2 - فك متحرك يختلف شكله تبعا لنوع القدمة
- 3 - قنطرة تحتوى على ورنية
- 4-مسamar للتثبيت

هذه القدمة يمكن استخدامها فى انجاز العلامات على المشغولات (الشنكره)

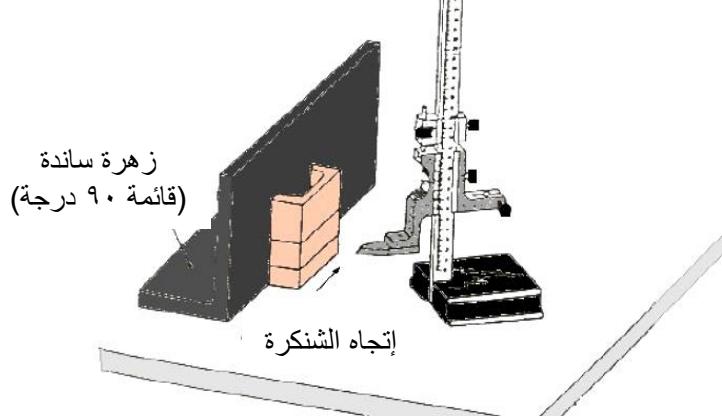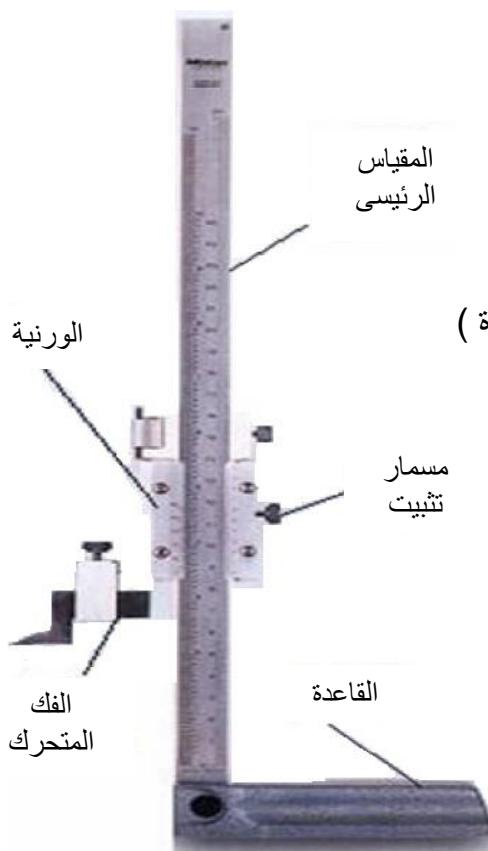

كيفية إستخدام الشنكار الحساس

اشكال قدماء قياس الارتفاعات



قديمة ارتفاعات
ذو ورنية رقمية



قديمة ارتفاعات
ذو ورنية مبين ساعة




قديمة درجة


أسئلة المعرفة النظرية

السؤال الاول :-

تعرف على أدوات القياس المبينة بالرسم الآتى ثم اكتب الاسم

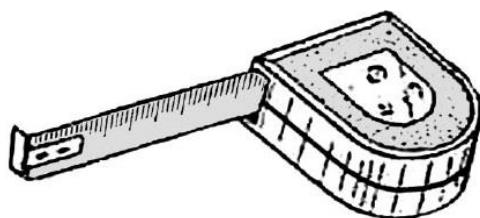

..... ١- الشكل (١) هو :

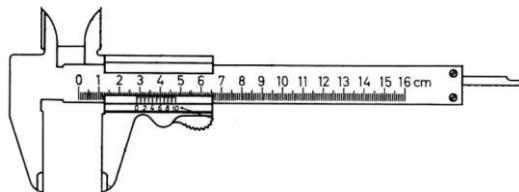

..... ٢- الشكل (2) هو :



..... ٣- الشكل (3) هو :

السؤال الثاني :-

ضع دائرة حول الحرف الدال على الاجابة الصحيحة او اكثر الاجابات صحة من العبارات الآتية :-
القياس يتم بواسطة ؟

- (أ) شوكة العلام
- (ب) المبرد
- (ج) القدمة الصلب
- (د) نظارة اللحام

السؤال الثالث :-

تدريب على التحويل:-

اكتب الحل داخل الجدول المبين

التدريب الاول :-

$$D \text{ طول } 4 \text{ بوصة} = \dots \text{ مللي} = \dots \text{ سم}$$

التدريب الثاني :-

$$L \text{ هو مجموع اطوال } 25.60 \text{ سم} + 50 \text{ مم} = \dots \text{ سم}$$

التدريب 2		التدريب 1
$L = 25.60 \text{ cm} + 50.5 \text{ mm} = \dots \text{ mm}$ $= \dots \text{ cm}$		$D = 4 \text{ in} = \dots \text{ mm} = \dots \text{ cm}$
الحل		الحل

التدريب (٣)

ه = طول 5 بوصة كم تساوى من سم وكم تساوى من الملل

التدريب (٤)


تدريب على التحويل:-

اكتب الحل داخل الجدول المبين

التدريب 4	التدريب 3
$A = 35.85 \text{ cm} + 150.5 \text{ mm} + 20 \text{ cm}$ $A = \text{ mm} = \text{cm}$	ه = بوصة سم مم
الحل	الحل


تدريب (٥)

اذكر دقة الورنية و اكتب القراءة
دقة الورنية هي القراءة
..... القراءة

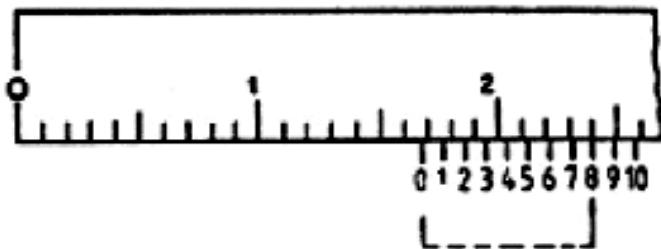


تدريب (٦)

اذكر دقة الورنية و اكتب القراءة
دقة الورنية هي القراءة
..... القراءة =

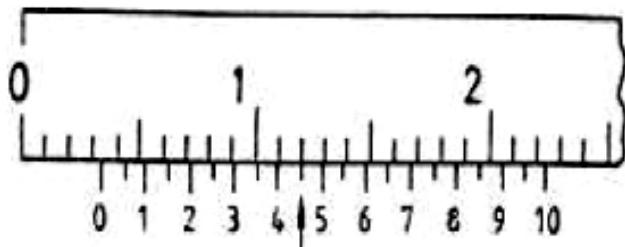

تدريب (٧)

اكتب مما تتكون القدمة ذو الورنية الرقمية

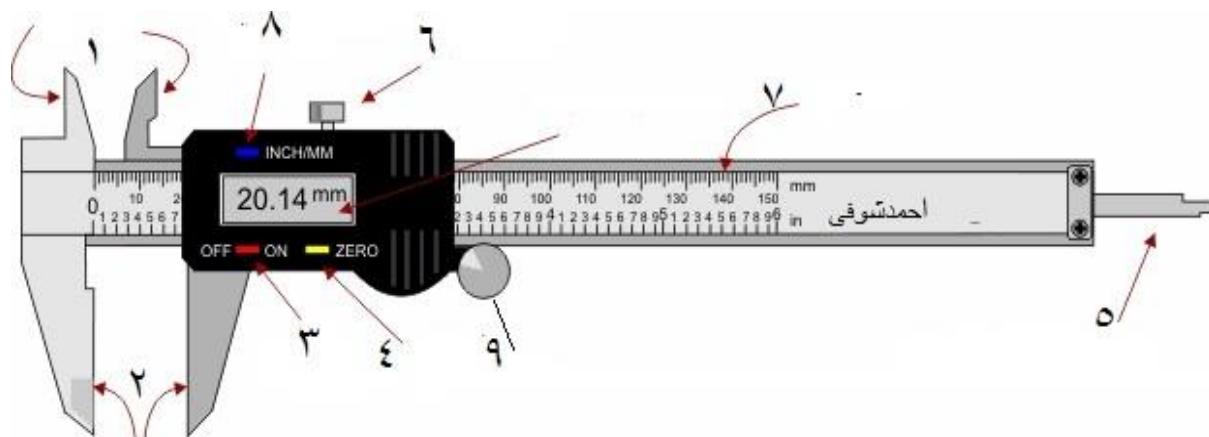

- -١
- -٢
- -٣
- -٤
- -٥
- -٦
- -٧
- -٨
- -٩

الأجابت النموذجية

حل التدريب (١)

اولا يتم تحويل البوصة الى مم
وذلك بضرب مقدار البوصة $\times 25.4$ لأن البوصة الواحدة = 25.4 مللى

$$D = 4 \text{ in} = 4 \times 25.4 \text{ mm} = 101.6 \text{ mm}$$

ثانيا - يتم تحويل المللی الى سم وذلك بالقسمة على 10

$$D = 4 \text{ in} = 101.6 / 10 = 10.16 \text{ cm}$$

حل التدريب (٢)

يتم تحويل سم الى مم وذلك بضرب سم $\times 10$

$$L = 25.60 \text{ cm} = 256.0 \text{ mm}$$

بعد التحويل يتم جمع الفadir المتشابه

$$L = 256.0 \text{ mm} + 50.5 \text{ mm} = 306.5 \text{ mm}$$

يتم تحويل المللی الى سم وذلك بالقسمة على 10

$$L = 306.5 \text{ mm} = 306.5 / 10 \text{ cm} = 30.65 \text{ cm}$$

حل التدريب (٣)

$$h = 5 \text{ بوصة} = \text{ سم} = \text{ مم}$$

وذلك بضرب مقدار البوصة $\times 25.4$ لأن البوصة الواحدة = 25.4 مللى

ثم يقسم حاصل الضرب على 10

$$h = 127 \text{ mm} = 12.7 \times 25.4 \text{ سم}$$

حل التدريب : (٤)

$$A = 35.85 \text{ cm} + 150.5 \text{ mm} + 20 \text{ cm}$$

الخطوة الاولى يتم تحويل الابعاد من مللی السم وذلك بالضرب $\times 10$

$$A = 35.85 \text{ cm} + 15.05 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 70.90 \text{ cm}$$

الخطوة الثانية يتم تحويل الابعاد من سم الى مللی وذلك بالقسمة على 10

$$A = 358.5 \text{ mm} + 150.5 \text{ mm} + 200 \text{ mm} = 736 \text{ mm}$$

$$A = 736 \text{ mm} = 70.90 \text{ cm}$$

حل التدريب (٥)

دقة الورنية هي عشرية.


ذلك لأن تقسيم الورنية الى عشرة اجزاء

القراءة 16.....mm + 0.8 من المللی .

$$= 16.8 \text{ mm}$$

حل التدريب 6

دقة الورنية هي عشر بینية
ذلك لأن تقسيم الورنية الى عشرين جزء
القراءة $3 \dots \text{mm}$ + 0.45 mm من المللی
 3.45 mm .

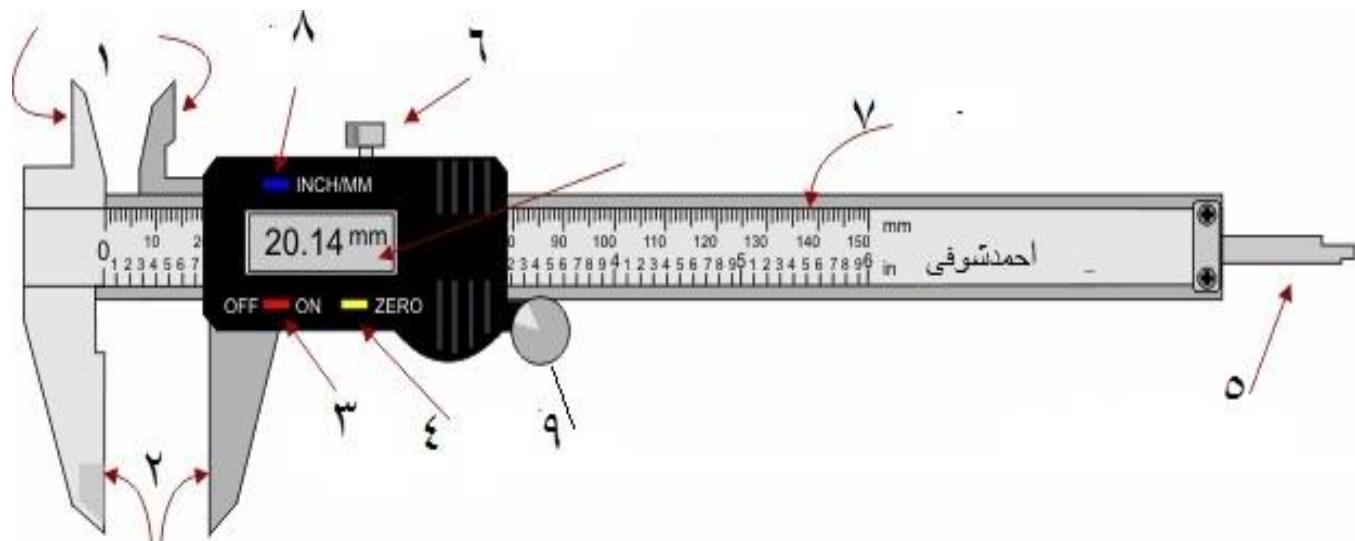

حل التدريب (7)

ت تكون القدمة ذو الورنية الرقمية من

- ١- فكى القراءة الداخلى
- ٢- فكى القراءة الخارجى
- ٣- مفتاح التشغيل
- ٤- مفتاح الصفر لبداء القراء
- ٥- شريحة قياس الاعماق
- ٦- مفتاح تثبيت
- ٧- تدريج
- ٨- التحويل للقياس بالبوصة
- ٩- بكرة الانزلاق

التدريبات العملية

الاحتياطات والأجراءات الازمة

للحيلولة دون وقوع أخطاء قياس بنسب كبيرة .
من بين أهم هذه الإجراءات العملية ذكر ما يلى:

- 1 - المحافظة على جهاز القياس في حالة عملية جيدة و عدم تعرضه لأي شيء قد يتلفة
- 2 - المحافظة على بيئة عمل خاصة درجة حرارة = 20° درجة رطوبة = 50 % و (محيط نظيف) .
- 3 - اتخاذ جميع الاحتياطات لإجراء قراءة نتيجة القياس الصحيحة (القراءة العمودية على الجهاز الخ) ...
- 4 - استعمال وحدة القياس المناسبة .
- 5 - المعايرة الدورية لجهاز القياس و هذا بمقارنته مع معايير معلومة .
- 6 - تناول ادوات العلام بالاسلوب الصحيح وبكل عنابة
- 7 - عدم وضع ادوات العلام داخل جيوب الملابس
- 8 - نظف مايقع على الارض من طلاء او زيوت
- 9 - اعد ادوات العلام بعد الانتهاء من استخدامها الى اماكنها المخصصة



- 10 -تجنب المزارح داخل الورشة وخصوصا بالادوات حتى لا تتسبب في مشاكل كثيرة
- 11 -الالتزام بالمحافظة على نظافة الورشة وعدم رمي المخلفات على الارض
- 12 - ناول الادوات المستخدمة يد بيد ولا ترمها الى زميلك حتى لا تتسبب في جرحة او تلف الادوات نتيجة سقوطها
- 13 -احفظ الادوات المستخدمة في مكانها الصحيح لحمايتها من التلف والضياع
- 14 -احرص على تنظيم الادوات المستخدمة اثناء العمل عليها حتى لا يحدث لك ارتباك اثناء العمل وتفقد التركيز
- 15 -تجنب لمس الاجزاء المتحركة في الورشة حتى لا تسبب في اضرار بالغة السوء
- 16 -احرص على طاعة المدربين واحترام توجيهاتهم اليك
- 17 -احترم زملاءك المتدربين وحسن التعامل مع الجميع
- 18 -احرص على تعلم قراتة الرسومات الفنية فهي مهمة وضرورية للتنفيذ العملى في الورشة
- 19 -احرص قبل العمل ان تكون ادواتك كاملة حتى لا تحتاج الى ادوات غيرك فتشغلة عن عملة وتثير الفوضى والمشاكل داخل الورشة
- 20 -احرص على لبس الملابس المناسبة اثناء العمل داخل الورشة مثل الحذاء ونظارات السلامة
- 21 -عليك بالتحلى بالاخلاق والتعاليم الاسلامية في تعاملك واثناء عملك ففي ذلك نجاحك في المستقبل

رقم التمرين	اسم التمرين	زمن التنفيذ
1	قراءة القياس	٨ ساعات

الهدف :-

كيفية القياس باستخدام عدد وادوات القياس

(قدمه صلب) (القدمه ذات الورنية)

الخامات المستخدمة :

1 : قطع من الحديد الاسود بمقاسات مختلفة لكل مترب

العدد المستخدمة :

1 - قدمه صلب

2 - قدمه ذات ورنية دقة مختلفة (0.05 ، 0.1)

3 - قطعة العمل المراد قياسها

4 - قطعة قماش نظيفة



الرسم التخطيطي

قواعد الامن والسلامة بالتمرین

- 1 - لا تجعل الادوات تتعرض للسقوط ابدا
- 2 - يجب وضع الادوات بدقة ولطف في مكان امن ونظيف اثناء التشغيل
- 3 - عند القياس ينبغي استخدام عجلة الحركة الموجدة على القدم ذات الورنية برفق وتجنب الضغط الزائد الذي يؤثر على دقة القياس وبالتالي دقة النتائج
- 4 - لا تضع ابدا اي ادوات او مواد فوق الالات قد يؤثر ذلك على استواها
- 5 - لا تضع الادوات المستخدمة على الرأيش الموجود
- 6 - لا تمسك ادوات القياس عندما تكون اليدين مبللتان بالماء او الزيت او سوائل التبريد
- 7 - لا تضع الادوات في مكان به رطوبة او الماء قد يؤثر ذلك على الادوات من حيث تعرضها للصداء وبالتالي التلف

خطوات التنفيذ

- 1 - يتم تحضير الادوات المطلوبة اولا
- 2 - تنظف قطعة العمل (الشغالة) والادوات جيدا من الغبار او الاوساخ والزيوت
- 3 - تنفذ عملية القياس لابعاد المطلوب قياسها اولا بالقدمه الصلب ثم بواسطة القدم ذات الورنية
- 4 - ثم اكتب قراءة القياس الموجودة
- 5 - كرر ذلك
- 6 - دون القراءة داخل الجدول المعد لذلك
- 7 - اكتب في ورقة خارجية قراءة القدمه الصلب اولا
- 8 - اكتب دقة الورنية المستخدمة في ورقة خارجية
- 9 - اكتب قراءة القدمه ذو الورنية في ورقة خارجية
- 10 - سلم الورقة الخارجية الى المدرب للمراجعة
- 11 - قيد النتيجة الصحيحة في الورقة المعدة لذلك

دون القراءة داخل الجدول المعد لذلك

اسم القراءة	رقم القراءة بالقدمه الصلب	دقة الورنية	رقم القراءة بالقدمه ذات الورنية
القراءة الاولى			
القراءة الثانية			
القراءة الثالثة			
القراءة الرابعة			
القراءة الخامسة			
القراءة السادسة			
القراءة السابعة			
القراءة الثامنة			

رقم التمرين	اسم التمرين	زمن التنفيذ
2	استخدام عدد وادوات القياس	٨ ساعات

الهدف :

كيفية القياس بالقدماء الصلب و عمل تحديد بشوكة العلام وشنكراة التحديد


الخامات المستخدمة :

1: قطعة من الحديد الاسود بمقاس 120 مم $120 \times 50 \times 50$ مم لكل متدرب

العدد المستخدمة :

- ١- قدماء صلب
- ٢- قدماء ذات ورنية
- ٣- شوكة علام
- ٤- زهرة استواء
- ٥- قطعة العمل المراد قياسها
- ٦- قطعة قماش نظيفة
- ٧- ذنبة للشنكراة
- ٨- شاكوش بيضية

الرسم التخطيطي

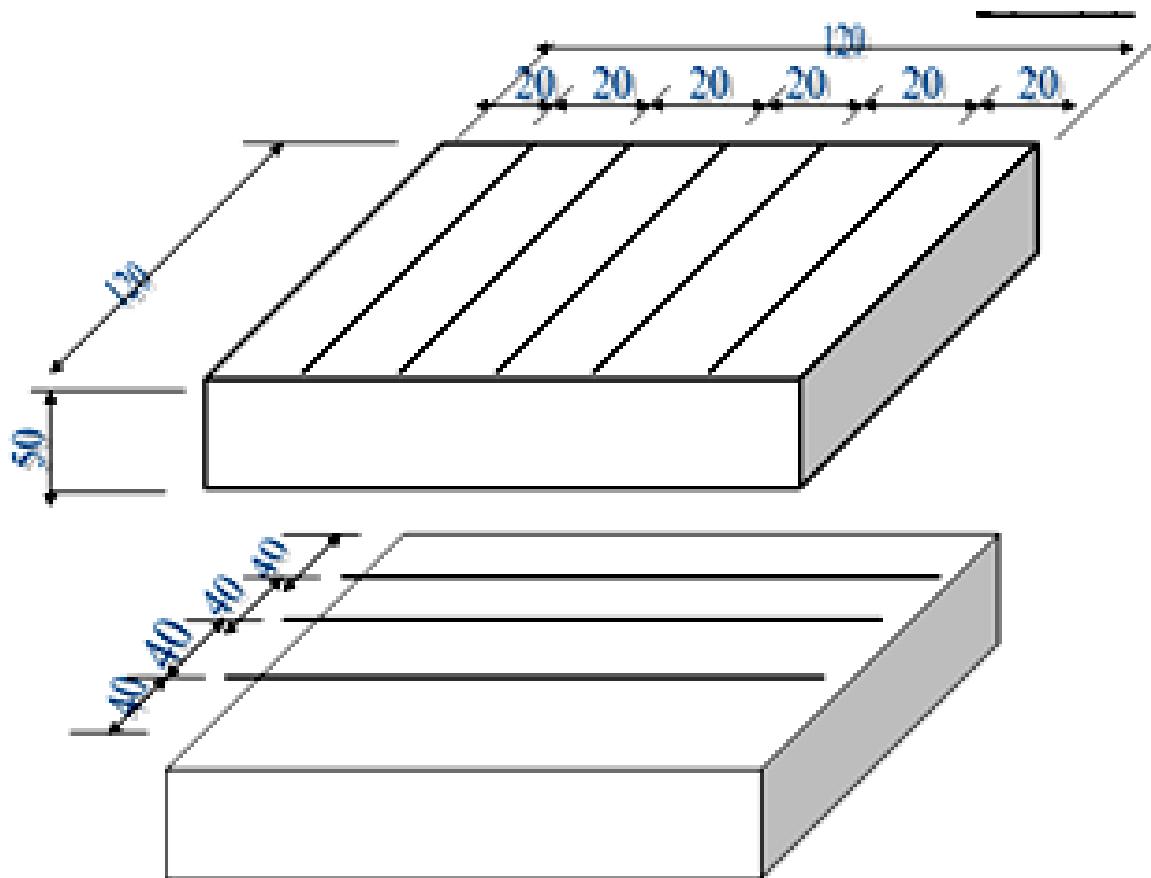

قواعد الامن والسلامة بالتمرين

- 1 - لاتجعل الادوات تتعرض للسقوط ابدا
- 2 - يجب وضع الادوات بدقة ولطف في مكان امن ونظيف اثناء التشغيل
- 3 - عند القياس ينبغي استخدام عجلة الحركة الموجودة على القدمة ذات الورنية برفق وتجنب الضغط الزائد الذي يؤثر على دقة القياس وبالتالي دقة النتائج
- 4 - لاتضع ابدا اي ادوات او مواد فوق القدمات قد يؤثر ذلك على استواها
- 5 - لاتضع الادوات المستخدمة على الرأيش الموجود
- 6 - لاتمسك ادوات القياس عندما تكون اليدين مبللتان بالماء او الزيت او سوائل التبريد
- 7 - لاتضع الادوات في مكان به رطوبة او الماء قد يؤثر ذلك على الادوات من حيث تعرضها للصداء والتلف

خطوات التنفيذ

- 1 - طبق قواعد السلامة أثناء العمل
- 2 - قيس بالقدمه الصلب المسافات المطلوب تنفذها كل 50مم طوليا
- 3 - علم بشوكة العلام
- 4 - قيس بالقدمه الصلب المسافات المطلوب تنفذها كل 50مم عرضيا
- 5 - علم بشوكة العلام
- 6 - شنكر قطعة العمل مكان العلام المحدد وذلك حسب الرسم الموضح
- 7 - مراجعة الابعاد بالقدمه ذات الورنية قبل تسليمها الى المدرب
- 8 - سلم التمرين الى المدرب للمراجعة
- 9 - تأكد من المدرب ان التمرين تم تنفيذه كاملا
- 10 - ارجع العدد والادوات المستخدمة الى مكانها
- 11 - نظف مكان العمل بعد الانتهاء من العمل

رقم التمرين	اسم التمرين	زمن التنفيذ
3	التدريب على مهارات قياس الابعاد المختلفة لارتفاعات بقمة الارتفاعات والعلم على ابعاد مختلفة	٨ ساعات

الهدف :-

كيفية القياس بالقمة الارتفاعات ذات الورنية


الخامات المستخدمة :

قطعة واحدة من الحديد الاسود بمقاسات مختلفة لكل مترب

العداد المستخدمة

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ١- قدماء ارتفاعات | ٢- زهرة اسناد | ٣- شوكة علام |
| ٤- زهرة استواء | ٥- قطعة العمل المراد قياسها | ٦- قطعة العمل قماش نظيفة |
| ٧- ذنبة للشنكرة | ٨- شاكوش ببيضة | |

الرسم التخطيطي

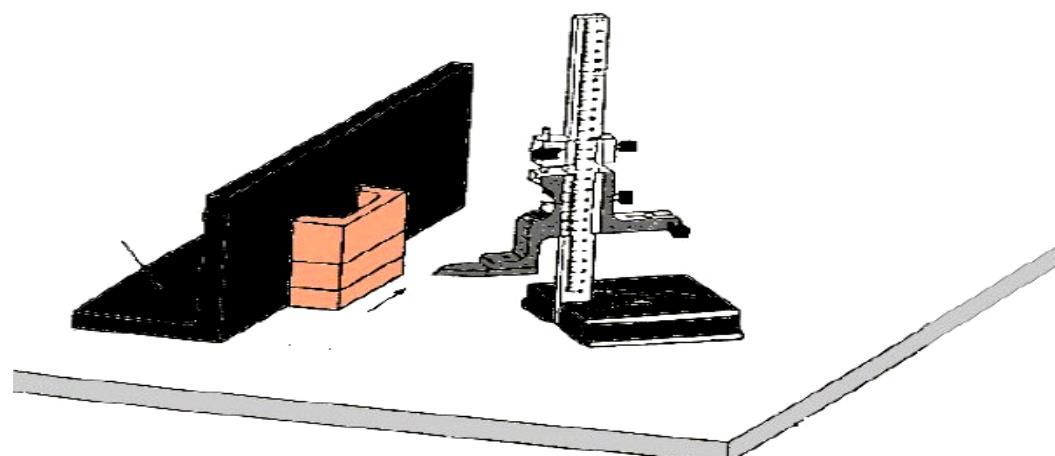

قواعد الامن والسلامة بالتمرين

- ١- لا تجعل الادوات تتعرض للسقوط ابدا
- ٢- يجب وضع الادوات بدقة ولف فى مكان امن ونظيف اثناء التشغيل
- ٣- عند القياس ينبغي استخدام عجلة الحركة الموجودة على القدمة ذات الورنية برفق وتجنب الضغط الزائد الذى يؤثر على دقة القياس وبالتالي دقة النتائج
- ٤- لا تضع ابدا اي ادوات او مواد فوق القدمات قد يؤثر ذلك على استواها
- ٥- لا تضع الادوات المستخدمة على الرايشن الموجود
- ٦- لا تمسك ادوات القياس عندما تكون اليدين مبللتان بالماء او الزيت او سوائل التبريد
- ٧- لا تضع الادوات فى مكان به رطوبة او الماء قد يؤثر ذلك على الادوات من حيث تعرضها للصداء والتلف

خطوات التنفيذ

- ١- طبق قواعد السلامة أثناء العمل
- ٢- قيس بقدمه الارتفاعات المسافات المطلوب تنفذها كل 50 مم طوليا
- ٣- راجع بالنظر مرة اخرى الارتفاعات المحددة
- ٤- راجع بالقدمه الصلب المسافات المطلوب تنفذها كل 50 مم عرضيا
- ٥- حدد بالطباشير المساحة المطلوب العمل عليها
- ٦- شنكر قطعة العمل مكان العلام المحدد بقدمه الارتفاعات وذلك حسب الرسم الموضح
- ٧- مراجعة الابعاد بالقدمه ذات الورنية قبل تسليمها الى المدرب
- ٨- سلم التمرین الى المدرب للمراجعة
- ٩- تأكد من المدرب ان التمرين تم تنفيذه كاملا
- ١٠- رجع العدد والادوات المستخدمة الى مكانها
- ١١- نظف مكان العمل بعد الانتهاء من العمل

تم بحمد الله وتوفيقه ، ونسأله تعالى أن يجعله علم ينفع به