



مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني من أجل التشغيل
المقدم من البنك الإسلامي للتنمية لتطوير مهنة الخراطة



معهد بيان العالمية
للتدریب والاستشارات وخدمات السلامة الصناعية
Bayan

المهنة : خراطة المعادن (نظام وحدات تدريبية)

الوحدة الرابعة: تشغيل ماكينات الخراطة

Operation of Turning Machine

للصف : الأول



العام التدريسي
2016/2017

المراجعة الفنية والتصميمية
مهندس : سيد كامل محمد جاد
الأستاذ : مجدى توفيق عبد الشهيد

إشراف عام : مدير المكون
مهندسة : مدحية رفعت محمد

إعداد: بيان العالمية للتدریب
مراجعة: د. هانى السيد عبد الحليم
كلية الهندسة - جامعة عين شمس

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

**المهنة : خراطة المعادن (نظام وحدات تدريبية)
الصف : الأول**

رقم الوحدة: (٤)

اسم الوحدة: تشغيل ماكينات الخراطة (Operation of Turning Machine)

مدة التنفيذ: ٨٠ ساعة

المعارف النظرية: (٨ ساعة)

- مفهوم الخراطة
- انواع المخارط
- المخرطة العامة (الأجزاء ووظائفها - الملحقات)
- ادوات تثبيت الشغل على المخرطة (الاظرف - بين ذنبتين)
- أدوات القطع (الشكل - نوع العمليه - تثبيت القلم - زوايا القلم - انواع الرايش)

المهارات العملية: (٧٢ ساعة)

مطلوب تنفيذ التدريبات العملية التالية:

رقم	اسم التدريب العملى	الزمن بالساعة
١	ضبط وتجهيز المخرطة العامة للعمل (زيوت - سوائل تبريد - تثبيت المشغولة - تثبيت القلم)	٨
٢	التدريب على أعمال الصيانة الدورية للمخرطة العامة	١٦
٣	ضبط محورية الشعلة وتركيب الظرف والفكوك وثبت العدة القاطعة	١٦
٤	سن قلم المخرطة	٣٢
	إجمالي	٧٢

مستلزمات التدريب:

- المكان: ورشة خراطة
- الخامات/ طالب:
 - نماذج مشغولات جاهزة
 - الخامات المذكورة بالتدريبات العملية أو بدائلها المتاحة بحيث لا تؤثر على تنفيذ المهارات العملية
- العدد والأدوات: وسائل وقاية - أدوات قياس - ظرف مركزى متنقل - أقلام خراطة متنوعة - اخرى
- المعدات والأجهزة : مخارط عامة بالملحقات - حجر جلخ - مثقب - اخرى
- المساعدات التدريبية : بروجيكتور - نماذج محاكاة - وسائل إيضاح - لوحات إرشادية - اخرى عند الحاجة

ملاحظات هامة :

- يتم تقسيم زمن الوحدة التدريبية بحيث يكون حوالي (٣٠ % للمعارف النظرية و ٧٠ % للمهارات العملية).
- يلزم تدريب القائم بالتدريب (المدرب) على المهارات الجديدة وإسلوب التدريب بنظام الوحدات التدريبية.
- يلزم توفير جميع مستلزمات التدريب للوحدات التدريبية قبل بدء التنفيذ بوقت مناسب.

الوصف العام للوحدة (Unit Summary)

هذه الوحدة تحدد مجموعة من الكفاءات الأساسية التي تحتاجها للعمل بأمان في ورش تشغيل المعادن ، وسوف تدرك وتؤهلك للدخول في العمل بالقطاعات الهندسية والتصنيع ، وتخلق تناغم وتقرب بين التعليم والعمل ، وسوف توفر لك مهارات إضافية من الكفاءات المهنية في مجال حرادة المعادن .

وتعمل على خلق إحترافية عالية للكفاءات الفنية وذلك بشرح المعرف النظرية وتنفيذ المهارات العملية والفنية طبقاً للمعايير المهنية ، وذلك باستخدام إسلوب لماذا وكيف تتم عمليات التشغيل في كل خطوة عند القيام بأعمال وواجبات تشغيل ماكينات الخراطة ، والتدريب على الإلتزام بقوانين وإشتراطات السلامة الصناعية والبيئية أثناء الممارسة العملية ، مع فهم لماذا وكيف يتم مراعاة الدقة في قراءة وفهم الرسومات الفنية وأعمال القياس والمهارة في تصنيع الأجزاء وفحص الأجزاء التالفة وتحديد أسباب التلف طبقاً لمعايير مواصفات فنية محددة .

الأهداف التفصيلية:

بنهاية التدريب على هذه الوحدة يكون المتدرب قادرًا على:

١. تحديد أنواع المخاطر المختلفة وتنفيذ تعليمات السلامة المهنية والبيئية بموقع العمل.
٢. ارتداء ملابس الوقاية بطريقة صحيحة.
٣. معرفة أجزاء المخرطة ومعرفة ملحقاتها الأساسية والإضافية .
٤. معرفة مفهوم الخراطة العامة .
٥. معرفة وإدراك أهمية المخرطة في المجال الصناعي .
٦. معرفة العمليات المختلفة التي تجرى على المخرطة.
٧. معرفة أماكن التزييت والتشحيم بالمخرطة .
٨. ضبط وتجهيز المخرطة العامة للعمل (ضبط المخرطة - زيوت - سوائل تبريد - تثبيت المشغولة - تثبيت القلم).
٩. التدريب على أعمال الصيانة الدورية للمخرطة العامة.
١٠. ضبط محورية الشغالة وتركيب الطرف والفكوك.
١١. سن قلم المخرطة.

تعليمات السلامة المهنية عند العمل على المخرطة :

١. ارتداء ملابس غير مهرولة.
٢. ارتداء النظارة الواقية من الرايش.
٣. عدم لبس الخواتم وعنق الرقبة.
٤. تجنب الشعر الطويل.
٥. عدم مسك الرايش باليد.
٦. عدم تغيير السرعات أثناء دوران الظرف.
٧. عدم إجراء عملية القياس والشغالة دائرة.
٨. عدم ترك مفتاح الظرف بالظرف بعد الربط أو الفك.
٩. الربط الجيد لأدوات القطع وقطعة التشغيل.

بعد الانتهاء من العمل يجب عليك :

١. فصل مصدر الكهرباء عن المخرطة .
٢. تنظيف العدد والأدوات والمعدات المستخدمة وإرجاعها إلى أماكنها .
٣. تنظيف المخرطة وتربيط أماكن الإنزلاق بها .
٤. تنظيف وترتيب مكان العمل.

فهرس ومحتويات الوحدة التدريبية

رقم الصفحة	الموضوع	العنصر	م
٥	إرشادات وخطوات تنفيذ الوحدة التدريبية تحت إشراف المدرب	كيفية استخدام الوحدة	١
٩	- مفهوم الخراطة		
١١	- انواع المخارط		
١٤	- المخرطة العامة (الأجزاء ووظائفها - الملحقات)		
١٩	- تثبيت الشغله على المخرطة	المعرف النظرية	٢
٢٧	- أدوات القطع (الشكل - نوع العمليه - تثبيت القلم - زوايا القلم - الرايش وانواعه)		
٢٩	- توصيف العدة القاطعة وطرق تثبيتها		
٣١	- الرايش ونظرية تكوينه وأنواعه		
٣٣	أسئلة شاملة للمعارف النظرية	الاختبار الذاتي للمعلومات	٣
٣٦		الإجابات النموذجية	٤
	اسم التمرين	م	
٣٨	ضبط وتجهيز المخرطة العامة للعمل (زيوت - سوائل تبريد - تثبيت المشغولة - تثبيت القلم)	١	التدريبات العملية
٤٠	التدريب على أعمال الصيانة الدورية للمخرطة العامة	٢	
٤٣	ضبط محورية الشغله (تركيب الظرف والفكوك - تثبيت العدة القاطعة)	٣	
٤٧	سن قلم المخرطة	٤	
٥٠	قائمة المراجع والدوريات		

١- كيفية استخدام هذه الوحدة

عزيزى المتدرب (الطالب) يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية تحت إشراف مدربك :

- ١) اقرأ صفحات المعارف النظرية الخاصة بالمهنة وناقشها مع المدرب.
- ٢) شاهد واستمع بإستخدام المساعدات التدريبية او الوسائل التعليمية السمعية والبصرية الملائمة او المحاكاة بالموقع الإلكترونية وناقشها مع زملائك بنظام مجموعات وفرق العمل .
- ٣) تأكد من استيعابك للمعارف النظرية الخاصة بالوحدة بالإجابة على أسئلة الاختبار الذاتي للمعلومات.
- ٤) تأكد من صحة إجاباتك بالرجوع إلى الإجابات النموذجية ، إذا فشلت في الإجابة على أحد الأسئلة بعد عدة محاولات ، راجع مع مدربك.
- ٥) تابع مدربك أثناء عرضه للمعارف النظرية وتنفيذ بعض التطبيقات العملية للوحدة .
- ٦) قم بتنفيذ التدريبات العملية باتباع الخطوات الموضحة في التمارين العملية تحت اشراف مدربك.
- ٧) تأكد من صحة أدائك للتدريب العملي باستخدام قائمة مراجعة الأداء المحددة لكل تدريب عملى .
- ٨) عندما تعتقد أنك نفذت التدريب العملي طبقاً للمعايير الموضحة في قائمة مراجعة الأداء، يمكنك عمل بحث عن المخاطر الموجودة بورشتك بنظام المشاركة مع مجموعات العمل وإستنتاج مقترنات للتغلب عليها وعرضها على مدربكم لمراجعة أدائهم .
- ٩) عليك أن تجتاز اختبار المعارف النظرية الخاصة بالمهنة بنسبة لا تقل عن ٧٠% ، بالإضافة إلى اجتيازك التام لاختبار العملي طبقاً للمعايير الموضحة في قائمة مراجعة الأداء.
- ١٠) إذا صادفتك أية صعوبة أو كان لديك أي استفسار لا تتردد واطلب المساعدة من مدربك .

تحذيرات هامة :

- ١- لا يتم تدريب الطلبة على تشغيل الماكينات والأجهزة أو تنفيذ تمارين عملية إلا بعد تدريبيهم على هذه الوحدة حرصاً على عدم تعريضهم للمخاطر وغرس مفاهيم ومبادئ الأمان الصناعي والسلامة والصحة المهنية فيهم .
- ٢- جميع التدريبات العملية المذكورة بالوحدة لا يتم تنفيذها إلا تحت إشراف المدرب .

٢- المعارف النظرية

مقدمة:

(Occupational Safety and Health)

مفهوم السلامة والصحة المهنية

تعرف السلامة والصحة المهنية بأنها :

العلم الذي يهتم بالحفظ على سلامة وصحة الإنسان ، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية .

أو بعبارة أخرى:

هي مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع .

وتدخل السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة فعندما نتعامل مع الكهرباء أو الأجهزة المنزلية الكهربائية فلا غنى عن أتباع قواعد السلامة وأصولها ، وعند قيادة السيارات أو حتى السير في الشوارع فأننا نحتاج إلى أتباع قواعد وأصول السلامة وبديهي أنّه داخل المصانع وأماكن العمل المختلفة وفي المنشآت التعليمية فأننا نحتاج إلى قواعد السلامة ، بل أننا يمكننا القول بأنه عند تناول الأدوية للعلاج أو الطعام لنمو أجسامنا فأننا نحتاج إلى أتباع قواعد السلامة .

الأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية إلى تحقيقها

١- حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية .

٢- الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث .

٣- توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصر البشري والمادي .

٤- تستهدف السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي ثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق والفرع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد آلات يمكن بين ثنياتها الخطر الذي يهدد حياتهم وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة .

- تعليمات عامة للأمان والسلامة عند العمل على آلات الورش

هناك اجراءات وضوابط للسلامة المهنية والبيئية التي يجب مراعاتها عند العمل في الورش ، مع الأخذ بعين الإعتبار أن كل منطقة من مناطق الورشة لها ظوابطها الخاصة التي يجب الإلتزام بها **وهي كالتالي:**

١. من نوع استخدام سماعات الأذن لسماع التسجيلات أو سماعات الهاتف المحمول ويفضل إطفاءة تماما اثناء العمل في الورشة لأن ذلك يشتت انتباحك ، ويؤدي الى عدم سماع التحذيرات والإرشادات والتوجيهات.
٢. إذا كنت مرهقا من السهر أو مريض او أخذت ادوية تؤثر على تركيزك ، لا تقم باستخدام اي جهاز في الورشة ، ويفضل طلب اجازة مرضية من الطبيب.
٣. يجب عدم لبس الملابس الفضفاضة ، ويفضل لبس الملابس الخاصة بالعمل (افرول أو بدلة تدريبات)، ويفضل ان تكون قاتمة اللون (عادة الأزرق القاتم) لكي لا يظهر عليها الإتساخ بسرعة.
٤. يجب لبس نظارة السلامة وملابس الوقاية المناسبة.
٥. يجب وضع كمامات على الفم والأنف عند السنفرة اليدوية او المكаниكية او عند استخدام المينا او جهاز التلميع او عند التعامل مع الأحماض وذلك لحماية نفسك من الغبار والأبخرة السامة.
٦. يجب غسل اليدين جيدا بالماء الجاري والصابون عند الإنتهاء من العمل وقبل لمس اي مأكولات باليد مباشرة لحفظها على صحتك وحمايتها من التسمم الغذائي.
٧. يجب ارتداء حذاء (جزمة) على قدميك لحمايتكما من العدد والأدوات المتتسقة او الأرتطام بحواف الأجهزة، ويفضل لبس الحذاء الخاص بالسلامة.
٨. انتبه جيدا وركز أثناء الحركة في الورشة، فبعض العدد والأدوات قد تكون في طريقك وبعضها قد تجرحك او تؤدي إلى اصابات بلغة الخطورة.
٩. لا تتحدث او تمازح شخصا يقوم بالعمل على جهاز، ولا تلتفت لأحد يحدثك أثناء العمل على الأجهزة، استمع واستمر في العمل ، دون ان تلتف إليه، او اطفي الماكينة إن اردت التحدث معه.
١٠. دائما لا تلتفت او تبتعد عن الماكينات والأجهزة وهي تدور، أطفي الجهاز وتتأكد انه قد توقف تماما قبل ان تأخذ خطوة للابتعاد عنه.
١١. لا تحمل الأشياء الثقيلة او الكبيرة بمفردك ، اطلب المساعدة من الزملاء في الورشة.
١٢. استخدم الأدوات والعدد والأجهزة الإستخدام الصحيح والأمن، ولا تستخدمها لأغراض لم تصمم من أجله.
١٣. اطلب المساعدة من المسئول عن الورشة اذا لم تكن على دراية بوظيفة الأداة او الجهاز او طريقة تشغيله
١٤. ضع الأدوات والعدد بالقرب منك أثناء العمل، وارجعها إلى مكانها حال الإنتهاء منها.
١٥. حافظ على نظافة المنطقة التي تعمل بها، وقم بإزالة أي اوراق او قصاصات المعدن التي لا تحتاجها، فالاوساخ و"الكركبة" تؤدي إلى اصابات لا تحمد عقباها.

**قائمة مراجعة الاجراءات المطلوبة لتجهيز مكان العمل وللوقاية من مختلف أنواع المخاطر
يجب مراجعتها جيداً على ارض الواقع تحت إشراف المدرب**


م	الإجراء	التقييم الحالى	مقترن التصحيح
1	وجود خطوط الأمان ومساحات كافية أمام وخلف كل ماكينة ، لإمكان التحرك بسهولة وأمان.		
2	وضع الخامات والأدوات والعدد وآلات القطع على أقرب مسافة ممكنة حتى لا تعرقل الحركة.		
3	وضع الرسومات أو اللوحات الخاصة بالأجزاء المطلوب تنفيذها في مكانها الخاص.		
4	مكان العمل يشتمل على أرفف ودوالib لحفظ العدد وآلات القطع مصنفة ومكودة.		
5	توافر أدوات النظافة وسلات مخلفات التشغيل بمكان خاص بعيدة عن حيز الماكينات.		
6	توافر أدوات وتجهيزات الرفع المساعدة لرفع الأجزاء الكبيرة لتخفيض الوقت والجهد.		
7	توافر الإضاءة الملائمة ، والتهوية (طبيعية أو صناعية) بدرجة حرارة ورطوبة مناسبة.		
8	إخلاء مكان العمل من المشغولات الجاهزة وتخزينها بالمكان المخصص.		
9	توافر جميع أنواع الحاجز الواقية وتكون مثبتة بطريق صحيحه .		
10	توافر جميع أنواع ووسائل وأدوات السلامة المهنية والبيئية المناسبة		
11	توافر صندوق إسعافات أولية ومحتوياته		
12	توافر طفایات الحریق وأشیاء اخیری عند الحاجة		

- مفهوم الخراطة

مقدمه :

تستخدم اعمال قطع المعادن للحصول على اجزاء بالمقاسات والشكل الهندسى المطلوب وذلك بازالة الطبقة الزائدة من المعادن على صورة رايش بواسطة الالات القاطعة التى تحرکها ماكينات القطع (التشغيل الميكانيكي).

والشكل (١) يوضح ملخص لعمليات التشغيل الميكانيكي

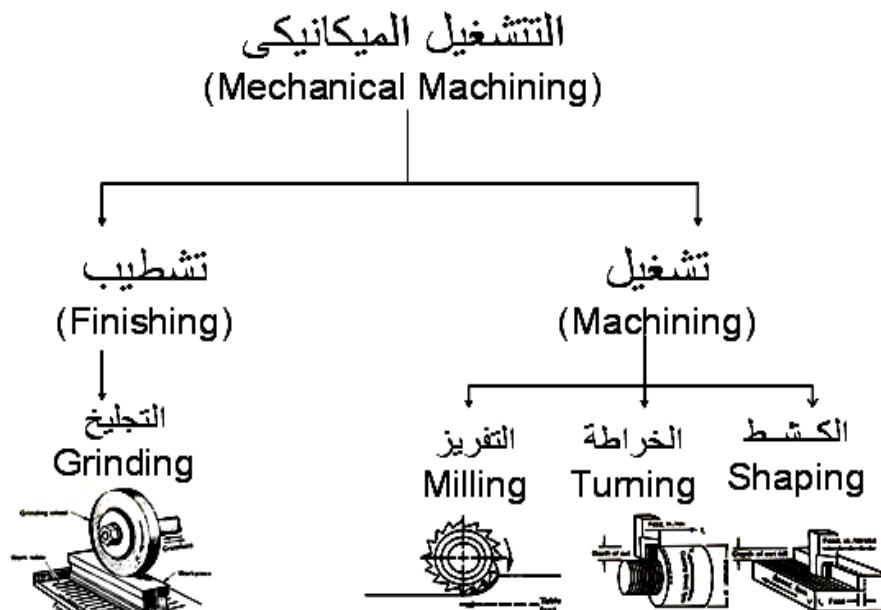

شكل (١): ملخص لعمليات التشغيل الميكانيكي


الخراطة (Turning):

الخراطة هي عملية القطع في الاشكال الدورانية او الاشكال غير المنتظمة المقطع عن طريق ازالة رايش

او هي عملية تشغيل بإزالة الرأيش تستخدم لتوليد سطوح أسطوانية بواسطة ماكينة تسمى المخرطة (Lathe) وعادة تكون الشُّغلة هي التي تدور على عمود الدوران وعدة القطع تُغذى داخلها إما محوريًا أو قطريًا أو كلاً الطريقتين بشكل متزامن لتشغيل السطح المطلوب.

حركات التشغيل بالمخربة : Lathe Working Motions


تم عمليات إزالة الطبقات الزائدة من معدن الخامات المطلوب تشغيلها ميكانيكيًا على آلات القطع المختلفة بإستخدام العدد القاطعة (أقلام الخراطة) المناسبة لكل ماكينة ، حيث تنتقل الحركة لأدوات القطع من خلال التجهيزات الموجودة بالماكينات ، بينما تتحرك الخامة حركة أخرى لها ارتباطاً مع حركة العدة القاطعة . تتميز جميع ماكينات التشغيل بالقطع بثلاث حركات مختلفة ، تختلف هذه الحركات من ماكينة إلى أخرى وعن طريق هذه الحركات يتكون الرأيش ، والشكل (٢) يوضح جميع عناصر القطع على المخرطة :

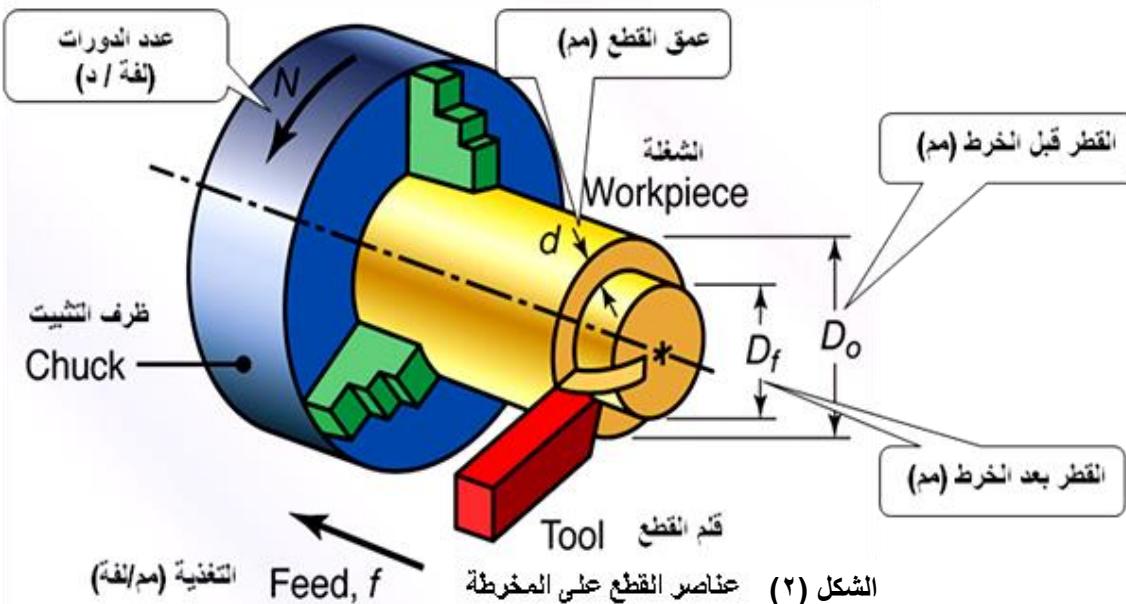

ويمكن تقسيم هذه الحركات إلى ثلاثة حركات أساسية ، كما هو موضح بالشكل (٣) :

١- حركة القطع : Speed Cutting :

تسمى أيضاً بسرعة القطع ، وهي الحركة الدورانية لظرف المخرطة الحامل للمشغلة ، وتعتبر هذه الحركة هي الحركة الرئيسية حيث تدور القطعة المراد تشغيلها بالظرف.

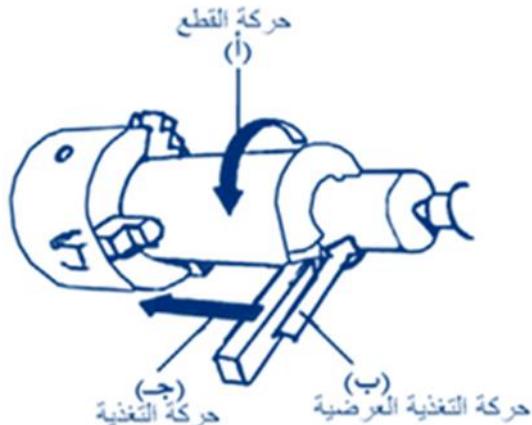

شكل (٣) : الحركات الأساسية على المخرطة

٢- حركة التغذية : Feed Cutting :

هي حركة مستقيمة للقلم وموازية لمحور الذنتين ، وتسمى بحركة التغذية الطولية ، ويمكن تأدية هذه الحركة يدوياً أو ميكانيكيًا .

٣- حركة عمق القطع : Deeping Cutting :

تسمى بحركة الاقتراب أو بحركة التعميق ، وهي حركة مستقيمة لقلم المخرطة وعامودية على محور الذنتين حيث يتغلغل الحد القاطع للقلم بالمشغولة المراد تشغيلها لإزالة طبقة من المعدن على هيئة رأيش وعادة تتم هذه الحركة يدوياً .

- انواع المخارط و مجال استخدام كل منها


مقدمة:

الخراطه هي عملية القطع في الاشكال الدورانيه او الاشكال غير المنتظمه المقطع عن طريق ازالة رايش. وتعتبر المخرطة من أهم ماكينات التشغيل الشائعه الإستخدام فى تشغيل المنتجات ذات المقطع الدوراني ونادرأ ما يخلو منتج من عمليات التشغيل على المخارط.

وماكينة الخراطة تقوم بإزالة اجزاء من السغله بحركة قطع دائيرية وتسويتها وفقاً للرسومات وأبعاد محددة ويتم التشكيل بواسطه أقلام المخارط ، وهذه الأقلام مصنوعة من ماده الصلب المعالج حراريأً. وتتستخدم المخارط في تشكيل المعادن مثل الصلب والزهر والنحاس والألومنيوم إلى أشكال مختلفة مثل: الإسطوانية والمخروطية والبيضاوية والكروية وعمل القلاوظ بأنواعه (مثل - مربع).


وهناك أنواع من المخارط ذكر منها:

١- المخرطة المتوازية (الزنبية) : وهى مخرطة تستخدم لالمشغولات الخاصة بالصيانة الميكانيكية ، والشكل (٤) يوضح الماكينة وأجزائها الأساسية.

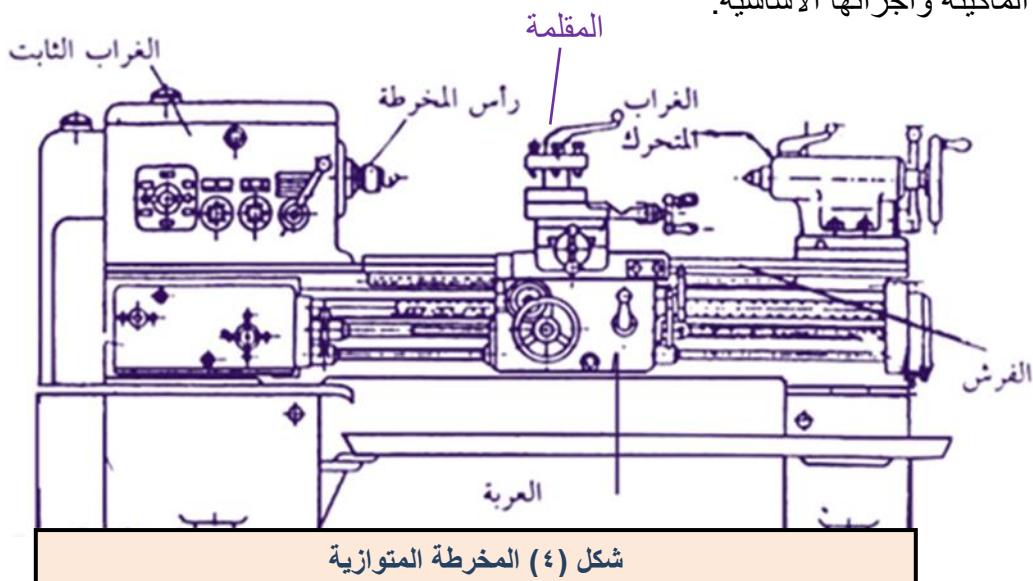

٢- المخرطة الوجهية : Face Lath


وهي مخرطة تستخدم في المصانع للعمليات الكبيرة والثقيلة والشكل (٥) يوضح الماكينة وأجزائها الأساسية.

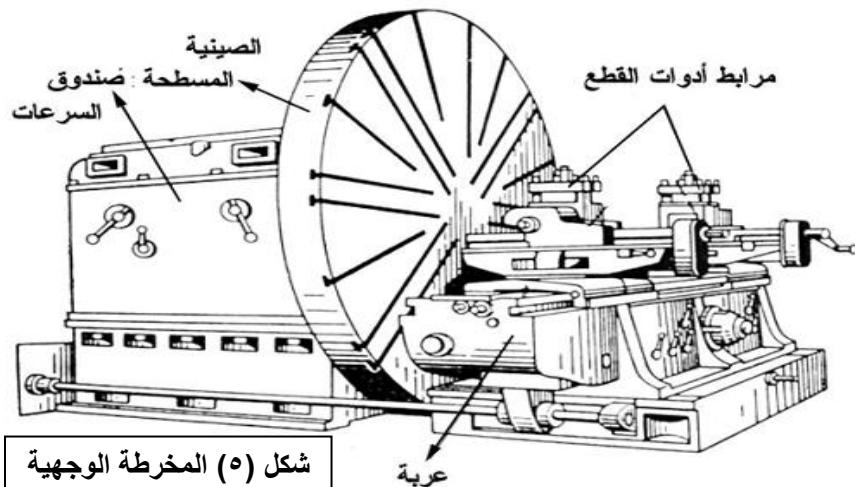

شكل (٥) المخرطة الوجهية


٣- المخرطة العمودية Vertical Lath

تستخدم في خراطة أعمال الخراطة الداخلية للمشغولات الكبيرة مثل أسطوانات محركات السيارات، والشكل (٦) يوضح الماكينة وأجزائها الأساسية.

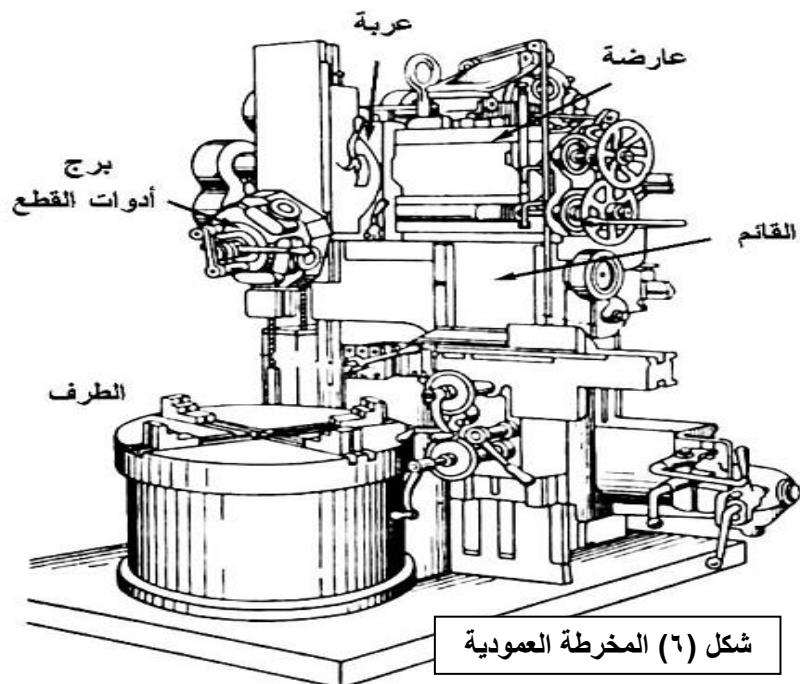


٤- المخرطة البرجية Turret Lathe

تستخدم هذه المخرطة في الإنتاج الكمي ، والشكل (٧) يوضح الماكينة وأجزائها الأساسية.

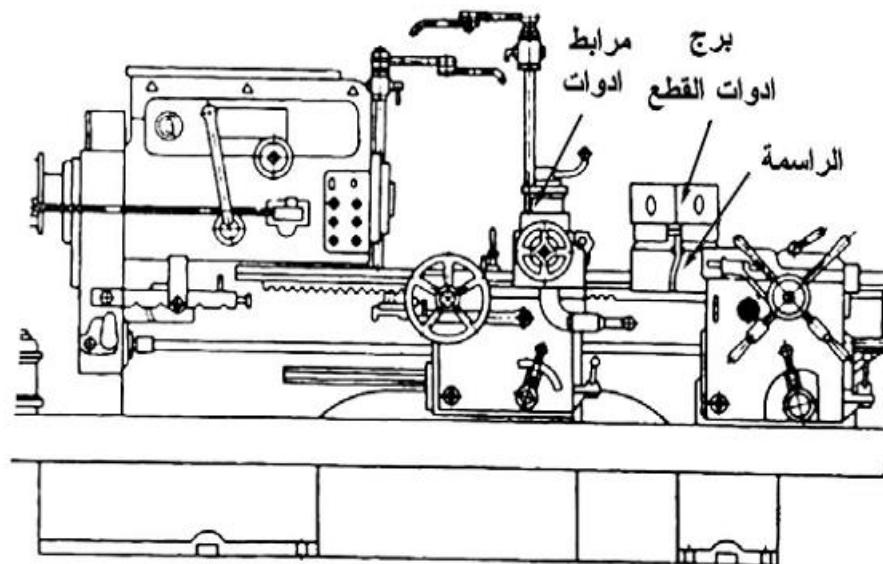


شكل (٧) المخرطة البرجية

٥- المخرطة الآلية Automatic Lath
وهي مخرطة تستخدم أيضاً للانتاج الكمى ، والشكل (٨) يوضح الماكينة وأجزائها الأساسية.

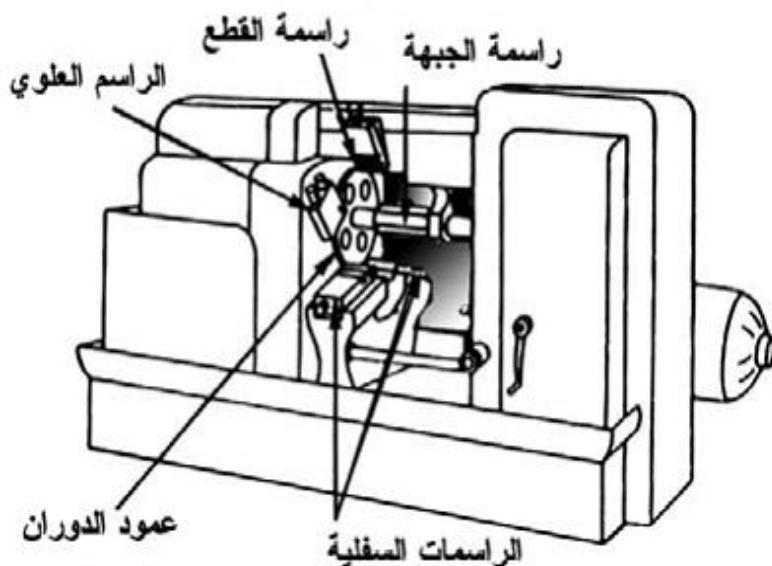

شكل (٨) المخرطة الآلية

٦- المخرطة التي تعمل بالحاسوب الآلى CNC
وهي ماكينة عالية التقنية في التشغيل وتستخدم في الانتاج الكمى ذات الدقة العالية ، والشكل (٩) يوضح الماكينة وأجزائها الأساسية.

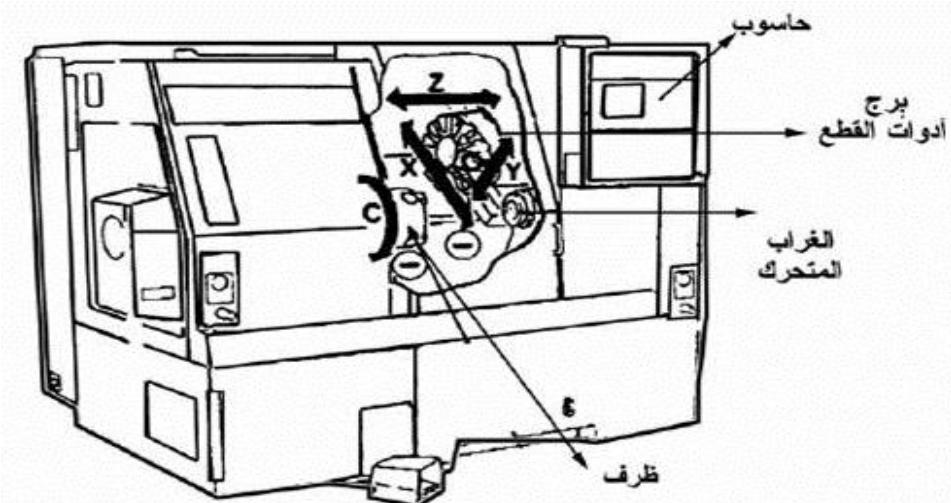


شكل (٩) المخرطة CNC

وسوف نقوم بالشرح التفصيلي للمخرطة العامة (أوالمتوازية أو الزنبية) نظراً لشيوع استخدامها وأنها المخرطة الأساسية للتدريب على عمليات التشغيل بالخراطة

- المخرطة العامة (الأجزاء ووظائفها - الملحقات)

تتكون المخرطة من أجزاء عديدة كما هو موضح في الشكل رقم (١٠) المصطلحات الفنية لأجزاء المخرطة:

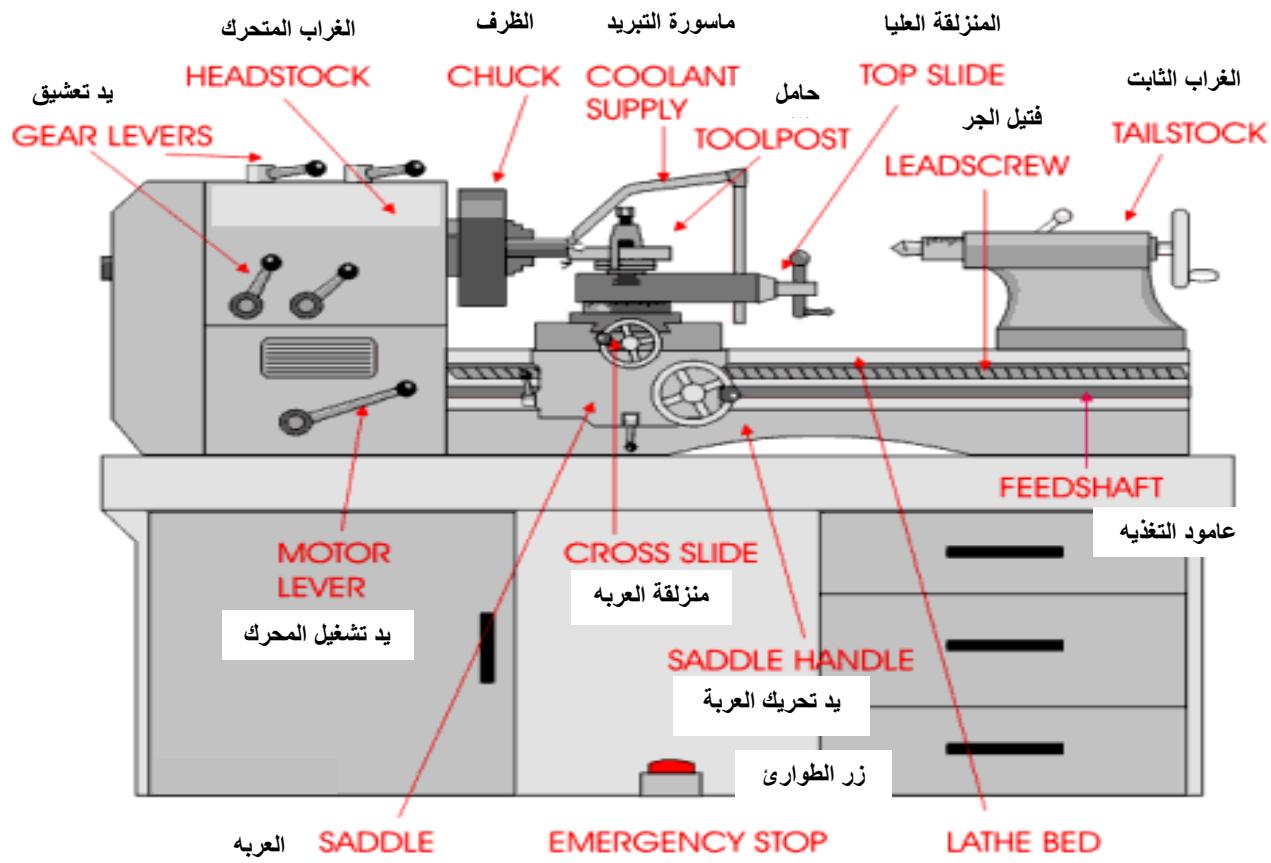

شكل (١٠) المصطلحات الفنية لأجزاء المخرطة

الأجزاء الرئيسية لмаكينة الخراطة

- الغراب الثابت Head Stock

وهو جزء الطاقة في المخرطة ويقع إلى يسار المشغل ويضم تروس تغيير السرعة وعمود الدوران وسيلة تثبيت الشغالة

- الغراب المتحرك Tail Stock

هو الجزء غير الدوار ولكن يمكن أن يتحرك للأمام والخلف على فرش المخرطة ويستخدم في عملية تمرير الشغالة وأيضا يتم تزويده بعدد تشغيل مثل المثقب للقيام بعمليات الثقب

- العربة Carriage

تحريك للأمام والخلف يدوياً أو آليا ويتم تثبيت باقي الأجزاء عليها وأنشاء حركة العربة تتم عملية الخراطة وتتحرك العربة على طول المحور

- الراسمة العرضية Cross Slide

مثبتة على العربة ويمكن أن تتحرك داخل أو خارج المحور عموديا على حركة العربة. تستخدم الراسمة العرضية لتنبيت عمق القطع ويمكن أن تتحرك بتغذية يدوية أو آلية.

- الراسمة الطولية (Compound Rest)

تثبت الراسمة الطولية فوق الراسمة العرضية ويمكن أن تتحرك للداخل والخارج يدوياً للتسوية أو لثبيت عمق القطع ويمكن أن تدور بزاوية 360° وتغذى يدوياً

- مثبت العدة (Tool Post)

يتم تركيب مثبت العدة على الراسمة الطولية ويمكن أن يكون بأشكال متعددة

- الفرش (Bed)

يمثل بدن المخرطة الذي تثبت عليه جميع الأجزاء ويصنع الفرش من حديد الزهر أو الفولاذ، ويجب أن يكون مستقر حتى يقاوم الاهتزازات

- الدلائل (Ways)

تكون مسطحة أو بشكل حرف (V) وتتحرك عليها العربة والغراب المتحرك

مواصفات المخرطة العامة:

عند اختيار الماكينة لابد من اختيارها وفقاً للنوعية المطلوبة وهي

١) البعد بين الذنتين .

و فيه يتم تحديد أكبر طول للشغالة يمكن تشغيله على آلة الخراطة.

٢) البعد بين مركز الظرف وأول الفرش.

و فيه يتحدد أكبر قطر يمكن تشغيله على المخرطة وبعض المخارط يوجد جوة أسفل الظرف لتمكن من إستيعاب قطر أكبر.

٣) عدد السرعات .

عند اختيار المخرطة يراعى أن تكون سرعتها متعددة وأكثر من غيرها .

٤) القطر الداخلى لعمود الظرف.

كلما كان القطر الداخلى لعمود الظرف أكبر كلما كان أفضل حيث يمكن ربط أكبر قطر للمشغولة داخل العمود

الملحقات الأساسية للمخرطة : (تحتاج لمراجعة وصور)

- الذنب .
- صنية ومفتاح دواره .
- المخنقة الثابتة .
- المخنقة المتحركة .
- الجلبة المسلوبة .
- مفتاح ظرف .
- مفتاح مقلمة .
- مفاتيح بلدى .
- مفاتيح السن .

المعدات الإضافية :

- جهاز تبريد .
- جهاز إنارة .
- جهاز خراطة السلبية .
- صندوق خاص للعدة (مقلمة خاصة) .
- حاجز وقائي .
- حواجز إيقاف العربة والراسمة العرضية .

- التجهيز المبدئي للمخرطة الذنبية وإستخدام قائمة للمراجعة

تعتبر المخرطة ضمن مكانت التشغيل الدقيق ، غير أن دقتها وعمرها التشغيلي إنما يتوقفان على الخرط الذى يستخدمها . فيجب إجراء العمليات عليها بطريقة مأمونة وفي حدود إمكانياتها وتبعاً لملحقاتها من مواسك وأقلام ، ولنوعية المشغولات أيضا . ولذلك يجب المحافظة على جميع أجزائها المتحركة وضوابطها من التلف . ولضمان استمرار دقتها ترکب بحيث يكون فرشها مستوياً وفي وضع أفقى تماماً في جميع المستويات.

كما يحظى الاحتكاك بنفس القدر من الأهمية لما يتسبب فيه من خلوص بين الأجزاء المتحركة مما يستلزم حفظه بتزييت جميع الأسطح المتزاوجة جيدا بشكل منتظم وهذا يستدعي نظافة جهاز سائل التبريد لضمان استمرار تدفق السائل بطريقة مأمونة .

التزييت ومواده :

عملية التزييت لها أربعة فوائد هي :

- ١ - التزييت .
- ٢ - التنظيف .
- ٣ - الوقاية من الصدا .
- ٤ - التبريد .

وسنتناول كل منهم بشيء من التفصيل :

١. التزييت :

تكون مادة التزييت طبقة من السائل بين أسطح الأجزاء المعدنية المتزاوجة أثناء دورانها ، أى أنها تملأ جميع الفراغات بينها فتجعل هذه الأسطح تتلاشى (أى تتخذ منها وسادة) وتتنزلق على بعضها البعض بأقل احتكاك ممكن ، فلا تحتاج سوى قوة ضعيفة لحركتها ، كما تخفض الحرارة المتولدة من هذا الاحتكاك . والأسطح الناعمة ، بصفة عامة ، تهيئ التزييت إدارة هادئة وتقلل من مقدار التآكل والقدرة المستهلكة في الإداره ، بالإضافة إلى احتفاظ المخرطة بدقتها .

وللتزييت أسطح الأجزاء عمودية الحركة ، توجد مواد خاصة تمتاز بتوتر سطحي مرتفع ، وقد تستعمل بمفردها في الأعمال الشاقة التي تميز بظروف حاكمة شديدة ، أو تضاف إلى زيوت تزييت أخرى فتزيد من قدرتها على التحمل ، كما تحسن من خواص التزييت للزيوت التي تضاف إليها .

٢. التبريد :

يعمل تدفق الزيت على امتصاص الحرارة المتولدة في المخرطة أو مكنته التشغيل من جراء احتكاك أجزائها ببعضها البعض وتبریدها ، فينخفض مقدار الاحتكاك ويقل تبعاً لذلك احتمال قفشه (زرجة) الأجزاء المتزاوجة مع بعضها البعض بسبب تمددها بالحرارة .

٣. التنظيف :

يغسل سائل التزييت الأجزاء المتحركة ويجرف أمامه المواد الغريبة والحبوب المعدنية الدقيقة الناتجة عن تآكل أسطح الأجزاء المحركة . فتصبح هذه الأجزاء نظيفة ويقل التآكل وتحفظ الماكينة بدقتها .

٤. الوقاية من الصدا :

إن تعرض المعادن الحديدية غير المحسنة من تأثير الهواء الجوى كذا استعمال أنواع معينة من محليل القطع المستحلبة (أى الذائبة في الماء) والخرط للأسطح المؤكسدة جمیعاً عنها تسبب الصدا .

إذا صدأت الأسطح المشغولة ، حدثت بها حفرات دقيقة تجعل هذه الأسطح خشنة الملمس وتكتسبها خاصية حاكمة تزيد من تآكلها وتؤثر على دقة التشغيل ، كما تختصر العمر التشغيلي لمكنته (المخرطة) وتنطلب تدابير الوقاية تغطية أسطح التشغيل في الماكينة المعرضة للهواء كلما أمكن ذلك ، وإزالة الرأيش المتوكسد أو لا بأول ، وفحص جهاز التبريد كثيراً مع فحص سائل القطع وتغييره إذا لزم الأمر ، ثم مسح الأسطح المشغولة وتغطيتها وتنظيفها بطبقة رقيقة من محلول واقي من الصدا .

الغاية بجهاز التزييت :

تجهز معظم المخارط بنظم للتزييت الجبri ، تدفع بالزيت بين جميع التروس والاعمدة الدواره وكراسيها وبين الأجزاء الأخرى المتحركة . ويفضل تجهيزها بمبيعات مستوى الرؤية لمعرفة كمية الزيت الموجودة داخل الخزان أو في صندوق التروس ، ولذلك يجب فحص هذه المبيعات قبل إدارة المخرطة والاحفاظ بالزيت في المستوى المقرر بصفة دائمة .

وينصح منتجوا المخارط دائماً بنوع الزيت المناسب للمخرطة أو الماكينة التي ينتجونها كما يعطون معلومات كافية عن مواصفات الزيت وخواصه مما يجعل التقيد بها من الأمور الهامة لصيانة المخرطة . إذ أن استعمال زيت غير مناسب قد يؤدي إلى حدوث حرارة زائدة تؤثر في دقة المخرطة وتسبب أضراراً لأجزائها المختلفة .

وبالإضافة إلى تزييت المخرطة بالطريقة الجبriة ، فإن المجارى والمسالك المختلفة وثقوب التزييت تحتاج إلى ملئها بالمزايق اليدوية يومياً .

استخدام قائمة المراجعة:

م	عناصر تجهيز ومراجعة الماكينة للعمل	نعم	لا
١	ارتداء ملابس العمل المناسبة		
٢	تأكد من وجود معدات الوقايه والأمن الصناعي في أماكنها		
٣	تأكد أن الأضاءة والتهدية كافيه في المنطقة المحيطة بالماكينة		
٤	تأكد من عدم وجود أي أشخاص أو معدات داخل خطوط الأمان المحيطة بالماكينة		
٥	تأكد من عدم وجود أي مفاتيح أو أجهزة أو أدوات تنظيف على دلائل أو فرش الماكينة		
٦	تأكد من وجود المفاتيح ومعدات التثبيت وأدوات القياس المناسبة في أماكنها المحددة		
٧	مراجعة سلامة التوصيلات الكهربائية للماكينة		
٨	تأكد أن منسوب زيت التزييت عند المستوى المناسب من خلال مبين الخزانات		
٩	تأكد من أن منسوب سائل التبريد في الخزان عند المستوى المناسب وان وصلة التبريد المرنة موجهه بشكل سليم نحو الشغالة		
١٠	تأكد من عدم وجود رايش أو أتربه على الدلائل أو سطح الانزلاق أو قلاوظات نقل الحركة أو على فرش الماكينه ، ويحظر تنظيفها بالهواء المضغوط .		
١١	تأكد من تثبيت الشغالة والعدد القاطعة بشكل محكم وآمن وتجربة الماكينة بدون حمل (Dry (run		
١٢	تأكد من عدم تعشيق أذرع التشغيل الآلية للماكينة قبل التشغيل		
١٣	تأكد من وجود العدة القاطعة في مكان آمن بعيداً عن الشغالة او أدوات التثبيت		
١٤	تأكد من أن سرعات الدوران والتغذية مضبوطة على القيم المناسبة لها		
١٥	تأكد من الألمام النام بمراحل التشغيل التي سيتم تنفيذها وأنها مناسبة للنسلسل التشغيلي للشغالة		

- تثبيت الشغالة على المخرطة (Holding of Work pieces)

تجهز كل مخرطة باجهزه وادوات لربط او تثبيت الات القطع والخامات المراد تشغيلها ويجب ان تكون هذه الاجهزه قوية وسهلة الاستعمال ويتوقف نجاح عملية الخراطة ومدى دقتها على اختيار الطريقة السليمة والمناسبة لكل مشغولة .

المبادئ الواجب مراعاتها عند تثبيت المشغولات :

- ١- الا تقل قوى الربط إلى الحد الذي يؤثر في قوة تثبيت الشغالة او اهتزازها أثناء القطع
- ٢- ان تكون الشغالة متزنة أثناء دورانها
- ٣- الا يحدث انزلاق نسبي بين دورات عمود الادارة ودورات المشغولة
- ٤- ان يكون هناك تناسب بين حجم المشغولة ووسيلة التثبيت
- ٥- ان لا يبالغ في قوى الربط حتى لا ينتج تغيير في شكل المشغولة او اعوجاج محاورها

طرق تثبيت المشغولات عند خرطها :


- ١- التثبيت في الظرف
- ٢- التثبيت بين ذنبتين مع (استعمال صينية وفتحة دوارة)
- ٣- التثبيت على الصينية مع (استعمال دوارات الربط المساعدة)

وسوف نتناول طريقتين من طرق التثبيت

التثبيت في الظرف :

الظرف العام (جامع الحركة) :

يطلق عليه فنيا الظرف المركزي وذلك لحركة فكوكه بتماثل نحو مركزه او خارجا عنه وعموما يتكون الظرف المركزي من الاجزاء المبينة بشكل (١١) وهى :

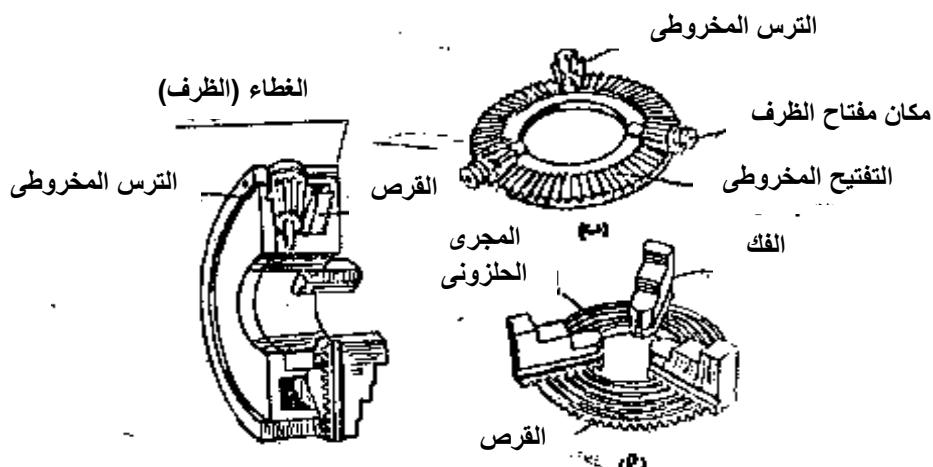

أ- القرص :

هو قرص مصنوع من الصلب ومقطوع على احد اوجهه مجرى حلزونى وعلى الوجه الآخر تفتيح لاسنان مخروطية .

ب-الفكوك :

هى الأداة التى تقوم بحمل قطعة التشغيل ويوجد على احد اوجهها درجات لتحميل الشغالة عليها، وعلى الوجه المقابل تفتيح حلزونى يطابق حلزونى القرص

ج- الترس :

هو ترس مخروطى يعيش فى التفتيح المخروطى الموجود على وجه القرص وبه فتحة مربعة لوضع مفتاح الطرف لادراته

د- الغطاء (الطرف) :

هو الجزء الذى يحتوى على الاجزاء السابقة والمشكل على سطحه الامامى مجرى تعمل كدليل لحركة الفكوك ويركب به صينية خلفية مقلوبة من الداخل لتركيب الطرف على عمود الادارة ويسمى الطرف بعدد الفكوك الموجودة به

أنواع الظرف المركبة :

١- الظرف المركب ذي الثلاث فكوك : Three-jaw Chuck :

يستخدم في ربط المشغولات الدائرية والمسدسة وتتمرکز الشغالة بدقة من ٠٠٦ الى ٠٠١ مم كما بالشكل (١٢) ولا يمكن عكس تركيب الفكوك لربط المشغولات من الداخل لذلك يزود بثلاث فكوك اضافية (مقلوبة).



شكل (١٢) الظرف المركب ذي ثلاث فكوك Three-jaw Chuck

٢- الظرف المركب ذي الأربع فكوك : Four-jaw Chuck :


ويستخدم في ربط المشغولات الدائرية والمربعة والمثمنة كما بالشكل (١٣):



شكل (١٣) الظرف المركب ذي الأربع فكوك

٣- الظرف المركب ذي الفكين :


ويسمى ظرف الانتاج وهو يحتوى على فكين يتحركان مركزياً ويثبتت بكل فك لقمة يطابق تشكيلها شكل سطح الشغالة المطلوب حملها وبذلك نتمكن من احكام الربط لقطعة التشغيل موفرين زمن مرکزتها كما بالشكل (١٤).

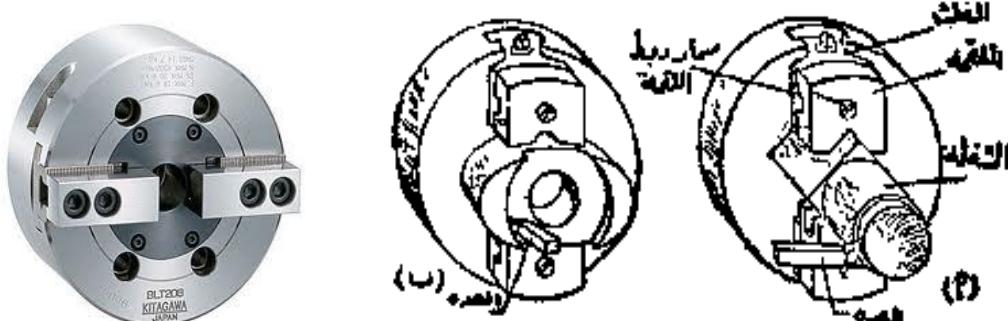

شكل (١٤) الظرف المركب ذي الفكين

٤- الظرف الرباعي المستقل (اللامركزى) :


ويتكون من أربعة فكوك يتترك كل منهم على حده نحو المركز أو خارجا عنه ، لذا سمى بالظرف المستقل ، وللمساعدة فى ضبط الفكوك يوجد على وجه دوائر تحدد مكان تواجد الفكوك بالنسبة للمركز ، ويستعمل هذا الظرف فى حمل المشغولات غير منتظمة الشكل ، ويتميز بقدرته على الضبط الدقيق لمحور الشغالة ليتطابق مع محور الدوران أو ينحرف عنه كما فى الخراطة اللامركزية، ومن عيوبه صعوبة وطول وقت الضبط وهو موضح بالشكل (١٥).

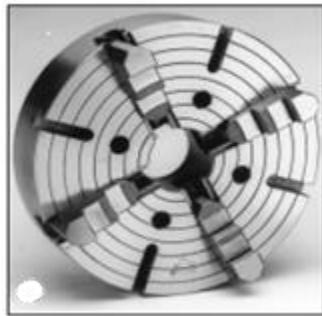

شكل (١٥) ظرف رباعي مستقل

٥- الظرف المركب (المجمع) :

هو الظرف الجامع لكل من مميزات الظرف المركزى والظرف المستقل ، وهو ظرف مرتفع الثمن ، ويكون من أربعة فكوك يتكون كل فك من جزئين يتحركا على بعضهما البعض .
وشكل (١٦) يبين هذا النوع من الأظرف .

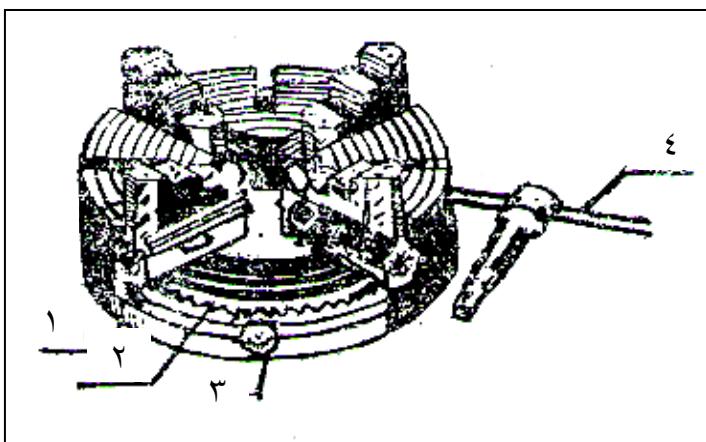

شكل (١٦) الظرف المركب


- ١- مسامار تحريك نصف الظرف
- ٢- قرص الظرف
- ٣- الترس المخروطى
- ٤- مفتاح الظرف

الاختبار الجيد للظرف:


- ١- مناسبة حجم الظرف لقطر الشغالة
- ٢- مناسبة قطر الظرف للمخرطة بحيث لا يصطدم بالمخرطة.
- ٣- صلاحية الفكوك
- ٤- سلامنة سن قلاووظ سن فلانشة الظرف لسن قلاووظ عمود الإدارة

٦- ظرف الكولت (الظرف البالى) :

يستعمل فى ورش الإنتاج نظراً لكبر دقة مركزته للمشغولات التى تحتاج لدقة عالية ، والجزء الرئيسى فيه هو لقمة الكوليت وهى عبارة عن جلبة من الصلب عالي المرونة مسلوبة من الخارج وبها ثلاثة شقوق لتمكن من الغلق والفتح فى حدود ١ مم وهو نطاق عمل الكوليت لذلك يجب أن يتم التحقق من اختيار الكوليت المناسب لقطر الشغالة ، ويستعمل لحمل المشغولات ذات الأقطار الصغيرة الدائرية أو المربعة أو المسدسة . وشكل (١٧) يبين ظرف الكولت

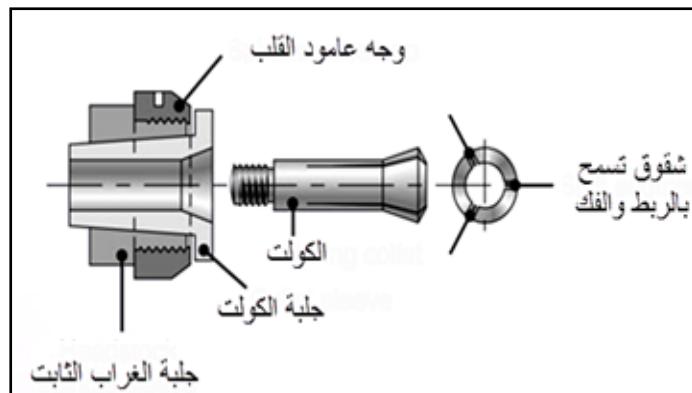

ثانياً: التثبيت بين المراكز (الذنبتين) مع (استعمال صينية ومفتاح دوارة):
 تستخدم هذه الطريقة للمشغولات الطويلة كما تستخدم عندما يراد القيام بكل عمليات خراطة التي ستجري على المشغولة في مرحلة واحدة ويكون عمق القطع والتغذية صغيرين وبما يتلائم مع قوة التثبيت.
 كما هو موضح بالشكل رقم (١٨).

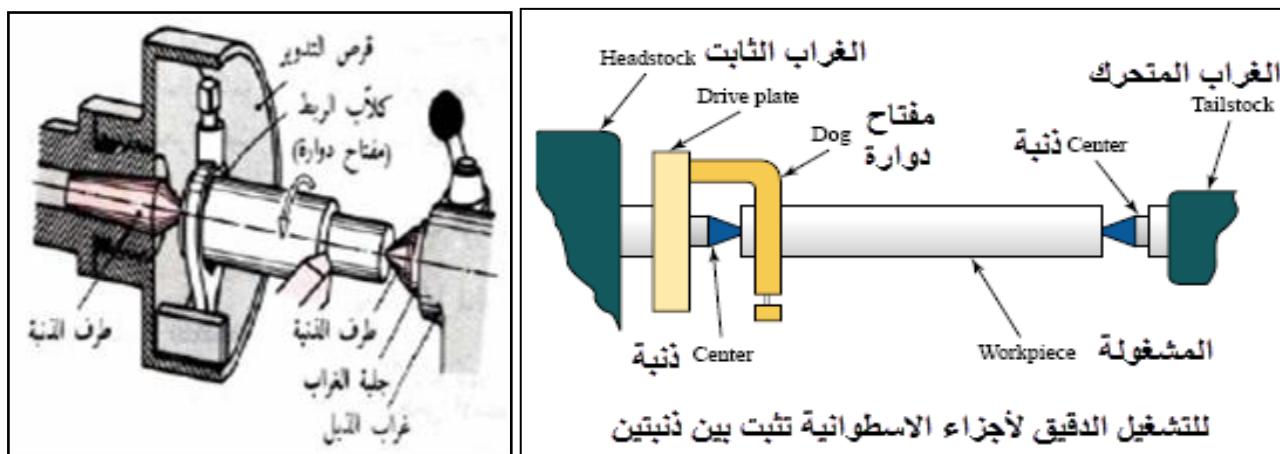

شكل (١٨) التثبيت بين المراكز (الذنبتين)

أسباب تثبيت الشغالة بين الذنبتين:

عندما يتطلب الأمر:

- ١- محورية الشغالة على طول قطرها
- ٢- تنفيذ عمليات أخرى على الشغالة
- ٣- تجليخ الشغالة بعد الخراطة
- ٤- الشغالة طويلة نوعا ما
- ٥- عمليات تشغيل لامركزية

الصينية (قرص التدوير) :

عبارة عن قرص يصنع من حديد الزهر ذات مقاسات مختلفة لتناسب الشغالة وفتح الدواره ويوجد بها صرة ذات ثقب مقلوب وتركب على عمود إدارة المخرطة

انواع الصوانى :

١- الصينية ذات البنز :

وهى قرص به ثقب على وجهه قرب الحافة يركب به بنز بواسطة صامولة ويقوم هذا البنز بنقل حركة الصينية الى مفتاح الدواره كما بشكل (١٩)

٢- الصينية ذات المجرى :

شكل (٢٠) يبين هذه الصينية ، وفيها تعمل مجرى راسية على حافتها متوجهة إلى المركز ، ولدى تسمح بتعشيق مفتاح الدواره ، وهذا النوع آمن اثناء استعماله .



شكل رقم (٢٠)




شكل رقم (١٩)

٣- الصينية ذات البنز والمجرى :

وهى صينية جامعه للنوعين السابقين حيث يوجد بها بنز ومجرى كما هو مبين بشكل (٢١) وبذلك يمكن استعمالها كصينية ذات مجوى ، او بتركيب البنز واستعمالها كصينية ذات بنز .

٤- الصينية ذات الحاجز الواقى :

لزيادة الامان عند التشغيل بهذه الصوانى يعمل حاجز واقى حول حافة الصينية لمنع الحوادث التى تنشأ عن البنز او مفتاح الدواره اثناء الحركة الدورانية شكل (٢٢)

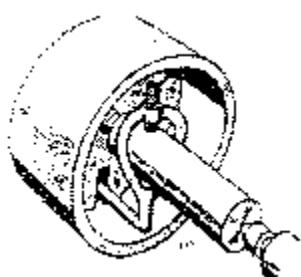

شكل رقم (٢٢)



شكل رقم (٢١)

ثانياً: مفتاح الدوارة :

يستخدم مفتاح الدوارة لنقل الحركة الدورانية للصينية الى قطعة التشغيل ويصنع من الصلب متواسط الكربون وبشكل بالحدادة بمقاسات مختلفة تتناسب اقطار المشغولات.


أنواع مفاتيح الدوارة :

١- مفتاح دوارة ذو طرف عدل :

له فتحة تتناسب اقطار المشغولات وبه صرة ينفذ بها مسامار مقلوظ لامكان ربط المفتاح على سطح الشغالة ، وينتهى باصبع عدل كما بشكل (٢٣ - أ) ويستعمل هذا النوع مع الصينية ذات البنز ، ولكن نضمن الربط باحكام على قطعة التشغيل يتم عمل شطف على سطح القطعة ترتكز عليه نهاية المسamar .

٢- مفتاح الدوارة ذو الطرف المترعرج :

يشابه المفتاح السابق غير ان الطرف العدل يشكل معوج كما بشكل (٢٣ - ب) ويستعمل مع الصينية ذات المجرى .

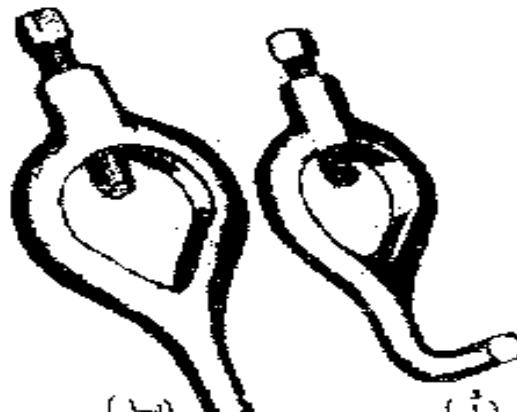

شكل رقم (٢٢)

يجب إتباع الارشادات الآتية عند استعمال مفتاح الدوارة :


أ- اختيار مفتاح الدوارة المناسب لقطر الشغالة

ب- تثبيت مفتاح الدوارة باقصى الجانب الايسر بقطعة التشغيل

ج- عند خراطة القطع الهامة يجب الأستعانة بقطعة نحاس بلفها على محيط الشغالة

محاداة ذنبى المخرطة :

يمكن فحص تطابق ذنبى المخرطة ظاهريا اذا كانت الشغالة لا تتطلب الدقة العالية فى خرطها. ولكن ان احتاجت الدقة العالية فيستخدم قضيب اختبار ومبين بقرص مدرج كما هو مبين بالشكل (٢٤) .

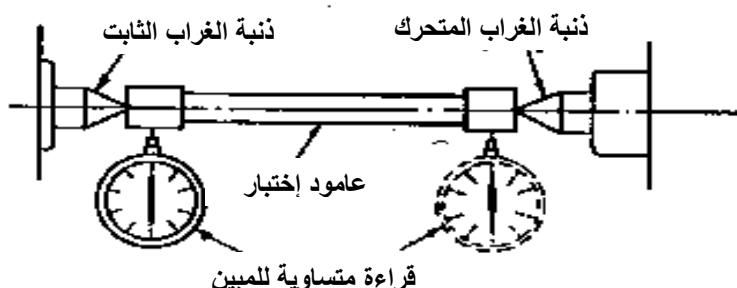

شكل رقم (٢٤)


- أدوات القطع (الشكل - نوع العمليه - تثبيت القلم - زوايا القلم - الرايش وانواعه)

أقلام الخراطة:

قلم الخراطة هو عدة القطع الرئيسية المستخدمة في التشغيل على المخرطة وهو أكثر عدد القطع شيوعاً وبساطتها في التصميم حيث تتشابه جميع الأقلام في الزوايا الرئيسية وفي الخامات التي تصنع منها وتختلف في الشكل الذي يجب أن يفي بمتطلبات عملية التشغيل.

والشكل رقم (٢٥) التالي يوضح أحد أشكال أقلام الخراطة:

عناصر قلم الخراطة:

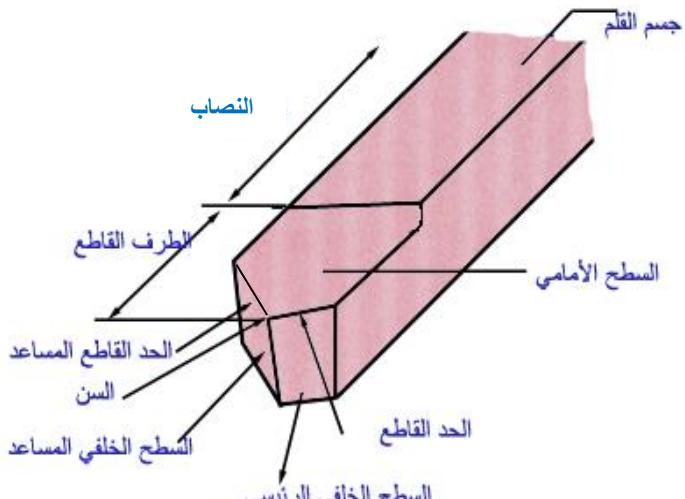

شكل (٢٥) اجزاء قلم الخراطة

الشكل رقم (١٦) يوضح قلم مخرطة مبين عليه عناصره والذي يتكون من جزأين رئيسيين هما:

١. جسم القلم ويسمى النصاف وهو الذي يثبت في المقلمة.
٢. الطرف القاطع (منطقة الحد القاطع) ويشمل السطح الجانبي والسطح الخلفي وسطح الجرف ومن تقاطعهم تنتج حدود القطع .

الزوايا الرئيسية لقلم القطع بالخراطة:

زاوية الخلوص α (ألفا)

هي الزاوية الموجودة في وجه العدة القاطعة من الأمام وتعمل على حديه الحد القاطع وتخليص سطح العدة من السطح المشغل وتقل في المعادن الصلبة وتزيد في المعادن الطيرية .


زاوية الجرف γ (جاما)

هي الزاوية الموجودة أعلى العدة القاطعة و مهمتها سهولة إنزلاق الرايش وتقل في المعادن الصلبة وتزيد في المعادن الطيرية .

زاوية الحد β (بيتا)

هي الزاوية المحصورة بين زاويتي الخلوص والجرف وتكمel 90° ومرتبطة بصلابة المعدن المقطوع ومعدن العدن القاطعة وتقوم بعملية القطع .

التركيب الصحيح لقلم القطع شكل رقم (٢٦):

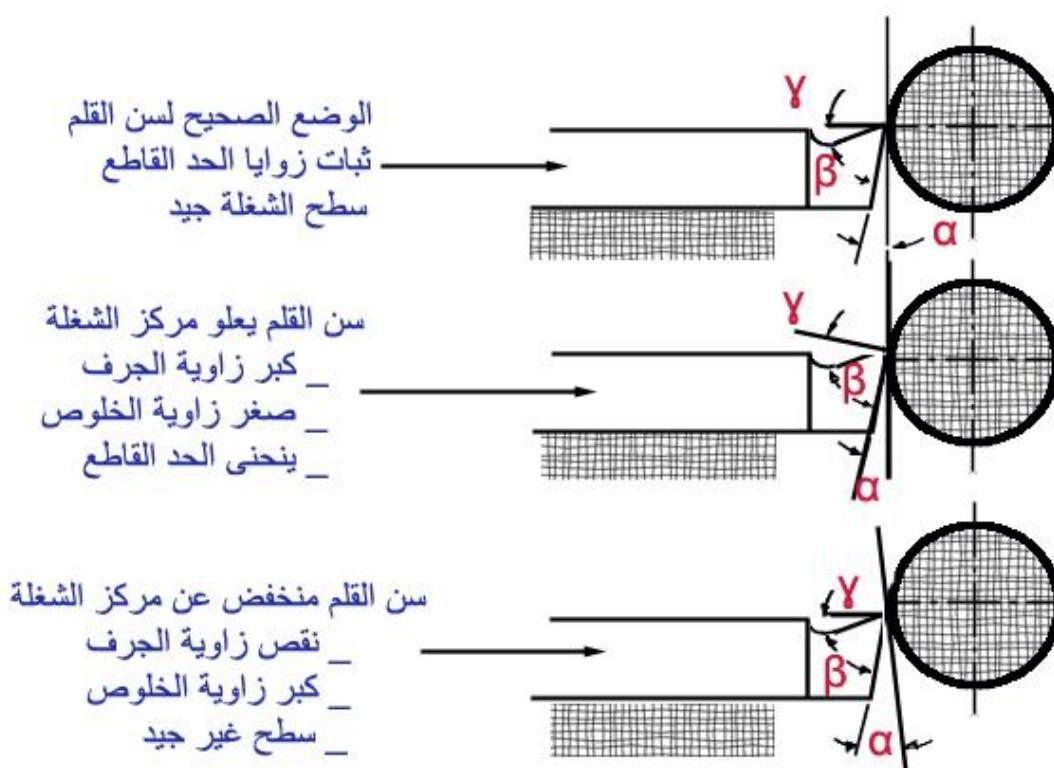

شكل رقم (٢٦)

ملاحظات:

فقد تتطلب عملية التشغيل أن يتحرك القلم (حركة التغذية) من اليمين إلى اليسار عندما يجب أن يأخذ القلم شكلاً محدداً يعرف بقلم خرط يمين وقد تكون حركة التغذية من اليسار إلى اليمين وهو ما يعرف بالقلم اليساري .

وإذا كانت حركة التغذية في اتجاه طول المشغولة أي خراطة طولية استخدمت أقلام الخراطة الطولية ، وإذا كانت في اتجاه نصف القطر أي خراطة وجهيه عرضية استخدمت أقلام الخراطة العرضية .

وإذا كانت الخراطة للسطح الأسطواني الخارجي استخدمت أقلام الخراطة الخارجية ، وإذا كانت للسطح الأسطواني الداخلي تغير شكل القلم ليناسب عملية التشغيل وعرف بقلم الخراطة الداخلي .

كما يختلف شكل القلم وقيم زواياه إذا استخدم في القطع التخسيسي عنه إذا استخدم في القطع التعديي والمقصود من هذا أن أشكال أقلام الخراطة لا حصر لها فأنت تستطيع أن تصمم قلمًا بشكل معين يلائم عملية خرط محددة ولكن تبقى مقيداً من حيث زوايا القلم الرئيسية والخامات التي يجب أن تتوافر فيها شروط خامات القطع المعروفة.

توصيف العدة القاطعة وطرق تثبيتها:

١) بالنسبة لاتجاه القطع :

- أ- قطع محوري :** ويتم عن طريق تقدم عدة القطع موازيا لخط محور الشغالة الدائرة (الخرط العدل).

ب- قطع قطري : ويتم عن طريق تقدم عدة القطع عموديا على خط محور الشغالة الدائرة (استبعاد الوجه).

(٢) بالنسبة لاستخدام العدة :

- أ- إزالة الرايش: ويكون ذلك للقطع غير محدد الشكل.

- بـ- التشكيل :** ويكون ذلك للقطع الذي يعطينا الشكل المطلوب (تصفية)

٣) بالنسبة لاتجاه التشغيل :

- أ- عدة قطع خارجي : وتستخدم للخرط الخارجي وتسوية الأوجه أو لقطع القلاووظ الخارجي .

- بـ- عدة قطع داخلي : و تستخدم للخرط الداخلي وتسوية الأوجه أو لقطع القلاووظ الداخلي .**

٤) بالنسبة للاتجاه الرئيسي للحد القاطع :

- أ- قلم يمين :** إذا كانت العدة متوجهة من اليمين إلى اليسار أي من جهة الغرب المتحرك إلى الغرب الثابت .

- ب- قلم شمال :** إذا كانت العدة متوجهة من اليسار إلى اليمين أي من جهة الغرب الثابت إلى الغرب المتحرك

٥) بالنسبة لطبيعة عملية القطع :

وهي الحالة التي سيكون عليها سطح قطعة التشغيل بعد إنتهاء عملية القطع وتكون :

- ### **أ- عدد للتخسين**

- ### **بـ- عدد للتنعيم**


- جـ- عدد للتشطيب

٦) بالنسبة لصناعة العدة :

- أ- قلم من قطعة واحدة : ويتم تشكيله بالحادة ويصنع من الصلب الكربوني أو الصلب الأبيض .

- بـ- قلم ذو رقم ملحومة : مثل رقم الكريبيات

والشكل التالي رقم (٢٧) يوضح أشكال أقلام الخراطة الشائعة الإستخدام وشكل ونوع عملية القطع الناتجة

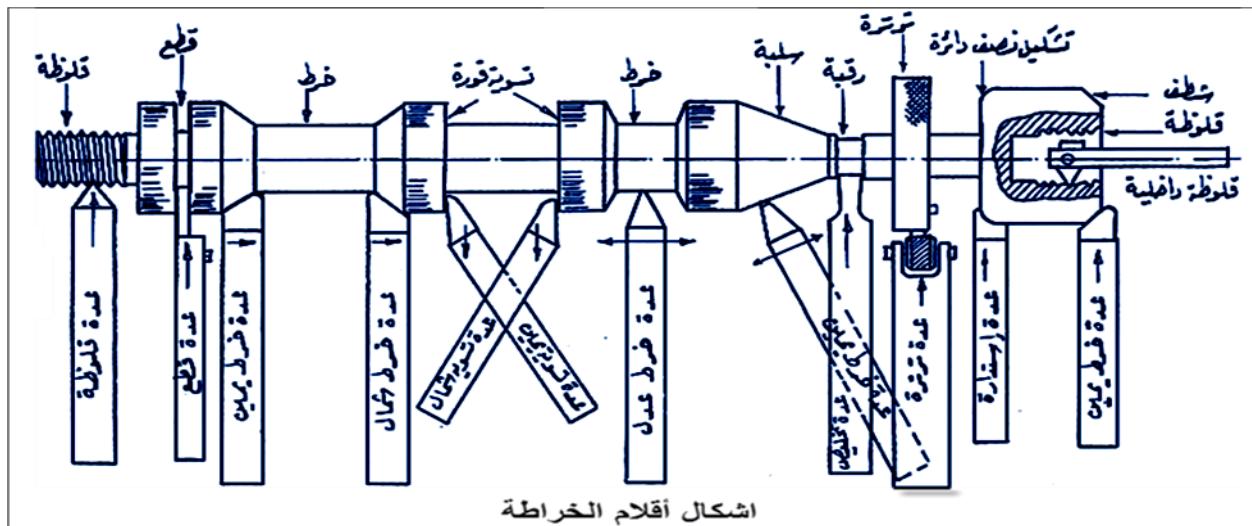


شکل (۲۷)

طرق تثبيت العدة القاطعة (أقلام الخراطة):


يوجد ثلاثة طرق لثبيت أقلام الخراطة وهي :-

- 1 - باستخدام حامل القلم وعيوبه ضياع الوقت في تركيب القلم وضبط ارتفاعه لل المستوى المطلوب ، كما بالشكل (٢٨).

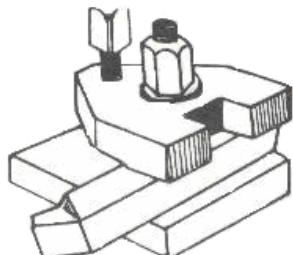


شكل (٢٨) التثبيت باستخدام حامل القلم

- 2 - باستخدام الفك واللقمة ويستخدم خابور تحت القلم ذى مقطع مسلوب لضبط القلم في الوضع المناسب ، كما بالشكل (٢٩).

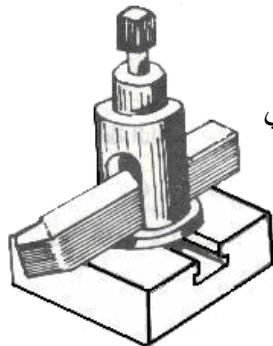

شكل (٢٩) التثبيت باستخدام الفك واللقمة

- 3 - باستخدام المقلمة (حامل ذى أربع فتحات) : وهى تتميز بإمكانية تركيب أربعة أقلام في وقت واحد مما يساعد على توفير الوقت ، كما بالشكل (٣٠).

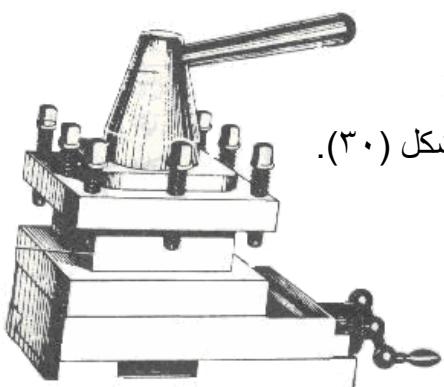


شكل (٣٠) التثبيت باستخدام المقلمة

ضبط ارتفاع القلم


- التأكد من ان ارتفاع رأس قلم القطع هو علي نفس ارتفاع محور المشغولة وذلك عن طريق قياس راس أدلة القطع مع مدبب الغراب المتحرك ، كما يبين الشكل المقابل ، يمكنك رفع رأس أدلة القطع قليلاً عن رأس المدبب وبحد أقصي (5°) ، عندما تكون المشغولة طويلة لمنع الأهتزاز .

- أن لا يزيد عدد السماكات (البطانات) أسفل حامل أدلة القطع في منجلة الأدوات على المخرطة عن اثنتين ، يجب التأكد ان حامل أدلة القطع مثبت في منجلة أدوات القطع علي المخرطة بواسطة برجين علي الأقل ، كما يبين الشكل (٣١).

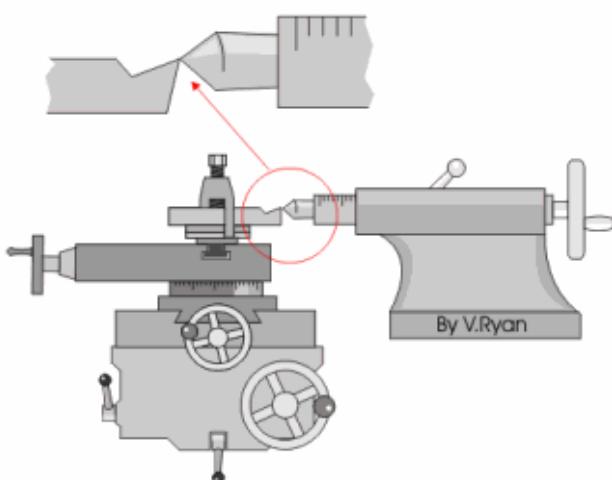

شكل (٣١) ضبط ارتفاع القلم

Chip

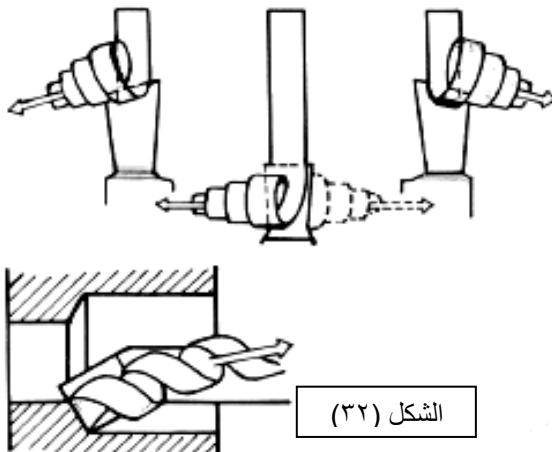

الشكل (٣٢)


اختلاف اتجاه الرايش باختلاف اتجاه زاوية الجرف بقلم المخرطة

يتكون الرايش في عمليات الخراطة عند ضغط الحد القاطع لقلم المخرطة على السطح الخارجي لقطعة التشغيل ، حيث ينشأ عن ذلك شق بسطح قطعة التشغيل يؤدي إلى فصل جزء معدني ويستمر تغلغل الحد القاطع في هذا الشق ، حتى تنفصل أجزاء من السطح المعدني للمشغولة على هيئة رايش (جزاز أو نحاته) .

يختلف شكل واتجاه الرايش المنزوع باختلاف نوع معدن المشغولة واتجاه زاوية الجرف بقلم المخرطة كما هو موضح بالشكل (٣٢) .

Theory of Chip Formation : نظرية تكوين الرايش

عملية تكوين الرايش هي جوهر عملية القطع ، وللتعرف على عملية تكوينه ، نبحث عن عملية خراطة على قطعة تشغيل بسيطة ، أثناء عملية القطع وعند تقدم الحد القاطع لقلم المخرطة إلى جهة الأمام بشكل عمودي على محور الذنتين ، أي بحركة إقتراب ليتغلغل الحد القاطع بداخل المشغولة بعمق معين ، يؤدي ذلك إلى إنفصال جزء من معدن المشغولة على هيئة رايش كما هو موضح بالشكل (٣٣) .

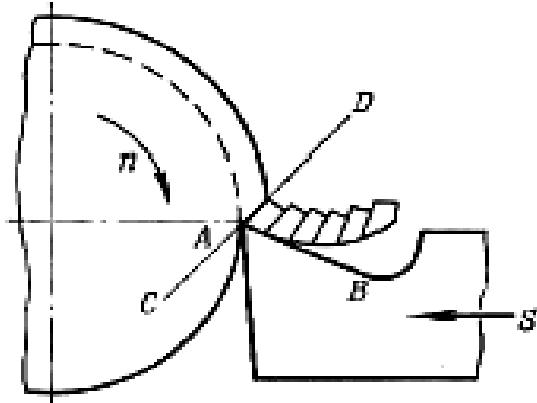

الشكل (٣٣) رسم تخطيطي لعملية خراطة أثناء إنفصال الرايش من المشغولة

يحدث إنفصال الرايش نتيجة لانضغاط طبقة من سطح معدن المشغولة تحت تأثير القوة المسلطة من القلم ، ينتج عن ذلك انفعال بتشوه مرن ولدن .


ومع إزدياد التشوه اللدن تزداد الإجهادات في الجزء المنزوع ، وعندما تبلغ الإجهادات مقدارا يفوق منتهى متانة المعدن يحدث القص Shearing وانفصال جسيم من المعدن أو ما يسمى بالرايش ، ويحدث مثل هذا الإنفصال باتجاه مستوى القص CD الذي يشكل زاوية معينة مع السطح الأمامي للقلم .

وبعد نزع جزء الرايش الأول يبدأ انضغاط وتشوه الجزء الثاني بالضبط كما كان عليه الحال بالنسبة للجزء الأول ، حتى تفوق الإجهادات فيه المقدار الذي يزيد عن منتهى متانة المعدن في مستوى القص الثاني بشكل موازي للأول ، ومن ثم يحدث إنفصال جزء جديد من الرايش وهكذا يمكن دراسة عملية القطع كعملية قص جزئيات المعدن على شكل أجزاء من الرايش يتلو بعضها البعض .

أنواع الرايش : Types of Chip :

يختلف نوع وشكل الرايش الناتج من عمليات التشغيل المختلفة باختلاف معادن كل منها ، ويكون هذه الاختلاف نتيجة للأسباب التالية :

١. إختلاف زوايا آلة القطع وخاصة زاوية الجرف .
٢. إختلاف سرعة القطع .
٣. إختلاف معدن المشغولة .

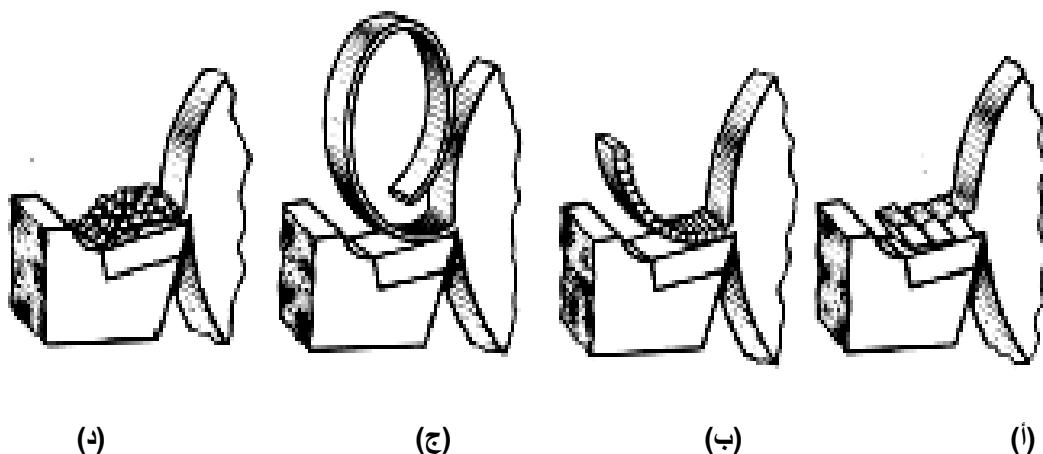

تصنيف الرايش :

يمكن تصنیف أنواع الرايش كما هو موضح بالشكل التالي بالأنواع الآتية :

- أ- الرايش غير المستمر : Discontinuous Chip
- ب- الرايش غير المتجانس : In-homogeneous Chip
- ج- الرايش المستمر : Continuous Chip
- د- الرايش المفتت : Fractured Chip

٣- الاختبار الذاتي للمعلومات :

س (١) ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية:

١) الطريقة المأمونة والسريعة لازالة الرايش من المخرطة تكون بواسطة:

- أ) الخرق المبللة.
- ب) الاصبع.
- ج) فرشة الرايش.

٢) الخراطه هي عملية القطع في الاشكال الدورانيه عن طريق:

- أ) فتح مجاري.
- ب) إزالة الرايش.
- ج) غلق مجاري.

٣) من الحركات الرئيسية للتشغيل على المخرطة :

- أ) حركة الطرق.
- ب) حركة الوصل.
- ج) التغذية.


٤) المخرطة الآلية تستخدم في الإنتاج :

- أ) الكمي للمشغولات .
- ب) البسيط للمشغولات .
- ج) المتوسط للمشغولات.


٥) الغراب المتحرك في المخرطة يستخدم في عملية :

- أ) تثبيت الشغالة .
- ب) تمركز وسند الشغالة.
- ج) تثبيت القلم.

س (٢) تعرف على الأدوات والأشكال المبينة بالرسم الآتي ثم أكتب الأسم والوظيفة :

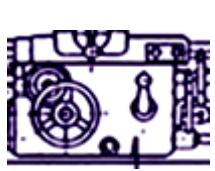


(e)

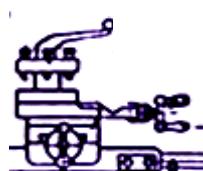

(ε)



(۳)

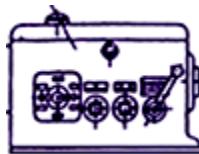

(۲)



(1)


..... ويستخدم في:) الشكل هو:
..... ويستخدم في:) الشكل هو:
..... ويستخدم في:) الشكل هو:
..... ويستخدم في:) الشكل هو:
..... ويستخدم في:) الشكل هو:

س (٣) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ :

١. التعرف على القواعد العامة للسلامة المهنية ليس من مسؤولية الفنى
 ٢. يجب ايقاف المخرطة عند تغيير عدة القطع
 ٣. لا يجوز رفع وثبتت القطع التي يزيد وزنها عن ٢٠ كجم يدوياً
 ٤. سوائل التبريد والتزييت لا علاقة لها بعمر الحد القاطع
 ٥. يجب أن يكون بروز القلم من المقلمة أقل ما يمكن حتى لا يهترأ أو ينكسر
 ٦. يفضل أن يكون سن القلم منخفض عن نقطة راس ذنبة الغراب المتحرك
 ٧. إذا كانت حركة التغذية في اتجاه طول المشغولة كانت الخراطة طويلة
 ٨. اذا انحرف محور الغراب بالنسبة لمحور عمود الدوران الرئيسي نتجت مشغولات مسلوبة
 ٩. يتلف قلم القطع عند التشغيل بسرعة عالية لا تناسب مع معده
 ١٠. سقوط زيت الزيوت على الأرض يستلزم سرعة إزالتها

س (٤) أكمل العبارات الآتية بما يفيد المعنى الصحيح:

س (٥) الشكل التالي يوضح طريقة تثبيت الشغالة بين ذنبتين، إكتب أسماء الأجزاء طبقا للأرقام الموجودة:

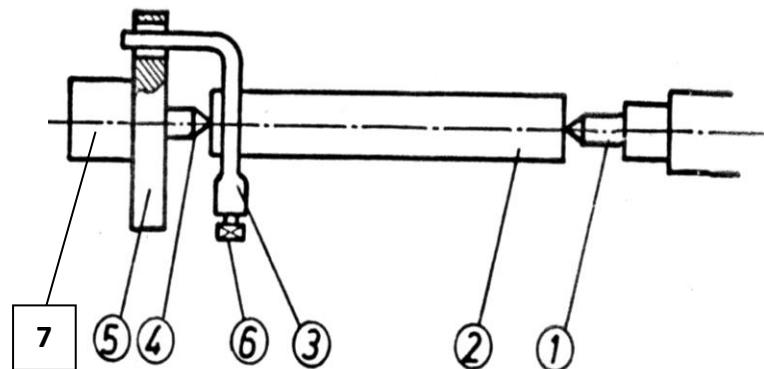

الأجزاء هي:

- ١
- ٢
- ٣
- ٤
- ٥
- ٦
- ٧

٤- الإجابات النموذجية :

ج (١) ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية:
 ١ - (ج) ٢ - (ب) ٣ - (ج) ٤ - (أ) ٥ - (ب)

ج (٢) تعرف على العدد والأدوات والأشكال المبينة بالرسم الآتي ثم أكتب الأسم والوظيفه :

- | | |
|---|-----------------------------|
| ويستخدم في: سند الشغالة | ١) الشكل هو: الغراب المتحرك |
| ويستخدم في: تثبيت الشغالة | ٢) الشكل هو: الغراب الثابت |
| ويستخدم في: تثبيت المشغولات التي تحتاج لدقة عالية | ٣) الشكل هو: الكولييت |
| ويستخدم في: تثبيت أقلام القطع | ٤) الشكل هو: المقلمة |
| ويستخدم في: تحريك المقلمة على الفرش | ٥) الشكل هو: العربية |

ج (٣) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام الخطأ :

(✗)	١. التعرف على القواعد العامة للسلامة المهنية ليس من مسؤولية الفنى
(✓)	٢. يجب ايقاف المخرطة عند تغيير عدة القطع
(✓)	٣. لا يجوز رفع وتثبيت القطع التي يزيد وزنها عن ٢٠ كجم يدوياً
(✗)	٤. سوائل التبريد والتزييت لا علاقة لها بعمر الحد الفاصل
(✓)	٥. يجب أن يكون بروز القلم من المقلمة أقل ما يمكن حتى لا يهتز أو ينكسر
(✗)	٦. يفضل أن يكون سن القلم منخفض عن نقطة راس ذنبة الغراب المتحرك
(✓)	٧. إذا كانت حركة التغذية في اتجاه طول المشغولة كانت الخراطة طويلة
(✓)	٨. اذا انحرف محور الغراب بالنسبة لمحور عمود الدوران الرئيسي نتجت مشغولات مسلوبة
(✓)	٩. يتلف قلم القطع عند التشغيل بسرعة عالية لا تناسب مع معده
(✓)	١٠. سقوط الزيوت على الأرض يستلزم سرعة إزالتها

ج (٤) أكمل العبارات الآتية بما يفيد المعنى الصحيح:

١. أنواع الرايش الناتج من عملية الخراطة هي: المستمر ، غير المستمر ، غير المتجانس ، المتفقنت
٢. الزوايا الرئيسية لقلم الخراطة هي الخلوص ، الجرف ، الحد
٣. التثبيت بين المراكز (الذنبتين) يستخدم للمشغولات الطويلة
٤. من وسائل تثبيت الشغالة على المخرطة الأظرف ذو ثلاثة فكوك ، ذو أربعة فكوك
٥. عملية التزييت للمخرطة لها أربعة فوائد هي: التزييت ، التنظيف ، التبريد ، الوقاية من الصدأ

ج (٥) الشكل التالي يوضح طريقة تثبيت الشغالة بين زنتين، إكتب أسماء الأجزاء طبقا للأرقام الموجودة:

الأجزاء هي:

١- الذنبة

٢- الشغالة

٣- مفتاح الدواره

٤- ذنبة الغراب الثابت

٥- ذنبة الغراب الثابت

٦- مسamar تثبيت الشغالة

٧- الغراب الثابت


٥- التدريبات العملية:

رقم التمرين : (١) زمن التنفيذ : ٨ ساعة

اسم التمرين : ضبط وتجهيز المخرطة العامة للعمل (ضبط المخرطة - زيوت - سوائل تبريد - تثبيت المشغولة - تثبيت القلم)

الخامات : زيوت - سوائل تبريد - أدوات تنظيف.

الرسم التنفيذي :

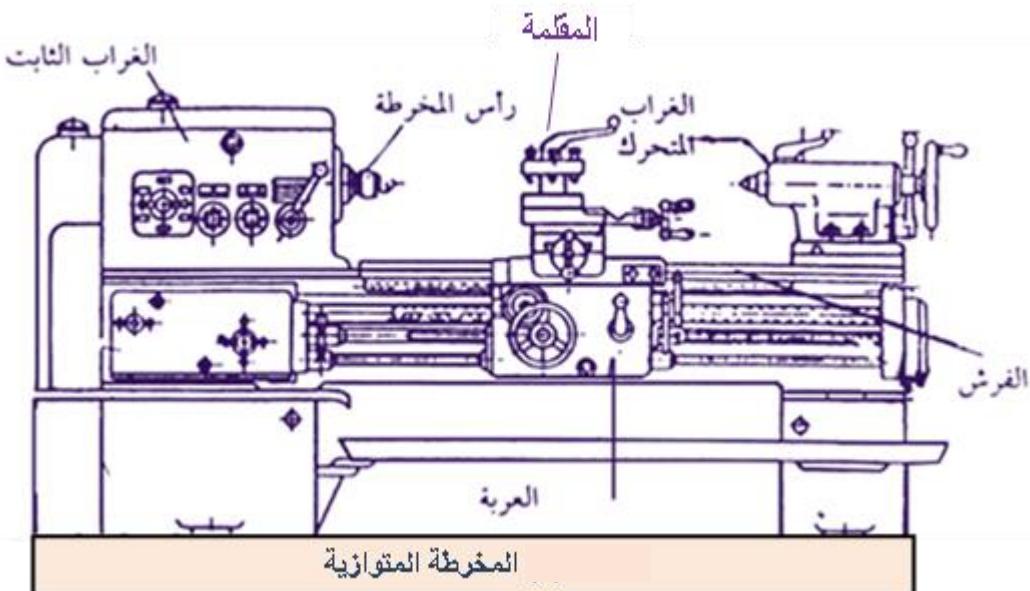

الهدف من التمرين:

بتنفيذ التمرين يكون المتدرب قادرًا على:

▪ تطبيق قواعد السلامة المهنية أثناء العمل .

▪ التمييز بين انواع المخارط من حيث الشكل والنوع والاجزاء والستخدام.

▪ ضبط وتجهيز المخرطة العامة للتشغيل.

▪ الإختيار الصحيح لسرعة القطع والتغذية وعمق القطع .

▪ الإختيار الصحيح لأدوات القطع المستخدمة وتثبيت المشغولة و القلم بطريقة صحيحة.

▪ ترتيب خطوات التشغيل المبدئي للمخرطة بطريقة صحيحة وآمنة .

▪ إستخدام تدرج العربة في تحديد الأطوال (قطع المحورى) .

▪ إستخدام تدرج الراسمة العرضية .

▪ تكرار تشغيل و إيقاف المخرطة طبقاً لخطوات التنفيذ .

العدد والمعدات والأدوات :

المخارط المتوفرة بالورشة - ملحقات أساسية والإضافية للخرطة - إسطمبة للتنظيف - زيت تزييت .

خطوات التنفيذ : لإعداد المخرطة للعمل والتعامل معها:

١. استخدام ملابس ومهامات الوقاية وتنفيذ قواعد وتعليمات السلامة المهنية والبيئية .
٢. إضاءة الورشة إضاءة كافية منتظمة ومعتدلة ، وتنبيت جميع أغطية الآمان في المخرطة كل في مكانه قبل إدارتها .
٣. تعرف على أجزاء المخرطة وإستخداماتها.
٤. عدم ترك المخرطة أثناء العمل دون مراقبة .
٥. تأكيد من توقف المخرطة ، ثم زيت الفرش يدوياً قبل البدء في العمل .
٦. تأكيد من (التوصيلات الكهربائية - منسوب الزيت - منسوب سائل التبريد) وأن كافة أذرع التوجيه مغلقة قبل تشغيل المحرك الكهربائي .
٧. فحص جميع مستويات الزيت في المخرطة قبل إدارتها .
٨. تعرف على طرق تغيير سرعات دوران عمود الإدارة وتغذيات عمود الجر و إنقى سرعات دوران عمود المخرطة ومعدلات التغذية المناسبة بطريقة مأمونة .
٩. تشغيل المخرطة بطرق وسرعات مختلفة والتدريب على جميع الحركات والعمليات المتاحة .
١٠. (تنبيت أو رفع المشغولة - تغيير عدة القطع - التنظيف أو التزييت - جمع وإزالة الرأيش) مع ضرورة إيقاف تشغيل المخرطة قبل تنفيذ مasic.
١١. تكرار تشغيل و إيقاف المخرطة طبقا لخطوات التنفيذ السابقة .
١٢. التقليل في وقت التشغيل بإختصار عدد مرات.
١٣. إعادة العدد والمعدات وباقى الخامات الزائدة وتنظيف مكان العمل .

رقم التمرين : (٢) زمن التنفيذ : ١٦ ساعة

اسم التمرين : التدريب على أعمال الصيانة الدورية للمخرطة العامة
الخامات : زيوت - سوائل تبريد - أدوات تنظيف.

الرسم التنفيذي : لا يوجد

الهدف من التمرين:

بتتنفيذ التمرين يكون المتدرب قادرًا على:

١. استخدام ملابس ومهامات الوقاية وتنفيذ قواعد وتعليمات السلامة المهنية والبيئية .
٢. تزييت فرش المخرطة يدوياً قبل البدء في العمل .
٣. تنفيذ عمليات التفتيش الخارجي للمخرطة وكتابة الملاحظات .
٤. الكشف على التوصيلات الكهربائية المتعلقة بالمخرطة .
٥. ضبط خلوص العربية والراسمة .
٦. إجراء اختبار دقة البسيطة المخرطة .
٧. تنفيذ عمليات الصيانة الدورية البسيطة للمخرطة .
٨. تكرار تشغيل و إيقاف المخرطة طبقاً لخطوات التنفيذ السابقة .
٩. إعادة العدد والمعدات وباقى الخامات الزائدة وتنظيف مكان العمل .

العدد والمعدات والأدوات :

مخرطة ذنبة بالملحقات - قدم ذات ورنية دقة ١٠٠ مم - لينات - مفتاح ظرف ، ومفتاح مقلمة - مفتاح بلدي
لتثبيت قاعدة الغراب.

خطوات التنفيذ : لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمخرطة العامة :

١- التفتيش:

- التفتيش الخارجي.
- اختبار ثبات الرباط.
- فتح أبواب المخرطة والقيام بالتفتيش.
- أخذ الخلوص في الراسمة عن طريق الخوابير المسلوبة.
- الكشف على التوصيلات الكهربائية المتعلقة بالمخرطة .

٢- الصيانة البسيطة:

- اختبار الخلوص بين الأعمدة والجلب.
- ضبط الفرملة.
- ربط أجزاء حامل القلم.
- إزالة النتوءات - الرايش - الصدا من أسطح الفرش.
- إصلاح أبواب وحواجز الحماية.
- ضبط خلوص العربية.
- اختبار دقة المخرطة.

٣- الصيانة المتوسطة (تجهيز الرسومات بالأجزاء التي تقوم بفكها):

- إجراء اختبار دقة البسيطة المخرطة.


- تحديد أماكن التأكل والتلف.

- فك أجزاء المخرطة التي تحتاج إلى صيانة.

- اختبار تثبيت عمود القالب.
- الكشف على الجلب المتأكلة وكيفية استبدالها.
- الكشف على نيل الفرامل وكيفية استبداله .
- الكشف على المسامير المتأكلة وكيفية استبدالها .
- ضبط خلوص عمود القلاووظ .
- الكشف على وإصلاح نظام التبريد .

٤- التشغيل ومراجعة قائمة الأجزاء:

- التعرف على المخرطة وأجزائها.
- تطبيق قائمة للمراجعة للمخرطة قبل بدء التشغيل.
- تشغيل وإيقاف المخرطة .

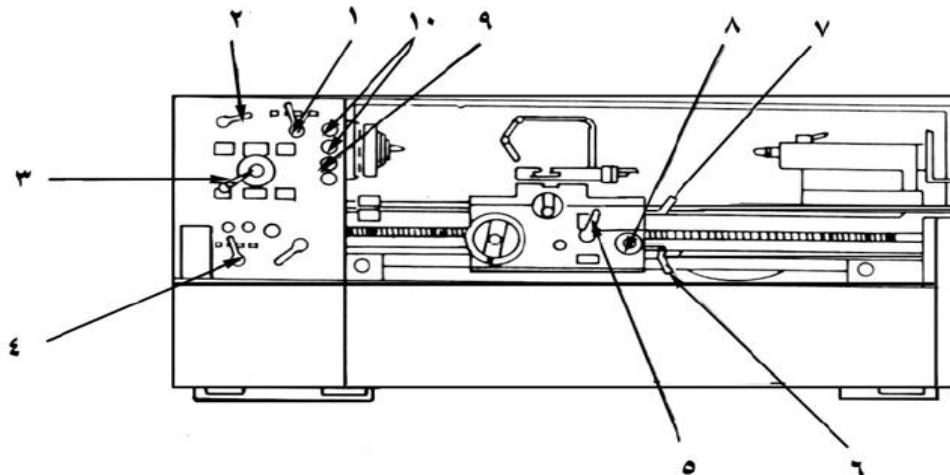

مراجعة قائمة الأجزاء:

- | | |
|--|--|
| ١- رافعة اختيار مستوى السرعة. | ٢- رافعة إتجاه التغذية (أمام- خلف). |
| ٣- رافعة اختيار السرعة. | ٤- رافعة اختيار التغذية. |
| ٥- رافعة اختيار تحريك وإيقاف التغذية يسار- إيقاف / يمين/تشغيل. | ٦- رافعة تشغيل عمود الدوران. |
| ٧- رافعة اختيار تعشيق التنسين. | ٨- رافعة اختيار تحريك (العربية – الراسمة). |
| ٩- مفتاح تشغيل مضخة التبريد. | ١٠- مقناح التشغيل الرئيسي. |


١- تشغيل عمود الدوران:

- إختار سرعة دوران من الجدول الموجود على واجهة الماكينة.
 - حرك الرافعة رقم (٢) المبينة في الشكل السابق لتكون معشقة.
 - حرك الرافعة رقم (٣) المبينة في الشكل السابق لتشير الى مستوى السرعة التي تقع السرعة المختارة .
 - حرك الرافعة رقم (١) المبينة في الشكل السابق لتشير الى مستوى السرعة المطلوبة.
- ملحوظة:** إذا واجهت صعوبة في تعشيق أية رافعة حرك عمود الدوران قليلاً قم حاول مرة أخرى.

استخدام قائمة للمراجعة:

م	عناصر تجهيز ومراجعة الماكينة للعمل	نعم	لا
١	إرتداء ملابس العمل المناسبة		
٢	توافر معدات الوقاية والأمن الصناعي في أماكنها		
٣	توافر الأضاءة والتهوية كافية في المنطقة المحيطة بالماكينة		
٤	عدم وجود أي أشخاص أو معدات داخل خطوط الأمان المحيطة بالماكينة		
٥	عدم وجود أي مفاتيح أو أجهزة أو أدوات تنظيف على دلائل أو فرش الماكينة		
٦	توافر المفاتيح ومعدات التثبيت وأدوات القياس المناسبة في أماكنها المحددة		
٧	مراجعة سلامة التوصيلات الكهربائية للماكينة		
٨	تأكد أن منسوب زيت التزييت عند المستوى المناسب من خلال مبين الخزانات		
٩	تأكد من أن منسوب سائل التبريد في الخزان عند المستوى المناسب وان وصلة التبريد المرنة موجهه بشكل سليم نحو الشغالة		
١٠	تأكد من عدم وجود رأيش أو أتربه على الدلائل أو أسطح الانزلاق أو قلاوظات نقل الحركة أو على فرش الماكينه ، ويحظر تنظيفها بالهواء المضغوط .		
١١	تأكد من تثبيت الشغالة والعدد القاطعة بشكل محكم وآمن وتجربة الماكينة بدون حمل (Dry (run		
١٢	تأكد من عدم تعشيق أذرع التشغيل الآلية للماكينة قبل التشغيل		
١٣	تأكد من وجود العدة القاطعة في مكان آمن بعيداً عن الشغالة او أدوات التثبيت		
١٤	تأكد من أن سرعات الدوران والتغذية مضبوطة على القيم المناسبة لها		
١٥	تأكد من الألمام التام بمراحل التشغيل التي سيتم تنفيذها وأنها مناسبة للتسلسل التشغيلي للشغالة		

رقم التمرين : (٣) زمن التنفيذ : ١٦ ساعة
 إسم التمرين : ضبط محورية الشغالة (تركيب الطرف والفكوك - تثبيت العدة القاطعة)
 الخامات : مشغولات جاهزة - طباشير - زيوت - سوائل تبريد - أدوات تنظيف.
 الرسم التنفيذي :

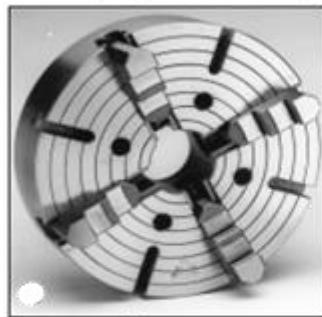

ظرف رباعي مرکزي



ظرف ثلاث حر

الهدف من التمرين:

بتتنفيذ التمرين يكون المتدرب قادرًا على:

- تطبيق قواعد السلامة المهنية أثناء العمل .
- ضبط وتجهيز المخرطة العامة للتشغيل.
- تركيب وفك الظرف جامع الحركة بطريقة صحيحة وأمنة
- تركيب اللقم المقلوبة للظرف جامع الحركة بطريقة صحيحة وأمنة
- ربط المشغولات بين لقم الظرف مع استعمال دورانها بطريقة صحيحة وأمنة
- التتحقق من تطابق الذنبتين قبل تثبيت الشغالة بين الذنبتين
- تركيب قرص التدوير (الصينية) على عمود الإداره بطريقة صحيحة وأمنة
- تثبيت الشغالة بين الذنبتين تثبيتاً صحيحاً وأمناً
- اختيار القلم المناسب لكل عملية من عمليات الخراطة المختلفة
- تثبيت القلم تثبيتاً صحيحاً (على محور الشغالة) وبطريقة آمنة أثناء التشغيل

العدد والمعدات والأدوات :

مخرطة ذنبة وملحقاتها - أظرف مخرطة متعددة - اقلام خراطة مختلفة - مسند خشبي - مطرقة بوجه بلاستيك - قرص تدوير (صينية) - لينات مختلفة السمك - مفتاح ظرف - ومفتاح مقلمة - مفتاح دواره - مفتاح بلدى لتثبيت قاعدة الغراب - مبرد مبطن .

خطوات التنفيذ:

اولاً: تركيب ظرف (جامع الحركة)

يجب اجراء الخطوات الآتية:

- ١- أخرج الذنبة من عمود الادارة ان وجدت
- ٢- نظف سن قلاووظ عمود الادارة ثم ضع بعض نقاط الزيت
- ٣- نظف سن قلاووظ صينية الظرف وضع بعض من نقاط الزيت.
- ٤- ضع غطاء خشبي على ممرات الفرش تحت عمود الادارة وحمل عليه الظرف اذا كان ثقيلا او احمله بيدك اليمنى اذا كان خفيفا.
- ٥- ادفع الظرف ببطء حتى يمكن ربطه على عمود الادارة.
- ٦- ادر عمود ادارة المخرطة باليد اليسرى لربط سن قلاووظه.

احترس

- أ- لا تدفع الظرف بقوة على عمود الادارة فيصعب فكه بعد ذلك
- ب- اذا وجدت صعوبة في ادارة الظرف، فاك الظرف ونظف سن القلاووظ.

**ثانياً: فك ظرف (جامع الحركة)
يجب اجراء الخطوات الآتية :**

- ١- اوقف محرك المخرطة وضع ذراع التشغيل في وضع الصفر .
- ٢- ادفع فك الظرف الى الخارج وضع كتلة من الخشب او قطعة من معدن طرى على الممر الخلفى للفرش وتحت الفك بحيث تلاصق وجه الظرف
- ٣- ادر الظرف في عكس حركته الطبيعية حتى يصطدم الفك بالكتلة الخشبية فتعمل على فكه.
- ٤- ادفع الكتلة الخشبية من تحت الفك ووضع الغطاء الخشبي تحت الظرف ثم ابدا في فك الظرف بادارته على العمود ثم ضعه بهدوء على الغطاء الخشبي

احترس

لا تدع الظرف يسقط حتى لا يصطدم بفرش المخرطة وبسبب تلفها
تركيب الفكوك المقلوبة للظرف :

- ١- فك مجموعة الفكوك من الظرف ونظفها ثم احفظها في علبتها
- ٢- رتب الفكوك المقلوبة حسب ارقامها
- ٣- ابدا في تركيب كل فك على حدة اعتبار من رقم ١ ثم لف الحلزون بواسطة مفتاح الظرف لكي تعشق الفك التالي
- ٤- ادخل الفك رقم ٢ مع الاستمرار في لف الحلزون ، وب مجرد تعشيقه ادخل الفك رقم ٣

ملاحظة :


يجب ادخال الفكوك وتعشيقها بترتيب ارقامها والا لن تصبح متمركزة

استعمال دوران وجه الشغالة (القورة)


- ١- اربط الشغالة في وضع متمركز قدر الامكان
- ٢- اضبط دوران عمود الظرف بسرعة بطيئة
- ٣- امسك بقطعة من الطباشير مستندا على المقلمة
- ٤- قرب قطعة الطباشير من سطح الشغالة وهي دائرة حتى تلمسه فتظهر علامه طباشير على النقطة العالية
- ٥- استخدم المطرقة البلاستيك في الطرق على النقطة العالية طرقا خفيفا حتى يصبح الوجه متساويا

ثالثا : تركيب الشغالة بين الذنبين :

- ١- اربط قرص التدوير (الصينية) جيدا على عمود الظرف حتى يصل الى نهايته
- ٢- نف الذنب وثبت ذنبه بالمخروط الداخلى بعمود الدوران وذنبه بالغراب المتحرك
- ٣- افحص مركزية ذنبة عمود الدوران
- ٤- التحقق من تطابق ذنبى الغراب الثابت والغراب المتحرك
- ٥- انتقى مفتاح الدوارة الموافق لقرص التدوير واربطه على طرف الشغالة
- ٦- لف طارة الغراب المتحرك دافعا الذنبة نحو الشغالة حتى تجد الشغالة بسهولة الدوران باليد وهى بين الذنبين
- ٧- ادخل ذيل مفتاح الدوارة فى مجرى قرص التدوير وتاكد من انه يتحرك بسهولة انظر الشكل التالى

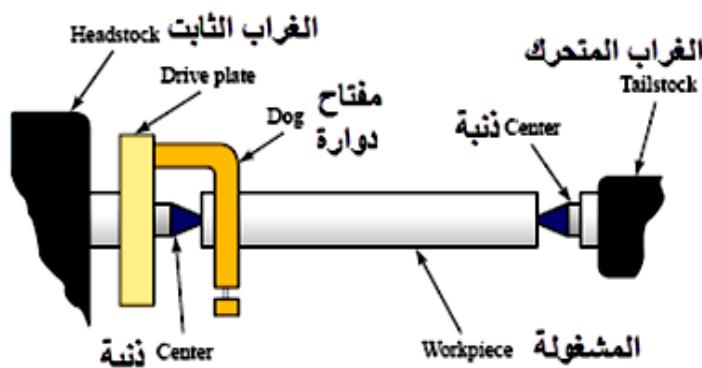


للتشغيل الدقيق لأجزاء الاسطوانية ثبت بين ذنبين

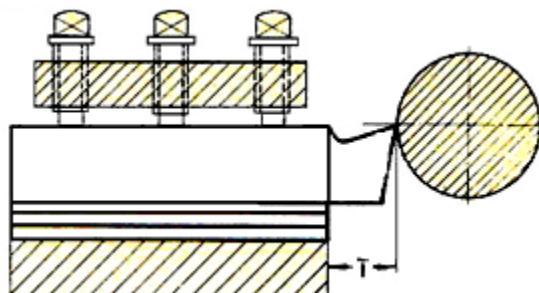

رابعا : الاجراءات الواجب اتباعها عند تثبيت القلم :


- ١- ربط العدة القاطعة بالحكام وبقوة مناسبة
- ٢- ضبط الحد القاطع في منتصف الشغالة على المحور
- ٣- عدم بروز العدة القاطعة اكثر من اللازم
- ٤- وضع اللينات دقائق المعدن بطريقة صحيحة تحت العدة القاطعة
- ٥- لا يزيد عدد اللينات عن اثنين او ثلاثة على الاكثر

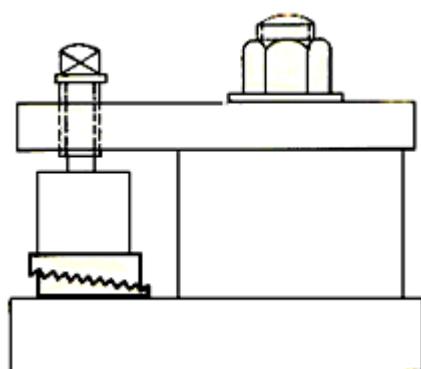

رقم التمرين : (٤) زمن التنفيذ : ٢٤ ساعة
 إسم التمرين : سن قلم الخراطة
 الخامات :

حديد صلب طرى مربع $12 \times 12 \times 150$ مم عدد ٢ قطعة - سائل تبريد

الرسم التنفيذي :

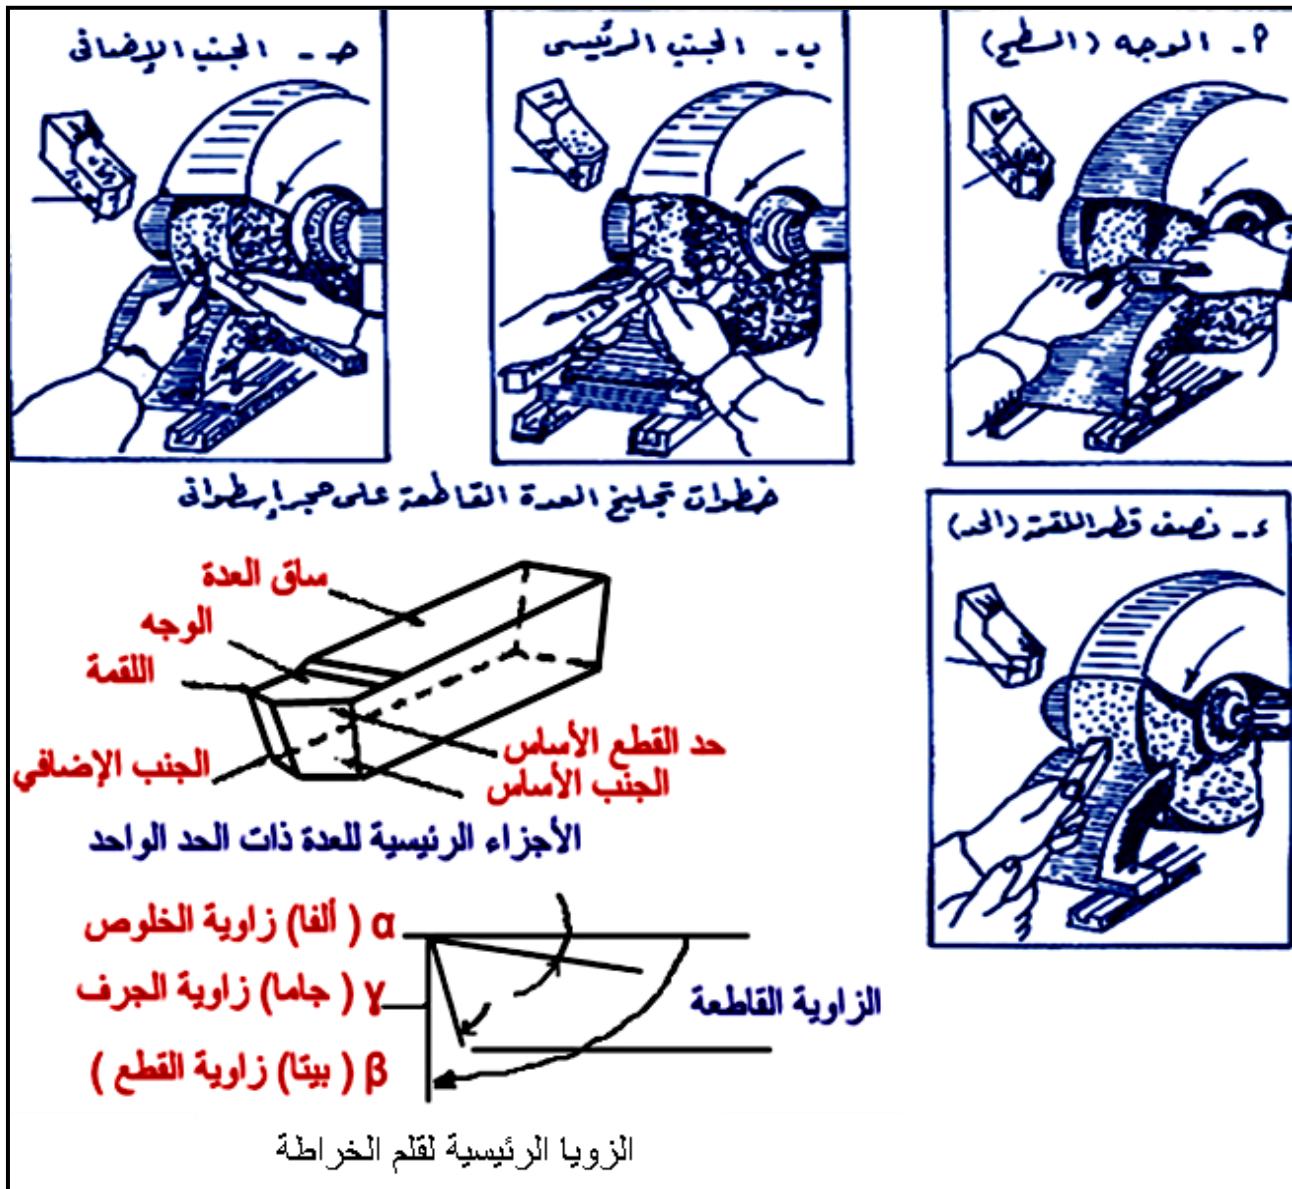

الهدف من التمرين :

بتنفيذ التمرين يكون المتدرب قادرًا على:

١. تحديد أشكال الأقلام واستخدام كل منها في التشغيل .
٢. اتباع الخطوات الفنية عند التجلیخ على حجر الجلخ بطريقة صحيحة وآمنة.
٣. تجلیخ زوايا الحد القاطع (الخلوص - الجرف - القطع) .
٤. تجلیخ كل زاوية حسب وظيفتها والمرتبطة بالمعدن المراد قطعه .
٥. الإستخدام الصحيح لضبعة سن القلاووظ عند تجلیخ قلم القلاووظ .

العدد والأدوات :

- حجر جلخ مزدوج (ناعم - خشن) .
- محدد قياس زوايا القلم .
- ضبعة سن قلاووظ (فرنسي - إنجليزي) .

خطوات التنفيذ :

١- التجهيز:

يجهز حجر الجلخ والتأكد من إتجاه الدوران ومن توفر سائل التبريد ولبس النظارة الواقية.

- ٢- تجلیخ زاوية الخلوص :**
- يجهز حجر الجلخ وذلك بالتأكد من اتجاه دورانه واستواء سطحه .
 - يمسك القلم جيداً ويُسند على ساندة الحجر ، ويوضع وجهه مائلاً على وجه الحجر وعند النقطة التي تعلو نقطة المنتصف لحجر الجلخ .
 - يكون الوقوف أمام الحجر مائلاً وليس عمودياً .

٣- تجلیخ زاوية الحد (القطع) :

- يمسك القلم جيداً ويُسند على ساندة الحجر
- يوضع السطح الجانبي للقلم على وجه الحجر وعند نفس نقطة تجلیخ زاوية الخلوص ،
- يكون وقوف المتدرب جانبي .

٤- تجليخ زاوية الجرف :

- يمسك القلم جيداً ويُسند على ساندة الحجر
- يوضع السطح الأعلى للقلم على وجه الحجر وعند نفس نقطة تجليخ زاوية الحد ،
- يكون وقوف المتدرب عكس الوقوف لتجليخ زاوية الحد .

والجدول التالي يوضح قيم زويا القطع المناسبة للمواد الشائعة الإستخدام

زاوية الخلوص الجانبي	زاوية الجرف الجانبي	زاوية الخلوص الأمامي	زاوية الجرف العلوي	المادة
٦°	٢٠° - ١٥°	٨°	١٥°	الفولاذ الطري
٦°	١٥° - ١٢°	٨°	١٠° - ٨°	الفولاذ المتوسط
٦°	١٠° - ٦°	٦°	٥°	الفولاذ الصلد
٦°	١٥° - ١٠°	٨°	٨°	حديد السكك
٦°	٣° - ٠	٦°	١°	النحاس الأصفر والبرونز
٥° - ٢°	٣٠° - ٢٠°	١٥° - ١٠°	٢٥° - ٢٠°	النحاس الأحمر
٣° - ١°	٢٠° - ١٠°	٦°	٥٥° - ٣٥°	الألミニوم

قائمة المراجع والدوريات (References List)

- ١- تكنولوجيا تشغيل المعادن
 - ٢- خراطة المعادن
 - ٣- تكنولوجيا الورش
 - ٤- الحزم التدريبية لخراطة المعادن
 - ٥- أساسيات التشغيل الميكانيكي
 - ٦- الموسوعة العربية.
 - ٧- شبكة المعلومات الدولية (الوب سait).
- هكلر أند كوخ.
أ.د / أحمد ذكى حلمى.
أ.د / أحمد سالم الصباغ.
مشروع المعايير المهنية المصرية
بالتعليم الفنى والتدريب المهني المصرى

العام التدريسي
2016/2017

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

تم بحمد الله وتوفيقه ، ونسأله تعالى أن يجعله علم ينفع به