




وزارة التجارة الخارجية والصناعة
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

مهنة: الصيانة الميكانيكية نظام الوحدات التدريبية

السنة : الأولى

الوحدة الرابعة: عمليات التشغيل البسيطة

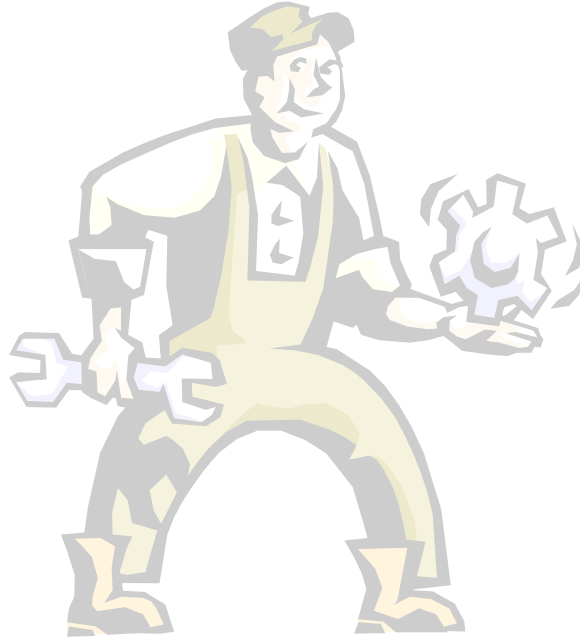

مراجعة

مهندس/ سيد كامل محمد
مدير إدارة البرامج بالمصلحة

إعداد وتجميع

الأستاذ/ أحمد عبد الحليم السيد
الأستاذ/ محمد مصطفى فهمي

مهنة: الصيانة الميكانيكية نظام الوحدات التدريبية

الوحدة الرابعة: عمليات التشغيل البسيطة

عناصر الوحدة:

م	العنصر	زمن التنفيذ	ملاحظات
١	عمليات البرادة البسيطة	٤ أسبوع (٩٦ ساعة)	المعارف النظرية والمهارات الأدائية والخامات ومستلزمات التدريب مذكورة تفصيلاً داخل المادة العلمية للوحدة التدريبية
٢	عمليات الصاج البسيطة	٣ أسبوع (٧٢ ساعة)	
٣	عمليات اللحام البسيطة	٦ أسبوع (١٤٤ ساعة)	
٤	عمليات الخراطة البسيطة	٤ أسبوع (٩٦ ساعة)	
٥	عمليات القشط والتفريز والتجليخ البسيطة	٧ أسبوع (١٨٦ ساعة)	
	إجمالي	٢٤ أسبوع (٥٧٦ ساعة)	

ملاحظات هامة:

- يتم تقسيم زمن الوحدة التدريبية بحيث يكون (٣٠ ٪ للمعارف النظرية و ٧٠ ٪ للمهارات العملية).
- يلزم تدريب القائم بالتدريب (المدرّب) على أسلوب التدريب بنظام الوحدات التدريبية.
- يلزم توفير جميع مستلزمات التدريب للوحدات التدريبية قبل التنفيذ بوقت مناسب.
- الأسبوع التدريبي = ٣ أيام × ٨ ساعات = ٢٤ ساعة.

مهنة الصيانة الميكانيكية الصف الأول

١- عمليات البرادة البسيطة :

الهدف من الوحدة:

أن يكون المتدرب قادرا علي:

- ١ . معرفة أنواع وإستخدام العدد اليدوية بورشة البرادة.
- ٢ . معرفة العمليات الهامة المستخدمة فى البرادة.
- ٣ . تنفيذ التمارين العملية التى تغطى المهارات المطلوبة.

محتويات الوحدة التدريبية:

- المعارف النظرية

- ١ . أنواع وإستخدام العدد اليدوية بورشة البرادة.
- ٢ . العمليات الأساسية للبرادة اليدوية البسيطة وهي:
 - ١- النشر.
 - ٢- الثقب.
 - ٣- التخويش
 - ٤- البرغلة.
 - ٥- القلوطة (اللولة).
 - ٦- البرادة والتنعيم.

- إختبارات المعارف النظرية.

- التمارين العملية

الزمن المقرر لتنفيذ الوحدة: عدد ٤ أسبوع X ٣ أيام X ٨ ساعات يوميا
إجمالي = ٩٦ ساعة


أعمال البرادة البسيطة

المعارف النظرية:

١- أنواع وإستخدام العدد اليدوية بورشة البرادة:
العدد اليدوية هي العدد التي تستعمل فى عمليات التشغيل والتشكيل بواسطة اليد (ألقوة العضلية) .

أولاً : بنك عمل المتدرب (طاولة العمل) :

يوضح الشكل المقابل طاولة العمل والتي تتواجد فى مكان العمل (الورشة) حيث يتضح من الشكل (١) العدد والأدوات الواجب أن تحتويها أدراج طاولة العمل على النحو الموجود بالجدول التاليه :

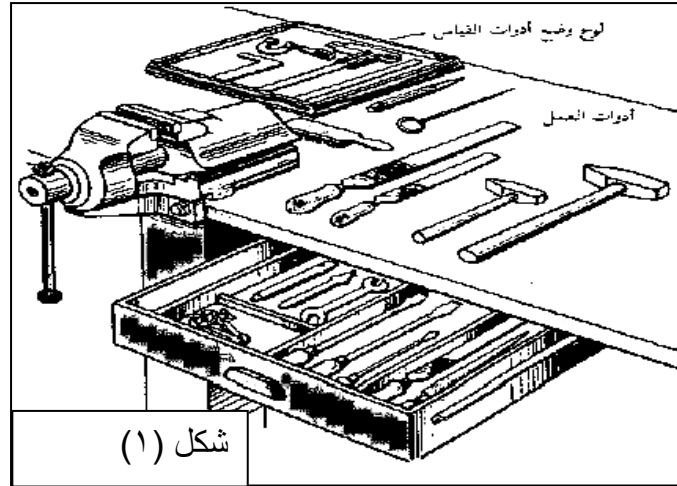

الدرج الأول :


مسمى العدد	م	مسمى العدد	م
زاوية القائمة	٧	قدم صلب ٣٠، ١٠٠، سم	١
فرجار	٨	متر شريط ٣	٢
طقم أجنات	٩	شكار حساس بالساند	٣
طقم برشمه	١٠	شوكة علام	٤
أوجه الوقاية لفك الملزمة (فكوك احتياطية)	١١	زنية علام	٥
أدوات تحويش وقلوطة	١٢	أدوات قياس	٦

الدرج الثانى :

مسمى العدد	م	مسمى العدد	م
شاكوش بيضاوى حديد	٩	مبرد مسطح خشن ١٢°	١
شاكوش خشب (دقماق)	١٠	مبرد مسطح ناعم ٨°	٢
شاكوش بلاستيك (مطاط)	١١	مبرد نصف دائرى خشن ١٢°	٣
مقص يدوى يمين	١٢	مبرد دائرى ١٠°	٤
مقص يدوى شمال	١٣	فرشاة تنظيف المبارد	٥
مقص يدوى عدل	١٤	زرادية كبس دسرة	٦
مفك مربع	١٥	زرادية عادية	٧
مفك عادى	١٦	منشار يدوى	٨

ثانيا : الملزمة (المنجلة) :

هي أداة لتثبيت وربط المشغولات المراد العمل عليها ،وتثبت على طاولة العمل ولها العديد من الأنواع والأشكال .

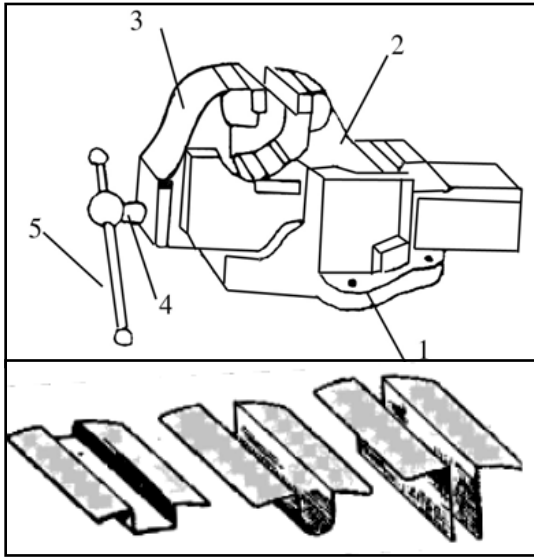

شكل (٢) المنجلة والفكوك الاحتياطية

وتتركب المنجلة كما بالشكل (٢) من الأجزاء الآتية:

١- القاعدة(جسم المنجلة).

٢- الفك المتحرك.

٣- الفك الثابت.

٤- الفتيل.

٥- يد الربط.

كيفية استخدام المنجلة والمحافظة عليها:

١. أتترك فراغا بين فكي الملزمة دائما عند عدم الإستخدام .

٢. تنظيف الفكين قبل الأستعمال .

٣. عدم أستعمال المنجلة كسندان طرق .

٤. يجب إستخدام اليد فقط عند إدارة عمود الفك والربط .

٥. تثبيت المشغولات بشكل متماثل من الجانبين .

٦. استعمال أوجه وقاية (فكوك احتياطية) على فكي

الملزمة عند التنعيم والتشطيب .


٧. عمل الصيانة والتزييت والتشحيم للمنجلة بين كل فترة.

٨. عدم ترك المشغولات على المنجلة بعد الأنتهاء من العمل .

ثالثا : المطارق (الشواكيش):

تستخدم المطارق فى الطرق والأستعداد ،

ولها أنواع عديدة تختلف باختلاف شكل الرأس وحجمها،ولكل نوع منها إستخدامه الخاص والشكل التالي يوضح ذلك .

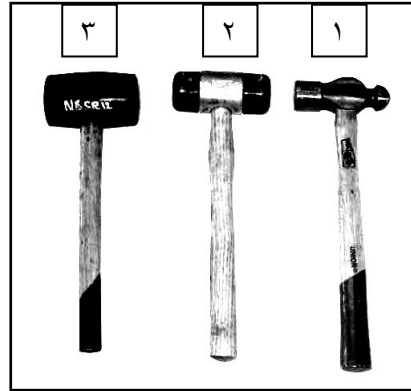

١- شاكوش عادي

٢- مطرقة بلاستيك

٣- مطرقة حديد

أهم الخطوات الواجب اتباعها عند العمل بالمطارق :

١. التأكد من أن المقبض (اليد) غير مشقوق وخالى من الشظايا .

٢. التأكد من أن رأس المطرقة مركب بإحكام بالمقبض .


٣. يجب أن يكون وجه الرأس منبسطا وخاليا من الشظايا والشقوق .

٤. يجب اختيار المطرقة المناسبة للعمل من حيث الشكل والحجم والنوع .

٥. مسك المطرقة بالشكل الصحيح وبإحكام ، والنظر إلي مكان الطرق عند الإستخدام .

رابعاً : المفكات اليدوية :

يستخدم المفك في ربط وفك المسامير الملولبة ، ولا ينبغي استخدامه في أي عمل لا يتناسب معه .
هناك عدة أنواع من المفكات اليدوية أشهرها كما بالشكل (٣):

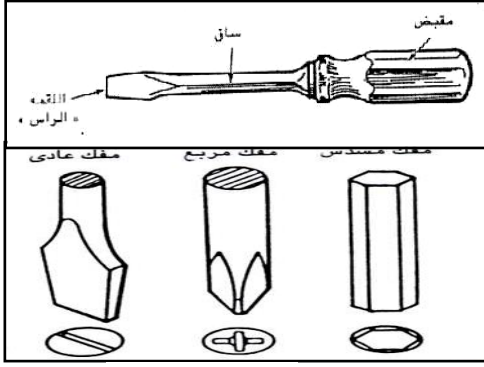

شكل (٣)


١ . المفك العادي.

٢ . المفك المربع.

٣ . المفك المسدس .

خامساً : مفاتيح الربط :

تستخدم في ربط وفك المسامير والصواميل الملولبة ذات الرأس المسدس أو المربع وهناك عدة أنواع من مفاتيح الربط الشائعة الاستخدام من أهمها كما بالشكل (٤):

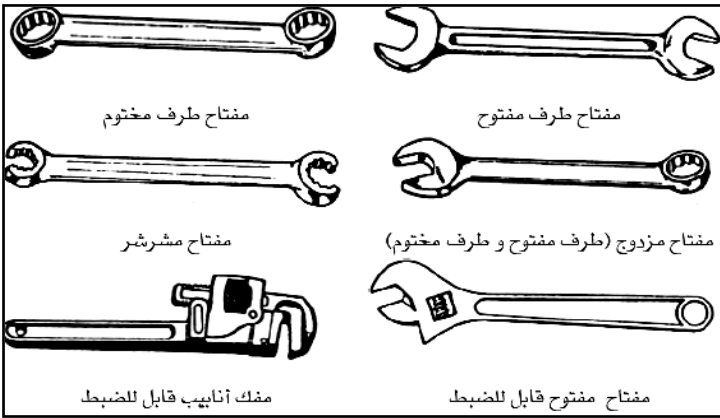

شكل (٤)

- المفاتيح البلدية

- المفاتيح المشرشرة

- المفاتيح قابل للضبط (الفرنساوي)





- مفتاح مواشير (الأنجليزي)

قواعد العمل والسلامة عند استخدام مفاتيح الربط :

- ١ . يجب اختيار مفتاح الربط المناسب للعمل من حيث الشكل والمقاس .
- ٢ . يجب أن يكون في وضع متوازن عند الفتح.
- ٣ . يجب استعمال المفتاح بالسحب لا بالدفع .
- ٤ . لا تستعمل المفاتيح كمطرقة أو أي استعمال آخر وإنما تستعمل لما صنعت له .

سادساً : الزراديات:

تستخدم الزراديات للأشياء ولفها أو قصها وأغراض أخرى وهي تحتوي علي فكين مشرشرين من الداخل وهناك عدة أنواع شائعة الاستخدام من أهمها كما بالشكل الآتي:

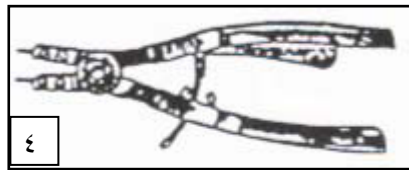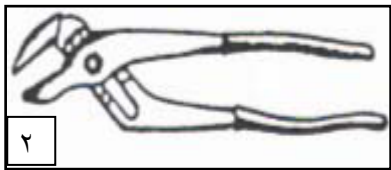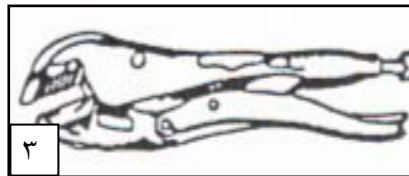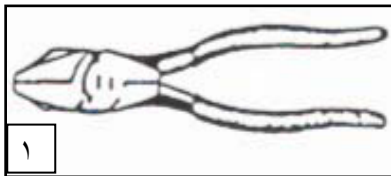

١- الزرادية العادية


٢- الزرادية القابلة للضبط

٣- الزرادية الكلابية


٤- زرادية التيل

سادساً : الأجنة (الأزميل) :

هى أداة قاطعة تستخدم لتجزئة المعادن وفتح الثقوب والمجارى في أعمال البرادة اليدوية كما تستعمل فى إزالة مسامير البرشام وتنظيف أسطح المعادن ،

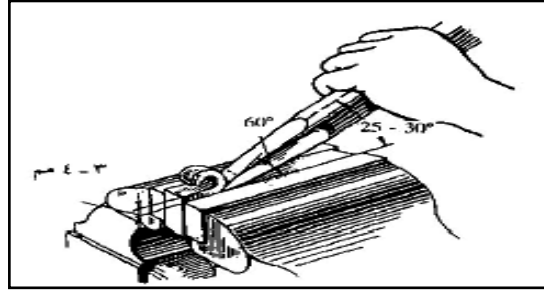

ويوجد العديد من الأشكال للأجنات تختلف عن بعضها فى شكل الرأس الذى يحدد إستخدامها ، كما بالشكل : (٥).

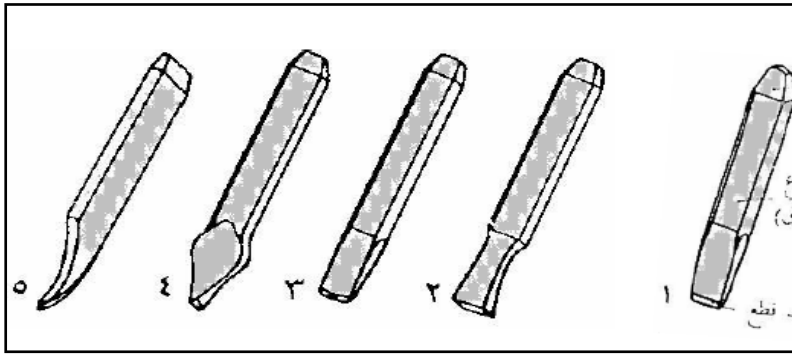

شكل (٥)

أنواع الأجنات :

- ١ . الأجنة المسطحة .
- ٢ . أجنة مجاري .
- ٣ . الأجنة المقوسة .
- ٤ . قلم أجنة .
- ٥ . قلم فتح المجارى والشقوق .

سابعاً : سنابك التخريم :

سنابك التخريم عبارة عن قواطع حادة على شكل دائرى بمقاسات مختلفة تعمل بالطرق ، ولها ساق من الصلب ، وتستخدم لفتح الثقوب فى الألواح المعدنية ذات السمك الخفيف التى لا يتجاوز سمكها عن ٠,٧ مم .



٢- العمليات الأساسية للبرادة اليدوية البسيطة وهي:

١- النشر

٢- الثقب

٣- التخويش

٤- البرغلة

٥- القلوطة (اللولبة)

٦- البرادة والتنعيم


١- النشر:

النشر: هو عملية فصل الأجزاء عن بعضها البعض بإزالة المعدن من مكان النشر حيث تقوم أسنان المنشار بإزالة المعدن على هيئة رايش.

سلاح المنشار :

تصنع أسلحة المنشار من الصلب ، وهناك عدة أنواع تختلف عن بعضها باختلاف عدد الأسنان . فكلما زادت أسنان المنشار في البوصة الواحدة أصبح أكثر نعومة وبالعكس كلما قلت أصبح أكثر خشونة .

أجزاء المنشار اليدوي :

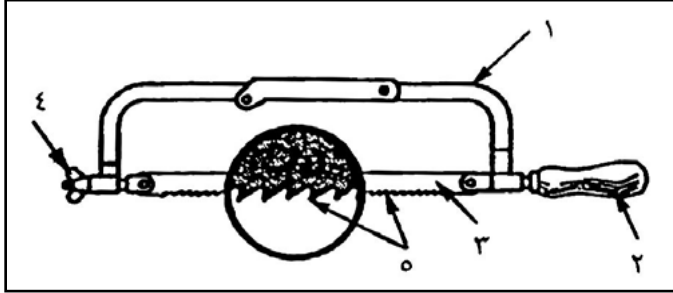


يتكون المنشار اليدوي من :

- ١ . هيكل المنشار (الأطار) .
- ٢ . اليد (المقبض) .
- ٣ . سلاح المنشار (النصل) .
- ٤ . صامولة الشد (العصفورة) .
- ٥ - شكل وأتجاه الأسنان

أنواع سلاح المنشار اليدوي :

- ١ . سلاح منشار خشن : يستخدم في نشر المواد اللينة مثل البلاستيك والخشب .
- ٢ . سلاح منشار متوسط : يستخدم في نشر المعادن الطرية مثل الألومنيوم والنحاس .
- ٣ . سلاح منشار ناعم : يستخدم في نشر المعادن الصلبة مثل الفولاذ وحديد الزهر .

قواعد العمل والسلامة عند النشر :

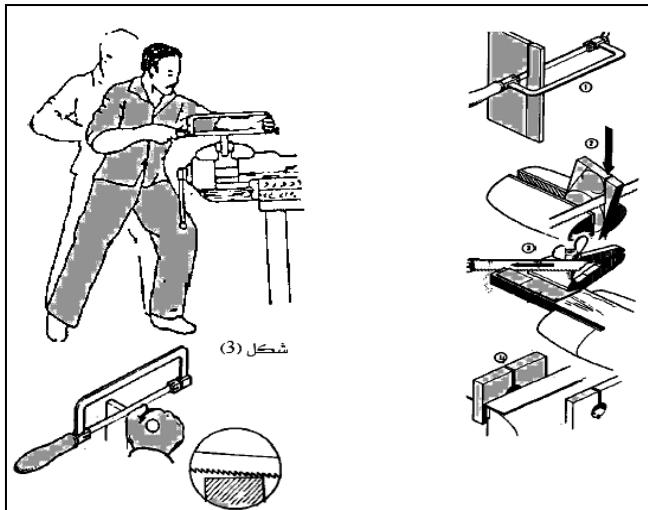


- ١ . تثبيت قطعة العمل على الملزمة بحيث يكون خط النشر عموديا على المنجلة .
 - ٢ . اختيار سلاح المنشار المناسب للعمل .
 - ٣ . تركيب سلاح المنشار بحيث تكون أسنانه للأمام وإحكام ربطه .
 - ٤ . الوقوف الصحيح عند النشر حيث تكون إحدى القدمين إلى الأمام والأخرى إلى الخلف .
 - ٥ . الاعتماد على قوة الذراعين عند النشر مع ثبات الجسم تقريبا .
- والشكل (٦) يوضح طرق النشر اليدوي المختلفه.

شكل (٦)


- ٦ . يتم العمل على مراحل وعدم تحميل المنشار زيادة في الضغط حتى لا تتلف الأسنان .
- ٧ . لتحديد موقع النشر ضع إصبع الإبهام كساند بحيث يكون خط النشر مجاورا لخط الشنكرة .
- ٨ . الضغط على المنشار في مشوار الذهاب (الأمام) وتخفيف الضغط عند الرجوع .

٢- عملية الثقب :

عملية الثقب :هي عملية تشغيل بحركة دائرية بواسطة أداة قطع هي بنطة الثقب وبواسطتها تشكل فتحات دائرية في خامة مصمتة .

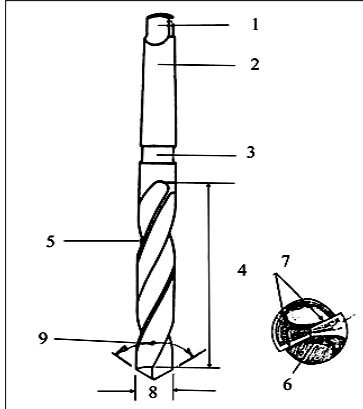

أجزاء البطة

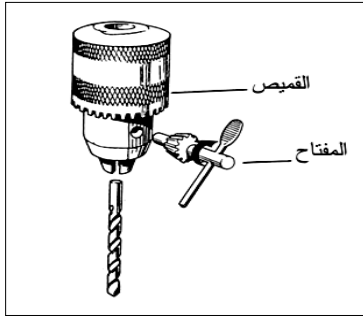

تركيب البطة في الظرف

ريش الثقب (البنط) :

تصنع ريش الثقب (البنط) من صلب العدة ، ولها عدة أنواع تقسم تبعاً لإستخدامها كما يلي :

أولاً ... بنط ثقب للصلب .

ثانياً ... بنط ثقب للخرسانة .

ثالثاً ... بنط ثقب للخشب واللدائن الصناعية (البلاستيك) .

أجزاء البنطة:

١- مسند الطرد

٢- الساق

٣- الرقبة

٤- الجسم

٥- المجري الحلزوني

٦- رأس البنطة

٧- الحد القاطع

٨- قطر البنطة

٩- زاوية الرأس

ملحوظة: قطر الثقب يكون أكبر من قطر البنطة بحوالي ٠,٢ مم .

طريقة تركيب البنطة:


يتم تركيب وفك البنطة داخل ظرف المثقاب بإستخدام مفتاح خاص يسمى مفتاح الظرف، ويتم تثبيتها بواسطة الفكوك المتحركة به، عن طريق إدخال المفتاح في الثقب وأدارته بعد تعشيق أسنانه مع أسنان الظرف في اتجاه عقرب الساعة وللثقب يتم العكس.

أنواع المثاقيب :


هناك عدة أنواع من المثاقيب من أهمها :

أولاً : المثقاب اليدوي (الشنيور) :

ويعتبر المثقاب اليدوي من أهم الأجهزة التي يستخدمها فني البرادة ويتميز بإمكانية نقله إلى مكان العمل وتعدد استعماله وكذلك إستخدامه في أي وضع داخل الورشة حسب العمل المطلوب خاصة أن فني البرادة لا يحتاج إلى فتح ثقوب كبيرة والشكل التالي : يوضح الشنيور اليدوي والطبلية.

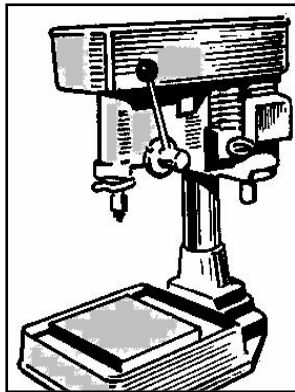

مثقاب التزجة

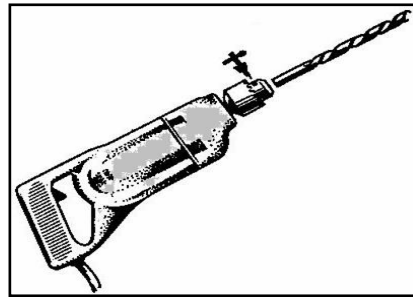


الشنيور اليدوي

ثانيا : مثقاب الطبلية (التزجة) :

يستخدم هذا النوع من المثاقيب فى الورش الصغيرة التى لا يوجد مكان ثابت للمثقاب حيث يثبت هذا النوع على طاولة العمل ويمكن نقله من مكان إلى آخر .

ثالثا : المثقاب الشجرة (العامودى) :

يستخدم هذا النوع من المثاقيب فى الورش الصناعية بشكل عام ويتميز بإمكانية تغيير السرعات فيه وكذلك قوته بحيث يمكن فتح الثقوب الكبيرة فى المعادن المختلفة ذات السماكات الكبيرة. والشكل (٧) يوضح أحد الأنواع والأجزاء الرئيسية:

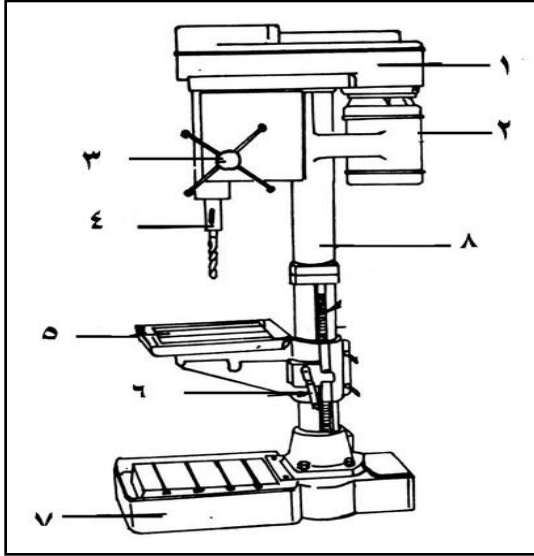

- ١ . صندوق ضبط السرعات.
- ٢ . المحرك الرئيسي.
- ٣ . يد التغذية.
- ٤ . ظرف المثقاب.
- ٥ . منجلة تثبيت المشغولات (الطاولة).
- ٦ . جلية دوران وتحرك الطاولة.
- ٧ . القاعدة الرئيسية.

قواعد العمل عند التثقيب :

- ١ . ارتداء النظارة الواقية .
- ٢ . التأكد من تذبذب مراكز الثقوب المطلوبة .
- ٣ . فحص مقياس المثقاب قبل استعماله .
- ٤ . ربط البنطة فى ظرف المثقاب .
- ٥ . ضبط سرعة دوران المثقاب تبعا لنوع المعدن المراد تثقبه .
- ٦ . التأكد من ثبات قطعة العمل بربطها فى الملزمة أو استخدام ماسكات مناسبة .
- ٧ . ضبط صينية الماكينة بحيث يقع مركز الثقب تحت ظرف المثقاب مباشرة .
- ٨ . إدارة المثقاب قليلا للتأكد من أنه يقع فى الوضع المطلوب وتصحيح مكانه إذا لزم الأمر .
- ٩ . استعمال زيت مناسب لتبريد المثقاب وقطعة العمل .
- ١٠ . التغذية بضغط منتظم حتى لا ينكسر ، وتخفيف الضغط عندما يبدأ النفاذ من الجهة الأخرى مع الأستمرار فى الدوران حتى ينتهى الثقب .
- ١١ . فك الظرف وإزالة البنطة .

سرعة القطع وسرعة الدوران لعمود دوران المثقاب

سرعة القطع هي :المسافة التي تقطعها بنطة الثقب داخل الشغلة ، وتقاس بـ متر/ دقيقة.
سرعة الدوران هي: عدد لفات البنطة فى الدقيقة.
ويتم حساب سرعة الدوران فى عملية الثقب من المعادلة الآتية:

$$\text{سرعة الدوران (لفة/د)} = \frac{\text{سرعة القطع (متر/د)} \times 1000}{\pi \times \text{قطر البنطة}}$$

حيث: $\pi = 3,14$

وتتوقف سرعات الدوران لأداة القطع فى المثقاب على قطر البنطة وكذلك سرعة القطع، ويتم تحديد سرعة القطع وسرعة التغذية من جداول خاصة كما فى الجدول التالى رقم (١):

جدول رقم (١) سرعة القطع والتغذية للمعادن عند استخدام بنط مصنوعة من صلب السرعات العالية (HSS)

التغذية (متر/لفة)	سرعة القطع (متر/د)	نوع المعدن
٠,٤٥ - ٠,٠٥	٢٥ - ٢٠	صلب حتي ٥٠ كجم/سم ^٢
٠,٤٥ - ٠,٠٥	٣٠ - ٢٠	صلب حتي ٧٠ كجم/سم ^٢
٠,٢٥ - ٠,٠٣	٢٠ - ١٥	صلب حتي ٩٠ كجم/سم ^٢
٠,٣ - ٠,٠٢	٢٠ - ١٠	صلب + نيكيل + كروم حتي ١١٠ كجم/سم ^٢
٠,٠٢	١٠ - ٦	صلب عدة حتي ٢٠٠ كجم/سم ^٢
١,٣ - ٠,٠٧	٤٠ - ٢٠	حديد زهر حتي ١٨ كجم/سم ^٢
٠,٤ - ٠,٠٥	٢٠ - ١٢	حديد زهر حتي ٢٠ كجم/سم ^٢
٠,٤٥ - ٠,٠٥	٢٥ - ١٨	حديد زهر طري
٠,٥ - ٠,٠٦	١٠٠ - ٥٠	البرونز
٠,٤٥ - ٠,٠٥	٢٥ - ١٨	البرونز الناشف
٠,٨ - ٠,١	١٠٠ - ٥٠	النحاس الأصفر ٦٠-٥٨ كجم/سم ^٢
٠,٥ - ٠,٠٤	٦٠ - ٤٠	النحاس الأصفر ٨٠-٦٣ كجم/سم ^٢
٠,٤ - ٠,٠٢	٣٠ - ٢٠	النحاس الأصفر ٩٠ كجم/سم ^٢
٠,٥ - ٠,١٥	٧٠ - ٢٥	النحاس الأحمر
٠,٦ - ٠,١٥	٢٠٠ - ٥٠	الألومنيوم النقي
٠,٤ - ٠,٠٢	٦٠ - ٢٥	الألومنيوم المصبوب

مثال:

أحسب سرعة دوران عمود مثقاب عند ثقب معدن من صلب ٤٠ كجم/سم^٢ باستخدام بنطة قطرها ١٤ مم.

الحل:

من الجدول السابق سرعة القطع للصلب ٤٠ كجم/سم^٢ هي ٢٠ متر/د ، $\pi = ٣,١٤$

$$\text{سرعة الدوران (لفة/د)} = \frac{\text{سرعة القطع (متر/د)} \times ١٠٠٠}{\pi \times \text{قطر البنطة}}$$

 
$$= \frac{١٠٠٠ \times ٢٠}{٣,١٤ \times ١٤} = ٤٥٤,٩٥ \text{ (تقريباً) } = ٤٥٥ \text{ لفة/د}$$

٣- التخويش


وهعملية تنظيف وأزالة الرايش من الجزء العلوى من الثقوب وتوسيعها لاستيعاب رؤوس البراغل والقلوطة ومسامير البرشام الغاطسة فى الشغلة، وتتم العملية عادة بواسطة بنط التخويش والتي تصنع من صلب السرعات العالية ، وتختلف عمليات التخويش باختلاف الهدف المطلوب .
أنواع بنط التخويش :
توجد أنواع مختلفة من بنط التخويش للحصول علي أشكال مختلفة من التخويش حسب المطلوب .

بنط التخويش المخروطية :

تتوفر هذه البنط بزوايتين للمخروط إما 60° أو 90° ، وبها ثلاثة إلى سبعة حدود قاطعة موزعة على المحيط الخارجى ، وتستخدم لاستيعاب رؤوس البراغل ومسامير البرشام المخروطية الغاطسة.



بنطه تخويش أسطوانية

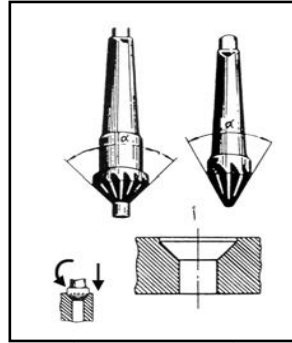


بنطه تخويش مخروطية

بنط التخويش الأسطوانية :


هذا النوع من البنط يتوفر بأقطار مختلفة . وتحتوى البنطه على حدود قاطعة يتراوح عددها من ٨-١٢ حد ، وتستخدم لاستيعاب رؤوس البراغل ومسامير البرشام الدائرية الغاطسة.

بنط التخويش ذات اللقمة المنفصلة :

حيث يزود هذا النوع من البنط بلقمة قاطعة مصنوعة من صلب السرعات العالية أو لقمة كربيدية ، وتقوم هذه اللقمة بعملية القطع الفعلية ، ويزود هذا النوع عادة بدليل توجيه يعمل بمثابة القائد أثناء عملية التخويش ، ويستخدم لأعمال تسوية سطوح الارتكاز لأعمال البرشمة ، كما يستخدم لنزع الزوائد من الثقوب.

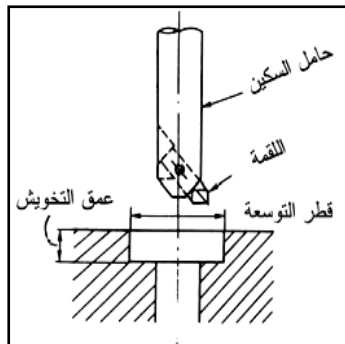

بنطه تخويش ذات لقمة منفصلة

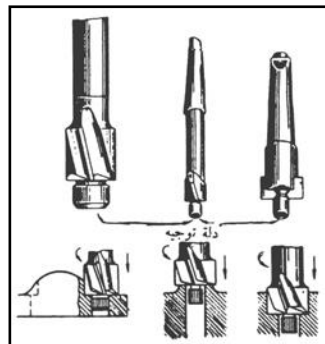

بنطه تخويش أسطوانية مركزية

بنط التخويش الأسطوانية المركزية :

يستخدم هذا النوع من الريش المزود بستة حدود قاطعة فى أعمال توسيع الثقوب لاستيعاب البرشام والأسافين ولأعمال تسوية السطوح للمشغولات.

سرعة الدوران فى عملية التحويش :

تعتمد جودة السطح الناتج من عملية التحويش على نوعية بنطة التحويش وعلى سرعة الدوران ، وسرعة الدوران فى عملية التحويش تعادل ثلثي سرعة الدوران المستخدمة فى عملية الثقب والتي تحسب من المعادلة:

$$\text{سرعة الدوران} = \frac{\text{سرعة القطع} \times 1000}{\pi \times \text{قطر بنطة التحويش}}$$

ويمكن الحصول على سرعات القطع والتغذية حسب نوع المعدن وبنطة التحويش المستخدمة من الجداول السابق رقم (١):

إجراء عملية التحويش :

تتم عملية التحويش بإستخدام المثاقيب ، ولإجراء عملية التحويش اتبع الخطوات الآتية :

١. ثبت الشغلة مستوية بواسطة المنجلة وأستخدم القطع المتوازية (اللينات).
٢. اختار بنطة التحويش المناسبة ، حسب قطر وشكل التحويش المطلوب .
٣. ركب بنطة التحويش بظرف المثقاب مباشرة أو بإستخدام كولييت إذا كانت سلبة البنطة أصغر من سلبة محور الثقب (مثل تركيب بنطة الثقب) .
٤. حدد عمق التحويش ويتم ذلك عن طريق محدد الأعماق الموجود على محور الدوران.
٥. تأكد من أن رأس بنطة التحويش فى مركز الثقب ثم ثبت الطاولة .
٦. شغل المثقاب وأنزل بنطة التحويش ببطء حتى يتم القطع كاملا .
٧. استخدم سائل التبريد أثناء التحويش .

٤- البرغلة

تستعمل البرغلة لإنتاج ثقب عالية الدقة ، حيث يتم فتح الثقب بقطر أقل من المطلوب بحوالي ٠,٤ مم ، ثم يشغل بواسطة البرغلة للحصول على القطر المطلوب ، ومن خلال البرغلة يمكن تصحيح أخطاء الثقب من حيث دقة مقاس قطر الثقب واستدارته ونعومة سطحه ، أما استقامة الثقب ومكاته فلا يمكن تصحيحها بواسطة البرغلة.

ويمكن إجراء عملية البرغلة يدويا أو آليا ، وتصنع أدوات البرغلة من صلب العدة أو من صلب السرعات العالية ، وتختلف البراغل اليدوية عن البراغل الآلية بأن حدودها القاطعة أطول ونهايتها مربعة الشكل ليتم تثبيتها داخل يد التحريك المناسبة ، أما الآلية فتكون نهايتها مخروطية الشكل ،


وتتراوح أعداد الحدود القاطعة ما بين ٦- ١٨ حد موزعة على المحيط ، وتعتمد نعومة السطح على عدد الحدود القاطعة ،

فكلما زاد عدد الحدود نحصل على سطح أنعم ،

وبشكل عام نستخدم سرعة دوران تساوى نصف السرعة المستخدمة في عملية الثقب

أنواع البراغل :

تقسم البراغل إلى الأنواع الآتية :

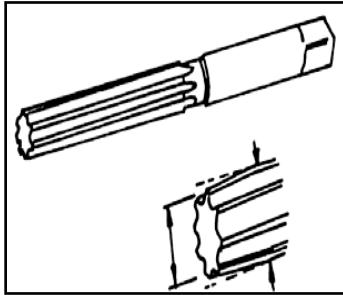


براغل يدوية ثابتة

البراغل اليدوية الثابتة :

يتوفر هذا النوع من البراغل بنوعين ، الأول هو برغل للتخشين والثاني للتنعيم ، والفرق بينهما في عدد الحدود القاطعة حيث تحتوى براغل التخشين على عدد أقل .

وتكون مقدمة البراغل اليدوية مخروطية الشكل وذلك لتسهيل دخول البراغل فى الثقب، وقد تكون الحدود القاطعة إما مستقيمة أو حلزونية ، ويستخدم هذا النوع للثقوب ذات الأقطار التى تتراوح ما بين ٢ إلى ٣٠ مم .

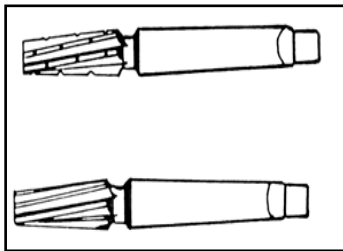


براغل مخروطية

البراغل المخروطية :

تتكون البراغل المخروطية من أطقم تحتوى على ثلاث قطع ، الأول برغل تخشين والثاني متوسط الخشونة والثالث ناعم ،

ويستخدم هذا النوع من البراغل لبرغلة ثقوب مخروطية الشكل أو عند عمل سلبات مورس الداخلية.

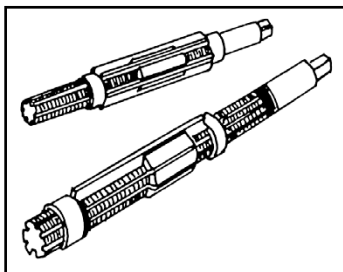

البراغل العيارية :

يبين الشكل هذا النوع من البراغل ، حيث تتميز هذه البراغل عن غيرها بإمكانية ضبطها وإعادة تجليخ الحدود القاطعة لها ، وتستعمل هذه البراغل للحصول على ثقوب عيارية (دقيقة جداً) .

البراغل العيارية

البرغلة الآلية :

تختلف البرغلة الآلية عن اليدوية في شكل نهاية البرغل ، حيث تكون النهايات في البراغل الآلية بشكل مخروطي (سلبة مورس) مع مراعاة أنه يجب استعمال بنطة ثقب يقل قطرها بـ ٠,٠٥ - ٠,٣ مم عن قطر البراغل المراد استخدامه .

وللحصول على مقاسات ونعومة عالية للثقوب يجب اتباع الإرشادات الآتية:


١. جليخ بنطة الثقب المراد استخدامها قبل عملية البرغلة بشكل صحيح ودقيق .
٢. أن يكون الفرق بين قطر البنطة وقطر البرغل المراد استخدامه ضمن الحدود المسموح بها .
٣. أن يكون دوران البرغل معاكسا لاتجاه حدود القطع وذلك عند إدخاله وإخراجه .
٤. عدم برغلة الثقوب ذات المجارى إلا بالبراغل ذات الحدود الحلزونية .
٥. استخدام سائل التبريد بكمية كبيرة أثناء البرغلة .

ويبين الجدول رقم (٢) العلاقة بين قطر بنط الثقب وقطر البراغل للحصول على ثقوب ذات دقة عالية واستدارة سليمة.

جدول رقم (٢) العلاقة بين ريش الثقب والبراغل بالمليمتر(مم)

البرغل الناعم الواجب استعماله	البرغل الخشن الواجب استعماله	قطر بنطة الثقب الثانى	قطر بنطة الثقب الأول	قطر الثقب المراد الحصول عليه
٣	--	--	٢,٩	٣
٤	--	--	٣,٩	٤
٥	--	--	٤,٨	٥
٦	--	--	٥,٨	٦
٨	--	--	٧,٨	٨
١٠	--	--	٩,٨	١٠
١٢	١١,٨	--	١١	١٢
١٣	١٢,٩	--	١٢	١٣
١٤	١٣,٩	--	١٣,٥	١٤
١٥	١٤,٨	--	١٤,٥	١٥
١٦	١٥,٩	--	١٥,٥	١٦
١٨	١٧,٩	--	١٧,٥	١٨
٢٠	١٩,٩	١٩,٨	١٨	٢٠
٢٢	٢١,٩	٢١,٨	٢٠	٢٢
٢٤	٢٣,٩	٢٣,٨	٢٢	٢٤
٢٥	٢٤,٩	٢٤,٨	٢٣	٢٥
٢٦	٢٥,٩	٢٥,٥	٢٤	٢٦
٢٨	٢٧,٩	٢٧,٥	٢٦	٢٨
٣٠	٢٩,٩	٢٩,٥	١٥	٣٠


البرغلة اليدوية :

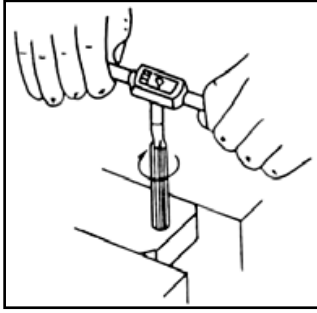

البرغلة اليدوية

لإجراء عملية البرغلة اليدوية اتبع الخطوات الآتية:

١. ثبت الشغلة بين فكي المنجلة كما في الشكل بحيث تكون القطعة أعلى من فكي المنجلة بحوالي ٥ مم.
٢. ثبت البرغل داخل اليد الخاصة به كما في الشكل .
٣. أدخل البرغل في الثقب المراد برغلته مع مراعاة تعامد البرغل على سطح القطعة ولضمان ذلك استخدم زاوية ٩٠° .
٤. أضغط على يد البرغل إلى الأسفل مع الدوران باتجاه واحد بشكل بطيء مع الحفاظ على وضع البرغل عموديا على القطعة مع التزييت أثناء التشغيل.
٥. بعد الانتهاء من البرغلة المطلوبة اسحب البرغل من الثقب بتدويره عكس عقارب الساعة وتنظيف الثقب بواسطة فرشاة .

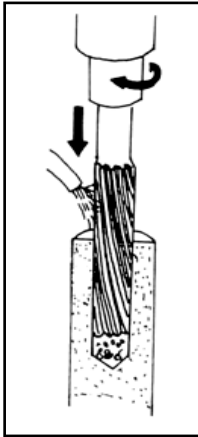

البرغلة الآلية

البرغلة الآلية :


ركب أداة البرغلة في المثقاب وقم بإدارة المثقاب بسرعة دوران منخفضة تساوي ٢/١ (نصف) سرعة الدوران في حالة الثقب مع ضرورة استخدام سائل تبريد كما بالشكل.

في حال الثقوب غير النافذة أرفع أداة البرغلة عدة مرات مع استمرار استخدام سائل التبريد وذلك من أجل اخراج الرايش المتجمع. ويفضل في هذه الحال استخدام براغل ذات مجارى حلزونية لتسهيل خروج الرايش .

أما في حالة برغلة الثقوب النافذة فيمكنك استخدام البراغل المستقيمة والاستمرار بعملية البرغلة بانتظام ودون توقف ولا حاجة لرفع أداة البرغلة حيث إن الرايش يخرج من الأسفل بتأثير سائل التبريد.

٥- عملية القلوطة (قطع اللولب)

القلوظ (اللولب) هو: عبارة عن مجري حلزوني منتظم علي محيط أسطواني خارجي أو داخلي والشكل المقابل يوضح:
أ- داخلي ب- خارجي

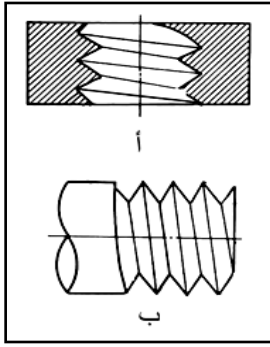



ويختلف شكل اللولب باختلاف زوايا أداة القطع المستخدمه في عملية القطع. وتستعمل اللولب (القلوظة) الداخلية والخارجية في تثبيت وربط الآلات والأجهزة المختلفة وربط الأسطح بعضها ببعض .

أدوات قطع اللولب :

هناك نوعان من أدوات قطع اللولب هما:

١- أدوات قطع اللولب الخارجية:


وهي كما بالشكل المقابل عبارة عن لقم أسطوانية ملولبة من الداخل ومزودة بمجاري تشكل حدود القطع وتساعد علي خروج الرايش مصنوعة من صلب العدة أو صلب السرعات العالية (HSS)، وتشكل بزواوية 60° عند طرفيها لتسهيل بداية القطع، وتركب في يد خاصه تحتوي علي مكان لتثبيت اللقمه بها ، وتعرف بـ (الكفه) . وتستخدم لقطع وتشكيل اللولب الخارجية كما بالشكل التالي:

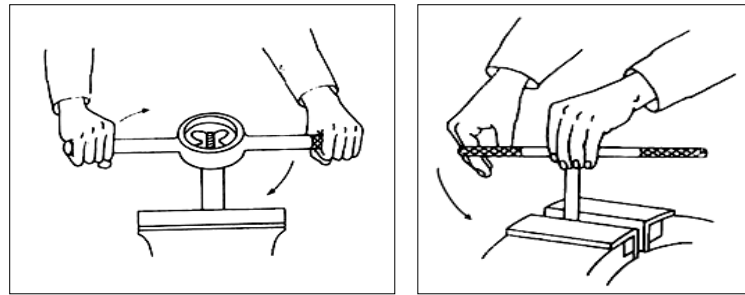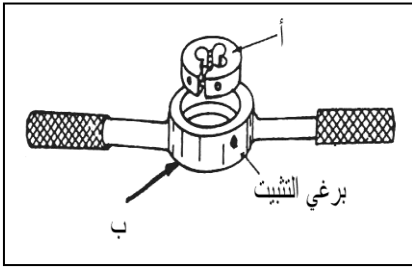

القلوظة اليدوية الخارجية

٢- أدوات قطع اللولب الداخلية:

تقطع اللولب الداخلية في الثقوب وأجزاء الماكينات بإستخدام ذكور اللولبية ، وهي عبارة عن عمود مزود بمجاري حلزونية طويلة مصنوعة من صلب العدة أو صلب السرعات العالية (HSS) .

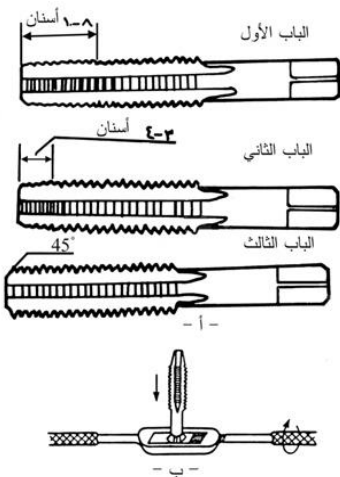

وتصنع قياسيا كأطعم من ثلاث قطع كما هو موضح بالشكل المقابل

١. ذكر اللولب الأولى (المسلوب): ذو رأس مخروطية تحتوي علي:
٨- ١٠ أسنان .

٢. ذكر اللولب المتوسط (الوسط) : ذو رأس مخروطية تحتوي علي:
٣- ٤ أسنان

٣. ذكر اللولب الإنجازي (العدل) : ذو رأس مائلة بزواوية 45° .


وتمسك ذكور اللولبية أثناء القطع ببوجى قابل للضبط وله مقاسات متعددة .

تصنيف اللوالب :


تصنف اللوالب إلى عدة تصنيفات فهناك من يصنفها تبعا لاتجاه اللولبية وهناك من يصنف تبعا للسطح المقطوع عليه أو حسب شكل الأسنان ، ومن أهم التصنيفات ما يصنف حسب اتجاه الأسنان أو زاوية السن.

التصنيف حسب اتجاه الأسنان:

- أ – لولب يمين (وتكون فيه حركة الصامولة يمين) .
ب – لولب شمال : (وتكون فيه حركة الصامولة شمال) .

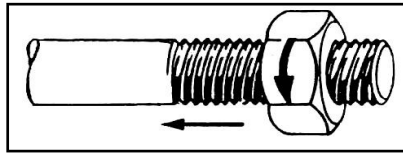


لولب شمال

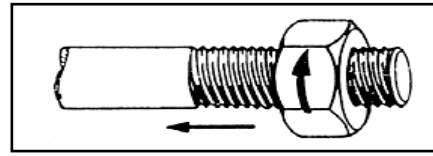

لولب يمين

التصنيف حسب زاوية السن:

- اللولب المترى (الفرنسي) وتكون زاويته ٦٠°
اللولب الأنثسي (الإنجليزي) وتكون زاويته ٥٥°

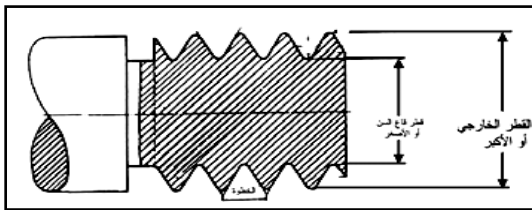

العناصر الرئيسية للولب (القلاووظ):

العناصر الرئيسية للولب

- الخطوة:** هي المسافة بين قمتي سنتيين متتاليتين في اتجاه موازي للمحور.
القطر الخارجي (الأكبر): هو المسافة بين قمتي سنتيين متقابلتين في اتجاه عمودي علي المحور للمحور.
القطر الداخلي (الأصغر): هو المسافة بين قاعي سنتيين متقابلتين في اتجاه عمودي علي المحور للمحور.

السن المترى الناعم				السن المترى الخشن			
قطر ريشة القطب مم	ق مم	خ مم	ق مم	قطر ريشة القطب مم	ق مم	خ مم	ق مم
٢,٦٥	٢,٦٢١	١,٣٥	٣	٢,٥	٢,٤٥٩	١,٥٠	٤
٣,٥	٣,٤٥٩	١,٥٠	٤	٣,٣	٣,٢٤٢	١,٧٠	٤
٤,٥	٤,٤٥٩	١,٥٠	٥	٤,٢	٤,١٣٤	١,٨٠	٥
٥,٢	٥,١٨٨	١,٧٥	٦	٥	٤,٩١٧	١,١٠	٦
٦,٢	٦,١٨٨	١,٧٥	٧	٦	٥,١٩٧	١,١٠	٧
٧,٢	٧,١٨٨	١,٧٥	٨	٦,٨	٦,٦٤٧	١,٢٥	٨
٨,٢	٨,١٨٨	١,٧٥	٩	٧,٨	٧,٦٤٧	١,٢٥	٩
٩,٢	٩,١٨٨	١,٧٥	١٠	٨,٥	٨,٣٧٦	١,٥٠	١٠
١٠,٢	١٠,١٨٨	١,٧٥	١١	٩,٥	٩,٣٧٦	١,٥٠	١١
٧	٦,٩١٨	١	٨	١٥,٢	١٠,١٠٦	١,٧٥	١٢
٨	٧,٩١٨	١	٩	١٢	١١,٨٣٥	٢,٠٠	١٤
				١٤	١٣,٨٣٥	٢,٠٠	١٦

الجدول رقم (٣) الأبعاد الأساسية للولب المترى الخشن والناعم

مواصفات اللوالب:

- يوضح الجدول رقم (٣) الأبعاد الأساسية للولب المترى الخشن والناعم، والقطر الخارجي ، والقطر الداخلي، وخطوة السن ، و قطر البنطة المناسبة للقطع.

- ق: القطر الخارجي
ق١: القطر الأصغر
خ: الخطوة

يوضح الجدول رقم (٤) الأبعاد الأساسية للولب الأنثسي (وبتورث) الخشن والناعم، والقطر الخارجي ، والقطر الداخلي، وخطوة السن ، و قطر البنطة المناسبة للقطع.

قطر ريشة (مم)	ق إنش	عدد الأسنان في الإنش	ق إنش	قطر ريشة (مم)	ق إنش	عدد الأسنان في الإنش	ق إنش
٩,٢	٣,٤٦١	١٤	٧/١٦	٢,٥	-٠,٩٣٠	٤٠	١/٨
١٠,٤	-٠,٣٩٣٢	١٢	١/٢	٣,٦	-٠,١٣٤١	٢٤	٣/١٦
١٢	-٠,٤٥٥٧	١٢	٩/١٦	٥	-٠,١٨٦٠	٢٠	١/٤
١٣,٥	-٠,٥٠٨٦	١١	٥/٨	٦,٤	-٠,٢٤١٣	١٨	٥/١٦
				٧,٩	-٠,٢٩٥٠	١٦	٣/٨

الجدول رقم (٤) الأبعاد الأساسية للولب الأنثسي (وبتورث) الخشن والناعم

أهم قواعد العمل والسلامة عند قطع اللوالب الداخلية :


١. يتم ثقب الشغلة بالقطر المناسب لعملية اللولبة ، ويكون اختيار المقاس المناسب للقطر من خلال القانون التالي :
- قطر قلب اللولب = قطر اللولب (القطر الأسمى – الخطوة (السن))
٢. تخويش الثقب ويكون قطر بنطة التخويش أكبر من القطر الأسمى بمقدار ٠,١ – ٠,٣ مم .
٣. يجب وضع ذكر اللولب الأولى بشكل عمودي على سطح الشغلة.
٤. أثناء قطع اللولب يختبر دائما وباستمرار تعامد العمق لذكر اللولب مع مكان الثقب .
٥. عندما تكون مقاومة دوران ذكر اللولب قوية فيدار بين الحين والآخر بمقدار نصف لفة بالعكس حتى ينكسر الرايش .
٦. عدم قطع اللوالب على البارد ويجب استعمال وسيط تزييت وتبريد مناسب .
٧. تطبيق الخطوات (٣ ، ٦) على المرحلتين من ذكر القلاووظ المتوسط والإنجازى.
٨. اختبار درجة جودة إنجاز اللولبة الداخلية بالتجربة مع مسمار ملولب خارجي .
٩. تقطع اللوالب الخارجية في الأعمدة والمسامير ويجب أن يكون قطر المسمار أصغر من قطر اللولب بحوالى ٥/١ (خمس) خطوة اللولب .

٦- البرادة والتنعيم

البرادة :

هي عملية تشغيل للمعادن بأزالة طبقة رقيقة من السطح المراد تشغيله باستعمال المبارد. والمبارد هي أداة قطع بأسنان متعددة مصنوعة من صلب العدة.

أجزاء المبرد اليدوي :

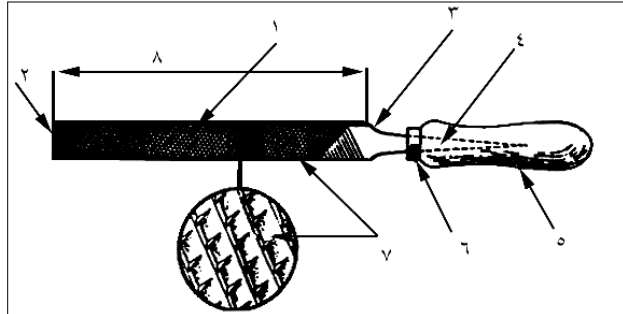

كما هو موضح بالشكل المقابل يتكون المبرد من :

الأجزاء الرئيسية للمبرد







١. الطول القاطع : هو عبارة عن الجسم الذي يحتوي على الأسنان القاطعة .
٢. مقدمة المبرد: وتستخدم في وضع أحد الأيدي عليها عند العمل.
٣. حافة الأمان : وهي عبارة عن الجانب غير المسنن للمبرد .
٤. اللسان : بواسطته يتم تثبيت المبرد في اليد الخشبية .
٥. يد المبرد الخشبية : وبواسطتها يتم الإمساك بالمبرد وإستخدامه بأمان .
٦. حلقة معدنية: لأحكام تثبيت اليد.
٧. شكل الأسنان: يختلف حسب مواصفات المبرد
٨. البعد الأسمي: هو بعد يحسب عليه مواصفات المبرد.

انواع المبارد طبقا لشكل مقطعها :

الجدول التالي يوضح هذه الأنواع:

الشكل	مسمى المبرد	الشكل	مسمى المبرد
	مبرد مثلث بأسنان في وجه واحد		مبرد مبطط (مسطح)
	مبرد سكينى		مبرد مربع
	مبرد نصف دائري (ظهر الحية)		مبرد مثلث
	مبرد محدب من الجهتين (لسان العصفور)		مبرد مستدير (ذيل الفأر)

انواع المبرد طبقا لشكل ونوع الأسنان :
الجدول التالي يوضح هذه الأنواع:

الشكل العام	مجال الاستخدام	نوع المبرد
	المعادن الطرية مثل الرصاص . القصدير	مبرد ذات أسنان مقردة القطع عدلة
	النحاس . الزنك . وتخرج البرادة من جانبي المبرد	مبرد ذات أسنان مقردة القطع مائلة
	للمعادن الخفيفة . وفيها تتكسر البرادة . وتخرج من الجوانب	مبرد ذات شقوق (مجاري) تكسير البرادة
	الفولاذ والمواد المبسوطة (المصبوبة)	مبرد ذات أسنان مزدوجة القطع
	المواد الطرية . وتخرج البرادة من جانبي المبرد	مبرد ذات أسنان مقوسة القطع
	الأخشاب والجلود واللدائن . وهي تمزق ألياف المادة	مبرد ذات أسنان محببة (خشنة) القطع

الوقفة الصحيحة وطريقة مسك المبرد :

تعتبر وقفة العامل أثناء عملية البرادة مهمة جدا للمحافظة على التوازن أثناء عملية البرادة ، وكذلك إرتفاع المنجلة لضمان استقامة عملية البرادة وتوزيع الضغط أثناء العمل .






طريقة البرادة

والشكل المقابل: يوضح وضع البراد بالنسبة للمنجلة
كما يوضح أيضا: الوضع الصحيح للقدمين أثناء عملية البرادة .
وكيفية الإمساك بالمبرد.

ملحوظة:

يجب الإمساك بقبضة المبرد أثناء عملية القطع باليد اليمنى وأثناء
عملية الدفع يتم الضغط على المبرد باليد اليسرى الماسكة بمقدمة
المبرد ليتم القطع.
مع الأنتباه إلى أن الضغط على المبرد يجب أن يتم فقط أثناء شوط
التقدم للأمام لأن القطع يتم فيه فقط .

والأشكال الأتية توضح الملاحظات الهامة أثناء عمليات البرادة

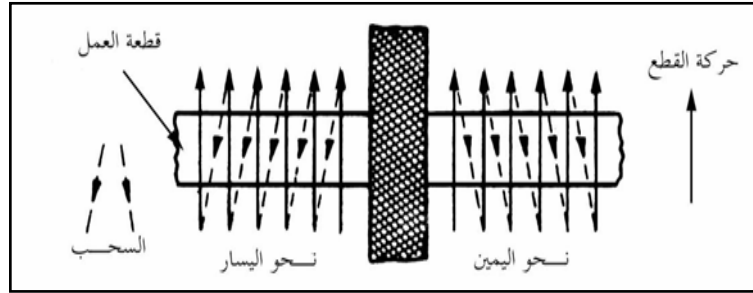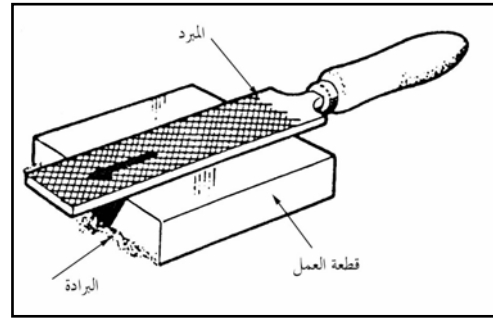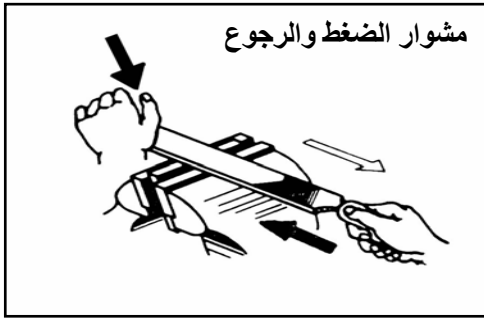

حركتي القطع نحو اليمين واليسار

طرق التثبيت لقطع العمل (المشغولات) :


يجب تثبيت المشغولات جيدا بالمنجلة أثناء العمل بالمبرد. يتم تثبيت المشغولات في منتصف فكي المنجلة (الملزمة) بقدر الأمكان ، وتتم حماية أسطح المشغولات بواسطة فكين واقيين مصنوعين من مادة طرية . من الممكن ربط (تثبيت) الألواح الطويلة في المنجلة بالأستعانة بخوص التثبيت وسندها على قطعة من الخشب . تستخدم منجلة تثبيت يدوية صغيرة وذلك لربط المشغولات في المنجلة لعملية شطف حواف القطعة .

إجراءات السلامة عند العمل بالبرادة :

- لبس الملابس الملائمة للعمل .
- لبس الحذاء الواقي .
- لبس النظارات الشفافة الواقية .
- حفظ العدد والأدوات في أماكنها المخصصة .

التعشيق بالبرادة

تزداد أهمية التعشيق والتفاوتات المسموحة في الأجزاء المتداخلة أثناء التشغيل والتشكيل بالبرادة، حيث يتم تعشيق قطعتين معاً كما هو موضح بالشكل المقابل .

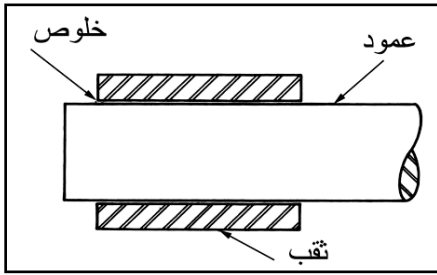

وفي هذه الحالة يتم تحديد التفاوتات المسموحة للجزأين.

والتعشيق كما عرفنا من قبل في الوحدة الأولى هو:

إزواج قطعتين يحدد لكل منهما نسبة تفاوت معينة.

وبهذه النسبة يمكن للجزأين أن يتحركا بالنسبة لبعضهما أو لا يتحركا بتاتاً، وذلك حسب الغرض من أستعمالهما.

أنواع التوافقات:

تنقسم التوافقات (التعشيقات) حسب الفرق بين أبعاد قطري العمود والتقّب الفعلية والمعروف بالخلوص إلى ثلاثة أنواع هي:

١. التعشيق الخلوصي

٢. التعشيق التداخلي

٣. التعشيق الأنتقالي

ويمكن تشغيل المشغولات بالبرادة الدقيقة لإنتاج قطع ذات تفاوتات محددة وإنتاج قطع متطابقة وتعشيقات.


برادة التعشيق المثلثة المتداخلة

حيث يستخدم في برادتها المبراد ذات الأشكال المثلثة ومنها برادة التعشيق لمثلث متساوي الأضلاع .

حيث يتم تخطيط المثلث المطلوب برادته وفتح ثقّب داخلي دائري بعيداً عن خطوط المثلث كما بالشكل المقابل.

ثم تبرد الزوايا الثلاث (١،٢،٣) حتى الشكل النهائي .

وتتم معايرة وفحص الفتحة بواسطة محدد قياس مثلث أو بواسطة الشق الضوئي .

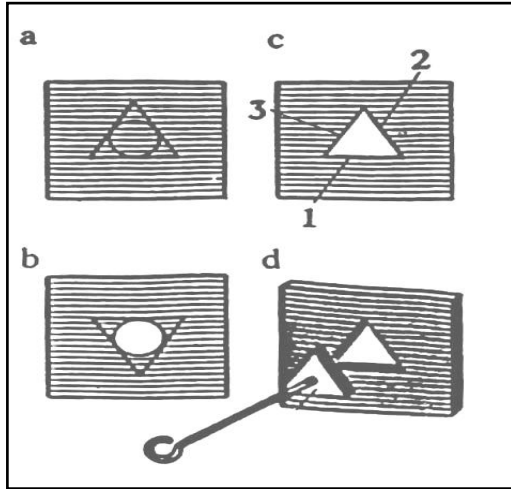

برادة تعشيق مثلثة

- إختبارات المعارف النظرية:

(١) ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية:

١- تكون مقدمة البراغل اليدوية مخروطية الشكل وذلك :

- (أ) من أجل خروج الرايش .
- (ب) لتسهيل دخوله فى الثقب .
- (ج) للتبريد أثناء البرغلة .
- (د) للحصول على أسطح ناعمة .

٢- يتم تمييز البراغل الآلية عن اليدوية بأن نهايتها تكون :

- (أ) مربعة الشكل .
- (ب) مثقوبة .
- (ج) مخروطية الشكل .
- (د) أسطوانية الشكل .

٣- زاوية اللولب المتري (الفرنسي) تساوى :

- (أ) ٥٠ درجة .
- (ب) ٥٥ درجة .
- (ج) ٦٠ درجة .
- (د) ٦٥ درجة .


٤- زاوية اللولب الإنشي (الإنجليزي) تساوى :

- (أ) ٥٥ درجة .
- (ب) ٥٠ درجة .
- (ج) ٦٠ درجة .
- (د) ٦٥ درجة .

(٢) إذكر أربعة من التعليمات الأساسية للسلامة والصحة المهنية أثناء العمل في مجال أعمال البرادة ؟
التعليمات هي:


- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-

٣) تعرف على العدد اليدوية المبينة بالرسم الآتي ثم أكتب الأسم والوظيفة:

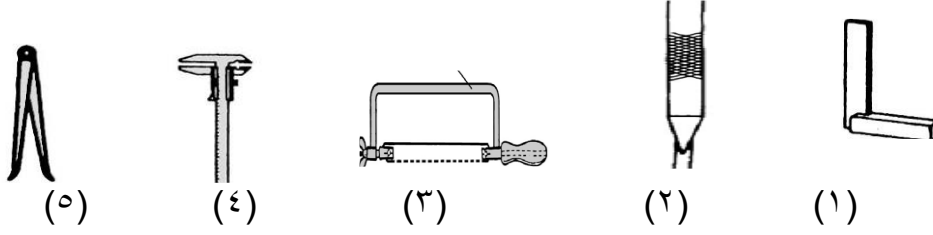

- (١) الشكل هو: ويستخدم في:
- (٢) الشكل هو: ويستخدم في:
- (٣) الشكل هو: ويستخدم في:
- (٤) الشكل هو: ويستخدم في:
- (٥) الشكل هو: ويستخدم في:

٤) تعرف على العدد اليدوية المبينة بالرسم الآتي ثم أكتب الأسم والوظيفة:

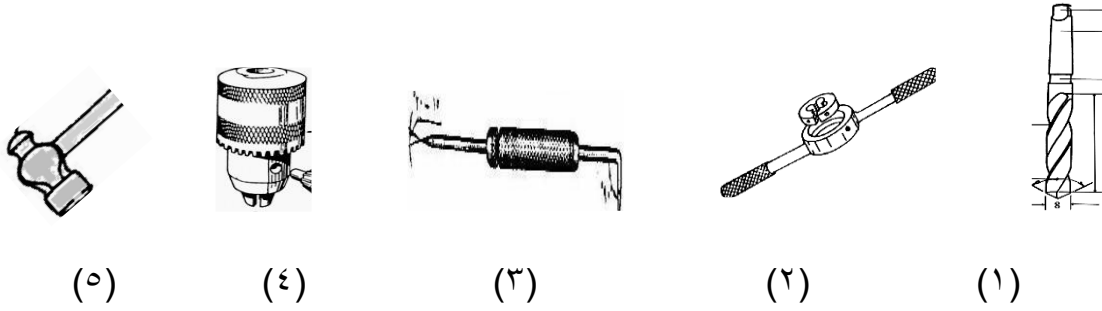


- (١) الشكل هو: ويستخدم في:
- (٢) الشكل هو: ويستخدم في:
- (٣) الشكل هو: ويستخدم في:
- (٤) الشكل هو: ويستخدم في:
- (٥) الشكل هو: ويستخدم في:

٥) أكمل الجمل الآتية بالكلمة أو العبارة المناسبة

- (١) ٢ بوصة = سم
- (٢) ٥ متر = سم
- (٣) أهم الماكينات المستخدمة في اعمال البرادة البسيطة هي:
١-
٢-

٦) تعرف علي الشكل الآتي ، ثم أكتب أسماء الأجزاء المبينة على الرسم ؟

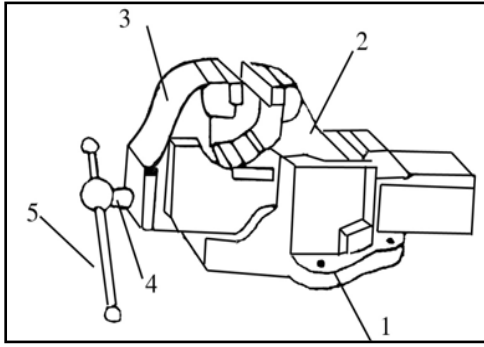

الشكل هو:

الأجزاء هي:

- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-

٧) ضع علامة (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارات الخطأ

١. تستخدم زنية المراكز لعمل دليل لبنط الثقب ()
٢. التعشيق الخلوصي يكون مقياس أكبر عمود أصغر من مقياس أصغر ثقب ()
٣. ليس من الضروري إرتداء مهمات الوقاية أثناء العمل في البرادة ()
٤. الزاوية القائمة تستخدم في اختبار التعامد للمشغولات ()
٥. من المهارات الأساسية لمهنة البرادة عملية قشط السطوح ()
٦. البرادة هي تشغيل للمعادن بأزالة طبقة رقيقة من السطح المراد تشغيله ()
٧. يتم اختبار القلوطة الداخلية باستخدام صامولة ()

٨) رتب الخطوات الآتية حسب التسلسل المنطقي عند إجراء عملية الثقب :

- ١- تركيب البنطة المناسبة .
- ٢- فصل التيار الكهربائي .
- ٣- الضغط علي الشغلة بضغط مناسب.
- ٤- تشغيل المثقاب .
- ٥- أنجاز الثقب المطلوب .
- ٦- تركيب الشغلة على منجلة المثقاب .

٩) ضع الحرف الدال على العبارة الصحيحة من عبارات المجموعة (ب) أمام العبارة المناسبة لها من المجموعة (أ)

(١)

المجموعة (ب)		المجموعة (أ)	
توسيع لرأس البرشام	أ	()	التعشيق الأنتقالي يتوسط
تنظيف كاوية اللحم	ب	()	التخويش هو عملية
التعشيق الخلوصي والتداخلي	ج	()	النشر هو عملية
فصل جزأين من المعدن	د		

(٢)

المجموعة (ب)		المجموعة (أ)	
لأنتاج الثقوب الدقيقة	أ	()	التجليخ يستخدم في
التزجة والعمودي	ب	()	البرغلة تستخدم
تنظيم مرور الغاز	ج	()	من أنواع المثاقيب
سن البنط والأجنات	د		

(٣)

المجموعة (ب)		المجموعة (أ)	
الأولي - المتوسط - الأنجازي	أ	()	من أنواع القياس
الثقب- التخويش	ب	()	طقم القلوطة الدقيقة هو
المباشر وغير المباشر	ج	()	من أنواع المبرد
المثلث - المربع - الدائري	د		

١٠) أكتب قانون حساب سرعة الدوران لعمود المثقاب ؟

١١) ماهي سرعة الدوران المناسبة لعمود مثقاب عند ثقب معدن من صلب ٤٠ كجم/ سم^٢ باستخدام بنطة قطرها ١٦ مم ، إذا كانت سرعة القطع = ٢٠ متر/ د.
أختار السرعة المناسبة من بين الأقواس التالية (٤٥٠ - ٢٠٠ - ٣٩٨ لفة/د)

الرقم	الإجابة																
١	١- ب ، ٢- ج ، ٣- ج ، ٤- أ ، ٥- ج ، ٦- د																
٢	١- لبس الملابس الملائمة للعمل . ٢- لبس الحذاء الواقي . ٣- لبس النظارات الشفافة الواقية ٤- حفظ العدد والأدوات في أماكنها.																
٣	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الجزء</th> <th>الإستخدام</th> <th>الجزء</th> <th>الإستخدام</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١- الزاوية الفائئة</td> <td>أختبار التعامد</td> <td>٤- الباكوليس</td> <td>القياس الدقيق</td> </tr> <tr> <td>٢- المبرد</td> <td>تسوية الأسطح</td> <td>٥- برجل داخلي</td> <td>نقل الأبعاد</td> </tr> <tr> <td>٣- المنشار اليدوي</td> <td>نشر المعادن</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الجزء	الإستخدام	الجزء	الإستخدام	١- الزاوية الفائئة	أختبار التعامد	٤- الباكوليس	القياس الدقيق	٢- المبرد	تسوية الأسطح	٥- برجل داخلي	نقل الأبعاد	٣- المنشار اليدوي	نشر المعادن		
الجزء	الإستخدام	الجزء	الإستخدام														
١- الزاوية الفائئة	أختبار التعامد	٤- الباكوليس	القياس الدقيق														
٢- المبرد	تسوية الأسطح	٥- برجل داخلي	نقل الأبعاد														
٣- المنشار اليدوي	نشر المعادن																
٤	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>١-بنطة</td> <td>الثقب</td> <td>٤- ظرف مثقاب</td> <td>مسك بنطة الثقب</td> </tr> <tr> <td>٢- بوجي</td> <td>القلوطة</td> <td>٥- شاكوش</td> <td>الطرق</td> </tr> <tr> <td>٣- شوكة علام</td> <td>الشنكرة</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	١-بنطة	الثقب	٤- ظرف مثقاب	مسك بنطة الثقب	٢- بوجي	القلوطة	٥- شاكوش	الطرق	٣- شوكة علام	الشنكرة						
١-بنطة	الثقب	٤- ظرف مثقاب	مسك بنطة الثقب														
٢- بوجي	القلوطة	٥- شاكوش	الطرق														
٣- شوكة علام	الشنكرة																
٥	١- ٥,٠٨ ، ٢- ٥٠٠ ، ٣- المثقاب - ماكينة التجليخ ٤) أ=٣,٢ ، ب=٧,٨ (٥) أ=١٠,١٧ ، ب=١٠,٢٩																
٦	منجلة يدوية ، ١- القاعدة (جسم المنجلة) ٢- الفك المتحرك ٣- الفك الثابت ٤- الفتيل ٥- يد الربط																
٧	$\sqrt{}$ ، $\sqrt{}$ ، \times ، $\sqrt{}$ ، \times ، $\sqrt{}$ ، \times ، $\sqrt{}$																
٨	٢ ، ٣ ، ٥ ، ٤ ، ١ ، ٦																
٩	(١) ج/٢ ، أ/٣ ، د/٣ (٢) د/١ ، أ/٢ ، ب/٣ (٣) ج/١ ، أ/٢ ، د/٣																
١٠	سرعة القطع (متر/د) $\times 1000$ سرعة الدوران (لفة/د) = $\pi \times$ قطر البنطة																
١٢	٣٩٨ لفة/د																
١٣	١- التدريج الأساسي (المسطرة) ٢- الفك الثابت ٣- الفك المتحرك ٤- حدي الفياس الخارجي ٥- حدي الفياس الداخلي ٦- الورنية ٧- تدريج الورنية ٨- يد التوقف																

التمرين رقم (١) نشر قطعتين من الحديد وعمل تعشيق

الهدف :

معرفة كيفية نشر قطعتين من الحديد الأسود وعمل تعشيقه بينهما طبقا للرسم الموضح فيما بعد.

الخامات المستخدمة :

قطعة من الحديد الأسود ١٦٠ × ٨٠ × ٨ مم.

العدد المستخدمة :

٣- شنكار حساس بالساند

٢- شوكة علام

١- قدم صلب


٦- زاوية كوستيلا

٥- فرشاة تنظيف

٤- منشار يدوي

٧- مبرد يدوي

الرسم التخطيطي:

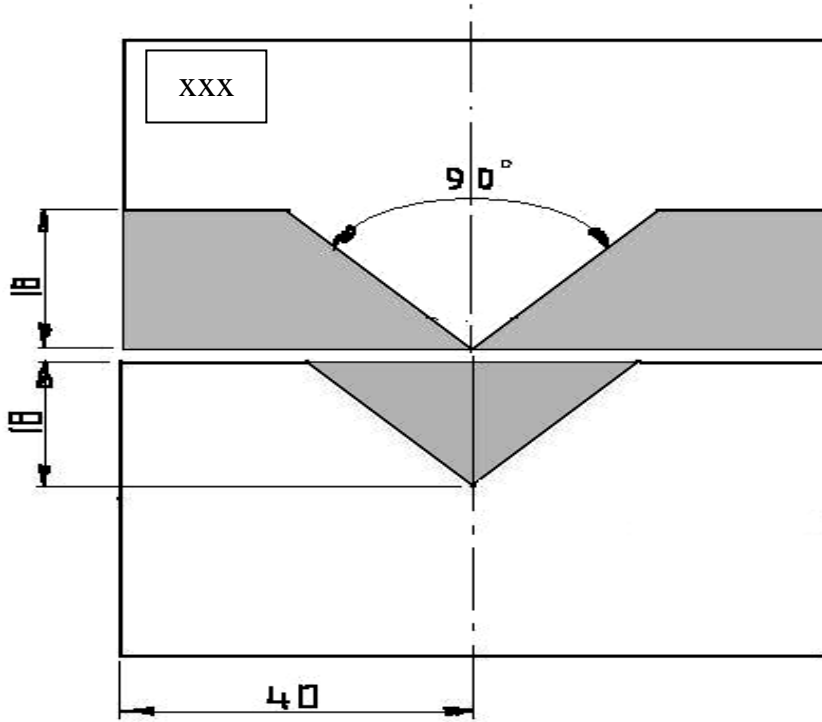

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل.
٢. قم بتنعيم حواف الشغلة (السوك).
٣. اختيار سطحي أسناد أحدهما للخطوط الطولية الأخر للعرضية.
٤. قم بشنكرة الشغلة حسب الرسم الموضح.
٥. أربط الشغلة على المنجلة مع مراعاة توازي خطوط الشنكرة مع فكي المنجلة.
٦. بإستخدام المنشار اليدوي أنشر القطعة الى نصفين متطابقين .
٧. كرر النشر علي خطوط الشنكرة لعمل التعشيق المطلوب.
٨. بإستخدام المبرد اليدوي قم بتنعيم حواف الشغلة (السوك).
٩. راجع الأبعاد وزاوية التعشيق المطلوبة.
١٠. دق رقمك في المكان عند العلامة (xxx).
١١. دع مدربك يراجع عملك ويسجل الملاحظات الخاصة به.
١٢. أعد العدد والمواد إلى أماكنها الصحيحة ثم نظف مكان عملك.

التمرين رقم (٢) تصفية تعشيق قطعيتين من الحديد بالبرادة

الهدف :

معرفة كيفية تصفية قطعيتين من الحديد الأسود بالبرادة وعمل تعشيقه بينهما طبقا للرسم الموضح فيما بعد.

الخامات المستخدمة :

قطعيتين من الحديد الأسود ٨٠ × ٤٠ × ٨ مم (التمرين الناتج من تمرين النشر رقم (٣)).

العدد المستخدمة :

٣- شنكار حساس بالساند

٢- منجلة يدوية باللقم

١- باكوليس دقة ٠,٠٥ مم

٦- زاوية كوستيلا


٥- فرشاة تنظيف

٤- مبرد مببط خشن

٨- صنفرة ناعمة

٧- مبرد مببط ناعم

الرسم التخطيطي:

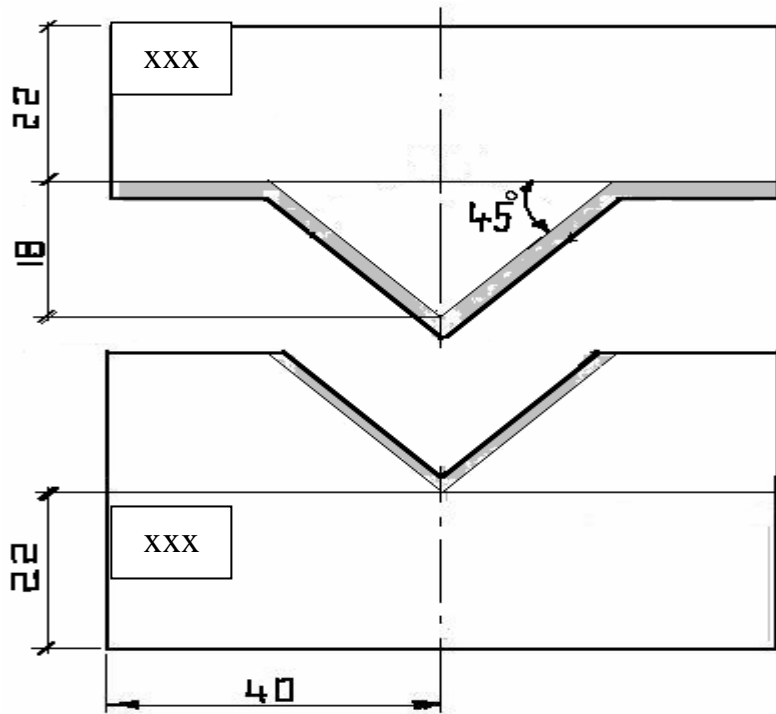

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل.
٢. اختيار سطحي أسناد أحدهما للخطوط الطولية الأخر للعرضية.
٣. قم بشنكرة قطعتي الشغلة حسب الرسم الموضح.
٤. أربط الشغلة على المنجلة مع مراعاة توازي خطوط الشنكرة مع فكي المنجلة.
٥. بإستخدام المبرد المببط الخشن قم بتصفية الأبعاد للقطعيتين حسب المقاسات المطلوبة.
٦. بإستخدام الزاوية الكوستيلا قم بأختبار أستواء وتعامد الأسطح مع تعشيق القطعتين.
٧. بإستخدام المبرد المببط الناعم قم بتنعيم الأبعاد للقطعيتين حسب المقاسات المطلوبة.
٨. بإستخدام الصنفرة الناعمة قم بصقل الأسطح للقطعيتين.
٩. بإستخدام الباكوليس راجع الأبعاد وزوايا التعشيق المطلوبة.
١٠. دق رقمك في المكان عند العلامة (XXX).
١١. دع مدربك يراجع عملك ويسجل الملاحظات الخاصة به.
١٢. أعد العدد والمواد إلى أماكنها الصحيحة ثم نظف مكان عملك.

التمرين رقم (٣) برادة الأسطح وعمل تصفية وتنعيم


الهدف :

معرفة كيفية برادة الأسطح وعمل تصفية وتنعيم في قطعة من الحديد الأسود طبقا للرسم الموضح فيما بعد.
الخامات المستخدمة :
قطعة من الحديد الأسود ١٠٢ × ٦٧ × ٨ مم .

العدد المستخدمة :

- | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ١- باكوليس دقة ٠,٠٥ مم | ٢- منجلة يدوية باللحم | ٣- شنكار حساس بالساند |
| ٤- مبرد مبسط خشن | ٥- شوكة علام | ٦- برجل |
| ٧- مبرد مبسط ناعم | ٨- مبرد نصف دائرة | ٩- صنفرة ناعمة |
| ١٠- زاوية فائمة | ١١- منشار يدوي | |

الرسم التخطيطي:

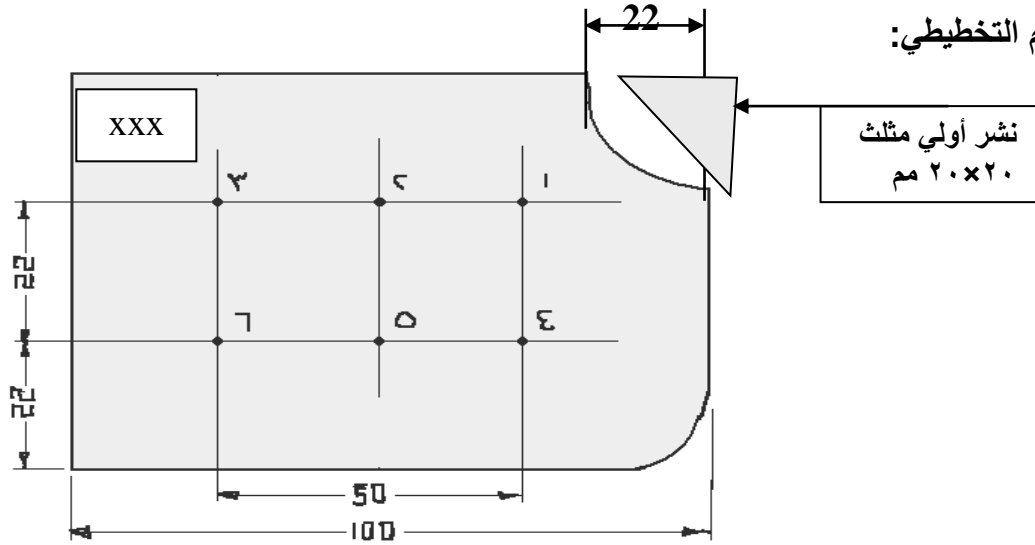

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل.
٢. اختيار سطحي أسناد أحدهما للخطوط الطولية الأخر للعرضية.
٣. قم بشنكرة قطعة الشغلة حسب الرسم الموضح.
٤. أربط الشغلة على المنجلة مع مراعاة توازي خطوط الشنكرة مع فكي المنجلة.
٥. بإستخدام المنشار اليدوي قم بنشر الجزء (المثلث) المشار اليه بالسهم مع مراعاة حدود الشنكرة للدوران.
٦. بإستخدام المبرد المبسط الخشن قم بتصفية الأبعاد للقطعة حسب المقاسات المطلوبة.
٧. أختبر أستواء وتعادم السطح بواسطة الزاوية القائمة.
٨. بإستخدام المبرد النصف دائري قم بعمل الدوائر حسب المقاسات المطلوبة .
٩. بإستخدام المبرد المبسط الناعم قم بتنعيم الأبعاد للقطعة حسب المقاسات المطلوبة .
١٠. بإستخدام الصنفرة الناعمة قم بصقل الأسطح للقطعة.
١١. بإستخدام الباكوليس راجع الأبعاد وزاوية التعشيق المطلوبة.
١٢. دق رقمك في المكان عند العلامة (xxx) .
١٣. دع مدربك يراجع عملك ويسجل الملاحظات الخاصة به.
١٤. أعد العدد والمواد إلى أماكنها الصحيحة ثم نظف مكان عملك.

التمرين رقم (٤) عمل ثقوب مختلفة الأقطار وتخويشها


الهدف :

معرفة كيفية عمل ثقوب مختلفة الأقطار وتخويشها في قطعة من الحديد الأسود طبقا للرسم الموضح فيما بعد.
الخامات المستخدمة :
التمرين الناتج من التمرين رقم (٥).

العدد المستخدمة :

- ١- باكوليس دقة ٠,٠٥ مم
٢- مثقاب عمودي
٣- شنكار حساس بالساند
٤- زنبعة علام
٥- بنط ثقوب (٤، ٦، ٨، ١٠ مم)
٦- بنط تخويش مقاس (٨، ١٠ مم)
٦- شاكوش حديد

الرسم التخطيطي:

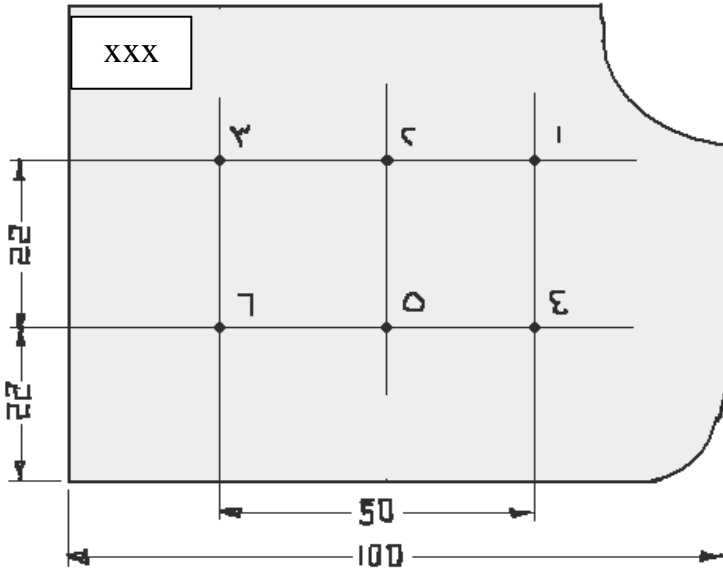

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل.
٢. قم بشنكرة قطعة الشغلة حسب الرسم الموضح.
٣. حدد مراكز الثقوب بإستخدام الزنبعة والشاكوش.
٤. أربط الشغلة على منجلة المثقاب مع مراعاة توازي خطوط الشنكرة مع فكي المنجلة.
٥. أربط البنط في ظرف المثقاب وأضبط السرعة حسب القطر المطلوب.
٦. يتم ثقب جميع الثقوب بالبنطة قطر ٤ مم.
٧. يتم ثقب جميع الثقوب بالبنطة قطر ٦ مم.
٨. يتم ثقب الثقوب ١، ٢، ٣ بالبنطة قطر ٨ مم.
٩. يتم ثقب الثقوب ٤، ٥، ٦ بالبنطة قطر ١٠ مم.
١٠. يتم تخويش الثقوب ١، ٢، ٣ ببنطة التخويش قطر ٨ مم.
١١. يتم تخويش الثقوب ٤، ٥، ٦ ببنطة التخويش قطر ١٠ مم.
١٢. بإستخدام الباكوليس راجع الأبعاد والأقطار المطلوبة.
١٣. دق رقمك في المكان عند العلامة (XXX).
١٤. دع مدربك يراجع عملك ويسجل الملاحظات الخاصة به.
١٥. أعد العدد والمواد إلى أماكنها الصحيحة ثم نظف مكان عملك.

التمرين رقم (٥) عمل برغلة ولولبة (قلوطة) داخلية

الهدف :

معرفة كيفية عمل برغلة ولولبة (قلوطة) داخلية للثقوب المختلفة الأقطار في قطعة من الحديد الأسود باستخدام ذكور اللولبة طبقاً للرسم الموضح فيما بعد.

الخامات المستخدمة : التمرين الناتج من الثقب للتمرين رقم (٦).

العدد المستخدمة :


٣- براغل ٨،١٠ مم
٦- منجلة يدوية

٢- مثقاب عمودي
٥- زاوية قائمة

١- باكوليس دقة ٠،٠٥ مم
٤- مزيتة

٧- أطقم لولبة M10،M8

الرسم التخطيطي:

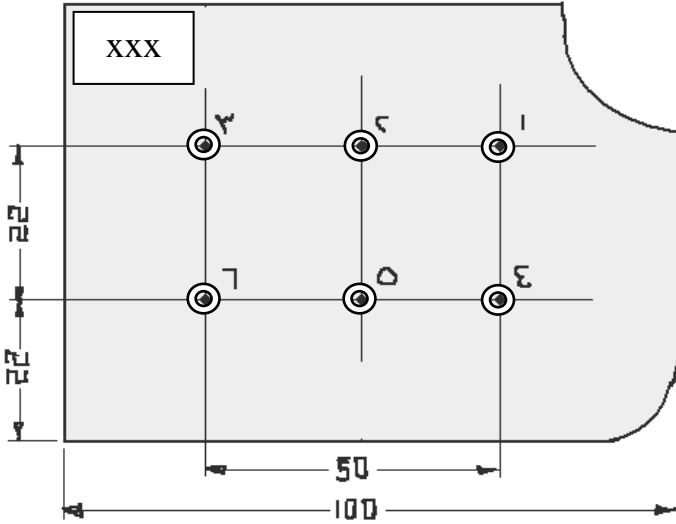

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل.
٢. أربط الشغلة على منجلة المثقاب مع مراعاة توازي خطوط الشنكرة مع فكي المنجلة.
٣. ركب أداة البرغلة في ظرف المثقاب العمودي.
٤. أختار السرعة المناسبة للبرغلة حسب القطر المطلوب.
٥. قم ببرغلة الثقوب ١، ٢، ٣ بالبرغل قطر ٨ مم.
٦. قم ببرغلة الثقوب ٤، ٥، ٦ بالبرغل قطر ١٠ مم.
٧. أربط الشغلة على المنجلة اليدوية مع مراعاة توازي خطوط الشنكرة مع فكي المنجلة.
٨. ركب ذكر القلاووظ الأولي في البوجي ووضعه بشكل عمودي على الشغلة.
٩. أدر ذكر القلاووظ لفة كاملة في اتجاه عقرب الساعة.
١٠. أختبر استقامة وتعادم ذكر القلاووظ مع الشغلة باستخدام الزاوية القائمة.
١١. أستمّر في إدارة ذكر القلاووظ حتي النهاية مع استخدام التزييت ، مع مراعاة عكس اتجاه الدوران في حالة زيادة المقاومة حتي ينكسر الرايش .
١٢. كرر الخطوات من ٨ الي ١١ مع ذكري القلاووظ المتوسط والأنجازي.
١٣. يتم قلوطة الثقوب ١، ٢، ٣ بالطقم M8 .
١٤. يتم قلوطة الثقوب ٤، ٥، ٦ بالطقم M10 .
١٥. أختبر القلاووظ لجميع الثقوب باستخدام مسمارين جاهزين ٨ ، ١٠ مم.
١٦. دق رقمك في المكان عند العلامة (xxx).
١٧. دع مدربك يراجع عملك ويسجل الملاحظات الخاصة به.
١٨. أعد العدد والمواد إلى أماكنها الصحيحة ثم نظف مكان عملك.

التمرين رقم (٦) عمل ولولبة (قلوطة) خارجية لعمود من الطرفين

الهدف :

معرفة كيفية عمل لولبة (قلوطة) خارجية للأعمدة المختلفة الأقطار في قطعة من الحديد الأسود باستخدام لقم اللولبة طبقاً للرسم الموضح فيما بعد.

الخامات المستخدمة : عمود قطره ٨ مم بطول ١٥٠ مم

العدد المستخدمة :

١- باكوليس دقة ٠,٠٥ مم

٤- مزينه

٧- صامولة M8


٣- لقم لولبة M8

٢- مبرد ناعم

٥- زاوية قائمة

٦- منجلة يدوية باللقم

الرسم التخطيطي:

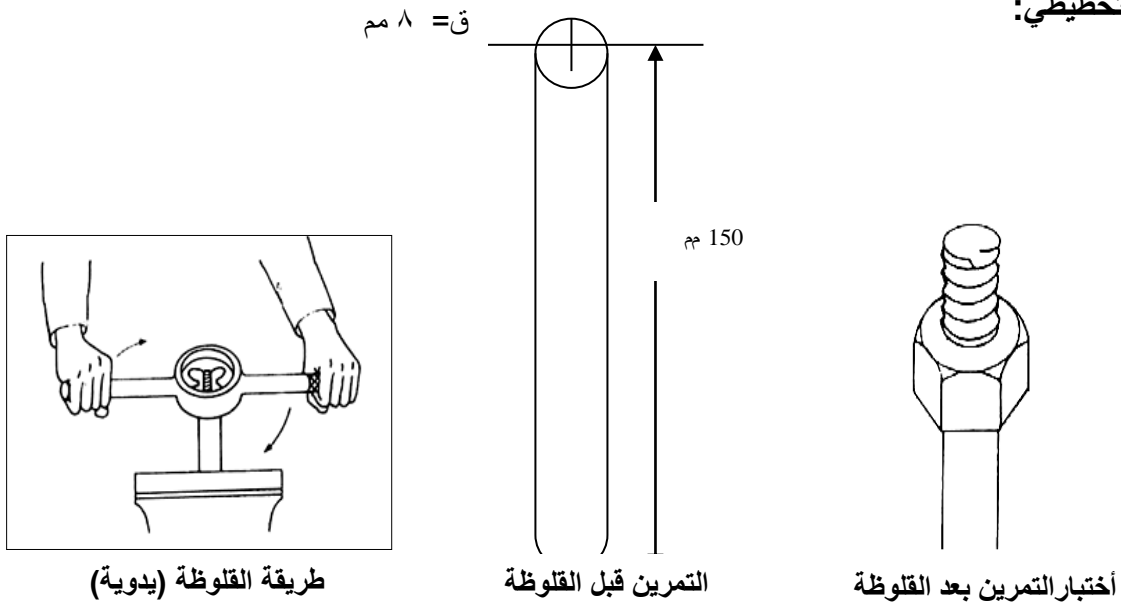

ملحوظة: يتم قلوطة العمود من الطرفين بطول ٤ سم.

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل.
٢. ركب لقم المنجلة (لحمية العمود).
٣. أربط الشغلة (العمود) على المنجلة بحيث يكون رأسياً عليها وبيبرز حوالي ٥ سم مع مراعاة التعامد.
٤. أختبر التعامد والأستواء بالزاوية القائمة.
٥. بإستخدام المبرد الناعم أبرد شطف رأس العمود بزاوية حوالي ٣٠°.
٦. ركب لقمه القلاووظ داخل الكفة.
٧. ضع اللقمه فوق بداية العمود ويدك فوقها ثم أبدأ بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة حتي تبدأ القلوطة.
٨. صب كمية مناسبة من الزيت.

٩. قم بأدارة لقمة القلاووظ حوالي لفتين في اتجاه عقارب الساعة ، ثم أعكس دورانها حوالي لفة حتي ينكسر الرايش .
١٠. بعد أنجاز طول القلاووظ المطلوب قم بفك اللقمة بتدويرها عكس عقارب الساعة.
١١. كرر الخطوات من ٣ الي ١٠ للقيام بقلوطة العمود من الجهة الأخرى.
١٢. أختبر القلاووظ بالصامولة الجاهزة .
١٣. أكتب رقمك علي التمرين.
١٤. دع مدربك يراجع عملك ويسجل الملاحظات الخاصة به.
١٥. أعد العدد والمواد إلى أماكنها الصحيحة ثم نظف مكان عملك.

مهنة: الصيانة الميكانيكية السنة الأولى

٢- عمليات الصاج البسيطة :

الهدف من الوحدة:

أن يكون المتدرب قادرا علي:

- ١ . معرفة أنواع الألواح المعدنية.
- ٢ . معرفة أشهر العدد اليدوية المستخدمة بورشة الصاج.
- ٣ . معرفة أشهر العمليات التي تجري على الألواح المعدنية.
- ٤ . معرفة كيفية أفراد السطوح.
- ٥ . تنفيذ التمارين العملية التي تغطي المهارات المطلوبة.

محتويات الوحدة التدريبية:

- المعارف النظرية

- ١ . أنواع الألواح المعدنية.
- ٢ . أشهر العدد اليدوية المستخدمة بورشة الصاج.
- ٣ . أفراد السطوح.
- ٤ . أشهر العمليات التي تجري على الألواح المعدنية وهي:

- الثني

- التشكيل

- القص

- وصل الألواح المعدنية

- اسئلة المعارف النظرية

- التمارين العملية.

الزمن المقرر لتنفيذ الوحدة: عدد ٣ أسبوع X ٣ أيام X 8 ساعات يوميا
إجمالي = ٧٢ ساعة

٢- عمليات الصاج البسيطة المعارف النظرية:

١- أنواع الألواح المعدنية:

إن جميع الألواح المعدنية قد تبدو متشابهة ، غير أنك ستجد عند فحصها عن قرب علامات فارغة تميز بعضها عن بعض ، ويرجع السبب في تعدد أنواع الألواح المعدنية واختلافها إلى أن وجوه استخدام الألواح المعدنية متعددة ومختلفة .

أنواع الألواح المعدنية :

١. ألواح الصاج الأسود .
 ٢. ألواح الصاج المجلفن .
 ٣. ألواح الألومنيوم .
 ٤. ألواح القصدير .
 ٥. ألواح النحاس .
 ٦. ألواح الرصاص .
 ٧. ألواح الصاج (الاستنلس ستيل) غير قابل للصدأ .
- وسوف نتعرف على أشهر أنواع ألواح الصاج استخداماً في مجال أعمال الصاج وهي:

١. ألواح الصاج الأسود:

هي ألواح مصنوعة من الحديد الأسود وهي أشهر أنواع ألواح الصاج استخداماً في مجال الصناعات المختلفة وتتميز بلون سطحها الأسود، وهي متوفرة بأسواق بأنواع وسماكات مختلفة، وهي قابلة للطلاء.

المميزات:

١. رخيصة الثمن
 ٢. قابلة للطلاء
 ٣. قابلة للحام
 ٤. سهولة التشكيل
- وعيوبها أنها غير مقاومة للصدأ والتآكل.

٢. ألواح الصاج المجلفن :

هي ألواح مصنوعة من الحديد الأسود مطلية بطبقة من الزنك (الخارصين) لأكسابها مقاومة للصدأ والتآكل بالإضافة للمظهر اللامع . وهي أشهر الأنواع استخداماً في مجال صناعة الخزانات ومجاري التكييف والمداخن، وهي متوفرة بأسواق بأنواع وسماكات مختلفة.

المميزات:

١. رخيصة الثمن
 ٢. مقاومة للصدأ والتآكل
 ٣. سهولة اللحام بالقصدير
 ٤. سهولة التشكيل
- وعيوبها أنها تتعرض للصدأ إذا أزيلت طبقة الزنك، وتتصاعد أبخره عند لحامها.

٢. ألواح الصاج الأستنلس ستيل:

هي ألواح مصنوعة من الصلب ونسبة مرتفعة من الكروم تحعله لا تتأثر بالعوامل الجوية والكيميائية المختلفة وتجعلها مقاومة للصدأ والتآكل بالإضافة للمظهر اللامع الأنعكاسي ، وهي أشهر الأنواع أستخدماً في مجال صناعة الخزانات والتبريد والتكييف والأجهزة الطبية والأواني، وهي متوفرة بأنواع وسماكات مختلفة.


المميزات:

١. ذي خواص تكنولوجية وميكانيكية عالية.
 ٢. مقاومة للصدأ والتآكل.
 ٣. قابلية اللحام .
 ٤. لا تحتاج لحماية السطح بالطلاء وخلافه.
 ٥. ذي مظهر جميل
 ٦. طويلة العمر
- وعيوبها أنها غالية الثمن، وتتصاعد أبخره عند لحامها بالأرجون.

ملحوظة : تصنع ألواح الصاج السابقة بسماكات شائعة تتراوح من:

- ٠,٢ الي ٣ مم للصاج الأسود والمجلفن
٠,١٥ الي ٢ مم للصاج الأستنلس ستيل

بعض الأشكال المصنعة من الصاج:

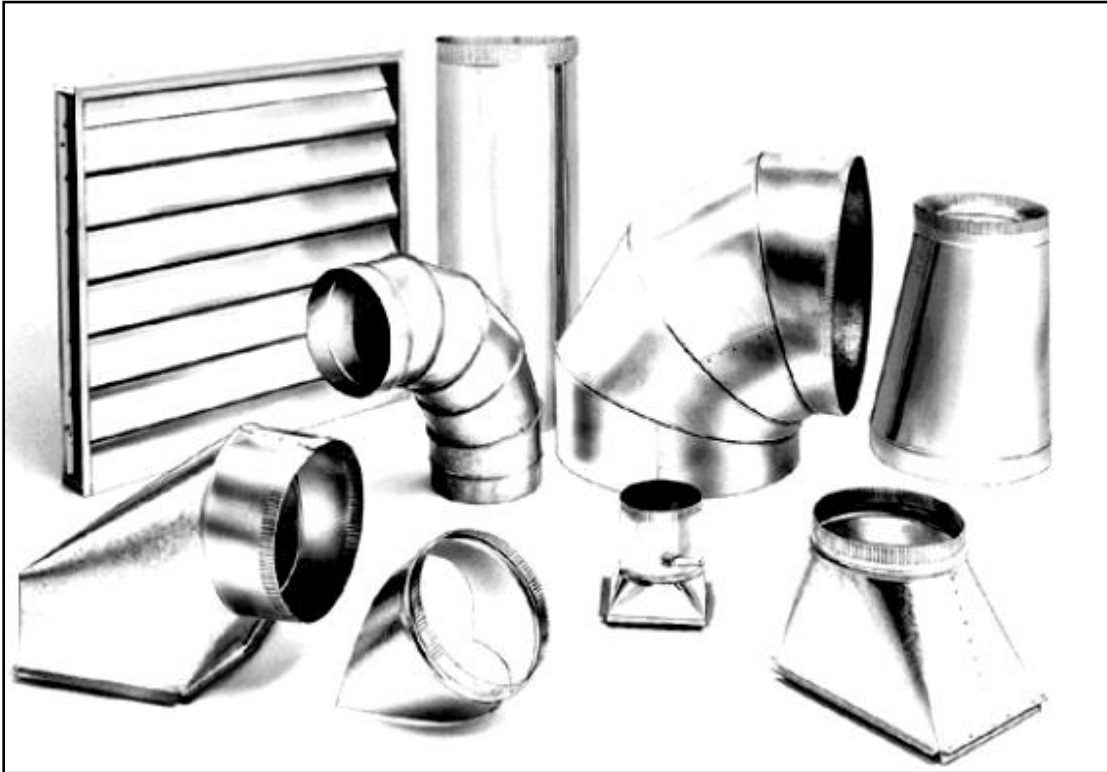


٢- أشهر العدد والمعدات وأدوات القياس:

طاولة العمل:


طاولة العمل والتي تتواجد في مكان العمل (الورشة) تحتوي على مكان للرسم والتخطيط وأدراج بها العدد والأدوات الشائعة الاستخدام والواجب توافرها بورشة الصاج وهي مدرجة بالجدول التالي :

م	مسمى العدد	م	مسمى العدد
١	قدم صلب ٣٠، ١٠٠، سم	١١	أوجه الوقاية لفك الملزمة (فكوك احتياطية)
٢	متر شريط ٣ م	١٢	مقصات يدوية مختلفة
٣	شكار حساس بالساند	١٣	طقم دقماق وشواكيش (حديد- خشب)
٤	أدوات شنكرة وعلام	١٤	طقم مبارد
٥	طقم زنب علام	١٥	طقم مفكات (عادي- مربع)
٦	أدوات قياس دقيقة	١٦	طقم زراديات
٧	زاوية القائمة	١٧	منشار يدوي
٨	طقم براجل مختلفة	١٨	طقم مفاتيح (عادي - مشرشر)
٩	طقم أجبات	١٩	طقم سنايك
١٠	طقم برشمه	٢٠	شنيور يدوي وطقم بنط


ملحوظة : الرسومات التوضيحية وطريق الاستخدام للعدد اليدوية موجودة بشرح العمليات المختلفة التي تجرى على الصاج
طريقة الشنكرة وبعض أشكال العدد والأدوات :

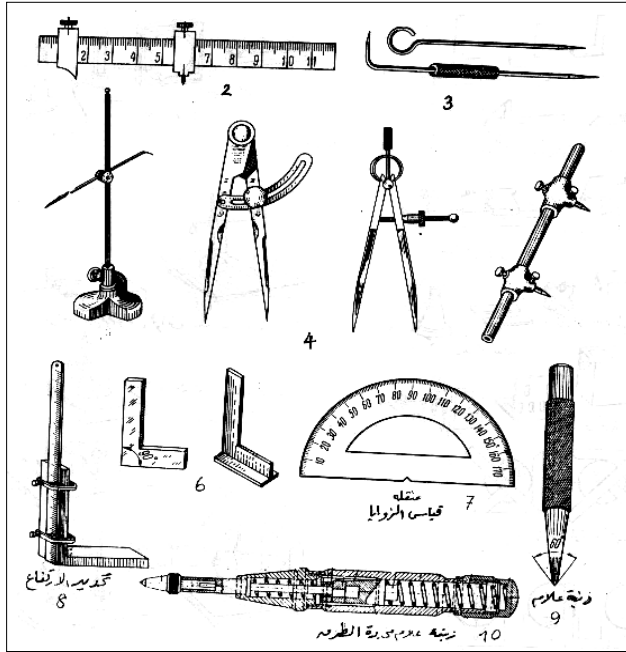

أدوات شنكرة وعلام

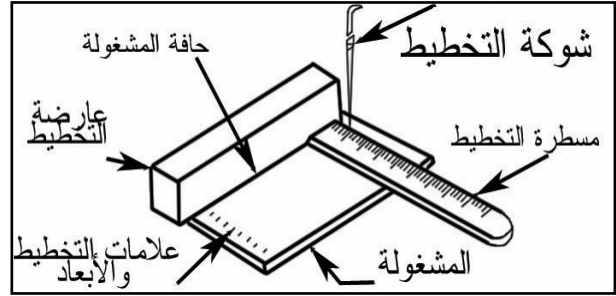

طريقة الشنكرة

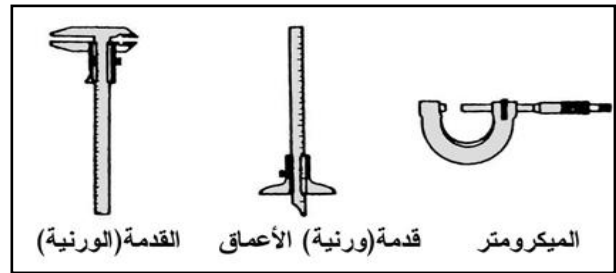

أدوات قياس

٣- أفراد السطوح


تعلم المتدرب الرسم الفنى لمهنة فنى الصاج مما أدى الي إكسابه المهارات الأساسية فى الرسم الفنى من إيجاد ورسم المساقط ورسم القطاعات المختلفة للأشكال والأجسام الهندسية .
وفى هذا الباب سيتدرب المتدرب على رسم بعض أفرادات الأشكال الهندسية وكذلك رسم أفراد التمارين ، لتكون أساسا فى العمليات الإنتاجية التى يمارسها المتدرب فى الورشة ومواقع العمل .

الأشكال الأسطوانية

تتبع طريقة التوازي (طريقة المستقيمات المتوازية) فى رسم أفرادات أسطح الأجسام المصنوعة من الألواح المعدنية والتي تحتوى على جوانب متوازية (أسطح جانبية متوازية) ، ومن خواص هذه الأجسام توازي جوانبها وظهورها فى مسقطها الرأسى بأطوالها الحقيقية ثم تعامدها على الخط الأفراد الذى يمثل محيط الجسم وهو مفرد (الانفراد) .

وتبحث هذه الوحدة فى طريقة التوازي المتبعة فى رسم أفرادات بعض الأجسام المشهورة مثل الأسطوانات والهرم بصفة عامة على إختلاف أشكال مقاطعها . وكذلك أشكالها الخارجية كأن تكون مستقيمة أو منحرفة (معوجة) ثم أفرادات الكيعان بأنواعها والوصلات حرف (T) .

(١) أفراد أسطوانة قائمة:

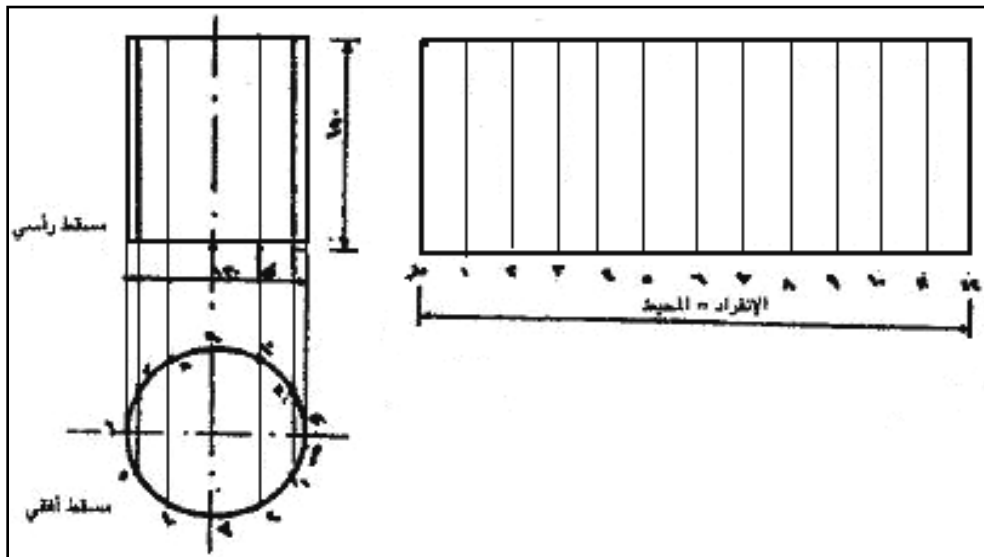

خطوات التنفيذ :

١. ارسم المسقط الرأسى والمسقط الأفقى فقط .
٢. لرسم الأفراد للأشكال الأسطوانية اتبع إحدى الطريقتين التاليتين :
(أ) طريقة التقسيم :
 ١. قسم الدائرة التى تمثل المسقط الأفقى إلى ١٢ قسم بواسطة المثلث 60° أو بالفرجار .
 ٢. أرسم خطا أفقيا مع المسقط الرأسى وعين عليه نقطة البداية (صفر) ثم خذ قسما من أقسام الدائرة وأركز فى صفر البداية ثم قسم الخط الأفقى إلى ١٢ قسم (من صفر - ١٢) .
 ٣. أقم رواسم من نقط التقسيم إرتفاعها يساوى إرتفاع الأسطوانة فى المسقط الرأسى وتحدد الإرتفاعات بخط أفقى .


ب) طريقة حساب محيط الدائرة :

رسم إفراد السطح الجانبي للأسطوانة وتتبع لذلك الخطوات التالية :
(١) حساب محيط الدائرة وهو الذى يمثل الإفراد بالقانون الحسابى التالى :
إفراد الأسطوانة (محيط الدائرة) = قطر الأسطوانة \times ط (النسبة التقريبية)

$$L = 3.14 \times d$$


مثال : إفراد الأسطوانة قطرها ١٢٠ مم
= (محيط الدائرة) = $3.14 \times 120 = 376.8 = 377$ مم
(٢) رسم خط أفقى مع المسقط الرأسى بطول الإفراد لمحيط الدائرة المحسوبة ،
(٣) تقسيم الخط الأفقى الى ١٢ قسم وأقامة ارتفاعات كما سبق.

(٢) أفراد هرم ثلاثى:

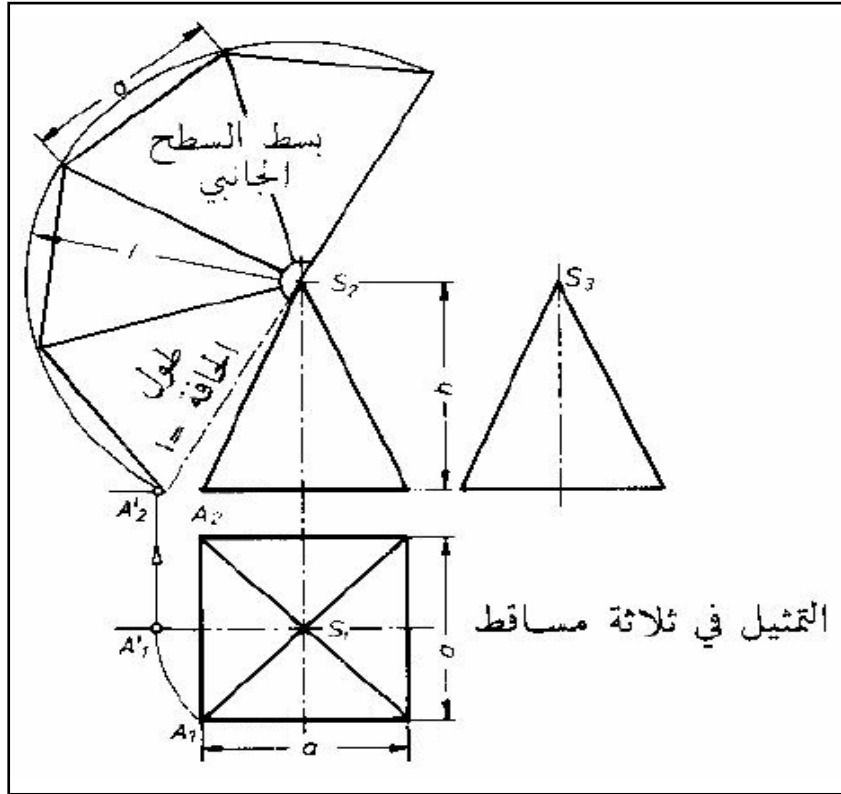

طريقة الأفراد :

يلزم معرفة الأطوال الحقيقية للجوانب لتعيين مساحة السطوح الجانبية لها ، ويمكن الحصول على الطول الحقيقى للحافة الجانبية AS بإدارة A_1S_1 حول S_1 فى المسقط الأفقى حتى يصبح موازيا لمستوى المسقط الرأسى وبذلك تصل A_1 إلى A_1' و A_2 إلى A_2' ويكون $A_2'S_2$ فى هذه الحالة ممثلا للطول الحقيقى للحافة الجانبية AS ، وبالتالي يكون $A_2'S_2$ بداية للقياس عند رسم البسط .

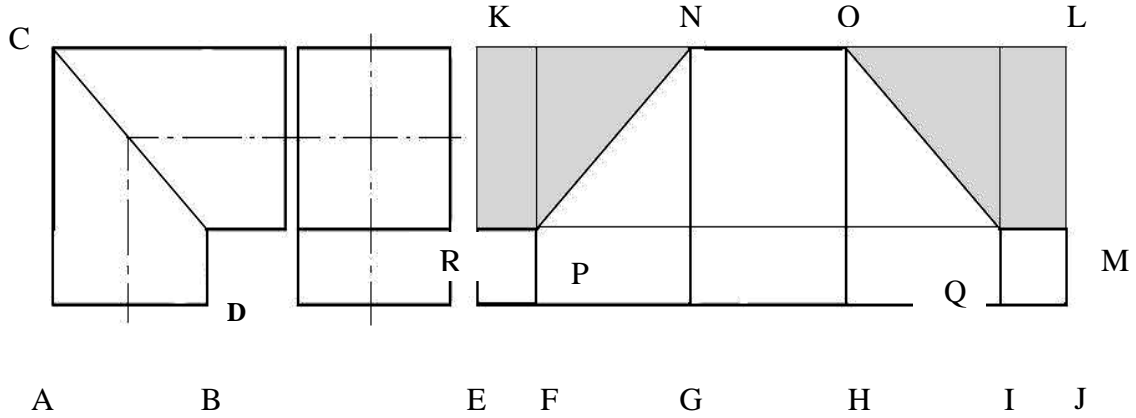

خطوات الأفراد :

١. أرسم الرأسى والجانبى للشكل على ورقة الأفراد.
٢. من النقطة E أرسم خط أفقى بطول مناسب.
٣. بفتحة = نصف طول ضلع المربع حدد البعد (EF).
٤. بفتحة = AB أرکز فى F وحدد النقطة G.
٥. بنفس الفتحة أرکز فى G وحدد النقطة H.
٦. بنفس الفتحة أرکز فى H وحدد النقطة I.
٧. بفتحة = نصف طول ضلع المربع EF = أرکز فى I وحدد النقطة J.
٨. بفتحة = AC أقم أعمدة على النقاط E F G H I J.
٩. حدد المستطيل E J L K (هذا المستطيل هو مساحة الخامة المطلوبة).
١٠. بفتحة = BD أرکز فى J وحدد النقطة M.
١١. من النقطة M أرسم خط أفقى بطول المستطيل.
١٢. وصل كل من NPR ، OQM.
١٣. حدد الخطوط وراجع الأبعاد جيداً.
١٤. فىكون الشكل (R P N O Q M J E) هو أفراد نصف المربع المطلوب.
١٥. أستخدم الشكل السابق كشبلونة وقص عليها النصف الأخر للمربع.

مثال : طبق الخطوات السابقة لأفراد مربع قائم ٤٠ × ٤٠ مم .


٤- أشهر العمليات التي تجري على الألواح المعدنية:

١- الثني

الثني إحدى العمليات الخاصة بتشكيل الألواح المعدنية بدون رايش ، حيث يتم تحويل جزء من المعدن المراد تشكيله من الاتجاه الأصلي للمعدن إلى اتجاه مغاير له . وتستعمل هذه العملية في الأعمال المعدنية المختلفة مثل صناعة صناديق العدة ومجاري التكييف والمداخن وصناعة الأثاث المعدني بأنواعه .

أنواع ماكينات الثني :

١. ماكينات الثني الأحادية (العادية):
يكون فيها الفك العلوي للثنائية مكونا من جزء واحد .
٢. ماكينات الثني المجزأة :
يكون فيها الفك العلوي للثنائية مكونا من عدة أجزاء .

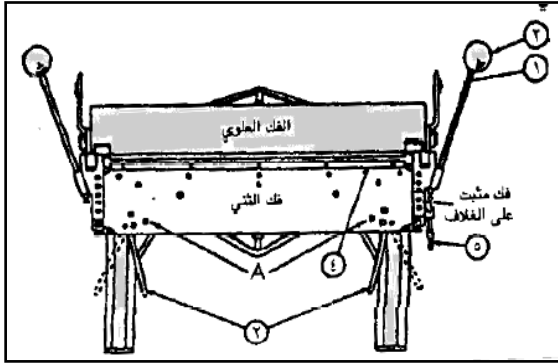

التثنية اليدوية

أجزاء ماكينة الثني :

١. مقبض ربط (لثني اللوح بالثنائية) .
٢. مقبض ثني (يحرك بواسطة الفك السفلي لثني الألواح بعد تثبيتها) .
٣. ثقل ثني (يساعد في التغلب على قوى المقاومة عند الثني) .
٤. قضيب الفك العلوي (قابل للتغيير حسب سماكة الألواح المثنية) .
٥. مقياس زوايا (للتني بزوايا معينة) .

قواعد العمل على ماكينة الثني :

١. إدخال المعدن المراد ثنيه بين فكي الثنائية بصورة متوازية والضغط عليه بإحكام .
٢. ثني المعدن حسب الزاوية أو الشكل المطلوب لمرحلة واحدة أو عدة مراحل .
٣. إخراج المعدن من بين فكي الثنائية.
٤. ماكينات الثني غالبا تصمم ليعمل عليها شخص واحد

٢- اللف (الحنى)

كثيرا ما نحتاج الى حنى الألواح المعدنية ولفها لعمل دورانات وأسطوانات ويتم ذلك باستخدام ماكينة الدرافيل.

والشكل المقابل يوضح ماكينة درافيل ثلاثية:

أجزاء الماكينة:


١ ، ٢ ، ٣ درفيل

٤- يد تحريك الدرافيل

٥- يد التغذية

٦- فخد الماكينة



٧- قاعدة الماكينة

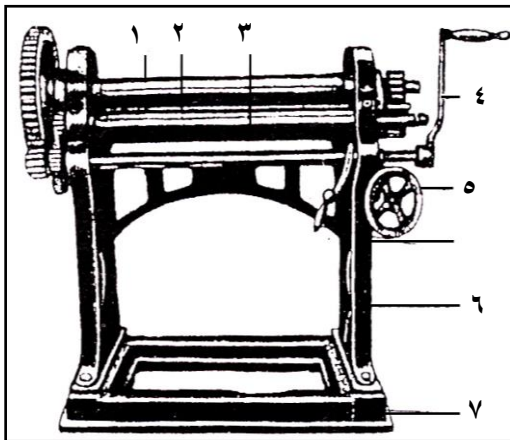

٣- القص

القص هو إحدى عمليات القطع بدون رايش بهدف تجزئة (فصل) الألواح المعدنية ، وتتم بإستعمال المقصات بانواعها أو بالإسطمبات حسب نوع وشكل القص المطلوب بواسطة حدى (سكينى) قطع يدويا أو آليا .
زاوية القص :

زاوية القص هى الفتحة التى تشكلها سكين القص العلوي مع سكين القص السفلي عند إجراء عملية القص . للحصول على قص جيد وسهل يجب أن تكون زاوية حدى القطع للمقصات اليدوية ما بين (٨ - ١٥ °) . فإذا كانت الزاوية اكبر من ذلك تنزلق قطعة العمل خارج المقص . أما إذا كانت أصغر تزداد قوة القص .

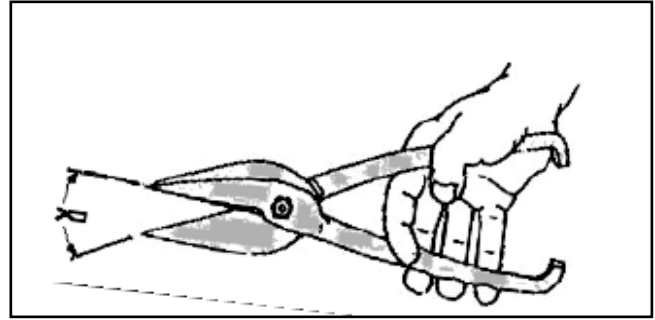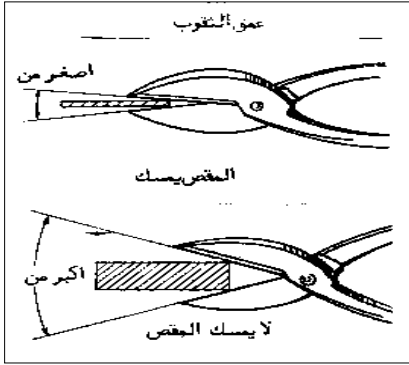

أنواع المقصات :

١. المقصات اليدوية .
٢. مقص الطاولة (الطبلية) .
٣. مقص الدوائر .
٤. المقص الأحادى المتنقل .
٥. المقصات الآلية .

أولا : المقصات اليدوية :

تستخدم المقصات اليدوية فى قص الألواح المعدنية الرقيقة والتى يصل سمكها حتى ٢, ١ مم . ويوجد العديد من الأنواع للمقصات اليدوية يتم التمييز بينها حسب شكل ونوع المقص المطلوب .


أشهر أنواع المقصات اليدوية :

(أ) المقص العدل (المستقيم) :

المقص العدل المستقيم من أكثر المقصات اليدوية استخداما حيث يستخدم فى عمل القطعيات القصيرة المستقيمة وكذلك قليلة الانحناء .

ويوجد له نوعان :

١. المقص اليميني .
٢. المقص اليسارى .

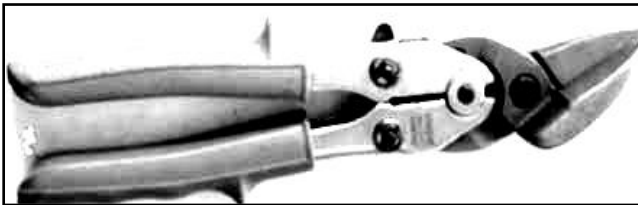


(ب) مقص تفرغ الثقوب والفتحات :

يستخدم فى قطع الثقوب والفتحات والأشكال المختلفة .




ثانيا : مقص الطاولة (الطبلية) :
شائع الاستخدام في ورش الصفائح المعدنية ويستخدم في قص الألواح التي لا يزيد سمكها عن ٢ مم .
والشكل الآتي يوضح الأجزاء الرئيسية له.

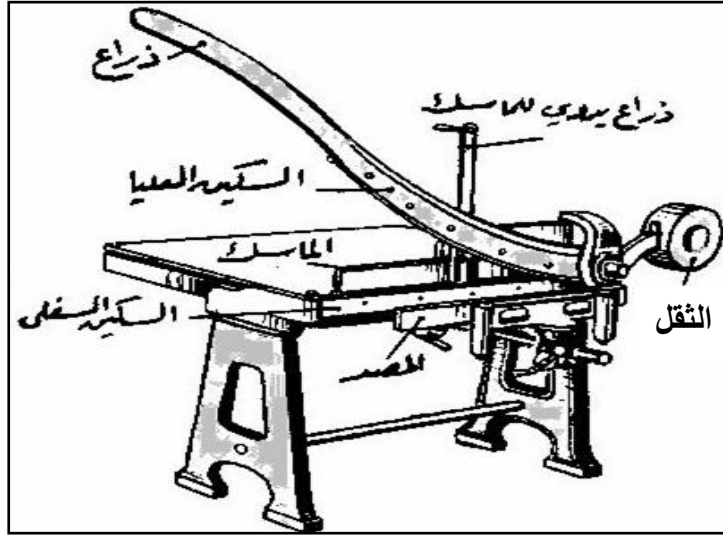

مقص الطاولة

طريقة تشغيل مقص الطاولة :

- ١ . تحدد طول المقاس المطلوب بواسطة محدد القياس والمصد .
- ٢ . وضع قطعة العمل على الفرش (الطاولة) بجوار الدليل .
- ٣ . الضغط على قطعة العمل بواسطة مكبس التثبيت (الماسك) .
- ٤ . يقبض على ذراع التشغيل ويضغط عليه بسرعة وبقوة إلى الأسفل حتى يتم القطع .

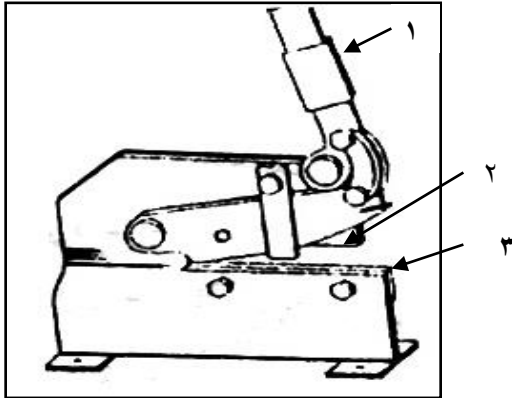

ثالثا: المقص ذو الذراع (الرافعة) :

يستخدم على نطاق واسع في الإنشاءات الخرسانية
لقطع الأسياخ المعدنية والألواح السمكية .
والشكل المقابل يوضح الأجزاء الرئيسية له وهي:

- ١ - الرافعة
- ٢ - السكين العلوي
- ٣ - السكين السفلي

رابعاً : مقص الدوائر :
يستخدم لقطع الأشكال الدائرية أو المنحنية في الصفائح المعدنية . ويجب عند قطع المنحنيات توجيه لوح الصاج يدويا ، والشكل الآتي يوضح أحد الأنواع.



خامساً : المقصات الآلية (الميكانيكية) :
يستعمل المقص الآلي لعمل قطع مستقيمة على الألواح المعدنية ذى السمك الكبير. والمقص الآلي يعمل أوماتيكيا ويتميز بسرعه ودقته ، والشكل الآتي يوضح أحد الأنواع.



- طريقة التشغيل :**
- ١ . وضع اللوح المعدني على فرش المقص .
 - ٢ . تحديد مقاس القص المطلوب .
 - ٣ . إدخال اللوح المعدني حتى يلامس مصد محدد القياس .
 - ٤ . الضغط بالقدم على دواسة التشغيل حتى تتم عملية القص .


٤- وصل الألواح المعدنية :

توجد طرق عديدة لوصل الألواح المعدنية وسوف نقتّم بالتعرف علي الشائع منها وهي:


١) وصل الألواح المعدنية بالدرسرة:

الدرسرة هي عملية وصل أطراف الألواح المعدنية الرقيقة ، وذلك بعمل ثنيات مختلفة حسب شكل ومكانة الوصل (بالجانب أو الركن أو القاع).

مراحل تشكيل الدسرة:

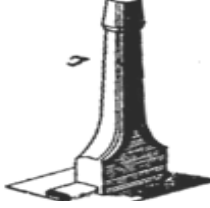

٣- خسر الدسرة

 

٢- تكوين الدسرة



١- تشكيل القفل

أنواع الدسرات :

يوجد العديد من الدسرات تختلف عن بعضها البعض حسب استخدامها ومنها الأشكال التالية :

أهم أنواع الدسرات :

١. الدسرة المخصصة :

وتستعمل في وصل الأسطوانات والمواسير المصنوعة من الصاج والتي تستعمل في مجارى تصريف الغازات والمياه ومجارى التكييف .

٢. الدسرة بغطاء :

تستخدم عادة في وصل أجزاء مجارى الهواء .

٣. الدسرة القائمة :

تستخدم في وصل مجارى الهواء الطويل التي تحتاج إلى لوحين وأكثر .

٤. دسرة المطروقة (بتسبورج) :

وتستخدم في بعض الأركان المربعة والمستطيلة .

٥. الدسرة الجانبية (السحاب) :

وتعتبر من الوصلات غير الدائمة وتستخدم في صناعة الدواليب (تركيب الجوانب مع الظهر) .

٦. الدسرة حرف S (الخطافية) :

وتستعمل في وصل الأركان أو الأجزاء التي توجد في الأماكن التي يصعب الوصول إليها .

٧. دسرة القاع :

تستعمل هذه الدسرة في وصل قيعان الأجسام الأسطوانية .

ملحوظة: يتم تشكيل الدسرة باستخدام التناية والطرق علي الأجزاء ثم خصرها بواسطة أدوات الخصر.

٢) وصل الألواح المعدنية بالبرشمة:

البرشمة:

هى إحدى طرق وصل بالربط الدائم للصاج، وتتميز عن باقى طرق الوصل الأخرى بقوتها لذلك تستعمل فى الصناعات الثقيلة مثل صناعة الطائرات والسفن .

أنواع عمليات البرشمة :


- أولاً : البرشمة اليدوية باستخدام أدوات الطرق .
- ثانياً : البرشمة اليدوية باستخدام زراية البرشام .

أولاً : البرشمة اليدوية باستخدام أدوات الطرق :

تتم هذه العملية باستخدام أدوات الطرق ، وتصنع مسامير البرشام الخاصة بهذه العملية عادة من الحديد المطاوع (الطرى) أو النحاس أو الألومنيوم .

وتتميز مسامير البرشام حسب أشكال رؤوسها مثل :

١. مسمار برشام ذو الرأس النصف كروى .
 ٢. مسمار الرأس الغاطس (الرأس المخروطى) .
 ٣. مسمار برشام ذو الرأس المخروطى (الرأس العدسى) .
- والشكل التالى يوضح شكل هذه الأنواع:

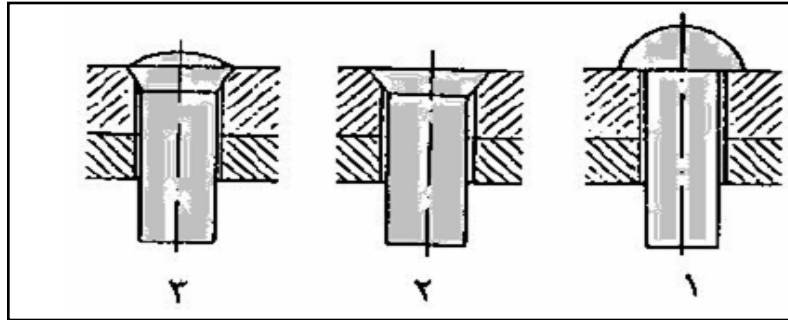

العدد المستعملة فى البرشمة اليدوية :

١. مسمار برشام .
٢. بلص برشام .
٣. شاكوش نصف كروى .
٤. شفاط برشام .

قواعد العمل الخاص بالبرشمة اليدوية :

١. حساب طول مسمار البرشام النافذ للتشكيل من خلال العلاقة التالية :
طول مسمار البرشام = ١,٥ × قطر البرشام × سمك المعدن
٢. اختيار الثقب المناسب لقطر مسمار البرشام .
٣. استخدام شفاط (سحاب) البرشام المناسب لرأس مسمار البرشام .
٤. استخدام بلص البرشام المناسب لرأس مسمار البرشام .
٥. التأكد من عدم وجود فراغ بين قطع العمل .
٦. التأكد من عدم تحرك مسمار البرشام أو قطع العمل أثناء عملية البرشمة .
٧. استعمال الشاكوش النصف كروى لتكوير رأس البرشام .

ثانيا : البرشمة اليدوية باستخدام ماكينة البرشام :


تستخدم في ربط الأجزاء ذات السماكات المتوسطة والخفيفة ، و ماكينة البرشام عبارة عن قاطع يقوم بضغط مسمار البرشام بين قطعتي العمل المطلوب وصلهما .
والشكل التالي يوضح أحد أنواع ماكينات البرشام:



تتكون ماكينة البرشام (كما في الشكل السابق) من الأجزاء التالية :

- ١ . رأس زرادية البرشام .
- ٢ . المقبض العلوى .
- ٣ . المقبض السفلى .
- ٤ . لقم البرشام .

شكل وأجزاء مسمار البرشام:

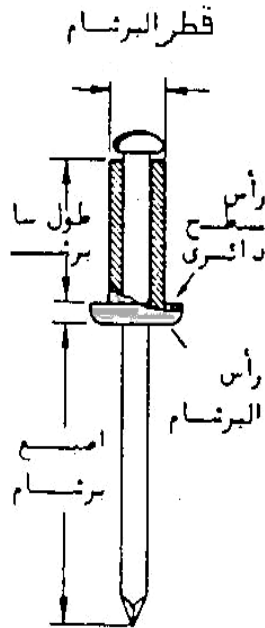

٣) وصل الألواح المعدنية باللحام :

١- اللحام بالقصدير (اللحام الطرى):

يعتبر لحام القصدير إحدى المهارات الهامة في وصل الألواح الخفيفة والأواني والحاويات التي تستعمل في تخزين المواد السائلة .

كاوية اللحام :

تصنع كاويات اللحام من النحاس الأحمر ذو الموصلية الجيدة للحرارة ، فتنتقل الحرارة بسرعة من الكاوية إلى معدن الوصلة .

والكاوية تصهر سبيكة اللحام والتي تكون على أشكال وأحجام مختلفة ، وتستعمل الآن وعلى نطاق واسع الكاويات الكهربائية والتي حلت محل الأنواع الأخرى من الكاويات .



المواد الخام المستخدمة في لحام القصدير :

١. سبيكة اللحام :
٢. وهى عبارة عن خليط من القصدير والرصاص بنسب مختلفة .
٣. حمض الهيدروكلوريك (ماء النار) : ويستعمل فى تنظيف الكاوية ومكان خطوط اللحام .
٤. صنفرة ناعمة : لتنظيف سطح المعدن قبل اللحام

طريقة اللحام :

تتبع أثناء اللحام بواسطة القصدير طريقتان هما :

١. التقاط سبيكة اللحام بواسطة الكاوية الساخنة ثم يتم توزيعها على خط اللحام .

٢. وضع سبيكة اللحام مباشرة على موضع اللحام ثم تصهر وتوزع بالكاوية على خط اللحام .


قواعد العمل عند اللحام بالقصدير :

١. التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية الخاصة بالكاوية .

٢. إجراء عملية لحام القصدير فى أماكن جيدة التهوية

٣. عد استنشاق الأبخرة المتصاعدة من اللحام .

٤. تنظيف رأس الكاوية قبل وبعد عملية اللحام .

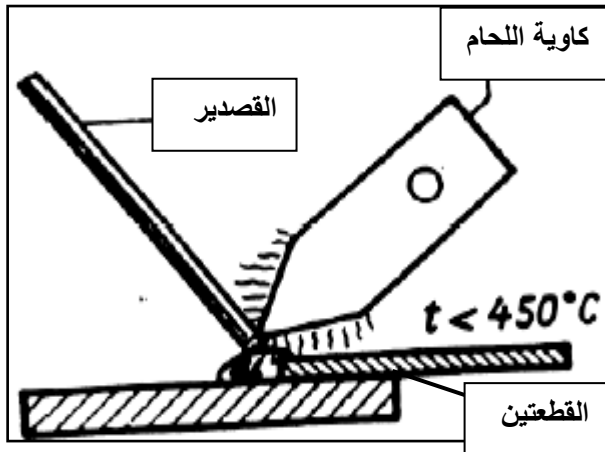


طريقة اللحام

٢- اللحام بالبنطة (البقعة):

لحام البنطة : هو لحام جزئي من الصاج بواسطة الحرارة التي تنتج من المقاومة التي يلقاها سريان تيار كهربائي خلال قطعتي التشغيل المضغوطتين معا بواسطة إلكترودين .
ويفضل استعمال هذه الطريقة في لحام ألواح الصلب قليلة السمك ، حتى لا يحدث فيها تموجات مثل ما يحدث في لحام الأكسي إستيلين ، وتتميز طريقة اللحام بالبنطة بسرعة الإنتاج ، مما يزيد من استخدامها في ورش الصفائح المعدنية .

أنواع ماكينات لحام النقطة :

١. ماكينة لحام البنطة الثابتة .
 ٢. ماكينة لحام البنطة المتحركة .
- والشكل التالي يوضح شكل وتركيب أحد الأنواع:

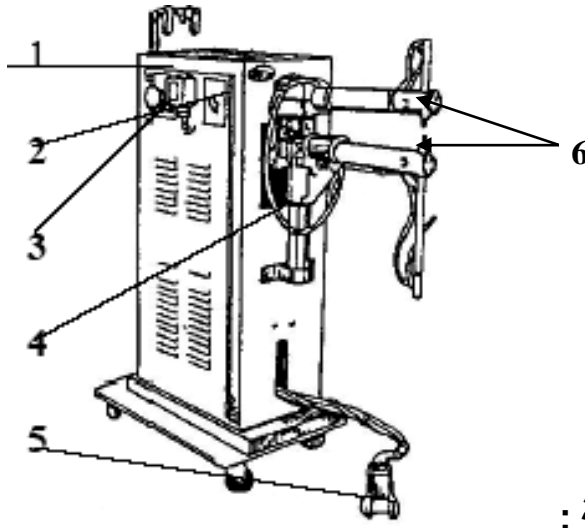

تركيب ماكينة لحام النقطة :

١. جسم الماكينة .
٢. محول الفولت حسب سمك المعدن .
٣. جهاز التوقيت لقطع التيار أوماتيكيا .
٤. خرطوم المياه اللازمة للتبريد .
٥. الدواسة المتحركة إلى أعلى وأسفل حتى يتلامس الفك .
٦. الكترودي اللحام .

مدى اللحام :

جهاز التوقيت واختيار مدى الحرارة والفترة التي يسرى فيها تيار اللحام تسمى (مدى اللحام) فهذه المدة يجب أن تكون كافية لسريان التيار خلال الدائرة وإنتاج كمية من الحرارة كافية لعملية إنصهار المعدن . وفيما يلي جدول يبين مدى الحرارة المناسبة للأنواع المعدنية المختلفة .


مدة اللحام (ثانية)	كيلو فولت / أمبير	سمك المعدن من قطعتين
٨	١٣	١,٦ مم
٩	١٥	٢ مم
١٣	٢٠	٣ مم
٤٣	٣٥	٤ مم

طريقة عمل ماكينة لحام البنطة:

١. تنظيف أو صنفرة المعدن .
٢. توصيل التيار الكهربى وضبط عجلة الفولت حسب سمك قطعتى العمل.
٣. ضبط سريان سائل التبريد لماكينة اللحام .
٤. فحص وتنظيف وتعديل رؤوس أقطاب ماكينة اللحام .

مراحل اللحام بالبنطة:

- ١- وضع القطعتين بين الألكترودين
 - ٢- ضبط زمن اللحام
 - ٣- الضغط علي الدواسة لأنجاز اللحام
 - ٤- فك الألكترودين
- والشكل الأتي يوضح هذه المراحل:

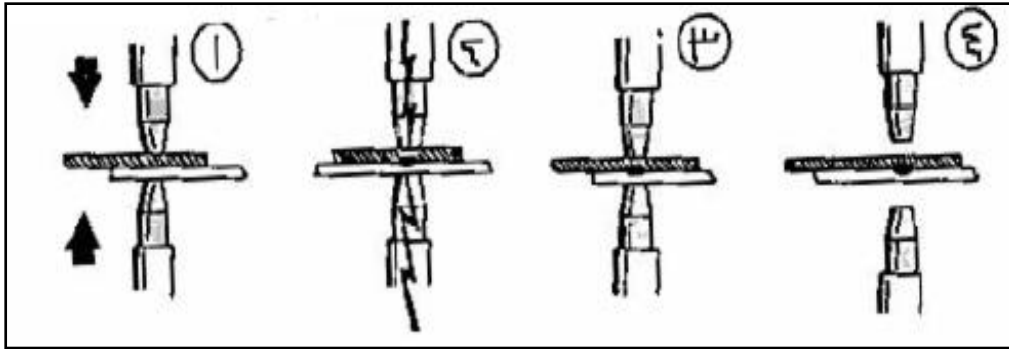

مراحل اللحام بالبنطة

القواعد اللازمة التي يجب مراعاتها عند العمل على ماكينة لحام النقطة :

١. لبس النظارة الواقية .
٢. لبس القفازات الواقية من الحرارة .
٣. عدم لمس أقطاب ماكينة اللحام.
٤. المحافظة علي الألكترودين.
٥. الضبط المناسب لكل من زمن اللحام و قيمة التيار الكهربى.

أنواع لحام المقاومة الكهربائية :

- ١- لحام البقعة Spot welding : الذى يكثر إستخدامه فى لحام هياكل السيارات وذلك بالريبوت .
- ٢- اللحام الشريطى Seam welding : (بقع متلاصقة أى مستمره) ويستخدم فى لحام الصفيح .
- ٣- اللحام الومضى Flash welding : ويستخدم فى لحام القضبان حيث تتعجن مقدمتهما نتيجة لمرور التيار ووجود مقاومة عالية ، يوقف التيار ويتم الضغط .

أختبارات المعارف النظرية:

(١) ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية:

- (١) التخطيط والرسم على سطح الصاج يتم بواسطة:
أ) المسطرة
ب) القدمة الصلب
ج) شوكة العلام
د) نظارة اللحام

- (٢) الزاوية القائمة المستخدمة في مهنة الصاج :
أ) تتكون من جناحين
ب) تصنع من الصلب
ج) مقدارها ٩٠ درجة
د) كل ما سبق

- (٣) تستخدم لعمل دليل لبنطة الثقب:
أ) الزاوية القائمة
ب) مسطرة القياس
ج) شوكة العلام
د) زنبعة المراكز

- (٤) من المهارات الأساسية لمهنة الصاج :
أ) القص
ب) الخرط
ج) القشط
د) التفريز


- (٥) الزاوية المناسبة في المقصات اليدوية هي :
أ) من ٢٠ إلى ٤٠ درجة
ب) من ٩ إلى ١٥ درجة
ج) من ٢ إلى ٥ درجة

- (٦) أثناء لحام الخط بماكينه البنطة يمكن لحام تخانة تصل إلى:
أ) ٢٥ مم
ب) ٤ مم
ج) ١١ سم
د) ٣٠ مم

(٢) أذكر أربعة من التعليمات الأساسية للسلامة والصحة المهنية أثناء العمل في أعمال الصاج ؟

١-
٢-
٣-
٤-

(٣) تعرف على العدد اليدوية المبينة بالرسم الآتي ثم أكتب الاسم والوظيفة:

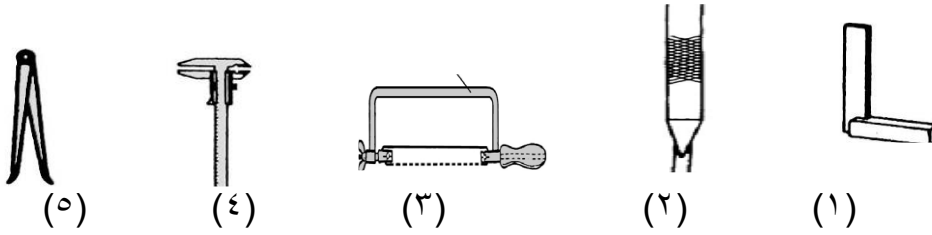

(١) الشكل هو:
(٢) الشكل هو:
(٣) الشكل هو:
(٤) الشكل هو:
(٥) الشكل هو:


ويستخدم في:
ويستخدم في:
ويستخدم في:
ويستخدم في:
ويستخدم في:

(٤) أكمل الجمل الآتية بالكلمة أو العبارة المناسبة:

- (١) ٢ بوصة = سم
(٢) ٥ متر = سم
(٣) ١ مم = ميكرون
(٤) تستخدم المبارد في إزالة من أحرف لوح الصاج .
(٥) كاوية اللحام تستخدم في لحام باستخدام مادة
(٦) أهم الماكينات المستخدمة في تشكيل الصاج هي:
١-
٢-
٣-
٤-

(٥) تعرف علي الماكينة المبينة في الرسم مع كتابة أسماء الأجزاء

أ) الماكينة هي:

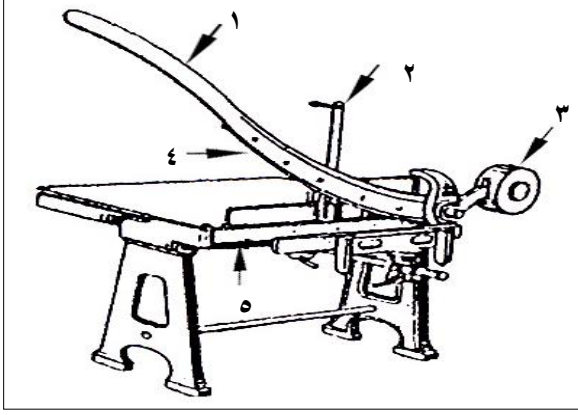

ب) الأجزاء هي:

- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-
- ٥-

(٦) ضع علامة (√) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارات الخاطئة

- ١- تستخدم الثناية في استبدال الصاج ولفة دائرياً ()
- ٢- مقص الطبلية له سلاح واحد فقط في الزراع المتحرك ()
- ٣- من أنواع المقصات اليدوية (مقص عدل - مقص يمين - مقص عميق) ()
- ٤- من أنواع الدسرات (دسرة مخصورة - دسرة بغطاء - دسرة منزلقة) ()
- ٥- يتم استخدام البرشام في وصل الألواح المعدنية التي يزيد سمكها عن ١ مم ()
- ٦- ماكينة لحام البنطة يمكنها لحام قطعتي صاج حتى سمك ١٠ مم ()

(٧) رتب خطوات التشغيل الآتية بالتسلسل الصحيح لها

١- لبرشمة ألواح الصاج :

- أ- الطرق علي السنك لعمل رأس البرشام .
- ب- شنكره مكان الثقوب في ألواح الصاج .
- ج- ضم ألواح الصاج عن طريق الشفاط بعد تركيب البرشام .
- د- ثقب الصاج .
- هـ- اختيار البرشام المناسب لسمك الصاج وقطر الثقب .

٢- لرسم أفراد أحد المشغولات :

- أ- مراجعة الأبعاد بعد رسم الأفراد .
- ب- تجهيز أدوات القياس والشنكره .
- ج- قراءة الرسم جيداً وفهم المطلوب .
- د- تحديد الخطوط علي الصاج المستخدم .
- هـ- رسم الأفراد .

٣- للحام المشغولات علي ماكينة لحام البنطة :

- أ- مراجعة قطبي الماكينة بسمك الصاج .
- ب- لحام البنت في المكان المحدد سابقاً .
- ج- تنظيف ألواح الصاج واستبدالها .
- د- تحديد أماكن البنت .
- هـ- ضبط التيار المناسب لسمك الصاج .
- و- مراجعة مياه التبريد بالماكينة.


(٨) أكمل مايتى بكلمات مناسبة مما بين القوسين:

- (١) يستخدم مقص الدوائر فى
(الثقب - تفرغ الدوائر - الثنى)
- (٢) تصنع من سبائك الصلب ، ثم يصاد طرفها القاطع .
(مسطرة القياس - الزاوية القائمة - السنايك)
- (٣) يتم الحصول علي لهب الأوكسي أستيلين بخلط غازي:.....
(الميثان والأرجون- الأكسجين والأستيلين- الهليوم والأكسجين)
- (٤) قطر مسمار البرشام = سمك اللوح
(٠,٥ - ٥ - ١,٥)

(٩) أكمل الناقص وتعرف علي الشكل الموضح ثم أكمل رسم الأفراد كروكيا (بدون أبعاد)

أ) الشكل هو عبارة عن:

ب) تكمل رسم الأفراد : (يكون على المستطيل التالي)

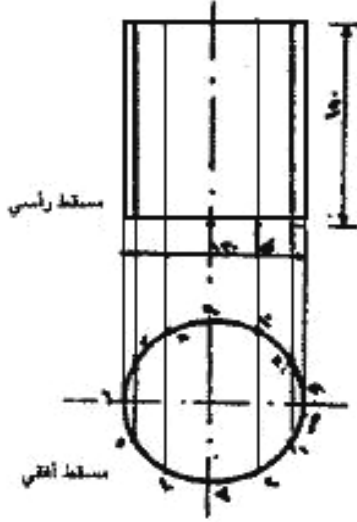

الأجابات النموذجية:

الرقم	الإجابة																
١	١- ج ، ٢- د ، ٣- د ، ٤- أ ، ٥- ج ، ٦- ب																
٢	١- لبس الملابس الملائمة للعمل . ٢- التعامل بحرص عند تداول الصاج . ٣- لبس النظارات الشفافة الواقية ٤- حفظ العدد والأدوات في أماكنها .																
٣	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الجزء</th> <th>الاستخدام</th> <th>الجزء</th> <th>الاستخدام</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١- الزاوية الفائمة</td> <td>أختبار التعامد</td> <td>٤- الباكوليس</td> <td>القياس الدقيق</td> </tr> <tr> <td>٢- المبرد</td> <td>تسوية الأسطح</td> <td>٥- برجل داخلي</td> <td>نقل الأبعاد الداخلية</td> </tr> <tr> <td>٣- المنشار اليدوي</td> <td>نشر المعادن</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	الجزء	الاستخدام	الجزء	الاستخدام	١- الزاوية الفائمة	أختبار التعامد	٤- الباكوليس	القياس الدقيق	٢- المبرد	تسوية الأسطح	٥- برجل داخلي	نقل الأبعاد الداخلية	٣- المنشار اليدوي	نشر المعادن		
الجزء	الاستخدام	الجزء	الاستخدام														
١- الزاوية الفائمة	أختبار التعامد	٤- الباكوليس	القياس الدقيق														
٢- المبرد	تسوية الأسطح	٥- برجل داخلي	نقل الأبعاد الداخلية														
٣- المنشار اليدوي	نشر المعادن																
٤	١- ٥,٠٨ ، ٢- ٥٠٠ ، ٣- ١٠٠٠ ، ٤- ماكينة التجليخ (٥) الصاج ، القصدير (٦) ١- التناية ، ٢- الدرافيل ، ٣- مقص الطبلية ، ٤- ماكينة لحام البنطة																
٥	مقص طبلية ، ١- الزراع ٢- زراع يدوي للماسك ٣- الثقل ٤- السكين العلوي ٥- السكين السفلي																
٦	× ، × ، √ ، √ ، √ ، √ ، × ، ×																
٧	(١) ب - د - هـ - ج - أ (٢) ج - ب - هـ - أ - د (٣) ج - د - أ - هـ - و - ب																
٨	١- تفرغ الدوائر ٢- الأكسجين والأستيلين ٣- السنابك ٤- ١,٥																
٩	(أ) أسطوانة قائمة (ب) رسم الأفراد 																

التمارين العملية

التمرين رقم (١): قص خطوط مستقيمة

الهدف :

معرفة كيفية قص قطعة من الصاج المجلفن بخطوط مستقيمة مستخدما المقص المستقيم ، طبقا للرسم الموضح فيما بعد.

الخامات المستخدمة :

قطعة صاج مجلفن ١١٠ × ١٠٠ × سمك ٠,٨ مم .

العدد المستخدمة :

١- قدم صلب

٤- شاكوش بلاستيك


٢- شوكة علام

٥- مقص يدوى مستقيم .

٣- زاوية قائمة

٦- زرادية غير معزولة

الرسم التخطيطي:

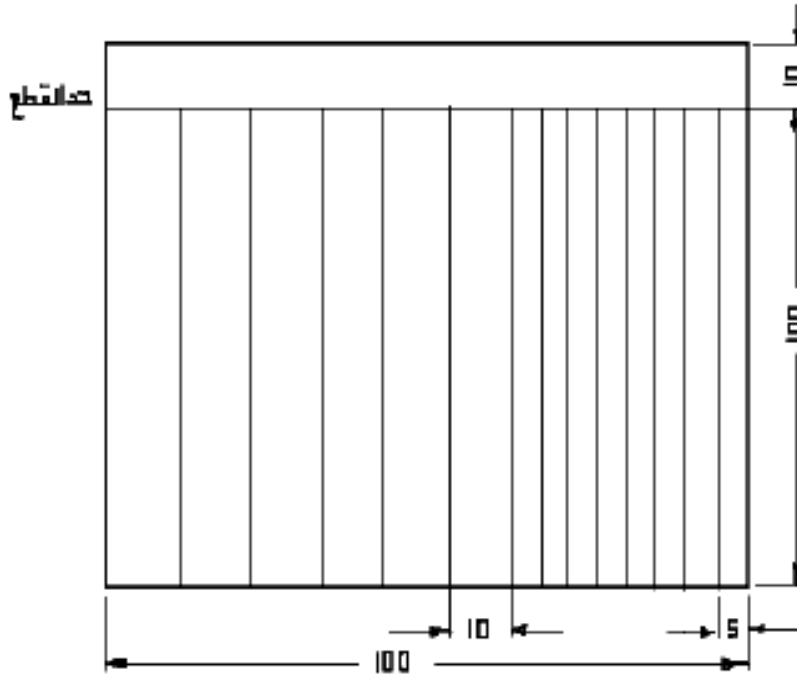

خطوات التنفيذ :

- ١ . طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
- ٢ . شنكر قطعة العمل حسب الرسم الموضح .
- ٣ . قص الشرائح الصغيرة بشكل متتابع حتى نهاية حد القطع .
- ٤ . كرر عملية الفص لحين الانتهاء من تنفيذ المطلوب .
- ٥ . استعدّل قطعة العمل بالزرادية والشاكوش البلاستيك .
- ٦ . نظف موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

التمرين رقم (٢): قص زاويا قائمة

الهدف :

معرفة كيفية قص قطعة من الصاج المجلفن بزوايا قائمة مستخدما المقص اليميني ، طبقا للرسم الموضح فيما بعد.

الخامات المستخدمة :

قطعة صاج مجلفن ١١٠ × ١٠٠ × سمك ٠,٨ مم .

العدد المستخدمة :

١- قدمه صلب

٤- شاكوش بلاستيك


٢- شوكة علام

٥- مقص يمين .

٣- زاوية قائمة

٦- زرادية غير معزولة

الرسم التخطيطي:

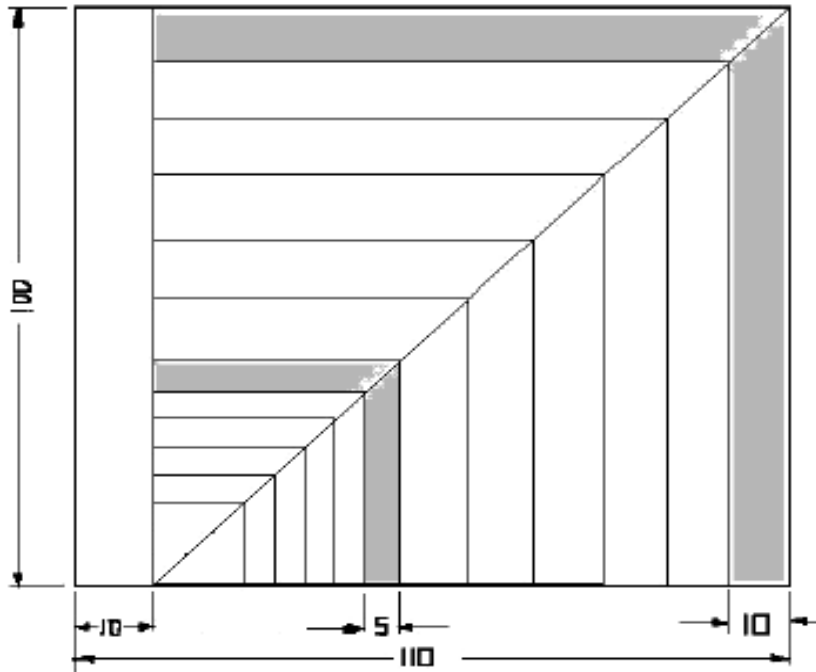

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
٢. شنكر قطعة العمل حسب الرسم الموضح .
٣. قص حسب اتجاه القطع وحتى نهاية حد القطع .
٤. أكمل قص باقى الشرائح بالطريقة السابقة.
٥. بالزرادية قم بثني الشريحة المقصوفة الطولية وذلك للسماح للمقص بإكمال قص الشريحة العرضية .
٦. استعدّل قطعة العمل بالزرادية والشاكوش البلاستيك .
٧. نظف موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

التمرين رقم (٣): قص أقواس

الهدف :
معرفة كيفية قص أقواس ودوران في قطعة من الصاج المجلفن مستخدما المقص اليميني ، طبقا للرسم الموضح فيما بعد.


الخامات المستخدمة :
قطعة صاج مجلفن ١١٠ × ١٠٠ × سمك ٠,٨ مم .

العدد المستخدمة :
١- قدمه صلب
٤- شاكوش بلاستيك

٢- شوكة علام
٥- مقص يميني .

٣- زاوية قائمة
٦- زرادية غير معزولة

الرسم التخطيطي:

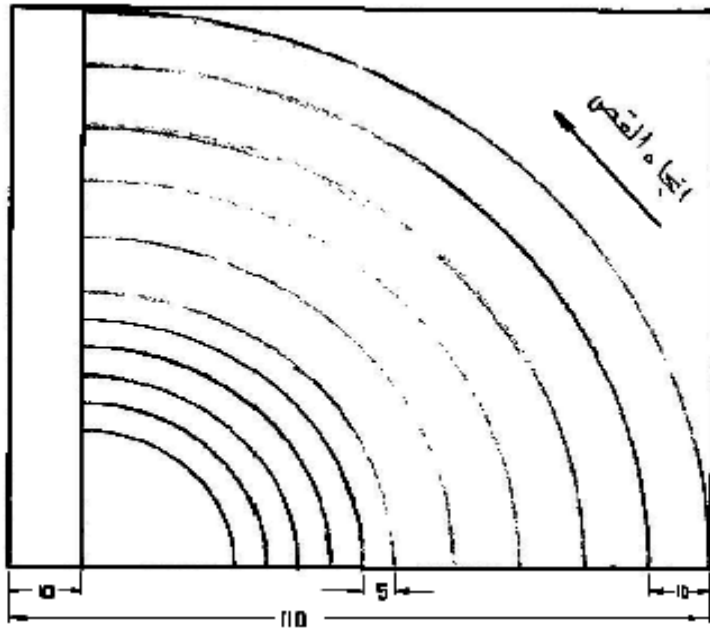

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
٢. شنكر قطعة العمل حسب الرسم الموضح .
٣. قص بالاتجاه الصحيح للإطار الخارجى حتى نهاية القطع من الخارج.
٤. أكمل قص باقى الشرائح بالطريقة السابقة.
٥. بالزرادية قم بثني الشريحة المقصودة الطولية وذلك للسماح للمقص بإكمال قص الشريحة العرضية .
٦. استعدل قطعة العمل بالزرادية والشاكوش البلاستيك .
٧. نظف موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

التمرين رقم (٤): قص دائرة داخلية وخارجية

الهدف :

معرفة كيفية قص دائرة داخلية وخارجية قطعة من الصاج المجلفن مستخدما المقص اليميني ، طبقا للرسم الموضح فيما بعد.


الخامات المستخدمة :

قطعة صاج مجلفن ١١٠ × ١٠٠ × سمك ٠,٨ مم .

العدد المستخدمة :

- ١- قدمه صلب
- ٢- شوكة علام
- ٣- زاوية قائمة
- ٤- شاكوش بلاستيك
- ٥- مقص يمين .
- ٦- سنبك تخريم
- ٧- زرادية غير معزولة

الرسم التخطيطي:

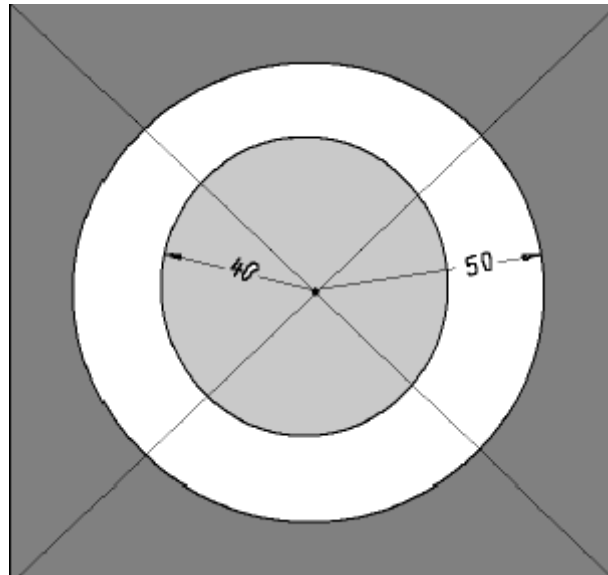

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
٢. سنكر قطعة العمل حسب الرسم الموضح .
٣. أثقب ثقبا في الدائرة الداخلية بواسطة السنبك .
٤. قص الدائرة الداخلية في الاتجاه الموضح بالرسم .
٥. قص الدائرة الخارجية في اتجاه عكس عقارب الساعة .
٦. استعدل قطعة العمل بالزرادية والشاكوش البلاستيك .
٧. نظف موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

التمرين رقم (٥): قص زوايا مختلفة

الهدف :

معرفة كيفية قص قطعة من الصاج المجلفن زوايا مختلفة مستخدما المقص المستقيم واليمين والشمال .
، طبقا للرسم الموضح فيما بعد.

الخامات المستخدمة :

قطعة صاج مجلفن ١٢٠ × ١١٥ × سمك ٠,٨ مم .

العدد المستخدمة :

٣- زاوية قائمة


٢- شوكة علام

١- قدمه صلب

٥- زرادية غير معزولة

٤- شاكوش بلاستيك

٦- مقصات يمين وشمال وعدل

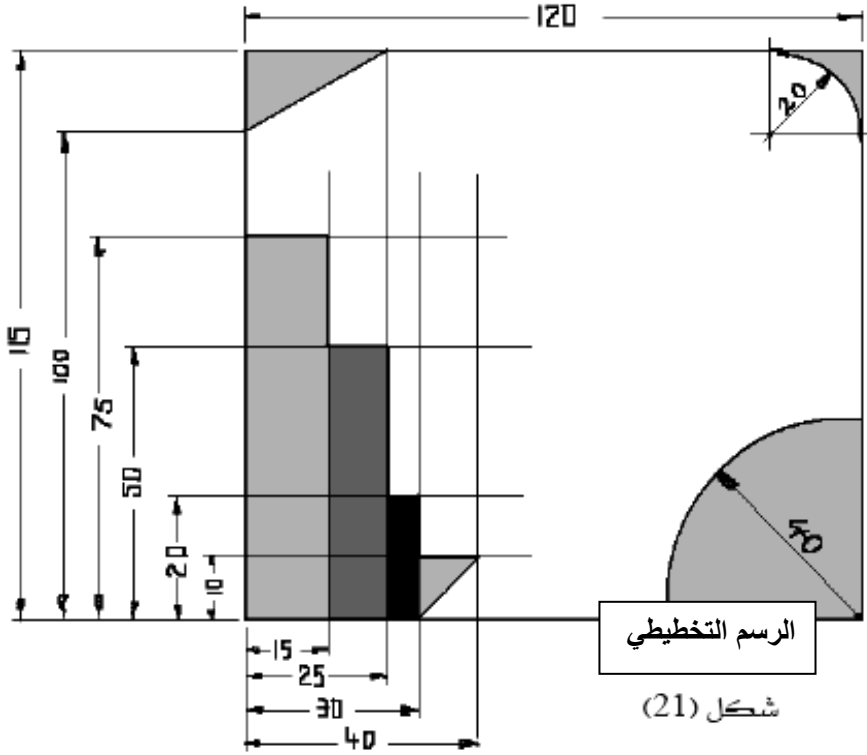


الرسم التخطيطي:

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
٢. شنكر قطعة العمل حسب الرسم الموضح .
٣. قص الأجزاء الطولية كما هو موضح بالرسم .
٤. قص القوس الداخلي.
٥. قص القوس الخارجي.
٦. أستعدل القطعة بالزرادية والشاكوش البلاستيك .
٧. نظف موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

خطوات تنفيذ التمرين (لوحة أرشادية)

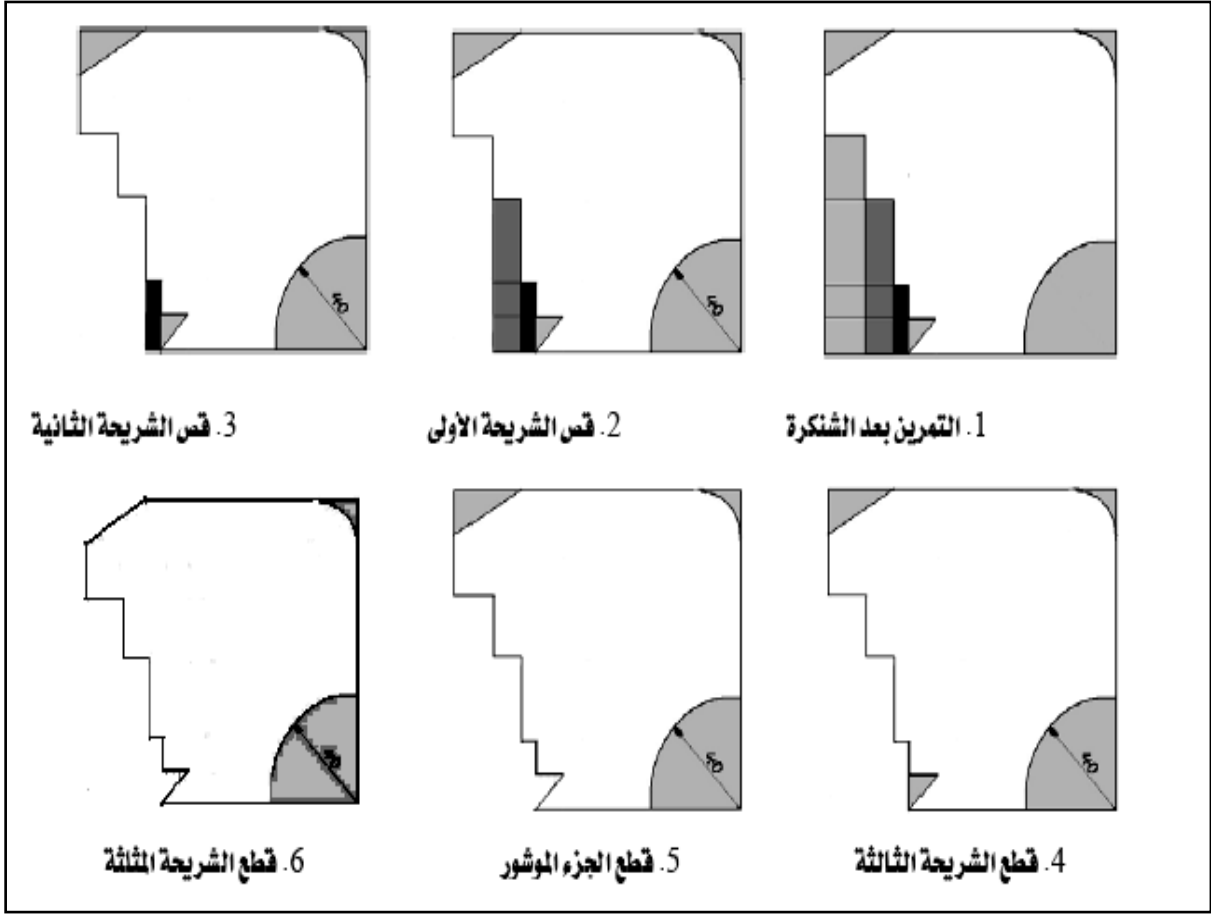

التمرين رقم (٦): وصل قطعتين صاج بواسطة دسرة مخصورة

الهدف :

معرفة كيفية عمل الدسرة المخصورة من الصاج الحديد الأسود أو المجلفن وتجميعها.





الخامات المستخدمة :

١. قطعتان من الصاج الحديد الأسود أو المجلفن بمقاس $100 \times 60 \times 0,5$ مم .

العدد المستخدمة :

- | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| ١- قدم صلب | ٢- شوكة علام | ٣- بلص دسرة |
| ٤- شاكوش حديد (مطرقة) | ٥- زرادية غير معزولة | ٦- تناية |
| ٧- مقص عدل | ٨- سندان مسطح | |

الرسم التخطيطي:

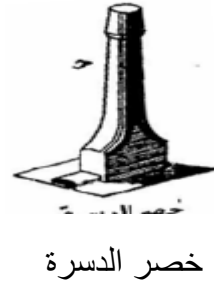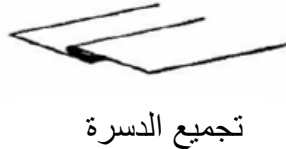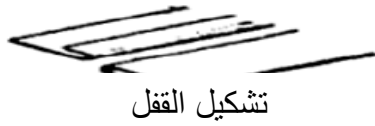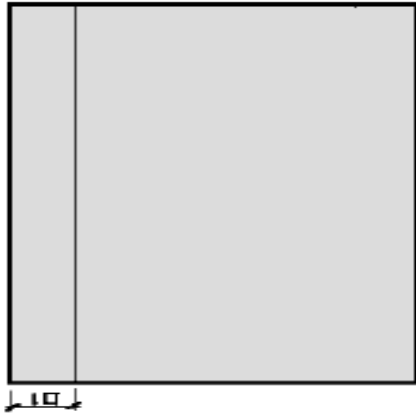

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
٢. شنكر قطعة العمل وذلك حسب الرسم الموضح.
٣. ثني شفتي الدسرة بزاوية 160° .
٤. أضغط شفتي الدسرة علي القدم الصلب لتكوين قفل الدسرة.
٥. شبك قطعتي العمل معاً.
٦. وضع قطعتي العمل علي السندان المسطح والطرق عليها بالدقماق (التشكيل الابتدائي).
٧. أختار بلص الدسرة المناسب) بحيث تزيد الفتحة بمقدار $1,5$ مم من عرض الدسرة.
٨. وضع البلص علي قطعتي العمل والطرق علي رأسه لخصر الدسرة.
٩. نظف مكان العمل بعد الانتهاء من العمل .

التمرين رقم (٧): وصل لوحين صاج بواسطة البرشمة اليدوية

الهدف :

معرفة كيفية وصل قطعتين من الحديد الأسود بواسطة مسامير البرشام اليدوية .


الخامات المستخدمة :

لوحان من الحديد الأسود بمقاس $100 \times 60 \times 1,5$ مم .

العدد المستخدمة :

- ١ . قدم صلب .
- ٢ . شوكة علام .
- ٣ . زنبعة علام .
- ٤ . بلص برشام .
- ٥ . مثقاب كهربائي .
- ٦ . بنطة مثقاب .
- ٧ . شاكوش نصف كروي (٢٠٠ جرام) .
- ٨ . شفاط البرشام .

الرسم التخطيطي:

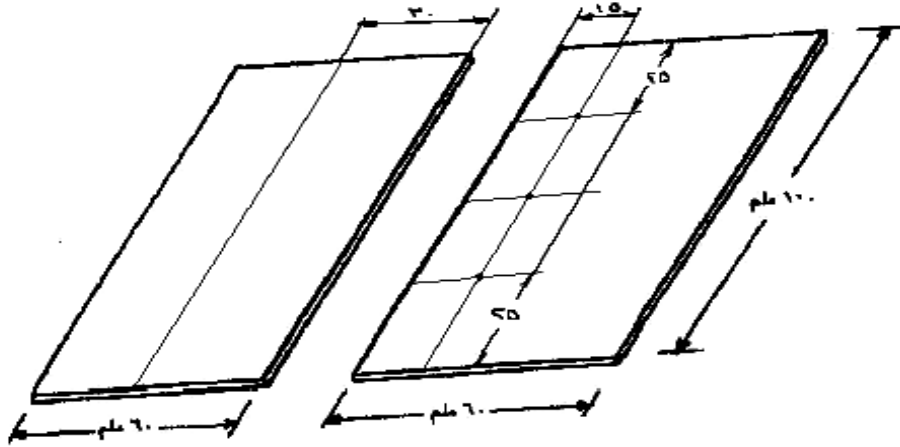

خطوات التنفيذ :

- ١ . طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
- ٢ . شنكر قطعة العمل حسب الرسم الموضح .
- ٣ . جهز مسامير البرشام بالطول المناسب لسماكة قطعتي العمل .
- ٤ . انقب قطعتي العمل بثقوب مساوية لقطر البرشام بحيث يكون هناك خلوص مناسب بين الثقب ومسمار البرشام .
- ٥ . ركب مسمار البرشام داخل ثقب قطعتي العمل ، وسحبه بواسطة شفاط البرشام
- ٦ . أطرق مسمار البرشام بطرقات دائرية لتشكيل رأس المسمار لتصبح كروية وذلك باستخدام الشاكوش النصف كروي (التشكيل الابتدائي) .
- ٧ . ضع بلص البرشام على الرأس المشكل ثم أطرق البلص لتشكيل الرأس بشكل نصف كروي (التشكيل النهائي) .
- ٨ . نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

التمرين رقم (٨): وصل لوحين بواسطة لحام البنطة

الهدف :

معرفة كيفية وصل قطعتين من الحديد الأسود بواسطة بواسطة ماكينة لحام النقطة.


الخامات المستخدمة :

صاج حديد أسود ١٠٠×٦٠×١ مم .

العدد المستخدمة :

- ١ . قدم صلب .
- ٢ . شوكة علام .
- ٣ . صنفرة ناعمة .
- ٤ . ماكينة لحام بنطة .

الرسم التخطيطي:

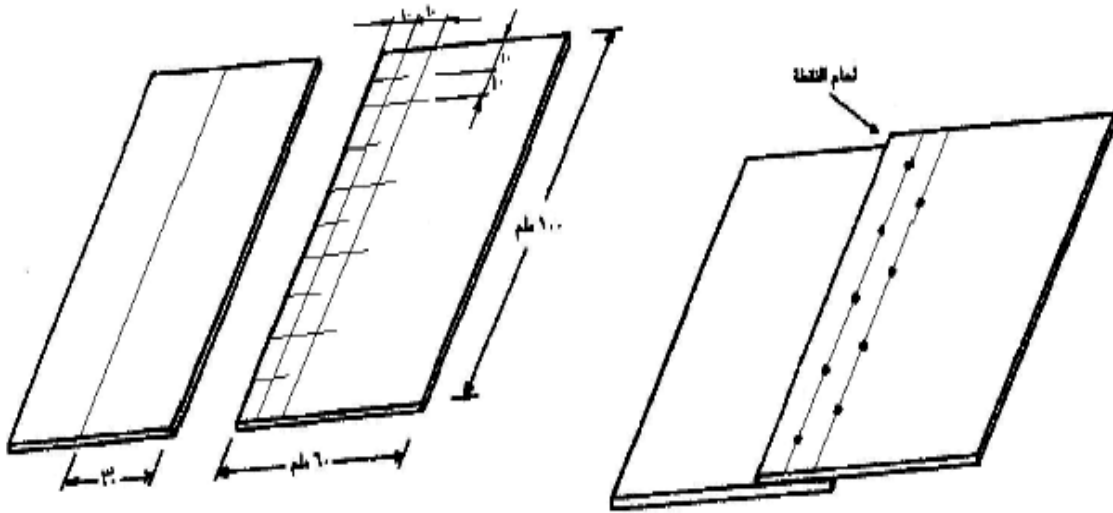

خطوات التنفيذ :

- ١ . طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
- ٢ . نظف مواضع اللحام في قطعتي الصاج بواسطة الصنفرة .
- ٣ . شنكر قطعتي العمل حسب الرسم الموضح .
- ٤ . اضبط مفاتيح التشغيل (الحرارة - الزمن) حسب سمك المعدن .
- ٥ . ثبت قطعتي العمل مع بعضهما حسب خطوط الشنكرة .
- ٦ . ضع قطعتي العمل بعد تثبيتها بين قطبي (الكترودي) ماكينة اللحام .
- ٧ . اضغط على دواسة الماكينة بالقدم حتي عملية اللحام .
- ٨ . كرر العمل في النقاط المتبقية حتى تتماسك القطعتان مع بعضهما تماما .
- ٩ . نظف موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

التمرين رقم (١٠): عمل علبة مربعة

الهدف :

معرفة كيفية عمل علبة مربعة من الصاج الحديد الأسود أو المجلفن وتجميعها.

الخامات المستخدمة :

١. قطعة من الحديد الأسود أو المجلفن بمقاس ٢٧٠ × ٢٧٠ × ١ مم .

العدد المستخدمة :

٣- زاوية قائمة

٢- شوكة علام

١- قدم صلب

٦- تناية



٥- زراوية غير معزولة

٤- شاكوش خشبي أو بلاستيك

٨- سندان

٧- مقصات يمين وشمال وعدل

الرسم التخطيطي:

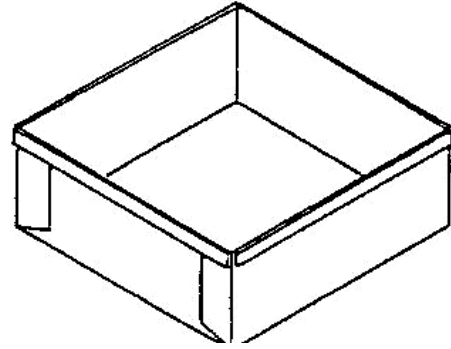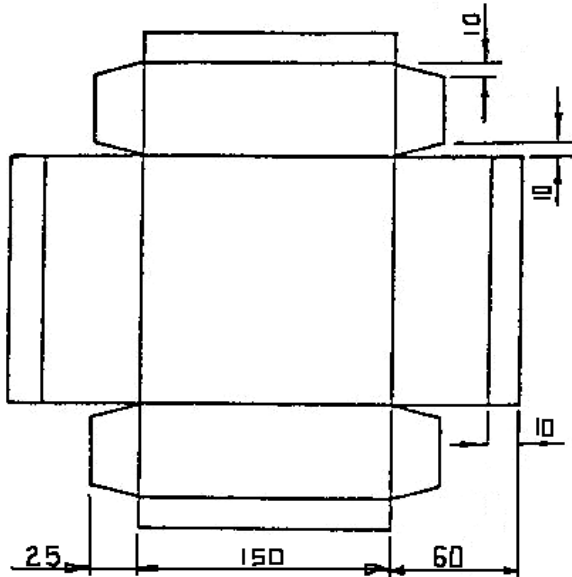

العلبة (التمرين)

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
٢. شنكر قطعة العمل وذلك حسب الرسم الموضح.
٣. قص (فرغ) زوايا قطعة العمل بأستخدام المقص اليدوي العدل.
٤. ثني شفة الأمان (شفة مفردة) بزاوية ١٨٠° للتقوية من الخلف.
٥. ثني جانبيين من الجوانب المربعة بزاوية ٩٠° (قائمة) بأستخدام التناية.
٦. ثني الجانبيين الآخرين بزاوية ٩٠° (قائمة) بأستخدام التناية.
٧. أكمل عملية الثني علي السندان بواسطة الدقماق الخشبي.
٨. مراجعة الأبعاد وتقفيل العلبة وتشطيبها .
٩. نظف مكان العمل بعد الأنتهاء من العمل .

مهنة: الصيانة الميكانيكية السنة الأولى

٣- عمليات اللحام البسيطة :

الهدف من الوحدة:

أن يكون المتدرب قادرا علي:

- ١ . معرفة اللحام الغازي .
- ٢ . معرفة اللحام الكهربى.
- ٣ . معرفة عيوب خط اللحام وطريقة الكشف عنها.
- ٤ . التدريب علي إختبارات المعارف النظرية .
- ٥ . تنفيذ التمارين العملية التى تغطى المهارات المطلوبة.

محتويات الوحدة التدريبية:

- المعارف النظرية

- ١ . المقدمة .
- ٢ . اللحام الغازي .
- ٣ . اللحام بالقوس الكهربى.
- ٤ . عيوب اللحام .

- إختبارات المعارف النظرية .
- التدريبات العملية .

الزمن المقرر لتنفيذ الوحدة: عدد ٦ أسبوع x ٣ أيام x ٨ ساعات يوميا
إجمالي = ١٤٤ ساعة

١- المعارف النظرية:

(١) المقدمة:

يستخدم اللحم في وصل المعادن ببعضها ، حيث يتم تسخينها وتسييلها وربطها ببعضها ، وبعد ذلك تصبح القطعتان الموصولتين في قوة المعدن الأصلي أو أقوى منه.

والمخاطر المصاحبة لعمليات اللحم تشمل: الدخان ، الأبخرة السامة ، المواد الصلبة المتطايرة ، الحرارة العالية ، الإشعاع الضوئي. ولذلك يجب علينا معرفة المتطلبات الضرورية للعمل في مجال اللحم.

المتطلبات العامة للحام: General Requirements

أ- منع ومكافحة الحرائق:

١- في حالة عدم إمكانية إبعاد الشغلة المراد لحامها من مكان العمل ، يتم إبعاد جميع المواد القابلة للإشتعال لمسافة لا تقل عن ٣٥ قدم (١١ مترا) من مكان اللحم.

٢- في حالة عدم إمكانية إبعاد الشغلة المراد لحامها، وفي نفس الوقت عدم إمكانية إبعاد جميع المواد القابلة للإشتعال من مكان اللحم ، يتم استخدام أغطية مناسبة لحجز الحرارة ، والشرر ونواتج اللحم. كذلك يتم تغطية جميع المواد القابلة للإشتعال بواسطة مواد غير قابلة للإشتعال ورش الأرضية أسفل مكان اللحم بالماء لإطفاء الشرر المتطاير.

٣- توفير معدات مكافحة الحرائق المناسبة قرب مكان اللحم للإستخدام الفوري في حالة حدوث حرائق مثل (طفايات الحريق ، بكرات الحريق ، الخراطيم ،.....ألخ) .

٤- تعيين مراقب للحريق (Fire Watch) تكون مهامه الأساسية مراقبة الشرر المتطاير الناتج من عمليات اللحم في حدود مسافة ٣٥ قدم (١١ مترا) مع ضرورة عدم ترك مكان اللحم إلا بعد مرور نصف ساعة علي الأقل.

٥- ضرورة التأكد من خلو مكان اللحم من المواد الملتهبة أو المواد السائلة القابلة للإشتعال وذلك بإجراء القياسات اللازمة بواسطة أجهزة قياس نسبة المواد المشتعلة بالجو.


٦- عدم السماح بإجراء أية أعمال لحام أو قطع في البراميل المستعملة إلا بعد إجراء عمليات التنظيف المناسبة والتأكد من خلوها من المواد القابلة للإشتعال .

ب- الوقاية الشخصية للعاملين :

١- ضرورة إستخدام واقي العين والوجه المناسب (نظارات اللحم ، واقي الوجه الخاص باللحم) مع إستعمال الفلتر المناسب لنوع اللحم وقطر الإلكتروود.

٢- إستعمال القفازات المقاومة للحرارة ، الأوفرولات القطنية ذات الأكمام الطويلة وتكون بدون جيوب. كذلك ضرورة عدم وجود ثنية في البنطلون ويغطي الحذاء.

٣- إستعمال حذاء أمان مناسب وأيضا يمكن إستعمال مرييلة من الجلد.

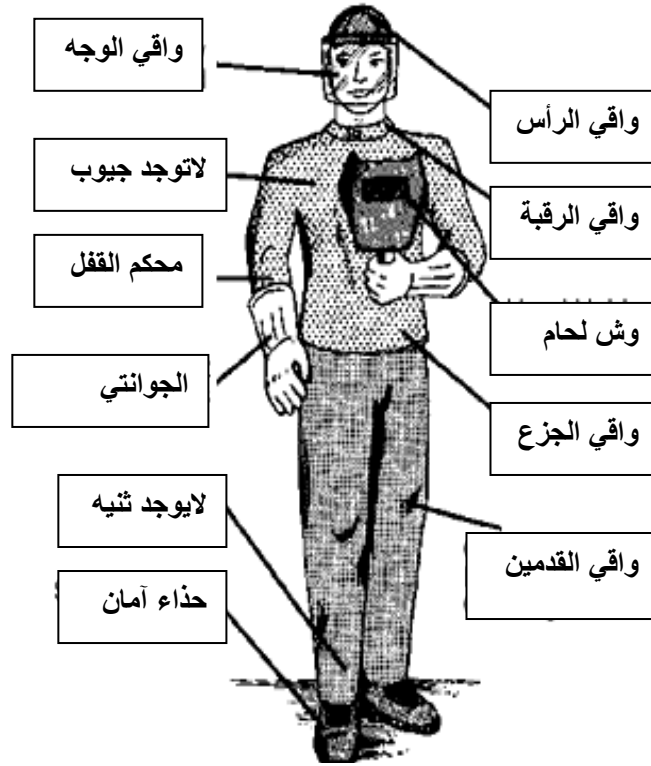

الوقاية الشخصية للعامل

ج- الحماية الصحية والتهوية المناسبة

يجب أن تكون تهوية ورشة اللحام تهوية طبيعية أو تهوية ميكانيكية.

١- تكون التهوية الطبيعية كافية إذا كان المكان المخصص لعمليات اللحام لا تقل مساحته عن ١٠٠٠٠ قدم مربع وسقف هذا المكان لا يقل عن ١٦ قدم.

٢- في حالة عدم توافر الشروط أعلاه وبالتالي عدم كفاية التهوية الطبيعية لمكان اللحام يتم استخدام التهوية الميكانيكية ، مثل التهوية الموضعية بجوار عملية اللحام حيث تقوم بسحب الأبخرة المتولدة من عمليات اللحام بسرعة كبيرة إلى فلتر خاص (HEPA Filter). كذلك يمكن استخدام شفاطات لتغيير هواء مكان العمل بحيث يكون في حدود ٢٠ مرة بالساعة.

د- تصريح العمل: Hot Work Permit

ضرورة صرف تصريح عمل (بعد التأكد من توفر جميع شروط السلامة للورشة والعاملين) وذلك قبل المباشرة في أية أعمال لحام.

أنواع اللحام :

Arc Welding

٢- اللحام بالقوس الكهربائي

Gas Welding

١- اللحام بالغاز


١) اللحام الغازي Gas Welding

تستخدم مع الأكسجين غازات عديدة للحام مثل الميثان ، البروبان والبروبلين أكثرها شيوعا في الاستخدام هو الأستيلين C_2H_2 Acetylene ينتج الأستيلين عبر إضافة الماء لكرييد الكالسيوم أو العكس ويتم تداوله في أسطوانات خاصة معبأة بمادة إسفنجية وأسيتون وذلك لأن الأستيلين غير مستقر .

فكرة اللحام الغازي :

يسلط اللهب على بؤرة اللحام (Weld pool) وسلك اللحام (Filler) مما يؤدي لانصهارها عند إبعاد اللهب يمتزج المصهوران وتتكون درزة (بنطة) لحام (Bead) والشكل التالي يوضح فكرة اللحام الغازي ومعداته.

١) معدات اللحام الغازي Gas welding equipment :

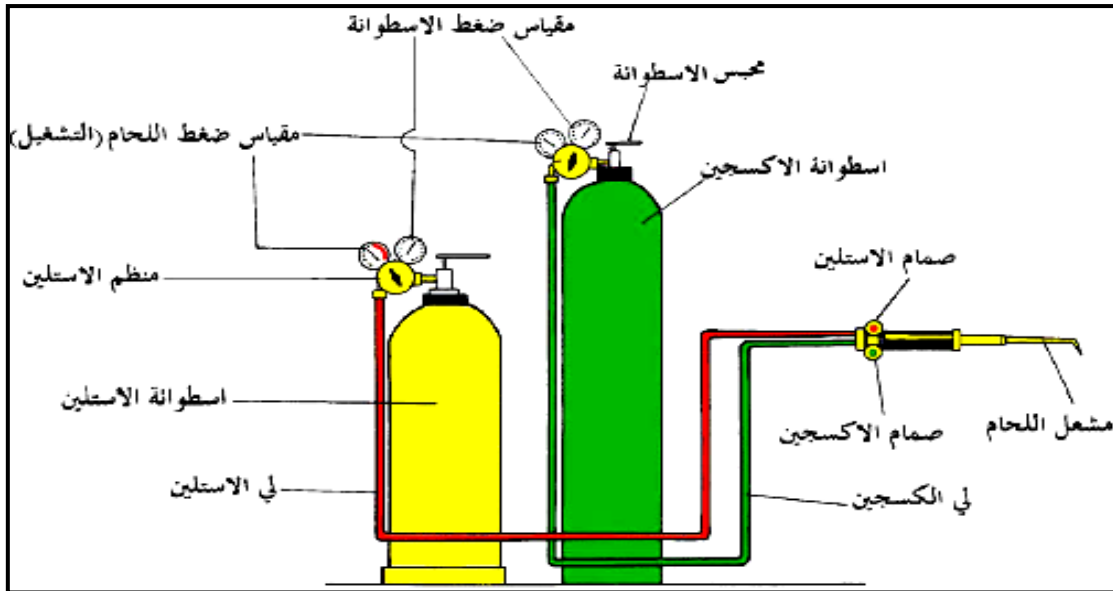

١. الأسطوانات Cylinders :

يتم تمييز أسطوانة الأكسجين باللون الأخضر وسعتها (غالباً ٢٤٤ قدم^٣) وهي دائماً أكبر حجماً من أسطوانة الأستيلين التي تتميز باللون الأصفر وسعتها (من ١٠ إلى ٣٩٠ قدم^٣) ، ويوجد على الأسطوانات لوحة تحتوي على معلومات عن الأسطوانة وعن ضغط الغاز ، ضغط التشغيل ، تاريخ فحص الأسطوانة ، تاريخ الفحص القادم والجهة الفاحصة ... الخ.

٢) مقاييس الضغط Pressure gauge :

يوجد على قمة الأسطوانة مقياساً لضغط إحداهما يوضح الضغط بالأسطوانة والآخر يوضح ضغط التشغيل .

٣) المنظم Regulator :

وهو متصل بمقياس ضغط التشغيل ومهمته تخفيض الضغط من ضغط الأسطوانة لضغط التشغيل .

٤) صمام الأمان Safety Valve :

ومهمته هو ضمان خروج الغاز عند زيادة الضغط لتفادي إنفجار الأسطوانة .

٥) المشعل (البوري) Torch : ومهمته توفير وتوجيه اللهب المناسب للحام ، ويوجد منه مقاسات مختلفة تبعاً لسلك المعدن الأساسي (Base Metal) المراد لحامه (٠,٢ إلى ٣٠ مم) ، ويمكن تغيير فونية البوري .

٦ الخراطيم Hoses :


تصنع من المطاط ومهمتها توصيل الغاز من الأسطوانة للمشعل ، يميز خرطوم الأكسجين باللون الأخضر وخرطوم الأستيلين باللون الأحمر . والشكل المقابل يوضح معدات لحام الأوكسي أستيلين

منظمات الغاز (أكسجين - أستيلين) :

إن فائدة المنظم هي : تخفيض الضغط العالي للغاز الموجود في الأسطوانة إلى ضغط العمل ، وأيضا تنظيم خروج الغاز للحام بغض النظر عن تغير كمية ضغط غاز الأسطوانة ، ولكل غاز منظم خاص به . كما في الشكل التالي:




منظم الأستيلين

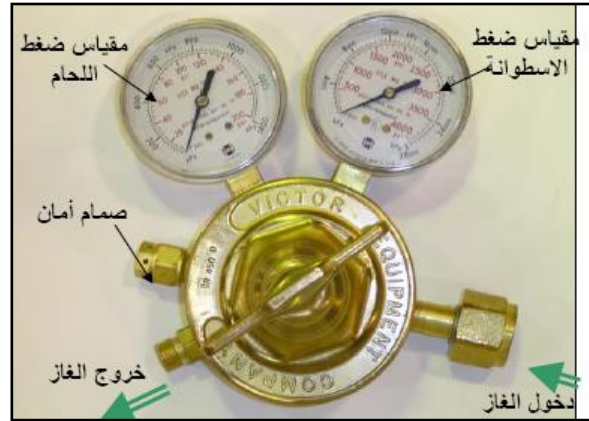

منظم الأكسجين


خرطوم الغاز (الليات) :

تصنع الخرطوم من المطاط المدعم بنسيج خيوط القطن والنايلون وتبلغ في أطوالها (٥م) على الأقل ، وتتحمل الضغط إلى نحو (٤٠ ضغط جوى) ، وتتراوح أقطارها الداخلية بين (٤مم - ١١مم) وتصنع لها أطراف تثبيت محكمة تجعل من الصعب خروجها من وصلة الخرطوم كما في الشكل المقابل:

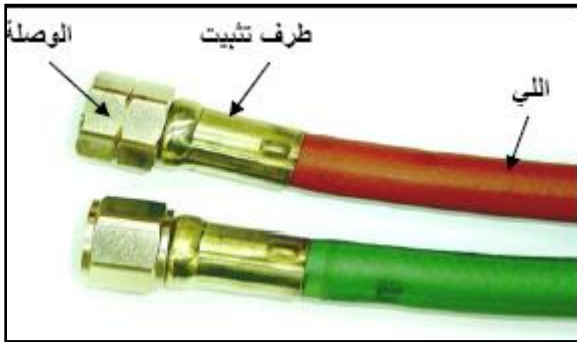

مشعل (بوري) اللحام :


يعتبر بوري اللحام من الأجزاء المهمة والأساسية في معدات اللحام حيث إنه يستقبل غاز الأكسجين والأستيلين ويقوم بعملية خلطهما بالكمية المطلوبة وتصريفهما إلى منطقة اللحام ، وله صمامين تحكم بكمية الأكسجين والأستيلين . كما في الشكل التالي:

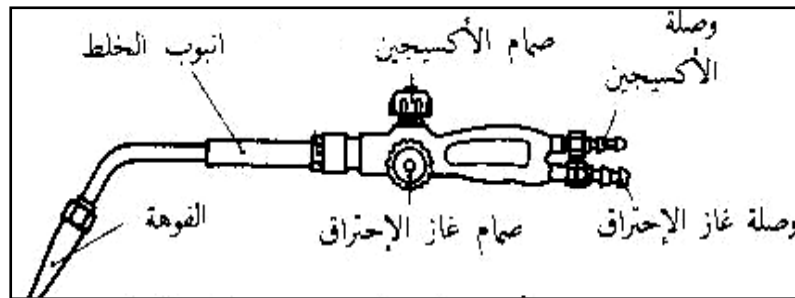

خطوات إشعال بوري اللحام (اللمبة) :

- ١ . يتم أولا تحديد سمك القطعة التي سوف يتم لحامها .
- ٢ . إختيار فونية اللحام حسب سمك القطعة .
- ٣ . يتم فتح صمام الأوكسجين الموجود على البوري ثم فتح مسمار الضغط الموجود على المنظم وذلك بضبط ضغط التشغيل . ثم قفل الصمام الموجود على البوري .
- ٤ . بنفس الطريقة يتم ضبط غاز الأستيلين ثم قفل الصمام بشكل سريع وذلك لخطورة غاز الأستيلين .
- ٥ . يجب إرتداء نظارة الوقاية لحماية العينين من الضوء الساطع للهب عند الإشعال .
- ٦ . إمسك البوري باليد اليمنى وباليد الأخرى افتح صمام الأستيلين بمقدار (٨/١) لفة أى (٣مم) تقريبا .
- ٧ . يجب إستعمال الولاة الأحتكاكية لإشعال الغاز .
- ٨ . أستمر فى فتح صمام الأستيلين ببطء لكى يتلاشى الدخان من اللهب وتتفصل بداية اللهب عن فوهة رأس اللحام .
- ٩ . أفتح صمام الأوكسجين ببطء وأستمر حتى يتحدد شكل اللهب المخروطى وبذلك يكون قد تحقق الهدف من تشغيل وحدة اللحام .

المسافة بين المخروط الداخلى وقطعة العمل :

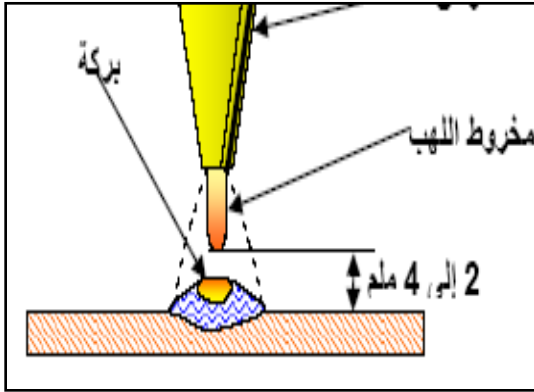

وهى المسافة المحصورة بين طرف مخروط اللهب الداخلى وبركة إنصهار المعدن الأساسى والتي يجب أن تكون من (٢- ٤ مم) كما فى الشكل المقابل ، ويتغير ذلك حسب مقياس رأس اللحام وسمك القطعة وحجمها.

ملاحظات:

المسافة الكبيرة جدا تمدد وتنتشر الحرارة على المعدن فيصعب التحكم فى منطقة الأنصهار .
المسافة القريبة جدا تسبب إرتفاع حرارة المشعل أو إرتداء اللهب أو إلتصاق ذرات المعدن فى فوهة الرأس فتحدث فيه فرقة متقطعة ويسبب ذلك تناثر المعدن المنصهر خارج منطقة الإنصهار .

أنواع اللهب Flame types:

يتم تغيير نسبة الأستيلين والأوكسجين وذلك تبعاً لنوع المعدن الذى يتم لحامه .
توجد ثلاثة أنواع من اللهب وهى :

١- المكرين Carburizing flame :


وفيه نسبة الأستيلين أكبر من الأوكسجين ويستخدم للحام المعادن سهلة التأكسد .

٢- المؤكسد Oxidizing flame :

وفيه نسبة الأوكسجين هى الأكبر ويستخدم لضمان توافر حرارة أعلى .

٣- المتعادل Neutral flame :

وفيه تتساوى نسبة الأوكسجين والأستيلين ويحبذ غالبا إستخدامه فى اللحام .
يتكون اللهب من مخروطين أو ثلاثة تبعاً لنسبة خلط الغازين .
تبلغ درجة الحرارة فى المخروط الأول ١٠٠٠ °م وعند نهاية المخروط الثانى ٣٠٠٠ °م وفى مركز اللهب الأمامى ١٨٠٠ °م . ويفضل تسليك المنطقة ذات الحرارة القصوى على سلك اللحام وعلى بركة اللحام لضمان سرعة الصهر .
والشكل التالى يوضح أشكال وأنواع لهب اللحام :

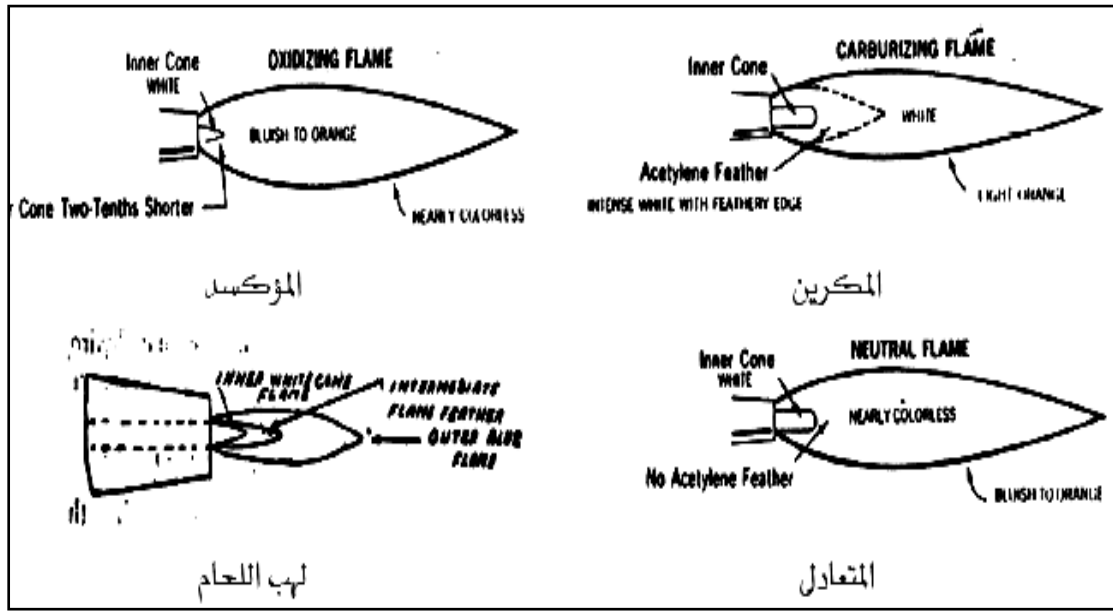

أشكال وأنواع لهب اللحام


طريقة ضبط إشعال بوري لحام الأكسي أستيلين والتعرف على أنواع اللهب وهي: (المكربن، المتعادل، المؤكسد) .

خطوات التنفيذ :


١. عاير منظم الأستيلين على ضغط ٥ رطل/ البوصة^٢ .
٢. عاير منظم ضغط الأكسجين على ضغط ٢٥ رطل/ البوصة^٢ .
٣. أفتح صمام الأستيلين بالبوري حوالى نصف دورة .
٤. إشعل البورى فورا وأنت تمسك الولاة الشريرية على بعد حوالى ٢,٥ سم من طرف البورى .

ملحوظة : لا تشعل البورى بالكبريت أو ولاة السجائر . ولا توجه اللهب إلى زملائك أو باتجاه الأسطوانات أو الخراطيم أو أى مواد قابلة للاشتعال .


٥. دع صمام الأستيلين بالبورى مفتوحا حتى يتوقف ظهور الدخان ثم يصبح بين مقدمة طرف البورى وبداية فجوة تقدر بحوالى الربع .

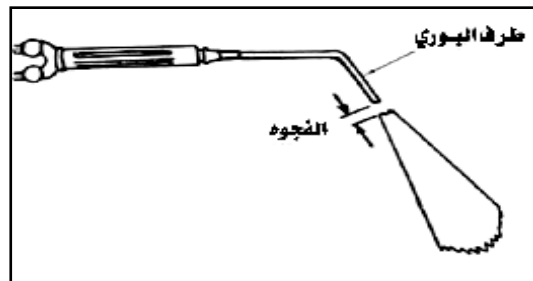


٦. خفض كمية غاز الأستيلين شيئا فشيئا حتى تعيد اللهب إلى مقدمة طرف البورى .

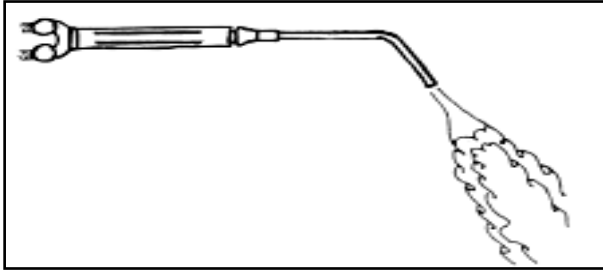


٧. إفتح صمام الأكسجين بالبورى ببطء حتى تلاحظ أن اللهب قد أصبح ثلاث مناطق مخروط داخلى لونه أزرق فاتح ، ومخروط أوسط على شكل ريشة لونه أبيض ، ومخروط خارجى كبير يحوى المخروطين السابقين ولونه أزرق . ويعرف هذا النوع من باللهب المكربن .

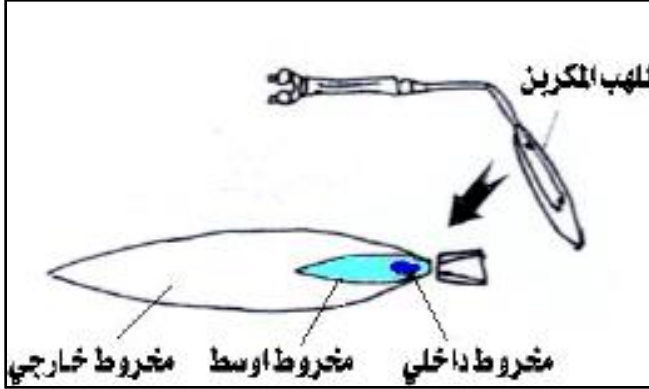

٨. إستمر فى فتح صمام الأكسجين بالبورى حتى يظهر المخروط الداخلى ساطعا ، ثم يختفى المخروط الأوسط (الذى يشبه الريشة) ويبدو المخروط الداخلى واضحا وحادا ، ويسمى اللهب فى هذه الحالة لهبا متعادلا .

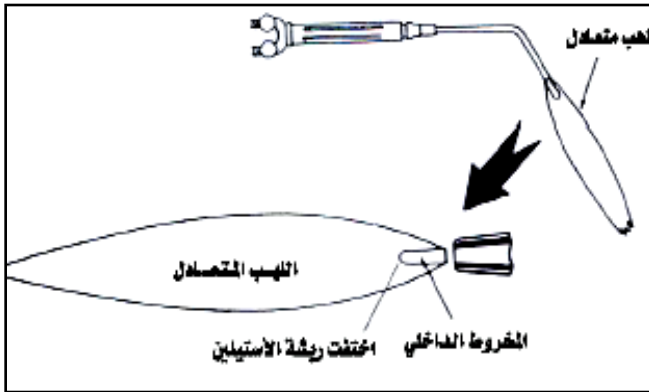

٩. واصل فتح صمام الأكسجين بالبورى ببطء للتوصل إلى أكسجين أكثر من أكسجين اللهب المتعادل ولهذا يتضاءل المخروط الداخلى ويصبح اللهب لهبا مؤكسدا .

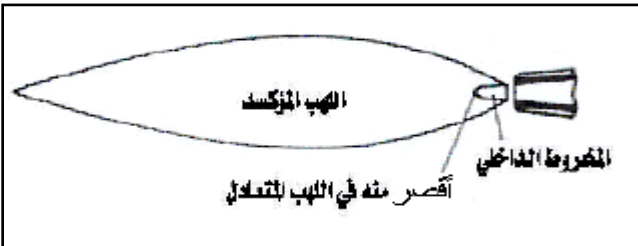

ملحوظة : يعتبر اللهب المؤكسد أعلى أنواع اللهب حرارة .

وصلات اللحام: Weld joints




توجد خمسة أنواع رئيسية للوصلات وهي:

١- التناكبية Butt ٢- التراكبية Lap

٣- الركنية Corner ٤- الطرفية Edge

٥- وصلة حرف (T) T- joint




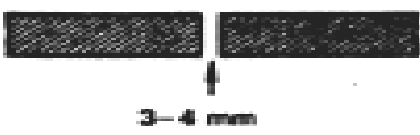

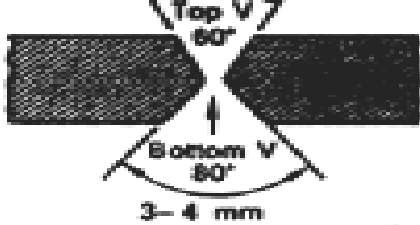
والشكل المقابل يوضح أنواع الوصلات تبعا للشكل المطلوب إنتاجه

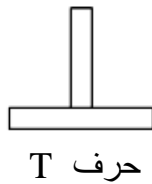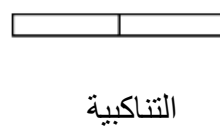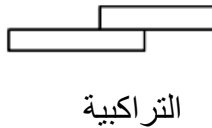

تجهيز الوصلات : Edge preparation

لضمان جودة تماسك جزأي المعدنيين يتم تجهيز أطراف الوصلة بأشكال عديدة تبعا للسمك فمثلا حرف V للسمك بين ٤ - ١٥ مم ، وحرف X للسمك أكبر من ١٥ مم . والجدول التالي يوضح أمثلة لذلك :


جدول يوضح العلاقة بين سمك المعدن وكل من:
قطر سلك اللحام ، تجهيز الحواف ، سرعة اللحام

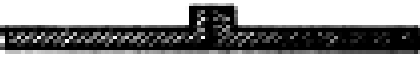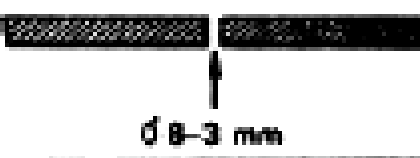Thickness of metal	Diameter of welding rod	Edge preparation	Speed mm/min	Thick-ness of metal
Less than 1 mm	1-5 mm			
1-3 mm	1.5-3 mm		100-127	1-5 mm
			90-100	2-5 mm
3-5 mm	3-4 mm		100-127	3 mm
			75-80	4 mm
5-8 mm	3-4 mm		50-60	4-8 mm
			35-40	8 mm
8-15 mm	3-6.5 mm		30-35	9-5 mm
			22-25	12-5 mm
15 mm and over	6-5 mm		19-22	15 mm
			15-18	19 mm
			10-12	25 mm

أوضاع اللحام Welding positions :

- يتم اللحام دائما في أربعة أوضاع هي:
- ١- السفلى
 - ٢- الأفقى
 - ٣- الرأسى
 - ٤- السقفى

والشكل التالي يوضح أوضاع اللحام:

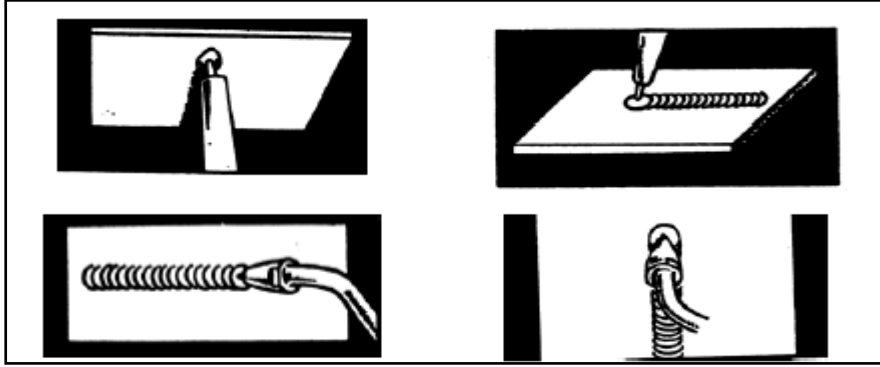

حركات اللحام Welding Movements :


يقصد بها كيفية تحريك المشعل ومادة الحشو (سلك اللحام) ويوجد نوعان هما:

١- التقدّمى Forehand

٢- التقهقرى Backhand

ويفضل الأول في حالة كبر بركة اللحام Wide bead .

يتم أثناء تقدم المشعل تحريكه يسره ويمنه أو في حركة دائرية وذلك لتفادي تركيز اللهب على موضع واحد وضمان صهر منطقة كبيرة . والشكل التالي يوضح حركات اللحام .

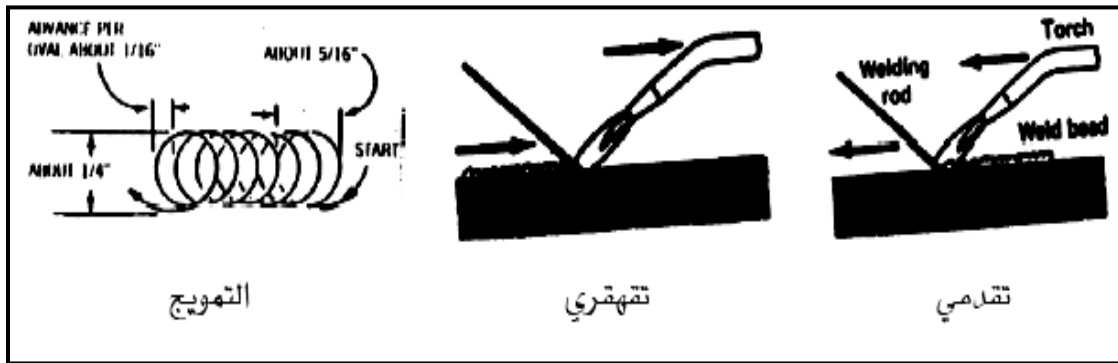

ملابس وأدوات الوقاية والسلامة في اللحام :

هناك العديد من ملابس وأدوات الوقاية التي يستعملها الفنيون لوقاية أنفسهم أثناء عملهم داخل الورش أو في مناطق العمل الأخرى .

١. نظارة اللحام


وتستخدم لحماية العينين من أشعة اللحام .

٢. القفازات (الكفوف)

وهي مصنوعة من الجلد أو القماش ومتوفرة بأشكال ونوعيات مختلفة والنوع . كما في الشكل

٣. المريلة

تستخدم لحماية الجهة الأمامية من الجسم من الأشعة والشرر أثناء اللحام . كما فى الشكل التالي:

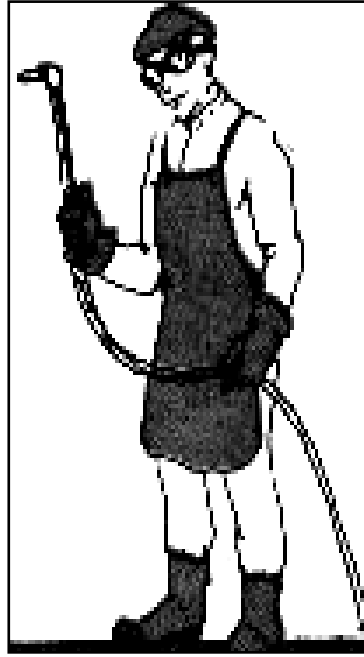

المهمات اللازمة للحام بالغاز
(عامل جاهز للحام)


جدول يوضح العلاقة بين سمك الصاج وضبط بوري اللحام

مقاس طرف البوري	مقاس المثقب	سمك المعدن	ضغط الاستيلين رطل / البوصة	ضغط الأوكسجين رطل / البوصة
0	65	1/32"	5	7 – 18
	60-56	1/16"	5	8 – 20
1	56-54	3/32"	5	12 – 20
2	54-53	1/8"	5	14 – 24
3	53-50	3/16"	5	16 – 25
4	50-46	1/4"	5	20 – 29
5	46-44	3/8"	5	24 – 33
	40	1/2"	5	30 – 40
6	30-29	5/8"	5	30 – 40
	23	3/4"	5	30 – 32


٢) لحام القوس الكهربى: Electric arc welding

فكرة اللحام :

كما هو موضح بالشكل التالي : يتم توصيل القطعة (المعدن الأساسى) كقطب موجب ، والألكترود يوصل كقطب سالب (قطبية مباشرة أو العكس) بإستخدام تيار متردد أو مستمر. وعند خدش القطعة بالإلكترود يحدث إغلاق للدائرة الكهربائية وترتفع درجة حرارة مقدمة الإلكترود وتتصهر

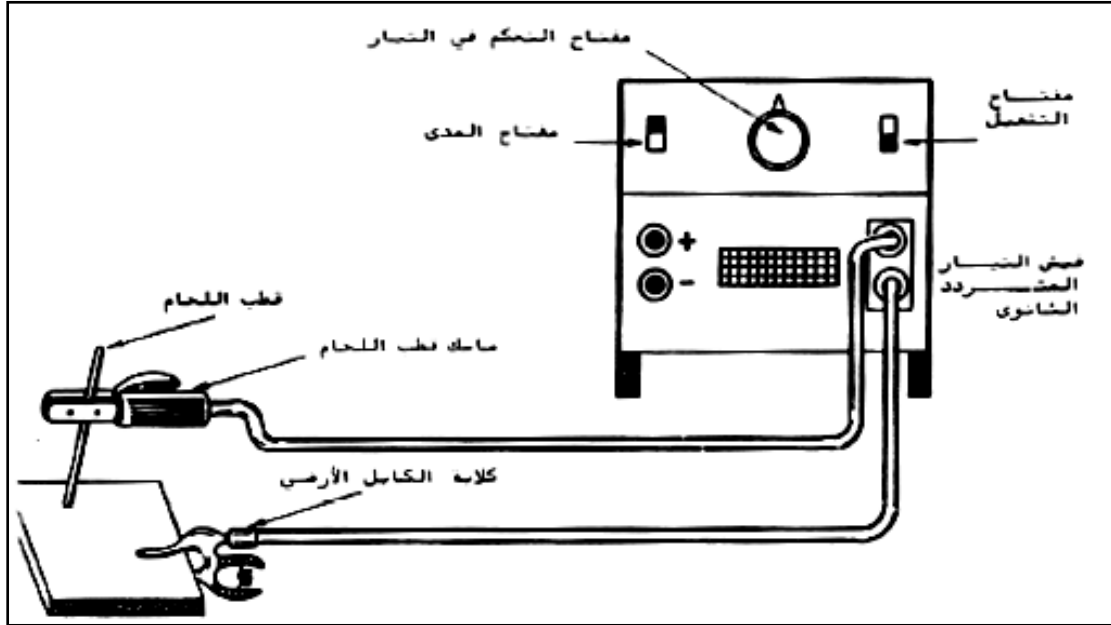

وعند إبعاد الإلكترود قليلا عن القطعة (الثغرة) يستمر إغلاق الدائرة الكهربائية عبر حدوث تفريغ كهربى (أى إنطلاق للألكترونات من الإلكترود وإصطدامها بسرعة عالية جدا بالقطعة)، مما يسبب إرتفاع شديد لدرجة حرارتها حتى تتصهر ، وبامتزاج المصهورين وتجمدهما معا تتكون درزة (بنطة) اللحام .

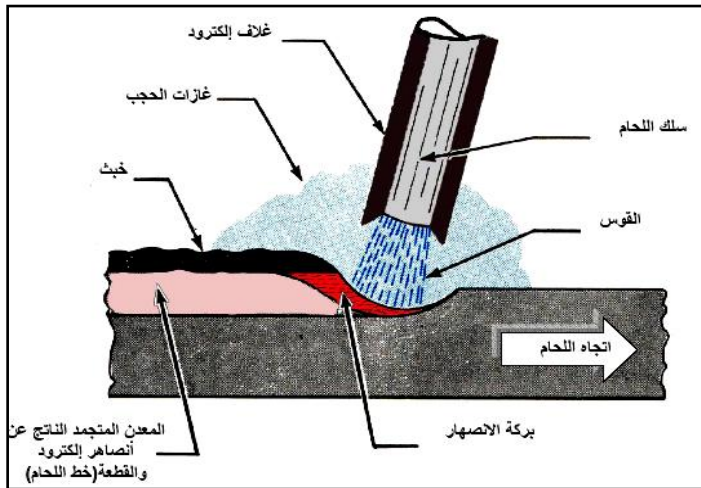


يجب المحافظة على بعد وضع ثابت بين الإلكترود والقطعة حتى لا يتوقف التفريغ الكهربى.

يتميز لحام القوس الكهربائى إرتفاع درجة الحرارة مما يؤدى لسرعة اللحام وكذلك صغر المنطقة المتأثرة بالحرارة (Heat Affected zone) مما يضمن جودة اللحام

وحماية حوض اللحام من دخول غازات الهواء الجوى مما يضمن جودة الدرزة . والشكل المقابل يوضح فكرة لحام القوس الكهربى .

مجموعة اللحام بالقوس الكهربى (ترنس اللحام وملحقاته):

تعتمد عمليات اللحام بالقوس الكهربى على تيار على يساعده على صهر المعدن وأسلاك اللحام فى آن واحد لما كان هذا الشئ لا يتوفر فى الطاقة الكهربائىة العامة المستخدمة فى حياتنا اليومية لذلك صممت ماكينات اللحام بأنواع وأحجام وقدرات مختلفة لإتمام جميع اللحام ، وسوف نقوم بالتعرف على ماكينات اللحام ذات المحول والموحد (AC - DC) وهى الأكثر استخداماً . كما فى الشكل التالى :

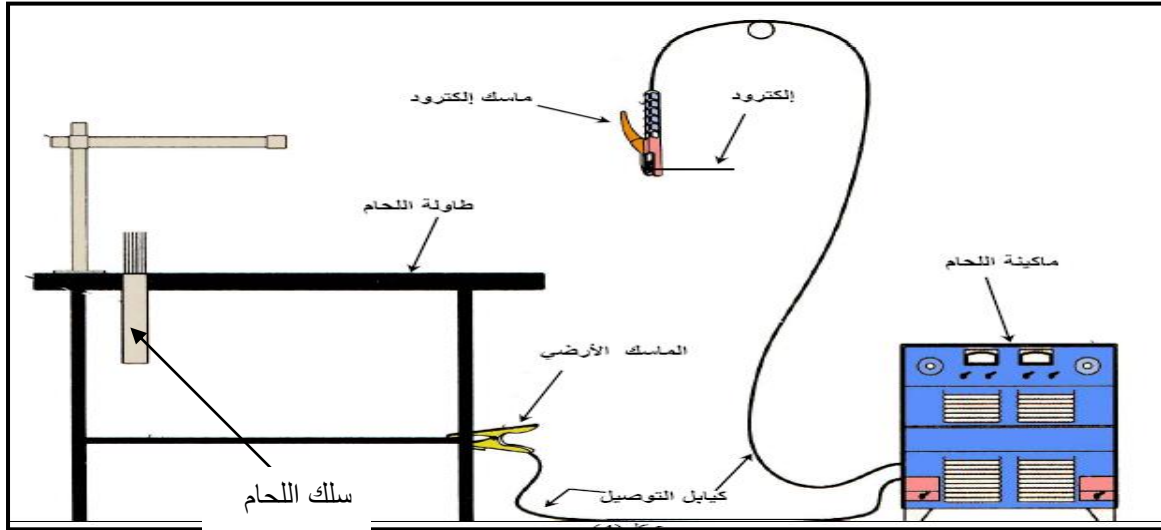


الشكل السابق يوضح ترنس اللحام وملحقاته الأساسية وهى:

- ١- ترنس اللحام
- ٢- كوابل التوصيل (الكهرباء و الماس (الأرضى))
- ٣- طاولة اللحام
- ٤- بنسة اللحام
- ٥- مسلك اللحام

إشعال القوس الكهربى :

إشعال القوس الكهربى يتم بلامسة طرف إلكتروود اللحام مع سطح القطعة ثم يسحب إلى أعلى مسافة لا تتجاوز المسافة اللازمة لإبقاء القوس ، والتي تساوى قطر الإلكتروود تقريباً، وتشبه هذه الحركة حركة إشعال عود الثقاب (الكبريت) . كما فى الشكل التالى :

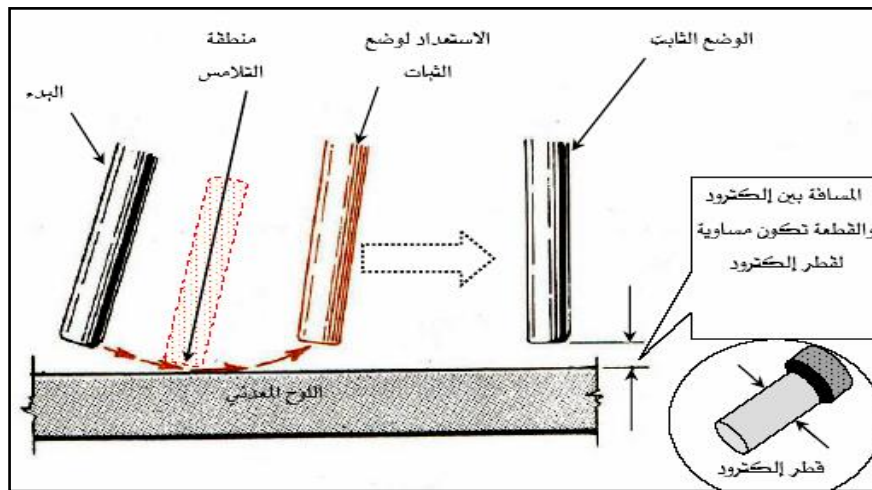

وبعد إشعال القوس يجب أن يكون القوس قصيراً كلما أمكن ذلك أثناء عملية اللحام ولا تتجاوز المسافة المطلوبة (قطر معدن إلكتروود) لأن القوس الطويل ينتج عنه لحام ضعيف لوصلة اللحام. وللوصول إلى أفضل نتائج فى عمليات اللحام يجب أن يكون القوس مستقراً أو متزناً وثابتاً حتى يمكن إنتاج لحامات ناعمة وجيدة ، ومن العوامل الهامة التى تؤثر على إستقرارية القوس:


طبيعة الدائرة التي تغذى التيار ، ونوعية الإلكترود ، الأداء الخاطيء ، بخار الماء (الرطوبة) اللذان يتسببان في عدم إستقرارية القوس أو إنحرافه .

زوايا اللحام :



إن التحكم في ميل الإلكترود على سطح قطعة العمل على نحو ثابت وبزاوية معينة أثناء إستمرار عملية اللحام مهم جدا حيث إن ذلك له تأثير كبير في تكوين وتحديد حجم وشكل درزات (بنط) اللحام وكذلك ترسيبها في المكان الصحيح في القطعة خاصة في اللحام الزاوى (تراكبي - زاوية داخلية) . وعموما يوجد للإلكترودات زاويتان هما :

زاوية التقدم :

وهي زاوية ميل الإلكترود عن المحور الرأسى بمقدار (٧٠ - ٨٠)° عن سطح القطعة في إتجاه سير اللحام ، زاوية العمل: وهي الزاوية الجانبية وتكون حوالى ٩٠° . والشكل التالى يوضح ذلك :




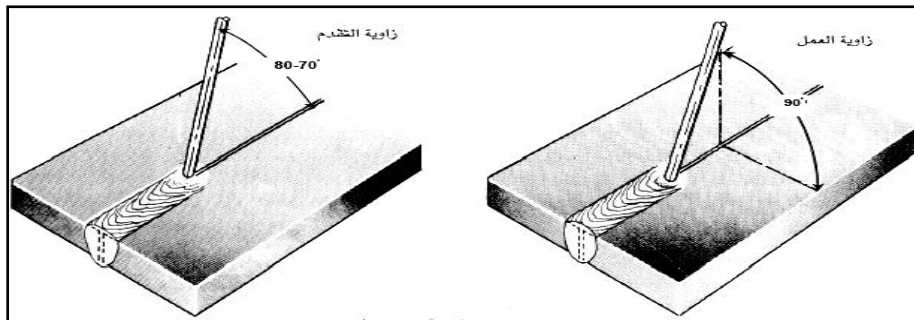


وتختلف زاوية العمل مع إختلاف شكل ووضع الوصلة ، والأشكال الآتية توضح ذلك:

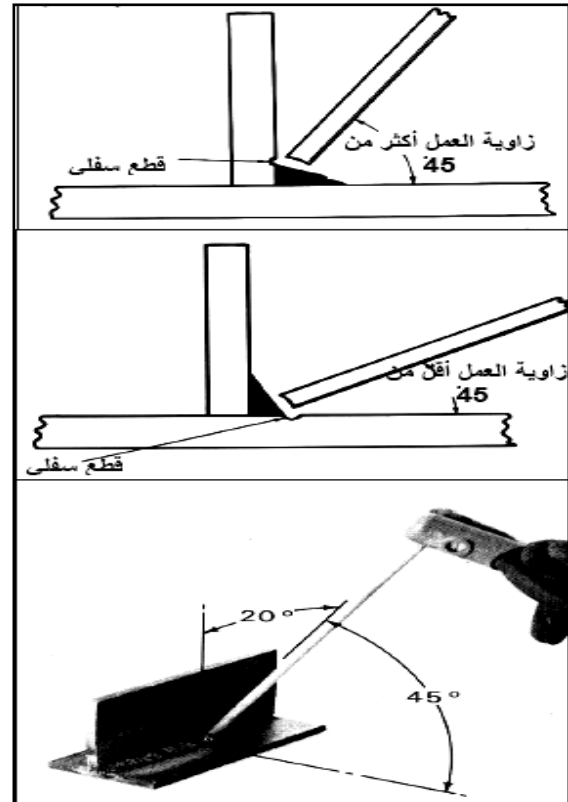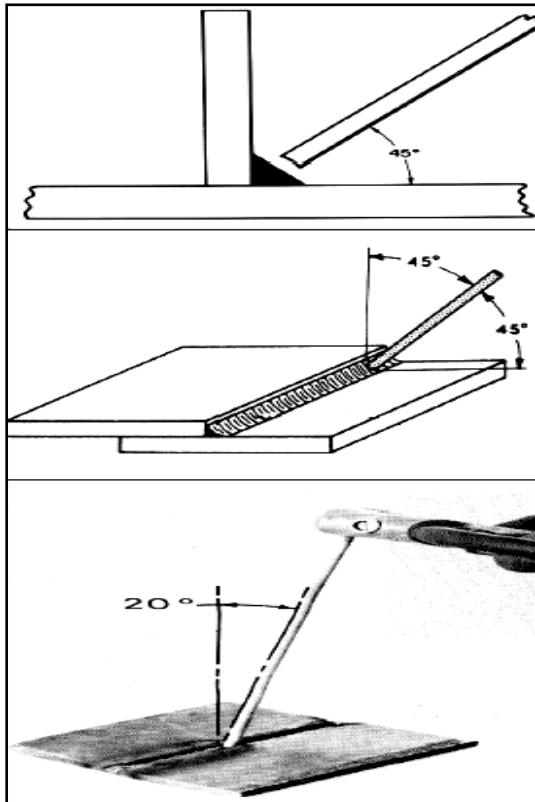

أشكال وصلات اللحام :

١. الوصلة التقابلية (التناكبية) :
طريقة تنفيذ الوصلة التقابلية بوضع حواف القطعتين بشكل تقابلي (جنباً إلى جنب) .
٢. وصلة الزاوية الداخلية :
وطريقة تنفيذ الزاوية الداخلية تكون بوضع طرف إحدى الوصلتين على سطح الوصلة الأخرى بشكل متعامد بزاوية (٩٠°) وتسمى بهذا الوضع زاوية داخلية على شكل حرف (T) .
٣. وصلة الزاوية الخارجية :
وطريقة تنفيذ الزاوية الخارجية تكون بوضع طرفي القطعتين بشكل متعامد .
٤. الوصلة التراكبية :
وطريقة تنفيذ الوصلة التراكبية تكون بوضع سطح القطعة العلوية بشكل متراكب فوق سطح القطعة السفلية بحيث يكون النصف العلوي يغطي النصف السفلي فقط .
والأشكال الآتية توضح ذلك:

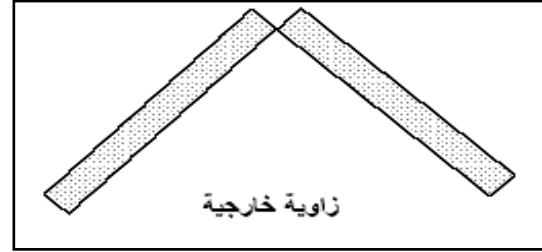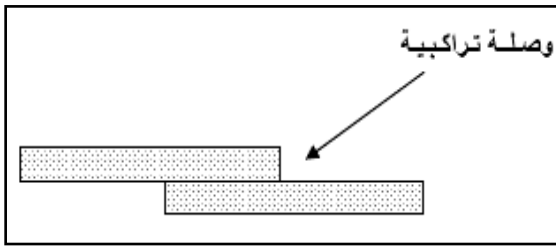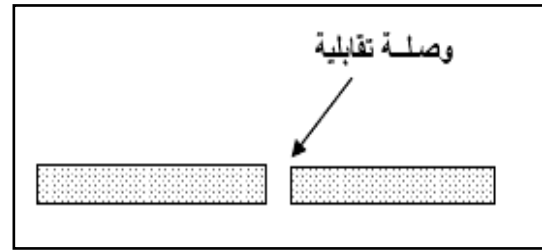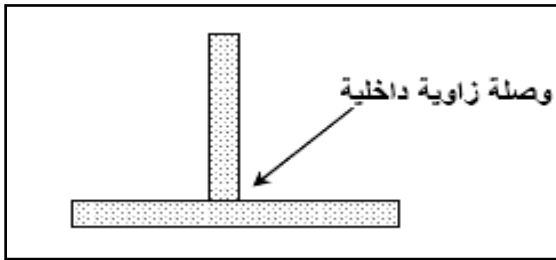

قواعد العمل عند اللحام بالقوس الكهربائي:

- عند اللحام بالقوس يجب مراعاة ما يلي :
 - (١) يجب ألا يزيد جهد تيار اللحام عن ٨٠ فولت عند اللحام بالتيار المتغير، وعن ١٠٠ فولت عند استعمال التيار المستمر.
 - (٢) يجب توصيل أجسام وأغطية ماكينة اللحام ، وكذلك طاولة اللحام بالأرض جيداً .
 - (٣) التأكد باستمرار من كفاءة وجودة كابلات اللحام (لأن التالفة تكون خطراً على عامل اللحام وزملائه).
 - (٤) اللحام بذراعين مكشوفين أو مع تعرية النصف الأعلى من الجسم يعرض العامل لخطر الإشعاع .
 - (٥) يجب عند اللحام بالقوس الكهربائي إحاطة موقع العمل بحاجز يمنع عن الغير أذى الضوء الباهر .
 - (٦) يجب ارتداء فني اللحام الكهربائي جميع مهمات الوقاية (القياسية) للحماية من الإشعاعات والغازات الضارة أو الجسيمات المتطايرة .
 - (٧) يجب التأكد من وجود معدات الأمان الصناعي للحماية من مخاطر الحرائق والكهرباء.
 - (٨) يجب عمل كشف طبي دوري للعاملين في مجال اللحام .
 - (٩) يجب عمل قياس مستوى المهارة للعاملين في مجال اللحام دورياً.

ملابس وأدوات الوقاية والسلامة في اللحام الكهربى :

هناك العديد من ملابس وأدوات الوقاية التى يستعملها الفنيين لوقاية أنفسهم أثناء عملهم داخل الورش :

(أ) قناع (وش) اللحام :

وهو قناع مصنوع من البلاستيك أو الفيبر الجلاس ، ويستخدم لحماية العينين والوجه من الأشعة أثناء اللحام ، ويتوفر منه عدة أنواع منها ما يوضع فوق الرأس ومنها ما يمسك باليد .

(ب) القفازات (الكفوف) :

وهى متوفرة بأشكال ونوعيات مختلفة ، والنوع ذو الكم الطويل هو الملائم للاستعمال أثناء اللحام بالقوس الكهربائى .

(ج) المريلة :

تستخدم لحماية الجهة الأمامية من الجسم من الأشعة والشرر أثناء اللحام .

(د) الصديري (الجاكيت) :

وتستخدم لحماية الجسم العلوى (الصدر) من الأشعة والشرر أثناء اللحام .

(هـ) واقي الذراعين : وتستعمل لحماية الذراعين أثناء اللحام .

(و) واقيات الساق (الجتز) .

(ز) خوذة الرأس .

المستلزمات المساعدة للحام بالقوس الكهربى

١. الأدوات والعدد اللازمة فى عمليات اللحام : هناك بعض العدد والأدوات المساعدة التى يحتاجها الفنى أثناء

عمله فى لحام القوس الكهربائى :

(أ) مطرقة الطرق والتعديل : يوجد منها أنواع مختلفة فى الشكل والحجم ويجب إختيار الحجم المناسب .

(ب) أجنة تنظيف : تستخدم لتنظيف الخبث الناتج عن اللحام وإزالة الرايش .






(ج) الملقط : ويستخدم لمسك المشغولات الحارة والباردة ويكون ذراعه طويل وفكه فى حالة جيدة .

(د) شاكوش التنظيف :

ويستخدم فى إزالة خبث اللحام وذرات المعدن المتناثرة على جنبى خط اللحام ، ويكون طرفيه بحالة جيدة


(هـ) فرشاة التنظيف : وهى فرشاة من أسلاك الحديد وتستعمل لتنظيف درزات اللحام وإزالة الصدأ .

والشكل التالى يوضح بعض هذه الأدوات:

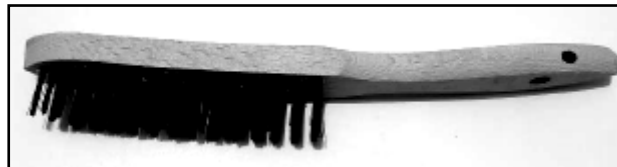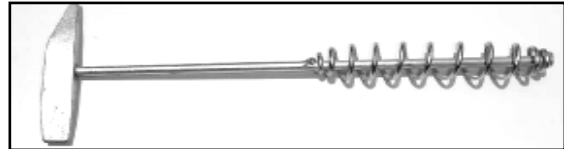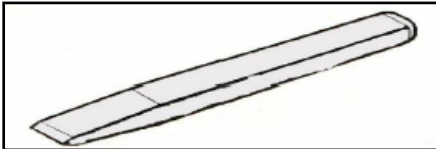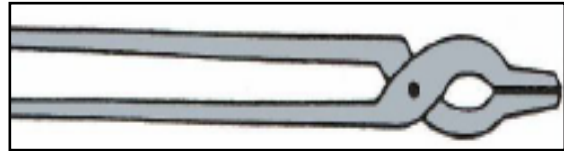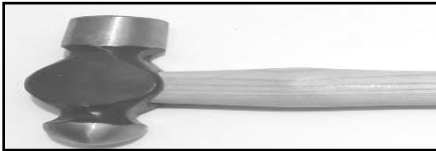

إلكترودات (أسلاك اللحام):

هي عبارة عن أسلاك تستخدم للملو أثناء اللحام ، وهي مغلفة بمادة تشبه البودرة تحتوى على مواد كيميائية تحسن خواص اللحام ، وتختلف على حسب أنواعها وأرقامها ، وكل نوع له مواصفاته الخاصة ، ولها أرقام تدل على معاني ومواصفات . كما فى الشكل التالي :

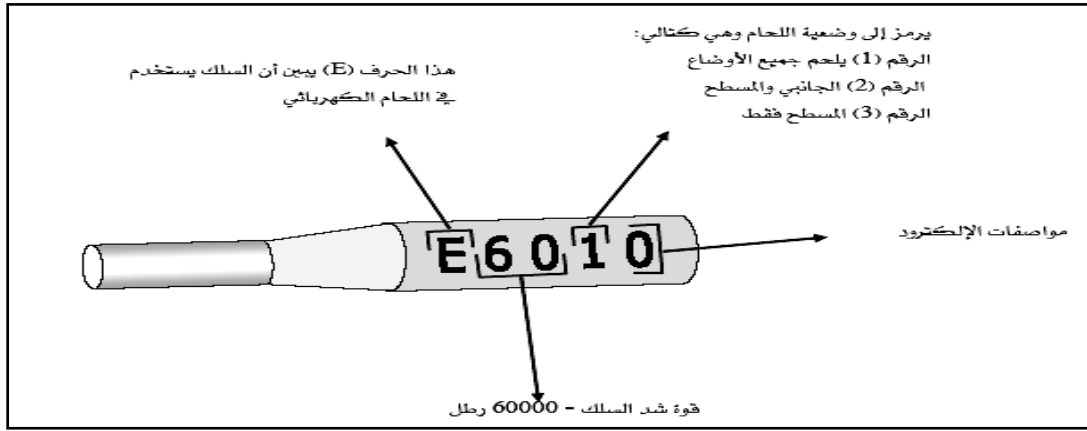

جدول يوضح العلاقة بين سمك المعدن وقطر الإلكترود و التيار الكهربى:

التيار الأقصى أمبير	التيار الأدنى أمبير	سمك المعدن التقريبي للخطوة المفردة (بوصة)	قطر إلكترود اللحام
٤٠	٢٠	١٦/١	١٦/١
٨٠	٣٠	٣٢/٣	٣٢/١
١٢٠	٥٠	٨/١ - ٤/١	٨/١
١٧٠	٧٥	٨/١ - ٤/١	٣٢/٥
٢١٠	١٠٠	٤/١ - ١٦/٣	١٦/٣
٢٥٠	١٢٠	٤/١ - ١٦/٣	٣٢/٧
٣٣٠	١٦٠	٤/١ - ١٦/٥	٤/١
٤٢٠	٢٠٠	١٦/٥ - ٨/٣	١٦/٥

ملحوظات :

١. يتم إختيار أقطاب اللحام المغلقة بحيث يتوافق معدنها مع المعدن المراد لحامه .
٢. تميز أقطاب اللحام المغلقة برموز معينة " مثل E6010 . E6012..... إلخ " حسب مواصفات جمعية اللحام الأمريكية (AWS) .
- تفسير رموز أقطاب اللحام :-
- أ) (E) ترمز إلى أن اللحام كهربائيا .
- ب) الرقمان الأولان يعنيان جهد الشد لمعدن الإلكترود (ويجب ضرب هذا الرقم x ١٠٠٠) رطل .
- ج) الرقم الثالث يشير إلى الأوضاع الممكن إستخدامها فى اللحام حيث :
الرقم (١) كل الأوضاع (مستوى ، أفقى ، رأسى وأفقى) .
الرقم (٢) الوضع الجانبي والمسطح .
الرقم (٣) الوضع المسطح فقط .
- د) الرقم الرابع يشير إلى مواصفات الإلكترود .

والجدول الآتى يوضح علاقة تقريبية بين سمك المعدن وقطر السلك وشدة التيار فى حالة لحام الصلب المنخفض الكربون.

شدة التيار أمبير	قطر السلك مم	سمك المعدن مم
٥٠ - ٣٠	٢	١,٥
٧٠ - ٤٥	٢,٥	٢
١٠٠ - ٧٠	٣	٣
١٣٠ - ٩٠	٣,٧٥ - ٣	٤
١٦٠ - ١١٥	٤	٥

خصائص أقطاب اللحام (الإلكتروودات):

الجدول التالي يوضح أهم خصائص الإلكتروودات والتيار الكهربى:

نوع الإلكتروود	المواصفات	نوع التيار	وضع اللحام	الخصائص
صلب طرى	E6010 E6011	AC، DCS، DCR AC، DCR	H،OH،V،F H،OH،V،F	يلتصق بسرعة ، يعطى نفاذية عميقة ، ينتج درزات مستوية لمختلف أغراض اللحام .
	E6012 E6013 E6014	DCR، AC، DCS AC، DCS AC، DCS	H،OH،V،F H،OH،V،F H،OH،V،F	يعطى نفاذية منخفضة ، يعبىء ويتجمد بسرعة ، ضعيف التماسك ، درزته ، قوية التحذب .
	E6020 E6024	AC، DCS، DCR	H،F H،F	يملى بسرعة ، يعطى نفاذية عالية ، يستخدم فى المجارى العميقة .
	E6027	AC، DCS ،DCR	H،F	ينتج بوردرة حديد ، يعطى نفاذية عميقة ، على الترسيب .
	E7014	AC، DCS، DCR	H،OH،V،F	ينتج بوردرة حديد ، يعطى نفاذية منخفضة ، يستخدم بسرعة عالية .
	E7024	AC، DCS، DCR	H،F	ينتج بوردرة حديد ، على الترسيب .
منخفض الهيدروجين	E6015 E6016 E6018 E7016 E7018 E7028	DCR AC، DCR AC، DCR AC، DCR AC، DCR AC، DCR	H،OH،V،F H،OH،V،F H،OH،V،F H،OH،V،F H،OH،V،F H،F	لحام الصلب على الكربون الذى قد يتعرض للتشرخ والمسامية تحت درزة اللحام .

DCR: تيار مستمر عكس القطبية.

DCS: تيار مستمر مباشر القطبية.

AC: تيار متردد.

F: مستو ، V: رأسى ، OH: فوقى ، H: أفقى


٤) عيوب الشائعة اللحام: Welding defects

مسببات العيوب :

١. عدم مهارة العامل .
٢. عدم حماية بركة اللحام .
٣. عدم تنظيف بركة اللحام .
٤. إستخدام لهب خاطيء .
٥. تسليط اللهب لمدة طويلة .
٦. إتساع منطقة التأثير الحرارى حول حوض اللحام بسبب تشتت اللهب .

أنواع العيوب :

١. التشقق ينتج عن إجهادات الإنكماش عند عدم إمكانية التثوه .
 ٢. المسامية تنتج عن حبس غازات بمصهور الحوض .
 ٣. التثوه ينتج عن إجهادات الإنكماش .
 ٤. عدم إمتلاء بركة اللحام ينتج من عدم مهارة العامل أو تسرعه .
 ٥. القمع الجزئى ينتج عن تسليط لهب الحرارة لمدة طويلة .
 ٦. تطاير المعدن حول الدرزة وينتج عن عدم مهارة العامل أو الزيادة فى التسخين .
 ٧. بروز الجذر ينتج عن عدم مهارة العامل .
 ٨. فقدان الصلابة والصلادة ينتج عن كبر منطقة التأثير الحرارى بالأخص ما فوق ٥٠٠ درجة مئوية .
 ٩. تضمينات خبثية من حبس أكاسيد أو أجزاء من مسحوق الحماية بمصهور الحوض .
- والشكل التالي يوضح بعض عيوب اللحام :

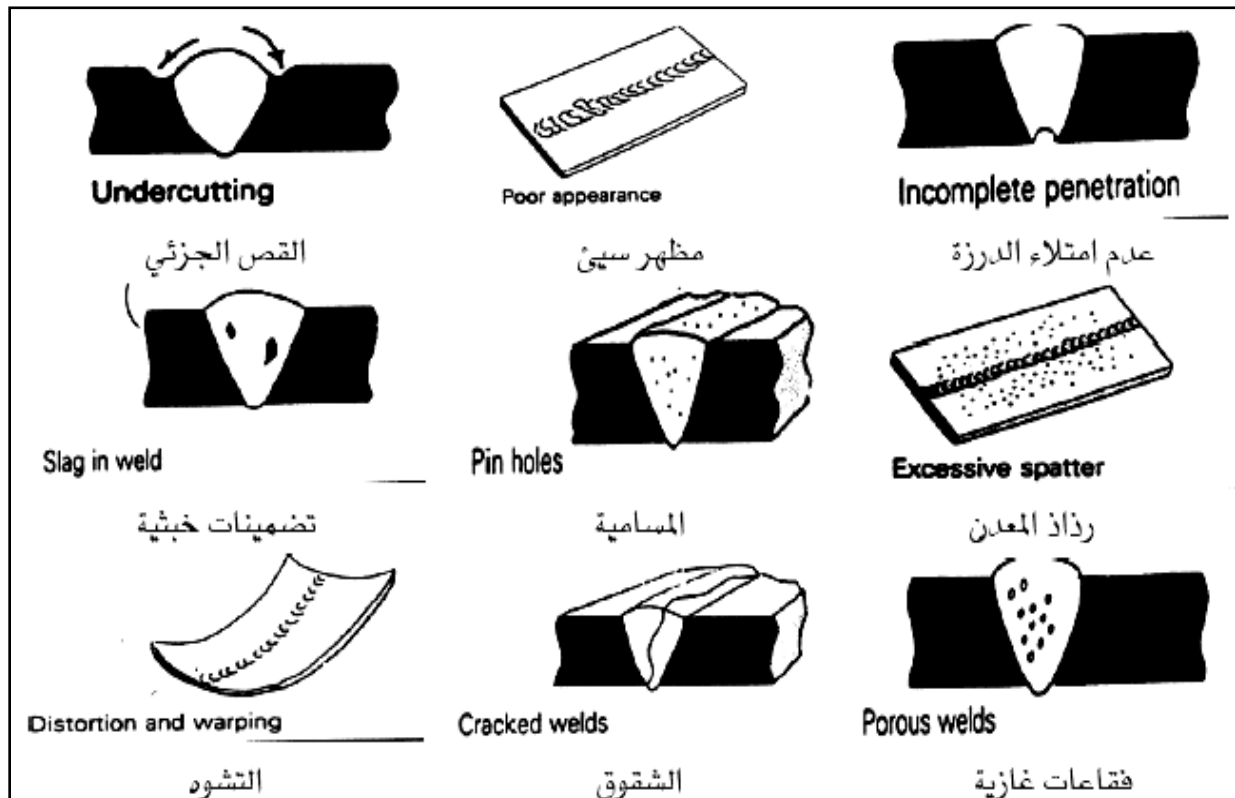

بعض العيوب الشائعة للحام

١) ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية:

- ١) التخطيط والشنكرة على سطح الحديد المستخدم في اللحام يتم بواسطة:
- أ) المسطرة .
 - ب) القدم الصلب .
 - ج) شوكة العلام .
 - د) كل ماسبق .

- ٢) الزاوية القائمة في مهنة اللحام تستخدم في:
- أ) أختبار التعامد والأستواء .
 - ب) أختبار الأنحاء .
 - ج) أختبار التوازي .
 - د) أختبار الدوران .

- ٣) تركيب علي فوهة بوري اللحام:
- أ) الزاوية القائمة .
 - ب) مسطرة القياس .
 - ج) الفواني .
 - د) شوكة العلام.

- ٤) من المهارات الأساسية لمهنة اللحام :
- أ) التنبيط .
 - ب) الخرط .
 - ج) عمل وصلة ركنية .
 - د) كل من أ ، ج .

 
 
- ٥) زاوية العمل المناسبة في اللحام المسطح بالقوس الكهربى هي :
- أ) ٣٠ درجة .
 - ب) ٥٠ درجة .
 - ج) ٩٠ درجة .

- ٦) زاوية التقدم المناسبة في اللحام المسطح بالقوس الكهربى هي:
- أ) من ٣٠ ~ ٤٠ درجة .
 - ب) من ٧٠ ~ ٨٠ درجة .
 - ج) من ٢٠ ~ ٥٠ درجة .
 - د) من ١٠ ~ ٢٠ درجة .

٢) أكمل مايتى بكلمات مناسبة مما بين القوسين:

- ١) يستخدم وش اللحام فى
(وقاية القدم - وقاية الصدر - وقاية الوجه) .
- ٢) يستخدم فى توصيل الشغلة بدائرة الكهرباء أثناء اللحام بالقوس الكهربى .
(الماس - الزاوية القائمة - البنسة) .
- ٣) من أنواع وصلات اللحام
(المائلة - التناكبية - العدلة - كل ما سبق) .
- ٤) يتم الحصول على لهب الأوكسى أستيلين بخلط غازي:.....
(الميثان والأرجون- الأكسجين والأستيلين- الهليوم والأكسجين) .
- ٥) الرمز E فى مواصفات ألكترود اللحام (E6013) يشير الى
(قطر السلك - نوع اللحام - طول السلك) .
- ٦) الرقم 1 فى مواصفات إلكترود اللحام (E6013) يشير الى
(وضع اللحام- طول السلك - كل منهما) .

٣) تعرف على العدد اليدوية المبينة بالرسم الآتى ثم أكتب الأسم والوظيفه :



(٥)

(٤)

(٣)

(٢)

(١)

١) الشكل هو: ويستخدم فى:

٢) الشكل هو: ويستخدم فى:

٣) الشكل هو: ويستخدم فى:

٤) الشكل هو: ويستخدم فى:

٥) الشكل هو: ويستخدم فى:

٤) أكمل الجمل الآتية بالكلمة أو العبارة المناسبة :


- ١) أنواع التيار الكهربى المستخدم فى اللحم بالقوس الكهربى هى:
- ٢) نحصل على الحرارة اللازمة للحام فى لحام الغاز من
- ٣) نحصل على الحرارة اللازمة للحام فى اللحم بالقوس الكهربى من
- ٤) يستخدم شاكوش التنظف فى إزالة من على خط اللحم .
- ٥) من الطرق الشائعة فى الكشف على عيوب اللحم ،
- ٦) أهم الماكينات المستخدمة فى ورشة اللحم هى:
١-
٢-
٣-
٤-

٥) ضع علامة (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارات الخاطئة :

- ١) من مسببات عيوب اللحم عدم مهارة العامل ()
- ٢) يستخدم سلك لحام مغلف فى ماكينة اللحم بالبنطه ()
- ٣) يستخدم اللحم بالقوس الكهربى فى لحام الصفيح ()
- ٤) من الضرورى توصيل الأرضى (الماس) أثناء اللحم بالقوس الكهربى ()
- ٥) من أشهر أنواع اللهب المتعادل ()
- ٦) ليس من الضرورى عزل بركة اللحم ()

٦) تعرف علي الشكل المبين بالرسم الآتي ثم أكتب ثلاثة من مظاهر الأعطال التي قد تحدث فيه :

١)- الشكل المقابل هو: ويستخدم في:

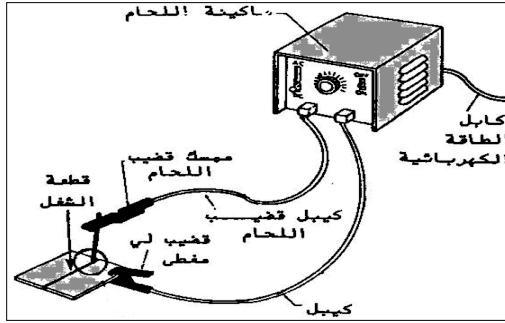

٢) مظاهر الأعطال:

- ١-
- ٢-
- ٣-

٧) ضع الحرف الدال على العبارة الصحيحة من عبارات المجموعة (ب) أمام العبارة المناسبة لها من المجموعة (أ) :

المجموعة (ب)	المجموعة (أ)
أ) حماية الحديد من العوامل الجوية	()
ب) مكربن ، متعادل ، مختزل	()
ج) عدم تآكل الصاج	()
د) تآكل الحديد والصاج	

أ) تستخدم في كشف عيوب اللحام السطحية	()	١) الأجنة تستخدم في
ب) قطع الحديد على البارد	()	٢) السوائل المتغلغلة
ج) إزالة الزوائد من خط اللحام	()	٣) الفواني
د) تتحكم في ضبط لهب اللحام		

أ) عدم النفاذية	()	١) الجتر يستخدم في
ب) حماية القدم أثناء اللحام	()	٢) لحام المقاومة يتميز بـ
ج) القياس الدقيق جدا	()	٣) من عيوب اللحام
د) سرعة إنجازة		

٨) رتب خطوات التشغيل الآتية بالتسلسل الصحيح لها :


١) تشغيل ماكينة لحام البنطة

- ١) الضغط بالقدم لتشغيل الماكينة .
- ٢) إنجاز عمليات اللحام المطلوبة .
- ٣) وضع قطعتي الصاج بين الألكترودين .
- ٤) التأكد من سلامة الألكترودات المستخدمة .
- ٥) ضبط الوقت المناسب للضغط .

٢) أشغال بوري اللحام بالغاز

- ١) أشغال البوري بالولاعة الاحتكاكية .
- ٢) فتح صمام الأكسجين ببطء للحصول علي اللهب المطلوب .
- ٣) اختيار الفونية المناسبة .
- ٤) حدد سمك الصاج المراد لحامه .
- ٥) فتح صمام الأستيلين .

٩) فسر الأرقام المكتوبة علي إلكترود اللحام الموضح بالشكل الآتي :

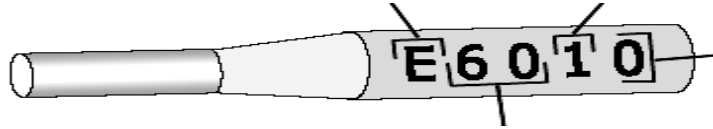

- أ) (E) ترمز إلى :
- ب) الرقمان الأولان يعنيان :
- ج) الرقم الثالث يشير إلى :
- د) الرقم الرابع يشير إلى :

١٠) ماهي أهم قواعد الآمان الصناعي والسلامة المهنية في ورشة اللحام:

- ١)
- ٢)
- ٣)
- ٤)
- ٥)

الإجابات النموذجية :

الإجابة				الرقم
١- د ، ٢- أ ، ٣- ج ، ٤- أ ، ٥- ج ، ٦- ب				١
١- وقاية الوجه . ٢- الماس . ٣- التناكبية ٤- الأكسجين والأستيلين. ٥- نوع اللحام ٦- وضع اللحام				٢
الأستخدام	الجزء	الأستخدام	الجزء	٣
تنظيف خط اللحام	٤- فرشاة سلك	تنظيف البودرة	١- شاكوش لحام	
مسك الملحومات	٥- الملقط	أختبار التعامد	٢- الزاوية الفائمة	
		نشر المعادن	٣- المنشار اليدوي	
٢- أشغال الغازات		١- الثابت والمتردد		٤
٤- البودرة		٣- التفريغ الكهربى		
٥- أشعة X ، الموجات فوق الصوتية ٦) ١- ترنس اللحام ٢- مجموعة لحام غاز ٣- مقص ألى ٤- ماكينة تجليخ				
x ، √ ، √ ، x ، x ، √				٥
١- إحتراق الترنس ٢- عدم وصول الماس ٣- تلف الكابلات ترنس لحام كهربى ، لحام المعادن				٦
(١) د/١ ، أ/٢ ، ب/٣ (٢) ج/١ ، أ/٢ ، د/٣ (٣) ب/١ ، د/٢ ، أ/٣				٧
(١) ٢ ، ١ ، ٥ ، ٣ ، ٤ (٢) ١ ، ٢ ، ٥ ، ٤ ، ٣				٨
أ) لحام كهربى ب) قوة الشد ج) وضع اللحام د) مواصفات الإلكترود				٩
١) التعامل بحرص مع المعدات والأجهزة . ٢) إرتداء فني اللحام الكهربى جميع مهمات الوقاية (القياسية) . ٣) التأكد من وجود معدات الأمان الصناعى للحماية من مخاطر الحرائق والكهرباء . ٤) عمل كشف طبي دورى للعاملين فى مجال اللحام . ٥) عمل قياس مستوى المهارة للعاملين فى مجال اللحام دورياً .				١٠


التمرين رقم (١) : طريقة ضبط إشعال بوري لحام الأكسي أستيلين على اللهب المتعادل

الهدف :

معرفة كيفية ضبط وتشغيل بوري اللحام بالغاز (الأكسي - أستيلين) على اللهب المتعادل.

العدد والمواد المستخدمة :

١. مجموعة لحام غاز (أكسي - أستيلين) كاملة بالملحقات .
٢. ولاعة شريرية .
٣. مهمات وقاية وأمان صناعي .

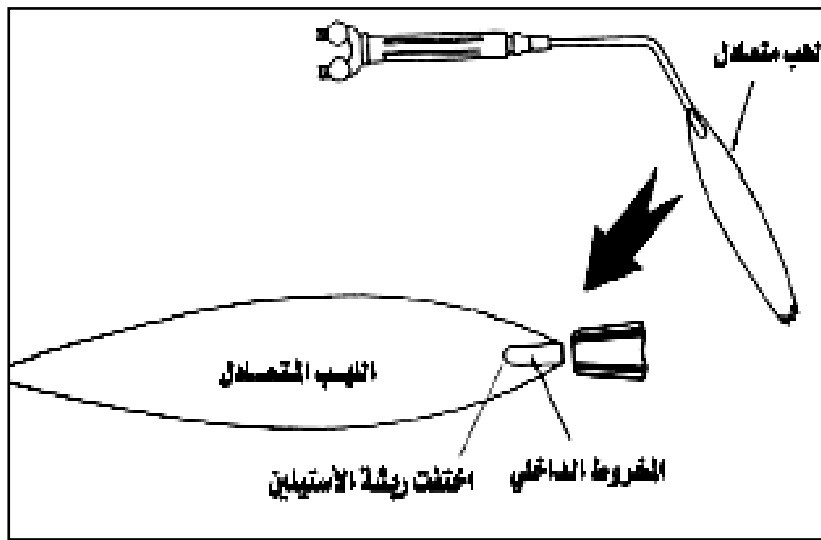

خطوات التنفيذ :

١. عاير منظم الأستيلين على ضغط ٥ رطل/البوصة^٢ .
٢. عاير منظم ضغط الأكسجين على ضغط ٢٥ رطل/البوصة^٢ .
٣. أفتح صمام الأستيلين بالبوري حوالي نصف دورة .
٤. إشعل البوري فورا وأنت تمسك الولاة الشريرية على بعد حوالي ٢,٥ سم من طرف البوري .
٥. دع صمام الأستيلين بالبوري مفتوحا حتى يتوقف ظهور الدخان ثم يصبح بين مقدمة طرف البوري وبداية اللهب فجوة تقدر بحوالي الربع .
٦. خفض كمية غاز الأستيلين شيئا فشيئا حتى تعيد اللهب إلى مقدمة طرف البوري .
٧. إستمر في فتح صمام الأكسجين بالبوري حتى يظهر المخروط الداخلي ساطعا ، ثم يختفي المخروط الأوسط (الذي يشبه الريشة) والحصول على اللهب المتعادل .
- ٨- أطفئ اللهب بقل صمام الأستيلين ثم الأكسجين وضع البوري في مكانه المخصص.

التمرين رقم (٢) اللحام بلهب الأوكسى أستيلين بدون سلك لحام

الهدف :

معرفة كيفية عمل خطوط لحام بدون سلك علي شريحة من الصلب الطري في وضع مستوي.

الخامات المستخدمة :

شريحة من الصلب الطري بمقاس ٦٠ × ١٥٠ مم ، سمك ٣ مم .



العدد المستخدمة :

٣- فرشاة سلك
٦- مهمات وقاية

٢- مجموعة لحام غاز كاملة
٥- زرادية مفصلية



١- قدم صلب
٤- مطرقة


الرسم التخطيطي:

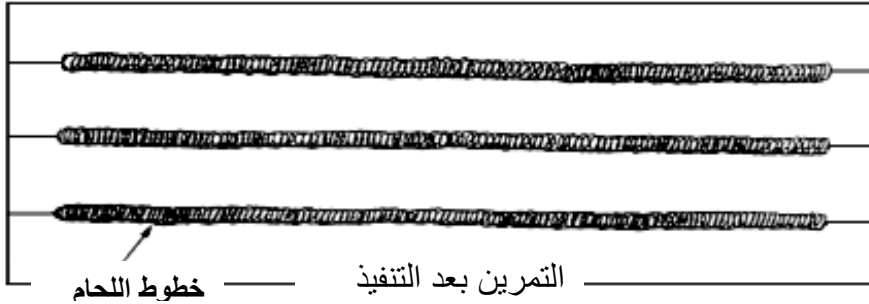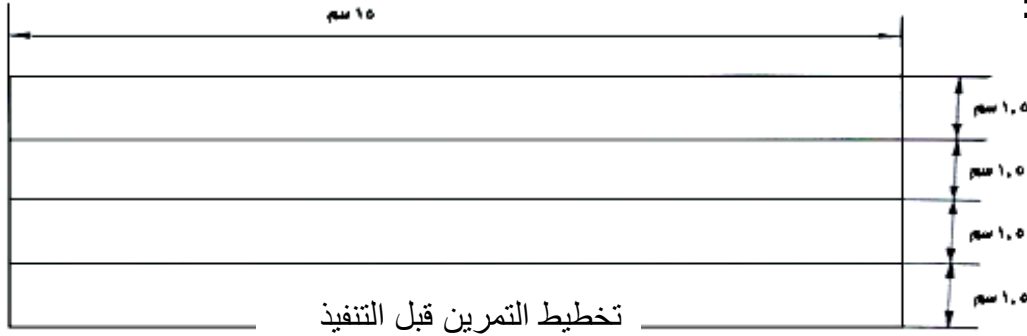


خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
٢. ضع الشريحة علي طاولة اللحام وشنكرها حسب الرسم الموضح.
٣. أشعل البوري وأضبطه علي اللهب المتعادل.
٤. أمسك البوري بحيث يكون اللهب باتجاه خط اللحام (لحام أمامي).
٥. أجعل البوري علي بعد نصف بوصة من حافة الشريحة ومائلا ٤٥ درجة علي سطحها.

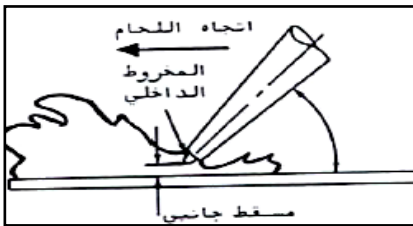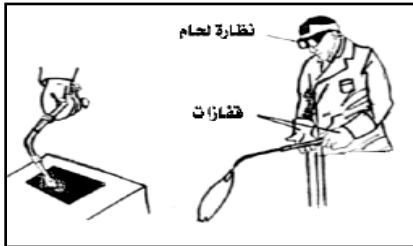

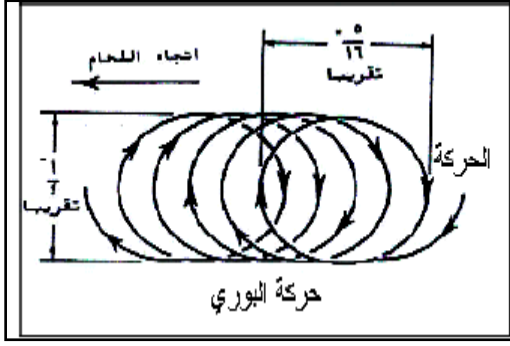


٦. أجعل مخروط اللهب الداخلي فوق الشريحة حوالي (من ١,٥ إلى ٣ مم) وأجعله في هذا الموضع حتى يبدأ المعدن في الأنصهار علي شكل بؤرة قطرها حوالي: (من ٦ إلى ١٠ مم).
٧. حرك البوري حركة ببيضاوية متداخلة وتحرك به في نفس الوقت الى الأمام بسرعة منتظمة للمحافظة علي بؤرة اللحام بنفس القطر .

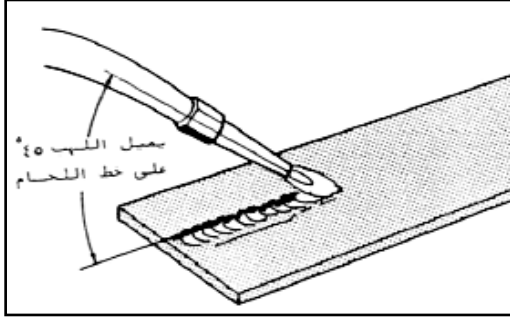

٨. أستمر في اللحام على طول الخط مع المحافظة على:
a. نفس إرتفاع البوري
b. نفس قطر بؤرة اللحام
c. نفس البعد عن حافة الشريحة
d. نفس عرض خط اللحام
ملحوظة : المحافظة على العوامل السابقة هي التي تؤدي الى تحسين جودة خط اللحام.

٩. أطفئ اللهب بقفل صمام الأستيلين ثم الأكسجين

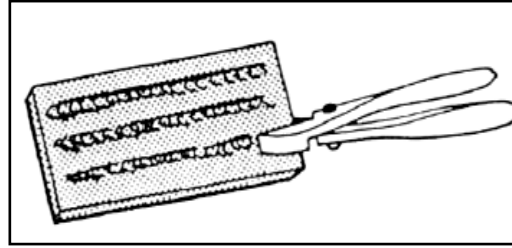

- وضع البوري في مكانه المخصص.
١٠. أمسك الشريحة بالزرادية ثم أغمسها في الماء لتبريدها.
١١. نظف خط اللحام بالفرشاة السلك ثم أفحص جودة اللحام.
١٢. كرر الخطوات السابقة لإنجاز الخطوط الأخرى.

١٣. دع مدربك يراجع عملك.
١٤. أعد العدد والمواد الى أماكنها ثم نظف مكان العمل.

التمرين رقم (٣) اللحام بلهب الأوكسى أستيلين باستخدام سلك لحام

الهدف :

معرفة كيفية عمل خطوط لحام باستخدام سلك لحام صلب علي شريحة من الصلب الطري في وضع مستوي.

الخامات المستخدمة :

١- شريحة من الصلب الطري بمقاس ٦٠ × ١٥٠ مم ، سمك ٣ مم .

٢- سلك لحام صلب ٢ مم .

العدد المستخدمة :

١- قدم صلب

٤- طوب حراري



٣- فرشاة سلك

٢- مجموعة لحام غاز كاملة

٦- مهمات وقاية

٥- زرادية مفصلية

الرسم التخطيطي :

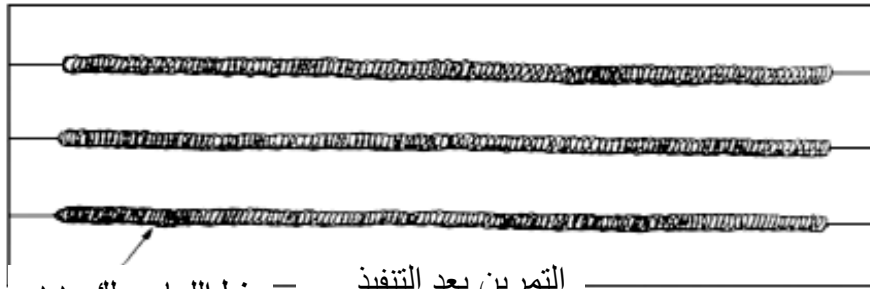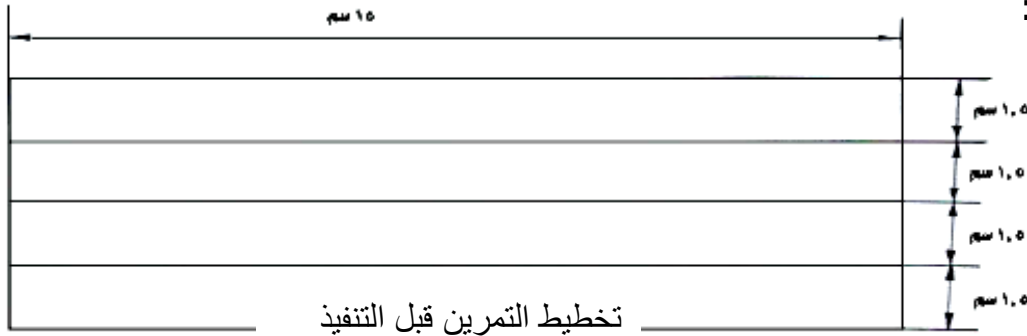

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .

٢. ضع الشريحة علي قالبين طوب حراري علي طاولة اللحام وشنكرها حسب الرسم الموضح.

٣. أشعل البوري وأضبطه علي اللهب المتعادل.

٤. أمسك البوري بيد والسلك باليد الأخرى بحيث

يصنع كل منهما زاوية ٤٥ درجة علي سطح

اللحام ، ويكون اللهب باتجاه خط اللحام

(لحام أمامي).

ملحوظة : يبرز سلك اللحام من أسفل يدك حوالي من


١٥ الي ٢٠ سم.

٥. أجعل مخروط اللهب الداخلي فوق الشريحة

حوالي (من ١,٥ إلى ٣ مم) وأجعله في هذا

الموضع حتى يبدأ المعدن في الأنصهار علي


شكل بؤرة .

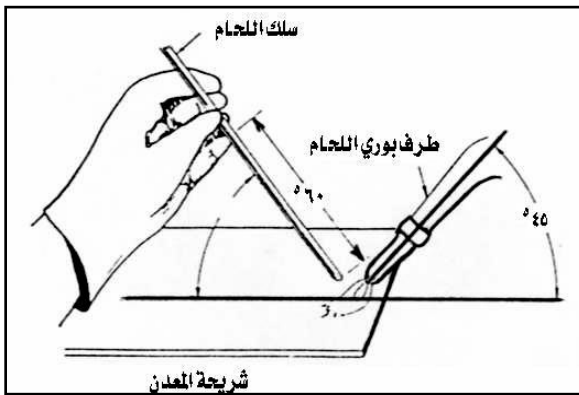

٦. أجعل طرف سلك اللحام داخل نهاية غلاف اللهب الخارجى لتسخينه أولاً حتى يسهل أنصهاره بمجرد غمسه في بؤرة اللحام.

تحذير: لا تترك السلك ينصهر وينزل قطرات داخل بؤرة اللحام لأن هذا يجعل بنط اللحام غير متجانسة وغير متناسقه.

٧. أستمر فى أنجاز خط اللحام مع الحفظ على غمس سلك اللحام فى البؤرة فى حركة مثلثية، وتكون حركة البوري تموجية متداخلة (كما هو واضح بالشكل المقابل).
مع المحافظة على:

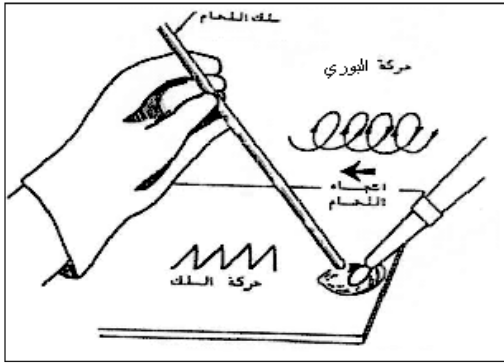

- نفس ارتفاع البوري .
- نفس قطر بؤرة اللحام .
- نفس البعد عن حافة الشريحة .
- نفس عرض خط اللحام .
- وضع حركة السلك .

٨. أطفئ اللهب بقفل صمام الأستيلين ثم الأكسجين وضع البورى فى مكانه المخصص .
٩. أمسك الشريحة بالزرادية ثم أغمسها فى الماء لتبريدها .
١٠. نظف خط اللحام بالفرشاة السلك ثم أفحص جودة اللحام .
١١. كرر الخطوات السابقة لأنجاز الخطوط الأخرى .
١٢. دع مدربك يراجع عملك .
١٣. أعد العدد والمواد الى أماكنها ثم نظف مكان العمل .

التمرين رقم (٤) اللحام زاوية خارجية بلهب الأوكسي أستيلين باستخدام سلك لحام

الهدف :

معرفة كيفية عمل لحام زاوية خارجية باستخدام سلك لحام صلب علي شريحة من الصلب الطري في وضع مستوي.


الخامات المستخدمة :

- 1- شريحتان من الصلب الطري بمقاس ٦٠ × ١٥٠ مم ، سمك ١ مم .
- 2- سلك لحام صلب ٢ مم .

العدد المستخدمة :


- 1- قدم صلب .
- 2- مجموعة لحام غاز كاملة .
- 3- فرشاة سلك .
- 4- طوب حراري .
- 5- زرادية مفصلية .
- 6- مهمات وقاية .

الرسم التخطيطي:

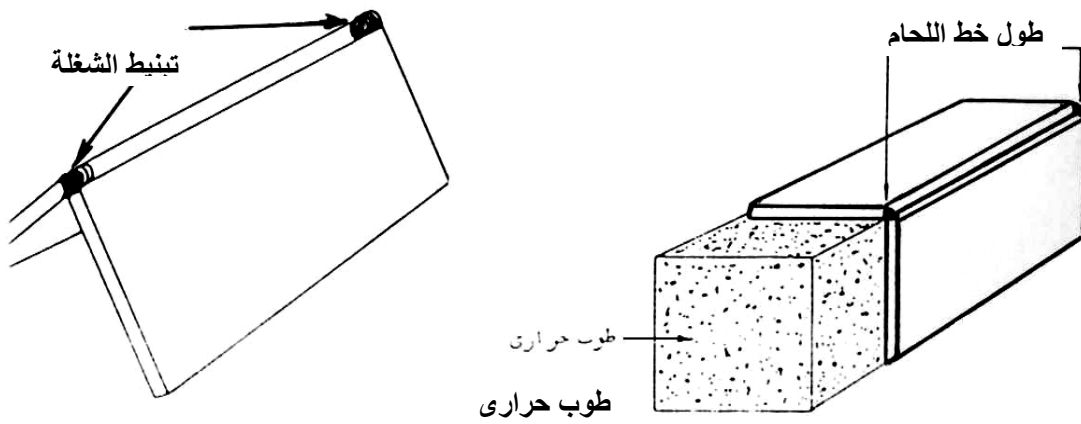

خطوات التنفيذ :

1. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
2. ضع الشريحتين علي قالب طوب حراري علي طاولة اللحام بحيث تكون الزاوية بينهما ٩٠ درجة (قائمة) حسب الرسم الموضح .
3. أشعل البوري وأضبطه علي اللهب المتعادل .
4. قم بتثبيت الشريحتين عند طرفيهما للتثبيت والتأكد من الزاوية القائمة ، ثم برد الشغلة .
5. ضع الشريحتين علي قالب طوب حراري علي طاولة اللحام بحيث تكون رأس الزاوية الي أعلى .
6. أمسك البوري بيد والسلك باليد الأخرى بحيث يصنع كل منهما زاوية ٤٥ درجة علي سطح اللحام ، ويكون اللهب باتجاه خط اللحام (لحام أمامي) .
7. أستمر في إنجاز خط اللحام مع الحفظ علي غمس سلك اللحام في البؤرة في حركة مثلثية ، وتكون حركة البوري تموجية متداخلة (كما هو واضح بالشكل المقابل) .

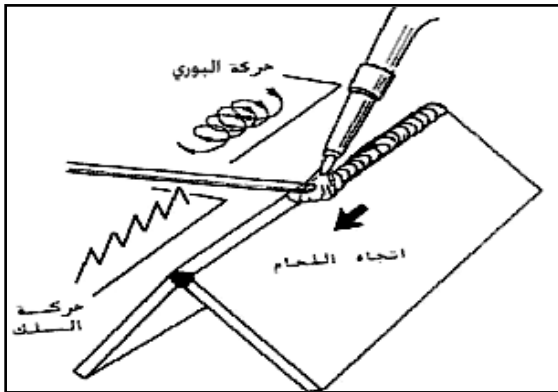

مع المحافظة على:

- نفس ارتفاع البوري .
 - نفس قطر بؤرة اللحام .
 - نفس البعد عن حافة الشريحة .
 - نفس عرض خط اللحام .
 - وضع حركة السلك .
٨. أطفئ اللهب بقفل صمام الأستيلين ثم الأكسجين وضع البورى في مكانه المخصص .
٩. أمسك الشريحة بالزرادية ثم أغمسها في الماء لتبريدها .
١٠. نظف خط اللحام بالفرشاة السلك ثم أفحص جودة اللحام .
١١. دع مدربك يراجع عملك .
١٢. أعد العدد والمواد الى أماكنها ثم نظف مكان العمل .

٢) التمارين العملية بالقوس الكهربى
التمرين رقم (١) : طريقة ضبط وتشغيل ماكينة اللحام بالقوس الكهربى (ترنس اللحام) بالتيار المتردد
الهدف :


معرفة كيفية ضبط وتشغيل ماكينة اللحام بالقوس الكهربى (ترنس اللحام) بالتيار المتردد.
الخامات المستخدمة :

٤. شريحة من الصلب الطري بمقاس ٦٠ × ١٥٠ مم ، سمك ٣ مم .
٥. سلك لحام ٣,٢ مم (E6012)

العدد المستخدمة :

- ١- كابينة لحام قوس كهربى (AC/DC) مجهزة بالطاولة و الماكينة والملحقات .
- ٢- فرشاة سلك .
- ٤- شاكوش تنظيف الخبث .
- ٥- زراذية مفصلية .
- ٦- مهمات وقاية وأمان صناعى .

الرسم التخطيطى:

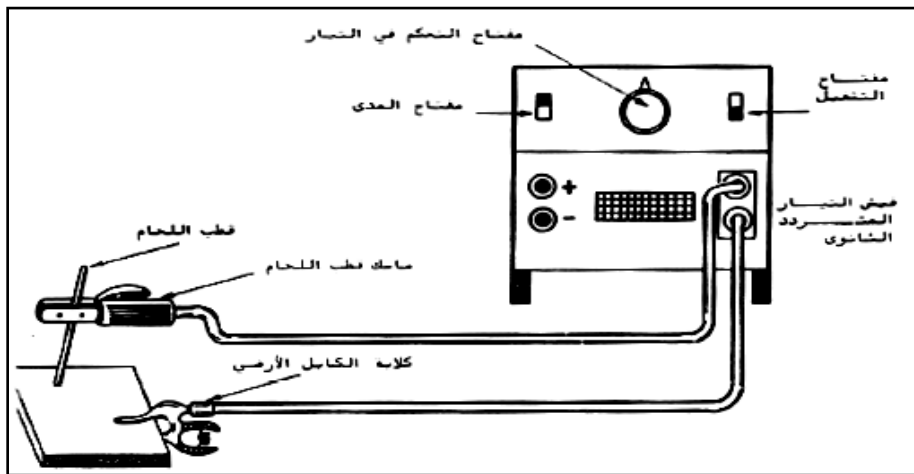

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
٢. ضع الشريحة علي طاولة اللحام مع توصيل الأرضي للطاولة .

ملحوظة :

- يكون اللحام بالتيار المتردد أسرع منه بالتيار المستمر لأنه يمكن معه استخدام تيار أعلى وأقطاب أكبر ، ويعطى قوس التيار المتردد نفاذية جيدة ، كما يمكن التحكم فيه عند البدايه ، ويتناسب لحام تيار المتردد أكثر في لحام الصلب السميك وفي لحام الصلب الدقيق .
٣. تأكد من تركيب كابل الكهرباء والكابل الأرضى فى موضع التيار المتردد .
 ٤. ركب سلك اللحام فى الماسك (البنسة) .
 ٥. شغل مفتاح التيار الرئيسى مع ضبط مفتاح التحكم فى التيار على التيار المطلوب (١٢٥ أمبير).

تحذير : قبل البدء بعملية اللحام يجب إرتداء ملابس اللحام الواقية المناسبة وتوفير قناع الوجه علما بأن الأهمال فى هذا يؤدي إلى إصابات صحية خطيرة .

٦. قرب قطب اللحام إلى الشغلة وحاول مسها به مساً خاطفاً .
٧. عاود معايرة مفتاح التحكم فى التيار إذا لزم الأمر حتى تحقق عملية اللحام الصحيحة .
٨. كرر ماسبق حتى تثق في تشغيل الماكينة وقدح القوس الكهربى .
٩. أفصل ماكينة اللحام وأفصل التيار الكهربى .
١٠. أعد العدد والمواد إلى أماكنها ثم نظف مكان عملك .

التمرين رقم (٢) : عمل ٣ خطوط لحام مستقيمة بالقوس الكهربائي علي قطعة من الصلب الطري في الوضع المسطح

الهدف :

معرفة كيفية عمل خطوط لحام مستقيمة علي قطعة من الصلب الطري في الوضع المسطح باللحام بالقوس الكهربائي.


الخامات المستخدمة :

١. شريحة من الصلب الطري بمقاس ١٥٠ × ١٠٠ مم ، سمك ٦ أو ٨ مم .
٢. أسلاك لحام ٣,٢ مم E6013 .

العدد المستخدمة :

- ١- كابينة لحام قوس كهربائي (AC/DC) مجهزة بالطاولة و الماكينة والملحقات .
- ٢- فرشاة سلك .
- ٣- شاكوش تنظيف الخبث .
- ٤- مطرقة حديد .
- ٥- زراذية مفصلية .
- ٦- مهمات وقاية وأمان صناعي .
- ٧- زنية علام .
- ٨- أجنة تنظيف .
- ٩- ملقط .
- ١٠- شوكة علام .

الرسم التخطيطي:

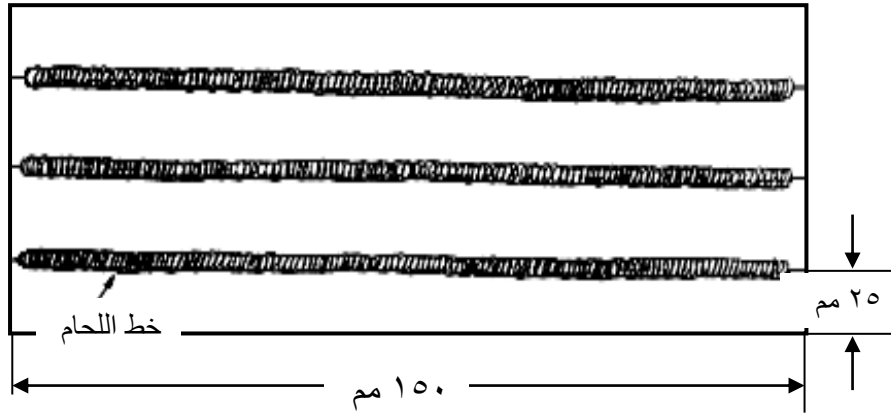

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
 ٢. قم بأعداد وتجهيز قطعة العمل بتنظيفها من الصدأ وتخطيطها بشوكة العلام .
 ٣. قم بالترتيب علي الخطوط المطلوبة.
 ٤. تأكد من التوصيلات ثم أضبط الماكينة علي التيار المناسب لوضع اللحام وسمك المعدن.
 ٥. ركب سلك اللحام في الماسك (البنسة).
- تحذير :** قبل البدء بعملية اللحام يجب ارتداء ملابس اللحام الواقية المناسبة وتوفير قناع الوجه علما بأن الأهمال في هذا يؤدي إلى إصابات صحية خطيرة .
٦. شغل الماكينة وأبدأ في عمل خطوط لحام مستقيمة في الوضع المسطح ، مع ضبط زاوية العمل علي ٩٠° وزاوية التقدم (٧٠° - ٨٠°) .
 ٧. كرر ماسبق لعمل ٣ خطوط كما هو موضح بالرسم.
 ٨. أفصل ماكينة اللحام وأفصل التيار الكهربائي.
 ٩. قم بتبريد وتنظيف قطعة العمل وتسليمها للمدرب للتقييم.
 ١٠. أعد العدد والمواد إلى أماكنها ثم نظف مكان عملك.

التمرين رقم (٣) :

عمل ٣ خطوط لحام تموجية بالقوس الكهربائي علي قطعة من الصلب الطري في الوضع المسطح

الهدف :

معرفة كيفية عمل خطوط لحام تموجية علي قطعة من الصلب الطري في الوضع المسطح باللحام بالقوس الكهربائي.


الخامات المستخدمة :

١. خامة التمرين السابق رقم (١) (يتم التنفيذ علي ظهر القطعة) .
٢. أسلاك لحام ٣,٢ مم E6013 .

العدد المستخدمة :

- ١- كابينة لحام قوس كهربائي (AC/DC) مجهزة بالطاولة و الماكينة والملحقات .
- ٢- فرشاة سلك .
- ٣- شاكوش تنظيف الخبث .
- ٤- مطرقة حديد .
- ٥- زراذية مفصلية .
- ٦- مهمات وقاية وأمان صناعي .
- ٧- زنبقة علام .
- ٨- أجنة تنظيف .
- ٩- ملقط .
- ١٠- شوكة علام .

الرسم التخطيطي:

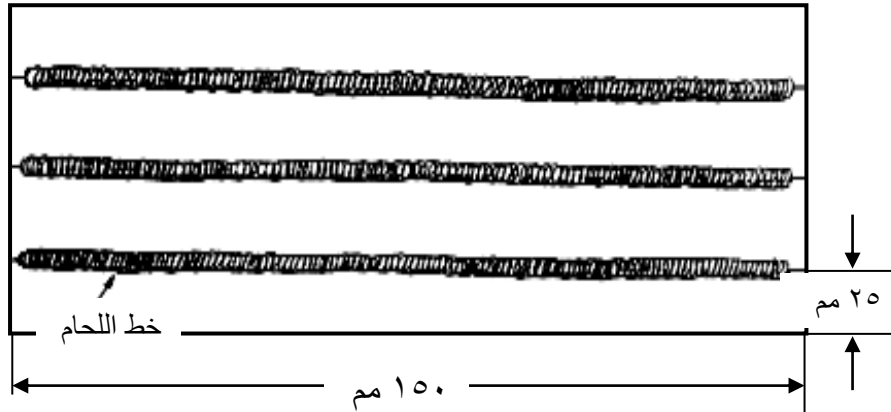

خطوات التنفيذ :

١. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
٢. قم بأعداد وتجهيز قطعة العمل بتنظيفها من الصدأ وتخطيطها بشوكة العلام .
٣. قم بالتنزيب علي الخطوط المطلوبة.
٤. تأكد من التوصيلات ثم أضبط الماكينة علي التيار المناسب لوضع اللحام وسمك المعدن.
٥. ركب سلك اللحام في الماسك (البنسة).
٦. تحذير : قبل البدء بعملية اللحام يجب ارتداء ملابس اللحام الواقية المناسبة وتوفير قناع الوجه علما بأن الأهمال في هذا يؤدي إلى إصابات صحية خطيرة .
٧. شغل الماكينة وأبدأ في عمل خطوط لحام تموجية (بحركة عرضية) في الوضع المسطح ، مع ضبط زاوية العمل علي ٩٠° وزاوية التقدم (٧٠ - ٨٠°) .
٨. كرر ماسبق لعمل ٣ خطوط كما هو موضح بالرسم.
٩. أفصل ماكينة اللحام وأفصل التيار الكهربائي.
١٠. قم بتبريد وتنظيف قطعة العمل وتسليمها للمدرب للتقييم.
١١. أعد العدد والمواد إلى أماكنها ثم نظف مكان عملك.

التمرين رقم (٤) :

عمل وصلة لحام تقابلية (تناكبية) بالقوس الكهربى على قطعتين من الصلب الطري في الوضع المسطح

الهدف :

معرفة كيفية عمل وصلة لحام تقابلية (تناكبية) على قطعتين من الصلب الطري في الوضع المسطح باللحام بالقوس الكهربى.


الخامات المستخدمة :

1. شريحتين من الصلب الطري بمقاس ١٥٠ × ٥٠ مم ، سمك ٦ أو ٨ مم .
2. أسلاك لحام ٣,٢ مم E6013 .

العدد المستخدمة :

- 1- كابينة لحام قوس كهربى (AC/DC) مجهزة بالطاولة و الماكينة والملحقات .
- 2- فرشاة سلك .
- 3- شاكوش تنظيف الخبث .
- 4- مطرقة حديد .
- 5- زراذية مفصلية .
- 6- مهمات وقاية وأمان صناعي .
- 7- زنية علام .
- 8- أجنة تنظيف .
- 9- ملقط .
- 10- شوكة علام .

الرسم التخطيطي:

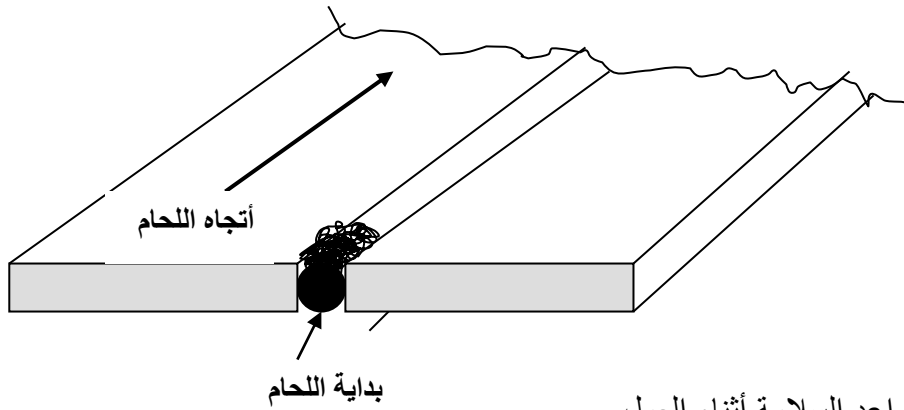

خطوات التنفيذ :

1. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
 2. قم بإعداد وتجهيز القطعتين بتنظيفهما من الصدأ.
 3. وضع القطعتين بشكل تقابلي مع مراعاة أن المسافة بين القطعتين تكون مساوية لقطر الإلكترود.
 4. تأكد من التوصيلات ثم أضبط الماكينة على التيار المناسب لوضع اللحام وسمك المعدن.
 5. ركب سلك اللحام فى الماسك (البنسة).
- تحذير : قبل البدء بعملية اللحام يجب ارتداء ملابس اللحام الواقية المناسبة وتوفير قناع الوجه علما بأن الأهمال فى هذا يؤدي إلى إصابات صحية خطيرة .
6. شغل الماكينة وثبت القطعتين بتثبيتهما عند الطرفين ببنت لحام .
 7. وأبدأ فى عمل خط اللحام الأول فى الوضع المسطح ، مع ضبط زاوية العمل على ٩٠° وزاوية التقدم (٧٠-٨٠°) .
 8. كرر ماسبق وعمل ٣ خطوط متراكبة .
 9. أفصل ماكينة اللحام وأفصل التيار الكهربى .
 10. قم بتبريد وتنظيف قطعة العمل وتسليمها للمدرب للتقييم .
 11. أعد العدد والمواد إلى أماكنها ثم نظف مكان عملك .

التمرين رقم (٥) :

عمل وصلة لحام خارجية بالقوس الكهربائي لقطعتين من الصلب الطري في الوضع المسطح

الهدف :

معرفة كيفية عمل وصلة لحام خارجية لقطعتين من الصلب الطري في الوضع المسطح باللحام بالقوس الكهربائي.


الخامات المستخدمة :

1. شريحتين من الصلب الطري بمقاس ١٥٠ × ٥٠ مم ، سمك ٦ أو ٨ مم .
2. أسلاك لحام ٣,٢ مم E6013 .

العدد المستخدمة :

- 1- كابينة لحام قوس كهربائي (AC/DC) مجهزة بالطاولة و الماكينة والملحقات .
- 2- فرشاة سلك .
- 3- شاكوش تنظيف الخبث .
- 4- مطرقة حديد .
- 5- زراذية مفصلية .
- 6- مهمات وقاية وأمان صناعي .
- 7- زنية علام .
- 8- أجنة تنظيف .
- 9- ملقط .
- 10- شوكة علام .

الرسم التخطيطي:

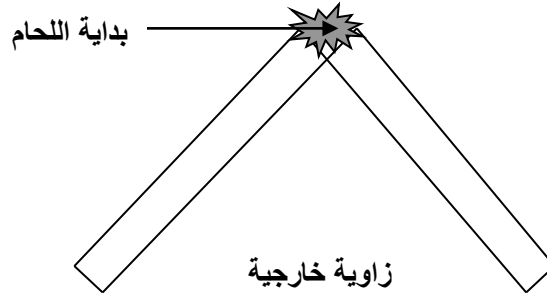

خطوات التنفيذ :

1. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
 2. قم بأعداد وتجهيز القطعتين بتنظيفهما من الصدأ.
 3. وضع القطعتين بشكل زاوية خارجية كما بالشكل ، مع ترك نفاذ مناسب بينهما.
 4. ثبت القطعتين بمنجلة خاصة أو بأى طريقة تحافظ على الزاوية.
 5. تأكد من التوصيلات ثم أضبط الماكينة علي التيار المناسب لوضع اللحام وسمك المعدن.
 6. ركب سلك اللحام في الماسك (البنسة).
- تحذير : قبل البدء بعملية اللحام يجب ارتداء ملابس اللحام الواقية المناسبة وتوفير قناع الوجه علما بأن الأهمال في هذا يؤدي إلى إصابات صحية خطيرة .
7. شغل الماكينة وثبت القطعتين بتثبيتهما عند الطرفين ببنت لحام .
 8. وإبدأ في عمل خط اللحام الأول في الوضع المسطح ، مع ضبط زاوية العمل علي ٩٠° وزاوية التقدم (٧٠ - ٨٠)° .
 9. كرر ماسبق وعمل ٣ خطوط متراكبة .
 10. أفصل ماكينة اللحام وأفصل التيار الكهربائي .
 11. قم بتبريد وتنظيف قطعة العمل وتسليمها للمدرب للتقييم .
 12. أعد العدد والمواد إلى أماكنها ثم نظف مكان عملك .

مهنة: الصيانة الميكانيكية السنة الأولى

٣- عمليات الخراطة البسيطة :

الهدف من الوحدة:

أن يكون المتدرب قادرا علي:

١. إستعمال وتمييز أجزاء المخرطة بطريقة صحيحة وآمنة .
٢. تشغيل المخرطة الزنبة بطريقة صحيحة وآمنة .
٣. ضبط سرعات عمود وإدارة المخرطة .
٤. ضبط سرعات عمود الجر للحصول على التغذية المناسبة .
٥. تنفيذ عمليات الخراطة المختلفة .
٦. التدريب علي إختبارات المعارف النظرية .
٧. تنفيذ التمارين العملية التي تغطي المهارات المطلوبة.

محتويات الوحدة التدريبية:

- المعارف النظرية

١- مقدمة:

٢- الأجزاء الرئيسية والأضافية للمخرطة :

٣- أقلام الخراطة :

٤- تثبيت المشغولات على المخرطة :

التركيب الصحيح للعدة :

٦- معادن العدة القاطعة :

- إختبارات المعارف النظرية .

- التدريبات العملية .

الزمن المقرر لتنفيذ الوحدة: عدد ٤ أسبوع X ٣ أيام X ٨ ساعات يوميا
إجمالي = ٩٦ ساعة

١- مقدمة:

عمليات الخراطة :

هي عملية تشكيل تتم عادة على الأشكال الأسطوانية للحصول على أسطح ذات شكل معين وبمقاسات معينة وذلك بإزالة كمية من المعدن وتكون الأسطح النهائية ذو دقة عالية ودرجة تشطيب جيدة .

المخرطة العامة :

تعتبر المخرطة من أكثر آلات الورش إنتشارا في المجال الصناعي حيث تمكنا من إجراء عدة عمليات تشغيل متعددة ومختلفة عليها مثل الخراط بأنواعه ، القلاووظ بأنواعه ، الخلخلة والشطف ، عمل الترترة والثقب ، السلية . وقد تختلف المخارط من حيث الشكل والحجم والنوع ، المخارط العامة – المخارط الأتوماتيكية – المخارط البرجية – المخارط الرأسية ويمكن تقسيم هذه الأنواع على النحو التالي :- مخارط القطع – المخارط الخاصة إلخ .


تحديد مقاس المخرطة :

يحدد مقاس المخرطة ببعدين أساسيين هما :

١. أكبر قطر يمكن أن يركب على عامود الإدارة ويدور فوق الفرش دون الإصطدام به .
٢. أقصى مسافة بين زنبتين المخرطة يمكن الحصول عليها .

٢- الأجزاء الرئيسية والإضافية للمخرطة :


تتكون المخرطة من أجزاء رئيسية تشكل هيكلها العام كما بالشكل (١) وملحقات أساسية وملحقات إضافية لتقوم بوظيفتها وهذه الأجزاء هي :

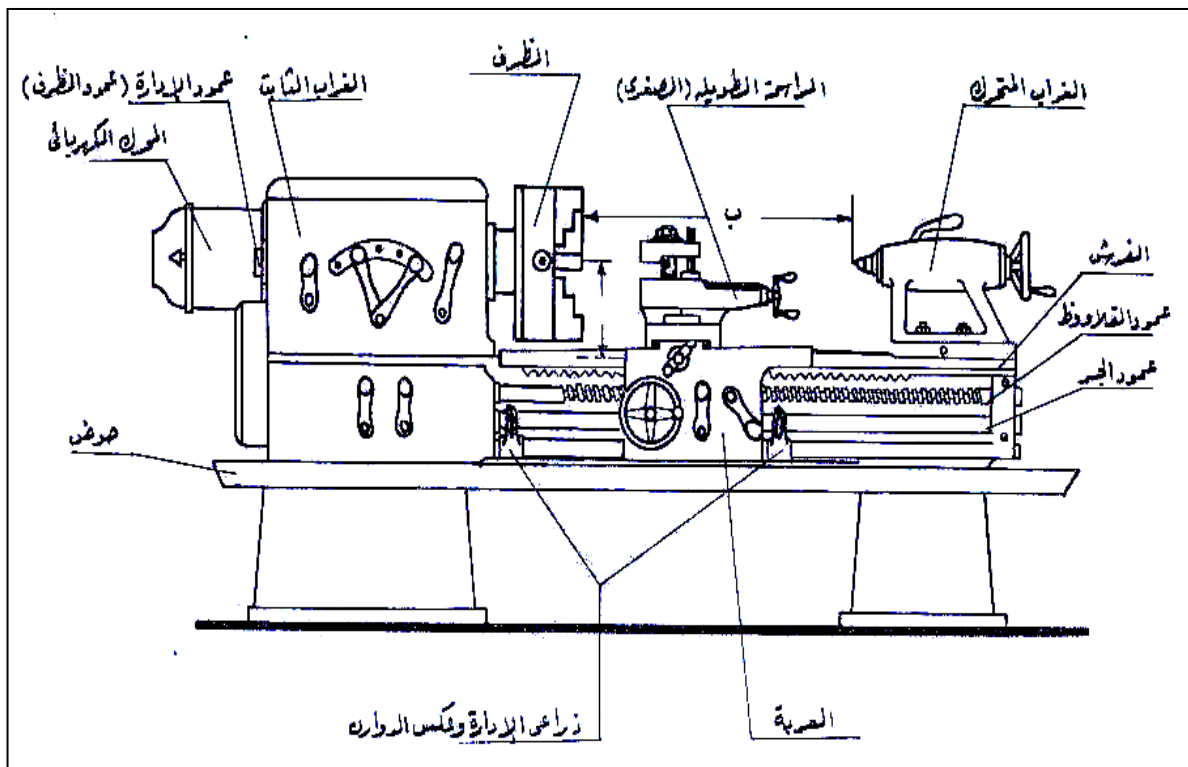

شكل (١)

الفرش :

هو أساس الماكينة الذى ينزلق عليه العربة والغراب المتحرك كما بالشكل (٢) ويضع الفرش من الزهر الجيد ويتركب من عتبتين متصلتين ببعض بواسطة أعصاب ، ويوجد على سطح الفرش ممرات منشورية على شكل حرف (U أو V) تستعمل كدليل لحركة العربة والغراب ويجب أن تكون هذه الأدلة جيدة التشطيب وذلك لتحمل الإحتكاك وعدم التآكل السريع .

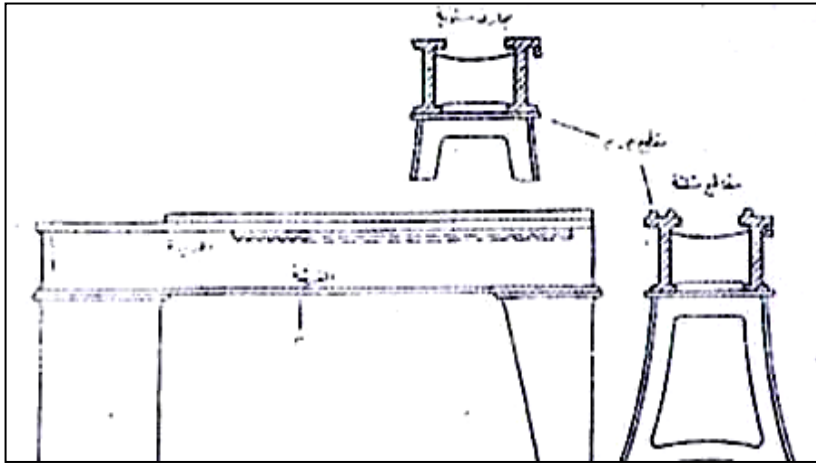

شكل (٢)

ملحوظة :

يجب العناية بالفرش وذلك بتنظيفه من الرايش وسائل التبريد والأتربة وتزييته بزيت خفيف لمنع الصدأ والتآكل

الغراب المتحرك :

يعتبر من الأجزاء الهامة فى المخرطة الزنبية وذلك لوظيفته الهامة وهى :

- سند المشغولات الطويلة .
- عمل السلبة للمشغولات الطويلة .
- عمليات الثقب والتخویش والبرغلة .


ويصنع الغراب المتحرك من الزهر الجيد ويتكون من جزئين أساسيين كما بالشكل (٣) هما :

القاعدة :

هى الجزء الذى يتحرك على أدلة الفرش بالإنزلاق وتثبت على الفرش بواسطة صمولتين .

الجسم :


هو الجزء المركب على القاعدة ومركب به جلبة مثبتة بداخلها الجشمة التى يدور بداخلها عامود مقلوظ بواسطة طارة وبالطرف الأخر من الجلبة توجد سلبة داخلية لإمكان تركيب الزنبية وظرف المثقاب .

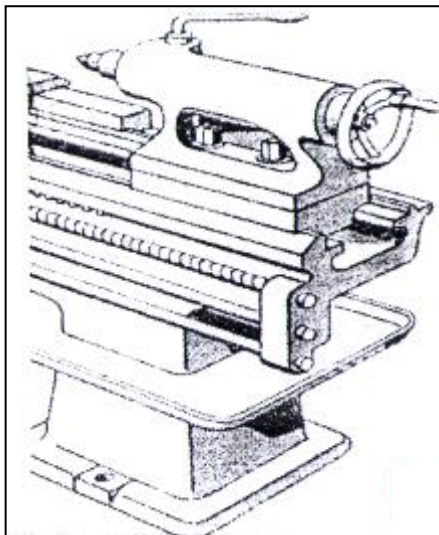

شكل (٣)

الغراب الثابت :

بواسطته تنقل الحركة الآتية من الموتور الكهربى إلى عدة أعمدة داخل صندوق مركب عليها مجموعة من التروس المختلفة لعدد الأسنان والأقطار تعمل على (زيادة أو خفض) سرعة الماكينة ، وتنتهى هذه الأعمدة بعمود رئيسى يسمى عمود الإدارة (عمود القلب) كما بالشكل (٤) .

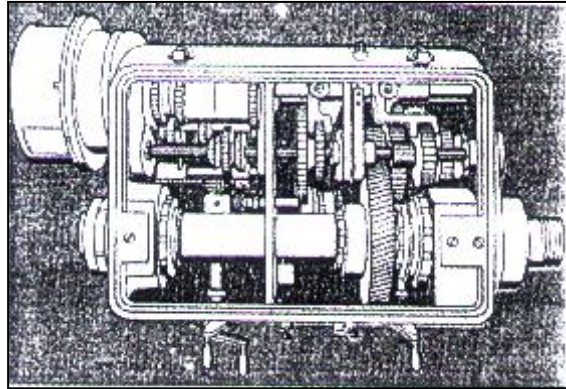

شكل (٤)

عمود الإدارة :

ويعتبر الجزء الرئيسى فى الغراب الثابت وهو الحامل للظرف أو الصنية التى تربط عليها الشغلة لإعطائها الحركة الدورانية أمام الحد القاطع ، ويأخذ عمود الإدارة حركته من مجموعة التروس الموجودة بالصندوق . ويصنع من صلب على الكربون المقسى والمراجع حراريا بعد تشكيله وتجليخ مواضع تركيب كراسى المحاور التى سيحمل عليها .

ملحوظة :

يصنع عامود الإدارة مجوفا وذلك :

- لخفة وزنه .
- لإمكان تشغيل الأعمدة الطويلة .
- لضمان سرعة تبريده .

فينتهى بسلسلة داخلية لإمكان تركيب الذنبة ، وخارجيا بسن قلاووظ لتركيب الظرف أو الصنية عليه .

صندوق التغذية :

يستعمل للحصول على تغذيات متعددة لكل من عامود الجر ، وعامود القلاووظ وتأتى الحركة إليه بواسطة تروس التغيير التى تأخذ حركتها من صندوق السرعات ، ويتكون صندوق التغذية من مجموعة أعمدة مركب عليها مجموعة تروس تسمى (تروس نورتن).

العربة :

وهي من أهم الأجزاء الرئيسية للمخرطة والتي تتحرك طوليا على ممرات الفرش حاملة عليها الرواسم والعدة القاطعة وتتكون من :

١. لوحة تروس العربة

هي الجزء الأمامي للعربة والمحتوى على مجموعة التروس التي تعشق بالجريدة المسننة بواسطتها تعطى التغذية اليدوية أو الميكانيكية لعمود الجر أو عمود القلاووظ (المرشد) أو التغذية العرضية للراسمة .

٢. السرج

هو الجزء المركب عرضيا على فرش المخرطة والذي يتحرك على أدلتها المنشورية وينزلق فوقه الراسمة العرضية بواسطة مشقبيتين غنفاييتين .

٣. الراسمة العرضية

هو الجزء العلوى للسرج والذي يتحرك حركة عرضية للأمام والخلف .

٤. الراسمة العليا (الصغرى)

وهي ذات حركة طولية ، عدلة ، مائلة ، وتستخدم في عمل السلبيات القصيرة ومدرجة بتدرج دائرى يمينا ويسارا .

٥. صندوق رباط العدة (المقلمة)

هو الجزء العلوى فوق الراسمة الصغرى ويحتوى على مسامير لربط العدة القاطعة ويمكن للمقلمة التحرك حركة دائرية حول محورها ، وصندوق العدة إما أن يكون ذا شوكة لربط عدة قطع واحدة ، أو صندوق مربع لربط عدد أربعة أقلام .

الملحقات الأساسية للمخرطة :

- الذنب .
- صنية ومفتاح دوارة .
- المخنقة الثابتة .
- المخنقة المتحركة .
- الجلبة المسلوبة .
- مفتاح ظرف .
- مفتاح مقلمة .
- مفاتيح بلدى .
- مفاتيح السن .

المعدات الإضافية :

- جهاز تبريد .
- جهاز إنارة .
- جهاز خراطة السلبية .
- صندوق خاص للعدة (مقلمة خاصة) .
- حاجز وقائى .
- حاجز إيقاف العربة والراسمة العرضية .

ملحوظة هامة :


يجب على المتدرب التدريب على إستخدام أجهزة القياس المختلفة الخاصة بورشة الخراطة وأهمها القدمة ذات الورنية والميكروميتر ومراجعة الوحدة الأولى (أدوات القياس والشنكرة والعلام) وذلك لإمكان قياس أبعاد الخامات والمشغولات والأبعاد المطلوبة .

٣- أقلام الخراطة :

هى أدوات القطع التى تستخدم لتشغيل وتشكيل المعادن حسب المواصفات والأبعاد المطلوبة .

عناصر قلم الخراطة :

- أ- الرأس : هو الجزء الذى يجهز لإجراء عملية القطع فى الشغلة .
- ب- الساق : هو الجزء الذى يربط فى صندوق العدة (المقلمة) . كما بشكل (٥)

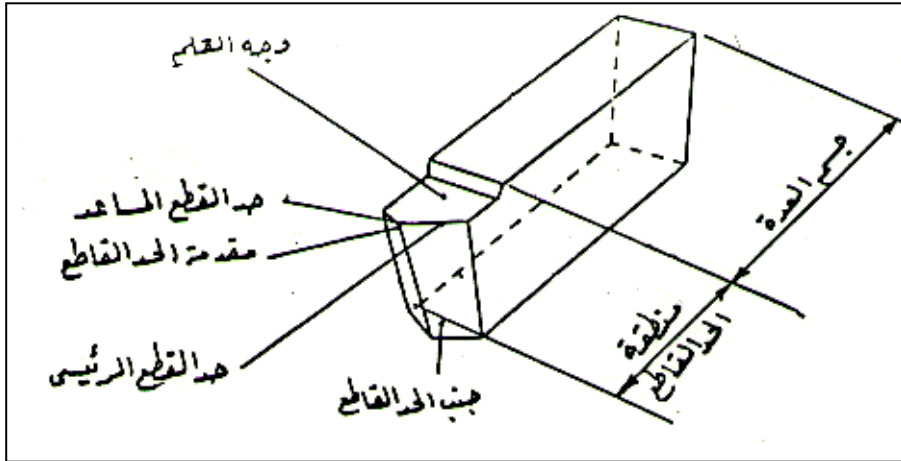

شكل (٥)

طرق تحديد أنواع عدة القطع للمخرطة :

(١) بالنسبة لإتجاه القطع :

- أ- قطع محورى : ويتم عن طريق تقدم العدة موازيا لخط محور الشغلة الدائرة .
- ب- قطع قطرى : ويتم عن طريق تقدم العدة عموديا على خط محور الشغلة الدائرة .

(٢) بالنسبة للإتجاه الرئيسى للحد القاطع :

- أ- قلم يمين : إذا كانت العدة متجهة من اليمين إلى اليسار أى من جهة الغراب المتحرك إلى الغراب الثابت .
- ب- قلم شمال : إذا كانت العدة متجهة من اليسار إلى اليمين أى من جهة الغراب الثابت إلى الغراب المتحرك .

(٣) بالنسبة لإستخدام العدة :

- أ- إزالة الرايش : ويكون ذلك للقطع الغير محدد الشكل . (كروته)
- ب- التشكيل : ويكون ذلك للقطع الذى يعطينا الشكل المطلوب (تصفية)

(٤) بالنسبة لإتجاه التشغيل :

- أ- عدد خارجية : وتستخدم للخراط الخارجى وتسوية الأوجه أو لقطع القلاووظ الخارجى .
- ب- عدد داخلية : وتستخدم للخراط الداخلى وتسوية الأوجه أو لقطع القلاووظ الداخلى .

(٥) بالنسبة لطبيعة عملية القطع :

- أ- عدد للتخشين
- ب- عدد للتنعيم
- ج- عدد للتشطيب

(٦) بالنسبة لصناعة العدة :

- أ- قلم من قطعة واحدة : ويتم تشكيله بالحدادة ويصنع من الصلب الكربونى أو الصلب الأبيض .
- ب- قلم ذو لقم ملحومة : مثل لقم الكربيدات

الزوايا الرئيسية للعدة القاطعة :

الزوايا الأساسية :

زاوية الخلوص α (ألفا)

هي الزاوية الموجودة في وجه العدة القاطعة من الأمام وتعمل على حدية الحد القاطع وتخليص سطح العدة من السطح المشغل وتقل في المعادن الصلبة وتزيد في المعادن الطرية .

زاوية الجرف σ (جاما)


هي الزاوية الموجودة أعلى العدة القاطعة ومهمتها سهولة إنزلاق الرايش وتقل في المعادن الصلبة وتزيد في المعادن الطرية .

زاوية الحد β (بيتا)

هي الزاوية المحصورة بين زاويتي الخلوص والجرف وتكمل 90° ومرتبطة بصلابة المعدن المقطوع ومعدن العدن القاطعة وتقوم بعملية القطع .

أنواع أقلام الخراطة وإستعمالها :

الشكل (٦) يوضح أنواع وأشكال أقلام الخراطة الشائعة

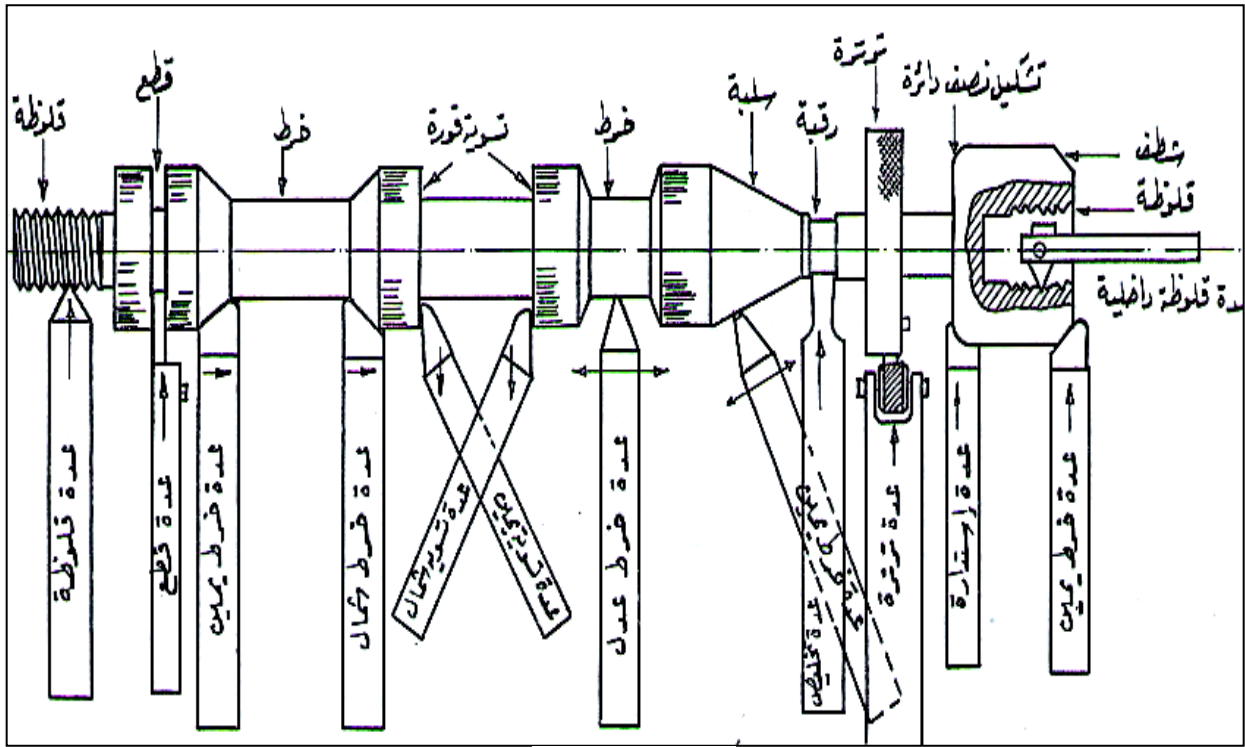

شكل (٦)


٤- تثبيت المشغولات على المخرطة :

- تجهز كل مخرطة بأجهزة وأدوات لربط أو تثبيت آلات القطع والخامات المراد تشغيلها ، ويجب أن تكون هذه الأجهزة قوية وسهلة الإستعمال ويتم هذا بإحدى الطرق الآتية :
- التثبيت بين ذنبتين مع إستعمال صينية ومفتاح دوارة .
 - التثبيت فى الظرف .
 - التثبيت على الصينية مع إستعمال أدوات الربط المساعدة .

التثبيت فى الظرف :

أ- الظرف المركزى ذو الثلاث فكوك

ويستخدم فى ربط المشغولات الدائرية والمسدسة وتتمركز الشغلة بدقة من ٠,٠٦ إلى ٠,١ مم كما بالشكل (٧)

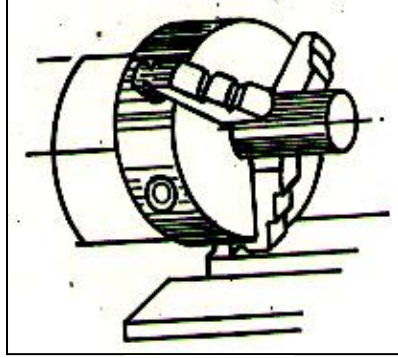


شكل (٧)

ولا يمكن عكس تركيب الفكوك لربط المشغولات من الداخل لذلك يزود بثلاث فكوك إضافية .

ب- الظرف المركزى ذو الأربع فكوك


ويستعمل فى حمل المشغولات الدائرية ، والمربعة ، والمثلثة كما بالشكل (٨)

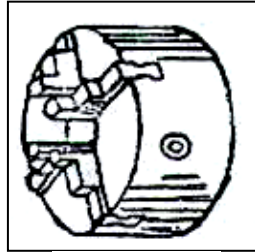

شكل (٨)

٥- التركيب الصحيح للعدة :

الشكل (٩) يوضح الوضع الصحيح لتركييب قلم الخراطة

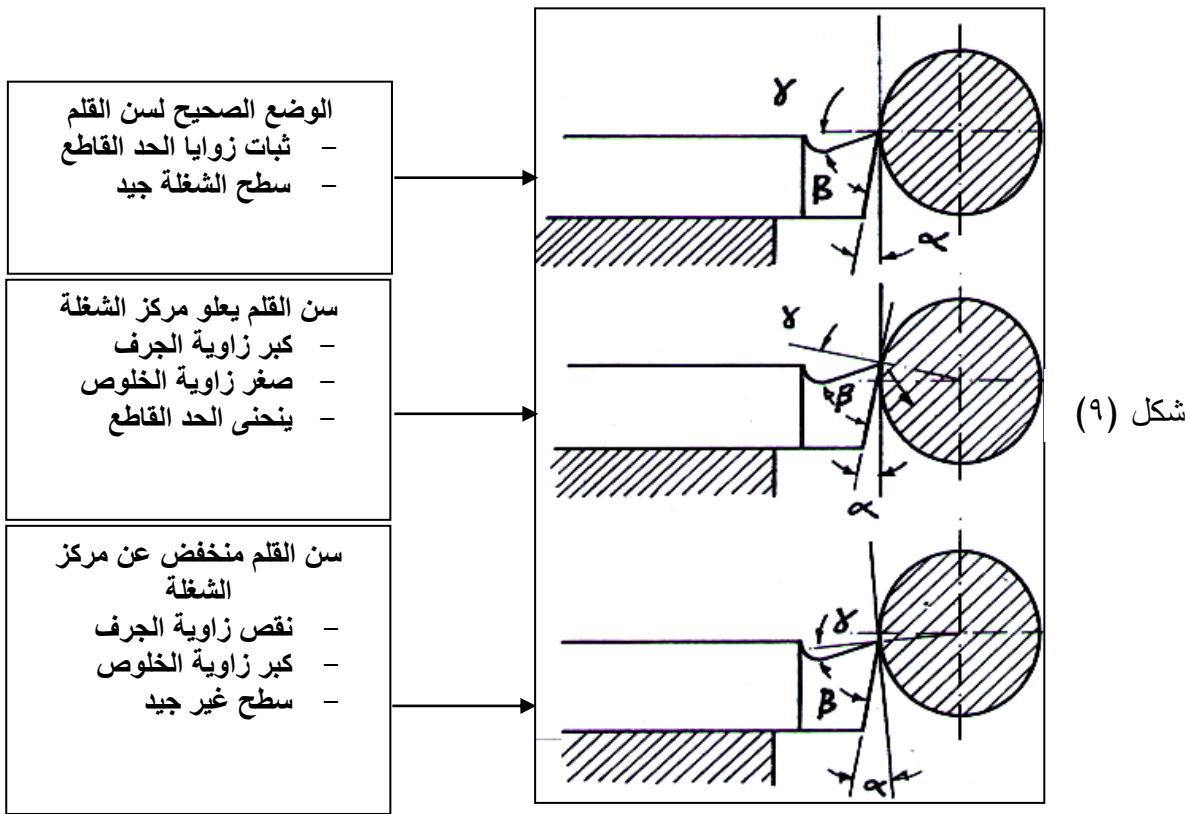

الوضع الصحيح لسن القلم
- ثبات زوايا الحد القاطع
- سطح الشغلة جيد

سن القلم يعلو مركز الشغلة
- كبر زاوية الجرف
- صغر زاوية الخلوص
- ينحني الحد القاطع

سن القلم منخفض عن مركز
الشغلة
- نقص زاوية الجرف
- كبر زاوية الخلوص
- سطح غير جيد

٦- معادن العدة القاطعة :

١. الصلب الكربوني

ويستعمل لتشغيل المعادن الطرية وفي السرعات المنخفضة ، ويشكل بالحدادة .

٢. صلب السرعات العالية

ويستعمل لتشغيل المعادن الطرية ويشكل بالتجليخ .

٣. الأستيليت

وهي سبيكة لا حديدية ، ويتحمل سرعات القطع العالية ، ولكنه قابل للكسر عند الصدمات .

٤. الكريبيدات

ويتحمل السرعات العالية ، ويجلخ على أحجار خاصة ، وقابل للكسر عند الصدمات .

٥. السيراميك

مصنوعة من أكسيد الألومنيوم رخيص الثمن ، ولكنها أكثر كثافة لذلك تستخدم في عمليات التشطيب .

٦. الماس

وهي غالية الثمن ، وتستعمل عندما تكون الأبعاد المطلوبة متناهية في الدقة والسطح المطلوب يكون في لمعان المرآة .

٢) إختبارات المعارف النظرية
■ اجب على جميع الأسئلة الآتية :

أولاً :

ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية

١) يعمل ثقب الذئبة (سنتر دريل) فى وجه الشغلة كالاتى :

- أ) بثقب على ماكينة الثقب .
- ب) بتركيب البنطة فى الغراب المتحرك وربط الشغلة فى ظرف المخرطة .
- ت) بثقبه على الفريزة الرأسية .
- ث) جميع الطرق السابقة ممكنة .

٢) الطريقة المأمونة والسريعة لإزالة الرايش من المخرطة تكون بواسطة :

- أ) الحرق المبللة .
- ب) الأيدي .
- ت) فرشاة الرايش .
- ث) نفخ الهواء .

٣) نظراً للحرارة العالية المتولدة عن القطع بالسرعات العالية , يجب عليك :

- أ) أيقاف المخرطة بصفة متكررة أثناء العمل .
- ب) تقليل سرعة القطع .
- ت) استعمال سوائل التبريد .
- ث) تبريد المخرطة بالهواء المضغوط .

٤) يتم ضبط الشغلة بين الذئبتين :

- أ) قبل عمل ثقبى الذئبة .
- ب) قبل خرط القطعة الأولى .
- ت) بعد خرط كل قطعية .
- ث) جميع ما سبق صحيح .

٥) فتيل الجر هو جزء من أجزاء المخرطة ووظيفته :

- أ) يغذى القلم عمودياً على محور المخرطة .
- ب) نقل القدرة من صندوق التروس للعربة .
- ت) نقل القدرة من صندوق التروس للغراب المتحرك .
- ث) يحمل جميع أجزاء المخرطة .

٦) الغراب المتحرك جهاز يركب على المخرطة ووظيفته :

- أ) تثبيت القلم عمودياً على محور المخرطة .
- ب) توفير سناده للشغلة على محور المخرطة .
- ت) نقل القدرة من صندوق التروس للعربة .
- ث) حمل الرأسامين العرضية والمركبة .

٧) وقاية العين ضرورية في حالة ما إذا كان :

- أ) الرأس المتكون حلزوني متصل .
- ب) الرأس متقطع ومتطاير .
- ت) الرأس متفتت .
- ث) كل ما سبق صحيح .

٨) الغرض من عمل خلوص للحد القاطع :

- أ) زيادة عمق القطع .
- ب) تسهيل عملية القطع .
- ت) تبريد الحد القاطع .
- ث) خفض سرعة التغذية .


ثانياً :

اكمل الجمل الآتية بوضع الكلمة / العبارة المناسبة في المكان الخالي

- (١) يقطع قلم الخرط اليميني فى اتجاه بينما يقطع القلم اليسارى فى اتجاه
- (٢) يستخدم فى القلوطة الخارجية
- (٣) يستخدم فى القلوطة الداخلية
- (٤) يستخدم عمود الإدارة فى نقل وهو عمود مصنوع من
- (٥) يقوم عمود الجر أما عمود المرشد فيستخدم لحركة
- (٦) تستخدم أدلة الفرش الانزلاقية فى وتوجيه
- (٧) من أدوات تثبيت المشغولات عند خرطها , ,
- (٨) تقصير طول الشغلة يسمى وتخفيض قطرها يسمى
- (٩) التغذية فى المخرطة هى مقدار الحركة للحد القاطع أثناء دورة واحدة للشغلة .
- (١٠) اذا حدثت رجفة فى السطح المخروط فإن العلاج هو سرعة دوران عمود الظرف.
- (١١) الجزء الذى ينقل القدرة من الغراب الثابت إلى العربة هو
- (١٢) اللولب مجرى منتظم المقطع مقطوع فى السطح الخارجى لجسم اسطوانى .
- (١٣) الخطوة هى المسافة بين نقطتين على متتاليتين .
- (١٤) التقدم هو المسافة التى يتقدمها اللولب محور باقى واحدة .

ثالثاً:

اكتب إسم كل قلم المبين بالرسم بالترتيب من اليمين إلى اليسار مستعينا بالكلمات الموجودة بالجدول الموجود أسفل الرسم

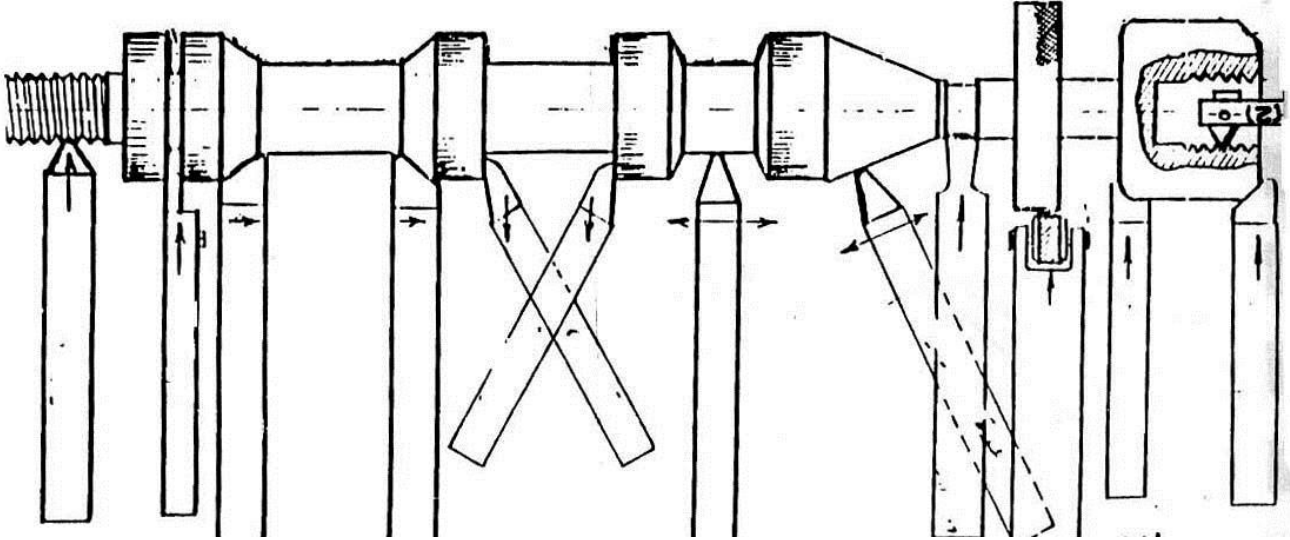

أ- قلم ترتره	ح- قلم قلوطة داخلية
ب- قلم تخليص	ط- قلم قلوطة خارجية
ج- قلم تسوية شمال	ي- قلم استدارة
د- قلم خرط يمين	ك- قلم خرط عدل
هـ- قلم تسوية يمين	ل- قلم خرط يمين
و- قلم خرط شمال	م- قلم خرط يمين
ز- قلم قطع	

الإجابات النموذجية:

أولاً:

رقم السؤال	الإجابة
١	ث
٢	ت
٣	ت
٤	ت
٥	ب
٦	ب
٧	ث
٨	ب

ثانياً:

رقم السؤال	الإجابة
١	اليسار / اليمين
٢	لقمة قلاووظ
٣	ذكر قلاووظ
٤	الحركة الرئيسية للشغلة / الصلب السبائكي المصلد
٥	بالتغذية الطولية والعرضية / العربية
٦	حمل / حركة كل من العربية والغراب المتحرك
٧	الظرف , مفتاح الدوارة , الصينية
٨	تسوية وجه / خرط
٩	الجانبية
١٠	خفضه
١١	فتيل الجر
١٢	حلزوني
١٣	متناظرين / سنتين
١٤	لفة


ثالثاً: رموز الأقلام حسب ترتيبها بالرسم من اليمين إلى اليسار :
(ح - ع - ي - أ ب - ل - ك - هـ - ج - و - م - م - ز - ط)

الهدف :

يكون المتدرب قادرا على الآتى :

- تجهيز المخرطة الذنبية للتشغيل بطريقة صحيحة وأمنة .
- إختيار أدوات القطع اللازمة للتشغيل .
- إختبار ومراجعة أدوات القياس اللازمة لإجراء عملية القياس .
- إستعدادال الوجهين (القورتين) وضبط الطول المطلوب بالرسم بطريقة صحيحة وأمنة .
- تحديد مركزى الشغلة وتقبةم ببنطة المراكز (سنتر دريل) .
- إختيار سرعة القطع والتغذية المناسبة فى التشغيل .
- تنفيذ الخراط العدل الخارجى ويكون الشكل المخروط إسطوانيا . ولا يكون (الشكل المخروط غير مستدير أو بيضاوى) (السطح المخروط يكون مسلوبا) .
- التشطيب الجيد ودقة الأبعاد المطلوبة .

الرسم التخطيطى:

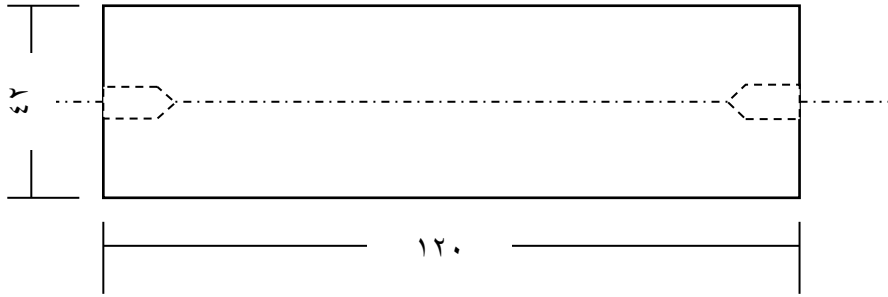

الأبعاد بالمليمترات ، التفاوت $\pm 0,1$ مم ، التشطيب 3 ▼

الخامات :

١. حديد صلب طرى قطر ٥٠ مم ، طول ١٣٥ مم .
٢. ورق رسم هندسى (منسق به الرسومات المطلوب تنفيذها) .

العدد والأدوات :

١. مخرطة ذنبية .
٢. مسطرة صلب ٣٠٠ مم .
٣. قدمة ذات ورنية دقة ٠,١ مم .
٤. قلم خراط عدل جنب يمين .
٥. بنطة مراكز ٤ مم (سنتر دريل) .
٦. ظرف مثقاب .
٧. ذنبية مورس للغراب المتحرك .
٨. لينات .
٩. مفتاح ظرف ، ومفتاح مقلمة .
١٠. مفتاح بلدى لتثبيت قاعدة الغراب المتحرك بالفرش .
١١. مبرد مبطط .

خطوات التنفيذ :


الخطوة	طريقة التنفيذ
التجهيز	تجهز المخرطة الزنية (للتشغيل) ، ضبط صندوق السرعات ، صندوق التغذية ، تجهيز آلات القطع المستخدمة وربطها جيدا على محور الشغلة) تجهز أدوات القياس اللازمة لإجراء عملية القياس .
قياس الخامة	يقاس طول الخامة بالقدم الصلب ويحدد طول المعدن المزال يقاس قطر الخامة بالقدمة ويحدد سمك المعدن المزال
إستعداد القورة	تربط الخامة جيدا بالظرف ويكون بروز الخامة من ١ سم : ٢ سم ويستعدّل الوجه الأول
ثقب المركز	يثبت الغراب المتحرك على البعد المناسب بالفرش ويركب ظرف مثقاب بقلب الغراب به سنتر ٤ مم ويتم ثقب الوجه
تصفية قطر ٤٢ مم	تربط الخامة من طرفها وتسد بزنبه الغراب بحيث يكون الطول البارز أكثر من الطول المطلوب بالرسم ويصفى على قطر ٤٢ مم
تصفية الطول ١٢٠ مم	تقلب الخامة ويستعدّل الوجه الثانى حتى طول ١٢٠ مم ويتم ثقبه بسنتر ٤ مم
التشطيب	نكسر سوك التمرين من الجانبين بمبرد مبسط

التمرين رقم: (٢): خراط جلبة عدلة

الهدف :

يكون المتدرب قادرا على الآتى :

- تجهيز المخرطة للتشغيل بطريقة صحيحة وأمنة .
- الإختيار الصحيح لسرعات القطع والتي تناسب عمليات التشغيل .
- الإختيار الصحيح لعمق القطعة والتغذية التي تناسب كل عملية من عمليات التشغيل .
- إستخدام أدوات القطع بطريقة صحيحة وأمنة .
- الإختيار الصحيح لمقاسات البنط المستخدمة وإجراء عملية الثقب بطريقة صحيحة وأمنة .
- تصفية طول الجلبة مع توازى الوجهين (القورتين) .
- تنفيذ الخراط العدل الداخلى بطريقة صحيحة وأمنة .
- عدم تغيير محور الجلبة أثناء القطع الخارجى والداخلى .
- التشطيب الجيد مع دقة الأبعاد المطلوبة .

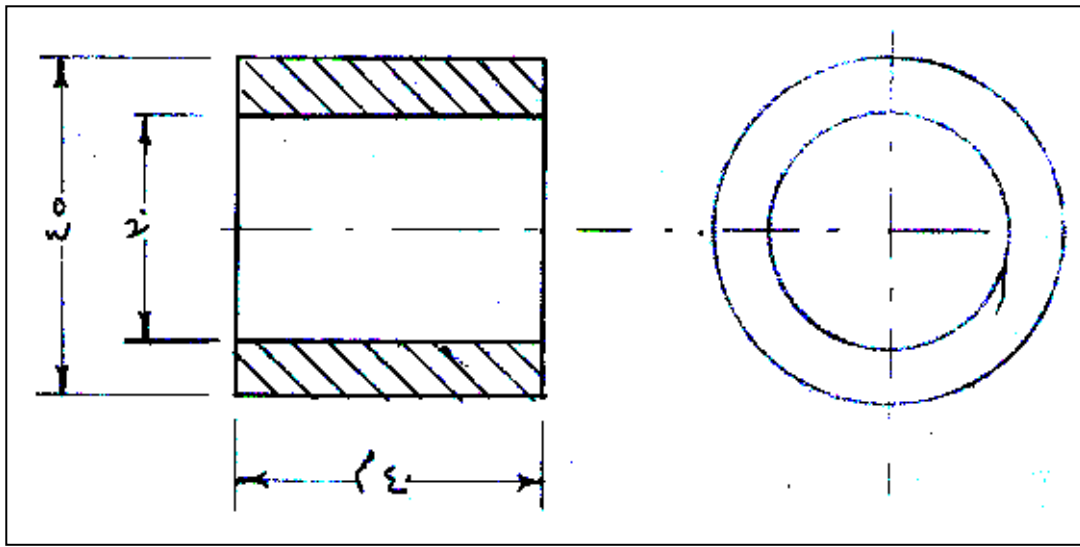

الأبعاد بالمليمترات

التفاوت العام $\pm 0,1$ مم

التشطيب ٣ ▼

الخامات :

- ١ . حديد صلب طرى قطر ٥٠ مم ، طول ٥٠ مم .
- ٢ . ورق رسم هندسى (منسق به الرسومات المطلوب تنفيذها) .

العدد والأدوات :

- ١ . مخرطة ذنبة .
- ٢ . قدمة ذات ورنية دقة ٠,١ مم .
- ٣ . قلم خراط عدل جنب يمين .
- ٤ . قلم خراط عدل داخلى .
- ٥ . بنطه مراكز ٤ مم .
- ٦ . بنط صلب كربونى مقاسات ١٠ مم ، ١٥ مم ، ٢٠ مم ، ٢٥ مم .
- ٧ . ظرف مثقاب .
- ٨ . ذنبة مورس ؟ للغراب المتحرك .

٩. لينات .
 ١٠. مفتاح ظرف ، ومفتاح مقلمة .
 ١١. مفتاح بلدى لتثبيت قاعدة الغراب المتحرك بالفرش .
 ١٢. مبرد مبطط لكسر السوك .

خطوات التنفيذ :


الخطوة	طريقة التنفيذ
التجهيز	تجهز المخرطة للتشغيل (ضبط السرعة - ضبط التغذية) إختيار أدوات القطع اللازمة للتشغيل وربطها جيدا على المحور مراجعة وتجهيز أدوات القياس اللازمة لإجراء عملية القياس
قياس الخامة	يقاس طول الخامة بالقدمة ذات الورنية ويحسب كمية المعدن المزال
إستعداد الوجه وسنفرته	تربط الخامة بالظرف جيدا ويستعدل وجهها وتثقب بينز دريل ٤ مم
تصفية القطر الخارجى على ٤٥ مم	تربط الخامة من طرفها وتسند بذنبه الغراب بحيث يكون الجزء البارز أكبر من ٤٠ مم ويصفى القطر الخارجى على ٤٥ مم
تصفية الطول على ٤٠ مم	تقلب الخامة وتستعدل من الجهة الأخرى حتى طول ٤٠ مم
الثقب	تظل الخامة مربوطة وتثقب بينط ١٠ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٥ مم
الخرط الداخلى على قطر ٣٠ مم	تظل الخامة مربوطة وتصفى من الداخل على قطر ٣٠ مم
التشطيب	تشطب الجلبة تشطيبا جيدا من الخارج والداخل

رقم التمرين : (٣): خراط عامود مدرج

الهدف :

يكون المتدرب قادرا على الآتى :

- الإختيار الصحيح لسرعة القطع والتغذية وعمق القطع .
- الإختيار الصحيح لأدوات القطع المستخدمة .
- إستخدام تدريج العربة فى تحديد الأطوال (القطع المحورى) .
- إستخدام تدريج الراسمة العرضية عند خراط الأقطار (القطع القطرى) .
- ترتيب خطوات التشغيل لتنفيذ الخراط التدريجى الخارجى بطريقة صحيحة وأمنة .
- التقليل فى وقت التشغيل بإختصار عدد مرات القياس .
- التشطيب الجيد مع دقة الأبعاد .

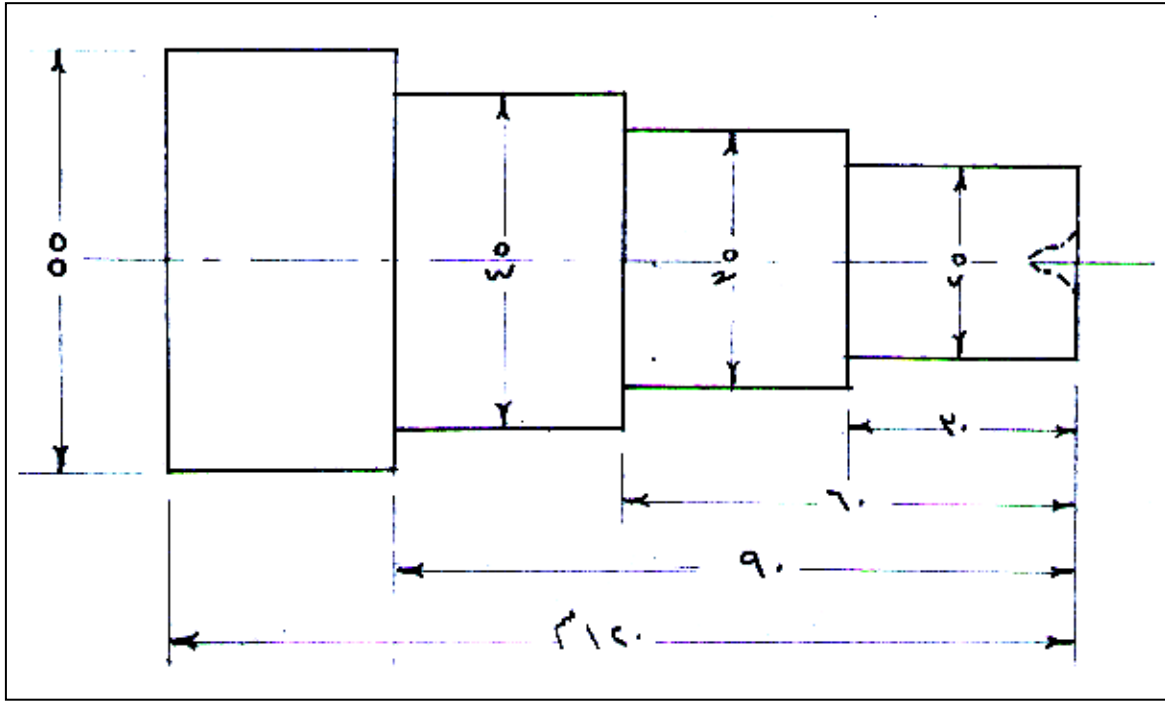

الأبعاد بالمليمترات

التفاوت العام $\pm 0,1$ مم

التشطيب ٣ ▼

الخامات :

١. حديد صلب طرى قطر ٦٠ مم ، طول ١٢٥ مم .
٢. ورق رسم هندسى (منسق به الرسومات المطلوب تنفيذها) .

العدد والأدوات :

١. مخرطة ذنبة .
٢. مسطرة صلب ٣٠٠ مم .
٣. قدمة ذات ورنية دقة ٠,١ مم .
٤. قلم خراط عدل جنب يمين .
٥. بنطة مراكز ٥ مم .

٦. ظرف مثقاب .
٧. ذنبة مورس ؟ للغراب المتحرك .
٨. لينات .
٩. مفتاح ظرف ، ومفتاح مقلمة .
١٠. مفتاح بلدى لتثبيت قاعدة الغراب المتحرك .
١١. مبرد مبطط .

خطوات التنفيذ :

الخطوة	طريقة التنفيذ
التجهيز	تجهز المخرطة للتشغيل (ضبط سرعات عمود الإدارة - عمود الجر) تجهيز آلات القطع المستخدمة وتربط جيدا على محور الشغلة تجهيز أدوات القياس المستخدمة لإجراء عملية القياس
قياس الخامة	يقاس طول الخامة بالقدم ، وقطر الخامة بالقدمة ويحسب سمك المعدن المزال
تصفية الطول على ١٢٠ مم	تربط الخامة بالطرف جيدا ويستعدّل الوجه الأول ثم تفكّ ويقاس طول الخامة ويحسب الطول الزائد ويزال في إستعدادال الوجه الثانى
ثقب المركز	يثبت الغراب على الفرش بمسافة مناسبة ويركب به ظرف مثقاب به بنطة مراكز ٤ مم ويثقب وجه التمرين
تصفية قطر ٥٥ مم	يقلب التمرين ويصفى طول ٣٠ مم على قطر ٥٥ مم
تصفية قطر ٤٥ مم بطول ٩٠ مم	يربط التمرين على القطر ٥٥ (المخروط) ويسند بذنبة الغراب ويصفر تدريج العربة بعد أخذ مماس بالوجه ويصفر تدريج الراسمة العرضية بعد أخذ مماس بالسطح ويصفى طول ٩٠ مم على قطر ٤٥ مم
تصفية قطر ٣٥ مم بطول ٦٠ مم	يظل التمرين كما هو ويصفى طول ٦٠ مم على تدريج العربة بقطر ٣٥ مم بإضافة ١٠ مم على تدريج الراسمة
تصفية قطر ٢٥ مم بطول ٣٠ مم	يصفى طول ٣٠ مم على تدريج العربة بقطر ٢٥ مم بإضافة ١٠ مم على القراءة الموجودة على تدريج الراسمة
التشطيب	تكسر سوك الأقطار لإزالة أى حواف مسننة

مهنة: الصيانة الميكانيكية السنة الأولى

٥- عمليات القشط والتفريز والتجليخ البسيطة:

الهدف من الوحدة: أن يكون المتدرب قادراً علي:

١. إستعمال وتمييز أجزاء ماكينات الورش بطريقة صحيحة وآمنة .
٢. تشغيل ماكينات الورش بطريقة صحيحة وآمنة .
٣. ضبط سرعات عمود وإدارة ماكينات الورش.
٤. تنفيذ عمليات القشط والتفريز والتجليخ المختلفة .
٥. التدريب علي إختبارات المعارف النظرية .
٦. تنفيذ التمارين العملية التي تغطي المهارات المطلوبة.

محتويات الوحدة التدريبية:

- المعارف النظرية

١- عمليات القشط البسيطة:

- ١- مقدمة ومبادئ أساسية:
- ٢- أنواع ماكينات القشط وضبطها وتشغيلها.
- ٣- المقشطة النطاحة (الأجزاء الأساسية والملحقات)
- ٤- النظام المرفقي للحركة الترددية للتمساح
- ٥- تثبيت المشغولات على المقشطة
- ٦- اختيار نوع وحجم قلم القطع طبقاً للعملية المطلوبة

٢- عمليات عمليات التفريز البسيطة:

- ١- مقدمة ومبادئ أساسية:
- ٢- أنواع ماكينات الفريز وضبطها وتشغيلها.
- ٣- عمليات التفريز
- ٤- عناصر عملية التفريز
- ٥- إختيار قطر السكينة
- ٦-

٣- عمليات عمليات التجليخ البسيطة:

- ١- مقدمة
- ٢- أنواع ماكينات التجليخ.
- ٣- أستخدامات ماكينة التجليخ العمودي

- إختبارات المعارف النظرية .

- التدريبات العملية .

الزمن المقرر لتنفيذ الوحدة: عدد ٧ أسبوع X ٣ أيام X ٨ ساعات يوميا
إجمالي = ١٨٦ ساعة

المعارف النظرية:

١- عمليات القشط البسيطة:

١- مقدمة ومبادئ أساسية:

التعريف و المصطلحات الفنية:

القشط : هو إزالة جزء من سطح الشعلة بواسطة قلم خاص يتحرك حركة ترددية مستقيمة أثناء السقوط الفعال للمقشطة.

القائم : الهيكل الرئيسى لجسم المقشطة ويحتوى من أعلا على مجرى أفقى ومن الأمام دلائل إنزلاق رأسية ومن الداخل على آلية الحركة الترددية ويرتكز على قاعدة مناسبة.

الرأس النطاحة : تركيبه خاصة تثبت على مقدمة التماسح وتحتوى على حامل القلم والراسمة والصندوق المفصلى وعليها تدريج زاوى يمكن إمالتها حول محورها ١٨٠° .

التماسح : جسم له تصميم خاص ينزلق فى حركة ترددية مستقيمة فى المجرى الأفقى الموجود بأعلا القائم ويستمد حركته من آلية الحركة الترددية.

الراسمة : الجزء الذى يتحكم فى حركة التغذية الرأسية لعدة القطع أثناء مشوار القطع ويحتوى على فتيل لرفع وخفض عدة القطع مزودة بجلبة ميكرومترية للتغذية الدقيقة.

العربة المستعرضة : كتلة زلافة لها من الجهة الأمامية مجرى انزلاق أفقى تتحرك عليها الصينية حركة عرضية ومن الخلف مجرى انزلاق رأسية معشقة مع دلائل الانزلاق الأمامى.

الصينية : كتلة مكعبة الشكل محفور على اسطحها مجرى حرف (T) وهى خاصة بتثبيت المشغولات ولها من الخلف مجرى أفقى ينزلق على مجارى انزلاق بالعربة المستعرضة ومن الأمام تركيب خاصة للساند الحامل للصينية الذى ينزلق على دليل انزلاق أفقى بقاعدة القائم.

المزاييت : هى أوعية تركيب على مناطق الأجزاء المنزلقة لمدها بزيت التزييت وهى دائماً يجب ملؤها بالزيت.

خوابير الانزلاق : هى عبارة عن أسطح ملساء تركيب بين الأجزاء المتحركة.

زجاجات البيان : وهى عبارة عن فتحات عليها زجاجات محكمة موزعة على المناطق التى تحتوى على مجموعة تروس بها خزانات الزيت لتوضيح كمية ومستوى الزيت فى هذه الخزانات.

معلومات السلامة المهنية:

- ارتدى نظارة الوقاية المناسبة وأنت تعمل على المقشطة.
- لا تقترب من أى جزء من أجزاء المقشطة دون التعرف عليه وعلى استخداماته بطريقة كافية.
- تأكد من فصل المقشطة عن مصدر القدرة قبل إجراء عمليات ضبط لأى جزء فى المقشطة.
- عند رفع وخفض العربة المستعرضة الحاملة للصينية يجب فك مسامير تثبيت الساند الحامل للصينية.
- عند استخدام الحركة العرضية للصينية يدوياً أو آلياً يجب التأكد من عدم وجود عوائق فى مسارها.
- عند تشغيل التماسح الحركة الترددية تأكد من وجود زيت التزييت بدلائل الانزلاق وعدم وجود عوائق فى مساره وتنظيفها بصفة دورية.
- يجب عدم تحريك أيادى ضبط السرعات أثناء حركة المقشطة.
- احتفظ بمكان العمل حول المقشطة نظيفاً وخالياً من الرايش ولا تحاول كنسه بيدك واستعمل الفرشة.
- نظف أى بقع زيت تجدها تجنباً للحوادث.
- لا تسمح لأى شخص بإدارة المقشطة نيابة عنك.
- ركز ذهنك فى عمالك على المقشطة وكن مستعداً لمواجهة أى طارئ.


٢- أنواع ماكينات القشط وضبطها وتشغيلها.

تعتبر ماكينات القشط وخاصة المقاشط النطاحة من أكثر الماكينات انتشاراً في الورش المتوسطة والصغيرة وذلك لتشغيل وإنتاج الأسطح المستوية الأفقية أو المائلة أو الرأسية من خلال الحركة الترددية بين أداة القطع والشغلة.

وتنقسم ماكينات القشط إلى الأنواع التالية :

Slotter	١. المقشطة الرأسية (لفتح المشقبيات)
Planner	٢. المقشطة العربة (الفرش المتحرك)
Shaper	٣. المقاشط النطاحة

ويوضح الشكل التالي بعض أشكال للمشغولات التي تنتج بورشة الماكينات.

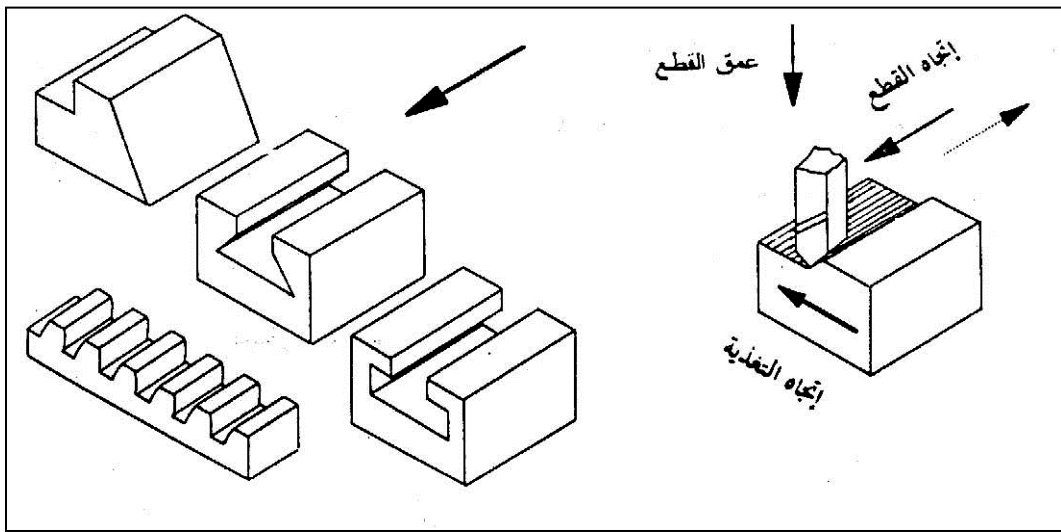

٣- المقشطة النطاحة :

سميت بهذا الأسم في أوساط الصناع لوجود تشابه في حركتها لحركة التماسح وهي أكثر أنواع المقاشط إستخداماً في الورش لصغر حجمها ولإمكان إستخدامها في تأدية عدة عمليات .
مثال ذلك :

- ١- تشغيل السطوح المستوية والمتعامدة والمائلة .
- ٢- قشط السطوح المقوسة بإستخدام تركيبية خاصة .
- ٣- فتح المجارى الطولية ومجارى الخوابير .
- ٤- قطع أسنان الجريدة المسننة .

وسوف نتناول في هذا المستوى شرح المقشطة النطاحة بالتفصيل باعتبارها أكثر المقاشط شيوعاً في الورش التدريبية والتي تدار بالنظام المرفقى .


تستخدم المقاشط النطاحة في تشغيل السطوح المستوية وتختلف في طريقة إزالة الرايش عن المكانن الدورانية كالمخارط والمثاقب أن الرايش يزال بالمكاشط على هيئة شرائط طويلة متجاورة وقد تتم عملية القطع في المقاشط بتحريك عدة القطع حركة ترددية بينما تغذى الشغلة في الإتجاه العرضى كما في حالة المقشطة العربة

وتستخدم المقشطة في قطع المجارى أو التجايف فى الشغلات كما هى الحال فى صناعة الأسطح اللازمة لصناعة العدد أو الأغراض الأخرى المشابهة .

وتتميز المقشطة النطاحة بحركة قلم القشط حركة ترددية موازية للمحور الطولى للشغلة التى تربط على صينية الماكينة .

الأجزاء الرئيسية بالمقشطة النطاحة :

١. الفرش .
٢. عمود رفع وخفض الصينية .
٣. صينية مكعبة .
٤. منجلة .
٥. التمساح .
٦. يد لربط تحكم المشوار .
٧. حامل القلم الراسمة .
٨. ذراع القرص اللامركزى .
٩. محرك .
١٠. يد تثبيت الصينية .

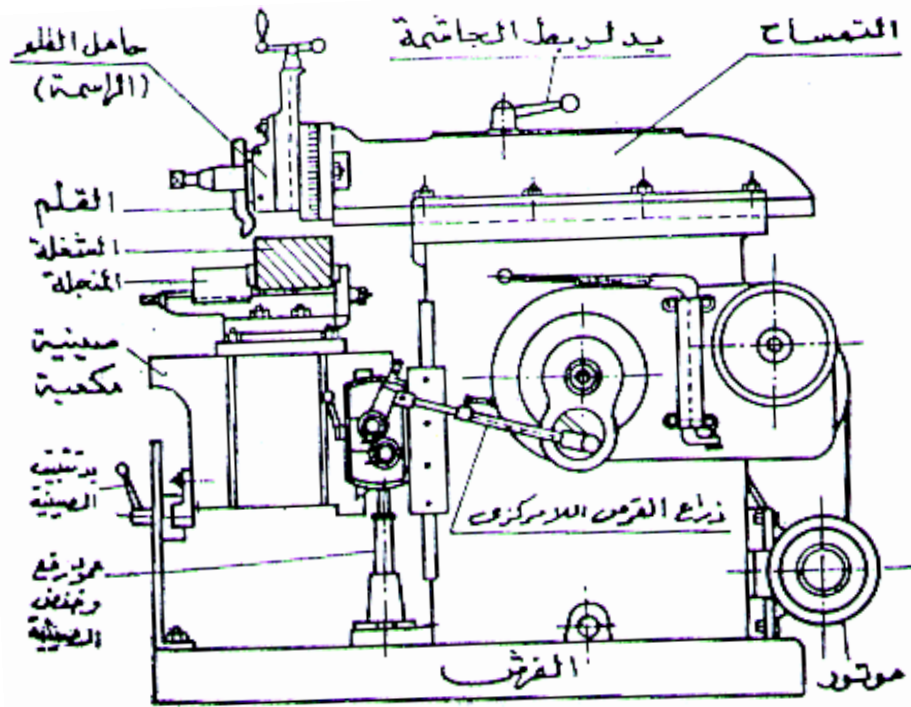

استخدام الأجزاء الأساسية بالمقشطة:

١- الفرش :

عبارة عن هيكل متين يصنع من الزهر المسبوك ويوجد بأعلاه مجرى أفقى بطول الهيكل كدليل لحركة التمساح وهو الذى يحمل جميع أجزاء المقشطة .

٢- التمساح :

وهو رأس مستطيل يتحرك فى مجرى الهيكل ذهابا وإيابا ويثبت فى طرفه الأمامى جهاز الراسمة وذلك لربط وتثبيت آلة القطع لحركة التغذية الرأسية والمائلة .


٣- الصينية :

وهى صينية مكعبة الشكل فائدتها تثبيت الجزء المراد قشطه وتجهز هذه الصينية بملزمة لربط الجزء المراد تشغيله كما أن بها مجارى على شكل حرف T لتثبيت المنجلة أو تثبيت الشغلة بمسامير الربط . ويمكن لهذه الصينية أن تتحرك فى إتجاه أفقى أو رأسى لتحديث حركة التغذية . تزود بعض المقاشط بصوانى يمكن دورانها حول محورها .

ملحقات المقشطة:

وهى الأجزاء التابعة للماكينة وتستعمل تبعاً لحاجتها مثل :

١. حامل عدة القطع المارح .
٢. منجلة .
٣. حامل عدة إمتداد داخلى .
٤. متوازيات .
٥. مثبتات للأسفل .
٦. مثبتات طوقية ومسامير تثبيت .

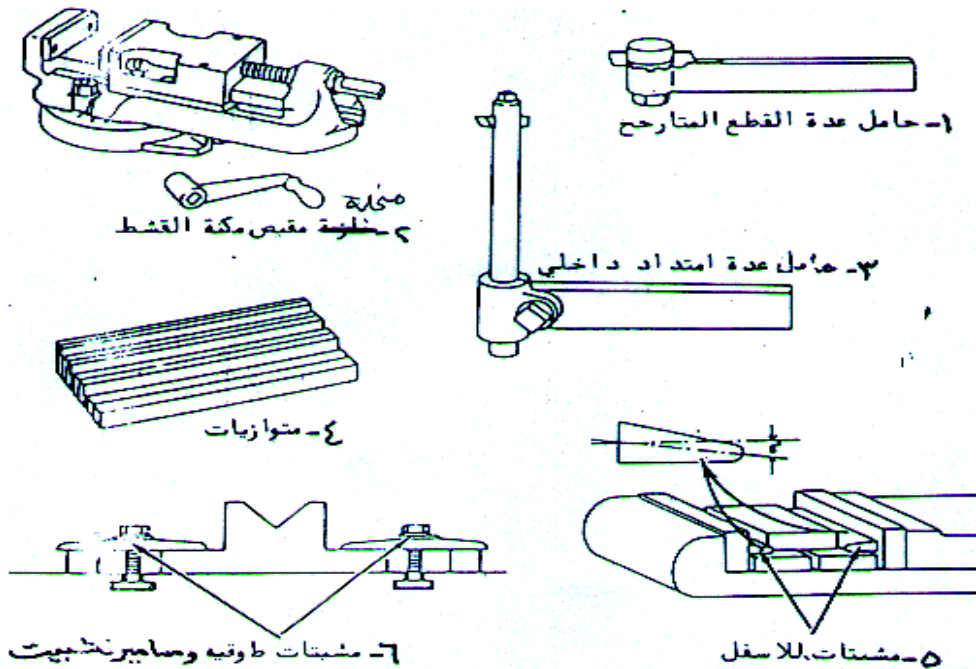



كما توجد أنواع أخرى من المقاشط تختلف عن المقشطة النطاحة فى التصميم والتشغيل ولكن الأداء لا يختلف وهو تسوية الأسطح والمسبوكات . إلا أن هذه الأنواع تستخدم للمشغولات الكبيرة الحجم مثل رأس محرك السيارات أو أجزاء الماكينات الكبيرة والمسبوكات الكبيرة التى تتطلب تسوية وتشطيب وإزالة الزوائد .

٤- النظام المرفقى للحركة الترددية للتمساح :

توجد عدة طرق للحركة الترددية للتمساح فى المقاشط النطاحة والنوع المرفقى هو أكثر النظم شيوعاً فى الاستخدام .

والشكليين التاليين يوضحا الدورة الكاملة لآلية الحركة المرفقية التى يحتويها القائم من الداخل وموقع آلية الحركة الترددية بالمقشطة .

طول المشوار التمساح المبالي للسرعة

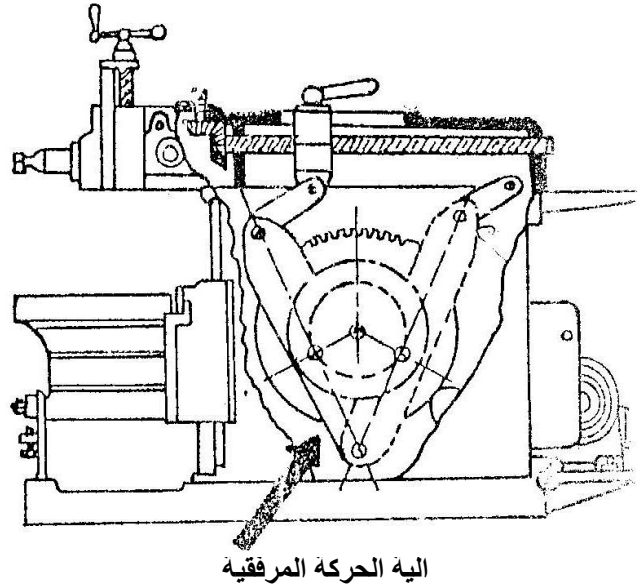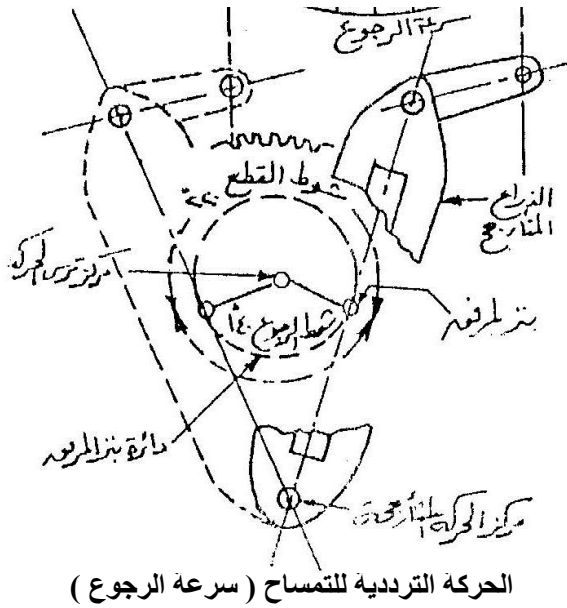


الشوط الخلفى السريع أو الشوط البطل (بدون قطع) تحصل عليه عندما يكون مسار بنز المرفق خلال ١٤٠° للدورة ، والشوط الأمامى أو شوط القطع للتمساح يتم عندما يكون بنز المرفق فى الوضع العلوى لمشقبية ذراع الحركة المتأرجحة. بنز المرفق يمر خلال ٣٣٠° للدورة أثناء شوط القطع، أما فيما يتعلق بمرور بنز المرفق بمركز الحركة عندما يتحرك إلى أقصى المشقبية إلى أسفل تبدأ حركة الرجوع للذراع والتمساح وفى هذا الوقت يكون بنز المرفق فى أوطى جزء من المشقبية وفى أوطى نقطة لقوس الدورة ١٤٠°

لذلك تكون حركة النهاية العليا للذراع التآرجح المتصلة بالتمساح فى أقصى سرعة ولكن أقل قوة عن الشوط الأمامى بالرغم من أن الترس الكبير الرئيسى للحركة وبنز مرفقه يتحركان بالمعدل العادى خلال الدورة الكاملة، وعن طريق تقريب بنز المرفق إلى مركز ترس الحركة الرئيسى يقل طول المشوار والعكس يزيد طول المشوار .

ضبط موقع التمساح (ضبط نقطة بداية المشوار) فى المقشطة المرفقية :

عن طريق حل اليد "ى" ولف المحور "ى١" فيدور الترسين المخروطيين المعشقين بعضهما "س ، س١" فيدور الفتيل "ف" فتتحرك الصامولة "ص" إلى الأمام أو الخلف يتم ضبط موقع التمساح حسب تثبيت الشغلة على الصينية ثم تربط اليد "ى" مرة أخرى فى جسم التمساح ، كما يوجد نظام آخر وذلك بحل اليد "ى" ثم دفع التمساح للأمام أو الخلف حسب موقع الشغلة فى المقاشط صغيرة الحجم والتى ليس لها يد للترحيل والشكل التالى يوضح ذلك.

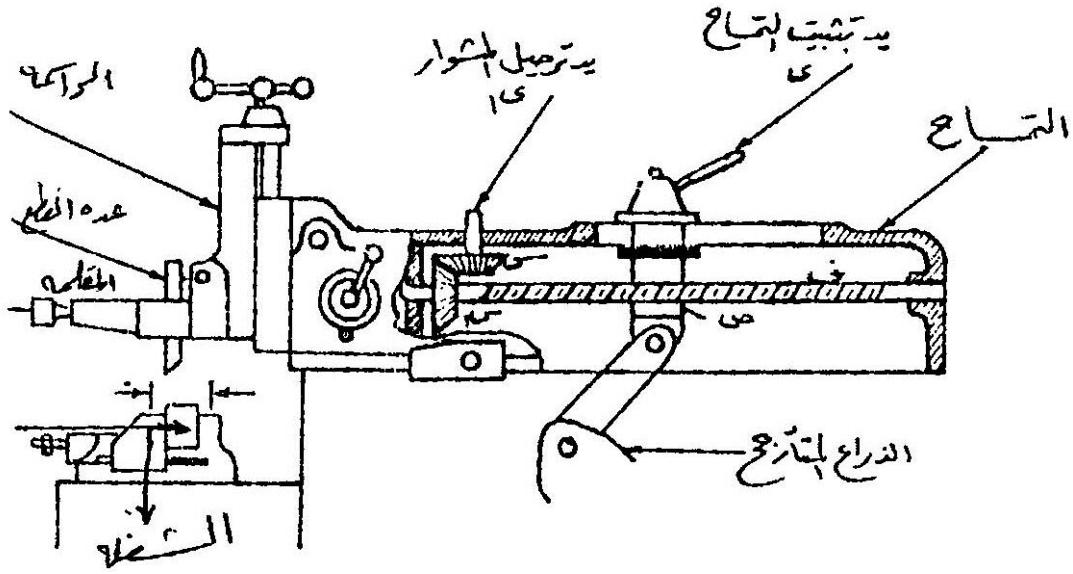

٥- تثبيت المشغولات على المقشطة

تثبت المشغولات عند إجراء عمليات التشغيل اليدوي أو المكنى لكي تقاوم قوة القطع وتحاول قوى القطع زحزحة الشغلة من إداة التثبيت ، ولذلك يجب أن تكون الأداة ملائمة لتلقى تلك القوى وتأمين عدم حركة الشغلة فيما يلي بعض الطرق المتبعة في تحديد أوضاع المشغولات وربطها .

الرباط المباشر في المنجلة :

حجم الشغلة وطبيعة العملية هما اللذان يحددان كيفية مسك المنجلة ، فمثلا تمسك المنجلة باليد عندما يكون عزم الالتواء (عزم الدوران) الناشئ عن دوران عدة القطع (البنطة مثلا) قليلا كما في حالة التنقيب بمثاقيب نقل أقطارها عن ٦ مم ، بينما تثبت المنجلة عندما يكون عزم الالتواء كبيرا .

وضع الشغلة على متوازيات أو مسند حرف (V) :


تربط الشغلة في الوضع المناسب بواسطة مواسك (مكونة من قفايز ومسامير) حرف (V) .

إدخال الشغلة في عدة خاصة :

يوجه المثقاب أو أداة القطع نحو الوضع الصحيح للشغلة بواسطة جلبة التنقيب التي تساعد أيضا في الحصول على ثقب متمركز (أي ينطبق على محور الثقب) وتسمى هذه العدة دليل تنقيب أو مثبت .


مناجل ربط المشغولات :

تنقسم المناجل إلى ثلاثة أنواع أساسية وهي : العادية والمائلة والعامة (أو الجامعة أو الشاملة) .
تربط المشغولات ذات الأشكال المنتظمة (مربعة أو مستطيلة أو دائرية) في المنجلة العادية مثل منجلة ماكينة المثقاب (أو المقشطة أو الفريزة) المبينة في الشكل التالي

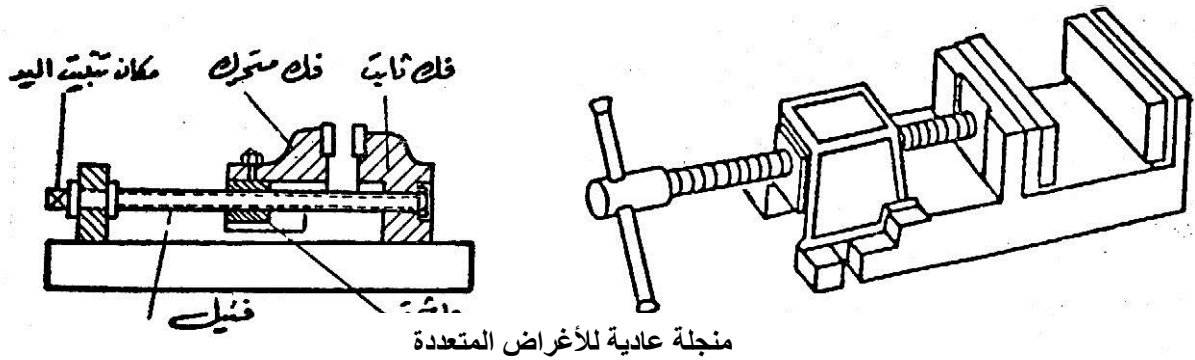

وبعد تحديد مركز الثقب (أي شنكرته) ، توضع الشغلة على متوازيات في أرضية المنجلة أسفل الشغلة وترتبط جيدا بين فكها ثم توضع على صينية الثقابة (أو المقشطة) تحت المثقاب لعمل الثقب المطلوب .
 أما في حالة عمل ثقوب كبيرة ، أي في حالة عمليات التنقيب الثقيل حيث يكون عزم الالتواء كبيرا فيجب تثبيت المنجلة بما فيها على صينية الثقابة بمسامير الرباط .

وتستخدم المنجلة المائلة في حالات تشغيل الأسطح المائلة وذلك بمسك الشغلة في الوضع المائل المطلوب دون الحاجة إلى إمالة الصينية (في المثقاب أو المقشطة أو الفريزة) .
 وفي حالة التشغيل على زوايا مركبة (أي يميل السطح على أكثر من مستوى) تربط الشغلة في المنجلة العامة المبينة كما في الشكل التالي

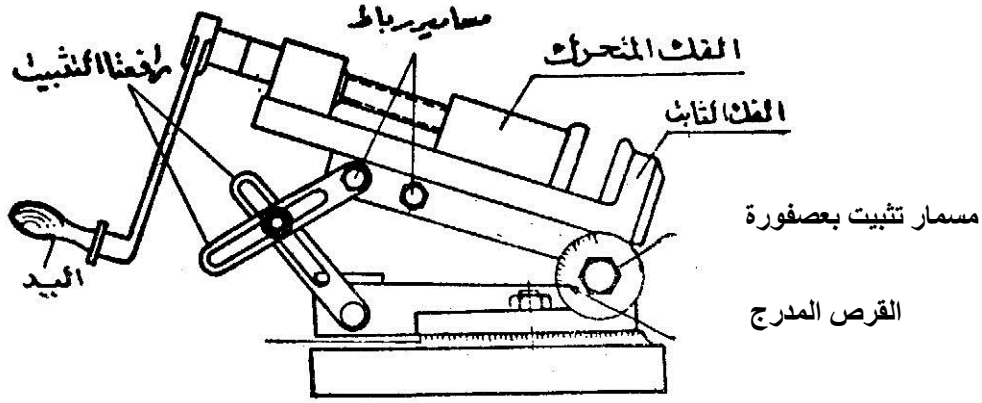


منجلة عامة تتحرك على ثلاثة مستويات

وتسمح بضبطها في ثلاثة اتجاهات كل منها على حدة كآلاتي : ٣٦٠ درجة في المستوى الأفقي ، وفي حدود ٩٠ درجة من الأفقي إلى الراسي ثم من خلال زاوية ٩٠ درجة في المستوى الثالث .
 وتختلف المنجلة العامة عن المنجلة العادية في أن لها قاعدتين ، الأولى وهي العليا يمكن رفعها (بالتالي رفع المنجلة) وإمالتها على أي زاوية باستخدام القرص المدرج وذلك عن طريق الرافعتين اللتان يمكن تثبيتهما في موضعهما بعد الضبط على الزاوية المطلوبة بربط مسامير الرباط . والقاعدة الثانية (السفلي) يمكن إدارتها على زاوية في المستوى الأفقي باستخدام القرص المدرج.

المساند حرف (V) :

تستخدم المساند حرف (V) بكثرة في تحديد وضع الأجسام الأسطوانية وربطها لشنكرتها أو تشغيلها أو تجميعها . وهي عبارة عن منشور من المعدن الصلد مقطوع في أحد سطحيه أو في سطحين متقابلين مجرى حرف (V) تناسب أجسام أسطوانية كما في الشكل التالي.

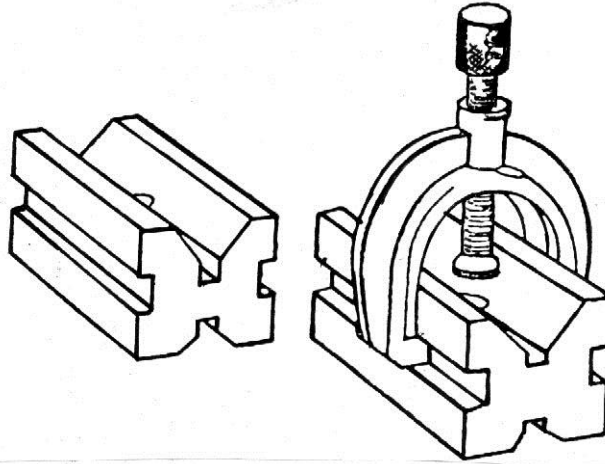


مجموعة (طقم) مسند حرف (V) وماسك حرف (U)

مختلفة الأقطار . ويستخدم مع المسند عادة ماسك حرف (U) ينزلق على جانبيه لمسك الشغلة وربطها في الوضع المطلوب .

وتصمم بعض المساند بثقب نافذ في قاع المجرى بمنتصف المسند ، يسمح بعمل ثقب نافذ في الشغلة دون إتلاف المجرى كما تصنع المساند عادة بالزوج (أي من قطعتين متماثلتين) لأن الوظيفة الأساسية للمسند حرف (V) هي ربط الأجسام الأسطوانية في وضع معين يناسب عملية التشغيل المطلوبة .

وعندما يراد عمل ثقب في سطح أسطواني بحيث يمر بمحوره ، يرسم خط على أحد وجهيه يمر بمركزه فيصبح قطرا له ، ثم يوضع على المجرى المثلث في المسند ، ويضبط هذا القطر رأسيا بواسطة الزاوية القائمة كما في الشكل المقابل .

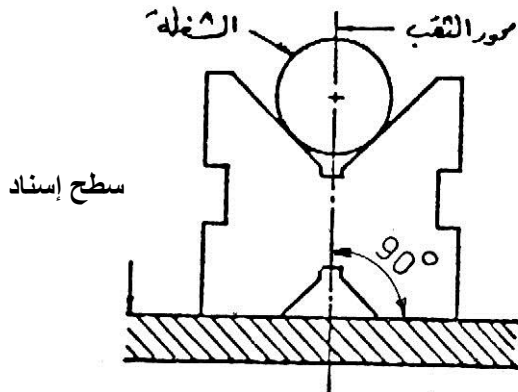


محاذاة محور الثقب المراد عمله

٦- اختيار نوع و حجم قلم القطع طبقاً للعملية المطلوبة

تتطلب أنواع قطع المعادن المختلفة بواسطة المقشطة استعمال أدوات قطع مختلفة الأشكال لقطعيات التخشين والتشطيب وفتح المشقبيات والتشكيل متعدد المناسيب والمستويات وفتح المجارى الغنفرارية وغيرها.

ويبين الشكل التالى الزوايا الرئيسية لقلم القشط بينما و بعض اشكال الأقلام المستخدمة فى عمليات القشط وهى تصنع عادة من نفس خامات اقلام الخراطة ، أى قضبان صلب مصمته أو قطع صغيرة من صلب العدة وتجلخ اطرافها بالشكل المطلوب وتثبت فى طرف حامل خاص.

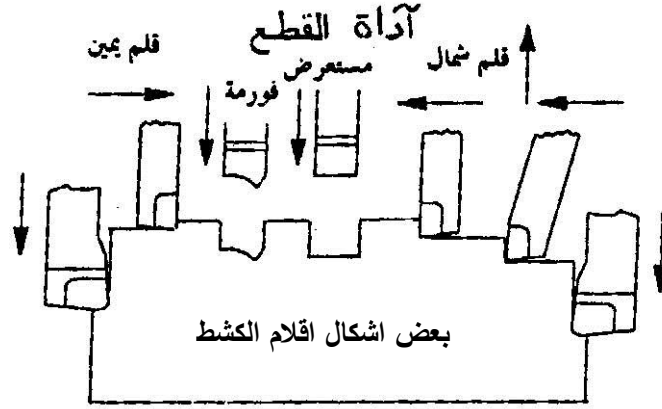

ويراعى أن يكون نصاب القلم أكثر قوة ومرونة لمقاومة الصدمة الناتجة عن ارتطام القلم بالشغلة خلال مشوار القطع ، وكذلك زوايا السن للحد القاطع بما يناسب نوع واتجاه القطع هذا ويلاحظ أنه من النادر استخدام اللقم الكربيدية فى صناعة الطرف القاطع للقلم.

ويلاحظ أن الاقلام الكبيرة المصمته تناسب العمل الشاق لقدرتها على سرعة امتصاص الحرارة من الحد القاطع وتبريدها ، غير أن الحامل ولقمة القلم هى الأكثر استعمالاً مع المقشطة.

والجدول الآتى يبين الزوايا الرئيسية لأقلام القشط مصنوع من صلب السرعات العالية :

الزوايا الرئيسية لأقلام القشط المصنوعة من صلب السرعات العالية

نوع معدن الشغلة	زاوية الجرف	الخلوص	القطع
صلب طرى	١٠ - ١٥	٨ - ١٠	٧٠ - ٧٥
صلب متوسط	٨ - ١٠	٥ - ٦	٧٥ - ٨٠
صلب ناشف	٥	٤ - ٦	٧٨ - ٨٢
زهر	٨	٤ - ٦	٧٥ - ٨٠
برونز	١ - ٣	٨ - ١٢	٨٠ - ٨٥

٢- عمليات التفريز البسيطة:

١- مقدمة ومبادئ أساسية

- **معدل التغذية (مم / الدقيقة) :** مقدار المسافة التي تغذى بها الشغلة بالمليمتر فى سكين التفريز فى الدقيقة الواحدة .
- **سرعة دوران العمود (لفة / الدقيقة) :** عدد اللفات التى يدير العمود بها سكين التفريز فى الدقيقة لكي يقطع فى الشغلة بسرعة القطع المطلوبة .
- **سرعة القطع (متر / الدقيقة) :** عدد الأمتار الطولية من محيط سكين التفريز المقطوعة فى الدقيقة الواحدة مقدره بالمتر / الدقيقة .
- **المعدل الثابت لحركة التغذية :** تغذيات السرج والعربة والركبة وهى غير مرتبطة بسرعات دوران عمود الإدارة (لفة / الدقيقة) .

العوامل التي يتوقف عليها سرعة القطع :

- ١ . عمق القطع وعرضه .
- ٢ . تصميم السكين وحديه أسنانه .
- ٣ . طبيعة سائل القطع ومعدل تدفقه .
- ٤ . وسائل ربط وتثبيت الشغلة والسكين .
- ٥ . درجة تشطيب السطح ومدى دقة المقاسات المطلوبة .
- ٦ . نوع الفريزة وحالتها .

سرعة التغذية

هي المسافة بالمليمترات التي تقطعها المشغولة نحو السكينة في الدقيقة ويعبر عنها بالمليمتر/ دقيقة والتغذية إما أن تكون تغذية طولية بواسطة الصينية الطولية أو تغذية عرضية بواسطة الصينية العرضية أو تغذية رأسية بواسطة الركبة . ويتم ذلك اما يدوياً أو آلياً .

ويوجد ثلاثة أنواع من التغذية هي:

- ١- تغذية لكل سنة (مم/ سنة) (يمكن إيجادها من جداول التغذية).
- ٢- تغذية لكل لفة (مم/ لفة) = (التغذية لكل سنة × عدد أسنان السكينة).
- ٣- تغذية فى الدقيقة (مم/ دقيقة) = (التغذية لكل سنة × عدد الأسنان × عدد اللفات).

وتتوقف قيمة التغذية على :

- ١ . نوع معدن المشغولة
- ٢ . عرض القطع
- ٣ . عمق القطع
- ٤ . شكل السكينة

ويتوقف عمق القطع على:

- ١- نوع معدن المشغولة
- ٢- نوع معدن سكينه الفريزة
- ٣- سرعة القطع
- ٤- مقدار التغذية
- ٥- شكل وزوايا سن السكينه

عرض القطع

هو عرض الطبقة التي تزيلها السكينه في المشوار الواحد.

معلومات السلامة

١. استعمل سرعة قطع في حدود إمكانيات السكين و الشغلة , فإن السرعة الزائدة قد تسبب تلف كل من السكين و الشغلة .
٢. أخفض سرعة القطع في الأجزاء الرقيقة من الشغلة أو عندما يزيد عمق القطع وعرضه
٣. ارفع سرعة القطع (أي زودها) في حالة سكاكين التفريز متباعدة الأسنان شديدة الانحدار عندما تناسب قطع الرايش من الشغلة والسكين بسهولة .
٤. ركب سكين التفريز أقرب ما يمكن من قائم الفريزة .
٥. أخفض سرعه دوران عمود الإدارة (لفة / الدقيقة) إذا وجدت تأكلا شديداً بأرضيات أسنان السكين.

٢- أنواع ماكينات الفريز:

الفريزة: هي ماكينة تقوم بتشغيل سطح أو أكثر لشغلة ما بدقة مطلوبة وهذه الشغلة عادة تثبت بإحكام على صينية الماكينة أو بواسطة ماسك مثبت بأمان على صينية الماكينة ثم تغذى إلى السكينة التي تدور حول محورها ويمكن للشغلة والسكينة أن يتحركا معا بالنسبة لبعض البعض وتعتبر ماكينة الفريزة من ماكينات العدة الشائعة الأستعمال فبالإضافة إلى تفريز الأسطح العدلة والغير منتظمة فيمكنها تفتيح التروس والسكاكين وعمل القلاووظ والثقوب والتوسيع وتفتيح المشقبيات وغيرها من العمليات .
وهذه الماكينة صالحة للإنتاج الكمي وكذلك للورش الميكانيكية وورش الصيانة وورش العدد . كل هذا إذا كانت عدد القطع المطلوب تشغيلها محدودا حيث كثيرا ما تغير العدد والأدوات من وقت لآخر لتلائم التغيير في التشغيل المختلفة .
ولكى تفي ماكينة الفريزة بعمليات التشغيل المختلفة صنعت هذه الماكينة بأنواع وأحجام كثيرة .

ويمكن تقسيم هذه الأنواع كالتالى :

- ١ . ماكينة فريزة ذات الركبة والعمود .
- ٢ . ماكينة لإنتاج .
- ٣ . ماكينة فريزة خاصة .

ماكينات الفريز ذات الركبة والعمود:


هذا الطراز يعتبر من الماكينات التى تستعمل للأغراض العامة وقد سميت كذلك بالنسبة لعنصرين من مكونات الماكينة وهما العمود الذى يشكل جسم الماكينة والركبة المنبعثة من العمود والتي تحمل العربة والصينية المثبت عليها الشغلة وتمتاز هذه الماكينة بوجود وسائل الضبط السريع والعام للأجزاء المتحركة بها حيث أن سرعة القطع والتغذية المتغيرين يمكن مزاوتها على هذه الماكينة بسرعة وبسهولة وذلك فى حدود مجالها .

وتوجد ثلاثة أنواع من هذا الطراز من ماكينات الفريز وهى :

- أ- ماكينة الفريزة الأفقية
 - ب- ماكينة الفريزة العامة
 - ج- ماكينة الفريزة الرأسية
- ويلاحظ أن الفريزة العامة هى الشائعة الأستخدام فى الورش حاليا حيث تقوم بأداء وظيفة الفريزة الأفقية والفريزة الرأسية

أ. ماكينة الفريزة الأفقية :

تستعمل هذه الماكينة فى الورش الميكانيكية وورش الصيانة ويمكن أن تستعمل فى الورش الإنتاجية والأجزاء الرئيسية لهذه الماكينة هى كما بالشكل التالى:

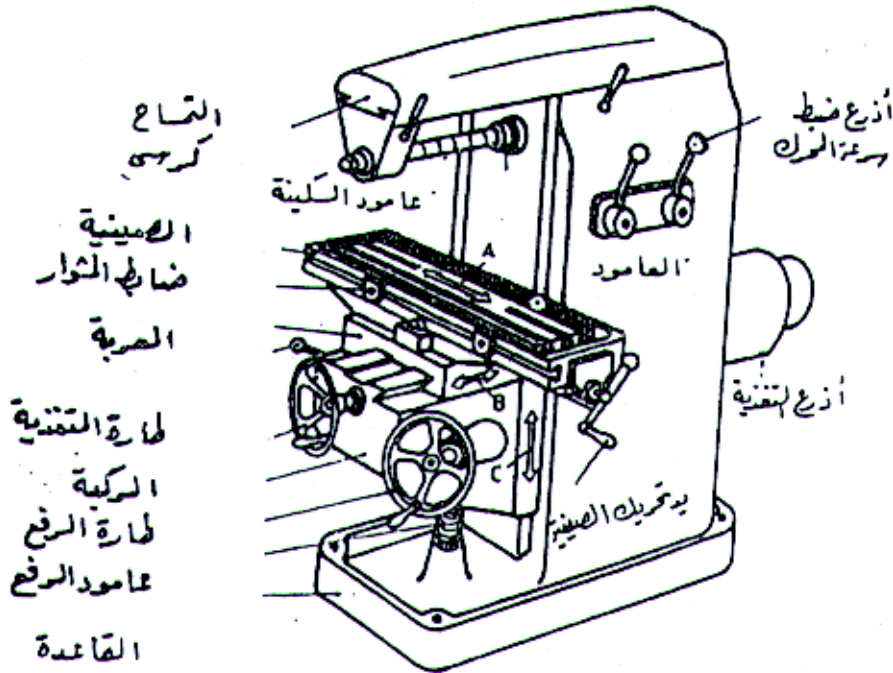

الفريزة الأفقية

العامود (جسم الماكينة) :

وهو يشمل القاعدة ويعتبر الجسم الأساسى للماكينة ووجه الجسم الأمامى مشغل بدقة عالية ومعد لكى يحمل الركبة ويجعلها تتحرك إلى أعلى وأسفل فى مستوى رأسى والجزء الأسفل من العامود يسمى بالقاعدة حيث يمتد إلى أمام الماكينة وعلى القاعدة يوجد فتيل رفع وخفض الركبة وبها خزان سائل التبريد.

عامود الإدارة :

لتشغيل سكينه الفريزة تزود الماكينة بعامود إدارة يدار عادة بواسطة مجموعة تروس تنقل الحركة من موتور كهربائى إلى عامود الإدارة لتشغيل سكينه الفريزة وكما هو موضح بالرسم فإن عامود الإدارة يكون فى وضع أفقى متعامد مع وجه جسم الماكينة .

والنهاية الخارجية لعامود الإدارة بها ثقب مسلوب وخوابير لتثبيت عامود السكينه به وهو الذى عليه تثبتت سكاكين الفرايز .

التمساح :

مركب بأعلى جسم الماكينة بواسطة تعشيقه غنفاوية ويستعمل فى ماكينات الفرايز الأفقية والعمامة وهو يساعد على التركيب الصحيح لأعمدة السكاكين ويمكن ضبطه وربطه حسب الوضع المناسب وتوجد أذرع تثبيت لزيادة إحكام تثبيت التمساح خصوصا فى حالة الثقيل .

الركبة :

هذا الجزء مركب أفقيا على عامود الماكينة ويتحرك رأسيا على وجه عامود الماكينة الأمامى وهو يحمل العربه التى تحمل الصينيه وبالتالى فهو مزود بمسار رفع يقوم برفع الركبة إلى أعلى وإلى أسفل رأسيا وذلك لوضعها فى المكان المناسب للتشغيل.

العربة :


مركب عليها الصينية كما أنها مركبة على الركبة بواسطة تعشيفة غنفايرية فى وضع أفقى ويمكن للعربة أن تتحرك عرضيا على الركبة.

الصينية :

مركبة بواسطة مشقيات على العربة وتتحرك طوليا فى مستوى أفقى وتثبت عليها الشغلة إما بواسطة أجهزة أو مباشرة وسطح الصينية مزود بمشقيات حرف T موازية للحركة الطولية للصينية وهذه المشقيات تستعمل فى ضبط تثبيت الشغلة وأجهزة التثبيت اللازمة لربط المواسك والأجهزة المثبتة على الصينية.

ب- ماكينة الفريزة الأفقية العامة:

هذا الطراز يشبه إلى حد ما الفريزة الأفقية والفرق الرئيسى هو أن الصينية فى هذه الماكينة مركبة بحيث يمكن أن تنحرف يمينا ويسارا على العربة وبالتالي يمكن للصينية أن تنحرف حول محورها فى مستوى أفقى وهذه الصفة تجعل مجال إستعمال الماكينة أوسع من مجال إستعمال الفريزة الأفقية . وصنعت ماكينة الفريزة العامة وجهاز لتفريز الحلزونية ومن أمثلة هذا النوع من التشغيل هو تفريز مجارى البنطة الأمريكانى وتفتيح سكاكين الفرايز وأسنان التروس الحلزونية ولذا تزود الماكينة بجهاز تقسيم حتى يمكن لها أن تقوم بمثل هذه الأعمال التى تعتبر جزء من الأشغال المتنوعة والعديدة التى يمكن للفريزة أن تقوم بها . والشكل التالى يوضح الأجزاء الرئيسية للفريزة الأفقية مبينا به الوسائل الميكانيكية لحركة الماكينة وهذه الأجزاء الرئيسية مبينة كالتالى :

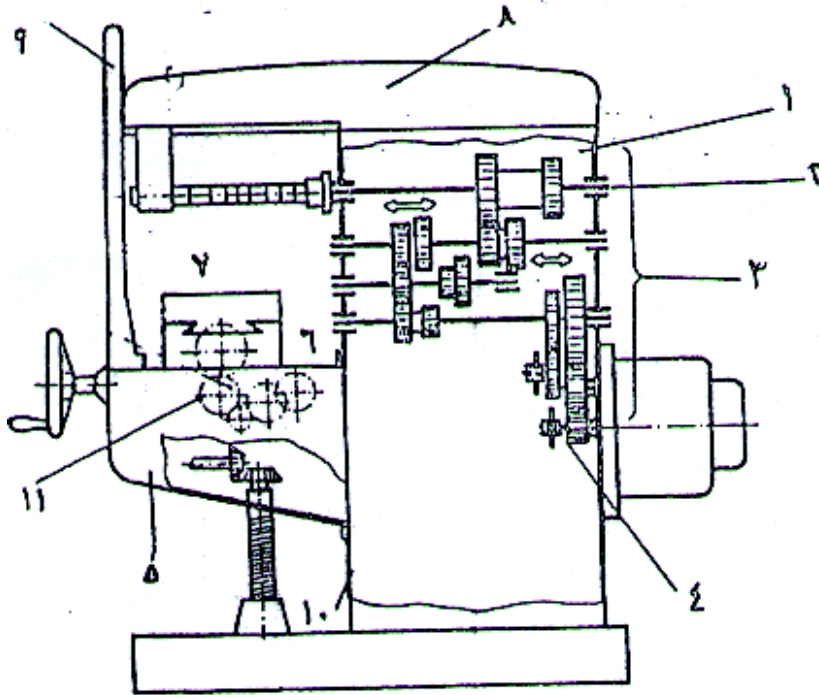


أ- الأجزاء الرئيسية للفريزة

- ١) جسم الماكينة .
- ٢) عامود الإدارة .
- ٣) المحرك الرئيسى .
- ٤) حركة التغذية .
- ٥) الركبة .
- ٦) العربة العرضية .
- ٧) الصينية .
- ٨) التماسح .
- ٩) ذراع تثبيت .
- ١٠) عامود إمتدادى .
- ١١) ترس بريمى .

الأجزاء الرئيسية للفريزة الأفقية

جـ ماكينة الفريزة الرأسية:

سميت هذه الماكينة رأسية حيث أن عامود الإدارة المركب بها رأسيا وموازيا لوجه عامود الماكينة وعلى زاوية قائمة لسطح الصينية و عامود الإدارة مركب في رأس عمودية يمكن أن تتحرك إلى أعلى وأسفل بواسطة اليد أو آليا ، وتستعمل هذه الماكينة في الأشغال اللازم لها سكاكين فريزة وجهية أو طرفية (أندميل) وذلك لتشكيل أسطح خارجية أو داخلية ولتفريز ضبعات وقوالب معدنية وكذلك لعمل وتوسيع الثقوب توزيعا دقيقا والمثبتات وفي الأشغال التي تتطلب توزيع عدد من الثقوب توزيعا دقيقا. ولذلك فإنه يمكن تحديد وضع الشغلة بالنسبة للصينية بواسطة أجهزة دقيقة مثل جهاز الساعة وأعمدة القياس والقدمة ذات الورنية وعندما تثبت الشغلة على الصينية يكون لدى العامل صورة واضحة للشغلة والصينية ، وأغلب ماكينات الفرايز الرأسية يمكن لأجزائها المتحركة وهي الصينية والعربة والركبة أن تشغل يدويا أو آليا وعلى ذلك إذا حركنا الصينية والعربة والركبة حركة نسبية فيمكن للصينية أن تضبط كما يمكن للشغلة أن تغذى الصينية والشكل التالي يوضح ماكينة التفريز الرأسية.

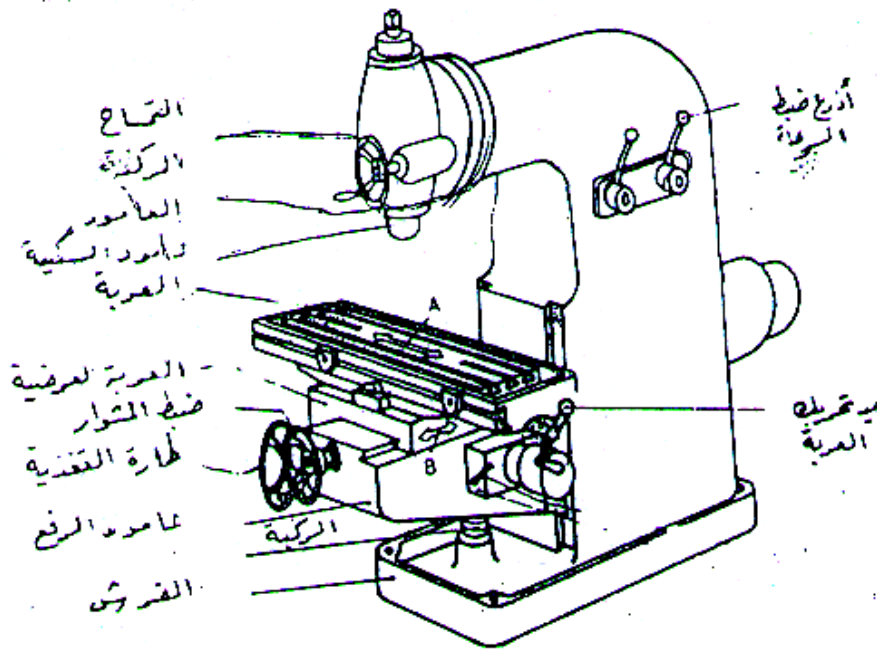

١ الفريزة الرأسية


مقدمة :

التفريز هو عملية الغرض منها الحصول على أسطح مشغلة آليا بواسطة القطع المتتالي لكمية معلومة من قطعة التشغيل التي تتقدم بمعدل سرعة بطيء نسبيا (تغذية) نحو سكينه فريزة تدور حول محورها بسرعة عالية نسبيا ، وأهم خاصية لعملية التفريز هي أن كل سن من أسنان السكينه يأخذ نصيبه من كمية المعدن المزال على شكل أجزاء صغيرة تسمى بالرايش .

أنواع عملية التفريز :

التفريز المحيطي:

الأسطح المفريزة الناتجة عن أسنان موزعه على محيط جسم السكينه، كما هو الحال في السكاكين الحلزونية تكون غالبا في مستوى موازي لمحور السكينه وعمليات التفريز التي تستعمل فيها سكاكين الفريز التشكيلية تدخل ضمن هذا النوع من التقسيم ويكون مقطع السطح المفريز مطابق للشكل الخارجى للسكينه أو مجموعة السكاكين المستعملة والشكل التالى يوضح نظرية عمل التفريز المحيطي.

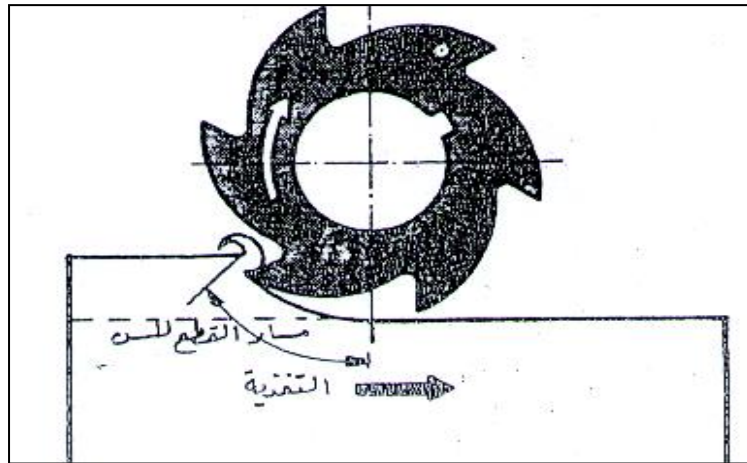


ويتم قطع الرايش بواسطة دوران سكينه الفريزة التي تكون حدودها القاطعة مرتبة بطريقة دائرية ، ولتمكين هذه الحدود من الغوص داخل المادة يجب أن يأخذ الحد القاطع للسن الشكل المألوف له لأى شكل عدة قاطعة (مثل قلم الخراطة) .

وتسمى الحركة الدائرية للسكينه بالحركة الرئيسية أو حركة القطع ولتكوين سمك الرايش العازل تقوم الشغلة بحركة طولية تسمى التغذية وتقوم ماكينة الفريزة بهاتين الحركتين (الحركة الرئيسية وحركة التغذية) وأثناء عملية التفريز يقوم كل سن بقطع جزء من المعدن فقط في جزء من الدورة الكاملة للسكينه ، وأثناء تكملة باقى اللفة يظل هذا السن دون عمل ويمكن أن يبرد في هذه الفترة ولهذا يكون الجهد الواقع على الحد القاطع أخف من ذلك الواقع على الحد لعدة القطع فى الخراطة الذى يظل مستمر فى القطع.


التفريز الوجهي :

السطح المفرز الناتج من العمل المشترك للحدود القاطعة الموزعة على محيط ووجه السكينة دائما يكون متعامدا مع محور السكينة ويتم التفريز الوجهي على كل من الفريزة (الأفقية أو الرأسية) . وأثناء التفريز بالسكاكين السطحية فإن السطح المفرز يكون موازيا لمحور السكينة التي لها شكل على هيئة إسطوانة وتقوم بنزع الرايش بواسطة حدودها القاطعة الموزعة على محيط جسمها وينتج من هذا قطع رايش على شكل حرف (و)، والشكل التالي يوضح نظرية عمل التفريز المحيطي:

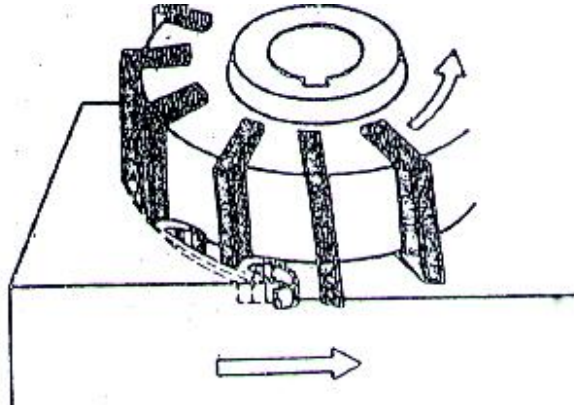

مقارنة بين التفريز السطحي وبين التفريز المحيطي:


أثناء التفريز السطحي بسكينة فريزة إسطوانية تجهد الماكينة بإجهادات غير منتظمة لإزالة الرايش الذي على شكل حرف (و) .

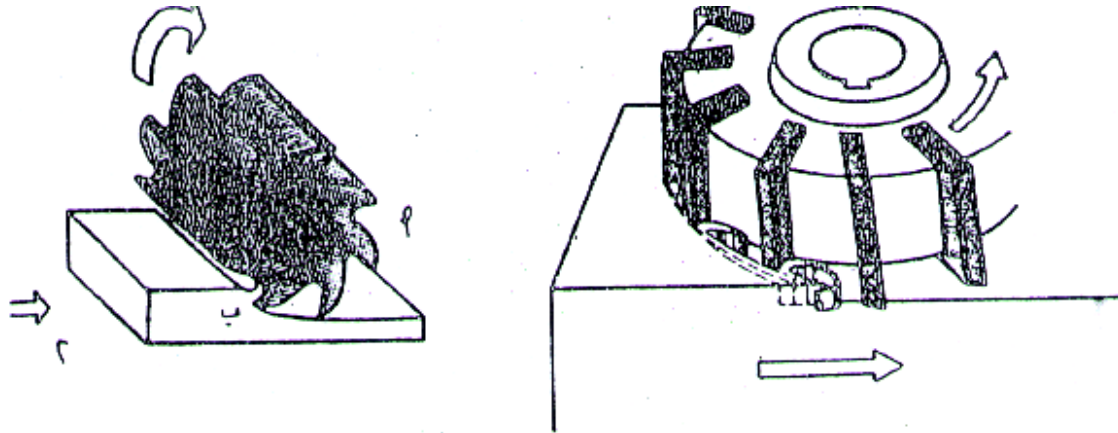

ومن الصعب تجنب الطرق الخفيف الذي يحدث على السكينة أثناء القطع ويؤدي ذلك إلى حقيقة وهي أن السطح المفرز عند كل لفة للسكينة يحدث أثر للتفريز في حين أثناء التفريز الوجهي يقوم كل سن بإزالة جزء منتظم السمك من الرايش ، لذلك يكون الإجهاد على ماكينة الفريزة منتظما وعادة ما تكون كفاءة القطع للتفريز الوجهي أكبر بمقدار يتراوح بين ١٥:٢٠ ٪ عنه في التفريز السطحي وكذلك فإن الطرق الخفيف الذي يحدث على السكينة الوجهية لا يؤثر في جودة السطح لذلك فإنه إذا تطلب الأمر أسطح ذات جودة عالية تفضل السكاكين الوجهية في تفريز هذه الأسطح عن السكاكين السطحية.

التفريز العادى والتفريز التسلقى:

يبين الشكل رقم (١) سكينه فريزه سطحية تدور فى الإتجاه المبين بالرسم أما السهم الذى على الشغلة فيوضح إتجاه التغذية التى فى الإتجاه المضاد لدوران السكينه ويعرف هذا بالتفريز العادى .

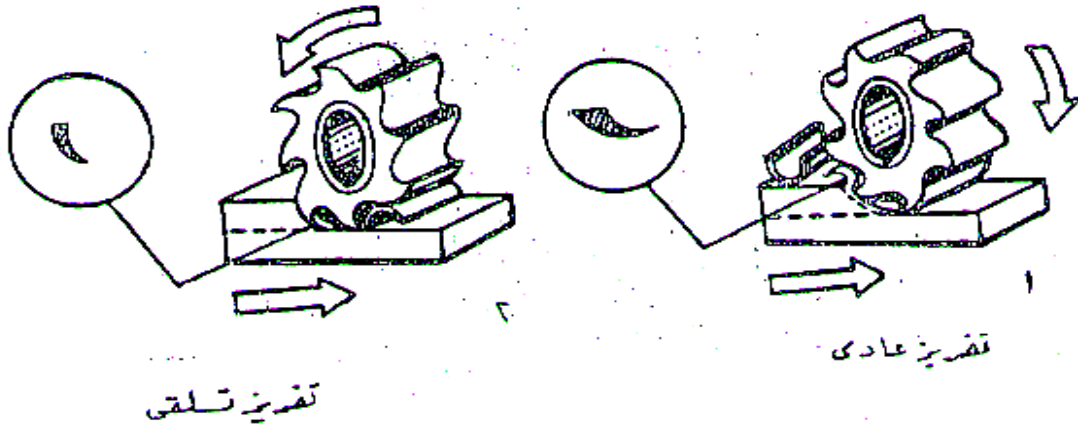

أما الشكل رقم (٢) فيوضح سكينه فريزه إسطوانية تدور فى الإتجاه العكسى أى فى إتجاه التغذية عند نقطة إلتماس وتسمى هذه الطريقة بالتفريز التسلقى وكما هو مبين من الرسمين إذا قارنا بينهما فإن الرايش المزال بواسطة كل سن على شكل حرف الواو فى كلا الرسمين نجد أن الفرق الوحيد هو فى طريقة خروج الرايش ففى حالة التفريز العادى فإن سمك الرايش سوف يزداد تدريجياً حتى يتكون الشكل السابق الذكر فى حين أنه فى حالة التفريز التسلقى فإن سمك الرايش سوف يبدأ بالكمية الكبيرة ثم تقل تدريجياً حتى يتكون الشكل . وبسبب تغير سمك الرايش أثناء تغلغل السن فى الشغلة أو خروجه منها تتغير قوة القطع اللازمة لإزالة المعدن ففى حالة التفريز السطحى تبدأ القوة من الصفر إلى درجتها القصوى فى حالة التفريز التسلقى كما أن تغيير الحمل الذى يزداد عندما يفرز السطح بسكينه تفريز سطحى يحدث صدمات فى وسيلة نقل الحركة بالماكينة الأمر الذى ينتج عنه إهتزازات .

فى حالة التفريز العادى :

الشكل رقم (١) لا يبدأ السن فى القطع عند نقطة إلتماس بل تميل إلى الإنزلاق لمسافة صغيرة جداً على سطح الشغلة الذى سبق أن قطع بواسطة السن السابق وبظل هذا الإنزلاق مستمراً إلى أن يصبح سمك طبقة المعدن التى أمام السن كافية لمنع هذا الإنزلاق ويتوقف ذلك على مقدرة عامود السكينه على الإنحراف وعلى درجة خشونة سطح المعدن وعلى كفاءة السكينه وحالة حدودها القاطعة ولذلك يجب تزويد السكينه بوسيلة تبريد كافية تساعد على التخلص من الحرارة المتولدة عن هذا الإنزلاق.

فى حالة التفريز التسلقى :

الشكل رقم (٢) يدخل السن مباشرة فى المعدن عند نقطة التماس قاطعاً الرايش بأكثر سمك عند بدأ القطع ثم يترك السن الشغلة عند نهاية القطع ، ويكون سمك الرايش فى هذه النقطة أقل ما يمكن أو بمعنى أوضح فإن السن يبدأ فى القطع مباشرة دون أن ينزلق ولهذا تكون كمية الحرارة المتكونة فى هذه الطريقة أقل . ولذلك تستعمل هذه الطريقة بسرعات قطع عالية . وبالرغم من أن التفريز التسلقى يعتبر من الطرق الحديثة إلا أنه يستعمل فقط عند التأكد من عدم وجود تقويت فى عامود الجر بعربة الماكينة وكذلك التأكد من أن الشغلة مربوطة بإحكام فى محلها ولا تستعمل هذه الطريقة فى الأشغال المسبوكة الخشنة أو السابق تشغيلها فى الحدادة وذلك بسبب السطح الناشف الذى ينتج عنه تبليط الحدود القاطعة للسكينه بسرعة . والتفريز التسلقى يعتبر من أفضل الطرق فى تفريز الأشغال الرفيعة على الفريزه .

٤- عناصر عملية التفريز :

للقيام بتفريز شغلة على الفريزة يجب على عامل الماكينة أن يكون ملما بالعناصر الأساسية لعملية التفريز وهي عرض القطع وعمق القطع وسرعة القطع والتغذية .

عرض وعمق القطع :

عرض القطع هو عرض السطح المطلوب تفريزه بالمم ، وعمق القطع هو السمك بالمم لطبقة المعدن المطلوب إزالته في دفعة واحدة ، وتسمى الطبقة الكلية في المعدن المطلوب إزالته بسماح التشغيل وهي التي تحدد عمق القطع فإذا كان سماح التشغيل هذا كبيرا فيزال المعدن على عدة دفعات على أن تكون الدفعة الأخيرة بعمق صغير وذلك للحصول على سطح جيد التشطيب وهذا "الوش" يسمى بالتفريز التشطبي الذي يميز عن التفريز التخشيني بأن عمق القطع فيه أقل من الأخير .

سرعة القطع :

أن الحركة الرئيسية في التفريز هي دوران السكينة بسرعة محدودة ومضبوطة على الماكينة ويتوقف دوران السكينة على ما يسمى بسرعة القطع التي على أساسها تحسب عدد اللفات في الدقيقة .

تعريف سرعة القطع :

هو مسار الحد القطع للسن في الدقيقة أثناء القطع وتميز بالمتري في الدقيقة ولا يجب أن تزيد هذه السرعة عن القيم المحددة لحالات التفريز المختلفة حيث أن زيادتها قد تسبب في كسر الماكينة أو سرعة تبليط السكينة أو نزع الشغلة من مكانها .

التغذية :

تمارس التغذية الطولية أو العرضية أو الرأسية أما يدويا أو آليا والأنواع الثلاث هي :

١ . التغذية / الدقيقة :

تتحرك العربة بالمم في الدقيقة ويرمز لها بالحرف (ت) وتميز بالمم في الدقيقة .

٢ . التغذية لكل سن :

تتحرك العربة بالمم أثناء الوقت الذي تلف فيه السكينة جزء من لفة كاملة تعادل المسافة التي بين السن والسن الذي يليه ويرمز لها بالحرف (تس) وتميز مم / س .

٣ . التغذية لكل لفة :

تتحرك العربة بالمم لكل لفة كاملة للسكينة ويرمز لها (تن) وتميز مم / لفة .

٥- إختيار قطر السكينة :

يتوقف تحديد قطر السكينة على عمق وعرض القطع – والجدول التالي يبين أقطار السكاكين الإسطوانية بالنسبة لعمق القطع وعرض القطع .

قطر السكينة ق لعمق قطع ل				عرض القطع
ل حتى ١٠ مم		ل حتى ٥ مم	ل حتى ٢ مم	ناعم ص حتى
١٠٠	١٠٠	٨٠	٦٣	٧٠
١٠٠	١٠٠	١٠٠	٨٠	١٠٠

إختبار أقطار السكاكين الطرفية والوجهية بالنسبة لعمق وعرض القطع:

عمق القطع ل مم حتى	٤ مم	٤ مم	٦ مم	٦ مم	٦ مم	٦ مم	١٠ مم
عرض القطع ص مم حتى	٤٠	٦٠	٩٠	١٢٠	١٨٠	٢٥٠	٣٥٠
قطر السكينة ق مم	٦٣-٥٠	-٨٠	-١٢٥	-١٦٠	-٢٠٠	-٣٥	-٤٠٠
	١٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٥	٤٠٠	٥٠٠

إختبار أقطار السكاكين الجانبية بالنسبة لعمق وعرض القطع :

قطر السكينة ق لعمق القطع ل					عرض القطع
ص مم حتى	ل حتى ٥ مم	ل حتى ١٠ مم	ل حتى ٢٠ مم	ل حتى ٥٠ مم	ل حتى ١٠٠ مم
١٠	٥٠	٦٣	٨٠	١٦٠
٢٠	٦٣	٨٠	١٠٠	٢٠٠	٣١٥
٤٠	٨٠	١٠٠	١٢٥	٢٠٠	٣١٥

حساب سرعة القطع (بالقانون) :

$$ع = \frac{ط \times ق \times ن}{١٠٠٠}$$

حيث :

ع = سرعة القطع (م / الدقيقة)
 ن = سرعة دوران العمود (لفة / دقيقة)
 ق = قطر السكينة المستخدمة (مم)
 والرقم ١٠٠٠ لعملية التحويل إلى متر

مثال ١ :

إحسب سرعة القطع اللازمة لتفريز شغلة على ماكينة الفريزة إذا كانت سرعة دوران عمود القلب ١٠٠ لفة / دقيقة وقطر السكينة المستخدمة ٧٥ مم .

الحل
القانون

$$ع = \frac{ط \times ق \times ن}{١٠٠٠}$$

$$ع = \frac{١٠٠ \times ٧٥ \times ٣,١٤}{١٠٠٠} = ٣٥,٣ \text{ م / دقيقة}$$

وتكون سرعة القطع هي = ٣٥ م / دقيقة (من الجدول)

٣- عمليات التجليخ البسيطة:

١- مقدمة:

عملية التجليخ هي:

تعتبر عملية التجليخ من عمليات التشغيل الأساسية لآلات الورش و التي تتطلب جودة للسطوح بالإضافة آلي دقة الأبعاد و لا يمكن الحصول على مستوى الأبعاد و الأشكال للمشغولات التي يتم تجليخها آلا بالتدريب على ماكينات التجليخ و التعرف على أنواع حجر التجليخ حتى يمكن القيام بهذا العمل على أكمل وجه .
وهي إحدى عمليات قطع المعادن بإزالة الرايش ، وتتم بواسطة قرص يحتوى على حبيبات صغيرة حادة مترابطة ، يدور بسرعات عالية فيحتك بالمواد المراد تشغيلها فيعمل على تأكلها.
وتستعمل أحجار التجليخ بأنواعها المختلفة فى إزالة وتنظيف الرايش والنتوءات الناتجة من تشغيل المعادن وفى تصفية الأبعاد وتشكيل القطع وفى عمليات سن الحدود القاطعة .

التعاريف و المصطلحات الفنية

- التجليخ Grinding: عملية حك وبرى المادة لإزالة جزءا منها بتغذية الشغلة في حجر مصنوع من مادة حادة . وهى عملية تشغيل يستعمل فيها حشد من الحدود القاطعة للحبيبات الحادة المصنوع منها الحجر .
- مكينات تجليخ سطحي أنواع ١،٢،٣،٤ ٤ : Types of Grinding 1,2,3,4 : أربعة أنواع أساسية من مكينات التجليخ السطحي تستخدم في إنتاج أسطح مستوية مسطحة ومائلة ومختلفة المستويات في مشغولات مبططة . وتصنف هذه الأنواع بمحاور الدوران الأفقية أو الرأسية وحركة العربة . ترددية أو دوارة .
- تزايد التغذية الرأسية أو العرضية Steps of Increasing Vertical / Transverse Feed : مقدار المسافة التي يغذى بها الحجر (حجر التجليخ) في الشغلة بطريقة منتظمة في آخر كل شوط للحجر على سطح الشغلة .
- مسح السطح Surface Finishing : عبور سطح الشغلة المجلخ لحجر التجليخ بسرعة منتظمة بعد القطع النهائي بدون تغذية.
- تنظيف السطح Surface Cleaning : التجليخ لإزالة علامات في أسطح المشغولات ناتجة من عمليات تصنيع أو تشغيل .

معلومات السلامة عند العمل على ماكينات التجليخ

- ١- نظف وزيت الأسطح المشغولة في مكنة التجليخ بصفة منتظمة .
- ٢- أفحص جميع دورات التزييت في الماكينة بالرجوع إلى تعليمات المصنع الذي أنتجها ، ثم تأكد من تزييت الأجزاء التي تزييت يدويا ، وأفحص منظومة التبريد وتأكد من تشغيلها .
- ٣- أفحص حجر التجليخ والشغلة والأجزاء الدوارة في المكنة وتأكد من إمكان دورانها دون وجود ما يعترض طريقها.
- ٤- أفحص وسائل تثبيت الشغلة خاصة الطرف المغنطيسي ، ثم تأكد من ثبات الشغلة في مكانها جيدا .
- ٥- قف دائما بجانب حجر التجليخ أو أي أقرص دائرة حتى تكون بعيدا عن اتجاه تناثر أجزاء الحجر في حالة انكساره وتفتته وتطاير أجزاء صغيرة منه لم يحجزها الغطاء.
- ٦- أرتد نظارة وقاية أو قناع وجه طالما أنت تعمل على مكينات بها أجزاء متحركة .
- ٧- سخن المكنة (دورها لفترة وجيزة) قبل تسوية حجر التجليخ .
- ٨- أضبط رأس التجليخ بالقرب من وضع التشغيل المطلوب قدر الإمكان .
- ٩- سو حجر التجليخ وصح استدارته بالطريقة الجافة مع استخدام جهاز شفط الأتربة والغازات أثناء العملية .
- ١٠- أستعمل كمية وفيرة من سائل التبريد للحجر عند تسويته بالطريقة المبتلة .
- ١١- أختبر خواص سائل التبريد وتأكد من نظافته وخلوه من الرواسب وقطع الرايش .
- ١٢- سوى حجر التجليخ وهو يدور بالسرعة المسموح له بها أو أقل منها بالقليل.
- ١٣- أعمل على تدوير حواف حجر التجليخ في حالة إجراء التجليخ التشطبي بشرط ألا يكون مطلوباً لتجليخ أكتاف في الشغلة . فأن استدارة الحواف تقي الحجر من التشطف (أي تطاير بعض قطع من حوافه).
- ١٤- أختبر وضع الماسة في حالة استعمال مسواة لان الماسات قد تتخلع أحيانا من سيقانها المثبتة فيها ، كما تفحص تآكل الماسة وتشققها.
- ١٥- ضع الماسة مائلة بزاوية من ٥١٠ إلى ٥١٥ في اتجاه دوران حجر التجليخ لكي لا تحفر فيه .
- ١٦- أمسح أسطح ماكينات التجليخ بطبقة رقيقة من سائل مانع للصدأ في حالة إيقافها بدون عمل لمدة ولو قصيرة .
- ١٧- نظف أسطح الانزلاق بصفة دورية لإزالة أي رواسب أو غبار من حجر التجليخ .

٢- أنواع ماكينات التجليخ:

أ- ماكينة التجليخ اليدوي :

ماكينة التجليخ اليدوي المتنقلة أداة هامة جداً للعمل، فهي تستعمل لتنعيم الأسطح وكذلك عمليات القطع المختلفة للمعادن. وهي موضحة بالشكل المقابل

ويجب أن تمسك ماكينة التجليخ اليدوي بكلتا اليدين بقوة عند الإستخدام ، كما تحتاج إلى حرص شديد ومهارة عالية ، ويمكن أن تثبت عليها أقراص ذات أحجام مختلفة ولها إستخدامات متعددة .



ماكينة التجليخ اليدوي (الصاروخ)

قواعد العمل والسلامة عند العمل بأحجار التجليخ اليدوية :


١. ارتداء نظارات السلامة الشفافة عند العمل على أحجار التجليخ .
٢. إمساك الماكينة بقوة للتحكم بها ومنع الإصابات .
٣. ملامسة ماكينة التجليخ بقطعة العمل بصورة تدريجية .
٤. استعمال ماكينة التجليخ بحيث يكون حافة التجليخ موازية لقطعة العمل دائما .

ب- ماكينة التجليخ الألى:
وسوف نقتصر فى هذه الوحدة على نوعان هما:
(أ) ماكينة التجليخ القاعدى
(ب) ماكينة التجليخ السطحى

(أ) ماكينة التجليخ العمودى (القاعدى) :

هي عبارة عن محرك كهربى يدور بسرعات عالية وعمود الدوران الرئيسى له مجهز عند الطرفين لتركيب وتثبيت حجرين تجليخ متماثلين.

ويستخدم لأغراض كثيرة منها: سن الأدوات والعدد اليدوية وتسوية وتجهيز حواف قطع المعادن المختلفة ويتركب كما هو موضح بالشكل المقابل من:

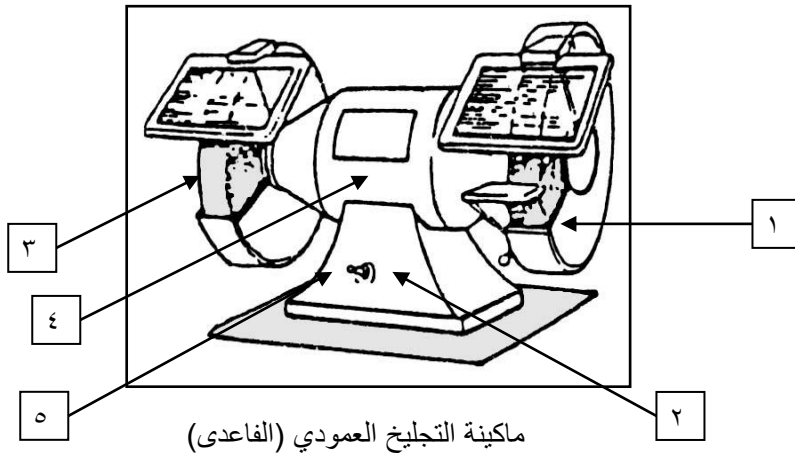

- ١- حاجز الرايش
- ٢- قاعدة التثبيت
- ٣- حجر التجليخ
- ٤- المحرك الرئيسى (الموتور)
- ٥- زر التشغيل

٣- أستخدامات ماكينة التجليخ العمودى:

تستخدم فى سن زوايا حدود القطع لأدوات القطع المختلفة مثل أقلام الخراطة وبنط الثقب والأجنات والسناك وغيرها من العدد ، حيث يتم سن هذه العدد بزوايا تتناسب مع معدن الشغلة.

سن (شحن) البنطة:

يتم سن زاوية رأس البنطة كما هو موضح بالشكل

المقابل طبقا لنوع معدن الشغلة مثل:

المعادن الخفيفة °٥٠

الصلب والزهر °١١٨


الألومنيوم والنحاس °١٤٠

ويتم أختيار الزاوية بإستخدام الزاوية الكوستيلا.

ويتم سن البنط بأستخدام أحجار تجليخ ناعمة

ومستوية مع إستخدام سائل للتبريد.

ويتم سن البنط يدويا أو بأستخدام ماكينة تجليخ

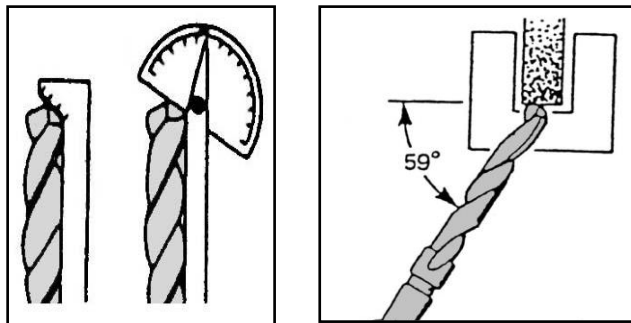

سن البنط وقياس زاوية السن

سن الأجنات (الأزاميل):


يتم سن الأجنات من المقدمة بزاوية تعرف بزاوية الأسفين كما هو موضح بالشكل المقابل

وزاوية الأسفين هي الزاوية المحصورة بين حدي قطع الأجنة وهذه الزاوية تتناسب مع نوع معدن الشغلة مثل:

الحديد والصلب من ٦٠° الي ٧٠°

الألومنيوم والنحاس من ٥٠° الي ٦٠°


المعادن الخفيفة من ٤٠° الي ٥٠°

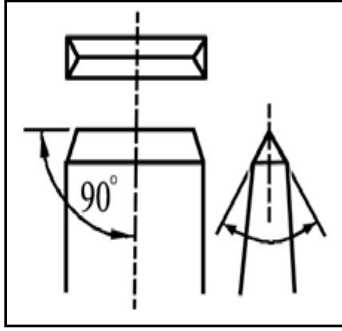

سن الأجنات

سن قلم القشط:

زوايا القطع الخاصة بقلم القشط

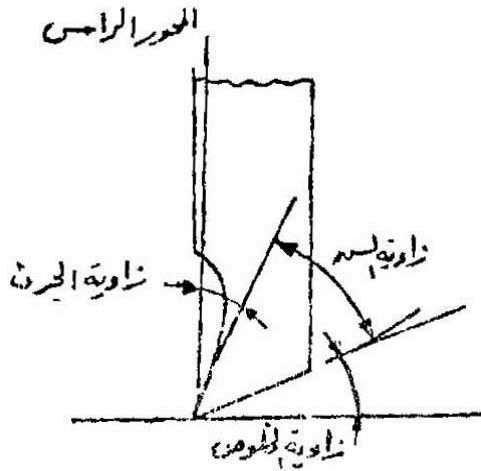

زاوية القطع (السن)	زاوية الجرف	زاوية الخلوص
محصورة بين زاوية الخلوص والجرف من ٧٦:٨٢°	مقدارها من ١٠:١٢° حسب المعدن	من ٤:٥°

خطوات التنفيذ :

١. قم بتجليخ الحد القاطع الجانبي بزاوية القطع الجانبية .
٢. قم بضبط وضع ساند العدة بحيث يكون قريب من العدة وبزاوية ميل من ٣:٤° بحيث يكون القلم مائلا على الحجر بنفس الدرجة وهي الدرجة المطلوبة مع التبريد أثناء العمل .
٣. قم بفحص مقدار الزاوية للتأكد من صحتها بواسطة زاوية أو ضبعة خاصة .
- ملحوظة :** حرك القلم على واجهة الحجر حتى يتم التآكل بانتظام والتبريد يحافظ على صلادة القلم ويجعلك تستطيع مسك الحجر أثناء التشغيل .
٤. قم بسن أو تجليخ الحد القاطع الأمامي وهي زاوية الخلوص ومقدارها من ٤:٥° . وذلك برفع الطرف الأمامي للقلم لتزيد من التماس بين الحجر والقلم بالزاوية المطلوبة .
٥. قم بسن أو تجليخ زوايا الجرف الخلفي والأمامي وعادة مقدارها من ١٠:١٢° وذلك بإمالة سطح القلم المجاور للحد القاطع إلى الداخل نحو حجر الجليخ ليتم تجليخ زاوية الجرف .
٦. تنعيم الحدود القاطعة وذلك باستخدام حجر ناعم أو حجر زيت . ذلك جانب الحد القاطع بوجه الحجر الخشن ثم كرر العملية مع الوجه الناعم ثم إمسح وجه السن لتنظيفه مع مراعاة تعليمات الأمان والسلامة.


ب) ماكينات التجليخ السطحي

ماكينة التجليخ السطحي ذو محور دوران أفقي والعربة ترددية:

هذا النوع من المكينات هو أكثرها استخداما ويصلح لتجليخ أسطح مستوية وأكتاف أسطح مائلة ، أما المشغولات فتثبت عادة بواسطة ظرف مغناطيسي مركب على عربة الماكينة مركبة بدورها على سرج . وتحدث التغذية العرضية للشغلة بعد كل شوط عن طريق الحركة العرضية للعربة ، أما الشغلة فتتحرك مع العربة حركة طولية ترددية (مثل المقشطة) . ويبين الشكل رقم (١) النوع الأول من مكينات التجليخ السطحي الذي تنظم فيه التغذية الرأسية لحجر التجليخ عن طريق خفض رأس التجليخ ، أما مقدار التغذية فيمكن معرفته بقراءته مباشرة على التدريج الميكرومترى على سطح جلبة الطارة المحركة لرأس التجليخ.

أجزاء مكينة التجليخ السطحي من النوع الأول :

إن مكينة التجليخ السطحي ذات محور الدوران الأفقي ، بصرف النظر عن كونها تعمل يدويا أو آليا (أوتوماتيكيا) ، تتكون من الأجزاء التالية :-

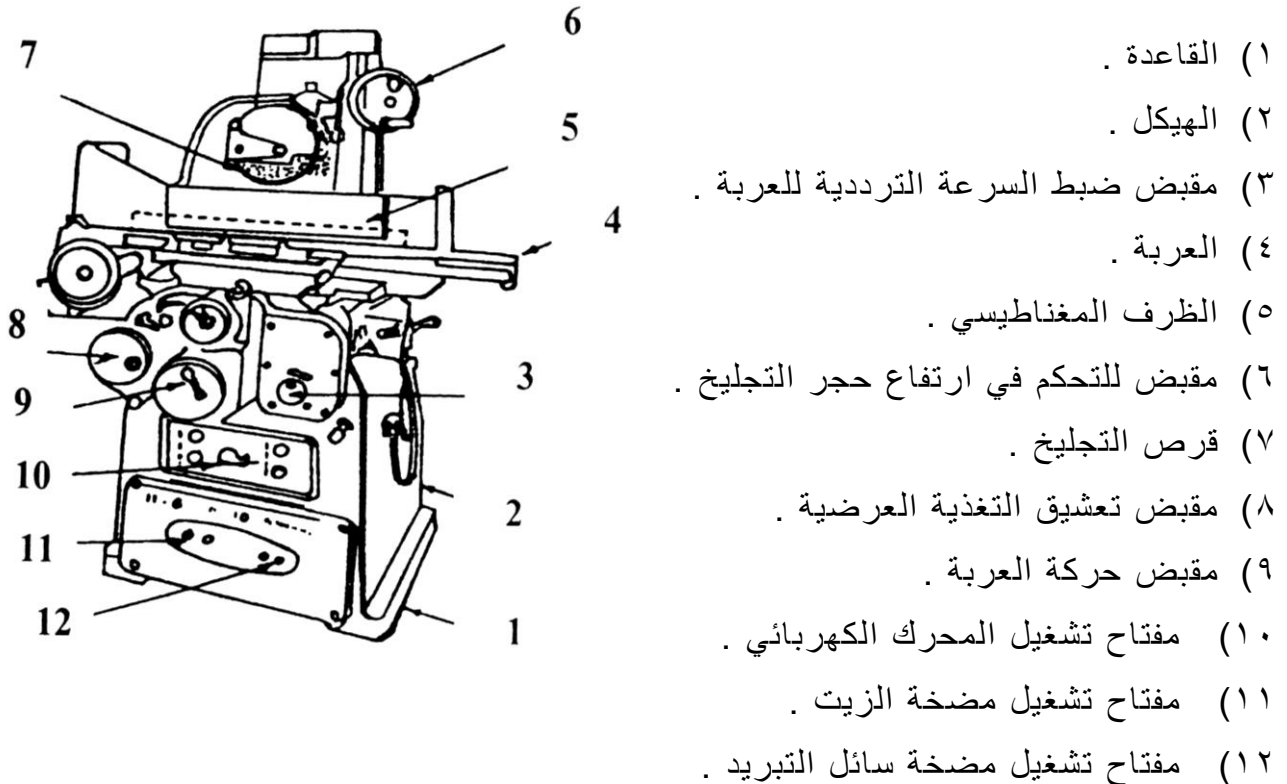

شكل رقم (١)

ماكينة التجليخ السطحي

ويبين الشكل رقم (١) المكنة المذكورة وأجزاؤها . ويتم نظام التزيت فيها بطريقة الدفع الآلي إلى جميع المسالك والمزلق والمسامير والتروس والكراسي ، غير أن مادة التزيت تستعمل مرة واحدة في الدورة تعود بعدها إلى الخزان . مع العلم بأن هذا النظام لا يسمح بدوران الزيت الملوث المحمل بالرواسب .

وسائل التبريد :

من الطبيعي استخدام سائل التبريد أثناء عمليات التجليخ المختلفة ، وذلك للتخفيض من درجات الحرارة المتولدة أثناء عمليات القطع (احتكاك قرص التجليخ بقطعة التشغيل) ، بالإضافة إلى التخلص من الرايش المزال ، هذا بالإضافة إلى المزايا التالية :-

١- حفظ درجة حرارة قطعة التشغيل أثناء تجليخها داخل حدود درجة حرارة الهواء المحيط بها .

٢- امتصاص درجات الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها قطعة التشغيل والتي تكون مركزة في موضع القطع (التجليخ) ، وبذلك نتجنب تشوهها ، ومن البديهي أن التشوه أو التفوس البسيط في قطعة التشغيل ، يؤدي إلى عدم انتظام سطح المشغولة على امتداد طولها ، وبالتالي اختلاف الأبعاد في وسطها عنها في طرفيها ، وكذلك عدم محورية أقطار الشغلة المتعددة الأقطار مع بعضها البعض.

٣- يغسل السطح المعرض للتجليخ من الرايش والأتربة والحبيبات المكسورة من قرص التجليخ

٤- تحسين نوعية ودقة الأسطح المجلخة .

٥- تخفيض الفاقد في حبيبات قرص التجليخ .

٦- نظرا لاحتواء سائل التبريد على زيت ، لذلك فهو يخفض من قوة الاحتكاك بين كل من الحبيبات القاطعة والسطح المعرض للتجليخ ، الذي يؤدي إلى الزيادة في قوة القطع وبالتالي في سرعة القطع .

٧- يحول دون صدأ الأجزاء المجلخة والمصقولة من الآلة وقطعة التشغيل .

تثبيتات المشغولات على ماكينة التجليخ السطحي:

Fixation of workpieces on surface grinding machine:

توجد طريقتان لتثبيت المشغولات أثناء تجليخها على آلة التجليخ السطحي ، و يتوقف اختيار الطريقة المثلى على شكل و نوع معدن المشغولة ، و درجة الدقة المطلوبة.



الطريقتان هما:-

١. تثبيت المشغولة على منجلة الآلة العادية او منجلة الآلة العامة (جامعة الاغراض)


٢. تثبيت المشغولة على ظرف مغناطيسي

أولا تثبيت المشغولة على منجلة الالة .

١. تنظيف المنجلة من الرايش العالق بها ، مع تركيب الدلائل في موضعها شكل (٢)
٢. تثبيت الشغلة بالطرق جيدا شكل (٣).
٣. وضع المنجلة على الطاولة وتضبط في موضعها ويحكم ربطها بالمسامير شكل (٤).

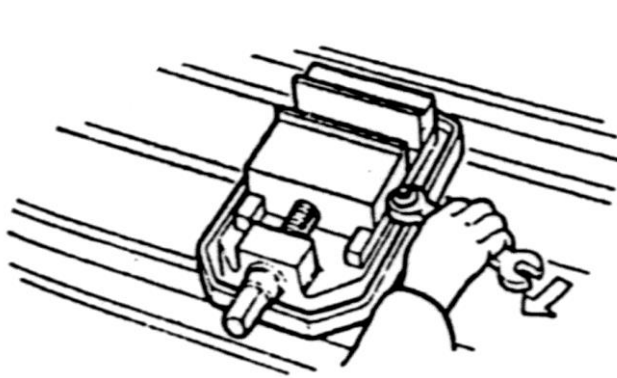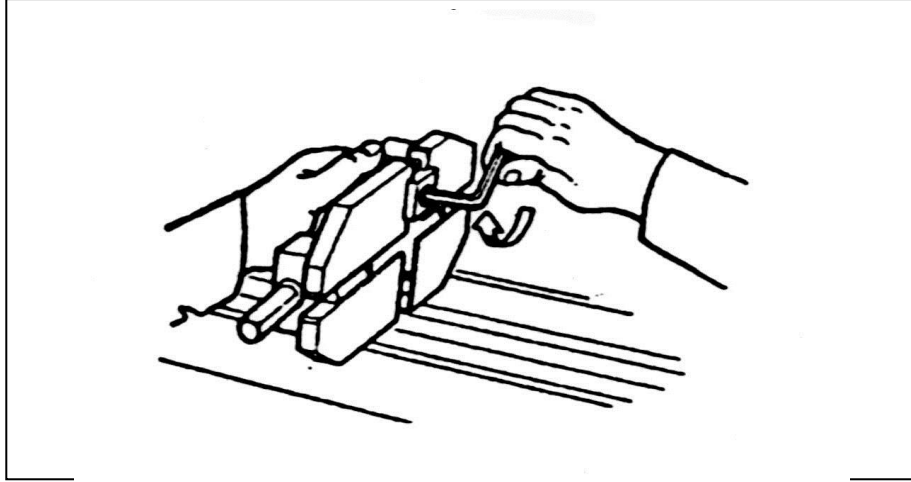

شكل رقم (٤)

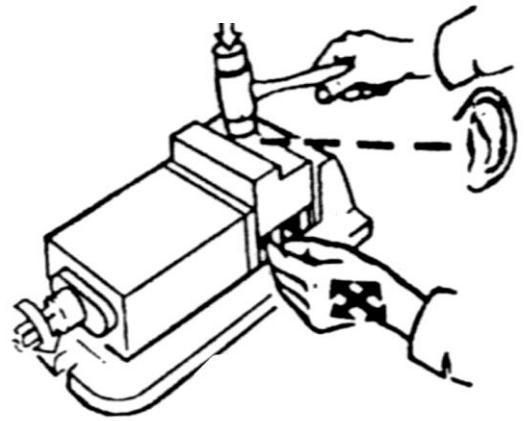


شكل رقم (٣)

ثانيا : تثبيت المشغولة على الظرف المغناطيسي :

Fixation of work piece on magnetic envelope:

يوضع الظرف المغناطيسي على صينية آلة التجليخ السطحي بواسطة مسامير رباط ، وعادة يكون الظرف بعد تثبيته في مستوى أفقي تماما مع حركة الطاولة طوليا وعرضيا.
تصنع الأظرف المغناطيسية من الصلب السبائكي على شكل متوازي مستطيلات شكل (٥) بمقاسات مختلفة ، لتتناسب مع آلات التجليخ ذات الأحجام الصغيرة والأحجام الكبيرة .


- ١- شبكة مصبغه (بملفات مغناطيسية) بالقرص العلوي .
- ١- قطع مغناطيسية على هيئة أصابع .
- ٢- السطح العلوي للقرص المستوي المغناطيسي .
- ٣- الظرف المغناطيسي (علبة شبكة الملفات المغناطيسية).
- ٤- مقبض لتشغيل الظرف المغناطيسي.

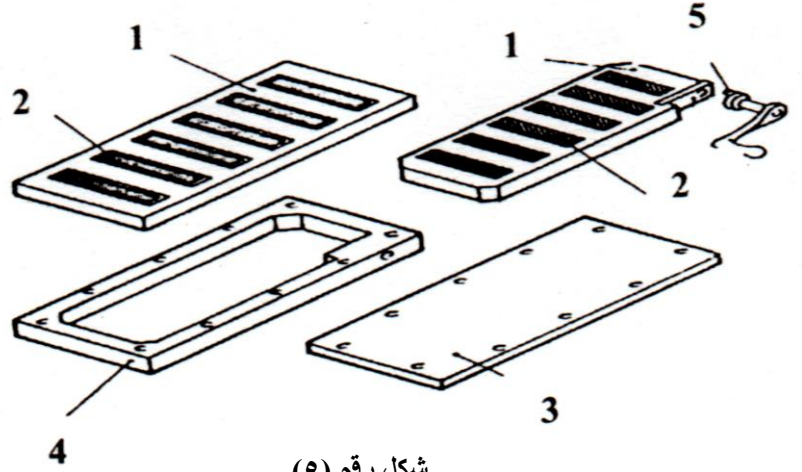

شكل رقم (٥)

الظرف المغناطيسي

توضع قطعة التشغيل المصنوعة من المعادن الحديدية والمطلوب تجليخها على السطح العلوي للظرف المغناطيسي ، لتجذب المشغولة إلى سطح الظرف بقوة الجذب المغناطيسي.

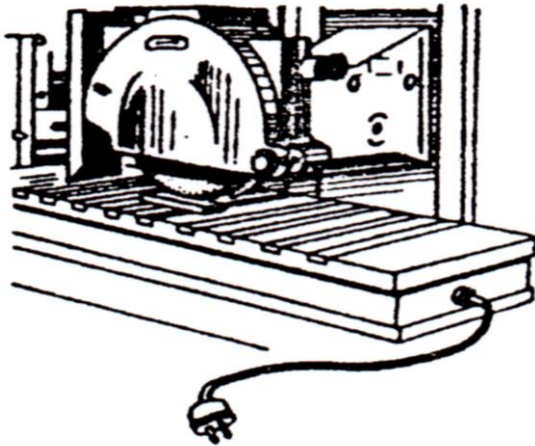

شكل رقم (٦)

الظرف المغناطيسي الكهربائي الكهربائي

يتميز هذا الظرف بمغناطيسيته الطبيعية وقابليته الكبيرة للمغطة الدائمة، أي أنه إذا انقطع التيار الكهربائي فجأة عن الآلة لسبب خارج عن الإرادة أثناء عملية التجليخ تظل قطعة التشغيل تحت قوة الجذب لمغناطيس الظرف .

لذلك يتميز هذا الظرف عن الظرف المغناطيسي الكهربائي شكل (٦) الذي يفقده مغناطيسيته بمجرد انقطاع التيار الكهربائي ، فيسبب إصابات للآلة والفني الذي يعمل عليها.

ولتأكيد السلامة يزود بمصدر تيار احتياطي يغذى من بطارية يعمل تلقائياً في حالة قطع التيار بحيث لتنفصل الشغلة إلا بمفتاح التشغيل للظرف (Electric Back – up).

عملية تجليخ الأسطح المستوية: Operation of plane surfaces grinding:


تجري عملية تجليخ الأسطح المستوية كما هو موضح بشكل (٧) بتسلسل خطوات العمل التالية :-

- ١- تثبيت قطعة التشغيل على منجلة الآلة أو على الظرف المغناطيسي (كما سبق ذكره).
 - ٢- تشغيل الحركة الترددية لطاولة الماكينة.
 - ٣- دوران قرص التجليخ.
 - ٤- التحكم في الحركة الرأسية لقرص التجليخ إلى أسفل حتى يتلامس مع السطح العلوي للمشغولة.
 - ٥- التحويل من التحكم اليدوي إلى التحكم الآلي.
- ومن الطبيعي أن يتم تشغيل مضخة سائل التبريد، وتوجيه سائل التبريد إلى قطعة التشغيل، كما يثبت الساتر الواقي لتجنب أي خطر.

التغذية الرأسية والعرضية للتجليخ الخشن والتشطبي

تؤخذ في بداية عملية التجليخ ، قطعيات خشنة وسريعة ثم يقل عمق القطعيات المتتالية بعد ذلك، مع ترك كمية كافية من المعدن في سطح الشغلة للتشطيب ، ففي أول الأمر ، يجلخ السطح بقطعيات استقرارية بتغذية عرضية من ٠,٨ مم إلى ١,٢ مم، وتغذية رأسية من ٠,١ إلى ٠,٣ مم، ويمكن أن تكون اعماق من ذلك في حالة تجليخ الحديد الزهر والصلب الطري، أو إذا كانت المساحة المراد تجليخها صغيرة، أما التغذية الرئيسية الدقيقة فتجري في حالة التشطيب. مع ملاحظة أن العدد الزائد من التغذية الرئيسية الدقيقة يعمل على تحميل وجه حجر التجليخ (أي سد مسامه بالرايش) وتصبح عملية القطع غير فعالة وينتج عن ذلك ارتفاع زائد في درجة حرارة الشغلة. المهم تسوية الحجر لإجراء قطعيات التشطيب الدقيقة ٠,١ مم فأقل، وعندما تكون التغذية قليلة جدا، تستعمل حركة ترددية سريعة للعربة وتغذية عرضية سريعة أيضا . أي أن الشغلة يجب أن تمر عبر الحجر بسرعة كافية لتفادي الزيادة في درجة حرارتها.

ويراعي مس حواف الحجر بعود(ساق) من مادة حاكة مع تدويرها دورانا خفيفا، فيساعد على تفادي ظهور خطوات التجليخ الدقيقة التي تحدث في السطح المشطب في الشغلة بسبب حواف الحجر الحادة.

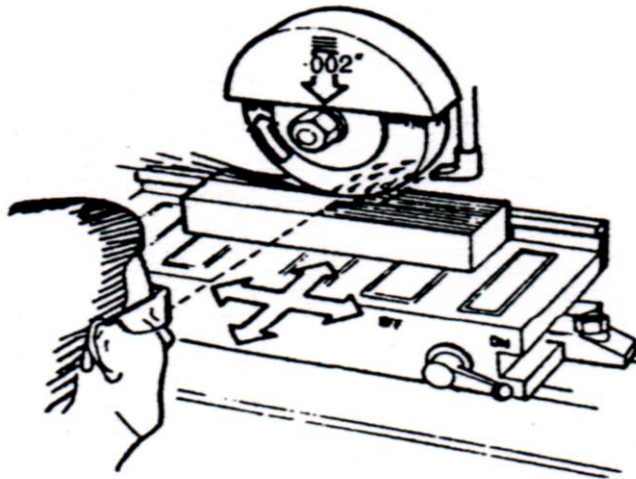

شكل رقم (٧) تجليخ الأسطح المستوية الأفقية

إن حجر التجليخ يصبح محملا بصفة جزئية وكليلا (مبلطا) من التجليخ الخشن، فعندما يراد الحصول على سطح فائق التشطيب إما أن يساوي حجر التجليخ أو يستبدل بحجر آخر يناسب التجليخ التشطبي، غير أن عملية التسوية هي المفضلة ومع ذلك، يجب أن يكون واضحا، أن حالة الحجر تمثل عاملا واحدا فقط يؤثر على التشطيب المطلوب، بالإضافة إلى عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار مثل سرعة الشغلة، معدل التغذية العرضية، عمق القطع ثم سائل التبريد.

وتحدث التسوية غالبا بواسطة مسواه ماسية تثبت على الظرف المغناطيسي في وضع لا يعوق عملية التجليخ . وعندما يراد تسوية الحجر للتشطيب تبعد الشغلة عن الحجر. وبمجرد تلامس طرف الماسة مع سطح الحجر تحرك الماسة بالعرض عبر وجه الحجر، ثم يغذي الحجر إلى اسفل بمعدل ٠,٠٠٥ مم في كل شوط إلى أن تشعر بأن الحجر قد تمت تسويته واصبح مستعدا للقطع بسهولة وفي الشوط الأخير أو الشوطين الأخيرين لتحدث تغذية ، أي أن الماسة تمسح وجه الحجر فقط كما يجب أن تتم التسوية الجافة للتجليخ الجاف ومبتلة للتجليخ المبتل مع تدوير حافتي الحجر يدويا بنصف قطر حوالي ١,٦ مم بواسطة عود (ساق) من مادة حاكة. وبعد تسوية الحجر ، ينخفض بالمسافة السابق ضبطها عند شوط التخشين الأخير مع إضافة مقدار كتعويض لما أزيل من الحجر وبعد ذلك، تعشق الحركة الترددية للعربة ويفتح صنبور سائل التبريد لكي يتدفق على مكان التجليخ، ثم يعاد ضبط يد التغذية الرأسية على الصفر، ويغذي الحجر لأشواط تشطيب متتالية بمقدار من ٠,٠٣ مم إلى ٠,٠١ مم أو أقل ، تبعا لمتطلبات التشطيب وتزداد معدلات التغذية وسرعة العربة الطولية للحصول على سطح فائق التشطيب .

ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو اكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية

١. المقشطة الأكثر شيوعاً التي تدار بالنظام الهيدروليكي هي :

أ- العربية

ب- النطاحة

ج- الرأسية

د- المرفقيه

٢. من أهم المميزات الرئيسية للمقشطة الرأسية :

أ- تقوم بعمل المشقيات الداخلية للتروس والجلب .

ب- تعمل بنظام الكهرومغناطيسية .

ج- عمل الأشكال الداخلية والمراد الداخلية للتروس .

د- تستخدم في قشط المشغولات الطويلة والكبيرة الحجم .

٣. لتلافي الأخطار الناجمة عن عدم التثبيت الصحيح لقلم المقشطة :

أ- أن توضع لبنة تحت قلم المقشطة .

ب- ان يكون الحد القاطع للقلم حاد جداً .

ج- أن يكون الحد القاطع للقلم موازياً للشغلة .

د- لا شئ مما سبق .

٤. المشغولات كبيرة الحجم تثبت :

أ- مباشرة على سطح العربية .

ب- على المنجلة .

ج- على الفك المتحرك .

د- كل ما سبق .

٥. زاوية القطع هي :

أ- لها خلوص جانبي ٣ - ٨ ° .

ب- الزاوية المحصورة بين زاوية الخلوص وزاوية الحرف .

ج- لها زاوية جرف جانبي مقدارها ١٠ ° .

د- لها خلوص امامي ٤ ° .

٦. اذا كانت الشغلة غير مربوطة جيداً فيحدث :

- أ- زحف للشغلة .
- ب- انكسارها .
- ج- لا تندفع إلى الأمام .
- د- تؤثر على جسم الماكينة .


٧. من العمليات التي تحرى على المقشطة الرأسية :

- أ- قشط زاوية داخلية فى شغلة .
- ب- قشط أسطح داخلية متعامدة .
- ج- قشط اسطح عدلة ودائرية خارجية .
- د- كل ما سبق .

٨. عدم دقة الشغلة بسبب :

- أ- عدم نظافة الشغلة وأدوات الرباط والمتوازيات .
- ب- عدم نظافة المنجلة .
- ج- انخفاض التغذية العرضية .

ثانياً : تعرف على أجزاء ماكينة القشط النطاحة بالنظام المرفق

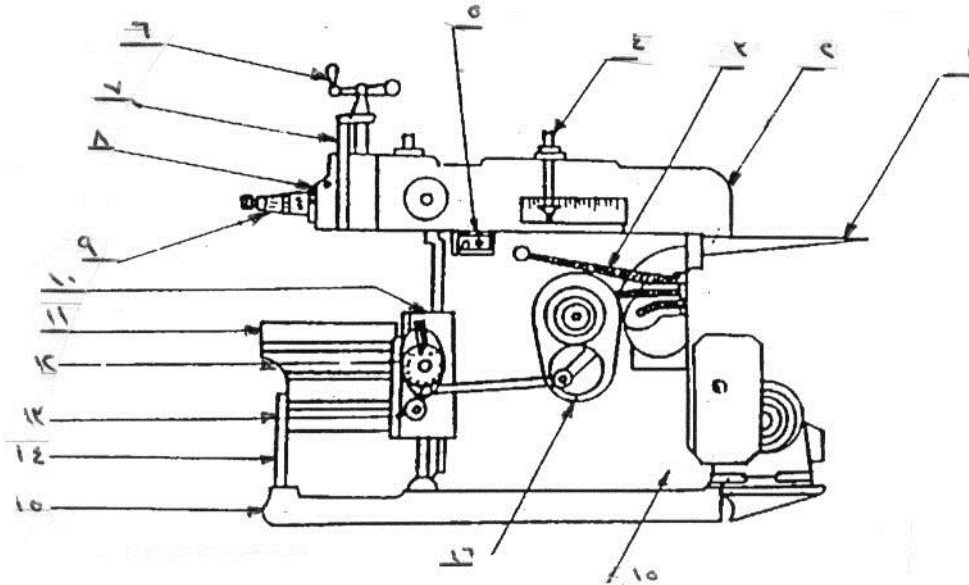

ثالثاً :

اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس

٩. عند تثبيت شغلة على عربة الفريزة في حالة الإنتاج الكثير بفصل استخدام إذا كان شكلها غير منتظم أو إذا كانت أسطوانية الشكل
- (منجلة - مسند حرف V - دليل تشغيل - مثبت تفريز - ظرف)
١٠. نظراً لأن السكاكين الطرفية (اندمیل) سهلة الكسر فإنه يجب أن تكون التغذية
(سريعة - بطيئة - متوسطة)
١١. عند إزالة الرأس من على صينية الفريزة يجب استعمال
(الفرشاة - يدك - الكهنة - كمبرسور هواء)
١٢. يستخدم الظرف الزناقي (الكوليت) لربط
(سكاكين التفريز الطرفي - سكاكين التفريز الأسطواني - سكاكين التفريز الوجهين والجانبين)
١٣. تستخدم المتوازيات (اللينات) في
(رفع الشغلة في المنجلة - اختبار توازي سطح الشغلة - اختبار توازي وتعامدا سطح الشغلة)

ثالثاً :

ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية

- (١) وظيفة عمود الإدارة في الفريزة هي :
- أ- نقل القوى اللازمة والحركة الدورانية من مصدر الإدارة إلى عمود السكينة .
ب- ضمان دقة التشغيل .
ج- المحافظة على محاذاة عمود سكينة التفريز .
د- إدارة أجهزة إضافية كالمستخدمة في قطع المشقبيات وفي التفريز الرأس .
هـ- كل ما سبق .
- (٢) تستخدم سكاكين التشكيل الرأسية في :
- أ- فتح مجارى الزيوت والمجارى الغنفاريه .
ب- تشكيل سطح الشغلة .
ج- عمل فتحات من الخارج .
د- كل ما سبق .
- (٣) من أنواع التفريز المحيطي :
- أ- التفريز العادي .
ب- التفريز التسلقى .

ج- التفريز الطرفى .

د- أى مما سبق .

٤) عند اختيار السكين الوجهى يجب ان يكون مناسباً لعرض الشغلة فيكون :

أ- اصغر من عرض الشغلة .

ب- اكبر من عرض الشغلة .

ج- مساوياً لنصف عرض الشغلة .

د- كل ما سبق صحيح .

٥) من أهم العمليات التى يمكن إجراؤها على الفريزة هي :

أ- تسوية الأسطح المستقيمة (العدلة) أو المائلة وفتح المجارى .

ب- قطع القلاووظ الداخلى والخارجى .

ج- فتح أسنان التروس العدلة والحلزونية .

د- كل ما سبق صحيح .

٦) من أسباب رداءة تشطيب السطح المفرز :

أ- الشغلة صلدة .

ب- تغذية الشغلة سريعة .

ج- سرعة دوران السكينة بطيئة .

د- كل ما سبق صحيح .

٧) التفريز الطرفى هو :

أ- تشغيل سطح مستوى عمودي على محور السكينة .

ب- تشغيل سطح مستوى بواسطة سكينة طرفية .

ج- تشغيل مجموعة من التروس .

د- تشغيل مجموعة من اللينيات المتوازية في وقت واحد .

٨) الغرض من عمل خلوص للحد القاطع هو :

أ- زيادة عمق القطع .

ب- تسهيل عملية القطع .

ج- تبريد الحد القاطع .

د- خفض سرعة التغذية .

٩) عند استخدام مواسك القفيز فى تثبيت الشغلة على سطح عربة الفريزة , لسند أحد طرفي القفيز على سطح الشغلة والطرف الآخر على :

أ- ماسك حرف V

ب- مسند حرف V

ج- كتف سائدة .

د- كل ما سبق صحيح .

١٠ من وسائل الأمان أثناء العمل بورشة الفرايز :


أ- عدم ارتداء ملابس مهلهلة وتشمير الأكمال .

ب- عدم لبس الساعات والخواتم والسلاسل .

ج- عدم وجود بقع زيت في أرضية الورشة أو على الماكينات .

د- كل ما سبق صحيح .

خامساً): تعرف على الشكل الآتي ، ثم أكتب أسماء الأجزاء المبينة على الرسم

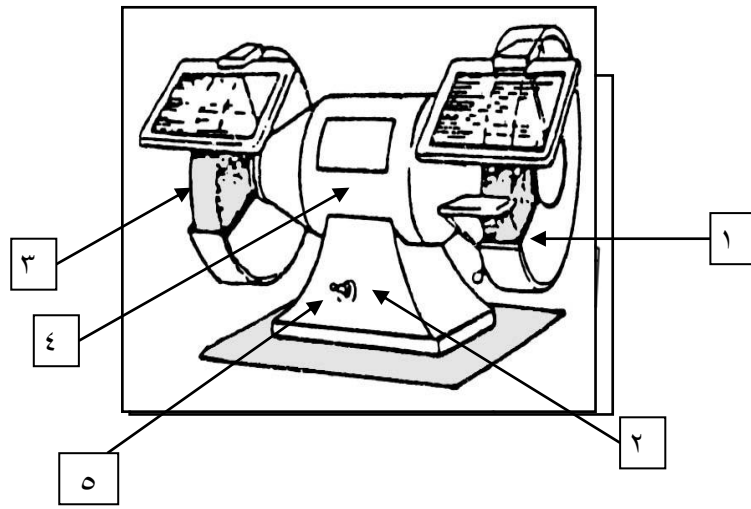

الشكل هو:

الأجزاء هي:

- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-
- ٥-

سادساً): اكمل الجمل الآتية بوضع الكلمة / العبارة المناسبة في المكان الخالي

١. النوع الاول من مكانات التجليخ السطحى وهو الاكثر استخداما و يمكن التعرف عليه بأن
----- وعربته ----- .

٢. يمكن التحكم فى سمك الشغلة عن طريق ضبط ----- .

٣. يمكن تثبيت قطع المشغولات المببطة المصنوعة من معادن حديدية غالبا بواسطة ظرف
----- .

٤. قبل قطعيات التشطيب يجب ----- حجر التجليخ .

٥. فى حالة تسوية حجر التجليخ ، يغذى الى أسفل بمقدار ----- بعد كل شوط .

الإجابات النموذجية

أولاً :	
ب	١
أ , ج	٢
أ,ب	٣
أ	٤
ب	٥
أ , ب	٦
ع	٧
أ	٨
ثانياً :	
واقى التمساح	١
التمساح	٢
ايادى السرعات	٣
مثبت التمساح	٤
انوار التشغيل	٥
يد التغذية الرأسية للراس	٦
الرأسمة	٧
الصندوق المفصلى	٨
المقلمة	٩
العربة المستعرضة	١٠
الصينية	١١
فتيل الحركة العرضية للصينية	١٢
فتيل رفع وخفض الصينية	١٣
الساند	١٤
القاعدة	١٥
آلية الحركة العرضية الاوتوماتيكية للصينية	١٦
القائم	١٧

ثالثاً :	
مثبت فريزة – مسند حرف V	١
بطيئة	٢
الفرشاة	٣
سكاكين التفريز الطرفي	٤
رفع الشغلة في المنجلة	٥
رابعاً :	
هـ	١
أ	٢
أ , ب	٣
ب	٤
ء	٥
ء	٦
ب	٧
ب	٨
ج	٩
ء	١٠

خامساً: الأجزاء هي:

- ١- حاجز الرايش
- ٢- قاعدة التثبيت
- ٣- حجر التجليخ
- ٤- المحرك الرئيسي (الموتور)
- ٥- زر التشغيل

سادساً:

- ١ محور دوران افقى – ترددية
- ٢ طارة التغذية الراسية.
- ٣ مغناطيس
- ٤ تسوية
- ٥ ٠.٠٠٥ مم


رقم التمرين ١	أسم التمرين قشط عدل لقطعة متوازي مستطيلات	زمن التنفيذ ١٠ ساعات
------------------	--	-------------------------

الهدف من التمرين :

١. معرفة كيفية ضبط الماكينة للعمل .
٢. معرفة تركيب الشغلة على المقشطة .
٣. طريقة القشط العدل .

الخامة المطلوبة : صلب طرى مقاس ٦٥×٢٥×٣٥ مم

الرسم التنفيذى:

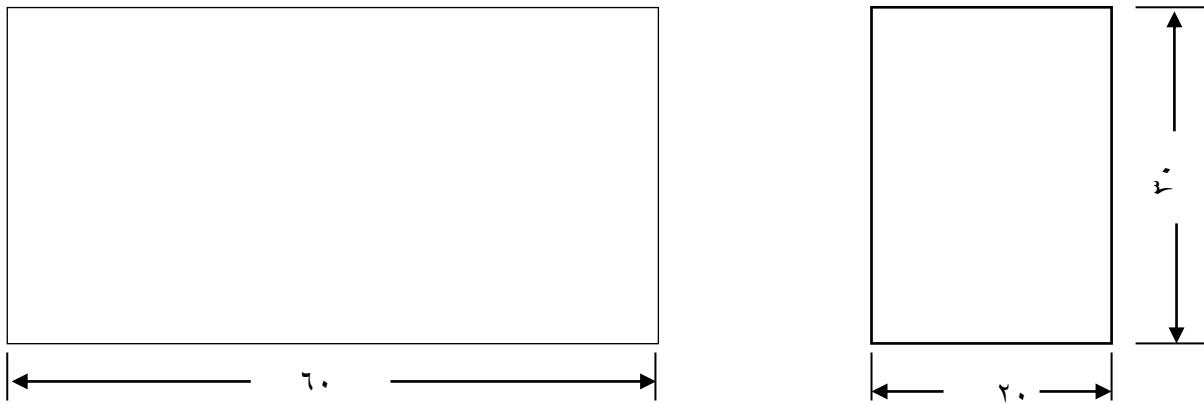

الأبعاد بالمليمترات والتفاوت \pm أو مم

العدد والأدوات المستخدمة :

١. خامة صلب طرى مقاس ٦٥ × ٢٥ × ٣٥ مم .
٢. قلم صلب أبيض ٢٠ × ٢٠ قشط يمين .
٣. لينات مناسبة .
٤. مقشطة نطاق .
٥. قدمة ذات ورنية دقة ٠,٠٥ مم .
٦. جاكوش نحاس .
٧. زاوية قائمة .

خطوات التنفيذ :

١. إختيار القلم المناسب وهو قلم قشط يمين .
٢. تركيب القلم وضبطه على المقشطة .
٣. تركيب الشغلة وهى صلب طرى مقاس ٣٥ × ٢٥ مم بطول ٦٥ مم . وتربط على المنجلة بحيث تكون موازية لمسار القلم .
٤. وضع لينات أسفل الشغلة بحيث يكون الجزء الظاهر من فكى المنجلة لا يقل عن ثلث الشغلة
٥. ضبط طول المشوار لتمساح المقشطة وهو عبارة عن طول الشغلة + ٢٠ مم من الأمام والخلف خلوص للقلم .


٦. عمل تماس بين سن القلم و سطح الشغلة .
٧. الخروج بالشغلة من أسفل القلم عن طريق العربية العرضية .
٨. التغذية المناسبة ولتكن ١ مم عن طريق الراسمة العلوية .
٩. نبدأ بقشط الوجه رقم واحد ثم نعيد التغذية مرة أخرى ونأخذ وجه تنعيم لنفس الوجه الأول
١٠. نوقف الماكينة ونفك الشغلة .
١١. يعاد ربط الشغلة مرة أخرى بحيث يكون الوجه رقم ١ الذى تم قشطه ناحية الفك الثابت للمنجلة وتربط الشغلة ويطرق عليها طرق خفيف لتثبيت اللنية وذلك لضمان إستواء وتعادم الشغلة .
١٢. عمل تماس مرة أخرى على السطح رقم ٢ .
١٣. نخرج التمرين ونغذى بواسطة الراسمة العلوية بفتحة ١ مم ونبدأ القشط فى الوجه الثانى . نكرر ما سبق للوجه الأول .
١٤. يفك التمرين ويعاد قياسه لمعرفة الزيادة المتبقية .
١٥. ثم يربط لقشط الزيادة من الوجه الثالث بنفس الطريقة السابقة وكذلك الوجه الرابع إلى أن يتم تصفية الشغلة على المقاس المطلوب .
١٦. يربط التمرين وذلك لتصفية الطول من الناحيتين على الطول المطلوب بنفس الطريقة السابقة

رقم التمرين ٢	أسم التمرين قشط مائل وعمل خلع جانبي	زمن التنفيذ ١٢ ساعات
------------------	--	-------------------------

الهدف من التمرين :

١. أن يتعلم المتدرب ضبط الأسطح المتعامدة بالمقشطة .
٢. أن يتعلم المتدرب القشط المائل بدرجة ميل معينة .
٣. أن يتعلم المتدرب فتح المجارى الجانبية (خلع جانبي) .
٤. أن يتعلم المتدرب دقة التشطيب لأسطح المجارى الداخلية .

الرسم التنفيذى:

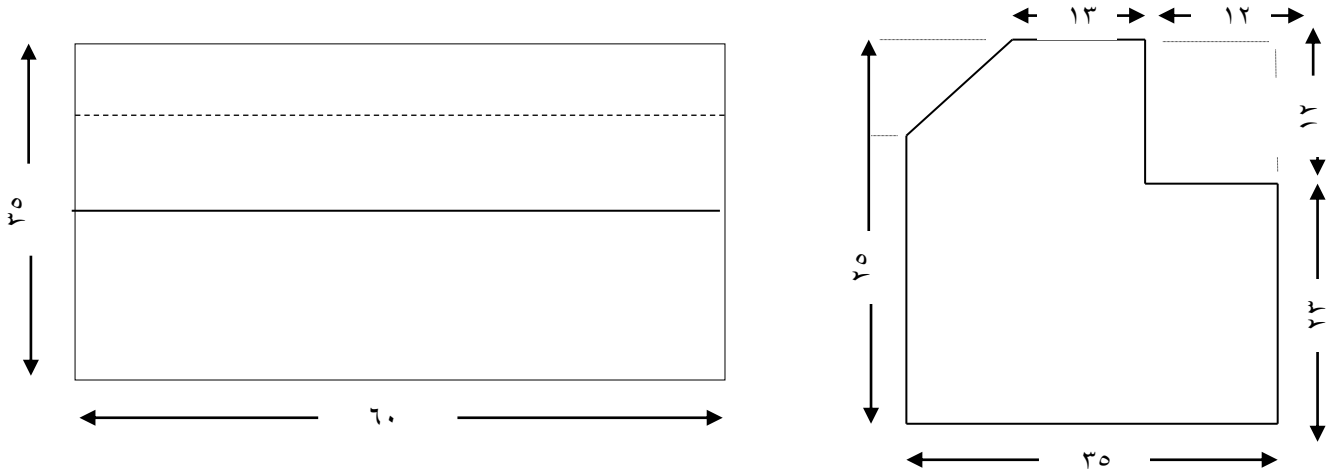

الأبعاد بالمليمترات - التفاوت $\pm 0,1$ مم

الخامات المطلوبة :

خامة صلب طرى مربع مقاس 40×40 مم بطول 60 مم

العدد والأدوات المستخدمة :

١. ماكينة مقشطة نطاحة ومركب عليها منجلة لربط التمرين .
٢. قلم قشط عدل - وقلم قشط يمين .
٣. قدمة ذات ورنية .
٤. لنبات مناسبة .
٥. أدوات شنكرة .
٦. جاكوش نحاس .

خطوات التنفيذ :

- ١ . تجهيز الماكينة بالطريقة السابقة .
- ٢ . يركب قلم تسوية أسطح .
- ٣ . يربط التمرين على المنجلة .
- ٤ . يضبط طول المشوار حسب طول الشغلة + الخلوص الأمامى والخلفى .
- ٥ . يعمل نحاس بين سن القلم والشغلة .
- ٦ . نحرك الشغلة من أسفل القلم وذلك بتحريك العربة العرضية .
- ٧ . تتم التغذية المطلوبة بواسطة الراسمة العلوية حاملة المقلمة .
- ٨ . نبدأ بتشغيل الماكينة وقشط أول وجه .
- ٩ . بعد الإنتهاء من قشط الوجه الأول حسب البعد المطلوب .
- ١٠ . يفك التمرين ويعاد ربطه بحيث يكون الوجه الذى تم قشطه ناحية الفك الثابت للمنجلة .
- ١١ . يتم تكرار العملية على باقى الأوجه إلى أن يتم تصفية الأبعاد الخارجية وهى ٣٥ × ٣٥ مم بطول ٦٠ مم .
- ١٢ . يتم شنكرة التمرين لعمل القشط المائل والخلع الجانبى .
- ١٣ . يربط التمرين على المنجلة مرة أخرى بحيث تكون خطوط الشنكرة لعمل الميل والمجرى من أعلى وبمسافة كافية عن وجه المنجلة .
- ١٤ . يتم تركيب قلم قشط يمين لعمل الخلع الجانبى .
- ١٥ . يتم عمل تماس بين سن القلم والشغلة ونبدأ بالتغذية والقشط بطول ١٢ مم .
- ١٦ . نكرر التغذية والقطع إلى أن نصل إلى عمق ١٢ مم وهو العمق المطلوب .
- ١٧ . يتم تشطيب زاوية الخلع القائمة وذلك بعمل تماس من أعلى المجرى بمسافة ١٢ مم ثم تغذية والماكينة تقوم بالقشط البسيط إلى أن نصل إلى عمق ١٢ مم وهو المطلوب .
- ١٨ . نقوم بميل الراسمة العلوية على ٤٥° وذلك لعمل القشط المائل فى التمرين
- ١٩ . نعمل تماس وتتم التغذية من الراسمة العلوية فيتم القطع بميل ٤٥° ونستمر فى التغذية إلى أن نصل إلى خط الشنكرة والأبعاد المطلوبة وهى ميل ١٠ × ١٠ مم بزواوية ميل ٤٥° .
- ٢٠ . يفك التمرين ويزال الرايش وتراجع المقاسات .
- ٢١ . تنظف الماكينة وتوضع العدد والأدوات فى أماكنها .
- ٢٢ . بهذا نكون أنجزنا التمرين بأمن وسلامة .


التدريبات العملية للتفريز:

رقم التمرين	اسم التمرين:	زمن التنفيذ
١	تربيع قطعة صلب طرى	١٢ ساعة

الهدف من التمرين :

١. معرفة كيفية ضبط الفريزة للعمل .
٢. معرفة طريقة إختبار السكينة وتركيبها .
٣. معرفة ربط الشغلة على الفريزة .
٤. طريقة تسوية أسطح متعامدة على الفريزة .
٥. معرفة دقة التشطيب على الفريزة .

الرسم التنفيذي :

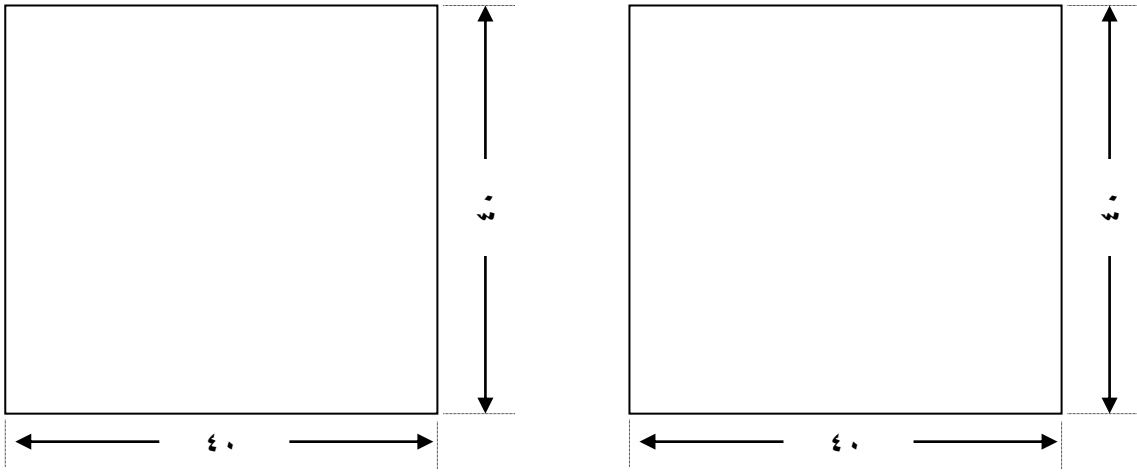

الأبعاد بالمليمترات - التفاوت $\pm 0,1$ مم

الخامة المطلوبة : ٥٠ x ٥٠ x ٥٠ مم صلب طرى

العدد والأدوات المستخدمة :

١. فريزة أفقية عامة ومركب عليها منجلة .
٢. سكينة تسوية أسطح عدلة مناسبة .
٣. لنبات مناسبة لتوضع أسفل الشغلة .
٤. جاكوش نحاس .
٥. أدوات شنكرة (شنكار - زنية علام - زهرة شنكرة - زاوية قائمة).
٦. قدمة ذات ورنية دقة ٠,٠٥ مم .

خطوات التنفيذ :


- ١ . تجهيز الفريزة وضبط السرعة وتركيب العمود المناسب .
- ٢ . أربط المنجلة على صينية الفريزة .
- ٣ . إختبار سكينه تسوية مناسبة للشغلة وقطر العمود وركبها على الماكينة .
- ٤ . قم بربط التمرين على المنجلة بحيث يبرز منه على الأقل ٣/١ الخامة وذلك بوضع لنيات مناسبة أسفل التمرين .
- ٥ . قم بطرق خفيف بجاكوش نحاس حتى يتم تثبيت التمرين وعدم تحريك اللنية .
- ٦ . قم بتشغيل الماكينة وأبدأ بعمل نحاس خفيف بين سطح الشغلة وسكينه القطع .
- ٧ . حركة الشغلة من أسفل السكينه بواسطة الطاولة (الصينية) .
- ٨ . قم بالتغذية المناسبة ولتكن ٢ مم بواسطة رفع الركبة لأعلى .
- ٩ . أبدأ بالقطع وذلك بتحريك الصينية فى إتجاه السكينه وطبقا مازالت الماكينة تعمل (مع إتباع وسائل الأمن والسلامة) .
- ١٠ . بعد الانتهاء من تسوية أول سطح . فك التمرين وأزل الرايش .
- ١١ . قم بتركيب التمرين على الفريزة مرة أخرى بحيث يكون السطح الذى تسوى ناحية الفك الثابت للمنجلة وذلك لضمان تعامده .
- ١٢ . أبدأ بتكرار المرحلة السابقة إلى أن تنتهى من السطح الثانى ، وفك التمرين وأزل الرايش .
- ١٣ . راجع المقاسات حتى تعرف قيمة الزيادة المتبقية وهى تقريبا ٣ مم بخط شنكرة
- ١٤ . ركب التمرين على الماكينة بحيث يكون السطح رقم (١) أسفل ناحية اللنيات والسطح (٢) ناحية الفك الثابت وشغل الماكينة وأزل الزيادة على وجهين .
- ١٥ . فك التمرين وأعد ربطه وكرر العملية السابقة حتى تنتهى من الأسطح الأربعة .
- ١٦ . أعد ربط التمرين لتسوية القورة أو السطح الخامس بنفس الطريقة السابقة وفك التمرين وأعد ربطه وبعد عمل خط شنكرة لمعرفة المتبقى ونشغل حتى نحصل على قطعة مربعة أو مكعبة الشكل مقاسها ٤٠ × ٤٠ × ٤٠ مم .
- ١٧ . فك التمرين ويزال الرايش ونراجع المقاسات .
- ١٨ . تنظف الماكينة والعدد المستخدمة وتوضع فى أماكنها .
- ١٩ . يتم ذلك حسب تعليمات الأمن والسلامة المهنية .

زمن التنفيذ ١٨ ساعة	اسم التمرين: تفتيح مجارى على الفريزة	رقم التمرين ٢
------------------------	---	------------------

الهدف من التمرين :

١. معرفة طريقة ضبط الفريزة للعمل المطلوب .
٢. معرفة طريقة تركيب وضبط السكينة المنشارية .
٣. معرفة طريقة الشنكرة لعمل المجارى الموجودة بالرسم.
٤. تنفيذ المجارى المطلوبة.
٥. معرفة دقة التشطيب على الفريزة .

الرسم التنفيذى :

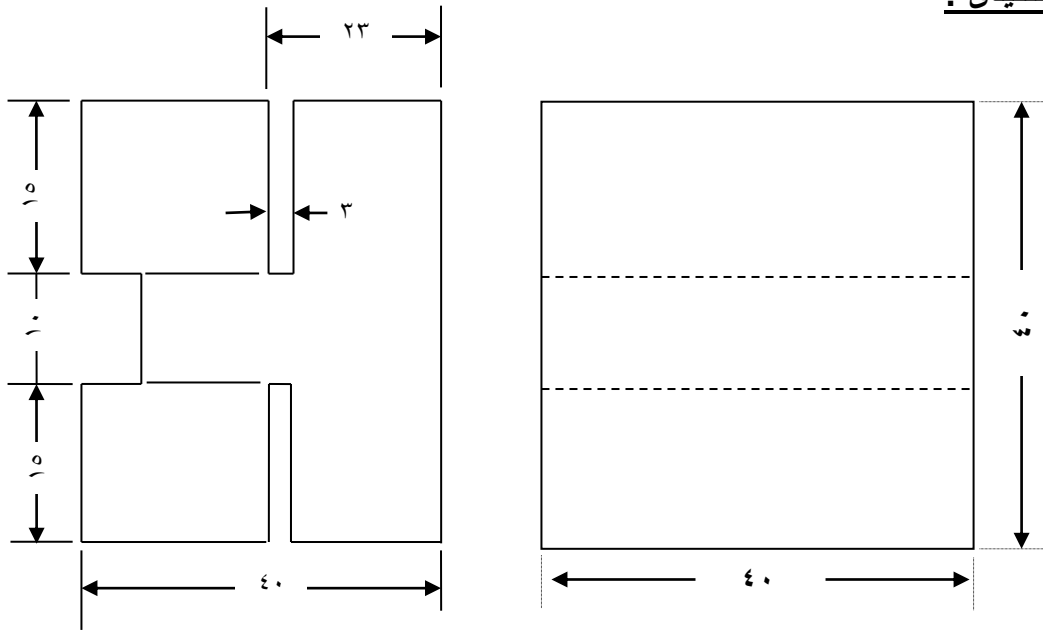

الأبعاد بالمليمترات - التفاوت $\pm 0,1$ مم

الخامات المطلوبة :

نفس خامة التمرين رقم (١) بعد تنفيذه

العدد والأدوات المستخدمة :

- ١ . فريزة أفقية عامة ومنجلة الأيادي للربط .
- ٢ . سكينه فتح مجارى منشارية ٣ ، ١٠ مم .
- ٣ . لينات مناسبة ، جاكوش نحاس .
- ٤ . أدوات شنكرة (شنكار حساس ، زنبه علام ، شوكة علام ، زهرة شنكار ، قدمه صلب ٧٠ سم)
- ٥ . قدمه ذات ورنية دقة ٠,٠٥ مم .
- ٦ . مبرد ناعم وأدوات نظافة .

خطوات التنفيذ :

- ١ . تجهيز الفريزة وضبطها وتركيب العمود المناسب للسكينه .
- ٢ . ربط المنجله على صينية الفريزه .
- ٣ . إختيار فتح مجارى منشارية مناسبة .
- ٤ . يشنكر التميرين وتعمل العلامات وذلك لعمل المطلوب كما بالرسم .
- ٥ . يربط التميرين على الفريزه .
- ٦ . تركيب السكينه المناسبه .
- ٧ . يعمل تماس بين السكينه والشغله .
- ٨ . ضبط التغذية المناسبه ونبدأ القطع للمجارى المطلوبه بتكرار نفس الخطوات السابقه لكل مجرى .
- ٩ . يفك التميرين ويزال الرايش .
- ١٠ . يفك التميرين وينظف ونراجع المقاسات .
- ١١ . تنظف العده والماكينه وتوضع العده فى أماكنها .
- ١٢ . يتم ذلك بإتباع قواعد الأمن والسلامه المهنيه .

التدريبات العملية للتجليخ:


رقم التمرين ١	أسم التمرين سن وتركيب قلم المقشطة	زمن التنفيذ ٨ ساعات
------------------	--------------------------------------	------------------------

الهدف من التمرين :

هو تزويد العامل في مجال الماكينات بالمعارف والمهارات اللازمة حتى يتمكن من تنفيذ تركيب وسن العدد اللازمة لعمليات القطع باستخدام الخامات والعدد والأدوات طبقا للمواصفات والتعليمات بطريقة صحيحة وأمنة وفي الوقت المحدد لذلك .

القيام بسن أو تجليخ قلم قشط من خامة صلب سرعات عالية HSS ، وتركيبه في المقلمة الخاصة بالمقشطة النطاحة في الوضع الصحيح بحيث يتفادى إصطدام الجزء الأسفل من الراسمة بالمنجلة مع إتباع وسائل الأمن

الرسم التنفيذي:

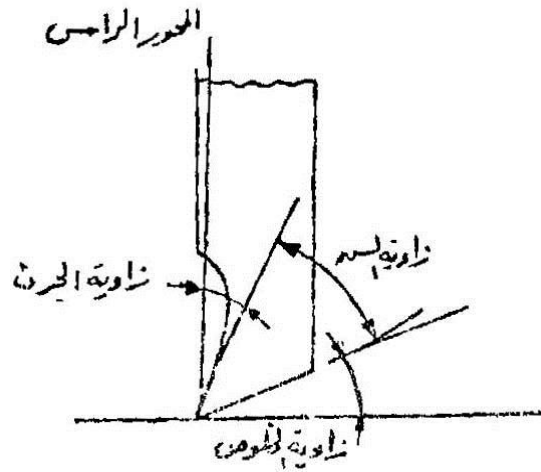

ظروف الأداء :


الخامات	العدد والمعدات	التسهيلات الأخرى
<ul style="list-style-type: none"> • لوحة بيان زوايا القطع • سائل تبريد • قلم قشط HSS • فرشاة للتنظيف 	<ul style="list-style-type: none"> • ماكينة مقشطة نطاحة • ماكينة جرخ قاعدى • حجر تجليخ صغير • أداة تسوية الحجر • لينيات ومفاتيح ربط 	<ul style="list-style-type: none"> • رسومات تشغيل • أدوات السلامة (نظارة واقية - قفاز)

بيان زوايا القطع الخاصة بقلم القشط

زاوية الخلوص	زاوية الجرف	زاوية القطع (السن)
من ٤:٥°	مقدارها من ١٠:١٢° حسب المعدن	محصورة بين زاوية الخلوص والجرف من ٧٦:٨٢°

خطوات التنفيذ :

١. قم بتجليخ الحد القاطع الجانبي بزواوية القطع الجانبية .
 ٢. قم بضبط وضع ساند العدة بحيث يكون قريب من العدة وبزاوية ميل من $3:4^\circ$ بحيث يكون القلم مائلا على الحجر بنفس الدرجة وهي الدرجة المطلوبة مع التبريد أثناء العمل .
 ٣. قم بفحص مقدار الزاوية للتأكد من صحتها بواسطة زاوية أو ضبعة خاصة .
- ملحوظة :** حرك القلم على واجهة الحجر حتى يتم التآكل بانتظام والتبريد يحافظ على صلادة القلم ويجعلك تستطيع مسك الحجر أثناء التشغيل .
٤. قم بسن أو تجليخ الحد القاطع الأمامي وهي زاوية الخلوص ومقدارها من $4:5^\circ$. وذلك برفع الطرف الأمامي للقلم لتزيد من التماس بين الحجر والقلم بالزاوية المطلوبة .
 ٥. قم بسن أو تجليخ زوايا الجرف الخلفي والأمامي وعادة مقدارها من $10:12^\circ$ وذلك بإمالة سطح القلم المجاور للحد القاطع إلى الداخل نحو حجر الجليخ ليتم تجليخ زاوية الجرف.
 ٦. تنعيم الحدود القاطعة وذلك باستخدام حجر ناعم أو حجر زيت . ذلك جانب الحد القاطع بوجه الحجر الخشن ثم كرر العملية مع الوجه الناعم ثم امسح وجه السن لتنظيفه مع مراعاة تعليمات الأمن والسلامة.
 ٧. تركيب القلم على المقشطة في المقلمة يركب القلم في المقلمة المثبتة بالراسمة بحيث توضع خلفه لنية مناسبة حتى تتفادى الضغط المباشر على القلم أثناء الربط . ويركب بالوضع الصحيح مع مراعاة ضبط الزاوية الجانبية وذلك بإمالة القلم يمينا أو يسارا حسب الطلب حتى يتم ضبط القلم بالشكل الصحيح وبحيث يكون الجزء البارز منه أقل ما يمكن بحيث يتفادى إصطدام الجزء الأسفل من الراسمة مع المنجلة وحيث زيادة هذه المسافة تؤدي إلى إهتزاز القلم الذي يؤثر بدوره على إدارة السطح بالإضافة إلى إحتمال كسر القلم والشكل التالي يوضح ذلك"

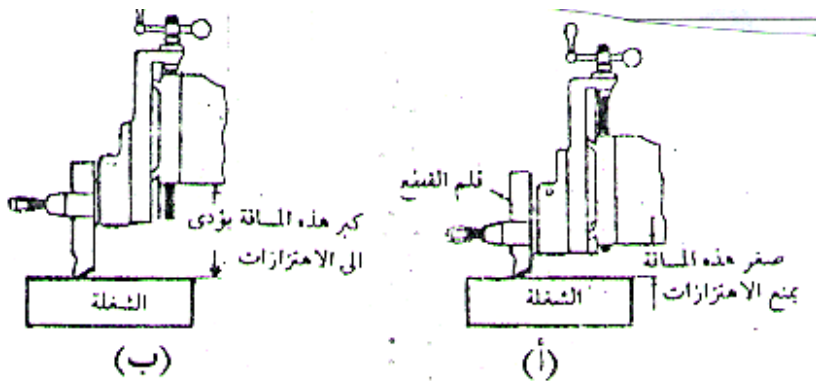


رقم التمرين ٢	أسم التمرين تشغيل ماكينة التجليخ السطحي	زمن التنفيذ ٨ ساعات
------------------	--	------------------------

الهدف من التمرين :

- ١- التعرف على اجزاء ماكينة التجليخ السطحي و كيفية تشغيلها بطريقة امنة .
- ٢- تشطيب الأبعاد والسطوح للشغلة الموضحة بالرسم التنفيذي.

الرسم التنفيذي :

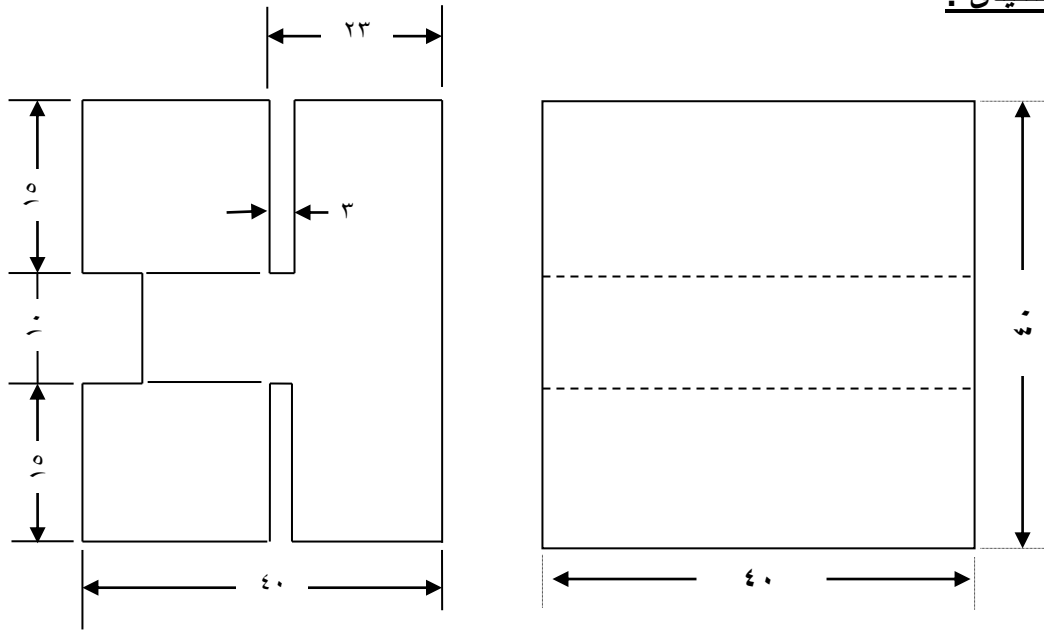

الأبعاد بالمليمترات - التفاوت $\pm 0,1$ مم

ظروف الأداء :

الخامات	العدد والمعدات	التسهيلات الأخرى
<ul style="list-style-type: none"> • خامة التمرين رقم ٢ • فرايز بعد تنفيذه 	<ul style="list-style-type: none"> ١- مكنة تجليخ سطحي ٢- ظرف مغناطيسي ٣- أدوات قياس دقيقة ٤- مسواة مسامية 	<ul style="list-style-type: none"> • رسومات تشغيل • أدوات السلامة (نظارة واقية - قفاز)

خطوات التنفيذ :

تشغيل ماكينة التجليخ السطحي

- ١- انتق افضل ما يوجد من احجار التجليخ التى تناسب متطلبات المكنة و العمل المطلوب انجازه
 - ٢- نظف محور الدوران وثقب و حجر التجليخ ثم تخلص مما تجده فى اى منهما من رايش .
 - ٣- اجر اختبار رنين للحجر بالطرق وسماع الصوت للتأكد من سلامته ثم ركه على محور الدوران .
 - ٤- اعد غطاء الحجر الى مكانه ثم سوى الحجر و صحح استدارته .
- ملاحظة :- توضع المسواه الى الامام من المحور الرأسى للحجر مائلة بزاوية جر من ٥١٠ الى ٥١٥ ، ثم استعمل سائل تبريد اذا كانت الشغلة سوف تجلخ مبنلة.
- ٥- امسح وجه الظرف و نظفه من الرايش ثم ادلك براحة يدك عبر وجه الظرف لازالة ما قد يكون عالقا بسطحة من الاتربة .
 - ٦- نظف الشغلة و تخلص مما بها من رايش ثم ضعها على الظرف .
- ملاحظة :- فى حالتى تجليخ الكتف و التجليخ المسطح توضع لينة ذات ظفر امام الشغلة فى الاتجاه الذى يحتمل فيه الزحف .
- ٧- لف يد الظرف او صلته بالتيار الكهربائى .
- تحذير : افحص الشغلة لتتأكد من احكام تثبيتها و تاكد من عدم تعشيق جميع روافع التحكم فى التغذية وانها فى وضع الحياض .
- ٨- اضبط معدات المسافات الاتوماتيكية لتحديد شوط العربة اى المسافة الطولية التى تتحركها ذهابا و ايابا .
 - ٩- ادر المحرك الكهربائى الخاص بمحور الادارة المركب عليه حجر التجليخ ، و كذا الدائرة الهيدروليكية للتغذية الطولية و دائرة التبريد ، و اذا كان التجليخ يجرى جافا ، شغل الشفاط لطرد الاتربة.

ملاحظات :-

- ١- وجه فوهة ماسورة سائل التبريد لتضمن اكبر تدفق من السائل على مكان التجليخ
 - ٢- يجب الانتظار دقيقة او اكثر فى حالة الاعداد للتشطيب.
- تحذير:- قف بعيدا عن المستوى الذى يدور فيه حجر التجليخ**
- ١٠- غذ حجر التجليخ الى اسفل بحذر شديد حتى يمس اعلى نقطة من سطح الشغلة و تنبعث منه شرارة عند التلامس ، و بعد ذلك حرك نحو احد طرفى الشغلة (تبعا لاتجاه دوران الحجر) ثم غذ الحجر بعمق القطع لشوط التجليخ الخشن الاول
 - ١١- لف مقبض التغذية العرضية بالعربة على المعدل المطلوب كما يتم ضبط سرعة العربة و سرعة دوران الحجر بنفس الطريقة تبعا للسرعة المحيطة بالمتر / الثانية المناسبة لمعدن الشغلة المراد تجليخها و لدرجة تشطيب السطح المطلوبة ، وتستنتج سرعة دوران الحجر من المعادلة :-

السرعة الخطية (متر / ثانية) = السرعة الخطية على محيط الحجر \pm سرعة التغذية الطولية
= ط.ق.ن \pm سرعة التغذية الطولية

حيث ان :

• ط = النسبة التقريبية ٣,١٤

• ق = قطر حجر التجليخ بالمتر

• ن = سرعة دوران الحجر لفة / ثانية

١٢- عشق التغذية الالية و العرضية للعربة

ملاحظة : يجب عليك ان تفحص مقدار الخلوص بين طرف الشغلة و محور الحجر اثناء الشوط الاول .
و يتم هذا يدويا بدون تغذية الية .

١٣- اوقف العربة بعد بضع اشواط و افحص حالة السطح المشطب.

ملاحظات:

(١) يجب ان توقف حركة العربة عندما تجد الحجر غير ملاس للشغلة

(ب) ان اى ارتفاع غير مرغوب فيه فى درجة حرارة الشغلة يتطلب اعادة فحص حجر

التجليخ و سائل التبريد المستعمل ، بل و ظرف التشغيل بصفة عامة.

١٤- خذ اول قطعة بتغذية الحجر الى اسفل من ٣ و ٠ مم الى ١ و ٠ مم لقطعيات التخشين المتتالية

مع ترك من ٥ و ٠ مم الى ٢ و ٠ مم للتجليخ التشطبيى.

١٥- اقلل سائل التبريد ثم اوقف بعد ذلك حجر التجليخ فى نهاية شوط القطع

ملاحظة : يجب ان يكون الحجر غير ملاس للشغلة و بعيدا عنها عند ايقاف العربة و الحذر من ايقافها

او تغذية الحجر فى وسط الشوط .