

صـفـق (١)

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية  
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب للهند  
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

# تـكـنـوـلـوـجـيـا لـسـامـ

 


إعداد

مهندس / محمد أبوالحسن محمد

مراجعة

مهندس / محمد ياسين رمضان



## البَاتِلُ الْأَوَّلُ

### مقدمة عن اللحام


تعريف النظام :

اللحام عبارة عن عملية الحصول على وصلة غير قابلة للتفاوت ، بالتسخين الموصى لبعض الأجزاء الموجهة إلى حالة الانصهار . سواء أكانت الأجزاء الموصلة من معدن واحد أو من معدن مختلف . وباستخدام سلك ملوأ أو بدوته ، وبتأثير ضغط أو يقوه .

طرق الوصل كثيرة منها : الرصل بالبرشام أو المسامير أو اللحام الحدادي وفيها يلى تبنة مختصرة عن كل :


الوصل بالبرشام :

البرشام طريقة تستخدم في وصل جزئين أو أكثر من أجزاء المعدن . والبرشام عادة من نفس معدن الأجزاء المراد بوصتها . وغالباً ما تصنع من الحديد المليف أو النحاس الأحمر أو النحاس الأصفر أو الألمنيوم . وهي تصنع برؤوس مختلفة الأشكال لتلائم أغراض مختلفة ، وهي تصنف حسب أنموتها وأقطارها وأشكال رؤوسها . وتتباع عادة بالوزن ، والأدق الأشكال الشائعة :

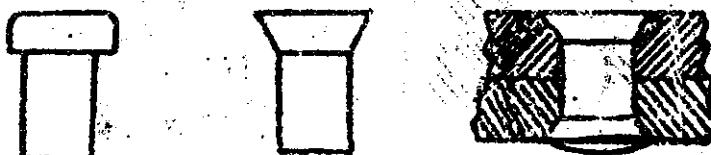

برشامة بأس غاطس برشامة بأس غاطس  
رأس طاجن اسحاقاني

(شكل ١)

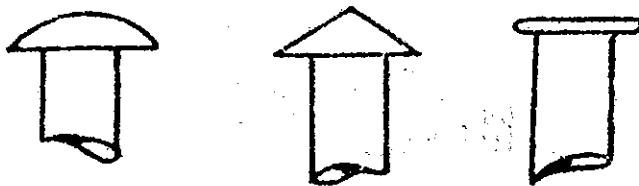


برشامة مقوقة  
رأس سطحي  
برشامة ذات الرأس

(شكل ب)



#### الوصل بالرivet بالمسمار :

تستخدم المسامير والصواميل لربط الأجزاء . وهي عادة تصنع من الصلب الطري . وتصنف كما يلى :

- ١ - مسامار نافذة
- ٢ - مسامار مأولب
- ٣ - مسامار جاوينط
- ٤ - مسامار ملولب (رأس)
- ٥ - مسامار نافذة .

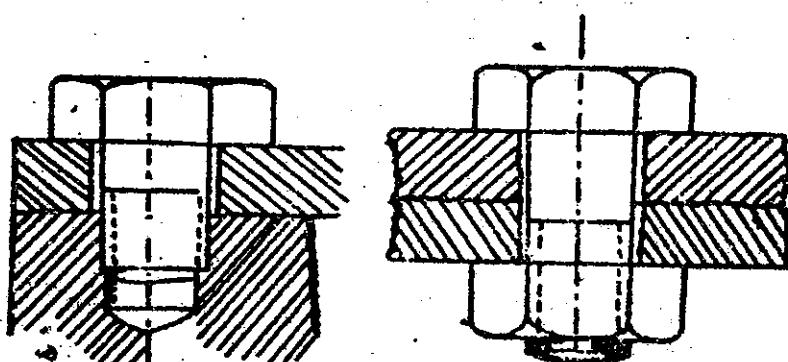


(شكل ج)

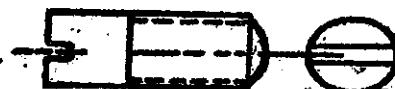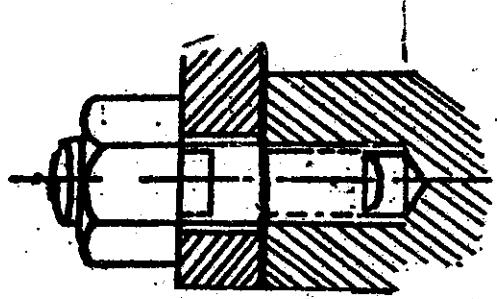

مسار جاوب


مسار داخل

(شكل ٥)

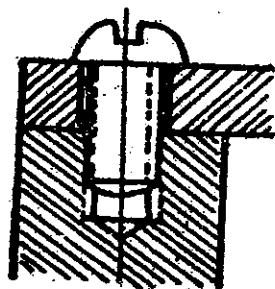

مسار ملوي برأب ظال

مسار ملوي برأب ملasse

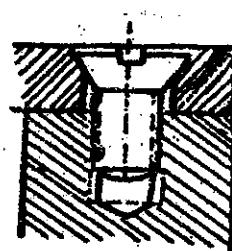


(شكل ٦)


### الوصل باللحام العادي :

الحاداده هي أقدم حرفة وجدت وكانت منحصرة على تشكيل الحديد  
المليئ . فتطورت الى انتاج الخامات النصف متشكلة من المعادن  
والسبائك المختلفة .

ويحصل على اللحام المعدني كالتالي :

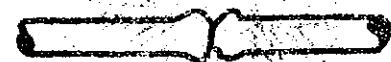


لحام قرفة في قرفة

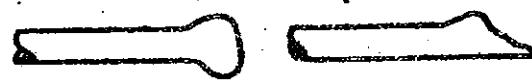

لحام حافة على حافة  
( شكل د )



لحام الوصل

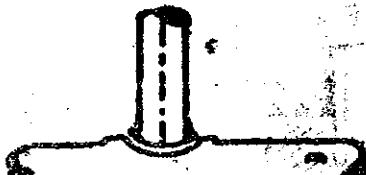

لحام زاوي

( شكل ذ )

#### أهمية اللحام في الصناعة :

قلة الى ما هو حولنا من آثار ظاهرة تستقيم معرفة أهمية اللحام فهو يدخل في كثير من الصناعات مثل : صناعة السيارات والطائرات والقاطرات والسنن ، وكذلك الآلات الهندسية وصناعة التسلاجات والبواكيارات وغيرها .

كما يمكن براستة اللحام بناء المنشآت الصناعية والمعابر والورش  
وذلك بلامام تفاصيل وكرات من الحديد يعيشها معنى ، وبذلك يمكن  
الاستغناء عن الأعمال الغرمائية المساعدة ، ويكون هنا المقارنة بين كوري  
السلطان ابن العلا وكوري أباية مثلاً وبين كوري العجزة وكوري  
البياعية حيث يظهر اللحام وتبدو ميزاته الواضحة الجلية من حيث الشكل  
والحجم ، وهذا المثال بين النافعية الشديدة بين اللحام والبرشة حيث  
كانت البرشة قبل ظهور اللحام هي الأولى في مختلف عمليات الوصول .  
ولكن باللحام يمكن الاستغناء تقريباً على عملية البرشة وذلك يرجع إلى  
سهولة استخدام وخفق وزن التجاالت المعروفة ، وبالتالي فإنه يقلل من  
زمن التشغيل ومن العمالة وكذلك يقلل من التكاليف الكلية .

## مقارنة بين طرق التصنيع باللحام والتصنيع بعمليات السباكة والبرشة

### ١ - مقارنة السباكة بالتصاميم المنشومة :

الاسم	السباكة	مسلسل
يمكن لحام الصنائع الرقيقة	هناك حد أدنى للسمك	١
يمكن لحام جزء قليل السمك إلى آخر كبير السمك	يجب احترام تدرج التخانات	٢
ترك زيادات في المعدن للتشفيل والتسطيب وانحراف تشفيلي فقط .	ترك زيادات في المعدن للتشفيل والتسطيب وانحراف الدليك .	٣
احتمال عدم تجانس المقطع اقل .	احتمال عدم تجانس المقطع أكبر ( التجمد على مراحل )	٤
اجهادات المختلفة يمكن تلافيها و ملاجئها .	تحصل اجهادات نتيجة للتفاوت الوزني في التجمد	٥
احتمال حدوث البخيخة اكبر احتمال عدم تجانس المقطع اقل .	احتمال حدوث البخيخة اكبر ( انحباس الفازات )	٦
ليس هناك حد أقصى للوزن ويمكن تجيبيع اوزان كبيرة وبذلك توفر عمليات التشفيل والتسطيب .	هناك حد أقصى للوزن يحكمه سعة الفرن وأدوات المقاولة وأحياناً تصبح الإجراء الكبيرة من هذيد من الأجزاء حتى لا يصبح للفها خسارة كبيرة لم تجمع بمسامي أو جوابيط وهذا يتطلب عمليات تشفيل وتشطيب .	٧

السائل	السباك	الماء
٨	لا يمكن اجراءات تغييرات على الجزء المchor بالقطعه المchor .	يمكن تعديل الجزء المchor بالقطعه المchor .
٩	اذا انتجنا قطعة واحدة فانها ليس هناك نماذج . ستتحمل بكميل تكاليف التمودج .	اذا انتجنا قطعة واحدة فانها ليس هناك نماذج .
١٠	الجزء المchor يكون كله من يمكن وصل كثير من المادن المختلفة معدن واحد .	يمكن وصل كثير من المادن المختلفة الى معدن واحد .
١١	تحتاج ورشة المصباكة الى داس داس الماء لا يقدر ثمن وحدات سال كبير ( كيوبلا - بوالق الععام والمعدات البسيطة . او ضبة - ادارات مناولة - ونش - روازق - مراوح )	تحتاج ورشة المصباكة الى داس داس الماء لا يقدر ثمن وحدات سال كبير ( كيوبلا - بوالق الععام والمعدات البسيطة . او ضبة - ادارات مناولة - ونش - روازق - مراوح )
١٢	لا يمكن الانساج الا داخل الورشة بنقل المدات الى مكان العمل .	يمكن الانساج الا داخل الورشة بنقل المدات الى مكان العمل .
١٣	المسبوكات سبعة المصباكة المchorات سهلة الصيانة .	المسبوكات سبعة المصباكة المchorات سهلة الصيانة .
١٤	التمودج يستحمل لقياس واحد لا يوجد تجديد بمقاييس معين .	التمودج يستحمل لقياس واحد لا يوجد تجديد بمقاييس معين .
١٥	تجدد تكاليف تخزين وصيانة لا توفر نماذج . التمودج .	تجدد تكاليف تخزين وصيانة لا توفر نماذج . التمودج .
١٦	عمر اصحاب العمل في السباكة اصحاب العمل أقل بكثير . وهذا يشكل عبئا على الانتاج .	عمر اصحاب العمل في السباكة اصحاب العمل أقل بكثير . وهذا يشكل عبئا على الانتاج .

٢ - مقارنة البرشة بالتصاميم المعمورة

الاسم	البرشة	مسلسل
تحتاج الى زمن تشغيل اكبر من التشغيل اقل لا يوجد عمليات تقطب وقد توجد تحتاج الى عمليات تقطب عمليات شطف ( راحيانا برقية )	١	
تحتاج الى ثلاثة او اربعة صنال يحتاج الى عامل واحد فقط او عامل ومساعدة	٢	
غيري عملية التقطط في لها يمكن الشك خروريا لا تكون عملية التقطط في مناسبة لكتل وحدات المفقرت مناسب لكتل وحدات المفقرت العالية الصال	٣	
الوزن اكبر بحوالى ١٥ - الوزن اقل 郢 بسبب الستراتيب وغيره من التغيير من تقطب المسند وأخصاته وذلك بزيادة السمك	٤	
تحتطلب مجهود جسمانى كبير تحتطلب مجهود بسيط	٥	

والمبرشة ميزة هامة وهي أنها ت neutrino من الدلائل المبكرة ما يمكن  
نهي تلقي الأخطار قبل وقوعها، وهذا لا يتأنى أو يستحق الوصلات  
المعروفة الا بالكتل وطبقاً لخواصه، وباستخدام طرق صعبة مثل الاختبار  
بأشعة.

## **بعضيات أساسية ملخصة (المساندة)**

يتكون العالم الذي نعيش فيه من مجموعات كبيرة من المواد المختلفة  
المترتبة على سير وسائل عديدة . وقد يمكن تصنيف جميع المواد من حيث  
حالة التواجد في الطبيعة إلى ثلاث مجموعات أساسية هي :-  
**( المذخر - المظليط - العركبات )**

### **مما يلي :**

- ١ - **المذخر** : هي كل ما يشغل حيزاً من الفراغ ولم يزن يمكن ادراكه بالحواس
- ٢ - **المخلوط** : هو المادة الفردية التي لا يمكن تحليلها إلى مواد أخرى -  
بسط منها .
- ٣ - **العركب** : يتكون من عصرين أو أكثر يمكن فصل مكوناته بالطرق البدوية  
فمن مكوناته إلا بالطرق الكيائية الصعبة .

ويوجد كل مادة من المجموعات الثلاثة السابقة ذكرها في الطبيعة على  
أحدى ثلاثة حالات هي (**الحاله الصلبه - أو السائله. أو الغازيه**)

- ومن أهم العوامل التي تؤثر على أحوال المادة الثلاثة وتغير مكانتها من  
حالة إلى أخرى طالبين اثنين هنا :-
- ١ - درجة الحرارة لل المادة . - ٢ - الضغط الواقع عليها  
حيث أنها بدورها تؤثر على الفروقات الموجودة بين العجائب المليونية في جسم  
المادة تبعدها ، التقاربها والتبعدها وبذلك نتيجة لذلك تحويل المواد من حالة  
إلى حالة أخرى من الحالات الثلاثة السابقة ذكرها ( صلة سائلة سقارية )

## بنية المادة

لتكون كل مادة من وحدات بناء هندسية ضئيلة تسمى المللورات وتحتوى المللورة على وحدات بنيانية اصغر منها تسمى الجزيئات ويتراكب الجزيئ الجلوكوز متألفة في الصغر تسمى الذرات وتحتوى الذرة على نواة في منتصفها بها مسخنات كهربائية موجبة تسمى بروتونات ومسخنات اخرى متعادلة كهربائيا تسمى نيترونا ويعطى بالزيارة فراغ كبير تسمى يوجد بهذه مسخنات كهربائية سالبة تسمى الكترونات - تدور بسرعة في مدارات محاطة ثابتة حول نواة الذرة .

والمادة في مجموعها متماثلة كهربائيا اي ان عدد المسخنات الموجبة فيها تساوى عدد المسخنات السالبة ما لم تقع عليها اجهادات خارجية تؤثر على تعدادها : في حالة وقوع ذلك فقد الذرة متماثلة الكهرباء وحينئذ تسمى الذرة باسم (ايون) سالب او موجب على حسب حالتها الكهربائية .

## نماذج

المللورة هي وحدة بناء جسم المادة ولها شكل هندسي خاص وتحتوى على عدد من الجزيئات في ترتيب متساوٍ .

الجزئ : هو اصغر قسم في المادة ويحول جميع مسخنه وتحتوى على عدد من الذرات في شبيكة خالمة .

الذرة : هي اصغر جسم في المادة وتحل محل صفة التفاعل الكيميائي لها فقط وتحتوى على عدد من المسخنات الكهربائية المختلفة .



الاكترون : هو اصغر مسخنه كهربائية سالبة في الذرة ويرمز له بالرمز (-)

البروتون : هو اصغر مسخنه كهربائية موجبة في الذرة ويرمز له بالرمز (+)

التيترون : هو اصغر مسخنه كهربائية متعادلة متساوية في الذرة ويرمز له بالرمز (0)

الايون : هي ذرة فقدت تعدادها الكهربائي وأصبحت اما سالبة المسخنه او موجبة المسخنه وتسمى ايون سالب او موجب على حسب حالتها الكهربائية .

## رسم تخطيطي للذرات بحسب نموذج المسبار

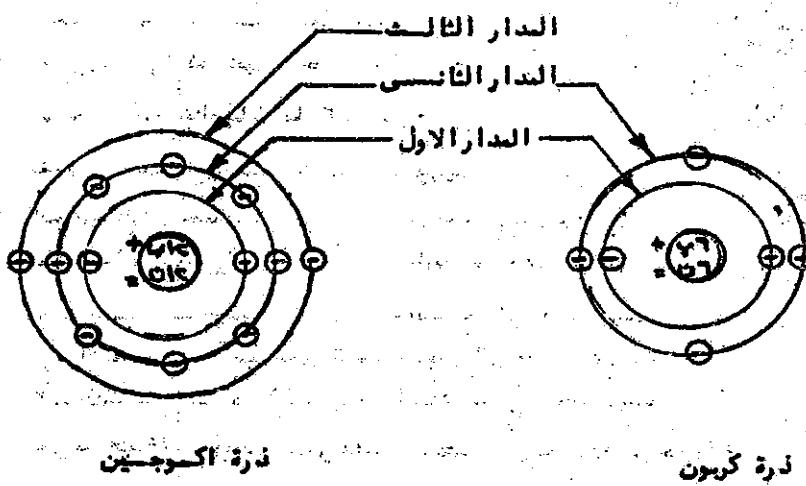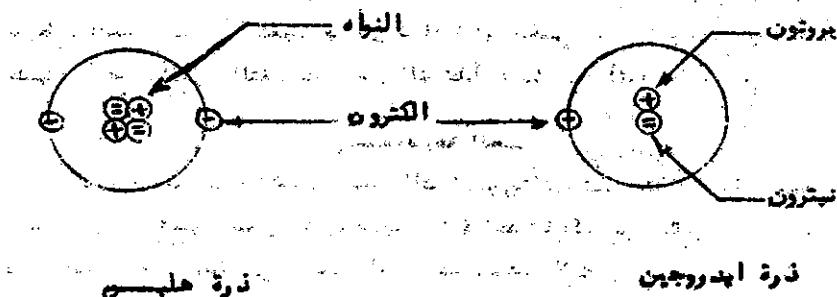

## مواد في الحرارة

### تصنيف الحرارة :

هي صورة من اشكال الطاقة لذلك فهو لا يمكن ادراكها او تلمسها باشرطة  
وأنما يمكن تلمس الحرارة بقياس التغيرات التي تحدثها في المادة مثل التغير في  
دروplets الحرارة لها او التغير في لون المادة او حجمها او الحالة التي تترجم  
عليها او غير ذلك من التغيرات الاخرى التي تطرأ عليها من تأثيرات الحرارة .

### تصنيف درجة الحرارة

تعرف درجة الحرارة الجسم بالانماط العاربة التي تبين انتقال الحرارة منه  
والىء . فإذا كان جسمان وكانت درجة حرارة أحدهما أكبر من الآخر تنتقل الحرارة  
من الجسم الأقل درجة إلى الجسم الأقل درجة فيضر الانثال حتى : ماء درجة  
حرارة الجسم

### تأثيرات الحرارة على المواد المطلقة

تأثير المواد الصلبة والسائلة والغازية تختلف بالحرارة وتكتسح بالانبرود وتشتت  
ابعادها حيث تزداد او تنفس على حسب كثافة الحرارة التي تتسببها او تذهب  
وتختلط المواد من حيث تاثيرها بالحرارة ظلكل مادة عامل شدد لزيادتها او تجسس  
ناموس فيها . كل تغير درجات الحرارة باختلاف بيئة بعض المواد وتمورها او تحويلها  
إلى مواد أخرى مختلفه مما هي كانت عليه قبل التغير له روابط الحرارة ويتبع على ذللك  
تغير في العللط الطبيعيه والكمانيه والتكنولوجيه والسيكانيك والعلمية ايضا ويسؤر  
الحرارة على العموميات البليوريه عن أجسام المواد محمد العظاير أو اليساعد  
بليمـا وتحمـيل المواد بالتأثيرات الحراريـه من حالة الى الى آخرـي ومن أهـلة ذلك :-

- ١ - التغير :- وهو تحويل المواد السائلة إلى مواد غازية .
- ٢ - الانصهار :- وهو تحويل المواد الصلبة إلى مواد سائلة .
- ٣ - التجمد :- وهو تحويل المواد السائلة إلى مواد صلبة .

**تعريف الطاقة الحرارية :** هي مقدار ما يخزنـه جـسمـ المـادـةـ منـ حرـارـةـ فـيـ زـمـنـ معـينـ

### **الوحدات الحرارية**

- ١ - الوحدة الحرارية الفرنسية : (السهر الحراري) (كالوري)
 

هي مقدار الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من الماء درجة واحدة - وهي الاكثر استخداماً .
- ٢ - الوحدة الحرارية البريطانية : - (سنتي - بول) (دج. ب.)
 

هي مقدار الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة (لبر) واحد رطل من الماء درجة فهرنهايت واحدة - واستخدامها محدود .
- ٣ - (الهز من الحراري) :
 

هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من الماء درجة شوية واحدة ولكل مادة حرارة فرعية خاصة بها تختلف فيها عن الماده الأخرى .
- ٤ - نقطة الامتصال :
 

هي درجة الحرارة التي تبدأ بها الماده في الامتصال وتحت ذلك الماده مختلفة الشابلة للأختناق .
- ٥ - قابلية الصبر :
 

هي قدرة الماده على التحول بالحرارة من حالة الصلايه الى حالة السيروله بما يضره الا ان بعض المواد تتغير قبل السيروله الى حالة مجففه او تتغير الى حالة غازية مبخره وتوجد بعض المواد تقسام درجات الحرارة المائية دون يختلف بينها الدليل مثل (الابستي - الاهيتي - البو - الطين الحراري) .

(جدول، بين درجات الانصهار والكتافه لبعض المواد)

الرقم السري	الكتافه	درجة الانصهار	المادة	نقطه
٢٦	٧٠	١٠٠	الحديد	١
٢١	٨٢	١٠٨٥	النحاس الاحمر	٢
١٢	٩٢	٦٥٠	الألمنيوم	٣
٣٠	٩١	٤٢٠	الزنك	٤
٥٠	٢٣	٢٢٠	القصدير	٥
٨٢	١١٣	٣٦٠	الرصاص	٦

## مبادئ في المغناطيسية

### تضم المواد من حيث المغناطيسية

يتم التسمى من حيث قوة ثنيات الخواص المغناطيسية للمادة أو صفات ثنيات هذه الخواص فيها ونسمي المواد على هذا الأساس إلى ثلاثة مجموعات رئيسية هي :-

- ١ - **المادة المغناطيسية** : أي المغناطيسات القوية التي تظهر عليها هذه الخاصية بوضوح مثل (الحديد بلية النikel بلية الكوبالت) .
- ٢ - **المادة الباردة مغناطيسية** : أي المغناطيسات الضعيفة التي تظهر عليها هذه الخاصية بوضوح مثل (الآلمنيوم بلية الزجاج الملون بلية البلاتين) .
- ٣ - **المادة الباردة مغناطيسية** : أي المادة التي لا تظهر عليها الخاصية المغناطيسية بطلقاً (مثل النحاس - الرصاص - الفضة - الصدبر - والماء الأحمرى) .

(المواد التي ينطبق عليها قوة الجذب والتاثير بين مغناطيسين)

- ١ - المسافة بين القطبين .
- ٢ - قدرة كل من القطبين .
- ٣ - نوع الوسط الفاصل بين القطبين .

### المغناطيس الطبيعي

نوجد هذه الأنواع في الطبيعة على شكل صخور صلبة فاتحة اللون تحتوي على حوالي ٧٢٪ من تركيبها من الحديد وتسمى (أكسيد الحديد المغناطيسي) أو المغناطيت ولها خواص المغناطيس . وقد اختلف المؤرخون في نسبة تركيبها بالمغناطيس - فنفهم من ينسب لهذا الاسم إلى بلدة مماثلة في آسيا الصغرى حيث تم اكتشافها . ونفهم من يرجع نسبة إلى راهي شرقي يسمى ماغوس حيث كان يزور غاره ثم لا خط أن صخرة كبيرة قد جرى إليها عاصفة في المهدية يوجد حجر المغناطيسي بكثرة في السويد والدنمارك وأسبانيا .

## **المذاهب المعاصرة**

تجري ملابس سائية على المواد المذاتية التي لا تظهر عليها خواص المذاتية لجملها تكتب التواص المذاتية وتم ذلك بطرقين هما :-

١ - طريقة تشريح مذاتي دايم :-

بم ترتيب ذات القطعه المدئه العزاء مختلفتها بطريقه اللهم نسي اتجاه واحد بواسطه مذاتي توى وتجري ملابس الذله مدة مرات حسن يتم ترتيب جزيئات القطعه كلها وتتجدد اتجاهاتها وذلك تكتب جميع مذات المذاتي .

ويتحقق دايم على حالتها المذاتية اذا لم تطرأ عليها ابه لجهاد اع بيكانيكية او حرارية او كهربية او غير ذلك .

٢ - طريقة تشريح مذاتي مؤقت :-  
يمكن ترتيب ذات المواد المذاتية بالتأثير عليها بال المجالات المذاتية للملامات الكهربية وهذه الطريقة تشريح مذاتي مؤقته تتوقف خواصها المذاتية على سخار دفع التيار الكهربى في الملاطات واذا انقطع التيار عنها فقد المواد خواصها المذاتية .

ويمتاز من هذه المصلحة بالتحكم الكامل للمتغيرات الثالثة للتيار الكهربى من طريق المحولات الكهربية وابدا في بعض الاجهزه المعاصره بالأعمال الكهربية .

## **\* المذاتية الفلكية \***

اذا منقطعت اذة مذاتية حتى درجة التشريح المذاتي تم بدائاف تحفيض مدة المجال الخارجى الى درجة السفر لكن نفس خواصها المذاتية يجد ان المادة قد اختفت في داخلها بمعنى هذه الخواص بدرجات فحصيفه ليس ذلك بالذاتية المختلفة او الشقيقة .

## بعض الخواص المغناطيسية الهامة

- ١ - جذب بعض الاشياء الباردة وخصوصا عند طرفيها .
- ٢ - الاقتطاب المختلفة تتجاذب بالاقتطاب المتشابه متنافر .
- ٣ - لا يمكن ان يكون المغناطيس قطب واحد مفرد مهما قسته .
- ٤ - التأثير المغناطيسي ينعد داخل المواد الالستاتوبية بينما لا ينعد داخل المواد المغناطيسية .
- ٥ - ينعد المغناطيس بعض مخنته او كلها نتيجة تعرّفه للشخرين او الطرق طيبة حيث ان ذلك يحصل على بعثرة جزئياته وعدم ترتيبها .
- ٦ - تزداد شدة كل قطب من اقطاب المغناطيس بزيادة توهّب جزيئات المغناطيس الى ان تصل لنهاية عرض لا يمكن زراعتها بعد ذلك وتسى هذه بدرجة التشبع المغناطيسي .
- ٧ - اذا ملأ ماق مغناطيس في البارد وترى حرا نادى يتراجع ثم يأخذ وضعه ثابتا بحيث يكون احد طرفيه متوجها الى الشمال الجغرافي للكره الارضية والآخر الى الجنوب الجغرافي لها .
- ٨ - في المغناطيسي الواحد لا يكون قطب اقوى من الاخر .
- ٩ - اذا وضع مغناطيس داخل ملف من مادة موصلة للكهرباء بحيث يقطع الملف خطوط مجال المغناطيس پتولد في الملف فورة دافعه كهربية .
- ١٠ - اذا تحرك موصل حركة عموديه يقطع مجال مغناطيس تنشأ في الموصل فولت دافعه كهربية .

### بيان في الكهرباء

يظل الانسان مجدهات كثيرة في حالات عديدة ليعرف ما هي الكهرباء ولقد  
امكن صرفة كثير من الفوائض الكهربائية بالطاقات المختلفة لها فما يكفي الامتناع  
عنها في اغراض كثيرة من حياتنا اليومية وتعتبر الاكتشافات الحديثة في الكهرباء  
من اكبر اسباب التقدم المثلث الذي تشهده الان حتى انه يقال بانها تمثل  
في صدر القوى

### النظرية الالكترونية

يمكن الاكتشافات الكهربائية حول نهاية الذرة فهو كل مادة بين الموارى باسم  
البطاطس الكهربائية او (الكتارب) .

واذا امكن فعل هذه الاكتشافات من ذراتها وقطلها او تحريرها خلال  
ذرات جسم مادة اخرى فان ذلك يعني فقد جزء من الاكتشافات جسم المادة الاولى  
واماكنه الى ذرات جسم المادة الاخرى وفي هذه الحالة تغير كل من المادتين  
عما لهما الكهرباء وتصبح المادة الاولى موجة الكهرباء نتيجة نفس الشحنة  
المالية فيها كما تصبح المادة الثانية سالية الكهرباء نتيجة ذيادة الشحنة  
المالية التي اتصف بها اليها بالانتقال .

وفي هذه الحالة نفس القطبان يانوسا مشحونين - الاول ذات شحنة  
كهربائية موجبة والثانية ذات شحنة كهربائية سالبة . واذا خلاست قطبان وكانت  
شحنة كل منها مختلفة عن الاخر كما ذكر في السابق فان في هذه الحالة  
 يحدث بهما تغير كهربائي ان يختلط الاكتشافات الزائدة من الجسم الاول بالجسم  
الثاني وتشعر ملحة الانتقال حتى تفارق شحنه القطبان وبما يسمى  
ذريلا يتحقق ان :-

نحو : الكهرباء هي :-

يختلط الاكتشافات من جسم مادة الى جسم مادة اخرى .  
او تحرير الاكتشافات داخل جسم اى مادة عن طريق تحويل طرفاتها  
مشحونة .

## التأثيرات المختلفة للتيار الكهربائي

ان للتيار الكهربائي تأثيرات متعددة يمكن الاستفادة منها في مختلف التوازن اللذين في حياة العاصة .

ومن أهم تأثيرات التيار الكهربائي ما يلى :-

١ - التأثير الحراري : عند مرور التيار الكهربائي في ثقب يصنع من التجسيم داخل ثقب زجاجي يتوجه القليل ويعين الفوبي ويمكن الاستفادة من ذلك في جميع اعمال الانارة .

٢ - التأثير العواري : عند مرور التيار الكهربائي في أسلاك مصنوعة من صلب البيكربونات الذي له مقاومة عالية ترتفع حرارته إلى درجات عالية جداً يمكن الاستفادة من ذلك في اعمال التسخين او التدفئة .

٣ - التأثير المغناطيسي : عند مرور عيار كهربائي داخل ملء من السلك الموصل بثقب حول هذا الملف مجال مغناطيسي . يستفاد من ذلك في ادارة المحركات بأجزاء الماكينات وشبر السارات وغيرها كما تستعمل هذه الظاهرة في اعمال المحولات الكهربائية .

٤ - التأثيرات الكهرومغناطيسية : - عند مرور تيار كهربائي خلال ملء معدني مذاهب مثل كبريتات النحاس الآخر شلا - يترتب النحاس على أحد الالسيطات المعدنية المفتوحة في سائل الأذابه وهذه الكبفية تطلق العادن الجديدة بالنحاس كذا يمكن اعطاء بالذهب او الفضة او البيكربونات باستخدام انسطخ اخرى من الالامع المعدنية المذابه .

### **الصلب الكهربائي للمسار**

يتحقق تفسيب المواد من حيث قابلتها للتوصيل الكهربائي على مدى حرية تحول الالكترونات بداخل جسم المادة وانتقالها من ذراتها إلى السذرارات المجاورة عندما تتعرض لفرق جهد كهربائي عند طرفيها وتتنفس المواد من حيث خواصها الكهربائية إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي :-

**أ - المجموعة الأولى :** مواد جيدة التوصيل للتيار الكهربائي .  
وهي المواد التي تحمل ذراتها الالكترونات بحرية الحركة أي يمكنها الانتقال من ذراتها إلى ذرات أخرى مجاورة بسهولة ويسر عند تعرضها لفرق جهد كهربائي وتشع هذه المواد بتغيير حركة الالكترونات داخل بنائها اي تتيح بمرور التيار الكهربائي .

**٢ - المجموعة الثانية :** مواد تسمى بـ ( اعياء الموصلات ) وهي المواد التي تحمل ذراتها الالكترونات بطبيعة الحركة تنتقل من ذراتها إلى الذرات المجاورة في صعوبة وجهد ملحوظ يصعب عنه بعض الاعاقة لمرور التيار وبرقائق سميكة وقد كبير وأضيق لقدرته وهذه المواد تسمى المقاومات للتوصيل الكهربائي وتحتلت درجات القيمة لمعنى مادة " إلى أخرى في هذه المجموعة .

**٣ - المجموعة الثالثة :** المواد " المازلة " للتيار الكهربائي .  
وهي المواد التي تحمل ذراتها الالكترونات مقيدة الحركة رغم دوارتها حول نواتها اي لا يمكنها ترك ذراتها او الانتقال إلى اى ذرة مجاورة وذلك يحصل على وقف تحرير الالكترونات داخل بنائها وبالتالي لا يمرر فيها التيار الكهربائي وشئ عوامل . والجدول التالي يبين ترتيب بعض المواد .

موجات جيدة	موصلات رديئة	عنوان
بلايتين - ذهب	النحاس	الرخام - الأردواز
فضة - نحاس	سبائك النحاسين	الميكا - المطاط
الحديد الصلب	صلب النikel كروموس	الصين - الفيبر
الألمنيوم	الاحاس - الفولاذ	البلاستيك - الورنيثاء
		البلاط الجوي - الخشب

## التجربة الثالثة

هي التي يتم شحنها على بعض الاجسام وتهب ساكنة على سطحها السطحية ان يتم تفريغها .

وتحدث هذا النوع من التكهرب بالذلة نتيجة احتكاك بين جسمين تتصل بعض الكترونات الموجودة في المدارات الدارجية للسترات السطحية من احد الاجسام وتنتقل الى سطح الجسم الآخر المحتك به وتشتب في ثمان ذرات وتهب كشحنا سالية زائدة على سطحه حين ان الجسم الآخر يصبح سطحه مشحون بشحنة موجبة نتيجة نفحة الكمة من الكتروناته .

وتشتب هذه الاجسام الصحوة سالبة كانت سالية او موجبة خاصة بذبذب بعض الاجسام الخفيفة اليها مثل فسادا ت الورق او عميرات الفطن .

## طريقة التجربة

تجربة رقم (١) :

اذا ذلك ماق من البلاستيك ينبعض خواص من الصوف فانه في هذه الحالة تنتقل كمية من الكترونات قطعة الصوف على سطح عرق البلاستيك ويصبح مشحون بشحنة سالية .

تجربة رقم (٢) :

اذا ذلك ماق من الزجاج ينبعض خواص من العبر فانه في هذه الحالة تنتقل كمية من الكترونات ماق الزجاج الى قطعة العبر ويصبح ماق الزجاج مشحون بشحنة موجبة .

## طريقة التجربة

اذا نلامس جسمان مختلفان في الصفة الكهربائية لانهما يتجاهلان وتنقل الكترونات الزائدة من الجسم السالب الى الجسم الموجب وتصدر طاقة ملية الانتقال الى ان يتم تفريغ الشحنات الزائدة ويعين الجسمان في حالة تعاادل كهربائي .

## الكترونات الثانوية

هي الكهرباء المتخربة او المدفوعة داخل بناء دائرة مغلقة نتيجة لتدفق جهد بين قطبين في داخل دائرة كهربائية مغلقة بحيث يتم دفع كمية كبيرة من الالكترونات ببطول مساحة مقطع المحسن .

وتسن حركة سريان الالكترونات داخل الدائرة بالتيار الكهربائي وطلق على الالكترونات المذكورة اسم الكهرباء المترددة .

معنى التيار الكهربائي : هو دفع ثيل من الالكترونات ببطول مساحة مقطع المحسن داخل دائرة كهربائية مغلقة نتيجة لفرق جهد بين قطبين المحسنة .

### أنواع التيار الكهربائي

للتيار الكهربائي نوعين اثنين هما :

- ١ - التيار المستمر
- ٢ - التيار المتناوب

#### اولاً : التيار الكهربائي المستمر

تعريفه : هو الذي يسري في اتجاه واحد ويفعله ثابتة من القطب السالب والقطب الموجب خلال الدائرة الكهربائية المغلقة ويفعل كل تطبيق على حاليه الكهربائية بحيث يكون السالب دائماً سالباً لا يتغير وكذلك القطب الموجب .

ويرمز للقطب السالب بالرمز (-) كما يرمز للقطب الموجب بالرمز (+) .  
ويمكن الحصول على التيار الكهربائي المستمر من الاصددة الكهربائية البسيطة او الاصددة الجافة او البطاريات السائلة .

حيث تتضمن ظاهرة التفاعلات الكهربائية بين لوحيين من معدنين مختلفين داخل العمود او البطارية بحيث يكونا مخصوصين في ما يمطر به حاملاً كهربائيه وهند توصل طرفاً اللوحيين من اجل تحدث التفاعلات الكهربائية وتنتقل بهم خواص الالكترونات احد اللوحيين على سطح الاخر ويتغير عن ذلك فرق جهد كهربائي فمجرى التيار من القطب السالب الى القطب الموجب في اتجاه واحد دائم لا يتغير .  
ويستخدم التيار الكهربائي المستمر في اعمال الانارة وكذلك اداة العاكس الصغيرة ( صاعي الجيب ) واعمال المستفيدين وتصنيع كافة وسائل النقل مثل السيارات وجرارات النقل وغيرها : كما انه يستخدم ايضاً في اكبر حالات لعمليات التوصيل الكهربائي .

## ثانية التيار الكهربائي المتغير

هو الذي يشير اتجاهه ومتداه دوريا مع الزمن اي ان القوة الدافعة الكهربائية في المولد تدور في مجال مغناطيسي يتغير متداه في القبة والاتجاه (حيث يبدأ من الصفر الى نهاية عظم في الاتجاه الموجب - ثم يقل تدريجيا حتى يصل الى الصفر ثم يعود الى الصفر حتى يصل الى نهاية عظم في الاتجاه السالب المعاكس - ثم يقل تدريجيا حتى يصل الى الصفر) ومن ذلك اثناء دورة واحدة كاملة للله من السلك بين قطبي المغناطيسي في داخل المولد الكهربائي.

وهي هذا النوع من التيار الكهربائي بعدة اسas مختلفة هي :-

التيار المتغير - التيار المتردد - التيار المتناوب - التيار المتذبذب .

نعرى فـ : التيار المتردد هو تيار متغير الاتجاه ومتغير الشدة بنظام دوري ثابت ويتردد هذا النوع ذهابا وايابا داخل الدائرة الكهربائية (٥٠) أو (٦٠) مرة في الثانية الواحدة وتسمى كل مرر منهم ذبذبة كاملة .


نعرى فـ : الذبذبة الكاملة للتيار المتردد هي التغيرات الطاردة للتيار خلال دورة واحدة من دورات ملوك المولد (الدينامو) .

وتصـ المـركـات والأجهـزة الكـهـربـاـئـية التي يـخـاع استـعمالـها على حـسبـتـبعـ التـيـارـ وـعـدـ دـورـاتـ فـيـ الثـانـيـةـ الـواـحـدـهـ .


### طريقـ التـقـيـزـ بـيـنـ التـيـارـ الـمـسـتـرـ وـالـمـتـغـيرـ

يمكن تجديد نوع التيار بالاستعمال لمادة نيون كربون تحصل بالدهن والر سلادا اضاً جانب واحد منها فقط فهذا يعني ان التيار مستمر اما اذا اضاً الجنبان فان هذا يعني ان التيار متغير .

ـ تحضيcis يوضح أنواع التيار الكهربائي

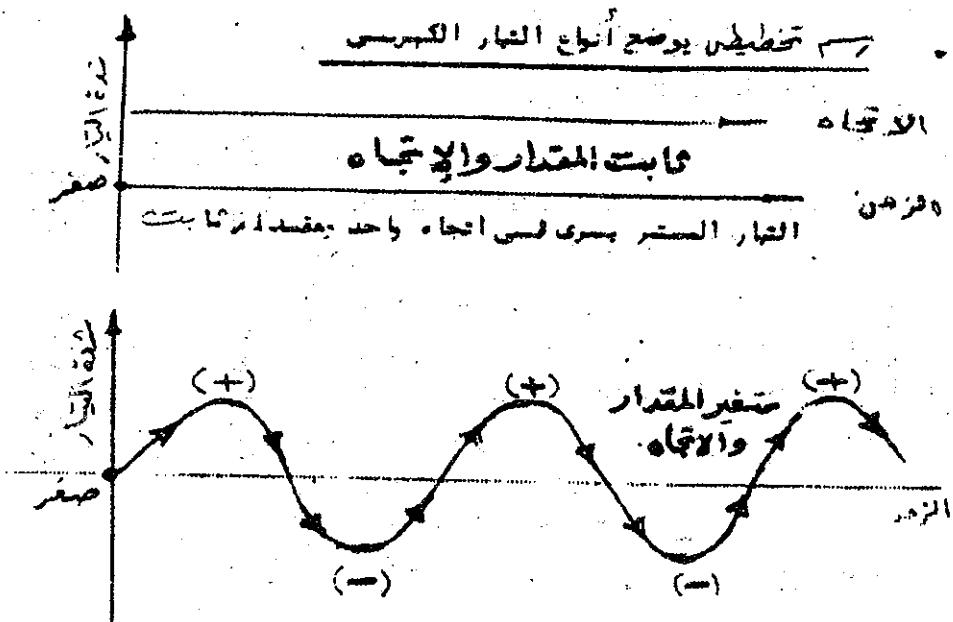

ـ التيار المتناوب يتغير اتجاهه ومقداره دوريا مع الزمن على شكل موجة

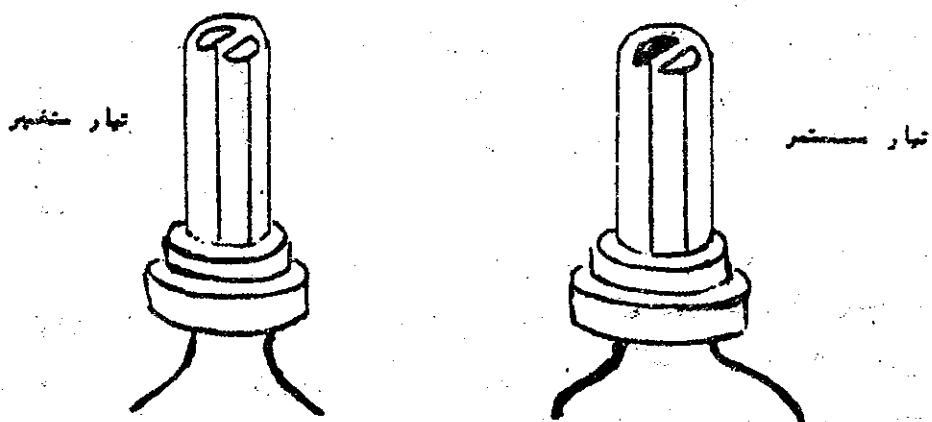

ـ لمه سبب للتبييز بين التيار المستمر والتيار المتناوب

### **المنيرات الثلاثة للتيار الكهربائي**

للتيار الكهربائي ثلاثة معدلات أساسية معاصرة يمكن التحكم في تغييرها حتى تتناسب مع أنواع الدوائر الكهربائية المختلفة التي يمر فيها التيار الكهربائي وتشمل المنيرات الثلاثة للتيار وهي :-

#### **أولاً : الضغط الكهربائي**

هي القوة التي تدفع التيار الكهربائي خلال الدائرة الكهربائية وتشمل القوة الدافعة الكهربائية ( $V = IR$ ) وهي التي تنشأ من فرق الجهد بينقطتين في طرف الدائرة أي مقدار الجهد الذي تدفع به الألكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب - وتقاس قيمة الضغط الكهربائي بوحدة فولت (النولت)

#### **ثانياً : شدة التيار**

هي كمية الألكترونات المدفوعة بطاقة الضغط الكهربائي في موصل طوله 1م وساحة مقطعه 1م في زمن قدره ثانية واحدة داخل الدائرة الكهربائية . وتقاس شدة التيار بوحدة أمبير (آمبير) تخليل للعام الفرنساني فيه أمبير

#### **ثالثاً : الطاقة الكهربائية**

هي مقدار ما يبذله التيار الكهربائي من اعماق ببرقة لسيره داخل الدائرة الكهربائية أو ما يبذله من استهلاك جزئي أو كل لقدرته الكهربائية أثناء سيره في الدائرة الكهربائية وتقاس قيمة الطاقة الكهربائية بوحدة ثياس أمبير (آم) تخليل للعام الالماني جون سبون آم .

وهناك فرق بين الطاقة التي يبذليها المصلات والأسلاك والأجزاء الكهربائية داخل الدائرة وبين الطاقة النسبيّة لاي مادة موصولة - والمتأمرة التي يهلكها لا يمدهن موصلاً هي الطاقة التي يبذليها موصلاً طوله 1متر وساحة مقطعه 1م .

اما الطاقة الكلية فهي : الطاقة التي يبذليها المصلات لتيار الكهربائي سواء كانت أسلاك او اجزاء معدنية او نقط ثالث او خلفه

## **المساكن الكهربائية مولدات التيار الكهربائي**

**تعريف:** المولدات هي جهاز تحويل طاقة الحركة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية ويحصل التولد على طاقة الحركة من آلية بخارية أو آلية ديزل أو محرك كهربائي أو برايسنست ساقطة الحياة على تجهيزات دودراء صخنة.

**لنظرية عمل المولد :** إذا تحرك ممحص في مجال مغناطيسي بحيث تكون حركة  
عمردهية تقطع خطوط هذا المجال تنشأ في الممحص قوة دافعة كهربية على عرض الممحص .  
طريقاً لنظرية العالم (فرادي) لتمويلات . ولكن يتم توليد تيار كهربائي لا بد من تفجير  
عوامل ثلاثة أساسية هي : ١ - مجال مغناطيسي قوي  
٢ - ممحص يقطع خطوط هذا المجال عمودياً ٣ - تباجد حركة الممحص  
**الأجزاء الرئيسية التي يتركها المولد الكهربائي**

١- الجس الثابت : يحسن الهيكل وهو عبارة عن علمية اطوانية يوجد بها الطاب  
مناطقية وظيفتها تسلط المجال المفتوح طبیعی على المضو الدوار الذي يحسن خصوصیه  
الاستطاع .


٢ - العبر الدار / بس الستنج ويكون من عهد اسطوان مسلوب من أحد طرقه يوجد على سطحة مجرى طولية بها اسلام ممزول بدرايها ونهايتها وتنفس هذه الاسلام بحلقات نحاسية ينقل منها التيار الكهربى بواسطة تلامسها مع فرش كرونية الى المخزن في حالة مولدات التيار المغير او بعض التوجه في حالة مولدات التيار المستمر .

٤ - الفرش الكريونيه : تتلخص مع الحلقات النحاسية لنقل التيار الكهربائي الدائرة الخارجية وتصنع هذه الفرش من الكريون نظراً لثباته المالي الكبير لاحتياطاته ولتحمله درجات الحرارة العالية ما يجعلها تعيش فترة زمنية أطول كما أن الكريون يجد التسبيح للتيار الكهربائي .


## العوامل الواجب توافرها لتوليد التيار الكهربائي

(١) مجال مغناطيسي (٢) موصل يقطع التيار بيموديا (٣) تواجد حركة للموصل


الموصل المغناطيسي

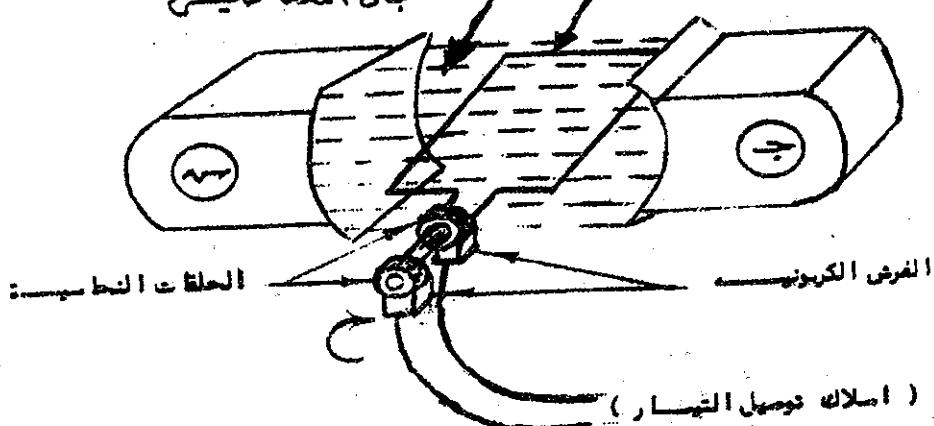

(الجزء الرئيسي للمول)

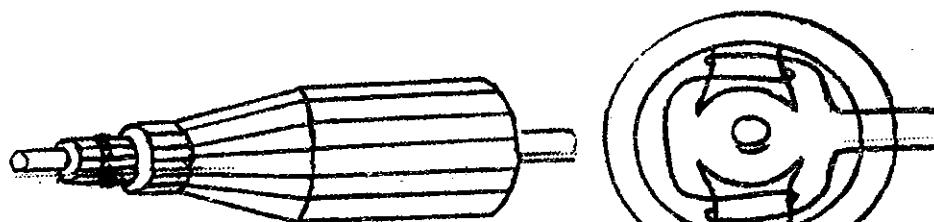

(٢) العضو الدوار

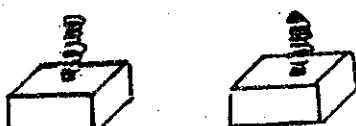

(١) الجسم (السبيل)

(٣) الفرش الكربوني

## **المرحلة الكهربائية**

- ١ - **قفص الكهربائي:** هي أجهزة تتجمّع في مدار الفوهة الدائمة الكهربائية وذلك بفرضها أو تحضيرها على حسب القدر المطلوب ولا تستخدم المخلولات المذكورة أعلاه الكهربائي التفريغ فقط.
- ٢ - **تركيب المحلول:** يتوكّب السول الكهربائي في أبسط صورة من ثلاثة أجزاء رئيسيّة هي :
- ١ - القلب الحديدي : يتكون من مجموعة رقاائق تصنع من الصلب السليكوني الممزوج تكون على شكل بوار مربع أحياناً يطبل ويثبت الرقاائق بحيث تكون مضغوطة ومتلاصقة إلى بوار بعض بوساطة مسامير وصواميل .
  - ٢ - الملف الابتدائي : يتكون من سلك موصل ممزوج وملفوف عدّة لفات مصوّبة حول أحد أضلاع القلب الحديدي ولذلك طرفة يتم توصيلها ببعضها البعض الشار.
  - ٣ - الملف الثانوي : يتكون من سلك موصل ممزوج وملفوف عدّة لفات مصوّبة حول الصلع الآخر للقلب الحديدي التقابل للملف الابتدائي وتحصل منه على الشار الكهربائي المطلوب .

نقطة محل المحلول : إذا وصل طرق الملف الابتدائي ببعض كهربائي ذو شرار شفاف مناسب للمحلول ينشأ عن مجال مفتاحي مثير أيها في شده أو تجاهله تبعساً لشرار البعض فيتأثر القلب الحديدي ويتحول إلى مفتاحي يوثر على الملف الثنائي الذي يقطع خطوط مجال المفتاحي ويولد فيه فوهة دائمة كهربائية بالتأثير المفتاحي (أو بالفتح المفتاحي ) .

## **(أنواع المخلولات الكهربائية)**

- ١ - **حول رفع :** هو الذي يوصل ببعض منطقه منير لكن يحمل ضغطاً أكبر وفي هذا النوع تكون عدد لفات الملف الابتدائي أقل من عدد لفات الملف الثنائي ومساحة قطع السلك في الملف الابتدائي أكثر من مساحة قطع السلك في الملف الثنائي .
- ٢ - **حول خفن :** هو الذي يوصل ببعض منطقه منير لكن يحمل ضغطاً أقل ونفس هذا النوع تكون عدد لفات الملف الابتدائي أكثر من عدد لفات الملف الثنائي ومساحة قطع السلك للملف الابتدائي أصغر من مساحة مساحة قطع السلك في الملف الثنائي .


بعض أنواع السحولات من حيث انتقال القلب الحديدي

(٢) النوع ذو القلب الدارج



ويسن النوع المدنس  
ويستوي الى جهد مذبذب  
المجال المغناطيسي دائريين .  
المحديد يحيط باللفات  
الملاعة توجد على القلب الاول و  
محدود الاستعمال .

(١) النوع ذو القلب الداخلي

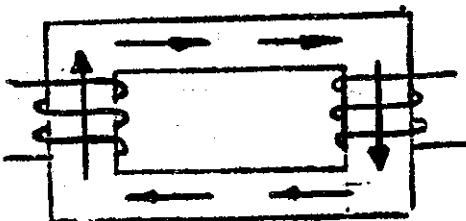

ويسن النوع القطبي  
سهل التصميم والتركيب  
المجال المغناطيسي دائرة واحدة  
الملفات تحيط بالقلب  
ويسن كل ملف على حسب زراع  
 مجالات استعماله وأسسه

## تقنيات اللحام

### ١- مقدمة عن اللحام:

يعرف لحام المعادن بأنه وصل المواد المعدنية بواسطة الحرارة أو بتسليط الضغط أو بتسليط الضغط والحرارة معاً، ويعتبر أساس هذا أساس الوصل والتسلك لجزيئات المعدن هو الجذب المتبادل بين الذرات المكونة للمواد، اي ان وصلات اللحام تستند على وصل الاجزاء، وصل ذرية للمواد بالاقرابة اسطح الجزيئين حتى يتم الارتباط الذي باستخدام الطاقة الحرارية او الميكانيكية، وتعتبر نظافة اسطع الموصلات المطلوب لحامها ذات اهمية كبيرة في جودة عملية اللحام.

وتتم عملية التنظيف اما كيميائياً او ميكانيكياً، وذلك بازالة الطبقات التشربة والاكسيد والمواد الغريبة، فتكون المساعدات لحام نتيجة تفاعل الاحماض والكيماويات كمنظفات للسطح واتخاذها مع الاكسيد واختزالها، وتشكل مركبات جديدة تتصرّف على درجة حرارة الوصلة حيث تبقى الوصلة نظيفة من الاكسيد، وتتجدد هذه المساعدات في صور مختلفة فمنها الصلبة ومنها السائلة ومنها الغازية مثل الغازات الخاملة كما تستخدم في صورة سجون.

ويتم اللحام بواسطة تسخين المعدن حتى درجة حرارة الصهار الوصلية حيث تتحول الاطراف المطلوب لحامها من الحالة الصلبة الى الحالة المنصهرة حيث تتمكن ذرات الاطراف من الاقرابة والاختلاط، حيث تربط الذرات عند التجدد، وهو ما يسمى بلحام الصهر، والذى يتوقف على نوع التنشيط الحراري المستخدم عند تكون الروابط الذرية في الوصلة غير القابلة للذك.

ويكون نوع معالل لمعدن الاسر وله نفس خصائصه اللحامية او يعادلها .


**أثر اللحام بالصوت :**

ويتأتى جواز اللحام بالصهر ( شكل ١ ) بان المعدن ينحصر نتيجة للتسخين بعصر خارجى لاحدى الحواف ، ويتحقق تلقائيا مع المعدن المنصرم للحافة المنصهرة الثانية ، ويتشكل حينئذ مشترك من المعدن السائل يدعى بحوض اللحام والذى يتتحول بعد تبریده الى معدن الوصلة ، وقد يكون مصر التسخين الموضعى عند اللحام هو القوس الكهربائى او شعلة الغاز او طاقة الاشعاع الالكترونى او طاقة شعاع الليزر او التفاعل الكيميائى المتراافق بتوسيع الحرارة .  
وتتشكل الروابط الفريدة فى حوف الاجزء العراد وصلها عند اللحام بالصهر بسبب ان المعدن ينحصر اولا عند كل حافة على حدة ، ومن ثم يتتصق بهذه الحواف المعدن المنصرم من حوض اللحام ، وتسمى المنطقة الواقعه بجوار الحافة المنصهرة للجزء العراد لحامه ووصلة اللحام بمنطقة الانصهار .

ويمكن تصنيف عمليات اللحام حسب المعايير التي تحمل منه على الخبرارة الآتية لتشخيص المعايير المطلوبة لحام في حالة اللحام بالصهر كما يلى :

- ١- اللحام بالغاز ( لحام ذاتي )

  - ٢- اللحام بالقوس الكهربائي وفيه تتولد الحرارة من قوس كهربائيه .
  - ٣- اللحام بالخبث الكهربائي وفيه تتولد الحرارة في حمام من الخبث يمر فيه تيار كهربائي مهبطا بذلك حرارة عالية .
  - ٤- لحام صهر بالمقاومة الكهربائية ، وفيه يدخل التيار الكهربائي المار في المعادن المراد لحامها على تسخينها .

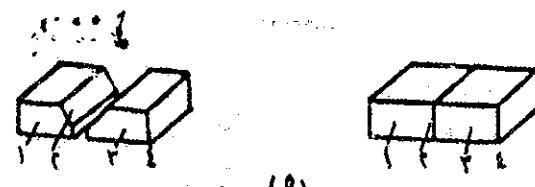

(ا)



(ب)

١. ينكح ( ) دصل الأذناء ببرائحة الطعام بالصوت:  
 a. الأذناء قبل الطعام، بـ - بعدهم ؛ او -  
 ٢. الأذناء الباري، لعنة  
 ٣. العرق النافع ؛ ٤. العرقة الخامسة.

• في لحام غير بالضفتين •  
 بـ اللحام بالضفتين:

لما تلاحم بالضفتين غيرت مواسطة تطبيق ضفتين استثنائياً لو سمح ببعض تفوهها لهذا الصدد. حافش العززين العراد لعامها والتي تتججن بالتسخين وتستخدم هذه اللحام بالضفتين منابع الحرارة التالية: التيار الكهربائي ، والتألفام الكهربائي والتيار الحشبي والتقوس الكهربائي الدوار ، وبختاع اللحام بالضفتين إلى درجات حرارة التي ما يتحمجه اللحام بالصهر ، لذلك فإن معن الوصلة لا يتغير من تركيبه لو دعيته في حالة اللحام بالضفتين ، يذهب الفرجة التي يتغير بها في حالة اللحام بالصهر .

وهذا النوع من اللحام لا يستخدم مواد ملقة ، ( أو حشو ) .

ويمكن قسم اللحام بالضفتين إلى ما يلى :

- ١- لحام المعدنة ويشمل اللحام بالطرق ، واللحام بالضفتين الذي تطبقه فوالب أو فرامليل وفيه يسخن المعدن بواسطة نجم الكوك أو غاز البران الكوك .
  - ٢- اللحام بالغاز والضفتين وفيه يسخن المعدن بالهب على الوقود .
  - ٣- اللحام بالضفتين والمقاومة الكهربائية ، منه لحام البقمة ، ولحام الفلاطحة ، ولحام الوبرضي ، وفيه يسخن المعدن بالحرارة الناتجة عن المقاومة الكهربائية أو التيارات الخشبية .
  - ٤- اللحام بالتربيت والضفتين ، وفيه يسخن المعدن بالحرارة المتولدة من تكامل كيميائي .
  - ٥- اللحام بالاحتلاك وفيه تتولد الحرارة من الاحتلاك .
- وتختلف هذه المترقق فيما بينها اختلافاً كبيراً ومن الصعب في كثير من

الحالات التالية ينطوي بين اللحام بالصلبة واللحام بالصفر . وهذه مدة تسبيبات لتصريف اللحام حسب المعاشر التقليدي . على الحفاظ على اللحام وتحميه من الكسر وبالخصوص بالحام الوصلات هو وحدة جوهرية لـ "اللحام إلى حدوده غير قابلة للانكسار" حيث يتميز العجز باللحام . مما تطلب منه التفصي في التفصي السادس به لحام قطع محدودة من المعدن ( في شكل طبقات خارجية ، أو حواجز ، أو تقسيط ) على ليزرا أو اسطع لاستكمالها ، أو تكبير أحجامها أو حمايتها من التأكل . ويدخل على نطاق عمليات اللحام فعل الإجزاء المعنوية وغيرها ، وإزالة بعض أجزاء من الأسطع ( قطع المعادن بالصفر ، أو إزالة الإجزاء بسلبيت غاز خامل على المقطوع ، التي يراد إزالته فيها ) .

ويقسم اللحام وفقاً لطريقة إجرائه إلى لحام يدوى ولحام آلي . ولتحقيق اللحام اليدوي تجري جميع العمليات المختلفة باليد ، أما في اللحام الآلي فتحصل الترتيبات الميكانيكية محل اليد في بعض عملياته أو فيها كلها .

## ٢- مجال استخدام اللحام و أهميته :

تستخدم عمليات اللحام حالياً على نطاق واسع ، وخصوصاً بعد استبدال عمليات البرشمة بعمليات اللحام .

وتتميز هذه الوصلات الملحومة بأنها أخف وزناً وأعلى مقاومة من الوصلات المبروشة ، وتحتاج المنتجات والأجزاء المعنوية من الصلب الملحوم أخف وزناً من نفس المنتجات التي يتم سبكها ، وعلى سبيل المثال فإن فرش المخرطة أو هيكل الماكينة المصنوع من الزهر ينخفض وزنه إلى ٤٠٪ تقريباً في حالة إعادة تصميمه لانتاجه من الصلب الملحوم .

وقد أدى انتاج أجسام وهيكل الطائرات والمسفن باللحام إلى خفض مقاومتها

بلماً في اثناء حركتها ، كما يسهل اللحام عملية الصيانة وبعاتها بالطلاوة والالبس يمكن ان يتحقق هذا على المنتجات الصناعية من العصب مثل الكبار والابراج ، ويتم حالياً انتاج لوحة الضفت المعاكس كاسطوانات العاجل التي تصل بالبخار ، وت Lans باستخدام اللحام ، وقد امكن بلحام التكسيه تواقي الاجزاء المصنوعة من السبائك الى اماكنها الصحيحة او في الاوضاع المناسبة .

وبعد اللحام يتم تغص ( ثيدن ) جميع الاجزاء المطحومة في المسار كثيرة لتخليصها من الاجهادات .

#### ٤- انواع الوصلات المطحومة :

تتميز الوصلة المطحومة الفران جرذن بشكل غير قابل للشك ، بواسطة اللحام .

في حالة اللحام القوس اليدوي تستخدم الوصلات التناكية والتراكبية والطرفية والزاوية والوصلات على شكل حرف T وتشتمل كذلك الوصلات التراكمية المشككة بوصلة لعامية نقطية متعددة بالقوس الكهربائي ، وبين شكل ( L ) يصنف اشكال وصلات اللحام الاساسية ومن اهمها :-

١- الوصلات التناكية : تتميز الوصلات التناكية هي الاكثر انتشاراً في المنشآت المطحومة لانها تتميز عن الوصلات الاخرى بما يلى :

- أ- نطاق سلك المعنون المعنون لحامه كبيراً ( ١٧٥-١٦١ مم )
- ب- اقل استهلاكاً لمعدن الالكترون .

ج- سهولة وضمان الرقاقة لنحوية الوصلة .

ومن عيوب الوصلات التناكية :

- أ- ضرورة تجميع المعنصر بشكل دقيق قبل اللحام .



وصلة متماثلية (فرقة فرق) وصلبة كثيفة وصلبة مترابطة وصلبة مترالية (فرقة طرق) وصلبة مترالهيلجوف (٢)

شكل (٤) انواع الصلبانيات للوصلات الخاصية

ب - صعوبة تحضير الحواف المعدة للحام التالقى هنا تكون ملمس  
المعدن مشكلأ ( زوايا ، ومجارى ، وقىسان على شكل حرف T و على شكل  
حرف H ) .

٢- الوصلات التركيبية : من مزايا الوصلات التركيبية :

- أ - عدم الحاجة إلى عطف الحواف قبل اللحام .
- ب - سهولة تجميع الوصلة ، كما يمكن استخدام وصلات مطحونة بالحاص  
النقطة في الوصلات التركيبية وفي الوصلات ذات حرف T


عيوب الوصلات التركيبية :

- أ - استهلاك زائد للمعدن الأساس نتيجة التركيب في الوصلة . ويجب  
أن لا يقل قطر التركيب عن ثلاثة أميال سطح الخامة المطحونة .
- ب - امكانية تسرب الرطوبة في الشق الكافى بين المطاط العازلة مما  
يؤدى إلى حدوث الوصلة المطحونة .
- ج - صعوبة تحديد عيوب اللحام .


٣- الوصلات الركيبة والوصلات حرف T :

ويتخرج عن الفضل اختيار تصميم الوصلة أطن جودة لحام يقل ذلك .  
ويمكن تقسيم الوصلات حسب وضعها إلى الانواع التالية شكل ( ٢ ) :  
حافة داخلية ( ١ ) وصلات سطحية ( ٢ ) ،نصف النسبة ( ٣ ) نصف زائدة ،  
راسية ( ٤ ) ،نصف سطحية ( ٥ ) ، وسطية ( ٦ ) .  
وتستخدم الوصلات الرأسية والانفوية والسطحية بعد تثبيد المعدنات وتركيب  
المبانى .

وتقسم الوصلات بحسب اتجاه الابعاد الموفرة إلى الوصلات الجانبية

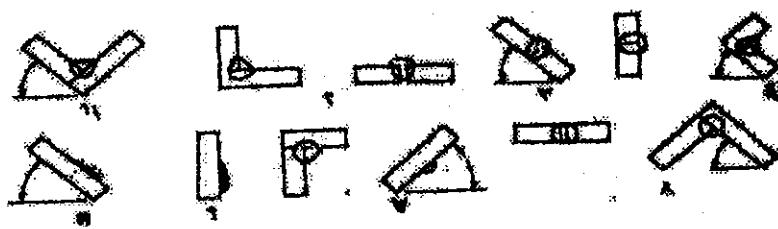

جـ ٢) تـكـثـيـفـ الـعـدـدـ الـأـلـامـ بـمـسـنـدـ الـدـارـجـ

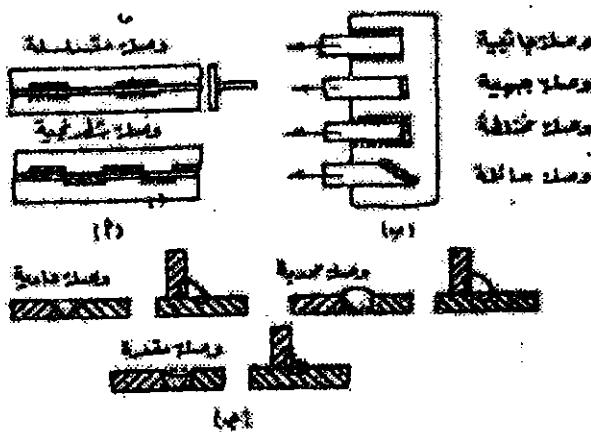

جـ ٣) تـكـثـيـفـ مـسـنـدـ الـأـلـامـ  
أـ) مـسـنـدـ دـائـرـيـ : بـ) مـسـنـدـ مـقـدـمـيـ وـ) مـسـنـدـ مـنـصـبـيـ جـ) مـسـنـدـ مـنـصـبـيـ



الخطولية ) التي تكون محاورها موازية لاتجاه الاجهاد ، والوصلات الحبيبية  
( العرضية ) التي تكون محاورها متعاكسة مع اتجاه الاجهاد ، والوصلات المقطعة  
والوصلات العائلة ( شكل ٤ ) .

كما تنقسم الوصلات من حيث امتدادها الى وصلات مستمرة ووصلات  
متقطعة ، ويمكن للوصلة المتقطعة ان تكون متسللة او شطرنجية .  
الوصلة المتسللة هي عبارة عن وصلة متقطعة تقطع على جانبي الوصلة ،  
شكل حرف T ، بحيث تكون اقسام اللحام والفراغات الموجودة واقعه  
دائمة بعضها البعض على جانبي الجدار الفاصل شكل ( ٤ ) .

اما الوصلة الشطرنجية فهي وصلة متقطعة تقطع على جانبي الوصلة بشكل  
حرف A ، بحيث تقع الفراغات الخالية من اللحام من احد طرفي الجدار ،  
معابر الاقسام الملحومة على الطرف الثاني من الجدار ، وتسمى المسافة الكائنة بين  
بداية الجزء الملحوم من الوصلة ، وببداية الجزء الملحوم التالي بخطوة الوصلة .  
ويمكن ان نلخص كل وصلة بانواع مختلفة من اللحامات ولكن توجد عوامل  
تؤدي توفر في تصميم الوصلة العزاء استخدامها منها :

١- استنوب اللحام      ٢- المثابة المطلوبة .

٣- وضع اللحام      ٤- امكانية وسهولة تشغيل الوصلة

٥- سطح المعدن      ٦- نوع المعدن

ويلزم اخذ احتياطات تشغيل وخصوصا في حالة اللحامات الصعبة حتى يمكن  
تجنب زيادة التكاليف في عمليات الاصلاح .

ويوضح شكل ( ٥ ) اكبر انواع اللحامات شيوعا .

١- لحام العصب : يعتبر العصب هو المعين المستخدم في المنشآت

## أنواع الوصلات والتجهيزات المختلفة للحواف قبل اللحام


### أولاً - أنواع الوصلات :

هناك خمسة أنواع أساسية من الوصلات هي :


- ١ - وصلة تقابلية ( قورة في قورة - حافة أمام حافة ) .
- ٢ - وصلة تراكبية ( حافة على حافة ) .
- ٣ - وصلة متعامدة (  $\perp$  ) ( زاوية ) .
- ٤ - وصلة ركنية .
- ٥ - وصلة حافية ( شفة أمام شفة ) .

### ثانياً : تجهيز الوصلات :

- ١ - تجهز الوصلات التقابلية كما هو واضح بالشكل ( ١٦ ، ب، ج )  
وشكل ( ١٢ ) ويعتمد شكل الحز على سماكة المعدن .
- ٢ - تجهز الوصلات التراكبية كما هو واضح ( بالشكل ٧ )  
ولا ينصح باستخدام هذه الطريقة إلا للتخلصات الرفيعة والتي لا تزيد عن  
٣ مم حيث أنه كلما زادت تخلصات المعدن صعب انبعاث الأسطح من الحواف .
- ٣ - تجهز الوصلات المتعامدة (  $\perp$  ) كما هو مبين ( بالشكل ٨ )  
وبتجهيزات أخرى لأحد الحواف . وينصح بتسلیط ( توجيه ) الهب أكثر  
إلى سطح المعدن عن سطح المعدن القائم ، لاحتياج الأول إلى حرارة أكبر .

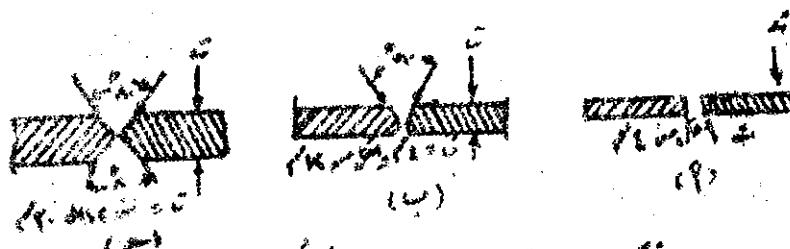


شكل ٧ دعم تجويف (مادة ألماتاف)

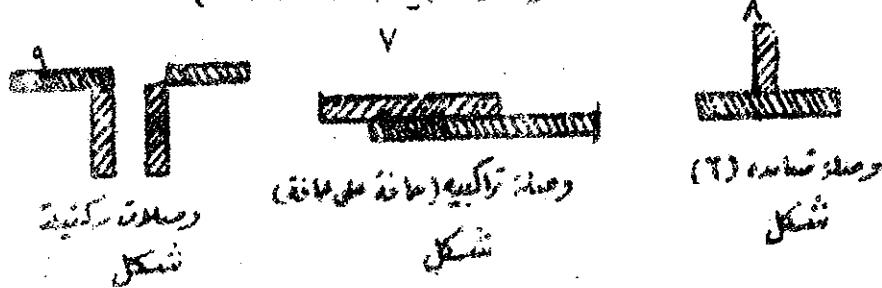


وصلات ثابتة  
شكل

وصلات تأطيير (مادة ألماتاف)


وصلات سطحية (أ)

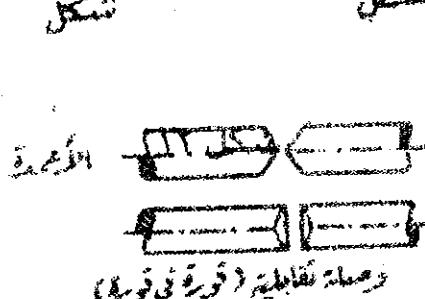

وصلات ثابتة  
وصلات تأطيير (أ)

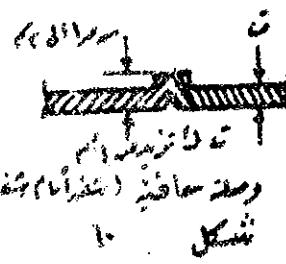

شكل ١٤

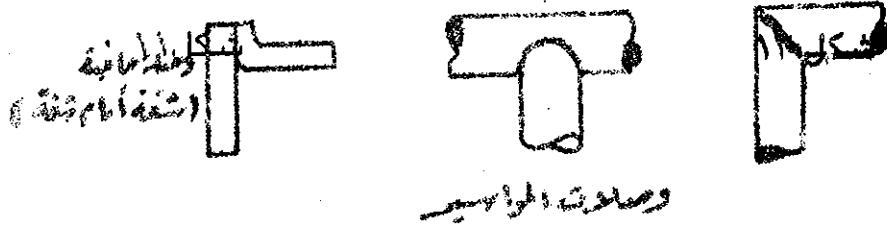

وصلات المواشير

٤ - تجهيز الوصلات الركبة كما هو ظاهر (بالشكل ٩)  
وتجهيزات أخرى لأخذ العواف .

٥ - تجهيز الوصلات العافية كما هو ظاهر (بالشكل ١١، ١٢)  
ولا يستعمل سلك اضافة ، حيث ان الشفة كافية للعام ولشكرين اللعنة  
وينصح باستعمالها في حالة التخاثلات الرفيعة والتي تقل عن ١ مم .


٦ - تجهيز وصلات الواسير كما هو مبين (بالشكل ١٣)  
وغالبا لا تشطى العواف ولكنها تشكل لأخذ الوضع المناسب لها بالنسبة  
لبعضها .

## أوضاع اللحام بالنسبة للكهرباء والأكس إستلين

تنقسم أوضاع اللحام إلى أربعة أوضاع رئيسية (شكل ١٥) .

- ١ - الوضع المسطح (تحت مستوى النظر) .
- ٢ - الوضع الأفقي (في مستوى النظر) .
- ٣ - الوضع فوق الرأس (السقف - فوق مستوى النظر) .
- ٤ - الوضع الرأسي (التصاعدى) .

يُبين الشكل (١٥) أوضاع  
اللحامات المختلفة :

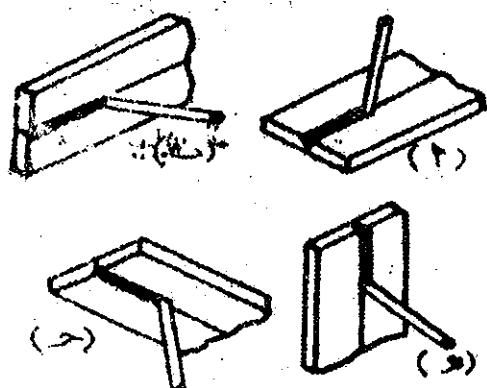


(شكل رقم ١٥)

(أ) وضع مسطح .


(ب) وضع أفقي .

(ج) وضع فوق الرأس .

(د) وضع رأسي .

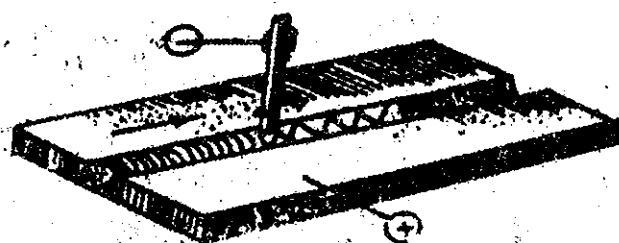

(شكل رقم ١٦ - ١)

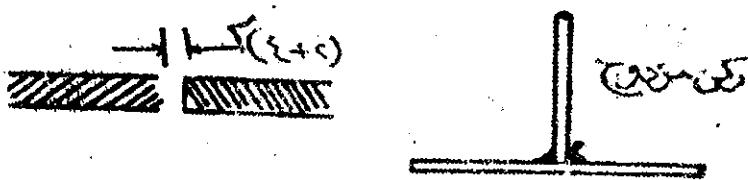


(شكل ب) (كما في شكل ٤٤)

\* \* يطلب في الشكل (١٦) الالعات المختلفة في الوضع السطحي

أولاً - الوضع السطحي :

تحت مستوى النظر (شكل ١٦ أ. ب ، ج ، د )

و رغم أنه يمكن أن يكون اللحام في أي وضع . ولكن يسهل عمل وصلة اللحام في الوضع السطحي حينما تكون سماواح الوصلة مسطحة ، وفي هذا الوضع تزداد سرعة اللحام ، ويقل ميل سيلان المدن النصفي ، ويمكن ضمان تخلص بدرجة أحسن من أي وضع آخر وأخيراً يقل اجهاد

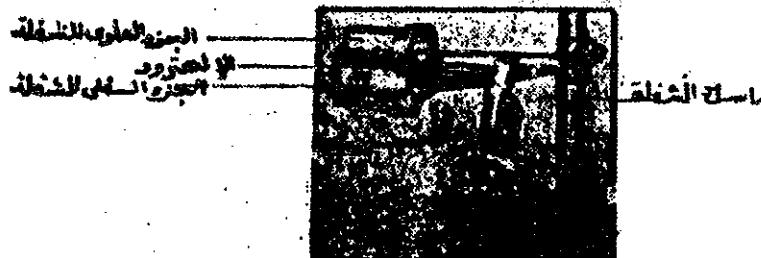


(شكل ١٧) لحام في الوضع الافقى (أي مستوى النظر )

المعدن . ومن أول وملة يمكن الحكم على أن يكون وضع اللحام أما رأسيا أو فوق الرأس أو أفقيا إلا أنه بالامانة والتراث وزيادة في التفكير يمكن في بعض الأحوال تفريح هذه الأوضاع إلى الوضع المنسطح .

### ثانياً - الوضع الأفقي : (في مستوى النظر) شكل ١٧

فـ كثير من الأحيان لا يمكن عمليا اللحام في الوضع المنسطح بل يجب أن ينجز اللحام في الوضع الأفقي . ويمكن القول بأن وضع اللحام أفقى إذا كان اللحام في الوضع الأفقي وأن الوصلة رئيسية وأن اللحام يسير مع خط أفقى .

ولإنجاز مثل هذا النوع من اللحام فإنه يجب استعمال قوس أقل بقليل من مشيه في الوضع المنسطح حيث أن الترس الأقل يقلل ميل المعدن المنصرم في التركيب فوق بعضه . ويحدث هذا التركيب عندما تتجه بحركة المعدن المتصرم إلى أسفل أي للحافظة السفلية لشريط اللحام وتتجدد على المنسطح دون عمل تخلخل فعلى في المعدن . اظر الشكل (١٨) الذي يبين تحررا في الحافظة العليا للوصلة بالإضافة إلى شكل غير صحيح لشريط اللحام مما يبيها ضعف اللحام . بينما يبين الشكل (١٩) الوضع الصحيح والتخلخل والمتألمة لشريط اللحام .

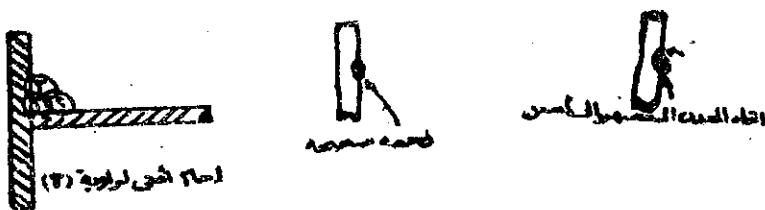




(شكل رقم ١٨) (شكل رقم ١٩) (شكل رقم ٢٠)  
وضع غير صحيح للحام وضع صحيح لشريط اللحام

ثالثاً - الوضع فوق الرأس :  
 ( لحام السقف - فوق مستوى النظر ) ( شكل ٢١ )



( شكل ٢١ ) لحام في الوضع فوق الرأس

بدون شك فإن أصعب أنواع الوضع للحام هو الوضع فوق الرأس . والسبب في صعوبته أنه دائماً تتوقع موقعاً حرجاً وفي الوقت نفسه تعمل ضد قوة الجاذبية الأرضية . ففي هذا الوضع ميل للمعدن المصبور أن يتسلط مما يجعل من الصعبه بمكان أن تضمن شرط لحام منتظم بالإضافة إلى التقليل غير الصحيح له .

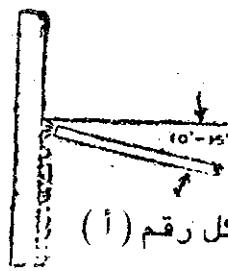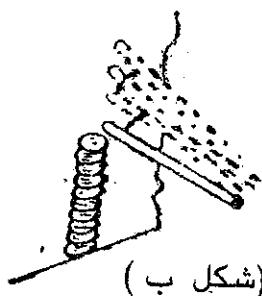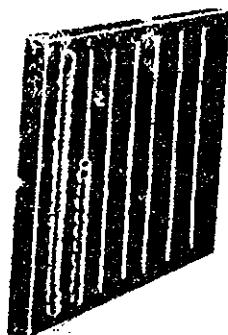


شكل رقم (١)

( شكل ٢٢ ) لحام رأسى الى اعلى بشرط واحد

وبالرغم من ذلك فانه بالمران واكتساب الخبرة في هذا الوضع بالذات يمكنك التغلب على هذه الصعاب وأن تنجز لحامات صحيحة مثل التي تنجزها في الأوضاع الأخرى .

#### رابعاً - الوضع الرأسى (التصاعدى) :

يتاتى هذا الوضع فى لحامات كثيرة من المنشآت الحديدية مثل الكبارى وأمتداد الأنابيب والستقى، حيث لا يجد اللحام مفر من اللحام فى هذا الوضع بالذات بشرط تصادمية أو تنازيلية .

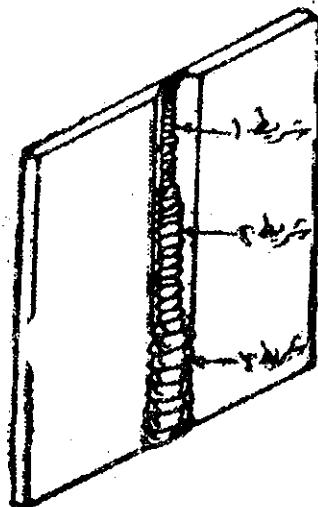

(شكل رقم ٤٣)  
لحام تصاعدى متعدد الأشرطة

## اللحام بالكهرباء

· جميع أنواع اللحام الأساسية فيها الحرارة كاملاً رئيساً عن طريقه يتم اللحام ببصর المعدن · والتيار الكهربائي هو مصدر حرارة وتسخين ، وتنشأ الحرارة اللازمة لعملية اللحام عن مقاومة عالية تفترض سير التيار الكهربائي وهذه مقاومة العالية يمكن الحصول عليها بوسيلتين :

(أ) وجود ثغرة هوائية في طريق التيار الكهربائي يسبب عن وجودها حدوث قوس كهربائي — وهي الطريقة المتبعة في اللحام بالقوس الكهربائي .

ب) مقاومة جزئي المعدن نفسه المطلوب لحامه لمرور التيار أثناء سيره مما يترب عليه توليد حرارة شديدة — وهي الطريقة المستخدمة في اللحام بالمقاومة .

— واللحام بالتيار الكهربائي (المستمر أو المتردد) عملية صناعية ناجحة ومنتشرة في الصناعات الحديثة خصوصاً في الحالات التي يصعب فيها استعمال اللهب الغازى بالنسبة للمعدات والأدوات — علاوة على ما للتيار الكهربائي ومكانته ومقداره من مميزات كثيرة تعده أكثر سلاحيّة في الاستخدام للحام في كثير من المنتجات الصناعية .

### نظرية اللحام بالقوس الكهربائي :

اللحام بالقوس الكهربائي هو في الواقع استخدام للقدرة الكهربائية ذات النقط المخفض (النواط) حيث يتولد قوس كهربائي بين معدن الجزء المراد لحامه وبين قطب كهربائي (من الكربون أو سيخ اللحام نفسه) عند فرق جهد ينحو بين ١٥ - ٤٩ فولط تقريراً .

## مبادئ أساسية في الكهرباء

مقدمة :

عندما تسر السوائل أو الغازات في المواسير فإن سريانها يعتمد  
بعنصرين :

١ - الكمية المارة في وحدة الزمن ( $\text{م}/\text{س}$  دقيقة أو  $\text{م}/\text{ساعة}$  أو  $\text{م}^3/\text{قده}$ )  
في الم實ية (٠٠٠٠٠) ووحدات قياس الكمية تختلف باختلاف الأحجام  
التعامل معها وكذلك نظام القياس (مترى أو إنجليزى) .

٢ - فرق الضغط على مسار السائل أو الغاز داخل المسورة ويقاس  
عادة بوحدات كجم/ $\text{سم}^2$  في النظام المترى أو رطل/ $\text{بوصة مربعة}$  في النظام  
الإنجليزى وهناك وحدات قياس أكبر من ذلك .

أما بالنسبة لمرور التيار الكهربائي فإن سريانه عبر الموصى يعتمد  
بعنصرين :

١ - شدة التيار وهو يقابل كمية السائل أو الغاز المار في المسورة  
ويقاس شدة التيار بوحدات (أمبير) .

٢ - فرق الجهد على مسار التيار أو فرق الضغط على مسار التيار ،  
وهو يقابل ضغط السائل أو الغاز المار في المسورة ويقاس بوحدات  
(فولت) .

وكما أن ضغط السائل هو المسؤول عن دفعه في المسورة فإن ضغط  
التيار (أو جهده) هو المسؤول عن دفعه في الدائرة الكهربائية خلال المقاومة  
المختلفة وعوماً فإذا كان الجهد منخفضاً فإن التيار لا يستطيع المرور خلال  
مقاومة كبيرة مما كانت شدته مرتفعة ، وإذا كان الجهد مرتفعاً فإن التيار  
يمكنه المرور خلال مقاومة كبيرة حتى ولو كانت شدتها منخفضة .

والتيار اذا كانت شدته مرتفعة وضيقه منخفض فان هذا يتسبب في  
ارتفاع درجة حرارة المقومات التي يمر خلالها ، أما اذا كانت شدته منخفضة  
وتحتاجه ارتفاع فان المقومات التي يمر خلالها التيار لا تسخن بنفس الدرجة  
كما في الحالة السابقة .

وفي حالة اللحام ، فان الحالة الاولى هي المطلوبة ( شدة مرتفعة  
وتقييد منخفض ) نظراً لأننا نحتاج الى طاقة حرارية لللحام .

وتيار اللحام يكون بالجهد الكاف للمرور عبر الموصلات المعدية ولكنه  
لا يكون بالجهد الكاف للمرور في جسم الانسان لأن مقاومة جسم الانسان  
لflowor التيار الكهربائي أعلى .

ولذلك خاف خامل اللحام لا يصاب بصلحات كهربائية عنيفة اذا تعرض  
لflowor التيار ولكن هذا لا يعني الاهمال في ارتداء ملابس الوقاية او  
الاهتمام ، ذلك أن الصدمات الكهربائية قد تكون عنيفة في طرده معينة  
مثل الوقوف على أرض مبتلة كملاوة على أنها تصيب الصاحب بطلق  
واضطراب أثناء اللحام .

#### تعريفات :

##### ١ - الموصلات الكهربائية :

يعبر التيار الكهربائي من نقطة الى أخرى خلال بعض المواد التي تعرف  
بالموصلات ، وعموماً المعادن موصلة جيدة للكهرباء ولكن تختلف درجة  
توسيعها له . ومن أهم الموصلات الكهربائية استخداماً في الصناعة النحاس  
والآهن والألومنيوم وسيكة النيكروم ( وهي سبيكة من النikel  
والكروم ) .

##### ٢ - المواد العازلة :

وهي المواد التي لا يمر التيار الكهربائي خلالها وهي لذلك تستخدم  
في عزل الموصلات لتجنب الأخطار التي تنجم عن لسما أو مسكتها ، ومن  
أهم المواد العازلة البلاستيك والمطاط والمواد الخزفية والمواء والزيت .

#### ٤ - شدة التيار :

وهي تعبّر عن كمية الكهرباء المارة في الثانية وتقاس بوحدات الأ أمبير ويستخدم لقياسها جهاز يعرف بالأمير (الأمير وتر) وكلما زادت شدة التيار كلما ارتفعت درجة حرارة الموصل .

#### ٥ - ضغط التيار (الجهد) :

وهو المسؤول عن دفع التيار الكهربائي في الدائرة وبدونه لا يمكن للتيار أن يسري خلالها ويقاس بوحدات المولت ويستخدم لقياسه جهاز الفولتميتر .

#### ٦ - المقاومة :

تبدي الموصلات مقاومة معيّنة لمرور التيار خلالها ، وهذه المقاومة تتوقف على معدن الموصى (المقاومة النوعية) وكذلك على طوله ومساحته مقطعاً حيث تزيد المقاومة بزيادة طول الموصى وتقل بزيادة مساحة مقطعاً .

والنحاس الأحمر له مقاومة نوعية منخفضة فهو جيد التوصى الكهربائي ولذلك فهو أكثر المعادن استخداماً في الصناعات الكهربائية .

وتقاس المقاومة بوحدات الأوم .

#### ٧ - التيار الكهربائي :

وهو قد يكون مستمراً أو متراجداً :

##### (أ) دوالي التيار المستمر

وتكون قيمة الضغط وشدة التيار ثابتتين مع تغير الزمن ويسكن الحصول عليه من البطاريات أو من مولدات التيار المستمر أو من المقومات (الوحدات) .

##### (ب) دوالي التيار المتراجد :

وهذا يكون جهده وشدة متغيرين وتتارجع كل منها بين الموجي والسالب ٥٠ مرة في الثانية عادة ، وهذا هو النوع الذي يستخدم في

المنازل والمصانع اذ ان نقل التيار المتردد من محطات القوى الكهربائية الى أماكن استخدامه يكون أفضل من الوجهة الاقتصادية لأن كمية الطاقة المفروضة تنقل بكثير عن مثيلتها في حالة نقل التيار المستمر .

وكلياً زاد ضغط التيار المتردد وقلت شدته كلما قل الفقد . ولذلك فإنه يولد في محطات القوى تحت ضغوط عالية يتم تحفيضها على مراحل بواسطة محولات بالقرب من مكان الاستلاك آخرها يتم في الأكمال الكهربية التي تراها في الشوارع والتي تقوم بتحفيض الضغط إلى ٢٤٠ فولت وهو المستخدم في المنازل .

والمحوّلات الكهربائية لا تعمل الا بالتيار المتردد ولا يسكن استخدامها في حالة التيار المستمر .

وإذا كان التيار المستمر مطلوباً لاعتبارات خاصة (كما هو الحال في اللحام) فإنه يلزم أن تحصل التيار المتعدد الذي يصلنا من محطة الكهرباء إلى تيار مستمر بالحدى الوسائل المعروفة مثل استخدام واحدة محرك مولد حيث يدور المولد بواسطة المحرك متبعاً تياراً مستمراً بينما يدور المحرك باستخدام التيار المتعدد الذي يصلنا من المحطة .

ويتمكن استخدام التيار المتردد في اللحام ولكن بعد تحويله بواسطة محول الى تيار مناسب تكون شدته مرتفعة وجهده منخفض ذلك ان التيار الذى يصلنا من المحطة والذى تكون شدته منخفضة (٢٠ أمبير مثلا) وجوهره مرتفع (٣٨٠ فولت أو ٤٢٠ فولت) لا يناسب ظروف اللحام الذى يتطلب كما ذكر شدة تيار مرتفعة .

ملحوظة

تحدث في إيجاز فيما يلي عن بعض القوائين التي تربط الجهد وشدة التيار والمقاومة وهي تنطبق فقط على التيار المستمر.

أما القوانين الخاصة بالتيار المتردد فهي أكثر تعقيداً ولا يهمنا الغوص  
في تفاصيلها .

### ١ - قانون أوم :

يتناسب الجهد تناسباً متردداً مع شدة التيار .

$$ح = م \times ت$$

حيث  $ح$  = جهد التيار ( فولت )

$م$  = المقاومة ( أوم )

$ت$  = شدة التيار ( أمبير )

مثال :

احسب مقاومة الدائرة اذا كان جهد التيار المار فيها = ٢٤ فولت

و شدته = ٤ أمبير

$$\text{الحل : } ح = م \times ت$$

$$24 = م \times 4$$

$$م = \frac{24}{4} = 6 \text{ أوم}$$

### ٢ - القدرة الكهربية :

وهي تعرف بكمية الشغل المبذول في الثانية .

القدرة بالوات =  $ح \times ت$  وات

والوات هو وحدة قياس القدرة الكهربية وتوجد وحدات أكبر

تناسب حجم القدرة المتعامل معها مثل الكيلوات والميجاوات .

$$1 \text{ كيلوات} = 1000 \text{ وات}$$

$$1 \text{ ميجاوات} = 1000000 \text{ وات}$$

مثل :

فالمثال السابق أحسب بالوات قدرة البطارية التي تدفع التيار  
بالظروف المذكورة .

الحل :

$$\text{القدرة} = \text{ح} \times \text{ث}$$
$$= ٤ \times ٦٠ = ٢٤$$

وهنالك علاقة بين وحدات قياس القدرة الكهربية ووحدات قياس  
القدرة الميكانيكية التي تفاص بالحصان .

١ حصان = ٧٤٦ كيلووات

أو ١ حصان = ٧٤٦ وات

فإذا كان عندنا محرك قدرته ١٠ حصان مثلاً فإن هذه القدرة تعادل  
 $10 \times 746 = 7460$  كيلو وات

### ( ٣ ) الطاقة الكهربية :

وهي تعرف بكمية الشغل المبذول في زمن معين .  
يعني أنها تعبّر عن كمية الطاقة المستهلكة والتي تدفع ثمنها في المنازل  
أو المصانع وتقاس الطاقة الكهربية بوحدات الكيلووات ساعة ، يعنى أنه  
إذا دار المحرك قدرته ١ كيلو وات بكامل قدرته لمدة ساعة فإنه يستهلك  
طاقة قدرها ١ كيلو وات ساعة ( هذا إذا أصلنا الفقد ) وإذا دار محرك  
قدرته ٥ كيلو وات لمدة ٧ ساعات بكامل قدرته فإنه يستهلك طاقة قدرها  
 $5 \times 7 = 35$  كيلو وات ساعة . وهكذا .

متسال :

مصابح كهربائي يعمل بتيار مستمر ضغطه ٢٠٠ فولت وشدة ظهير  
احبب ثمن الطاقة المستنفدة لزيارة مدة المصابح مدة ٢٠ ساعة اذا علمت  
أن الكيلووات ساعة يتكلف ٣٥ مليسا

الحل :

$$\text{القدرة} = \frac{P}{t}$$

$$= 800 = 200 \times 4 \text{ وات}$$

$$= 8 \text{ كيلووات}$$

$$\text{الطاقة المستنفدة في ٢٠ ساعة} =$$

$$8 \times 20 = 16 \text{ كيلووات ساعة}$$

$$\therefore \text{ثمن الطاقة المستنفدة في ٢٠ ساعة} =$$


$$400 = 35 \times 16 \text{ مليسا}$$

ما هيّنات اللحام :

١ - المحولات :

و قبل أن نترسل في اعطاء فكرة أساسية عن المحولات يجب على الطالب أن يعلم أن المحولات لا ت العمل إلا بالتيار المتردد ، فهي تستقبل التيار المتردد و تعطى تياراً متزدداً أيضاً

والمحول في أبسط صورة يتكون من ملفين متصلين ملتفتين على قلب حديدي متكون من شرائط من صلب خاص ويعرف أحدهما بالملف الابتدائي وهو الذي يستقبل التيار من المصدر ، والآخر بالملف الثاني وهو الذي تحصل منه على التيار المناسب للحام . شكل ( ٢٤ )

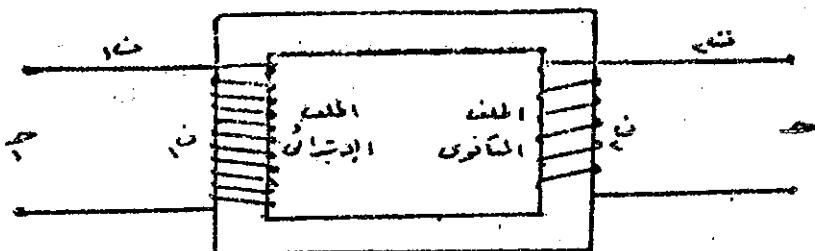

شكل ( ) فكرة المحول

ويتوقف ضغط وشدة التيار المستخرج في الملف الثانوي على النسبة بين عدد لفات الملفين ويحكمها العلاقة الآتية :

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{U_2}{U_1}$$

حيث  $N_1$  = عدد لفات الملف الابتدائي .

$N_2$  = عدد لفات الملف الثانوي .

$I_1$  = ضغط التيار الابتدائي .

$I_2$  = ضغط التيار الثانوي .

$U_1$  = شدة التيار الابتدائي .

$U_2$  = شدة التيار الثانوي .

مثال :

اذا كانت عدد لفات الملف الابتدائي = ٢٠٠ لفة والثانوي ٢٠ لفة  
وكان ضغط التيار الابتدائي ٣٢٠ فولت وشدة ١٠ أمبير .

احسب ضغط وشدة التيار الثانوي .

الحل :

لإيجاد الضغط نطبق العلاقة :


$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

$$V = \frac{N \times E}{2} = \frac{200 \times 2}{2} = 200 \text{ فولت}$$

كلا يجع شدة التيار تطبق العلاقة :

$$\frac{E}{N} = \frac{200}{2} = 100 \text{ أمبير}$$

$$I = \frac{200 \times 2}{2} = 200 \text{ فولت}$$

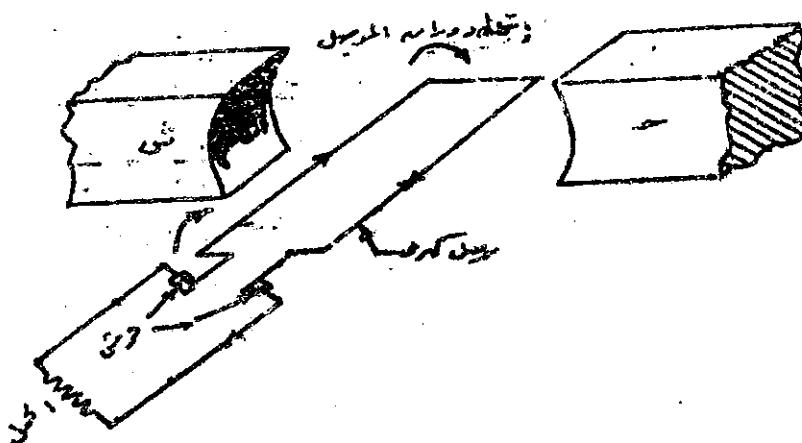

شكل ( ١ ) نكرة ثوابت التيار المستمر :

٢ - مولدات التيار المستمر :

مقدمة :

فكرة المولد :

إذا قطع موصل خطوط بقى مغناطيسية ، فأن هذا الموصل يغير فيه تيار كهربائي توقف شدته على شدة المجال المغناطيسي وسرعة قطع الموصل لهذا المجال . شكل ( ٢ ) .

ولا يمكننا استخدام مغناطيسات دائمة في مولدات التيار المستمر الكبيرة (المجتمع) مثل مولدات الالحام لأن ذلك سيطلب مغناطيسات كبيرة

الحجم مما يزيد من حجم وزن الماكينة علامة على أن هذه المغناطيسات  
تفقد مغناطيساتها بمرور الوقت .

وبستعراض عن هذه المغناطيسات الدائمة بأخرى غير دائمة وهي  
بعبارة عن ملف يوضع حول العضو الدائري الذي يحصل الموصلات ، وينفذ  
هذا الملف بتيار مستمر فتشاء فيه قطبية شمالية في أحد طرفيه وجنوبية  
في الطرف الآخر . وبذلك تكون قد حصلنا على مغناطيس تزول مغناطيسه  
بقطيع التيار . وتعود عند إعادة تغذيته به .

والتيار المستخرج في الموصلات التي تدور خلال المجال المغناطيسي يتم  
تجميعه على جزء يعرف بعضو التوحيد حيث يؤخذ منه التيار بواسطة فرش  
مضبوطة إلى عضو التوحيد الذي يدور مع العضو الدائري بينما تكون  
الفرش ثابتة في مكانها .

وفي حالة مولدات اللحام فإن الحركة الازمة للعضو الدائري تحصل  
عليها اما عن طريق محرك كهربائي (وحدة محرك مولد) أو عن طريق ماكينة  
ديزل اذا كان اللحام في أماكن ليس بها مصادر للكهرباء .

### القوس الكهربى :

هو عبارة عن مرود تيار كهربى عبر ثمرة غازية على هيئة شارة منصبة .

#### الثانية :

لأن يمكن أن يمر التيار الكهربى في وسط ما الا اذا تأين هذا الوسط (أى أصبحت شرائط غير متغيرة كهربياً) وانفصلت ايوناته العوجة عن ايوناته السالبة .

### قبح القوس :

لكي يعبر القوس الكهربى بين سيخ اللحام والالكترون والشفلة يجب أن تلمس الشفلة معدن الالكترون ، ثم يرفع الى مسافة صغيرة ، والسبب في ذلك ان الهواء عازل كهربى ومقاومته عالية جداً مما كانت التفريغة ولمس الشفلة لمعدن الالكترون يساعد على تأين الشفرة الهوائية وجعلها موصلًا جيدًا للكهرباء .

### ٥- جهد التشغيل او جهد القوس :


يعرف جهد التشغيل بأنه فرق الجهد بين طرف القوس اثنان مزروه ويترافق عادة بين ٢٠ - ٤٠ فولت ويتوقف مقداره على نوع المادة المختلفة للالكترون وتخانتها وكذا طول القوس ( شكل ٢٦ ) .

### ٦- جهد الدائرة المفتوحة :

قبل ان يلمس الالكترون ( سيخ اللحام ) الشفلة تمهد القبح القوس تكون الدائرة الكهربية مفتوحة مع وجود فرق جهد بينهما كما في شكل ( ٢٧ ) ويتوقف هذا الجهد على نوع تصميم ماكينة اللحام ، وكلما ازداد الجهد كلما كان اداء الماكينة افضل ، واصبح القوس الكهربى اكثر استقراراً واتزانًا .

ويترافق فوق جهد العاشرة المفتوحة بصفة ثامة بين ٥٠-٩ فولت ولا يتتجاوز  
١٠٠ فولت ، لانه في هذه الحالة يدخل مرحلة الخطورة على الانسان لو تدمر له  
خاصة اذا كانت الارض مبتلة .


واما تعرف الانسان لجهد العاشرة وهي مفتوحة شعور بتذكرة ، أما اذا تعرف  
له اثناء مرور القوس فإنه لا يشعر به على الاطلاق نظراً لتهيئته التي جهد التشغيل .

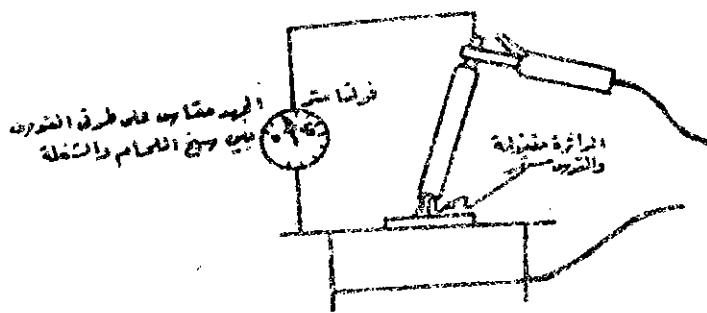

شكل (٢٦) جسم المتنبئ (جسم المتصور)



شكل (٤٧) جسم الراية المفترضة

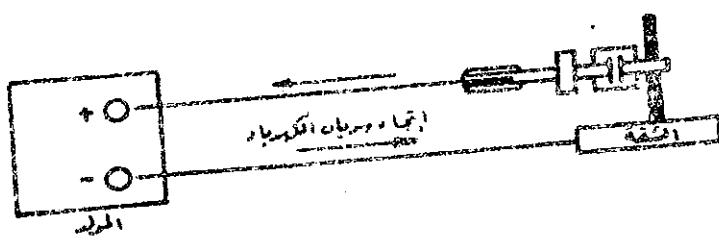

شكل (٢٧) الدائرة الكهربائية

ثانياً : مكينات اللحام :

تعتبر الدائرة الكهربية هي الطريق الذي يسبر فيه التيار الكهربى وهى تبدأ من النهاية السالبة للمولد الذى يولد التيار الكهربى المستمر ، ويتحوالد على طول السلك أو الكابل إلى الشفالة ثم يرجع إلى النهاية الموجبة شكل ( ٢٧ ) . ولما كان التيار العادى لا يصلح لعملية اللحام لارتفاع جبهة ( ٢٢٠ - ٣٨٠ فولت ) بينما تكون شدته منخفضة ( لا تتجاوز ٦٠ أمبير ) ، لذلك فهو لا يصلح لعملية اللحام التي تتطلب تيار شدته مرتفعة من ( ١٠٠ - ٢٠٠ أمبير ) كما يلزم جهد تشغيل منخفض لا يكون خطراً على الإنسان ، لذلك تستخدم مكينات اللحام التي يمكن أن تحكم في ظروف التيار وهى :

١- المحوارات :

يعتبر المحول هو أبسط أنواع مكينات اللحام ، ويكون المحول على أبسط صوره من ملفين منفصلين ملفوفين على قلب حديدي مكون من شرائح مسمنن صلب خاص يعرف أحدهما بالملف الابتدائي وهو الذي يستقبل التيار من المصدر ، والآخر بالملف الثانوى وهو الذي تحصل منه على التيار المناسب للحام شكله ويتوقف مقدار ضغط وشدة التيار المستخرج في الملف الثانوى على النسبة بين عدد لفات الملفين وبشكلها العلاقة :

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

حيث :  $n_1$  = عدد لفات الملف الابتدائي .  
 $n_2$  = عدد لفات الملف الثانوى .

- $J_1$  = ضغط التيار الابتدائي .
- $J_2$  = ضغط التيار الثانوي .
- $T_1$  = شدة التيار الابتدائي .
- $T_2$  = شدة التيار الثانوي .

مثال :

اذا كانت عدد لفات الملف الابتدائي  $200$  لفة والثانوي  $20$  لفة وكان ضغط التيار الابتدائي  $220$  فولت وشدة  $10$  امبير ، احسب ضغط وشدة التيار الثانوي .

الحل :

لابد من تطبيق العلاقة :

$$\frac{J_1}{J_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\frac{10}{20} = \frac{220}{200}$$

$$J_2 = \frac{220 \times 20}{200} = 22 \text{ فولت}$$

لابد من تطبيق العلاقة :

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{J_1}{J_2}$$

$$\frac{200}{20} = \frac{10}{J_2}$$

$$J_2 = \frac{10 \times 20}{20} = 100 \text{ امبير}$$


ويوضح شكل ( ٢٨ ) نكرة السحول ودائرة اللحام البسيطة حيث يذبح  
التيار بقيم مختلفة تتناسب الظروف المطلوبة للحام ، ويتم التحكم في شدة التيار،  
طرق مختلفة :

### ٢- مولد التيار المستمر :


يعطى هذا النوع من مكائنات اللحام تياراً مستمراً ، والتيار المستمر كما  
سبق شرحه له قطبية محددة لأن التيار يسري في اتجاه واحد من سين اللحام  
إلى الشعلة ، فانا وصل سين اللحام ( الألكترود ) بالقطب الموجب والشعلة  
بالقطب السالب ، تعرف هذه الحالة بالقطبية الممكورة ، أما أنا وصل سين  
اللحام بالقطب السالب والشعلة بالموجب فإنها تعرف " بالقطبية العاشرة " .  
ويعطي تحديد القطبية عزة هامة ، وهي أن ثلثي جرارة القوس تنتقل إلى القطب  
الموجب والثلثباقي إلى القطب السالب ، مما يعطي برونة في اختيار انساب  
الظروف بالنسبة لنوع المعدن وبنائه وكذلك الالكتروني ( سلك اللحام ) وفي حالة  
قطع بواسطة القوس الكهربائي يسمى التيار المستمر ذو القطبية المباشرة هو الاصح  
لهذه العملية ، حيث توصل الشعلة المطلوب قطعها بالقطب الموجب للاستفادة  
بالجزء الأكبر من حرارة القوس ، كما انه لا يمكن لحام المعدن غير الحديدية  
باستخدام السحول ( التيار المتردد ) بل تلزم بواسطة التيار المستمر .

واللحصول على تيار من المولد ، يدار اما بواسطة محرك كهربائي وتمسح  
الماكينة في هذه الحالة بوحدة ( محرك دولد ) او بواسطة محرك احتراق داخلي  
( بنزين ) او ديزيل اذا كانت عملية اللحام تتم في اماكن نائية بعيدا عن مصادر  
الكهرباء .

وتزود مكائن التيار المستمر دائمًا بوسيلة تجعل على تغيير القطبية

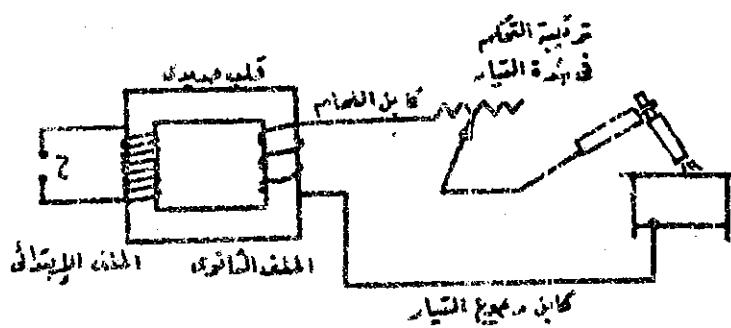

شكل (٢٨) كاشف المغناطيس والمهم المغناطيسي

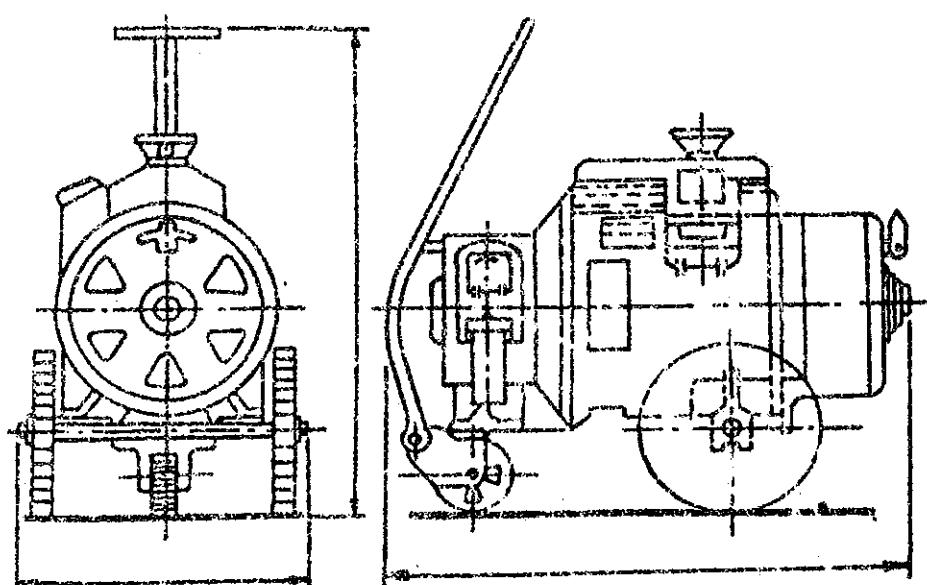


شكل (١٣ - ١٤) مكينة المعاين

بواسطة بفتح خاص او بتبدل وضع كابل اللحام مع كابل الرجوع  
ويوضح شكل (١٢-٥) ماكينة مرتبة على هيكل عربة ليكن نقلها ، وهذه  
الماكينة معدة لتنمية قوس واحد ، وتصل العولد بالمحرك وصلة مزنة ، وبركسان  
على إطار واحد ، ويمكن التحكم في شدة التيار بتحريك الريوستات في دائرة الفلك ،  
المتغير ، ويوضح شكل (١٤-٥) رسم تخطيطي لماكينة لحام يوجد واحد  
متراكب من المحول المخفف والمقابل المستخدم لتغيير شدة تيار اللحام ، ويوصل  
الطف الابتدائي (١) للمحول الى الشبكة (٢) ويحصل ملف المقابل (٣) على  
التوازي مع الطف الثانوي (٤) للمحول وتتصل يماسك سلك اللحام ، ويتصدر  
الطرف الآخر للطف الثانوي بالجزء الطحوم (٦) ، ويكون قلب المنظم (٣) من  
جزئين يمكنن دائرة مفاتنطيسية متقللة خلال الفراغ الهوائي (١) الذي يمكن  
تغييره بتحريك النصف المتحرك من القلب ، وبزيادة الفراغ تزداد شدة التيار  
والعنك بالعكس .


### ٣- موحد التيار :

يستقبل هذا النوع من ماكينات اللحام التيار المتردد من المصدر ويحوله  
إلى تيار مستمر ، اذ يمكن من محول مكافأة إليه جهاز كهربى خاص يحول التيار  
الثانوى ( وهو تيار اللحام ) من تيار متردد إلى تيار مستمر شكل (٤-٤اب)  
وتزود بعض هذه الألواح بفتح خاص يمكن بواسطته عزل وحدة تقويم التيار ،  
واستخدام التيار المتردد من الملف الثانوى للمحول اما في حالة العمل بالتيار  
المستمر فيمكن الاستفادة من مزايا القطبية .

ويمكن داليا استخدام التيار المستمر في اللحام ، وهو يمتاز عن التيار  
المتردد من الناحية الفنية ، ولاسباب تتعلق بالأمان ، الا ان التيار المتردد

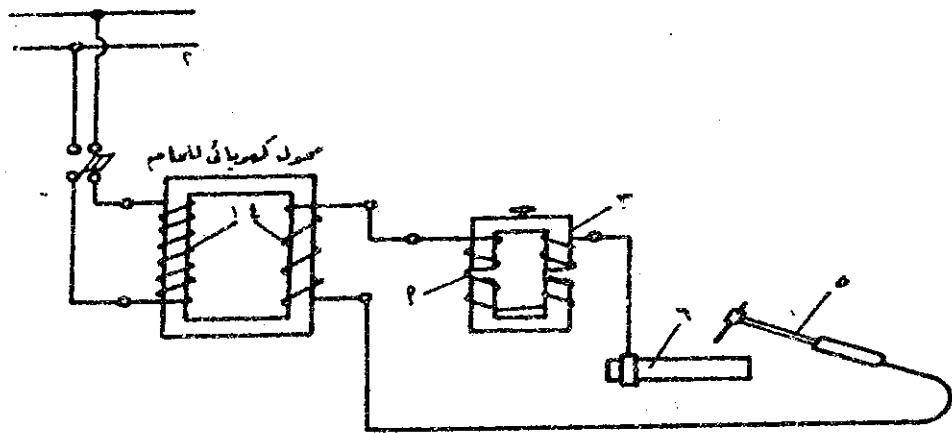

شكل (٥ - ٤٤) رسم تخطيطي لمفتاح ذو درجة واحدة

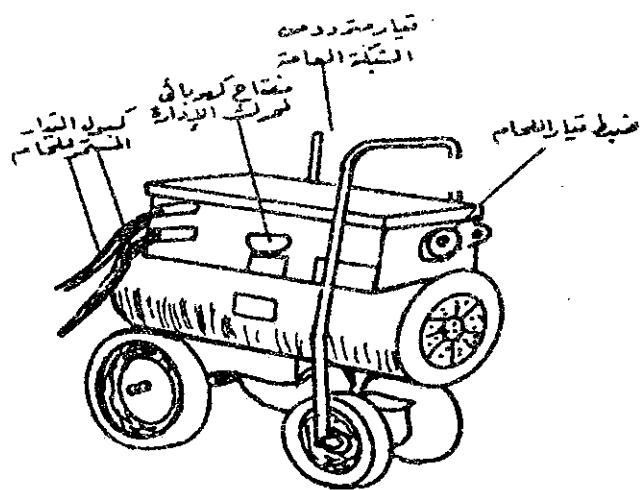

شكل (٥ - ٤٤ ب) مفتاح متغير للعام

هذا ويصل الالكترون بفوئية خزفية بحيث لا يظهر منه عموماً (أول أكثر من ٦ مم وهذه تساعد على وقايته من الصدمات والتلوث كما أنها تساعد على توجيه غاز الأرجون إلى منطقة الاصدام .


#### تيار الاصدام :

يستخدم في هذا النوع من الاصدام (قوس التتجددن الموجب، بغزار خامل ) أما التيار المستمر أو التيار المتردد ويوقف اختيار فرع التيار أساساً على معدن الشفالة ، وفيما يلي مناقشة تفصيلية لكافة الاحتمالات :

##### ١ - التيار المستمر :

###### (١) القطبية المباشرة : (أشفلة + والالكترون -)

يتبع عن ذلك أن حوالى ثلثي الحرارة تزول عند الشفالة أي القطب الموجب ذلك لأن الالكترونات المتقدمة بسرعة عالية من القطب السالب إلى الموجب تصطدم به متسبة في رفع درجة حرارته بينما تتدفق الأيونات الموجبة من القطب الموجب إلى السالب بسرعة منخفضة نسبياً إياه .  
رسيا . شكل (٦-٧) .

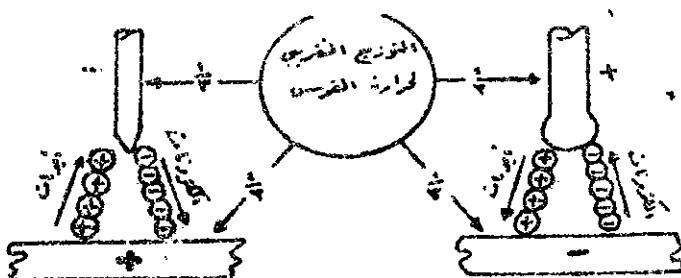


شكل ٦ - ٧

القطبية المباشرة

شكل ٦ - ٨

القطبية المكوسنة

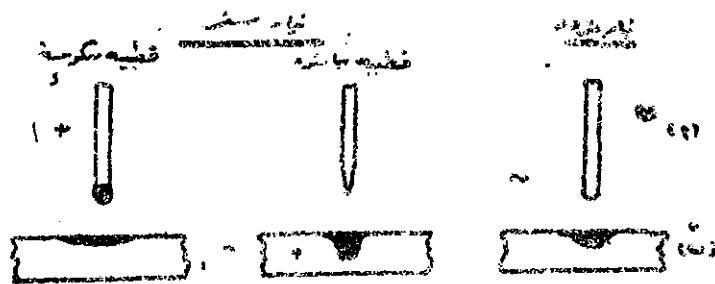

شكل ١١ - ٩ ) تأثير التيار وانقطابية

(ا) على طرف الاكتروود      (ب) على عمق المغلف وعرض الانصهار  
ويستخدم القطبية المباشرة يمكن تحقيق ذلك امام ضيق وتعلق  
عميق وسرعات انجاز عالية > وهي تفضل عند لحام الاسلاك الكثيرة  
(شكل ٦ - ٩) .

#### (ب) انقطابية المكواسة : ( الشحنة - والاكتروود + )

في هذه الحالة يسخن الاكتروود أكثر مما تسخن الشعلة وذلك نتيجة  
لاستدام الاكتروودات به ، وقد ترتفع درجة حرارته الى درجة الانصهار :  
الامر الذي يؤدي الى تشكيل طرفه على شكل كرة مما قد يؤدي الى تلوث  
معدن الشعلة بالتجوشن شكل (٦-٨) . شكل (٩-٦) .

وللقطبية المكواسةفائدة هامة وهي قدرتها على تفتيت طبقة الاكسيد  
التي تتشكل على سطح بعض المعادن مثل الالومينيوم والنحاس والمنesium  
وهذا الاكسيد يعرقل عملية اللحام بل ويحملها مستحبة غالبا . وقد يدل  
هذا العمل التنظيفي أو التنظيفي لطبقة الاكسيد باذ انبعاث الاكتروودات  
من سطح الشعلة هو السبب في تفتيت طبقة الاكسيد ويعداها في ذلك  
خدمات الأيونات الموجبة المستمرة لتطهير المعدن بما يشبه عملية التنظيف  
الرملى .

ويدعم هذه النظرية أن الفعل التفتيتى فى حالة استخدام غاز الأرجون كجهاز يكوى أكبر منه فى حالة استخدام غاز الهليوم ، ويرجع ذلك إلى أن الوزن الذرى للأول يعادل حوالى عشرة أمثال الوزن الذرى للثانى (الوزن الذرى للأرجون = ٤ وللهليوم = ٤ )

## ٢ - التيار المتردد :

وهو يستخدم على نطاق واسع للحام بالقوس المحجب فى غاز خامل وخصوصاً عند لحام المعادن الخفيفة كالألミニوم والمغنيسيوم التى تتكون على سطحها طبقة أكسيدية رقيقة تعيق عملية اللحام الا أن اللحام بالتيار المتردد يتطلب معدات كهربائية خاصة إضافية .

وتتوزع الحرارة في هذه الحالة بالتساوی على كل من الشغالة والالكترود ، ولذلك فإن الحرارة المتولدة على الشغالة تقل عن مشيلتها في حالة استخدام التيار المستمر المباشر القطبية وتزيد عنهما اذا استخدمنا القطبية المكسورة ، والعكس بالنسبة للالكترود .

واللحام بالتيار المتردد يعطينا الفرصة للاستفادة من معظم تفاصيل التيار المستمر المباشر والمكسورة القطبية ، فإذا كان التردد ٥٠ سيركل / ث فان الالكترود يكون موجباً لفترة قدرها  $\frac{1}{10}$  من الثانية بينما تكون الشغالة سالبة في نفس الوقت الأمر الذى يساعد على تفتيت طبقة الأكسيد ، ويعقب هذه الفترة فترة مساوية لها تتعكس فيها القطبية ويصبح الالكترود سالباً الأمر الذى يساعد على خفض درجة حرارته .

ويكون كثيور اللحام (حدود التبلغل) وسيطاً فيما بين النوع الضيق العميق الذى تتجه القطبية المباشرة والواسع الفضigel الذى تتجه القطبية المكسورة . شكل (٦ - ٩) .

## اسلاك اللحام المستعملة في لحام القوس الكهربائي

١ - تنقسم إلى اسلاك حلب عادي أو مغلفة ويستخدم مع السيخ العاري مساعد صهر مثل البوراكس ، ثم وجد أنه من الأنسبي عملياً وأقتصادياً تغليف الأسياخ بخلاف هو في واقعه مساعد صهر فذلك أنسب خصوصاً في عمليات اللحام الكبيرة ، ثم أدخل تحسين على غلاف السيخ أكبـه خاصية المساعدة على الصهر وتكوين الجلخ وذلك باضافة معادن وسبائك معينة على شكل مسحوق ، وهكذا بحيث أصبحت مزايـا استعمال المغلف أدعى إلى الكفاية في كافة الأغراض .

٢ - أنظار اسلاك اللحام المستعملة في لحام القوس الكهربائي :

الأقطار الشائعة الاستعمال لاسلاك اللحام هي :

٢٠ ( در ٢٥ ) ، ٤٠ ( در ٣٢٥ ) ، ٥٠ سم بينما توجد أنظار أخرى مثل ٦، ٨، ٩ سم وخلافه .

٣ - اسلاك اللحام المغلفة :

توقف طريقة القوس المعدني الموجب التي يستعمل فيها اسلاك اللحام مغلفة ، على نوع التغليف . والسلوك المغلف عبارة عن سلك مركزى مغطى ببعجونه صلـد من مواد مناسبة توضع عليه بواسطة اللف أو الفس أو الرش وأن كانت هذه الطرق الثلاثة تعطى تعلـيفاً مرضـياً ، إلا أن التغليف بالرش أو البثـق هو أكثرها ذيوعاً وانتشاراً ، ولقد تقدمـت طرق تغليف الأسياخ تقدـماً عظـياً حتى أصبحـت فناً حـقيقـياً وعلمـاً مـدرـوسـاً .

٤ - قائمة تغليف اسلاك اللحام :

والتغـليف من شأنـه أن يزيد من كـفاـية استـخدـام اـسـلاـكـ اللـحامـ فـمنـ

ذلك أنه عند الصهر إسلام تحرر من الحرارة في الملاك المركزي ويتسلل منه إلى الأنسجة بواسطة التوصيل المغذوي .

ووهم أن درجة الصهر متقدمة التلفيف أقل من درجة الصهر بالصلة المركزي إلا أن الملاك يصهر قبل خلافه إذ إن هذا الأخير يكتنف "ستاراً" أسلوباً بها حوى العجز العادي من الفساد وتغطى لأن العاجب الأكبر من العواء الذي يدخل في منطقة التوصيل يصعب إلى العجز العادي لذا نجد أن العلاقة يجعل على انتقامه من تغير النازلات المتسببة .

كما يكتنف هذه الملاك بالمواد الداخلية في تركيب العلاج ويتمكن الإفادة من ذلك بالتحكم في مدخل ترميم مدخل الطعام ويتحقق تخلصه شريط الطعام في مدخل الأساس ، وذلك عن طريق تكوين التلاقي نفسه وتحت شكل شريط الطعام الخارج من حيث التحدب والتشعر ونحوه السليم وغير ذلك يمكن أن يتأثر ينكحون خلطة العلاج إلى حد كبير .

#### ٦ - الواقع أسلوب الطعام المقched :

يختلف أنواع الطعام من ناحية مادة الأسلام ذاتها من صلب طرى ، سلب كربولي ، سلب لا يمسها ، حديد ، حديد ذهب ، سلب سباكي ، أما من ناحية اختلاف طادة التلفيف فاتها تتسم بأمر :

أسلام فائدة وأسلام عاصفة وأسلام متعددة وأسلام روئيلية ب بالإضافة إلى بعض التسميات الأخرى مثل تعليق ، رقيق ، وتفليف سميكة ، تفليف سباكي ، تفليف سليماني ، الخ .

#### ٧ - بعض المواد العاملة في تركيب طبقة التلفيف :

وتكون الخلطة المستعملة في تلفيف تعطى بطريقة البثق من مواد أولية مثل النسيديوز والبجر البجري والروتافيل التوصيل والتباين ومهادنة مثل الأسبستوس وألوان مختلفة من الطفل والطلق للتجفيف أو الصوديوم كحيضط تناسك أو تصميم وقطع العواد العاجي التي درجة

نحوه مميتة لشموله البثق وتجرب الشتى، إنما التحذيف لازالة الماء منه  
من هذه السليفات الورسية

ويترافق متداولاً التحذيف على السلك بثبات الاستعمال المطاطب  
ووشع الدسيغ في كل استعمال، وقد يبلغ وزن التغليف نسبة تتراوح بين  
٢٪ و٢٥٪ من وزن السلك المركزي وقد تزيد النسبة عن ذلك الحد في أحيان  
قليلة بالنسبة لميغز استعمالات مميتة وتبعاً لذلك كان الفدر الدائم من  
المرادفة المميتة من لب الفرس لاذابة الحطة بغير زيادة ونهايتها.

الأقصى وصف مختصر لميغز أنواع سلك اللحام (الاكترومات) :

#### المضوى :

ينطلي هذا النوع من الأسياخ غالباً بعلبة رقيقة (قد يسمى أسياد)  
بطبيعة سميكة وهو يملي نقط لحام كبيرة وتكون منظمة المعدن السائقي  
بارداً نسبياً والمعدن السائل سميكة وهذا النوع من الأسياخ يعطى اللحام  
ولا يحتاج إلى شدة تيار كبيرة ويستعمل في لحام الأجزاء التي لا تركب  
في بعضها جيداً أو في خطوط اللحام الأساسية للأجزاء المحمومة عندما تكون  
بينهما مسافة حيث يمكن الاستفادة من المعدن السائل السميكي.

ويصلح هذا النوع من الأسياخ في اللحام الرأس والجانبي والتربي.

#### الجهفين والتتعادل ؟

هذا النوع من الأسياخ يطلق بعلبة سميكة وبذاته عليه فاء يسكن  
استعمال شدة تيار مناسب بدون ارتفاع في درجة الحرارة، وهو يعطي  
فقط لحامات صغيرة وتكون منظمة المعدن السائل دائنة نسبياً وذل لآن  
المعدن السائل يكون خصيفاً.

في النموذج - يع ظرا الشدة التيار المرغوبة وهو - معلم لـ اللحام  
الأقصى، وهو المطلوب لأن رلحام الماء كثا يصلح للحام الأجزاء المحببة بجهة  
أى التي تظهر عـاقـفـات أو آخرـات.

### **القوى : (أسياخ فلبلة الإبروجين ) :**

في هذا النوع من الأسياخ يكون المعدن السائل نسبياً (سائل سميكة) بارداً وعلى هذا فهو يناسب لجميع أنواع اللحام ما عدا الأفقي وهذا السبب له قوّة ، ودرجة صلادة جيدة ، والطبع القوي يعني تفاعلات في منطقة المعدن السائل تتيح التخلص من المواد غير نقيّة مثل الكبريت والموسفور والأكسيد وهذا النوع من الأسياخ يستخدم في خط اللحام الأساسي للأجزاء الملحومة عندما تكون بينهما مسافة عندما يكون المطلوب أن يتخلص اللحام الأجزاء الملحومة .

كما يمكن استعماله في الصلب المحتوى على مواد غير نقيّة . ويجب استخدام هذا النوع من الأسياخ ببنية تامة بعد توجيهه فني ولا تسبب في لحام غير مستقر ، به فقاعات غازية .

التيار اللازم بالنسبة لأقطار أسلاك اللحام :

### مقدار تيار اللحام \*

يتوقف مقدار التيار الذي ينبغي استعماله على علة تغيرات ، ويكون من المستحبيل وضع قائمة بالقيم المضبوطة .

وفي الجدول الآتي بعض قيم قياسية لمتوسط مقدار التيار الكهربائي المناسب للأكترووفكت المقطأة التي تصاحع لجميع الأوضاع . وتناءوت هذه التيارات عادة مع كل صنف تجاري من أصناف الكتروودات الوس العجب

ـ من الشركات التي تحسن الألكترونودات توصيات يجب اتباعها بصفة عامة وـ المراحل التي تتحمّل مقاوم التيار : نوع المدين المستعمل . ومقاس شكل الشففة . ونوع الرصالة . ووضع اللحمة ، ومهارة عامل التحام ، المدائن المتأخرة ، ونوع الألكترونود ، والسرعة المطلوبة ، . . . الخ .

**جدول يبين تيار التيار للألكترونودات المختلفة**

قطر الألكترونود بالملليمترات	الوضع المسطوح للوضعين الرأسى والعلوى	شدة التيار
٢٠	٨٠ - ٣٠	٨٠ - ٣٠
٢٢	١٣٥ - ٨٠	١٢٠ - ٤٠
٢٤	١٦٥ - ١٢٠	١٩٠ - ١٢٠
٤	١٥٠ - ١٤٠	١٨٥ - ١٤٠

ـ تتطلب عادة أنواد التي لها توصيلة جيدة حرارة لحامية أكبر مما يتزعم لوصلات الضعينة ، لأنها تتعرض الحرارة بسرعة كبيرة . ولنفس السبب ، تتطلب الأجزاء الكبيرة حرارة ٥١ جر من الأجزاء الصغيرة . وأهم هذه الوصلات كل وصلات التراكيبة والتي على شكل (ث) ، فلزم لرسوب الطبقة الأولى تيارات أعلى إلى حد ما من الانواع الأخرى ، مثل الوصلات المقابلية ، لأن الحرارة توزع بسرعة عالية عند استعمال تلك الوصلات وـ يتطلب الدعام المسطوح تياراً أكثر مما يلزم لحام الرأسى أو العلوي (فوق الرأس) . وفي بداية لحام شففة ما ، عندما تكون الأجزاء باردة ، يعني أن يكون التيار الكهربائي أعلى من المقادير وكلما ارتفعت درجة حرارة الأجزاء تختفي شدة التيار إلى حد ما . وتشتمل بمعظى عمال التحام استعمال الألكترونود أكبر بقليل مما يلزم ، عن خفضه للتيار ، وينبغي لتجنب زيادة تسخين الشففة تسخينا مفرطا ، وكذلك لتجنب النند الذي لا يبرر له في المعاشر السابقة

عن طريق التظير أو التاكسد ، استعمال الالكتروdes لها قلب مرتفع في نسبة  
المبادر السمايكية ، مع تيارات أقل قليلاً مما تتطلب الالكتروdes الصلب  
الماءدية . وتنقلب الالكتروdes الماءدية اعتباراً خاصاً بكل منها : تتجه  
لاختلاف درجات حرارة الصبارها . ودرجات توصيليتها العدارية ، ولذلك  
معاملات التسدد ، بالإضافة إلى الخصائص الأخرى . ولا يمكن وضع  
تعليمات مختصرة على تداول وتداول هذه الالكتروdes الخاصة وينبغي  
ألا ينhib عن الذهان أن مقدار التيار الكهربائي الذي يلزم الاستعمال  
قد يكون محدوداً بتصدر التيار المتساح ، ومن المعروف أنه كلما زادت  
سرعة اللحام ، زاد تبعاً لها مقدار التيار الكهربائي .

ثالثاً - جدول العلاقة بين قطر اسلام الحمام  
وسلك المعدن المراد لحامة والتجهيز للحمام بالقوس الكهربائي

شكل تجهيز الحواف	طريقة الأعداد	قطر سلك الحمام سلك الصاج بالقياس الكهربائي
	م	م
	١	٣ ٤ ٥ ٦ ٨
		٤ ٩ ١٠
		١٢ ١٥
	٤	٧ ٩ ١٠ ١٢ ١٥
	٥	٧ ٩ ١٠ ١٢ ١٥
	٦	٧ ٩ ١٠ ١٢ ١٥
	٧	٧ ٩ ١٠ ١٢ ١٥
	٨	٧ ٩ ١٠ ١٢ ١٥
الحمامات		
	٩	٧-٧ ٩-٩ ١٠-١٠
	١٠	٦-٦ ٩-٩ ١٢-١٢
	١١	٨-٨ ١٢-١٢

**شرح العيوب اللحام بالقوس الكهربى وأسبابها**

رقم المرجع	عيوب اللحام	الأسباب
١	عدم انصهار اللحام :	شدة التيار قليلة .
٢	انقصال اللحام وتنقطته .	شدة التيار قليلة .
٣	عدم انصهار خط اللحام الأساسى من جهة أو جهتين .	اللحام تم في الجزء الأعلى من الشطف .
٤	عدم انصهار في سطح خط اللحام الأساسى .	اللحام تم في الجزء الأعلى من الشطف .
٥	تخلل اللحام عن المطلوب .	{ عدم استعمال سبيخ اللحام بانتظام ودفعه إلى داخل الشطف كثيرا سرعة الابتداء في اللحام .
٦	عدم انتظام التخلل في الجزء المشطوف	{
٧	انصهار اللحام خلف القطعة المطلوب لحامها .	{
٨	فراغ في خط اللحام الأساسى .	سرعة الابتداء في اللحام منطقية إنصهار المعدن سائلة عند التوقف .
٩	زيادة في تخلل اللحام .	{
١٠	إنبعاج داخل اللحام في الجوانب وقطع في المعدن .	شدة التيار مرتفعة وسرعة تحريك سبيخ اللحام .
١١	حدوث فراغ في الجزء المشطوف	وضع خاطئ لسباخ اللحام .
١٢	سطح اللحام مستور أو كان حادة .	عدم جمل الأركان مستديرة أثناء اللحام .
١٣	أركان مستديرة وناعمة .	لحام جيد .
١٤	انقصال اللحام وتكونه ملطفات	لحام بارد حيث الابتداء .

الأسباب	أسباب الاعراض	رقم العرض
برعمة تحريرك سبع اللام أو قوس ثور باى طوله	فراغ في سطح اللام .	١٥
للام علىه عند الابتداء . شدة تيار موتافية عند اللام	بروز في سطح اللام .	١٦
شريط اللام الأخير . اتجاه خاطئ في تحريرك سبع	تمثيل في سطح اللام مع تقوس	١٧
اللام . اتجاه صحيح في تحريرك سبع	اللسان .	١٨
المعدن السائل قليل عند اللام شريط اللام الأخير .	اتجاه خاطئ في تحريرك سبع	١٩
اللام . اتجاه خاطئ في تحريرك سبع	سطح ناعم وانتظم في الجوانب .	٢٠
وجوه جائع في اللام . عدم تحمل اللام في المعدن	عدم المطرد المدقق والتصوّر حرف	٢١
المصوم . عدم انتظام سطح اللام .	عدم انتظام سطح اللام .	٢٢
اتجاه خاطئ في تحريرك سبع	عدم انتظام عرض اللام .	٢٣
اللام . اتجاه خاطئ في تحريرك سبع	كسر في منتصف اللام .	٢٤
اللام . اتجاه خاطئ في تحريرك سبع	كسر في نهاية منتصف اللام .	٢٥
اللام . اتجاه خاطئ في تحريرك سبع	كسر في المعدن نفسه بجانب منتصف	٢٦
اللام . اتجاه خاطئ في تحريرك سبع	{ شدوج .	٢٧

# الثانية الشافية

## اللحم الفازى

مقدمة :

تتحقق عملية اللحم الفازى في صور مرونة الأجزاء المراد لعاصها والمادة المرسية المضافة بالعرارة الناتجة عن اختراق خليطه غازى وعن تجدد المعدن المنصرم تكون وصلة متينة - وتكون العروفة البارزة للحاصم باختراق غاز قابل للاشتمال مثل الاستيلين أو الغاز الطبيعي أو الهيدروجين أو غاز الاستسباخ وغيرها في تيار من غاز الأكسجين يعطي مخلوطه الفازين لهبا شديد العراقة تكتفى حرارته الدافئ بحوالي ٦٠° م. والمادة المرسية مما .


ويتميز اللحم بمخلوط غازى الأكسجين والاستيلين (الأكسى استيلين) من أهم وأكثر طرق اللحم بالغاز استعمالاً ويتأثر بارتفاع درجة حرارة لمبه عن بقية الفازات حيث تبلغ ٣١٥٠ م .

## اللحم بالأكسى استيلين

أولاً - غاز الأكسينستيلين :


١ - خواص الأكسينستيلين الطبيعية والاصطناعية :

هو غاز عديم اللون حينما يكون نقياً ، والأكسينستيلين النقي لا رائحة له ولا طعم وهو قليل الذوبان في الماء ، يزد اللتر الواحد منه ٤٢٧ جرام ، وهو لا يستعمل بل يساعد على الاشتعال ، فالمواد القابلة للأشتعال تشتعل فيه بشدة أكثر مما لو اشتغلت في الماء .

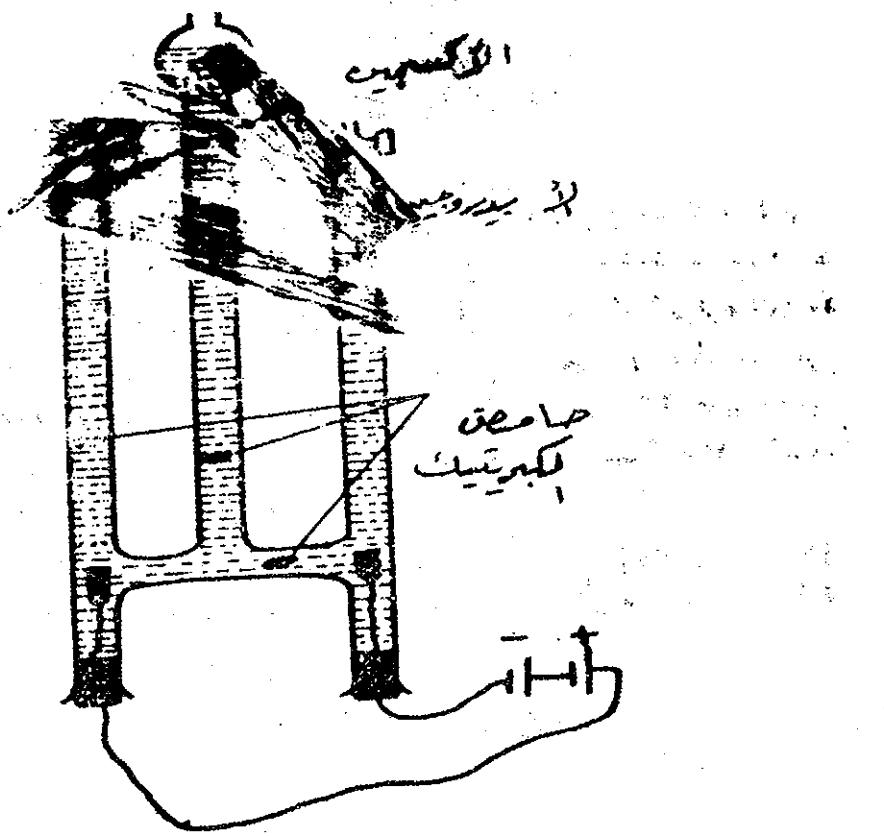

( شكل رقم ١ )

رسم تخطيطي لجهاز فولتميتر  
هو قمان لتحليل الماء الى عنصرین :  
الاكتسيجين والآيدروجين

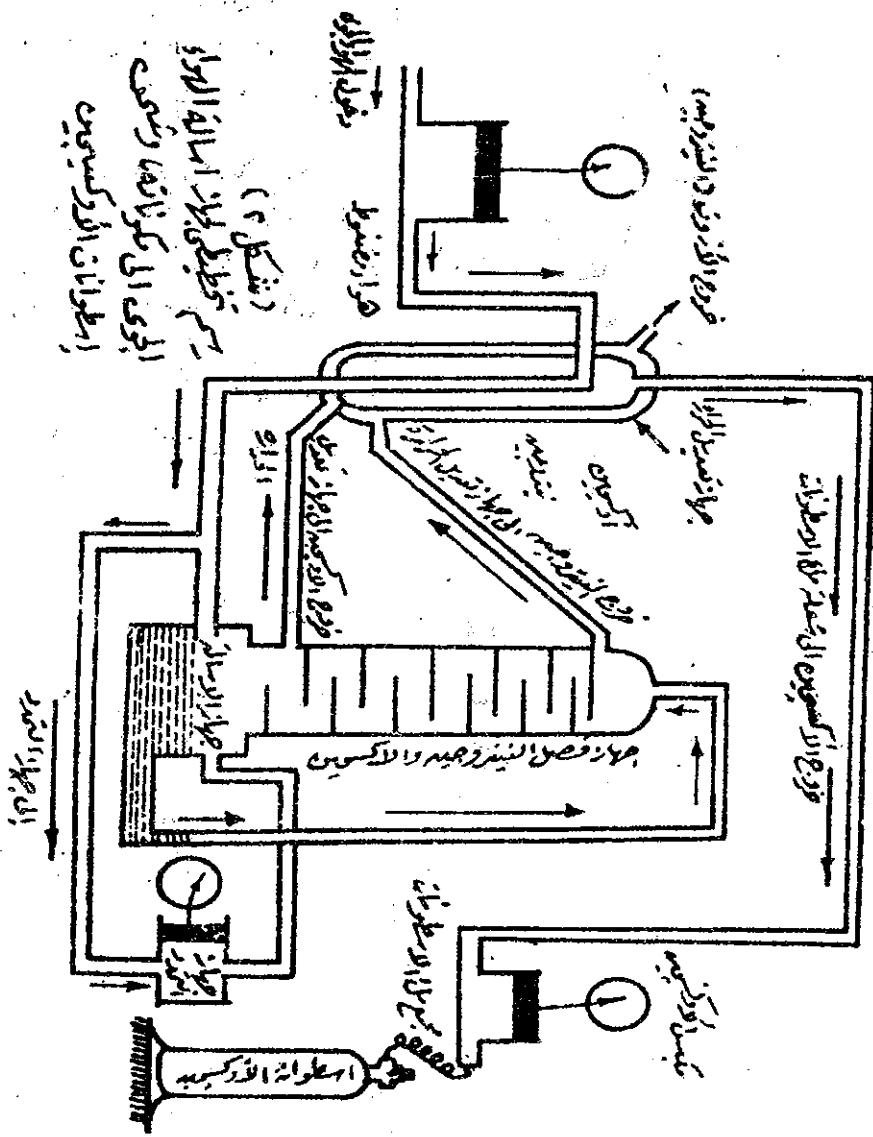


٢ - أسطوانتك خالي الأكسجين وصماماتها :

تورد مصالح الاستاج خار الأكسيجين في أسطوانتك من الصلب  
بجام مختلفة البعث ضغط ١٥٠ كجم / سم<sup>٢</sup> ليسهل توريد كميات كبيرة  
هذا الغاز في حين ضئيل .

ويتم الأسطوانة كالتالي في (شكل ٣) تصنع من صلب خاص  
شديد المقاومة ، ينبع منها العادئ بمحدب الشكل وينتهي إلى فتحة رأسية  
 ذات دوار مقلوب من الداخل والخارج . وفي القلاووظ الداخلي يثبت  
سباب من البرونز أو النحاس الأصفر .

وهو يفتح وبذلك بواسطة طارة دائيرية أو يفتح خاص يناسب  
شكله من الأقسام التركيب . وأما القلاووظ الخارجى فيثبت به غطاء لرقابة

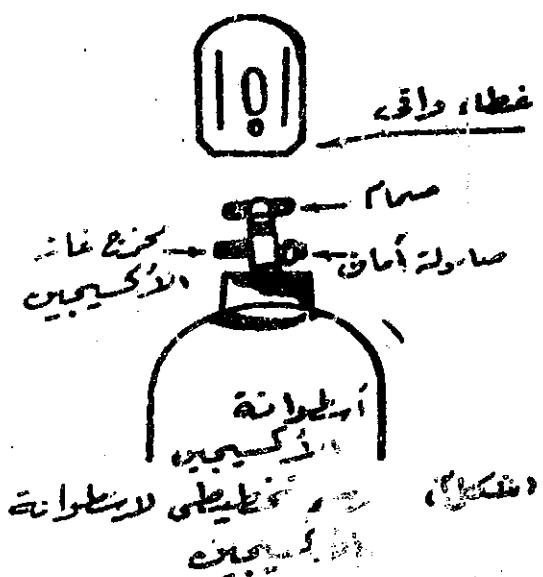

هذا الصمام من الصدمات . والجزء السطحي من الأسطوانة له قاعدة محددة  
بشكل خاص ليسهل وضفها رأسيا .

تحتبر الأسطوانات تحت ضغط ٣٢٥ كجم / سم<sup>٢</sup> ، وهذا الاختبار  
يعاد كل ثلاث سنوات ثم يدون تاريخ الإختبار على الجزء العلوي من  
الأسطوانة كما تدوف سعتها من الماء بالتر .

- تقدير كمية غاز الأكسجين لعملية اللحام :  
يمكن تقدير كمية الغاز بأسطوانة الأكسجين بالقانون الآتي :

$$\frac{ح}{ض} = \frac{ح}{ض}$$

حيث ن  $ح$  = حجم الأسطوانة .

«  $ض$  » = مقدار ضغط الضغط الجوي = ١ كجم / سم<sup>٢</sup> = جوي .

«  $ح$  » = حجم الغاز الموجود بـ الأسطوانة .

«  $ض$  » = مقدار الضغط بـ الأسطوانة .

وبذلك يمكن حساب حجم الغاز الموجود بـ الأسطوانة كما يلى :

افرض أن ضغط الغاز الموجود بـ الأسطوانة هو ١٥٠ جوي وان حجم  
الاسطوانة فارغة هو ٤٥ لتر ، فبتطبيق القانون السابق تحصل على حجم  
الغاز الموجود بـ الأسطوانة :

$$٤٥ \times ١ = ح \times ١٥٠$$

$$٤٥ = ح \times ١٥٠$$

$$٤٥ = حجم الغاز الموجود بـ الأسطوانة .$$

$$\frac{750}{1000} = 0,750 \text{ متر مكعب .}$$

ومن هنا يسهل حساب الفاز المنصرف أثناء اللحام كما يلى :

$$ح (ض - ض) = ح \times ض .$$

حيث إن ض هو ضغط الفاز بالأسطوانة قبل الاستعمال .

و ض هو ضغط الأسطوانة بعد الاستعمال .

فإذا فرض أن ضغط الفاز المرجود بالأسطوانة قبل الاستعمال هو ١٣٠ جوي — وأن الضغط بعد الاستعمال هو ٩٠ جوي وأن حجم الأسطوانة فارغة هو ٤٥ لتر .

$$\therefore ح (ض - ض) = ح \times ض .$$

$$\therefore 45 (130 - 90) = ح \times 1 .$$

$$\therefore ح = حجم الفاز المنصرف = 45 \times 40 = 1800 \text{ لتر .}$$

$$= 1,8 \text{ متر مكعب .}$$

ثانياً : غاز الاستيلين :

### ١ - خواص الاستيلين الطبيعية والتكميموية :

هو غاز عديم اللون ذو رائحة مميزة تشبه رائحة الثوم يكتسبها من الشوائب الموجودة به وهي كبريتيد الهيدروجين والأمونيا وسليلكات الهيدروجين وقوسنيد الهيدروجين . وهو غير قابل للذوبان في الماء وأخف من الهواء . وتسبب الشوائب المذكورة تآكل المعدات وتؤدي إلى جودة الألسنام .

ويكون بتلامسه لمدة طولية للنحاس الأحمر والرئيق والقصبة وخاصة في وجود الشوائب ، مؤستلات . وهذه المركبات شديدة التفسير ويستدل

عليها بصدمة خفيفة أو بتسليط الحرارة . ولهذا السبب فإنه لا يجب استخدام السبائك التي تحتوى على أكثر من ٦٧٪ نحاس أحمر في أجهزة الاستيلين فيما عدا يورى الطعام .


ويتلخص الاستيلين دون لوب خارجين تحت ضغط ٤ جوئي . أو عند احتلامه بالهواء والاكسجين عند وجوده شرارة .

وهو مركب من الكربون والأيدروجين (تشير) . ويحتوى على (٩٢,٣٪) من وزنة كربون و (٧,٧٪) أيدروجين .

وهو قليل للاحتراق ينبع من تفاعل الماء مع كربيد الكالسيوم . ويزن اللتر منه تحت الضغط الجوى العادى ١,١١ جرام . ويذوب فى بعض السوائل وبخاصة فى الإسيتون بمقدار ٢٥ حجماً من الإستيلين لكل حجم من الإسيتون . ويورد تجارياً فى إسطوانات من الصلب يكون الغاز فيها محمولاً فى الإسيتون تحت ضغط معين .

## ٢ - تحضير الإستيلين صناعياً :


يحضر غاز الإستيلين من تفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء حسب المادلة الآتية :

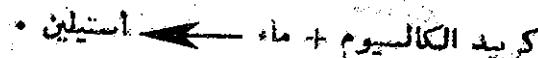

وهناك ثلاثة طرق شائعة لتحضير غاز الإستيلين :

### (١) طريقة التلامس :


يلامس الماء كربيد الكالسيوم عن طريق تغيير مستوى الماء . ويأتى هذا التغيير في التلامس من ضيغط الغاز المولد فإذا انخفض الضغط يتفعل مستوى الماء فيزيد مقدارلامس الماء للكربيد الكالسيوم مما يرفع ضغط الغاز فيضغط بدوره على مستوى الماء مما يقل التلامس وهكذا .

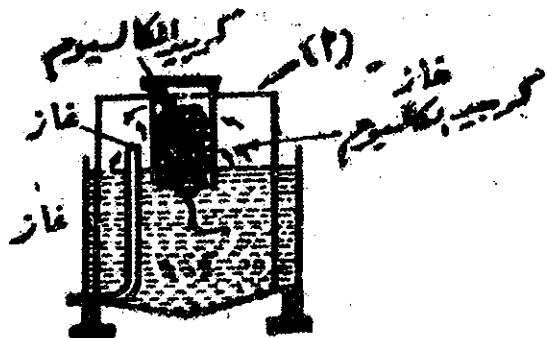

(شكل ٤)

وبيت الشكل (٤) كيفية أخرى لتلامس الماء مع كربيد الكالسيوم حيث يصل الماء هنا على دفع وخفق غرفة التخزين (١) ومنها الناقوس المحتوى على الكربيد .

(بـ) طريقة مساقط الماء على كربيد الكالسيوم :  
تسقط قطرات الماء على كتل كبيرة نوعاً من كربيد الكالسيوم ليتفاعل معها مولداً غاز الاستيلين (فن ٥) .

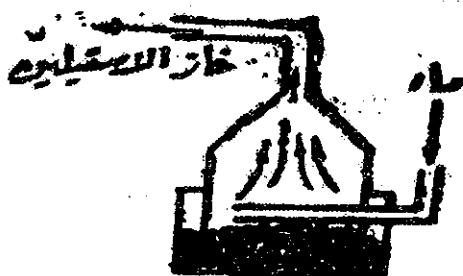

(شكل ٥)

(ج) طريقة تساقط كربيد الكالسيوم على الماء :  
تساقط كتل كبيرة من كربيد الكالسيوم من قادوس على كمية من  
الماء فيتفاعل الكربيد مع الماء ليولد غاز الاستيلين ( شكل ٦ ) .




تنقية الاسطين

يحتوى الاستيلين عند خروجه من الموالدات على مواد غيرية ،  
وخاصمة فوسفید الایدروجين وثاني كبريتيد الایدروجين ، ولو أن هذه  
المواد الغيرية موجودة بكميات ضئيلة جدا الا أنها تندفع في المسادن  
الحديدية المراد لحامها وتندفع صلبة للحاصم وتترك على حراستها  
الميكانيكية .

وكذلك من نضاره لوكسيد الایدروجين على الماء الآخر غير  
ال الحديدية كالألミニوم والصاص .. الخ أنه يتحول إلى هوكسيداته على  
الحراف المراد لحامها ببعضها . كما أن هذه المواد الغيرية تعمل  
على سدفيونيات البواري وكذلك حسد جو الورش القليلة التهوية .

ولتنقية الاستيلين يمرر غلال طبقة مكونة من مواد تعمل على  
إتصاص هذه الشوائب الغيرية العالقة به . وأكثر المواد المقية استعمالا  
هي بودرة الكتاليلوك لما لها من ميزة هامة حيث يمكن استخدامها عدة  
مرات بعد تعرضاها للهواء الطاف، لاستدام خواصها .

وأجهزة التغذية (المقاييس) (شكل ٧) تتكون عادة من أوعية محكمة سهلة الفك ، مزودة من الداخل بشبكة سلكية موضوعة على ارتفاع بضعة سنتيمترات من القاع ، حاملة المواد التغذية . وهذه الأجهزة متصلة بالمولود من جهة ومن جهتها الأخرى بشبكة المواسير الخاصة بتنزية البواري .

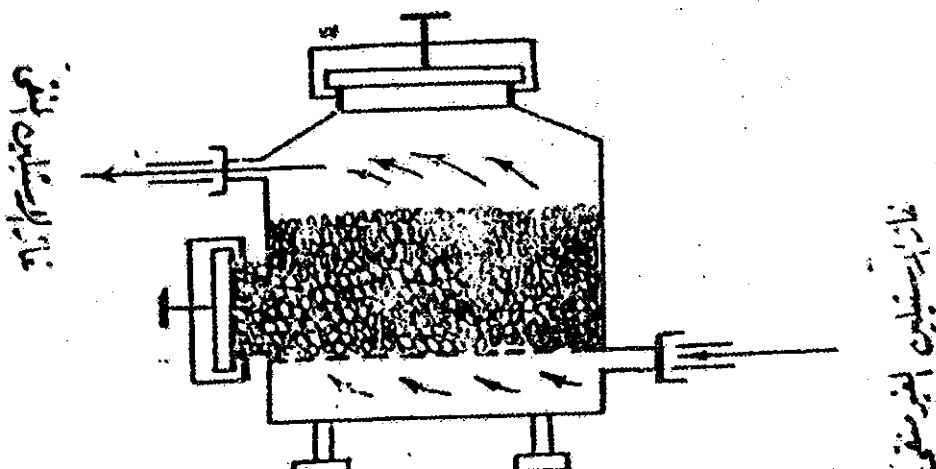

(شكل رقم ٧)

#### ٤ - أسطوانات غاز الاستيلين وخصائصها :

خواص غاز الاستيلين لا تسمح بضغطه عاليا في الأسطوانات كما هو الحال لغاز الأكسجين لما ينجم عنه من خطر عند ضغطه وهذه العملية منوعة منها ياتا .

ولكن بفضل خاصية امتصاص الاستيرون لغاز الاستيلين يمكن تثبيت في الأسطوانات من الصلب بداخلها مادة مسائية ( كالنحاس

الثعبان والطين المسامي والأنبوبوس وغيرها) مشبيه بالاستيلون .  
تحت ضغط ١٥ كيلو / سم<sup>٢</sup> على الأكثر ( وهو الضغط المسموح به  
قابلنا ) على ٦٠٠ لتر من الناز حيث يمكن الاستيلون محلولا  
بالاستيلون ، وبهذه الكيفية أمكن تجنب الأخطار الناتجة عنه .

وأسطوانات غاز الاستيلون مشبيه بأسطوانات غاز الأكسجين . الا  
أن صمامها الذي يملأ السطح الطوي مصنوع من الصلب ، ولا يستعمل  
في النحاس ، اذ تسبب ملامسة الغاز للنحاس مخالطة شديدة الفرقمة .  
وي Benn على هذا السطح الطوي ( المحبب الشكل ) زنة الأسطوانة وهي  
خالية من الاستيلون ، حتى يمكن معرفة الاستيلون بعد ملئها . ( شكل )  
٨ .

٦ - التمييز بين أسطوانات الأكسجين والاستيلون :  
ينحصر التمييز بين أسطوانات الأكسجين والاستيلون في شكل كل  
منهما ، وكذلك صمام كل منها من حيث المعدن ، وكذلك لولب ماسورة  
غاز الخارج ومن سدادات وسسات الأمان الصهاريجية .


وعلما يمكن التمييز بينهما في الآتي :

١ - بـ أسطوانة الأكسجين طويلة ورفيعة بينما أسطوانة الاستيلون  
قصيرة وتخinea .

٢ - أسطوانة الأكسجين محدبة من أعلى بينما أسطوانة الاستيلون  
متكونة منتظمة .

٣ - صمام أسطوانة الأكسجين مصنوعة من البرونز أو النحاس  
الأصفر بينما يصنع صمام أسطوانة الاستيلون من الصلب .

٤ - يوجد سداد أمان الصهاري وصمام أمان عند عنق أسطوانة  
الأكسجين بينما ترکب سدادات أمان الصهاري في أعلى وأسفل أسطوانة  
الاستيلون .

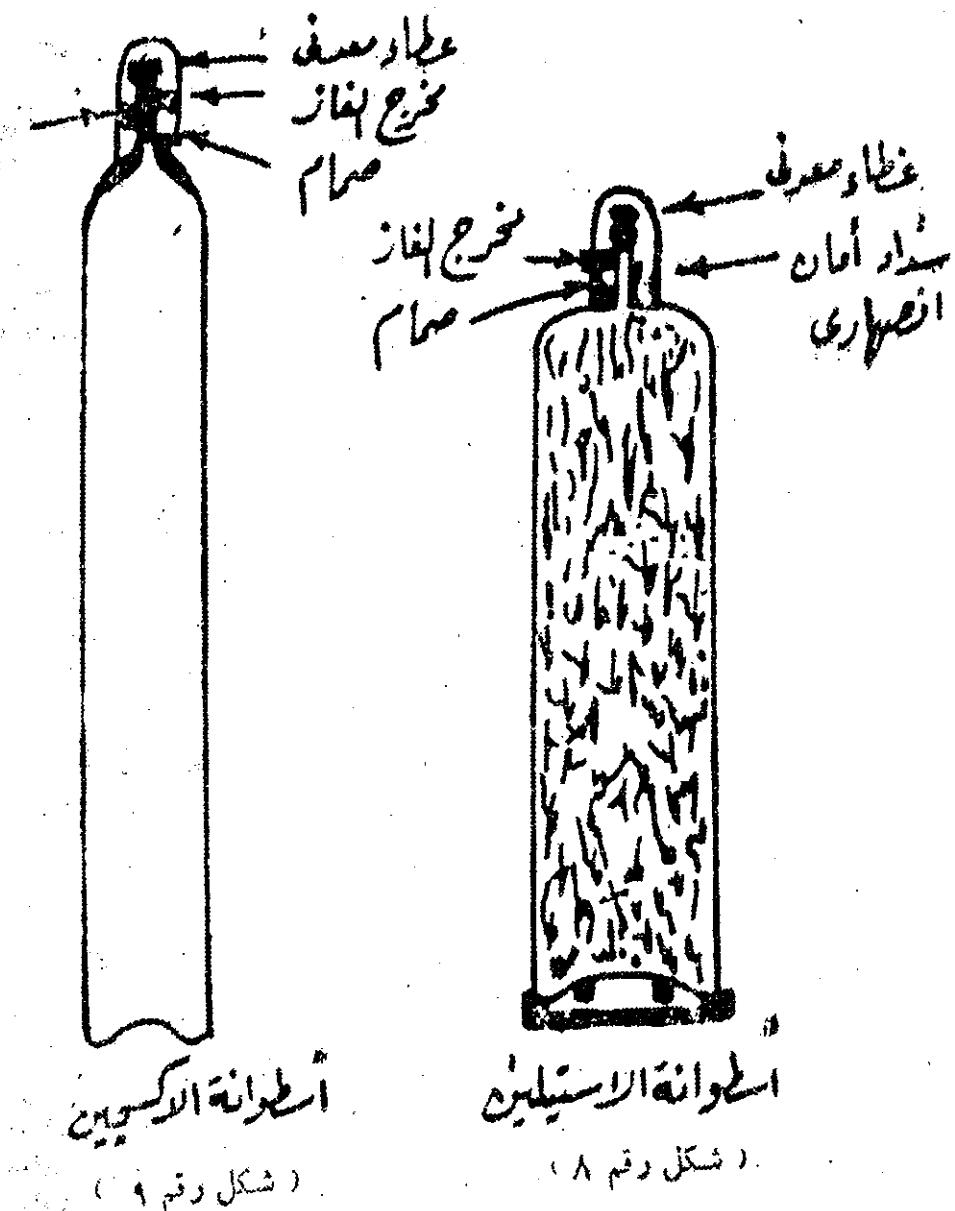

٥ - لوب ماسورة الخارج لغاز الأكسيجين يسمى بينما لوب ماسورة  
الخارج لغاز الاستيلين شالي .

٦ - تقدير كمية غاز الاستيلين بعملية اللحام :

يلاحظ دائماً كتابة وزن أسطوانة الاستيلين عليها بدون غاز الاستيلين  
و بذلك يسهل حساب وزن كمية الاستيلين التي بها ، بوزنها بعد ملئها  
و طرح ما كتب عليها .

وبناءً على ذلك المكتب من الاستيلين يزن ١١٠ كجم . لذلك  
يسهل تقدير حجم الغاز الموجود بها . وذلك كالتالي :

$$ك = ح \times ث .$$

حيث أن  $ك$  وزن أسطوانة الاستيلين قبل الاستعمال .

،  $ح$  = حجم غاز الاستيلين بالتر المكعب .

،  $ث$  = كثافة غاز الاستيلين كجم / متر مكعب .

ومن هنا يسهل علينا حساب كمية غاز الاستيلين المستعملة كما يلى :

$$(ك - ك') = ح \times ث .$$

حيث أن  $ك$  وزن أسطوانة الاستيلين قبل الاستعمال .

،  $ك'$  وزن أسطوانة الاستيلين بعد الاستعمال .

فإذا فرضنا أن وزن أسطوانة الاستيلين قبل الاستعمال ١٥٠ كجم .

وأن وزنها بعد الاستعمال هو ١٤٦,٧ كجم .

فيكون وزن غاز الاستيلين المستعمل =  $150 - 146,7 = 3,3$  كجم .

$$\text{حجم غاز الاستيلين المستعمل} = \frac{3,3}{1,١١} = 3 \text{ متر مكعب}$$

## ٥ - أسباب وجود مواد العشو الملاصقة بأسطوانات الاستيلين :

تشع مادة العشو الملاصقة وجود فراغات في اسطوانة الاستيلين حيث يتجمع فيها كمية ملحوظة من الاستيلين غير المذاب . اذا ان احتكاك جزئيات الاستيلين بعضها بعض تسبب ارتفاع درجة الحرارة مسبباً اشتعال غاز الاستيلين داخل الاسطوانة ، ينبع عنه فرقعة شديدة مسببة اخطاراً جسيمة .

لذلك كان العشو الجيد وسيلة لتقليل الضررارات بالاسطوانة وبالتالي يقل تجمُع الغاز ، وعليه فان فرص الاحتكاك تكون معدمة تقريراً .

## : مخلفات الضغط :

يستخدم المخلف ، لتخفيض ضغط الغاز من ضغط الاسطوانة الى ضغط التبديل ، حيث لا يمكن العمل بالضغط العالي السائد داخل الاسطوانة ويوضح شكل (١٢-٢) رسم تخطيطيا لمخلف الضغط .  
ويعتبر مبدأ عمل المخلفات جميعها واحداً للمخلف يحتوى على

حجريتين :

حجرة الضغط العالى (٢) وحجرة الضغط المنخفض (١) وتتمثل الحجرة (٢) مباشرة مع اسطوانة ويكون الضغط فيها مساوياً للضغط في الاسطوانة ويوجد بين الحجريتين صمام (١) مؤثر عليه اليابان (٣)، (٨)، فعند مرور الغاز غير الصمام (١) يتقلب على مقاومة كبيرة ويفقد ضغطه ، وتبعاً لنسبة جهد الضغط لهذين اليابين ، فإن الصمام سيكون مغلقاً (جهد الياب (٣) اكبر من جهد الياب (٨) او مفتوحاً (جهد الياب (٨) اكبر من جهد الياب (٣)) فكما كان الياب (٨) اكثر انضغاطاً ، كان الصمام (١) اكثر افتاحاً ، وكأن الضغط اكبر في الحجرة (٢) .


ويتم التوصل الى ضبط جهد انضغاط الياب (٨) بواسطة تدوير اللولب (٩) ، حيث ان ادخال اللولب (٩) يضغط الياب (٨) كلباً ، وتتمثل الحجرة (٦) عن طريق حنفية خاربة (٥) مع المشعل ، ويكون ضغط الغاز في المشعل مساوياً للضغط في الحجرة (٦) ويحتوى المخلف على صمام أمان (٤) .  
ويقاس الضغط في الحجريتين بقياس ضغط ، وانما كانت في وضع اللولب (٩) وكمية الغاز المعروض متساوية لكمية الغاز الوارد الى المخلف ، فإن الضغط العامل يبقى ثابتاً وتبقى المقاييس الواقية (٧) في نفس الوضع .

اما اذا كانت كمية الغاز المستهلك من المخفي اكبر من كمية الشحنة  
الخوازفه فيه فان الضغط في الحجرة (١) ينخفض ، وعندئذ يبدأ البالون الفاسد  
(٢) في الاستطالة ويغير شكل الصفيحة الرقيقة (٣) فينفتح الصمام (٤) . ونتيجة  
لذلك يزداد وزن الغاز الى الحجرة (٥) اما نقصان صرف الغاز اثناء العمل فهو عقلي  
الى ارتفاع الضغط في الحجرة (٦) لامعنى ، فيزداد الجهد المولى على الصفيحة  
الرقيقة (٧) . وهي بدورها تتحسن في جهة المعاكسة وتختفي الشحنة البالى (٨) . وهذا  
يشانق الصمام وينفس بزود الغاز الى الحجرة (٩) . وهكذا فان الصفيحة الرقيقة،  
هي من العناصر الالى التي تضفي التسلل .


ويوجد ايضا مخلفات ذات مرحلتين حيث تحافظ على الضغط بشكل اكثرب  
ذلك (شكل ٢٠١) . وبعده المخلف الاستيليني مشابه للمخلف الاكسجيني  
من حيث مبدأ عمله . وبعده جسم المخلف ينفر اللون الذي تدهن به  
الاسطوانة .

المخلف الاكسجيني يدهن باللون الستاوى والاستيليني باللون (الاحمر)  
او (البرتقالي) . وتنقسم مخلفات الضغط للاستيلين بحيث لا يزيد الضغط الزائد  
المعاكس عن هـ١ جو وبلغ الضغط التشغيلي المعاكس الاكسجين لأشغال الحمام  
نحو هـ٢ جو . بينما يبلغ الضغط التشغيلي المعاكس للاستيلين في هذه الحالة  
٢١٪ من الضغط التشغيلي المعاكس الاكسجين .


ويجب قبل تركيب مخلف الضغط ، فتح صمام الاسطوانة لمدة ثانية  
لطرد الغازات والشوائب . ولا توصل مخلفات ضغط الاستيلين باسطوانة الاستيلين  
بواسطة علوية مشتركة بل بواسطة شطال ، وتوصى بالخافض بحيث تكون متباينة  
عن الاسطوانة عكل (١٩-٢) وبعده التأكد من ان العضو في قنطرة تصرف صمام  
الاسطوانة يدخل بجهة صحيحة وبعكس تدفقه يدعو جيد عكل (٢٠-٢) .

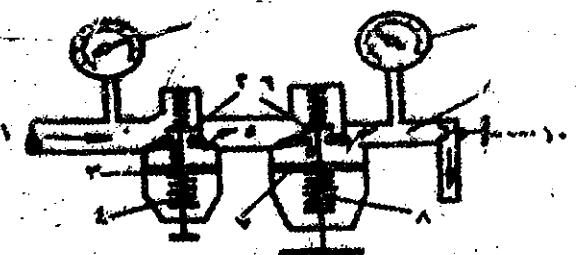

شكل (٢ - ١) مقلع مستمر في منظمه منطق ذو مدخلين وكمبيوجن متغير

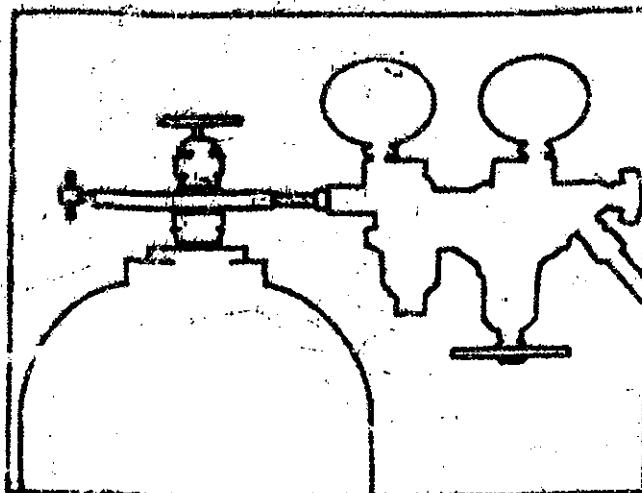

شكل (٢ - ٢) مقلع متقطع، متغير عدد ببطء بخطوات متساوية

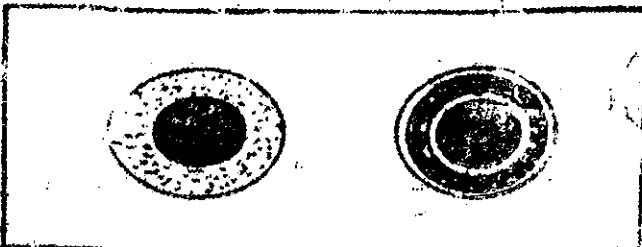

شكل (٢ - ٣) المضخات المتقطعة (١) في ماده مياه (٢) نفاث

## مقياس الضغط

يستخدم مقياس الضغط لقياس ضغط النار وهو يتألف من دائريتين حسنه شكل خور ، ويتحدد العزق الداخلي للإسبوب بواسطة حلقة مشددة بـ بلاوريل على جسم المفخخة ، في العبرة التي يوجد فيها النار ، أما الطرق الثاني فهو للاسبوب فهو رأس يحصل على اتصال مع موشر ، فعند تغير الضغط تغير قيمة سرعة الباب الآليوس ، ومع هذا التغير يتغير الموشر .

يرجع مدخلات هذه الفخر ، ويجب تعيين مقياس الضغط العامل فيما يوضع مثل (١٢١) جهاز فرار منظمه الآسيوية ، ويجلب الموشر على الضغط بعد فتح الآسيوية ، ويوضع مثل (٤٢) جهاز قياس الضغط حيث يدخل النار حينما يفتح سار تنظم الضغط ، ويوضع مثل (٤٢٦) ضغط المفخخ العادي .

---

**خرائط المرايات المفلترة :**

تستخدم الشرطيات لتوصيل النار إلى العمل ، وهي تصنع من المطاط بطيئة واحدة أو بطيئتين من النوع . وتصنع الخراطيم من ثلاثة أنواع

١- للأبيقيان والغازات البديلة ( مثل البرولين )

٢- للسوائل القليلة للاشتعال ( من المطاط المقاوم للحرارة )

٣- للأكسجين .

وتصنع الخراطيم بالطازر داخلية ٦٠،٩٤،١٢،١٦ سم ، وتستخدم الشرطيات ذات القطر الداخلي أتم للطازر ( البرولين ) ذات القرفة المنخفضة . ويكون لون الطبقة الخارجية للخرائط كذا يلى :


١- للأكسجين يواخد اللون الأزرق .

٢- للأبيقيان يواخذ اللون الآخر .


٣- للسوائل المستعملة اللون الأصفر .




٢٣٧) جهاز تفتيش مختبر التشكيل.  
٢٣٨) معمل المعاشرة حيث يتم إنتاج سمارت فلزات.

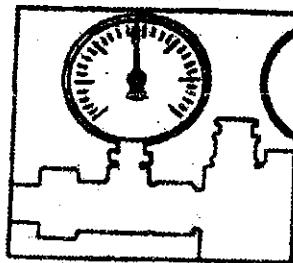


٢٠١) جواز قيامه بمنطقة اليمانية - المأمور  
بذلك من المفضل بعد فتح صادر اليمانية

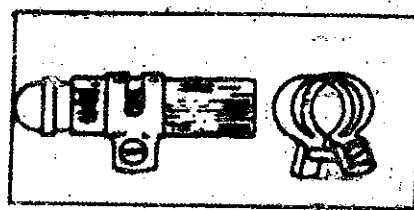


جلد (۲-۱) ملک غفاری

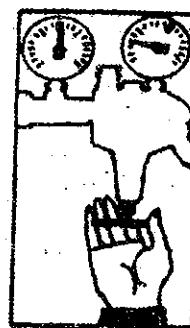

٢٠١ (٢٠٢) جهاز قيادة وشلّل التشغيل / وهي  
بيان شلل التشغيل العام

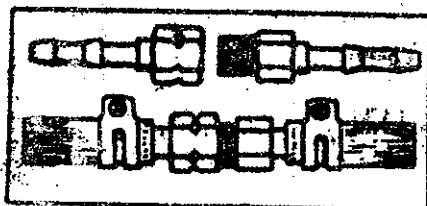

١٤٩ - (٢) نسخہ ملک فوجہ نو مولانا محمد علی

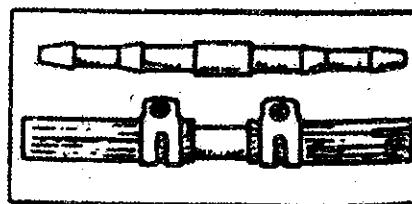

نکل (۲۰۰۰) نظریہ تحریر الناظم


ولا يزيد طول الخرطوم عن ٢٠ مترا ولا يقل عن هرّاً مترا ، وقد يصل طول الخرطوم إلى ٣٠ مترا في الحالات الترقيبات ، ولصنع الخراطيم مما يتاسب مع خط الشفط ، ويمكن نقل الشارب العالى الضفت دون حدوث أي احتلال بروابطة خراطيم لها طول أكبر ، وتسخدم الشراك ( شكل ٢٤ ) لتنبيت الخراطيم فى كل من فتحة مصري الشارب العالى . وخلف الضفت ، وشعل ( بوري ) لاحام وسوق هذه الشراك للسلام الخراطيم بطريق الخطأ ، وبذلك تمنع العوادت للتسريح عن تهريب القائم لحاجة ، ويمكن إزالة خراطيم تهريب الشارب القبرة للشاربة ، بالتسوية تسوية لحام ممددة واستخدام أنابيب ومل ( شكل ٢٥ ) وأنابيب يصل مقدمة ( شكل ٢٦ ) ، وهو ما قات الفائدة العامة هي حظر استعمال الخراطيم العمومية فهو الحال الحال ، التي تجرى، داخل غلابات أو أوعية الضفت بل يخشى أن يكون الخرطوم من فتحة واحدة وبحالة جيدة ، ولتنبيت الخرطوم يجب على الحال لاحام ان ينفع فيه ، أو يستخدم الهراء المشفوط ، كما يعذر استخدام الخراطيم الثالثة حيث تؤدى الى الحرق والانفلونز .

#### سادس : مشاكل اللحام ( البولي ) :

تعتبر المشاكل العالقة أكثر الأنواع واستخداما وخاصة التي تعيقها مزيج من الاستيلين والأكسجين .


#### مكونات المشتمل :

ويتألف المشتمل من قسمين لاسفين : الجذع والرأس ( شكل ٢٧-٢ ) وتحتوى الجذع ( بوري اللحام ) على، وصلة الأكسجين ( ١ ) ووصلة الاستيلين ، ( ٦ ) مع الأنابيب ( ٢ ) ( ١٥ ) ، والقبضة ( ٢ ) ، والجسم ( ٤ ) المزودة

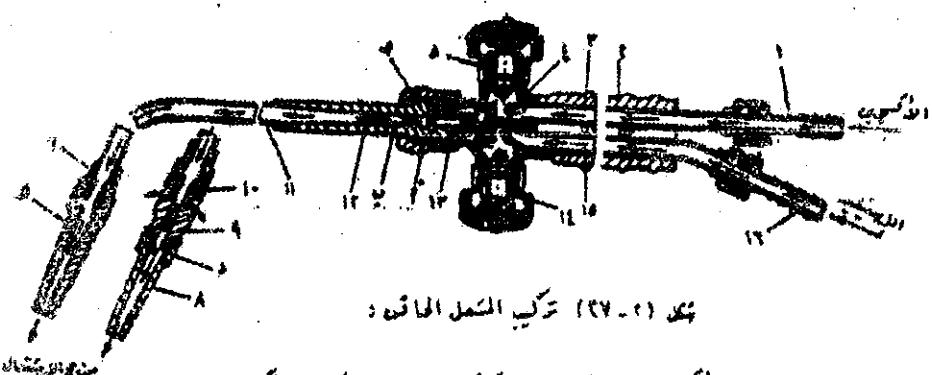

شكل (٢٧-٢١) تركيب المسند المانع

- ١٦. غطاء وصل الركبيه والبصريه
- ١٧. قبضة
- ١٨. اشيري الركبيه والبصريه
- ١٩. جسم المسند
- ٢٠. منفيا البصريه والركبيه
- ٢١. علامة القرف
- ٢٢. بياز لفليه العيان والبصريه
- ٢٣. دصلة مقلولة
- ٢٤. مسن
- ٢٥. اسبر لفليه الركبيه
- ٢٦. صبرة القفل
- ٢٧. ماقن
- ٢٨. قدر فناه السبع في المانع وحربة الناظر
- ٢٩. تيار المدرب الكائن بجهة المانع وحربة الناظر و المقدمة في الوصلة المفردة
- ٣٠. لفليه المانع

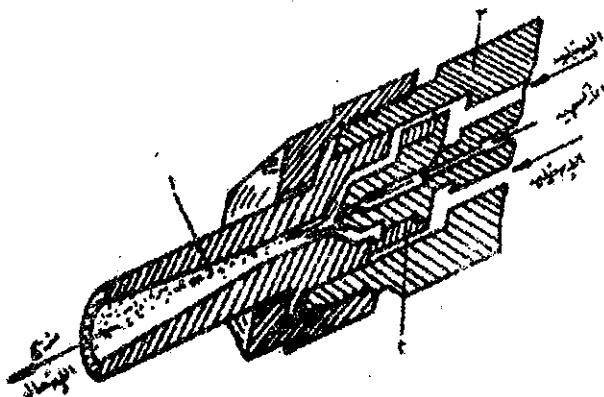

شكل (٢٨-٢) تجميع المانع : ١- جسم القفل ٢- المانع ٣- جسم المسند

ستور الاكسجين (٥) الى اليدين ، وضيور الاستيلين (٦) من الجانبين اليسير (في اتجاه سريان الغازات) ويستخدم الصبورةن ليد" سريان الغاز، وصيغ استهلاكه وايقاف سريانه عند اطفاء اللهب ، اما الرأس فهو يتألف من الحاقن (٧) وجرة الاختلاط (٨) والفوئية (٩) ، وهو يوصل جسم بوري للحاصم بواسطة صاملة وصل ، والحاقن (١٠) هو ممارنة عن جزء اسطواني الشكل فيه قناة مرکزية صغيرة قطر للاكسجين وقنوات جانبية للاستيلين ، موضوعة بشكل قطري .

ويربط الحاقن بالقلادوظ في حجرة الخلط للرأس ، وهو يقع في المدخل بين حجرة الخلط وقنوات توصيل الغاز في جسم المشعل ، والغاية من الحاقن ، تتحقق في ان يقوم تيار الاكسجين باحداث تخلخل بوادي الى اعتمان الاستيلين الذي يضغط بقل عن ١ كجم / سم<sup>٢</sup> ، ويتشكل التخلخل وراء الحاقن بسبب السرعة الفالية (٣٠٠ م / ثانية) لتيار الاكسجين .

ويبيس شكل (٢٨-٢) تركيب الحاقن حيث يختلف الاكسجين مع الاستيلين في حجرة الخلط وبائي الخلط الى قناة الفوئية ، ويحترق الخليط القابل للاشتعال عند اشعاله اثناء خروجه من الفوئية بسرعة ١٤٠-١٠٠ م / ثانية ليشكل اللهب الاكسي استيلين ، الذي تصل درجة حرارته حتى ٤١٥° م .

ويتكون طاقم المشعل من عدة مفاسن من الروؤس المختلفة الاحجام، كما تسمى الرماح وهي مجموعة تتكون عادة من ثمانيه رماح بأحجام مختلفة تستعمل كل منها لتناسب سطح العينين العرادي لحامه كما بالشكل (٢٩-٢) بقويات ذات ارقام تدل على كمية تصرف الغازات وتبعاً لذلك يتغير استهلاك الاكسجين والاستيلين اثناء اللحام .

ويختلف تصميم مشاعل اللحام بالاكسجين مع مزيج البروبان والبروتان عكس

شامل اللحم ما لا يُستهلك ، في أنه يوجد قبل الفوبيَّة تجهيزه (١٠-٢٧) ، لتصفيين جميع الأكسجين والبروتين والبوتاسي ، وهذا التصفيين الاصماعي ضروري لرفع درجة حرارة اللب ، وتصفييل الفوبيَّة العادمة بقوية لها تسميم خارج وصولاً ثالثاً بوجهه بوضع راتسيفين من شامل اللحم :

أ- المشعل الحارق أي مشعل المقطط المتذبذب شكل (٣٠-٢)


ويستعمل عادة بود الاستهلكين إلى المشعل من سلقين الاستهلكين مباشرة ويكون قنطرة الاستهلكين ضعيفاً ، ويتم إغلاق الأكسجين من خلال مخروط فرسين الحقن قفزياً سرعة الأكسجين وبسحب الاستهلكين .  
ب- المشعل الغير حارق شكل (٤١-٢)

ويعنى مشعل المقطط العالى ، ويستخدم عندما يتم سحب كل الغازين من مصادر ضمطها العالى ، ويكون المقطط الاصماعي للثديين الوصول إلى مرحلة المقطط المتذبذب ثم خروج المخلوط إلى طرف المشعل .


ويوضح الأشكال من (٣٢-٢) - (٣٥-٢) الواقع الشامل الشائعة الاستخدام ورسمين  
يكربون لتربيضي خلط الثديين فيها ،  
ومن المفروض أنه توجد مجموعة من الغاوي المخططة المقاسات كي تختفي جميع احتفاظات اللحم من حيث تفاحتات المعنك .


وتشكلون مجموعة غواوى اللحم من ٦ غواوى تغطي نطاق الاستخدام كما هو موضح بجدول (٤١-٣) .

رقم الغواية	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
نط المعنك	٢٠-٢٠	٢٠-٢١	٢١-٢٢	٢٢-٢٣	٢٣-٢٤	٢٤-٢٥	٢٥-٢٦	٢٦-٢٧	٢٧-٢٨

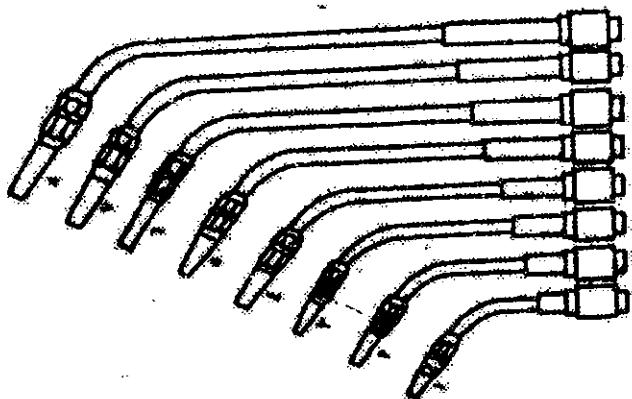

جهاز التوصيل بالصمامات (SS-17) مث

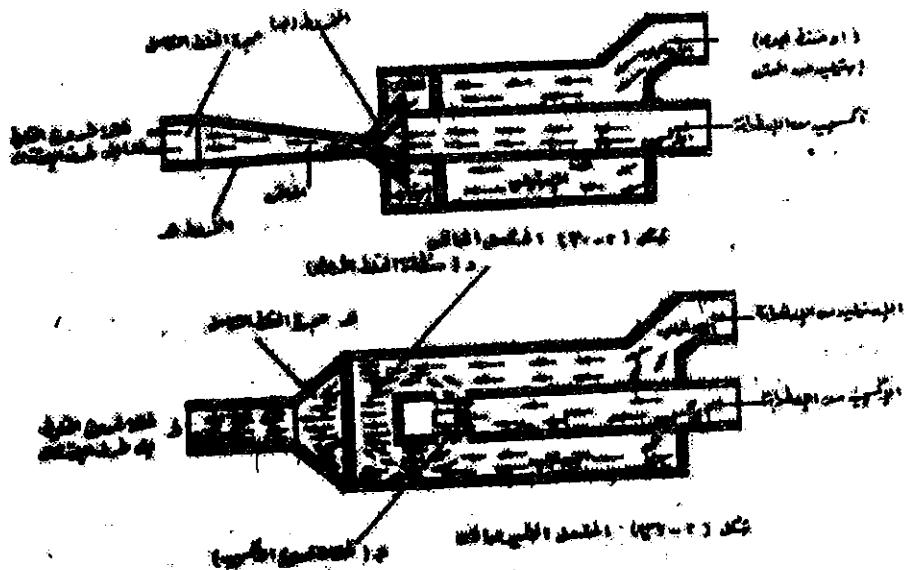


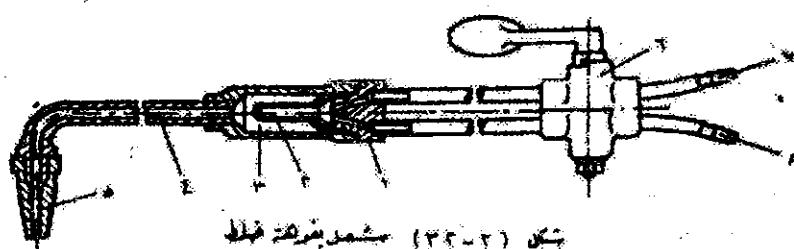


شكل (٢٤-٢) مشد مفردة خلاط



شكل (٢٤-٣) مشد مفردة الملاط

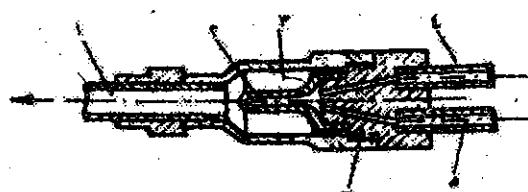

شكل (٢٤-٤) رسم تكبير لمشد ملاط يحتوى على فتحة ملاط

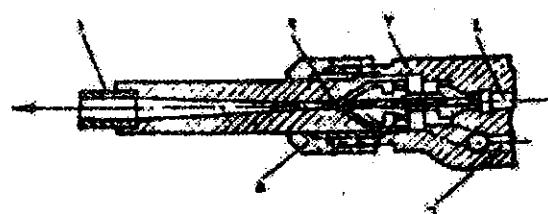

شكل (٢٤-٥) رسم تكبير لمشد ملاط يحتوى على فتحة الملاط

## ٢- تركيب البواري والحالات عليها وتنظيمها :

تركيب البواري في اليد هكل (٢٣٦) بكل دلة وعالية ملائمة ، وبجسم من يستحث التزادية او شائع الربط بل يستعمل شائع بمعنى خارج (٢٣٧) الربط وكل الرماع من اليد حتى لا تختلف صلوصلة التثبيت وبعده من الملاع الرماع مما يكون البواري ساخنا حيث تسبب حفيظ لوب الرماع \*


وين ثم تركيب الاجزا يرافق شديدة بحرق وتشبت صلوصلة التثبيت باليد اولا ، في يد البواري ثم يربط برفق بواسطة المشتمل كما يجب تنظيف رأس الفوهة بذلك تحسين (ذلك تحسين ) بالظرف المناسب لاظهر المؤدية من آن لا تغير ، وذلك للجعيب تعلق رذاذ معين العبر المعلوم به ، ويجب تعليق البواري (المصل) على العينون عند عدم استخدامها ، ويرسلى عدم وضع المشتمل داخل سطحه العدة لور الانتبا من اللحام ، حيث قد تتسرّب الفوارق داخل المنبع ما قد يوصى الى حدوث انفجار اذا التزرت شارة من الصنبور ، سبب تكون غير الآمن أخيرا وحيثني \*

## ٣- مناطق لوب الحمام :


يسجز لوب الاكسى يستعملون باطن برجة طرازة بالمقارنة مع لوب اى ازار آخر ، وقد يكون هذا اللوب متعددا او متعدد او جنبرا حسب نسبة الاكسجين الى الاستثنى ، وين ثم هكل (٢٣٨) مناطق اللوب وهي تكون من ثلاثة مناطق \*

النواة والملقطة المفترزة والملقطة الموافقة \*

النواة وتسمى النواة بوجه این مختلف وهي نتيجة لاحتراق خليط الاستثنى والاكسجين \*

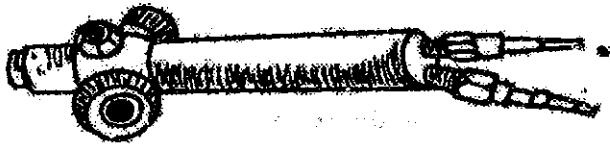

نوع (١٥٩) في المبرد

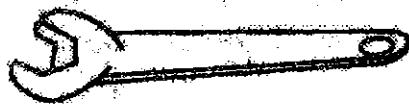


نوع (١٦٠) ملقط يده ماس للمرطب والفقه

الكتلة المائية الباردة

الكتلة المائية الدافئة

الكتلة المائية الدافئة

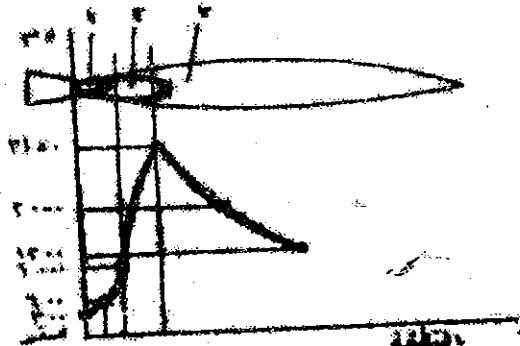

(٢٤١-٢٤٢) ٢٤٣

البطلاق المذكرة : وتحتاج بالطبع ، وهي تجري على درجة حرارة ، تكون ملائمة  
للحالة المائية السليمة ، وبذلك تتحقق التوازن بين كل من الماء وبين  
الثواب التفاعلي عندما تكون نسبة تأثير الماء على نسبة تأثير الماء  
إسفلاتين ،

وتحتاج كمية الحرارة الداخلية في وحدة الزمن في القدرة الفعلية للنار  
برتبة ما تتطلبه نار الاشتعال الحراري ، على النهب على سطح المعنى ، وتحتاج  
تحريك ، وبسبعين درجة حرارة نار الاشتعال ، والاكجين ، اهلا ، ان درجة حرارة  
النهب المختار على الأقل من الاكجين نهب ملائم تكون أعلى من درجة حرارة  
النهب الكرب ( الذي يحتوي على أقل من الكربون ) .

#### ٤- شهد نهب التجفاف

وتحتاج نهب الطعام بواسطة ملائين درجات على سطح الطعام درجة حرارة  
لحرق جزء واحد من الاكتفين بستة ثانية جذان ، وبصفة الأكجين وبذلك  
المقادير في التغذية المائية بنسبة ١٢٪ إلا أن هذا الخليط لا يحتوى تماماً  
على العروق الأولى ( إذ يمكن غاز ثاني أكسيد الكربون والآسيتون من عدم الوصول  
لها درجة الحرارة عندها الأكس على بعد يعادل من ٢ إلى ٣ سم من ملائين  
النهب أو نحو ذلك ) .

ويختلف الأكسجين للأكس على تمام الامتناع للغازات من الهواء الحديث جسر ،  
الخلاف المذكور للنهب ( درجة حرارة المائية ) .  
وتحتاج النهب لمنع العرق عمود وتحتها لهذا كانت نسبة خلطة  
الأكجين والأكتفين ١٢٪ ، وتحتاج النهب في هذه الحالة بالنسبة المئوية



لو المتعامل . واما رامت نسبة غاز الاحتراق في الخليط ايزوتش وماز لوريد مذكورة  
وينتشر الالتهاب في هذه الحالة على كربون متصل ، ينتهي في قمة الاحسان ،  
التي تتحصل بارتفاع نسبة فيها .

اما رامت نسبة الاكسجين في الخليط ينسر حزوفه الالتهاب يصل لونه  
الى الزرقة ، كما تزداد قيادة الوصلة نتيجة تقليل الاكسجين فيها ، ويصبح الالتهاب  
موحشة او غير صالح للاستخدام .

#### سلباً : انواع الالتهاب :

ويمكن تطبيق انواع الالتهاب الى ثلاثة انواع :  
أ - الالتهاب المتعامل : شكل (٢٩-١) وهو الذي يحتوى على  
كمية الاكسجين لازمة لحرق الاشتلين حرقاً تاماً دون خيرها وتنفير الشوائب فريطة  
الشكل ملساً ليس حولها حالة ببها ، ويتمثل الالتهاب المتعامل في لحام جسم  
السادن بالستنان ، بعلن الحالات الشائنة من الزهر والنحس الاسفه ، وتصل درجة  
حرارة الالتهاب المتعامل حوالي (٢٩-٣) °.

ب - الالتهاب المحوّل : شكل (٢٩-٢)، وهو الالتهاب الذي يحتوى على  
الاكسجين زائد عندما تجبر الحاجة الى تصفي درجة حرارة الالتهاب ، ويستعمل الالتهاب  
المحوّل للشخصين الذي يسيّع عليه قمع الالتهاب الاكتئي استثنائياً ومن الافضل في  
لحام العصان الاصدبيه ، وخاصة انواع التحالب الاصله والواع المروري ، تكون من  
طبقة الاكسينية بقيقة فوق العصان المخمر ، ويتمثّل تغير الرنكة الذي يحتوى عليه  
التحالب الاصله ، ويفصل من الاصطرب وهذا يقلل في الواقع من تأكيد العيدين  
الصغير ، يجبره تكون بهذه الطبيعة الاكسينية .

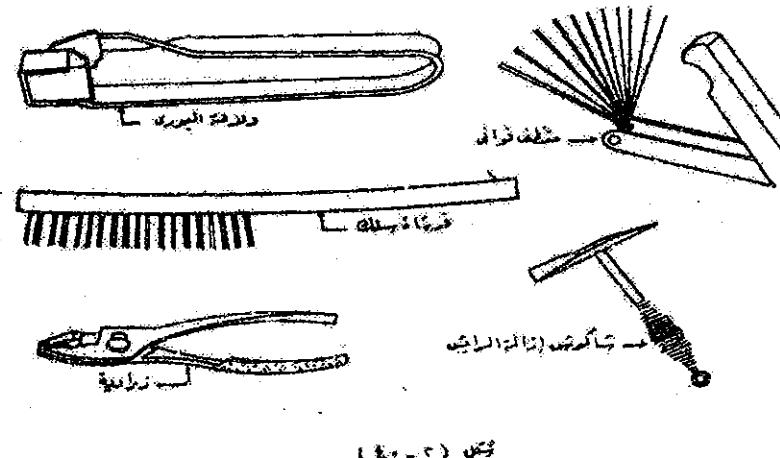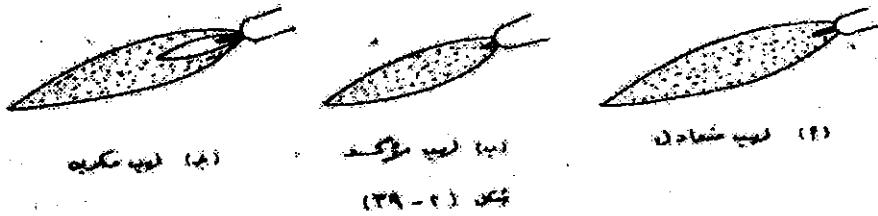

64

٣- الذهب المختلط أو المكربن : شكل (٢٢-٢٣) ، يستعمل الذهب المختلط في لحام السباكة الصلبة والصلب لدى تسمية الكربون المرتفعة والبعض، ويحتوي هذا الذهب ببساطة النواة وجود مسافة أشرف بها كمية من الاستثناء الغير سخيف ، وهذا الذهب لكل حواره من الاتجاهات الأخرى ، ويتبلغ درجة حرارة الذهب المكربن حوالي ١٤٣٠م .

( مهارات اللطم )

تصنع من المطاط السبكي على شكل طبقات متعددة يدخللها أوجه الياغية  
تربة مقاومة للاحتراق وتحصل سماكتها الى ميليمتر . وهذه الوسائل الفنية تجعلها  
تربة مستينة ولها قدرة كبيرة على تحمل ضغفسوط الغازات المارة يدخللها كثافة  
أن لها قدرة كبيرة نسبيا لمقاومة الاحتراق ولقد أتفق دوليا على أن يكون لبسون  
خرطم غاز الاستيلين هو اللون الآخر فقط أما خرمط غاز الاكسجين فيمكن  
أن يكون أزرق أو أسود أو أحضر .

وليمة العظام داخل المجموعة

- ١ - هن تقوّات يتم بواسطتها نقل الغازات الخارجى من البنظمات وتحويلها إلى البورى .

٢ - ليوثتها تمطر القدرة على تحريك بورى اللحم . فـ الاتجاهات المختلفة لوضع اللحم .

وصلات خارجية الفساد

تركب على أنها باع كل خرطوم وصلة يمكن بواسطتها تثبيت أحد علويات  
الخرطوم في الصatum والطرف الآخر في بورى اللحام في المكان المخصص له ويتكون الوصل  
من ثلاث قطع هم :-


- حلقة تدخل في نهاية الخرطوم بعلوية الكبس
  - مشبك (كلبس) يثبت طرف الخرطوم على الحلقة جهداً
  - صمامولة مغلظة حول زنة الحلقة يتم ربطها في النظم أو البواري.

ولقد أتفق دولياً على أن تكون وصلة خرطوم الاستهبلين ندورة جهة الشمال  
اما وصلة خرطوم الاستهبلين ندورة جهة البين اثناء عملية الربط لتنبيت كل منها .

رسن خطاطيف لخراطيم توصيل الماء و بذلك يصلات شببتها في الماكينة بمحرك الماء



(الخراطيم)


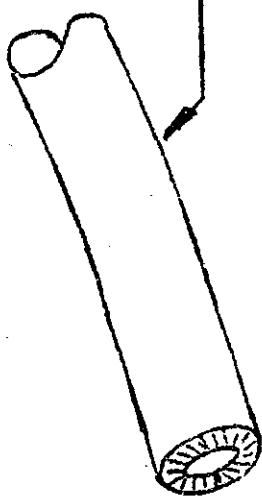


(الخراطيم)



(وصلات الخراطيم)


(١) ملوكه (سبعين ) (٢) طبوق اكسجين

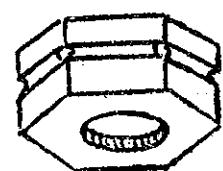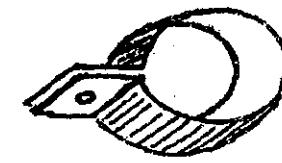

## A - فرقة حوصل مجوبة للهضم

تستخدم في تثبيت إسطوانات اللحام عليها ونقلها من مكان لأخر حسب الوجه حيث أنه في بعض الأحيان يتطلب الأمر لحام بعض الأجزاء في مختبرات كبيرة الحجم أو ثابتة في مكانها وصعب نقلها إلى ورشة الاصنام لذلك تستخدم العربة في نقل مجوبة اللحام من الورشة إلى المكان المطلوب اللحام فيه . وأبهذه العربة مواصفات فنية خاصة يمكن وصفها فيما يلي :-




تشكل من قاعدة مستوية من الحديد الزاوي على شكل إطار مستطيل مقاسة ( ٦٠ × ٣٥ ) سم وبطعن القاعدة بقطعة من الصاج السميكة حيث يوضع فوقها إسطوانات الغازات وثبت خلف القاعدة في منطقة الظهر حائط مرتفع على شكل إطار مستطيل بصنع من التأثير الحديد التي قدرها ٢٠ سم بطول ( ١٣٠ ) سم وعرض ( ٦٠ ) سم وثبت في منتصف الظهر أربعة ملحوظة وسطها سلسلة زوجية لثبت الإسطوانات من منتصفها في ظهر العربة وفي أسفل القبأ خلف القاعدة يوجد مجلتان لجر العربة بعد إيمانهما إلى الخلف قليلاً لحركتها من مكان لاخر وفي أعلى الظهر يوجد مقبار يتم إمساكها باليدين لسهولة التحكم في عوجبة سير العربة وفيما تها .

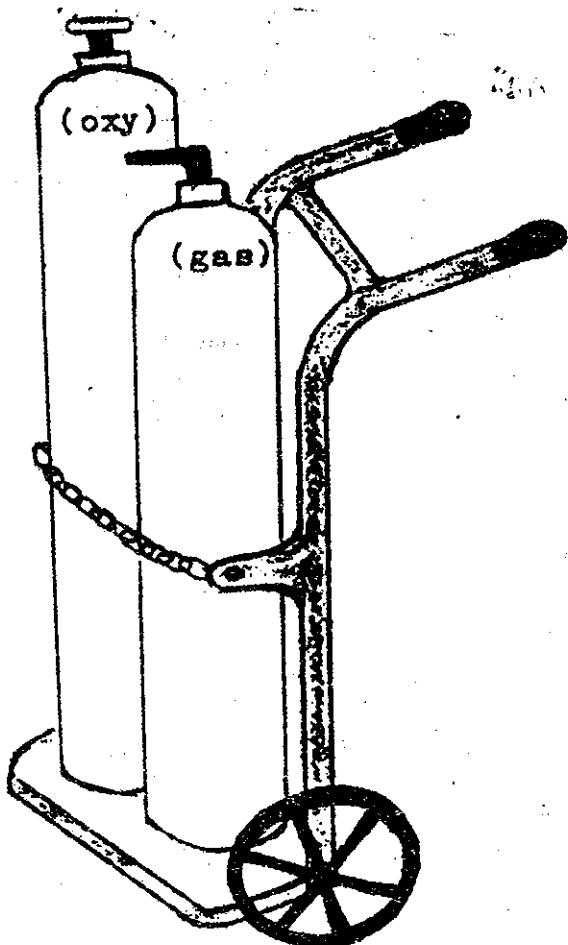

رسم تخطيطي لسريره حمل مجموعة لحام الاوكسجين

## إعداد وصلات اللحام :

الجدول رقم ٢ - تغيير العواف للحام الغازى للوصلات التناكية (أجزاء من الصلب)

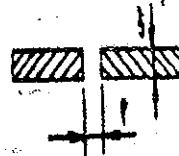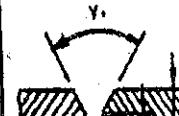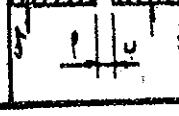الأبعاد، مم			شكل الوصلة	نوع الوصلة
العدد	النوع	المقدار		
-	-	١٠٠٥		مع تفريغ الغاز، بدون عده إضافي وصلة من هابن والبر، بدون تفريغ الغاز
-	٢٠٠٦	٢٠١		دفعة من الجابيني، بدون تفريغ الغاز وصلة من الجابيني، بالفرن من طرف واحد
-	٩٠١	٩٠٢		دفعة من الجابيني، بدون تفريغ الغاز وصلة من الجابيني، بالفرن من طرف واحد
٣٠٢	٤٠٢	١٧٠٦		دفعة من الجابيني، بالفرن من طرف واحد وصلة من الجابيني، إما لـ لحام المعاشر من كلا الصفيتين.
٤٠٣	٤٠٣	٩٥٠٦		نفس امتلاع حمل المدافع
٨٠٥-١٥	٦٠٢	١٠٠٥		

## أساليب لحام المعادن المختلفة بالغاز

يعتبر اللحام الغازي مناسباً لمنتجات الصلب اذا كان سماكتها أقل من ٣ ملليمترات ، حيث تكون انتاجيتها أعلى بعمران ٥٠٪ؑ بالمقارنة باللحام بالقوس الكهربائي ، وتكون ثلاثة اللحام أكبر عند لحام الشراوح التي يزيد سمكتها عن ٢ ملليمتر ويستخدم اللحام الغازي حالياً في اصلاح عيوب المنتجات المسبوكة من حديد الزهر ، والمعادن الشير حديمية ، ومن عيوب اللحام الغازي أنه ينذر بسرعة بطيئه للتسمخ والتبريد للمعدن ، بما يؤدي إلى تضخم العيوب في المنطقة المحيطة لزinkle ، وإلى العناة المتخصصة لوصمة اللحام والتي تشوّهات كبيرة في المنتج المطحوم .

### الطريقة الفنية للحام الغازي :

لاتوجد توابع خاصة لطريقة تحريك المشعل وقصب اللحام ، ولكن ترتبط جودة اللحام إلى حد كبير بأسلوب تحريك المشعل وقصب اللحام ، ولبس جميع الاحوال يجب سك المشعل بهدوء وفي وضع مائل على الشعلة ، وتسليط مقدمه الهب على جزء الشعلة الاخر تدريجياً للحرارة لضمان انصهار الجزيئين بصورة متساوية .

ولا يحرك المشعل الا اذا كان مجال الانصار اوسع من المجال الحراري للمشعل الثابت ، ويسرى هذا البيانيا على عمليات اللحام في الاتجاه اليمين او في الاتجاه اليسار .

ويرتبط اختيار هذه الاتجاهات بسلف المعدن ، وعملية التجفيف المذكورة ،

ويوضع الشفالة بالنسبة للعامل ، ويجب العمل على تثبيت طرف الوصلة بالنسبة  
لبعضها البعض حتى يمكن الحفاظ على التفرقة المناسبة فيما كما يمكن اجراء  
عملية التثبيط .

ويمكن شكل (٢-١) اوضاع اللحامات المختلفة :




- أ - وضع سطح
- ب - وضع القوى
- ج - وضع فوق الرأس
- د - وضع رأسى

ويعتبر الوضع السطحي هو افضل الوضعيات حيث تزداد سرعة اللحام وبذلك يحصل  
المعدن المتصهر شكل (٢-٢ أ ، ب ، ج ، د ) .


ويعتبر عرض الوصلة طبيعيا عندما يساوى من ٣-٤ قطر سلك اللحام ،  
ونظرا للتفضيل تنفيذ وملات اللحام من اليسار الى اليمين او نحو عامل اللحام  
حيث يرى العامل بوضوح موقع اللحام وطوله ؛ لذلك نوضح فيما يلى اتجاهات  
اللحام :

١- اللحام المتسارى : ( شكل ٢-٣ ) ، عند اللحام الى اليسار يحرك المشعل  
من اليمين الى اليسار ، ويتميز اللحام في الاتجاه اليسار عند كل وضع بالترتبة  
التالية : المتصهر ثم اللهب ثم قصبة اللحام ، ويتم تحريك المشعل من اليمين  
نحو اليسار ويكون اللهب موجها الى القسم غير الملحوظ من الوصلة بقصد التخمين  
المنتظم للحواف ، والخلط الافضل لمعدن حوض اللحام ان تقوم بحركة متعرجة  
لرأس المشعل وسلك اللحام .


ويتضمن اللحام المتسارى ارتقاطا وعرضانا منتظمين للوصلة الملحومة ، ويؤدي  
لتحسين انتاجية وائل ثلاثة الى لحام الاولاد التي يمكن سكتها عن هم ، ويفسر ذلك  
ان اللهب يسخن مسبقا معدن الاساس المطلوب لحامه ، عما يان اللحام المتسارى  
ليس فقط في التنفيذ ولا يتطلب من عمل اللحام لتناسب مهارات عالية ، ويستخدم

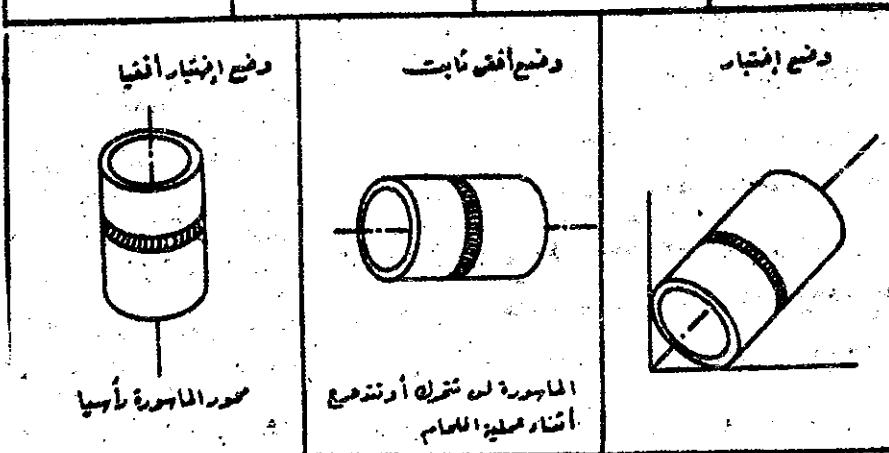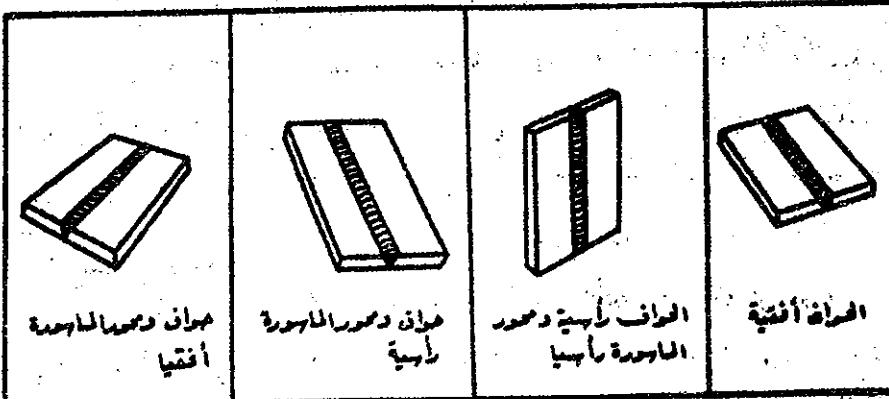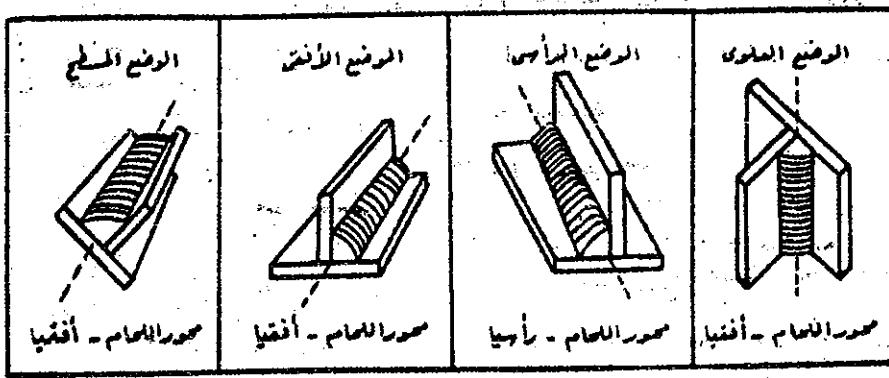

شكل (١-٣) أوضاع المعام

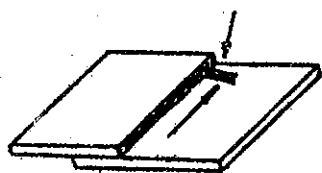


(ا)

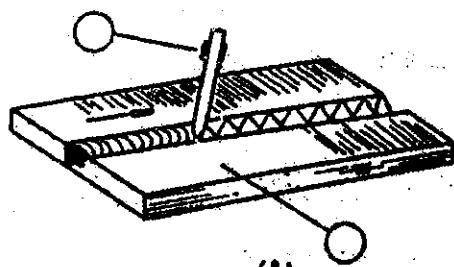

(ب)




(ج)

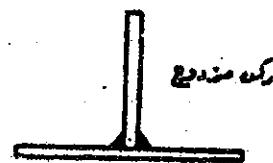

(د)

شكل (٢-٢)

سبعين الالعاب المختلفة في الرفيع الملح

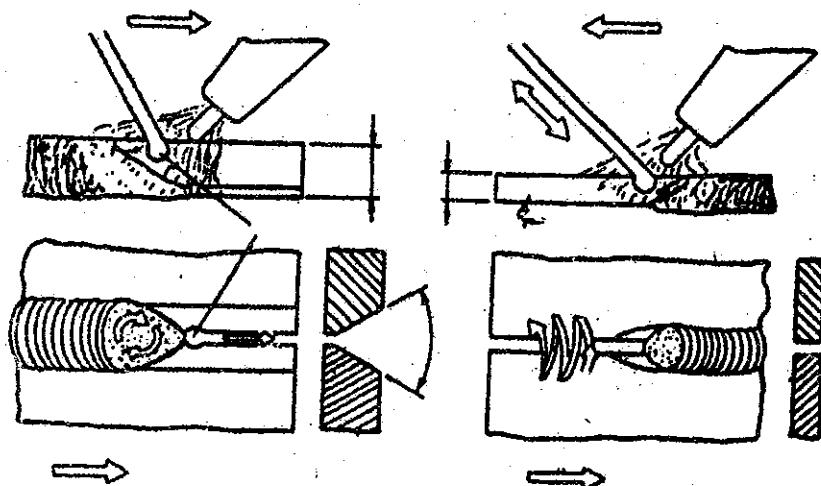

شكل (٢-٣)

اللحم اليساري (الأشد) سلة الانصار ، وعند لحام الصلب بالطريقة اليسارية تتحدد قدرة اللهب بقدر ١٠٠ - ١٢٠ لتر / ساعة من الاستيلين لكل ١ م مس سلة المعدن المطلوب لحامه ، ويمكن رفع سرعة اللحام اليساري أكثر من اليساري، لحام اشعاعي الحرارة بواسطة المفتاح غير كبيرة ، وهذا ممكنا فقط عند لحام الالوان الورقية .

٤- اللحم اليساري : يفضل اللحام اليساري عندما يزيد سطح المعدن عن ٥ سم وخصوصاً من ناحية السرعة ، وببقى اللهب مركزاً بهدوء على المفرومة المعاكسة لـ مواجهة تدفق المسبار ، بينما يحرك تدفق اللحام الموج طرفه في المسبار لـ سار داكنى .

تتم الوصلات الأفقية والعمودية عادة بالطريقة اليسارية للحام ، وقد تستخدم الطريقة اليسارية ، ويتقدم المسبار نحو العامل ، كما هو موضح في شكل (أ-٣) ، وهذا الوضع يسمح بروبة مكان الانصار ويساعد على تجنب الاحتراسات الناتجة من الشد المتظاهر من جزئيات المعدن المتصير أثناء اللحام .

وإذا كان المعدن سبيلاً في العمل اللحام على طبقتين تتراوح من ٦ - ٨ سم وهذا اللحام اليساري لا يتأثر على اللحام عادة بحركات اهتزازية للقوية ، بينما يقسم بحركة حلزونية لسلسلة الأفقي ، ولكن بستة أقل كا في اللحام اليساري .

وتتحدد كثافة اللهب عند لحام الصلب بالطريقة اليسارية بمحفل ١٥٠ - ١٢٠ لتر / ساعة من الاستيلين لكل ٢ م من سطح المعدن المطلوب لحامه . ويمكن تشخيص الفرق بين نوعي اللحام الذاتي إلى البسل أو إلى اليسار هنا هو موضع في الجدول التالي :

جدول (١٢)

نوع اللحام كثيف	نوع اللحام متوسط	نوع اللحام خفيف
لحام ثقني تحمل وصلة اللحام من اليمين لحام الاكتساح سرعة تحركه بسيط لو المسار الى اليسار ، يحمل الهاوب المعدنية الرقيقة ، الحزارة وبنادق البصار على تخفيض الجبر غير اللحامون التي تقلل تخانتها : الوصلة الترايلية من الوصلة الترايلية تختلف عن ٣ مم . مثلاً ويعتمد حركة المشغل في اتجاهه ولحام السفالك ، تخفيض المدروج ماوري .	حركة سين اللحام في اتجاهه متظيم	لحام ثقني تحمل وصلة اللحام من البصار ، لحام الاكتساح سرعة لحسام تقىقسى الى اليمين ، يحمل الهاوب المعدنية القاس او لحسام على المحافظة على شريط اللحام تزيد تخانتها السر المتجز صاعداً . عن ٣ م الليس . حركة المشغل في اتجاهه متظيم اما في الاولى السبيكة فيتدرج المشغل بدرجة بسيطة .
وتحل محله لتحل محله لتحل محله	حركة سين اللحام في اتجاهه متظيم	حركة سين اللحام في اتجاهه ماوري .

ولا يوصف اللحام بأنه الى اليسار او الى اليمين الا اذا كان خط اللحمة وفقاً امام


العامل مباشرة ، وفي وضع أفقى شكل (٤-٣) ، أما في الموضع العمودي  
فيفضل وضع اتجاه اللحام بأنه تقدمي وتقهري .

## ٢- وضع البوري وسلك الإضافة عند اللحام :



يوجه لهب البوري نحو المنتج ، بحيث تكون حواف الأجزاء المطلوب  
لحماها في منطقة الارجاع للهب وعلى بعد ١-٢ م عن طرف النواة ، ويمكن ضبط  
سرعة أحواه المعدن اثناء اللحام الغازى بواسطة أحواه الفونية ، بالنسبة لسطح  
المعدن ، وتزداد زاوية ميل سلك الإضافة بالنسبة لسطح المعدن كلما ازداد سمك  
المعدن ، وتكون عادة من ٤٠-٥٠° ، ويوضع شكل (٥-٣) طرق اللحام مع  
تحديد زاوية ميل الفونية وسلك اللحام .

وكقاعدة عامة فإن طرف سلك الإضافة يجب أن يكون دوماً ناظماً في حوض  
اللحام ، الذي تحميه غازات منطقة الارجاع في الهواء المحيط .


**المقدمة:** قيام تفاصيل أولاً بـ زر البابار  
المقدمة السفلية : قيام تفاصيل أولاً بـ زر البابار  
أو سطح المقام  
١- سطح المقام  
٢- يتيح تفاصيل المقدمة في قبضة الاليفة (تجاه  
نقطة مارش)  
٣- سطح المقدمة  
٤- (تجاه المقام  
٥- يتيح تفاصيل المقدمة في قبضة الاليفة ووضع  
عمرى تفاصيل المقدمة المقدمة.

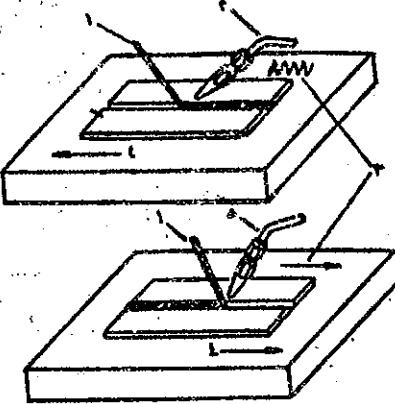

شكل (٤-٢)

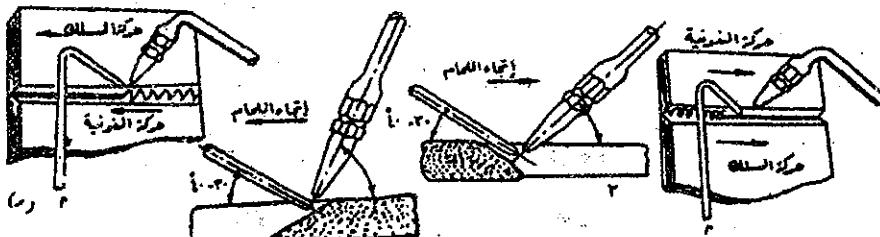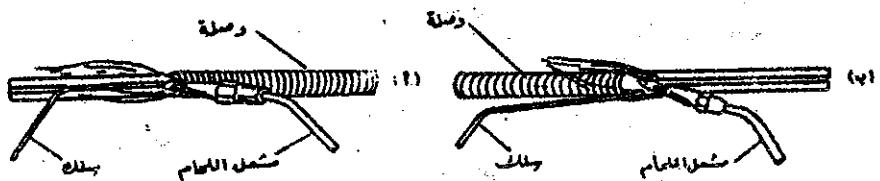

شكل (٤-٣) فتحة المقام ونهاية ميدان الترقية  
١- فتحة المقام ٢- محركات الترقية والسلك  
٣- نهاية ميدان الترقية والسلك.

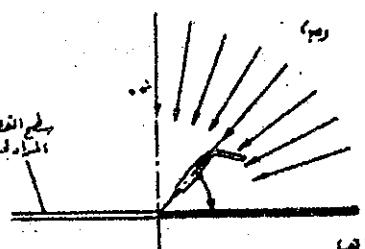

### أصناف متلألئة للحام الفاري المجهزة :

~~١- بمحضر موسيطة اللحام الغلي~~ تشهد الوصلات في أي وضع في الفراغ كما

#### ٢- الوصلات المطلقة :

يمتاز لحصص هذه الأنواع هو تثبيت الوصلات السطحية ، حيث أن العصدين الأسنان يحيطان بحوض اللحام بشكل ذكريات ، وتوضع الوصلات على شكل طبقة واحدة أو عدة طبقات ، فإذا كان ساد المتر  $1\text{--}1$  م تثبت الوصلات بطبقتين ، أما إذا كانت الألوار ساد أكثر من  $1\text{--}1$  م فتحتم بثلاث طبقات وأكثر ، ويرجى تفاصيل سطح معين الطبقة السابقة من التفاصيل والصياغة

سلكية ، وذلك قبل وضع كل طبقة جديدة .



ويعين العجل (٢-٢) تحضير العوائق للحام الفاري للوصلات التالية ، للاعنة العلبة ، وتحمم طبقة الألوار ساد ٢ م ثوب على الألوان ذات السطح الكبير للرحم عليه يحتوى على نفس العجل من الأكسجين . ( شكل ٢-٢ ) .

#### ٣- اللحام الراسى :

تستخدم هذه الطريقة في حالة ما يكون وضع الشفة رأساً (٢-٢) وقد تتحمم طبقة اللحام إلى عجل واحد أو إلى عطفين ، كما هو موضح في شكل (٢-٢) ، وذلك لذا تكون سلك المتر من  $15\text{--}16$  م ، بحيث يكون كل جامل في اتجاه ويتحركان معاً بسرعة واحدة ، ويكون اتجاه اللحام من أسفل إلى أعلى وبالطريقة اليسارية


#### ٤- لحام الأنابيب:

عند لحام الأنابيب المروفة بشكل دائري ، يجري اللحام على التسخيم

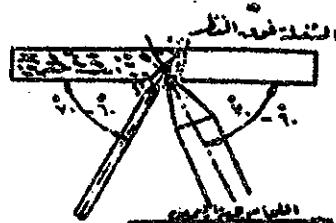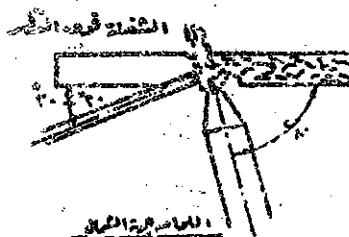

يوضح رسمياً البرد والسلك السادس في المقام رقم (في المقدمة).

لهم طهون بمعاملته

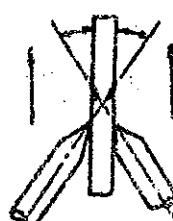

لهم طهون بمعاملته

**ثانياً : عيوب لحامات الفارز** (شكل ٢-٧) اللحام الرئيسي الشعاعي يمكن تخفيض عيوب لحامات الفارز في الأكثري.

#### ١ - العيوب البصرية :

مثل الاعرجاج والاعداد الشاطئ، للوصلات ومقاسات الابحاث وجنباتها ثير الصيغة .

#### ٢ - العيوب التكتوئية :

مثل المسامية والشوائب اللامعنة المخصوصة . والصهر غير اللام والقطع المنخفض (النحر) ، والتنقل غير الكافي ، وعيوب السطوح .

#### ٣ - الخواص المميزة :


مثل انخفاض مقاومة الشد ، وانخفاض مقارنة المنخفض ، وانخفاض المطالية ، والصلادة غير الملائمة ، والانгиارات عند الصبم ، والتركيبي الكيماوى غير الصحيح ومقاومة التآكل الأقل مما يجب .

والأئم يفضل العيوب الشائعة والمعروفة في أحامات الناز.

### عيوب اللحام

١ - عدم استواء خطوط اللحام .

السبب تحريرك مشعل اللحام (أ) ببطء شديد (ب) بسرعة شديدة .

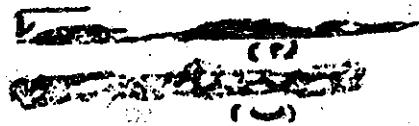

٢ - ثقب في الوصلة .

مكروث مشعل اللحام في نقطة واحدة مدة طويلة .




٣ - لحام قصيف .

خطاء غير صحيح للهب المشعل .

٤ - تعلق معدن زائد خلف وصلة اللحام .

تخلص زائد عن الخد لتحريرك مشعل بسرعة أقل من المفروض أتباعها .

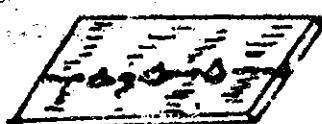

٥ - التعليل غير السكافى .

تحريلت مشعل الطعام الى الأمام بسرعة شديدة .



٦ - ثقب في نهاية الوصلة .

عدم رفع المشعل عند بلوغ نهاية الوصلة .



٧ - شروخ داخلية .



(أ) المساحة المتروكة غير الصحيحة بين حواف الالواح .

(ب) ملو المسافة بين الالواح بسلك ملو منصرم بينما لم تتصهر حواف الالواح بدرجة كافية .

(ج) ميل المشعل بطريقة مسطحة بطريقة تحمل البركة المنصهرة تندفع الى حواف لم تتصهر بعد .

## الاجهادات - التهدد والتخلص اثناء اللحام وطرق تلافيها :

اذا تم ترسيب شرط لحام طوليا على خوستة مسطحة من الصلب ينبل معدن اللحمة في أثناء تبرده الى التخلص ، وي يعني هذا الفعل خوستة من الصلب على هيئة قوس . ويمثل لحامات لدغ في مثل هذا الشكل تخلص بجزئيا من بعض الاجهادات التقاضية في معدن اللحمة ، ولكن تختلف مع ذلك بعض الاجهادات التي تكفي لمعنى الخوستة الصلب .

ونسمى هذه الاجهادات السابق ذكرها ، الاجهادات المختلفة او العيضة .

وتحلله عوامل كثيرة مقدار الفرق الذي تحدثه هذه الاجهادات ، فاذا كان كل من الشحنة ومعدن اللحمة المرسوب مطيلا ، فان انسياپ المعدن يساعدته على التخلص جزئيا من الاجهادات . ومن أمثلة هذه المواد المطلية الصلب الطرى والحديد الطروق ، وفي معظم الحالات ، لا تتطلب اللحامات المزداه عليها اى الاحتياطيات كبيرة لتجنب الاجهادات العيضة .

## التهدد والتخلص ، والاجهادات المختلفة في النشأت الملحومة :

وتكون الاجهادات المختلفة منخفضة اذا عملت اللحمة في مادة وقيقة النخالة مع المساح للجذرين بالامانة ، ولكنها تكون عالية في المواد منخفضة المطلية وهي النشأت علية الجسام ، مثل المصبوبات الكبيرة .

ولا تكون الاجهادات المختلفة خطيرة اذا كانت الاجزاء الملحومة تتعرض تدريجيا وببطء لاجهادات الاحمال المسلطة عليها . وقد تصبح الاجهادات الخطيرة خطيرة اذا سلطت الاحمال فجأة . وفي مثل هذه الحالات يلزم قطعا للتخلص من الاجهادات .

١ - التحكم في الاجهادات المتخلطة :

تم اثغر عملية الاحتياطيات التالية لمنع الميارات المحدثات نتيجة للاجهادات المتخلطة .


(١) يجب أن يسمح للتعبيع وتتابع اللحامات بتحرك أجزاء المنشائي أثناء إسهامها . كما يجب أن تجعل تكتيف الوصلات أقل ما يمكن مع وجوب لحام الوصلة الأعظم تكتيفاً أولاً قبل غيرها . ولتوسيع ذلك يجب عمل اللحامات الطسوية في مستوى إسطواني قبل لحامات الرأس المحيطية .

(ب) يجب لدقّة جميع الطبقات ماعدا طبقتي الجدر والوجه ، في اللحامات متعددة الطبقات المكتفية ملحوظاً

(ج) يجب تجنب المناطق المتقاطمة وعالية التركيز .

(د) يجب إستعمال اللحام متقطع التتابع ، مثل لحام « الترفع » أو « خطوة الرجوع » لأنّ هذا يمنع تراكم الاجهادات ويحدّى المناطق التي تشهد بالحرارة كافية الضيق وكافية الاقتراب من المناطق التي تتخلص بالحرارة بحيث تميل إلى تخلص بعضها ببعضها من الاجهادات ، أو مصادلة بعضها ببعضها .

أنظر شكل (٥٤ - ١، ب)

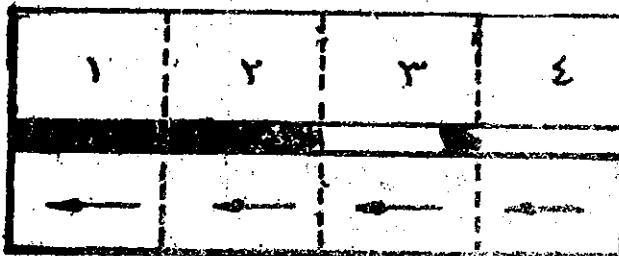

(شكل ٥٤ - ١)  
تتابع اللحام (خطوة الرجوع )

في أثناء قصبة  
منباعدة ثم الرجوع  
للفراخات

(شكل رقم ٥٢ - ب)

(هـ) يجب جذ أو إزالة جميع لعوبات اللدغ المشدودة وجميع المواضع الميبة باللحوم التي تتواء في المثانة قبل موافقة العاجم .

#### ٢ - التخلص من الأجهادات :



يمكن التخلص من الأجهادات اذا سمح للقطاع المجهود بالانسياط وهو في حالة عجينة . ويمكن تحقيق هذا الانسياط باستخدام طرق مثل السخين أو التفثير أو الدقيقة . أو باجهاض المعدن الى ما بعد نقطة خضوعه ، التهدف والتلاص :

ومن المرووف أن المعدن تستمد بالتسخين . يصرف النظر عن مصدر الحرارة ، وأما تخلص في أثناء تبردتها ، وإذا سخن جسم معدني ما ثبت أو قيد بحيث لا يتمكن من التناقض . تنشأ فيه عند عملية التبريد قوى لا تتحقق منها في المادة .

وفي أثناء ترسيب معدن البحمة فإنه يكون في حالة تمدد نتيجة الدرجة حرارته العالمية . وفي أثناء تبرد وتجدداته فإنه يصل إلى الانكماش . وهذا الانكماش الخجلي ، أي ثلاثي الأبعاد ، قد يصل إلى حوالي واحد في المائة . وذلك مالم يجد منه أو يقل بطريقة ملائمة .

وعند ترسيب لحمة بلوبيا على خوستة معدنية خفيفة وضيقة ، ومسطحة تماما ، بحيث لا تكون مقيدة أو مسوكة بأية طريقة . نجد أن الخوستة

تتوسّل الى أعلى في اتجاه شريط اللحام ، انظر (الشكل ٥٥) ويرجع هذا  
إلى التخلص الماء الذي تحدث العينة في أثناء تبريد .

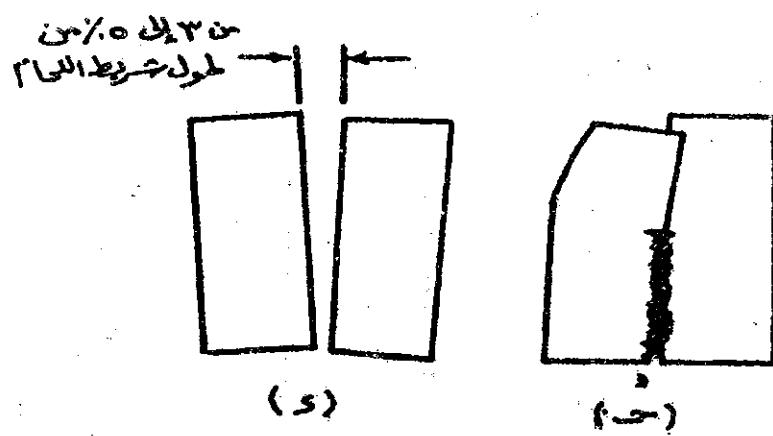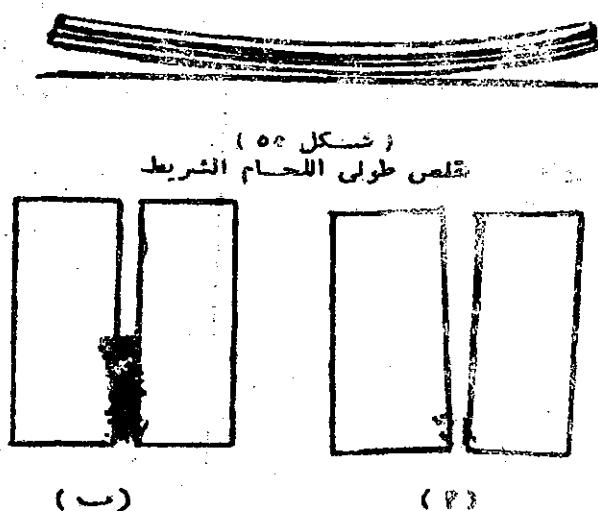

(شكل رقم ٥٦)  
تقلص مساحة اللحام  
(أ) عذر يزيد اللحام (ب) قبل منتصف اللحام  
(ج) بعد منتصف اللحام (د) الوضع الصحيح قبل اللحام

فإذا استسلمت في ترسيب الحمة الكترودات صنيرة القطر وتيار سخيف يفتح أعمواجاً بسيط في الاتجاه المشار إليه ، لأن مقدار المعدن المرسّب الذي سعى إلى درجة حرارة عالية يكتفى صفيحاً نسبياً . كذلك إذا رسب الشريط واستعمال الكترودات كبيرة القطر وتيار عالٍ بحيث يفتح ثالث لف تام تقريباً في الخروقة يسخن بشكل التسخين أعلاها . ومن ثم يكون الأكمان واحداً على جانبي الخروقة . وعلى ذلك يفتح أقصى أعمواجاً من حالة الالحام المتوسطة بين الحالتين السابقتين . وإذا لعم تقابلها لوحات خليةان تتجدد وليس متقدمة مما أكثر من اللازم ، وبذلك يتحرّكان بحرية ، فأنهما يقتربان بعضهما من بعض نتيجة تلاصق معدن اللحمة .


أنتر (شكل ١٦١، بـ، جـ، دـ) وأيسن هذا بالتلمس المستعرض . ويتوقف مقدار الاقتراب إلى حد ما على سرعة الطعام . والقاعدة الخامسة هي أنه كلما زادت السرعة يقل مقدار الاقتراب . وعلى ذلك يمكن ايجاد السرعة التي لا يقترب طعامها اللوحان ببعضهما من بعض . ويمكن كذلك من هذا التقارب بوضوح أسلوب (خابرور) بين اللوحين . على مسافة ٣٠٠ إلى ٤٥٠ سم قدم الطعام أنتر (الشكل ٥٧) .

وبطريقة أخرى جيدة يمكن اتباعها : هي الماعةة بين اللوحين لعمل تسامع للتلمس . أنتر (الشكل ١٦٢) .




الشكل ٥٧  
وضع أسلوب (خابرور) لقيام الطعام بمسافة كافية

ويعتبر استعمال الكترونات مثلك ، قد يتبعه اللوحان في أثناء تقد  
عملية اللحام نتيجة لسرعة اللحام أنظر (الشكل ٥٨) وللتغلب على ذلك  
يجب فقط تهابيس اللوحين أو لدعهما معا قبل الشروع في اللحام [أنظر  
(الشكل ٥٩) وعند لحام العجفات المشطوفة للألوان الخفينة .

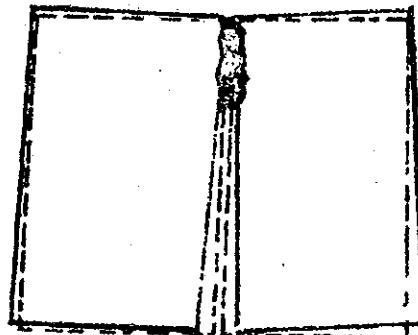

(شكل ٥٨)

تبين الخطوط المتقطعة الوضع الأصلي للوحين  
والخطوط الثقيلة وضعها بعد اللحام بسرعة عالية

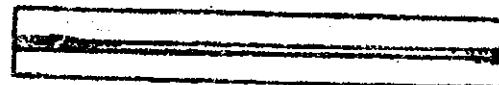


(شكل ٥٩)

طريقة التدبيغ قبل الشروع في اللحام

كما في حالة عمل تقابيل ذات حز ٧ مفرد . يلاحظ غالبا أن اللوحين  
يترافقان إلى أعلى . [أنظر (الشكل ١٦٠، ب)]




ا - الوضع الأصلي للحام

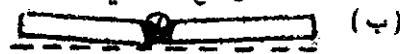

ب - الوضع بعد اللحام

والسبب في هذا أن الفتحة عند أعلى ٧ أوسع منها عند قاع العز .  
ويترتب مقدار أكبر من المعدن هناك . وبذلك يبلغ الأقتراب أقصاه على  
هذا الجانب من الوصلة . فإذا نعم لوحان على زاوية قائمة بترسيب شريط  
لحم على جانب واحد فقط . تجد أن اللوحين بعد تردد اللحمة لا يكوان  
متحامدين . بل تسحب اللحمة اللوحين بعضهما نحو بعض في اتجاهها . أظر  
(الشكل ٦١ ، ب).

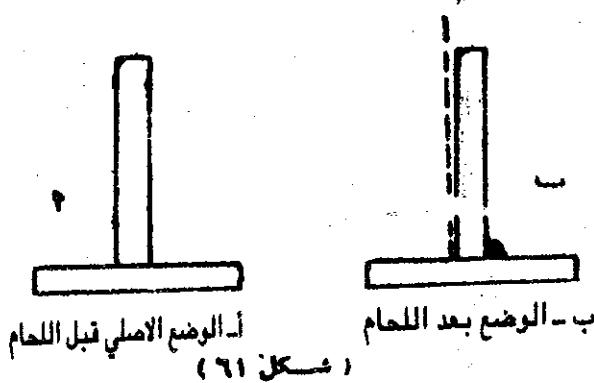

#### ٤ - التحكم في الانكماش :

يمكن التحكم في الانكماش الناتج عن اللحام في المشغولات التي  
لم تستطع تشكينا سابقاً باستخدام :

- (أ) وصلات ذات جذور مقلوبة .
- (ب) أقل عدد مسكن من اللحامات .
- (ج) أصغر مقاس لللحمات يعني باشتراطات التصميم والتثبيط  
والخدمة .
- (د) أقل عدد من الطبقات يعني بخواص اللحمة المطلوبة .
- (هـ) أقصى استعمال لللحمات المتقطعة .
- (و) دقة اللحامات وهي في الحالة الباردة ، ما عدا طبقتي الجيلبر  
والوجه .

#### ٥ - التحكم في الاعوجاج :

الطرق المذكورة للاتفاق من الاتكماش مفيدة جداً للاتفاق الكلبي أو العجزي للاتكماش في المشات الملحومة التي لم تحسن تسيخنا سابقاً ، وعلى إية حال يمكن كذلك استخدام وسائل تحكم أخرى .

فمثلاً الاعوجاج في أنساب اللحام ، يمكن استعمال رباطات لمسك الأجزاء في موضعها ، أو يمكن قبل عمل اللحات المتبعة تجعيم الشفة كلية أو جزئياً باستخدام لحسات اللدغ . وذلك لجعل الشفة المحبطة تعمل على عمل ربطة لحام ذاتية .

وإذا لم يكن من المباح رباطات أو دلائل تشغيل ملائمة ، يمكن تثبيت شكل الأجزاء المراد بحاجتها في الاتمام المضاد لها يبعث فيه الاعوجاج تحت الظروف العادية . ويمكن تأدية هذا التغيير الشكلي بمسكايكياناً أو بسليد الحرارة . ولقد استخدمت هذه الطريقة بدرجة عظيمة من الدقة في الأشغال المتكررة .

ويجب أن يسع نوع الوصلات واللحمات باستخدام تابسات اللحات التي تمثل مع تقدم اللحام إلى موازنة بقضمها يتحقق . وأيضاً ولذلك يجب استعمال الوصلة التقابليّة ذات العز المزدوج بدلاً من العز المفرد كذلك يجب عند عمل لحات ثنيّة . أن ينعدق في وقت واحد لحام الأشرطة متاثلة الوضع بالنسبة لمركز تقل اللحمة ذاتها ، بواسطة عاملان لحام يختلفان هنا .

## الفصل الثاني عشر الأمان الصناعي لعمليات اللحام

هذه تفاصيل عمليات اللحام يجب أن يكون على اللحام أن يحيط بالغريب  
الخاص لعمليات الأمان الصناعي وحسن الممارس الطبية الازمة مع انتظام الممارس  
الذريعة ٩٧٦ لـ أن يكون العمل الصناعي بتحفظ معدات اللحام الكهربائية  
برأية كلية بتحفظ هذه المعدات . ويقتصر خطر المعدات الكهربائية من الصد  
ـ ما يمكن أن يتعرف له العامل . وينبغي أن يكون العامل بين علم بتحفظ المعدات  
ـ والسلامة والأمان . وأن يذهب عليه علماً بوجوب الالتزام بها ومراعاتها .

وأوضح فيما يلى طرق حماية العامل وتوفير احتياجات الأمان :  
أولاً : في حالة اللحام بالكتروها :

### ١- الفنون ضد الأخطار الكهربائية :

"المعدات الصناعية الكهربائية" هي موجات التيار الكهربائي من خلال جسم الإنسان  
ويتولى صحة الاصابة بالتيار الكهربائي على صحة هذا التيار ولولاته ونوعه ونسبة تياره  
ووترجه ( تختلف صحة الاصابة مع ارتفاع تردد التيار المتردد حيث ينبع المفترض  
ـ من التيار المستمر ) .

ـ ولذلك ما تحدث الاصابة نتيجة ملامسة العامل للأجزاء الثالثة للترسل ،  
ـ والواحدة تحت فولاطية عالية .


ـ لذلك يجب العمل الشم لجميع الأجزاء العاملة للتيار الكهربائي وخمسة  
ـ ما يمكن منها قرب العامل بحيث يمكن أن تمسه أي معدن .  
ـ وجوب التأمين على ماسن الأكتروه سلك المعدنية والمعزز، وأن تكون

المواءلة، مزروعة بمقاييس من «البلانستيك»، وإن نزع الاكترورات من المسالات عند عدم انتقالها للجلب تلاصقها الكثرين مع الاشخاص أو الأدوات، الموصولة •  
ذرورة الوصل بين جميع التراكيب والأدوات الكهربائية بالارض •  
شحنة الكهرباء الجيزة لموقع العمل وهذا الموضوع على جانب كبير منه


لأقمية وخشوا عند لحام الكهفابون والمراجل .  
شحورة تزادر ملائلاً خاصة لحملة العصان عن تناول المعنى والخبيث  
وافتقدت لعهاية الوجه وقد تكون من النوع العزوب يعيش كن يستطعى عامل الأقسام  
ان يمسكها بيده البري ، او على شكل خوذة توضع على الرأس مثل (١٢-١) .  
 يجب عمل ترتيبات لحماية الجن حيث يهدى نوعين من الاشعة الكثوية  
عند لحام الكهفابون ، واحدتها عرض وهو على درجة عالية من الكثافة ، والآخر  
غير عرض ويتمثل في الاشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء . والأشعة  
المرادفة تهدر العين ، وتنسب الاشعة فوق البنفسجية التهاب باطن العين . أما  
الأشعة تحت الحمراء فتختلف المدبة البالورية للجن .

الأخيرة تحت المطر ستستعين بالآلات  
والخطايا السبع من هذه الأنواع الثلاثة من الأسلحة مستخدم ظواهر  
وابدئ بزورق من كل جانبيها يطلع من الزبلج البرائى لمحابتها من الرناد الطلاقى  
والغائب لكل عملية لعام تكل (٢-٦) .

ويتحقق ذلك بتجنب استعمال النظارات المتسوسة .  
كما يراعي حجب موقع اللحام ، بمحران مكونة من الواح مماثلة بكيفية  
قطع الحقن الالئى بمحون الاجزاء الموجبة خارج الموضع ، ومن الممكن ان المطر  
الى القوس الكهربائية محون نظارات يلحق الفرد بالعين شكل (٢-١٦) .  
يجب أصل التيار من بكرة اللحام عليه تبديل الاقطاب او عند تقييد  
مكانة اللحام . وتراعي عدم اللحام من الهراء"طلق اتنا" سلوف المطر .

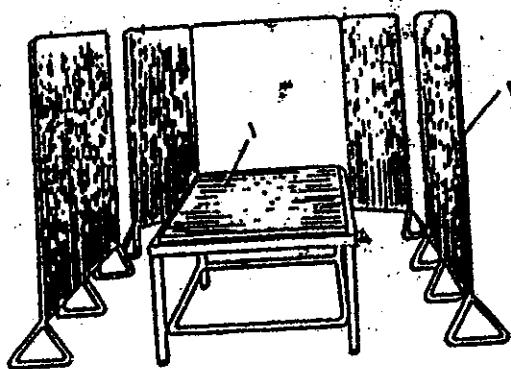

شكل (١٢-٣) مرفق قام بجهازه دائمة من النوع المقاوم

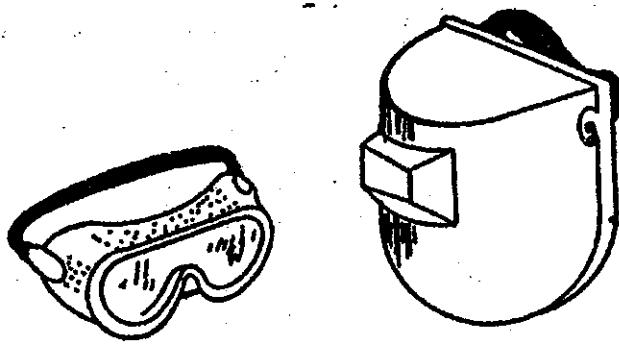

شكل (١٢-٤) مفرزة الماء  
شكل (١٢-٥) نظارة الطعام

ويجب ان يفحص اللحامون معداتهم بانتظام للتأكد من ان الوصلات الكهربائية والعوازل الموجبة على المساکات والكليلات في حالة جيدة ، وان يحتضر المشرفون على الفور باى ضيء يمبع غير ملئين وان يقوم باعطال الصيانة عمال على مستوى فني متقارب .

## ٢- الامان ضد الحريق :

من اسباب قيام الحريق وجود المواد القابلة للاشتعال ووجود الاواني والاجهزه التي تعمل بضغط موتفع والتي تحتوى على مواد تسبب الحريق ، ووجود الوحدات الكهربائية التي تتولد فيها اثناء العمل شراتات كهربائية ، لذلك لتجنب اندلاع الحريق يجب اتباع ما يلى :

١- عدم ازدواج الملابس والقفازات الملوثة بآثار الزيوت والشحوم والبنزين

والكريوسين وغيرها .

٢- يجب ما امكن وضع الشفالة المطلوب لحامها في مكان مامن مخصص

للحام .

٣- يجب الاحتفاظ بمعدات اطفاء مناسبة في حالة استعداد للاستعمال

الفسيوري .

ومن وسائل اطفاء الحريق المعروفة ، الماء ( يحظر اطفاء حريق

الكهرباء بالماء ) كما تستعمل المادة الرغوية او البوفرة الكيميائية الجافة او نمسار

ثاني اكسيد الكربون .

ويعوم ما انه يلزم ان يزود كل موقع لحام بجهاز اطفاء يدوى وبرميل به

ما وصادق به رسائل .

ويجب ان يتم فحص منطقة اللحام قبل تأدية النشام للتأكد من صلاحية

الستان لعملية اللحام .

### ٣- الاخطار المحتملة :

تحذى عن عملية اللحام في ظروف معدنة اخطر على الصحة ناتجة عن  
الغبارات والادخنة المحتوية على الرصاص او الزنك او الكروم او الزئبق ، وتشكون  
اقترن هذه الغبارات والاكسيد وخطيرة اذا كانت في المكان غير جيدة التهوية ، لذلك  
يلزم عمل تهوية عامة او موصدية ، ويمكن عمل وقاية فردية للتفادي لمواجهة هذه  
الاخطر على الصحة العامة لعامل .

### ثانياً : الامان عند اللحام بالاكس استيلين :

يجب مراعاة القواعد التالية عند اللحام بالاكس استيلين ، وذلك بالاخص بالنسبة  
الى ملمسك المشاهد من ضربة لبلى لحديقة خلوة تحمى من قطرات المعدن السائلة  
وكذا ليس النظارات الواقية عند الالامام مع تهوية مكان العمل :

١- وضع اسطوانات الاكسجين والاستيلين بجانب بعضها وتتبينها بواسطة جنرر  
او ماسك معدني .

٢- فتح الاسطوانات ببطء شديد ، وفي حالة الاستيلين يدل المفتاح للسماء ،  
ونصف المقطوع .

٣- براعي معايرة المنظم ليعطي الضفوط الصحيحة ولتخفيض الضفوط .

٤- في حالة حدوث تسرب من اسطوانة الاستيلين تنقلهوا الى الخارج فسي  
الهواء الهارق مع اخطر المشرب .

٥- بالنسبة للاسطوانات ، يجب ان تكون هناك مسافة كافية بين الدبران  
واسطوانات الهارق ، مع استعمال المفتاح الانجليزى في فتح بلوف الاسطوانات

٦- بالنسبة لطلبات المفتاح ، يجب ان تكون سلية وصالحة للعمل وبما يسر  
كما يجب التأكد من احكام الربط منه تركيبها على الاسطوانة واتاحة المؤشر  
الى المصفر بعد التهاب العمل .

٧ـ بالنسبة للخراطيم : يجب ان تكون ذات الوان مميزة وذات مثابة للتسلل  
الخراطيم ، كما يجب ان تكون التوصيلات بين المنظم والاسطوانة والماخذ  
كلها محكمة ، كما تجرب برغاري الصابون للتأكد من عدم وجود تسرب .  
ويجب المحافظة على الخراطيم من التعرض الى النار او الالومنيوم الساخنة ،  
او اللهب ، ويجب الكشف الدوري عليها .

٨ـ بالنسبة للبوري ( الشعل ) : يجب استخدام الاجزاء المحرجة للبوري  
والمناسبة للشعلة مع التأكد من احكام الربط وعدم تسرب الغاز ، والعمل  
بنقطة اجزاءه .

براعي عدم استعمال الكبريت في تشغيل البوري منها لحرق الايادي  
وتحتمل الولادة الخاصة بذلك مع عدم المحاولة لإعاقة اشعاله قبل ان يتشغل  
الصمام .

٩ـ عند ايقاف عملية الدهام لفترة من الوقت لا الانتها من العطل يتسلل  
صبابات الاسطوانات وعندذلك تخلص من منظفات النفط والخراطيم وذلك بفتح  
صمامات البوري فورا ثم بذلك مسار المعايرة للمنظم ، وعند فصل المنظم ،  
والخراطيم والبوري من الاسطوانة تأكد من عدم وجود ضغط للغاز بداخله  
المنظم لو الخراطيم ويتم ذلك مسابر المعايرة الى ناحية اليسار حتى يتسلل  
التخلص بها من النفط -

١٠ـ اخيرا كان خير سبل الوقاية هي بقحة الماطرين الفسيم .

٥٦٠

تم الطبع  
بإشراف العلامة لمركز إنتاج وسائل الاعلام  
٢٠١٤ - ٢٠١٣  
طريق الطبع والنشر محفوظة  
لمصلحة الكلية الالكترونية والتربية المعاصرة