


# مهنة تشغيل المخارط CNC

الوحدة الثانية

COMPUTER NUMERICAL CONTROL  
**C N C**

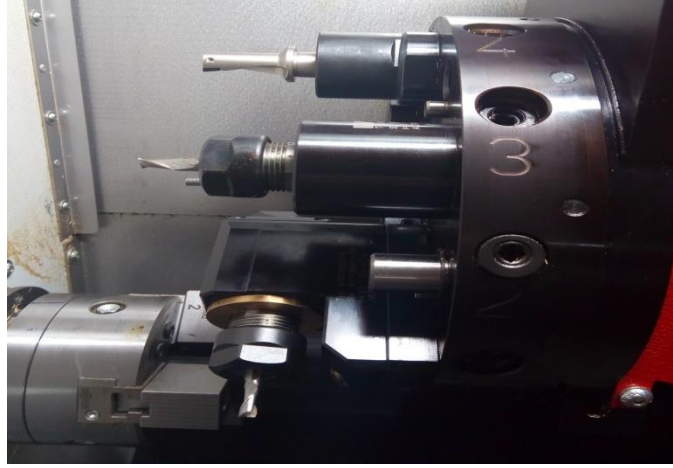

التشغيل والتصنيع على المخارط  
المبرمجة بالحاسب بنظام Fanuc

Machining and manufacturing of CNC  
turning by FANUC system

الصف الثاني

العام التدريبي (٢٠١٩ / ٢٠٢٠)



## الفهرس

٣	أولاً: المعارف النظرية للوحدة
٤	أكواد البرمجة للمخارط المبرمجة بالحاسب نظام فانوك Fanuc
٩	الوظائف (الدوال) المساعدة M-code
١٣	نظام الإحداثيات Coordinate System
٢٤	نظام القياس
٢٥	دوال القطع INTERPOLATION FUNCTIONS
٢٨	دورات الخراطة
٣٠	دورة الخلخلة ( الجروف )
٣١	دورة القلاووظ
٣٣	دورة الثقب
٣٦	ثانياً: التدريبات العملية للوحدة
٣٧	١- ترحيل صفر العدة (قياس العدة) في المخارط ال CNC
٦٠	٢- ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift)
٨١	٣- دورة التسوية الوجهية (Facing Cycle)
١٠٨	٤- خراطة الكنتور (Contour Cycle)
١٣٦	٥- خراطة القنوات (خلخلة) Grooving Cycle
١٥٠	٦- دورة خراطة القلاووظ الخارجي ( Threading Cycle )
١٦٥	٧- عمل المضلع السداسي (Profiling Cycle C-axis) في المحور الإضافي C-axis
١٧٨	٨- دورة التوضع والثقب

## مقدمة

يتناول هذا الوحدة الجزء العملي للتشغيل على المخارط المبرمجة بالحاسب لمهنة المخارط CNC حيث يحتوى على التمارين العملية والتدريبات التي يجب اكتسابها في هذه المهنة على مجموعة من الجدارات، حيث يتم فيه تسجيل التدريب لكل جدارة عملية مشتركة للمهن الميكانيكية بصفة عامة.

تم إعداد هذا المحتوى العملي لتخصص المخارط المبرمجة بالحاسب لطلاب مصلحة الكفاية الإنتاجية لكي يفهم الطالب ويستوعب قواعد العمل والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالعمل على ماكينات المخارط CNC. مثل أنواع واتجاهات الحركة للمخارط المبرمجة بالحاسب، والنقاط الصفر المرجعية للماكينة والشغلة، وكذلك اكتساب الجدارات الأساسية والمقدرة الفنية على عمل وتنفيذ برامج التحكم الرقمي بالحاسب على ماكينات الخراطة وتشغيل التدريبات والمنتجات ذات الأشكال المختلفة لكي يصل مهارته في هذا المجال لكي يتمكن من الدخول الى التدريب العملي في المصانع وتنفيذ المشاريع التطبيقية بكل ثقة واقتدار.

يتكون هذا الموديل من عدد من التدريبات التي تبدأ بمراجعة على ترحيل نقاط الصفر، ترحيل صفر الماكينة وقياس العدة والأوامر الأساسية للموديلات المتاحة والجديدة بمصلحة الكفاية الإنتاجية، وتدريب عن كيفية انشاء وتنفيذ برامج تشغيل المنتجات على المخارط CNC يتم انتهاء هذا الموديل بمجموعة من التطبيقات العملية التي يمكن تنفيذها على المخارط والعمليات المختلفة مثل التسوية والخراطة العدلة والسنترة والخلخلة وذلك بهدف ثقل صقل مهارات المتدربين في هذا المجال لكي يتمكنوا من الدخول الى التدريب العملي في المصانع وتنفيذ المشاريع التطبيقية بكل ثقة واقتدار.

تتناول هذا الوحدة الجزء العملي للتشغيل وتنفيذ العمليات التصنيعية على المخارط المبرمجة بالحاسب لمهنة المخارط المبرمجة بالحاسب CNC turning حيث تحتوى على التدريبات والتمارين العملية التي يجب ان يكتسبها المتدرب في هذه المهنة بنظام الجدارات، حيث يتم تسجيل التدريب لكل جدارة عملية على حدة حتى تكتمل كافة المهارات اللازمة للمهنة. يتكون هذا الموديل من عدد من التدريبات التي تغطي عمليات الخراطة على المخارط المبرمجة بالحاسب CNC turning مثل عملية التسوية الوجيهة باستخدام عدة التشطيب (المتاحة على الماكينة) وعملية الخراطة الخارجية استقراب وتخشين ثم خراطة خارجية تشطيب وتنعيم والخراطة وعمل التجويف والقناة

وخراطة وعمل القلاووظ وتشغيل المضلع (الشكل المسدس) في وجه الشغلة بمساعدة المحور الاضافي

(المحور الثالث C) وتشغيل الثقوب الرأسية والافقية في المحور الاضافي (المحور الثالث C)

تم إعداد هذا المحتوى العملي لتخصص المخارط المبرمجة بالحاسب لطلاب مصلحة الكفاية الإنتاجية لكي يفهم الطالب ويستوعب مهارات العمل والمفاهيم الفنية المتعلقة بالعمل على ماكينات المخارط المبرمجة بالحاسب CNC turning. واكتساب الجدارات الأساسية والمقدرة الفنية على عمل وتنفيذ برامج التحكم الرقمي بالحاسب على ماكينات الخراطة المبرمجة بالحاسب.



## أولاً: المعارف النظرية للوحدة

## أكواد البرمجة للمخارط المبرمجة بالحاسب نظام فانوك Fanuc

### الدوال التحضيرية ونظم التكويد G programming language G-code or G-Code

الدوال التحضيرية هي اللغة التي يتعامل بها المبرمج مع نظم التحكم لماكينات الـ CNC أي لغة التعليمات التي يصدرها المبرمج للماكينة والتي تفهم منها ماذا تفعل وكيف تفعل وهي عبارة عن مجموعة من حرف الـ G بجواره أرقام مختلفة

تنقسم الدوال التحضيرية إلى نوعين:

النوع	المعنى
دوال تؤثر لمرة واحدة One-shot G code	الدوال التي تنشط لبلوك واحد فقط وهو البلوك المبرمجة به
دوال ممتدة التأثير (Modal G code) (خلال هذه الوحدة للتسهيل سوف نستخدم كلمة مودال للدلالة على هذا النوع بالرغم من أنها كلمة غير عربية)	الدوال التي تظل نشطة ومؤثرة حتى تستبدل بدالة أخرى من نفس مجموعتها

جدول رقم ١

### مثال G0 و G1 من الأكواد المودال

N1	X_; G01	G01 تؤثر أي تبقى نشطة من البلوك رقم ١ إلى البلوك رقم ٣
N2	Z_;	
N3	X_;	
N4	Z_; G00	G00 تنشط بدلا من G01 وتظل تؤثر ابتداء من البلوك رقم ٤

جدول رقم ٢

يوجد ثلاث نظم للتكويد بالـ G كود هم A، B، C، يتيح نظام الفانوك للمستخدم من خلال متغيرات النظام أن يضبط الماكينة للعمل بأي منهم (متغيرات النظام هي حيز في ذاكرة نظام التحكم مخصص لتسجيل أرقام أو حروف لها دلالة تغير من ضبط الماكينة ولا يجب التغيير فيها إلا من خلال مختصين ذوي خبرة أو بالرجوع إلى الشركة المصنعة للماكينة) خلال هذه الوحدة سنقوم بشرح نظام التحكم الفانوك بنظام تكويد C (تعمل به ماكينات شركة امكو) كما سننوه عن الاختلاف بينه وبين نظام التكويد B (تعمل به ماكينات شركة رومي FANUC Series 21i-TB)

### ملاحظات هامة:

١. الدوال التحضيرية مقسمة إلى مجموعات تبدأ من رقم المجموعة 00 والغرض من هذا التقسيم هو تجميع الدوال المتعلقة مع بعضها البعض.

٢. المجموعة 00 ماعدا الكود G10 والكود G11 دوال تؤثر لمرة واحدة One-shot G code.
٣. لا يمكن للماكينة أن تعمل بأكثر من نظام تكويد في نفس الوقت لذلك برمجة أي كود غير موجود بنظام التكويد يعترض عليه الكونترول ويعطي إنذار بوجود خطأ.
٤. يمكن برمجة G كود من مجموعات مختلفة في نفس البلوك ولا يجب برمجة أكثر من G كود من نفس المجموعة في بلوك واحد (يعترض عليها الكونترول - ماكينات امكو) إذا برمجة أكثر من G من نفس المجموعة في بلوك واحد فان الـ G المذكورة أخيرا هي الصالحة والباقي يلغيه الكونترول دون اعتراض (ماكينات رومي).
٥. لو برمجة G كود من المجموعة 01 في نفس البلوك المبرمج به أحد دورات التشغيل الجاهزة فان دورة التشغيل تلغى وبنفس الطريقة لو احتوى بلوك دورة التشغيل الثابتة للثقب على الكود G80 فانه يلغى الدورة قبل تنفيذها.
٦. الجدول الاتي يوضح الدوال التحضيرية المستخدم لنظام الفانوك ٢١.
٧. الدوال المظلمة هي الدوال الافتراضية والتي تنشط بمجرد إقلاع الماكينة.

G code	Group	Function	الوظيفة
C			
(ايمكو)			
G00	01	Positioning (Rapid traverse)	انتقال سريع بالهواء
G01		Linear interpolation (Cutting feed)	حركة قطع خطية
G02		Circular interpolation CW	قطع دائري مع عقارب الساعة
G03		Circular interpolation CCW	قطع دائري عكس عقارب الساعة
G04	00	Dwell	زمن توقف
G07.1		Cylindrical interpolation	تفريز على المحيط العدة في اتجاه محور (X)
G10		Programmable data input	برمجة إدخال البيانات
G11		Programmable data input cancel	إلغاء برمجة إدخال البيانات
G12.1	21	Polar coordinate interpolation mode	التفريز في القورة العدة في اتجاه محور المشغولة (Z)
G13.1		Polar coordinate interpolation cancel mode	إلغاء نمط التفريز في القورة

G code	Group	Function	الوظيفة
C			
(ايكو)			
G17	16	Yp plane selection Xp	اختيار المستوى XY
G18		Xp plane selection Zp	اختيار المستوى XZ
G19		Zp plane selection Yp	اختيار المستوى YZ
G70	06	Input in inch	البرمجة بالبوصة
G71		Input in mm	البرمجة بالمم
G27	00	Reference position return check	التحقق من الرجوع للنقطة المرجعية
G28		Return to reference position	الرجوع إلى النقطة المرجعية
G30		2nd, 3rd and 4th reference position return	الرجوع إلى النقطة المرجعية الثانية والثالثة والرابعة
G31		Skip function	وظيفة التخطي
G33	01	Thread cutting	قطع القلاووظ
G34		Variable-lead thread cutting	قطع القلاووظ متعدد التقدم
G36	00	Automatic tool compensation X	استعواض العدة أوتوماتيكيا للمحور X
G37		Automatic tool compensation Z	استعواض العدة أوتوماتيكيا للمحور Z
G40	07	Tool nose radius compensation cancel	إلغاء استعواض نصف قطر العدة
G41		Tool nose radius compensation left	استعواض نصف قطر العدة شمال
G42		Tool nose radius compensation right	استعواض نصف قطر العدة يمين
G92	00	Coordinate system setting or max. spindle speed setting	ضبط موضع نظام الإحداثيات أو تحديد أقصى سرعة لمحور الدوران
G50.2	20	Polygonal turning cancel	إلغاء خراطة المضلعات


G code	Group	Function	الوظيفة
C			
(ايكو)			
G51.2		Polygonal turning	تنشيط خراطة المضلعات
G52	00	Local coordinate system setting	نظام الإحداثيات الموضعي
G53		Machine coordinate system setting	نظام إحداثيات الماكينة
G54	14	Work piece coordinate system 1 selection	نظام إحداثيات المشغولة رقم ١
G55		Work piece coordinate system 2 selection	نظام إحداثيات المشغولة رقم ٢
G56		Work piece coordinate system 3 selection	نظام إحداثيات المشغولة رقم ٣
G57		Work piece coordinate system 4 selection	نظام إحداثيات المشغولة رقم ٤
G58		Work piece coordinate system 5 selection	نظام إحداثيات المشغولة رقم ٥
G59		Work piece coordinate system 6 selection	نظام إحداثيات المشغولة رقم ٦
G68	04	Mirror image for double turrets ON	تنشيط نمط المرآة للماكينات مزدوجة برج العدة
G69		Mirror image for double turrets OFF	إلغاء نمط المرآة للماكينات مزدوجة برج العدة
G72	00	Finishing cycle	دورة التشطيب (التنعيم)
G73		Stock removal in turning	دورة التخشين للخراطة الطولية
G74		Stock removal in facing	دورة التخشين للخراطة العرضية
G75		Pattern repeating	دورة تكرار النموذج
G76		End face peck drilling	دورة الثقب للرايش المتفتت
G77		Grooving cycle	دورة عمل القنوات
G78		Multiple threading cycle	دورة القلوطة المتعددة

G code	Group	Function	الوظيفة
C			
(ايكو)			
G80	10	Canned cycle for drilling cancel	إلغاء نمط دورة الثقب
G83		Cycle for face drilling	دورة الثقب مع إخراج الرايش في القورة
G84		Cycle for face tapping	دورة القلوظة في القورة
G86		Cycle for face boring	دورة توسيع الثقوب والبرغلة في القورة
G87		Cycle for side drilling	دورة الثقب مع إخراج الرايش على المحيط
G88		Cycle for side tapping	دورة القلوظة على المحيط
G89		Cycle for side boring	دورة توسيع الثقوب والبرغلة على المحيط
G20		01	Outer diameter/internal diameter cutting cycle
G21	Thread cutting cycle		دورة قطع القلاووظ
G24	End face turning cycle		دورة الخراطة الوجهية
G96	01	Constant surface speed control	تنشيط نظام ثبات السرعة المحيطة
G97		Constant surface speed control cancel	إلغاء نظام ثبات السرعة المحيطة
G94	05	Per minute feed	التغذية لكل دقيقة
G95		Per revolution feed	التغذية لكل لفة
G90	03	Absolute programming	البرمجة المطلقة
G91		Incremental programming	البرمجة النسبية
G98	11	Return to initial level	الرجوع إلى مستوى البدء (ثقب)
G99		Return to R point level	الرجوع إلى المستوى المعرف بالمتغير R (ثقب)

جدول رقم ٣

## الوظائف (الدوال) المساعدة M-code

تسمى الوظائف المساعدة (auxiliary) أيضا بالوظائف المتنوعة (Miscellaneous) أو M كود (M CODE) وهي مجموعة من الأوامر المنفرقة تتحكم بعناصر العمل مثل تدفق سائل التبريد ودوران محور الألة وتحديد جهة دوران محور الألة وفتح وغلق الظرف وأتوماتيكيا وما شابهها من وظائف.

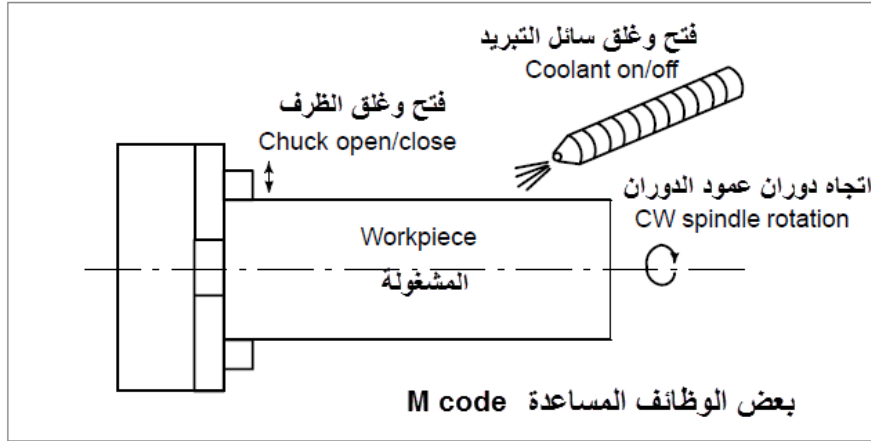

شكل رقم ١

١. عندما ترمج الوظائف المساعدة ودوال الحركة في نفس البلوك فإن الكونترول يتصرف على احدى الطريقتين الآتيتين:

○ التنفيذ المتزامن للوظائف المساعدة ودوال الحركة.

○ تنفيذ الوظائف المساعدة بمجرد الانتهاء من تنفيذ دوال الحركة.

الاختيار بين الطريقتين يرجع إلى مصنع الماكينة فعليك التأكد من الكتالوج المرافق لها.

٢. في العادة لا يسمح ببرمجة أكثر من M كود واحدة للبلوك ولكن بعض الماكينات تسمح ببرمجة حتى ثلاثة M كود وهذا أيضا يرجع لمصنع الماكينة.

٣. وفي كل الأحوال فان الأكواد الآتية لا يسمح أن ترمج مع أي M كود أخرى بنفس البلوك وهي:

M00, M01, M02, M30, M98, M99, or M198

٤. كما توجد بعض الأكواد مثل الأكواد المستخدمة لاستدعاء البرنامج الفرعي calling program

يجب أن ترمج ببلوك منفردة

والأفضل أن ترمج أكواد الوظائف المساعدة منفردة ببلوك منفصل.

توضيح لبعض الوظائف الخاصة

M02, M30 End of program

M02 أو M30 إنهاء البرنامج الرئيسي

تستخدموظيفتين لإنهاء البرنامج الرئيسي بأحد الطريقتين:

- توقف عمليات التشغيل ودخول الكونترول في نمط الاستعداد reset
  - أو ينهي الكونترول تنفيذ آخر بلوك بالبرنامج الرئيسي ثم يعود إلى بدء البرنامج مرة أخرى.
- وعادتا ما تستخدم M02 للطريقة الأولى وM30 للطريقة الثانية أو يستخدموا الاثنين للطريقة الأولى أو احدهما للطريقة الثانية وذلك حسب ضبط متغيرات النظام.

M00 Program stop	M00 توقف البرنامج
------------------	-------------------

كل عمليات التشغيل الأوتوماتيكية تتوقف بعد تنفيذ البلوك الذي يحتوي على M00، عند توقف البرنامج كل الدوال النمطية (المودال) النشطة تبقى دون تغيير ويمكن إعادة استكمال البرنامج بالرجوع إلى نمط الأوتوماتيكية بالضغط على زر البدء

M01 Optional stop	M01 التوقف المشروط للبرنامج
-------------------	-----------------------------

مشابهه تماما للكود M00 غير أن الكود M01 لا يفعل إلا بالضغط على زر التوقف المشروط ( Optional Stop) الموجود بلوحة التحكم

### جدول الأوامر المساعدة المتنوعة (Miscellaneous functions M code)

الأمر	الوظيفة	
M00	Program stop	إيقاف البرنامج
M01	Program stop, conditional	إيقاف مشروط للبرنامج
M02	Main program end	إنهاء البرنامج الرئيسي
M03	Spindle on clockwise	دوران عمود الدوران الرئيسي مع عقارب الساعة
M04	Spindle on counter clockwise	دوران عمود الدوران الرئيسي عكس عقارب الساعة
M05	Spindle OFF	إيقاف عمود الدوران
M08	Coolant ON	تشغيل مضخات سائل التبريد
M09	Coolant OFF	إيقاف مضخات سائل التبريد
M13	Driven tools ON clockwise	دوران العدة الدوارة مع عقارب الساعة



الأمر	الوظيفة	
M14	Driven tools ON counter clockwise	دوران العدة الدوارة عكس عقارب الساعة
M15	Driven tools OFF	إيقاف دوران العدة الدوارة
M23	Collecting tray backward	صينية التجميع للخلف
M24	Collecting tray forward	صينية التجميع للأمام
M25	Open clamping device	فك أداة التثبيت (الظرف)
M26	Close clamping device	قفل أداة التثبيت (الظرف للربط على المشغولة)
M30	Main program end	إنهاء البرنامج الرئيسي
M52	C – axis ON	نمط تشغيل المحور C
M53	C – axis OFF	إيقاف تشغيل المحور C
M67	Bar feed ON	تشغيل آلية تحميل الخامة
M68	Bar feed OFF	إغلاق آلية تحميل الخامة
M69	Bar change	تغيير عمود الخامة
M71	Blow out ON	تشغيل نفخ الهواء
M72	Blow out OFF	إيقاف نفخ الهواء
M98	Subprogram call	استدعاء البرنامج الفرع
M99	End Subprogram	إنهاء البرنامج الفرعي

جدول رقم ٤

**المحاور (X, Y, Z- Words):** تعطي هذه الإحداثيات محاور موضع أداة القطع، تكتب الأرقام الدالة علي قيمة كل محور بالطريقة العادية (مثلا X 13.5) في استخدام العلامة العشرية وأن إشارة القيمة الموجبة (+) اختيارية أما إشارة القيمة السالبة (-) فهي بالطبع إجبارية وكما ذكرنا في الوحدة الثانية فإننا نستخدم محورين فقط وهما X، Z في حالة المخرطة.

## الأوامر التقنية:


**(F - Word):** هذه تحدد قيمة تغذية أداة عملية تشغيل معينة والتي تأخذ وحدات (mm /min) (مم / الدقيقة) إذا كان النظام متري وتكون (Inch / min) (بوصة / الدقيقة) إذا كان النظام بريطاني ولا تكتب هذه الوحدات في البرنامج، فتكتب مثلا F100 والذي يعني أن التغذية قيمتها ١٠٠ مم/ الدقيقة في النظام المتري.

**(S - Word):** وهذه تحدد سرعة القطع الدورانية المستخدمة في عملية التشغيل أو بعبارة أخرى تحدد سرعة دوران عمود الماكينة، وتعطي بوحدات (REV /MIN) (دورة / الدقيقة) وأيضا لا تكتب هذه الوحدات في البرنامج فمثلا S800 تعنى دوران عمود الماكينة بسرعة 800 دورة / الدقيقة وعادة يختار المهندس الذي يخطط عملية التشغيل السرعة المطلوبة بالمتر / الدقيقة (m /min) فيجب تحويلها إلي وحدات دورة / الدقيقة (rev / min).

**(T - Word):** هذه تحدد أداة القطع المستخدمة في عملية التشغيل مثلا T2 يدل علي ان أداة قطع من نوع معين وبقطر وطول معين، هذا في ما يخص الفرايز. ولكن بالنسبة للمخارط كما ذكرنا في الوحدة الثانية عند حديثنا عن نقاط الصفر – فإن الكلمة T تستخدم بحيث يليها رقم من أربع خانات لتحديد الموقع علي برج العدة وموقع وجود قيم الإزاحة.


## نظام الإحداثيات Coordinate System

كما سبق وأوضحنا أن للمخارط الـ CNC نظام إحداثيات محدد موضع نقطة أصله بمعرفة المصنع وهي النقطة المعروفة بصفر الماكينة M هذا النظام يمكن إزاحته إلى أي موضع داخل حيز التشغيل ومن ذلك الموضع يحدد نظام التشغيل الموضع الذي تتحرك إليه عدة القطع تبعا لقيم المحاور X، Z.

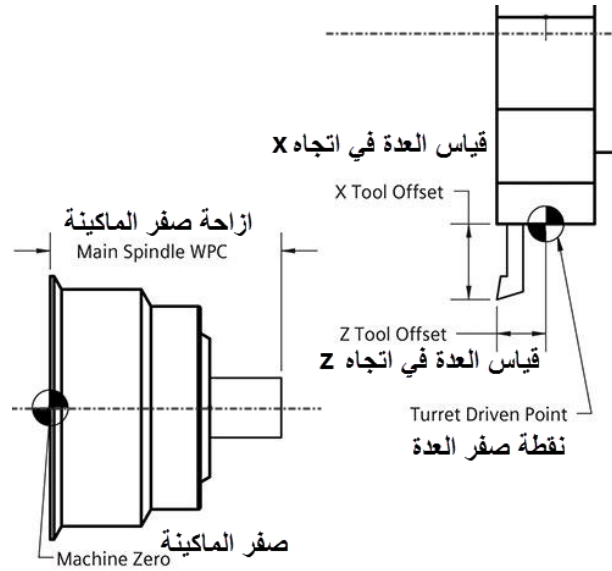

شكل رقم ٢

كذلك عندما تقوم بأعداد الرسم التنفيذي لقطعة العمل فإنك تحدد أولا نظام إحداثيات وعادتا ما يكون نظام الإحداثيات المطلقة ثم تقوم بالرسم ناسبا كل إحداثيات نقاط الرسم إلى نقطة أصل ذلك النظام.

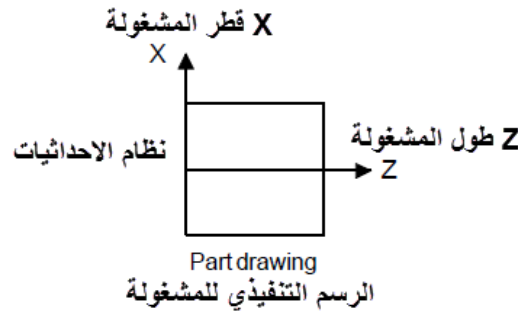


شكل رقم ٣

إذا نحن أمام نظامين للإحداثيات مختلفين الموضع.


١. نظام إحداثيات الماكينة.

٢. نظام إحداثيات الرسم التنفيذي لقطعة العمل.

لذلك لكي تشغل قطعة العمل بنفس الأبعاد الموضحة على الرسم لبد أن يضبط نظامي الإحداثيات في نفس الموضع.

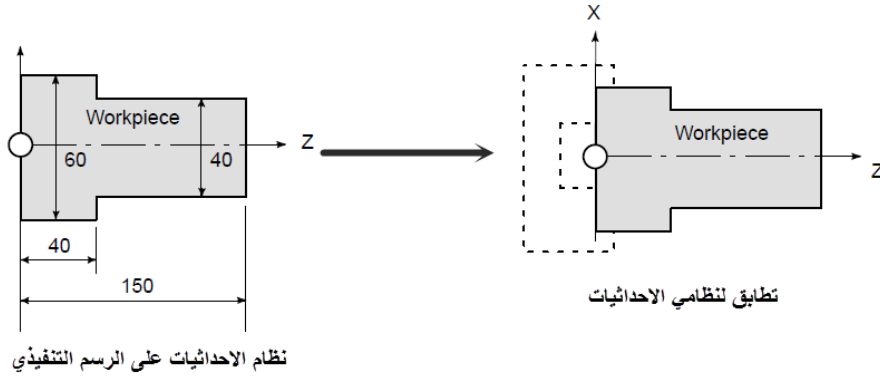

صفر الماكينة المزاح يقع على وجه الظرف ليتطابق مع صفر الرسم الموضوع على القورة اليسرى

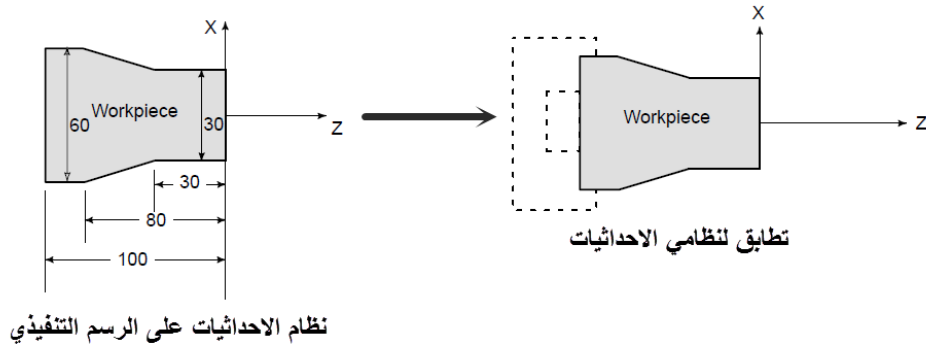

ازاحة صفر الماكينة ليتطابق مع صفر الرسم الذي يقع على القورة اليمنى لقطعة العمل

شكل رقم ٤

## كيفية تحديد نظام الإحداثيات.

### ١. نظام إحداثيات الماكينة Machine coordinate system

النقطة المرجعية التي وضعها مصنع الماكينة والتي ترجع إليها العدة عند إقلاع الماكينة تبعد عن نقطة ثابتة تعرف بصفر الماكينة بمسافات تحدد بمعرفة المصنع فإذا كانت نقطة الأصل لنظام الإحداثيات متطابقة مع نقطة صفر الماكينة سمي النظام بنظام إحداثيات الماكينة.

وهذا ما يحدث عند إقلاع الماكينة حيث يفعل هذا النظام أوتوماتيكيا بمجرد الوصول إلى موضع النقطة المرجعية (برمجة الكود G28 داخل البرنامج للذهاب إلى النقطة المرجعية يؤدي نفس الغرض حيث يعمل على تفعيل نظام إحداثيات الماكينة وذلك ما لم يكن نظام إحداثيات المشغولة نشط بالأكواد G54 – G59) هذا الموضع لا يمكن تغييره بمعرفة المبرمج وإنما يمكن إعادة ضبطه بمعرفة متخصصي الصيانة.

الصيغة Format: G53 G0 X.... Z...

حيث:

G53 كود تفعيل نظام إحداثيات الماكينة.

X..., Z... الإحداثيات المطلقة Absolute للنقطة المستهدفة.


العدة القاطعة تتحرك إلى النقطة المحددة بالإحداثيات X، Z، وهي إحداثيات مطلقة حيث لا يمكن استخدام الإحداثيات النسبية مع نظام إحداثيات الماكينة والا تسبب في إلغاء تفعيل الكود G53، أيضا راعي أن الكود G53 هو من الأكواد التي تفعل لبلوك واحد فقط أي أن الإحداثيات المذكورة في نفس البلوك المحتوي على G53 هي التي تنسب إلى صفر الماكينة وعادتا ما تستخدم لتحديد موضع تغيير العدة عند البرمجة ليظل ذلك الموضع ثابت بصرف النظر عن موضع صفر المشغولة أو عن إزاحة العدة التي في وضعية التشغيل والذي يجب أن يلغى استعواض نصف قطرها وكذلك يلغى إزاحة صفر العدة قبل استدعاء الكود G53.

يفضل دائما للماكينات التي لا تدعم الذهاب إلى النقطة المرجعية عند الإقلاع أن يستخدم الكود G28 لإرجاع العدة إلى النقطة المرجعية لمرة واحدة قبل استخدام الكود G53.

## ٢. نظام إحداثيات المشغولة (G54 – G59) (the Work piece Origin Offset Value)

يتيح نظام الفانوك عدد ٦ صفحات (مسجل إزاحة صفر الماكينة) متماثلة لتسجيل قيم إزاحة صفر الماكينة (بالنسبة لماكينات امكو توجد صفحة واحدة فقط وهي G54) تبدأ من G54 وتأخذ رقم ١ وتنتهي G59 وتأخذ الرقم ٦ ويمكن للمبرمج اختيار أي منها لتسجيل قيم إزاحة صفر الماكينة للمحاور X، Z يدويا فمثلا عند استخدام الكود G54 ببرنامج التشغيل فان نظام الإحداثيات المطلقة للماكينة والذي نقطة اصله (صفر، صفر) هي نقطة صفر الماكينة M يزاح لتكون نقطة اصله W والتي تبعد عن النقطة M بالقيم المسجلة بصفحة G54 ويطلق على نظام الإحداثيات المزاح نظام إحداثيات المشغولة.

كما يتيح نظام الفانوك مسجل إزاحة خارجي يأخذ الرقم صفر ( External work piece zero point ) يقوم هذا المسجل بإزاحة صفر المشغولة المسجل في الصفحات من G54 إلى G59 بالقيم المسجلة به بمعنى أن القيم المسجلة بمسجل الإزاحة الخارجي تجمع جبريا على مسجلات الإزاحة من ١ إلى ٦ وتظل نشطة.

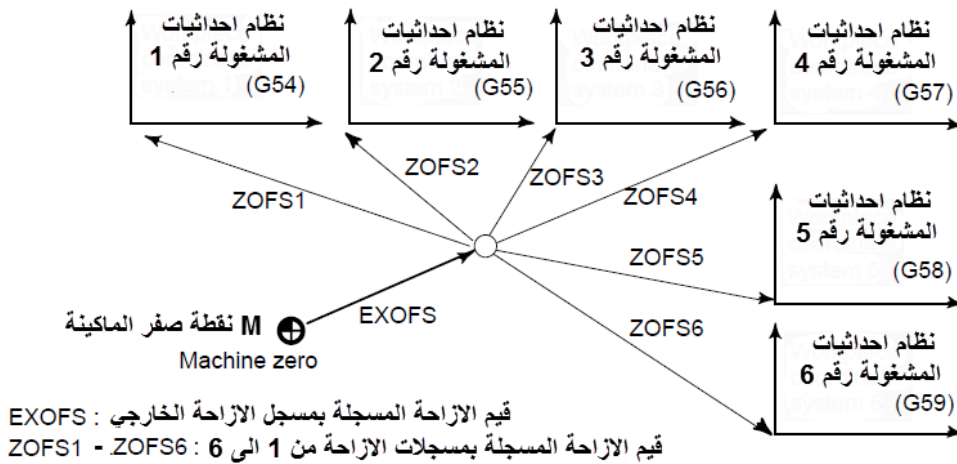

شكل رقم ٥

## تسجيل إزاحة صفر الماكينة أوتوماتيكيا باستخدام الكود G10

يسمى الكود G10 بمبرمج إدخال البيانات (Programmable data input) حيث يستخدم لإدخال البيانات بمسجلات الإزاحة.

Format

G10 P<sub>p</sub> X... Z...

G10 P<sub>p</sub> U... W...

حيث:

P=0 مسجل الإزاحة الخارجي.

P=1 إلى P=6 مسجل الإزاحة من 1 إلى 6

X..., Z قيم الإزاحة المطلقة (G90) والتي يتغير بها مسجل الإزاحة المحدد بالحرف P<sub>p</sub>

U..., W قيم الإزاحة النسبية (G91) والتي تجمع جبريا على مسجل الإزاحة المحدد بالحرف P<sub>p</sub>

مثال:

G28 U0 W0

G90

G10 P0 X0 Z-100

NO.		DATA
00	X	0.000
(EXT)	Z	-100.000
		مسجل الإزاحة الخارجي
01	X	0.000
(G54)	Z	0.000

## إزاحة نظام الإحداثيات بالكود G92 Coordinate system setting

يعرف الكود G92 (نظام التكويد B، C) بأنه كود إنشاء نظام إحداثيات مطلقة افتراضي للماكينة في موضع

ثابت (Coordinate system setting) تحدد نقطة أصله (صفر، صفر) بالإحداثيات X، Z.


Format: G92 X... Z...

حيث X، Z بعد نقطة الأصل عن نقطة صفر العدة في حالة إلغاء استعواض طول العدة ونصف قطرها

أما في حالة وجود استعواض نشط لطول ونصف قطر العدة فان الإحداثيات X، Z تمثل بعد نقطة الأصل

عن طرف العدة (أي أن موضع العدة في الإحداثيات المحددة X، Z بالنسبة لصفر النظام المنشط بالكود

(G92)

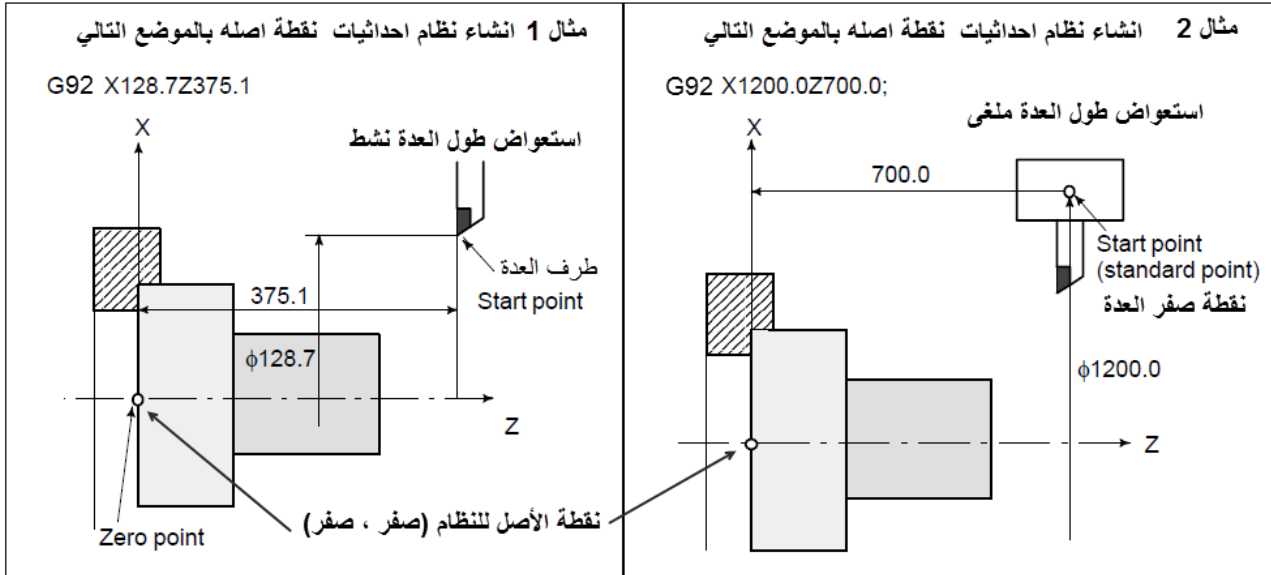

شكل رقم 6

بعد تنشيط الكود G92 يصبح لدينا نظامي إحداثيات مطلقة احدهما نشط وهو الذي حددت نقطة اصله بالكود G92 والآخر غير نشط وهو نظام إحداثيات الماكينة ونقطة اصله هي نقطة صفر الماكينة M والذي يمكن تنشيطه بالكود G53 لبلوك واحد فقط وبمعنى آخر فان نظام الإحداثيات الافتراضي للماكينة قد تغير ليصبح نقطة اصله هي النقطة المحددة بالكود G92 بدلا من النقطة M وبذلك فان الكود G92 يختلف عن الكود G54 فعند تنشيط الكود G54 داخل البرنامج يقوم نظام التشغيل الفانوك بالجمع الجبري لقيم X، Z المذكور بالبرنامج لحركة المحاور على القيم المطلقة لـ X، Z المسجلة بصفحة G54 وتلغى G54 بالكود M30 أو أمر reset أما نظام الإحداثيات المنشط بالكود G92 فهو إزاحة لنظام الإحداثيات المطلقة الافتراضي للماكينة من نقطة الأصل M إلى نقطة أصل جديدة هي المحددة بالكود G92 ولا يلغى تأثير الكود G92 بالكود M30 أو أمر reset وإنما يلغى بإعادة النقطة M كنقطة افتراضية لنظام إحداثيات الماكينة وذلك باستخدام نفس الكود G92 بحيث تكون قيم إحداثيات المحاور X، Z للكود G92 والمحددة لنقطة صفر النظام تتطابق على النقطة M ويفضل للاستخدام الأمثل للكود G92 أن ينشط والعدة موجودة في موضع النقطة المرجعية R أي بعد تنشيط الكود G28 وكذلك عند إلغاؤه.

لو استخدم الكود G92 أثناء تنشيط أي من الأكواد (G54 – G59) فان نظام إحداثيات المشغولة النشط سوف يزاح ليكون موضع عدة القطع عند ذلك يبعد عن نقطة أصل نظام إحداثيات المشغولة المزاح بمقدار X، Z المحددة بالكود G92، لو كانت قيم المحاور X، Z بالإحداثيات النسبية فان نظام إحداثيات المشغولة النشط سوف يزاح ليكون موضع عدة القطع عند ذلك يبعد عن نقطة أصل نظام إحداثيات المشغولة المزاح بمقدار حاصل جمع X، Z النسبية المحددة بالكود G92 على قيم إحداثيات موضع العدة قبل تنشيط الكود G92.





- G17, G18, G19 من الأكواد النمطية (modal) والتي تظل نشطة حتى تستبدل بواحدة منها.
- عند إقلاع الماكينة power on فان المستوى الافتراضي للمخارط G18 (ZX plane).
- تعليمات الحركة لا علاقة لها باختيار المستوى.
- برمجة شطف الأركان أو لفها أثناء القطع بالكود G1 وكذلك كثير من الدورات الجاهزة تتم عند تنشيط المستوى G18 (X, Z) أما الدورات التي تتم في المستويات G17, G19 فهي دورات خاصة سنوضحها عند شرحها.


### الإحداثيات المطلقة والإحداثيات النسبية:

كيف تحدد أوامر الأبعاد لتحريك أداة القطع؟

أوامر الأبعاد هي إحداثيات المحاور X، Z التي تحدد الموضع الذي ترغب في توجيه العدة إليه.

#### ١. الإحداثيات المطلقة (Abs.) Absolute command

في هذا النظام يتم تنسيب الموضع الى نقطة الصفر لنظام الإحداثيات النشط. العدة تتحرك إلى نقطة يحدد موضعها (قيم الإحداثيات) بمعرفة بعدها عن نقطة أصل نظام الإحداثيات النشط أي أن قيم الإحداثيات المبرمجة هي لموضع نقطة نهاية الحركة.

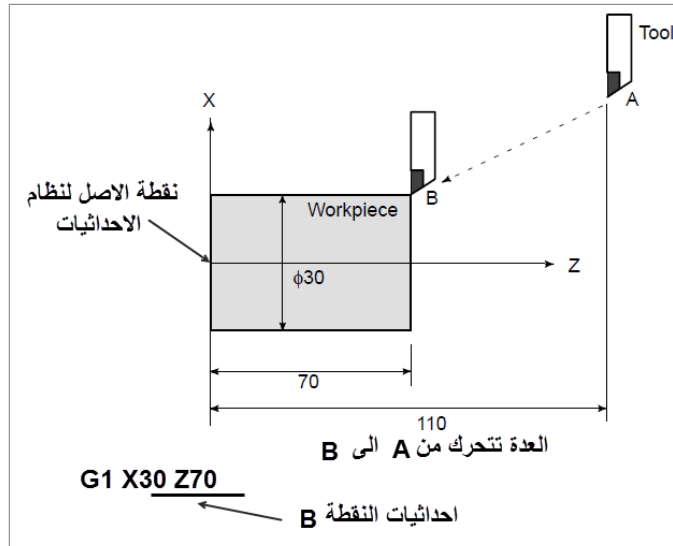


شكل رقم ٩

#### ٢. الإحداثيات النسبية Incremental Commands

يسمى أيضا بالأبعاد المتتابعة (sequential dimensions) حيث يتم تنسيب النقطة الحالية إلى النقطة السابقة لها في البرمجة، ويتم ادخال القيم المطلقة بينهم فقط وتحدد إشارات الموجب والسالب (- أو +) اتجاه الحركة

في النظام النسبي تتحرك العدة إلى نقطة يحدد موضعها (قيم الإحداثيات) بمعرفة المسافة بين موضع العدة القادم والموضع الحالي واتجاه الحركة (- أو +) أي أن قيم الإحداثيات المبرمجة هي للمسافة الفعلية لحركة العدة.

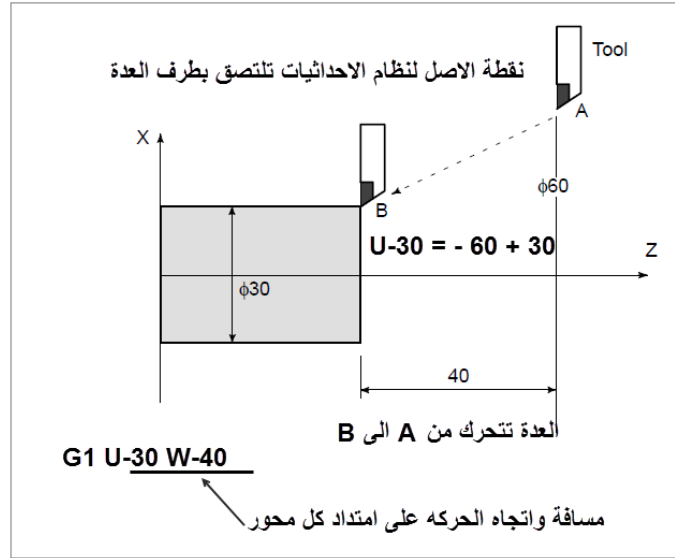

شكل رقم ١٠

طريقة برمجة الإحداثيات النسبية أو المطلقة يعتمد على نظام الـ G كود المستخدم هل هو A أم B (ماكينات رومي) أم C (ماكينات امكو) الجدول التالي يوضح الفرق بينهم:

نظام الـ G كود	A	B (ماكينات رومي) C (ماكينات امكو)
طريقة تنشيط الإحداثيات	U, W (لا تستخدم الأكواد G90 أو G91)	G90, G91 (يمكن استخدام U, W)

جدول رقم ٦

وكما سبق وأشرنا أن هذه الوحدة تستخدم نظام التكويد C (ماكينات امكو) مع الإشارة إلى نظام التكويد B (ماكينات رومي)


### شكل الكتابة (FORMAT)

نظام التكويد B, C	
G90 X.., Z..	إحداثيات مطلقة Absolute
G91 X.., Z..	إحداثيات نسبية Incremental
U..., W...	

جدول رقم ٧

**مثال:**

برمج حركة العدة من النقطة P إلى النقطة Q.

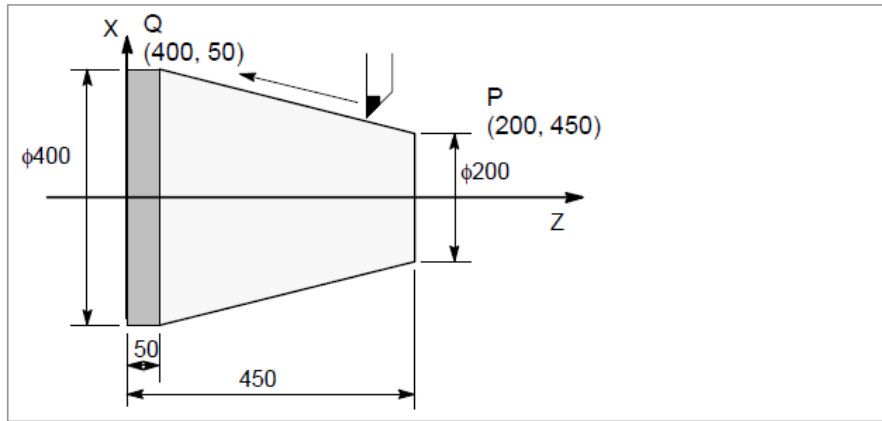


G90 X400.0 Z50.0;	الإحداثيات المطلقة
G91 X200.0 Z-400.0;	الإحداثيات النسبية
U200.0 W-400.0;	

جدول رقم ٨

يمكن استخدام الإحداثيات المطلقة والإحداثيات النسبية في نفس البلوك مثل:

X400.0 W-400.0;

**مثال:** حدد احداثيات النقاط المبينة في الشكل بالنظام المطلق لإحداثيات

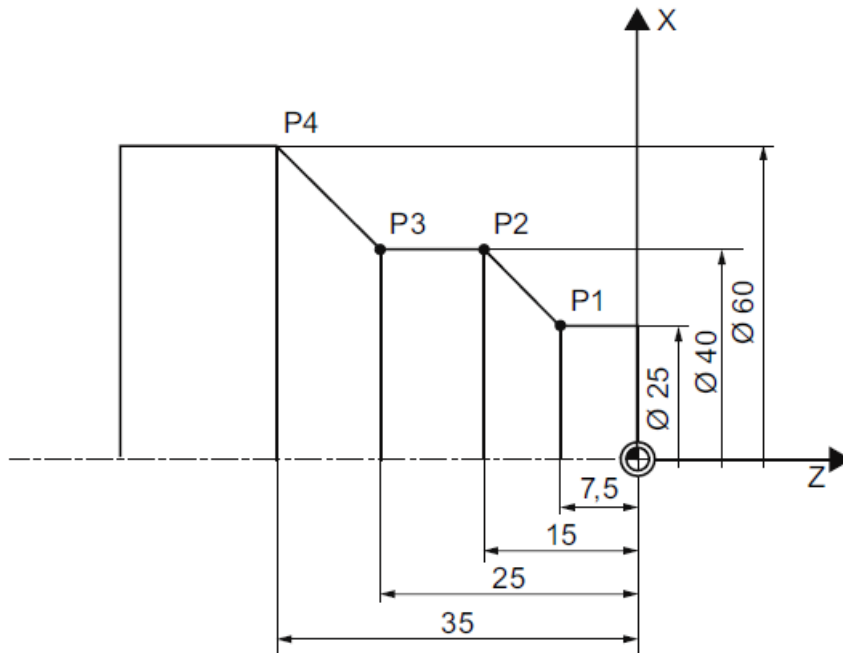


شكل رقم ١١

النقطة	X	Z
P1	25	-7.5
P2	40	-15
P3	40	-25
P4	60	-35

جدول رقم ٩

مثال: حدد إحداثيات النقاط المبينة في الشكل النسبي (التزايدية) المطلق لإحداثيات

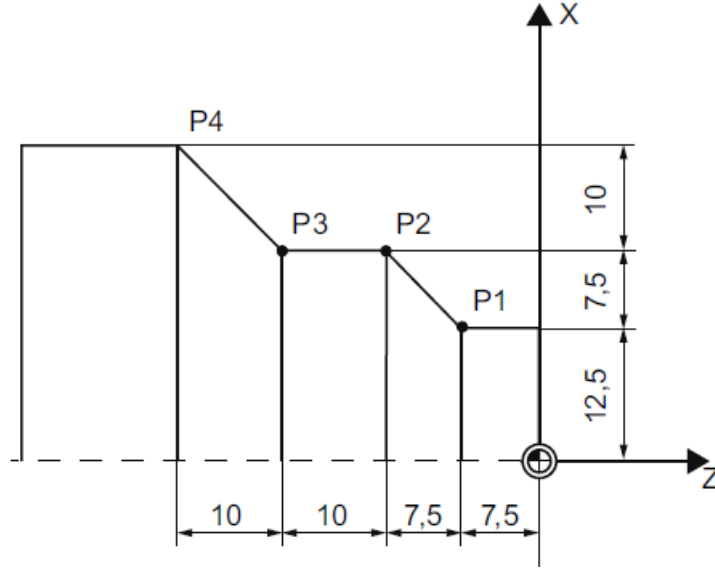


شكل رقم ١٢

النقطة	X	Z	الوصف Description
P1	12.5	-7.5	(relative to the zero point)
P2	7.5	-7.5	(relative to P1)
P3	0.0	-10	(relative to P2)
P4	10	-10	(relative to P3)

جدول رقم ١٠


مثال: إذا كانت نقطة الأصل لنظام الإحداثيات تقع على القורה الخلفية بين قيم الإحداثيات المطلقة.

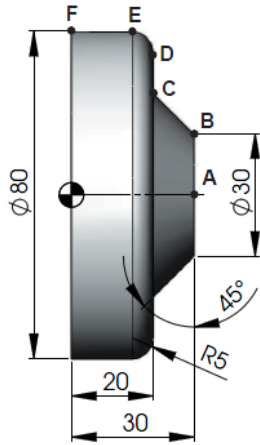

احداثيات مطلقة		
النقطة	المحور	
	X	Z
A	0	30
B	30	30
C	50	20
D	70	20
E	80	15
F	80	0

شكل رقم ١٣


مثال: إذا كانت نقطة الأصل لنظام الإحداثيات تقع على القורה الأمامية بين قيم الإحداثيات المطلقة.

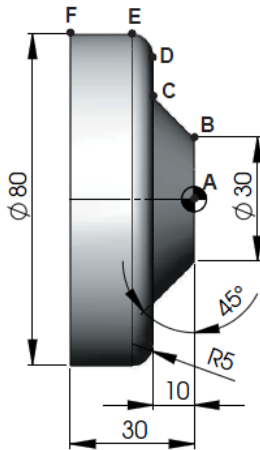

احداثيات مطلقة		
النقطة	المحور	
	X	Z
A	0	0
B	30	0
C	50	-10
D	70	-10
E	80	-15
F	80	-30

شكل رقم ١٤

مثال: إذا كانت نقطة الأصل لنظام الإحداثيات تقع على القורה الأمامية بين قيم الإحداثيات النسبية.

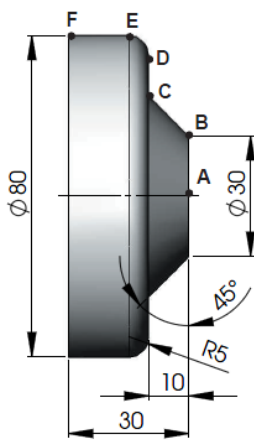

الاحداثيات النسبية			
من	الى	المحور	
		X	Z
A	B	30	0
B	C	20	-10
C	D	20	0
D	E	10	-5
E	F	0	-15

شكل رقم ١٥

## نظام القياس

النظام الإنجليزي بالبوصة أو النظام المتري بالمليمترات هما النظامين المتاحين داخل نظام الفانوك وعادتا ما يكون النظام الافتراضي للماكينات وهو النظام النشط عند إقلاع الماكينة هو النظام المتري ولكن يمكن إعادة ضبط الماكينة وتغيير النظام الافتراضي وفي كل الأحوال فإنه يجب تحديد نظام القياس المستخدم ببرمجته في بداية برنامج التشغيل وقبل بلوك وضع نظام الإحداثيات (G54 مثلا) ويحذر التبديل بين نظامي القياس خلال البرنامج.

G70; (G20 G code system B)	Inch input	البرمجة بالبوصة
G71; (G21 G code system B)	mm input	البرمجة بالمليمترات

جدول رقم ١١

بعد تحديد نظام القياس بالمليمترات أو بالبوصة تتغير وحدات قياس القيم التالية:

١. مواضع نقاط الحركة
  ٢. معدل حركة التغذية المبرمجة بالكود F (م/دقيقة، مم/لفة، بوصة/دقيقة، بوصة/لفة).
  ٣. قيم ترحيل صفر المشغولة.
  ٤. قيم استعواض العدة (الطول – نصف القطر – الخ)
  ٥. سرعة القطع (م/دقيقة، قدم/دقيقة).
- أما القيم التالية فلا تتأثر بتغيير نظام القياس.
- وحدة قياس إدخال البيانات للحركة الزاوية بالدرجات لا تتأثر بتغيير نظام القياس.
  - موضع النقط المرجعية لا تتأثر.

لاحظ:

G20, G70, G21, G71 من الأكواد النمطية التي لا تلغى بالكود M30 أو أمر RESET لذلك تبقى نشطة حتى بعد إغلاق الماكينة وإعادة إقلاعها حيث تقف على آخر نظام قياس نشط قبل إغلاقها.


## دوال القطع INTERPOLATION FUNCTIONS

### ١. أمر التموضع G00 POSITIONING

يستخدم الأمر G00 لتحريك العدة في الهواء بانتقال سريع لأي موضع بغرض الأعداد لعملية التشغيل مثال ذلك الذهاب إلى موضع تغيير العدة أو الذهاب بالعدة إلى موضع الاقتراب من المشغولة قبل القطع ويتم ذلك بنظام الإحداثيات المطلقة أو النظام التزايدى إذا كان النظام مطلق فإننا نبرمج إحداثيات نقطة النهاية التي تنتقل إليها العدة أما التزايدى فإننا نبرمج المسافة التي تتحركها العدة.

Format: G00 X (U)\_ Z (W)\_

من خلال متغيرات النظام يمكن التحكم في سلوك مسار العدة باستخدام الكود G0 حيث يمكن أن تنتقل العدة في مسار مستقيم بانتقال سريع (rapid traverse) لكل محور على حدا (أي الشرط هو الالتزام بسرعة الانتقال السريع لكل محور) للوصول إلى الموضع المطلوب وهو ما يسمى بالانتقال غير الخطي كما يمكن ضبط متغيرات النظام لتموضع العدة في أقصر زمن ممكن بانتقال خطي بسرعة لا تتجاوز سرعة الانتقال السريع لكل محور (أي الشرط التقيد بأقل زمن للانتقال دون التقيد بسرعة الانتقال السريع لكل محور) وهو ما يسمى بالانتقال الخطي عند تنفيذ الكود G28 (الانتقال بين النقطة الوسيطة والنقطة المرجعية) أو الكود G53 فان الكونترول يتقيد بالانتقال غير الخطي حتى لو ضبطت المتغيرات على الانتقال الخطي.

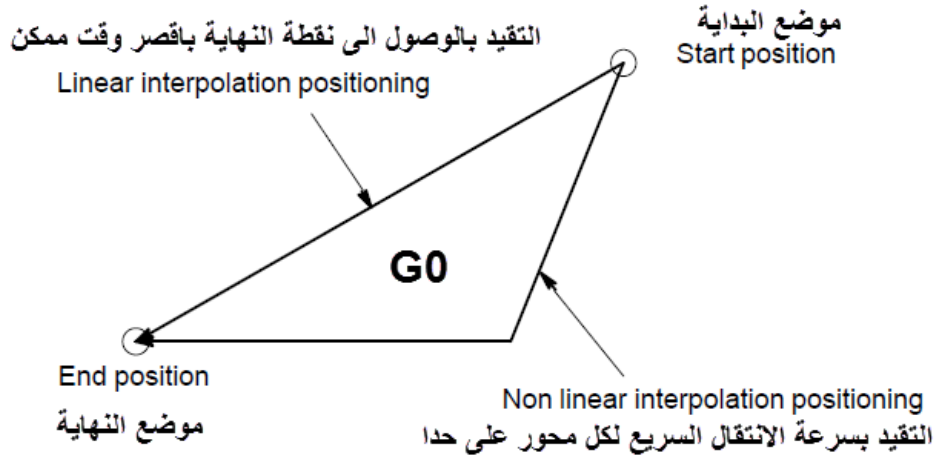


شكل رقم ١٦

معدل الانتقال السريع خلال نمط التموضع G00 يضبط بمعرفة المصنع كما يمكن أن تتحكم فيه من خلال متغيرات النظام (يفضل تخفيض السرعة للماكينات المستخدمة للتدريب) ولا يمكن ضبطه أو تحديده بالكود

F

مثال:

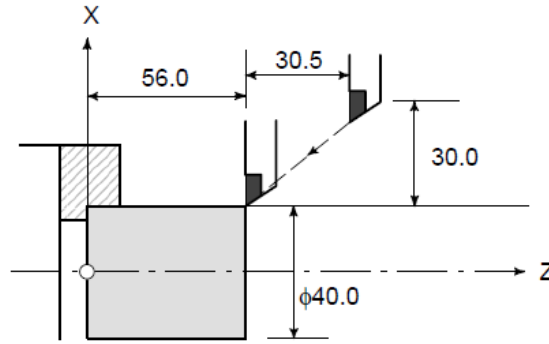

نظام مطلق (Absolute command)  $G00X40.0Z56.0$  ;  
 OR  
 نظام تزايدى (Incremental command)  $G00U-60.0W-30.5$ ;

شكل رقم ١٧

## ٢. القطع الخطي G01 LINEAR INTERPOLATION

العدة تتحرك خطيا للموضع المحدد بمعدل تغذية محدد بالكود F ويظل نمط G01 نشط بنفس معدل التغذية وحتى تحديد قيمة جديدة دون الحاجة لتكرار الكود F لكل بلوك.


Format:  $G01 X (U) \_ Z (W) \_ F\_$

معدل التغذية المحدد يقاس على امتداد مسار العدة لذلك وللتحرك المتزامن لمحورين فان معدل التغذية لكل محور على حدا يختلف عن معدل التغذية المبرمج.

لو لم يبرمج الكود F اعتبره الكونترول مساويا صفر وأصدر رسالة تحذير.

مثال:

نظام مطلق (Absolute command)  $G01X40.0Z20.1F20$  ;  
 or  
 نظام تزايدى (Incremental command)  $G01U20.0W-25.9F20$  ;

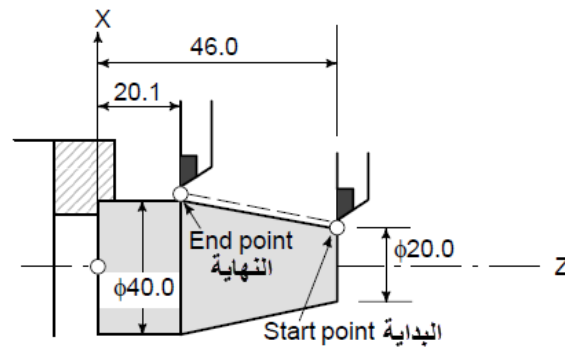


شكل رقم ١٨




## شطف ولف الأركان والحواف

يمكن إدخال الشطف أو اللف للأركان والحواف الناتجين من الانتقال بنمط الحركة G0 أو G1 لبلوكين متتاليين متقاطعين بزواوية ٩٠° كالآتي:

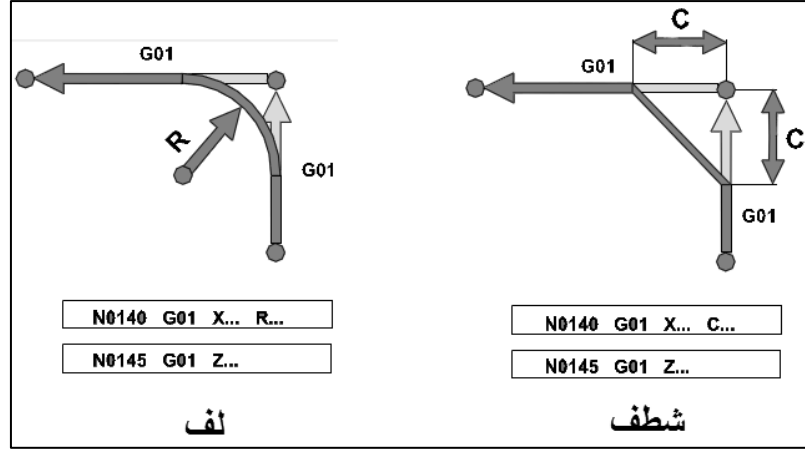

شكل رقم ١٩

مثال:

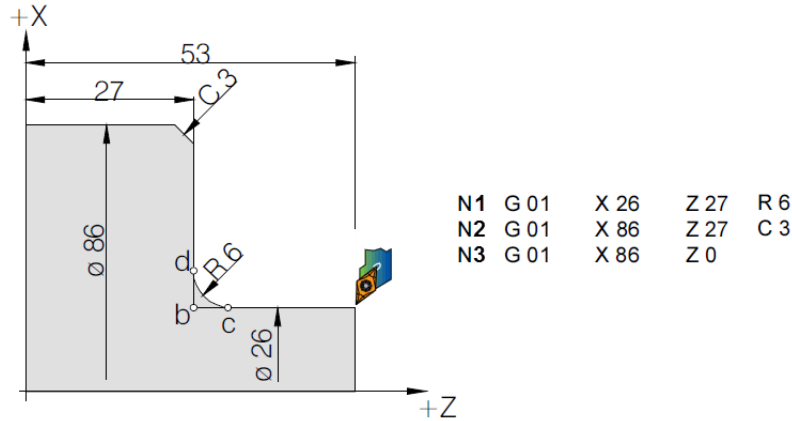

## ملاحظات هامة:

١. الشطف واللف يمكن برمجتهم مع أكواد الحركة G00، G01 عند نقط التقاطع المتعامدة فقط (لن يتطابق المسار المقطوع مع المسار المبرمج إلا في حالة التعامد).
٢. الانتقال الذي يبرمج بالبلوك الثاني يبدأ من النقطة b على الرسم فاذا كان نظام الإحداثيات تزايدية فان المسافة المبرمج تبدأ من النقطة b.
٣. عند التشغيل بنمط بلوك فان العدة تتوقف أولا عند النقطة c ثم النقطة d.
٤. إذا كانت مسافة الانتقال المبرمجة لأي من البلوكين (بلوكي الركن) اقل من قيمة الشطف أو اللف فلا يمكن التنفيذ ويصدر الكونترول رسالة تحذير.
٥. الشطف C واللف R لا يمكن إدخالهم في نفس بلوك القلوطة.




حيث

$\Delta d$	عمق القطع بدون اشارة في اتجاه (z) اتجاه القطع لا يتغير للخراطه الداخلية عنه للخراطه الخارجية الكود ( $\Delta d$ ) w نمطي لا يتغير حتي تبرمج له قيمه أخرى
e	قيمة الهروب (الارتداد) علي زاوية ٤٥ وهي نمطية لا تتغير حتي تبرمج لها قيمه اخري
ns	الرقم المسلسل لأول بلوك للمسار النهائي المبرمج
nf	الرقم المسلسل لأخر بلوك للمسار النهائي المبرمج
$\Delta u$	مسافه واتجاه لسماح التشطيب في اتجاه X (بالقطر)
$\Delta w$	مسافة واتجاه لسماح التشطيب في اتجاه Z
f, s, t	وظائف العدة والسرعة والتغذية لاحظ أن أي وظائف f, s, t موجوده بين البلوك nf والبلوك ns تهمل عند تنفيذ تلك الدورة، الوظائف f, s, t النشطة لهذه الدورة هي المبرمجة ببلوك G74 أو قبله

## دورة الخلطة ( الجروف )

G75 R

G75 X(U) Z(W) F P Q R

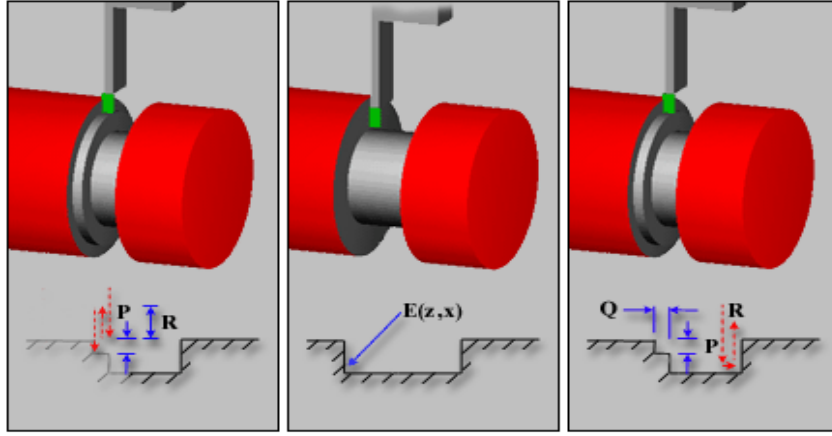

شكل رقم ٢٠: دورة الخلطة

### البلوك الاول

**عنوان R:** مسافة الانسحاب في المحور (X).

إذا لم يكن الانسحاب مطلوباً أدخل قيمة (٠).

### البلوك الثاني

**عنوان X أو U:** قطر نقطة الهدف E. X = قطر المطلق تنسيق و U = تزايد

**عنوان Z أو W:** موقف موضع نقطة الهدف E على طول محور Z (انظر الشكل ٧٥-٢). Z = المطلق

و W = تزايد

**عنوان F:** معدل التغذية في مم / دقيقة أو مم / لفة، وهذا يتوقف إذا G98 أو G99 نشطة.

**عنوان P:** عمق قطع في اتجاه محور X بالميكرون ولا كسور عشرية.

إذا لم تحدد عنوان P، سيتم التنفيذ بالقطع في خفض واحد.

**عنوان Q:** تغذية أداة القطع في اتجاه المحور Z بالميكرون ولا كسور عشرية.

يجب أن تكون قيمة Q أصغر من عرض القلم = ٨٠٪ من عرض القلم.

مثال: عرض أداة القطع هو ١,٦ mm وبالتالي يجب أن تكون قيمة Q = 1280

**عنوان R:** تحرك أداة جانبياً في الجزء السفلي من الخلطة في الاتجاه الموجب من Z قبل انسحابه من X


والتحرك لخفض المقبل بالميكرون ولا كسور عشرية

ملاحظة: نظراً لارتفاع مخاطر الاصطدام، وينبغي استخدام هذا العنوان فقط من قبل المبرمجين ذوي الخبرة.

## دورة القلاووظ

G33 P Q R

G33 X(U) Z(W) F P Q R

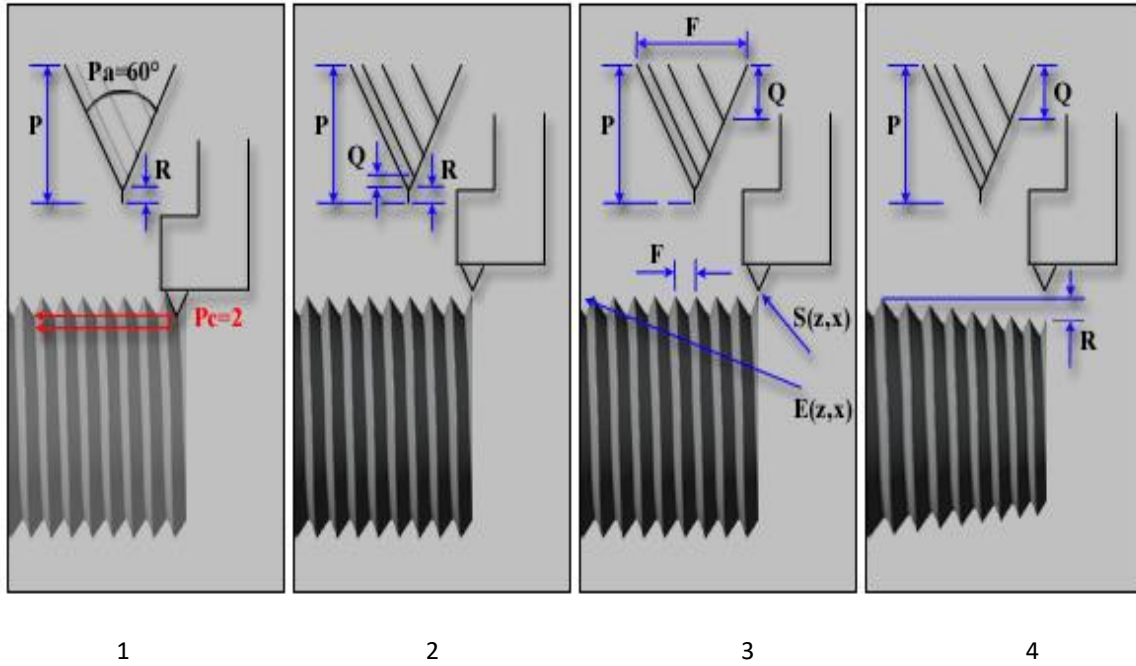

شكل رقم ٢١: دورة القلاووظ

### البلوك الاول

**عنوان P:** يحتوى رقم من ستة أرقام مشفرة

الاول والثاني عدد الأوجه بدون قطع في نهاية القلاووظ والمعتاد (٠٢) بالرغم من ان البرنامج يعطى القيمة من (٠ - ٩٩)

الثالث والرابع قيمة نفاذ في نهاية القطع وبعض الماكينات مثل بكسفورد ليست بها هذه الإمكانية فنعطى القيمة (٠٠)

الخامس والسادس زاوية سن القلم تعطى ٦٠ والقيم الممكنة، ٦٠، ٥٥، ٣٠، ٢٩ و ٠٠.

**عنوان Q:** الحد الأدنى لعمق القطع (انظر الشكل ٢) بالميكرون. لا يجوز الكسور العشرية.

القيمة الافتراضية هي Q50

**عنوان R:** بدل الانتهاء في مسار موضوع (انظر الشكل ٢) المحددة في البرمجة العشرية.

القيمة الافتراضية هي R0.025

**البلوك الثاني**

X أو U: عنوان نقطة الهدف القطر الخارجي X = المطلق تنسيق و U = تزايدي

Z أو W: عنوان نقطة الهدف (انظر الشكل ٣) Z = المطلق تنسيق و W = تزايدي

عنوان F: الخطوة مم موازية للمحور Z (انظر الشكل ٣).

عنوان P: عمق القلاووظ (انظر الشكل ١ إلى ٤) في ميكرون (ميكرون). لا يجوز الكسور العشرية.

**حساب عمق القلاووظ المتري**

عمق القلاووظ  $P0.5P / \tan 30 - 0.125 * P * 0.5 / \tan 30 =$

عمق القلاووظ  $1/2 \tan 30 (1 - 0.125) P =$

عمق القلاووظ  $0.75777 P =$  حيث  $P =$  خطوة القلاووظ

**عنوان Q:** عمق القطع الأول (انظر الشكل ٣ و ٤).

يتم احتساب الأعماق المتبقية تلقائياً للوصول إلى العمق النهائي للعنوان R المبرمجة في البلوك الاول


عنوان R البلوك الثاني

للقلاووظ المسلوب كالمواسير (انظر الشكل ٤).

ويمكن حساب قيمة عنوان R على النحو التالي:


$$R = L \times 2 / \tan (\Phi)$$

موجبة القطر متزايد وسالبة للقطر المتناقص

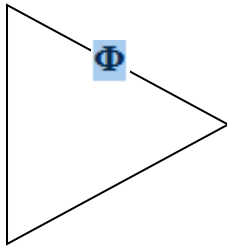

## دورة الثقب

G83 X(U) Z(W) F P Q R

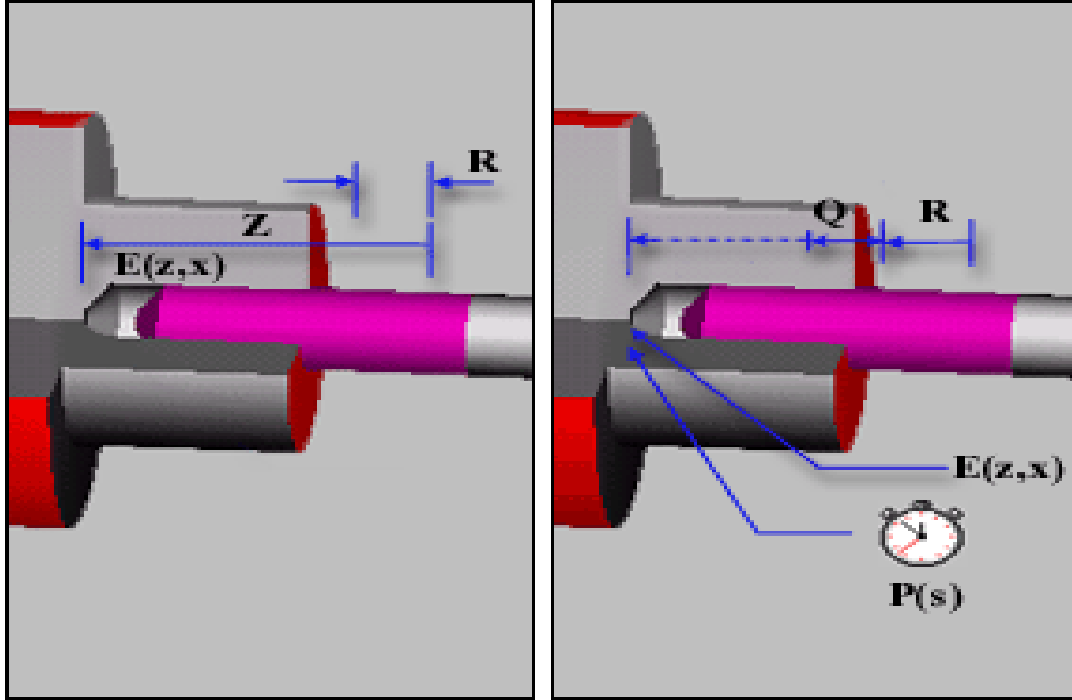

شكل رقم ٢٢: دورة الثقب

## عنوان X أو U

X = القطر المطلق عند نقطة الهدف

U = القطر تزايدى إما مبرمجة X أو U.

(انظر الشكلين بعالية).

ملاحظة: للحصول على قطر ثابت

يجب أن تكون X المطلق ٠,٠٠٠.

## عنوان Z و W

E أحداثى نقطة الهدف

على محور Z (انظر الشكلين بعالية).

Z = المطلق و W = تزايدى من موقع R

(انظر عنوان R أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل).

وتتم البرمجة إما Z أو W.

## عنوان F

معدل التغذية في مم / دقيقة أو مم / لفة، وهذا يتوقف إذا G98 أو G99 نشطة.

**عنوان P**

مدة السكون في نهاية الثقب (مللي ثانية).

إذا لم يكن يحتاج للسكون، أدخل قيمة الصفر أو حذف عنوان P.

**عنوان Q**

العمق التزايدى لكل قطعيه من (أنظر الشكل) بالميكرون. لا كسور عشرية.

**عنوان R**

المسافة التي تراجعها البنطة خارج الثقب لإخراج الرايش

تكون قيمة سالبة (انظر الشكل بعالية).

**دورة القلوطة بذكور القلاووظ****TAPPING CYCLE**

تؤدي دورة القلاووظ على ماكينات الـ CNC بإحدى طريقتين

١. الطريقة القياسية (standard mode)

في هذه الطريقة تستخدم اطرف تعويض (Compensation chuck) او ما يعرف بالذکر العائم (floating tap) وهي طريقة تشبه الى حد كبير ما يحدث عند القلوطة اليدوية حيث يقوم سن الذکر أي حده القاطع الذي تغلغل في معدن الثقب بسحب الذکر داخل الثقب بما يتناسب مع عدد اللفات التي يدور بها الذکر وبمعنى آخر ففي هذه الطريقة لا يتطلب من الماكينة ان تحقق علاقة تزامن بين عدد لفات محورها S وتقدمها F حيث يقوم سن الذکر المتغلغل بتحقيق هذا التزامن عند القطع بينما تقوم وسيلة التعويض (سوست – احتكاك مساليب) بامتصاص أي تجاوز في علاقة التزامن وبالتالي فهي تحافظ على ذکر القلاووظ من الكسر الى حد كبير ولكن في المقابل فان القلاووظ الناتج غير دقيق وتنقصه الجودة

٢. الطريقة الصامتة (rigid mode)

في هذه الطريقة تستخدم الأطرف العادية وهنا لا بد ان يحقق الكنترول علاقة التزامن بين دوران محور الآلة S وبين تقدم محور القلوطة F ولا يقبل أي تجاوز والذي يعني تلف القلاووظ او كسر الذکر وهذا يعني ان لكل لفة من لفات محور الآلة لا بد ان يتقدم محور القلوطة بمقدار تقدم الذکر (الخطوة) هذه العلاقة بين حركات المحاور يجب ان تظل قائمة حتى عند التسارع والتباطؤ الذي يحدث في نهاية مشوار القطع هذه الطريقة للقلوطة هي اسرع وأكثر دقة وجودة للقلوطة من الطريقة القياسية (العائمة)

**G84 TAPPING CYCLE (Rigid Tapping)**

**G84 كود دورة القلوطة**

تستخدم الدورة G84 للقلاووظ اليميني او اليساري بذكور القلاووظ سواء كان انجليزي بالبوصة او فرنسي بالمم



يدور في هذه الحالة محور الآلة أما مع عقارب الساعة باستخدام الكود M3 (ذكر قلاووظ يمين) أو عكس عقارب الساعة باستخدام الكود M4 (ذكر قلاووظ شمال) (لاحظ ان عدد اللفات S يكون في حدود من ١٠٠ الى ٢٠٠ لفة/د )

القلاووظ الناتج من هذه الدورة قلاووظ يمين أو يسار

معلومات هامة

قطر الثقب = القطر الأساسي - الخطوة

مثال

قلاووظ M10 يحسب قطر البنطة كالاتي:

$$ق = 10 - 1.5 = 8.5 \text{ مم}$$

للكور انواع كثيرة تختلف باختلاف نظم القياس فمنها الانجليزي (البوصة) ومنها الفرنسي (المتري) ومنها الناعم والخشن ومنها اليسار واليمين الذي يهمننا عند القلوظة هو تحديد:

١. نوع القلاووظ انجليزي او فرنسي (لتحديد وحدة القياس G70 - G71)

٢. خطوة القلاووظ (مم/لفة للفرنسي - بوصة/لفة للانجليزي)(لتحديد التغذية F)

٣. اذا كان ذكر القلاووظ يمين أو يسار لتحديد اتجاه الدوران

## ثانيا: التدريبات العملية للوحدة

## ترحيل صفر العدة (قياس العدة) في المخارط ال CNC

تدريب رقم	١	الزمن	٢٤ ساعة
-----------	---	-------	---------

### أهداف

- قياس العدة أو ترحيل صفر العدة (تحديد موضع العدة) بدلالة نقطة المقدمة للحد القاطع للعدة على قطة شغل معلومة الطول والقطر بنظام تحكم Fanuc.
- ضبط واختيار الاتجاه وأوضاع المختلفة للحد القاطع للعدة عند التشغيل.


### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم فانوك	شغلة من مادة الأرتيلون أو قضيب معدني من الحديد أو النحاس أو الألمنيوم بأبعاد مناسبة
ارتداء افروال العمل	
أقلام خراطة ذات مقاسات واشكال مختلفة	
بنطة ثقب	
أجهزة قياس	
منظار القياس	

جدول رقم ١٢

### المعارف المرتبطة بالتدريب

عدة القطع المستخدمة في المخارط المبرمجة CNC لها اطوال وابعاد مختلفة في اتجاهي محور X & Z. عند تركيب عدة القطع ببرج العدة يكون هناك تفاوت بين النقطة المرجعية لمثبت العدة (N) ونقطة المقدمة (طرف) للحد القاطع للعدة (P) كما هو مبين بالشكل، لذا من الضروري تحديد هذا الفارق في الطول وقياس اطوال العدد المختلفة في القطع وتدوين بيانات كل من تصحيح العدة ونصف قطر الحد القاطع للعدة وواتجاه موضع العدة في السجل الخاص ببيانات العدة حتى تتم عملية البرمجة والتشغيل على الماكينة بشكل صحيح.

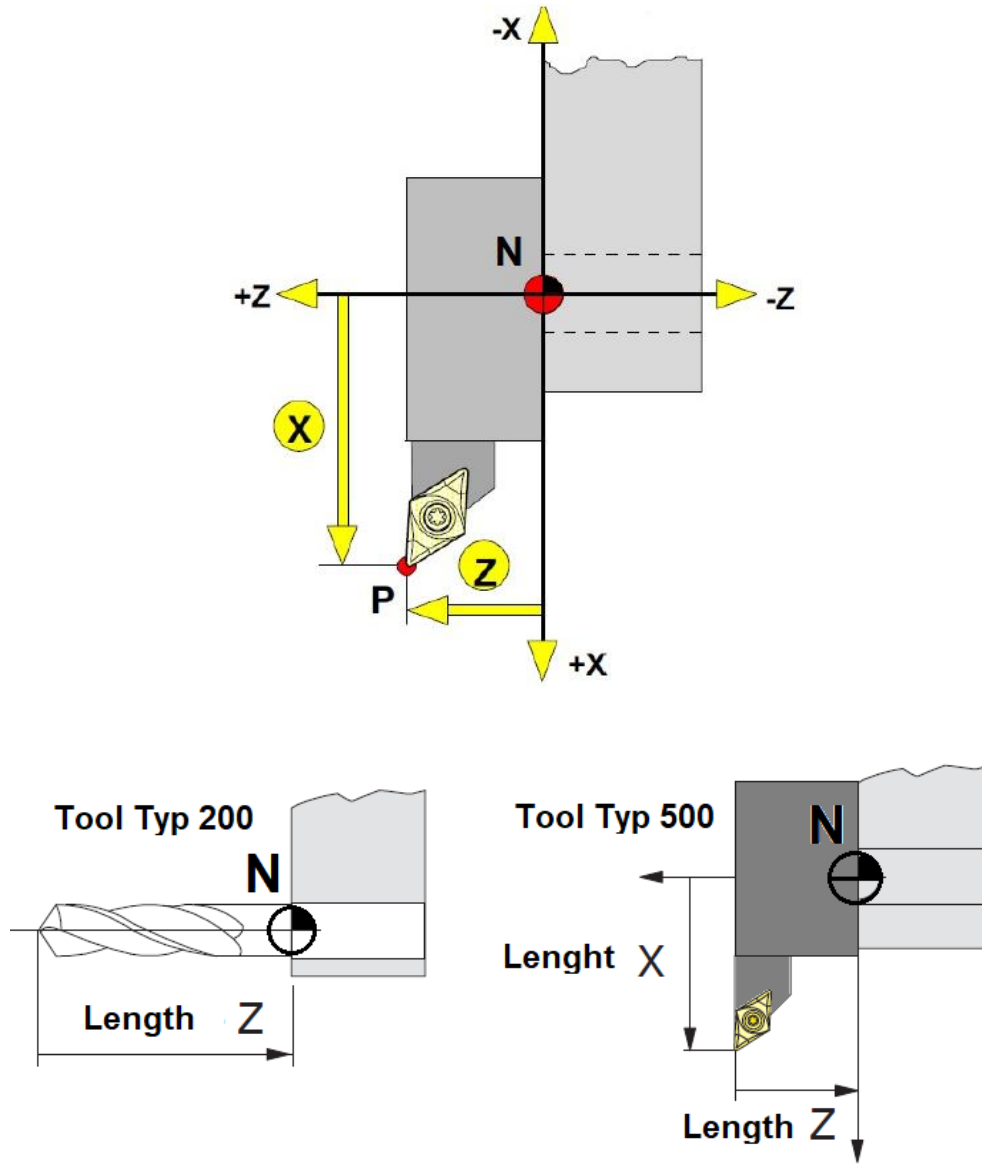


شكل رقم ٢٣ قياس العدة على المخرطة CNC

والهدف من قياس العدة أو ترحيل صفر العدة هو جعل نظام التحكم يتعامل مع النقطة المرجعية بدلالة نقطة طرف الحد القاطع للعدة (P) بدلا من النقطة المرجعية لمثبت العدة (N) لتتحرك على المسار المراد قطعه. ولترحيل صفر العدة لابد من معرفة بعد النقطة P عن النقطة N في اتجاه محور X وكذلك معرفة بعد النقطة P عن النقطة N في اتجاه محور Z (هذه المسافات تقاس بطرق عديده تختلف باختلاف نظام التشغيل المثبت على الماكينة (فانوك – فاجور- سيمنز -... الخ) كما تختلف باختلاف التسهيلات الموجودة على الماكينة.


يتم قياس العدد المطلوبة لتنفيذ أي شغلة على الماكينة والتي يجب قياسها كي يتم استخدامها في برنامج التشغيل الذي سيستخدم لتصنيع المشغولات مثل أقلام الخراطة الخشنة والناعمة (التشطيب) Roughing and finishing tool وأقلام القلاووظ الخارجي Thread وبنطة السنتره Center drill وبنطة الثقب drill tool ودكر القلاووظ Tape tool وسكينه قطع افقيه End mill axial وسكينه اصبعية رأسية

End mill radial وقلم القاع (القاع) Cutting off. طرلقة قلاص العاء لا أأناأ ولأنا لأناأ واء العاء أأناأ العاء أأناأ المنظار.

اما بالنسبة لنصف قطر العاء المبلن فل شكل، فلأم إءأاله فءولآ بءول قلاص العاء على لواح الأأكم الماكلنة، كل فأم الأأ به فل الأعاأار عاء البرمجة بأناأناأ اسأعاوا نصف قطر العاء.

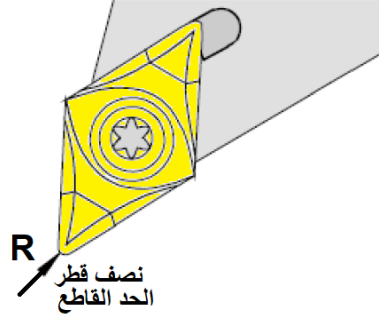

شكل رقم ٢٤: نصف قطر الحد القاطع للعاء

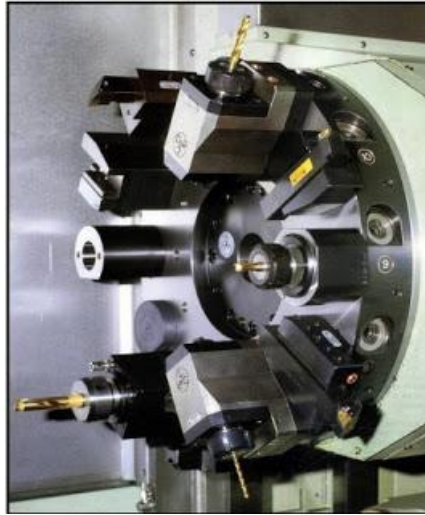


شكل رقم ٢٥: برج العاء

### ملآوظة:


- فعاأر إءأال نصف القطر للعاء والموضع ضرورا فل آالاء اسأناأ الأعاوا فل نصف قطر العاء فقط.
  - وفمكن إءأال أفل رقم فل سأل ببلاناأ العاء لفلأ رقم أأناأ العاء، على أن فأم اسأناأ العاء فل البرنامل بنفس رقم العاء فل السأل.
  - فمكن قلاص الأأناأ فل طول العاء بطرلقة نصف اللة، ببلنا فأم إءأال نصف قطر الحد القاطع للعاء وأأناأ موضع العاء فءولآ.
- فبب أفضا إءأال وأعاأفل الماكلنة بنوع عاء القاع المأناأة بأامل العاء بمعنى عاء قاع إءأالفة أو آارللة، أنظر الأشأل الأالل، واللل سلأم اسأناأها آسب أسلسل آطواأ البرنامل فبب أن فعاأ نوع العاء فل البرنامل بالرمز T مأبوعا برقم العاء (مألا T01 فعنى العاء المواءة فل الآلبل رقم ١ للبرل العاء).

ولإدخال رقم التصحيح يكتب كما يلي T0404 والذي يعنى رقم التصحيح للعدة الموجودة في الجيب رقم ٤ لبرج العدة يتم تخزينه برقم التصحيح ٤، حيث يمثل أول رقمين موضع العدة في أحد جيوب برج العدة، ويمثل الرقمان التاليان رقم التصحيح الخاص بها في السجل.

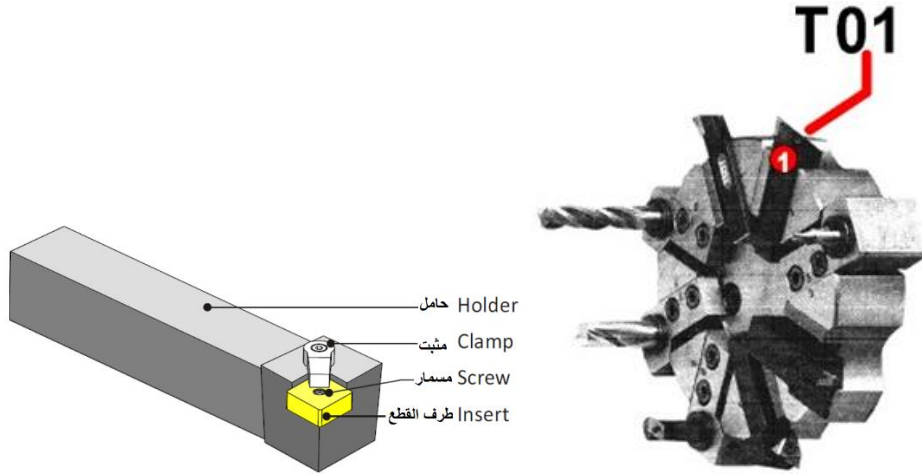

شكل رقم ٢٦: يوضح نوع العدة بالرغم الموجود في جيب العدة

كذلك يتم ادخال وتعريف الماكينة بوضع العدة أي اتجاه الحد القاطع لها عند التشغيل ويوضح شكل الأوضاع المختلفة لاتجاهات العدة.

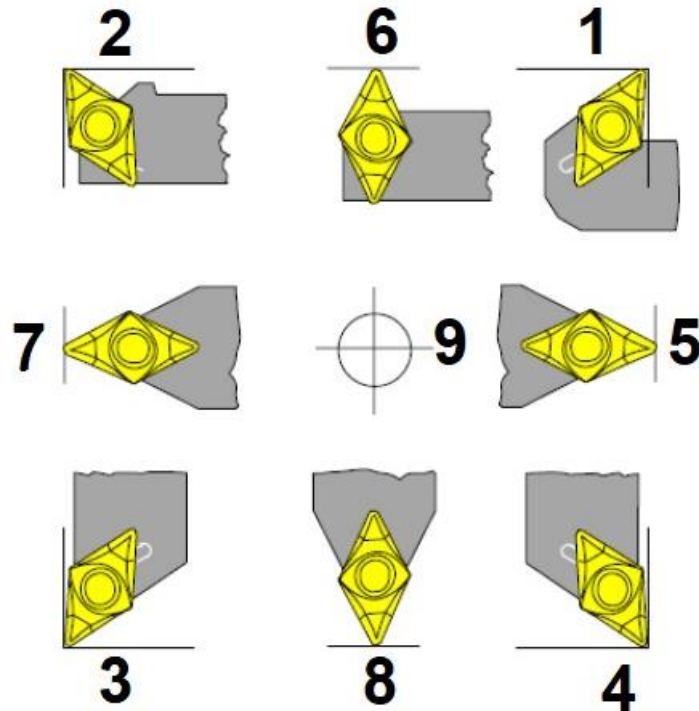

شكل رقم ٢٧: اتجاه والأوضاع المختلفة للحد القاطع للعدة عند التشغيل

يتم ادخال القيم السابقة في شاشة البرنامج كما هو موضح في شكل

GEOMETRY OFFSET		WEAR OFFSET		TOOL DATA	
NO.	X-AXIS	Z-AXIS	RADIUS	VIRT TIP	
01	0.000	0.000	5.000	0	
02	0.000	0.000	0.400	3	
03	0.000	0.000	4.000	0	
04	0.000	0.000	0.400	2	
05	0.000	0.000	0.400	0	
06	0.000	0.000	0.000	8	
07	0.000	0.000	4.000	0	


**T01**

نصف قطر الحد القاطع R

شكل رقم ٢٨: أدخل نوع العدة واحداثياتها ونصف القطر واتجاه طرفها لقياس العدة

## العدد الدوارة

كما يظهر من اسمها فإن العدد الدوارة هي عدد تأخذ حركة دورانية عن طريق تجهيزات نقل حركة خاصة. وهذه الخاصية موجودة في بعض المخارط الـ CNC والتي جعل ماكينات الخراطة C.N.C قادرة على تنفيذ عمليات تفريز على المشغولات الاسطوانية.

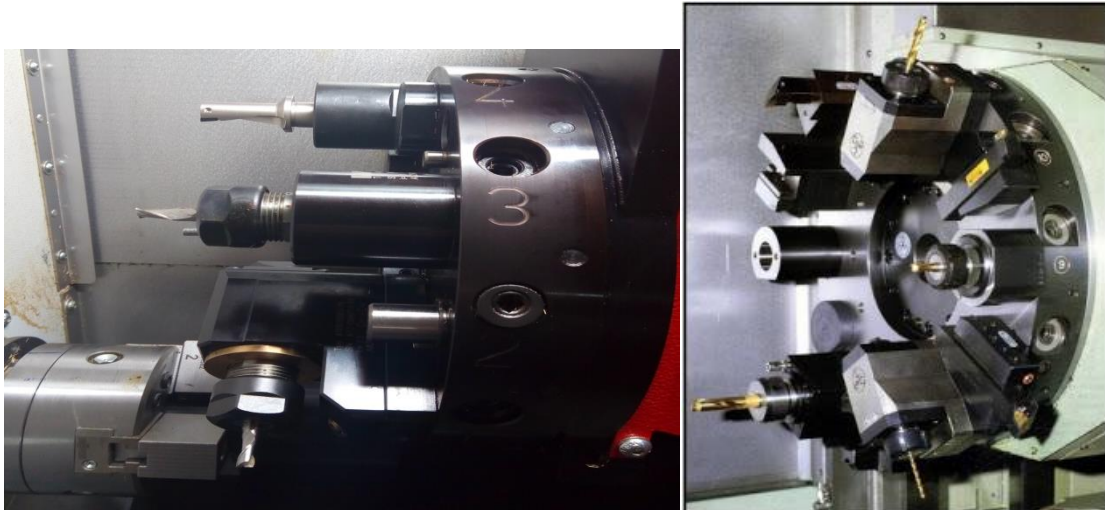

شكل رقم ٢٩: برج العدة

لا شك ان هذه العمليات الاضافية ترفع من سعر الماكينات ولكن تزيد كذلك من قدرتها على تنفيذ مشغولات معقدة والقيام بعمليات تشغيل إضافية كانت تحتاج في السابق الى ماكينات اخري منفصلة لتنفيذها

١. العدد الدوارة الأفقية axial tool



هي عدد تعمل في اتجاه محور الشغلة حيث تكون قادرة على القيام بعمليات تشغيل في مختلفة وجه الشغلة مثل الثقب أو عمل البوكيت أو عمل مجاري عدلة أو دائرية أو عمل المضلعات المنتظمة



شكل رقم ٣٠: العدة الدوارة الأفقية

## ٢. العدة الدوارة الرأسية radial tool

هي عدد تعمل في اتجاه عمودي على محور الشغلة حيث تكون قادرة على القيام بعمليات تشغيل في مختلفة على محيط الشغلة مثل الثقب أو عمل البوكيت أو عمل مجاري عدلة أو دائرية أو عمل المضلعات المنتظمة



شكل رقم ٣١: العدة الدوارة الرأسية

يعتبر ادخال نصف القطر للعدة والموضع ضروريا في حالات استخدام التعويض في نصف قطر العدة فقط.

و يمكن ادخال أي رقم في سجل بيانات العدة ليمثل رقم تصحيح العدة، على ان يتم استدعاء العدة في البرنامج بنفس رقم العدة في السجل.


يمكن قياس التصحيح في طول العدة بطريقة نصف الية، بينما يتم ادخال نصف قطر الحد القاطع للعدة وتوجيه موضع العدة يدويا.






## خطوات تنفيذ التدريب

قياس العدة بدلالة نقطة المقدمة للحد القاطع للعدة على قطة شغل معلومة الطول والقطر  
مثلا قطر ٢٩,٤٢٥ مم وطول خارج الظرف ٥٠ مم.

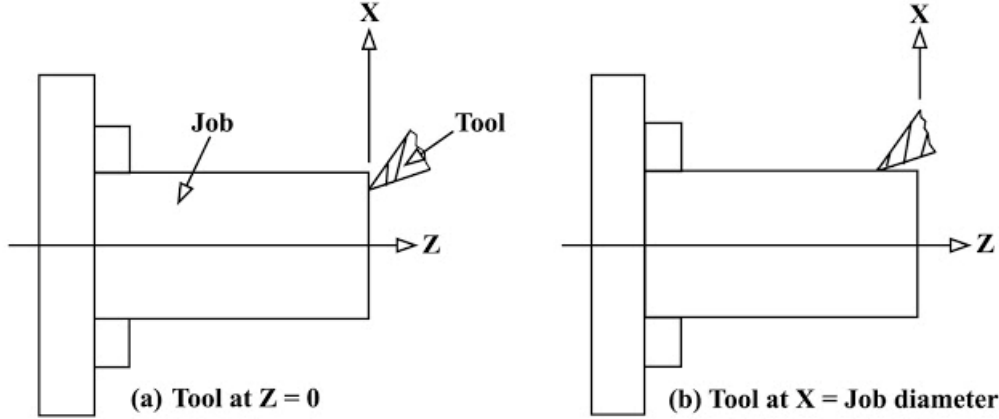

شكل رقم ٣٢: أوضاع ضبط قياس العدة بمعلومية قطر وطول العدة

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
<b>أولاً: تشغيل الماكينة</b>	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة <b>ملحوظة:</b> في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر
	٥. قم باختيار نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام فانوك <b>Fanuc_i Turn</b>
٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية ل نظام التحكم (Fanuc)، سجل القيم الحالية لـ X و Z في جدول النتائج	

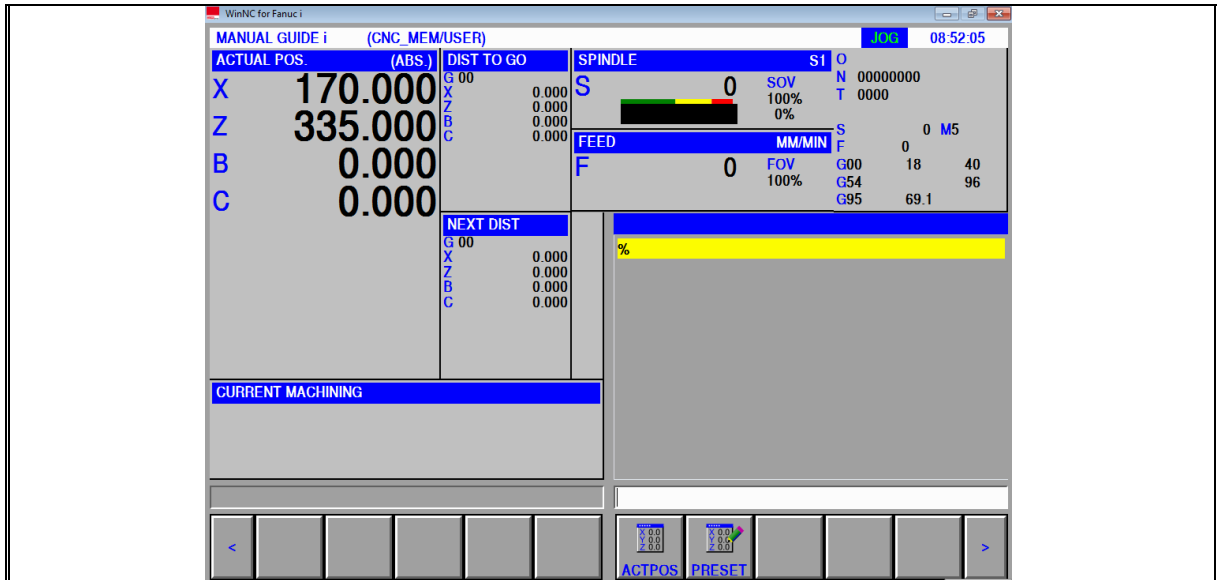

شكل رقم ٣٣: القيم الحالية لـ X و Z على شاشة البرنامج لماكينة نظام فانوك

	<p>٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٨. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل. <b>ملحوظة:</b> يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح اخر وذلك لضمان ان المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.</p>
	<p>٩. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/ اليدوي HAND أو اضغط على مفتاح <b>MDA</b> <b>ملحوظة:</b> باستخدام هذا الوضع، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>
	<p>١٠. أضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل <b>AUX-ON</b> لتشغيل محرك الماكينة وتشغيل دورة الزيت المسؤولة عن تحريك الأجزاء والتزييت.</p>

### ثانيا: تركيب الشغلة

<p>1- Spindle عمود الدوران 2- Chuck الطرف 3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل</p>	<p>١١. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات ابعاد معلومة مثلا قطر (٢٩,٤٢٥ مم) وطول ٥٠ مم ليتم تثبيتها على الطرف</p> <p>شكل رقم ٣٤: خامة قطعة الشغل</p>
---	--

اضغط مره للفتح



و اضغط ثانية للربط



١٢. ضع الشغلة امام فتحة الظرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.



شكل رقم ٣٥: تثبيت الشغلة بالظرف



شكل رقم ٣٦: الشغلة بعد التثبيت في الظرف

### ثالثاً: تركيب عدة القطع ببرج العدة وضبط اختيارها داخل البرنامج

١٣. احضر عدد القطع المطلوب قياسها ( من صندوق عدد القطع كالمبينة بالشكل التالي



شكل رقم ٣٧: قلم القلاوظ الخارجي




١٤. اختيار وضع  بعد التأكد من تفعيل وضع 




١٥. اضغط مفتاح تدوير برج العدة مع مفتاح التمكين والذي يعمل في حالة ضبط الوضع اليدوي حتي تكون العدة رقم ١ التي مركب بها عدة القطع التي تم اختيارها في وضع التشغيل. **ملحوظة:** يستخدم مفتاح التمكين للضغط مع الوظائف الأخرى طالما الوضع النص اتوماتيكي/اليدوي هو النشط.

	<p>أذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت، سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة  + .</p>
	<p>١٦. نظف العدة من الرائش والزيوت باستخدام فوطة تنظيف حتى لا تتجمع داخل حامل العدة، ثم ركب عدة القطع المطلوب قياسها في برج العدة ثم اربط مسمار تثبيت العدة باستخدام المفتاح السداسي Alan key في اتجاه عقارب الساعة وبيد واحدة حتى لا تربطه بقوة.</p>
	<p>١٧. اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية X, Z يدويا</p>
  	<p>١٨. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر T-OFS، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة بيانات العدة</p>  <p>شكل رقم ٣٨: شاشة بيانات العدة</p> <p>١٩. ضع مؤشر الماوس على العدة المطلوب اضافاتها (في الشكل السابق، ولقد تم اختيار العدة رقم ١ مثلا) ويمكنك تغيير اسم العدة بالضغط على الاسم المقابل لها ليكون مثلا Roughing</p> <p>ملحوظة: يمكنك الضغط على مفتاح  لإظهار صفحة البرنامج، ثم اكتب في البرنامج T0101 (لاختيار العدة رقم ١ مثلا) ثم الضغط على مفتاح  أو مفتاح  لتأكيد الاختيار.</p> <p>٢٠. اضغط على SET واختر وضع العدة المناسب من ١ الى ١٦ كما هو مبين بالشكل التالي حسب وضع تثبيت العدة على حامل العدة.</p>

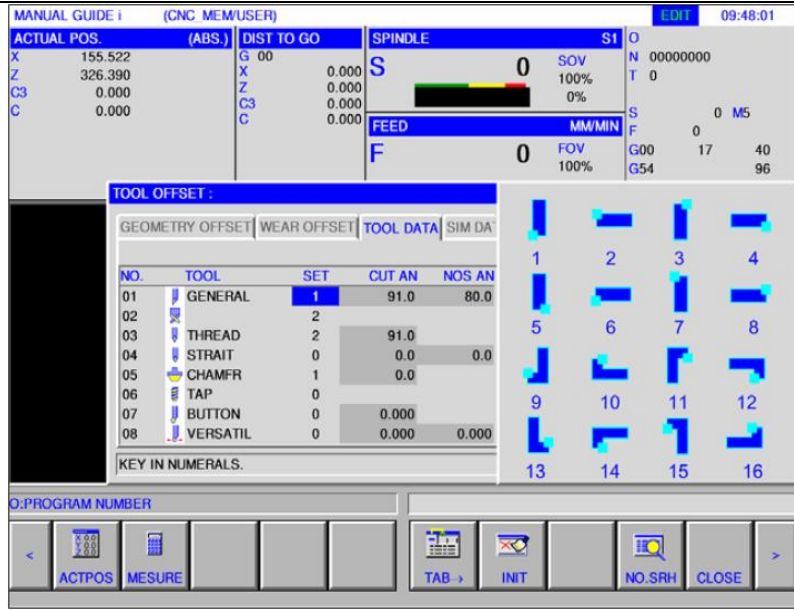

شكل رقم ٣٩: شاشة ضبط اختيار وضع عدة القطع


**ملحوظة:** تختلف الشاشة السابقة حسب نوع العدة التي يتم ضبطها.

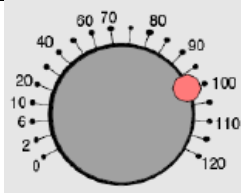

٢١. اضبط سرعة محور الدوران على ١٠٠٠ لفة/دقيقة (S=1000) وكذلك ضبط اتجاه الدوران في اتجاه عقارب الساعة بالضغط على مفتاح **SPINDLE-START** أكثر من ثانية لبدء تشغيل عمود الدوران (عكس عقارب الساعة)



 **ملحوظة:** يمكن كتابة ذلك في البرنامج بالضغط على مفتاح **PROG** لإظهار صفحة البرنامج وكتابة S1000 M03 في صفحة البرنامج ثم اضغط على



مفتاح



٢٢. يتم الضغط على مفتاح بدء دورة القطع





٢٣. يتم غلق الباب بالضغط على مفتاح التمكنين T ومفتاح غلق الباب. **ملحوظة:** يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح اخر وذلك لضمان ان المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.



٢٤. اختيار وضع أو اضبط حركة برج العدة على وضع حركة



مستمرة

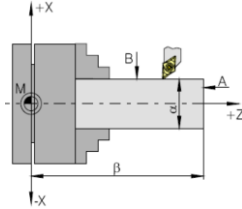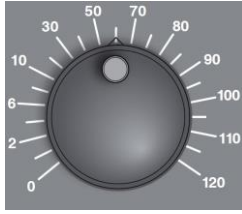


٢٥. حرك القلم المثبت على برج العدة في اتجاه سطح الشغلة (المحيط

الخارجي للشغلة) باستخدام مفاتيح الحركة  $-X$  و  $-Z$  يمكنك التحكم



في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من الشغلة ويمكن استخدام مفتاح الخطوة عند الاقتراب من الشغلة.

ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة.

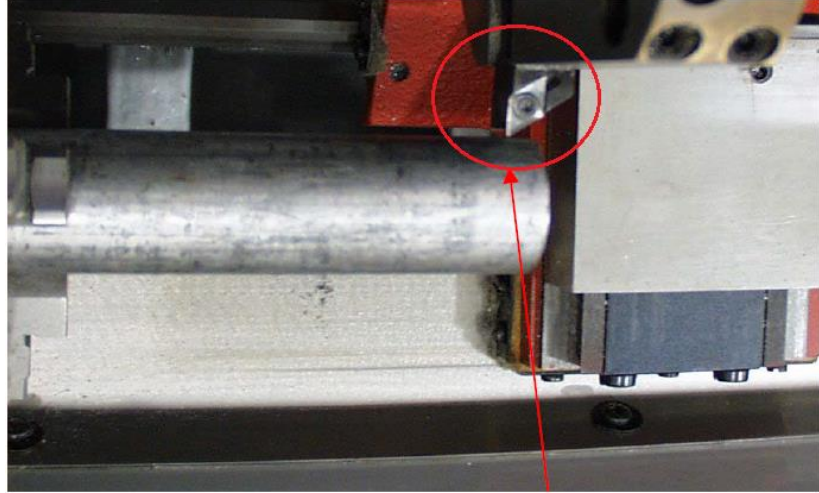

شكل رقم ٤٠: ملامسة العدة لمحيط الشغلة

#### رابعاً: تحديد صفر العدة (قياس العدة)



٢٦. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر **T-OFS**،

ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة بيانات العدة واختر صفحة

Geometry Offset

ACTUAL POS.		DIST TO GO		SPINDLE		FEED	
(ABS.)						MM/MIN	
X	155.522	G00	0.000	S	0	FOV	100%
Z	326.390	X	0.000				
C3	0.000	Z	0.000				
C	0.000	C3	0.000				
		C	0.000				


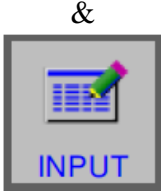
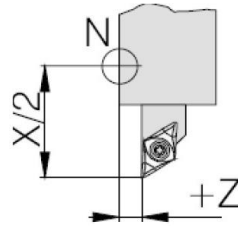
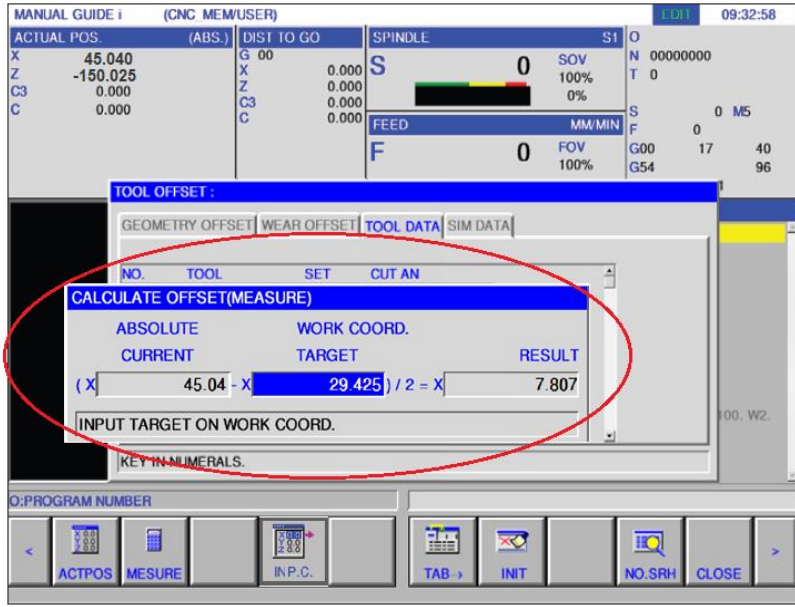


NO.	X-AXIS	Z-AXIS	RADIUS	VRT.TIP
01	0.000	0.000	5.000	0
02	0.000	0.000	0.400	3
03	0.000	0.000	4.000	0
04	0.000	0.000	0.400	2
05	0.000	0.000	0.400	0
06	0.000	0.000	0.000	8
07	0.000	0.000	4.000	0



شكل رقم ٤١: صفحة ترحيل صفر العدة (قياس العدة)



ملحوظة: يمكنك استعمال مفتاح **OFS/SET** من لوحة التحكم للوصول لنفس الشاشة.



	<p>&amp;</p> 	<p>٢٧. الطريقة الأولى: انقر بمؤشر الماوس على خانة X-Axis للعدة المطلوب قياسها (في هذا التدريب العدة رقم ١) وادخل قيمة قطر الشغلة ثم اضغط <b>MEASURE</b> لحساب قيمة X</p> <p>الطريقة الثانية: ضع مؤشر الماوس على خانة X-Axis للعدة المطلوب قياسها ثم اضغط على مفتاح "MEASURE" لفتح الشاشة التالية ثم ادخل في خانة TARGET قيمة قطر الشغلة (٢٩,٤٢٥) ثم انهي عملية القياس بالضغط على INPUT</p>
		
<p>شكل رقم ٤٢: قياس العدة في محور X</p>		
<p><b>ملحوظة:</b> ينفذ أمر "قياس Measure" الحسابات التالية الظاهرة بالشكل كما يلي: القيمة الحالية (١) للإحداثيات المطلقة - القيمة المستهدفة لإحداثيات العمل (٢)</p>		
<p>Current value (1) of the absolute coordinates - target value for the working coordinates (2).</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قم بتسجيل قيمة X في جدول النتائج للعدة الأولى T01 واحسب طول العدة في اتجاه محور X بالمعادلة <math>(X1-D)/2=X</math> حيث ان D هي قطر العدة، X1 هي القيمة الحالية الظاهرة على الشاشة.</li> <li>• سجل مشاهداتك عند اختبار الطريقتين لقياس صفر العدة في اتجاه محور X.</li> </ul>		
	<p>٢٨. اضغط مفتاح اظهار الوضع POS أو ACTPOS حتى تظهر قيم X على الشاشة ( للتأكد من القيمة التي تم تسجيلها في الخطوة السابقة) <b>ملحوظة:</b> يمكن تجاوز هذه الخطوة</p>	
	<p>٢٩. بعد الانتهاء من تحديد صفر العدة في اتجاه محور X، اضغط على <b>+Z</b> لإبعاد برج العدة عن سطح الشغلة في اتجاه محور Z الموجب</p>	

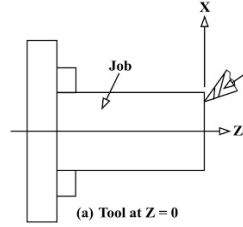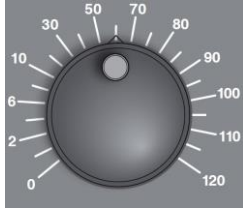


٣٠. اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية X, Z يدويا

بالضغط على مفاتيح تحريك المحاور -X و -Z لتحريك منزلقة برج العدة بحذر حتى يتلامس طرف العدة مع وجه الشغلة في اتجاه محور Z، يمكنك التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية



وبفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من الشغلة ويمكن استخدام مفتاح الخطوة عند الاقتراب من الشغلة.

ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة.

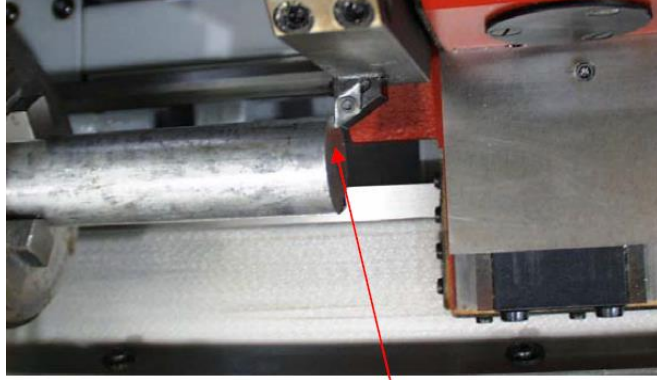

شكل رقم ٤٣: ملامسة طرف عدة القطع لوجه الشغلة

٣١. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر T-OFS،


ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة بيانات العدة واختر صفحة

Geometry Offset

ACTUAL POS. (ABS.)		DIST TO GO		SPINDLE		S		T	
X	155.522	G 00	0.000	S	0	SOV	0	N	00000000
Z	326.390	X	0.000			100%		T	0
C3	0.000	Z	0.000			0%		S	0 M5
C	0.000	C3	0.000					F	0
		C	0.000					G00	17 40
								G54	96

GEOMETRY OFFSET				
NO	X-AXIS	Z-AXIS	RADIUS	VRT.TIP
01	7.807	0.000	5.000	0
02	0.000	0.000	0.400	3
03	0.000	0.000	4.000	0
04	0.000	0.000	0.400	2
05	0.000	0.000	0.400	0
06	0.000	0.000	0.000	8
07	0.000	0.000	4.000	0

 

٣٢. اضغط مفتاح اظهار الوضع POS أو ACTPOS حتى تظهر قيم Z


الظاهرة على الشاشة ( سجل القيمة في جدول النتائج )

٣٣. انقر بمؤشر الماوس على خانة Z-AXIS للعدة المطلوب قياسها (في هذا التدريب العدة رقم ١)



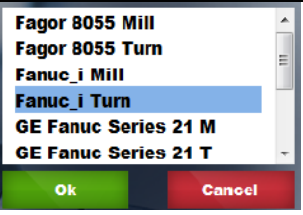
وادخل القيمة (صفر 0.00) ثم اضغط MEASURE لحساب قيمة


ثم تكرر الخطوات من ١٢ الى ٣٢ مع باقي العدد المطلوب قياسها.



خامس: إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC turning	
	٣٤. قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) الى نقطة أمان ٣٥. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.
	٣٦. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.
	٣٧. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا
	٣٨. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.
٣٩. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور	

### قياس العدة باستخدام منظار القياس وبدون معرفة ابعاد شغلة على النظر

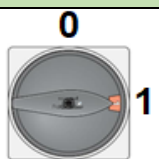١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبريسور للماكينة وتأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
<b>أولاً: تشغيل الماكينة</b>	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة <b>ملحوظة:</b> في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر
	٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Turn)
٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية لنظام التحكم (Fanuc)، سجل القيم الحالية لـ X و Z في جدول النتائج	

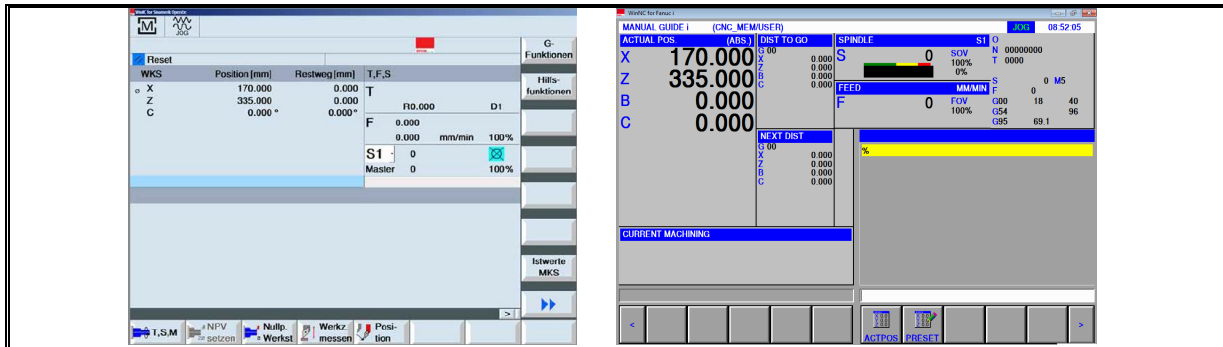

شكل رقم ٤٤: القيم الحالية لـ X و Z على شاشة بدء التشغيل من نظامي Sinumerik و Fanuc

	<p>٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٨. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل. <b>ملحوظة:</b> يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح اخر وذلك لضمان ان المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.</p>
	<p>٩. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/ اليدوي HAND أو اضغط على مفتاح MDA <b>ملحوظة:</b> باستخدام هذا الوضع، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>
	<p>١٠. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لتشغيل محرك الماكينة وتشغيل دورة الزيت المسؤولة عن تحريك الأجزاء والتزييت.</p>
	<p>١١. قم باستدعاء جيب عدة فارغ بالضغط على زر تدوير برج العدة حتى يظهر امامك المكان الذي تريد تركيب العدة به (مثلا محطة رقم ٢). يتم الضغط على مفتاح التمكين مع مفتاح تدوير برج العدة T +  <b>ملحوظة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم مفتاح التمكين للضغط مع الوظائف الأخرى طالما الوضع النص اتوماتيكي/اليدوي هو النشط.</li> <li>• إذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت، سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة  + </li> </ul>

### ثانياً: تركيب عدة القطع ببرج العدة وضبط اختيارها داخل البرنامج

١٢. احضر عدد القطع المطلوب قياسها ( من صندوق عدد القطع كالمبينة بالشكل التالي



شكل ... قلم القلاووظ الخارجي



١٣. نظف العدة من الرانثس والزيوت باستخدام فوطة تنظيف حتى لا تتجمع داخل حامل العدة، ثم ركب عدة القطع المطلوب قياسها في برج العدة ثم اربط مسمار تثبيت العدة باستخدام بالمفتاح السداسي Alan key في اتجاه عقارب الساعة وبيد واحدة حتى لا تربطه بقوة.

### ثالثاً: تركيب منظار القياس في حالة شغلة غير معلومة القطر والطول




١٤. احضر منظار القياس من دولاب العدة لقياس عدة المرجع وكذلك في قياس جميع العدد



١٥. ثبت المنظار خلف الظرف واربط الصامولة الموجودة في الطوق الخاص به كما هو مبين بالشكل المقابل.



١٦. اختيار وضع Jog بعد التأكد من تفعيل وضع MDA  
اضغط مفتاح تدوير برج العدة مع مفتاح التمكين والذي يعمل في حالة ضبط الوضع اليدوي حتي تكون العدة رقم ١ التي مركب بها عدة القطع التي تم اختيارها في وضع التشغيل.

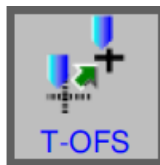


١٧. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر T-OFS، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة بيانات العدة



شكل رقم ٤٥: شاشة بيانات العدة


ضع مؤشر الماوس على العدة المطلوب اضافاتها (في الشكل تم اختيار العدة رقم ١) ويمكنك تغيير الاسم بالضغط على الاسم المقابل لها ليكون مثلا Roughing

١٨. اضغط على SET واختر وضع العدة المناسب من ١ الى ١٦ كما هو مبين بالشكل التالي حسب وضع تثبيت العدة على حامل العدة.

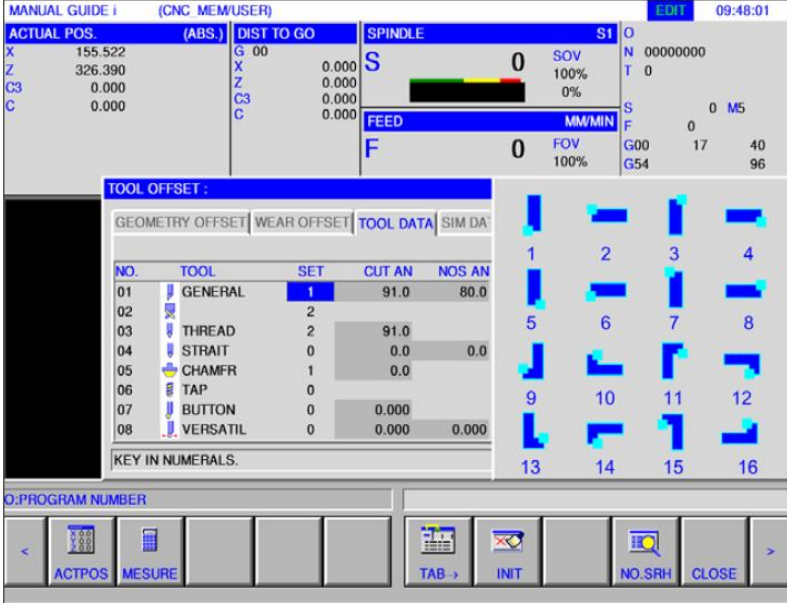




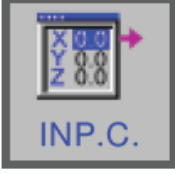
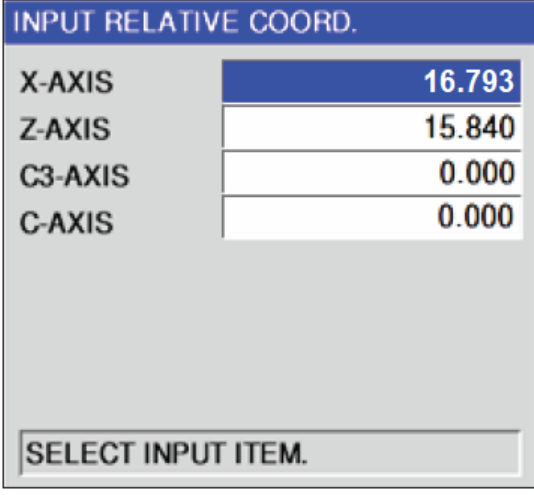

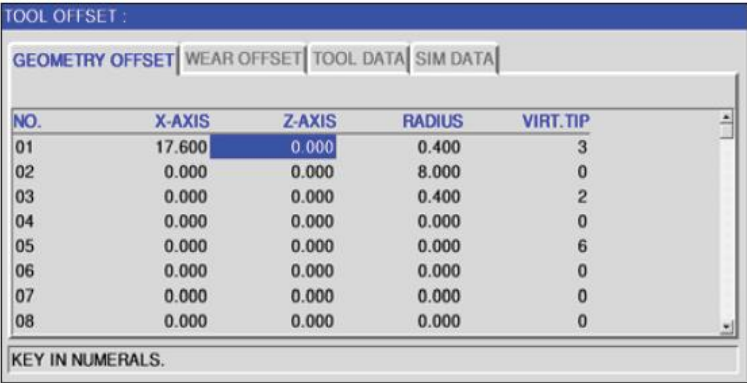
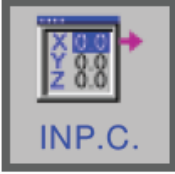
شكل رقم ٤٦: شاشة ضبط اختيار وضع عدة القطع

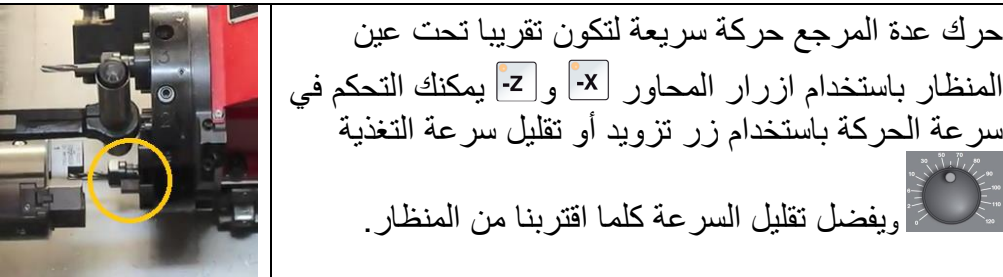**ملحوظة:** تختلف الشاشة السابقة حسب نوع العدة التي يتم ضبطها



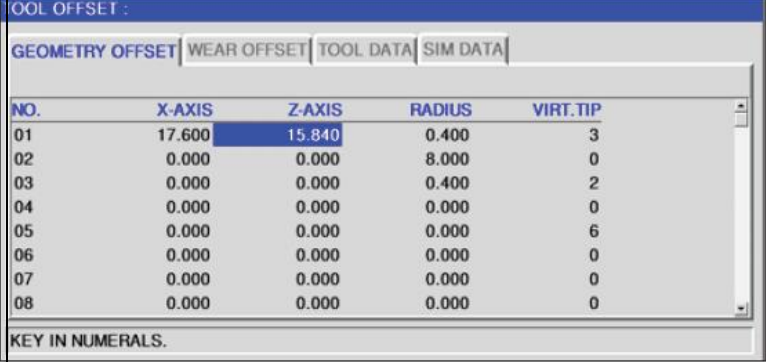






١٩. حرك عدة المرجع حركة سريعة لتكون تقريبا تحت عين المنظار باستخدام ازرار المحاور **-X** و **-Z** يمكنك التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من المنظار.

	<p><b>ملحوظة:</b> يجب تفادي اصطدام أي عدة مركبة ببرج العدة مع المنظار ويمكنك فك أيه عدة تتوقع اصطدامها بالمنظار اثناء استخدامه للقياس.</p>
	<p>٢٠. انظر في المنظار حتى تتأكد من ظهور طرف عدة المرجع في العدسة ويمكنك تغيير وضع التغذية من تغذية مستمرة الى تغذية خطوة خطوة بالميكرون (يفضل اختيار وضع ١٠ <math>\mu\text{m}</math> حتى تتحرك العدة ببطيء عند ضبطها تحت المنظار)</p>
	<p>٢١. انظر ثانية في المنظار وحدد بدقة اتجاه المحور الذي تحتاج تحريكه لجعل طرف عدة المرجع يظهر في مركز المنظار سواء محور X أو محور Z.</p>
	<p>٢٢. استخدم العجلة اليدوية (الريموت) وانت تنظر في المنظار واضغط على زر (T) الموجود عليها وحرك يد العجلة حتى تتمركز صورة طرف عدة المرجع في مركز العدسة والذي تظهر بشكل معكوس في العدسة.</p> <p><b>ملحوظة:</b> اضغط على مفاتيح المحاور الموجبة والسالبة</p> <p style="text-align: right;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">+X</span>    <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">+Z</span>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-Z</span>    <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-X</span> </p> <p>حسب بعد طرف العدة عن المركز قبل تدوير يد العجلة</p>
	<p>٢٣. تأكد من تطابق طرف العدة على مركز عين العدسة والذي سيظهر بشكل معكوس في المنظار كما هو موضح بالشكل المقابل.</p> <p>ثم سجل ملاحظاتك عن استعمال المنظار في جدول المشاهدات.</p>
	<p>٢٤. اختر سجل Geometry offset من الشاشة السابقة ثم اضغط على العدة رقم (١) لتظهر الشاشة التالية</p>

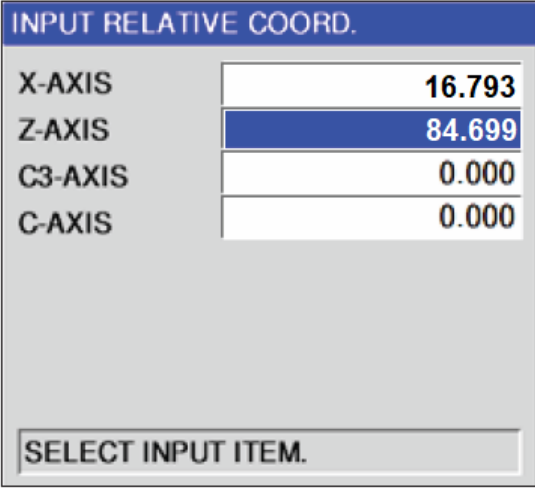	 <p>شكل رقم ٤٧: شاشة ضبط العدة لمحور X</p>
	<p>٢٥. اضغط مفتاح ادخال الإحداثيات INP.C. وضع المؤشر على X كما هو مبين في الشكل وادخل قيمة X المحفوظة من حساب نقطة المرجع ولتكن (١٦,٧٩٣)</p>  <p>شكل رقم ٤٨: ادخال احداثي X النسبي للعدة</p>
	<p>٢٦. اضغط على مفتاح INPUT لتأكيد ادخال قيمة X لتظهر الشاشة التالية.</p>  <p>شكل رقم ٤٩: شاشة ضبط العدة لمحور Z</p>
	<p>٢٧. اضغط مفتاح ادخال الإحداثيات INP.C. وضع المؤشر على Z كما هو مبين بشكل التالي... وادخل قيمة Z المحفوظة من حساب نقطة المرجع ولتكن (٨٤,٦٩٩)</p>



	 <p>شكل رقم ٥٠: ادخال احداثي Z النسبي للعدة</p>
	<p>٢٨. اضغط على مفتاح INPUT لتأكيد ادخال قيمة Z لتظهر الشاشة التالية.</p>  <p>شكل رقم ٥١: شاشة انتهاء ضبط العدة لمحوري X و Z</p>
<p>بالوصول لهذه الخطوة يكون تم قياس العدة في اتجاه محور X ومحور Z</p>	
<p><b>ثالثاً: إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC turning</b></p>	
<p>بعد قياس العدة في كلا النظامين يتم إيقاف تشغيل المخرطة</p>	
	<p>٢٩. قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) الى نقطة أمان ٣٠. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٣١. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٣٢. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٣٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٣٤. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

جدول رقم ١٣

## تسجيل النواتج

القيم الموجبة للإحداثيات Positive values		القيم السالبة للإحداثيات Negative Values		النقطة
+X	+Z	-X	-Z	
.....	.....	.....	.....	P1
.....	.....	.....	.....	P2
.....	.....	.....	.....	P3
.....	.....	.....	.....	P4
.....	.....	.....	.....	P5

جدول رقم ١٤ : قيم النقاط التي تم قرائتها من على الشاشة

## المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند ادخال قيم موجبة أو قيم سالبة لأزاحه الإحداثيات عند العمل على المخرطة

CNC

---

.....

.....

.....

.....

.....

.....





## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يحدد على كل النقاط المرجعية على المخارط CNC.
			٣	يتمكن من قياس العدة أو ترحيل صفر العدة بدلالة نقطة المقدمة للحد القاطع للعدة على المخرطة CNC.
			٤	ضبط واختيار اتجاه الحد القاطع للعدة عند التشغيل
			٥	يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية
			٦	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ١٥

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

- التعرف على كيفية قياس العدة على المخرطة CNC
- التحكم في اختيار اتجاه الحد القاطع لعدة القطع عند التشغيل
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:
- اختيار الحد القاطع لعدة القطع عند التشغيل على المخرطة CNC.
- تنفيذ ضبط وقياس العدة على المخرطة CNC.

## ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift)

تدريب رقم	٢	الزمن	٢٤ ساعة
-----------	---	-------	---------

### أهداف

المقدرة على ترحيل/إزاحة صفر الماكينة (M) الى مكان مناسب على وجه الظرف أو على وجه الشغلة (W) بمعنى تحديد صفر الشغلة.

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم فانوك	قضيب اسطواني من الحديد أو النحاس أو
ارتداء افرول العمل	الألمنيوم أو من مادة الأرتيلون بأبعاد مناسبة
الآت قطع المخارط	


جدول رقم ١٦

### المعارف المرتبطة بالتدريب

#### إزاحة الصفر Zero-point offset لمخرطة CNC ماركة EMCO Turn


نظرا لوقوع نقطة صفر الماكينة M على الناحية الخلفية لمحور دوران ظرف المخرطة كما هو مبين بشكل..... مما قد يصعب حسابات الحركة اذا تم اعتبار نقطة M كنقطة بداية تنسب اليها الأبعاد اثناء التشغيل. ولتجاوز هذا الوضع يستخدم ما يسمى ترحيل أو إزاحة نقطة الصفر Zero point offset، حيث يتم تحريك نظام المحاور وترحيل نقطة صفر الماكينة الى موضع مناسب داخل مساحة تشغيل الماكينة كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل. عند عمل البرنامج يمكن تعريف نقطة صفر واحدة عن طريق ادخال قيم إزاحة أو احداثيات نقطة صفر جديدة ليتم إزاحة نقطة صفر الماكينة M إلى نقطة صفر الشغلة W، حيث يتم العمل بها تلقائيا عند بداية تنفيذ البرنامج.

يخزن في الكود G54 المسافة بين صفر الماكينة M وصفر الشغلة W والتي تمثل طول الخامة، وأيضا فائدة هذا الكود هو اعتماد حساب الأبعاد لقطعة الشغل من نقطة صفر الشغلة بدلا من نقطة صفر الماكينة عند تنفيذ برنامج القطع.

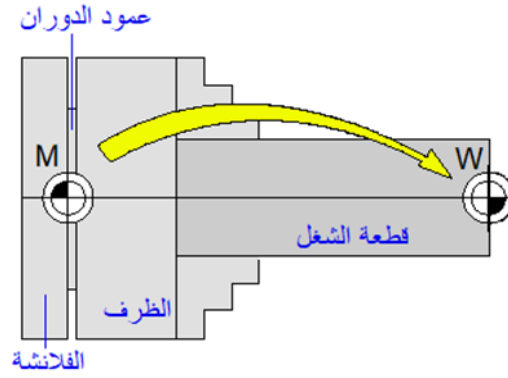


شكل رقم ٥٢: ترحيل صفر الماكينة الى صفر الشغلة

نظام البرمجة بمخارط CNC يعرف الحركة في خطوط مستقيمة أو بشكل دائري، وترتبط الحركة الزاوية مرتبطة دائما بصفر المحور C "C-axis zero point" نقطة الأصل لنظام المحاور هي نقطة صفر الماكينة (M) بعد عمل برمجة لترحيل نقطة الصفر تصبح هي نقطة صفر الشغلة (W)

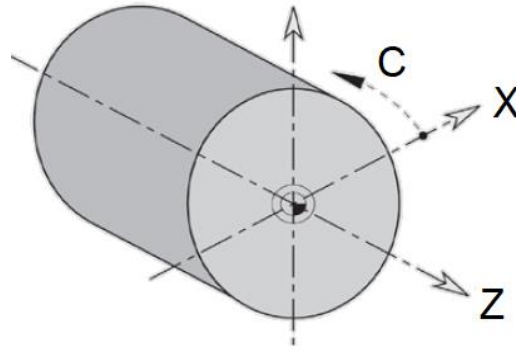

شكل رقم ٥٣: محاور الحركة على قطعة الشغل

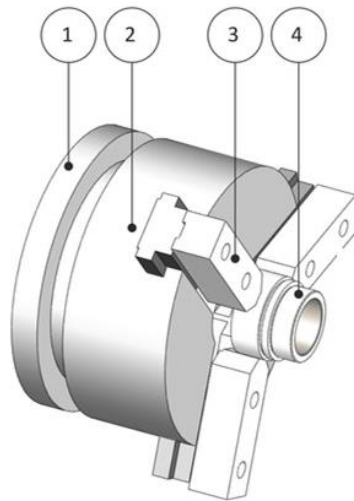

1- Spindle عمود الدوران 2- Chuck الظرف  
3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل

شكل رقم ٥٤: مكونات ظرف تثبيت المشغولات

## نظام الإحداثيات على الشغلة وعلى المخرطة:

يتم تحديد أنظمة الإحداثيات التالية في موضعين مختلفين: (انظر شكل ٩-١)


### ١. نظام إحداثيات على رسمة قطعة الشغل:

تتم كتابة نظام الإحداثيات على رسم الشغلة كما سيتم إدخالها في بيانات البرنامج، حيث تستخدم قيم موضع المحاور (مثلا  $X=-20, Z=-10$ ) بالنسبة لنظام إحداثيات الرسمة.

### ٢. نظام الإحداثيات المحدد على المخرطة CNC

يتم إعداد نظام الإحداثيات على طاولة أداة الماكينة الفعلية. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق برمجة المسافة من الموضع الحالي للعدة tool إلى نقطة الصفر لإحداثيات النظام المقرر. تتحرك أداة القطع طبقاً للإحداثيات المحددة على الماكينة والمنشأة في برنامج الأوامر بالنسبة للإحداثيات الموقعة على رسم الجزء المراد تشغيله من أجل للحصول على الشكل المرسوم. لذلك من أجل تشغيل قطعة الشغلة كما هو محدد على الرسم، يجب ضبط نظامي الإحداثيات ليكونوا عند نفس الموضع. يبين الشكل التالي العلاقة بين إحداثيات قطعة الشغل على الرسم وإحداثياتها عند التنفيذ على المخرطة


CNC

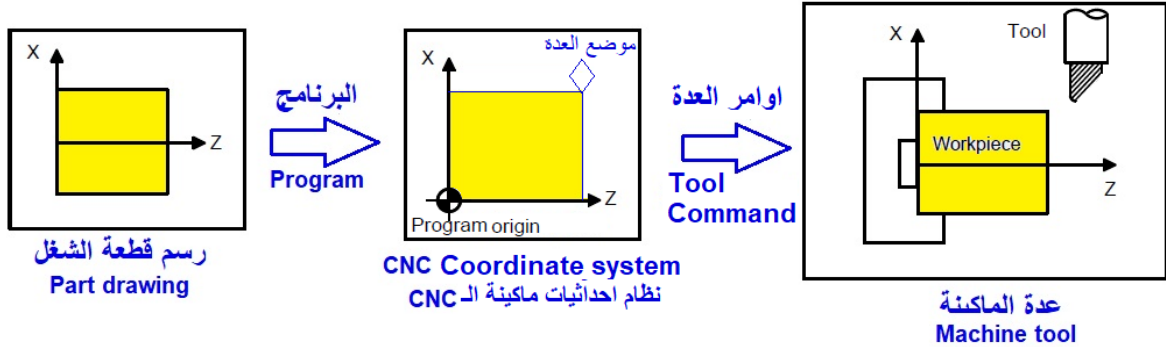

شكل رقم ٥٥: العلاقة بين إحداثيات الرسم والماكينة


مثال: عند ضبط نظام الإحداثيات لكل من قطعة الشغلة وللمخرطة ال CNC ليكونوا عند نفس الموضع، في هذه الحالة يجب ضبط مركز برنامج التشغيل على حافة وجه ظرف المخرطة.

### أولاً: عند ضبط صفر الإحداثيات عند حافة ظرف المخرطة

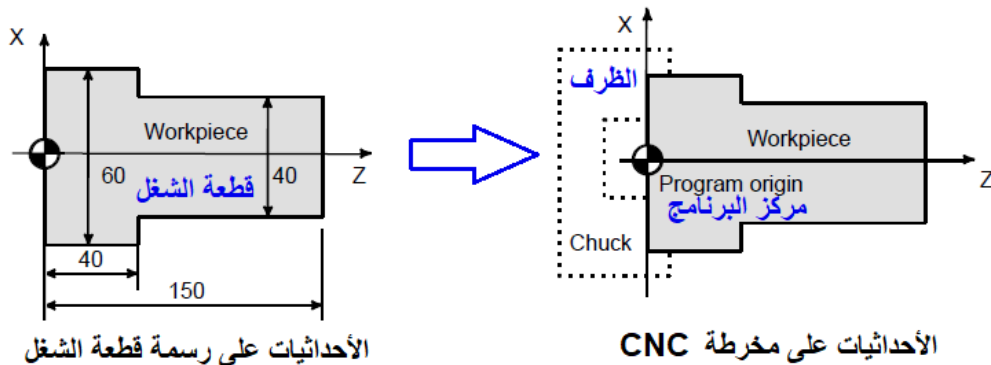

شكل رقم ٥٦: ضبط صفر الإحداثيات عند حافة ظرف المخرطة

## ثانياً: عند ضبط صفر الإحداثيات عند حافة قطعة الشغل

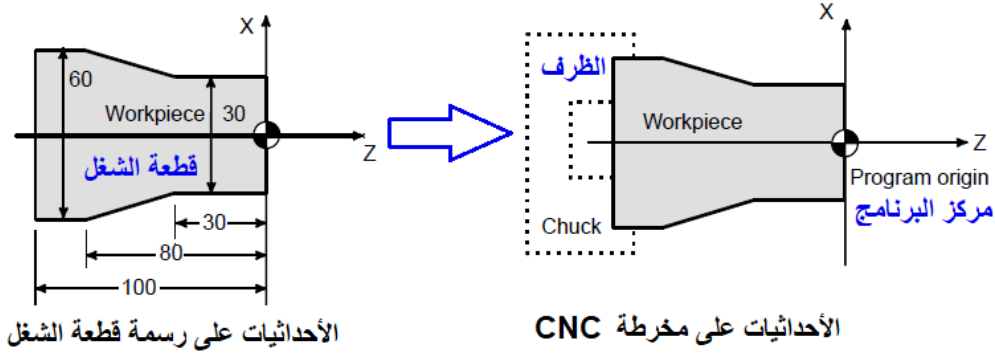

شكل رقم ٥٧: ضبط صفر الإحداثيات عند حافة الشغلة

يستخدم الكود G53 X.. Z.. في المخروطة CNC ماركة Emco ليتم اختيار نظام الإحداثيات **Selecting the machine coordinates system**.

يجب استخدام G53 بالنظام المطلق للمحاور، ويتم تجاهل كود G53 في النظام النسبي للمحاور عند إزاحة نقطة صفر الماكينة M إلى نقطة صفر الشغلة W.

يستخدم الكود T0 (الغاء ترحيل المعدة) والذي لا يجب ان يكون في نفس البلوك

مع G53



## خطوات تنفيذ التدريب






١.	تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.
٢.	افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار
<b>أولاً: تشغيل المخروطة المبرمجة بالحاسب CNC</b>	
٣.	ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
٤.	انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة <b>ملحوظة:</b> في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر
٥.	اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلاً نظام (FANUC_i Turn)
٦.	سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية ل نظام التحكم (Fanuc)



	<p>١٣. لف بكرة التغذية لتزيد معدل التغذية باستخدام المفتاح الدوار لتغيير قيمة التغذية (مثلا اختر ٨٠) سيتم عرض قيمة التغذية المحددة F بـ % على الشاشة.</p>
	<p>١٤. حرك بكرة اوضاع التشغيل على وضع  النقطة المرجعي Reference. ثم اضغط على مفتاح ضبط المرجعية أوتوماتيكيا </p> <p>لتم ضبط مرجعية المحاور بالتوالي وبعد ذلك تضبط مرجعية برج العدة Tool changer أوتوماتيكيا. شاهد تحرك برج العدة ليلامس الحساسات وستظهر قيمة X و Z على الشاشة والتي تبين بعد برج العدة عن نقطة المرجع وبالتالي تكون أجزاء الماكينة المتحركة قد تعرفت على موضعها عند بداية التشغيل.</p> <p><b>ملحوظة:</b> يمكن تجاهل الخطوات (١١ الى ١٣) اذا طلب المدرب ذلك وكانت اوضاع الماكينة مضبوطة.</p>
<p><b>ثالثا: تركيب الشغلة</b></p>	
<p>1- Chuck 2- Chuck 3- Chuck 4- Part</p>	<p>١٥. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات إبعاد مناسبة ليتم تثبيتها على الظرف</p>  <p>شكل رقم ٥٩: خامة قطعة الشغل</p> <p><b>ملحوظة:</b> طول الخام = طول المنتج النهائي + الجزء المزال لتسوية السطح (من ٥,٥ الى ٢مم) + ١٤ مم تثبيت داخل الظرف + مسافة أمان بقيمة ١٠ مم</p>
<p>اضغط مره للفتح</p>  <p>و اضغط ثانية للربط</p> 	<p>١٦. ضع الشغلة امام فتحة الظرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.</p>  <p>شكل رقم ٦٠: تثبيت الشغلة بالظرف</p>

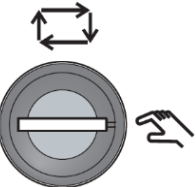
	 <p>شكل رقم ٦١: الشغلة بعد التثبيت في الظرف</p>
	<p>١٧. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key). أو   عن طريق مفتاح غلق الباب  <b>ملحوظة:</b> يمكن اهمال هذه الخطوة والعمل وباب الماكينة مفتوح في حالة الضبط النصف اتوماتيكي/يدوي.</p>

### ١- ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) بدون تركيب عدة

<p>رابعاً: استدعاء مكان خالي على برج العدة في وضع التشغيل وملامسة الشغلة</p>	
	<p>١٨. اختر وضع تشغيل (نصف اتوماتيكي/يدوي) MDA من المفاتيح متعدد الأنظمة، ليتم إدخال البلوكات يدوياً عن طريق لوحة التحكم أو اضغط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل اليدوي HAND  <b>ملحوظة:</b> باستخدام الوضع اليدوي، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحاً.</p>
	<p>١٩. قم باستدعاء جيب عدة فارغ بالضغط على زر تدوير برج العدة حتى يظهر امامك المكان الذي تريد تركيب العدة به.          بأن تكتب مثلاً T9 (مكان خالي من العدة)  <b>ملحوظة:</b> يوجد ١٢ مكان لتركيب العدد بالمخارط ماركة EMCO والموضع رقم ١٢ محجوز عادة لعدة المرجع (3D probe)          • إذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت، سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة </p>
	<p>٢٠. يتم الضغط على مفتاح بدء دورة القطع  في نظام فانوك</p>






	<p>٢١. اضغظ على مفتاح JOG لتحرك المحاور الخطية X, Z يدويا</p>
	<p>٢٢. اضغظ مفاتيح تحريك المحاور و <b>-X</b> و <b>-Z</b> لتحرك منزلقة برج العدة، بحذر حتى يلامس سطح الجيب (المحطة) الفارغ ببرج العدة مع وجه الشغلة.</p> <p>• او يمكنك تفعيل جهاز الريموت بالضغظ على زر  وتحريك برج العدة باستخدامه.</p>
	
	<p><b>ملحوظة:</b> يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة. يجب الحظر من اصطدام ايه عدة مركبة ببرج العدة مع الظرف عند تحريك البرج ليلامس الشغلة.</p>
	<p>٢٣. اضغظ مفتاح اظهار الوضع POS حتى تظهر قيم Z الحالية على الشاشة ( سجل القيمة في جدول النتائج في الخانة الاولى)</p>

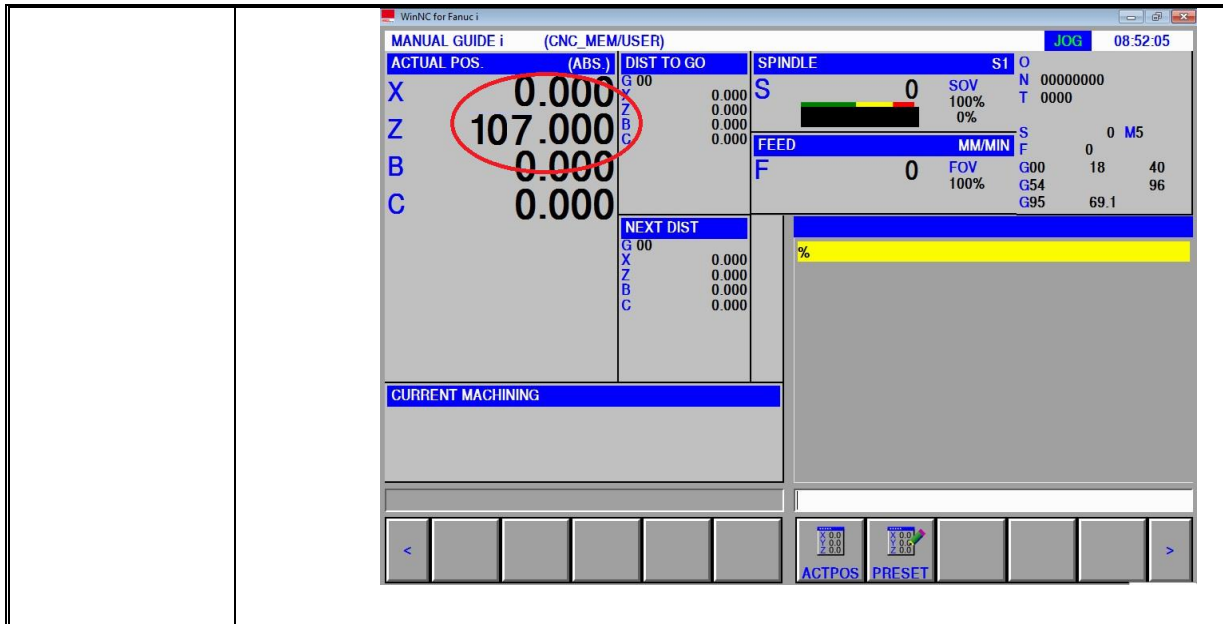


### خامسا: تحديد صفر الشغلة على وجه الشغلة

 ٢٤. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر نظام احداثيات الشغلة **WK SET**، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة إزاحة الصفر ملحوظة: زر **WK SET** يفتح نافذة احداثيات الشغلة في كل الأوضاع التالية

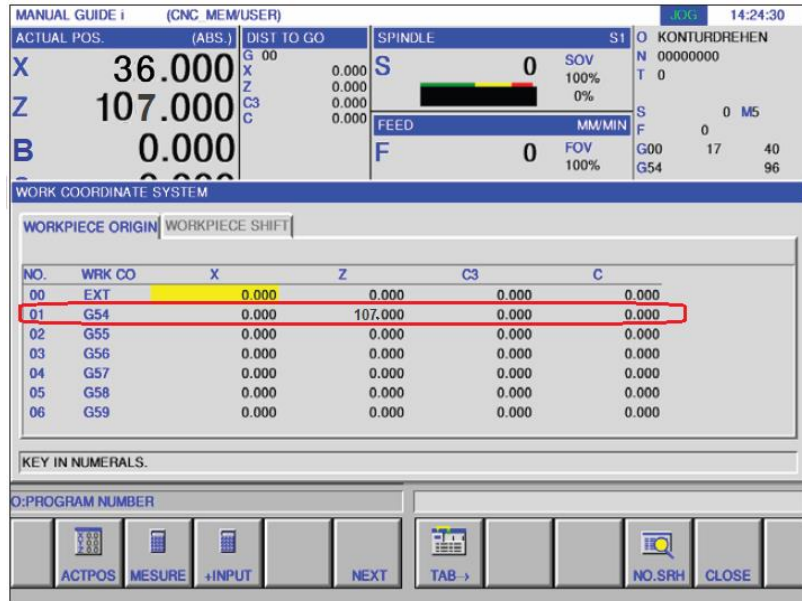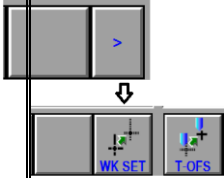

شكل رقم ٦٢: ضبط صفر الشغلة في نظام فانوك

٢٥. تحرك بالمؤشر الى مكان إدخال قيمة Z في السطر الخاص بالكود G54 وانقر بالماوس فوقه لتفعيله. ملحوظة: يخزن في الكود G54 المسافة بين صفر الماكينة M وصفر الشغلة W والتي تمثل طول الخامة.

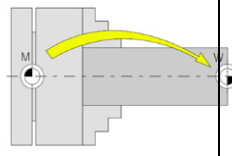

شكل رقم ٦٣: تفعيل قيمة Z المنسوبة الى نقطة صفر الماكينة M


(الطريقة الأولى)

٢٦. اضغط زر Measure لتظهر الشاشة التالية

شكل رقم ٦٤: شاشة تنفيذ قياس صفر الشغلة


Target=0.0

٢٧. اكتب صفر ٠,٠ في خانة الهدف Target كما في الشكل

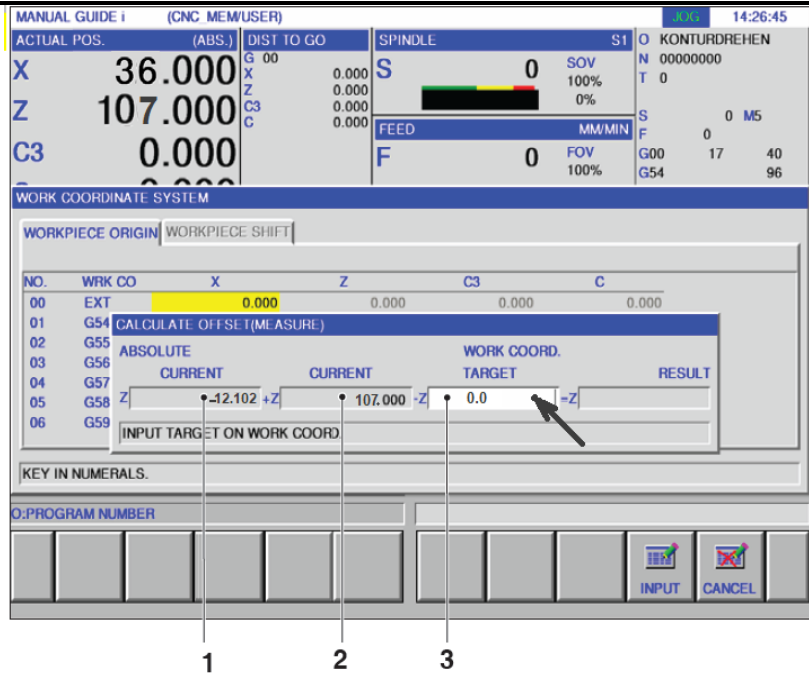


شكل رقم ٦٥: ادخال قيمة صفر في خانة Target

**ملحوظة:** يقوم امر measure بأجراء الحسابات التالية داخل وحدة المعالجة  
Current value (1) of the absolute coordinates +  
current setting (2) target value for the working coordinates (3).

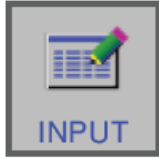

أو من على لوحة التحكم



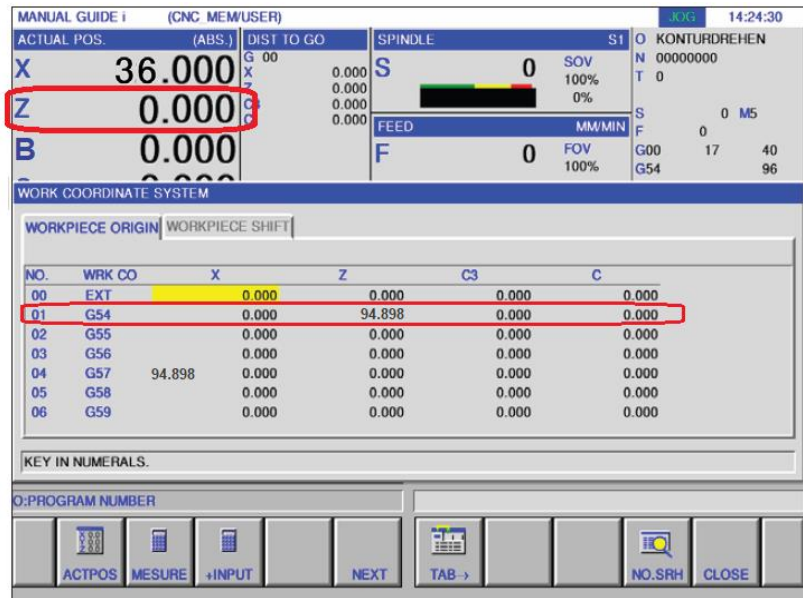






٢٨. اضغط Input لتنفيذ عملية القياس، قم سجل قيمة Z الظاهرة في سطر الكود G54 بجدول النتائج، ثم لاحظ تغير قيمة Z في البيانات الظاهرة على الشاشة Actual position لتصيح (Z=0.000) وبذلك يكون قد تم تحديد صفر الشغلة.



و بالوصول لهذه الخطوة سيتم تنسيب احداثيات الحركة الى نقطة صفر الشغلة W.

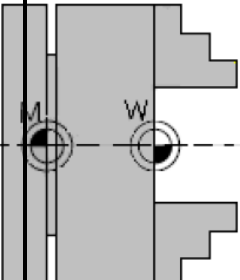

٢٩. بعد الانتهاء من تحديد صفر الشغلة، اضغط على +Z لإبعاد برج العدة عن سطح الشغلة في اتجاه محور Z


	<p align="center"><b>(الطريقة الثانية) بعد الخطوة ٢٤</b></p> <p>٣٠. في خانة Z اضع إشارة سالبة للرقم ثم اضغط  وبذلك تصبح جميع قراءات Z (في هذا المثال -١٠٧) بعد ذلك منسوبة إلى وجه الشغلة (النقطة W) بدلا من نقطة صفر الماكينة (النقطة M)</p> <table border="1" data-bbox="507 448 1193 705"> <thead> <tr> <th colspan="2">WORKPIECE ORIGIN</th> <th colspan="2">WORKPIECE SHIFT</th> </tr> <tr> <th>NO.</th> <th>WRK CO</th> <th>X</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>EXT</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>G54</td> <td>0.000</td> <td>-107.000</td> </tr> </tbody> </table>	WORKPIECE ORIGIN		WORKPIECE SHIFT		NO.	WRK CO	X	Z	00	EXT	0.000	0.000	01	G54	0.000	-107.000
WORKPIECE ORIGIN		WORKPIECE SHIFT															
NO.	WRK CO	X	Z														
00	EXT	0.000	0.000														
01	G54	0.000	-107.000														
	<p>٣١. بعد الانتهاء من تحديد صفر الشغلة، اضغط على  لإبعاد برج العدة عن سطح الشغلة في اتجاه محور Z</p>																
<p align="center"><b>سادسا: تحديد صفر الشغلة على وجه الظرف بنظام فانوك</b></p>																	
	<p><b>ملحوظة:</b> لتحريك وإزاحة صفر الماكينة (M) الى وجه الظرف يتم تنفيذ الخطوات السابقة حتى الخطوة رقم (32).</p>																
<p>٣٢. اضغط مفاتيح تحريك المحاور  و  لتحريك منزلقة برج العدة للمحاور X, Z، بحذر حتى يلامس سطح برج العدة مع <u>وجه الظرف</u>، مع مراعاة استخدام ورقة أو فيلر Filler لتجنب الخدش وللتأكد من الملامسة</p> <p>٣٣. اضغط مفتاح اظهار الوضع POS حتى تظهر قيم Z الحالية على الشاشة ( سجل القيمة في جدول النتائج تحت ملحوظة صفر الظرف)</p> <p>٣٤. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر WK SET، ستظهر شاشة كالمبينة بالجزء السابق والتي تبين صفحة إزاحة الصفر</p> <p>٣٥. تحرك بالمؤشر الى مكان إدخال قيمة Z ثم أكتب قيمة Z بالسالب في G54 ثم اضغط  <b>INPUT</b></p> <p>٣٦. وبذلك تصبح جميع قراءات Z بعد ذلك منسوبة إلى <u>وجه الظرف</u> (النقطة W) بدلا من نقطة صفر الماكينة (النقطة M)</p>																	
<p align="center"><b>سابعا: إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC lathe</b></p>																	
	<p>٣٧. قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) الى نقطة أمان لبدية اغلاق الماكينة بشكل آمن.</p> <p>٣٨. اضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>																

	<p>٣٩. اضغط على مفتاحي <b>RESET + SKIP</b> في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٤٠. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٤١. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٤٢. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبيوتر</p>	


جدول رقم ١٧

## ٢- ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) باستخدام عدة مقاسة

يتلخص تحديد صفر الشغلة في تحديد احداثي محور Z فقط، حيث يتم تحريك قلم الخراطة حتى يلامس سطح الشغلة وبالتالي تكون هي نقطة صفر الشغلة ووضع (Z=0) أما اذا كان سطح الشغلة غير مستوى فيتم اخذ قيمة تسوية السطح في الاعتبار مثلا تسوية بقيمة ٢ مم فتكون قيمة (Z=2) في الطريقة الأتوماتيكية مع تركيب عدة

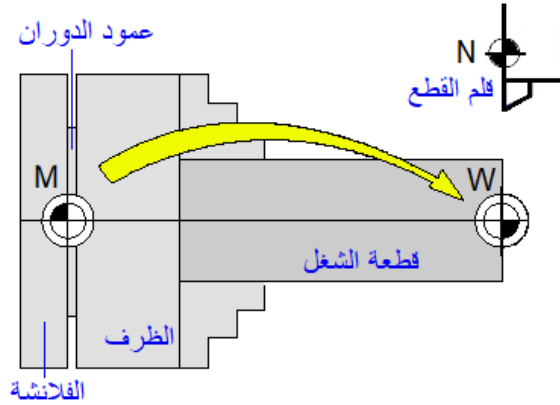


جدول رقم ١٨: ترحيل صفر الماكينة الى صفر الشغلة بوجود عدة القطع

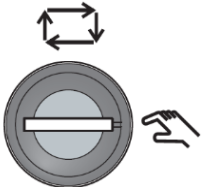تنفذ الخطوات من ١ الى ١٧	
ثانيا: استدعاء مكان خالي على برج العدة وتركيب قلم القطع	
	<p>١٨. اختيار وضع تشغيل (نصف اتوماتيكي/يدوي) <b>MDA</b> من المفاتيح متعدد الأنظمة، ليتم إدخال البلوكات يدويا عن طريق لوحة التحكم أو اضغط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/اليدوي HAND <b>ملحوظة:</b> باستخدام الوضع النصف اتوماتيكي/اليدوي، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>



	<p>١٩. احضر رأس حامل Tool holder عدة يناسب نوع القلم والوظيفة المطلوب لها واربط قلم القطع حسب وضع القطع المطلوب بأحد الأوضاع المبينة بشكل....</p>  <p>شكل رقم ٦٦: وضع قلم القطع داخل رأس حامل العدة</p>
 	<p>٢٠. ركب حامل العدة والقلم في المكان المناسب في برج العدة (في هذا التدريب تم اختيار قلم قطع) ونظرا لأنه من العدد الثابتة التي لا تدور في مكانها فسيتم تركيبه في احد جيوب العدة ذات الرقم الزوجي (رقم ٢ مثلا).</p> <p>٢١. احضر المفتاح السداسي الخاص بربط وفك العدة وهو احد أنواع مفاتيح الألكهيات Alankey. هذا المفتاح يتم توريده مع الماكينة.</p>
	<p>٢٢. نظف العدة من الرائش والزيوت باستخدام فوطة تنظيف حتى لا تتجمع داخل حامل العدة وسجل ما تلاحظه في جدول المشاهدات.</p> <p>٢٣. ادخل العدة في الجيب رقم ٢ ببرج العدة ويجب مراعاة ان يكون الدليل الموجود في مثبت عدة القطع مكافئ الفراغ الموجود بجيب برج العدة هذا الدليل يستخدم لتركيب العدة في الوضع الصحيح.</p>  <p>شكل رقم ٦٧: قلم القطع بعد تركيبه ببرج العدة</p> <p><b>ملحوظة هامة:</b> تأكد من قياس العدة بعد تركيبها بالطريقة المشروحة سابقا ليتمكن استخدامها في ترحيل صفر الشغلة ليتم الترحيل بشكل صحيح</p>

## ثانياً: قياس طول الشغلة وتركيبها

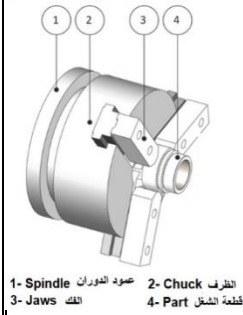

٢٤. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات إبعاد مناسبة ليتم تثبيتها على الظرف



شكل رقم ٦٨: خامة قطعة الشغل



٢٥. قم بقياس طول الشغلة باستعمال قدمه ذات ورائية، افترض ان طول الشغلة المقاس = ٦٠ مم

وقطر الشغلة هو (29.425 مم)

ملحوظة: طول الخام = طول المنتج النهائي المطلوب + الجزء المزال لتسوية السطح (من ١ الى ٢ مم) + ١٥ مم تثبيت داخل الظرف + مسافة أمان بقيمة ١٠ مم

اضغط مره للفتح



و اضغط ثانية للربط



٢٦. ضع الشغلة امام فتحة الظرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.



















شكل رقم ٦٩: تثبيت الشغلة بالظرف










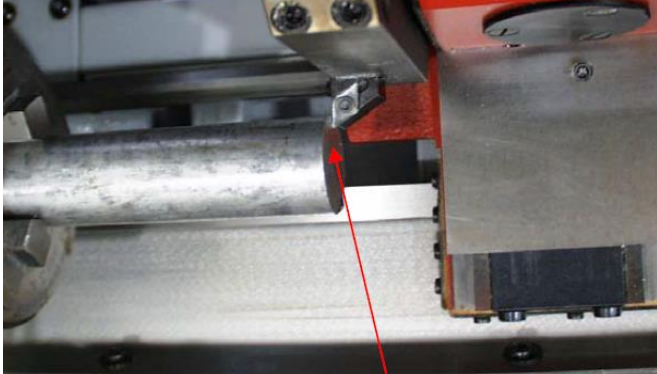


شكل رقم ٧٠: الشغلة بعد التثبيت في الظرف

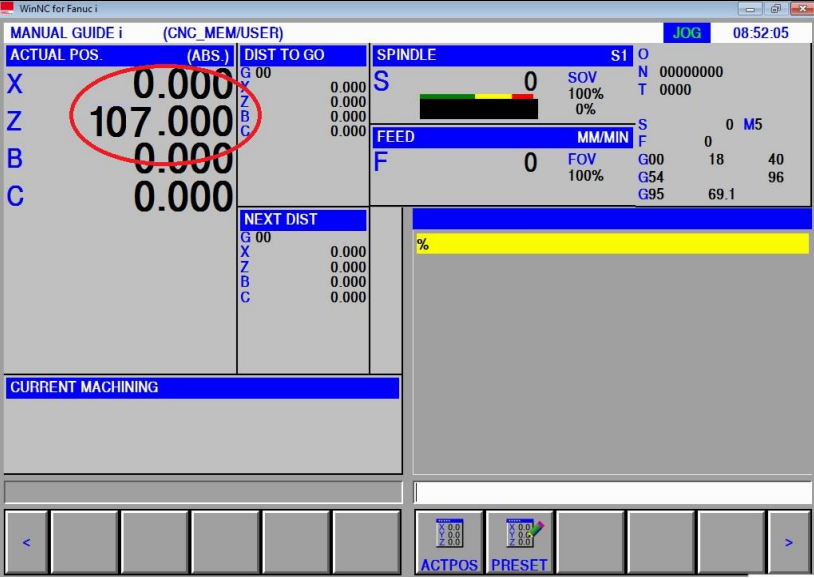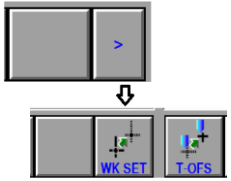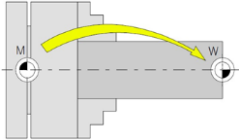ملحوظة: يمكن قياس الجزء الظاهر من الشغلة بعد تركيبها في الظرف باستخدام قدمه ذات ورائية للتحقق من طولها الحقيقي وذلك لتفادي تصادم القلم بالشغلة.



	<p>٢٧. اختر وضع التشغيل النصف اتوماتيكي MDA ليتم إدخال البلوكات (المقاطع) عن طريق لوحة التحكم</p>
	<p>٢٨. ثم اضغط مفتاح  لإظهار صفحة البرنامج</p>
	<p>٢٩. اكتب في البرنامج T1010 ثم اضغط على  أو  لإدخال البيانات</p>
	<p>٣٠. يتم الضغط على مفتاح بدء دورة القطع </p>
	<p>٣١. تأكد من ان تفعيل وضع على وضع </p>
<p>٣٢. اضغط مفاتيح تحريك المحاور  و  لتحريك منزلقة برج العدة في اتجاه محور X, Z، بحذر حتى يتلامس طرف العدة مع وجه الشغلة في اتجاه محور Z، يمكنك التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية  ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من الشغلة ويمكن استخدام مفتاح الخطوة Steps  عند الاقتراب من الشغلة.</p> 	<p>شكل رقم ٧١: ملامسة طرف عدة القطع لوجه الشغلة</p> <p><b>ملحوظة:</b> يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة</p>
	<p>٣٣. اضغط مفتاح اظهار الوضع POS حتى تظهر قيم Z الحالية على الشاشة (سجل القيمة في جدول النتائج تحت ملحوظة صفر الشغلة)</p>

	 <p>شكل رقم ٧٢: اظهر قيمة Z</p>																
	<p>٣٤. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر <b>WK SET</b>، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة إزاحة الصفر.</p> <p><b>ملحوظة:</b> يمكن الضغط على زر <b>OFS/SET</b> للوصول لشاشة ضبط صفر الشغلة</p> <table border="1" data-bbox="550 1008 1348 1310"> <thead> <tr> <th colspan="2">WORKPIECE ORIGIN</th> <th colspan="2">WORKPIECE SHIFT</th> </tr> <tr> <th>NO.</th> <th>WRK CO</th> <th>X</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>EXT</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>G54</td> <td>0.000</td> <td>-107.000</td> </tr> </tbody> </table>	WORKPIECE ORIGIN		WORKPIECE SHIFT		NO.	WRK CO	X	Z	00	EXT	0.000	0.000	01	G54	0.000	-107.000
WORKPIECE ORIGIN		WORKPIECE SHIFT															
NO.	WRK CO	X	Z														
00	EXT	0.000	0.000														
01	G54	0.000	-107.000														
	<p>٣٥. تحرك بالمؤشر الى مكان إدخال قيمة Z ثم أكتب قيمة Z بالسالب في G54 ثم اضغط <b>INPUT</b></p> <p>وبذلك تصبح جميع قراءات Z بعد ذلك منسوبة إلى وجه الشغلة (النقطة W) بدلا من نقطة صفر الماكينة (النقطة M)</p>																
	<p>٣٦. اضغط على <b>+Z</b> لإبعاد برج عدة عن سطح شغلة في اتجاه محور Z</p>																
	<p><b>ملحوظة هامة:</b> توجد طريقة أخرى لتنفيذ الترحيل بعدة مقاسة وهي: *بعد الخطوة ٣٢ اختر <b>WK SET</b></p>																
	<p>*انتقل بالأسهم وقف امام G54 وأمام محور Z ثم اختر <b>MESURE</b></p> <table border="1" data-bbox="454 1892 1332 1937"> <tr> <td>01</td> <td>G54</td> <td>0.000</td> <td>94.898</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> </tr> </table>	01	G54	0.000	94.898	0.000	0.000										
01	G54	0.000	94.898	0.000	0.000												
	<p>*اكتب صفر ثم اختر <b>INPUT</b></p>																

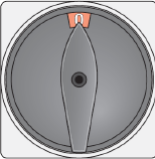سابعاً: إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC lathe	
	٣٧. قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) الى نقطة أمان لبداية اغلاق الماكينة بشكل آمن.
	٣٨. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة
	٣٩. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربى عن الماكينة.
	٤٠. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا
	٤١. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربى عن الماكينة.
٤٢. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبيوتر	

جدول رقم ١٩

### تسجيل النواتج

م	١	٢	٣	٤	٥
Z	.....	.....	.....	.....	.....

جدول رقم ٢٠: قيم النقاط التي تم قرائتها من على الشاشة

### المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند تنفيذ خطوات تحديد صفر الشغلة على المخرطة CNC

.....

.....

.....






.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معايير الأداء	تحقق		ملاحظات
		لا	نعم	
١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يحدد على كل النقاط المرجعية على المخارط CNC.			
٣	يحدد نقاط الصفر المختلفة لماكينات المخارط الـ CNC وتحديد العلاقة بين كل منها.			
٤	ينفذ وضع الحركة اليدوي باستعمال الوضع  ويتحكم في اتجاه الحركة بإدخال قيم احداثيات موجبة باستخدام مفاتيح  و  و قيم احداثيات سالبة  و  .			
٥	ترحيل/إزاحة صفر الماكينة (M) الى مكان مناسب على وجه الظرف أو على وجه الشغلة (W).			
٦	يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية			
٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا			

جدول رقم ٢١

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....


## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

- ترحيل صفر الشغلة على احداثيات الحركة في المخرطة CNC
- التحكم في اتجاه الحركة المخرطة CNC
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:
- يضبط صفر الشغلة ويحدد اتجاهات محاور الحركة على للمخارط CNC وتطبيق قاعدة اليد اليمنى المخرطة CNC بشكل سليم.
- تنفيذ وضع الحركة اليدوي JOG، إدخال قيم احداثيات موجبة وسالبة باستخدام مفاتيح التحكم بالمخرطة CNC.


## تمرين جامع للمهارات

سوف نتعرف من خلال التدريبات القادمة على كافة المهارات الخاصة بالخراطة بكنترول فانوك Fanuc وقد تم تجميع هذه المهارات بالمنتج التالي

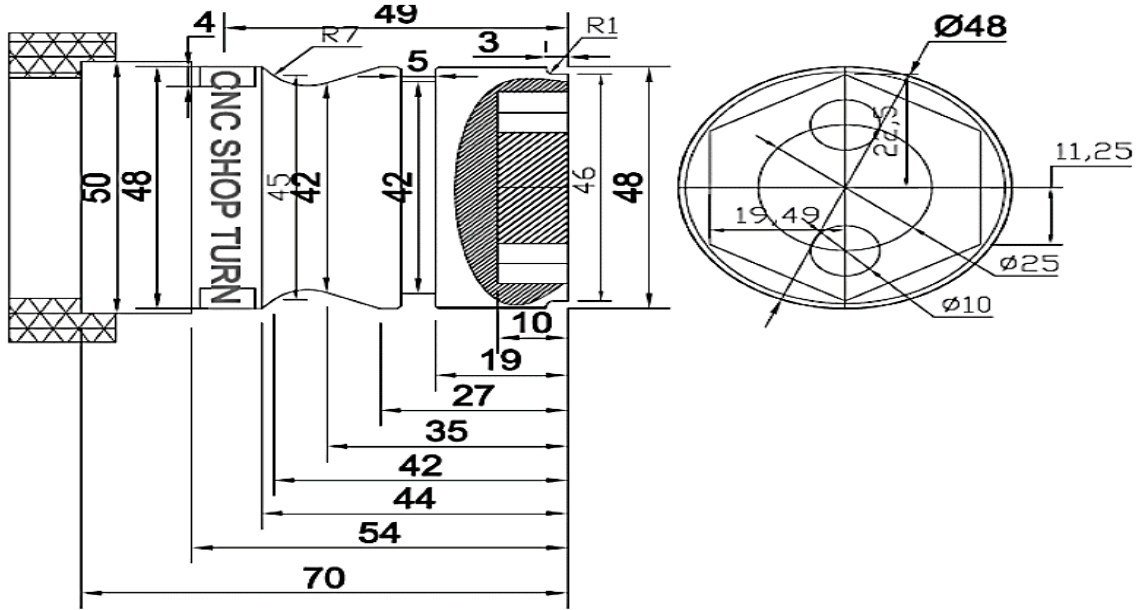







شكل رقم ٧٣

في التمرين الموضح امامك العديد من العمليات والمهارات والتي تتم من خلال دورات القطع المختلفة وسنقوم بشرحها وتنفيذها بشكل متدرج ومفصل من خلال عدة تمارين تكمل بعضها الى ان نصل الى تنفيذ المنتج الموضح بالكامل.

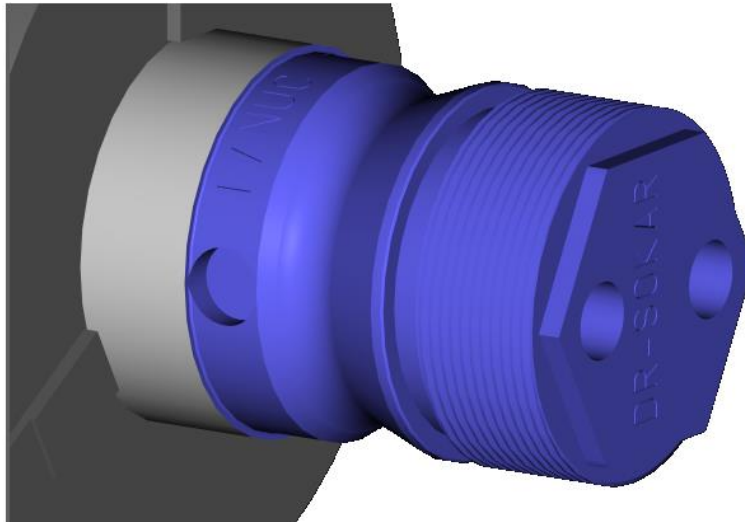

شكل رقم ٧٤:

## تسلسل عمليات تشغيل المنتج

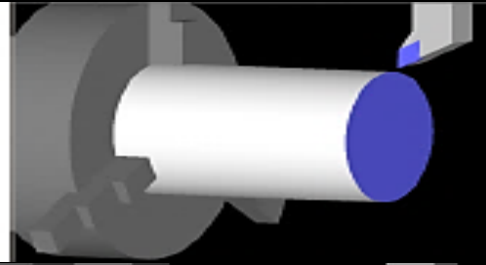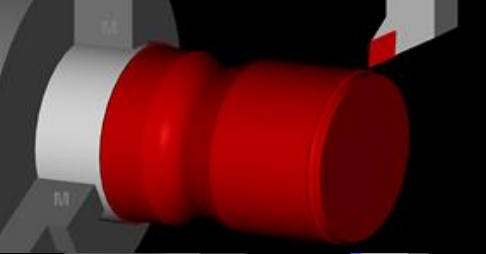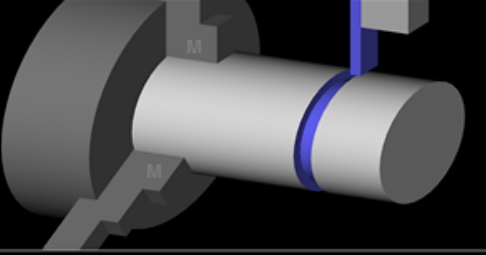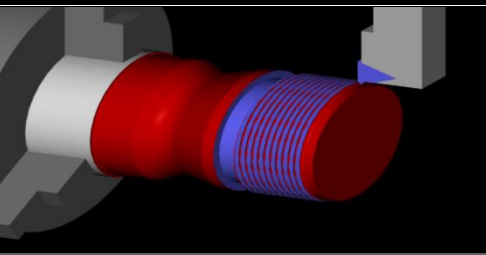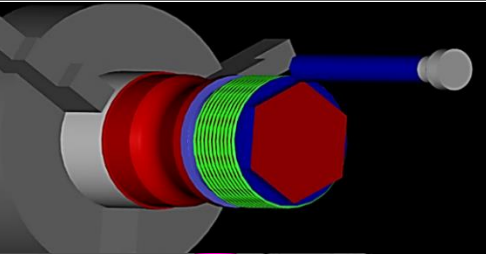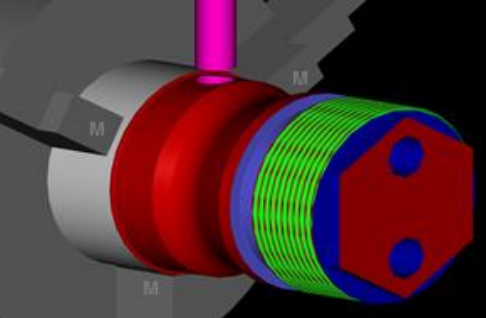		<p>١- تسوية وجهية بمقدار ٥. مم باستخدام عدة التشطيب (المتاحة على الماكينة)</p>	
		<p>٢- خراطة خارجية استقراب وتخشين باستخدام العدة السابقة</p> <p>٣- خراطة خارجية تشطيب وتنعيم باستخدام العدة السابقة</p>	
		<p>٤- خراطة وعمل التجويف والقناة</p>	
		<p>٥- خراطة وعمل القلاووظ</p>	
		<p>٦- تشغيل المضلع (الشكل المسدس) في وجه الشغلة بمساعدة المحور الإضافي (المحور الثالث C)</p>	
		<p>٧- تشغيل الثقوب</p>	

جدول رقم ٢٢

## دورة التسوية الوجيهة (Facing Cycle)

تدريب رقم	٣	الزمن	٧٢ ساعة
-----------	---	-------	---------

### أهداف


- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة التسوية الوجيهة
- التمكن من اجراء تسوية وجهية بمقدار ٠,٥ مم باستخدام عدة التشطيب المتاحة على الماكينة

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم فانوك	خامة قطر ٥٠ مم * طول ٧٠ مم
ارتداء افرول العمل	
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ٢٣

**المطلوب:** عمل تسوية وجهية بمقدار ٠,٥ مم باستخدام عدة التشطيب (المتاحة على الماكينة) لقطعة العمل ذات خامة قطر ٥٠ مم \* طول ٧٠ مم

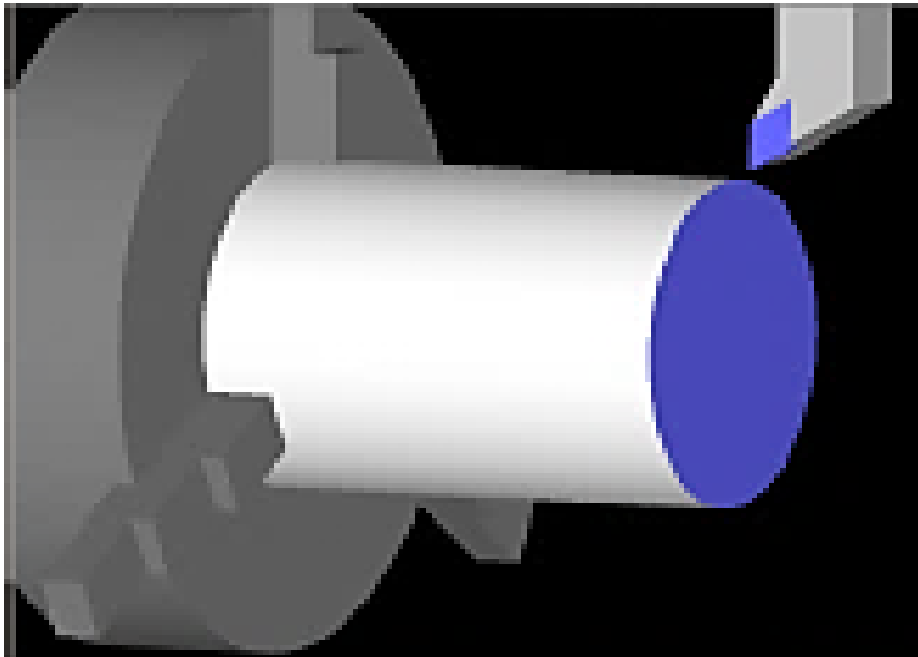

شكل رقم ٧٥: عمل تسويه وجهية

## المعارف المرتبطة بالتدريب

دورة التسوية الخشنة في نظام فانوك يرمز لها بالكود Face Rough G1122 أما دورة التسوية في حالة نصف التشطيب فيرمز لها بالرمز Face Semi-finish G1125 ودورة تسوية التشطيب Face Finish G1128 وتوجد الدورة المجمعدة للتسوية الخشنة والتشطيب معا بالكود Face Rough & Finish G1152 . لعمل أي دورة قطع داخل نظام فانوك فيجب ان نبدأ باستخدام مفتاح START ثم CYCLE ثم ننتهي بـEND



يتم تنفيذ دورة التسوية باتباع الخطوات التالية

١. اختيار بيانات بدء الدورة وادراج أوامر البدء للخراطة Start tool fixed form مثل (بداية

البرنامج، عدة البدء، عدة القطع الخشن وعدة القطع للتشطيب) وتحديد القيم القصوى للسرعة

٢. ادخال دورة القطع

تنقسم أي دورة قطع الى جزئيين رئيسيين هما

أ. شروط التشغيل Machining conditions

ب. البيانات الهندسية للشكل Geometric data

٣. ادخال بيانات انهاء الدورة End tool fixed form

٤. تحقق من عملية التشغيل بالمحاكاة Verify the machining operation


### المسافة الأمانة (SC) Safety distance

لتجنب اصطدام عدة القطع مع الشغلة اثناء تنفيذ دورة القطع، يجب تعريف نقطة الاقتراب والتي تصل

اليها عدة القطع قبل بداية تنفيذ دورة القطع. وتبين المسافة الأمانة (SC) موضع اقتراب العدة بالنسبة الى



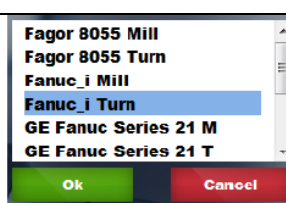
نقطة بداية الدورة التي تعرف بالحدثيين ( X0 and Z0 )




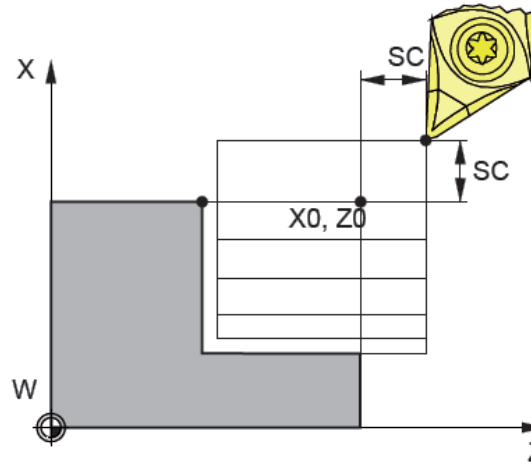

شكل رقم ٧٦: المسافة الأمنة من نقطة بداية الدورة

## خطوات تنفيذ التدريب

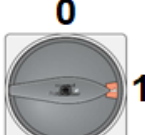	١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الـ C.N.C
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1).
	٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة
	٤. يتم اختيار نظام البرمجة (FANUC31i) كما هو موضح أمامكم
	٥. انتظر حتى يتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية التالية ( شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)

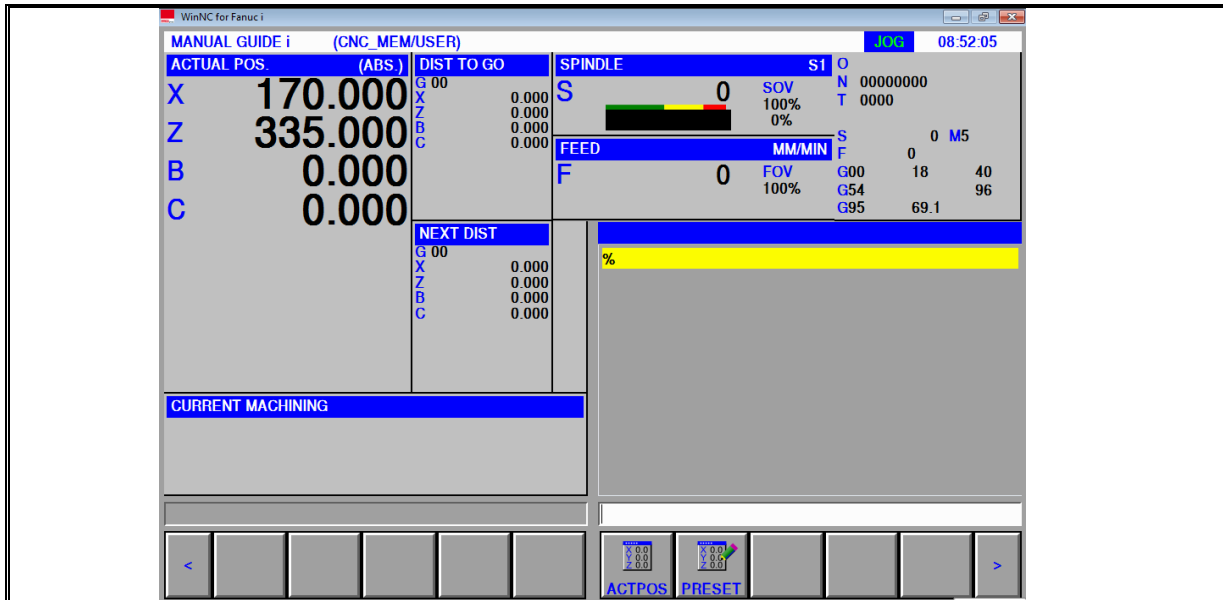

شكل رقم ٧٧: شاشة البرنامج لنظام التحكم Fanuc


	<p>٦. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٧. اضغط على مفتاح إعادة الضبط <b>RESET</b> لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة ولتتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة وتهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.</p>
	<p>٨. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل.</p>
	<p>٩. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل <b>AUX-ON</b> لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>
<p><b>ضبط وضع المرجع reference لمكونات الماكينة قبل التشغيل</b></p>	
<p>١٠. يجب اللجوء لوضع النقطة المرجعية reference point في كل مرة عند بداية يوم التشغيل أو في حالة التوقف الطارئ للماكينة باستخدام زر EMERGENCY STOP أو عندما تتوقف للماكينة أوتوماتيكيا عند حدوث تصادم وذلك لمعايرة نظام القياس بالماكينة. ويستخدم هذا الوضع ليقوم نظام التحكم بحساب المسافة بدقة بين نقطة صفر الماكينة M والنقطة المرجعية لمتثبت العدة N أو T من جديد.</p>	

## تركيب الشغلة


 <p>1- Spindle عود الدوران 2- Chuck الظرف 3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل</p>	<p>١١. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات ابعاد معلومة مثلاً قطر (٥٠ مم) وطول ٧٠ مم ليتم تثبيتها على الظرف</p>  <p>شكل رقم ٧٨: خامة قطعة الشغل</p>
<p>اضغط مره للفتح</p>  <p>و اضغط ثانية للربط</p> 	<p>١٢. ضع الشغلة امام فتحة الظرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.</p>  <p>شكل رقم ٧٩: تثبيت الشغلة بالظرف</p>  <p>شكل رقم ٨٠: الشغلة بعد التثبيت في الظرف</p>

## انشاء برنامج جديد

<p>١٣. اختر وضع التحرير بالضغط على مفتاح <b>EDIT</b> أو <b>ALT+F6</b></p>	
<p>١٤. اضغط على زر الوظيفة <b>NEWPRG</b> لفتح برنامج جديد أو اضغط على مفتاح <b>PROG</b> لفتح قائمة البرامج ستظهر الشاشة التالية، قم بإخال اسم البرنامج أو اسم المجلد Folder</p>	

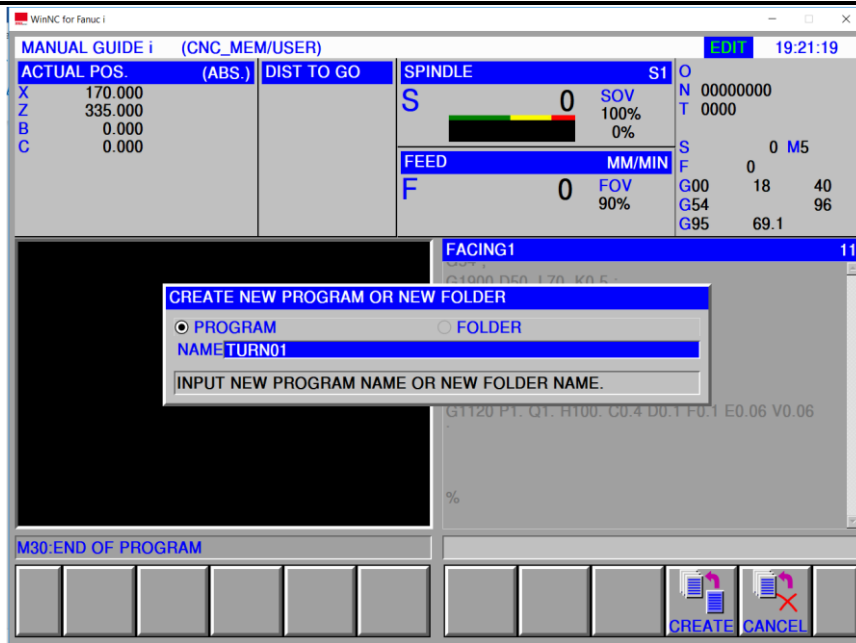

شكل رقم ٨١: شاشة فتح برنامج جديد

١٥. اضغط مفتاح  لتأكيد إنشاء برنامج جديد، (اكتب أي اسم مثلا Turn01 ستظهر الشاشة التالية وبها برنامج فارغ اسمه Turn01)




١٦. اضغط على زر السهم في أسفل يمين الشاشة، لتظهر الشاشة التالية



## اختيار وتحميل العدة المناسبة

١٧. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط مفتاح **T-OFS** ، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة بيانات العدة، اختر منها (بيانات العدة (Tool data

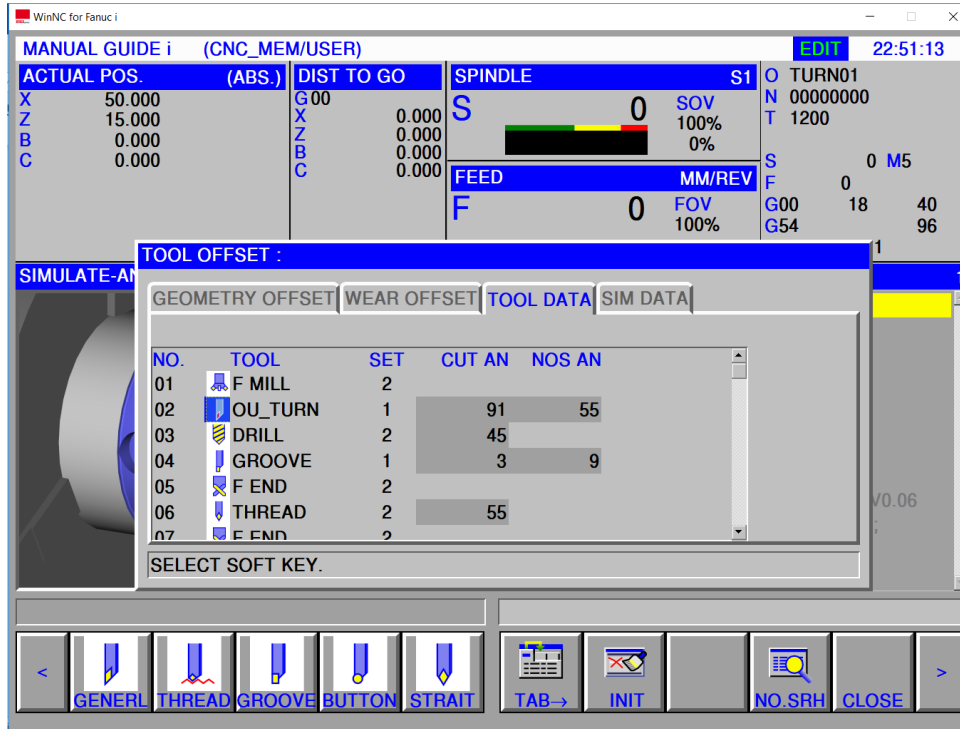


شكل رقم ٨٢: شاشة بيانات العدة

١٨. ضع مؤشر الماوس على رقم العدة المطلوب اضافاتها ثم اختر الشكل المناسب من اسفل الشاشة ويمكنك تغيير اسم العدة بالضغط على الاسم المقابل لها ليكون مثلاً Roughing

ملحوظة: يمكنك الضغط على مفتاح **PROG** لإظهار صفحة البرنامج، ثم اكتب في البرنامج T0202

(لاختيار العدة رقم 2 مثلاً) ثم اضغط على مفتاح **INPUT** أو مفتاح **INSERT** لتأكيد الاختيار.

١٩. اضغط على SET واختر وضع العدة المناسب من ١ الى ١٦ كما هو مبين بالشكل التالي حسب وضع تثبيت العدة على حامل العدة، اكتب الوضع SET المناسب (٢) ثم اضغط **ENTER** من لوحة المفاتيح لتأكيد الاختيار.

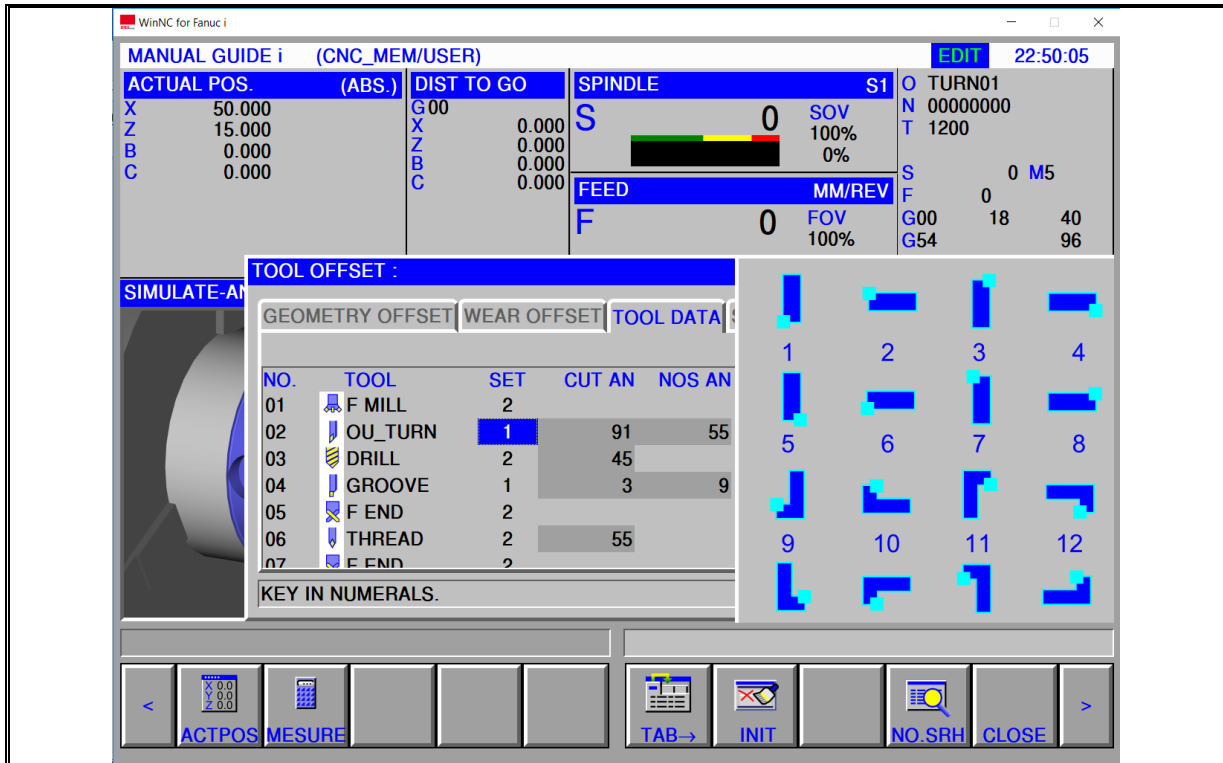


شكل رقم ٨٣: شاشة ضبط اختيار وضع عدة القطع

**ملحوظة:** تختلف الشاشة السابقة حسب نوع العدة (عدة ثابتة أم عدة دوارة رأسية أو أفقية) التي يتم ضبطها.

**ملحوظة:** في ماكينات EMCO CT 260 المحطات الزوجية مخصصة للعدد الثابتة مثل أقلام الخراطة وأقلام القلاووظ والخلخلة... بينما المحطات الفردية مخصصة للعدد الدوارة (الاندميل والبنط الرأسية والافقية... الخ)

٢٠. تحرك بالماوس الى البيانات الفنية للعدد مثل زاوية القطع (CUT AN) وزاوية الكورنر (NOS AN)، يجب الضغط على مفتاح ENTER لتأكيد الاختيار بعد ادخال القيم التي يمكن الحصول عليها من كتالوج العدد مع الماكينة.

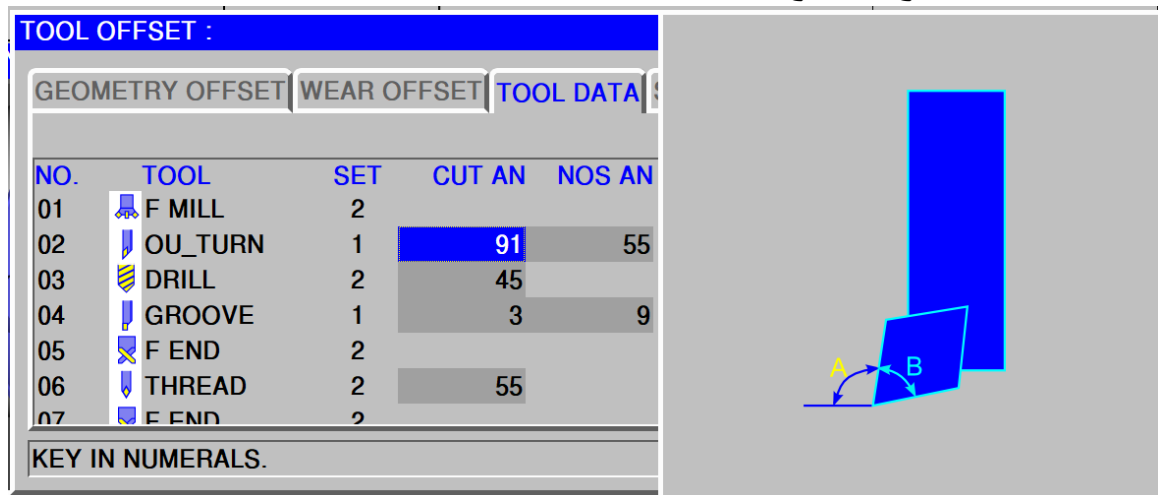


شكل رقم ٨٤: ادخال مواصفات عدة القطع

٢١. ادخل نصف قطر العدة (R=0.4) والتي يتم الحصول عليها من كتالوج العدد، في صفحة

Geometry OFFSET

**ملحوظة:** راجع تمرين قياس العدة

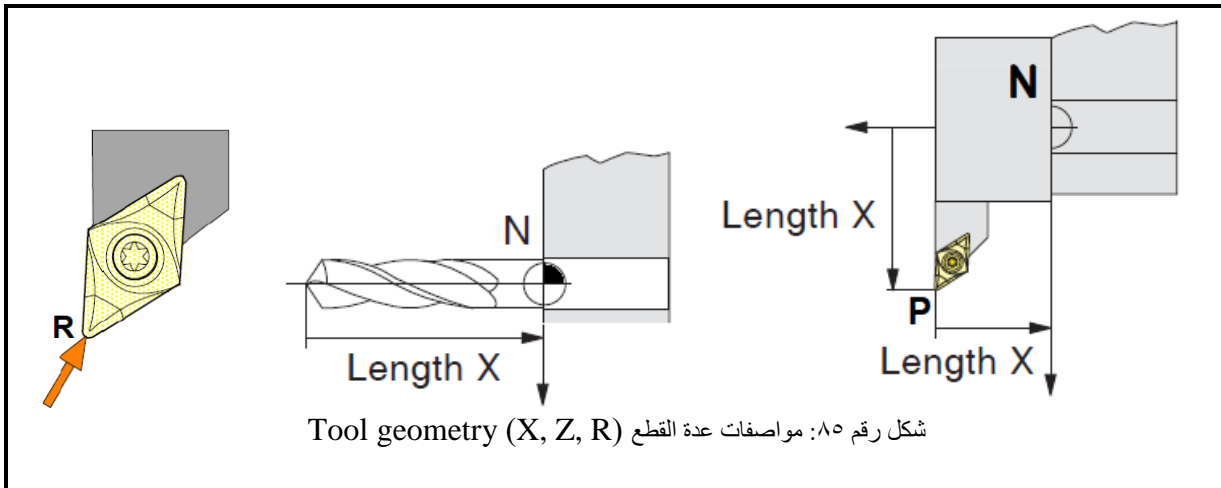

٢٢. اضغط مفتاح **CLOSE** للخروج مرة اخرى الي النافذة الرئيسية بعد الانتهاء من اختيار وضبط تحميل العدة المناسبة بالبرنامج

ACTUAL POS. (ABS.)	DIST TO GO	SPINDLE S1	FEED MM/MIN
X 170.000		S 0 SOV 100% 0%	F 0 FOV 100%
Z 335.000			
B 0.000			
C 0.000			

Program Editor: TURN01  
 <TURN01> ;  
 %

Control Panel Buttons: NEWPRG, O LIST, SRCHT, SRCH↓, O SRCH, COPY, CUT, DELETE, 1 2 3, PASTE

شكل رقم ٨٦: شاشة البرنامج الرئيسية

### ضبط بداية دورة التسوية


٢٣. اكتب مباشرة في الشاشة الزرقاء G54 وهو الكود الذي تم تخزين نقطة صفر الشغلة Zero point offset " ثم علامة نهاية البلوك **;** ثم insert

TURN01


1

```
< TURN01 > ;
G54 ;
;
%
```

ملحوظة: في بعض الحالات يمكن عمل الخطوات التالية عن طريق الانتقال مباشرة الى مرحلة " ادخال مواصفات قطعة العمل "

(١-٢٣) اضغط على مفتاح  لتظهر الشاشة المبينة في شكل ٢٢ لضبط أوامر بداية الدورة

ملحوظة: اذا لم يظهر مفتاح START اضغط على  حتى يظهر على الشاشة

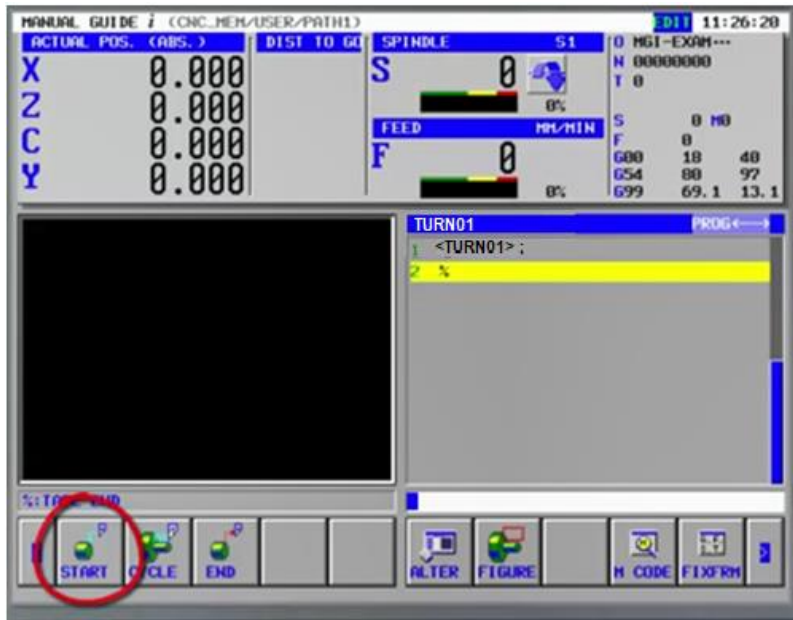

شكل رقم ٨٧: شاشة البرنامج الجديد

(٢-٢٣) اضغط على مفتاح  لتظهر الشاشة التالية



## INSERT STARTING COMMAND FOR TURNING

START BLANK

1. LIMIT FOR MAIN SPINDLE
2. TURRET MOVE TO FREE POS

SELECT CYCLE YOU WANT TO INSERT.PUSH [SELECT].

شكل رقم ٨٨: ضبط أوامر بداية الدورة



٢٣-٣) قم باختيار سطر (١) ثم اضغط مفتاح INSERT لتظهر الشاشة التالية والتي تحتوي على الدالة G92 والتي تستخدم لتحديد الصفر المطلق وحرف S الذي يرمز لأقصى سرعة لمحور الدوران

## TURN01

```
<TURN01> ;
G92 S??? (MAIN LIMIT) ;
%
```

## TURN01

```
<TURN01> ;
G92 S??? (MAIN LIMIT) ;
%
```

S3000

٢٤. اكتب أقصى سرعة لعمود دوران الظرف أمام G92 S????? (لاحظ وجود علامات استفهام بعد S) والتي تعتمد على مواصفات الماكينة ونوع قطعة العمل، قم بوضع مؤشر الماوس على \$????? قم بكتابة (S3000) قيمة ٣٠٠٠ لفة/دقيقة ( 3000




(rpm) في سطر الإدخال ثم اضغط مفتاح INSERT بلوحة المفاتيح أو بلوحة التحكم ليصبح اول جزء بالبرنامج كما بالشكل التالي

## TURN01

```
<TURN01> ;
G92 S3000 (MAIN LIMIT) ;
%
```


## ادخال مواصفات قطعة الشغل Workpiece

٢٥. اضغط مرة أخرى على مفتاح **START** وانتقل الى السجل الخاص بال خامة (Blank) بالضغط على كلمة **BLANK**، ثم اختار شكل الشغلة الأسطواناني مثلا (Cylinder Blank Figure) كما هو مبين في الشكل.

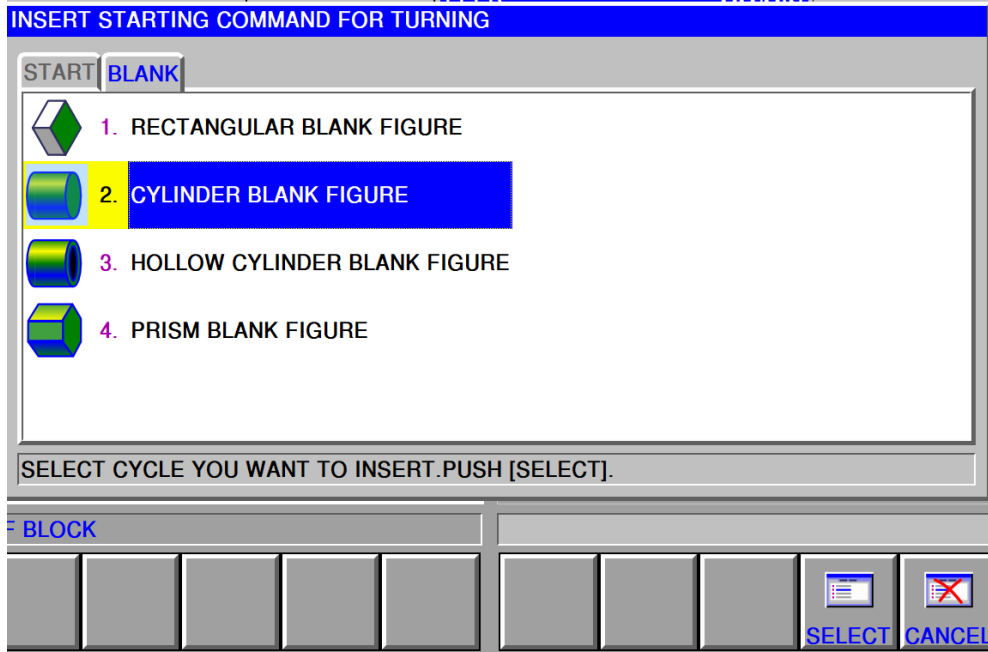

شكل رقم ٨٩: شاشة اختيار نوع الشغلة (الخامة)



٢٦. اضغط مفتاح **SELECT** أسفل يمين الشاشة لتظهر النافذة المبينة في الشكل والتي تسأل عن ابعاد الخامة

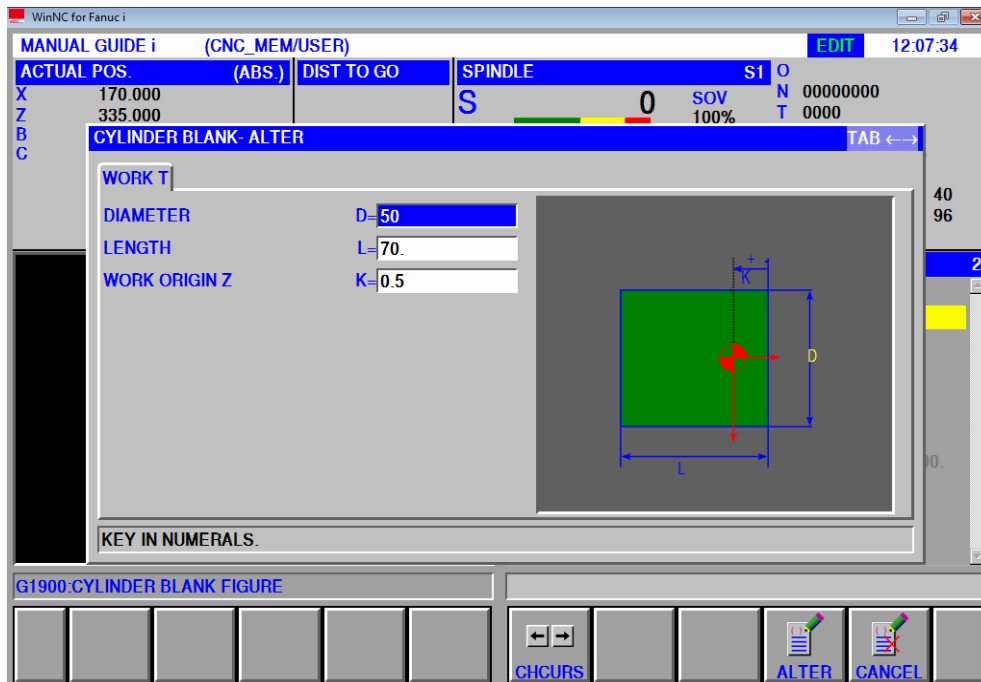


شكل رقم ٩٠: شاشة ادخال ابعاد الشغلة وقيمة التسوية

٢٧. اكتب ابعاد الشغلة في الأماكن المخصصة لذلك في النافذة كالظاهرة امامك حيث ان:

D: قطر الشغلة ٥٠ مم، L: طول الشغلة ٧٠ مم وK: مركز الشغلة وهي القيمة التي يتم ازلتها لإستبدال الوجه (Facing) ٠,٥ مم

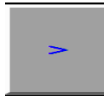٢٨. اضغط مفتاح  ثم مفتاح  ستظهر صفحة البرنامج TURN01، والتي يظهر فيها سطر يوضح ابعاد الخامة "قطعة العمل" (G1900 D50 L70 K0.5;)

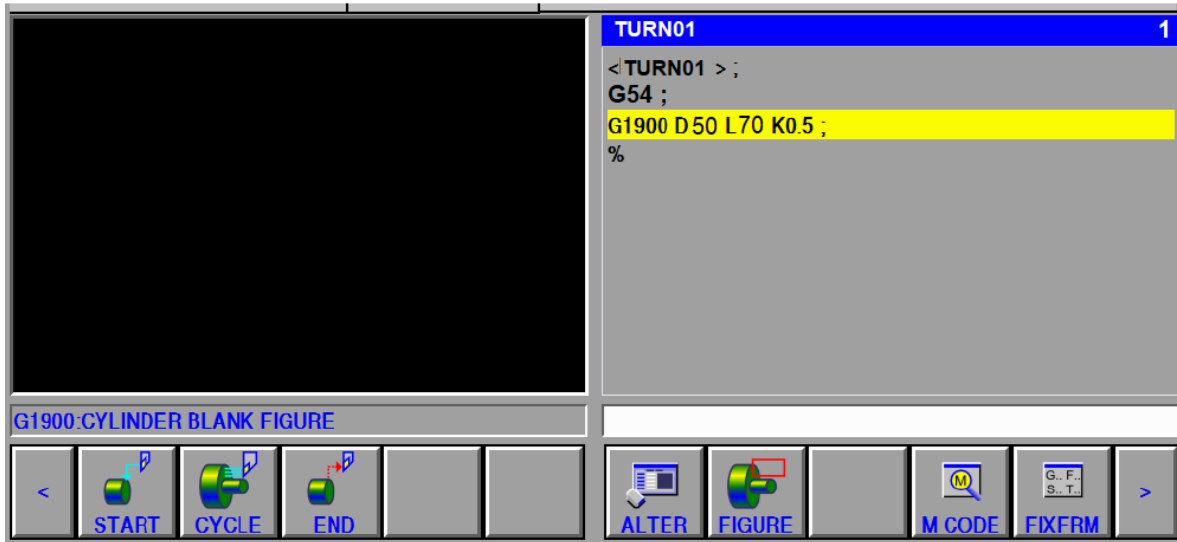


شكل رقم ٩١: البرنامج بعد ظهور بيانات قطعة العمل

## ادخال عدة القطع (التسوية)


٢٩. قم استدعاء عدة التسوية المحملة على برج العدة عن طريق كتابة T0202 مباشرة في صفحة البرنامج حيث يرمز T0202 للعدة رقم (2)

٣٠. حدد شروط القطع بكتابة G96 S200 G95 F0.1 M4

٣١. حدد نقطة استقرار لعدة التسوية في محور X, Z بكتابة G0 X55 Z0 كما هو مبين في الشكل التالي.

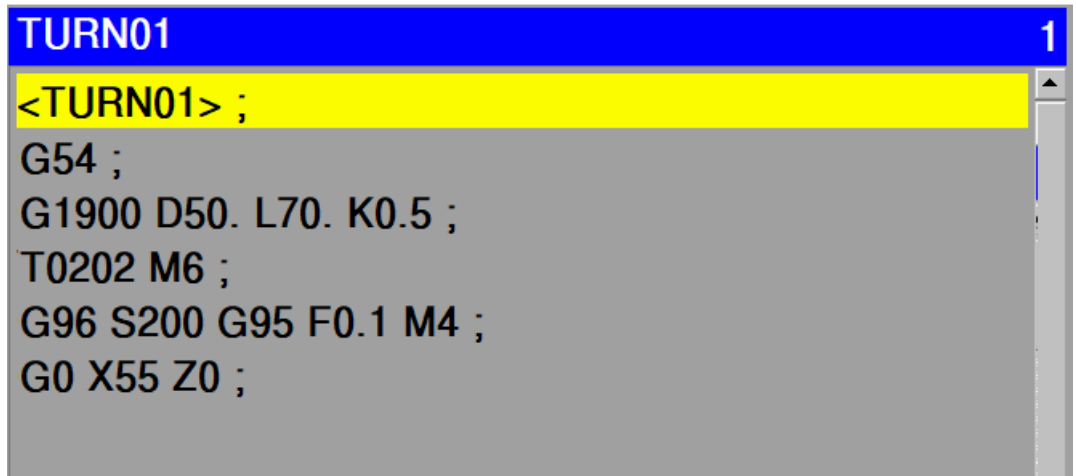

## اختيار وضبط دورة التسوية الخشنة Face Rough G1122 داخل البرنامج

 


٣٢. اضغط على مفتاح > في اسفل يمين الشاشة، حتى تظهر الرموز



٣٣. اضغط مفتاح CYCLE ليتم اختيار دورة القطع المطلوبة (بمعنى دورة التسوية)

٣٤. ستظهر شاشة تحتوي على مجموعة من الصفحات أو السجلات من اليسار الى اليمين مثلا خراطة، قلووطة، عمل الثقوب (Turning, Threading, Hole machining) ... الخ.


٣٥. قم باختيار خراطة Turning لتظهر الشاشة التالية المبينة في الشكل.

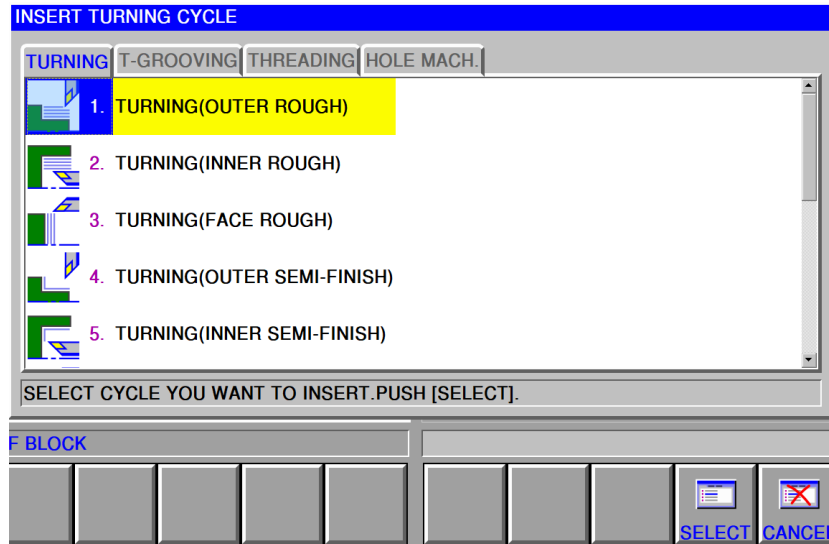

شكل رقم ٩٢: شاشة اختيار أحد دورات الخراطة



٣٦. اختر دورة الخراطة Turning (التسوية الخشنة Face Rough)

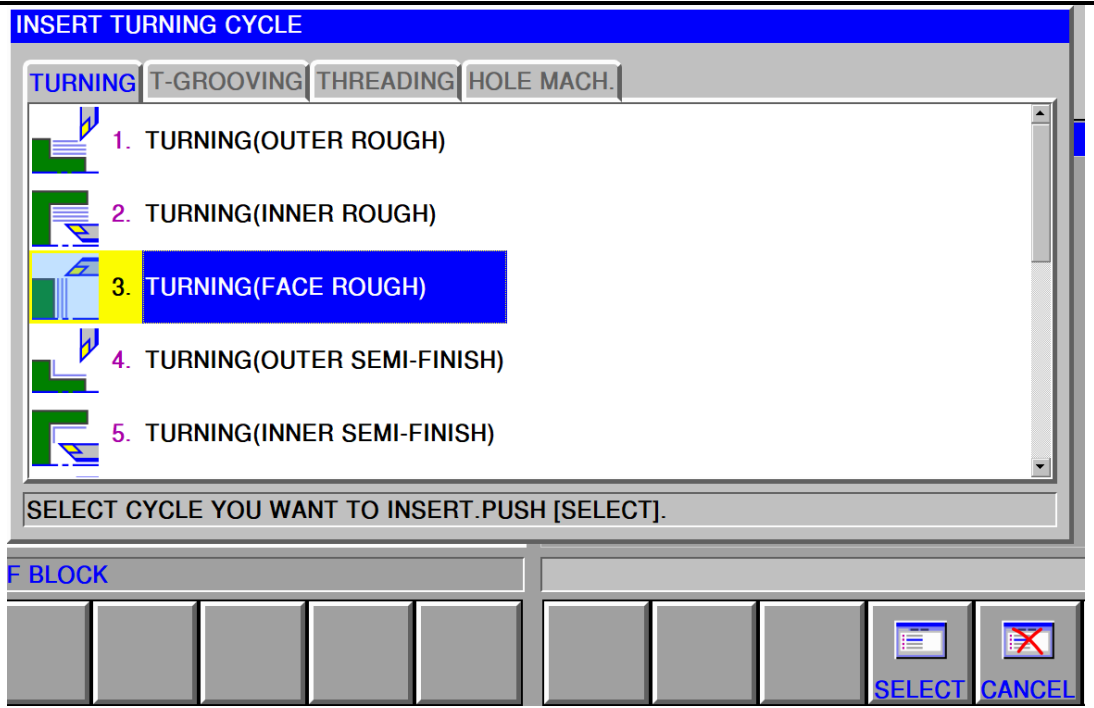


شكل رقم ٩٣: اختيار دورة التسوية الخشنة (Turning (Face rough)


**ملحوظة:** يمكن بدلا من الضغط على مفتاح Insert الغاء الخطوة السابقة والضغط على مفتاح الغاء




٣٧. اضغط مفتاح "الاختيار Select" ستظهر الشاشة التالية، قم بمليء البيانات المطلوبة:

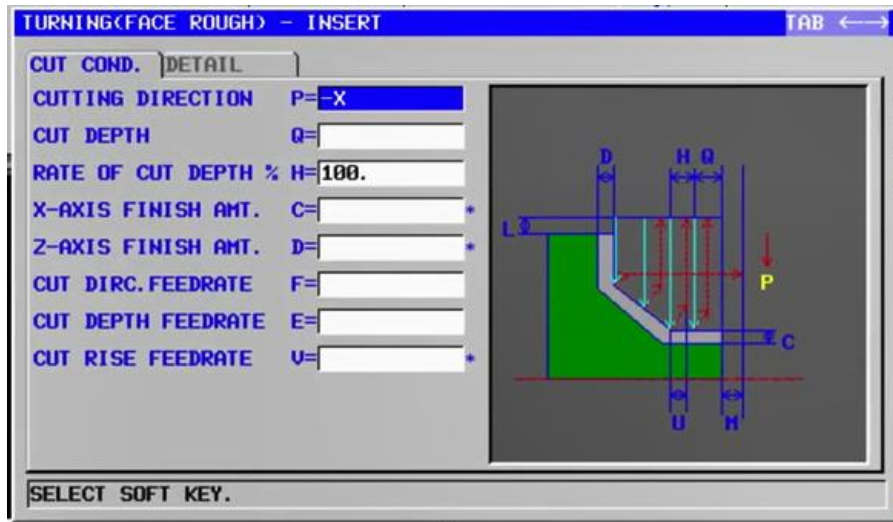


٣٨. ضع مؤشر الماوس على خانة اتجاه القطع واضغط على مفتاح (-X)

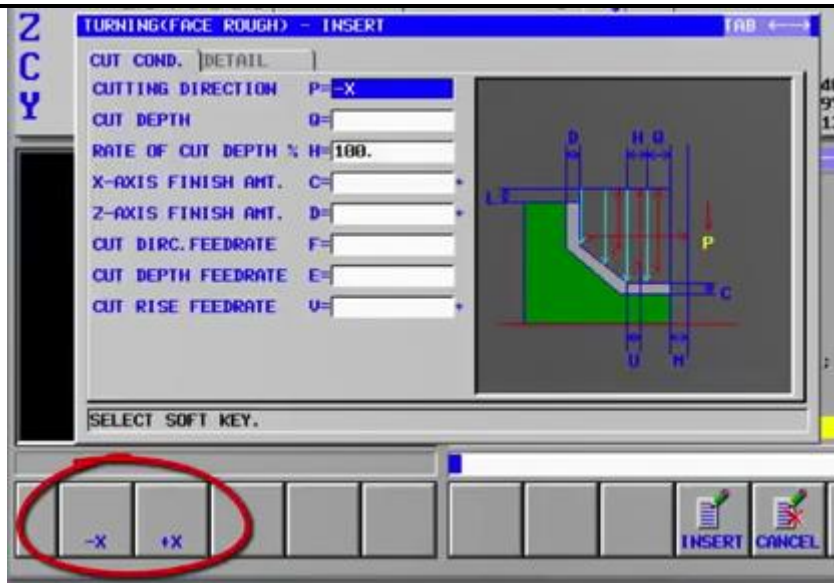

٣٩. املئ سجل شروط القطع (شروط التشغيل) (Machining condition)

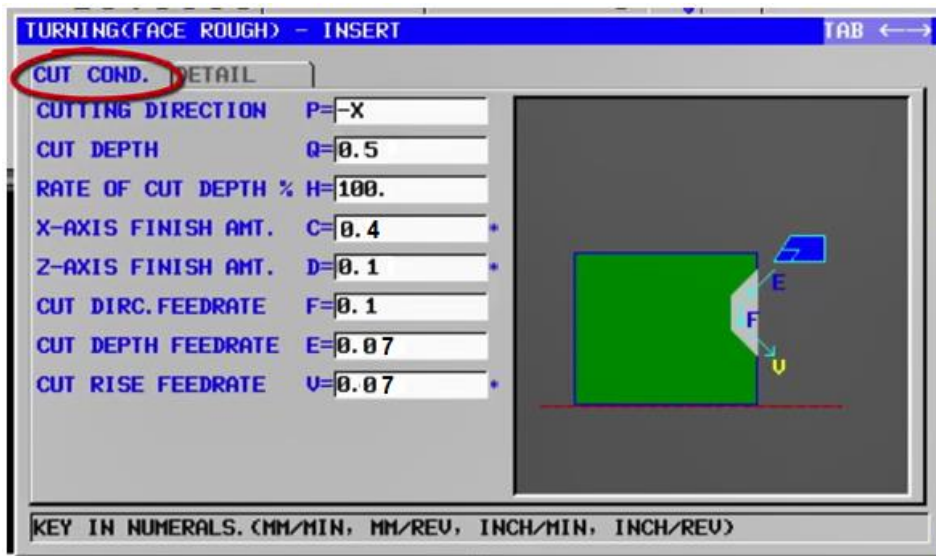



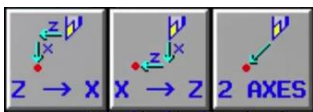

Cutting direction	P=- X	اتجاه القطع (التسوية) ويكون في اتجاه محور X
Cut depth	Q=0.5	عمق القطع في كل مشوار ويكون بالمليمتر وقيمة موجبة ملحوظة: عادة تتم التسوية على عدة أشواط ولكن لان قيمة التسوية صغيرة فمن الممكن تنفيذها على مشوار واحد بقيمة ٠,٥ مم
Rate of cut depth %	H=100	النسبة المئوية لعمق القطع وتكون ثابتة ١٠٠% ولا يمكن تغييرها
X-axis finish amount*	C=0.4	نسبة السماح المتروكة للتشطيب لمحور X (يمكن تركها خالية لأنها اختيارية)
finish Z-axis amount*	D=0.1	نسبة السماح المتروكة للتشطيب لمحور Z
Cut direction feedrate	F=0.1	معدل أو سرعة التغذية بدون UNDERCUT في محور Z

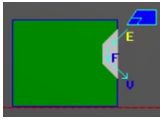
Cut depth feedrate	E=0.07		معدل أو سرعة التغذية عند النزول الى الـ UNDERCUT في محور X
Cut rise feedrate *	V=0.07		معدل أو سرعة التغذية عند الصعود الى الـ UNDERCUT


٤٠. اضغط مفتاح السهم الايمن من لوحة المفاتيح بعد الانتهاء من كتابة كل القيم المطلوبة في نافذة شروط القطع للانتقال الي صفحة التفاصيل

٤١. أنتقل الى زر التفاصيل DETAIL لإظهار البيانات التالية

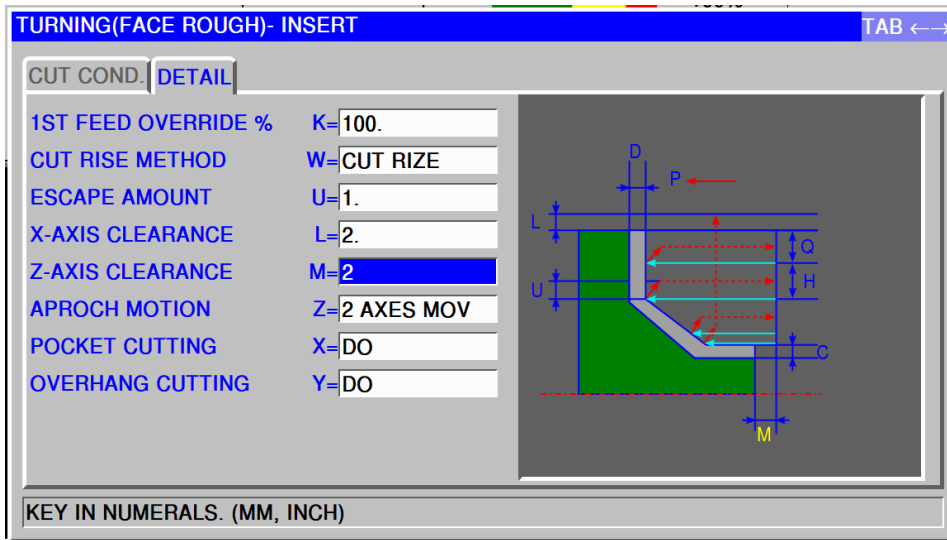



1st feed override	K=100	النسبة المئوية للتغذية عند أول عمق قطع ويفضل ان تكون ١٠٠% (خصوصا للأسطح الخشنة)
Cut rise method	W=Cut rise 	طريقة الخروج بعد قطع الكونتور لكل مشوار
Escape amount	U=1	قيمة الخروج بعد قطع الكونتور لكل مشوار (قيمة العتق)
X-axis clearance	L=2	نقطة اقتراب لمحور X (نسبة امان في محور X)
Z-axis clearance	M=2	نقطة اقتراب لمحور Z (نسبة امان في محور Z)
Approach motion	2 Axes MOV 	طريقة حركة الاقتراب (الحركة من محور Z الى X) في التسوية Facing قم باختيار 
Pocket cutting	X=DO	تشغيل وقطع الـ UNDERCUT لمحور X
Overhang cutting	Y=DO	تشغيل وقطع الـ UNDERCUT لمحور Y

٤٢. اضغط مفتاح  بعد الانتهاء من كتابة كل القيم المطلوبة، ستفتح الشاشة التالية والتي تطلب ادخال كودتور قطعة العمل.

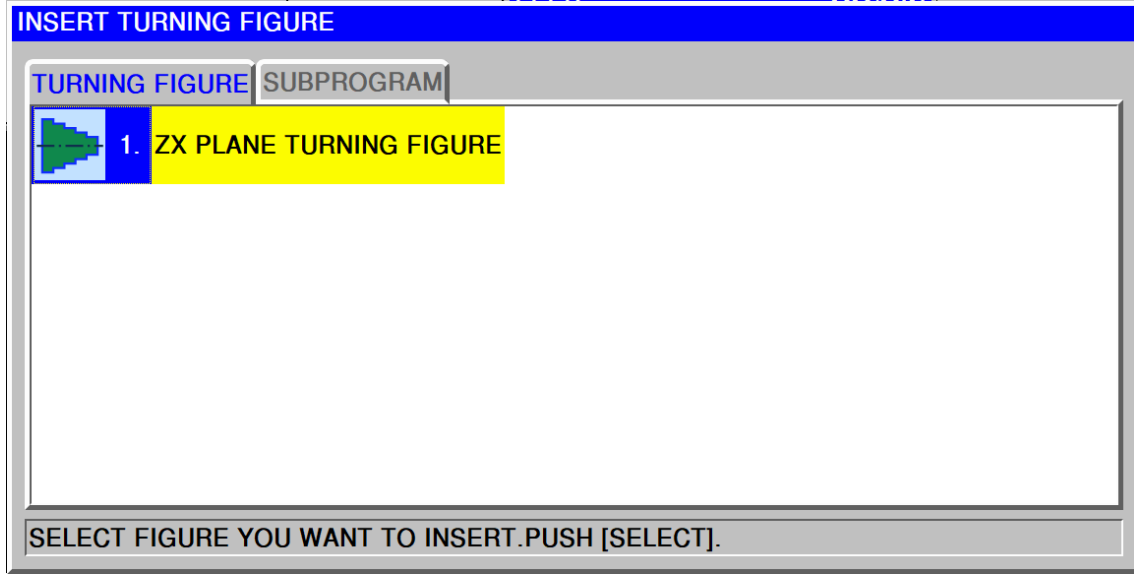


ملحوظة: يمكن الضغط على مفتاح Cancel للتأكد من نزول دورة التسوية في البرنامج  
٤٣. لاحظ نزول دورة التسوية على سطرين بنفس القيم التي تم ادخالها في الخطوات السابقة كما يلي:  
G1122 P3. Q0.5 H100. C0.4 D0.1 F0.1 E0.07 V0.07 K100. W2. U1. L2. M2. Z10.  
X1. Y1.;

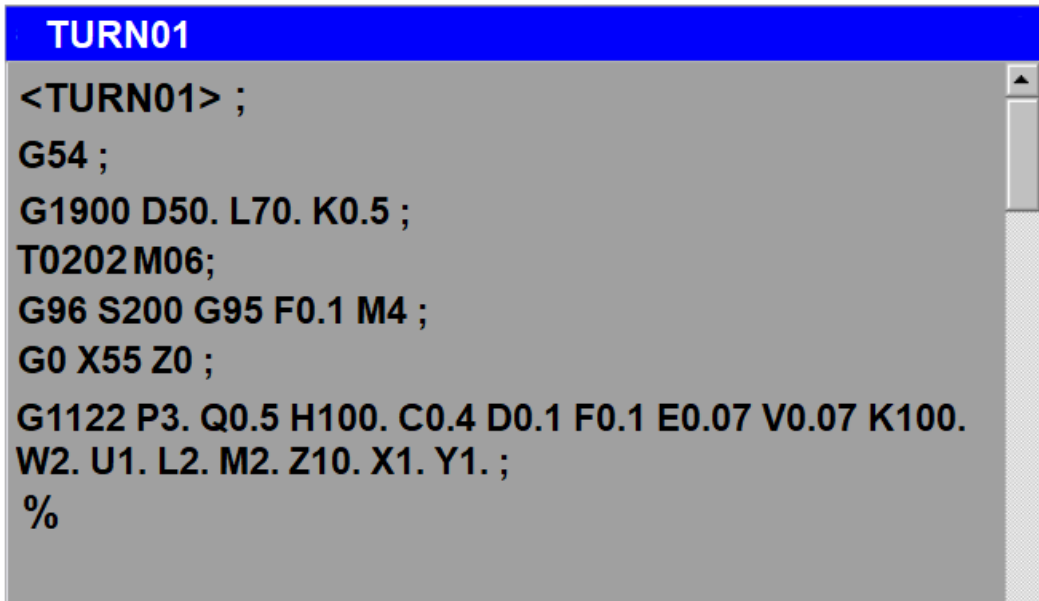


ملحوظة: إذا ارت تعديل أي قيم بيانات في الخطوة السابقة اضغط على مفتاح  لتظهر شاشة

البيانات مرة أخرى وبعد انتهاء التعديلات اضغط على مفتاح  مرة أخرى.




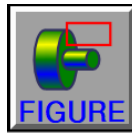

٤٤. اضغط على مفتاح رسم الاشكال للرجوع الى شاشة رسم مسار كنتور التسوية



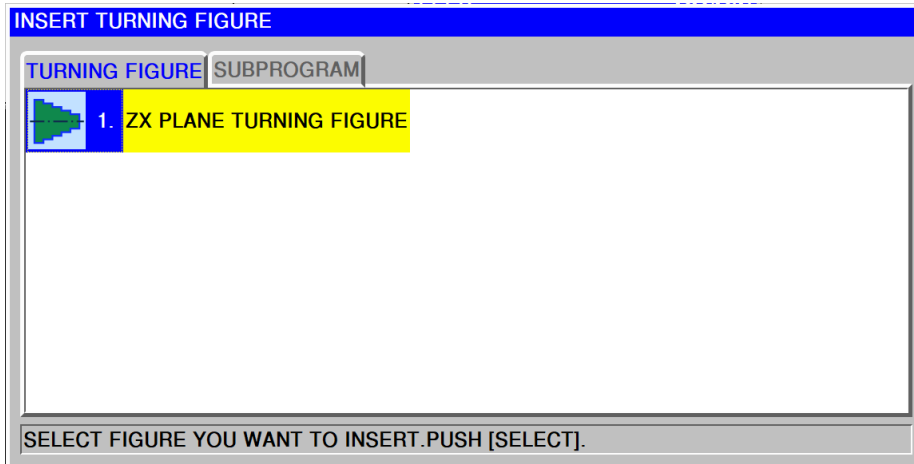


٤٥. انقر بالماوس على السطر ZXPLANE TURNING FIGURE لتظهر شاشة ادخال نقطة البدء

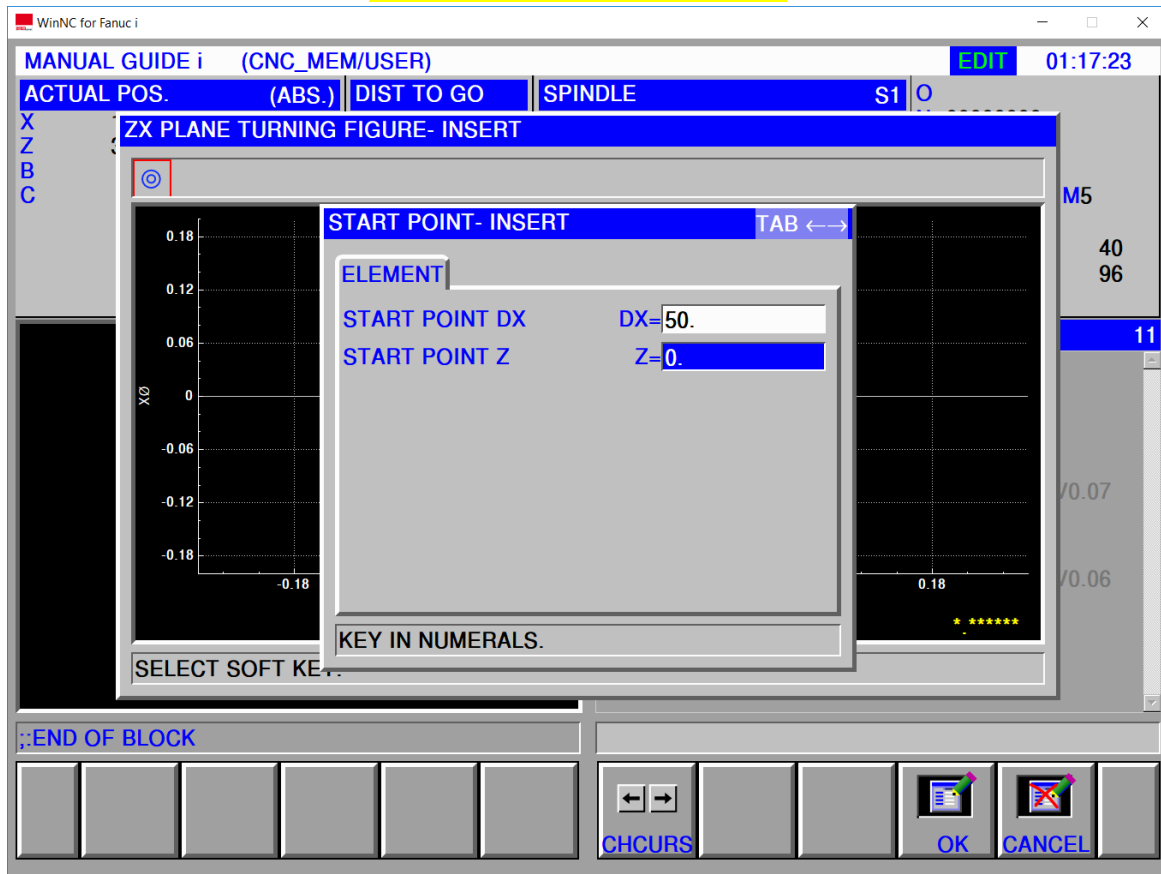

٤٦. اضغط مفتاح OK لتظهر نقطة البداية



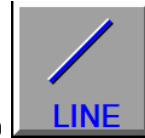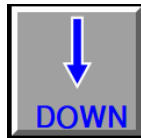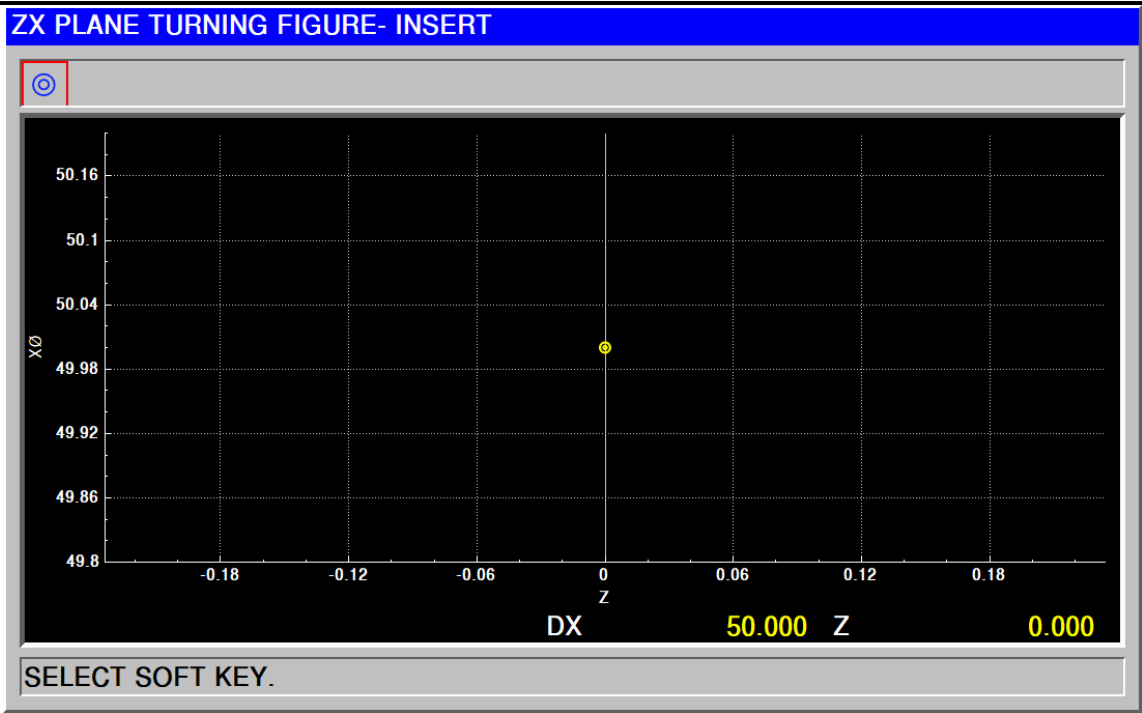


٤٧. اضغط على مفتاح رسم خط رأسي لأسفل لتظهر الشاشة التالية

٤٨. ادخل قيمة  $DX=-1$  لضمان نزول القلم تحت مركز الشغلة حتى يتم تعويض قيمة نصف قطر العدة




٤٩. اضغط سيظهر الخط

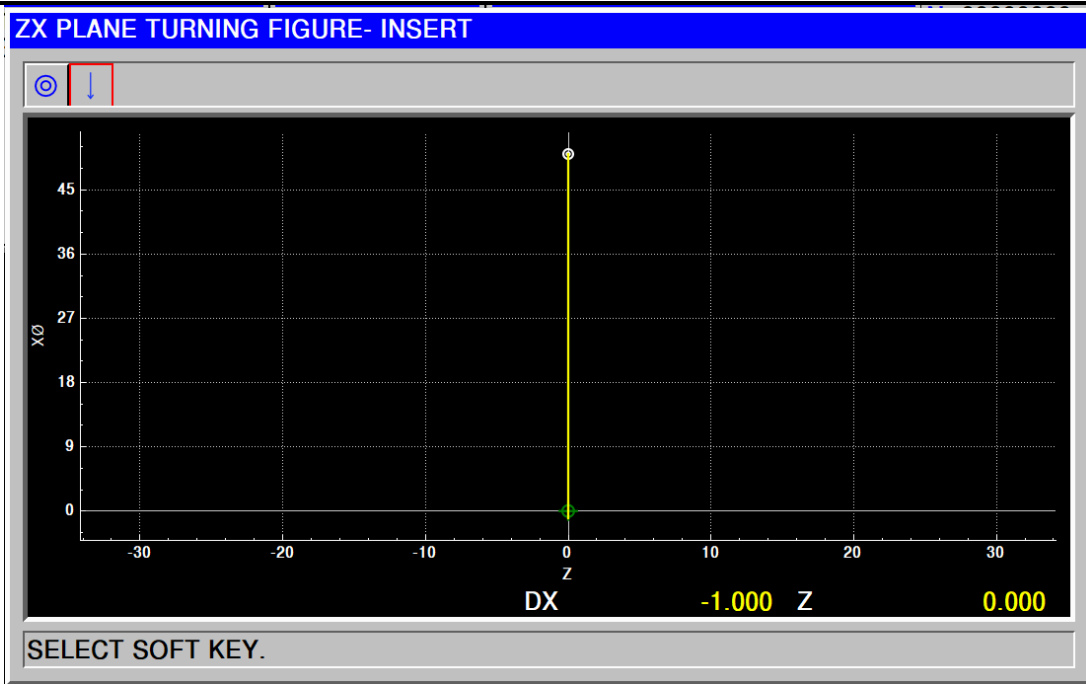

٥٠. ارسـم الجزء المراد ازالته بسمك ٠,٥ مم عن طريق اختيار مفتاح رسم خط **LINE** ثم خط




ثم اضغط **OK**

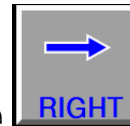

**RIGHT**


في الاتجاه الموجب لمحور Z ( $Z=0.5$ ) ثم اظهر الخط الصغير.

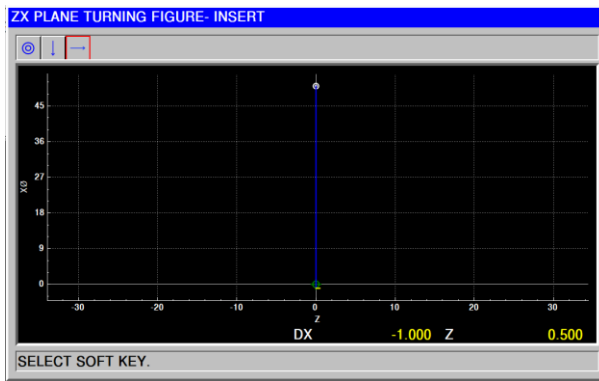


LINE- INSERT	
ELEMENT	
LINE DIRECTION	D=RIGHT
END POINT Z	Z=0.5
LAST CONNECTION	L=NOTHING
NEXT CONNECTION	M=NOTHING
ELEMENT TYPE	T=PART
KEY IN NUMERALS.	


٥١. حدد المستطيل المطلوب ازالته من سطح الشغلة بالضغط على مفتاح السهم **>** حتى يظهر

رمز "توصيل الخامة **BLCONT**" ثم اختر **FIG.1** ليتم إزالة الجزء خارج الشغلة

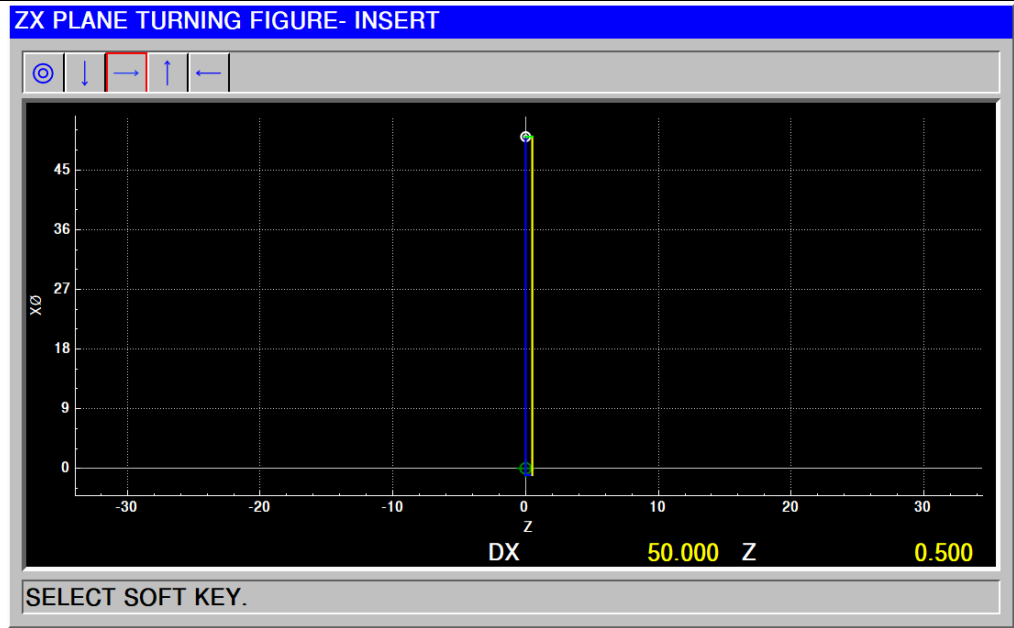



٥٢. اضغط Do أو "yes في بعض الاجهزة" لتأكيد اختيار الجزء المراد ازالته



٥٣. اضغط  لإنهاء اختيار الرسمة الكاملة، ستظهر شاشة تسأل هل تريد انشاء هذا الشكل في البرنامج الرئيسية أم في برنامج فرعي Sub program، والذي يتيح استخدام نفس البروفيل في برامج اخري أو تكراره في نفس البرنامج.

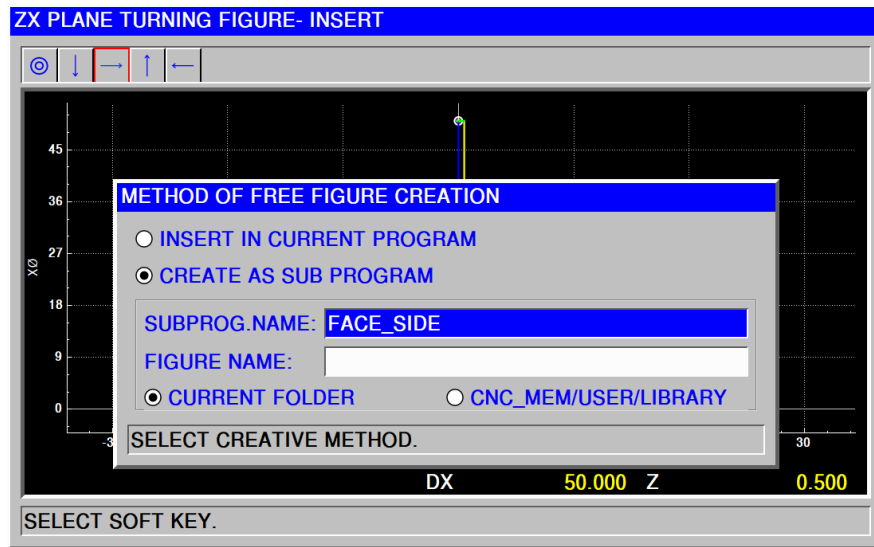

٥٤. اذا تم اختيار البديل الأول " ادراج في البرنامج الرئيسي" سيظهر البرنامج بالشكل التالي  
٥٥. اكتب TOM6 كي يتم إرجاع عدة التسوية End tool واستدعاء محطة عدة فارغة على برج العدة

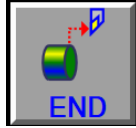٥٦. قم بالضغط على مفتاح  كي يتم انتهاء البرنامج End Program ثم اضغط مفتاح

 ليظهر الأمر M30 في نهاية اسطر البرنامج، أو اكتب M30 قبل علامة %

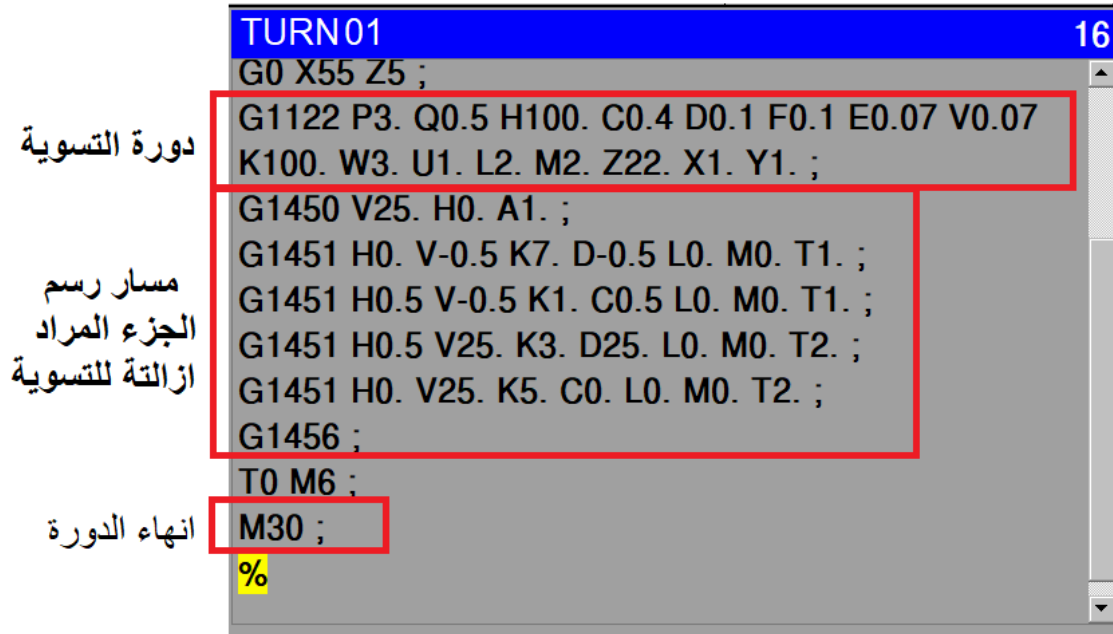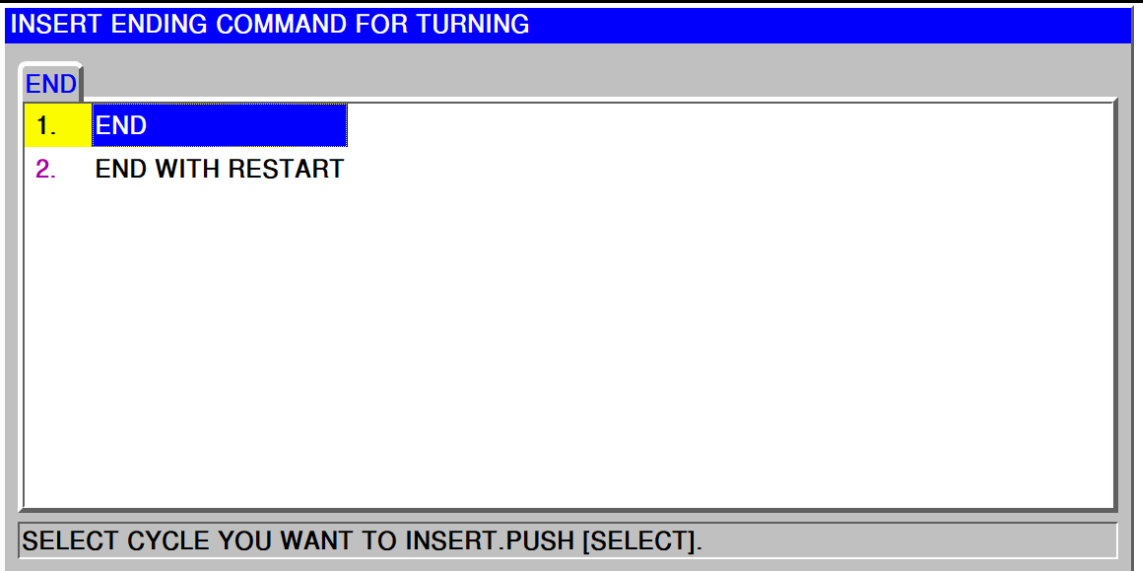

**ملحوظة:** يفضل استخدام هذه الطريقة في حالة كان السمك المراد ازالته من الوجه (القوره) اكثر من ١ مم أو حسب معدن الخامة

ملحوظه مهمة

يمكن عمل التسوية مباشرة بدون الحاجة الى الدخول الى قائمة اختيار دورة التسوية او رسم مسار خطوط التسوية باستخدام الأوامر التالية مباشرة في البرنامج، ثم ارجاع العدة الى نقطة استقرار جديدة استعداد لعمل الكنتور الخارجي.

G0 X55 Z0	G0 X55 Z0 ;
G1 X-1	G1 X-1 ;
G0 X50 Z5	G0 X50 Z5 ;

و هذا الجزء هو الذي سيظهر في البرنامج القادم للاختصار



```

TURN01
<TURN01> ;
G54 ;
G1900 D50. L70. K0.5 ;
T0202 M6 ;
G96 S200 G95 F0.1 M4 ;
G0 X55 Z0 ;
G1 X-1 ;
G0 X50 Z5 ;
T0 M6 ;
M30 ;
%

```

## عمل محاكاة لبرنامج التسوية

٥٧. اختر السهم أسفل يمين الشاشة حتى تظهر كلمة SIMLAT أو اضغط المفتاح لإظهار صفحات المحاكاة بالرسم Simulation (3D view ومسار آلة القطع).

٥٨. اضغط على مفتاح بدء دورة محاكاة القطع  وسجل مشاهداتك عند تشغيل هذا الوضع ملحوظة: يمكن عمل إيقاف مؤقت بالضغط على مفتاح  أو تشغيل خطوة خطوة بالضغط على مفتاح ، ويستخدم مفتاح  لإيقاف المحاكاة.




- لتقليل أو زيادة سرعة المحاكاة يمكن استخدام المفاتيح التالية



- للخروج من وضع المحاكاة اضغط على مفتاح

## اختبار البرنامج عن طريق التشغيل الجاف للبرنامج DRY RUN بدون تشغيل ماكينة المخرطة المبرمجة بالحاسب

بعد انتهاء المحاكاة تنفذ الخطوات التالية








٥٩. اضغط مفتاح التشغيل الجاف  على لوحة التحكم لاختبار تشغيل البرنامج ومعدل التغذية.

ملحوظة: تأكد من عدم وجود شغلة عند تشغيل dry run حيث تكون سرعة قيم التغذية أعلى من القيم الحقيقية

٦٠. اضغط على مفتاح بدء دورة القطع  ، يتم في نفس الوقت استعمال مفتاح معدل التغذية

وذلك للتحكم في حركة العدة سواء بزيادة سرعة التغذية أو تقليلها بحيث لا يحدث تصادم. سجل ما شاهدته عند تشغيل هذا الوضع.
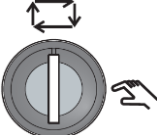
## بدء التشغيل الفعلي وتنفيذ التسوية

	<p>٦١. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل <b>AUX-ON</b> لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>
	<p>٦٢. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key). أو عن طريق مفتاح غلق الباب  .</p>
	<p>٦٣. اختر الوضع الأتوماتيكي عن طريق إدارة المفتاح المركب بهذا المتحكم.</p>
	<p>افتح التغذية تدريجياً  وذلك للتحكم في حركة العدة سواء بزيادة سرعة التغذية أو تقليلها بحيث لا يحدث تصادم. سجل ما شاهدته عند تشغيل هذا الوضع.</p>
<p>٦٤. لاحظ تحرك قلم القطع وبدء عمل تسوية السطح بمقدار ٠,٥ مم، مع مراعاة وضع التغذية على قيمة ١٠٠ %</p>	

	<p>٦٥. إذا تم الضغط على مفتاح " إيقاف الدورة Cycle stop " تتوقف الماكينة حالاً. ولا يتم تنفيذ أجزاء البلوك حتى نهاية. وتستعيد الماكينة خطوات التنفيذ من النقطة التي توقفت عندها.</p>
	<p>٦٦. إذا ت ٦٧. م الضغط على مفتاح " الإلغاء Reset " يتوقف تشغيل البرنامج وعند إعادة التشغيل يبدأ البرنامج من جديد</p>

## إيقاف الماكينة

	<p>٦٨. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٦٩. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٧٠. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معاً</p>
	<p>٧١. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٧٢. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....





## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC
			٢	يشغل جهاز الكمبيوتر ويفتح نافذة جديدة
			٣	يقوم بفتح البرنامج الذي تم انشائه بالتدريب السابق بالطريقة الصحيحة
			٤	يتبع الخطوات الصحيحة لفتح نافذة دورة التسوية الوجيهة
			٥	يدخل كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة التسوية الوجيهة
			٦	يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر
			٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ٢٤

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

- فتح البرنامج الذي انشائه سابقا
- يدخل كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة التسوية الوجيهة

## خراطة الكنتور (Contour Cycle)

تدريب رقم	٤	الزمن	٩٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

### أهداف



- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافاذة دورة خراطة الكنتور
- ان ينفذ المتدرب مهارة خراطة دورة الكنتور (Contour Cycle)

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم فانوك	نفس الخامة السابقة بعد انتهاء عملية التسوية والكنتور
ارتداء افول العمل	
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر ) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ٢٥

**المطلوب:** تصفية مسار الكونتور الخارجي باستخدام عدة القطع المستخدمة في التمرين السابق (تمرين التسوية) لعمل خراطة خارجية واستقراب وتخشين متبوعة بخراطة خارجية وتشطيب وتنعيم باستخدام العدة السابقة للشكل المبين في الرسم التنفيذي حسب الأبعاد المبينة في الشكل.

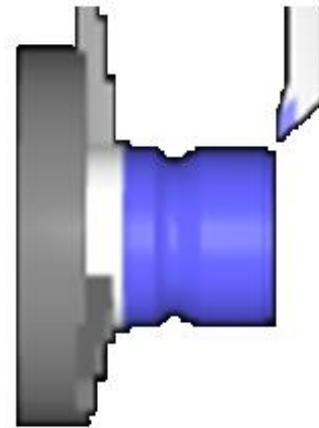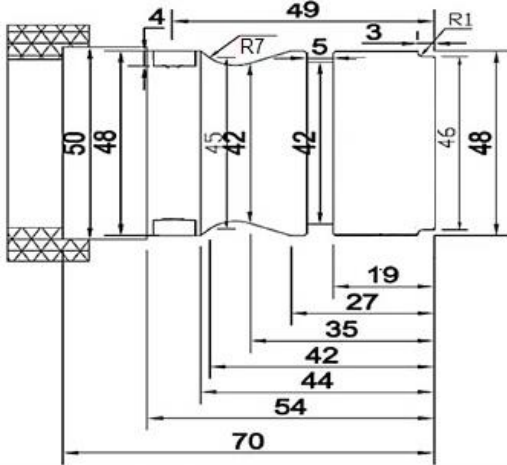

شكل رقم ٩٤: الرسم التنفيذي للتمرين المطلوب عمل كونتور خارجي به

## المعارف المرتبطة بالتدريب

دورة الخراطة الخارجية الخشنة (TURNING (OUTER Rough G1120 في نظام فانوك يرمز لها بالكود G1120 أما دورة الخراطة الخارجية التشطيب (TURNING (OUTER Finish G1126 وتوجد الدورة المجمعة للتسوية الخشنة والتشطيب معا بالكود Turning outer Rough & Finish G1154. يتم تنفيذ دورة الخراطة الخشنة Rough turning على المشغولات للحصول على الشكل المطلوب لكن بسطح خشن وتكون الأبعاد النهائية في هذه الحالة أكبر بقليل عن الأبعاد المطلوبة وذلك للسماح بتنفيذ دورة الخراطة الناعمة Finish turning وهي دورة التشطيب النهائي لقطعة لشغل بهدف الحصول على الأبعاد المطوبة والخشونة المناسبة.

 
تقسم الدورة cycle الى جزئين هما (شروط التشغيل Machining conditions) و (البيانات الهندسية Geometric data)

والجدول التالي يبين أكواد دورات خراطة الكنتور الخارجية والداخلية بأنواعها المختلفة:


1) Outer Rough G1120	١. خراطة خارجية تخشين
2) Inner Rough G1121	٢. خراطة داخلية تنعيم
3) Outer Semi-finish G1123	٣. خراطة نصف تشطيب
4) Inner Semi-finish G1124	٤. خراطة داخلية نصف تشطيب
5) Outer Finish G1126	٥. خلخلة خارجية تنعيم
6) Inner Finish G1127	٦. خلخلة داخلية تنعيم
7) Face Finish G1128	٧. خلخلة وجهيه
8) Outer Rough & Finish G1150	٨. خلخلة خارجية تخشين وتنعيم
9) Inner Rough & Finish G1151	٩. خلخلة داخلية تخشين وتنعيم


جدول رقم ٢٦:


## طريقة رسم المسار المطلوب قطعة



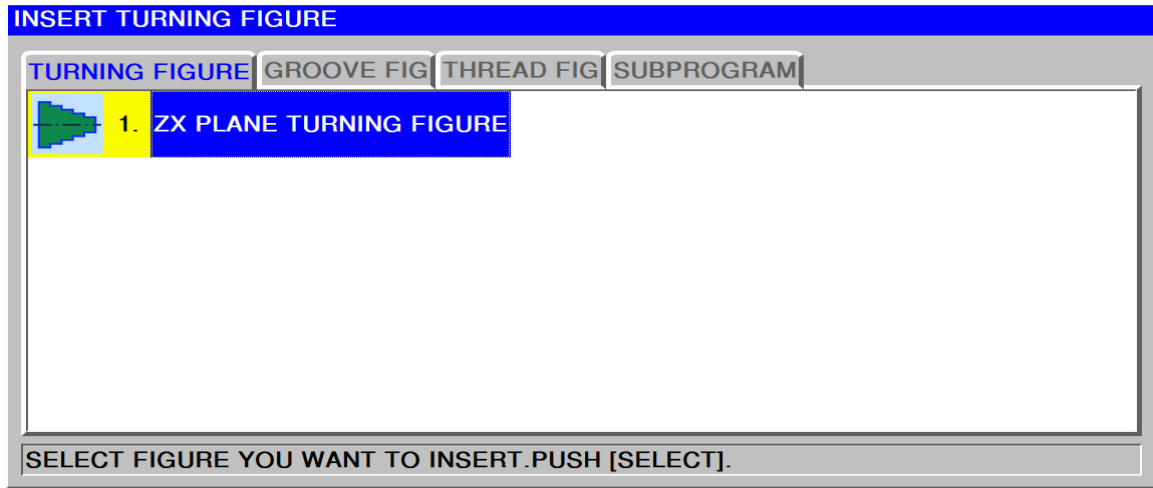



١. اضغط زر لتظهر الشاشة التالية



٢. اختر مستوى الرسم للشكل المراد تشغيله ثم اضغط مفتاح  لبدء ادخال نقاط مسار الكونتور المطلوب تشغيله كما سيتم التوضيح اكثر اثناء تنفيذ التدريب الحالي.
٣. استخدم مفاتيح رسم المسار وهي كالتالي:


نقطة البداية 

 يستخدم لرسم خط مستقيم افقي (يمين أو يسار) في اتجاه محور X  أو 



يستخدم لرسم خط مستقيم رأسي (لأعلى أو لأسفل) في اتجاه محور Y  أو 

يستخدم لرسم خط مستقيم مائل على المحاور XY  أو  أو  أو 

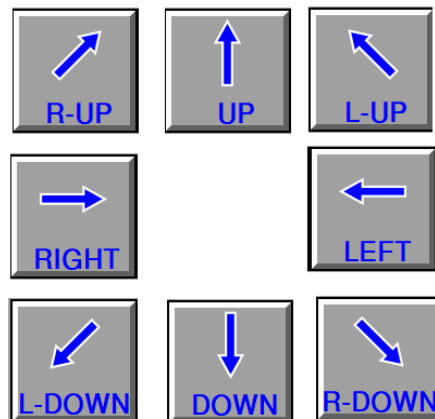و تتلخص اشكال الخط المستقيم في الأوضاع التالية




شكل رقم ٩٥: أوضاع الخط المستقيم

يستخدم لرسم خطوط دائرية في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة  أو 



يجب الضغط على مفتاح بعد تنفيذ كل عنصر من العناصر السابقة.

كما تدربت على نقطة ترحيل الشغلة، تقع نقطة بداية المسار في عمليات الخراطة من على سطح الشغلة وهي القطر الأكبر للأسطوانة ويجب مراعاة نقطة صفر الشغلة (W) بالنسبة لقيمة الإحداثيات.

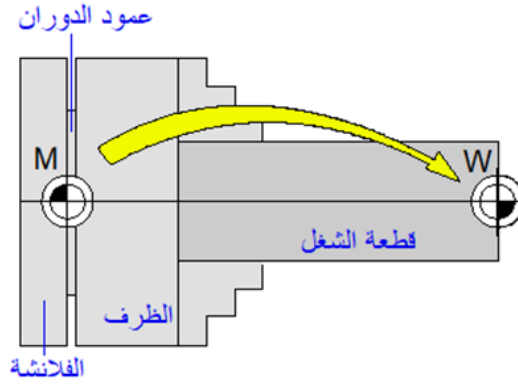



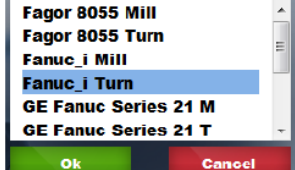
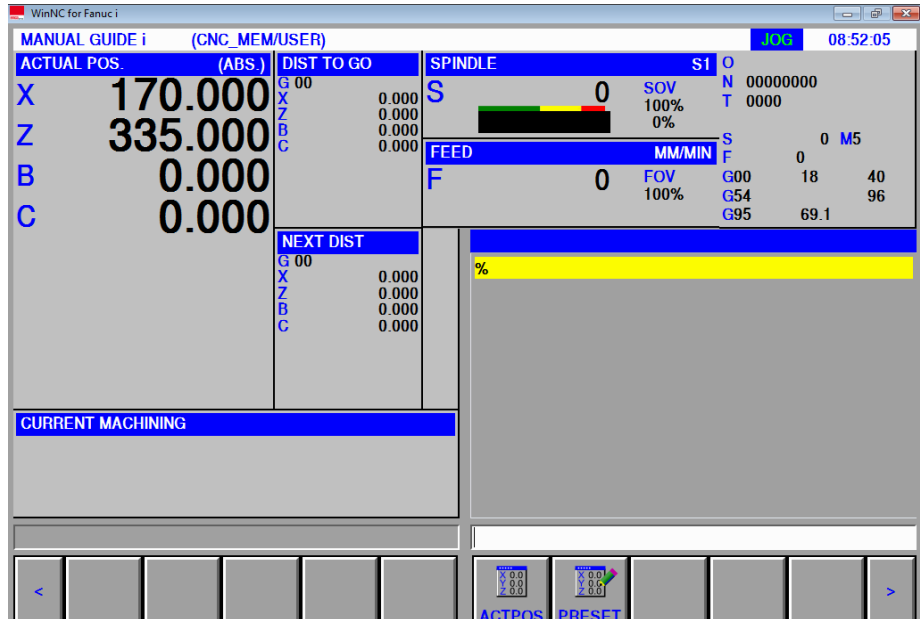
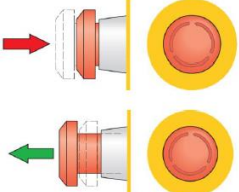

شكل رقم ٩٦: ترحيل صفر الماكينة الى صفر الشغلة



يفضل ان يتم تمثيل عناصر الكنتور في ورقة خارجية قبل ادخال القيم في البرنامج

المعنى	الرمز	عنصر الكونتور
نقطة بداية الكونتور		نقطة بداية
خط مستقيم في الشبكة ٩٠		خط مستقيم لأعلى أو لأسفل
خط مستقيم في الشبكة ٩٠		خط مستقيم يمين أو شمال
خط مستقيم بخطوة مائلة		خط مستقيم مائل
دائرة		منحنى يمين أو يسار
نهاية وصف الكونتور	End	انهاء الكونتور


جدول رقم ٢٧: تمثيل رموز عناصر الكونتور

## خطوات تنفيذ التدريب

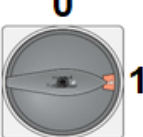
	١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الـ C.N.C.
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1).
	٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة
	٤. يتم اختيار نظام البرمجة (FANUC31i) كما هو موضح أمامكم
	٥. انتظر حتى يتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية التالية ( شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)
	شكل رقم ٩٧: شاشة البرنامج لنظام التحكم Fanuc
	٦. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.
	٧. اضغط على مفتاح إعادة الضبط RESET لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة ولتتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة وتهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.
	

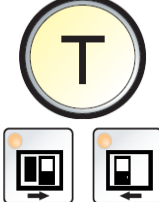	<p>٨. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل.</p>
	<p>٩. أضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>

### فتح برنامج موجود من قبل على ماكينة المخرطة المبرمجة بالحاسب



١٠. اختر وضع التحرير بالضغط على مفتاح ALT+F6 أو




١١. أضغط على مفتاح قائمة الملفات لفتح قائمة البرامج الموجودة على ذاكرة الجهاز لتظهر الشاشة التالية، قم باختيار اسم البرنامج أو اسم المجلد Folder باستخدام الماوس

PROGRAM LIST (//CNC\_MEM/USER/)

NAME	COMMENT	MODIFIED DATE	SIZE(CHAR)
LIBRARY		<FOLDER>	
CONTEX1		2019-03-20 23:45	497
EX1		2019-03-21 19:22	5
FACE_SIDE		2019-03-24 01:01	165
FACING1		2019-03-24 02:07	282
OUT_CONTOUR		2019-03-24 00:26	501
TURN01		2019-03-24 00:34	160

SELECT PROGRAM NAME.AND SELECT SOFT KEY.

شكل رقم ٩٨: شاشة فتح قائمة البرامج

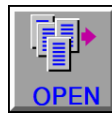

١٢. أضغط مفتاح لفتح البرنامج أو انقر مرتين بالماوس على اسم البرنامج، لتظهر الشاشة التالية وبها البرنامج الموجود من قبل تحت اسم Turn01

**TURN01****1**

```

<TURN01> ;
G54 ;
G1900 D50. L70. K0.5 ;
T0202 M6 ;
G96 S200 G95 F0.1 M4 ;
G0 X55 Z0 ;
G1 X-1 ;
G0 X50 Z5 ;
T0 M6 ;
M30 ;
%
```

١٣. أضغط عل زر السهم في أسفل يمين الشاشة، لتظهر الشاشة التالية
١٤. احذف T0M6 وM30 من البرنامج السابق ويتم التكملة برنامج التسوية السطحية

**TURN01**

```

<TURN01> ;
G54 ;
G1900 D50. L70. K0.5 ;
T0202 M6 ;
G96 S200 G95 F0.1 M4 ;
G0 X55 Z0 ;
G1 X-1 ;
G0 X50 Z5 ;
```


### اختيار وتحميل العدة المناسبة

١٥. يمكن عمل الخراطة الخارجية بنفس العدة السابقة أو تغيير العدة بالضغط على السهم الأيمن



أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط مفتاح **T-OFS**، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة بيانات العدة، اختر منها (بيانات العدة Tool data)



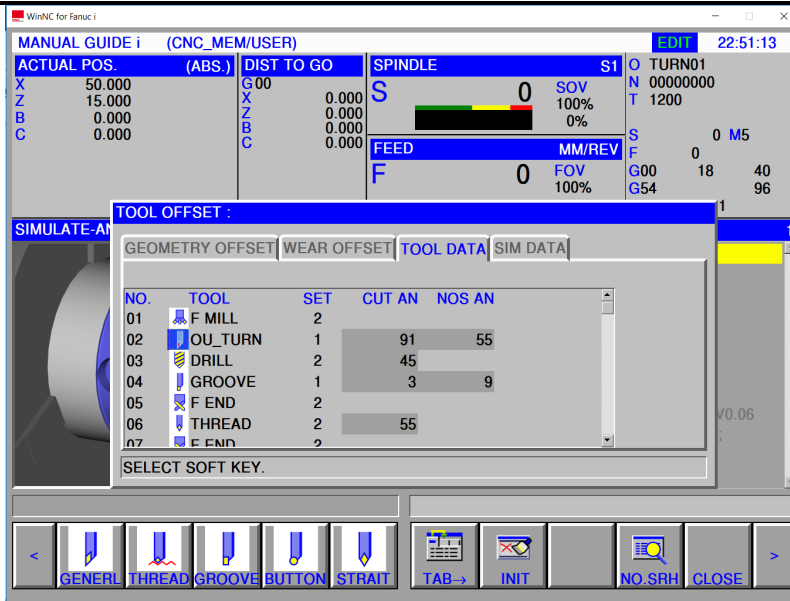


شكل رقم ٩٩: شاشة بيانات العدة

١٦. ضع مؤشر الماوس على العدة المطلوب اضافتها (في الشكل السابق ولقد تم اختيار نفس العدة رقم ٢ مثلاً)

ملحوظة: يمكنك الضغط على مفتاح **PROG** لإظهار صفحة البرنامج، ثم اكتب في البرنامج T0202 (لاختيار العدة رقم 2) ثم الضغط على مفتاح **INPUT** أو مفتاح **INSERT** لتأكيد الاختيار.

١٧. اضغط على SET واختر وضع العدة المناسب من ١ الى ١٦ كما هو مبين بالشكل التالي حسب وضع تثبيت العدة على حامل العدة، اكتب الوضع المناسب (٢) ثم اضغط **ENTER** من لوحة المفاتيح لتأكيد الاختيار.

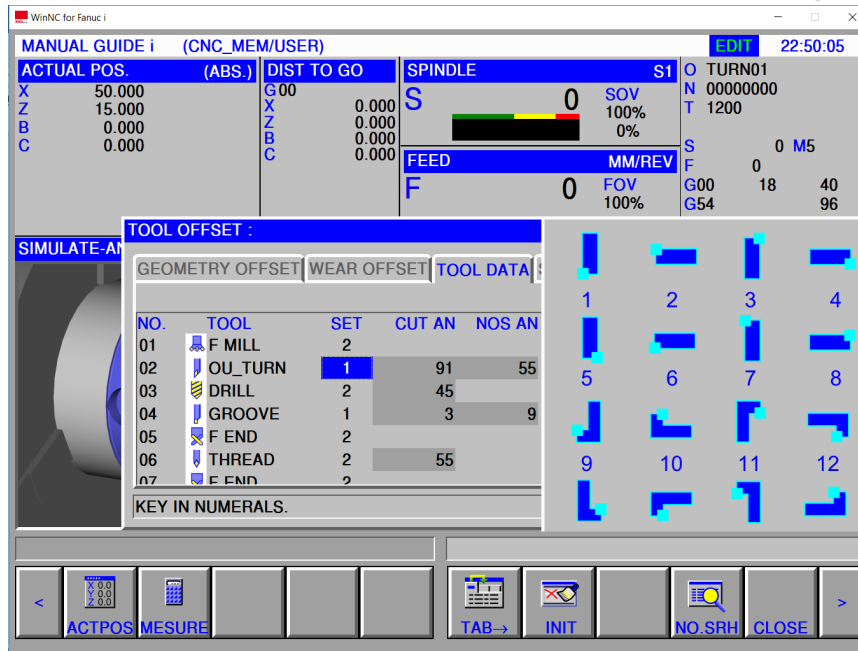


شكل رقم ١٠٠: شاشة ضبط اختيار وضع عدة القطع

**ملحوظة:** تختلف الشاشة السابقة حسب نوع العدة (عدة ثابتة أم عدة دوارة رأسية أو أفقية) التي يتم ضبطها.

**ملحوظة:** في ماكينات EMCO CT 260 المحطات الزوجية مخصصة للعدد الثابتة مثل أقلام الخراطة وأقلام القلاووظ والخلخلة... بينما المحطات الفردية مخصصة للعدد الدوارة (الاندميل والبنط الرأسية والافقية... الخ)


١٨. تحرك بالماوس الى البيانات الفنية للعد مثل زاوية القطع ( CUT AN ) وزاوية الكورنر ( NOS AN )، يجب الضغط على مفتاح ENTER لتأكيد الاختيار بعد ادخال القيم التي يمكن الحصول عليها من كتالوج العدد مع الماكينة.

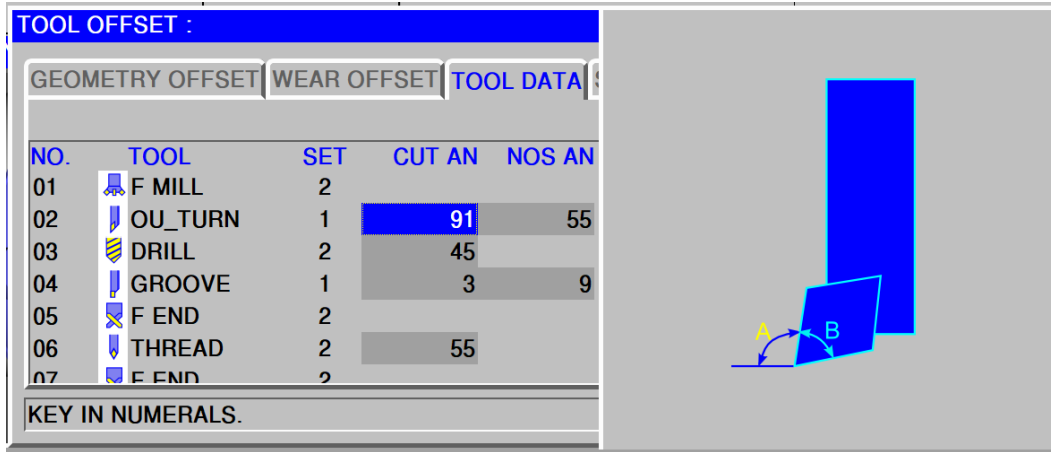

شكل رقم ١٠١: ادخال مواصفات عدة القطع

١٩. ادخل نصف قطر العدة ( $R=0.4$ ) والتي يتم الحصول عليها من كتالوج العدد


٢٠. اضغط مفتاح **CLOSE** للخروج مرة اخرى الي النافذة الرئيسية بعد الانتهاء من اختيار وضبط تحميل العدة المناسبة بالبرنامج

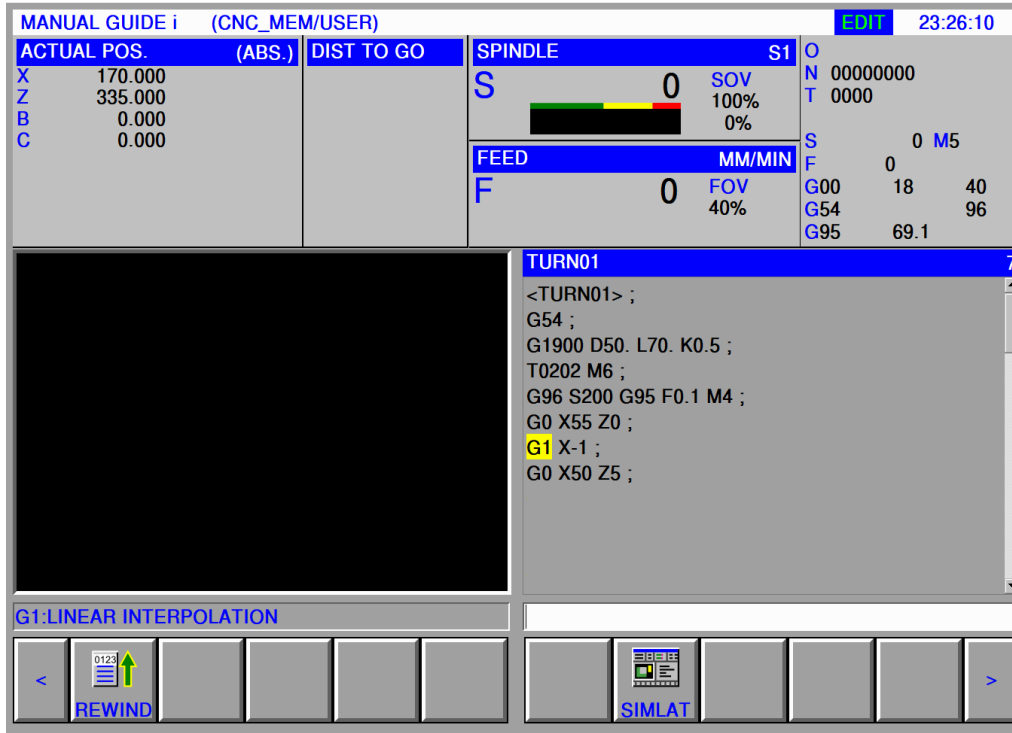

شكل رقم ١٠٢: شاشة البرنامج الرئيسية

## ضبط بداية دورة الخراطة الخارجية

 اولا: اجراء دورة الخراطة الخارجية الخشنة G1120 TURNING (Outer ROU



٢١. اضغط على الزر > في اسفل يمين الشاشة، حتى يظهر اسفل الشاشة



ثم اضغط على مفتاح الدورة

٢٢. اختر دورة الخراطة الخشنة Outer Rough G1120 بالضغط على مفتاح

أختار CYCLE ثم نختار من القائمة 1. TURNING (OUTER ROUGH)




INSERT TURNING CYCLE

TURNING T-GROOVING THREADING HOLE MACH.

1. TURNING(OUTER ROUGH)
2. TURNING(INNER ROUGH)
3. TURNING(FACE ROUGH)
4. TURNING(OUTER SEMI-FINISH)
5. TURNING(INNER SEMI-FINISH)

SELECT CYCLE YOU WANT TO INSERT.PUSH [SELECT].

٢٣. اضغط SELECT ستظهر الشاشة التالية، قم بمليء البيانات المطلوبة:

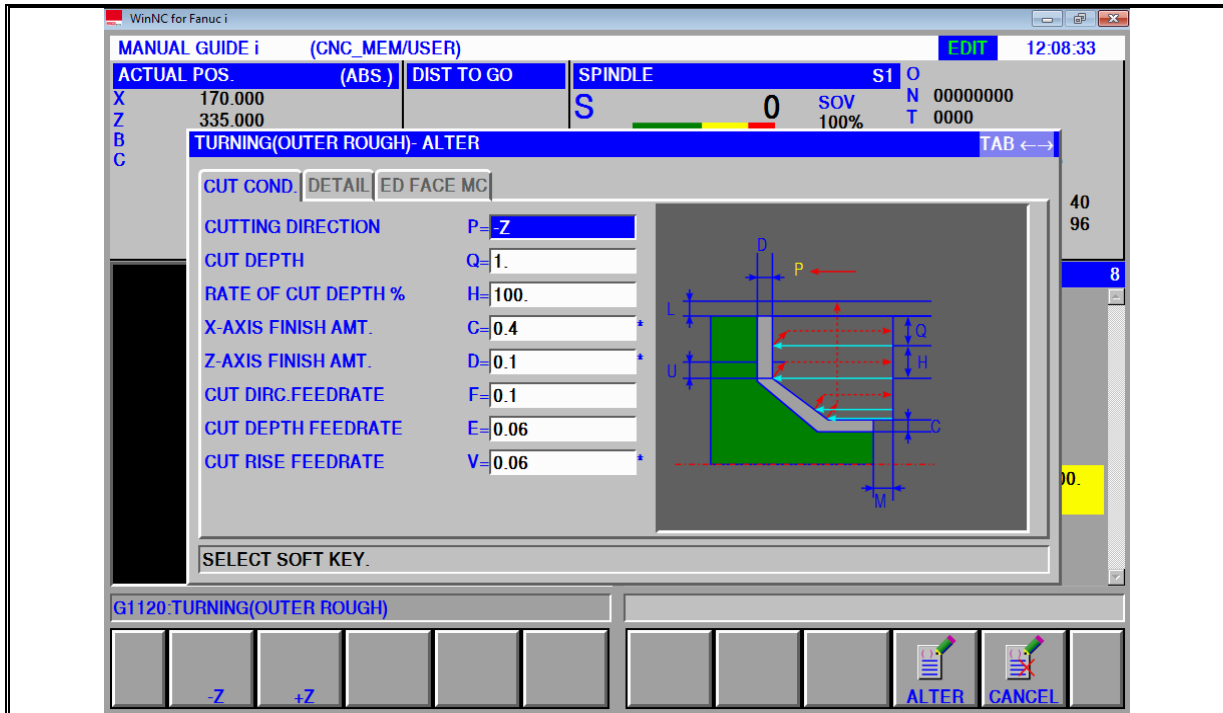

Cutting direction	P=- Z	اتجاه القطع ويكون في اتجاه محور Z
Cut depth	Q=1	عمق القطع في كل مشوار ويكون بالمليمتر وقيمة موجبة
Rate of cut depth %	H=100	النسبة المئوية لعمق القطع وتكون ثابتة ١٠٠% ولا يمكن تغييرها
X-axis finish amount	C=0.4	نسبة السماح المتروكة للتشطيب لمحور X
Z-axis finish amount	D=0.1	نسبة السماح المتروكة للتشطيب لمحور Z
Cut direction feedrate	F=0.1	معدل أو سرعة التغذية بدون UNDERCUT
Cut depth feedrate	E=0.06	معدل أو سرعة التغذية عند النزول الى الـ UNDERCUT
Cut rise feedrate	V=0.06	معدل أو سرعة التغذية عند الصعود الى الـ UNDERCUT

**ملحوظة:** يمكن بدلا من الضغط على مفتاح Insert الغاء الخطوة السابقة والضغط على مفتاح الغاء



٢٤. اضغط مفتاح السهم الايمن من لوحة المفاتيح لتظهر صفحة أو سجل التفاصيل DETAIL كما في الشاشة التالية

**TURNING(OUTER ROUGH)- INSERT** TAB ←→

CUT COND. **DETAIL** ED FACE MC


1ST FEED OVERRIDE %	K=100.
CUT RISE METHOD	W=CUT RIZE
ESCAPE AMOUNT	U=1.
X-AXIS CLEARANCE	L=2.
Z-AXIS CLEARANCE	M=2.
APROCH MOTION	Z=2 AXES MOV
CUT SHIFT DIRECTION	S=-X
POCKET CUTTING	X=DO
OVERHANG CUTTING	Y=DO


SELECT SOFT KEY.

1st feed override	K=100	النسبة المئوية للتغذية عند أول عمق قطع وتكون ثابتة ١٠٠% ولا يمكن تغييرها
Cut rise method	W=Cut rise	طريقة الخروج بعد قطع الكونتور لكل مشوار
Escape amount	U=1	قيمة الخروج بعد قطع الكونتور لكل مشوار (قيمة العتق)
X-axis clearance	L=2	نقطة اقتراب لمحور X
Z-axis clearance	M=2	نقطة اقتراب لمحور Z
Approach motion	Z=2 Axes MOV	طريقة حركة الاقتراب (الحركة بالمحورين معا X, Z)
Cut shift direction	S=- X	اتجاه عمق القطع لمحور X ويكون في اتجاه سالب X
Pocket cutting	X=DO	تشغيل وقطع الـ UNDERCUT لمحور X
Overhang cutting	Y=DO	تشغيل وقطع الـ UNDERCUT لمحور Y


٢٥. قم بملء البيانات المطلوبة

٢٦. اضغط مفتاح السهم الايمن من لوحة المفاتيح لتظهر صفحة أو سجل تشغيل السطح ED FACE MC كما في الشاشة التالية، اختر UNAVIALBLE

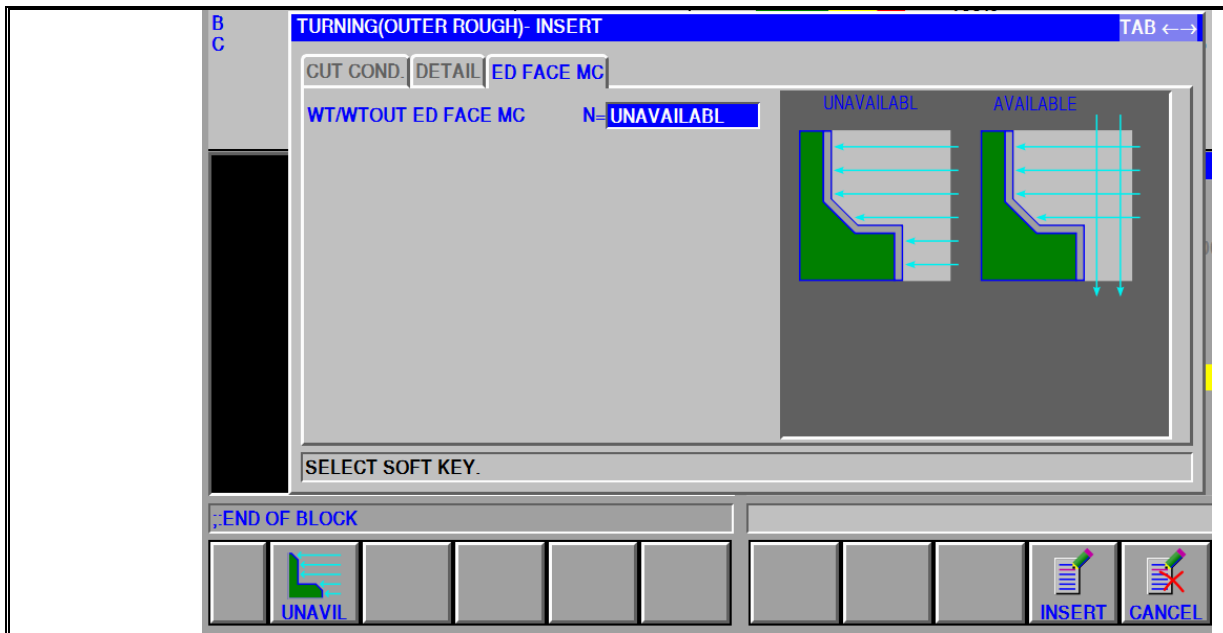

٢٧. اضغط مفتاح  ستظهر شاشة ادراج الشكل (الكنطور) الشكل المطلوب خراطته أو اضغط

لتشاهد نزول بيانات دورة الخراطة الخشنة الى البرنامج بكود G1120

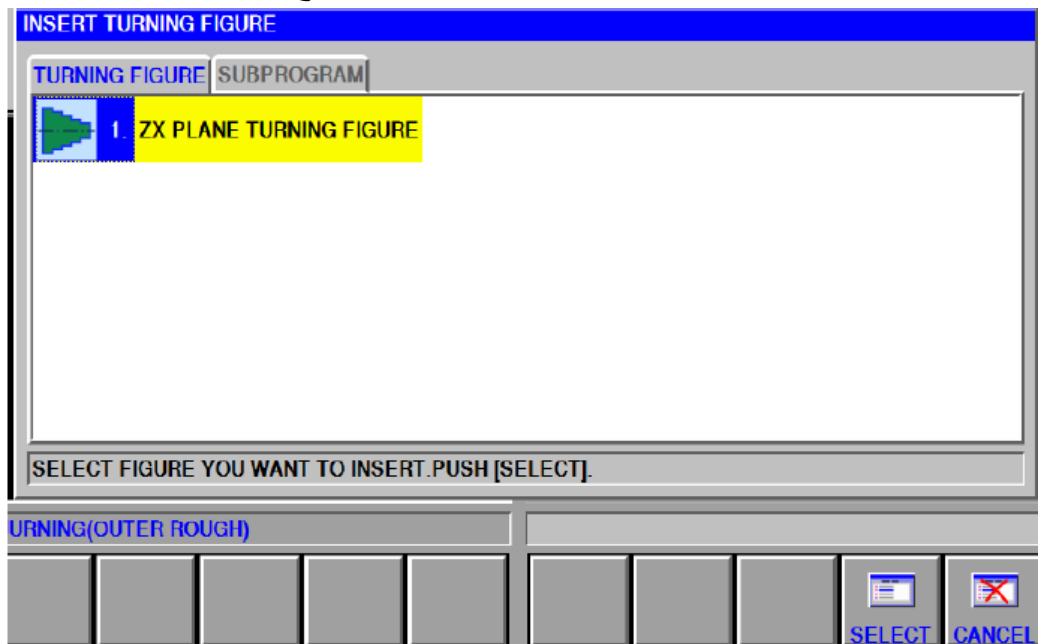

شكل رقم ١٠٣: شاشة ادراج الشكل المطلوب تشغيله (الكنطور)


```

TURN01 7
<TURN01> ;
G54 ;
G1900 D50. L70. K0.5 ;
T0202 M6 ;
G96 S200 G95 F0.1 M4 ;
G0 X55 Z0 ;
G1 X-1 ;
G0 X50 Z5 ;
G1120 P1. Q1. H100. C0.4 D0.1 F0.1 E0.06 V0.06
K100. W3. U1. L2. M2. Z22. S1. X1. Y1. N1. ;
%

```

شكل رقم ١٠٤: البرنامج حتى الخطوة الحالية



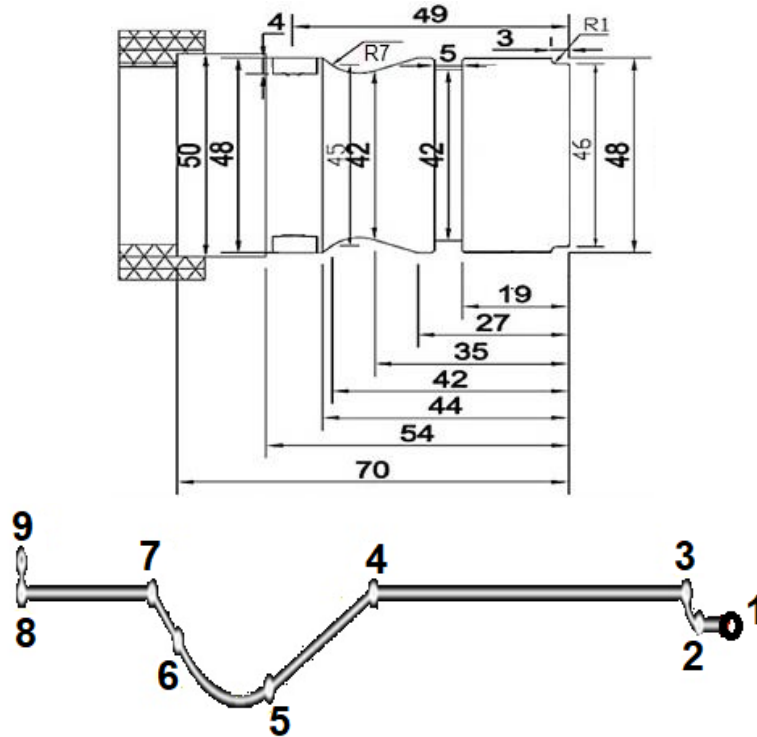







٢٨. قم بتحديد النقاط التي تمثل المسار المطلوب رسمه وتشغيله بناء على الرسم التنفيذي بالمنتج والمبين في الشكل.




شكل رقم ١٠٥: إحداثيات النقاط التي تمثل المسار الموضح

٢٩. قم بعمل جدول لإحداثيات نقاط الكنتور الخارجي


الوصف	مفتاح	الرمز	R	X	Z	Point
نقطة البداية				46	0	1
خط افقي				46	-2	2
جزء من دائرة مع عقارب الساعة			1	48	-3	3
خط افقي				48	-27	4

خط مائل للأسفل يسار			42	-35	5
جزء من دائرة مع عقارب الساعة			7	45	-42
خط مائل للأعلى يسار			48	-44	7
خط افقي			48	-54	8
خط رأسي			50	-54	9

ملحوظة: الإحداثيات الموجودة بالجدول بالقيم المطلقة Absolute coordinates

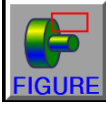٣٠. اضغط مفتاح  للعودة الى شاشة ادراج الشكل المطلوب خراطته Insert turning Figure، وذلك لرسم المسار المطلوب عمل خراطة خارجية خشنة له، فتظهر الشاشة نقطة البداية للكنتور



ملحوظة: يمكن الضغط على مفتاح input بلوحة التحكم فتظهر شاشة نقطة البداية

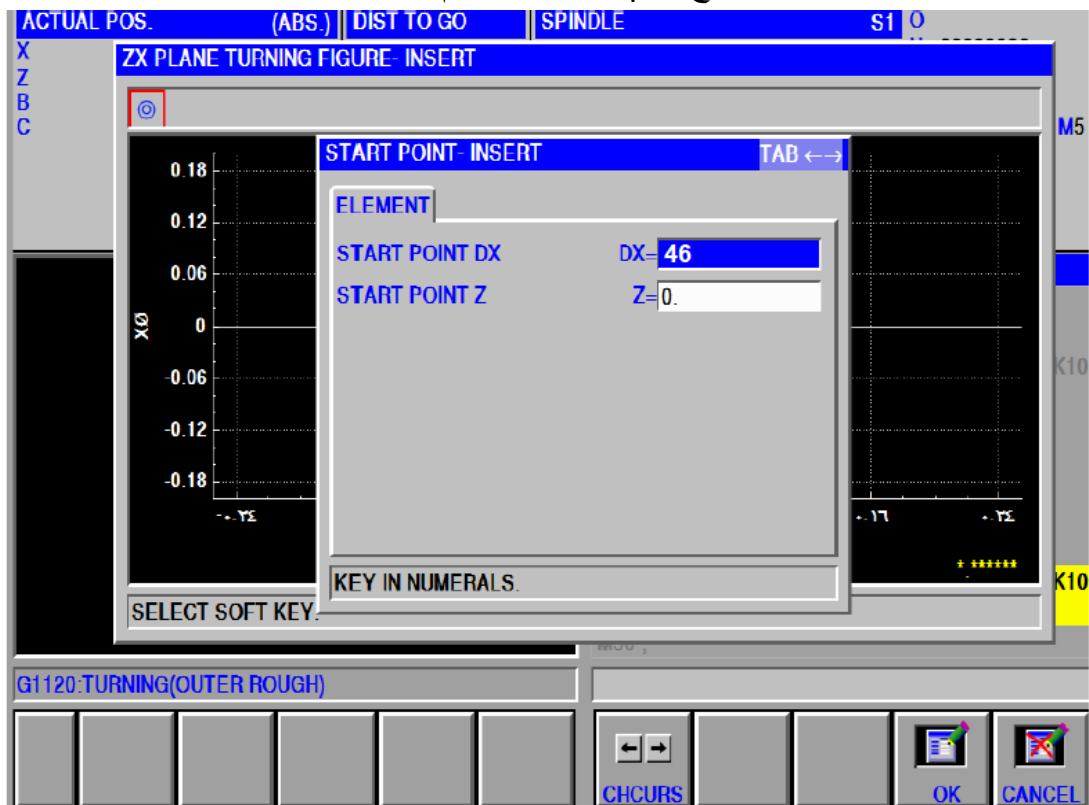



٣١. قم بإدخال إحداثيات نقطة بداية الكونتور، ادخل قيمه محور (وهو قطر الشغلة من ناحية الوجه)

DX=46، وقيمة Z=0 ثم اضغط  لتظهر الشاشة التالية




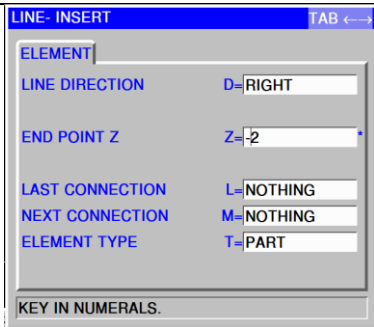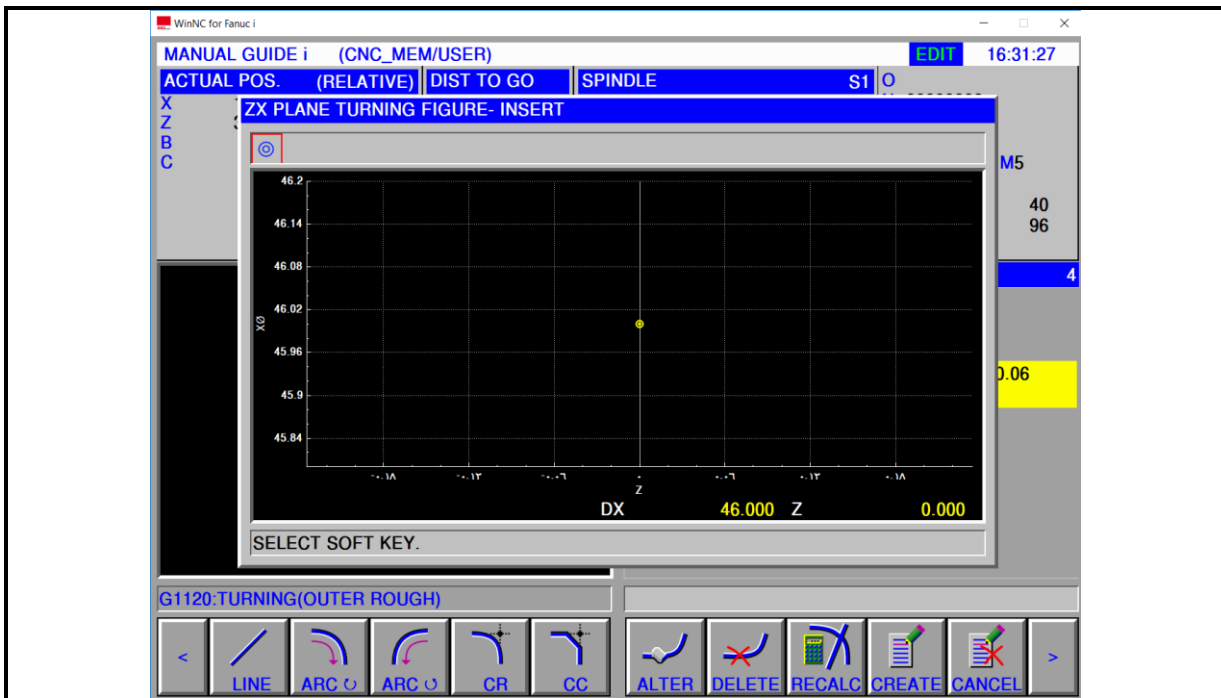


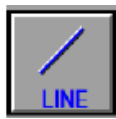
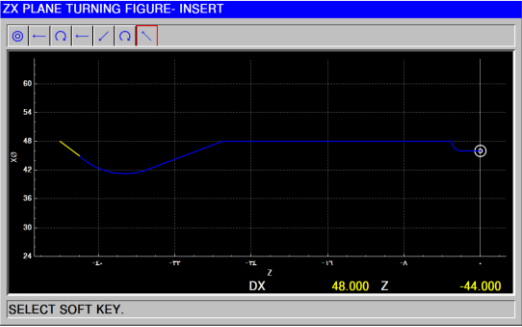
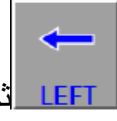
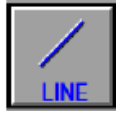
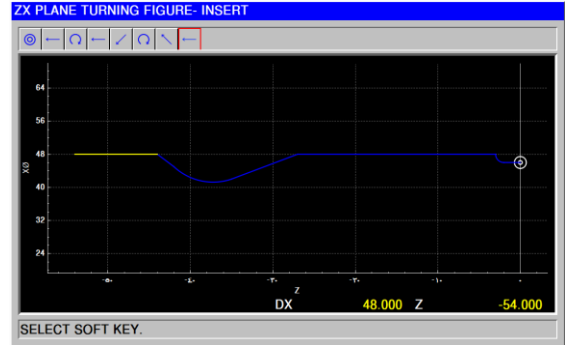

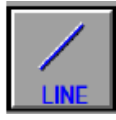
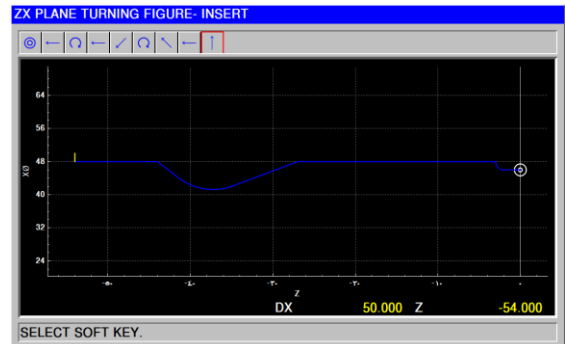


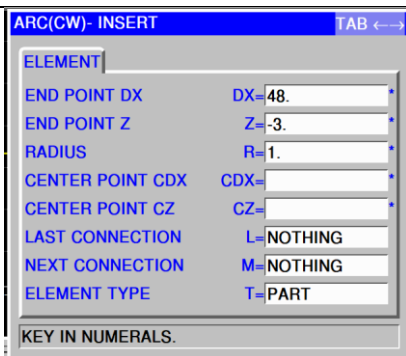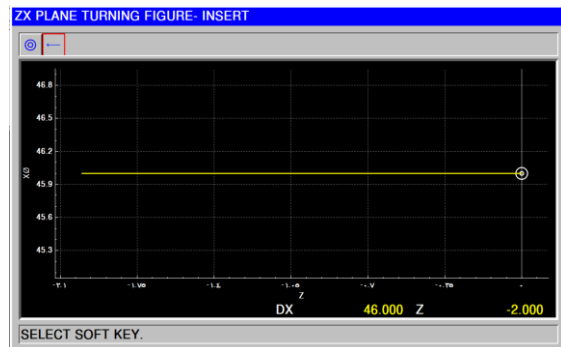

٣٢. اختر أمر LINE ثم أمر LEFT ثم اكتب Z=-2 ثم اضغط OK

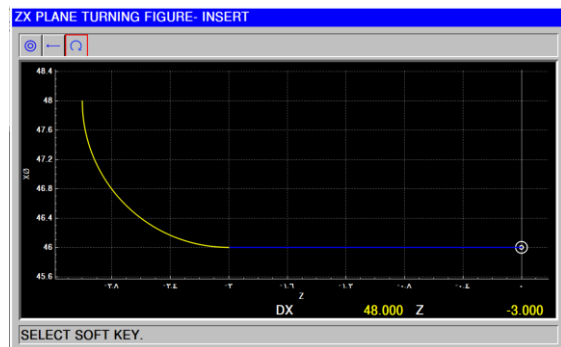


٣٣. اختر أمر ARC في اتجاه عقارب الساعة ثم قم بإدخال البيانات الموضحة بالشاشة المقابلة DX=48، R=1، Z=-3 ثم اضغط OK




	<p>٣٤. اختر أمر LINE ثم أمر LEFT ثم أكتب Z=-27 ثم اضغط OK</p>
	<p>٣٥. اختر أمر LINE ثم LINE-Down ثم أدخل القيم DX=42، Z=-35 ثم اضغط OK</p>
	<p>٣٦. اختر أمر ARC ثم قم بإدخال البيانات الموضحة بالشاشة المقابلة DX=45، R=7، Z=-42 ثم اضغط OK</p>

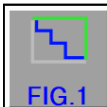
<p><b>LINE- INSERT</b> TAB ←→</p> <p>ELEMENT</p> <p>LINE DIRECTION D=LEFT-UP</p> <p>END POINT DX DX=48.</p> <p>END POINT Z Z=-44.</p> <p>ANGLE A=</p> <p>LAST CONNECTION L=NOTHING</p> <p>NEXT CONNECTION M=NOTHING</p> <p>ELEMENT TYPE T=PART</p> <p>(°)</p>	<p> </p> <p>٣٧. اختر أمر LINE ثم أمر L-UP ثم اضغط OK ، DX=48 ، Z=-44</p> <p><b>ZX PLANE TURNING FIGURE- INSERT</b></p>  <p>SELECT SOFT KEY.</p>
<p><b>LINE- INSERT</b> TAB ←→</p> <p>ELEMENT</p> <p>LINE DIRECTION D=LEFT</p> <p>END POINT Z Z=-54</p> <p>LAST CONNECTION L=NOTHING</p> <p>NEXT CONNECTION M=NOTHING</p> <p>ELEMENT TYPE T=PART</p> <p>KEY IN NUMERALS.</p>	<p> </p> <p>٣٨. اختر أمر LINE ثم أمر LEFT ثم أكتب Z=-54 ثم اضغط OK</p> <p><b>ZX PLANE TURNING FIGURE- INSERT</b></p>  <p>SELECT SOFT KEY.</p>
<p><b>LINE- INSERT</b> TAB ←→</p> <p>ELEMENT</p> <p>LINE DIRECTION D=UP</p> <p>END POINT DX DX=50</p> <p>LAST CONNECTION L=NOTHING</p> <p>NEXT CONNECTION M=NOTHING</p> <p>ELEMENT TYPE T=PART</p> <p>KEY IN NUMERALS.</p>	<p> </p> <p>٣٩. اختر أمر LINE ثم أمر UP ثم أكتب DX=50 ثم اضغط OK</p> <p><b>ZX PLANE TURNING FIGURE- INSERT</b></p>  <p>SELECT SOFT KEY.</p>
<p> </p> <p>٤٠. قم بفتح الكنتور بالضغط على مفتاح &gt; عدة مرات حتى يظهر مفتاح غلق الكنتور</p> <p>ثم اختيار احد الأشكال التالية   من اسفل يسار الشاشة</p>	

٤١. قم باختيار  الذي يمثل القطع الخارجي

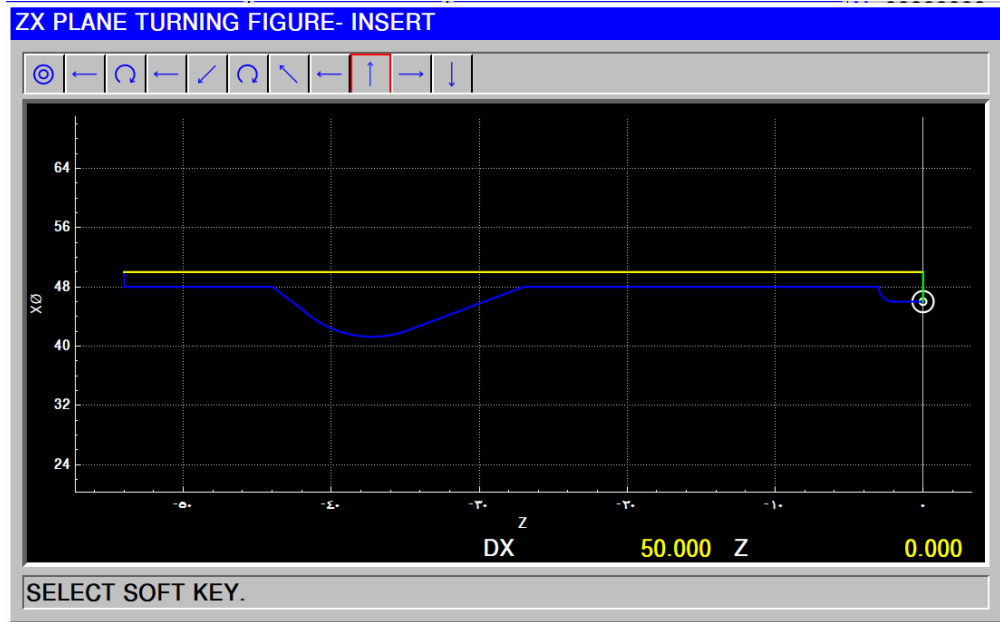

٤٢. اختر أمر  سيظهر مربع حوارى يطلب نوع طريقة ادخال الكنتور هل ادخاله في البرنامج الرئيسي INSERT IN CURRENT PROGRAM أو ادخاله كبرنامج فرعى CREATE AS SUB PROGRAM


٤٣. اكتب اسم البرنامج الفرعى CONTEX1 ثم اضغط OK ستظهر أسطر واوامر البرنامج نزول دورة الكنتور كالتالي كما بالشكل التالي

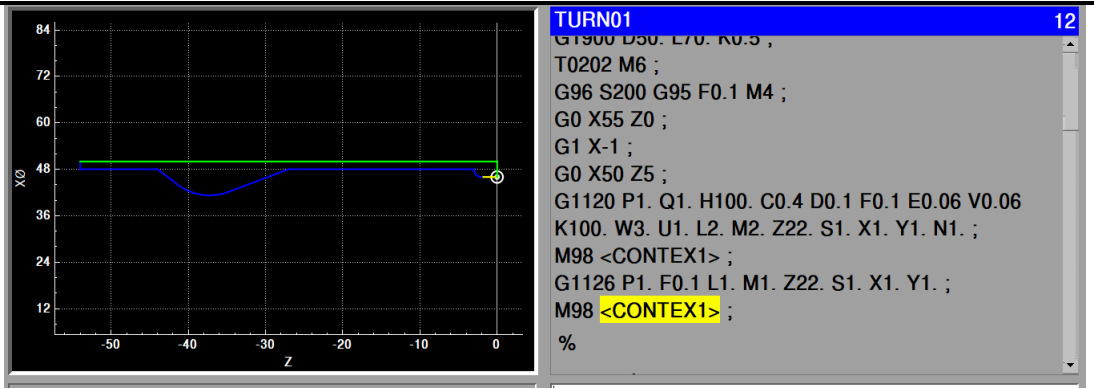

شكل رقم ١٠٦: نزول لكتنور تحت اسم فرعي <CONTEX1>


## ثانيا: اجراء دورة الخراطة الخارجية الناعمة


### TURNING (OUTER FINISH) G1126


٤٤. اضغط على الزر في اسفل يمين الشاشة، حتى يظهر اسفل الشاشة  ثم




اضغط على مفتاح الدورة


٤٥. أختار  ثم اختر من القائمة 1. TURNING (OUTER FINISH)

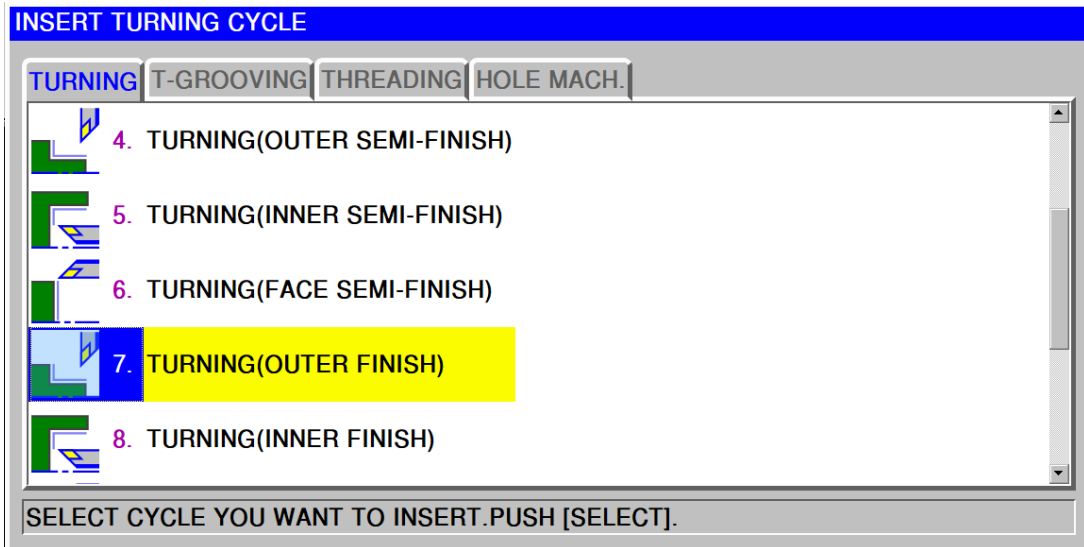


٤٦. اضغط  ستظهر شاشة قم بمليء البيانات التالية بالشاشة:

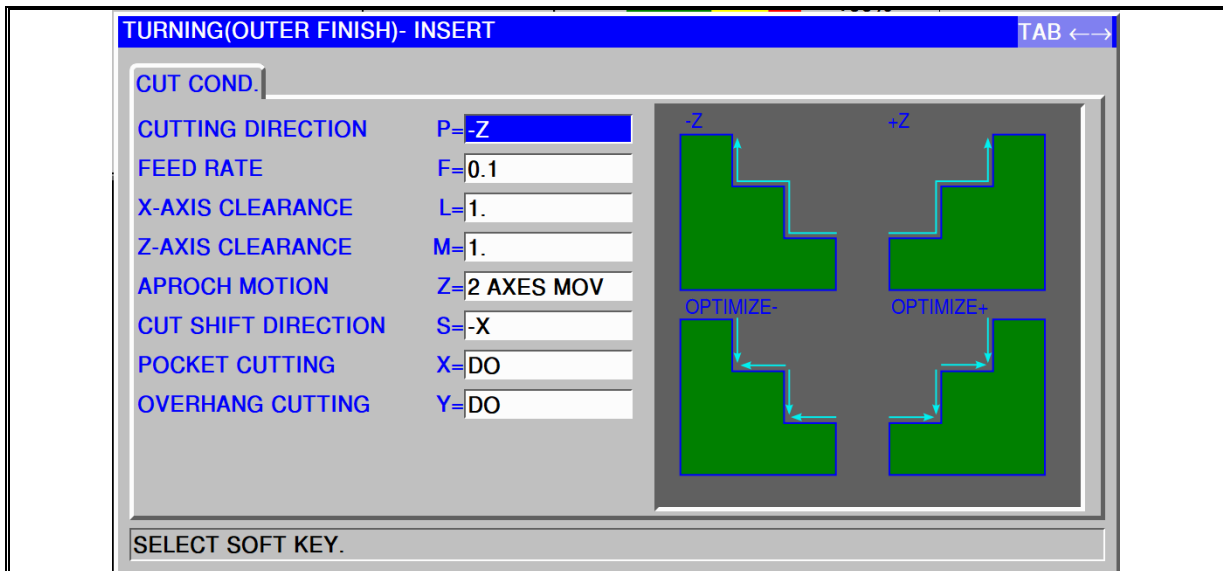


Cutting direction	P=- Z	اتجاه القطع ويكون في اتجاه محور Z
Cut direction feedrate	F=0.1	معدل او سرعة التغذية
Rate of cut depth %	L=1	نقطة اقتراب لمحور X
X-axis clearance	M=1	نقطة اقتراب لمحور Z
Z-axis clearance	Z=2 AXES MOVE	طريقة حركة الاقتراب (الحركة والمحورين معا)
Approach motion	S=-X	اتجاه عمق القطع لمحور X يكون في اتجاه سالب X
Cut shift direction	X=DO	تشغيل وقطع الـ UNDERCUT لمحور X
Pocket cutting	Y=DO	تشغيل وقطع الـ UNDERCUT لمحور Y
With/Without end face allowance	N=UNAVAILABL E	لا يوجد اختيار


٤٧. اضغط مفتاح  لتظهر شاشة ادراج الكنتور المراد خراطته المبينة بالشكل التالي

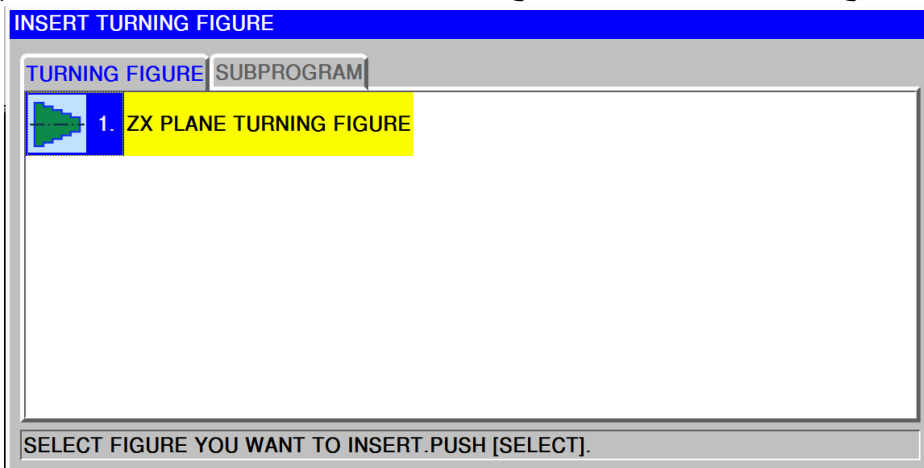

٤٨. اضغط بالماوس على صفحة البرنامج الفرعي SUBPROGRAM لتظهر البرامج الفرعية للأشكال المخزنة على ذاكرة الجهاز، اختر نفس المسار الذي تم انشاءه سابقا لتنفيذ الخراطة الناعمة تحت اسم <CONTEX1>

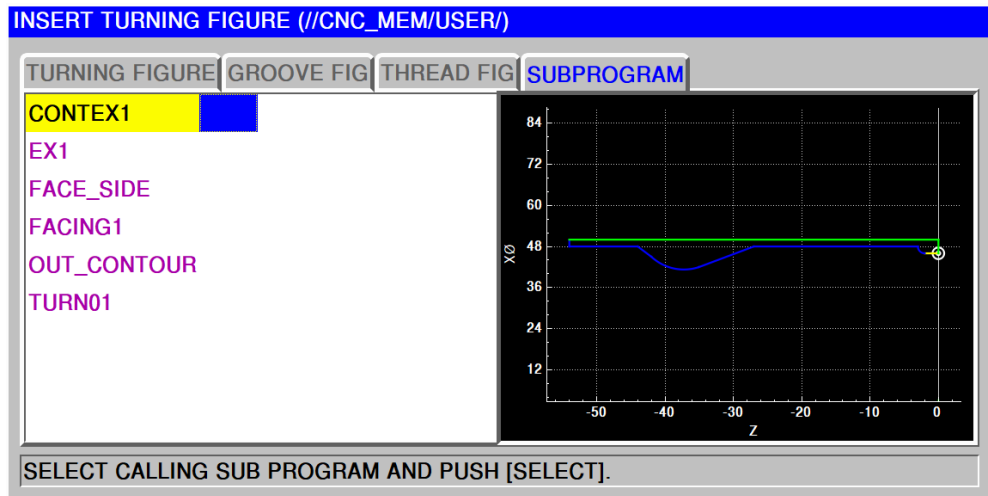

٤٩. اضغط **SELECT** لتظهر الشاشة التالية

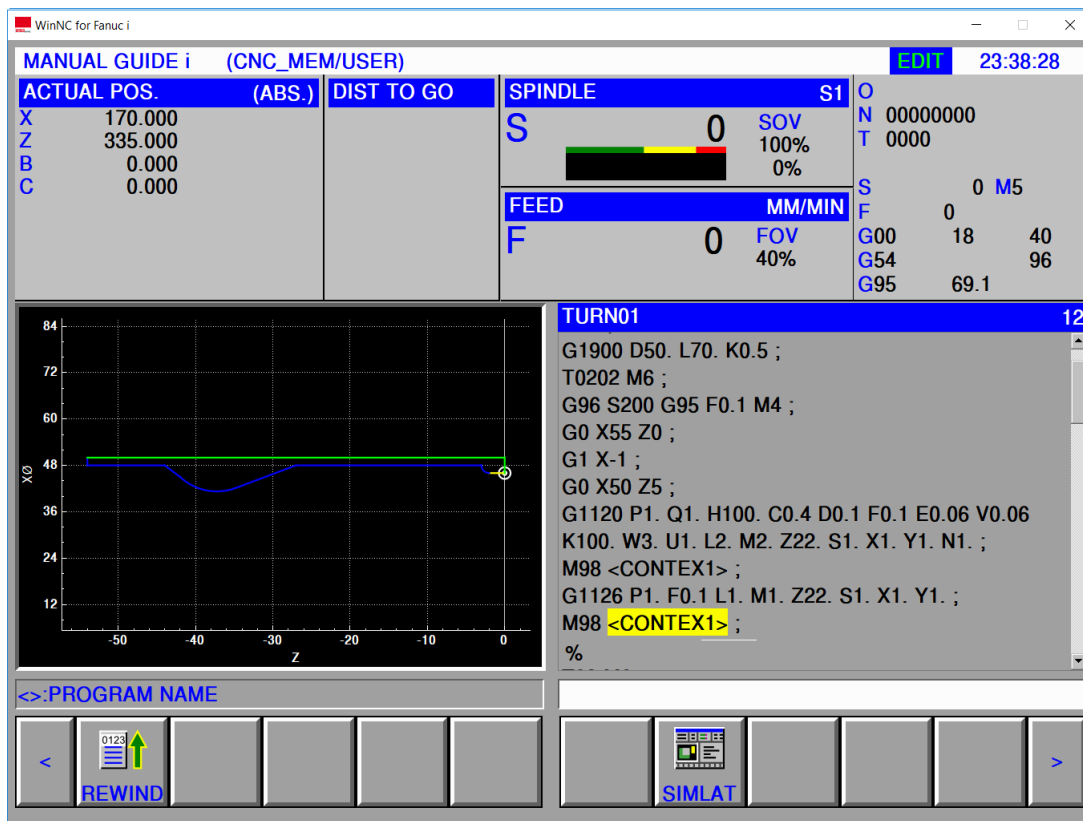

```
T0202
G96 S200 G95 F0.1 M4;
G0 X55 Z0;
G1 X-1;
G1 X50 Z5;
G1120P1.Q.H100.C0.4D0.1F0.1E0.07V0.07 K100
```

W3.U1.L1.M1.Z22.S1.X1.Y1.N1.;

M98 <CONTEX1>;

G1126 P1. F0.1 L1. M1. Z22. S1. X1. Y1.

M98 <CONTEX1>;

حيث يمثل الجزء التالي تحميل دورة المخارط الخشنة الخارجية داخل البرنامج


G1120P1.Q.H100.C0.4D0.1F0.1E0.07V0.07 K100

W3.U1.L1.M1.Z22.S1.X1.Y1.N1.;

و تمثل دورة الخراطة التشطيب (النهائية) FINISH TURNING بالكود التالي

G1126P1.F0. 1L1.M1. Z22.S1.X1. Y1



٥٠. اكتب T0M6 كي يتم إرجاع عدة التسوية End tool واستدعاء محطة عدة فارغة على برج العدة

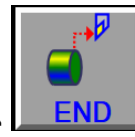

٥١. قم بالضغط على مفتاح END كي يتم انتهاء البرنامج End Program ثم اضغط مفتاح



ليظهر الأمر M30 في نهاية اسطر البرنامج، أو اكتب M30 قبل علامة %

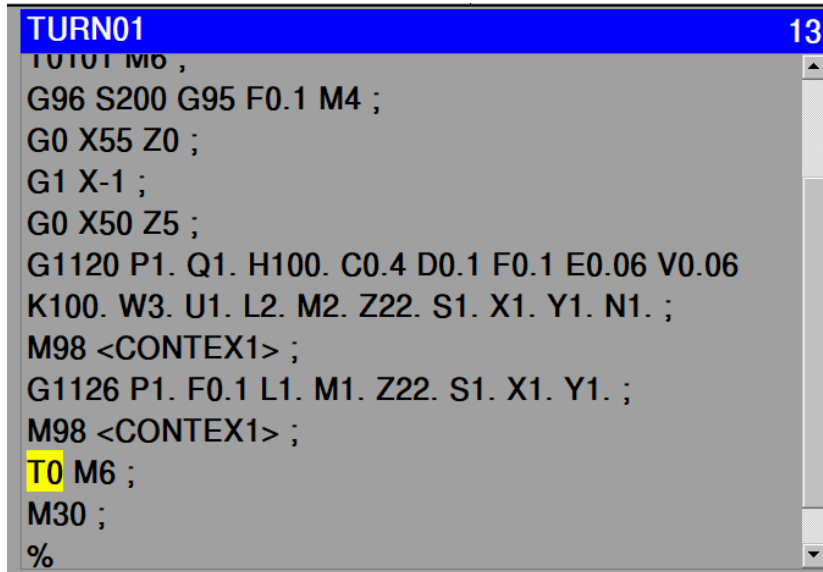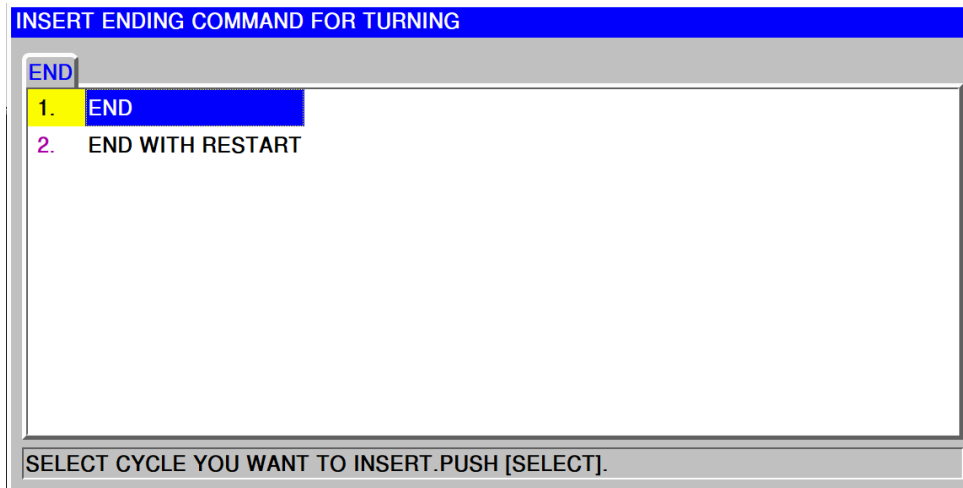




## The Main Program

```

<TURN01>;
G54;
G1900 D50. L70. K0.5;
T0202 M6
G96 S200 G95 F0.1 M4;
G0 X55 Z0;
G1 X-1;
G1 X50 Z5;
G1120P1.Q.H100.C0.4D0.1F0.1E0.06V0.06 K100
W3.U1.L1.M2.Z22.S1.X1.Y1.N1.;
M98 <CONTEX1>;
G1126 P1. F0.1 L1. M1. Z22. S1. X1. Y1.
M98 <CONTEX1>;
T0 M6;
M30;
%
```


**ملحوظة:** يمكن اختيار دورة مجمعة للخراطة الخارجية تخشين وتنعيم معاً، باختيار دورة رقم (١٠) كما بالشكل التالي بدلا ن تنفيذ دوتين منفصلتين للتخشين والتنعيم

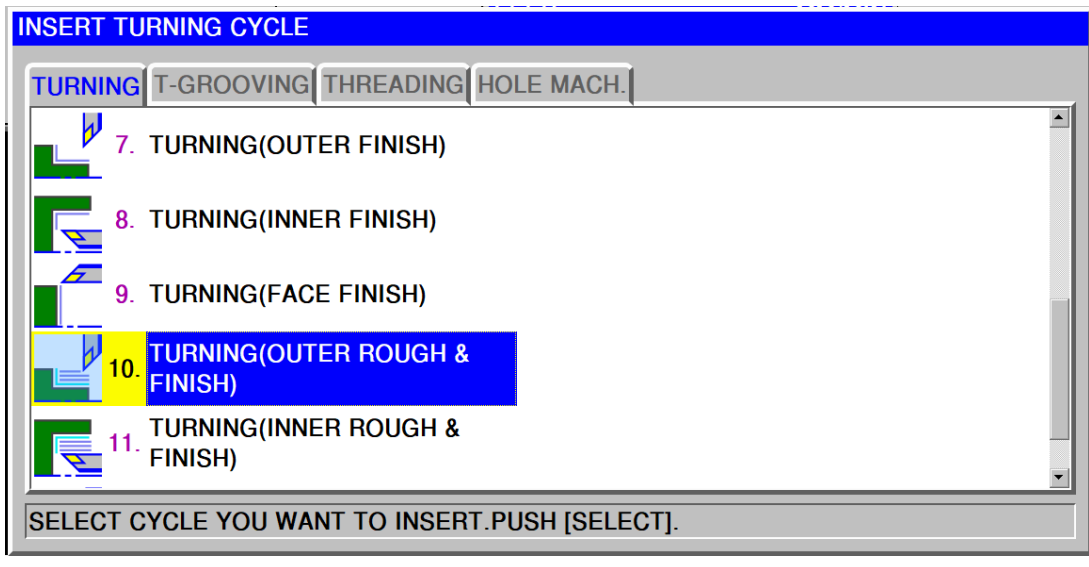

جدول رقم ٢٨


## عمل محاكاة لبرنامج الخراطة الخارجية (تخشين وتنعيم)

 ٥٢. اختر السهم أسفل يمين الشاشة حتى تظهر كلمة SIMLAT أو اضغط المفتاح لإظهار صفحات المحاكاة بالرسم Simulation (3D view ومسار آلة القطع).



ملحوظة: يمكن التبديل بين منظر رؤية المحاكاة باستخدام المفاتيح التالية

 ٥٣. اضغط على مفتاح بدء دورة محاكاة القطع  وسجل مشاهداتك عند تشغيل هذا الوضع  
ملحوظة: يمكن عمل إيقاف مؤقت بالضغط على مفتاح  أو تشغيل خطوة خطوة بالضغط على  
مفتاح ، ويستخدم مفتاح  لإيقاف المحاكاة.









- لتقليل أو زيادة سرعة المحاكاة يمكن استخدام المفاتيح التالية

## اختبار البرنامج عن طريق التشغيل الجاف للبرنامج DRY RUN بدون تشغيل ماكينة المخرطة المبرمجة بالحاسب

بعد انتهاء المحاكاة تنفذ الخطوات التالية	
	<p>٥٤. اضغط مفتاح التشغيل الجاف على لوحة التحكم لاختبار تشغيل البرنامج ومعدل التغذية.</p> <p><b>ملحوظة:</b> تأكد من عدم وجود شغلة عند تشغيل dry run حيث تكون سرعة قيم التغذية أعلى من القيم الحقيقية</p>
	<p>٥٥. اضغط على مفتاح بدء دورة القطع ، يتم في نفس الوقت استعمال مفتاح معدل التغذية وذلك للتحكم في حركة العدة سواء بزيادة سرعة التغذية أو تقليلها بحيث لا يحدث تصادم. سجل ما شاهدته عند تشغيل هذا الوضع.</p>
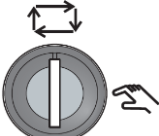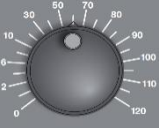
### بدء التشغيل الفعلي وتنفيذ خراطة الكنتور الخارجي تخشين وتعيم

	<p>٥٦. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>
	<p>٥٧. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key). أو عن طريق مفتاح غلق الباب.</p>
	<p>٥٨. اختر الوضع الأتوماتيكي عن طريق إدارة المفتاح المركب بهذا المتحكم.</p>
	<p>٥٩. افتح التغذية تدريجياً وذلك للتحكم في حركة العدة سواء بزيادة سرعة التغذية أو تقليلها بحيث لا يحدث تصادم. سجل ما شاهدته عند تشغيل هذا الوضع.</p>
<p>٦٠. لاحظ تحرك قلم القطع وابدء عمل تسوية السطح بمقدار ٠,٥ مم، مع مراعاة وضع التغذية على قيمة ١٠٠ %</p>	
	<p>٦١. إذا تم الضغط على مفتاح " إيقاف الدورة Cycle stop " تتوقف الماكينة حالاً. ولا يتم تنفيذ أجزاء البلوك حتى نهاية. وتستعيد الماكينة خطوات التنفيذ من النقطة التي توقفت عندها.</p>
	<p>٦٢. إذا تم الضغط على مفتاح " الإلغاء Reset " يتوقف تشغيل البرنامج وعند إعادة التشغيل يبدأ البرنامج من جديد</p>

## إيقاف الماكينة

	٦٣. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.
	٦٤. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.
	٦٥. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا
	٦٦. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.
	٦٧. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور

جدول رقم ٢٩

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC
			٢	يشغل جهاز الكمبيوتر بالطريقة الصحيحة
			٣	يتبع الخطوات الصحيحة لفتح نافذة دورة خراطة الكنتور
			٤	يدخل كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة خراطة الكنتور
			٥	يرسم المسار المراد تشغيله
			٦	يحتفظ بالخطوات التي أتمها في البرنامج
			٧	يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر
			٨	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ٣٠

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب:

- بفتح نافذة دورة خراطة الكنتور
  - يرسم المسار المراد تشغيله
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٠ دقيقة:

## خراطة القنوات (خلخلة) Grooving Cycle

٧٢ ساعة	الزمن	٥	تدريب رقم
---------	-------	---	-----------

### أهداف



- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة الخلخلة
- ان ينفذ المتدرب مهارة خراطة القنوات (الخلخلة) Grooving Cycle

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم فانوك	نفس الخامة السابقة بعد انتهاء عملية التسوية وعمل الكنتور
ارتداء افروال العمل	
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر ) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ٢١

المطلوب: تصفية عمل تجويف في المنطقة المبينة بالسهم (خلخلة) كما هو مبين في الرسم التنفيذي حسب الأبعاد المبينة في شكل .....

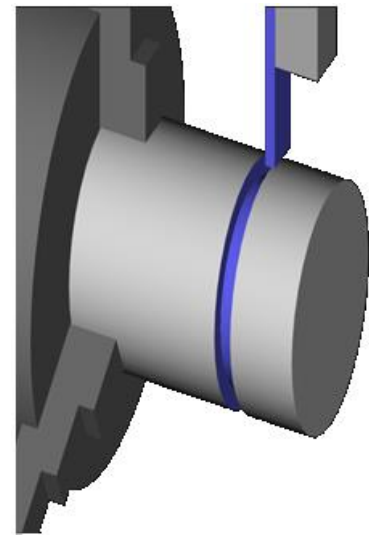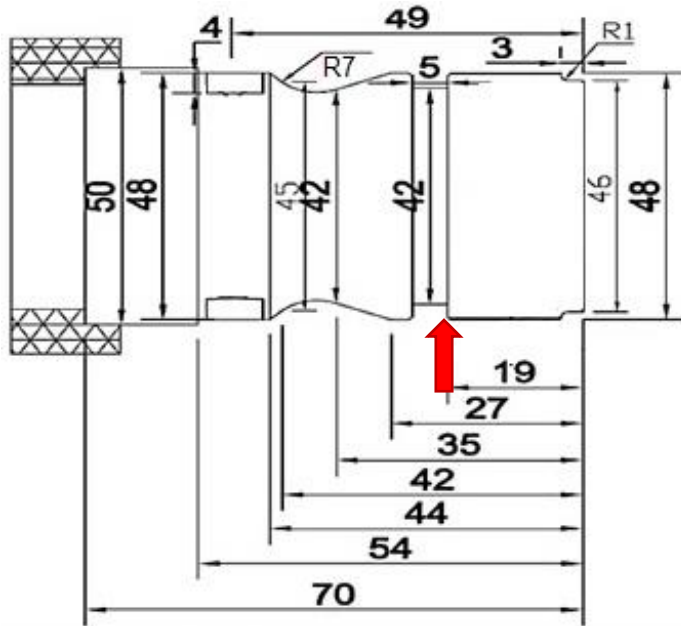

شكل رقم ١٠٧: تنفيذ دورة القنوات (الخلخلة)

## المعارف المرتبطة بالتدريب

دورة التجويف (الخلخلة) الخارجية الخشنة Turn grooving outside roughing في نظام فانوك يرمز لها بالكود G1130 أما دورة الخلخلة الخارجية التشطيب Turn grooving outside Finish G1136 وتوجد الدورة المجمع للخلخلة الخشنة والتشطيب معا Turning grooving Rough & Finish بالكود G1133

والجدول التالي يبين أكواد دورات التجويف grooving بأنواعها المختلفة:



1) Outside Roughing G1130	١. خلخلة خارجية تخشين
2) Inside Roughing G1131	٢. خلخلة داخلية تنعيم
3) Face Roughing G1132	٣. خلخلة وجهية تخشين
4) Outside Coarse + Fine G1133	٤. خلخلة خارجية تخشين وستنعم
5) Inside Coarse + Fine G1134	٥. خلخلة داخلية تخشين وتنعيم
6) Face Coarse + Fine G1135	٦. خلخلة وجهية تخشين وتنعيم
7) Outside Finishing G1136	٧. خلخلة خارجية تنعيم
8) Inside Finishing G1137	٨. خلخلة داخلية تنعيم
9) Face Finishing G1138	٩. خلخلة وجهية تنعيم

جدول رقم ٣٢

ملحوظة: في الماكينة المتوفرة Emco CT260 المحطات الزوجية مخصصة للعدد الثابتة مثل أقلام الخراطة وأقلام القلاووظ والخلخلة... بينما المحطات الفردية مخصصة للعدد الدوارة (الاندميل والبنط الرأسية والأفقية...)



## خطوات تنفيذ التدريب

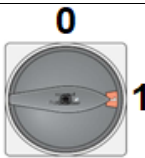
	١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الـ C.N.C.
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (لف من أمام علامة 0 الى 1).
	٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة

Fagor 8055 Mill  
Fagor 8055 Turn  
Fanuc i Mill  
Fanuc i Turn  
GE Fanuc Series 21 M  
GE Fanuc Series 21 T

Ok Cancel

٤. يتم اختيار نظام البرمجة (FANUC31i) كما هو موضح أمامكم

٥. انتظر حتى يتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية التالية ( شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)

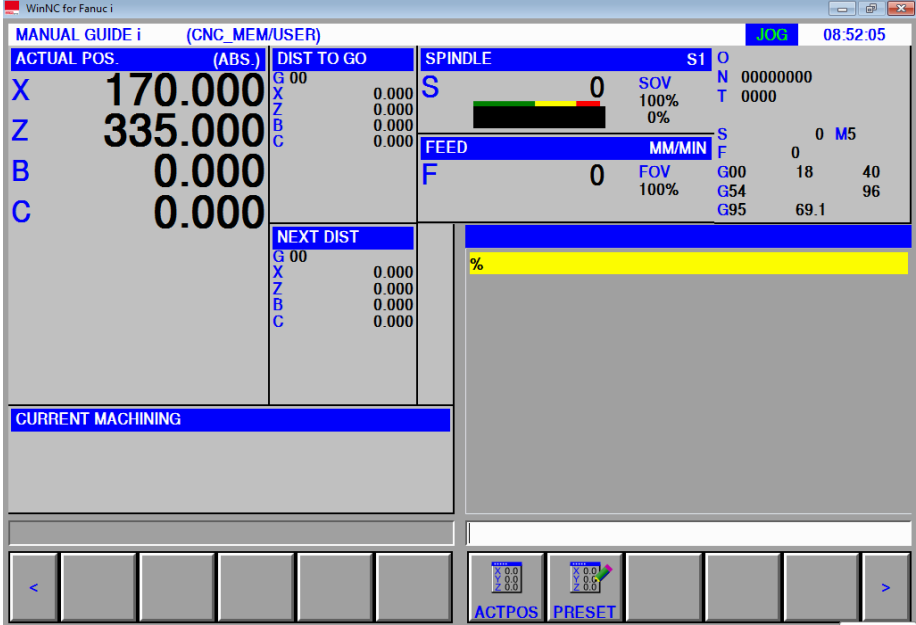

شكل رقم ١٠٨ : شاشة البرنامج لنظام التحكم Fanuc

### فتح برنامج موجود من قبل على ماكينة المخرطة المبرمجة بالحاسب

٦. اتباع الخطوات كما في التمرين السابق لفتح ملف محفوظ من قبل على ذاكرة الماكينة  
اختيار وتحميل العدة المناسبة
٧. اتباع الخطوات كما في التمرين السابق لتحميل عدة الخلطة Groove عدة رقم ٤  
٨. اكتب عرض العدة ٣ مم والطول ٩ مم



MANUAL GUIDE i (CNC\_MEM/USER) EDIT 23:42:53

ACTUAL POS. (ABS.) DIST TO GO SPINDLE S1

X 170.000 Z 335.000 B 0.000 C 0.000

S 0 SOV 100% 0%

FEED MM/MIN

F 0 FOV 40%

TOOL OFFSET :

GEOMETRY OFFSET WEAR OFFSET TOOL DATA

NO.	TOOL	SET	TIP W	TIP L
01	F MILL	2		
02	OU_TURN	1	91	55
03	DRILL	2	45	
04	GROOVE	1	3	9
05	F END	2		
06	THREAD	2	55	
07	F END	2		

KEY IN NUMERALS.

<>:PROGRAM NAME

ACTPOS MESURE TAB-> INIT NO.SR# CLOSE

CLOSE

9. اضغط مفتاح اغلاق

10. قم بحذف كود نهاية البرنامج M30 (الذي كتبتنه لأنهاء البرنامج بعد الدورة السابقة) ثم تحرك بالأسهم وقف على علامة نهاية البلوك ;

11. اكتب رقم العدة المطلوبة لعمل الخلطة من لوحة المفاتيح هكذا; T0404;

12. ادخل شروط القطع المناسبة لعملية الخلطة هكذا; G96 S150 G95 F.07 M4 M8;

13. ادخل موضع الاقتراب المناسب لبدء دورة الخلطة مباشرة في صفحة البرنامج -G0 X50 Z-

19;

## اختيار وضبط دورة القناة (الخلخة) الخشنة (GROOING CYCLE)

١٤. اضغط على مفتاح السهم > في اسفل يمين الشاشة، حتى يظهر اسفل الشاشة



ثم اضغط على مفتاح الدورة



١٥. ضع مؤشر الماوس على سجل أو صفحة "الاخدود (الخلخة) T-GROOVING" واختر تجويف خارجي تخشين (اختيار رقم ١)

WinNC for Fanuc i

MANUAL GUIDE i (CNC\_MEM/USER) EDIT 00:04:11

ACTUAL POS. (ABS.)	DIST TO GO	SPINDLE	S1	O
X 170.000		S 0	SOV 100%	N 00000000
Z 335.000			0%	T 0000
B 0.000				S 0 M5
C 0.000				

INSERT TURNING CYCLE

TURNING T-GROOVING THREADING HOLE MACH.

1. TURN GROOVING(OUTER ROUGH)
2. TURN GROOVING(INNER ROUGH)
3. TURN GROOVING(FACE ROUGH)
4. TURN GROOVING(OUTER ROUGH AND FINISH)
5. TURN GROOVING(INNER ROUGH AND FINISH)

SELECT CYCLE YOU WANT TO INSERT.PUSH [SELECT].

SELECT CANCEL

١٦. اضغط SELECT لتظهر الشاشة التالية

TURN GROOVING(OUTER ROUGH)- INSERT		TAB ←→
CUT COND.	DETAIL	
ROUGHING TYPE	X= CENTER CUT	
SIDE FINISH AMOUNT	C=0.2	*
BOTTOM FINISH AMT.	D=0.2	*
FEED RATE	F=0.7	
PECKING	W= PECKIN	
PECKING CUT DEPTH	Q=1.	
RATE OF CUT DEPTH %	H=100.	
RETURN AMOUNT	U=1.	

SELECT SOFT KEY.

Roughing type	X=Center cut	اتجاه القطع ويكون في جانب واحد الى المركز ثم من المركز الى اتجاه الجانب الأخر. اذا تم اختيار Layer فيكون القطع لكل وضع.
Side finish amount	C=0.4	نسبة السماح المتروكة للتشطيب للجانب والذي يعتبر بنصف قطر = صفر
Bottom finish amount	D=0.1	نسبة السماح المتروكة للتشطيب للقاع والذي يعتبر بنصف قطر = صفر
Cut direction feed rate	F=0.7	معدل أو سرعة التغذية بدون UNDERCUT
Pecking	W=Peckin	النقر أو النخر أو القضم للداخل
Pecking Cut depth	Q=1	عمق القطع في كل مشوار ويكون بالمليمتر وقيمة موجبة
Rate of cut depth %	H=100	النسبة المئوية لعمق القطع وتكون ثابتة ١٠٠% ولا يمكن تغييرها
Return amount	U=1	مقدار الرجوع بعد القطع لكل مشوار (قيمة العتق)



١٧. قم بتحديد المعاملات المبينة ثم اضغط **INSERT**  
**ملحوظة:** في دورة التجويف يجب التأكد ان قيمة تغذية Q اصغر من عرض عدة القطع B حيث لا يظهر عرض العدة في دورة التجويف

WinNC for Fanuc i

MANUAL GUIDE i (CNC\_MEM/USER) EDIT 02:31:27

ACTUAL POS. (ABS.) DIST TO GO SPINDLE S1 O N 00000000  
 X 170.000 Z 335.000 S 0 SOV 100% T 0000

TURN GROOVING(OUTER ROUGH)- ALTER TAB ←→

GUT COND. DETAIL

CLEARANCE L=1.  
 DWELL TIME P=0.  
 APPROCH MOTION Z=2 AXES MOV  
 ESCAPE AMOUNT V=1.  
 CUT SHIFT DIRECTION A=-X DIRECT.

KEY IN NUMERALS. (MM, INCH)

G1 130:TURN GROOVING(OUTER ROUGH)

CHCURS ALTER CANCEL

clearance	L=1	نقطة اقتراب (اكتب ١ او ٢)
Dwell time	P=0	زمن السكون
Approach motion	Z=2 Axes MOV	طريقة حركة الاقتراب (الحركة بالمحورين معا X, Z)
Escape amount	V=1	عمق الخروج
Cut shift direction	A=-X Direct.	اتجاه عمق القطع لمحور X ويكون في اتجاه سالب X

18. قم بتحديد البيانات المطلوبة ثم اضغط مفتاح INSERT

19. بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات والتحقق منها اضغط زر INSERT ستظهر الشاشة التالية الخاصة برسم كونتور التجويف وتظهر جميع أنواع كونتور القنوات (الخلخلة) المراد تنفيذها

INSERT TURNING FIGURE (//CNC\_MEM/USER)


GROOVE FIG SUBPROGRAM

1. ZX-GROOVE(OUTER NORMAL)  
 2. ZX-GROOVE(OUTER TRAPEZOID)  
 3. ZX-GROOVE(INNER NORMAL)  
 4. ZX-GROOVE(INNER TRAPEZOID)  
 5. ZX-GROOVE(FACE NORMAL)

SELECT FIGURE YOU WANT TO INSERT.PUSH [SELECT].

٢٠. قم باختيار مفتاح الخلطة القياسية شبه المنحرف ZX-GROOVE (OUTER TRAPEZOID) ثم

اضغط مفتاح **SELECT** ستظهر الشاشة التالية الخاصة برسم بأنواع القنوات (الخلطة) المراد تنفيذها

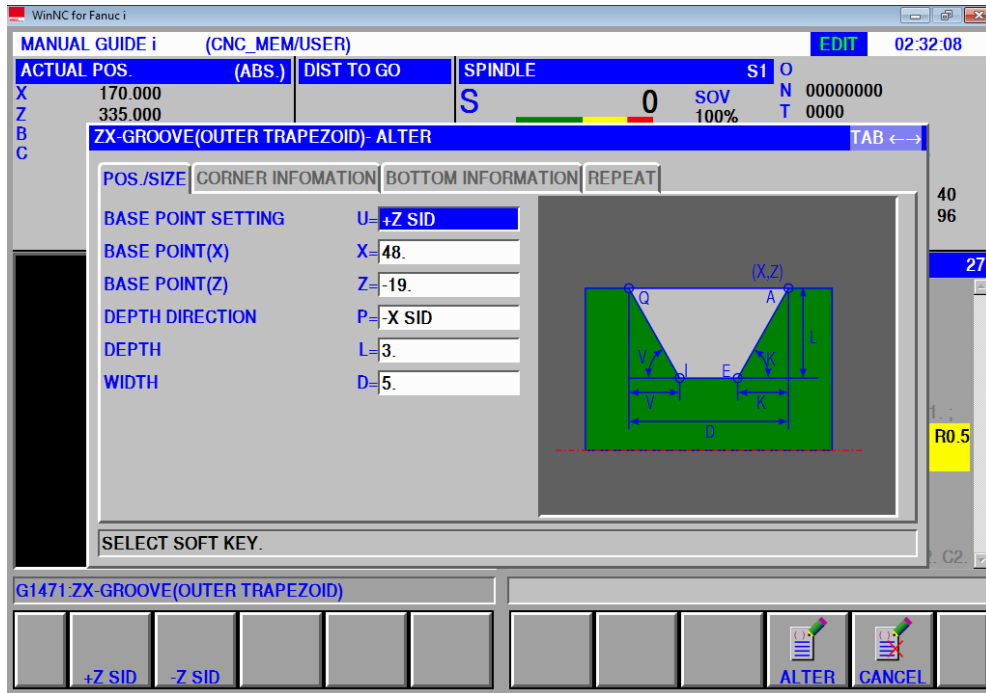

Base point setting	U=+Z SID	يضيبط نقطة الأساس في اتجاه محور Z
Base point (X)	X=48	نقطة البداية في اتجاه محور X (القطر الخارجي لبداية التجويف)
Base point (Z)	Z=-19	نقطة البداية في اتجاه محور Z (الطول من حافة سطح الشغلة الى بداية التجويف)
Depth direction	P=-X SID	يضيبط نقطة الأساس في اتجاه محور X
Depth	L=3	عمق التجويف (الفرق بين القطر الخارجي و قطر التجويف $3 = 2 / (42 - 48) = 2 / 6$ مم)
Width	D=5	عرض التجويف (5 مم)

٢١. انتقل الى سجل "معلومات الأركان Corner information" ستظهر الشاشة التالية


22. ضع الماوس علي خانة الركن الأول والثاني والثالث والرابع واختر احد الاختيارات المتاحة


 
من اسفل يمين الشاشة والذي تفتح سطر إضافي اذا تم اختيار

ARC أو Chamfer


Corner Type-1	A=Chamfer	نوع الركن الأول = شطف
Corner size	B=0.5	مقاس الشطف 0,5 مم
Corner Type-2	E=Nothing	نوع الركن الثاني = لأشيء
Corner Type-3	E=Nothing	نوع الركن الثالث = لأشيء
Corner Type-4	A=Chamfer	نوع الركن الرابع = لأشيء
Corner size	B=0.5	مقاس الشطف 0,5 مم

23. انتقل الى سجل "معلومات القاع Bottom information" ستظهر الشاشة التالية

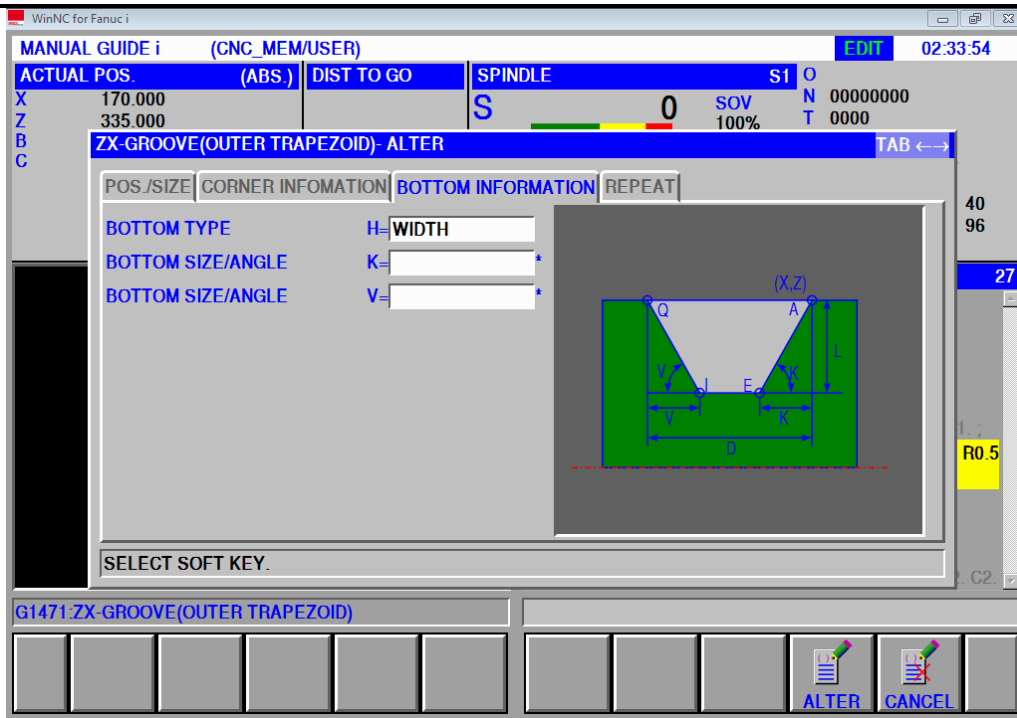

Bottom Type	H=Width	  نوع القاع = بيانات العرض وليس بالزاوية
Bottom size/angle	K=	مقاس العمق ناحية اليمين (يمكن كتابة ٠,٥ مم) أو تركه خاليا
Bottom size/angle	V=	مقاس العمق ناحية ليسار (يمكن كتابة ٠,٥ مم) أو تركه خاليا

٢٤. انتقل الى سجل "التكرار Repeat" ستظهر الشاشة التالية

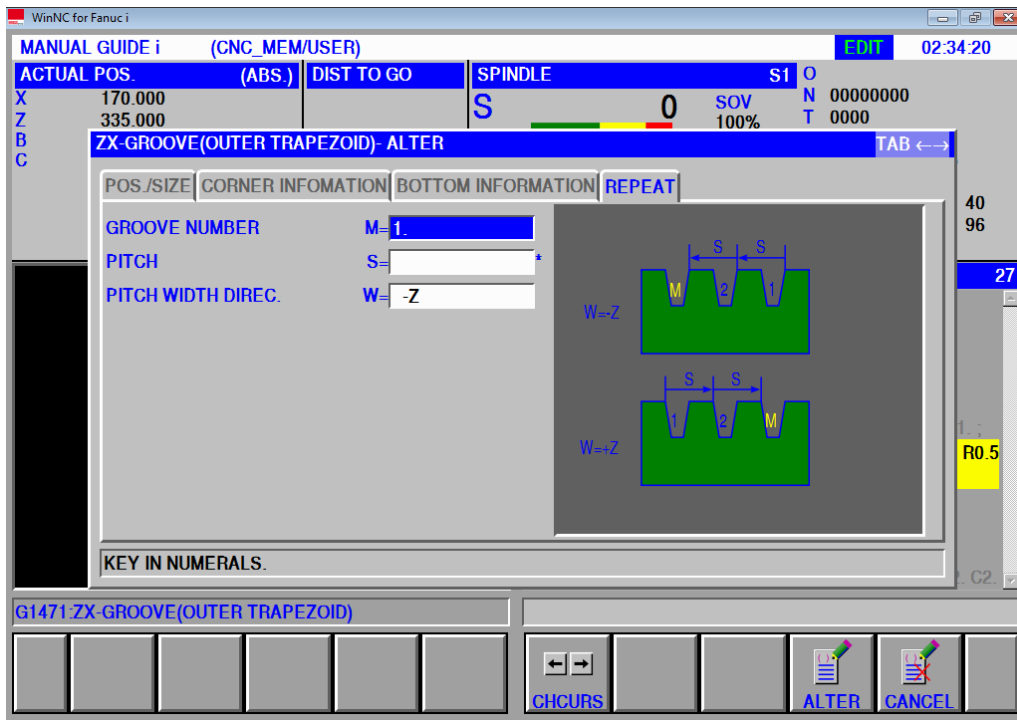


Groove Number	M=1	عدد مرات تكرار التجويف (في هذا التمرين مرة واحدة فقط)
Pitch	K=	مقدار الخطوة (تترك خالية لعدم وجود تكرار)
Pitch width direction	W=-Z	اتجاه عرض الخطوة (يكون في الاتجاه السالب لمحور Z)



٢٥. قم بتحديد البيانات المطلوبة ثم اضغط مفتاح  
٢٦. لاحظ ظهور اسم دورة خراطة الجروف في صفحة البرنامج

٢٧. اكتب G0 X60;

٢٨. اكتب في البلوك التالي Z100 للذهاب لمكان امن ببرج العدة وكذلك ليكون مكان مناسب لاستدعاء العدة التالية بالبرنامج

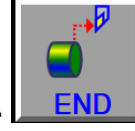

٢٩. قم بالضغط على مفتاح END Program ثم اضغط مفتاح



ليظهر الأمر M30 في نهاية اسطر البرنامج، أو اكتب M30 قبل علامة %

TURN01

1

```
M98 <CONTEX1> ;
G0 X60 Z15 ;
T03 M6 ;
G96 S200 G95 F0.1 M4 ;
G1130 X1. C0.2 D0.2 F0.7 W2. Q1. H100. U1. L1. P0.
Z22. V1. A1. ;
G1471 U1. X24. Z-19. P1. L3. D5. A2. B0.5 E1. I1.
Q2. R0.5 H1. M1. W1. ;
T0 M6 ;
M30 ;
```


### دورة تشطيب وتنعيم الجروف (يمكن الاستغناء عنها عند التدريب)



 ٣٠. اضغط على مفتاح السهم في اسفل يمين الشاشة، حتى يظهر اسفل الشاشة



ثم اضغط على مفتاح الدورة



٣١. ضع مؤشر الماوس على سجل أو صفحة "الاخود (الخلطة) T-GROOVING" واختر تجويف خارجي تشطيب Finish (اختيار رقم 7) G1136

٣٢. تكرر الخطوات الازمة والمشابهة للتجويف الخشن بإدخال كافة البيانات وانهاء الدورة.

٣٣. بالوصول للخطوة السابقة نكون قد انتهينا من اعدادات دورة خراطة الجروف وادراجها بالبرنامج




## عمل محاكاة لبرنامج التجويف

٣٤. اختر السهم أسفل يمين الشاشة حتى تظهر كلمة SIMLAT أو اضغط المفتاح لإظهار صفحات المحاكاة بالرسم Simulation (3D view ومسار آلة القطع).

اختبار البرنامج عن طريق التشغيل الجاف للبرنامج DRY RUN بدون تشغيل ماكينة المخرطة المبرمجة بالحاسب

بعد انتهاء المحاكاة تنفذ الخطوات التالية




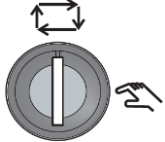
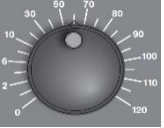
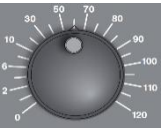


٣٥. اضغط مفتاح التشغيل الجاف  على لوحة التحكم لاختبار تشغيل البرنامج ومعدل التغذية.

ملحوظة: تأكد من عدم وجود شغلة عند تشغيل dry run حيث تكون سرعة قيم التغذية أعلى من القيم الحقيقية

٣٦. اضغط على مفتاح بدء دورة القطع  ، يتم في نفس الوقت استعمال مفتاح معدل التغذية

وذلك للتحكم في حركة العدة سواء بزيادة سرعة التغذية أو تقليلها بحيث لا يحدث تصادم. سجل ما شاهدته عند تشغيل هذا الوضع.

## بدء التشغيل الفعلي دورة خراطة القنوات ( خلخلة )

	<p>٣٧. أضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>
	<p>٣٨. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key). أو عن طريق مفتاح غلق الباب </p>
	<p>٣٩. اختر الوضع الأتوماتيكي عن طريق إدارة المفتاح المركب بهذا المتحكم.</p>
	<p>٤٠. افتح التغذية تدريجياً  وذلك للتحكم في حركة العدة سواء بزيادة سرعة التغذية أو تقليلها بحيث لا يحدث تصادم. سجل ما شاهدته عند تشغيل هذا الوضع.</p>
<p>٤١. لاحظ تحرك قلم القطع وبدء عمل تسوية السطح بمقدار ٠,٥ مم، مع مراعاة وضع التغذية على قيمة ١٠٠ %</p>	
	<p>٤٢. إذا تم الضغط على مفتاح " إيقاف الدورة Cycle stop " تتوقف الماكينة حالاً. ولا يتم تنفيذ أجزاء البلوك حتى نهاية. وتستعيد الماكينة خطوات التنفيذ من النقطة التي توقفت عندها.</p>
	<p>٤٣. إذا تم الضغط على مفتاح " الإلغاء Reset " يتوقف تشغيل البرنامج وعند إعادة التشغيل يبدأ البرنامج من جديد</p>

## إيقاف الماكينة

	<p>٤٤. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٤٥. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٤٦. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٤٧. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٤٨. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC
			٢	يشغل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج بالطريقة الصحيحة
			٣	يفتح نافذة دورة خراطة الخلقة
			٤	يدخل المتغيرات الموجودة بنافذة دورة الخلقة
			٥	ينفذ محاكاة للبرنامج Simulation
			٦	يحتفظ بالخطوات التي أتمها في البرنامج
			٧	يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر
			٨	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ٣٣

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٠ دقيقة:  
ادخال كافة المتغيرات وتنفيذ دورة الخلقة للتمرين المطلوب

## دورة خراطة القلاووظ الخارجي ( Threading Cycle )

تدريب رقم	٦	الزمن	٩٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

### أهداف



- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة القلاووظ
- أن ينفذ المتدرب مهارة خراطة القلاووظ ( Threading Cycle )

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم فانوك	نفس الخامة السابقة بعد انتهاء عملية التسوية وعمل الكنتور والجروف (الخلطة)
ارتداء افروال العمل	
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر ) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ٣٤

المطلوب: تصفية عمل قلاووظ طولي M48 x2 Longitudinal threads في المنطقة المبينة في الرسم التنفيذي حسب الأبعاد المبينة في شكل .....

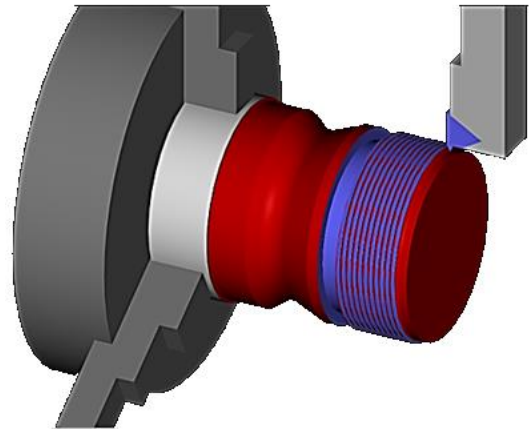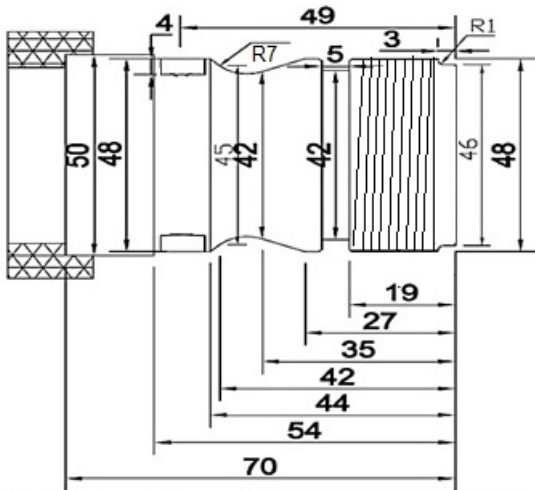


شكل رقم ١٠٩: تنفيذ دورة القلوطة

## المعارف المرتبطة بالتدريب

يجب مراجعة أنواع القلاووظات للتعرف على الفرق بين كل نوع والموصفات الفنية الخاصة بالقلاووظ وأنواعه.

### عناصر القلاووظ الرئيسية:

ان العناصر الرئيسية والمصطلحات الفنية التي تحدد مقياس وشكل القلاووظ مبينة في شكل رقم ١١٠ وهي مشتركة لأنواع القلاووظ الثلاثة المنتشرة الاستعمال مثل ذي الشكل المثلث والشبه منحرف والمستدير والسن الكتفي.

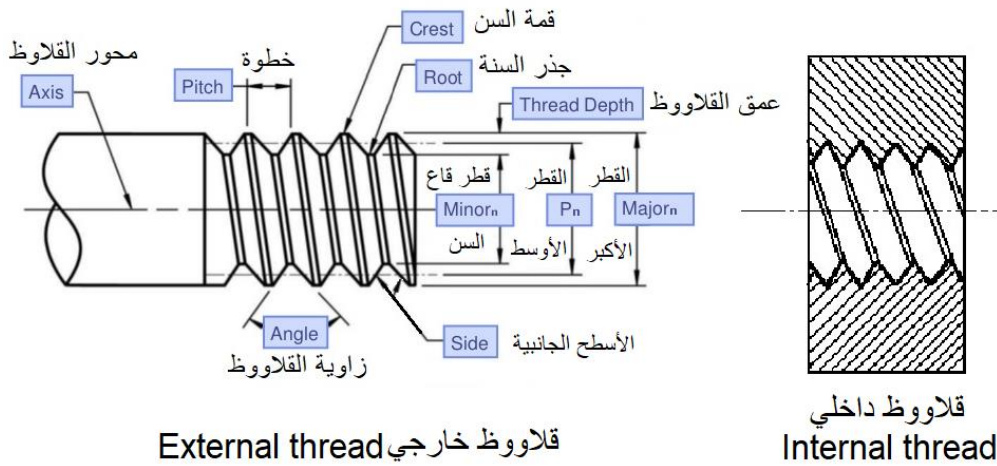

شكل رقم ١١٠: عناصر القلاووظ

### تصنيف القلاووظ (الاسنان):

القلاووظ بصفة عامة، اما أن يكون قلاووظ خارجي أو قلاووظ داخلي. القلاووظ الذي يكون على السطح الخارجي لأسطوانة أو عامود يسمى قلاووظ خارجي بينما يسمى القلاووظ الذي يكون على السطح الداخلي للثقب قلاووظ داخلي. ويمكن تصنيف الاسنان حسب (شكل السنة، اتجاه الدوران، عدد الأبواب Number of leads)

#### أولاً: أنواع سن القلاووظ حسب شكل السنة:

تتغير زوايا القلاووظ المختلفة حسب اتساع القلاووظ وضيقه والمسافة بين سنين متجاورين والتي تسمى خطوة السن. يبين شكل رقم ١١١ الأنواع المختلفة للقلاووظات ونسب ارتفاع أو عمق السن من الخطوة pitch (h) ونسبة نصف قطر الاستدارة من الخطوة (r) وزاوية السنة بالدرجة لكل نوع.

أ. **السن المثلث المتري (فرنسي) Metric thread:** هو من أكثر الأنواع انتشاراً ويستخدم في المسامير والصواميل لربط أجزاء معظم التركيبات الميكانيكية، وتكون زاوية السن لهذا النوع هي ٥٦° وقمة السن مشطوفه، ويقاس قطر القلاووظ وخطوة السن بالمليمترات. له انواع مختلفة تقسم

حسب المواصفات السوفيتية الى الاسنان ذات الخطوات الكبيرة (للأقطار من ١ - ٦٨ مم) والاسنان ذي الخطوات الصغيرة (للأقطار من ١ - ٦٠٠ مم) وتختلف انواع هذه النوع عن بعضها البعض بمقاسات الخطوة بالنسبة لنفس القطر وكذلك بعناصر أخرى. يشار الى القلاووظ المتري في الرسومات بالحرف (M) والرقم الذي يعين القطر يكتب بجانبه، فمثلا M30 معناها القلاووظ المتري الذي قطره ٣٠ مم، وقد يضاف طول الخطوة بجانب القطر مثل M30X2 وتعني ان طول خطوة السنة هو ٢ مم.

ب. السن المثلث الإنجليزي **Triangle thread**: تكون زاوية السن لهذا النوع هي ٥٤,٧° وقمة وقاع

السن مستديرة، يستخدم عادة في المواسير وتعرف مقاسات الخطوة والقطر لهذا النوع بالبوصة.

ج. السن المثلث "ويتورث" (سن انجليزي ناعم) **Whitworth**: يرمز اليه بالحرف (w) وبجانبه

مقاس القلاووظ بالبوصة وبذلك يكون (w ١ ١/٢) معناها القلاووظ الذي قطره ١ ١/٢ بوصة. زاوية

الرأس لهذا النوع ٥٥° وقمة لسن مستديرة، وهو قلاووظ اقل خشونة من القلاووظ الإنجليزي

ويعتبر قلاووظ انجليزي ناعم، ويرمز للسن الخشن B.S.W والسن الناعم B.S.F، ويستعمل في

مسامير الربط وفي سن المواسير الجاز النوع (B.S.P) وهو دقيق جدا وذات سلبية خفيفة ويشغل

في قلوطة الجدران الرقيقة للمواسير ومقاسات الخطوة والقطر لهذا النوع تعرف بالبوصة ولكنه

سيستبدل تدريجيا بالقلاووظ المتري الضيق الخطوة وتكون المقاسات أقل من ١/٢ بوصة ذات خطوة

pitch كبيرة بالنسبة للقطر ولذلك فإنها تنظف بسهولة.

يرمز للقلاووظ الأكم بالقطر وخطوة السن باستخدام اختصار كلمة (شبه منحرف بالإنجليزية (Tr)) مثلا

(Tr48x8) ولتعيين حالة القلاووظ شمال نضيف الحرف (L) في النهاية هكذا Tr48x8L.

د. السن المثلث (شكل حرف V Shape): تكون زاوية السن لهذا النوع هي ٥٦° وقمة السن مثلثة.

ه. السن أكم (شبه المنحرف) **ACAME (Trapezoidal) thread**: على شكل شبه منحرف تكون

زاوية السن لهذا النوع هي ٥٢,٩° وقمة وقاع السن مشطوفه وارتفاع السنة صغير. والقلاووظات

الأكم تستخدم في القلاووظات (الفتيل) التي تحرك أجزاء الماكينة بسهولة وبدقة (مقل قلاووظات

الجر في المخارط) ولا تتأكل بسهولة ولذلك تستعمل القلاووظات الاكم لهذا الغرض في الماكينات

الحديثة. وميزة القلاووظ الاكم أنه أكثر قوة عند أسفل السن. وعند التآكل يمكن ازالة الفرق بين

الصامولة والقلاووظ بربط الصامولة وتكون مشقوقة في هذه الحالة وهذه الطريقة لا تصلح في

حالة القلاووظ المربع لأن جوانبه مستوية في حين أن جوانب القلاووظ الاكم مائلة (مانلة علي









بعضها بزاوية ٣٠ درجة). ويستعمل القلاووظ الأكم (ACAME) لمواجهة الضغط من ناحية واحدة

كما في المكابس. ويستعمل القلاووظ الاكم المستدير في الأعمال التي يتعرض فيها القلاووظ للأتربة

أو الرمال وحيث تتعدر صيانتته (مثل وصلات عربات السكة الحديدية).



- و. **السن الدودة (شبه المنحرف) Worn (Trapezoidal) thread**: على شكل شبه منحرف تكون زاوية السن لهذا النوع هي  $29^\circ$  وقمة وقاع السن مشطوفه وارتفاع السنة كبير.
- ز. **السن الكتف Buttress thread**: له ميل خفيف من جانب وميل اعلى من جانب اخر، تكون زاوية السن لهذا النوع هي  $45^\circ$  وقمة وقاع السن مشطوفه وارتفاع السنة صغير.
- ح. **السن المربع Square thread**: هو سن على شكل مربع، طول السنة يساوي عرضها يساوي نصف الخطوة ( $0.5 P$ ) وزاوية السنة قائمة، يستخدم في القلاووظات (الفتيل) التي تحرك أجزاء الماكينة (مثل قلاووظات الجر في المخارط) بسهولة وبدقة كما هو الحال مع القلاووظات "آكم ACME" ولكن يعيب القلاووظات المربعة تفقد دقتها عندما تتآكل جوانبها.

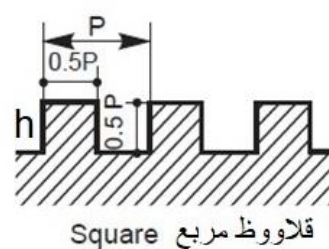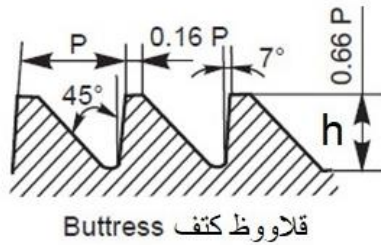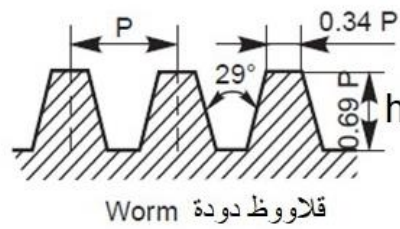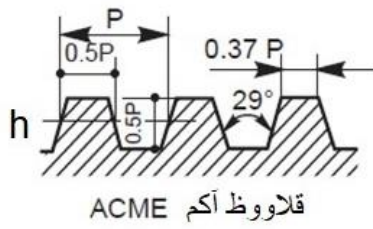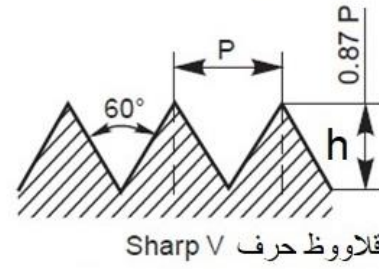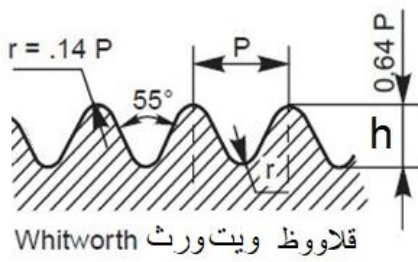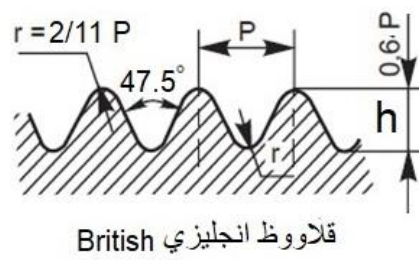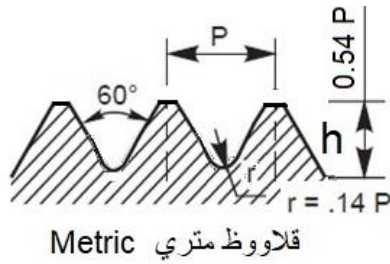



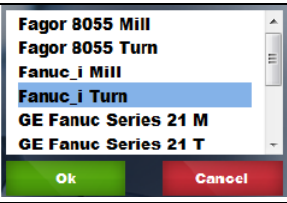
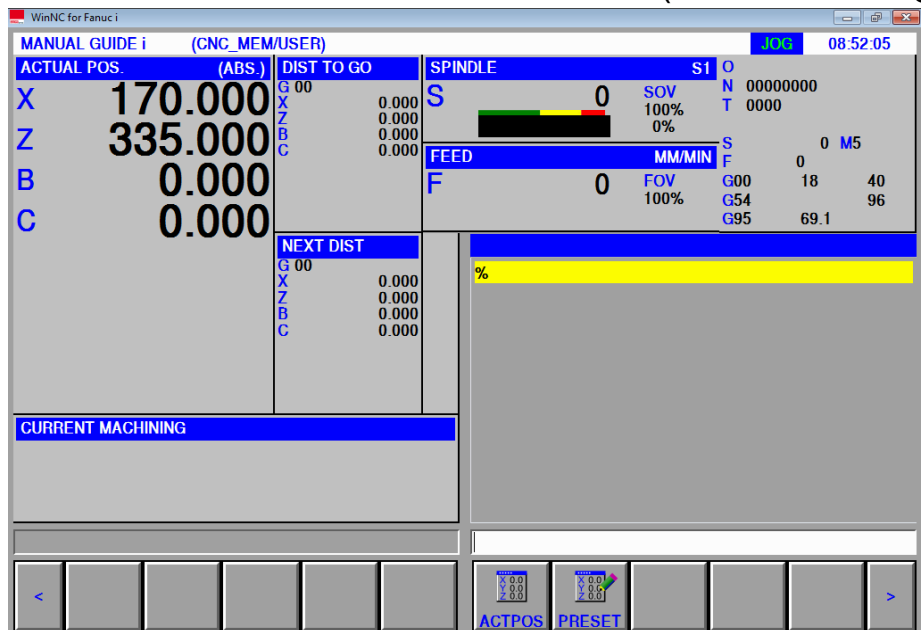
$P$  = Pitch of the thread خطوة القلاووظ

$h$  = depth of the thread عمق (ارتفاع) السنة

$r$  = radius at the top and bottom of the thread نصف قطر منحنى قمة أو قاع السنة

شكل رقم ١١١: انواع القلاووظ حسب نوع السنة

## خطوات تنفيذ التدريب

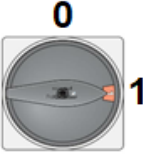١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الـ C.N.C	
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (لف من أمام علامة 0 الى 1).
	٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة
	٤. يتم اختيار نظام البرمجة (FANUC31i) كما هو موضح أمامكم
٥. انتظر حتى يتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية التالية ( شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)	
	
شكل رقم ١١٢: شاشة البرنامج لنظام التحكم Fanuc	

## فتح برنامج موجود من قبل على ماكينة المخرطة المبرمجة بالحاسب

٦. اتباع الخطوات كما في التمرين السابق لفتح ملف محفوظ من قبل على ذاكرة الماكينة

## اختيار وتحميل العدة المناسبة

٧. اتباع الخطوات كما في التمرين السابق لتحميل عدة القلاووظ Thread عدة رقم ٦ T06



**TOOL OFFSET :**

GEOMETRY OFFSET WEAR OFFSET TOOL DATA

NO.	TOOL	SET	NOS	AN
01	F MILL	2		
02	OU_TURN	1	91	55
03	DRILL	2	45	
04	GROOVE	1	3	9
05	F END	2		
06	THREAD	1	60	
07	F END	2		

KEY IN NUMERALS.

٨. اكتب زاوية الرأس للقلم وهي ٦٠ درجة

**TOOL OFFSET :**

GEOMETRY OFFSET WEAR OFFSET TOOL DATA

NO.	TOOL	SET	NOS	AN
01	F MILL	2		
02	OU_TURN	1	91	55
03	DRILL	2	45	
04	GROOVE	1	3	9
05	F END	2		
06	THREAD	1	60	
07	F END	2		

KEY IN NUMERALS.



٩. اضغط مفتاح اغلاق


١٠. قم بحذف كود نهاية البرنامج M30 (الذي كتبته لإنهاء البرنامج بعد الدورة السابقة) ثم تحرك بالأسهم وقف على علامة نهاية البلوك ;

١١. اكتب رقم العدة المطلوبة لعمل القلاووظ من لوحة المفاتيح هكذا; T0606;

١٢. ادخل شروط القطع المناسبة لعملية القلاووظ هكذا ; G97 S500 G95 F.05 M4 M8 ;

١٣. ادخل موضع الاقتراب المناسب لبدء دورة القلاووظ مباشرة في صفحة البرنامج G0 X48 Z2 ;

## اختيار وضبط دورة القلاووظ THREADING CYCLE

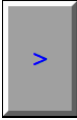
١٤. اضغط على مفتاح السهم  في اسفل يمين الشاشة، حتى يظهر اسفل الشاشة




ثم اضغط على مفتاح الدورة



١٥. ضع مؤشر الماوس على سجل أو صفحة "Threading" القلاووظ " Threading " واختر قلاووظ خارجي (اختيار رقم ١)

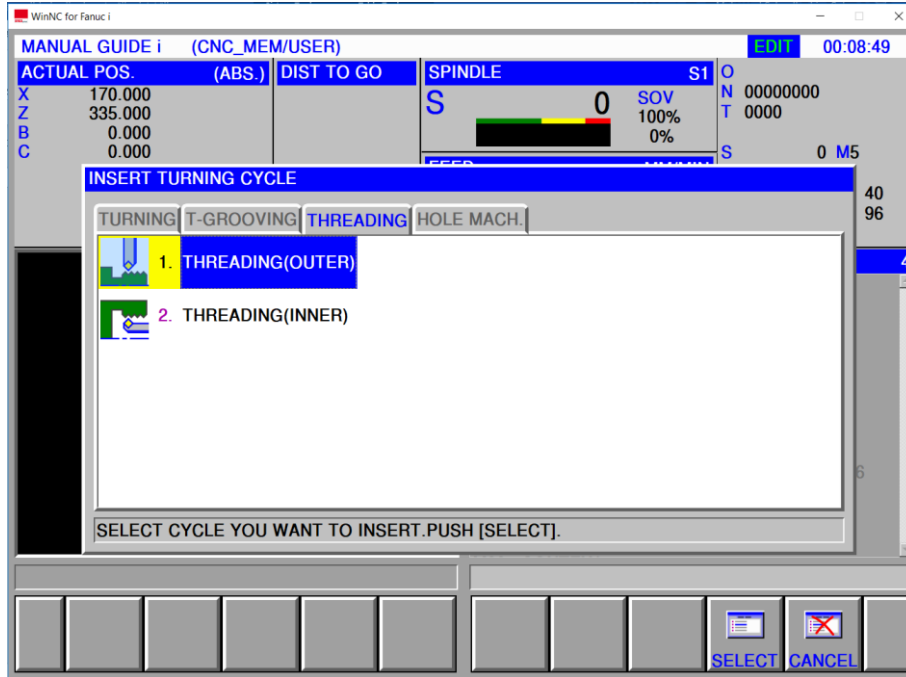


١٦. اضغط  لتظهر الشاشة التالية

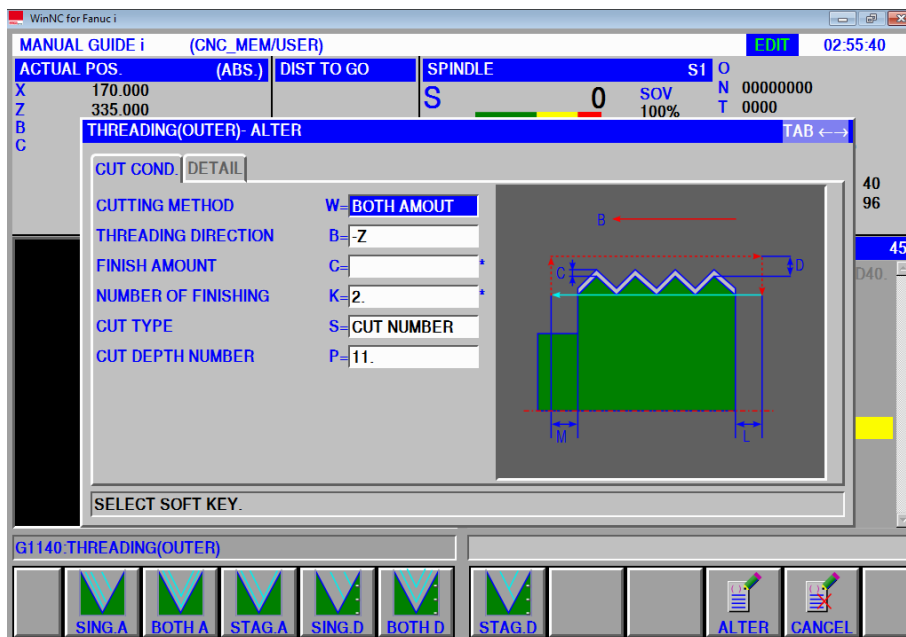

١٧. انقر بالماوس على سجل "شروط القطع" Cutting Conditions " وادخل البيانات التالية

Cutting method	W=Both amount	طريقة القطع
Threading direction	B=-Z	اتجاه قطع القلاووظ لمحور Z ويكون في اتجاه سالب Z
Finish amount	C=	مقدار التشطيب (ممكن وضعه ٠,١ الى ٠,٤ أو يترك خاليا (اختياري)
No of finishing	K=2	عدد مرات التشطيب = ٢
Cut Type	S=Cut Number	نوع القطع
Cut depth number	P=11	عدد مرات عمق القطع

١٨. انتقل الى سجل "البيانات Details" ستظهر الشاشة التالية

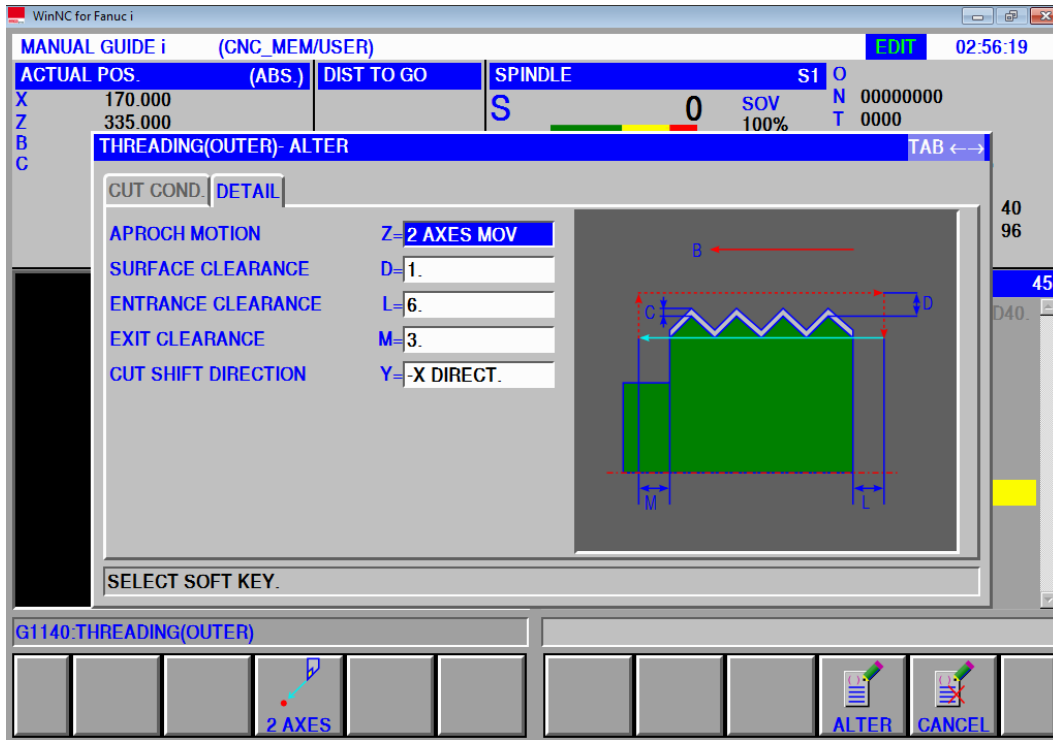

Approach motion	Z=2 Axes MOV	طريقة حركة الاقتراب (الحركة بالمحورين (X, Z معا
Surface clearance	D=1	سماحية السطح أو نقطة اقتراب السطح (اكتب ١ أو ٢)
Entrance clearance	L=6	سماحية الدخول أو نقطة اقتراب الدخول (اكتب ١ أو ٢)
Exit clearance	M=3	سماحية الخروج نقطة اقتراب الخروج (اكتب ١ أو ٢)
Cut shift direction	Y=-X Direct.	اتجاه عمق القطع لمحور X ويكون في اتجاه سالب X



١٩. قم بتحديد البيانات المطلوبة ثم اضغط مفتاح



٢٠. بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات والتحقق منها اضغط زر ستظهر الشاشة التالية الخاصة التي تظهر جميع أنواع كنتور القلاووظ المراد تنفيذها



ملحوظة: إذا اردت تغيير اية قيم في الشاشة السابقة يمكن الضغط على مفتاح

The screenshot shows the WinNC for Fanuc i interface. The main window displays 'MANUAL GUIDE i (CNC\_MEM/USER)' with a status bar showing 'EDIT 05:21:41'. The main area shows 'ACTUAL POS. (ABS.)' and 'DIST TO GO' for X, Z, B, and C axes. The 'SPINDLE' section shows 'S1' and 'SOV 100%'. The 'INSERT TURNING FIGURE' dialog box is open, showing a list of thread types. The first option, '1. ZX-THREAD(GENERAL)', is highlighted in yellow. The dialog box also has 'THREAD FIG' and 'SUBPROGRAM' tabs, and a 'SELECT' button at the bottom.

٢١. قم باختيار مفتاح القلاووظ القياسية (ZX-Threading (General) أو حسب النوع المطلوب



من القائمة، ثم اضغط مفتاح ستظهر الشاشة التالية الخاصة بالقلاووظ العام المراد تنفيذها

ZX-THREAD(GENERAL)- ALTER TAB ←→

POS./SIZE

FIGURE TYPE W= MALE SCREW

BASE POINT1(X) X=48.

BASE POINT1(Z) Z=-3.

PITCH L=1.5


THREAD DEPTH H=-0.975

BASE POINT2(X) A=48.

BASE POINT2(Z) B=-22.

MULTIPLE INPUT TYPE C= THREDS

THREAD NUM OF SCREW N=1. \*

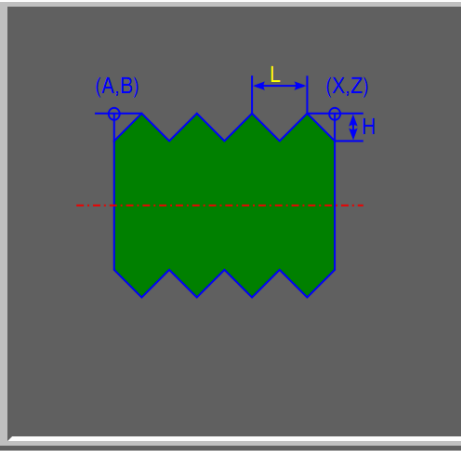

KEY IN NUMERALS. (MM, INCH)

**ملحوظة:**


- احداثيات نقطة بداية القلاووظ هي X48, Z-3
- احداثيات نقطة نهاية القلاووظ في اتجاه محور Z هي Z-22
- خطوة القلاووظ 1,5 مم/لفة
- أدخل عمق سن القلاووظ  $H1 = 0,65 \times (\text{الخطوة}) = 0,975 = 1,5 \times 0,65$
- ادخل قيمة نصف زاوية القلاووظ المتري  $\alpha p = 30^\circ$

Figure type	W=male Screw	نوع القلاووظ (خارجي أو ذكر)
Base point (X)	X=48	نقطة بداية القلاووظ في اتجاه محور X (القطر الخارجي لبداية التجويف)
Base point (Z)	Z=-3	نقطة بداية في اتجاه محور Z (الطول من حافة سطح الشغلة الى بداية القلاووظ)
Pitch	L=2	خطوة القلاووظ (حسب القيم ممكن ان تكون 1,5 مم/لفة)
Thread Depth	H=0.975	عمق القلاووظ (يمكن الحصول عليه من جداول القلاووظ)
Base point2(X)	A=48	نقطة بداية القلاووظ في محور X (عادة هي قطر العامود المراد قلوظته)
Vase point2(Z)	B=-22	نقطة بداية القلاووظ في محور Z
Multiple input thread	C=Threds	طريق وصف القلاووظ المتعدد بالباب أم بالخطوة
Thread num of screw	N=1	عدد أبواب القلاووظ



٢٢. قم بتحديد البيانات المطلوبة ثم اضغط مفتاح INSERT  
٢٣. لاحظ ظهور اسم دورة خراطة القلاووظ في صفحة البرنامج

٢٤. اكتب G0 X60;  
٢٥. اكتب في البلوك التالي Z100; للذهاب لمكان امن ببرج العدة وكذلك ليكون مكان مناسب لاستدعاء العدة التالية بالبرنامج

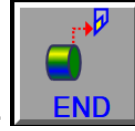

٢٦. قم بالضغط على مفتاح END Program ثم اضغط مفتاح




- ليظهر الأمر M30 في نهاية اسطر البرنامج، أو اكتب M30 قبل علامة %

```

TURN01 22
Q2. R0.5 H1. M1. W1. ;
G0 X60 Z5 ;
G96 S150 G95 F0.1 M4 ;
T0606 M6 ;
G1140 W5. B1. S2. Q11. Z22. D1. L6. M3. Y1. ;
G1460 W1. X24. Z-3. L1.5 H-0.975 A24. B-22. C1. N1.
;
G0 X60 Z5 ;
G96 S150 G95 F0.1 M3 ;
T0 M6 ;
M30 ;
%
```

### عمل محاكاة لبرنامج القلاووظة

 

٢٧. اختر السهم أسفل يمين الشاشة حتى تظهر كلمة SIMLAT أو اضغط المفتاح لإظهار صفحات المحاكاة بالرسم Simulation (3D view ومسار آلة القطع).

The screenshot displays the WinNC for Fanuc i interface. At the top, it shows 'MANUAL GUIDE i (CNC\_MEM/USER)' and 'EDIT 00:09:38'. The main display is divided into several sections:

- ACTUAL POS. (ABS.):** X 46.050, Z -25.000, B 0.000, C 0.000.
- DIST TO GO:** G33, X 0.000, Z 0.000, B 0.000, C 0.000.
- SPINDLE S1:** S 1036, SOV 100%, 0%.
- FEED MM/REV:** F 0.1, FOV 100%.
- TURN01:** O TURN01, N 00000000, T 0606, S 150 M4, F 0.1, G33 18 40, G54 96, G95 69.1.

The 'SIMULATE-ANIMATE' section shows a 3D model of a lathe tool cutting a part. The 'INT CONT' section displays the G-code program for 'TURN01' (line 22):

```

Q2. R0.5 H1. M1. W1. ;
G0 X60 Z5 ;
G96 S150 G95 F0.1 M4 ;
T0606 M6 ;
G1140 W5. B1. S2. Q11. Z22. D1. L6. M3. Y1. ;
G1460 W1. X24. Z-3. L1.5 H-0.975 A24. B-22. C1. N1. ;
;
G0 X60 Z5 ;
G96 S150 G95 F0.1 M3 ;
T0 M6 ;
M30 ;
%
```

At the bottom, there are control buttons: REWIND, START, PAUSE, SINGLE, STOP, INIT, CUTDSP, INTERF, TLPATH, and GRPOFF.

## اختبار البرنامج عن طريق التشغيل الجاف للبرنامج DRY RUN بدون تشغيل ماكينة المخرطة المبرمجة بالحاسب

بعد انتهاء المحاكاة تنفذ الخطوات التالية

٢٨. اضغط مفتاح التشغيل الجاف  على لوحة التحكم لاختبار تشغيل البرنامج ومعدل التغذية.

**ملحوظة:** تأكد من عدم وجود شغلة عند تشغيل dry run حيث تكون سرعة قيم التغذية أعلى من القيم الحقيقية


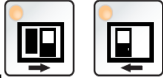
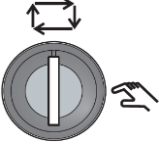




٢٩. اضغط على مفتاح بدء دورة القطع  ، يتم في نفس الوقت استعمال مفتاح معدل التغذية

وذلك للتحكم في حركة العدة سواء بزيادة سرعة التغذية أو تقليلها بحيث لا يحدث تصادم. سجل ما شاهدته عند تشغيل هذا الوضع.





## بدء التشغيل الفعلي ودورة خراطة القلاووظ



٣٠. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.

	<p>٣١. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key).</p> <p>أو عن طريق مفتاح غلق الباب</p> 
	<p>٣٢. اختر الوضع الأتوماتيكي عن طريق إدارة المفتاح المركب بهذا المتحكم.</p>
	<p>٣٣. افتح التغذية تدريجياً وذلك للتحكم في حركة العدة سواء بزيادة سرعة التغذية أو تقليلها بحيث لا يحدث تصادم. سجل ما شاهدته عند تشغيل هذا الوضع.</p> 
<p>٣٤. لاحظ تحرك قلم القطع وبدء عمل تسوية السطح بمقدار ٠,٥ مم، مع مراعاة وضع التغذية على قيمة ١٠٠ %</p>	
	<p>٣٥. إذا تم الضغط على مفتاح " إيقاف الدورة Cycle stop " تتوقف الماكينة حالاً. ولا يتم تنفيذ أجزاء البلوك حتى نهاية. وتستعيد الماكينة خطوات التنفيذ من النقطة التي توقفت عندها.</p>
	<p>٣٦. إذا تم الضغط على مفتاح " الإلغاء Reset " يتوقف تشغيل البرنامج وعند إعادة التشغيل يبدأ البرنامج من جديد</p>

### إيقاف الماكينة

	<p>٣٧. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٣٨. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٣٩. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معاً</p>
	<p>٤٠. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٤١. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

جدول رقم ٣٥



## المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC
			٢	تشغيل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج بالطريقة الصحيحة
			٣	يدخل كافة المتغيرات الخاصة بدورة القلاووظ
			٤	يحتفظ بالخطوات التي أتمها في البرنامج
			٥	تنفيذ محاكاة للبرنامج لمشاهدة كل المراحل السابقة
			٦	يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر
			٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ٣٦

**توقيع المدرب**

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

**الاختبار العملي**

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب:

- بفتح نافذة دورة القلاووظ

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

- ضبط كافة المتغيرات الخاصة بدورة القلاووظ
- تنفيذ مهارة دورة القلاووظ للتمرين المطلوب

## عمل المضلع السداسي (Profiling Cycle C-axis) في المحور الإضافي C-axis

تدريب رقم	٧	الزمن	٩٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

### أهداف



- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بدورة خراطة الكنتور-C PROFILING CYCLE – axis
- أن ينفذ المتدرب مهارة المضلع السداسي باستخدام المحور الإضافي C-axis

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم فانوك	نفس الخامة السابقة بعد انتهاء عملية التسوية وعمل الكنتور والخلخلة والقلوطة
ارتداء افرول العمل	
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر ) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ٣٧

**المطلوب:** عمل شكل سداسي بواجهة الشغلة كما هو مبين في الرسم التنفيذي حسب الأبعاد المبينة في الشكل.

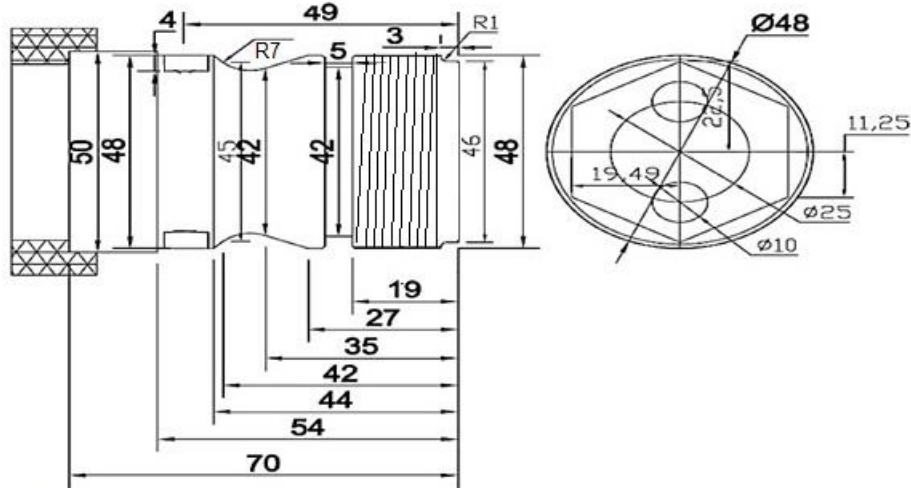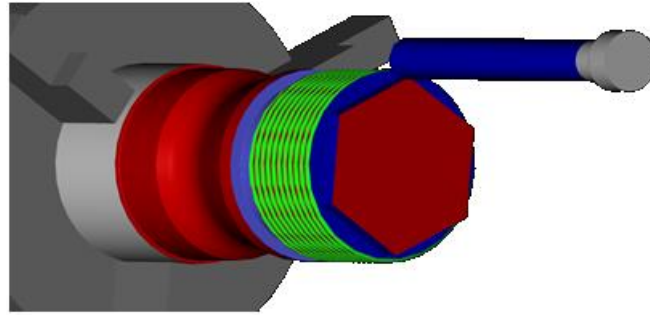

شكل رقم ١١٣: تنفيذ شكل سداسي بالمحور الدوراني باستخدام المحور الإضافي C-axis

## المعارف المرتبطة بالتدريب


في عمليات الخراطة يعتبر محوري X و Z هما المحورين الأساسيين في التشغيل، وتوجد بعض العمليات التي تحتاج الى تغيير زاوية الظرف وتحرك عدة القطع عليها لتنفيذ اشكال بأضلاع مربعة أو مسدسة والتي يتم تنفيذها على الفرايز التقليدية باستخدام جهاز التقسيم.

والجدول التالي يبين أنواع دورات خراطة الكنتور **Contour Machining** بأنواعها المختلفة:

1) Outer Wall Rough G1060	١. خراطة حائط خارجية تخشين
2) Outer Wall Finishing G1061	٢. خراطة حائط خارجية تنعيم
3) Outer Wall Side Finishing G1062	٣. خراطة جانب من الحائط خارجية تنعيم
4) Outer Wall Chamfer G1063	٤. خراطة شطف خارجية
5) Inner Wall Roughing G1064	٥. خراطة حائط داخلية تخشين
6) Inner Wall Finishing G1065	٦. خراطة حائط داخلية تنعيم
7) Inner Wall Side Finishing G1066	٧. خراطة جانب من الحائط داخلية تنعيم
8) Inner Wall Chamfer G1067	٨. خراطة شطف داخلية
9) Inner Rough & Finish G1151	٩. خراطة داخلية تخشين وتنعيم



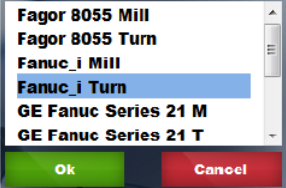
جدول رقم ٣٨


و يسمى المحور الدوراني الاضافي في المخرطة بالمحور C-Axis والذي يدور حول محور Z ويعتبر دوران الشغلة في عكس عقارب الساعة ومع عقارب الساعة سالبا

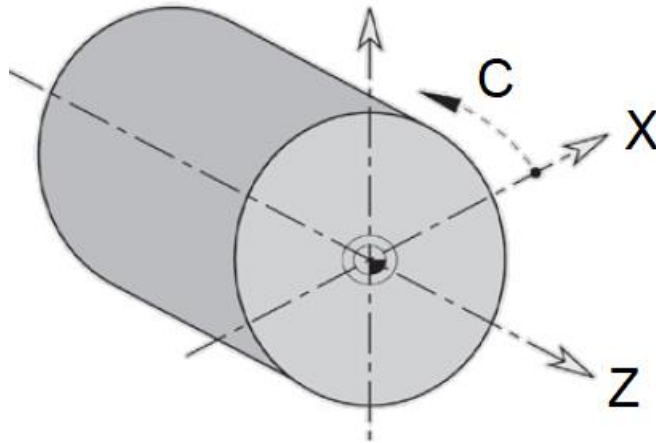

شكل رقم ١١٤: حركة المحور الإضافي C-axis على قطعة الشغل

### خطوات تنفيذ التدريب

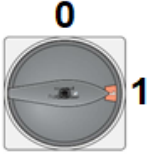	١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الـ C.N.C.
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (لف من أمام علامة 0 الى 1).
	٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة
	٤. يتم اختيار نظام البرمجة (FANUC31i) كما هو موضح أمامكم
	٥. انتظر حتى يتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية التالية ( شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)

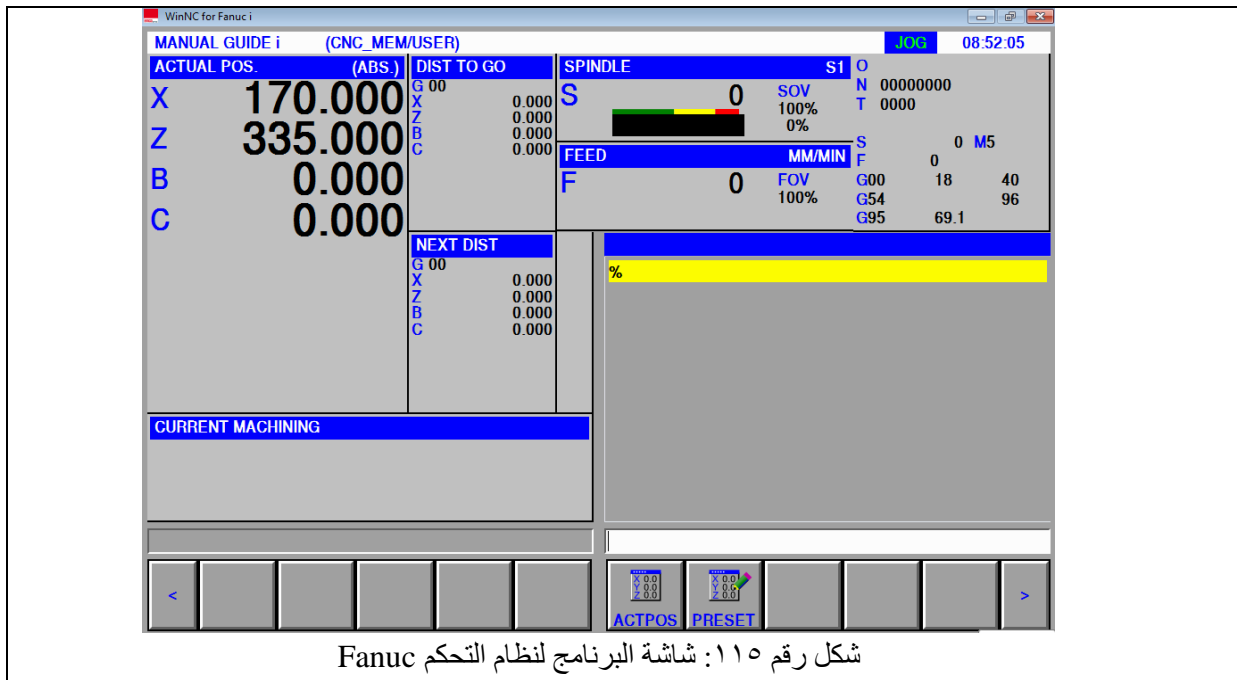


شكل رقم ١١٥: شاشة البرنامج لنظام التحكم Fanuc

## فتح برنامج موجود من قبل على ماكينة المخرطة المبرمجة بالحاسب

٦. اتباع الخطوات كما في التمرين السابق لفتح ملف محفوظ من قبل على ذاكرة الماكينة

### اختيار وتحميل العدة المناسبة

٧. اتباع الخطوات كما في التمرين السابق لتحميل عدة الدوارة الأفقية F END عدد رقم ٧ T07

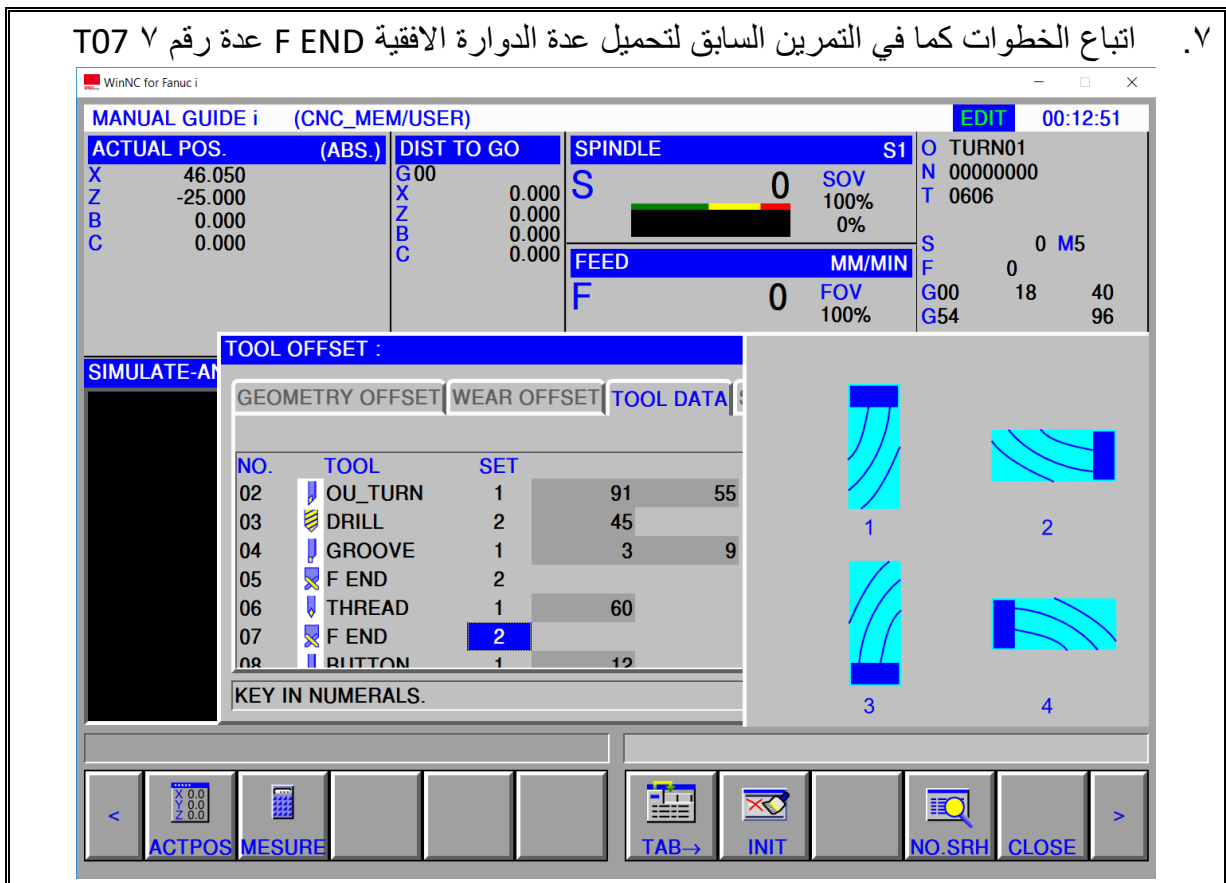



٨. اضغط مفتاح اغلاق **CLOSE**
٩. قم بحذف كود نهاية البرنامج M30 (الذي كتبته لإنهاء البرنامج بعد الدورة السابقة) ثم تحرك بالأسهم وقف على علامة نهاية البلوك ;
١٠. اكتب رقم العدة المطلوبة لعمل المضلع السداسي من لوحة المفاتيح هكذا; T0707;
١١. ادخل شروط القطع المناسبة لعملية المضلع السداسي هكذا G97 S2000 G95 F100 M13 M8 ;
١٢. ادخل موضع الاقتراب المناسب لبدء عمل المضلع السداسي مباشرة في صفحة البرنامج G0 X48 Z5;

### اختيار وضبط التفريز لعمل المضلع السداسي بوجه الشغلة



١٣. اضغط على مفتاح السهم في اسفل يمين الشاشة، حتى يظهر اسفل الشاشة



لتفتح شاشة ادراج دورة تفريز



- ثم اضغط على مفتاح الدورة **CYCLE** Insert milling cycle
١٤. ضع مؤشر الماوس على سجل أو صفحة الكنتور Contouring ثم قم باختيار رقم ١ " الكنتور الخارجي للحوائط Outer wall contouring rough "

WinNC for Fanuc i

MANUAL GUIDE i (CNC\_MEM/USER) EDIT 03:54:47

ACTUAL POS.	(ABS.)	DIST TO GO	SPINDLE	S1	O
X	170.000		S	0	N 00000000
Z	335.000			SOV 100%	T 0000
B	0.000			0%	
C	0.000				S 0 M5

40  
96  
21  
P0.

**INSERT MILLING CYCLE**

HOLE MACH. FACE MACH. **CONTOURING** POCKETING SPECIAL


1. OUTER WALL CONTOURING(ROUGH)
2. OUTER WALL CONTOURING(BOTTOM FINISH)
3. OUTER WALL CONTOURING(SIDE FINISH)
4. OUTER WALL CONTOURING(CHAMFER)
5. INNER WALL CONTOURING(ROUGH)

SELECT CYCLE YOU WANT TO INSERT.PUSH [SELECT].




:::END OF BLOCK

SELECT CANCEL

١٥. اضغط **SELECT** لتظهر الشاشة التالية

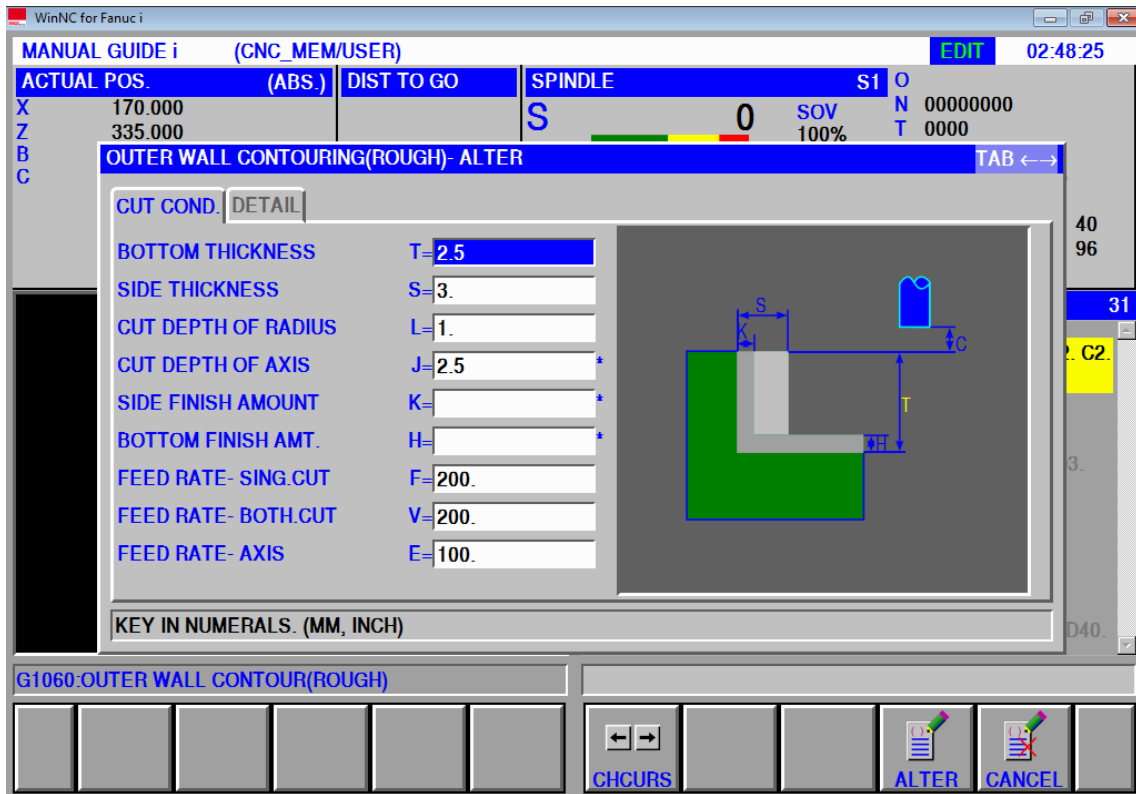


 ١٦. انتقل الى سجل "شروط القطع Cutting Conditions" وادخل البيانات التالية

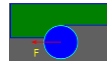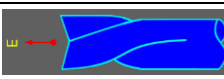Bottom thickness	T=2.5	سمك القاع
Side thickness	S=3	سمك الجانب
Cut depth of radius	L=1	عمق القطع لنصف قطر
Cut depth of axis	J=2.5	عمق القطع للمحور
Side finish amount	K=	مقدار التشطيب للجانب (من ٠,١ الى ٠,٤) او تترك خالية
Bottom finish amount	H=	مقدار التشطيب للقاع (من ٠,١ الى ٠,٤) او تترك خالية
Feed rate-Sing. Cut	F=200	معدل التغذية-قطع مفرد 
Feed rate-Both. Cut	V=200	معدل التغذية-كل من القطعين 
Feed rate-axis	E=100	معدل التغذية في المحور 

١٧. انتقل الى سجل "البيانات Details" ستظهر الشاشة التالية



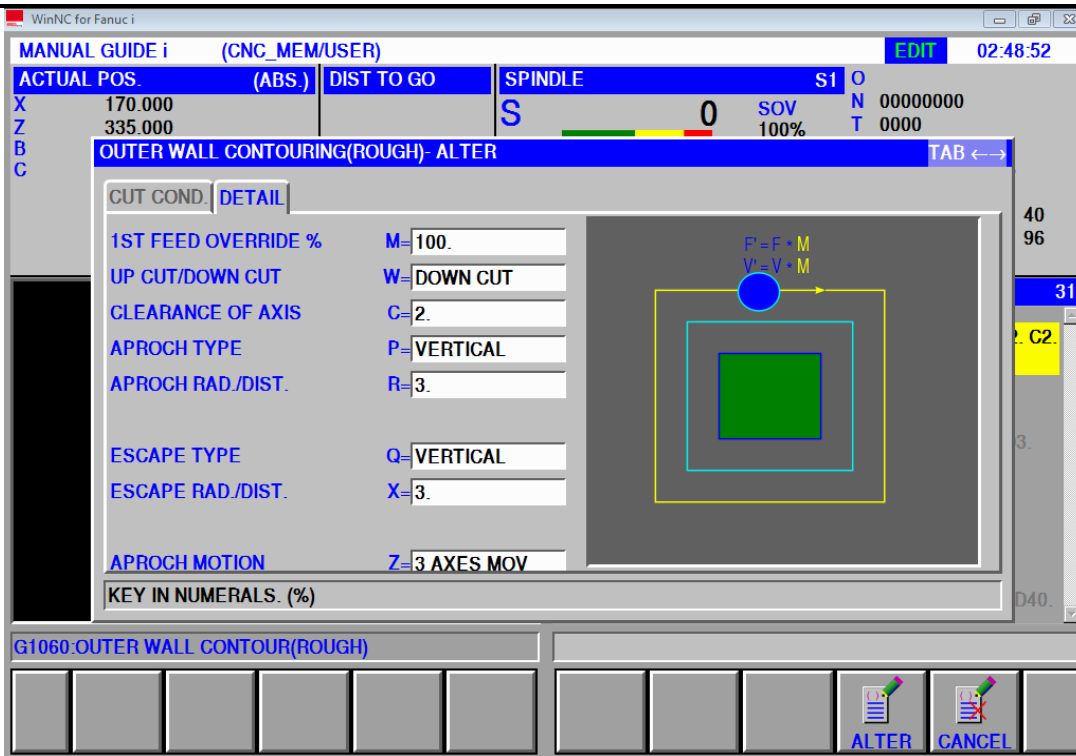

1 <sup>st</sup> feed override%	M=100	طريقة حركة الاقتراب (الحركة بالمحورين (X, Z معا
Surface clearance	W=Down cut	سماحية السطح أو نقطة اقتراب السطح (اكتب 1 أو 2)
Entrance clearance	C=2	سماحية الدخول أو نقطة اقتراب الدخول (اكتب 1 أو 2)
Exit clearance	P=vertical	سماحية الخروج أو نقطة اقتراب الخروج 
Cut shift direction	R=3	اتجاه عمق القطع لمحور (نقطة النهاية عمق الشكل السداسي يساوي 3 مم (مطلق)
Escape type	Q=vertical	نوع الهروب (رأسي)
Escape rad/dist	X=3	نصف قطر الهروب
Approach motion	Z=3 axes Mov	طريقة حركة الاقتراب (الحركة بالثلاثة محاور معا )




١٨. قم بتحديد البيانات المطلوبة ثم اضغط مفتاح



١٩. بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات والتحقق منها اضغط زر



يمكن الضغط على مفتاح ستظهر الشاشة التالية الخاصة برسم كونتور التجويف وتظهر جميع أنواع كونتور القنوات (الخللة) المراد تنفيذها

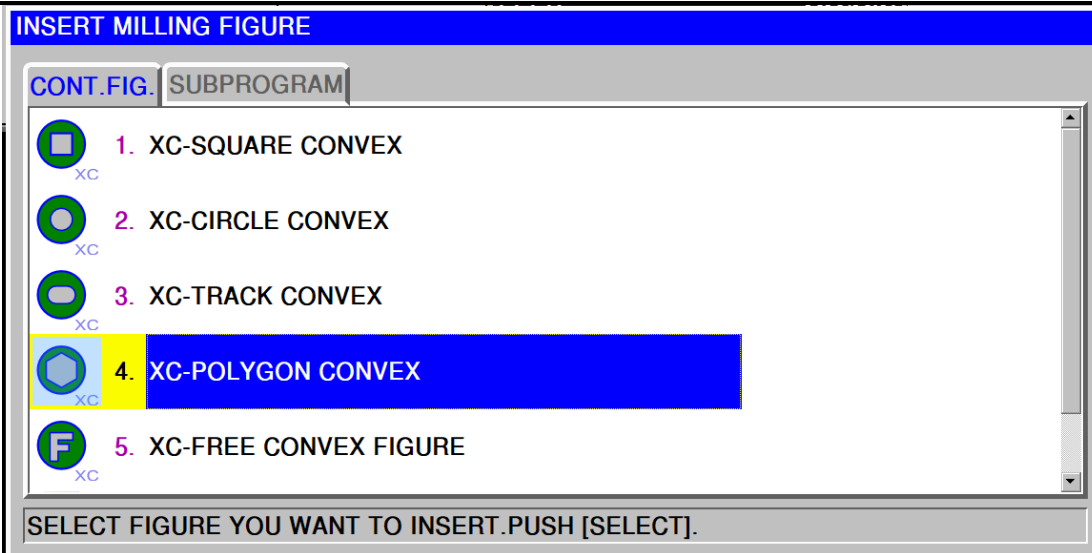

٢٠. قم باختيار مفتاح عمل الشكل السداسي XC-POLYGON CONVEX ثم اضغط مفتاح SELECT ستظهر الشاشة التالية الخاصة ببيانات المصنع المراد رسمه المراد تنفيذها


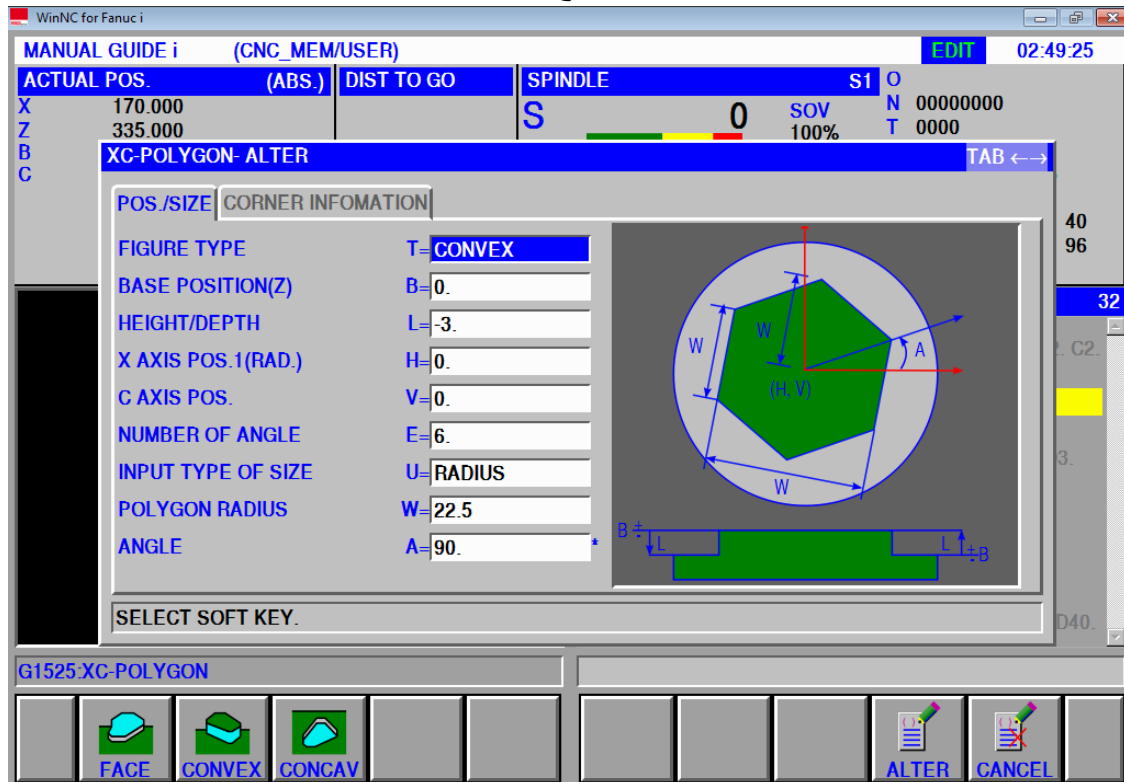


Figure type	T=CONVEX	نوع لشكل
Base position (Z)	B=0	احداثي محور Z للسطح العلوي او السفلي للسطح الجانبي لقطعة العمل (نقطة البداية في اتجاه محور Z (الوجه الخارجي لبداية الشكل) في اتجاه عدة القطع. (in the tool axis direction).
Height/Depth	L=-3	العمق أو نقطة النهاية في اتجاه محور Z (الطول من حافة سطح الشغلة الى بداية الشكل)

X axis POS.1(RAD)	H=0	نقطة المركز في اتجاه محور X للمضلع (نصف قطر) احداثي افتراضي.
C axis POS.	V=0	نقطة المركز في اتجاه محور C للمضلع. احداثي افتراضي
Number of angles	E=6	عدد الزوايا (٦)
Input type of size	Radius	نوع الادخال (قطري)
Polygon radius	W=22.5	نصف قطر دائرة المضلع = ٢٢,٥ مم
Angle	A=30	زاويا الميل للكنطور المستطيل بالنسبة لمحور X Gradient of a rectangular contour to the X-axis (positive or negative value).

٢١. انتقل الى سجل "بيانات الركن Corner information" ستظهر الشاشة التالية

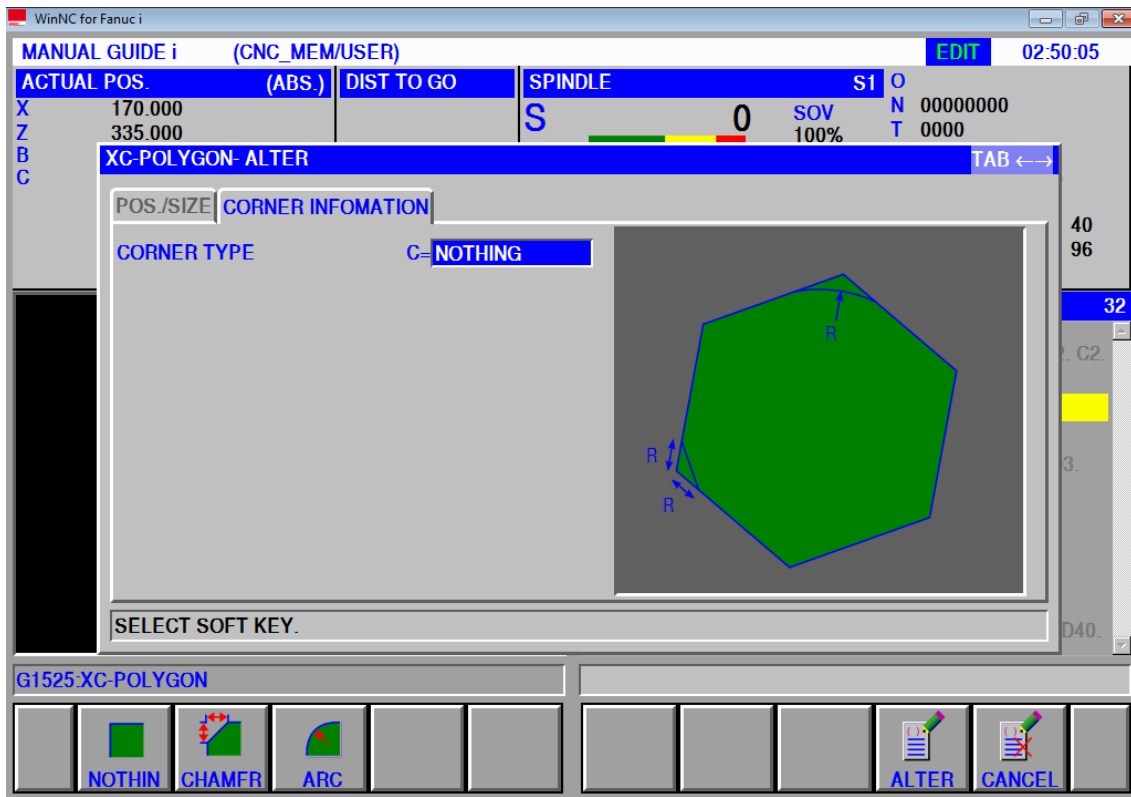


٢٢. قم بتحديد البيانات المطلوبة ثم اضغط مفتاح

٢٣. لاحظ ظهور اسم دورة خراطة الشكل السداسي في صفحة البرنامج

٢٤. اكتب; GO X60;

٢٥. اكتب في البلوك التالي; Z100 للذهاب لمكان امن ببرج العدة وكذلك ليكون مكان مناسب لاستدعاء العدة التالية بالبرنامج

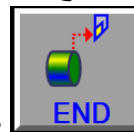

٢٦. قم بالضغط على مفتاح

كي يتم انهاء البرنامج End Program ثم اضغط مفتاح



ليظهر الأمر M30 في نهاية اسطر البرنامج، أو اكتب M30 قبل علامة %

```

TURN01
T3 M0 ;
G1140 W5. B1. S2. Q11. Z22. D1. L6. M3. Y1. ;
G1460 W1. X24. Z-3. L1.5 H-0.975 A24. B-22. C1. N1.
;
G0 X60 Z5 ;
G96 S150 G95 F0.1 M4 ;
T7 M6 ;
G1060 T2.5 S3. L1. J2.5 F200. V200. E100. M100.
W2. C2. P3. R3. Q3. X3. Z3. ;
G1525 T2. B0. L-3. H0. V0. E6. U1. W22.5 A90. C1. ;
T0 M6 ;
M30 ;
%
```

## عمل محاكاة لبرنامج الشكل السداسي

٢٧. اختر السهم أسفل يمين الشاشة حتى تظهر كلمة SIMLAT أو اضغط المفتاح لإظهار صفحات المحاكاة بالرسم Simulation (3D view ومسار آلة القطع). لعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج اتبع خطوات تنفيذ المحاكاة كما تم في التدريب (رقم ٣)

WinNC for Fanuc i

MANUAL GUIDE i (CNC_MEM/USER)		EDIT 23:35:47	
<b>ACTUAL POS. (ABS.)</b>	<b>DIST TO GO</b>	<b>SPINDLE S1</b>	<b>O TURN01</b>
X 57.552	G01	S 829 SOV 100%	N 00000000
Z -3.000	X 0.000	0%	T 0107
B 0.000	Z 0.000	<b>FEED MM/REV</b>	S 150 M4
C 36.986	B 0.000	F 200 FOV 100%	F 200
	C 0.000		G01 18 40
			G54 96
			G95 69.1 12.1

**SIMULATE-ANIMATE INT CONT TURN01 27**










G1460 W1. X24. Z-3. L1.5 H-0.975 A24. B-22. C1. N1. ;  
 ;  
 G0 X60 Z5 ;  
 G96 S150 G95 F0.1 M4 ;  
 T7 M6 ;  
 G1060 T2.5 S3. L1. J2.5 F200. V200. E100. M100.  
 W2. C2. P3. R3. Q3. X3. Z3. ;  
 G1525 T2. B0. L-3. H0. V0. E6. U1. W22.5 A90. C1. ;  
 T0 M6 ;  
 M30 ;  
 %

REWIND START PAUSE SINGLE STOP INIT CUTDSP INTERF TLPATH GRPOFF

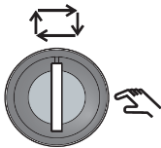


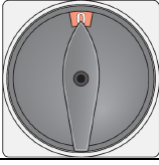
## اختبار البرنامج عن طريق التشغيل الجاف للبرنامج DRY RUN بدون تشغيل ماكينة المخرطة المبرمجة بالحاسب

بعد انتهاء المحاكاة تنفذ الخطوات التالية	
	<p>٢٨. اضغط مفتاح التشغيل الجاف على لوحة التحكم لاختبار تشغيل البرنامج ومعدل التغذية.</p> <p><b>ملحوظة:</b> تأكد من عدم وجود شغلة عند تشغيل dry run حيث تكون سرعة قيم التغذية أعلى من القيم الحقيقية</p>
	<p>٢٩. اضغط على مفتاح بدء دورة القطع ، يتم في نفس الوقت استعمال مفتاح معدل التغذية</p> <p>وذلك للتحكم في حركة العدة سواء بزيادة سرعة التغذية أو تقليلها بحيث لا يحدث تصادم. سجل ما شاهدته عند تشغيل هذا الوضع.</p>

### بدء التشغيل الفعلي دورة عمل المضلع السداسي

	<p>٣٠. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>
	<p>٣١. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key). أو عن طريق مفتاح غلق الباب  </p>
	<p>٣٢. اختر الوضع الأتوماتيكي عن طريق إدارة المفتاح المركب بهذا المتحكم.</p>
	<p>٣٣. افتح التغذية تدريجياً  وذلك للتحكم في حركة العدة سواء بزيادة سرعة التغذية أو تقليلها بحيث لا يحدث تصادم. سجل ما شاهدته عند تشغيل هذا الوضع.</p>
<p>٣٤. لاحظ تحرك قلم القطع وبدء عمل تسوية السطح بمقدار ٠,٥ مم، مع مراعاة وضع التغذية على قيمة ١٠٠ %</p>	
	<p>٣٥. اذا تم الضغط على مفتاح " إيقاف الدورة Cycle stop " تتوقف الماكينة حالاً. ولا يتم تنفيذ أجزاء البلوك حتى نهاية. وتستعيد الماكينة خطوات التنفيذ من النقطة التي توقفت عندها.</p>
	<p>٣٦. اذا تم الضغط على مفتاح " الإلغاء Reset " يتوقف تشغيل البرنامج وعند إعادة التشغيل يبدأ البرنامج من جديد</p>

## إيقاف الماكينة

	<p>٣٧. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٣٨. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٣٩. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٤٠. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٤١. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>

جدول رقم ٣٩

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC
			٢	يشغل جهاز الكمبيوتر ويفتح نافذة البرنامج بالطريقة الصحيحة
			٣	يدخل كافة المتغيرات الموجودة بالدورة
			٤	يختار النافذة لرسم المسار المطلوب ويحدد النقاط
			٥	يرسم المسار المراد تشغيله
			٦	يجري تعديل علي اي دورة قطع تم عملها بالبرنامج
			٧	ينفذ محاكاة Simulation للتمرين
			٨	يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر
			٩	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ٤٠

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على: أن يقوم بالاتي في زمن 15 دقيقة تنفيذ مضع سداسي للتمرين المطلوب.

## دورة التموضع والثقب

تدريب رقم	٨	الزمن	٩٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

## أهداف



- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافاذة دورة الثقب المتعدد في وجه الخامة (Axial)
- ان ينفذ المتدرب مهارة الثقب المتعدد في وجه الخامة ( Axial )

## متطلبات التدريب


العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم فانوك	نفس الخامة السابقة بعد انتهاء عملية التسوية وعمل الكنتور والخلخلة والفلوطة والشكل السداسي
ارتداء افرول العمل	
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر ) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ٤١

المطلوب: عمل دورة ثقب وتموضع للثقبين المبينين في الرسم التنفيذي حسب الأبعاد المبينة في شكل.....

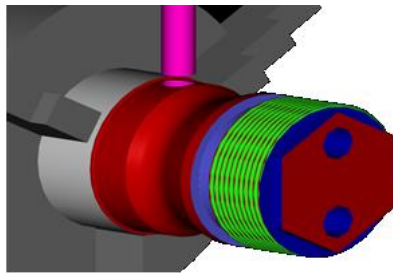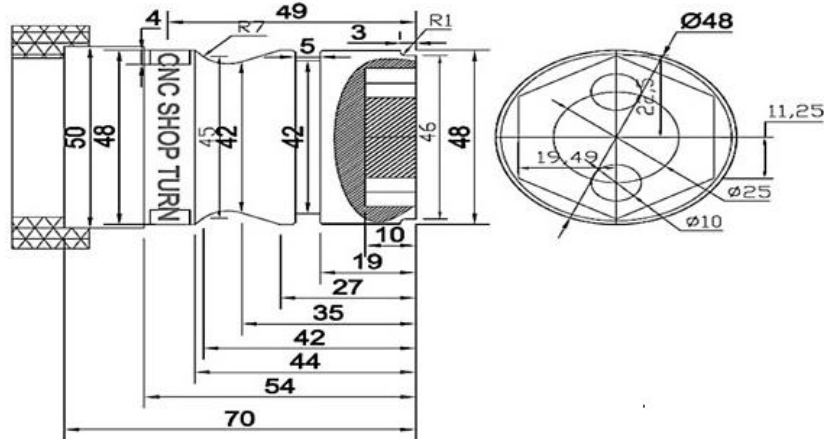

(ب) ثقب في محيط الشغلة

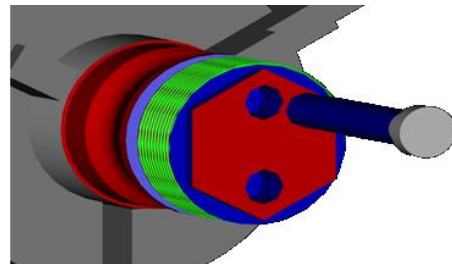

(أ) ثقب في وه الشغلة

شكل رقم ١١٦: تنفيذ دورة الثقب




## المعارف المرتبطة بالتدريب

## دورة الثقب من الدورات الهامة في عمليات التشغيل والتصنيع على المخارط التقليدية وكذلك المبرمجة بالحاسب


زاوية رأس المثقاب **Point angle ( $\Theta$ )**: هي الزاوية التي تشكلها الحدين القاطعين الرئيسيين cutting edge الرئيسية وتراوح قيمها حسب المعدن المقطوع كما يلي:

- 60° to 100° عند ثقب المواد اللدنة مثل سبائك المغنيسيوم magnesium alloys
- 90° to 140° عند ثقب الصلب عالي المتانة حتى ٧٠ كجم/مم<sup>٢</sup> وسبائك الألومنيوم aluminum alloys
- 118° to 135° عند ثقب الصلب وحديد الزهر والبرونز for high strength steels

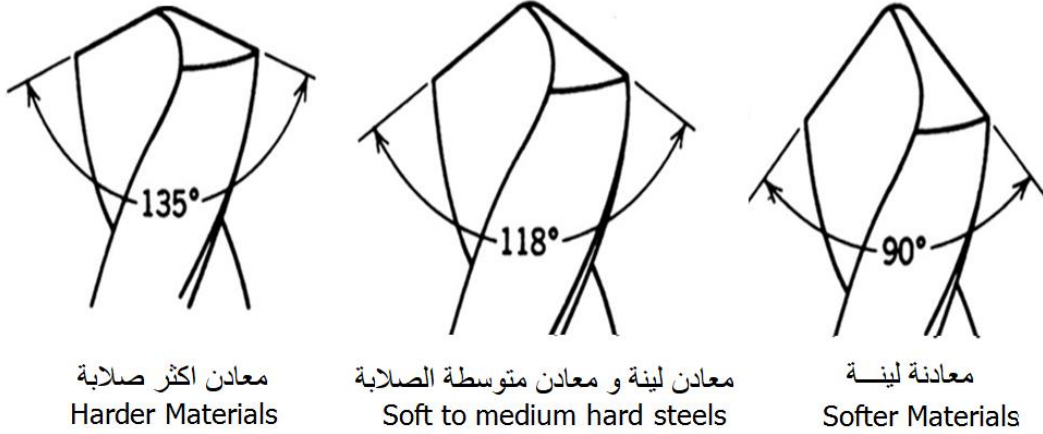

شكل رقم ١١٧: قيم زوايا رأس المثقاب Drill point angle حسب معدن المشغولات

تستخدم عدد القطع الطرفية End mills لعمل الثقوب ذات الوجه المستقيم وليس المخروطي. ويوضح شكل.... الانواع المختلفة لعدد القطع الطرفية. حيث يبين الرسم التنفيذي ان الثقوب الوجهية والثقوب المحيطة ان نهاياتها مستقيمة. ولهذا سيتم استخدام عدة قطع طرفية Flat nose (Square endmill).

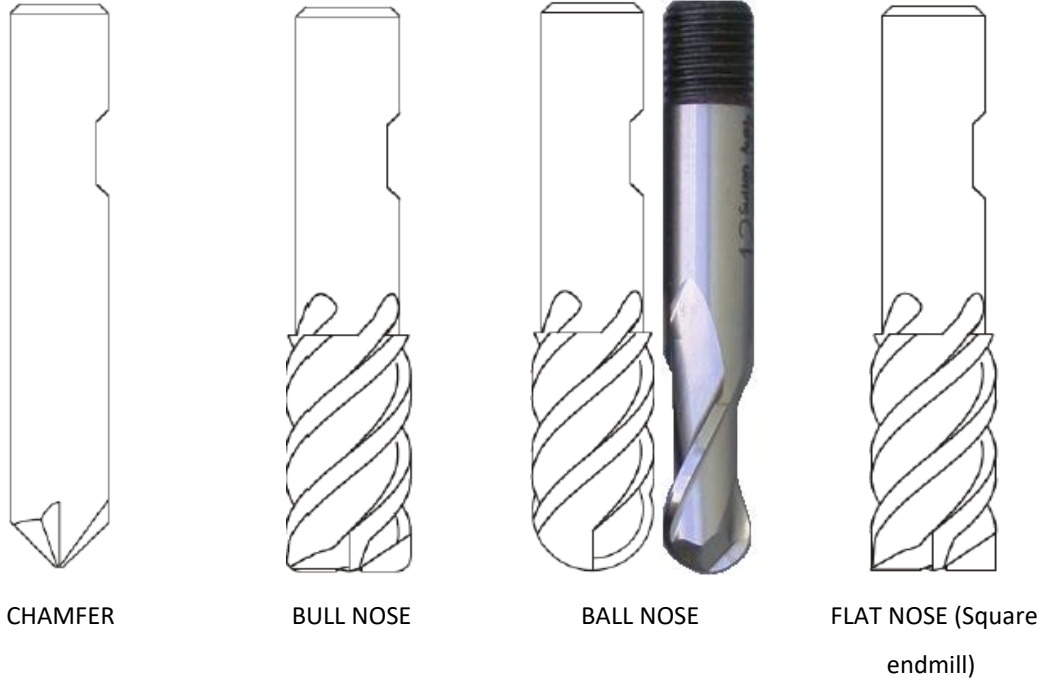

يستخدم لتفريز المسارات والبوكيتات (الجيوب) ثنائية الأبعاد 2D. أكثر العدد استخداما لعمل قطع مربع أو تقوب مسطحة العمق.



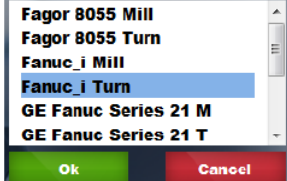
يستخدم هذا النوع لتفريز المسارات والبوكيتات (الجيوب) ثلاثية الأبعاد 3D


له حواف دائرية ويستخدم لعمل شطف دوراني fillet في ارضية جوانب القطع ونظرا لمتانته فانه يستخدم أيضا لعمليات التخشين

يستخدم لعمل كسر سوكة للحواف deburr بزواية العدة

شكل رقم 118: استخدام كل نوع من أنواع الأنديل End mills الخارجية

## خطوات تنفيذ التدريب

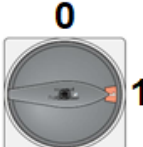	<p>1. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الـ C.N.C</p> <p>2. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (لف من أمام علامة 0 الى 1).</p>
	<p>3. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة</p>
	<p>4. يتم اختيار نظام البرمجة (FANUC31i) كما هو موضح أمامكم</p>
<p>5. انتظر حتى يتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية التالية ( شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)</p>	

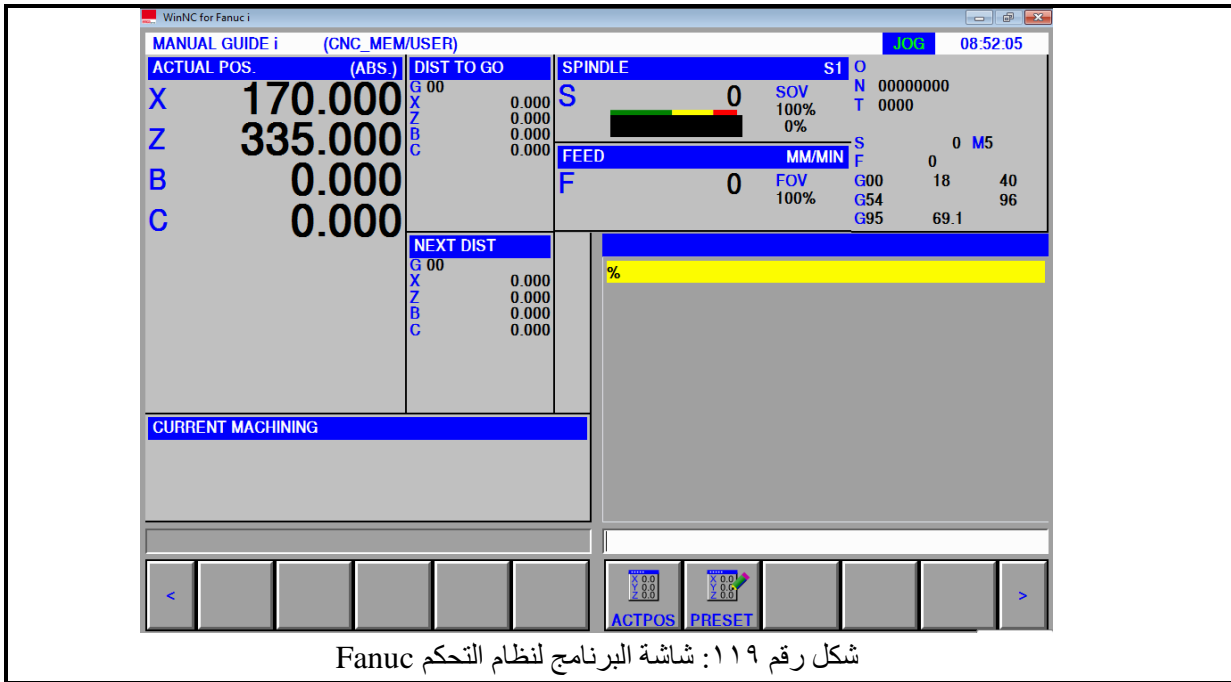


شكل رقم ١١٩: شاشة البرنامج لنظام التحكم Fanuc

## فتح برنامج موجود من قبل على ماكينة المخرطة المبرمجة بالحاسب

٦. اتباع الخطوات كما في التمرين السابق لفتح ملف محفوظ من قبل على ذاكرة الماكينة

### اختيار وتحميل العدة المناسبة

٧. اتباع الخطوات كما في التمرين السابق لتحميل عدة الثقب عده رقم ٥ T05  
قم بتركيب العدة الدوارة الأفقية (Flat End mill) قطر ١٠ مم في المحطة رقم 5 وذلك كما فعلت بالتدريبات السابقة، تأكد من ادخال نصف قطر العدة R= 5mm في سجل Geometry offset

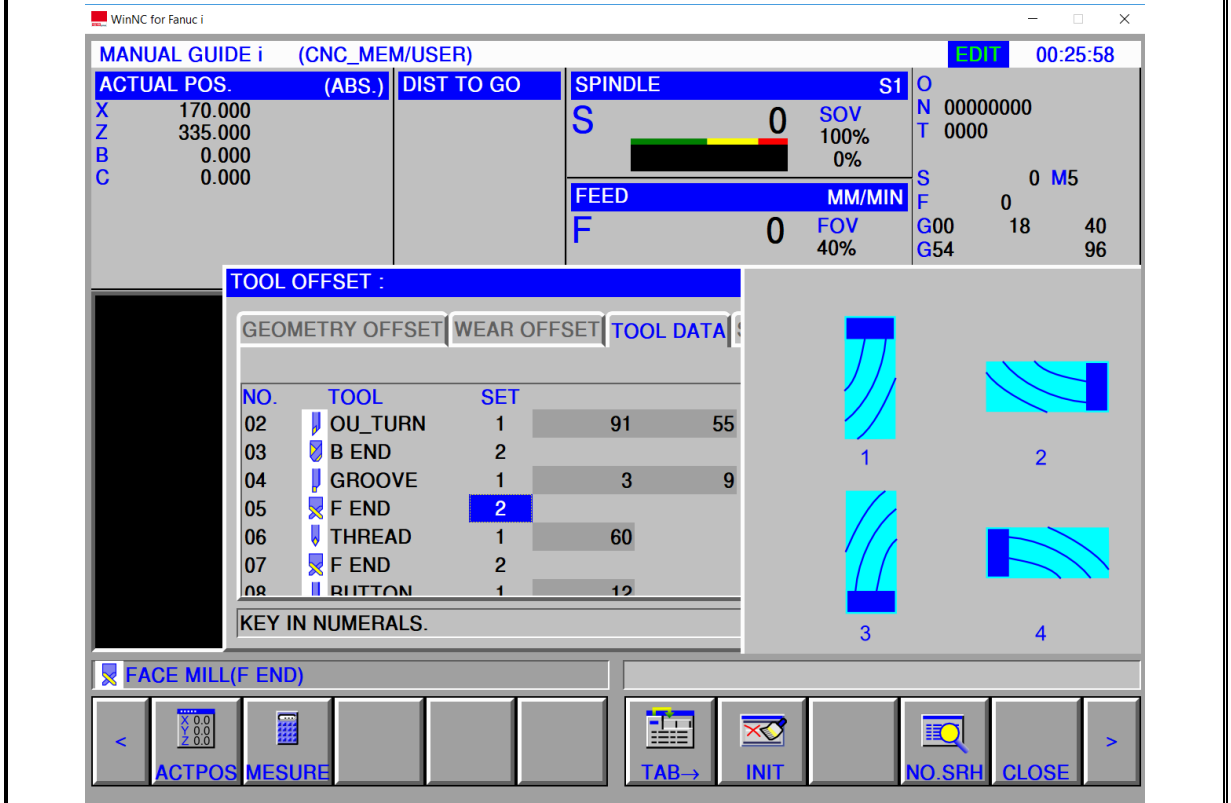



٨. اضغط مفتاح اغلاق **CLOSE**

٩. ادخل موضع الاقتراب المناسب لبدء عمل الثقب والتموضع بوجه الشغلة مباشرة في صفحة البرنامج ; **G0 X25 Z5**

## اختيار وضبط دورة الثقب والتموضع بوجه الشغلة POSITIONING AND DRILLING CYCLE



١٠. اضغط على مفتاح السهم في اسفل يمين الشاشة، حتى يظهر اسفل الشاشة




ثم اضغط على مفتاح الدورة لتفتح شاشة ادراج دورة تفريز



Insert milling cycle

١١. ضع مؤشر الماوس على سجل أو صفحة الكنتور "عمل الثقب Hole machining" ثم قم باختيار رقم ٢ "الثقب Drilling"

١٢. اضغط **SELECT** لتظهر الشاشة التالية

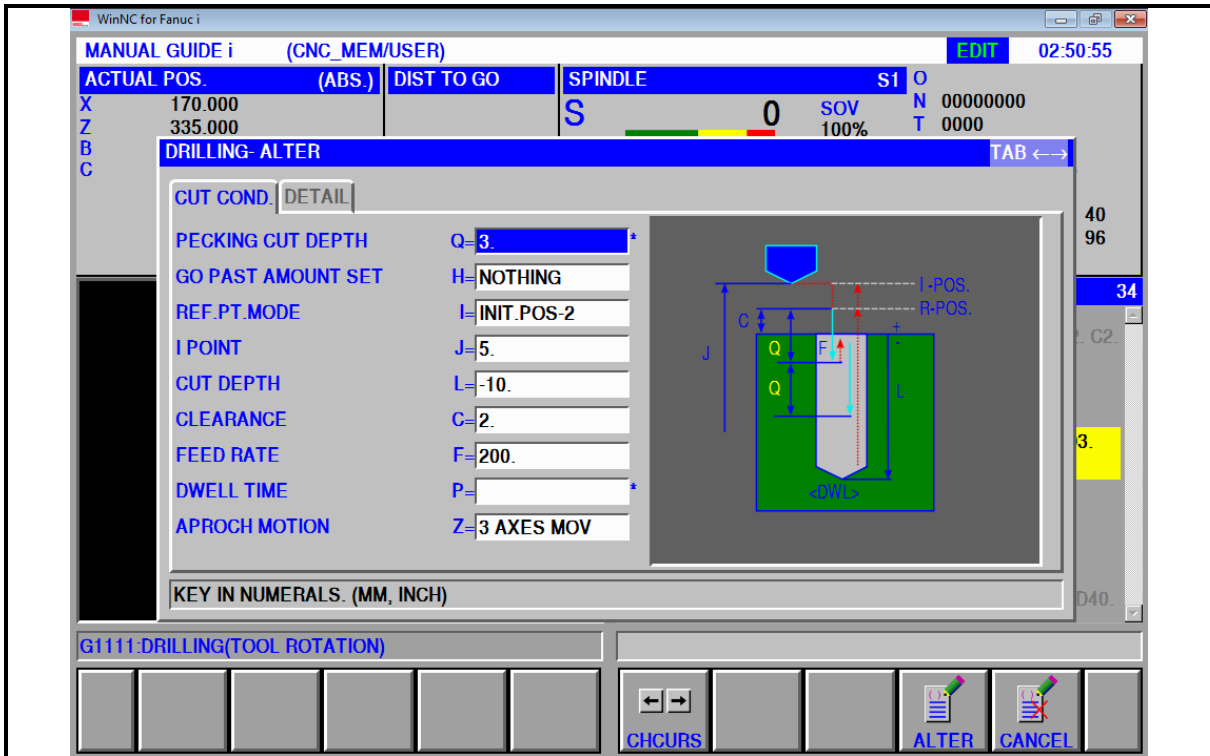

١٣. انقر بالماوس على سجل "شروط القطع Cutting Conditions" وادخل البيانات التالية

Pecking Cut depth	Q=3	عمق القطع للبنطة في كل مشوار ويكون بالمليمتر وقيمة موجبة
Go past amount set	H=Nothing	النسبة المئوية لعمق القطع وتكون ثابتة ١٠٠% ولا يمكن تغييرها
REF. PT. Mode	I=INIT.POS-2	معدل أو سرعة التغذية بدون UNDERCUT
Pecking cut depth	J=5	النقر أو النخز أو القضم للداخل
Cut depth	L=-10	النسبة المئوية لعمق القطع وتكون ثابتة ١٠٠% ولا يمكن تغييرها
Clearance	C=2	مقدار الرجوع بعد القطع لكل مشوار (قيمة العتق)
Feed rate	F=200	معدل التغذية
Dwell time	P=	زمن السكون
Approach motion	Z=3 axes MOV	طريقة حركة الاقتراب (الحركة بالثلاثة محاور معا)

١٤. انتقل الى سجل "البيانات Details" ستظهر الشاشة التالية

WinNC for Fanuc i

MANUAL GUIDE i (GNC MEM/USER) EDIT 02:51:19

ACTUAL POS. (ABS.) DIST TO GO SPINDLE S1 O

X 170.000 0 SOV N 00000000

Z 335.000 100% T 0000

B

C

DRILLING- ALTER TAB ←→

CUT COND. DETAIL

START CUT DEPTH A=2.\*

START FEED RATE S=100.\*

END CUT DEPTH D=3.\*

END FEED RATE E=200.\*


40  
96  
34  
C2.  
3.  
D40.



KEY IN NUMERALS. (MM/MIN, MM/REV, INCH/MIN, INCH/REV)


G1111:DRILLING(TOOL ROTATION)

CHGURS ALTER CANCEL

Start cut depth	A=2	عمق القطع للبدائية
Start feed rate	S=100	معدل التغذية للبدائية
End cut depth	D=3	عمق القطع النهائي
End feed rate	E=200	معدل التغذية النهائي


15. قم بتحديد البيانات المطلوبة ثم اضغط مفتاح 

16. بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات والتحقق منها اضغط زر  أو اذا اردت تغيير ايه قيم يمكن الضغط على مفتاح  ستظهر الشاشة التالية الخاصة برسم كونتور الثقوب على وجه الشغلة مع محور C

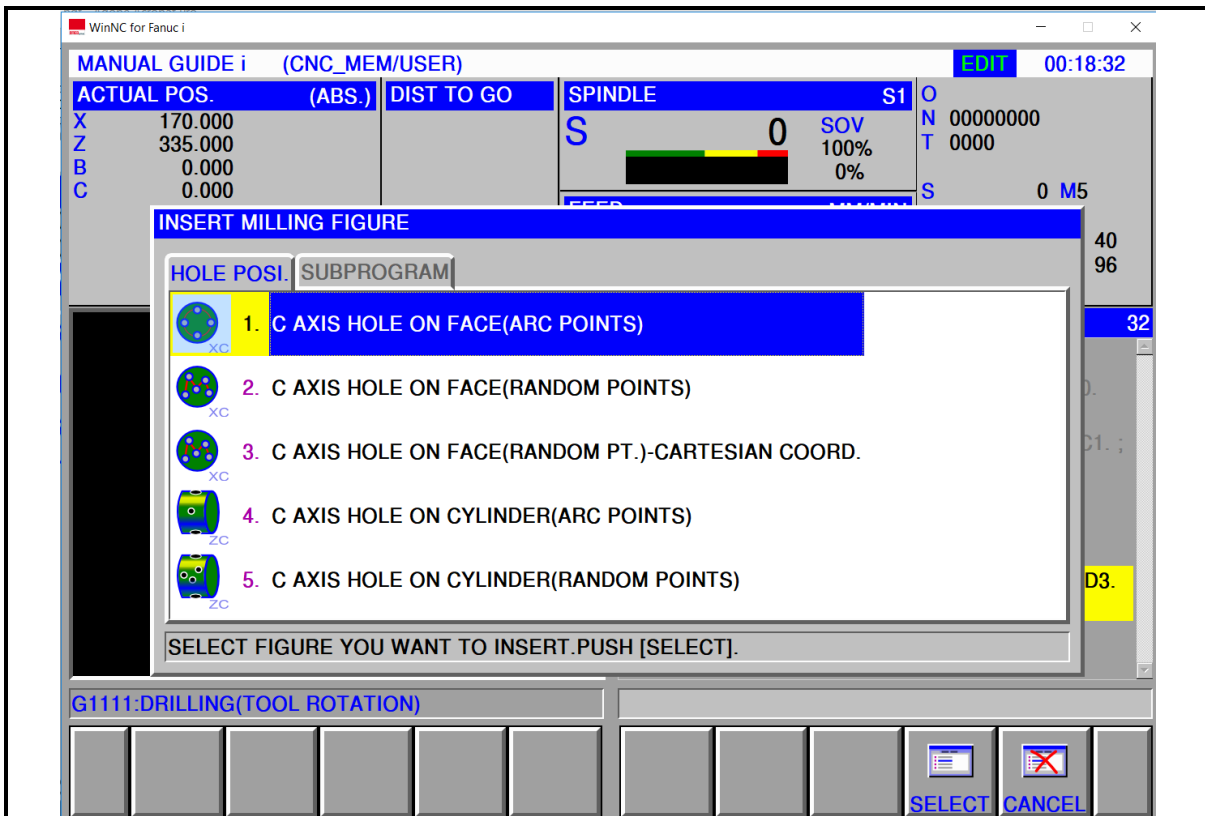


١٧. قم باختيار مفتاح الثقوب على محور C بوجه الشغلة (ARC POINTS) C-AXIS HOLE ON FACE

ثم اضغط مفتاح **SELECT** ستظهر الشاشة التالية الخاصة بموضع الثقب

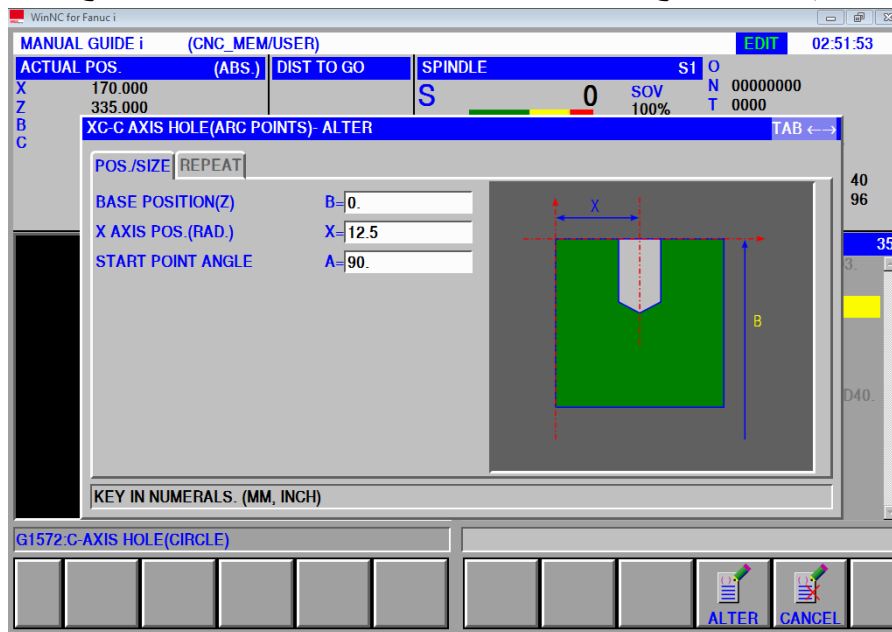


Base position	B=0	نقطة المرجع في اتجاه محور Z
X Axis POS. (Rad.)	X=12.5	حدد نصف قطر دائرة الخطوة التي تقع عليها الثقوب ونصف قطرها ١٢,٥ مم
Start point angle	Z=90	زاوية بداية الثقب (تكون متعامدة على السطح)

١٨ . انتقل الى سجل "التكرار Details" ستظهر الشاشة التالية

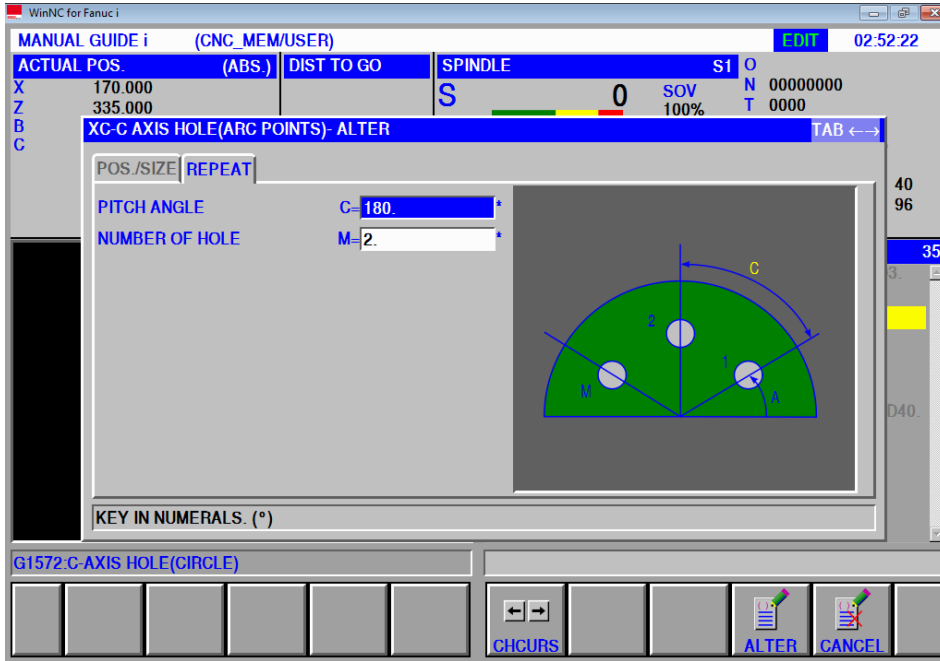

Pitch angle	C=180	زاوية الخطوة (أدخل قيمة زاوية الثقب الاول وتعني دوران محور C بقيمة صفر وهي زاوية ميل اول ثقب على الافقي لضبط موضع الثقب الاول الذي بينه وبين الثقب الثاني زاوية ١٨٠ درجة)
Number of holes	M=2	عدد الثقوب


١٩ . اختر السهم أسفل يمين الشاشة حتى تظهر كلمة **SIMLAT** أو اضغط المفتاح لإظهار صفحات المحاكاة بالرسم Simulation (3D view ومسار آلة القطع). لعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج اتبع خطوات تنفيذ المحاكاة كما تم في التدريب (رقم ٣)

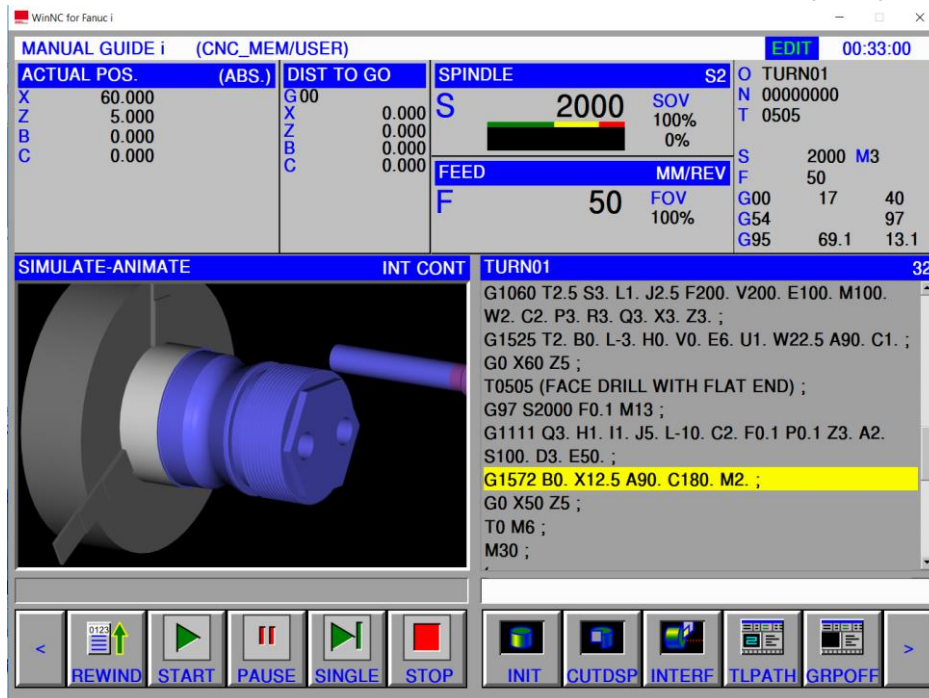



٢٠. اكتب G0 X60;

٢١. اكتب في البلوك التالي Z100 للذهاب لمكان امن ببرج العدة وكذلك ليكون مكان مناسب لاستدعاء العدة التالية بالبرنامج

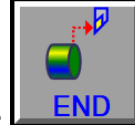

٢٢. قم بالضغط على مفتاح END Program ثم اضغط مفتاح



ليظهر الأمر M30 في نهاية اسطر البرنامج، أو اكتب M30 قبل علامة %

```

TURN01
G1060 T2.5 S3. L1. J2.5 F200. V200. E100. M100.
W2. C2. P3. R3. Q3. X3. Z3. ;
G1525 T2. B0. L-3. H0. V0. E6. U1. W22.5 A90. C1. ;
G0 X60 Z5 ;
T0505 (FACE DRILL WITH FLAT END) ;
G97 S2000 F0.1 M13 ;
G1111 Q3. H1. I1. J5. L-10. C2. F0.1 P0.1 Z3. A2.
S100. D3. E50. ;
G1572 B0. X12.5 A90. C180. M2. ;
G0 X50 Z5 ;
T0 M6 ;
M30 ;

```

### اختيار وضبط دورة الثقب بمحيط الشغلة

٢٣. قم بتركيب العدة الدوارة drill قطر ١٠ مم في المحطة رقم ٩ كي تظهر العدة وشكلها وبياناتها امامك وتأكد من ادخال نصف قطر العدة R= 5mm

٢٤. قم بحذف كود نهاية البرنامج M30 (الذي ادخلته لإنهاء البرنامج بعد الدورة السابقة) ثم تحرك بالأسهم وقف على علامة نهاية البلوك ;

٢٥. اكتب رقم العدة المطلوبة لعمل الثقب بمحيط الشغلة من لوحة المفاتيح هكذا T0909;

٢٦. ادخل شروط القطع المناسبة لعملية الثقب بمحيط الشغلة هكذا G97 S2000 G94 F100 M13 M8 ; ادخل موضع الاقتراب المناسب لبدء عمل الثقب بمحيط الشغلة مباشرة في صفحة البرنامج G0 X55 Z-49



٢٧. اضغط على مفتاح السهم في اسفل يمين الشاشة، حتى يظهر اسفل الشاشة




لتفتح شاشة ادراج دورة تفريز




Insert milling cycle

٢٨. ضع مؤشر الماوس على سجل أو صفحة الكنتور "عمل الثقوب Hole machining" ثم قم باختيار رقم ٢ "الثقب Drilling"

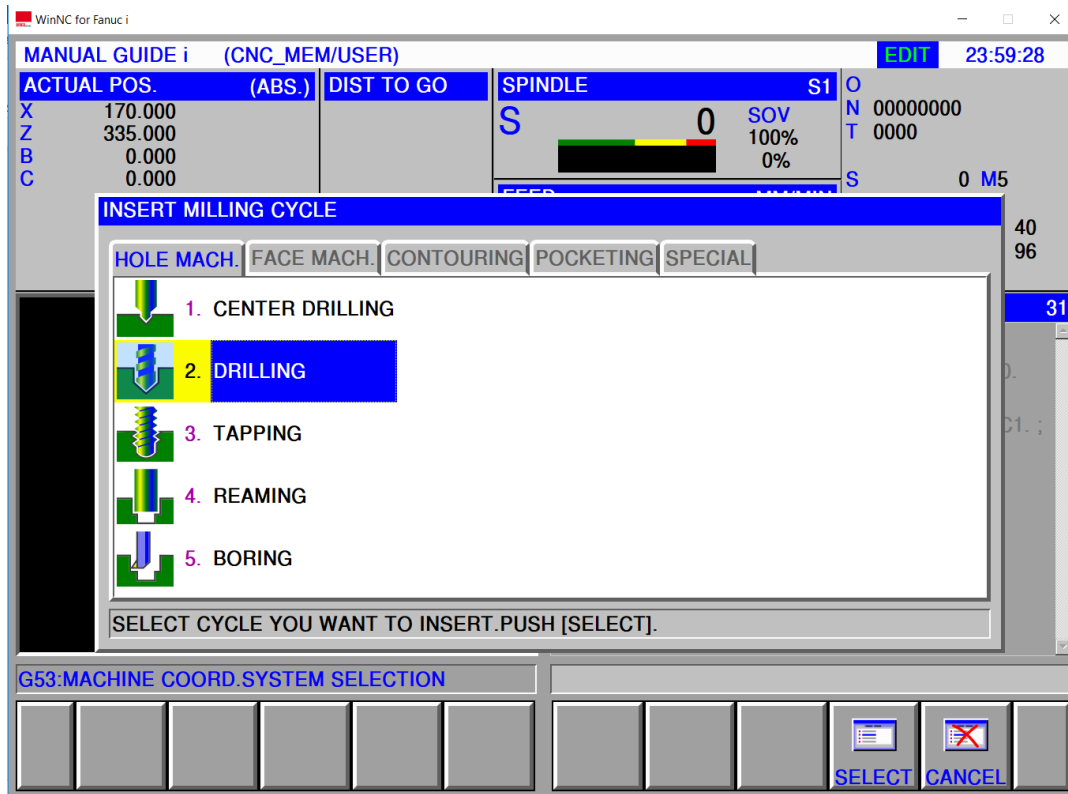

٢٩. اضغط **SELECT** لتظهر الشاشة التالية

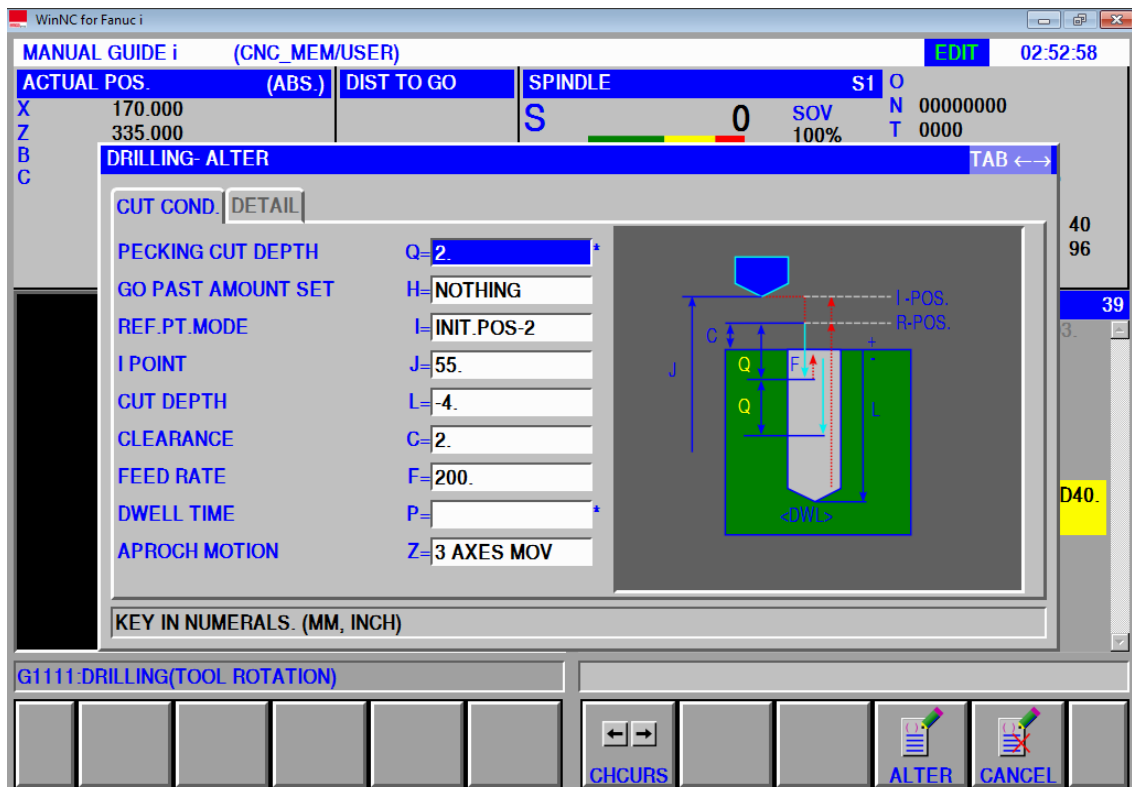

٣٠. انقر بالماوس على سجل "شروط القطع Cutting Conditions" وادخل البيانات التالية

Pecking Cut depth	Q=2	عمق القطع في كل مشوار ويكون بالمليمتر وقيمة موجبة
Go past amount set	H=Nothing	النسبة المئوية لعمق القطع وتكون ثابتة ١٠٠% ولا يمكن تغييرها
REF. PT. Mode	I=INIT.POS-2	معدل أو سرعة التغذية بدون UNDERCUT
Pecking cut depth	J=55	النقر أو النخز أو القضم للداخل
cut depth	L=-4	النسبة المئوية لعمق القطع وتكون ثابتة ١٠٠% ولا يمكن تغييرها
Clearance	C=2	مقدار الرجوع بعد القطع لكل مشوار (قيمة العتق)
Feed rate	F=200	معدل التغذية
Dwell time	P=	زمن السكون
Approach motion	Z=3 axes MOV	طريقة حركة الاقتراب (الحركة بالثلاثة محاور معا)


٣١. انتقل الى سجل "البيانات Details" ستظهر الشاشة التالية


Start cut depth	A=46	عمق القطع للبدائية
Start feed rate	S=100	معدل التغذية للبدائية
End cut depth	D=40	عمق القطع النهائي
End feed rate	E=200	معدل التذية النهائي



٣٢. قم بتحديد البيانات المطلوبة ثم اضغط مفتاح


٣٣. بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات والتحقق منها اضغط زر  أو إذا اردت تغيير ايه

قيم يمكن الضغط على مفتاح  ستظهر الشاشة التالية الخاصة برسم كونتور الثقب على محيط الشغلة مع محور C

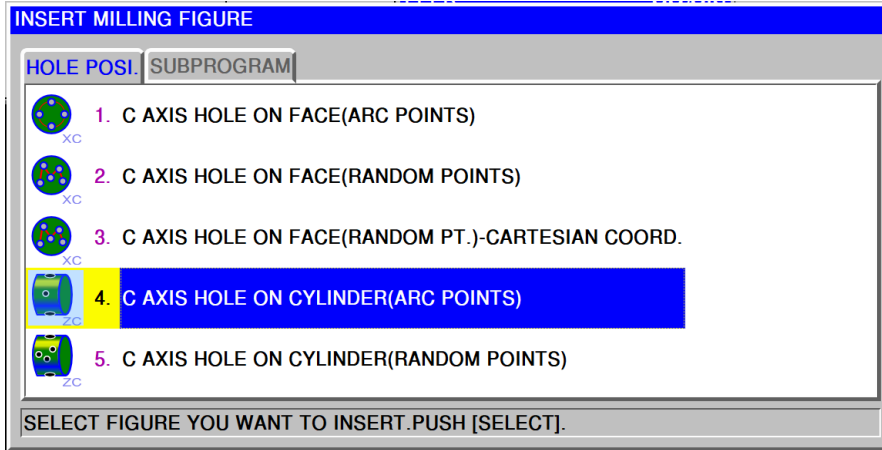

٣٤. قم باختيار مفتاح الثقب على محور C بمحيط الشغلة C-AXIS HOLE ON Cylinder

(ARC POINTS) ثم اضغط مفتاح  ستظهر الشاشة التالية الخاصة بموضع الثقب

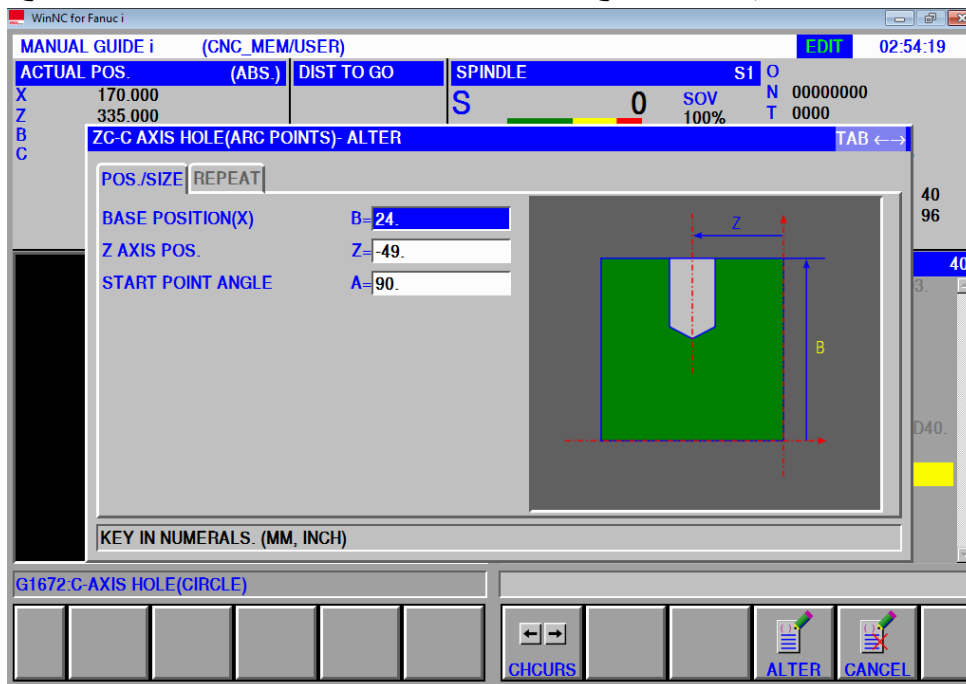


Base position	B=0	نقطة المرجع في اتجاه محور Z
X Axis POS. (Rad.)	X=12.5	حدد نصف قطر دائرة الخطوة التي تقع عليها الثقب ونصف قطرها ١٢,٥ مم
Start point angle	Z=90	زاوية بداية الثقب (تكون متعامدة على السطح)



```

 TURN01 37
G0 X50 Z5 ;
T0909 (RADIAL DRILL WITH FLAT END) ;
G96 S200 G95 F0.1 M13 ;
G1111 Q2. H1. I1. J55. L-4. C2. F200. P0. Z3. A46.
S200. D40. E100. ;
G1672 B24. Z-49. A90. C180. M2. ;
T0 M6 ;
M30 ;
%
```



٣٩. اختر السهم أسفل يمين الشاشة حتى تظهر كلمة SIMLAT أو اضغط المفتاح لإظهار صفحات المحاكاة بالرسم Simulation (3D view ومسار آلة القطع). لعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج اتبع خطوات تنفيذ المحاكاة كما تم في التدريب (رقم ٣)

WinNC for Fanuc i

MANUAL GUIDE i (CNC_MEM/USER)		DIST TO GO		SPINDLE S2		O TURN01	
ACTUAL POS. (ABS.)		G00		S	1273	N	00000000
X	50.000	X	0.000			T	0909
Z	5.000	Z	0.000			S	200 M3
B	0.000	B	0.000			F	100
C	0.000	C	0.000			G00	19 40
						G54	96
						G95	69.1 13.1

FEED F 100 MM/REV FOV 100%







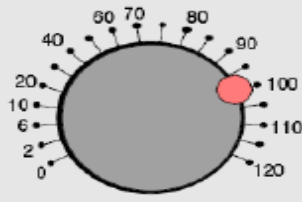





SIMULATE-ANIMATE INT CONT TURN01 37
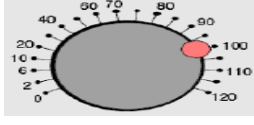
```






G0 X50 Z5 ;
T0909 (RADIAL DRILL WITH FLAT END) ;
G96 S200 G95 F0.1 M13 ;
G1111 Q2. H1. I1. J55. L-4. C2. F200. P0. Z3. A46.
S200. D40. E100. ;
G1672 B24. Z-49. A90. C180. M2. ;
G0 X50 Z5 ;
T0 M6 ;
M30 ;
%
```


REWIND START PAUSE SINGLE STOP INIT CUTDSP INTERF TLPATH GRPOFF

## التشغيل الجاف والتشغيل الفعلي للمنتج

تأكد من اتمام كل خطوات البرنامج وعمل المحاكاة ثم اتبع الآتي:	
١.	ركب العدد والشغلة وقم بقياس العدد وترحيل الصفر للشغلة كما تعلمت
٢.	قم بنزع الشغلة من الظرف وتأكد من غلق مفتاح التغذية
	
	
٣.	فعل وضع اوتوماتيك  وفعل مفتاح التشغيل الجاف 
	٤. اضغط على مفتاح بدء التشغيل CYCLE START
	٥. قم بفتح مفتاح التغذية بحذر وراقب تحرك العدد طبقا للبرنامج بشكل صحيح (ستلاحظ توقف الظرف وسائل التبريد اثناء التشغيل الجاف) ملحوظة: يمكنك غلق مفتاح التغذية اثناء التشغيل الجاف وملاحظة الأبعاد من على الشاشة للتحكم والإيقاف عند الضرورة
	٦. بعد اتمام التشغيل الجاف بشكل صحيح اضغط مفتاح  مرة اخرى لإلغاء تنشيطه
	٧. قم بتفعيل وضع jog وافتح باب الماكينة وقم بتركيب الشغلة وترحيل الصفر مرة اخرى
	
٨.	اغلق الباب وفعل وضع اوتوماتيك Auto ثم اضغط زر CYCLE START لبدء التشغيل الفعلي

## إيقاف الماكينة

	٩. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.
	
١٠.	اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.
	
١١.	أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا

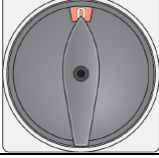	<p>١٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>١٣. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>

جدول رقم ٤٢

### المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



### تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC	١
			يشغل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج بالطريقة الصحيحة	٢
			يستكشف كل الدورات المتاحة ويختار الدورة المناسبة للتشغيل	٣
			يدخل كافة المتغيرات المناسبة للدورة التقب والتموضع	٤
			يقوم بعمل محاكاة للبرنامج Simulation	٥
			يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر	٦
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٧

جدول رقم ٤٣



## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

- في نهاية التدريب العملي ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٠ دقيقة:
- تنفيذ ثقب متعدد في واجهة الخام

## المصطلحات

النظام النسبي للمحاور: هي محاور تقاس من أي مكان عشوائي في مستوى الإحداثيات، ويمكن وصفها بالإحداثيات المتزايدة (Incremental System) بحيث ينسب الوضع الجديد لعدة القطع الى النقطة التي قبلها (والتي تعتبر نقطة الصفر الافتراضي) وليس الى نقطة صفر المحاور الرئيسية	Relative coordinates System
الرؤية ثلاثي الأبعاد	3D-view
نظام المحاور المطلقة: في هذا النظام تقاس حركة عدة القطع الى نقطة صفر المحاور المرجعية الأساسية.	Absolute coordinates System
الأبعاد المطلقة للإحداثيات	Absolute dimensions
تسجيل البرنامج وحفظه	archive proved program
وضع المحور	Axis position
نقطة الصفر الأساسية: إذا تم إجراء ترحيل أساسي Base في نظام إحداثيات الجهاز (MCS)، فإن إزاحة نقطة صفر الأساس هي النتيجة (BZS). مع هذا، على سبيل المثال، يمكن تحديد نقطة الصفر للوحة.	Base Zero Point System (BZS)
رقم البلوك (المقطع) داخل البرنامج	Block number
ملف فاصل	Buffer file
ظرف المخرطة: المستخدم في تثبيت الشغلة	Chuck
التثبيت (لإحكام ربط الشغلة)	clamping
المخارط بماكينات التحكم الرقمي بالحاسب	CNC turning
تعويض	Compensation
نقطة الصفر القابلة للتهيئة: إذا تم تنفيذ نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (G54-G599) من نظام نقطة صفر الأساس (BZS)، ينتج نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (CZS).	Configurable Zero Point System (CZS)
لوحة التحكم	Control panel
تغذية سائل التبريد	coolant supply
التشغيل الجاف: الذي يتم لاختبار البرنامج قبل تنفيذه على الشغلة	Dry Run
مفتاح إيقاف الطوارئ	EMERGENCY SHUTDOWN
معدلات التغذية	feed rates
تغذية عكسية	Feedback
الخرطة الناعمة: والتي تتم لتشطيب السطح في المراحل النهائية للتشغيل	Finish Turning

الخراطة الأمامية وهي احد أنواع القطع الخارجية المستخدمة للقطع على الماكينات، والتي يتحرك فيها قلم القطع في اتجاه موازى لمحور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور Z-axis)	Front turning
الأبعاد النسبية (المتسلسلة) للإحداثيات	Incremental (chain) dimensions
إدخال	Input
لقم القطع التي تركيب على حامل العدة	Inserts
وضع الحركة اليدوي باستخدام مفاتيح الإحداثيات X و Y و Z	JOG
نقطة الصفر للماكينة هي نقطة مرجعية ثابتة تعرف بواسطة مصنع الماكينة، وتقاس جميع الأبعاد من هذه النقطة. تكون نقطة الأصل للمحاور في نظام الماكينة (X0 و Z0) منطبقة على هذه النقطة.	M = Machine zero point
نظام احداثيات الماكينة: في هذا النظام تعرف نقاط تغير وضع الشغلة طبقا لنظام احداثيات الماكينة. يظهر وضع التحكم الرقمي احداثيات المحاور بعد الوصول لنقطة المرجع منسوبة الى نقطة صفر الماكينة M في نظام (MCS).	Machine coordinate systems (MCS)
مفتاح التشغيل الرئيسي	Main Switch
قياس	Measuring
متعدد الوظائف	Multifunction
نقطة صفر برج العدة: هي نقطة البداية لقياس حركة العدة. وتوضع N على وش برج العدة حيث تعرف بواسطة مصنع الماكينة.	N=T Tool housing zero point
ترحيل (إزاحة)	offset
مفتاح التجاوز (تجاهل) (تجاوز معدل التغذية)	Override switch (feed rate override)
المحاور الأساسية للماكينة: هي المحاور الثلاثة الشهيرة المتعامدة X, Y, Z، والمسماة بالمحاور الديكارتيه Cartesian Coordinate والتي يمكنها تحديد أي نقطة في الفراغ	Primary machine axes
نافذة البرنامج	Program window
طريقة البرمجة	PROGRAMMING PROCEDURE
نقطة الإسناد (المرجع) هي نقطة داخل مجال العمل المسموح به في الماكينة، وتحدد بدقة بواسطة مفاتيح النهايات Limit switches. بعد كل فصل للكهرباء.	R=Reference Point
الخراطة القطرية وهي تمثل اتجاه حركة القطع في اتجاه عمودي على محور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور X-axis)	Radial turning

الخراطة الخشنة: وهي المخارط الأولية التي تنفذ على قطعة الشغل لتحديد ابعادها الخارجية	Rough turning
نصف آلي	Semi-Automatic
ضبط (اعداد)	Setting
المحاكاة	Simulation
يدور عمود الدوران	Spindle
سرعات عمود الدوران	spindle speeds
بدء التشغيل الأتوماتيكي	start auto cycle
برنامج فرعي	Sub-Program
المحاور الإضافية: هي محاور ثانوية أو متوازية باستخدام أحرف U و V و W. تكون هذه المحاور متوازية عادة مع محاور X و Y و Z الأساسية على التوالي	Supplementary machine axes
القيمة المستهدفة	target value
اختبار وتعديل البرنامج	test and edit program
برج العدة	Toll tower
آلة القطع (عدة)	Tool
حركات الآلة (العدة)	tool motions
نصف قطر العدة	Tool radius
تعويض لنصف قطر أداة القطع	Tool radius compensation
العدد المراد استخدامها	tools used
نقطة الصفر لقطعة الشغل: هي نقطة البداية لنظام الأبعاد التي يستخدمها المبرمج للتشغيل. يتم تعريفها بحرية بواسطة المبرمج. يمكن اختيار أكثر من صفر للشغلة داخل البرنامج الواحد	Work piece Zero Point (W)
قطع بالسلك: احد لطرق الحديثة لقطع المعادن بالسلك الكهربائي	Wire cut
الشغلة (قطعة الشغل) المشغولة	WORKPIECE
نظام احداثيات الشغلة: باستخدام نقطة صفر الماكينة W ينسب برنامج تشغيل قطعة الشغل الى نظام احداثيات الشغلة W الى نظام احداثيات الشغلة Base zero point (BZS)	Workpiece coordinate system (WCS)
نقطة صفر (مركز) الشغلة	WORKPIECE ORGIN
إزاحة الصفر: حيث يتم تحريك نظام المحاور وترحيل نقطة صفر الماكينة الى موضع مناسب داخل مساحة تشغيل الماكينة كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل.	Zero-point offset