


مهنة تشغيل المخارط CNC

الوحدة الرابعة

COMPUTER NUMERICAL CONTROL
C N C

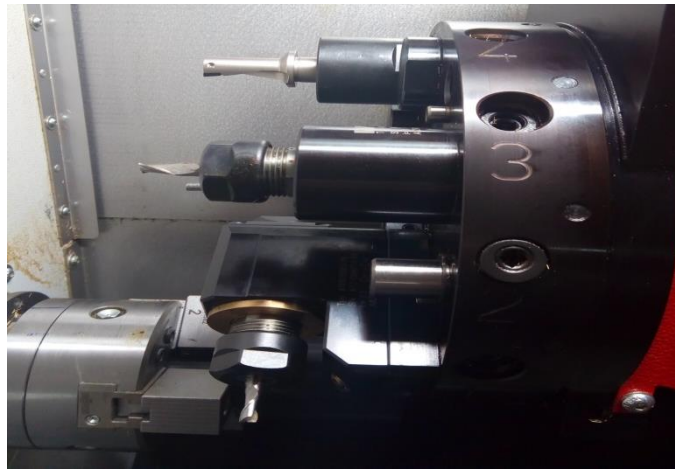

التشغيل والتصنيع على المخارط
المبرمجة بالحاسب بنظام فاجور

Fagor

**Machining and manufacturing of CNC
turning by FAGOR system**

الصف الثاني

العام التدريبي (٢٠١٩ / ٢٠٢٠)

الفهرس

- التشغيل والتصنيع على المخارط المبرمجة بالحاسب بنظام فاجور Fagor..... ١
- ١- ترحيل صفر العدة (قياس العدة) في المخارط ال CNC ٣
- ٢- ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) ٢٠
- ٣- دورة التسوية الوجهية (Facing Cycle) ٣٧
- ٤- خراطة الكنتور Contour Cycle ٥١
- ٥- خراطة القنوات (خلخلة) Grooving Cycle ٧١
- ٦- خراطة قلاووظ خارجي (Threading Cycle) ٨٣
- ٧- عمل المضلع السداسي (Profiling Cycle C-axis) في المحور الاضافي C-axis ٩٦
- ٨- دورة التموضع والثقب ١١٤

المقدمة Preface

تتناول هذا الوحدة الجزء العملي للتشغيل و تنفيذ العمليات التصنيعية على المخارط المبرمجة بالحاسب لمهنة المخارط المبرمجة بالحاسب CNC turning حيث تحتوى على التدريبات و التمارين العملية التي يجب ان يكتسبها المتدرب في هذه المهنة بنظام الجدارات ، حيث يتم تسجيل التدريب لكل جدارة عملية على حدة حتى تكتمل كافة المهارات اللازمة للمهنة. يتكون هذا الموديل من عدد من التدريبات التي تغطي عمليات الخراطة على المخارط المبرمجة بالحاسب CNC turning مثل عملية التسوية الوجهية باستخدام عدة التشطيب (المتاحة على الماكينة) و عملية الخراطة الخارجية استقراب وتخشين ثم خراطة خارجية تشطيب وتنعيم و الخراطة وعمل التجويف والقناة و خراطة وعمل القلاووظ و تشغيل المضلع (الشكل المسدس) في وجه الشغلة بمساعدة المحور الاضافي (المحور الثالث C) و تشغيل الثقوب الرأسية والافقية في المحور الاضافي (المحور الثالث C) تم إعداد هذا المحتوى العملي لتخصص المخارط المبرمجة بالحاسب لطلاب مصلحة الكفاية الإنتاجية لكي يفهم الطالب و يستوعب مهارات العمل و المفاهيم الفنية المتعلقة بالعمل على ماكينات المخارط المبرمجة بالحاسب CNC turning. واكتساب الجدارات الأساسية و المقدرة الفنية على عمل و تنفيذ برامج التحكم الرقمي بالحاسب على ماكينات الخراطة المبرمجة بالحاسب.

ترحيل صفر العدة (قياس العدة) في المخارط ال CNC

تدريب رقم	١	الزمن	٢٤ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

- لقياس العدة أو ترحيل صفر العدة (تحديد موضع العدة) باستخدام منظار القياس وبدون معرفة ابعاد الشغلة على الظرف بنظام تحكم فاجور Fagor.
- ضبط و اختيار الاتجاه وأوضاع المختلفة للحد القاطع للعدة عند التشغيل.


متطلبات التدريب

العدد و الأدوات	المواد و الخامات
مخرطة نظام حكم فاجور 8055	شغلة من مادة الأرتيلون أو قضيب معدني من الحديد أو النحاس أو الألمنيوم بأبعاد مناسبة
ارتداء افول العمل	
أقلام خراطة ذات مقاسات و اشكال مختلفة	
بنطة ثقب	
أجهزة قياس	
منظار القياس	

جدول رقم ١

المعارف المرتبطة بالتدريب

عدة القطع المستخدمة في المخارط المبرمجة CNC لها اطوال وابعاد مختلفة في اتجاهي محور X & Z. عند تركيب عدة القطع ببرج العدة يكون هناك تفاوت بين النقطة المرجعية لمثبت العدة (N) و نقطة المقدمة (طرف) للحد القاطع للعدة (P) كما هو مبين في الشكل، لذا من الضروري تحديد هذا الفارق في الطول و قياس اطوال العدد المختلفة في القطع و تدوين بيانات كل من تصحيح العدة و نصف قطر الحد القاطع للعدة و واتجاه موضع العدة في السجل الخاص ببيانات العدة حتى تتم عملية البرمجة و التشغيل على الماكينة بشكل صحيح.

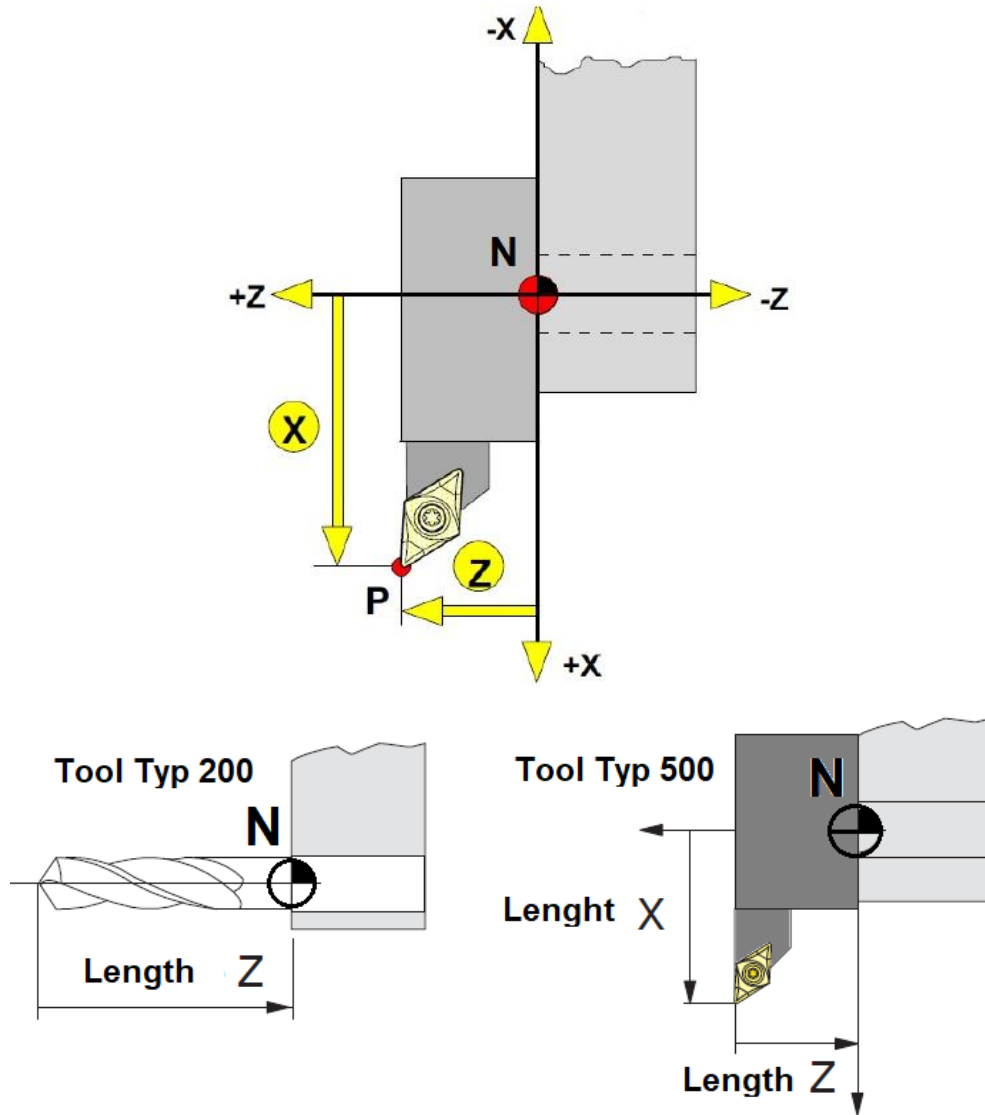


شكل رقم ١: قياس العدة على المخرطة CNC

والهدف من قياس العدة أو ترحيل صفر العدة هو جعل نظام التحكم يتعامل مع النقطة المرجعية بدلالة نقطة طرف الحد القاطع للعدة (P) بدلا من النقطة المرجعية لمثبت العدة (N) لتتحرك على المسار المراد قطعة. ولترحيل صفر العدة لابد من معرفة بعد النقطة P عن النقطة N في اتجاه محور X وكذلك معرفة بعد النقطة P عن النقطة N في اتجاه محور Z (هذه المسافات تقاس بطرق عديدة تختلف باختلاف نظام التشغيل المثبت على الماكينة (فانوك – فاجور - سيمنز - ... الخ) كما تختلف باختلاف التسهيلات الموجودة على الماكينة .

يتم قياس العدد المطلوبة لتنفيذ أي شغلة على الماكينة و التي يجب قياسها كي يتم استخدامها في برنامج التشغيل الذي سيستخدم لتصنيع المشغولات مثل أقلام الخراطة الخشنة و الناعمة (التشطيب) Roughing and finishing tool و أقلام القلاووظ الخارجي Thread و بنطة السنتره Center drill و بنطة النقب drill tool و دكر القلاووظ Tape tool وسكينة قطع افقية End mill axial و سكينة اصبعية

رأسية End mill radial و قلم القطع (القطع) Cutting off. طريقة قياس العدد لا تختلف و لكن يختلف وضع العدة تحت المنظار.


اما بالنسبة لنصف قطر العدة المبين بالشكل التالي, فيتم إدخاله يدويا بجدول قياس العدة على لوحة التحكم الماكينة, كي يتم الأخذ به في الاعتبار عند البرمجة باستخدام استعواض نصف قطر العدة.

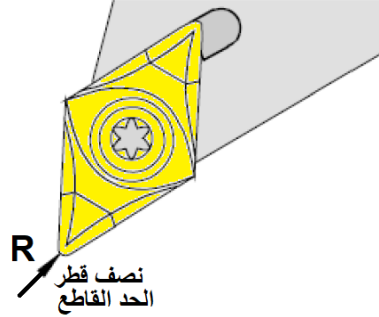

شكل رقم ٢: نصف قطر الحد القاطع للعدة

العدد الدوارة

كما يظهر من اسمها فإن العدد الدوارة هي عدد تأخذ حركة دورانية عن طريق تجهيزات نقل حركة خاصة . وهذه الخاصية موجودة في بعض المخارط الـ CNC والتي جعل ماكينات الخراطة C.N.C قادرة على تنفيذ عمليات تفريز على المشغولات الاسطوانية.

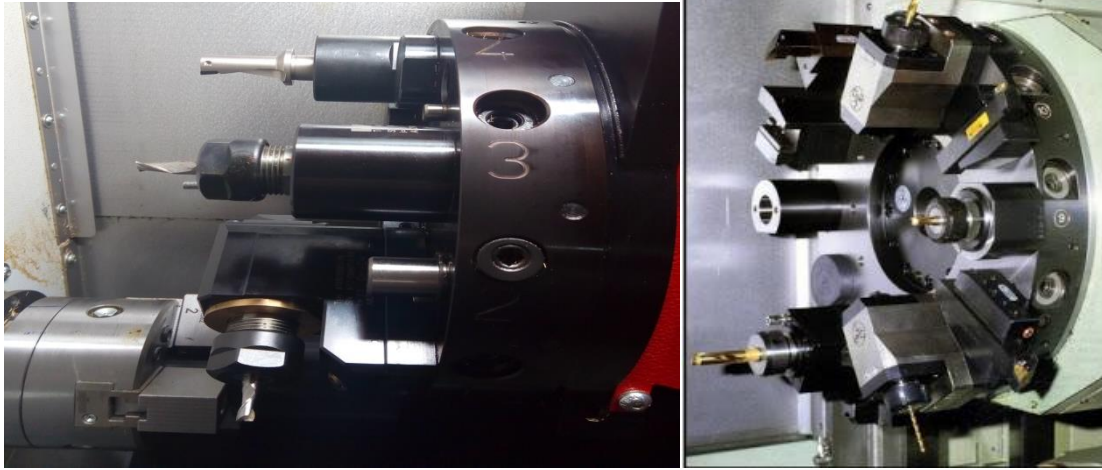


شكل رقم ٣: برج العدة

لا شك ان هذه العمليات الاضافية ترفع من سعر الماكينات ولكن تزيد كذلك من قدرتها على تنفيذ مشغولات معقدة والقيام بعمليات تشغيل اضافة كانت تحتاج في السابق الى ماكينات اخري منفصلة لتنفيذها

أ- العدد الدوارة الأفقية axial tool


هي عدد تعمل في اتجاه محور الشغلة حيث تكون قادرة على القيام بعمليات تشغيل في مختلفة وجه الشغلة مثل الثقب او عمل البوكيت او عمل مجاري عدلة أو دائرية او عمل المضلعات المنتظمة

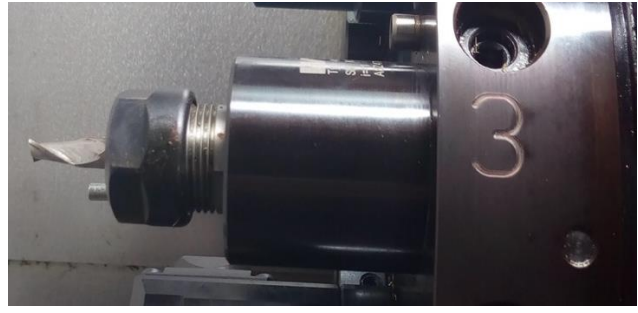

شكل رقم ٤: العدة الدوارة الأفقية

ب- العدة الدوارة الرأسية radial tool

هي عدد تعمل في اتجاه عمودي على محور الشغلة حيث تكون قادرة علي القيام بعمليات تشغيل في مختلفة على محيط الشغلة مثل الثقب او عمل البوكيت او عمل مجاري عدلة أو دائرية او عمل المضلعات المنتظمة

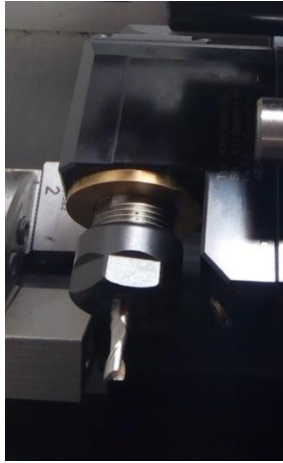

شكل رقم ٥: العدة الدوارة الرأسية

يعتبر ادخال نصف القطر للعدة و الموضع ضروريا في حالات استخدام التعويض في نصف قطر العدة فقط.


و يمكن ادخال أي رقم في سجل بيانات العدة ليمثل رقم تصحيح العدة, على ان يتم استدعاء العدة في البرنامج بنفس رقم العدة في السجل.

يمكن قياس التصحيح في طول العدة بطريقة نصف الية, بينما يتم ادخال نصف قطر الحد القاطع للعدة و توجيه موضع العدة يدويا.




يجب أيضا ادخال و تعريف الماكينة بنوع عدة القطع المثبتة بحامل العدة بمعنى عدة قطع داخلية أو خارجية ، انظر الشكل التالي، و التي سيتم استخدامها حسب تسلسل خطوات البرنامج و يجب ان يعرف نوع العدة في البرنامج بالرمز T متبوعا برقم العدة (مثلا T01 تعنى العدة الموجودة في الجيب رقم ١ لبرج العدة). ولإدخال رقم التصحيح يكتب كما يلي T0404 و الذى يعنى رقم التصحيح للعدة الموجودة في الجيب رقم

٤ لبرج العدة يتم تخزينه برقم التصحيح ٤ ، حيث يمثل أول رقمين موضع العدة في أحد جيوب برج العدة، و يمثل الرقمان التاليان رقم التصحيح الخاص بها في السجل.

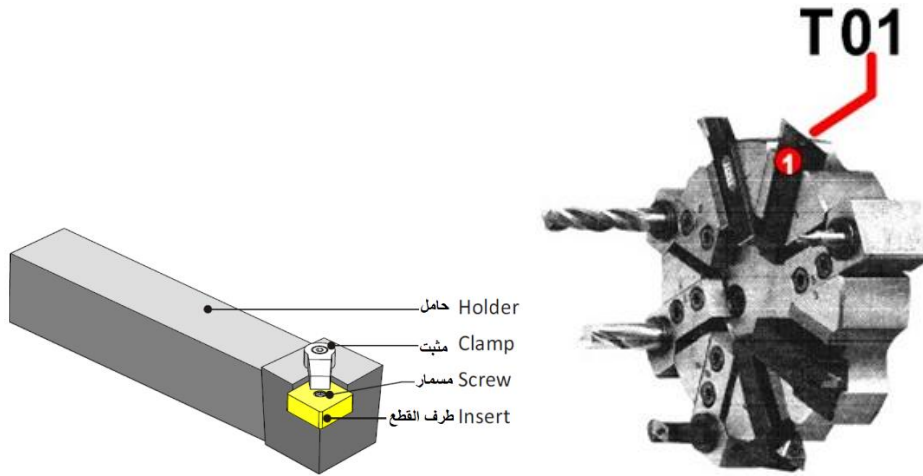

شكل رقم ٦: يوضح نوع العدة بالررقم الموجود في جيب العدة

كذلك يتم ادخال وتعريف الماكينة بوضع العدة أي اتجاه الحد القاطع لها عند التشغيل ويوضح الشكل الأوضاع المختلفة لاتجاهات العدة.

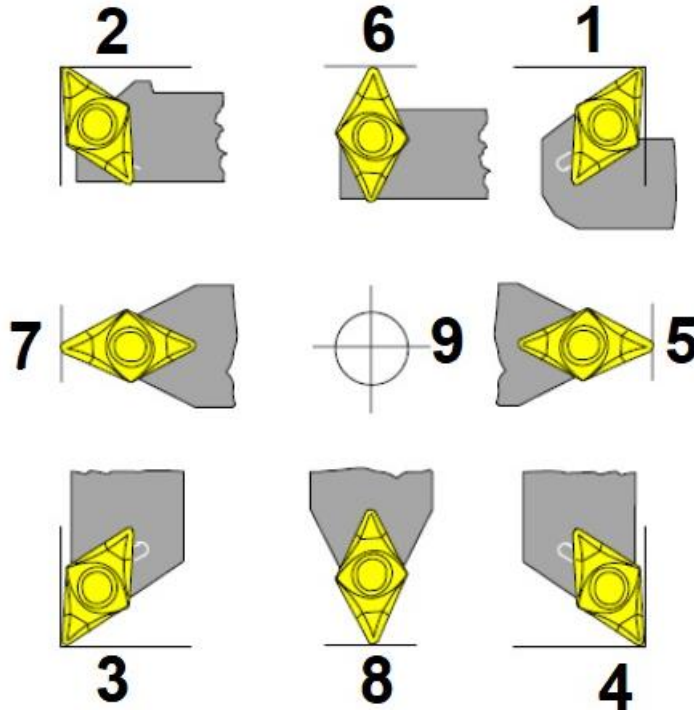

شكل رقم ٧: اتجاه والأوضاع المختلفة للحد القاطع للعدة عند التشغيل


يتم ادخال القيم السابقة في شاشة البرنامج كما هو موضح في الشكل.

GEOMETRY OFFSET		WEAR OFFSET		TOOL DATA	
NO.	X-AXIS	Z-AXIS	RADIUS	VIRT.TIP	
01	0.000	0.000	5.000	0	
02	0.000	0.000	0.400	3	
03	0.000	0.000	4.000	0	
04	0.000	0.000	0.400	2	
05	0.000	0.000	0.400	0	
06	0.000	0.000	0.000	8	
07	0.000	0.000	4.000	0	

شكل رقم ٨: أذخال نوع العدة واحداثياتها و نصف القطر و اتجاه طرفها لقياس العدة


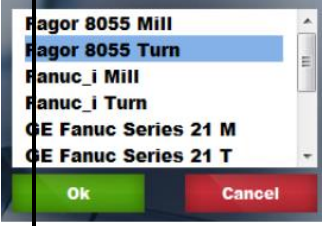
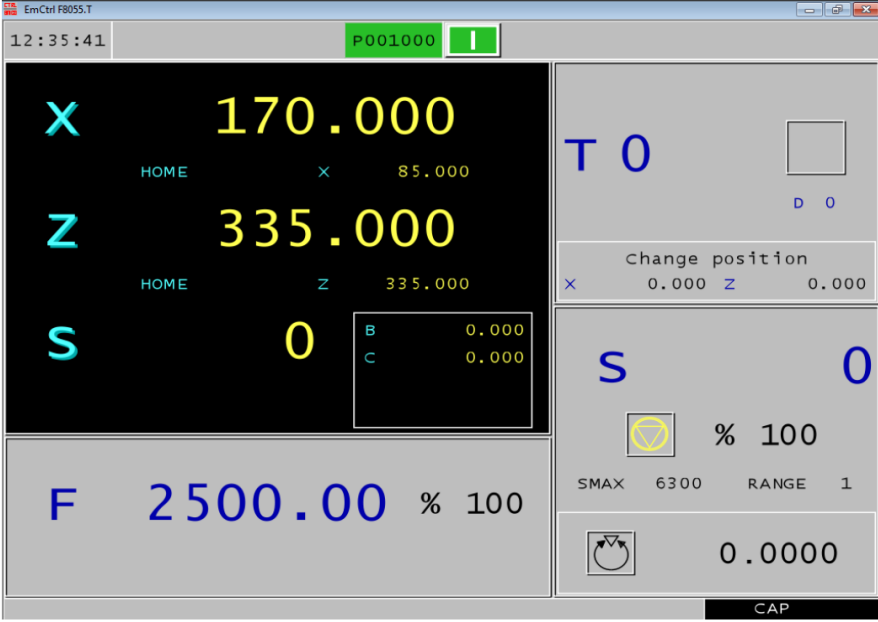
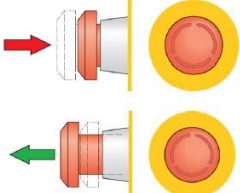
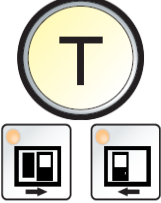
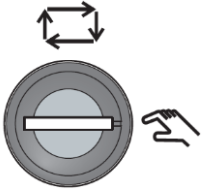
خطوات تنفيذ التدريب


أ- قياس العدة بدلالة نقطة المقدمة للحد القاطع للعدة على قطة شغل معلومة الطول والقطر مثلاً قطر ٢٥ , ٢٩ مم و طول خارج الظرف ٥٠ مم.

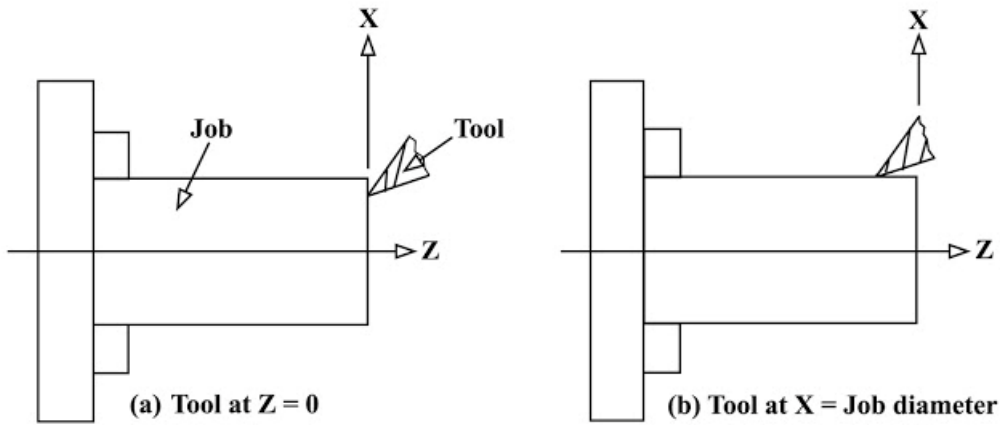

شكل رقم ٩: أوضاع ضبط قياس العدة بمعلومية قطر و طول العدة

١. تطبيق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة و تأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
أولاً: تشغيل الماكينة	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.

	<p>٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر</p>
	<p>٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام تحكم فاجور Fagor 8055 Turn</p>
<p>٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية لنظام التحكم (Fagor)</p>  <p>شكل رقم ١٠: شاشة البرنامج لماكينة نظام Fagor</p>	
	<p>٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج , تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٨. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب و بذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل. ملحوظة: يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح اخر و ذلك لضمان ان المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.</p>
	<p>٩. اضغط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/ اليدوي HAND أو اضغط على مفتاح MDA ملحوظة: باستخدام هذا الوضع، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>

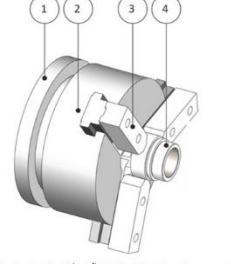
	<p>١٠. أضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لتشغيل محرك الماكينة و تشغيل دورة الزيت المسئولة عن تحريك الأجزاء و التزييت.</p>
ثانياً: تركيب الشغلة	
 <p>1- Spindle عمود الدوران 2- Chuck الطرف 3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل</p>	<p>١١. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات ابعاد معلومة مثلاً قطر (٢٩,٤٢٥ مم) و طول ٥٠ مم ليتم تثبيتها على الطرف</p>  <p>شكل رقم ١١: خامة قطعة الشغل</p>
<p>اضغط مره للفتح</p>  <p>و اضغط ثانية للربط</p> 	<p>١٢. ضع الشغلة امام فتحة الطرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليُفتح و تضع الشغلة, ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط و تثبيت الشغلة كما هو مبين في الشكل.</p>  <p>شكل رقم ١٢: تثبيت الشغلة بالطرف</p>  <p>شكل رقم ١٣: الشغلة بعد التثبيت في الطرف</p>
ثالثاً: تركيب عدة القطع ببرج العدة و ضبط اختيارها داخل البرنامج	
<p>١٣. احضر عدد القطع المطلوب قياسها من صندوق عدد القطع كالمبينة الشكل.</p>	




شكل رقم ١٤ : قلم القلاوظ الخارجي


	<p>١٤. اختيار وضع  بعد التأكد من تفعيل وضع  MDA</p> <p>١٥. اضغط مفتاح تدوير برج العدة مع مفتاح التمكين  +  والذي يعمل في حالة ضبط الوضع اليدوي حتي تكون العدة رقم ١ التي مركب بها عدة القطع التي تم اختيارها في وضع التشغيل.</p> <p>ملحوظة:</p> <p>- يستخدم مفتاح التمكين للضغط مع الوظائف الأخرى طالما الوضع النص اتوماتيكي/اليدوي هو النشط.</p> <p>إذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت, سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة  + </p>
	<p>١٦. نظف العدة من الرائش و الزيوت باستخدام فوطة تنظيف حتى لا تتجمع داخل حامل العدة، ثم ركب عدة القطع المطلوب قياسها في برج العدة ثم اربط مسمار تثبيت العدة باستخدام بالمفتاح السداسي Alan key في اتجاه عقارب الساعة و بيد واحدة حتى لا تربطه بقوة.</p>
	<p>١٧. اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية X , Z يدويا</p>
 	<p>١٨. ونهاضبط سرعة محور الدوران على 1000 لفة/دقيقة (S=1000) وكذلك ضبط اتجاه الدوران في اتجاه عقارب الساعة بالضغط على مفتاح SPINDLE -START أكثر من ثانية لبدء تشغيل عمود الدوران (عكس عقارب الساعة)</p> <p>ملحوظة: يمكن كتابة ذلك في البرنامج بالضغط على مفتاح  لإظهار صفحة البرنامج وكتابة S1000 M04 في صفحة البرنامج ثم اضغط على مفتاح </p>
	<p>١٩. يتم الضغط على مفتاح بدء دورة القطع</p>
 	<p>٢٠. يتم غلق الباب بالضغط على مفتاح التمكين T ومفتاح غلق الباب.</p> <p>ملحوظة : يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح آخر وذلك لضمان أن المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.</p>


٢١. يتم الضغط علي مفتاح  ومعايرة العدة أو مفتاح f1 من لوحة المفاتيح

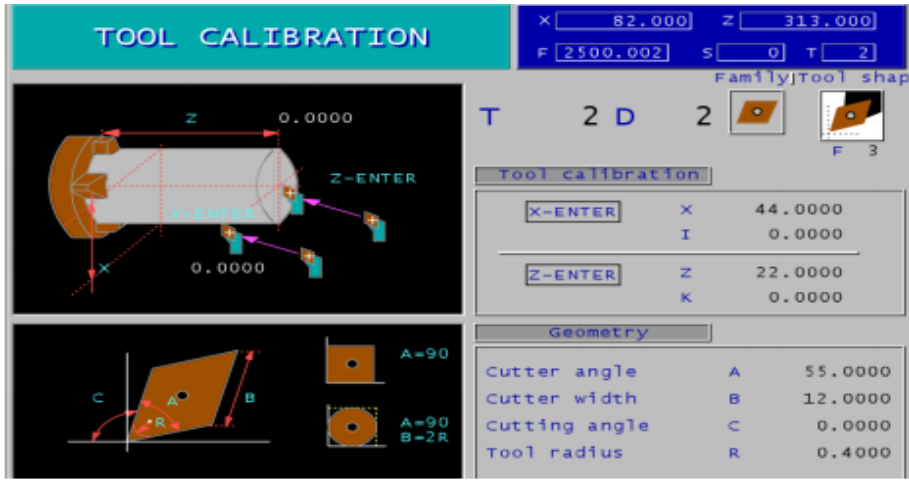

شكل رقم ١٥

٢٢. بعد ادخال رقم العدة المطلوب قياسها بكتابة مثلا T2 نضغط علي cycle start  أو

مفتاح Enter اليمين من لوحة المفاتيح بينما نضغط علي مفتاح Enter  الوسط من لوحة المفاتيح بعد ادخال باقي البيانات

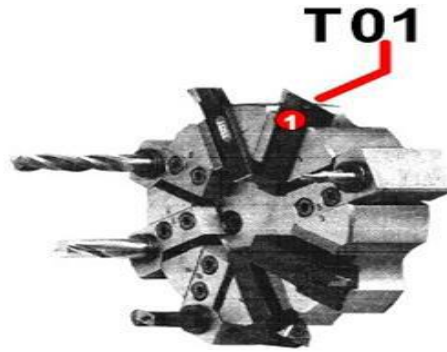

شكل رقم ١٦

٢٣. اكتب قيمة قطر الخامة ثم نكتب قيمة طول الخامة (لاحظ ان قيمة طول الخامة من M الي W) علي رسمة الشغلة الموجودة في صفحة قياس ومعايرة العدة



شكل رقم ١٧

ويمكن الحصول علي قيمة طول الخامة من الخطوات التالية




٢٤. تحرك بالمحاور واعمل تلامس مع وجه الخامة ثم كتابة Z ثم




شكل رقم ١٨

٢٥. قم بطرح قيمة Z الظاهرة في ال position أعلى الشاشة من قيمة Z الظاهرة أمام محور Z لمعايرة العدة

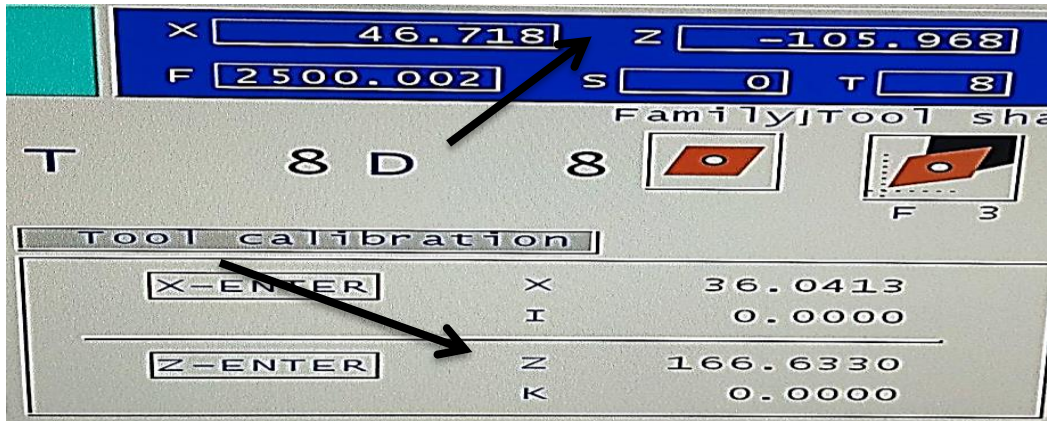

شكل رقم ١٩


٢٦. ندخل ناتج عملية الطرح على الرسم عند طول محور Z

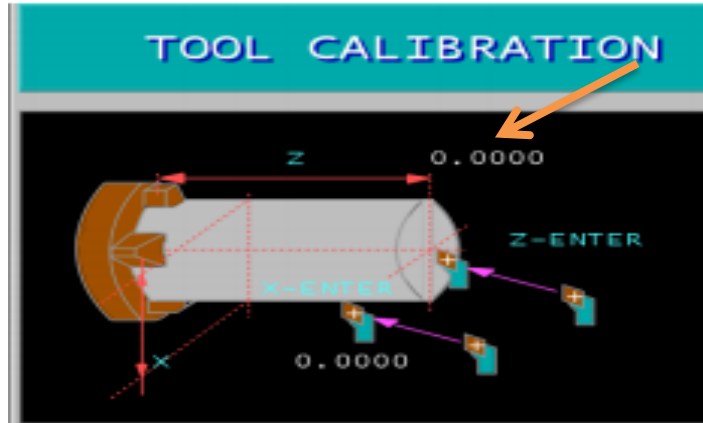


شكل رقم ٢٠



٢٧. ثم نضغط مفتاح (START) تظهر صفحة (TOOL CALIBRATION) نكتب T2 ثم NC

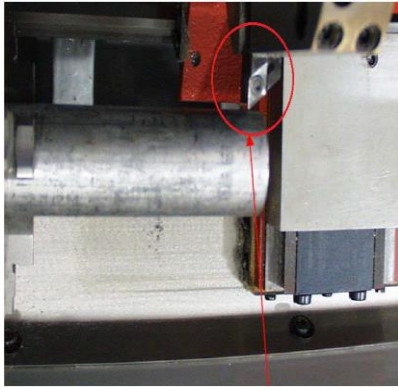

٢٨. اختيار وضع  وحرك القلم المثبت على برج العدة في اتجاه سطح الشغلة (المحيط الخارجي للشغلة) باستخدام مفاتيح الحركة z-x ويمكنك التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية



ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من الشغلة ويمكن استخدام مفتاح الخطوة عند الاقتراب من الشغلة.

ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة ثم نقوم بلامسة T2 بمحيط الشغلة ثم نتحرك بالأسهم الي X ثم نكتب X ثم ENTER فيتم تسجيل قيمة X الي

٢٩. قم بلامسة T2 بوجهه الشغلة ثم نتحرك بالاسهم الي Z ثم نكتب Z ثم ENTER فيتم تسجيل قيمة Z الي



٣٠. قم بتكرار الخطوات من ٣٢ الي ٣٤ لقياس باقي العدد بالوصول الي هذه الخطوة يكون تم قياس العدة في اتجاه محور X ومحور Z

ترحيل صفر العدة الدوارة الأفقية axial (قياس العدة الدوارة) بنظام التحكم FAGOR



تكرر الخطوات من 1 الي 21 مع مراعاة استدعاء العدة المطلوب قياسها في هذا التدريب وهي العدة الدوارة الأفقية axial و لتكن (T3) كالمبينة بالشكل المقابل في الخطوة رقم (١٣) وهي عدة دوارة axial (محورية) أو قم بإحضارها من صندوق عدد القطع




٢٢. قم بإدخال رقم العدة المطلوب قياسها بكتابة



مثلا T3 ثم اضغط علي cycle start أو مفتاح Enter اليمين من لوحة المفاتيح بينما




تضغط علي مفتاح Enter الوسط من لوحة المفاتيح بعد ادخال باقي البيانات

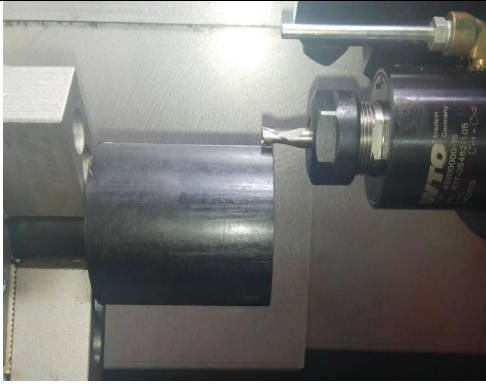

٢٣. قم التعويض عن القياس في اتجاه محور X بالنسبة للعدة الدوارة الأفقية axial بقيمة (معامل) ثابت يتم معرفتها من خلال كتالوج الماكينة وهي بالنسبة لماكينة المخرطة Emco CT 260 تساوي -١٠
ملحوظة : تختلف قيمة المعامل الثابت من ماكينة لأخرى

ملحوظة : لا يشترط تلامس العدة مع المحيط الخارجي للشغلة عند ادخال قيمة المعامل الثابت والذي يعوض عن قياس العدة الدوارة في اتجاه محور

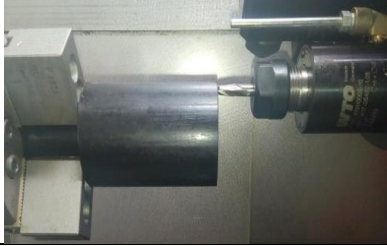


٢٤. تحرك بالمحاور واعمل تلامس مع وجه الخامة في اتجاه محور Z ثم كتابة Z ثم اضغط علي مفتاح




Enter

٢٥. قم بطرح قيمة Z الظاهرة في ال position أعلى الشاشة من قيمة Z الظاهرة أمام محور Z لمعايرة العدة

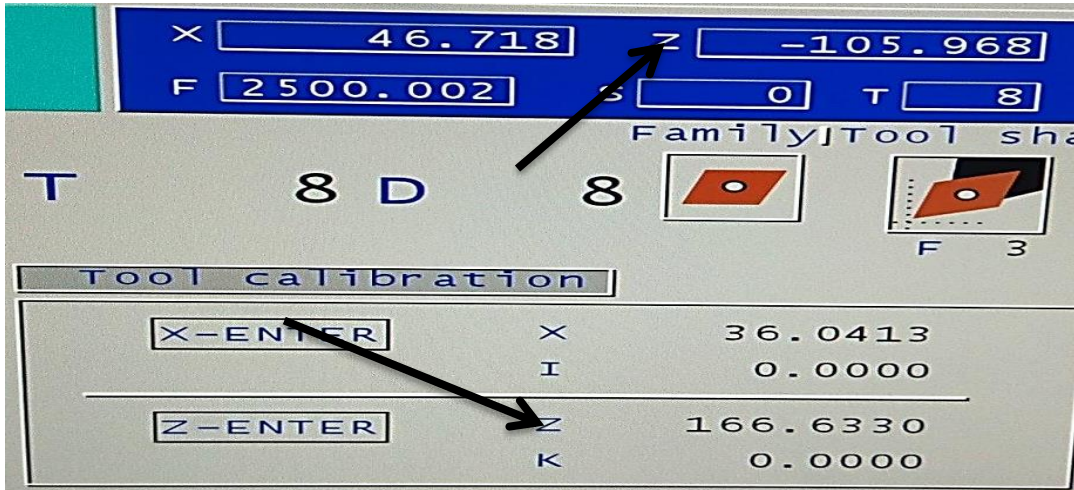


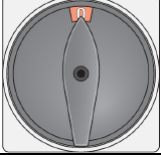


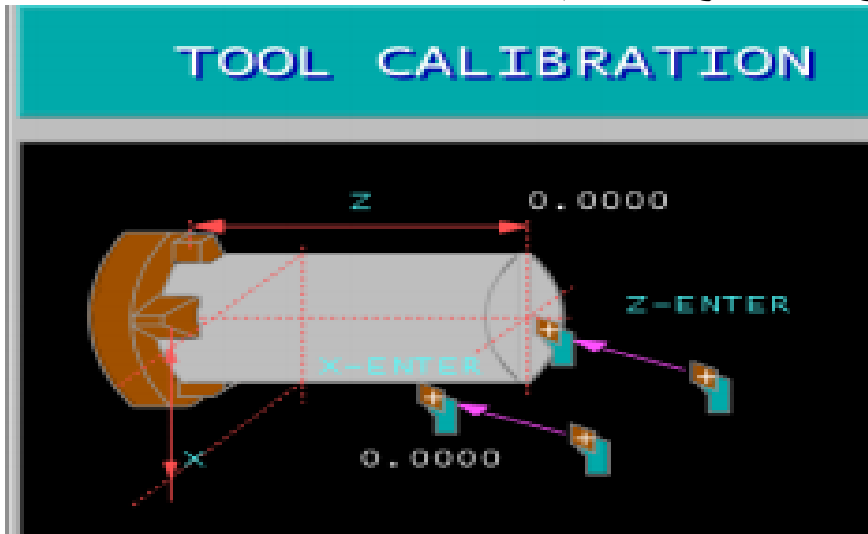٢٦. ادخل ناتج عملية الطرح على الرسم عند طول محور Z



	<p>٢٧. اضغط مفتاح Z ثم  لاحظ ظهور نفس القيمة الموجودة في ال position امام المحور Z وبذلك يكون قد تم قياس العدة المحورية الدوارة في اتجاه محور Z</p>
	<p>ملحوظة هامة يمكن ادخال قيمة قياس العدة في اتجاه محور Z يدويا مباشرة بدون الحاجة لحساب قيمة طول الخامة وادخاله على الرسم وذلك على النحو التالي : بعد التلامس مع وجه الخامة (الخطوة رقم ٢٤) قم بنقل القيمة الظاهرة في ال position امام المحور Z يدويا مباشرة</p>
<p>بالوصول لهذه الخطوة يكون تم قياس العدة المحورية الدوارة في اتجاه محور X ومحور Z</p>	
<p>قياس العدة الدوارة الرأسية (Radial) بنظام التحكم FAGOR يتم تكرار الخطوات من ١ الى ٢٣</p>	
<p>مع مراعاة استعداد العدة المطلوب قياسها في هذا التدريب وهي</p>	
	<p>تكرر الخطوات من 1 الى 23 مع مراعاة استعداد العدة المطلوب قياسها في هذا التدريب وهي العدة الدوارة الرأسية radial و لتكن (T10) كالمبينة بالشكل المقابل في الخطوة رقم (١٣) وهي عدة دوارة رأسية radial (قطرية) أو قم بإحضارها من صندوق عدد القطع</p>
<p>٢٤. تأكد من استعداد العدة الصحيحة وظهور بياناتها امامك على نافذة الكنترول وتأكد من ادخال قطر الخامة على الرسم قبل البدء في عمل التلامس والقياس (لاحظ الاسهم على الصورة التالية)</p>	

	<p>٢٥. تحرك بالمحاور وعمل تلامس مع محيط الشغلة في اتجاه محور X ثم كتابة X ثم اضغط علي مفتاح</p> <p style="text-align: center;">  Enter </p>
	<p>٢٦. يتم التعويض عن القياس في اتجاه محور Z بالنسبة للعدة الدوارة العمودية على المحوري radial بقيمة (معامل) ثابتة يتم معرفتها من خلال كتالوج الماكينة وهي بالنسبة لماكينة المخرطة Emco CT 260 تساوي ٥١</p> <p>ملحوظة : تختلف قيمة المعامل الثابت من ماكينة لأخرى</p> <p>ملحوظة : لا يشترط تلامس العدة مع وجه الشغلة عند ادخال قيمة المعامل الثابت والذي يعوض عن قياس العدة الدوارة في اتجاه محور Z</p>
<p>بالوصول لهذه الخطوة يكون تم قياس العدة الدوارة الراسية radial في اتجاه محور X ومحور Z</p>	

<p style="text-align: center;">خامسا : إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC turning</p>	
	<p>٢٧. قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) الى نقطة أمان</p> <p>٢٨. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٢٩. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي و إيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٣٠. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC, ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٣١. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٣٢. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبيوتر</p>	

تسجيل النواتج

جدول ١-١: قيم النقاط التي تم قرائتها من على الشاشة

قياس صفر العدة		رقم العدة
إحداثي Z	إحداثي X	
.....	T01
.....	T02
.....	T03
.....	T04
.....	T05

المشاهدات

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معياري الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يحدد نقطة صفر العدة و أهمية قياس العدة C على المخارط CNC.	٢
			يتمكن من قياس العدة أو ترحيل صفر العدة بدلالة نقطة المقدمة للحد القاطع للعدة على المخرطة CNC.	٣
			ضبط و اختيار اتجاه الحد القاطع للعدة عند التشغيل	٤
			يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية	٥
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٦

جدول رقم ٢

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

- ✎ التعرف على كيفية قياس العدة على المخرطة CNC
- ✎ التحكم في اختيار اتجاه الحد القاطع لعدة القطع عند التشغيل
- ✎ ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٠ دقائق:
- ✎ اختيار الحد القاطع لعدة القطع عند التشغيل على المخرطة CNC.
- ✎ تنفيذ ضبط و قياس العدة على المخرطة CNC.

ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift)

٢٤ ساعة	الزمن	٢	تدريب رقم
---------	-------	---	-----------

أهداف

المقدرة على ترحيل/إزاحة صفر الماكينة (M) الى مكان مناسب على وجه الظرف أو على وجه الشغلة (W) بمعنى تحديد صفر الشغلة .

متطلبات التدريب


العدد و الأدوات	المواد و الخامات
مخرطة نظام حكم فاجور 8055	قضيب اسطواني من الحديد أو النحاس أو الألمنيوم أو من مادة الأرتيلون بأبعاد مناسبة
ارتداء افرول العمل	
الآت قطع المخارط	

جدول رقم ٣

المعارف المرتبطة بالتدريب

إزاحة الصفر Zero-point offset لمخرطة CNC ماركة EMCO Turn


نظرا لوقوع نقطة صفر الماكينة M على الناحية الخلفية لمحور دوران ظرف المخرطة كما هو مبين في الشكل مما قد يصعب حسابات الحركة اذا تم اعتبار نقطة M كنقطة بداية تنسب اليها الأبعاد اثناء التشغيل. و لتجاوز هذا الوضع يستخدم ما يسمى ترحيل أو إزاحة نقطة الصفر Zero point offset، حيث يتم تحريك نظام المحاور وترحيل نقطة صفر الماكينة الى موضع مناسب داخل مساحة تشغيل الماكينة كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل. عند عمل البرنامج يمكن تعريف نقطة صفر واحدة عن طريق ادخال قيم إزاحة أو احداثيات نقطة صفر جديدة ليتم إزاحة نقطة صفر الماكينة M إلى نقطة صفر الشغلة W، حيث يتم العمل بها تلقائيا عند بداية تنفيذ البرنامج.

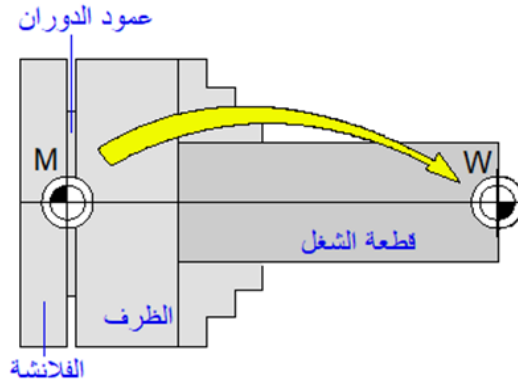


شكل رقم ٢١: ترحيل صفر الماكينة الى صفر الشغلة

يخزن في الكود G54 المسافة بين صفر الماكينة M و صفر الشغلة W و التي تمثل طول الخامة, و أيضا فائدة هذا الكود هو اعتماد حساب الأبعاد لقطعة الشغل من نقطة صفر الشغلة بدلا من نقطة صفر الماكينة عند تنفيذ برنامج القطع.

نظام البرمجة بمخارط CNC يعرف الحركة في خطوط مستقيمة أو بشكل دائري، و ترتبط الحركة الزاوية مرتبطة دائما بصفر المحور-C "C-axis zero point" نقطة الأصل لنظام المحاور هي نقطة صفر الماكينة (M) بعد عمل برمجة لترحيل نقطة الصفر تصبح هي نقطة صفر الشغلة (W)

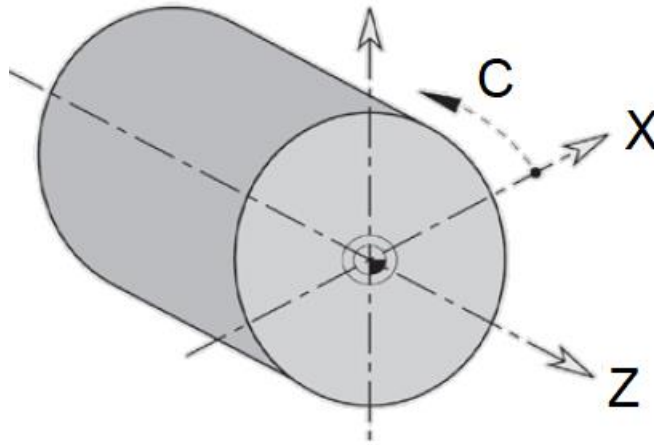

شكل رقم ٢٢: محاور الحركة على قطعة الشغل

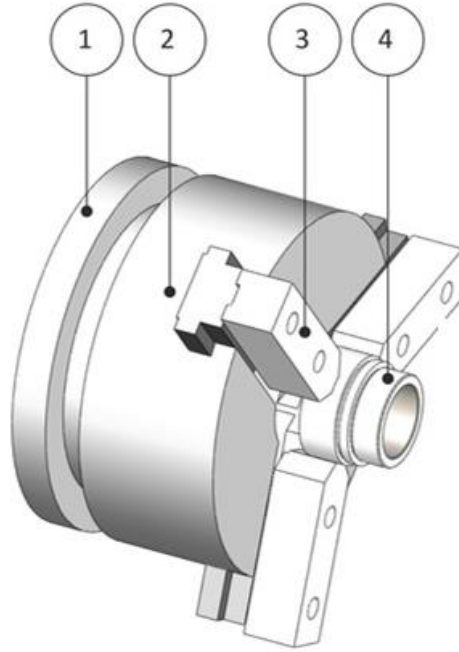

1- Spindle عمود الدوران 2- Chuck الظرف
3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل

شكل رقم ٢٣: مكونات ظرف تثبيت المشغولات

نظام الإحداثيات على الشغلة و على المخرطة:

يتم تحديد أنظمة الإحداثيات التالية في موضعين مختلفين: (انظر شكل ٩-١)

١- نظام إحداثيات على رسمة قطعة الشغل:

تتم كتابة نظام الإحداثيات على رسم الشغلة كما سيتم إدخالها في بيانات البرنامج، حيث تستخدم قيم موضع المحاور (مثلا $X=-20, Z=-10$) بالنسبة لنظام إحداثيات الرسمة.


٢- نظام الإحداثيات المحدد على المخرطة CNC

يتم إعداد نظام الإحداثيات على طاولة أداة الماكينة الفعلية. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق برمجة المسافة من الموضع الحالي للعدة tool إلى نقطة الصفر لإحداثيات النظام المقرر.

تتحرك أداة القطع طبقاً للإحداثيات المحددة على الماكينة والمنشأة في برنامج الأوامر بالنسبة للإحداثيات الموقعة على رسم الجزء المراد تشغيله من أجل للحصول على الشكل المرسوم. لذلك من أجل تشغيل قطعة الشغلة كما هو محدد على الرسم، يجب ضبط نظامي الإحداثيات ليكونوا عند نفس الموضع.

يبين الشكل التالي العلاقة بين إحداثيات قطعة الشغل على الرسم وإحداثياتها عند التنفيذ على المخرطة


CNC

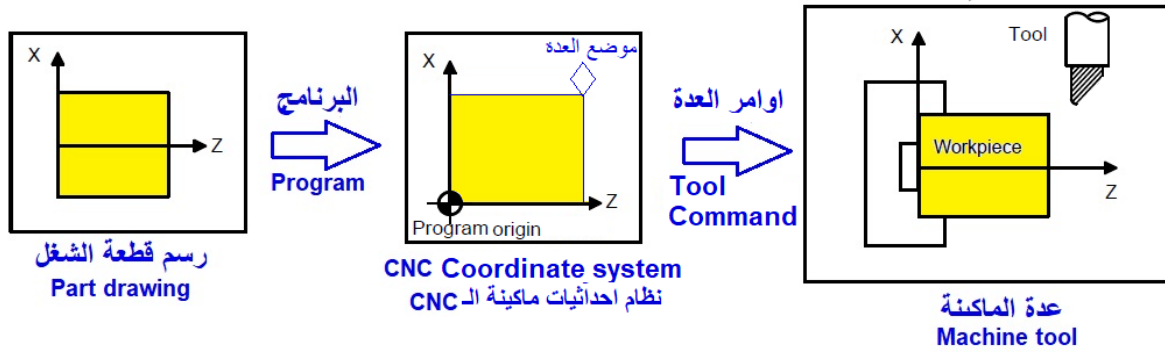

شكل رقم ٢٤: العلاقة بين إحداثيات الرسم و الماكينة


مثال: عند ضبط نظام الإحداثيات لكل من قطعة الشغلة و للمخرطة الـ CNC ليكونوا عند نفس الموضع، في هذه الحالة يجب ضبط مركز برنامج التشغيل على حافة وجه ظرف المخرطة.

أولاً: عند ضبط صفر الإحداثيات عند حافة ظرف المخرطة

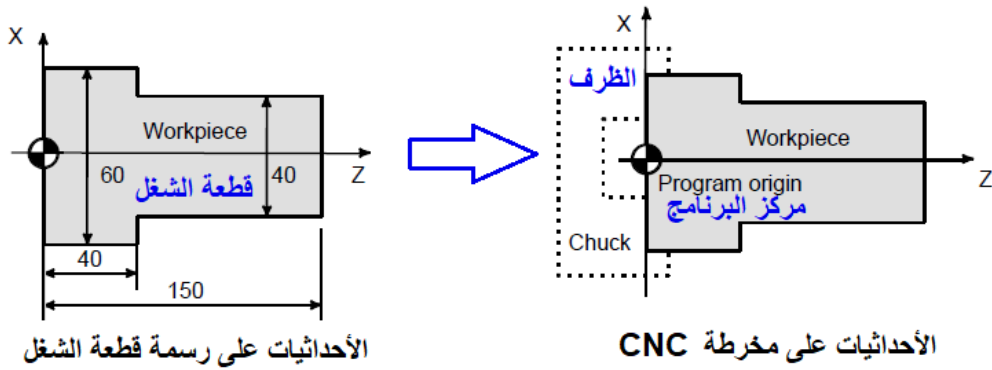

شكل رقم ٢٥: ضبط صفر الإحداثيات عند حافة ظرف المخرطة

ثانياً: عند ضبط صفر الإحداثيات عند حافة قطعة الشغل

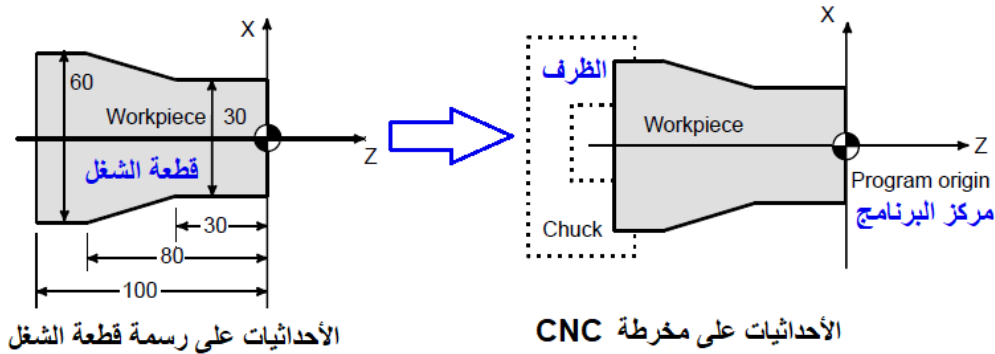

شكل رقم ٢٦: ضبط صفر الإحداثيات عند حافة الشغلة


يستخدم الكود G53 X.. Z.. في المخرطة CNC ماركة Emco ليتم اختيار نظام الإحداثيات **Selecting the machine coordinates system**.

يجب استخدام G53 بالنظام المطلق للمحاور, و يتم تجاهل كود G53 في النظام النسبي للمحاور عند إزاحة نقطة صفر الماكينة M إلى نقطة صفر الشغلة W.
يستخدم الكود T0 (الغاء ترحيل المعدة) و الذي لا يجب ان يكون في نفس البلوك مع G53






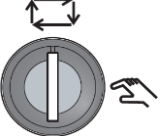

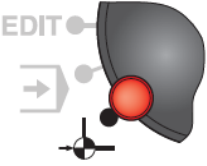

خطوات تنفيذ التدريب

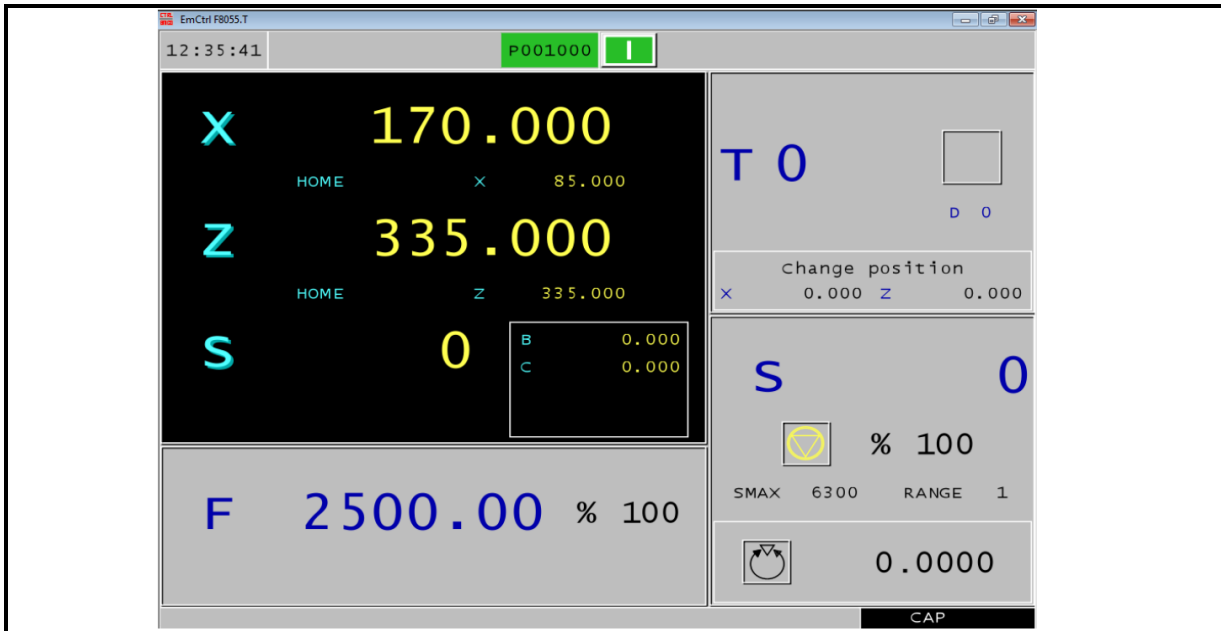١. تطبيق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة و تأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
أولاً: تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر
	٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام تحكم فاجور Fagor 8055 Turn
انتظر حتى يتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية لنظام التحكم (Fagor)	



شكل رقم ٢٧: شاشة البرنامج لماكينة نظام Fagor








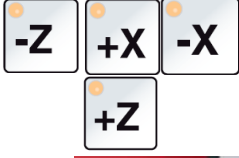







	<p>٦. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج , تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٧. اضغط على مفتاح إعادة الضبط RESET لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة و ليتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة و تهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.</p>
	<p>٨. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح و إغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق و فتح الباب و بذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل.</p>
	<p>٩. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة و توصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>
<p>ثانياً: ضبط وضع المرجع reference لمكونات الماكينة قبل التشغيل</p>	
<p>١٠. يجب اللجوء لوضع النقطة المرجعية reference point في كل مرة عند بداية يوم التشغيل أو في حالة التوقف الطارئ للماكينة باستخدام زر EMERGENCY STOP أو عندما تتوقف للماكينة أوتوماتيكياً عند حدوث تصادم وذلك لمعايرة نظام القياس بالماكينة. ويستخدم هذا الوضع ليقوم نظام التحكم بحساب المسافة بدقة بين نقطة صفر الماكينة M و النقطة المرجعية لمنتبث العدة N أو T من جديد.</p>	

	<p>١١. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key). أو عن طريق مفتاح غلق الباب.</p>  
	<p>١٢. اختر الوضع الأتوماتيكي عن طريق إدارة المفتاح المركب بهذا المتحكم.</p>
	<p>١٣. لف بكرة التغذية لتزيد معدل التغذية باستخدام المفتاح الدوار لتغيير قيمة التغذية (مثلا اختر ٨٠) سيتم عرض قيمة التغذية المحددة F بـ % على الشاشة.</p>
	<p>١٤. حرك بكرة اوضاع التشغيل على وضع  النقطة المرجعي Reference. ثم اضغط على مفتاح ضبط المرجعية أو توماتيكية.</p> <p>ليتم ضبط مرجعية المحاور بالتوالي و بعد ذلك تضبط مرجعية برج العدة Tool changer أو توماتيكية. شاهد تحرك برج العدة ليلامس الحساسات و ستظهر قيمة X و Z على الشاشة و التي تبين بعد برج العدة عن نقطة المرجع و بالتالي تكون أجزاء الماكينة المتحركة قد تعرفت على موضعها عند بداية التشغيل.</p> <p>ملحوظة: يمكن تجاهل الخطوات (١١ الى ١٥) اذا طلب المدرب ذلك و كانت اوضاع الماكينة مضبوطة.</p>

ثالثا: قياس طول الشغلة و تركيبها

 <p>1- Spindle عمود الدوران 2- Chuck الطرف 3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل</p>	<p>١٥. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات إبعاد مناسبة ليتم تثبيتها على الطرف افترض ان طول الشغلة المقاس = ٦٠ مم</p> <p>وقطر الشغلة هو (29.425 مم)</p>  <p>شكل رقم ٢٨: خامة قطعة الشغل</p> <p>ملحوظة: طول الخام = طول المنتج النهائي + الجزء المزال لتسوية السطح (من ٠,٥ الى ٢مم) + ١٤ مم تثبيت داخل الطرف + مسافة أمان بقيمة ١٠ مم</p>
<p>اضغط مره للفتح</p>  <p>و اضغط ثانية للربط</p>	<p>١٦. ضع الشغلة امام فتحة الطرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح و تضع الشغلة, ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط و تثبيت الشغلة كما هو مبين في الشكل.</p>

	 <p>شكل رقم ٢٩: تثبيت الشغلة بالظرف</p>  <p>شكل رقم ٣٠: الشغلة بعد التثبيت في الظرف</p> <p>ملحوظة: يمكن قياس الجزء الظاهر من الشغلة بعد تركيبها في الظرف باستخدام قدمة ذات ورائية للتحقق من طولها الحقيقي وذلك لتفادي تصادم القلم بالشغلة.</p>
	<p>١٧. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent) (Key). أو عن طريق مفتاح غلق الباب  .</p> <p>ملحوظة: يمكن اهمال هذه الخطوة و العمل و باب الماكينة مفتوح في حالة الضبط النصف اتوماتيكي/يدوي.</p>
<p>رابعا: استعداد مكان خالي على برج العدة في وضع التشغيل وملامسة الشغلة</p>	
	<p>١٨. اختر وضع تشغيل (نصف اتوماتيكي/يدوي)  MDA من المفتاح متعدد الأنظمة، ليتم إدخال البلوكات يدويا عن طريق لوحة التحكم أو اضغط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل اليدوي HAND ملحوظة: باستخدام الوضع اليدوي، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>
	<p>١٩. قم باستدعاء جيب عدة فارغ بالضغط على زر تدوير برج العدة حتى يظهر امامك المكان الذي تريد تركيب العدة به. بأن تكتب مثلا T9 (مكان خالي من العدة)</p> <p>ملحوظة: يوجد ١٢ مكان لتركيب العدد بالمخارط ماركة EMCO والموضع رقم ١٢ محجوز عادة لعدة المرجع (3D probe)</p> <p>- إذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت، سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة  + </p>

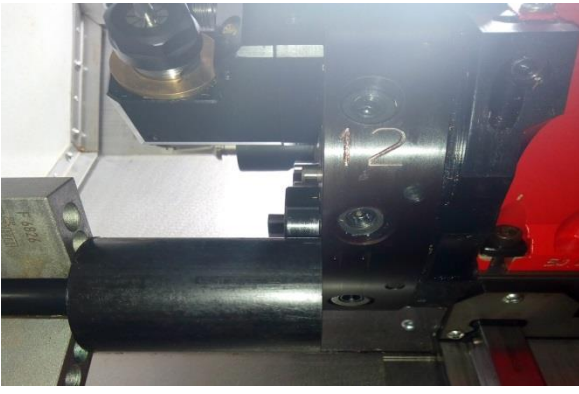  	<p>٢٠. يتم الضغط على مفتاح بدء دورة القطع  في نظام فانوك أو مفتاح  سينوميك أو اضغط على  لتشغيل البرنامج في نظام فاجور</p>
	<p>٢١. اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية X , Z يدويا</p>
  	<p>٢٢. اضغط مفاتيح تحريك المحاور و  و  لتحريك منزلقة برج العدة ، بحذر حتى يلامس سطح الجيب (المحطة) الفارغ ببرج العدة مع وجه الشغلة .</p> <p>- او يمكنك تفعيل جهاز الريموت بالضغط على زر  و تحريك برج العدة باستخدامه.</p>   <p>ملحوظة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة. - يجب الحظر من اصطدام ايه عدة مركبة ببرج العدة مع الظرف عند تحريك البرج ليلاص الشغلة.

١- ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) بدون تركيب عدة

٢٣. تحرك بالمحاور واعمل تلامس مع وجه الخامة



ثم



٢٤. اضغط على مفتاح Z ثم




*لاحظ تغير قيمة Z لتصبح 0 وبذلك يكون قم ترحيل نقطة الصفر لتصبح على وجه الشغلة



ثم يتم إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC lathe طبقا للخطوات الموضحة في نهاية التدريب

٢- ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) باستخدام عدة مقاسة

يتلخص تحديد صفر الشغلة في تحديد احداثي محور Z فقط، حيث يتم تحريك قلم الخراطة حتى يلامس سطح الشغلة و بالتالي تكون هي نقطة صفر الشغلة ووضع (Z=0) أما اذا كان سطح الشغلة غير مستوى فيتم اخذ قيمة تسوية السطح في الاعتبار مثلا تسوية بقيمة ٢ مم فتكون قيمة (Z=2) في الطريقة الأتوماتيكية مع تركيب عدة

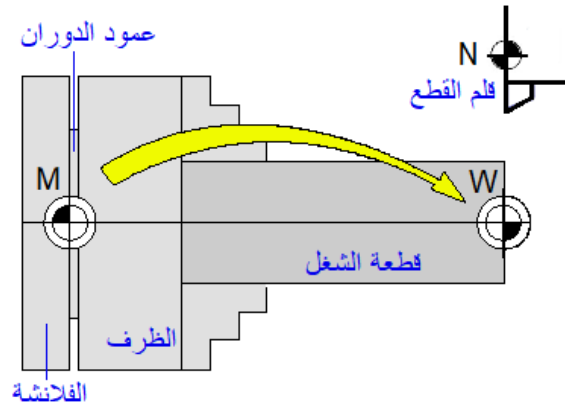

شكل رقم ٣١: ترحيل صفر الماكينة الى صفر الشغلة بوجود عدة القطع

يتم تنفيذ خطوات الجزء الأول من خطوة ١ حتى خطوة ٢٢

استدعاء مكان خالي على برج العدة و تركيب قلم القطع


	<p>٢٥. اختيار وضع تشغيل (نصف اتوماتيكي/يدوي) من المفاتيح متعدد الأنظمة، ليتم إدخال البلوكات يدويا عن طريق لوحة التحكم أو اضغط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/اليدوي HAND</p> <p>ملحوظة: باستخدام الوضع النصف اتوماتيكي/اليدوي، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>
	<p>٢٦. احضر رأس حامل Tool holder عدة يناسب نوع القلم و الوظيفة المطلوب لها و اربط قلم القطع حسب وضع القطع المطلوب بأحد الأوضاع المبينة في الشكل.</p> <p>شكل رقم ٣٢: وضع قلم القطع داخل رأس حامل العدة</p>
	<p>٢٧. ركب حامل العدة و القلم في المكان المناسب في برج العدة (في هذا التدريب تم اختيار قلم قطع) و نظرا لأنه من العدد الثابتة التي لا تدور في مكانها فسيتم تركيبه في احد جيوب العدة ذات الرقم الزوجي (رقم ٢ مثلا).</p> <p>٢٨. احضر المفاتيح السداسي الخاص بربط و فك العدة و هو احد أنواع مفاتيح الألكهيات Alankey. هذا المفاتيح يتم توريده مع الماكينة.</p>
	<p>٢٩. نظف العدة من الرائش و الزيوت باستخدام فوطة تنظيف حتى لا تتجمع داخل حامل العدة و سجل ما تلاحظه في جدول المشاهدات.</p>



٣٠. ادخل العدة في الجيب رقم ٢ ببرج العدة و يجب مراعاة ان يكون الدليل الموجود في مثبت عدة القطع مكافئ الفراغ الموجود بجيب برج العدة هذا الدليل يستخدم لتركيب العدة في الوضع الصحيح.



شكل رقم ٣٣: قلم القطع بعد تركيبه ببرج العدة

عملية القياس

٣١. قم باستدعاء العدة التي سوف تستخدمها في عملية ترحيل الصفر (عدة مفاصة) وذلك بإدخال رقم العدة بهذا الشكل T2 ثم نضغط علي 

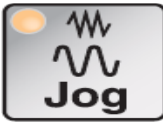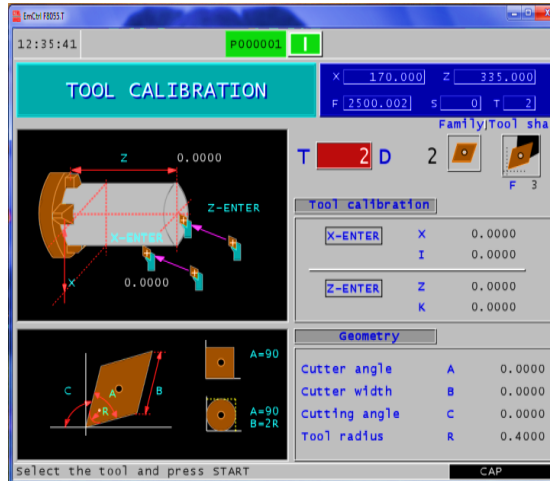

٣٢. اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية X, Z يدويا



٣٣. التحرك بالمحاور وعمل تلامس مع وجه الخامة ثم كتابة Z ثم





ثم




٣٤. اضغط على مفتاح Z ثم



شكل رقم ٣٤

*لاحظ تغير قيمة Z لتصبح 0 وبذلك يكون قم ترحيل نقطة الصفر لتصبح على وجه الشغلة

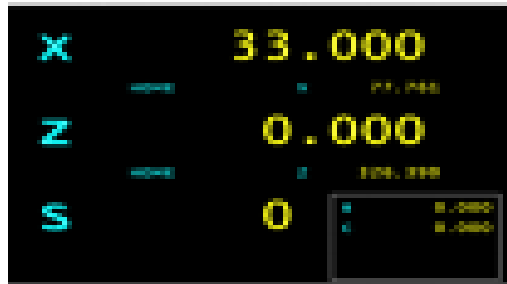

شكل رقم ٣٥

إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC lathe



٢٨- قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) الى نقطة أمان لبداية اغلاق الماكينة بشكل آمن.


٢٩- أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.



٣٠- اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي و إيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.



٣١- أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC, ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا

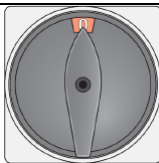

٣٢- ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.

٣٣- اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبيوتر

تسجيل النواتج

م	١	٢	٣	٤	٥
Z

جدول رقم ٤: قيم النقاط التي تم قرائتها من على الشاشة

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند تنفيذ خطوات تحديد صفر الشغلة على المخرطة CNC

.....

.....


 
 


.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معيار الأداء	تحقق		ملاحظات
		نعم	لا	
١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يحدد على كل النقاط المرجعية على المخارط CNC.			
٣	يحدد نقاط الصفر المختلفة لماكينات المخارط الـ CNC وتحديد العلاقة بين كل منها.			
٤	ينفذ وضع الحركة اليدوي باستعمال الوضع  ويتحكم في اتجاه الحركة بإدخال قيم احداثيات موجبة باستخدام مفاتيح  و  و قيم احداثيات سالبة  و  .			
٥	ترحيل/إزاحة صفر الماكينة (M) الى مكان مناسب على وجه الطرف أو على وجه الشغلة (W).			
٦	يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية			
٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا			

جدول رقم ٥

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

للـ ترحيل صفر الشغلة على احداثيات الحركة في المخرطة CNC

للـ التحكم في اتجاه الحركة المخرطة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للـ يضبط صفر الشغلة و يحدد اتجاهات محاور الحركة على للمخارط CNC و تطبيق قاعدة اليد


اليمنى المخرطة CNC بشكل سليم.

للـ تنفيذ وضع الحركة اليدوي JOG , إدخال قيم احداثيات موجبة و سالبة باستخدام مفاتيح التحكم

بالمخرطة CNC.


تدريبات تشغيل مجمعة بنظام فاجور

سوف نتعرف من خلال التدريبات القادمة على كافة المهارات الخاصة بالخراطة بكنترول فاجور وقد تم تجميع هذه المهارات بالمنتج التالي







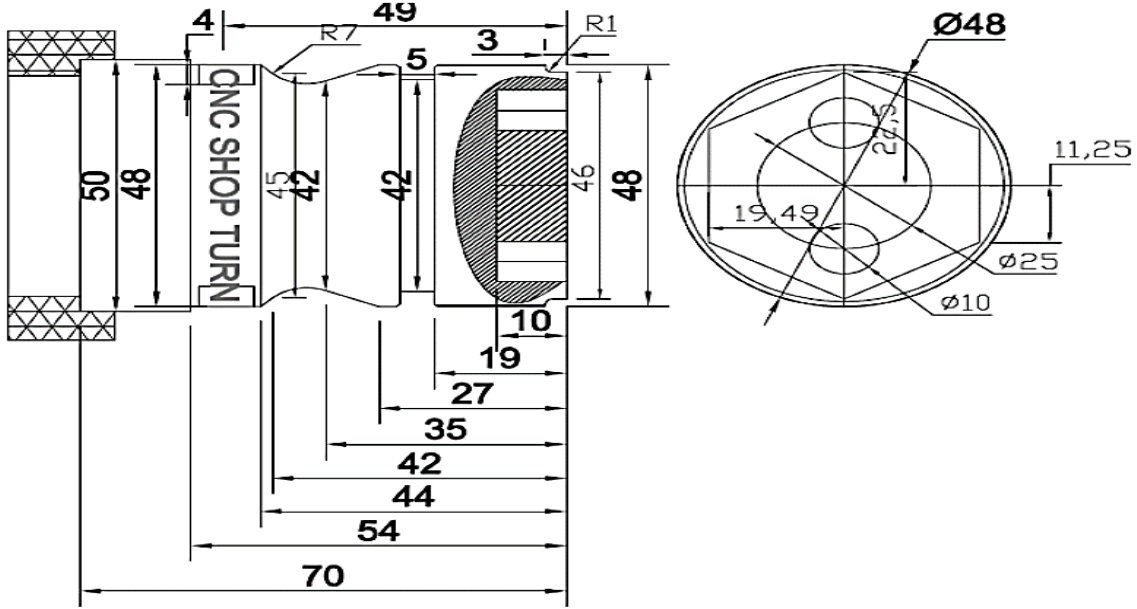


تمرين جامع للمهارات

المطلوب تنفيذ قطعة العمل المبينة في الشكل عن طريق تنفيذ العديد من العمليات والمهارات والتي تتم من خلال دورات القطع المختلفة والمبينة في الجدول تسلسل عمليات التشغيل والتي سيتم تنفيذها بشكل متدرج ومفصل من خلال عدة تمارين تكمل بعضها الى ان نصل الى تنفيذ المنتج الموضح كاملا .

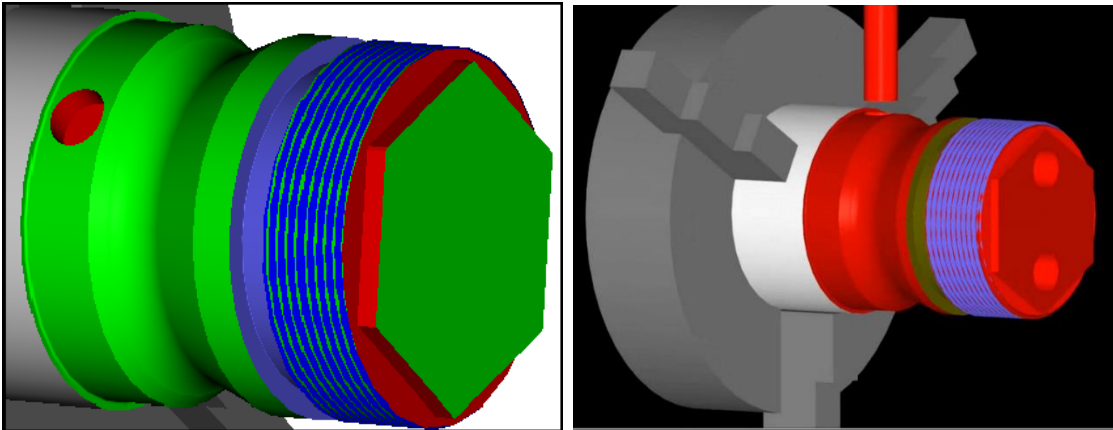

تسلسل عمليات تشغيل المنتج

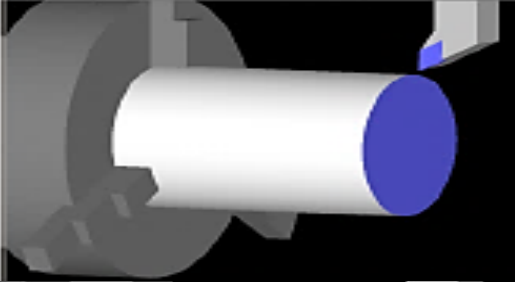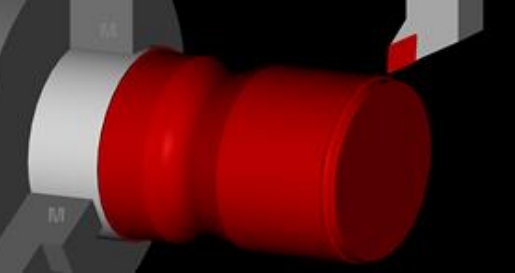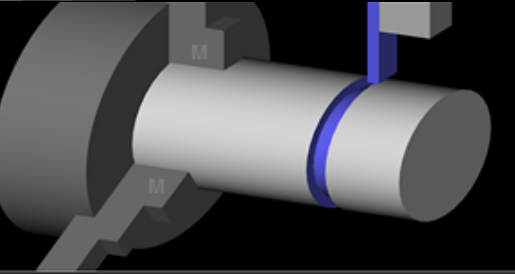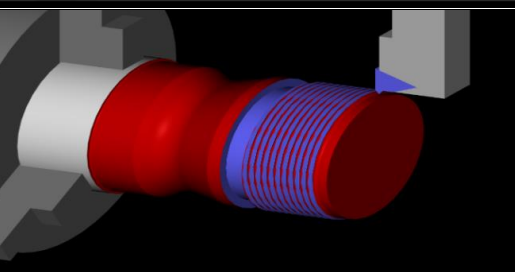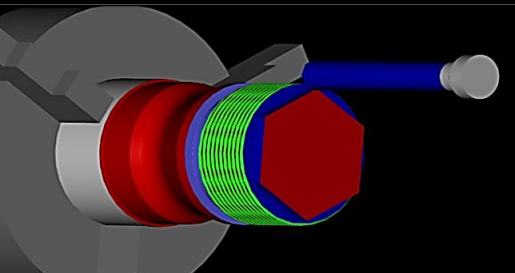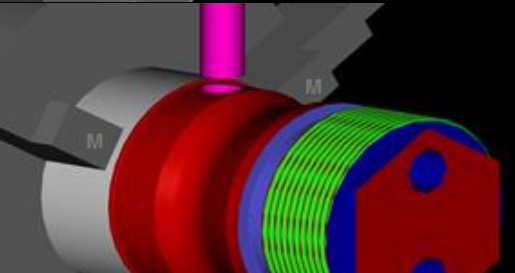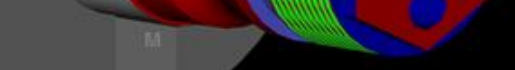	<p>١- تسوية وجهية بمقدار ٥ . مم باستخدام عدة التشطيب (المتاحة على الماكينة)</p>	<p>-١</p>
	<p>٢- خراطة خارجية استقرار وتخشين باستخدام العدة السابقة</p>	<p>-٢</p>
	<p>٣- خراطة خارجية تشطيب وتنعيم باستخدام العدة السابقة</p>	<p>-٣</p>
	<p>٤- خراطة وعمل التجويف والقناة</p>	<p>-٤</p>
	<p>٥- خراطة وعمل القلاووظ</p>	<p>-٥</p>
	<p>٦- تشغيل المضلع (الشكل المسدس) في وجه الشغلة بمساعدة المحور الاضافي (المحور الثالث C)</p>	<p>-٦</p>
	<p>٧- تشغيل الثقوب الرأسية والافقية في المحور الاضافي (المحور الثالث C)</p>	<p>-٧</p>

دورة التسوية الوجهية (Facing Cycle)

تدريب رقم	٣	الزمن	٧٢ ساعة
-----------	---	-------	---------


الأهداف

- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة التسوية الوجهية

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم نظام فاجور Turn 8055	خامة قطر ٥٠ مم * طول ٧٠ مم
ارتداء افول العمل	
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ٦

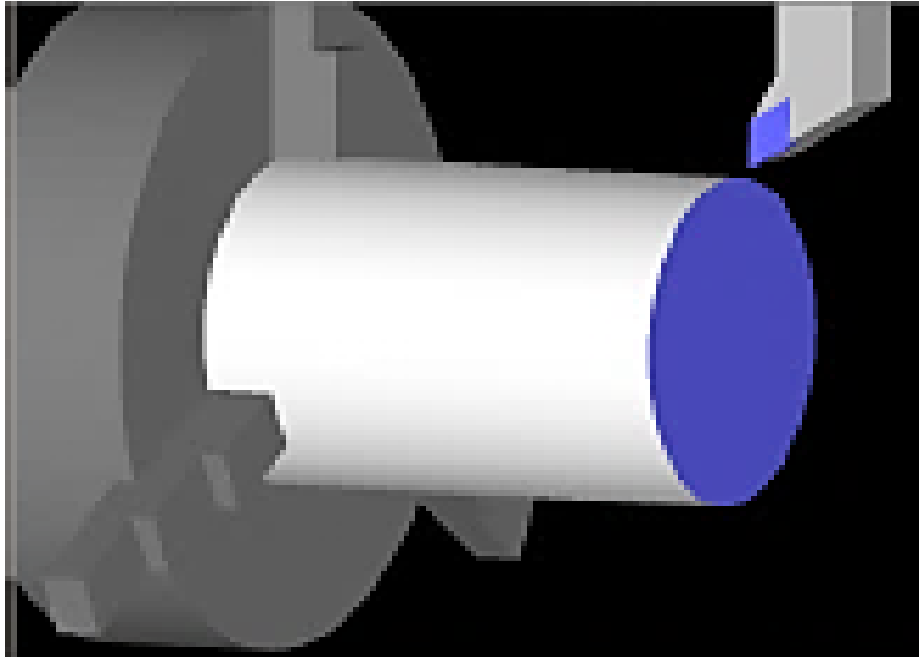

المعارف المرتبطة بالتدريب

هناك العديد من الاختصارات الأساسية التي تستخدمها لاجراء مختلف الاوامر واجراء كافة التعديلات والبيانات في نوافذ البرنامج المختلفة ومن الضروري التعرف على اهم هذه الاختصارات الأساسية قبل البدء في التعامل مع نوافذ ودورات القطع المختلفة بالبرنامج

WINNC FAGOR 8055 TC TURNING		KEY DESCRIPTION
Descripton of keys for English PC keyboard		
JOG F1	Tool calibration cycle	Ctrl C CSS m/min
F2	Turning cycle	Ctrl G GRAPHICS
AUTO F3	Facing cycle	Ctrl I ISO
F4	Taper cycle	Ctrl L Switch cycle menu
F5	Rounding cycle	Ctrl O Spindle positioning
F6	Threading cycle	Ctrl P P. PROG
F7	Grooving cycle	Ctrl R RECALL
		Ctrl S SWITCH
		Ctrl T Reset during graphic simulation
↑ Shift HELP F1	HELP	
↑ Shift F4	PCALL	
↑ Shift F5	Profiling cycle	
↑ Shift F6	Drilling cycle	
		↑ ↓ ← → Move highlight


الإختصارات الأساسية المستخدمة في كنترول فاجور

تعريف مفصل لاهم الاختصارات المستخدمة

الاختصار	التعريف	
CTRL+P	PRGRAM MANAGEMENT	مدير البرامج
CTRL+R	MODIFY CYCLES OR CONTOUR	تعديل الدورة أو المسار
CTRL+L	MODIFY LEVEL OF CYCLES	
CTRL+S	CHANGE SELECT OF PARAMETERS IN CYCLES	التنقل بين الخيارات داخل الدورة
F1	TOOL CALIBRATION(FN KEY+ENTER)	معايرة العدة
F2-F7	CYCLES	دورات القطع
SHIFT+ F2-F7	OTHER CYCLES	دورات أخرى
CTRL+G	GRAPHIC SIMULATION (+) MEANS OPTIONS	المحاكاة ثلاثية الأبعاد


خطوات تنفيذ التدريب

١- طبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل ال C.N.C	
أولاً: تشغيل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج	
	٢- شغل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتظر تحميل نظام التشغيل
	٣- اختار نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس نظام فاجور fagor8055 Turn

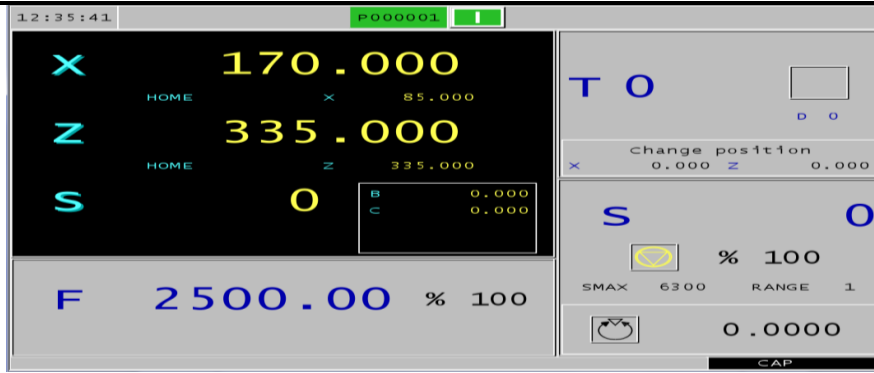


٤- إنتظر حتى تظهر النافذة الرئيسية لنظام التحكم فاجور fagor8055 Turn

ثانيا : انشاء برنامج جديد

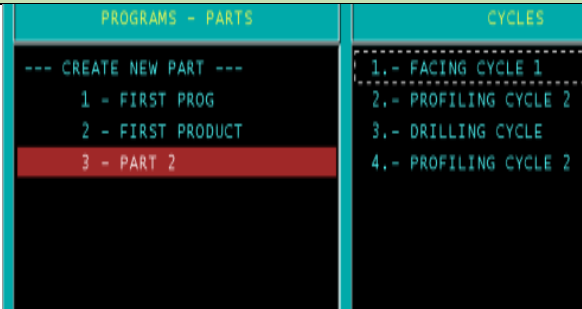

٥- افتح برنامج جديد عن طريق الضغط على مفتاحي CTRL+P لتظهر النافذة التي امامك


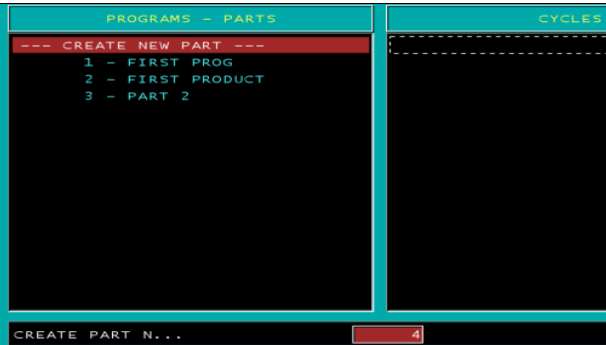



٦- تحرك بالاسهم الى CREATE NEW PART ثم اضغط على مفتاحي CTRL+P مرة اخرى واكتب رقم البرنامج ٤ مثلا ثم اضغط ENTER

٧- اكتب اسم البرنامج بالمربع الظاهر امامك ثم اضغط على مفتاح ENTER مرة اخرى وسيظهر امامك على اليسار نافذة مدير البرامج الجديد الذي تم انشاؤه بالرقم والاسم الذي قمت بادخاله لاحظ الصور وبذلك تكون انشأت برنامج ومستعد لبداية تنفيذ عمليات التشغيل




	<p>١٠- اختار عدة خراطة التشطيب في المحطة رقم ٢ وذلك بالوقوف أمام حرف T وكتابة رقم العدة (٢) ثم إضغط  مفتاح Enter اليمين من لوحة المفاتيح ، بينما نضغط علي مفتاح Enter الوسط من لوحة المفاتيح بعد ادخال باقي البيانات</p>
	<p>١١- إنتقل بالاسهم والوقوف على مكان ظهور شكل العدة (لاحظ السهم على الصورة المقابلة) ثم قم بالضغط على مفتاحي Ctrl+S في نفس الوقت للتنقل بين الاشكال المختلفة للعدد ثم اختر عدة الخرطة الخارجية كما بالشكل</p>

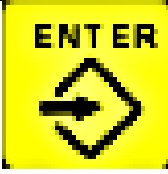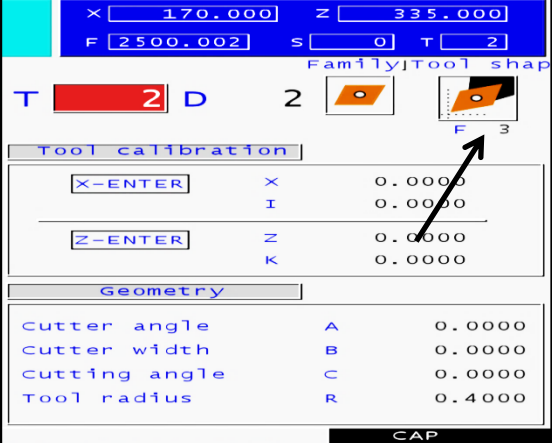	<p>١٢- إضغط مفتاح Enter لتأكيد الاختيار</p>
	<p>١٣- انتقل بالاسهم يمينا ثم اختار اتجاه التشغيل المناسب للعدة بعد الوقوف على المكان المخصص لذلك (لاحظ الصورة) وبنفس الاختصار (Ctrl+S) تنقل بين الالوضاع المتاحة</p>

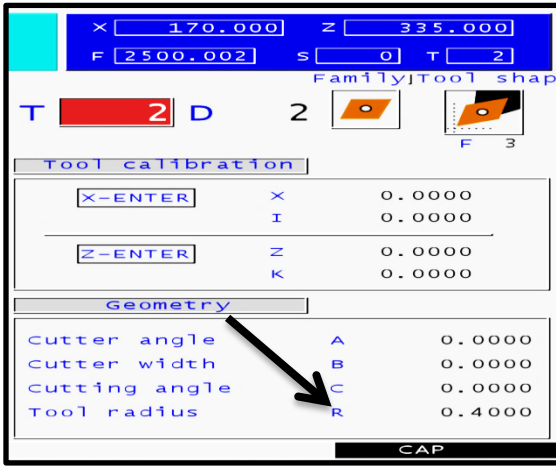


١٤- انتقل بالاسهم وقم بادخال نصف قطر العدة (R=.4) كما بالشكل

يجب التأكد من ضغط Enter بعد تحديد الشكل المناسب للعدة وكذلك بعد تحديد اتجاه التشغيل المناسب (بعد كل اختيار) للتأكد من تثبيت الاختيار الظاهر امامك والا فلن يتم تفعيل الاختيار المعروض

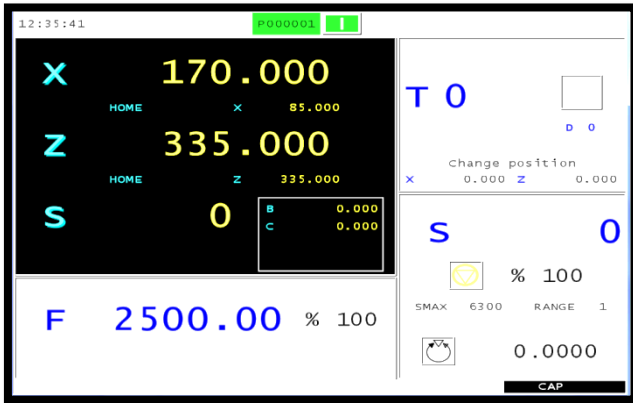

١٥- اضغط مفتاح Esc للخروج مرة اخرى الي النافذة الرئيسية بعد الانتهاء من اختيار وضبط تحميل العدة المناسبة بالبرنامج

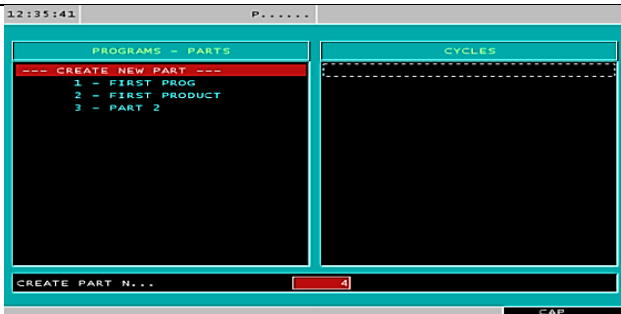

١٦- اضغط Ctrl+P للدخول الى صفحة مدير البرامج مرة اخرى

12:35:41 P000003

PROGRAMS - PARTS	CYCLES
--- CREATE NEW PART ---	
1 - FIRST PRGG	
2 - FIRST PRODUCT	
3 - PART 2	
4 - MOHAMED	

١٧- تحرك بالسهم وقم باختيار البرنامج الذي قمت بإنشائه من قبل (في التمرين السابق) ثم إضغط Enter

١٨- إضغط على مفتاح F3 من لوحة المفاتيح للدخول الى صفحة دورة التسوية الوجهية. ستظهر امامك نافذة دورة التسوية لتقم بادخال كل المواصفات وشروط القطع على النحو التالي

12:35:41

P000004

FACING CYCLE 1

X	170.000	Z	335.000		
F	2500.002	S	0	T	0

Coordinates (Xi,Zi) ← ٣

X	50.0000	Z	0.5000
---	---------	---	--------

Coordinates (Xf,Zf) ← ٤

X	50.0000	Z	0.0000
---	---------	---	--------

Diameter ← ٥

Ø	1.5000
---	--------

Safety distances ← ٦

X	2.0000	Z	2.0000
---	--------	---	--------

CSS	RANGE	ROUGHING	FINISHING
	1	F ← 0.200 S ← 200 T ← 2 D ← 2	F ← 0.000 S ← 0 T ← 0 D ← 0
	SMAX 4000		

Δ	0.5000
δx	0.0000
δz	0.0000

١	اسم نافذة دورة القطع النشطة (دورة التسوية الوجهية)
٢	نافذة تعرض شكل الدورة النشطة وأهم المتغيرات بها
٣	- نقطة البداية في اتجاه محور X (قطر الخامة) - نقطة البداية في اتجاه محور Z (القيمة المطلوب ازلتها في عملية التسوية)
٤	- نقطة النهاية في اتجاه محور X (قطر الخامة) - نقطة النهاية في اتجاه محور Z بعد عملية التسوية
٥	القطر الذي سيصل عنده قلم الخراطة لانتهاء عملية التسوية
٦	مسافة امان للاقتراب والخروج (اقتراب العدة لبدء عملية التشغيل وكذلك خروج العدة بعد انتهاء مشاوير القطع) في اتجاهي X و Z
٧	سرعة قطع خطية ثابتة
٨	اتجاه الدوان عكس عقارب الساعة
٩	اقصى سرعة دورانية للظرف بوحدة لفة / دقيقة
١٠	تشغيل سائل التبريد

١١	التغذية في حالة التخشين بوحدة مم / لفة
١٢	السرعة في حالة التخشين بوحدة م / دقيقة
١٣	العدة المستخدمة في عملية التخشين
١٤	بيانات العدة المستخدمة في عملية التخشين (اتجاه تشغيل العدة)
١٥	عمق القطع في كل مشوار بوحدة
١٦	التغذية في حالة التنعيم بوحدة مم / لفة
١٧	السرعة في حالة التنعيم بوحدة م / دقيقة
١٨	العدة المستخدمة في عملية التنعيم
١٩	بيانات العدة المستخدمة في عملية التنعيم (اتجاه تشغيل العدة)
٢٠	السماح الذي يترك للتشطيب في اتجاه محور X
٢١	السماح الذي يترك للتشطيب في اتجاه محور Z
٢٢	مفاتيح للتنقل بين الدورات المتاحة بالنظام (دورات التسوية الوجهية المختلفة) ويتم التنقل بينها عن طريق مفاتيح Page Up and Page Dn من لوحة المفاتيح



12:35:41 P000004

PROGRAMS - PARTS

--- CREATE NEW PART ---

1 - FIRST PROG

2 - FIRST PRODUCT

3 - PART 2

4 - MOHAMED

SELECT NEW POSITION TO INSERT FACING CYCLE 1

١٩- إضغط مفاتيح Ctrl+P بعد الانتهاء من ادخال كافة المتغيرات بنافاذة دورة التسوية الوجهية للعودة الى نافذة البرنامج وتحرك بالاسهم وتأكد من الوقوف بالناحية اليمين من نافذة مدير البرامج (المكان الصحيح لإنزال الدورة بالبرنامج)



12:35:41 P000004

PROGRAMS - PARTS

--- CREATE NEW PART ---

1 - FIRST PROG

2 - FIRST PRODUCT

3 - PART 2

4 - MOHAMED

SELECT NEW POSITION TO INSERT FACING CYCLE 1

CAP


٢٠- إضغط مفتاح Enter لإنزال الدورة بصفحة البرنامج (لاحظ ظهور اسم دورة التسوية الوجهية (Facing Cycle))

بالوصول للخطوة السابقة نكون قد انتهينا من اعداد دورة التسوية الجهية (Facing) وإدراجها بالبرنامج



في حالة وجود اي خلل بالبرنامج او ان كنت تريد العودة مرة اخرى لاي دورة من الدورات التي قمت بتنفيذها او مسار من المسارات التي قمت برسمها لاجراء اي تعديل عليها اتبع الاتي.

رابعاً : إجراء التعديل على دورات القطع بعد ادخالها بالبرنامج

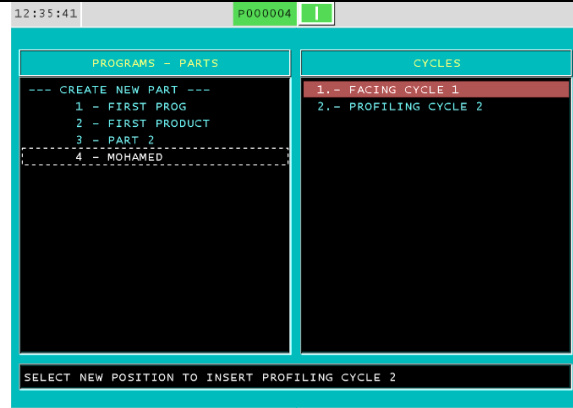

٢١- أدخل الى نافذة مدير البرامج بضغط مفتاحي Ctrl+P واذهب بالاسهم وقف على الجزء الذي تريد التعديل عليه(الدورة المعدة من قبل)(كما بالشكل)



٢٢- إضغط مفتاحي Ctrl+R لتدخل مرة اخرى الى نافذة الدورة التي تم تحديدها بالوقوف عليها عن طريق الاسهم بالخطوة السابقة

٢٣- قم باجراء التعديلات على المتغيرات المختلفة بالشكل المطلوب

٢٤- إضغط مفتاحي Ctrl+P بعد الانتهاء من اجراء التعديلات للعودة الى نافذة مدير البرامج

٢٥- إضغط مفتاح Enter بعد التأكد من الوقوف على نفس الدورة التي كنت تقوم بالتعديل عليها ولاحظ ظهور هذه الرسالة بعد ضغط Enter والتي تشتمل على اختياري استبدال (REPLACE) ويعني استبدال الدورة القديمة بالدورة المعدلة) او اختيار ادخال (INSERT) ويعني اضافة دورة اخرى معدله مع ترك الدورة القديمة




٢٦- حدد الإختيار المناسب بالأسهم وإضغط مفتاح Enter

خامسا : ضبط نافذة المحاكاة



٢٧- اضغط على مفتاحي CTRL+G للدخول الى نافذة المحاكاة Simulation




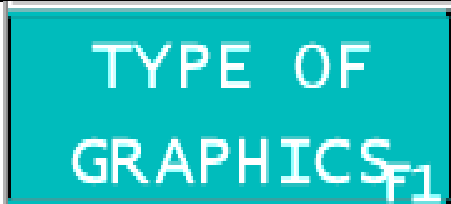




٢٨- اختار نوع العرض من اسفل يسار النافذة السابقة عن طريق الماوس او بالضغط على F1 من لوحة المفاتيح




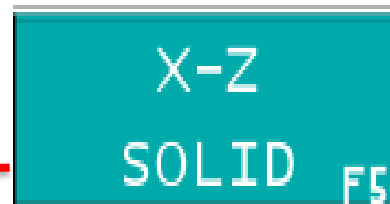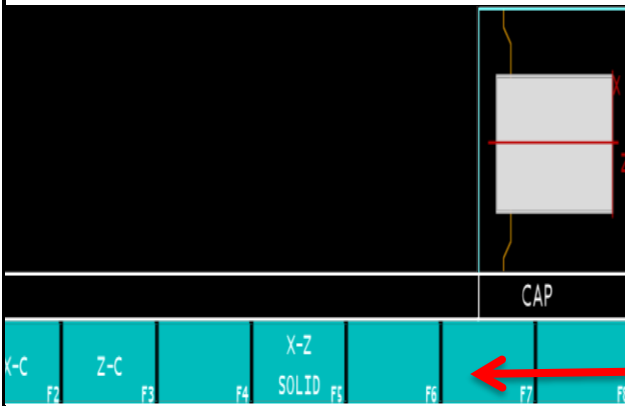


٢٩- اختار نوع العرض X-Z solid عن طريق الماوس او بالضغط على F5 من لوحة المفاتيح

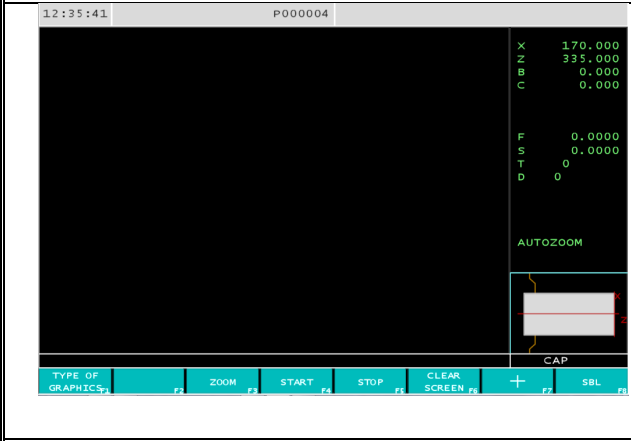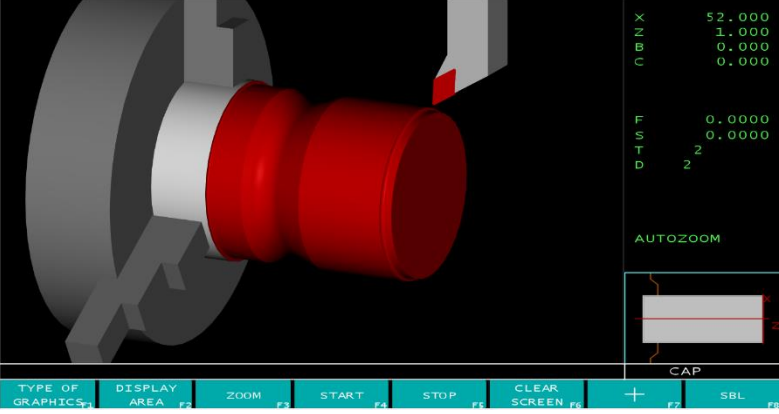

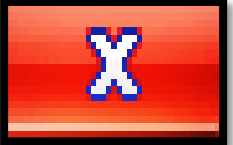	<p>٣٠- اختر مساحة العرض من النافذة المقابلة عن طريق الماوس او بالضغط على F2 من لوحة المفاتيح</p> 
	<p>٣١- اضغط مفتاح ESC للعودة الى نافذة المحاكاة الرئيسية وتنقل من علامة + لإظهار باقي خيارات القائمة</p>
<p>٣٢- اضغط على اختيار Clear Screen من الخيارات اسفل الشاشة السابقة ثم اضغط Start لبدء المحاكاة.</p> 	
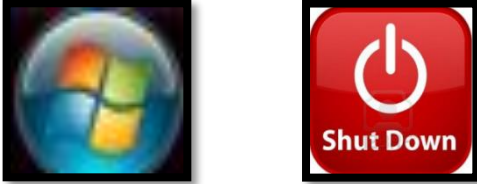
<p>سادسا: خطوات غلق جهاز الكمبيوتر</p>	
	<p>٣٣- اضغط علي علامة الغلق من أعلي يمين النافذة للخروج من واجهة النظام ملحوظة -*: إن كنت تعمل علي الماكينة (إضغط مفتاحي + Reset) (Skip) في نفس الوقت للخروج من واجهة النظام</p>
	

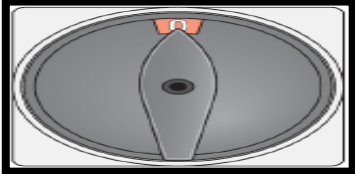	<p>٣٤- أغلق نظام التشغيل Windows بالطريقة المعتادة بالضغط علي ايقونة Start ثم Shut down *ملحوظة: ان كنت تعمل علي الماكينة إضغط علي (Aux + Skip + Reset) أغلق نظام التشغيل</p>
	
	<p>٣٥- أغلق التيار الكهربى عن طريق نزع القابس *ملحوظة (ان كنت تعمل علي الماكينة) أغلق المفتاح الرئيسي لفصل التيار الكهربى</p>
	

المشاهدات



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC
			٢	يشغل جهاز الكمبيوتر ويفتح نافذة جديدة
			٣	يقوم بفتح البرنامج الذي تم انشائه بالتدريب السابق بالطريقة الصحيحة
			٤	يتبع الخطوات الصحيحة لفتح نافذة دورة التسوية الوجيهة
			٥	يدخل كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة التسوية الوجيهة
			٦	يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر
			٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ٧

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

فتح البرنامج الذي انشائه سابقا

يدخل كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة التسوية الوجيهة

خراطة الكنتور Contour Cycle

تدريب رقم	٤	الزمن	٩٦ ساعة
-----------	---	-------	---------



الأهداف

- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافاذة دورة خراطة الكنتور
- ان ينفذ المتدرب مهارة خراطة دورة الكنتور (Profiling Cycle)

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم نظام فاجور Turn 8055	خامة قطر ٥٠ مم * طول ٧٠ مم
ارتداء افرول العمل	
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ٨

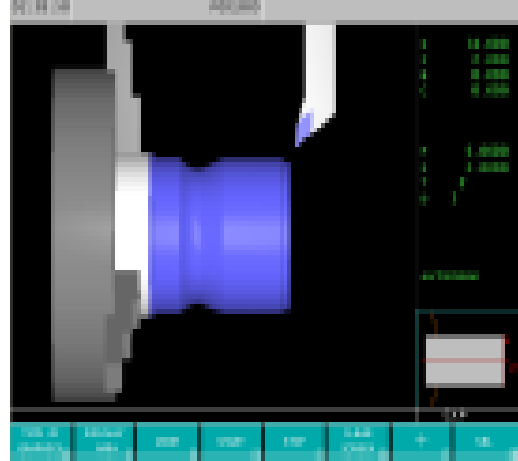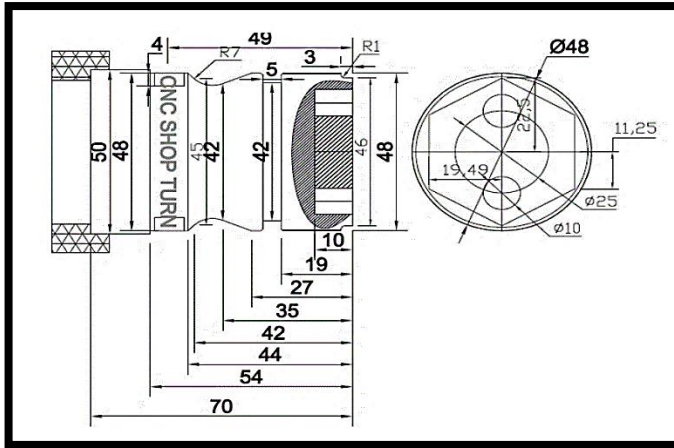

خطوات تنفيذ التدريب

١- طبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل ال. C.N.C.

أولا: تشغيل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج




٢- شغل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتظر تحميل نظام التشغيل




٣- إختار نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام فاجور fagor8055 Turn

٤- إنتظر حتى تظهر النافذة الرئيسية لنظام التحكم فاجور fagor8055 Turn

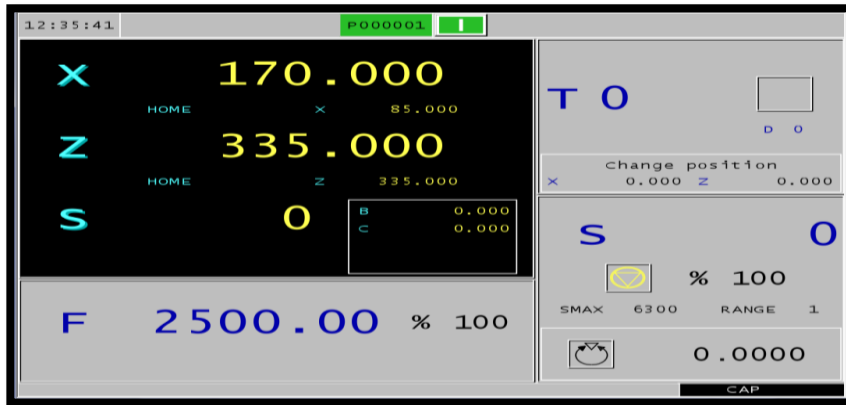


ثانيا اختيار وتحميل العدة المناسبة (عدة خراط خارجي)

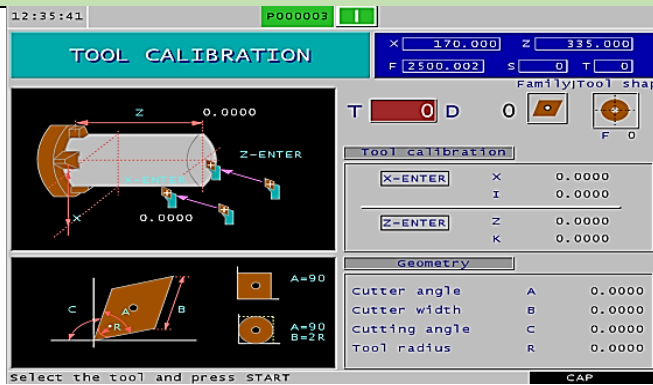

٥- إضغط على مفتاح F1 من لوحة المفاتيح لتنتقل الى صفحة اختيار وتحميل العدد التي سوف تحتاجها في تنفيذ عمليات التشغيل المختلفة في المنتج



في الماكينة المتوفرة Emco CT260 المحطات الزوجية مخصصة للعدد الثابتة مثل أقلام الخراطة وأقلام القلاووظ والخلخلة... بينما المحطات الفردية مخصصة للعدد الدوارة (الاندميل والبنط الرأسية والافقية ..)

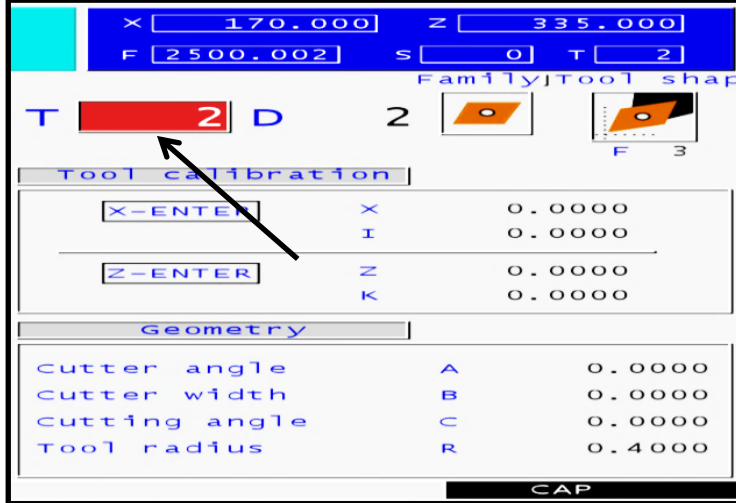


٦- اختار عدة خراطة التشطيب في المحطة رقم ٢ وذلك بالوقوف أمام حرف T وكتابة رقم العدة (٢) ثم إضغط مفتاح Enter


اليمين من لوحة المفاتيح




بينما نضغط علي مفتاح Enter الوسط من لوحة المفاتيح بعد ادخال باقي البيانات

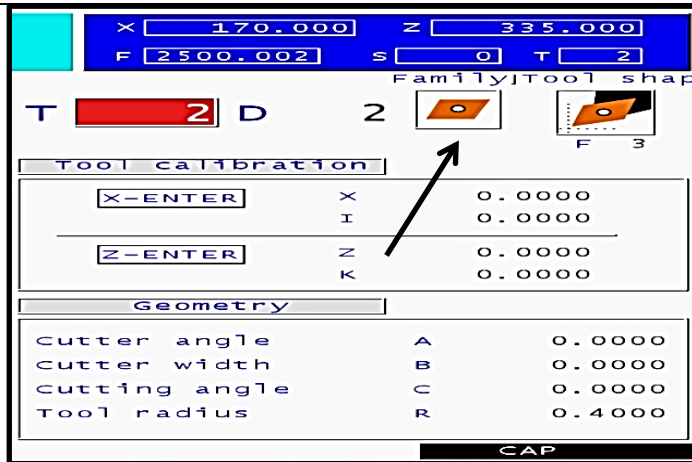


٧- إنتقل بالاسهم وقف على مكان ظهور شكل العدة (لاحظ السهم على الصورة المقابلة) ثم قم بالضغط على مفتاحي Ctrl+S في نفس الوقت للتنقل بين الأشكال المختلفة للعدد ثم اختر عدة الخراط الخارجي كما بالشكل

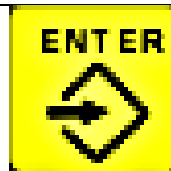

٨- إضغط مفتاح Enter لتأكيد الاختيار

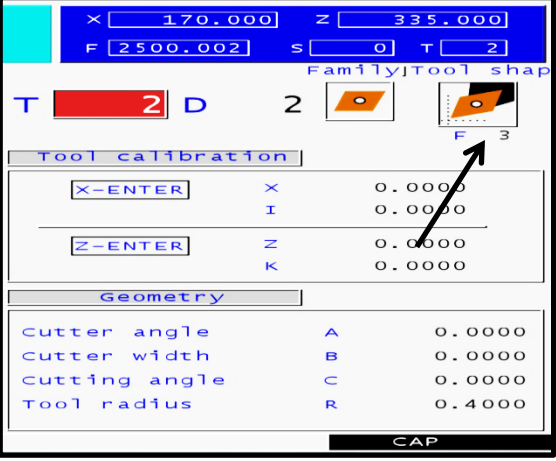

٩- انتقل بالاسهم يمينا ثم
اختر اتجاه التشغيل
المناسب للعدة بعد الوقوف
على المكان المخصص
لذلك (لاحظ الصورة)
وبنفس الاختصار (Ctrl+S)
تنقل بين الاوضاع المتاحة

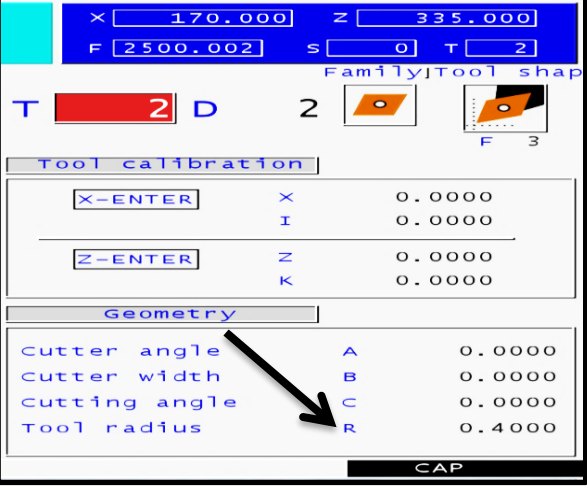


١٠- انتقل بالاسهم وقم بادخال
نصف قطر العدة (R=.4) كما
بالشكل

يجب التأكد من ضغط Enter بعد تحديد الشكل المناسب للعدة وكذلك بعد تحديد اتجاه التشغيل المناسب للتأكد من تثبيت الاختيار الظاهر امامك والا فلن يتم تفعيل الاختيار المعروض




١١- اضغط على مفتاح ESC من لوحة المفاتيح للرجوع الى نافذة البرنامج الرئيسية

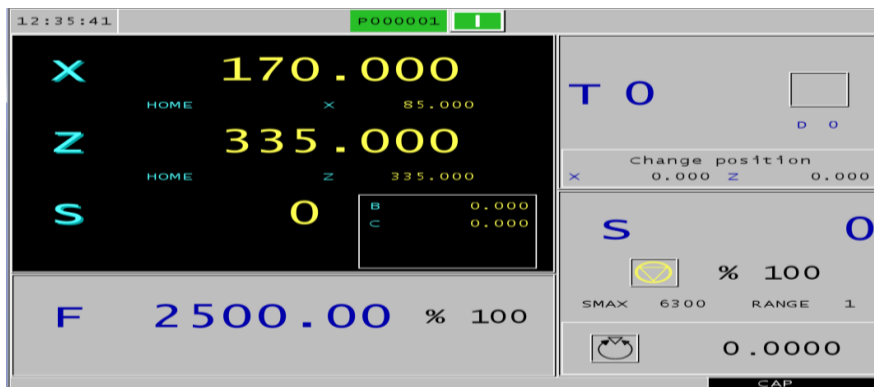

١٢- افتح نافذة مدير البرامج بالضغط على مفتاحي CTRL+P


١٣- تحرك بالاسهم وافتح البرنامج الذي اعدته في التدريب السابق والذي نفذت فيه دورة التسوية الوجهية لنفس التمرين (المنتج)

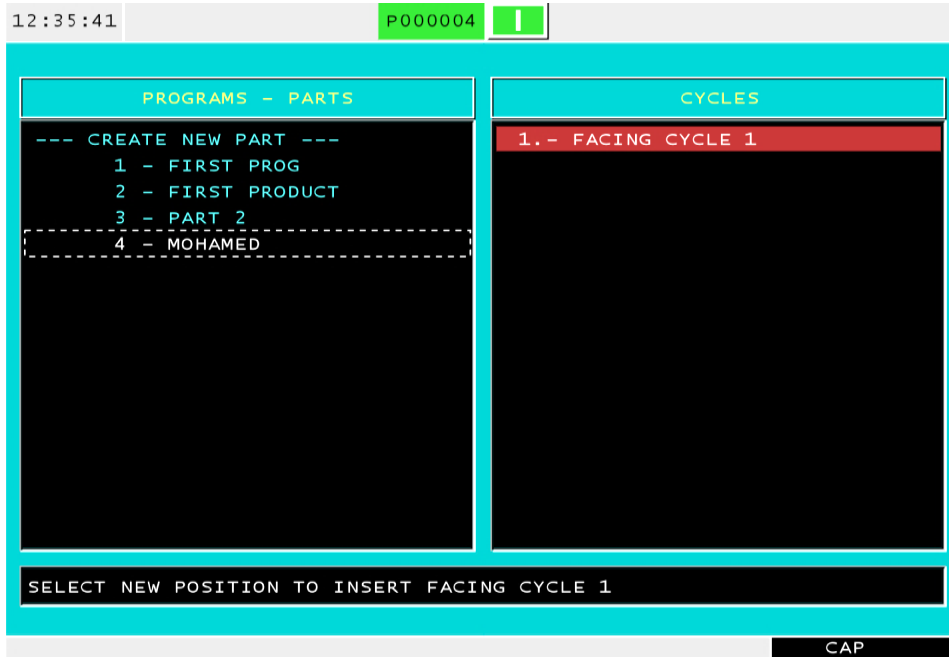

تأكد من وجود العلامة على دورة التسوية كما هو موضح بالصورة قبل البدء في اعدادات الدورة التالية حتى يتم ادراج دورة القطع التالية في مكانها الصحيح بالبرنامج



ثالثاً: اختيار وضبط دورة خراطة الكنتور PROFILING CYCLE

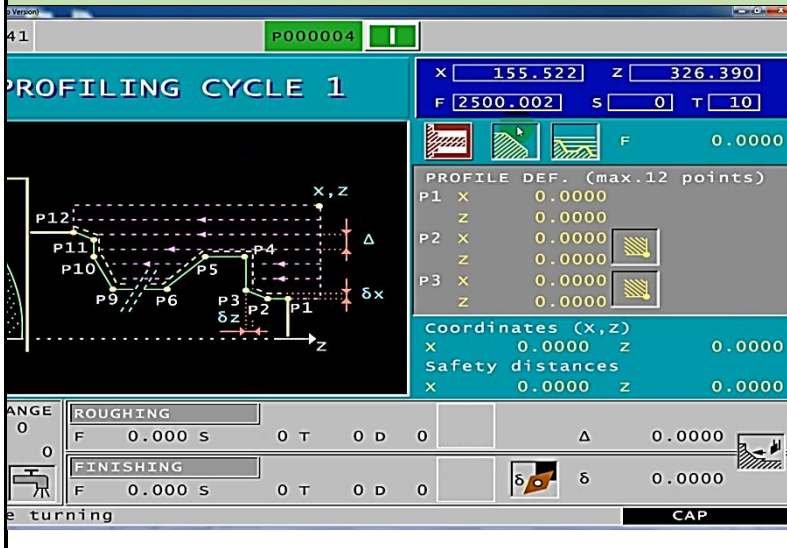

١٤- أدخل الى نافذة دورة


خراطة الكنتور PROFILING

CYCLE بالضغط على مفتاحي

Shift+F5 ستظهر امامك هذه


النافذة

١٥- استخدم مفاتيحي Page Up and Page Dn من لوحة المفاتيح للتنقل وتفقد الدورات المختلفة للكنتور (PROFILING CYCLES) وستلاحظ وجود أربع دورات للكنتور كما يلي:

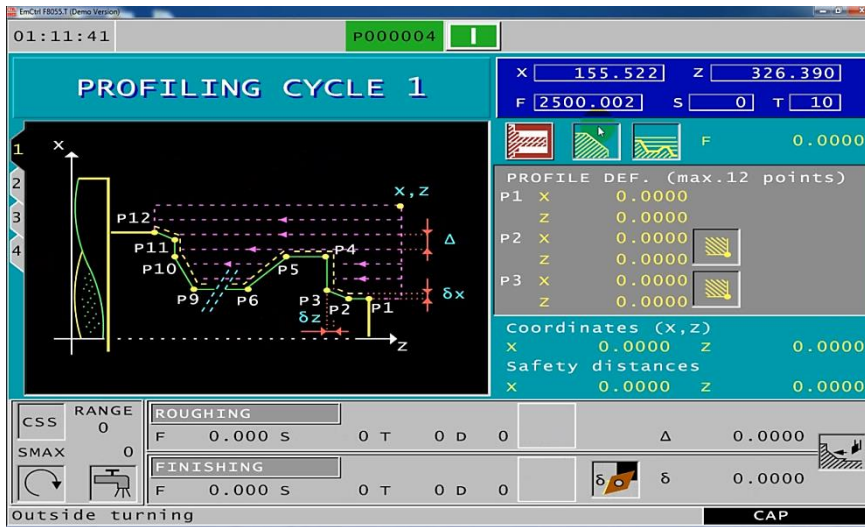


**PROFILING *
CYCLE 1**

وهي دورة خراطة الكنتور بمعلومية إحداثيات نقاط محددة (وصف المسار)

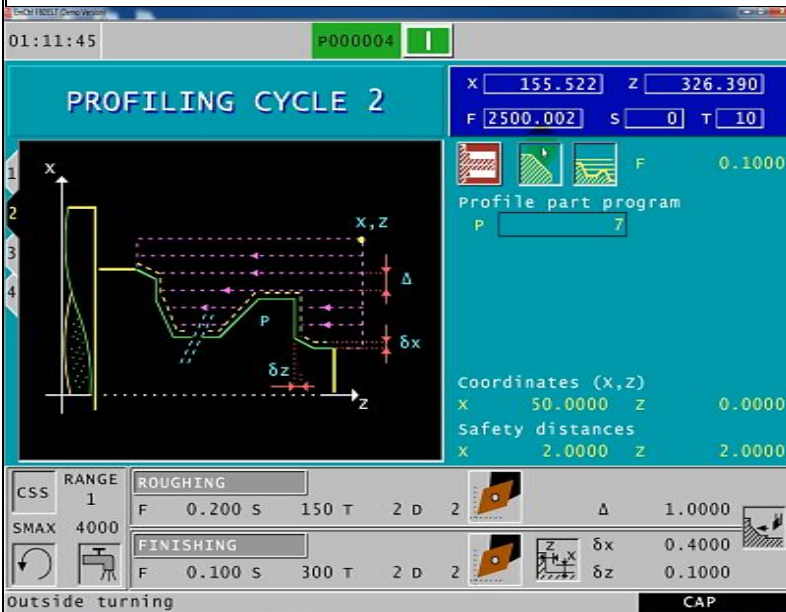


PROFILING CYCLE 2*

وهي دورة خراطة الكنتور بمعلومية مسار مرسوم

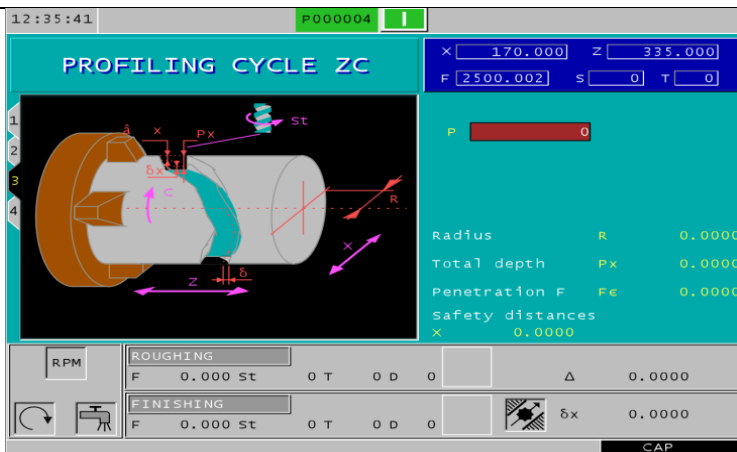

PROFILING CYCLE ZC*

وهي دورة خراطة كنتور على محيط الشغلة (في المحور الثالث C) وسيأتي شرحها بالتفصيل لاحقا في تدريب منفصل

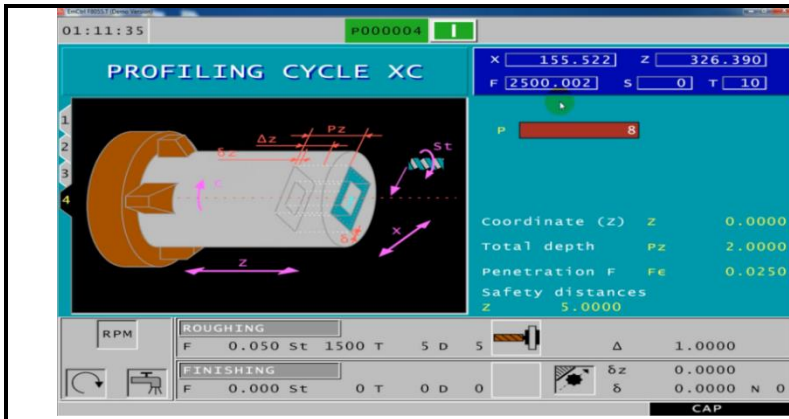

PROFILING CYCLE XC*


وهي دورة خراطة كنتور على وجه الشغلة (في المحور الثالث C) وسيأتي شرحها بالتفصيل لاحقاً في تدريب منفصل



١٦- اختيار الدورة المناسبة

وهي PROFILING CYCLE 2

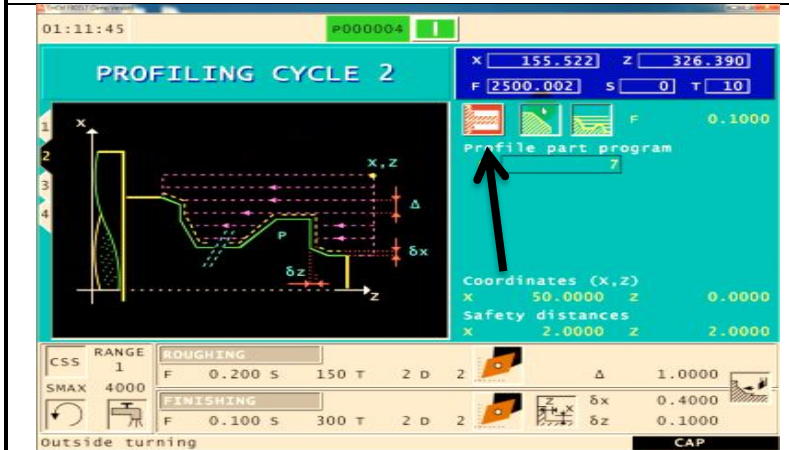


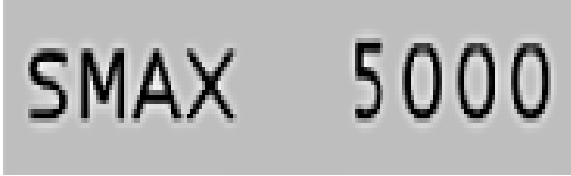
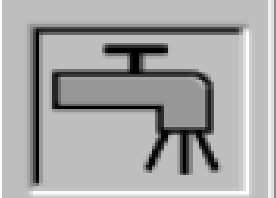




١٧- قم بإدخال المتغيرات لتنفيذ دورة خراطة الكنتور على النحو التالي




١٨- اختيار نوع الكنتور

(خارجي او داخلي) من خلال ضغط مفتاحي Ctrl+S على الايقونه المظلمة بالصورة ملحوظة انتقل الى المتغير التالي باستخدام الاسهم


 <p>01:11:45 P000004 1</p> <p>PROFILING CYCLE 2</p> <p>X 155.522 Z 326.390 F 2500.002 S 0 T 10</p> <p>F 0.1000</p> <p>Profile part program P</p> <p>Coordinates (X,Z) X 50.0000 Z 0.0000 Safety distances X 2.0000 Z 2.0000</p> <p>CSS RANGE 1 ROUGHING SMAX 4000 F 0.200 S 150 T 2 D 2 Δ 1.0000 FINISHING F 0.100 S 300 T 2 D 2 Δx 0.4000 Δz 0.1000</p> <p>outside turning CAP</p>	<p>١٩- أدخل قيمة التغذية المستخدمة في حالة التغلغل داخل الخامة (اي في حالة الاحتياج لاخذ حركة التغذية داخل المعدن) وتكون دائما اقل من نصف قيمة التغذية الاساسية لتقليل الحمل على العدة أثناء التشغيل</p>
 <p>01:11:45 P000004 1</p> <p>PROFILING CYCLE 2</p> <p>X 155.522 Z 326.390 F 2500.002 S 0 T 10</p> <p>F 0.1000</p> <p>Profile part program P 7</p> <p>Coordinates (X,Z) X 50.0000 Z 0.0000 Safety distances X 2.0000 Z 2.0000</p> <p>CSS RANGE 1 ROUGHING SMAX 4000 F 0.200 S 150 T 2 D 2 Δ 1.0000 FINISHING F 0.100 S 300 T 2 D 2 Δx 0.4000 Δz 0.1000</p> <p>outside turning CAP</p>	<p>٢٠- أدخل رقم للمسار الذي سوف نقوم برسمه فيما بعد لوصف المسار عند المكان الموضح بالصورة بجوار P</p>
 <p>Coordinates (X,Z)</p> <p>X 50.0000 Z 0.0000</p>	<p>٢١- أدخل إحداثيات نقطة البداية لتشغيل المسار في محور X وتكون مساوية لقطر الخامة وفي محور Z وتساوي صفر (وجه الخامة)</p>
 <p>Safety distances</p> <p>X 2.0000 Z 2.0000</p>	<p>٢٢- أدخل مسافة أمان في اتجاهي (X و Z)</p>

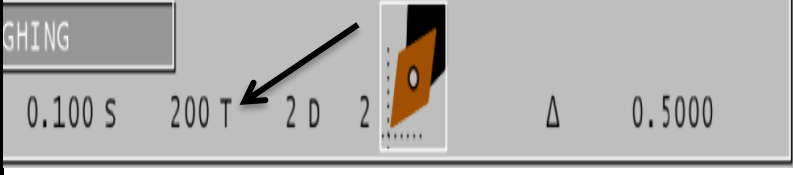	<p>٢٣- أدخل سرعة قطع خطية ثابتة</p> 
	<p>٢٤- حدد اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة</p>
	<p>٢٥- حدد أقصى سرعة دورانية للظرف بوحدة لفة / دقيقة</p>
	<p>٢٦- قم بتشغيل سائل التبريد</p>
	<p>٢٧- أدخل قيمة التغذية في حالة التخشين بوحدة مم / لفة</p>
	<p>٢٨- أدخل قيمة السرعة في حالة التخشين بوحدة م / دقيقة</p>
	<p>٢٩- أدخل رقم العدة المستخدمة في عملية التخشين</p>
	<p>٣٠- أدخل بيانات العدة المستخدمة في عملية التخشين (اتجاه تشغيل العدة)</p>

	<p>٣١- أدخل عمق القطع في كل مشوار</p>
	<p>٣٢- أدخل قيمة التغذية في حالة التنعيم بوحدة مم / لفة</p>
	<p>٣٣- أدخل قيمة السرعة في حالة التنعيم بوحدة م / دقيقة</p>
	<p>٣٤- أدخل رقم العدة المستخدمة في عملية التنعيم</p>
	<p>٣٥- حدد بيانات العدة المستخدمة في عملية التنعيم (اتجاه تشغيل العدة)</p>
	<p>٣٦- أدخل قيمة السماح الذي يترك للتشطيب في اتجاه محور X</p>
	<p>٣٧- أدخل قيمة السماح الذي يترك للتشطيب في اتجاه محور Z</p>

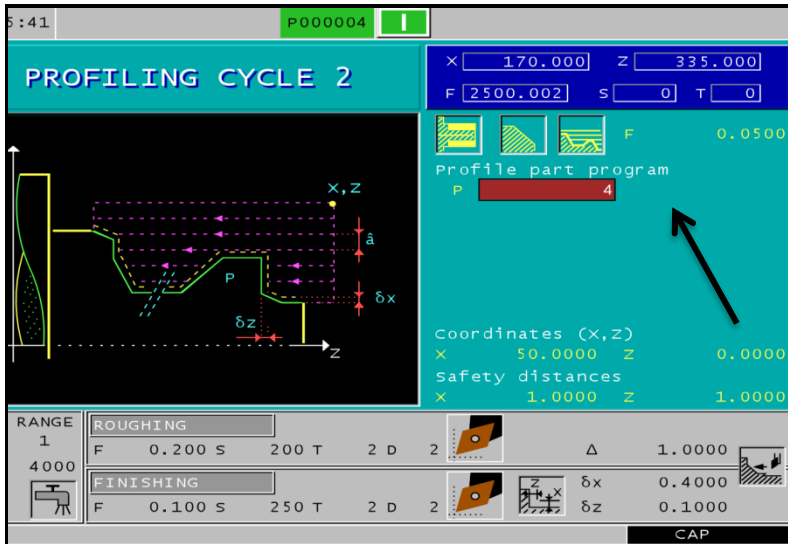

٣٨- تحرك بالاسهم بعد ادخال كافة البيانات والمتغيرات بواجهة الدورة الرئيسية وقف على المكان المخصص للدخول الى واجهة الرسم لرسم المسار المراد تشغيله

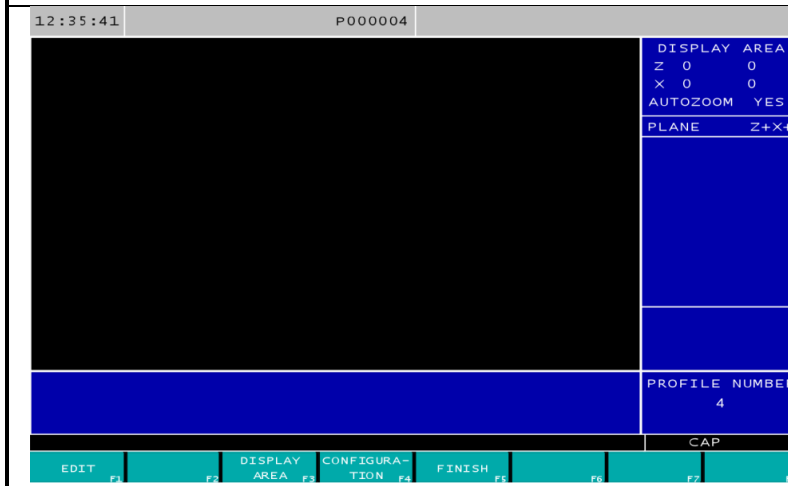

٣٩- إضغط على مفتاحي Ctrl+R للدخول الى النافذة المخصصة لرسم المسار (الكنطور) المراد تشغيله




٤٠- إضغط على اختيار EDIT أسفل يسار النافذة السابقة عن طريق الماوس او من مفتاح F1 من لوحة المفاتيح




٤١- إضغط على اختيار PROFILE بالماوس أو مفتاح F1 من لوحة المفاتيح

*- هذه النافذة لبداية رسم المسار المطلوب والتي سندخل فيها إحداثيات النقطة الأولى ثم باقي النقاط تباعا كما سنبين

٤٢- قم بتحديد النقاط التي تمثل المسار المطلوب رسمه وتشغيله بناء على الرسم الخاص بالمنتج والتي ستكون على النحو التالي

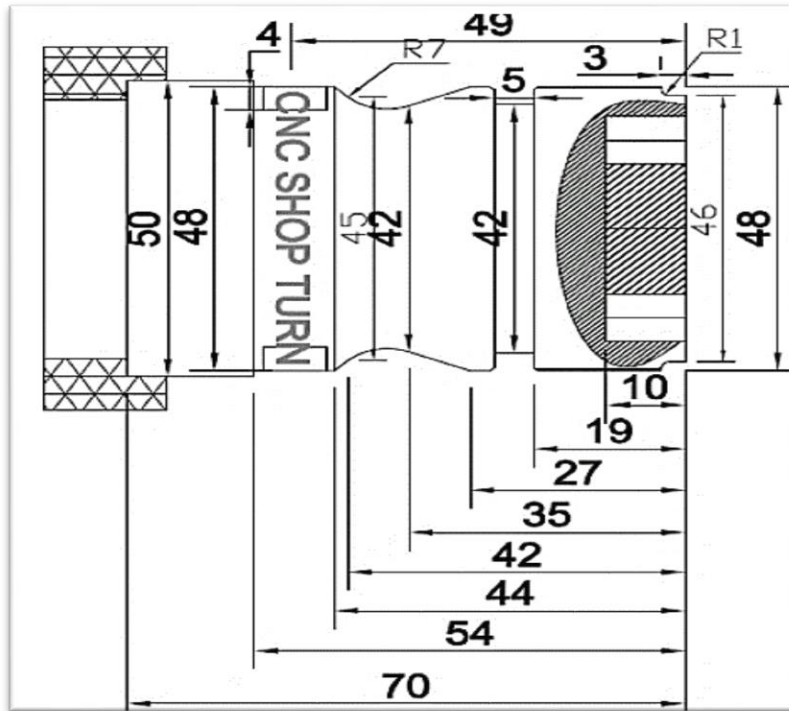

Point	Z	X	R	إحداثيات النقاط التي تمثل المسار الموضح
1	0	46		
2	-2	46		
3	-3	48	1	
4	-27	48		
5	-35	42		
6	-42	45	7	
7	-44	48		
8	-54	48		
9	-54	50		

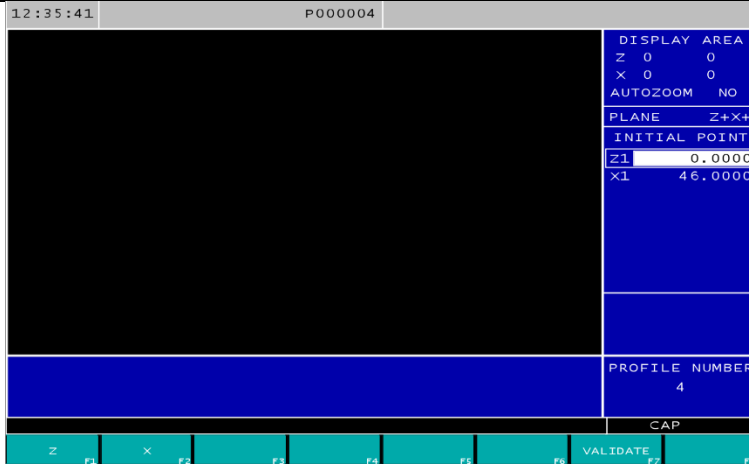

٤٣- أدخل إحداثيات النقطة الاولى من الجدول السابق (Z 0) ثم اضغط مفتاح Enter ثم (X 46) ثم Enter

٤٤- اضغط على VALIDATE اسفل الشاشة ولاحظ ظهور النقطة الاولى بنافذة الرسم وكذلك ظهور إحداثيات النقطة التي تم ادخالها يمين الشاشة

12:35:41	P000004	
		DISPLAY AREA Z 22 24 X -3 3 AUTOZOOM YES PLANE Z+X+ INITIAL POINT Z1 0.0000 X1 46.0000
		PROFILE NUMBER 4
		CAP
		STRAIGHT LINE F1 CLOCKWISE ARC F2 CNTRCLOCKWISE ARC F3 NEW PROFILE F4 F5 UNDO F6 SAVE & CONTINUE F7 F8

لاحظ الاوامر الظاهرة اسفل الشاشة والتي سوف تستخدمها في رسم كل اجزاء المسار (خط كستقيم - قوس في اتجاه عقارب الساعة - قوس عكس عقارب الساعة)



STRAIGHT
LINE F1


٤٥- اختر امر خط لرسم الخط من النقطة الاولى الى النقطة الثانية

12:35:41	P000004	
		DISPLAY AREA Z 22 24 X -5 1 AUTOZOOM YES PLANE Z+X+ STRAIGHT LINE Z1 0.0000 X1 46.0000 Z2 - 2.0000 X2 46.0000 α 180.0000 TANGENCY NO
		PROFILE NUMBER 4
		CAP
		STRAIGHT LINE F1 CLOCKWISE ARC F2 CNTRCLOCKWISE ARC F3 NEW PROFILE F4 F5 UNDO F6 SAVE & CONTINUE F7 F8


٤٦- أدخل إحداثيات النقطة الثانية ثم اختر VALIDATE اسفل الشاشة ولاحظ رسم الخط في نافذة الرسم

CLOCKWISE
ARC F2


٤٧- اختر امر قوس مع عقارب الساعة لرسم النقطة التالية من المسار

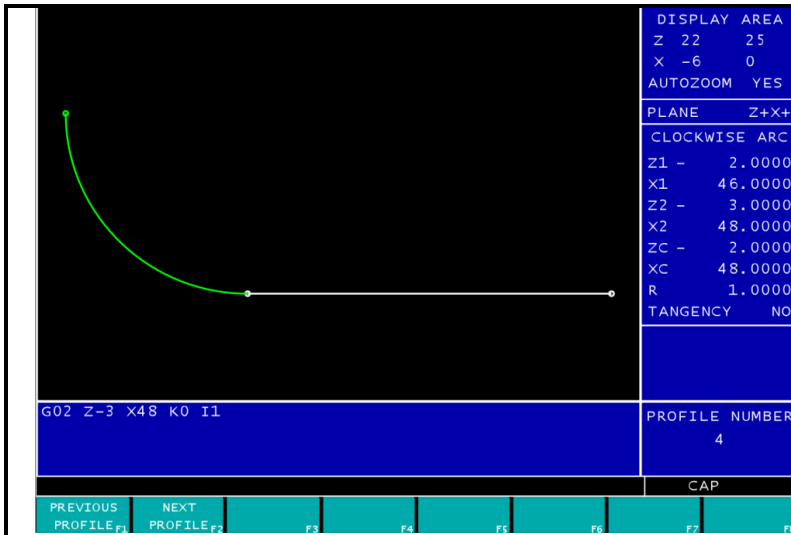


٤٨- أدخل إحداثيات القوس
(النقطة الثالثة) مع مراعاة اخال
قيمة نصف قطر القوس ثم
VALIDATE
لاحظ ظهور القوس باللون
الاخضر في نافذة الرسم مما
يعني عدم اتمام تاكيد رسم القوس

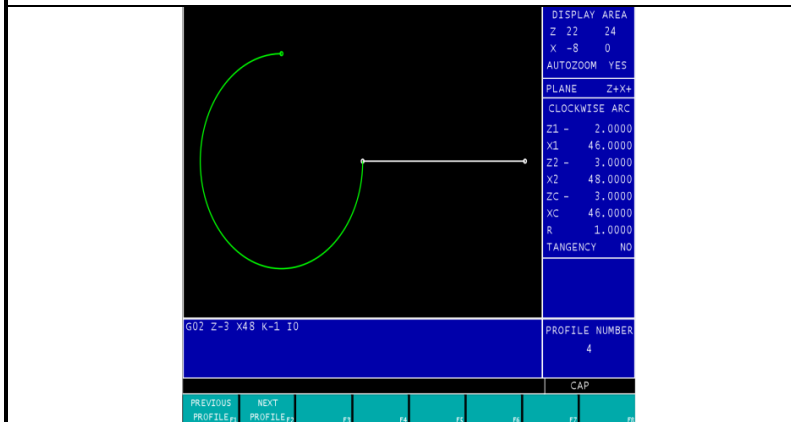

٤٩- حدد شكل القوس المناسب
طبقا للشكل عن طريق المفاتيح
اسفل نافذتي رسم القوس

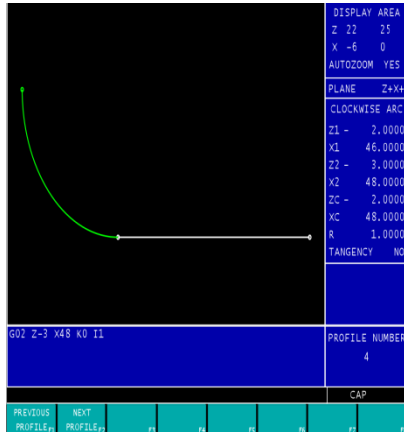

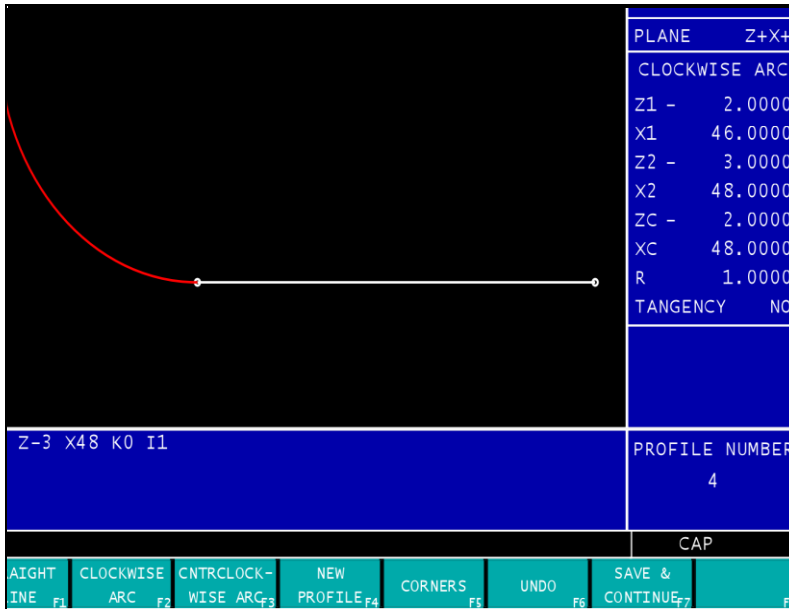

PLANE	Z+X+
CLOCKWISE ARC	
Z1 -	2.0000
X1	46.0000
Z2 -	3.0000
X2	48.0000
ZC -	2.0000
XC	48.0000
R	1.0000
TANGENCY	NO


Z-3 X48 K0 I1

PROFILE NUMBER	4
----------------	---

CAP

CLOCKWISE ARC F2 NEW PROFILE F4 CORNERS F5 UNDO F6 SAVE & CONTINUE F7

٥٠- إضغط مفتاح Enter بعد تحديد الشكل المناسب للقوس ولاحظ تأكيد رسم القوس وظهورة باللون الاحمر بنافذة الرسم

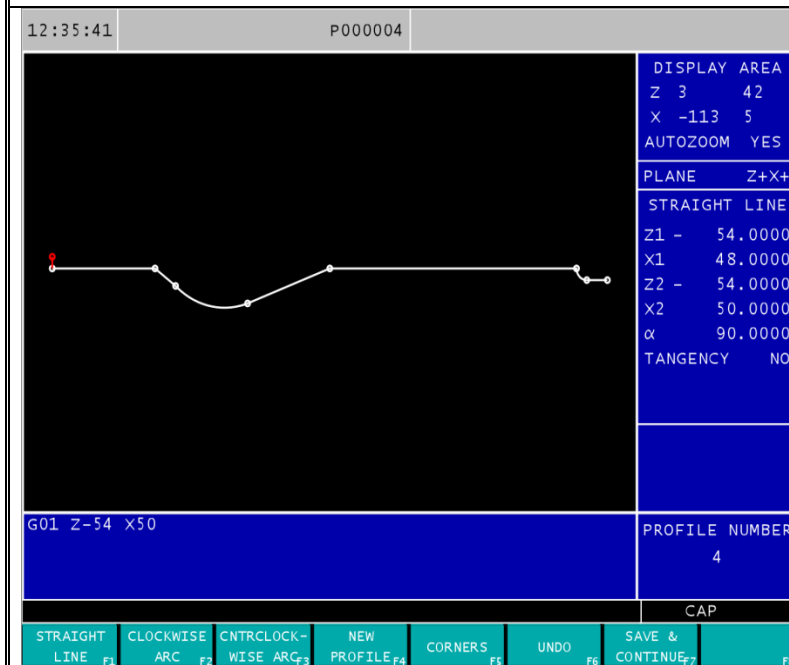

DISPLAY AREA	
Z 3	42
X -113	5
AUTOZOOM	YES
PLANE	Z+X+
STRAIGHT LINE	
Z1 -	54.0000
X1	48.0000
Z2 -	54.0000
X2	50.0000
alpha	90.0000
TANGENCY	NO


G01 Z-54 X50

PROFILE NUMBER	4
----------------	---

CAP

STRAIGHT LINE F1 CLOCKWISE ARC F2 NEW PROFILE F4 CORNERS F5 UNDO F6 SAVE & CONTINUE F7


٥١- ارسم باقي المسار بنفس الخطوات السابقة وباستخدام اوامر السهم اسفل نافذة الرسم الى ان تصل الى اخر نقطة بالمسار

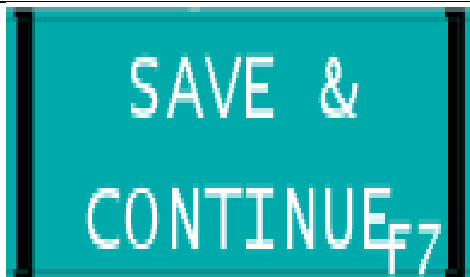


٥٢- إضغط اختيار حفظ واستمرا بعد الانتهاء من رسم المسار أسفل الشاشة




٥٣- إضغط مفتاح ESC مرتين من لوحة المفاتيح حتى يظهر اختيار إنهاء اسفل نافذة الرسم وقم باختياره بالماوس او F5 من لوحة المفاتيح

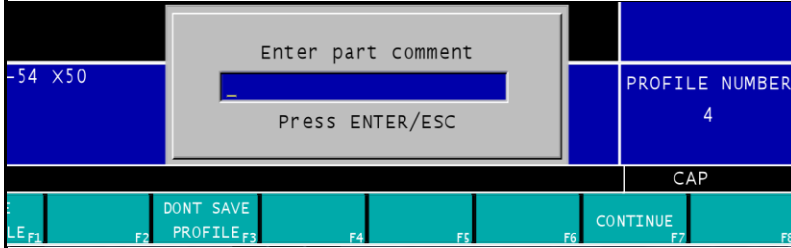

٥٤- اكتب اسم للمسار الذي تقوم بحفظه ثم إضغط Enter

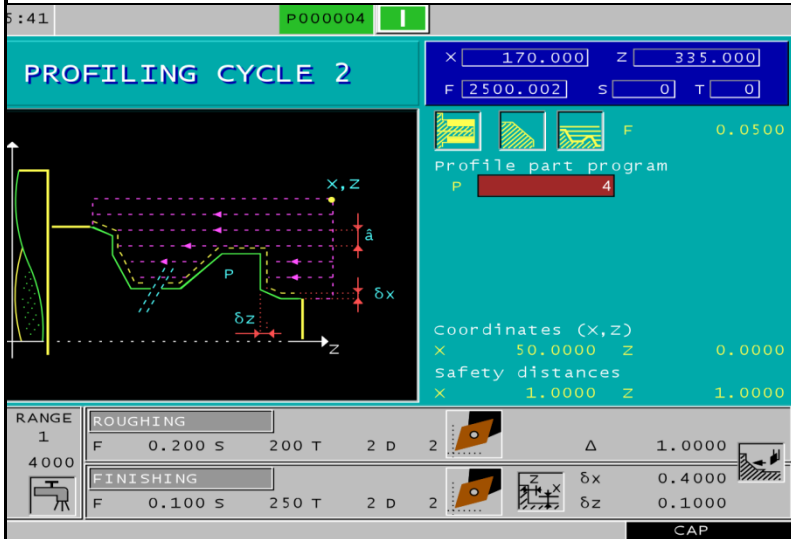

• إضغط مفتاح Enter ولاحظ عودة البرنامج تلقائيا الي نافذة الدورة(دورة خراطة الكنتور)

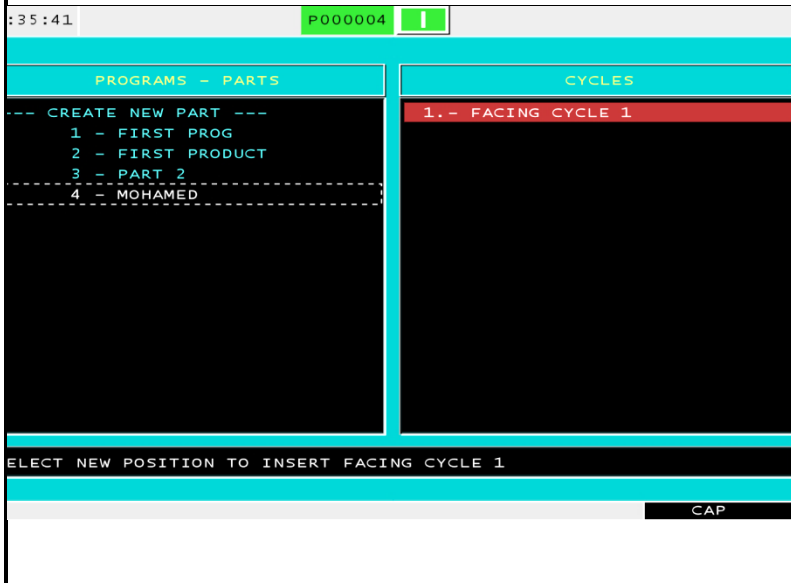

٥٥- إضغط مفتاحي Ctrl+P بعد الانتهاء من ادخال كافة المتغيرات بنافذة دورة خراطة الكنتور للعودة الي نافذة البرنامج وتحرك بالاسهم وتأكد من الوقوف بالناحية اليمين من نافذة مدير البرامج (المكان الصحيح لانزال الدورة بالبرنامج)



	<p>٥٦- إضغط مفتاح Enter لإنزال الدورة بصفحة البرنامج (لاحظ ظهور اسم دورة خراطة الكنتور (PROFILING Cycle))</p>
--	---

بالوصول للخطوة السابقة نكون قد انتهينا من اعدادات دورة خراطة الكنتور PROFILING CYCLE وادرجها بالبرنامج

- لعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج اتبع خطوات التدريب التالي (رقم ٤) (ضبط وتشغيل المحاكاة)

خامسا: خطوات غلق جهاز الكمبيوتر

	<p>٥٧- إضغط علي علامة الغلق من أعلي يمين النافذة للخروج من واجهة النظام *ملحوظة: إن كنت تعمل علي الماكينة)</p>
	<p>إضغط مفتاحي (Reset + Skip) في نفس الوقت للخروج من واجهة النظام</p>
	<p>٥٨- أغلق نظام التشغيل Windows بالطريقة المعتادة بالضغط علي Start ثم Shut down *ملحوظة : إن كنت تعمل علي الماكينة)</p>
	<p>إضغط علي Aux + Skip + Reset لغلاق نظام التشغيل</p>

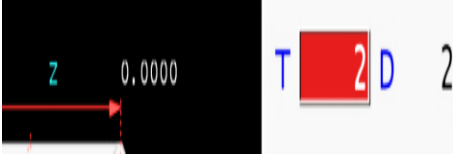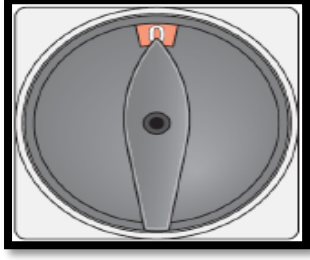	<p>٥٩- أغلق التيار الكهربائي عن طريق نزع القابس</p> <p>*ملحوظة : ان كنت تعمل علي الماكينة (أغلق المفتاح الرئيسي لفصل التيار الكهربائي</p>
	

المشاهدات



تقييم الأداء

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC	١
			يشغل جهاز الكمبيوتر بالطريقة الصحيحة	٢
			يتبع الخطوات الصحيحة لفتح نافذة دورة خراطة الكنتور	٣
			يدخل كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة خراطة الكنتور	٤
			يرسم المسار المراد تشغيله	٥
			يحتفظ بالخطوات التي أتمها في البرنامج	٦
			يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر	٧
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٨

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب :

للـ بفتح نافذة دورة خراطة الكنتور

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٠ دقيقة:

للـ رسم المسار المراد تشغيله

خراطة القنوات (خلخلة) Grooving Cycle

٧٢ ساعة	الزمن	٥	تدريب رقم
---------	-------	---	-----------



أهداف

- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافاذة دورة الخلخلة
- ان ينفذ المتدرب مهارة خراطة القنوات (الخلخلة) Grooving Cycle

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم نظام فاجور Turn 8055	خامة قطر ٥٠ مم * طول ٧٠ مم
ارتداء افول العمل	
اجهزة الحاسب الالى (الكمبيوتر) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ٩

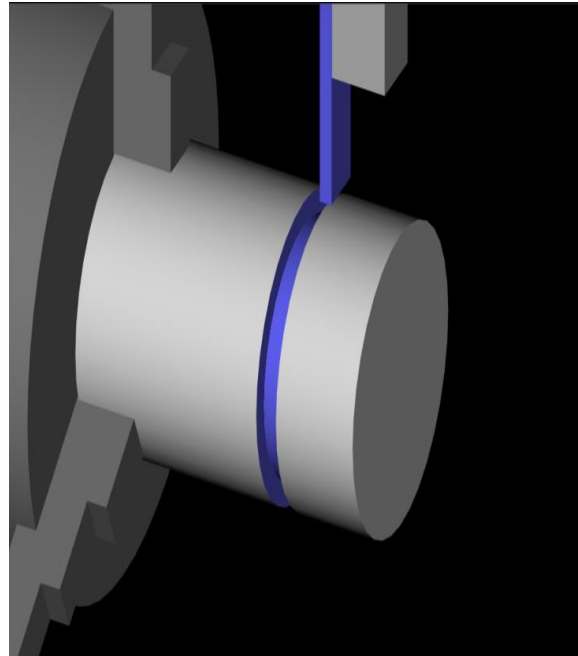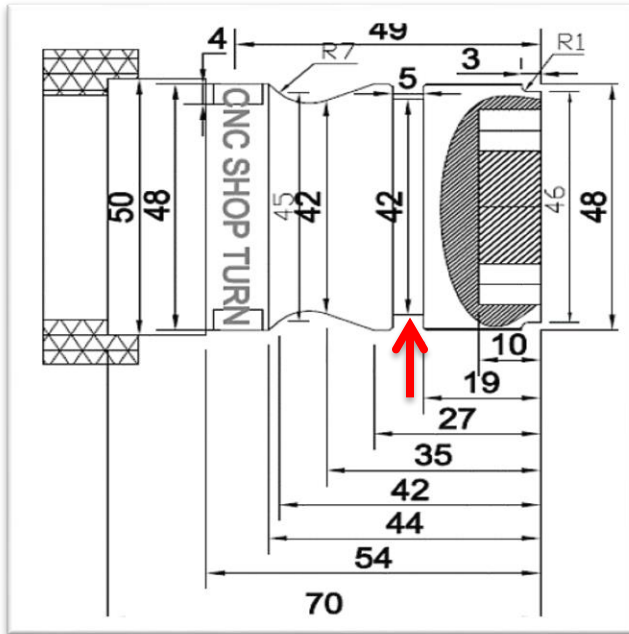


خطوات تنفيذ التدريب

١-طبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل ال. C.N.C.

أولا: تشغيل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج




٢- شغل جهاز الكمبيوتر الخاص بك
وإنتظر تحميل نظام التشغيل

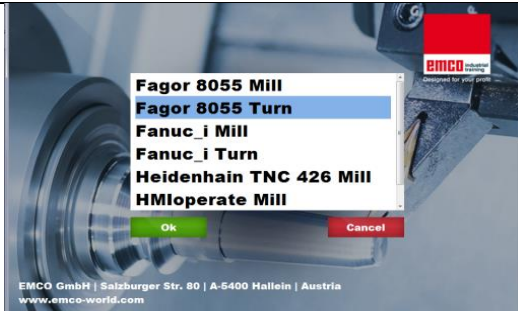


٣-اختار نظام البرمجة المطلوب
للمخارط باستخدام الماوس مثلا
نظام فاجور fagor8055 Turn

*إنتظر حتى تظهر النافذة الرئيسية لنظام التحكم فاجور fagor8055 Turn

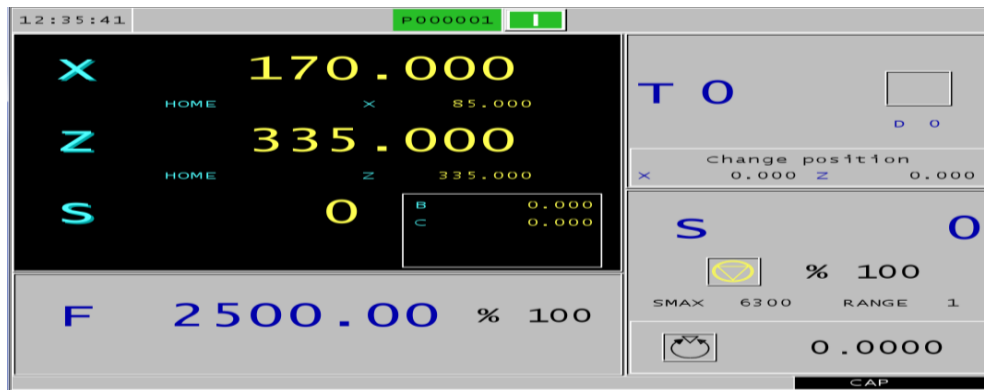

ثانيا اختيار وتحميل العدة المناسبة

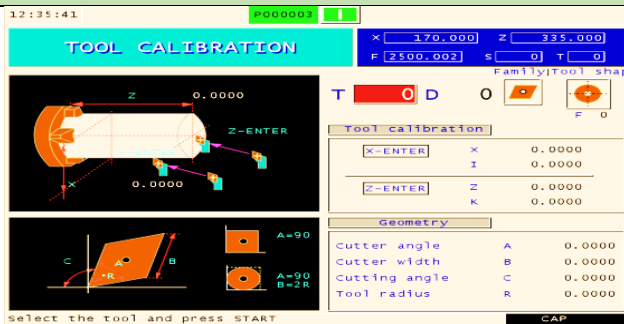

٤-إضغط على مفتاح F1 من لوحة
المفاتيح لتنتقل الى صفحة اختيار
وتحميل العدد التي سوف تحتاجها في
تنفيذ عمليات التشغيل المختلفة في
المنتج



ملحوظة : في الماكينة المتوفرة Emco CT260 المحطات الزوجية مخصصة للعدد الثابتة مثل أقلام الخراطة وأقلام القلاووظ والخلخلة... بينما المحطات الفردية مخصصة للعدد الدوارة (الاندميل والبنط الرأسية والافقية ..)

Tool calibration		
X-ENTER	X	0.0000
	I	0.0000
Z-ENTER	Z	0.0000
	K	0.0000

Geometry		
Cutter angle	A	90.0000
Cutter width	B	3.0000
Cutting angle	C	90.0000
Tool radius	R	0.0000

٥-قم بتركيب عدة الخلخلة في المحطة

رقم ٦ وذلك بالوقوف أمام حرف T

وكتابة رقم العدة (٦) ثم إضغط

مفتاح Enter اليمين من لوحة



المفاتيح

بينما نضغط علي مفتاح Enter

الوسط من لوحة المفاتيح بعد ادخال

باقي البيانات

Tool calibration		
X-ENTER	X	0.0000
	I	0.0000
Z-ENTER	Z	0.0000
	K	0.0000

Geometry		
Cutter angle	A	90.0000
Cutter width	B	3.0000
Cutting angle	C	90.0000
Tool radius	R	0.0000

٦- إنتقال بالاسهم وقف على مكان


ظهور شكل العدة (لاحظ السهم على

الصورة المقابلة) ثم قم بالضغط على

مفاتيح Ctrl+S في نفس الوقت للتنقل

بين الاشكال المختلفة للعدد ثم اختر

عدة الخلخلة كما بالشكل

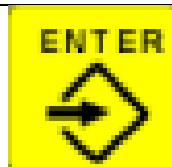

٧-إضغط مفتاح Enter لتأكيد

الاختيار

Tool calibration		
X-ENTER	X	0.0000
	I	0.0000
Z-ENTER	Z	0.0000
	K	0.0000

Geometry		
Cutter angle	A	90.0000
Cutter width	B	3.0000
Cutting angle	C	90.0000
Tool radius	R	0.0000

٨-انتقل بالاسهم يمينا ثم اختر اتجاه

التشغيل المناسب للعدة بعد الوقوف

على المكان المخصص لذلك (لاحظ

الصورة) وبنفس الاختصار (Ctrl+S)

تنقل بين الاوضاع المتاحة

<p>Geometry</p> <table border="1"> <tr> <td>Cutter angle</td> <td>A</td> <td>90.0000</td> </tr> <tr> <td>Cutter width</td> <td>B</td> <td>3.0000</td> </tr> <tr> <td>Cutting angle</td> <td>C</td> <td>90.0000</td> </tr> <tr> <td>Tool radius</td> <td>R</td> <td>0.0000</td> </tr> </table>			Cutter angle	A	90.0000	Cutter width	B	3.0000	Cutting angle	C	90.0000	Tool radius	R	0.0000	<p>٩- انتقل بالاسهم وقم بادخال عرض قلم الخلطة (B=3mm) كما بالشكل</p>
Cutter angle	A	90.0000													
Cutter width	B	3.0000													
Cutting angle	C	90.0000													
Tool radius	R	0.0000													

يجب التأكد من ضغط Enter بعد تحديد الشكل المناسب للعدة وكذلك بعد تحديد اتجاه التشغيل المناسب للتأكد من تثبيت الاختيار الظاهر امامك والا فلن يتم تفعيل الاختيار المعروض



	<p>١٠- إضغط مفتاح ESC بعد الانتهاء من اختيار وضبط تحميل العدة المناسبة بالبرنامج للخروج مرة اخرى الي النافذة الرئيسية</p>
--	---

	<p>١١- إضغط Ctrl+P للدخول الى صفحة مدير البرامج</p>
--	---

	<p>١٢- تحرك بالاسهم وقم باختيار البرنامج الذي قمت بإنشائه من قبل (في التمرين السابق) ثم إضغط Enter</p>
--	--

١٣- تحرك بالاسهم بعد فتح البرنامج الذي اعدته في التدريب السابق والذي نفذت فيه التسوية ودورة خراطة الكنتور لنفس التمرين (المنتج)

12:35:41 P000004

PROGRAMS - PARTS	CYCLES
<pre> --- CREATE NEW PART --- 1 - FIRST PROG 2 - FIRST PRODUCT 3 - PART 2 4 - MOHAMED </pre>	<pre> 1.- FACING CYCLE 1 2.- PROFILING CYCLE 2 </pre>

SELECT NEW POSITION TO INSERT GROOVING CYCLE 1

تأكد من وجود العلامة على دورة خراطة الكنتور كما هو موضح بالصورة قبل البدء في اعدادات الدورة التالية حتى يتم ادراج دورة القطع التالية في مكانها الصحيح بالبرنامج



ثالثا: ضبط نافذة دورة خراطة (القناة) الخلخلة GROOVING CYCLE

١٤- إضغط على مفتاح F7 من لوحة المفاتيح للدخول الى صفحة دورة الخلخلة. ستظهر امامك نافذة دورة الخلخلة لتقم بادخال كل المواصفات وشروط القطع على النحو التالي

12:35:41 P000004

GROOVING CYCLE 1

X: 170.000 Z: 335.000
F: 2500.002 S: 0 T: 6

Coordinates (Xi, Zi)	X	48.0000	Z	- 19.0000
Coordinates (Xf, Zf)	X	48.0000	Z	- 24.0000
Diameter	Ø	42.0000		
Dwell at bottom	t	2.0000		
Number of groov.	N	1		
Offset	I	0.0000		
Safety distances				
	X	2.0000	Z	2.0000

ROUGHING
F 0.040 S 150 T 6 D 6 Δ 1.0000

FINISHING
F 0.020 S 200 T 6 D 6 δ 0.1000

outside turning CAP

<p>ملحوظة: استخدم مفاتيح Page Up وPage Dn واستكشف كل دورات الخلطة المتاحة بالنوافذ التي يظهر أرقامها يسار النافذة الموضحة</p>	
	<p>١٥- حدد نوع الخلطة (خارجية) ملحوظة يمكن التبديل الى خلطة من الداخل بالضغط على مفاتيح Ctrl+S</p>
<p>Coordinates (Xi,Zi) X 48.0000 Z - 19.0000</p>	<p>١٦- أدخل إحداثيات نقطة البداية في اتجاهي X & Z</p>
<p>Coordinates (Xf,zf) X 48.0000 Z - 24.0000</p>	<p>١٧- أدخل إحداثيات نقطة النهاية في اتجاهي X & Z</p>
<p>Diameter Ø 42.0000</p>	<p>١٨- أدخل قيمة قطر قاع الخلطة</p>
<p>Dwell at bottom t 2.0000</p>	<p>١٩- أدخل قيمة زمن التوقف عند قاع الخلطة بالثانية</p>
<p>Number of groov.N 1</p>	<p>٢٠- حدد عدد القنوات طبقاً للتمرين(المنتج)</p>

	<p>٢١- أدخل قيمة الازاحة(المسافة) بين القنوات(في حالة وجود اكثر من قناه يراد تشغيلها) وهي بصفر لوجود قناه واحدة فقط بالمنتج</p>
	<p>٢٢- أدخل مسافة أمان في اتجاهي X & Z</p>

٢٣- أدخل شروط القطع المناسبة لعملية الخلطة وكذلك شكل وبيانات العدة على النحو التالي:

	<p>٢٤- حدد سرعة قطع خطية ثابتة</p>
	<p>٢٥- حدد اتجاه الدوان عكس عقارب الساعة</p>
	<p>٢٦- حدد اقصى سرعة دورانية للظرف بوحدة لفة / دقيقة</p>
	<p>٢٧- فعل تشغيل سائل التبريد</p>

<table border="1"> <tr> <td>CSS</td> <td>RANGE</td> <td>ROUGHING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>F</td> <td>0.040 S</td> <td>150 T</td> <td>6 D</td> <td>6</td> <td>Δ</td> <td>1.0000</td> </tr> <tr> <td>SMAX</td> <td>4000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>FINISHING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F</td> <td>0.020 S</td> <td>200 T</td> <td>6 D</td> <td>6</td> <td>δ</td> <td>0.1000</td> </tr> </table>	CSS	RANGE	ROUGHING							0		F	0.040 S	150 T	6 D	6	Δ	1.0000	SMAX	4000										FINISHING									F	0.020 S	200 T	6 D	6	δ	0.1000	<p>٢٨- حدد التغذية في حالة التخشين بوحدة مم / لفة</p>
CSS	RANGE	ROUGHING																																												
0		F	0.040 S	150 T	6 D	6	Δ	1.0000																																						
SMAX	4000																																													
		FINISHING																																												
		F	0.020 S	200 T	6 D	6	δ	0.1000																																						
<table border="1"> <tr> <td>CSS</td> <td>RANGE</td> <td>ROUGHING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>F</td> <td>0.040 S</td> <td>150 T</td> <td>6 D</td> <td>6</td> <td>Δ</td> <td>1.0000</td> </tr> <tr> <td>SMAX</td> <td>4000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>FINISHING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F</td> <td>0.020 S</td> <td>200 T</td> <td>6 D</td> <td>6</td> <td>δ</td> <td>0.1000</td> </tr> </table>	CSS	RANGE	ROUGHING							0		F	0.040 S	150 T	6 D	6	Δ	1.0000	SMAX	4000										FINISHING									F	0.020 S	200 T	6 D	6	δ	0.1000	<p>٢٩- حدد السرعة في حالة التخشين بوحدة م / دقيقة</p>
CSS	RANGE	ROUGHING																																												
0		F	0.040 S	150 T	6 D	6	Δ	1.0000																																						
SMAX	4000																																													
		FINISHING																																												
		F	0.020 S	200 T	6 D	6	δ	0.1000																																						
<table border="1"> <tr> <td>CSS</td> <td>RANGE</td> <td>ROUGHING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>F</td> <td>0.040 S</td> <td>150 T</td> <td>6 D</td> <td>6</td> <td>Δ</td> <td>1.0000</td> </tr> <tr> <td>SMAX</td> <td>4000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>FINISHING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F</td> <td>0.020 S</td> <td>200 T</td> <td>6 D</td> <td>6</td> <td>δ</td> <td>0.1000</td> </tr> </table>	CSS	RANGE	ROUGHING							0		F	0.040 S	150 T	6 D	6	Δ	1.0000	SMAX	4000										FINISHING									F	0.020 S	200 T	6 D	6	δ	0.1000	<p>٣٠- أدخل رقم العدة المستخدمة في عملية التخشين</p>
CSS	RANGE	ROUGHING																																												
0		F	0.040 S	150 T	6 D	6	Δ	1.0000																																						
SMAX	4000																																													
		FINISHING																																												
		F	0.020 S	200 T	6 D	6	δ	0.1000																																						
<table border="1"> <tr> <td>CSS</td> <td>RANGE</td> <td>ROUGHING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>F</td> <td>0.040 S</td> <td>150 T</td> <td>6 D</td> <td>6</td> <td>Δ</td> <td>1.0000</td> </tr> <tr> <td>SMAX</td> <td>4000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>FINISHING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F</td> <td>0.020 S</td> <td>200 T</td> <td>6 D</td> <td>6</td> <td>δ</td> <td>0.1000</td> </tr> </table>	CSS	RANGE	ROUGHING							0		F	0.040 S	150 T	6 D	6	Δ	1.0000	SMAX	4000										FINISHING									F	0.020 S	200 T	6 D	6	δ	0.1000	<p>٣١- أدخل بيانات العدة المستخدمة في عملية التخشين (اتجاه تشغيل العدة)</p>
CSS	RANGE	ROUGHING																																												
0		F	0.040 S	150 T	6 D	6	Δ	1.0000																																						
SMAX	4000																																													
		FINISHING																																												
		F	0.020 S	200 T	6 D	6	δ	0.1000																																						
<table border="1"> <tr> <td>CSS</td> <td>RANGE</td> <td>ROUGHING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>F</td> <td>0.040 S</td> <td>150 T</td> <td>6 D</td> <td>6</td> <td>Δ</td> <td>1.0000</td> </tr> <tr> <td>SMAX</td> <td>4000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>FINISHING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F</td> <td>0.020 S</td> <td>200 T</td> <td>6 D</td> <td>6</td> <td>δ</td> <td>0.1000</td> </tr> </table>	CSS	RANGE	ROUGHING							0		F	0.040 S	150 T	6 D	6	Δ	1.0000	SMAX	4000										FINISHING									F	0.020 S	200 T	6 D	6	δ	0.1000	<p>٣٢- حدد عمق القطع في كل مشوار</p>
CSS	RANGE	ROUGHING																																												
0		F	0.040 S	150 T	6 D	6	Δ	1.0000																																						
SMAX	4000																																													
		FINISHING																																												
		F	0.020 S	200 T	6 D	6	δ	0.1000																																						
<table border="1"> <tr> <td>CSS</td> <td>RANGE</td> <td>ROUGHING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>F</td> <td>0.040 S</td> <td>150 T</td> <td>6 D</td> <td>6</td> <td>Δ</td> <td>1.0000</td> </tr> <tr> <td>SMAX</td> <td>4000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>FINISHING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>F</td> <td>0.020 S</td> <td>200 T</td> <td>6 D</td> <td>6</td> <td>δ</td> <td>0.1000</td> </tr> </table>	CSS	RANGE	ROUGHING							0		F	0.040 S	150 T	6 D	6	Δ	1.0000	SMAX	4000										FINISHING									F	0.020 S	200 T	6 D	6	δ	0.1000	<p>٣٣- حدد التغذية في حالة التنعيم بوحدة مم / لفة</p>
CSS	RANGE	ROUGHING																																												
0		F	0.040 S	150 T	6 D	6	Δ	1.0000																																						
SMAX	4000																																													
		FINISHING																																												
		F	0.020 S	200 T	6 D	6	δ	0.1000																																						


	<p>٣٤- حدد السرعة في حالة التنعيم بوحدة م/دقيقة</p>
	<p>٣٥- أدخل رقم العدة المستخدمة في عملية التنعيم</p>
	<p>٣٦- أدخل بيانات العدة المستخدمة في عملية التنعيم (اتجاه تشغيل العدة)</p>
	<p>٣٧- حدد السماح الذي يترك للتشطيب</p>
	<p>٣٨- اضغط مفتاحي Ctrl+P بعد الانتهاء من ادخال كافة المتغيرات بنافذة دورة الخلطة للعودة الى نافذة البرنامج وتحرك بالاسهم وتأكد من الوقوف بالناحية اليمين من نافذة مدير البرامج (المكان الصحيح لانزال الدورة بالبرنامج)</p>



٣٩- إضغط مفتاح Enter
لانزال الدورة بصفحة
البرنامج (لاحظ ظهور اسم
دورة خراطة القناة(الخلقة))
(GROOVING CYCLE

بالوصول للخطوة السابقة نكون قد انتهينا من اعدادات دورة خراطة القناة(الخلقة) GROOVING
CYCLE) وادراجها بالبرنامج


٤٠- قم بعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج وذلك باتباع
خطوات التدريب رقم(٤)(ضبط وتشغيل المحاكاة)

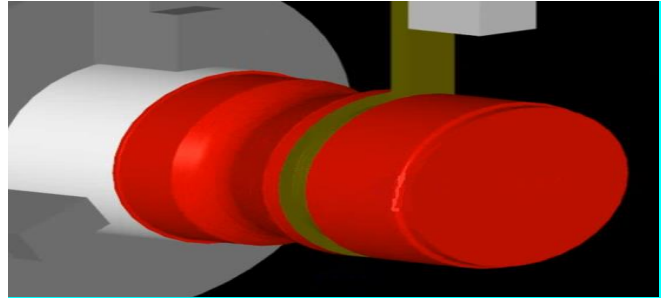

لاجراء تعديل على اي دورة قطع بعد ادخالها بالبرنامج اتبع
الخطوات 19 من 24 الى بالتدريب رقم 2(دورة التسوية الوجهية)



رابعاً: خطوات غلق جهاز الكمبيوتر

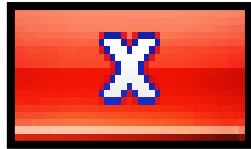

٤١- إضغط علي علامة الغلق من أعلي
يمين النافذة للخروج من واجهة النظام



*ملحوظة: إن كنت تعمل علي الماكينة)
إضغط مفتاحي (Reset + Skip) في نفس
الوقت للخروج من واجهة النظام

	<p>٤٢- أغلق نظام التشغيل Windows بالطريقة المعتادة بالضغط علي Start ثم Shut down *ملحوظة : ان كنت تعمل علي الماكينة) إضغط علي Aux + Skip + Reset لغلق نظام التشغيل</p>
	
	<p>٤٣- أغلق التيار الكهربائي عن طريق نزع القابس *ملحوظة :ان كنت تعمل علي الماكينة) أغلق المفتاح الرئيسي لفصل التيار الكهربائي</p>
	

المشاهدات



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC
			٢	يشغل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج بالطريقة الصحيحة
			٣	يفتح نافذة دورة خراطة الخلخلة
			٤	يدخل المتغيرات الموجودة بنافذة دورة الخلخلة
			٥	ينفذ محاكاة للبرنامج Simulation
			٦	يحتفظ بالخطوات التي أتمها في البرنامج
			٧	يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر
			٨	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ١٠

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي .ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٠ دقيقة:

ادخال كافة المتغيرات وتنفيذ دورة الخلخلة للتمرين المطلوب

خراطة قلاووظ خارجي (Threading Cycle)

تدريب رقم	٦	الزمن	٩٦ ساعة
-----------	---	-------	---------


أهداف

- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة القلاووظ
- أن ينفذ المتدرب مهارة خراطة القلاووظ (Threading Cycle)

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم نظام فاجور Turn 8055	خامة قطر ٥٠ مم * طول ٧٠ مم
ارتداء افول العمل	
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ١١

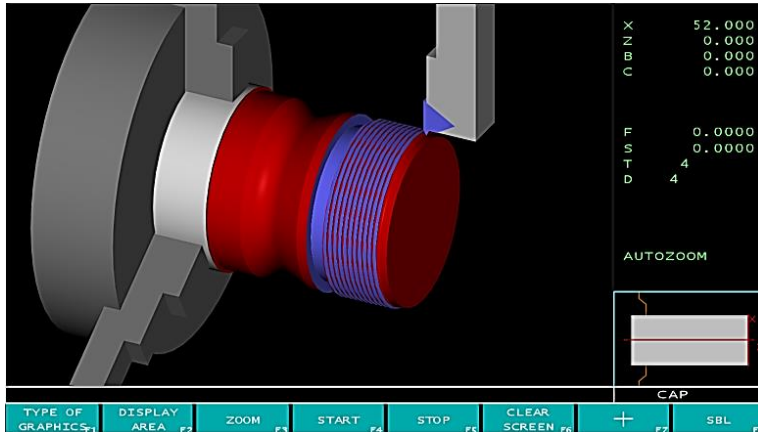


المعارف المرتبطة بالتدريب

يجب مراجعة أنواع القلاووظات للتعرف على الفرق بين كل نوع والمواصفات الفنية الخاصة بالقلاووظ وأنواعه.

عناصر القلاووظ الرئيسية:

ان العناصر الرئيسية والمصطلحات الفنية التي تحدد مقاس وشكل القلاووظ مبينة في الشكل وهي مشتركة لأنواع القلاووظ الثلاثة المنتشرة الاستعمال مثل ذي الشكل المثلث والشبه منحرف والمستدير والسن الكتفي.

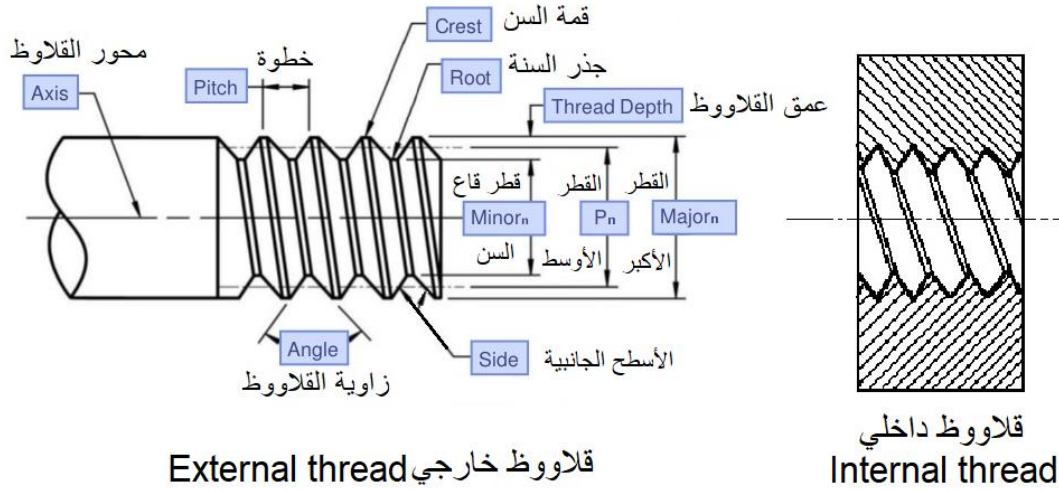

External thread قلاوظ خارجي

Internal thread قلاوظ داخلي

شكل رقم ٣٦: عناصر القلاوظ

تصنيف القلاوظ (الاسنان):

القلاوظ بصفة عامة، اما أن يكون قلاوظ خارجي أو قلاوظ داخلي. القلاوظ الذي يكون على السطح الخارجي لإسطوانة أو عامود يسمى قلاوظ خارجي بينما يسمى القلاوظ الذي يكون على السطح الداخلي للثقب قلاوظ داخلي. ويمكن تصنيف الاسنان حسب (شكل السنة، اتجاه الدوران، عدد الأبواب Number of leads)

أولاً: أنواع سن القلاوظ حسب شكل السنة:

تتغير زوايا القلاوظ المختلفة حسب اتساع القلاوظ وضيقه والمسافة بين سنين متجاورين والتي تسمى خطوة السن. يبين الشكل الأنواع المختلفة للقلاوظات ونسب ارتفاع أو عمق السن من الخطوة pitch (h) ونسبة نصف قطر الاستدارة من الخطوة (r) و زاوية السنة بالدرجة لكل نوع.

أ. **السن المثلث المتري (فرنسي) Metric thread:** هو من أكثر الأنواع انتشاراً ويستخدم في المسامير والصواميل لربط أجزاء معظم التركيبات الميكانيكية، وتكون زاوية السن لهذا النوع هي ٦٠° وقمة السن مشطوفة، ويقاس قطر القلاوظ وخطوة السن بالمليمترات. له انواع مختلفة تقسم حسب المواصفات السوفيتية الى الاسنان ذات الخطوات الكبيرة (للأقطار من ١ - ٦٨ مم) والاسنان ذي الخطوات الصغيرة (للأقطار من ١ - ٦٠٠ مم) وتختلف انواع هذه النوع عن بعضها البعض بمقاسات الخطوة بالنسبة لنفس القطر وكذلك بعناصر أخرى. يشار الى القلاوظ المتري في الرسومات بالحرف (M) والرقم الذي يعين القطر يكتب بجانبه، فمثلا M30 معناها القلاوظ المتري الذي قطره ٣٠ مم، وقد يضاف طول الخطوة بجانب القطر مثل M30X2 وتعني ان طول خطوة السنة هو ٢ مم.

ب. **السن المثلث الإنجليزي Triangle thread:** تكون زاوية السن لهذا النوع هي ٥٧,٥° وقمة وقاع السن مستديرة، يستخدم عادة في المواسير وتعرف مقاسات الخطوة والقطر لهذا النوع بالبوصة.

ج. **السن المثث "ويتورث" (سن انجليزي ناعم) Whitworth:** يرمز اليه بالحرف (w) وبجانبه مقاس القلاووظ بالبوصة وبذلك يكون (w 1 1/2) معناها القلاووظ الذي قطره 1 1/2 بوصة. زاوية الرأس لهذا النوع ٥٥٥ وقمة لسن مستديرة، وهو قلاووظ اقل خشونة من القلاووظ الإنجليزي ويعتبر قلاووظ انجليزي ناعم، ويرمز للسن الخشن B.S.W والسن الناعم B.S.F، ويستعمل في مسامير الربط وفي سن المواسير الجاز النوع (B.S.P) وهو دقيق جدا وذات سلبية خفيفة ويشغل في قلوطة الجدران الرقيقة للمواسير ومقاسات الخطوة والقطر لهذا النوع تعرف بالبوصة ولكنه سيستبدل تدريجيا بالقلاووظ المتري الضيق الخطوة وتكون المقاسات أقل من 1/2 بوصة ذات خطوة pitch كبيرة بالنسبة للقطر ولذلك فإنها تنظف بسهولة.

يرمز للقلاووظ الأكم بالقطر وخطوة السن باستخدام اختصار كلمة (شبه منحرف بالإنجليزية (Tr)) مثلا (Tr48x8) ولتعيين حالة القلاووظ شمال نضيف الحرف (L) في النهاية هكذا Tr48x8L.


د. **السن المثث (شكل حرف V Shape):** تكون زاوية السن لهذا النوع هي ٥٦٠ وقمة السن مثلثة.

هـ. **السن آكم (شبه المنحرف) ACAME (Trapezoidal) thread:** على شكل شبه منحرف تكون زاوية السن لهذا النوع هي ٥٢٩ وقمة وقاع السن مشطوفه وارتفاع السنة صغير. والقلاووظات الأكم تستخدم في القلاووظات (الفتيل) التي تحرك أجزاء الماكينة بسهولة وبدقة (مقل قلاووظات الجر في المخارط) ولا تتآكل بسهولة ولذلك تستعمل القلاووظات الاكم لهذا الغرض في الماكينات الحديثة. وميزة القلاووظ الاكم أنه أكثر قوة عند أسفل السن. وعند التآكل يمكن ازالة الفرق بين الصامولة والقلاووظ بربط الصامولة وتكون مشقوقه في هذه الحالة وهذه الطريقة لا تصلح في حالة القلاووظ المربع لأن جوانبه مستوية في حين أن جوانب القلاووظ الاكم مائلة (مائلة علي بعضها بزاوية ٣٠ درجة). ويستعمل القلاووظ الأكم (ACAME) لمواجهة الضغط من ناحية واحدة كما في المكابس. ويستعمل القلاووظ الاكم المستدير في الأعمال التي يتعرض فيها القلاووظ للأتربة أو الرمال وحيث تتعذر صيانتته (مثل وصلات عربات السكة الحديدية).


و. **السن الدودة (شبه المنحرف) Worn (Trapezoidal) thread:** على شكل شبه منحرف تكون زاوية السن لهذا النوع هي ٥٢٩ وقمة وقاع السن مشطوفه وارتفاع السنة كبير.

ز. **السن الكتف Buttress thread:** له ميل خفيف من جانب وميل اعلى من جانب اخر، تكون زاوية السن لهذا النوع هي ٥٤٥ وقمة وقاع السن مشطوفه وارتفاع السنة صغير.


ح. **السن المربع Square thread:** هو سن على شكل مربع، طول السنة يساوي عرضها يساوي نصف الخطوة (0.5 P) وزاوية السنة قائمة، يستخدم في القلاووظات (الفتيل) التي تحرك أجزاء الماكينة (مثل قلاووظات الجر في المخارط) بسهولة وبدقة كما هو الحال مع القلاووظات "آكم ACME" ولكن يعيب القلاووظات المربعة تفقد دقتها عندما تتآكل جوانبها.

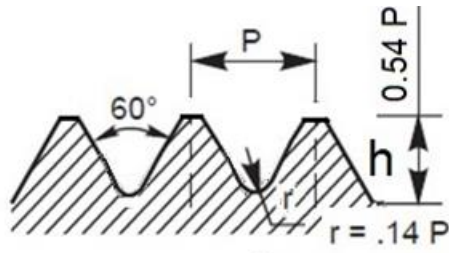


قلاووظ متري Metric

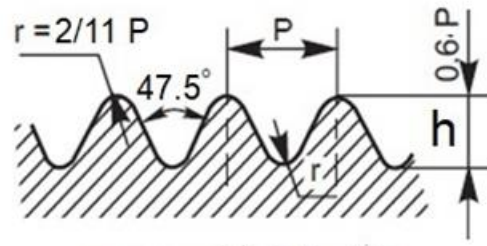


قلاووظ انجليزي British

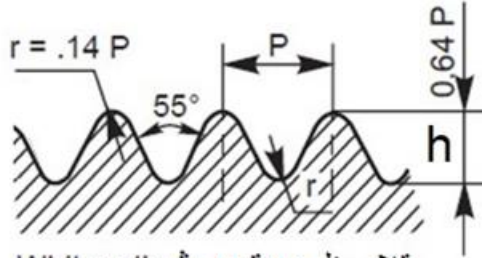


قلاووظ ويتورث Whitworth

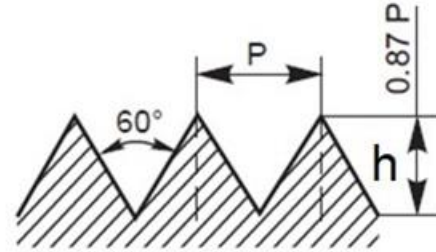


قلاووظ حرف Sharp V

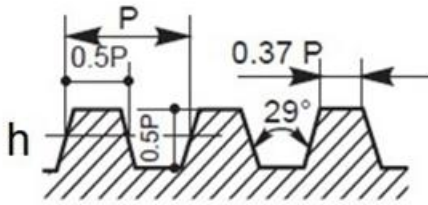


قلاووظ أكم ACME

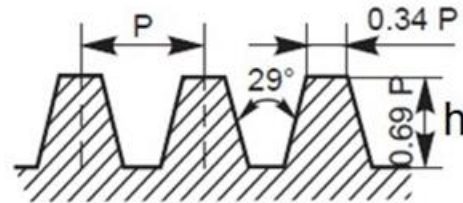

قلاووظ دودة Worm

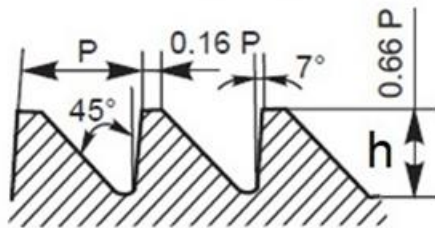

قلاووظ كتف Butress

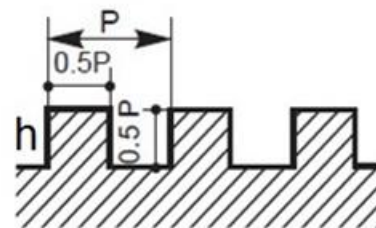

قلاووظ مربع Square

P=Pitch of the thread خطوة القلاووظ

h= depth of the thread عمق (ارتفاع) السنة


r= radius at the top and bottom of the thread نصف قطر منحنى قمة أو قاع السنة

شكل رقم ٣٧: انواع القلاووظ حسب نوع السنة


خطوات تنفيذ التدريب

1- طبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل ال. C.N.C.	
أولا: تشغيل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج	
	2- شغل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتظر تحميل نظام التشغيل
	3- اختار نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلنظام فاجور fagor8055 Turn
4- إنتظر حتى تظهر النافذة الرئيسية لنظام التحكم فاجور fagor8055 Turn	
	
ثانيا اختيار وتحميل العدة المناسبة	
	5- إضغط على مفتاح F1 من لوحة المفاتيح لتنتقل الى صفحة اختيار وتحميل العدة المناسبة التي سوف تحتاجها في تنفيذ عملية التشغيل المختلفة
في الماكينة المتوفرة Emco CT260 المحطات الزوجية مخصصة للعدد الثابتة مثل أقلام الخراطة وأقلام القلاووظ والخلخلة... بينما المحطات الفردية مخصصة للعدد الدوارة (الاندميل والبنط الرأسية والافقية ..)	
	

٦- قم بتركيب عدة القلاووظ في المحطة رقم ٤ وذلك كما فعلت بالتدريبات السابقة (اتبع الخطوات من ٣:٧ بالتدريب رقم ٣) ستظهر امامك العدة وشكلها وبياناتها كما هي امامك

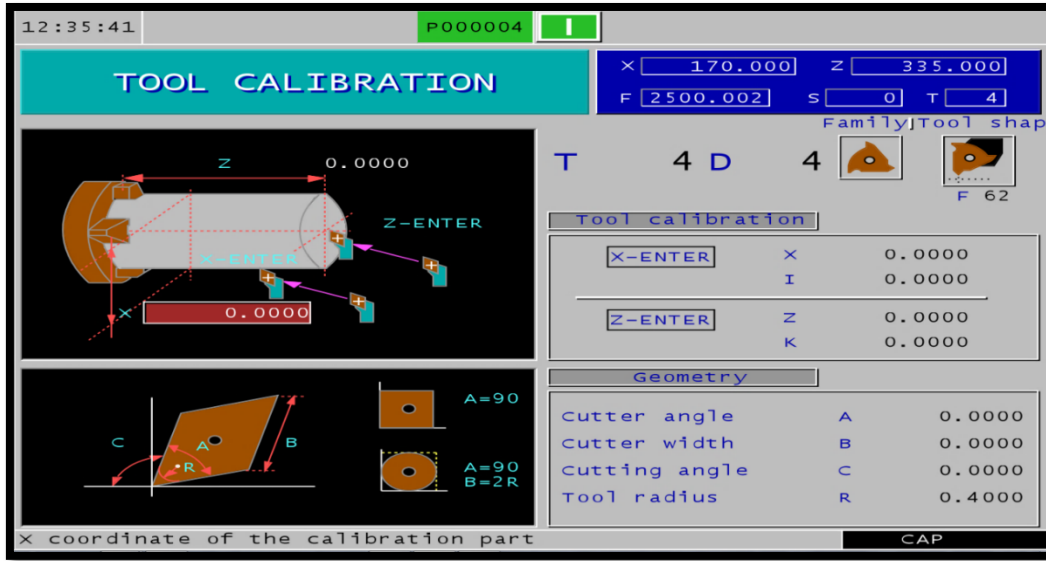


يجب التأكد من ضغط Enter بعد تحديد الشكل المناسب للعدة وكذلك بعد تحديد اتجاه التشغيل المناسب للتأكد من تثبيت الاختيار الظاهر امامك والا فلن يتم تفعيل الاختيار المعروض

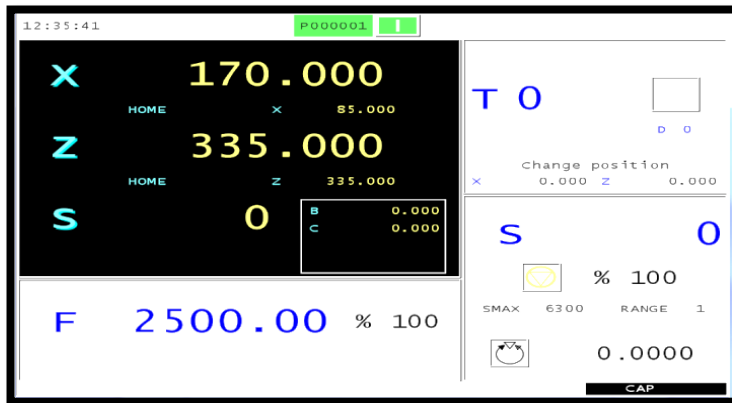

٧- إضغط مفتاح ESC بعد

الانتهاء من اختيار وضبط تحميل العدة المناسبة بالبرنامج للخروج مرة اخرى الي النافذة الرئيسية

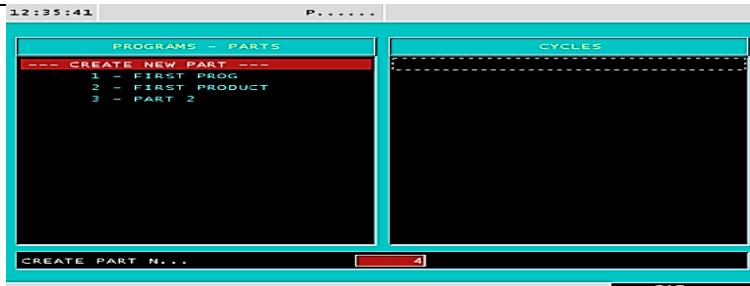


٨- إضغط Ctrl+P للدخول الى صفحة مدير البرامج



٩- اختار عن طريق الاسهم البرنامج الذي قمت بإنشائه من قبل

ثالثا ضبط نافذة دورة خراطة القلاووظ THREADING CYCLE

١٠- أدخل الى صفحة دورة القلاووظ عن طريق الضغط على مفتاح F6 من لوحة المفاتيح ستظهر امامك نافذة دورة القلاووظ لتقم بادخال كل المواصفات وشروط القطع على النحو التالي

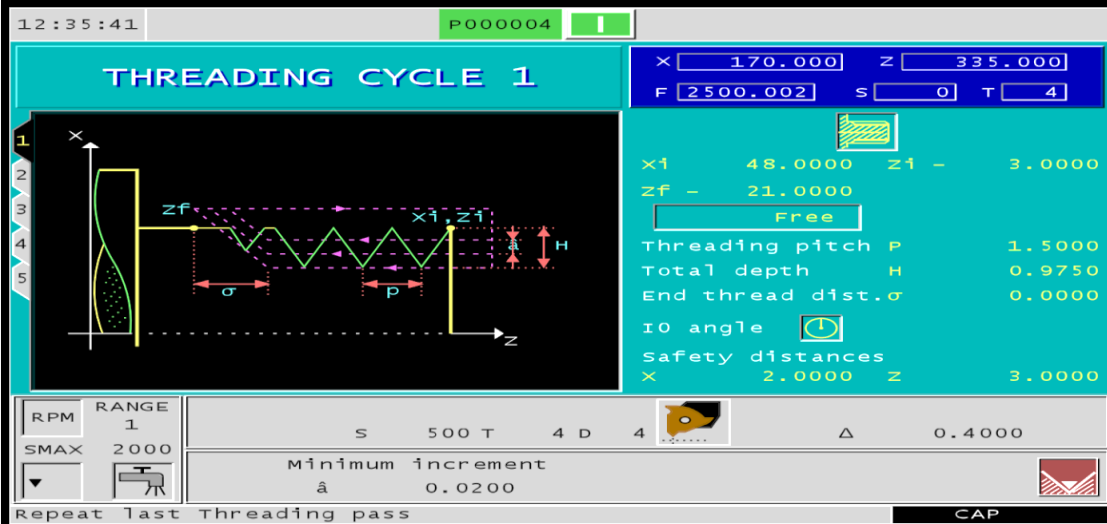


X1	48.0000	Z1	3.0000
Zf	21.0000		
Threading pitch P	1.5000		
Total depth H	0.9750		
End thread dist. σ	0.0000		
IO angle			
Safety distances			
X	2.0000	Z	3.0000

ملحوظة: استخدام مفتاحي Page Dn و Page Up واستكشف كل دورات القلاووظ المتاحة بالنوافذ التي يظهر ارقامها يسار النافذة الموضحة



١١- اختار قلاووظ خارجي

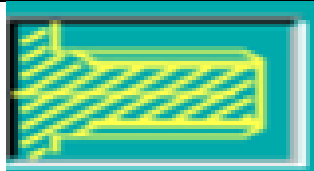

١٢- أدخل إحداثيات نقطة بداية القلاووظ في اتجاهي X & Z

X1 48.0000 Z1 - 3.0000

<p>Zf - 21.0000</p>	<p>١٣- أدخل إحداثيات نقطة نهاية القلاووظ في اتجاه محور Z</p>
<p>Free</p>	<p>١٤- اختار قلاووظ حر لتتمكن من ادخال مواصفات القلاووظ يدويا طبقا للرسم</p>
<p>Threading pitch P 1.5000</p>	<p>١٥- أدخل خطوة القلاووظ</p>
<p>Total depth H 0.9750</p>	<p>١٦- أدخل عمق سن القلاووظ=(٦٥×الخطوة)</p>
<p>End thread dist.σ 0.0000</p>	<p>١٧- أدخل قيمة الخروج عند نهاية القلاووظ (تساوي صفر لوجود خلخلة بعد القلاووظ)</p>
<p>I0 angle </p>	<p>١٨- أدخل قيمة الزاوية والتي تعبر عن عدد ابواب القلاووظ(تساوي صفر لان القلاووظ باب واحد)</p>

<p>Safety distances X 2.0000 Z 3.0000</p>	<p>١٩- أدخل مسافة أمان في اتجاهي X و Z (مسافة الامان في اتجاه محور Z تكون ضعف الخطوة)</p>
---	---

٢٠- أدخل شروط القطع وبيانات العدة المناسبة لدورة القلاووظ على النحو التالي

RPM	RANGE								
1	1	S	500	T	4	D	4	Δ	0.4000
SMAX	2000	Minimum increment							
		â	0.0200						
Repeat last Threading pass								CAP	

RPM	RANGE					
1	1					
SMAX	2000					

٢١- أدخل أقصى سرعة دورانية للظرف والدوران بوحدة لفة/ دقيقة واتجاه الدوران وتشغيل سائل التبريد

RPM	RANGE								
1	1	S	500	T	4	D	4	Δ	
SMAX	2000	Minimum increment							
		â	0.0200						
Repeat last Threading pass									


٢٢- حدد السرعة بوحدة لفة/دقيقة

RPM	RANGE								
1	1	S	500	T	4	D	4	Δ	
SMAX	2000	Minimum increment							
		â	0.0200						
Repeat last Threading pass									


٢٣- أدخل رقم العدة المستخدمة في عملية التخشين

RPM	RANGE								
1	1	S	500	T	4	D	4	Δ	
SMAX	2000	Minimum increment							
		â	0.0200						
Repeat last Threading pass									


٢٤- أدخل بيانات العدة المستخدمة في عملية القلاووظ (اتجاه تشغيل العدة)

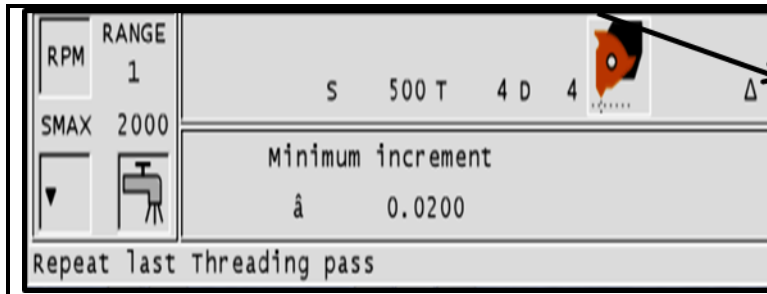


٢٥- حدد اكبر عمق قطع (توجد جداول مساعدة لتحديد القيمة المثلى لهذا المتغير)

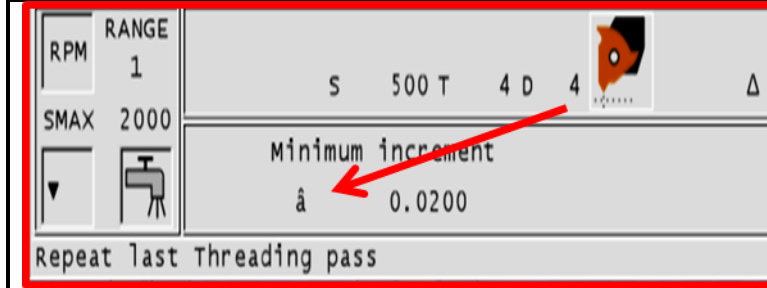

٢٦- حدد اقل عمق قطع

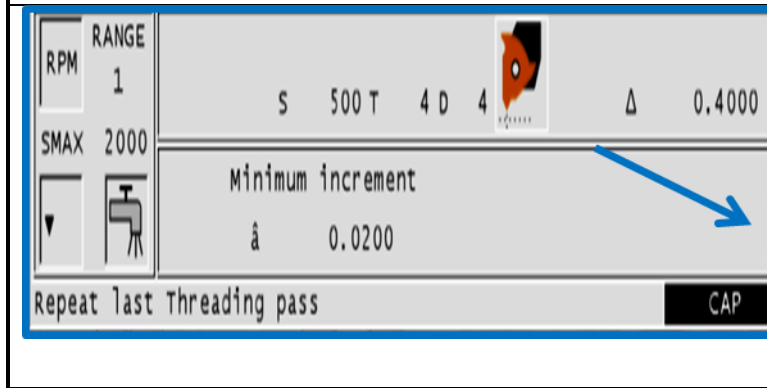

٢٧- اختار وجود او عدم وجود تكرار لآخر مشوار من مشاوير القلاووظ لتنعيم سن القلاووظ

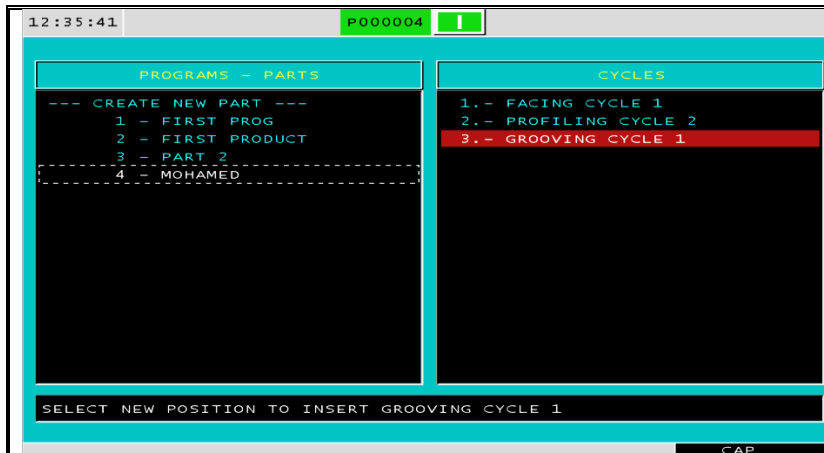


٢٨- اضغط مفتاحي Ctrl+P - بعد الانتهاء من ادخال كافة المتغيرات بنافذة دورة القلاووظ للعودة الى نافذة البرنامج وتحرك بالاسهم وتأكد من الوقوف بالناحية اليمين من نافذة مدير البرامج (المكان الصحيح لانزال الدورة بالبرنامج)

12:35:41	P000004	I
PROGRAMS - PARTS	CYCLES	
<pre> --- CREATE NEW PART --- 1 - FIRST PROG 2 - FIRST PRODUCT 3 - PART 2 4 - MOHAMED </pre>	<pre> 1.- FACING CYCLE 1 2.- PROFILING CYCLE 2 3.- GROOVING CYCLE 1 4.- THREADING CYCLE 1 </pre>	<p>29- إضغط مفتاح Enter لانزال الدورة بصفحة البرنامج (لاحظ ظهور اسم دورة خراطة القلاووظ (THREADING CYCLE</p>
SELECT NEW POSITION TO INSERT THREADING CYCLE 1		

بالوصول للخطوة السابقة نكون قد انتهينا من اعدادات دورة خراطة القلاووظ **THREADING CYCLE** وادراجها بالبرنامج


30- قم بعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج وذلك باتباع خطوات التدريب رقم(4)(ضبط وتشغيل المحاكاة)

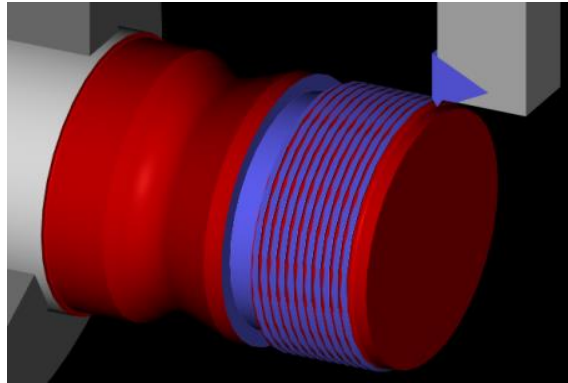


لاجراء تعديل على اي دورة قطع بعد ادخالها بالبرنامج اتبع الخطوات 19 من 24 الى بالتدريب رقم 2(دورة التسوية الوجيهة)



خامسا: خطوات غلق جهاز الكمبيوتر

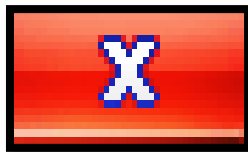

31- إضغط علي علامة الغلق من أعلى يمين النافذة للخروج من واجهة النظام

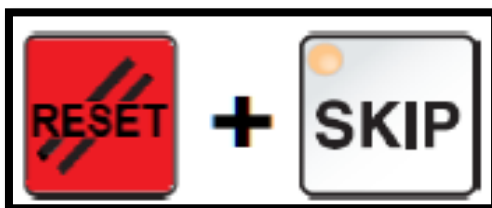

*ملحوظة: إن كنت تعمل علي الماكينة (إضغط مفتاحي (Reset + Skip) في نفس الوقت للخروج من واجهة النظام

	<p>٣٢- أغلق نظام التشغيل Windows بالطريقة المعتادة بالضغط علي Start ثم Shut down *ملحوظة :ان كنت تعمل علي الماكينة)</p>
	<p>إضغط علي Aux + Skip + Reset لغلق نظام التشغيل</p>
	<p>٣٣- أغلق التيار الكهربائي عن طريق نزع القابس</p>
	<p>*ملحوظة :ان كنت تعمل علي الماكينة) أغلق المفتاح الرئيسي لفصل التيار الكهربائي</p>

المشاهدات



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC
			٢	تشغيل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج بالطريقة الصحيحة
			٣	يدخل كافة المتغيرات الخاصة بدورة القلاووظ
			٤	يحتفظ بالخطوات التي أتمها في البرنامج
			٥	تنفيذ محاكاة البرنامج لمشاهدة كل المراحل السابقة
			٦	يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر
			٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

- في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب :
 - بفتح نافذة دورة القلاووظ
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:
 - ضبط كافة المتغيرات الخاصة بدورة القلاووظ
 - تنفيذ مهارة دورة القلاووظ للتمرين المطلوب

عمل المضلع السداسي (Profiling Cycle C-axis) في المحور الاضافي C-axis

تدريب رقم	٧	الزمن	٩٦ ساعة
-----------	---	-------	---------


أهداف

- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بدورة خراطة الكنتور PROFILING CYCLE -XC
- أن ينفذ المتدرب مهارة المضلع السداسي باستخدام المحور الإضافي

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم نظام فاجور Turn 8055	خامة قطر ٥٠ مم * طول ٧٠ مم
ارتداء افروال العمل	
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ١٢

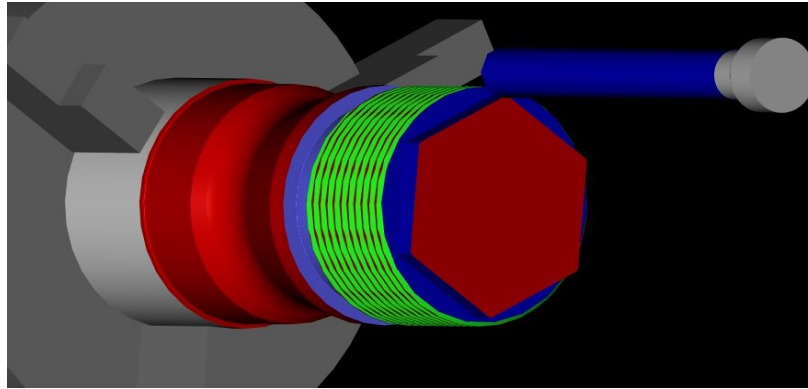


شكل رقم ٣٨: تنفيذ الشكل السداسي

المعارف المرتبطة بالتدريب


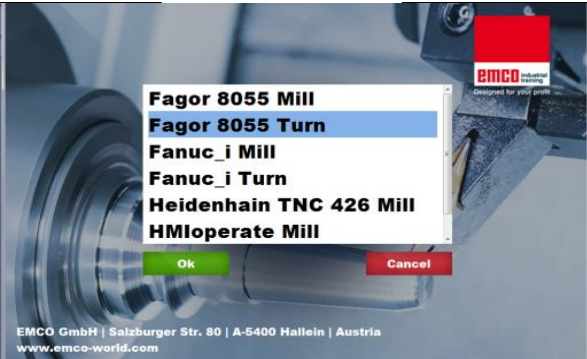
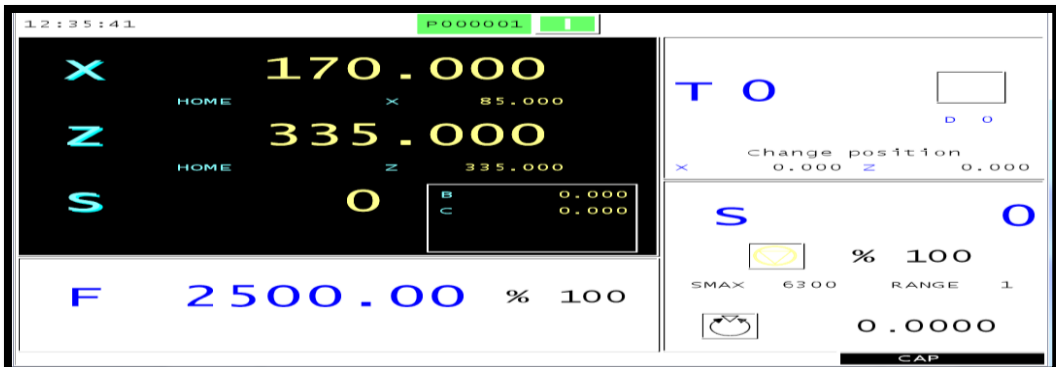
في عمليات الخراطة يعتبر محوري X و Z هما المحورين الأساسيين في التشغيل، و توجد بعض العمليات التي تحتاج الى تغير زاوية الطرف و تحرك عدة القطع عليها لتنفيذ اشكال بأضلاع مربعة أو مسدسة و التي يتم تنفيذها على الفرايز التقليدية باستخدام جهاز التقسيم.

ويسمى المحور الدوراني الاضافي في المخرطة بالمحور C-Axis و الذي يدور حول محور Z و يعتبر دوران الشغلة في عكس عقارب الساعة موجبا و مع عقارب الساعة سالبا

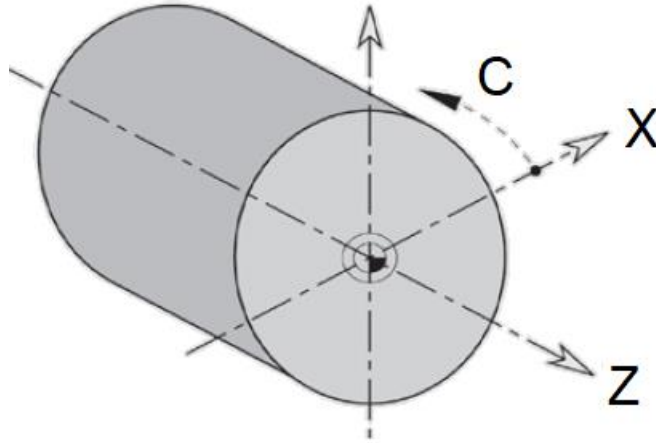


شكل رقم ٣٩: حركة المحور الإضافي C-axis على قطعة الشغل

خطوات تنفيذ التدريب

١- طبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل ال. C.N.C.	
أولا: تشغيل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج	
	٢- شغل جهاز الكمبيوتر الخاص بك و إنتظر تحميل نظام التشغيل
	٣- اختار نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام فاجور fagor8055 Turn
٤- إنتظر حتى تظهر النافذة الرئيسية لنظام التحكم فاجور fagor8055 Turn	
	

ثانيا اختيار وتحميل العدة المناسبة

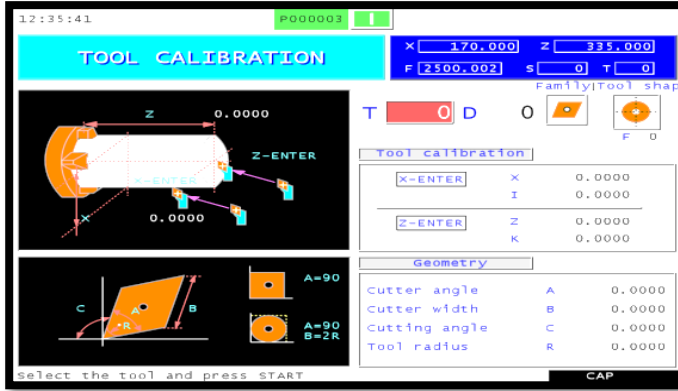


٥- إضغط على مفتاح F1 من لوحة المفاتيح لتنتقل الى صفحة اختيار وتحميل العدة المناسبة التي سوف تحتاجها في تنفيذ عملية التشغيل

في الماكينة المتوفرة Emco CT260 المحطات الزوجية مخصصة للعدد الثابتة مثل أقلام الخراطة وأقلام القلاووظ والخلخلة... بينما المحطات الفردية مخصصة للعدد الدوارة (الاندميل والبنط الرأسية والافقية ..)



٦- قم بتركيب العدة الدوارة الافقية قطر ١٠ مم في المحطة رقم ٥ وذلك كما فعلت بالتدريبات السابقة(اتبع الخطوات من ٣:٧ بالتدريب رقم ٣) ستظهر امامك العدة وشكلها وبياناتها كما هي امامك *تأكد من ادخال نصف قطر العدة R= 5mm

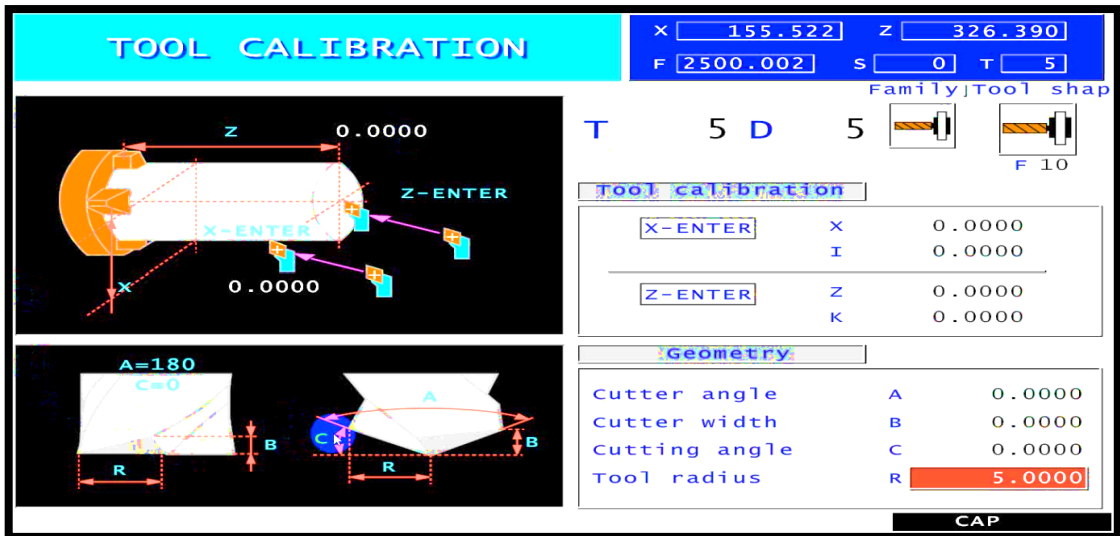

يجب التأكد من ضغط Enter بعد تحديد الشكل المناسب للعدة وكذلك بعد تحديد اتجاه التشغيل المناسب للتأكد من تثبيت الاختيار الظاهر امامك والا فلن يتم تفعيل الاختيار المعروض







ملحوظة: يمكنك تحميل جميع العدد بالبرنامج دفعة واحدة طبقا لتسلسل عمليات التشغيل بالمنتج وقبل البدء في عمل دورات القطع المختلفة




	<p>٧- إضغط مفتاح ESC بعد الانتهاء من اختيار وضبط تحميل العدة المناسبة بالبرنامج للخروج مرة اخرى الي النافذة الرئيسية</p>
	<p>٨- إضغط Ctrl+P للدخول الى صفحة مدير البرامج</p>
	<p>٩- تحرك بالسهم وقم باختيار البرنامج الذي قمت بانشاؤه من قبل وتاكد من الوقوف على اخر دورة قطع قمت باعدادها وادراجها بالبرنامج (دورة القلاووظ) قبل الدخول الى الدورة التالية</p>
<p>ثالثا ضبط نافذة دورة خراطة الكنتور XC – PROFILING CYCLE</p>	
<p>١٠- إضغط على مفتاحي Shift+ F5 من لوحة المفاتيح للدخول الى صفحة دورة خراطة الكنتور XC – PROFILING CYCLE</p>	

12:35:41 P000004	
<p>PROFILING CYCLE XC</p>	
<p>× 170.000 Z 335.000 F 2500.002 S 0 T 5</p> <p>P 5</p> <p>Coordinate (Z) Z 0.0000 Total depth PZ 3.0000 Penetration F Fe 0.0250 Safety distances Z 1.0000</p>	
RPM	<p>ROUGHING F 0.050 St 1400 T 5 D 5</p> <p>FINISHING F 0.000 St 0 T 0 D 0</p>
<p>1 2 3 4</p>	<p>Δ 1.0000 δz 0.0000 δ 0.0000 N 0</p>
<p>12 - أدخل رقم للمسار الذي سوف ترسمه لاحقا</p>	<p>P 5</p>
<p>13 - أدخل إحداثيات نقطة البداية في اتجاه محور Z (على وجه الخامة)</p>	<p>coordinate (Z) Z 0.0000</p>
<p>14 - أدخل مقدار العمق الكلي للشكل (عمق الشكل المضلع مقاس من وجه الخامة) في اتجاه محور Z</p>	<p>Total depth PZ 3.0000</p>
<p>15 - أدخل قيمة التغذية المستخدمة في حالة التغذية داخل معدن الشغلة (لا تزيد عن نصف قيمة التغذية العادية المستخدمة لنفس العدة في نفس العملية)</p>	<p>Penetration F Fe 0.0250</p>

<p style="text-align: center; background-color: #008080; color: white; padding: 10px;">safety distances</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; color: yellow;">Z 1.0000</p>	<p>١٦- أدخل قيمة مسافة امان في اتجاه محور Z</p>																																				
<p>12:35:41 P000004</p> <p style="text-align: center; background-color: #008080; color: white; padding: 5px;">PROFILING CYCLE XC</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">X 170.000</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Z 335.000</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F 2500.002</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S 0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">T 5</div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f08080; padding: 2px;">P 5</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Coordinate (Z)</td> <td style="width: 50%;">Z</td> <td style="width: 50%;">0.0000</td> </tr> <tr> <td>Total depth</td> <td>PZ</td> <td>3.0000</td> </tr> <tr> <td>Penetration F</td> <td>F_e</td> <td>0.0250</td> </tr> <tr> <td>Safety distances</td> <td>Z</td> <td>1.0000</td> </tr> </table> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">RPM</td> <td style="width: 15%; background-color: #cccccc;">ROUGHING</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">F</td> <td>0.050 St 1400 T 5 D 5</td> <td style="text-align: center;">Δ</td> <td style="text-align: center;">1.0000</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↺</td> <td style="background-color: #cccccc;">FINISHING</td> <td></td> <td style="text-align: center;">δz</td> <td style="text-align: center;">0.0000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">F</td> <td>0.000 St 0 T 0 D 0</td> <td style="text-align: center;">δ</td> <td style="text-align: center;">0.0000 N 0</td> <td></td> </tr> </table> </div>	Coordinate (Z)	Z	0.0000	Total depth	PZ	3.0000	Penetration F	F _e	0.0250	Safety distances	Z	1.0000	RPM	ROUGHING						F	0.050 St 1400 T 5 D 5	Δ	1.0000		↺	FINISHING		δz	0.0000			F	0.000 St 0 T 0 D 0	δ	0.0000 N 0		<p>١٧- حدد شروط القطع المناسبة للعملية وكذلك حدد العدة وبياناتها اسرصادا بالصورة التي امامك على النحو التالي</p>
Coordinate (Z)	Z	0.0000																																			
Total depth	PZ	3.0000																																			
Penetration F	F _e	0.0250																																			
Safety distances	Z	1.0000																																			
RPM	ROUGHING																																				
	F	0.050 St 1400 T 5 D 5	Δ	1.0000																																	
↺	FINISHING		δz	0.0000																																	
	F	0.000 St 0 T 0 D 0	δ	0.0000 N 0																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">RPM</td> <td style="width: 15%; background-color: #cccccc;">ROUGHING</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">F</td> <td>0.050 St 1400 T 5 D 5</td> <td style="text-align: center;">Δ</td> <td style="text-align: center;">1.0000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↺</td> <td style="background-color: #cccccc;">FINISHING</td> <td></td> <td style="text-align: center;">δz</td> <td style="text-align: center;">0.0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">F</td> <td>0.000 St 0 T 0 D 0</td> <td style="text-align: center;">δ</td> <td style="text-align: center;">0.0000 N 0</td> </tr> </table>	RPM	ROUGHING					F	0.050 St 1400 T 5 D 5	Δ	1.0000	↺	FINISHING		δz	0.0000		F	0.000 St 0 T 0 D 0	δ	0.0000 N 0	<p>١٨- حدد نوع السرعة بوحدة لفة / دقيقة</p>																
RPM	ROUGHING																																				
	F	0.050 St 1400 T 5 D 5	Δ	1.0000																																	
↺	FINISHING		δz	0.0000																																	
	F	0.000 St 0 T 0 D 0	δ	0.0000 N 0																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">RPM</td> <td style="width: 15%; background-color: #cccccc;">ROUGHING</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">F</td> <td>0.050 St 1400 T 5 D 5</td> <td style="text-align: center;">Δ</td> <td style="text-align: center;">1.0000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↺</td> <td style="background-color: #cccccc;">FINISHING</td> <td></td> <td style="text-align: center;">δz</td> <td style="text-align: center;">0.0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">F</td> <td>0.000 St 0 T 0 D 0</td> <td style="text-align: center;">δ</td> <td style="text-align: center;">0.0000 N 0</td> </tr> </table>	RPM	ROUGHING					F	0.050 St 1400 T 5 D 5	Δ	1.0000	↺	FINISHING		δz	0.0000		F	0.000 St 0 T 0 D 0	δ	0.0000 N 0	<p>١٩- أدخل اتجاه الدوران مع عقارب الساعة (مع العدد الدوارة)</p>																
RPM	ROUGHING																																				
	F	0.050 St 1400 T 5 D 5	Δ	1.0000																																	
↺	FINISHING		δz	0.0000																																	
	F	0.000 St 0 T 0 D 0	δ	0.0000 N 0																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">RPM</td> <td style="width: 15%; background-color: #cccccc;">ROUGHING</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">F</td> <td>0.050 St 1400 T 5 D 5</td> <td style="text-align: center;">Δ</td> <td style="text-align: center;">1.0000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↺</td> <td style="background-color: #cccccc;">FINISHING</td> <td></td> <td style="text-align: center;">δz</td> <td style="text-align: center;">0.0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">F</td> <td>0.000 St 0 T 0 D 0</td> <td style="text-align: center;">δ</td> <td style="text-align: center;">0.0000 N 0</td> </tr> </table>	RPM	ROUGHING					F	0.050 St 1400 T 5 D 5	Δ	1.0000	↺	FINISHING		δz	0.0000		F	0.000 St 0 T 0 D 0	δ	0.0000 N 0	<p>٢٠- شغل سائل التبريد</p>																
RPM	ROUGHING																																				
	F	0.050 St 1400 T 5 D 5	Δ	1.0000																																	
↺	FINISHING		δz	0.0000																																	
	F	0.000 St 0 T 0 D 0	δ	0.0000 N 0																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">RPM</td> <td style="width: 15%; background-color: #cccccc;">ROUGHING</td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">F</td> <td>0.050 St 1400 T 5 D 5</td> <td style="text-align: center;">Δ</td> <td style="text-align: center;">1.0000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↺</td> <td style="background-color: #cccccc;">FINISHING</td> <td></td> <td style="text-align: center;">δz</td> <td style="text-align: center;">0.0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">F</td> <td>0.000 St 0 T 0 D 0</td> <td style="text-align: center;">δ</td> <td style="text-align: center;">0.0000 N 0</td> </tr> </table>	RPM	ROUGHING					F	0.050 St 1400 T 5 D 5	Δ	1.0000	↺	FINISHING		δz	0.0000		F	0.000 St 0 T 0 D 0	δ	0.0000 N 0	<p>٢١- أدخل قيمة التغذية (لاحظ قيمة التغذية منخفضة لتقليل الحمل على العدة اثناء التشغيل وذلك مع العدد الدوارة)</p>																
RPM	ROUGHING																																				
	F	0.050 St 1400 T 5 D 5	Δ	1.0000																																	
↺	FINISHING		δz	0.0000																																	
	F	0.000 St 0 T 0 D 0	δ	0.0000 N 0																																	

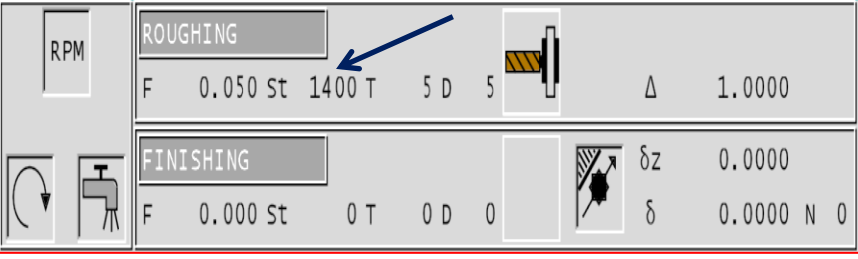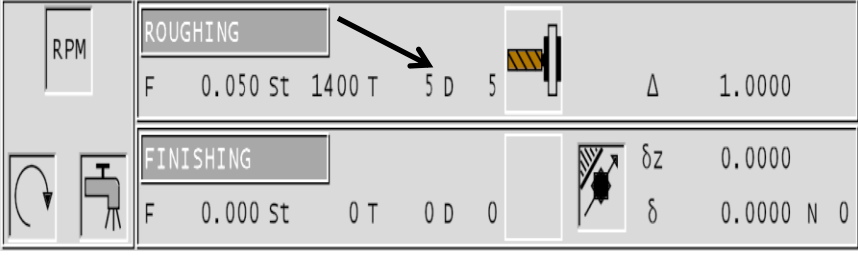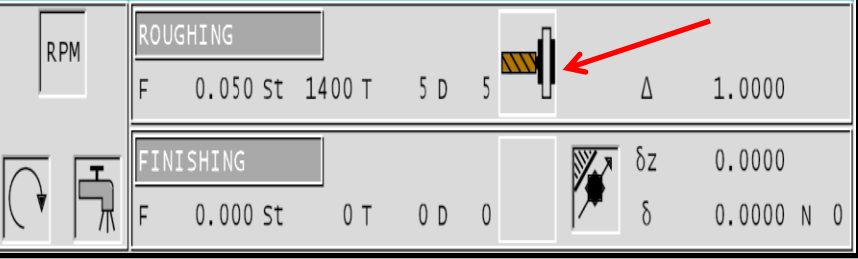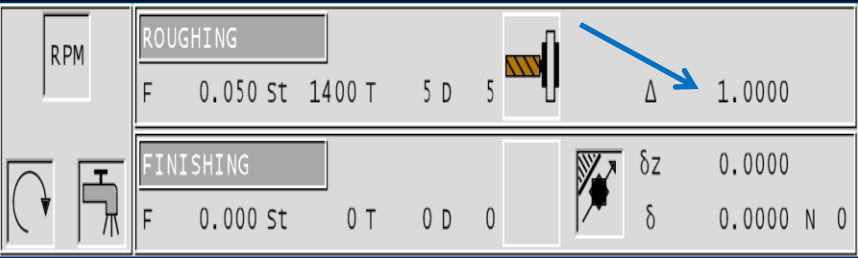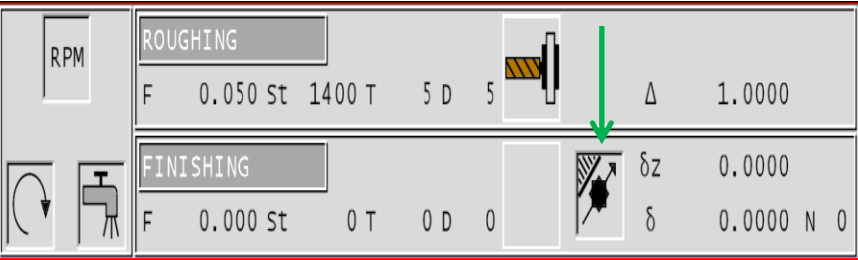	<p>٢٢- أدخل قيمة السرعة بوحدة لفة / دقيقة</p>
	<p>٢٣- أدخل رقم العدة</p>
	<p>٢٤- حدد اتجاه تشغيلها (أفقي Axial Tool)</p>
	<p>٢٥- أدخل قيمة عمق القطع لكل مشوار</p>
	<p>٢٦- حدد طريقة تشغيل المسار الذي سوف ترسمه (من الخارج)</p>
<p>*في حالة تغيير هذا المتغير السابق عن طريق الاختصار Ctrl+S هذا يعني تنفيذ المسار من الداخل (اي على هيئة بوكيت) وسيكون شكل الايقونة بهذا الشكل</p> 	
<p>٢٧- ادخل بيانات التشغيل في حالة وجودها بنفس الطريقة المتبعة والمناسبة لعملية التشغيل</p>	

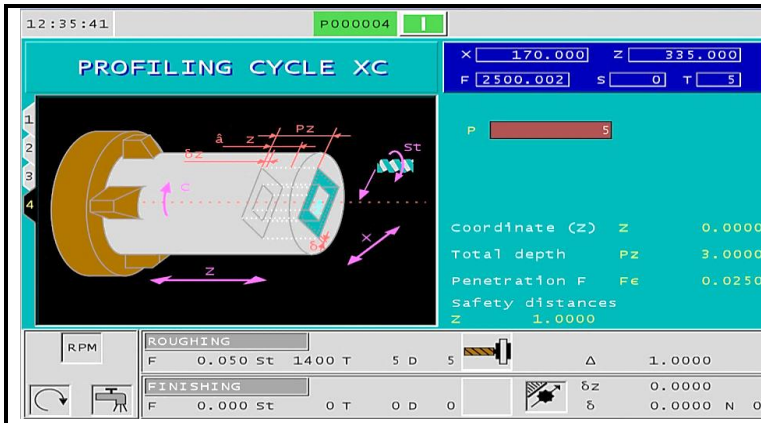

٢٨- قف على المكان المخصص للدخول الى واجهة الرسم لرسم المسار المراد تشغيله بعد ادخال كافة البيانات والمتغيرات بواجهة الدورة الرئيسية تحرك بالاسهم



٢٩- اضغط على مفتاحي Ctrl+R للدخول الى النافذة المخصصة لرسم المسار (الكنطور) المراد تشغيله




٣٠- اضغط على اختيار EDIT اسفل يسار النافذة السابقة عن طريق الماوس او من مفتاح F1 من لوحة المفاتيح



٣١- اختر PROFILE من اسفل النافذة بالضغط عليه بالماوس أو مفتاح F1 من لوحة المفاتيح



Point	X	C
1(مركز دائرة الشكل المسدس)	19.49	11.25
2	0	22.5 (نصف قطر دائرة المسدس)
3	-19.49	11.25
4	-19.49	-11.25
5	0	-22.5
6	19.49	-11.25
7	19.49	11.25

٣٢- لاحظ نافذة بداية رسم المسار المطلوب والتي سندخل فيها إحداثيات النقطة الأولى ثم باقي النقاط تباعا كما سنبين

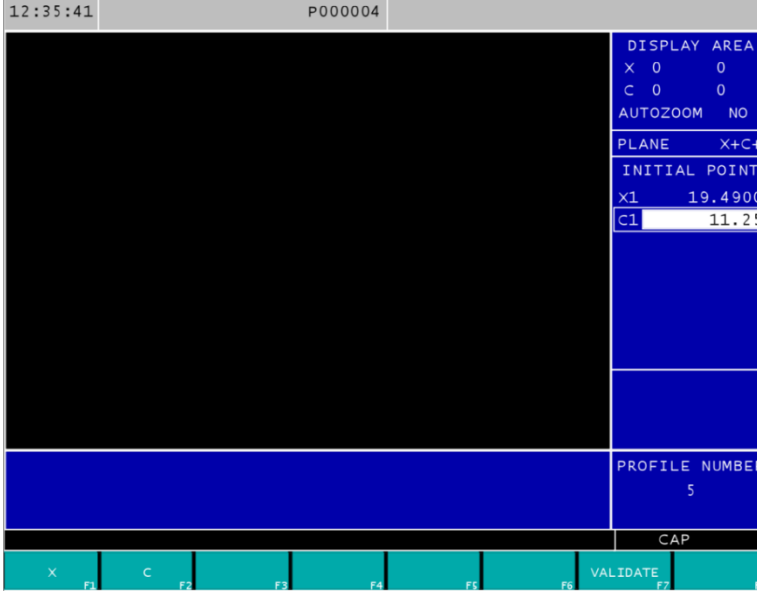

٣٣- قم بتحديد النقاط التي تمثل المسار المطلوب رسمه وتشغيله بناء على الرسم الخاص بالمنتج والتي

ستكون على النحو التالي

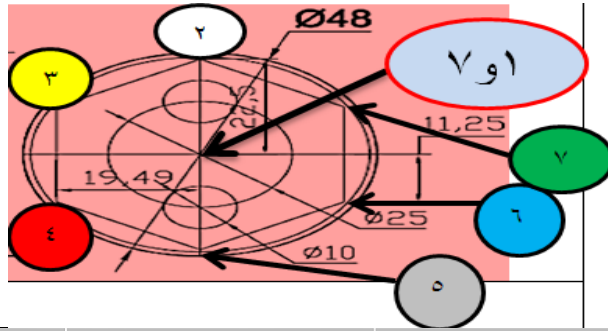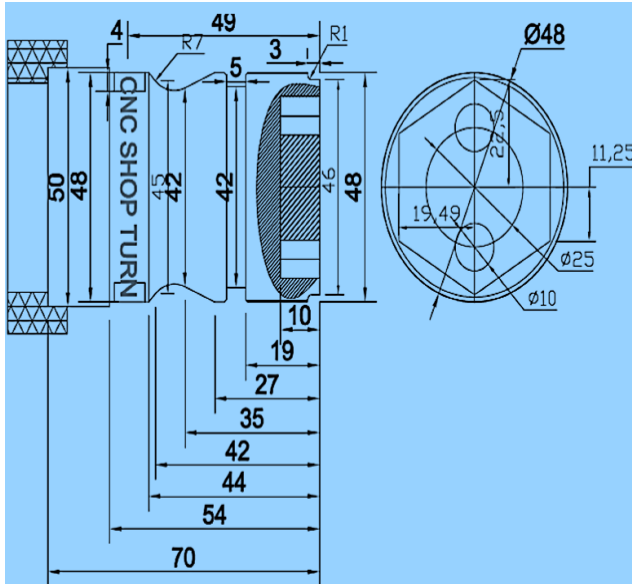

٣٤- أدخل إحداثيات النقطة

الاولى (X 19.49) ثم اضغط

مفتاح Enter ثم اكتب قيمة

C للنقطة الاولى أيضا وهي

(C11.25) من الجدول السابق

والذي قمت باعداده بنفسك

		DISPLAY AREA X 10 12 C 18 21 AUTOZOOM YES PLANE X+C+ INITIAL POINT X1 19.4900 C1 11.2500					
		PROFILE NUMBER 5					
CAP							
STRAIGHT LINE F1	CLOCKWISE ARC F2	CNTRCLOCK-WISE ARC F3	NEW PROFILE F4	F5	UNDO F6	SAVE & CONTINUE F7	F8
<p>٣٥- إضغط على VALIDATE أسفل الشاشة ولاحظ ظهور النقطة الأولى بنافذة الرسم وكذلك ظهور إحداثيات النقطة التي تم ادخالها يمين الشاشة ملحوظة : لاحظ الاوامر الظاهرة أسفل الشاشة والتي سوف تستخدمها في رسم كل اجزاء المسار (خط مستقيم - قوس في اتجاه عقارب الساعة - قوس عكس عقارب الساعة)</p>							
				<p>٣٦- اختر امر خط لرسم الخط من النقطة الاولى الى النقطة الثانية</p>			
P000004				<p>٣٧- أدخل إحداثيات النقطة الثانية (X0) ثم Enter ثم (C22.5) ثم اختر VALIDATE أسفل الشاشة ولاحظ رسم الخط في نافذة الرسم</p>			
		DISPLAY AREA X 10 24 C -1 20 AUTOZOOM YES PLANE X+C+ STRAIGHT LINE X1 19.4900 C1 11.2500 X2 0.0000 C2 22.5000 α 150.0056 TANGENCY NO		PROFILE NUMBER 5			
		CAP					
SE F2	CNTRCLOCK-WISE ARC F3	NEW PROFILE F4	F5	UNDO F6	SAVE & CONTINUE F7	F8	

35:41 P000004

DISPLAY AREA	X 3 31
	C -21 21
	AUTOZOOM YES
PLANE	X+C+
STRAIGHT LINE	
X1	0.0000
C1	22.5000
X2	-19.4900
C2	11.2500
α	209.9944
TANGENCY	NO

X-19.49 C11.25

PROFILE NUMBER 5

CAP

RIGHT LINE F1 CLOCKWISE ARC F2 CNTRCLOCKWISE ARC F3 NEW PROFILE F4 CORNERS F5 UNDO F6 SAVE & CONTINUE F7 F8

٣٨- أدخل إحداثيات النقطة الثالثة (X-19.49) ثم Enter ثم اختر (C11.25) ثم اسفل الشاشة VALIDATE ولاحظ رسم الخط الثاني في نافذة الرسم

5:41 P000004

DISPLAY AREA	X -13 24
	C -28 28
	AUTOZOOM YES
PLANE	X+C+
STRAIGHT LINE	
X1	-19.4900
C1	11.2500
X2	-19.4900
C2	11.2500
α	270.0000
TANGENCY	NO

X-19.49 C-11.25

PROFILE NUMBER 5

CAP

RIGHT LINE F1 CLOCKWISE ARC F2 CNTRCLOCKWISE ARC F3 NEW PROFILE F4 CORNERS F5 UNDO F6 SAVE & CONTINUE F7 F8

٣٩- أدخل إحداثيات النقطة الرابعة (X-19.49) ثم Enter ثم اختر (C-11.25) ثم اسفل الشاشة VALIDATE ولاحظ رسم الخط الثالث في نافذة الرسم

P000004

DISPLAY AREA	X -25 25
	C -38 38
	AUTOZOOM YES
PLANE	X+C+
STRAIGHT LINE	
X1	-19.4900
C1	11.2500
X2	0.0000
C2	22.5000
α	330.0056
TANGENCY	NO

2.5

PROFILE NUMBER 5

CAP

CLOCKWISE ARC F2 CNTRCLOCKWISE ARC F3 NEW PROFILE F4 CORNERS F5 UNDO F6 SAVE & CONTINUE F7 F8

٤٠- أدخل إحداثيات النقطة الخامسة (X0) ثم Enter ثم (C-) VALIDATE ثم اختر (22.5) اسفل الشاشة ولاحظ رسم الخط الرابع في نافذة الرسم

	<p>٤١- أدخل إحداثيات النقطة السادسة (X19.49) ثم Enter ثم اختر (C-11.25) ثم اضغط على الشاشة VALIDATE ولاحظ رسم الخط الخامس في نافذة الرسم</p>
	<p>٤٢- أدخل إحداثيات النقطة السابعة (X19.49) ثم Enter ثم اختر (C11.25) ثم اضغط على الشاشة VALIDATE ولاحظ رسم الخط السادس والآخر في نافذة الرسم</p>
	<p>٤٣- اضغط اختيار حفظ واستمر أسفل الشاشة بعد الانتهاء من رسم المسار</p>
	<p>٤٤- اضغط مفتاح ESC مرتين من لوحة المفاتيح حتى يظهر اختيار انتهاء أسفل نافذة الرسم وقم باختياره بالماوس أو F5 من لوحة المفاتيح</p>

٤٥- اكتب اسم للمسار الذي تقوم بحفظه ثم إضغط Enter

Enter part comment
Press ENTER/ESC

PROFILE NUMBER
4

CAP

DONT SAVE PROFILE F3 F4 F5 F6 F7 F8

CONTINUE F7

12:35:41 P000004

PROFILING CYCLE XC

X 170.000 Z 335.000
F 2500.002 S 0 T 5

P 5

Coordinate (Z) Z 0.0000
Total depth Pz 3.0000
Penetration F Fe 0.0250
Safety distances Z 1.0000

RPM

ROUGHING
F 0.050 St 1400 T 5 D 5 Δ 1.0000

FINISHING
F 0.000 St 0 T 0 D 0 δz 0.0000
δ 0.0000 N 0

*ملحوظة بعد ضغط مفتاح Enter لاحظ عودة البرنامج تلقائيا الي نافذة الدورة(دورة خراطة الكنتور (PROFILING CYCLE XC)

PROGRAMS - PARTS


--- CREATE NEW PART ---
1 - FIRST PROG
2 - FIRST PRODUCT
3 - PART 2
4 - MOHAMED

CYCLES

1.- FACING CYCLE 1
2.- PROFILING CYCLE 2
3.- GROOVING CYCLE 1
4.- THREADING CYCLE 1

SELECT NEW POSITION TO INSERT THREADING CYCLE 1


٤٦- إضغط مفتاحي Ctrl+P بعد الانتهاء من ادخال كافة المتغيرات بنافذة دورة خراطة الكنتور (PROFILING CYCLE XC) للعودة الى نافذة البرنامج وتحرك بالاسهم وتأكد من الوقوف بالناحية اليمين من نافذة مدير البرامج (المكان الصحيح لانزال الدورة بالبرنامج) على اخر دورة تم ادراجها بالبرنامج بالتدريب السابق كما هو موضح بالصورة

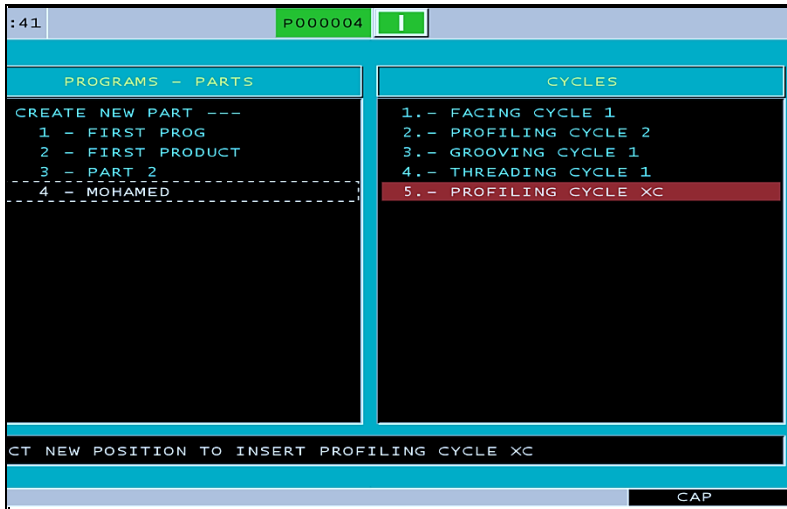


٤٧- إضغط مفتاح Enter لانزال
الدورة بصفحة البرنامج (لاحظ
ظهور اسم دورة خراطة الكنتور
(PROFILING CYCLE XC)

بالوصول للخطوة السابقة نكون قد انتهينا من اعدادات دورة خراطة الكنتور PROFILING CYCLE XC وادراجها بالبرنامج

٤٨- انتقل بالاسهم وقف على بداية البرنامج (دورة التسوية الوجهية) استعدادا لعمل محاكاة للبرنامج بالكامل من بدايته وحتى اخر دورة قمت باعدادها وهي خراطة الكنتور في المحور الاضافي PROFILING CYCLE XC كما بالشكل

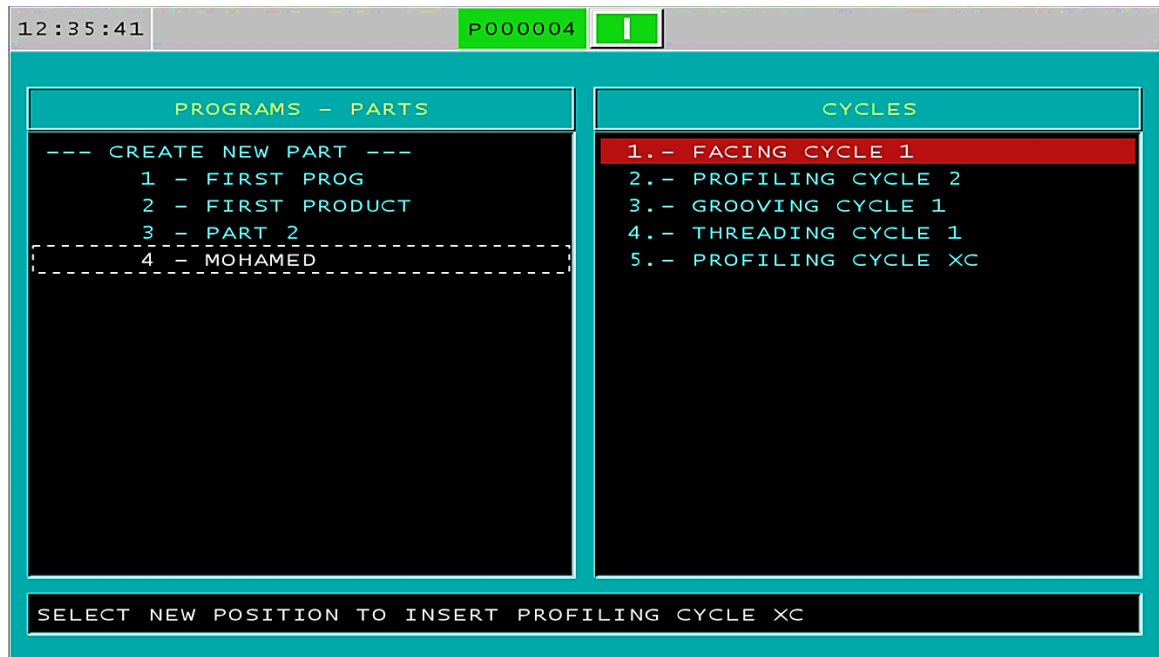


٤٩- قم بعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج وذلك باتباع خطوات التدريب رقم(٤)(ضبط وتشغيل المحاكاة)

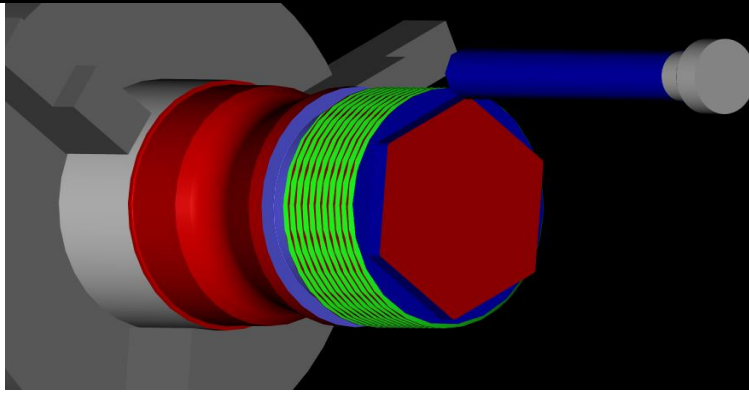

لاجراء تعديل على اي دورة قطع بعد ادخالها بالبرنامج اتبع الخطوات 19 من 24 الى بالتدريب رقم 2(دورة التسوية الوجهية)




رابعاً: خطوات غلق جهاز الكمبيوتر

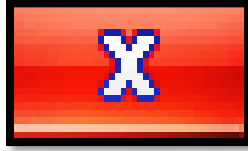

٥٠- إضغط علي علامة الغلق من أعلى يمين النافذة للخروج من واجهة النظام



*ملحوظة: إن كنت تعمل علي الماكينة)
إضغط مفتاحي (Reset + Skip) في نفس الوقت للخروج من واجهة النظام

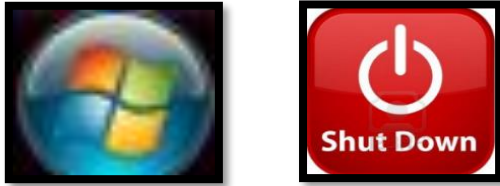



٥١- أغلق نظام التشغيل Windows بالطريقة المعتادة بالضغط علي

Start ثم Shut down

*ملحوظة : ان كنت تعمل علي الماكينة)


إضغط علي Aux + Skip + Reset لغلق نظام التشغيل

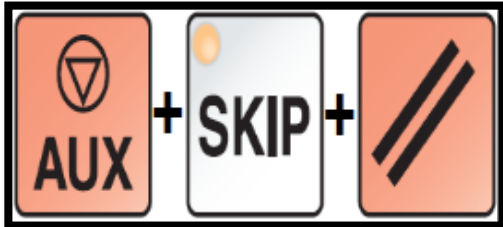

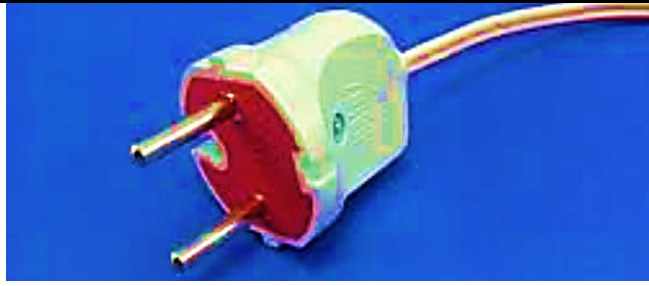

٥٢- أغلق التيار الكهربائي عن طريق نزع القابس

*ملحوظة: ان كنت تعمل علي الماكينة) أغلق المفتاح الرئيسي لفصل التيار الكهربائي

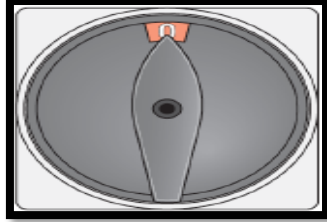

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC
			٢	يشغل جهاز الكمبيوتر ويفتح نافذة البرنامج بالطريقة الصحيحة
			٣	يدخل كافة المتغيرات الموجودة بالدورة
			٤	يختار النافذة لرسم المسار المطلوب ويحدد النقاط
			٥	يرسم المسار المراد تشغيله
			٦	يجري تعديل علي اي دورة قطع تم عملها بالبرنامج
			٧	ينفذ محاكاة Simulation للتمرين
			٨	يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر
			٩	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن 15 دقيقة تنفيذ مضع سداسي للتمرين المطلوب.

دورة التموضع والثقب

تدريب رقم	٨	الزمن	٩٦ ساعة
-----------	---	-------	---------


أهداف

- لأن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة الثقب المتعدد في وجه الخامة (Axial)
- لأن ينفذ المتدرب مهارة الثقب المتعدد في وجه الخامة (Axial)
- لأن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة الثقب المتعدد في وجه الخامة (Radial)
- لأن ينفذ المتدرب مهارة الثقب المتعدد في وجه الخامة (Radial)

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مخرطة نظام تحكم نظام فاجور Turn 8055	خامة قطر ٥٠ مم * طول ٧٠ مم
ارتداء افرول العمل	
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ١٣

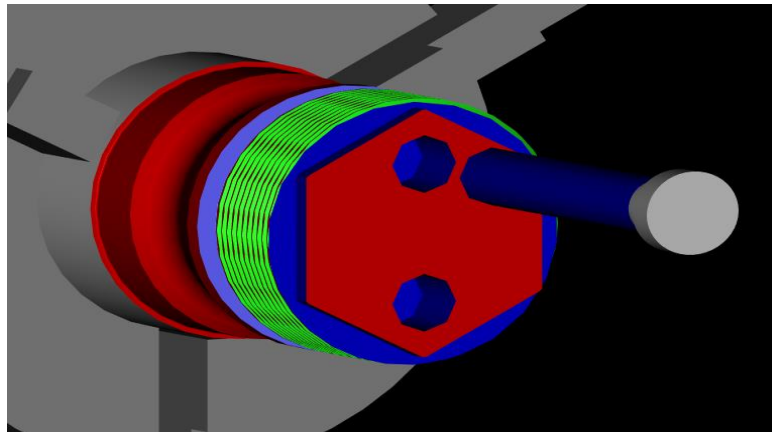

شكل رقم ٤٠ : تنفيذ دورة الثقب

المعارف المرتبطة بالتدريب


دورة الثقب من الدورات الهامة في عمليات التشغيل و التصنيع على المخارط التقليدية و كذلك المبرمجة بالحاسب

زاوية رأس المثقاب **Point angle (θ):** هي الزاوية التي تشكلها الحدين القاطعين الرئيسين cutting edge الرئيسية وتراوح قيمها حسب المعدن المقطوع كما يلي:


- 60° to 100° عند ثقب المواد اللدنة مثل سبائك المغنيسيوم magnesium alloys
- 90° to 140° عند ثقب الصلب عالي المتانة حتى ٧٠ كجم/مم² و سبائك الألومنيوم aluminum alloys
- 118° to 135° عند ثقب الصلب و حديد الزهر والبرونز for high strength steels



معادن أكثر صلابة
Harder Materials

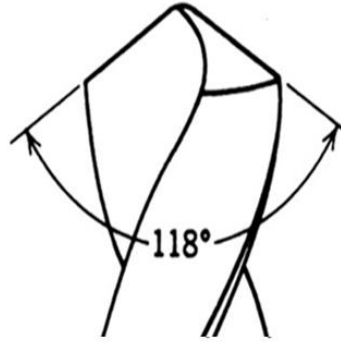


معادن لينية و معادن متوسطة الصلابة
Soft to medium hard steels

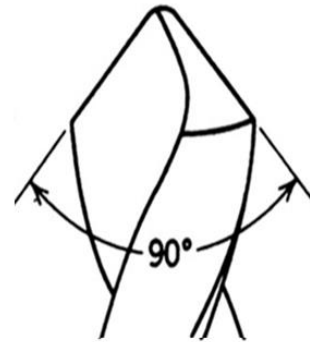


معادنة لينية
Softer Materials

شكل رقم ٤١: قيم زوايا رأس المثقاب Drill point angle حسب معدن المشغولات


خطوات تنفيذ التدريب

١- طبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل ال. C.N.C.	
أولا: تشغيل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج	
	٢- شغل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتظر تحميل نظام التشغيل




٣-اختار نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام فاجور fagor8055 Turn

٤- إنتظر حتى تظهر النافذة الرئيسية لنظام التحكم فاجور fagor8055 Turn

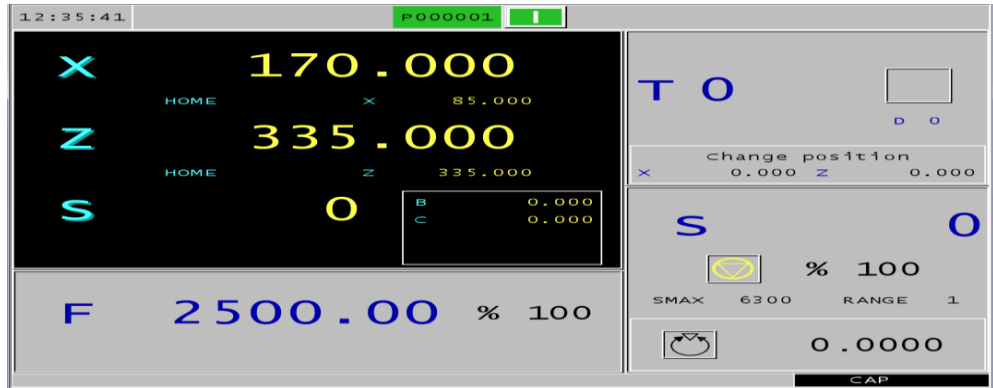

ثانيا اختيار وتحميل العدة المناسبة

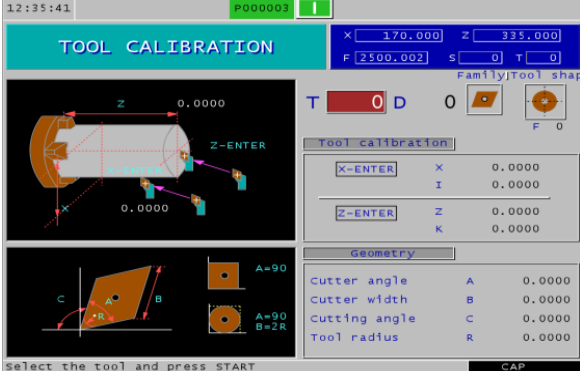

٥- إضغط على مفتاح F1 من لوحة المفاتيح لتنتقل الى صفحة اختيار وتحميل العدة المناسبة التي سوف تحتاجها في تنفيذ عملية التشغيل

في الماكينة المتوفرة Emco CT260 المحطات الزوجية مخصصة للعدد الثابتة مثل أقلام الخراطة وأقلام القلاووظ والخلخلة... بينما المحطات الفردية مخصصة للعدد الدوارة (الاندميل والبنط الرأسية والافقية ..)



12:35:41 P000004

TOOL CALIBRATION

X 170.000 Z 335.000
F 2500.002 S 0 T 7
Family\Tool shap
T 7 D 7 F 20

0.0000
Z-ENTER
X-ENTER
0.0000

A=180
C=45
R
B
C
R
B

Tool calibration		
X-ENTER	X	0.0000
	I	0.0000
Z-ENTER	Z	0.0000
	K	0.0000

Geometry		
Cutter angle	A	0.0000
Cutter width	B	0.0000
Cutting angle	C	0.0000
Tool radius	R	4.0000

٦- قم بتركيب العدة الدوارة الأفقية قطر ١٠ مم في المحطة رقم ١٠ كما فعلت بالتدريبات السابقة (اتباع الخطوات من ٣:٧ بالتدريب رقم ٣) ستظهر امامك العدة وشكلها وبياناتها كما هي امامك *تأكد من ادخال نصف قطر العدة R= 5mm

يجب التأكد من ضغط Enter بعد تحديد الشكل المناسب للعدة وكذلك بعد تحديد اتجاه التشغيل المناسب للتأكد من تثبيت الاختيار الظاهر امامك وإلا فلن يتم تفعيل الاختيار المعروض.



يمكنك تحميل جميع العدد بالبرنامج دفعة واحدة طبقا لتسلسل عمليات التشغيل بالمنتج وقبل البدء في عمل دورات القطع المختلفة.

12:35:41 P000004

X 170.000 HOME X 85.000
Z 335.000 HOME Z 335.000
S 0 B 0.000 C 0.000
F 2500.00 % 100

T O
Change position
X 0.000 Z 0.000
S O
% 100
SMAX 6300 RANGE 1
0.0000
CAP

٧- إضغط مفتاح ESC بعد الانتهاء من اختيار وضبط تحميل العدة المناسبة بالبرنامج للخروج مرة اخرى الي النافذة الرئيسية

12:35:41 P-----

PROGRAMS PARTS CYCLES

--- CREATE NEW PART ---
1 - FIRST PROG
2 - FIRST PRODUCT
3 - PART 2

CREATE PART N... CAP

٨- إضغط Ctrl+P للدخول الى صفحة مدير البرامج




٩- تحرك بالسهم وقم باختيار البرنامج الذي قمت بإنشائه من قبل وتأكد من الوقوف على آخر دورة قطع قمت بإعدادها وإدراجها بالبرنامج (دورة خراطة الكنتور - PROFILING CYCLE - XC) قبل الدخول الى الدورة التالية

ثالثا : ضبط نافذة دورة الثقب المتعدد MULTIPLE DRILLING

١- في وجه الخامة (Axial)

١٠- إضغط على مفتاحي Shift+ F6 من لوحة المفاتيح للدخول الى صفحة دورة الثقب

المتعدد MULTIPLE DRILLING










١١- استخدم مفتاحي Page Up و Page Dn واستكشف كل الدورات المتاحة بالنوافذ التي يظهر أرقامها يسار النافذة الموضحة واختار الدورة المناسبة للتشغيل في وجه الخامة كما تظهر امامك لتقم بإدخال كل المواصفات وشروط القطع .





Coordinates (X,Z)
X 25.0000 Z 0.0000

١٢- أدخل إحداثيات قطر دائرة الثقوب وكذلك إحداثيات بداية الثقوب في اتجاه محور Z

<p>Total depth L 10.0000</p>	<p>١٣- أدخل قيمة العمق الكلي للثقب</p>
<p>Dwell at the bottom t 1.0000</p>	<p>١٤- أدخل مقدار زمن التوقف لكسر الرايش وتشطيب الثقب</p>
<p>α 0.0000</p>	<p>١٥- أدخل قيمة زاوية الثقب الاول وتعني دوران محور C بقيمة صفر لضبط موضع الثقب الاول</p>
<p>١٦- أدخل مقدار الزاوية بين الثقب الاول والثقب الثاني (قيمتها ١٨٠ لانهما ثقبين فقط)</p> <p>β 180.0000</p>	
<p>في حالة وجود عدد اكبر من الثقوب تقوم بقسمة قيمة محيط الدائرة على عدد الثقوب لاجاد قيمة هذه الزاوية</p>	
<p>Total number of operations N 2</p>	<p>١٧- أدخل عدد الثقوب طبقا للرسم الخاص بالتمرين</p>
<p>Safety distances X 0.0000 Z 2.0000</p>	<p>١٨- أدخل قيمة مسافة الامان في اتجاهي X و Z (وتكون هامة جدا في اتجاه تشغيل العدة أي في اتجاه محور Z مع العده الدوارة الافقية)</p>

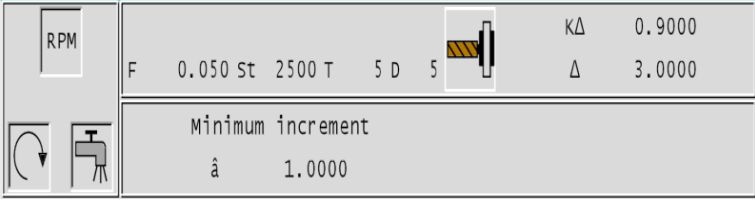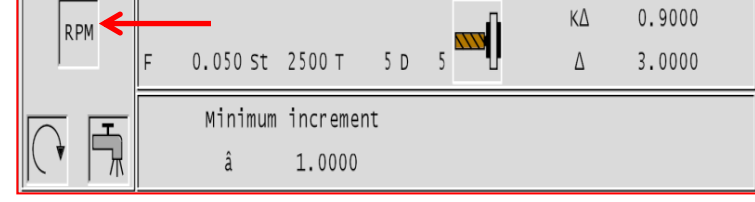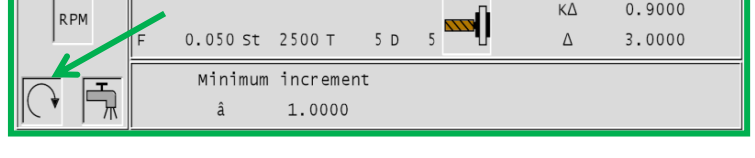	<p>١٩- حدد شروط القطع المناسبة للعملية وكذلك حدد العدة وبياناتها اسرشادا بالصورة التي امامك على النحو التالي</p>
	<p>٢٠- حدد نوع السرعة بوحدة لفة / دقيقة</p>
	<p>٢١- أدخل اتجاه الدوران مع عقارب الساعة (مع العدد الدوارة)</p>

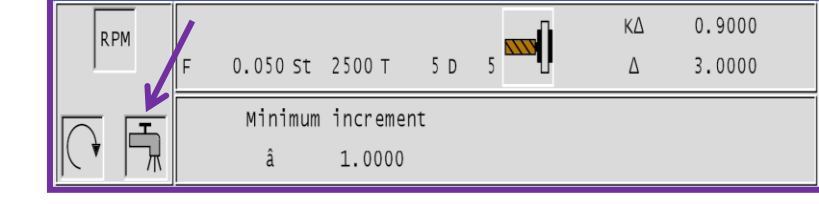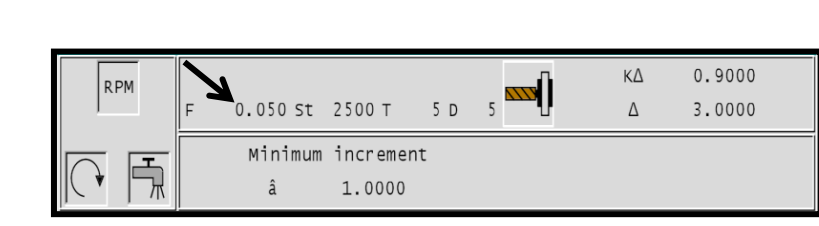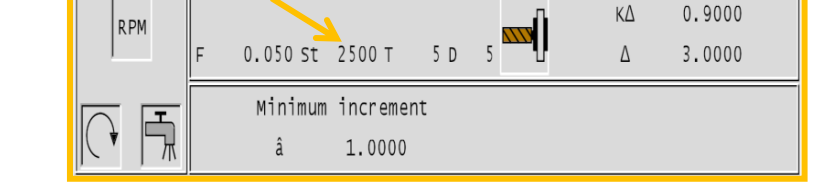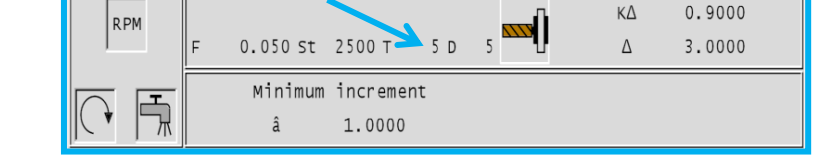	<p>٢٢- شغل سائل التبريد</p>
	<p>٢٣- أدخل قيمة التغذية (لاحظ قيمة التغذية منخفضة لتقليل الحمل على العدة اثناء التشغيل وذلك مع العدد الدوارة)</p>
	<p>٢٤- أدخل قيمة السرعة بوحدة لفة / دقيقة</p>
	<p>٢٥- أدخل رقم العدة</p>

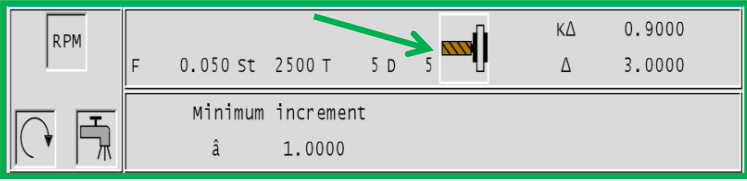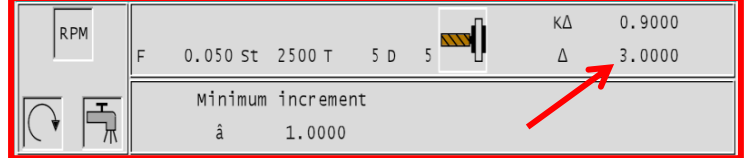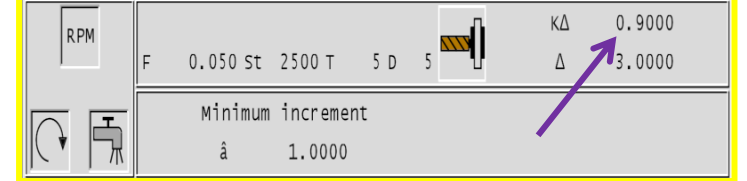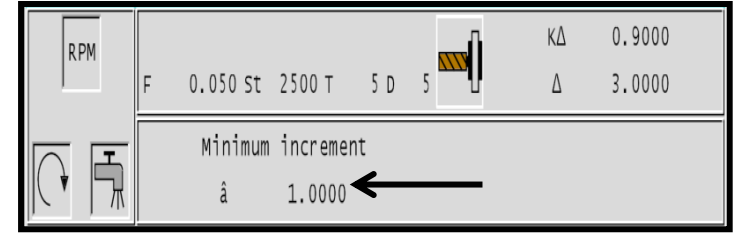	<p>٢٦- حدد اتجاه تشغيلها (افقي Radial Tool)</p>
	<p>٢٧- أدخل قيمة عمق القطع لكل مشوار</p>
	<p>٢٨- أدخل معامل (نسبة) تخفيض للنزول داخل الخامة بعد العمق الاول وتكون اقل من ١ (لان القيمة ١ تعني عدم وجود معامل تخفيض اي ان النزول سيكون بقيمه ثابتة في كل مرة)</p>
	<p>٢٩- أدخل قيمة أقل عمق قطع</p>
<p>٣٠- اضغط مفاتيح Ctrl+P بعد الانتهاء من ادخال كافة المتغيرات بنافذة دورة الثقب المتعدد (MULTIPLEDRILLING) للعودة الى نافذة البرنامج وتحرك بالاسهم وتأكد من الوقوف بالناحية اليمين من نافذة مدير البرامج (المكان الصحيح لانزال الدورة بالبرنامج) على اخر دورة تم ادراجها</p>	

بالبرنامج بالتدريب السابق كما هو موضح بالصورة

12:35:41 P000004 I

PROGRAMS - PARTS	CYCLES
<pre> --- CREATE NEW PART --- 1 - FIRST PROG 2 - FIRST PRODUCT 3 - PART 2 4 - MOHAMED </pre>	<pre> 1.- FACING CYCLE 1 2.- PROFILING CYCLE 2 3.- GROOVING CYCLE 1 4.- THREADING CYCLE 1 5.- PROFILING CYCLE XC </pre>

SELECT NEW POSITION TO INSERT PROFILING CYCLE XC

12:35:41 P000004 I

PROGRAMS - PARTS	CYCLES
<pre> --- CREATE NEW PART --- 1 - FIRST PROG 2 - FIRST PRODUCT 3 - PART 2 4 - MOHAMED </pre>	<pre> 1.- FACING CYCLE 1 2.- PROFILING CYCLE 2 3.- GROOVING CYCLE 1 4.- THREADING CYCLE 1 5.- PROFILING CYCLE XC 6.- MULTIPLE DRILLING </pre>

SELECT NEW POSITION TO INSERT MULTIPLE DRILLING

٣١- إضغظ مفتاح

Enter لانزال

الدورة بصفحة

البرنامج (لاحظ

ظهور اسم دورة

خراطة الكنتور

MULTIPLE)

(DRILLING


*- بالوصول للخطوة السابقة نكون قد انتهينا من اعدادات دورة الثقب المتعدد MULTIPLE DRILLING وادراجها بالبرنامج

٣٢- انتقل بالاسهم وقف على بداية البرنامج (دورة التسوية الوجهية) استعدادا لعمل محاكاة للبرنامج

بالكامل من بدايته وحتى اخر دورة قمت باعدادها وهي دورة الثقب المتعدد MULTIPLE DRILLING كما بالشكل



٣٣- قم بعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج وذلك باتباع خطوات التدريب رقم (٤) (ضبط وتشغيل المحاكاة)

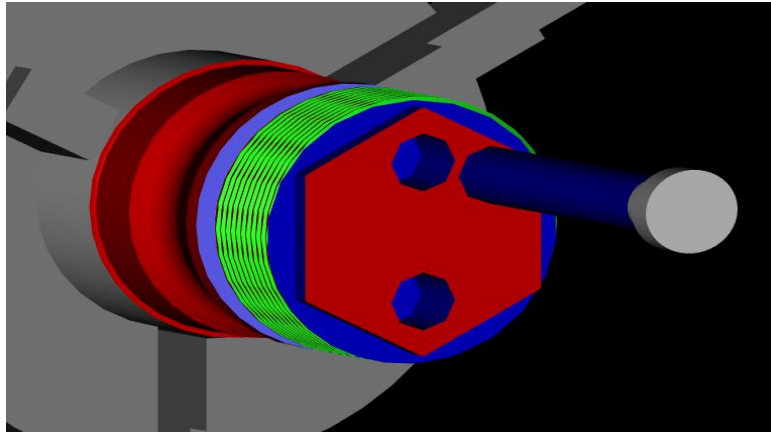

لاجراء تعديل على اي دورة قطع بعد ادخالها بالبرنامج اتبع الخطوات 19 من 24 الى بالتدريب رقم 2 (دورة التسوية الوجهية)



رابعا : ضبط نافذة دورة الثقب المتعدد (Radial) MULTIPLE DRILLING (Radial)

٢- في محيط الخامة (Radial)

١٠- إضغط على مفتاحي Shift+ F6 من لوحة المفاتيح للدخول الى صفحة دورة الثقب المتعدد(على

محيط الخامة) MULTIPLE DRILLING (Radial)

X	170.000	Z	335.000
F	2500.002	S	0
T	0		

Coordinates (X,Z)
X 25.0000 Z 0.0000
Total depth
L 10.0000
Dwell at the bottom
t 1.0000
Angular geometry of the spindle
alpha 0.0000 beta 180.0000
Total number of operations
N 2
Safety distances
X 0.0000 Z 20.0000

RPM

F 0.050 St 2500 T 5 D 5

Minimum increment
a 1.0000

KΔ 0.9000
Δ 3.0000

النافذة الظاهرة بالصورة السابقة هي نفس النافذة الخاصة بالتدريب السابق (الثقب المتعدد في وجه الشغلة)



١١- انتقل الى نافذة دورة الثقب المتعدد على محيط الشغلة والمطلوبة لتنفيذ هذا التدريب الحالي عن طريق التحرك بالاسهم حتى تصبح علامة المؤشر الحمراء على الايقونة الموضحة بالنافذة السابقة (لاحظ الايقونة المظلمة باللون الاحمر)

١٢- اضغط على مفتاحي Ctrl+S ولاحظ تغير النافذة لتصبح خاصة بالثقب المتعدد على محيط الشغلة كما هو موضح بالصورة التالية

X	170.000	Z	335.000
F	2500.002	S	0
T	0		

Coordinates (X,Z)
X 48.0000 Z - 49.0000
Total depth
L 4.0000
Dwell at the bottom
t 1.0000
Angular geometry of the spindle
alpha 0.0000 beta 180.0000
Total number of operations
N 2
Safety distances
X 3.0000 Z 0.0000

RPM

F 0.050 St 2500 T 7 D 7



Minimum increment
a 1.0000






KΔ 0.9000
Δ 3.0000





Coordinates (X,Z)
X 48.0000 Z - 49.0000

١٣- أدخل إحداثيات القطر الذي سوف تنفذ عنده الثقوب وكذلك إحداثيات بداية الثقوب في اتجاه محور Z (من على الرسم)
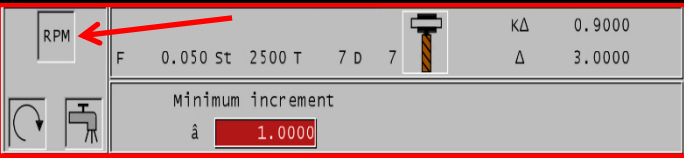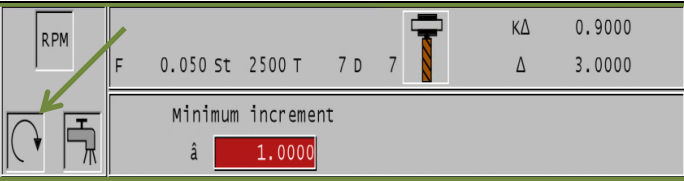
<p>Total depth L 4.0000</p>	<p>١٤- أدخل قيمة العمق الكلي للثقب</p>
<p>Dwell at the bottom t 1.0000</p>	<p>١٥- أدخل مقدار زمن التوقف لكسر الرايش وتشطيب الثقب</p>
<p>α 0.0000</p>	<p>١٦- أدخل قيمة زاوية الثقب الاول وتعني دوران محور C بقيمة صفر لضبط موضع الثقب الاول</p>
<p>١٧- أدخل مقدار الزاوية بين الثقب الاول والثقب الثاني (قيمتها ١٨٠ لانهما ثقبين فقط)</p> <p>β 180.0000</p> <p>في حالة وجود عدد اكبر من الثقوب تقوم بقسمة قيمة محيط الدائرة (٣٦٠ درجة) على عدد الثقوب لاجاد قيمة هذه الزاوية</p>	
<p>Total number of operations N 2</p>	<p>١٨- أدخل عدد الثقوب طبقا للرسم الخاص بالتمرين</p>
<p>Safety distances X 3.0000 Z 0.0000</p>	<p>١٩- أدخل قيمة مسافة الامان في اتجاهي X و Z (وتكون هامة جدا في اتجاه تشغيل العدة أي في اتجاه محور X مع العدة الدوارة الراسية)</p>
	<p>٢٠- حدد شروط القطع المناسبة للعملية وكذلك حدد العدة وبياناتها اسرشادا بالصورة التي امامك على النحو التالي</p>

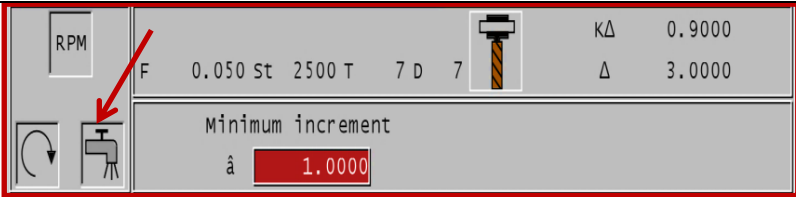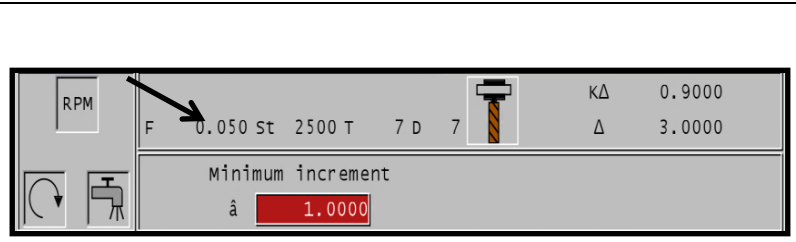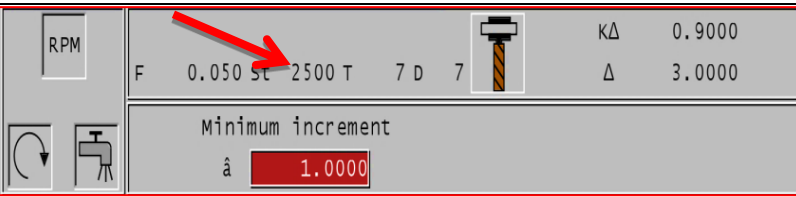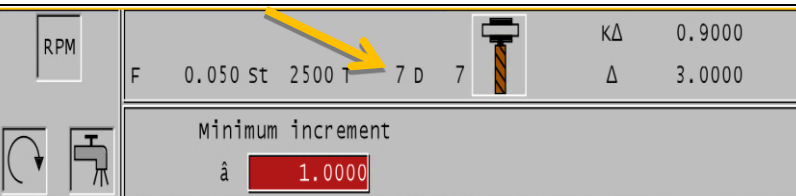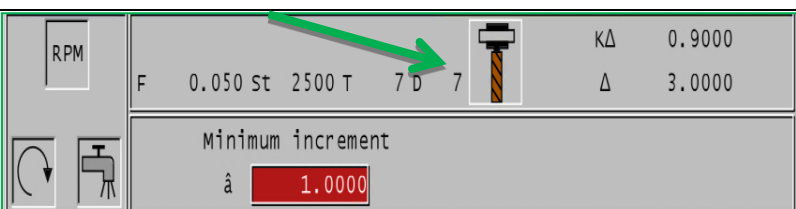	<p>٢١- حدد نوع السرعة بوحدة لفة / دقيقة</p>
	<p>٢٢- أدخل اتجاه الدوران مع عقارب الساعة (مع العدد الدوارة)</p>

	<p>٢٣- شغل سائل التبريد</p>
	<p>٢٤- أدخل قيمة التغذية (لاحظ قيمة التغذية منخفضة لتقليل الحمل على العدة اثناء التشغيل وذلك مع العدد الدوارة)</p>
	<p>٢٥- أدخل قيمة السرعة بوحدة لفة / دقيقة</p>
	<p>٢٦- أدخل رقم العدة المناسبة</p>
	<p>٢٧- حدد اتجاه تشغيل العدة (راسي Radial Tool)</p>

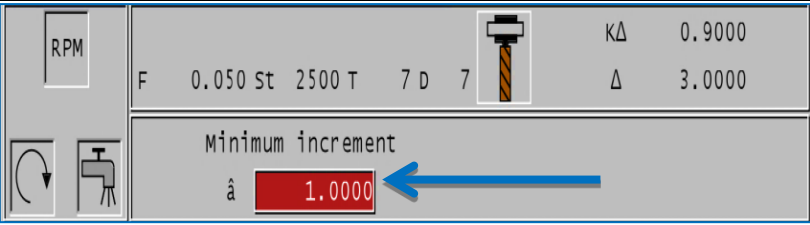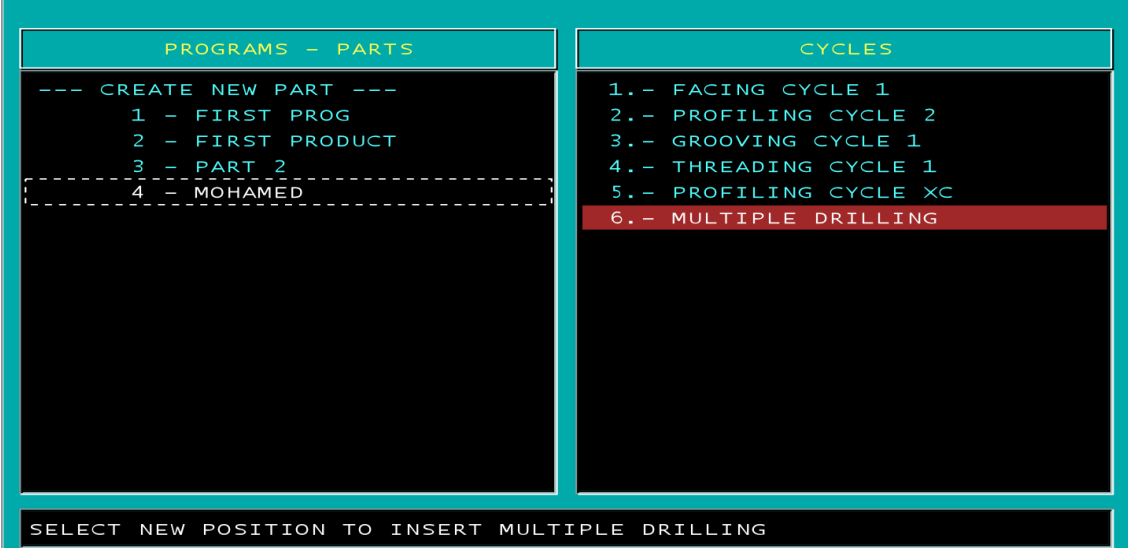	<p>٢٨- أدخل قيمة عمق القطع لكل مشوار</p>
	<p>٢٩- أدخل معامل (نسبة) تخفيض للنزول داخل الخامة بعد العمق الاول وتكون اقل من ١ لان ١ تعني عدم وجود معامل تخفيض اي ان النزول سيكون بقيمه ثابتة في كل مرة</p>
	<p>٣٠- أدخل قيمة اقل عمق قطع</p>
<p>٣١- إضغط مفتاحي Ctrl+P بعد الانتهاء من ادخال كافة المتغيرات بنافذة دورة خراطة الثقب المتعدد (DRILLING CYCLE) للعودة الى نافذة البرنامج وتحرك بالاسهم وتأكد من الوقوف بالناحية اليمين من نافذة مدير البرامج (المكان الصحيح لانزال الدورة بالبرنامج) على اخر دورة تم ادراجها بالبرنامج بالتدريب السابق كما هو موضح بالصورة</p>	
	

PROGRAMS - PARTS	CYCLES
--- CREATE NEW PART --- 1 - FIRST PROG 2 - FIRST PRODUCT 3 - PART 2 4 - MOHAMED	1.- FACING CYCLE 1 2.- PROFILING CYCLE 2 3.- GROOVING CYCLE 1 4.- THREADING CYCLE 1 5.- PROFILING CYCLE XC 6.- MULTIPLE DRILLING 7.- MULTIPLE DRILLING

Enter - إضغط مفتاح
لانزال الدورة بصفحة
البرنامج (لاحظ ظهور اسم
دورة الثقب المتعدد الثانية
(على محيط
الشغلة) (MULTIPLE
DRILLING) يمين نافذة مدير
البرامج

*- بالوصول للخطوة السابقة نكون قد انتهينا من اعدادات دورة الثقب المتعدد

(على محيط الشغلة) (Radial) MULTIPLE DRILLING وادراجها بالبرنامج

٣٣- انتقل بالاسهم وقف على بداية البرنامج (دورة التسوية الوجهية) استعدادا لعمل محاكاة للبرنامج

بالكامل من بدايته وحتى اخر دورة قمت باعدادها وهي دورة الثقب المتعدد MULTIPLE DRILLING


كما بالشكل

PROGRAMS - PARTS	CYCLES
--- CREATE NEW PART --- 1 - FIRST PROG 2 - FIRST PRODUCT 3 - PART 2 4 - MOHAMED	1.- FACING CYCLE 1 2.- PROFILING CYCLE 2 3.- GROOVING CYCLE 1 4.- THREADING CYCLE 1 5.- PROFILING CYCLE XC 6.- MULTIPLE DRILLING 7.- MULTIPLE DRILLING

SELECT NEW POSITION TO INSERT MULTIPLE DRILLING

٣٤- قم بعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج وذلك باتباع


خطوات التدريب رقم (٤) (ضبط وتشغيل المحاكاة)

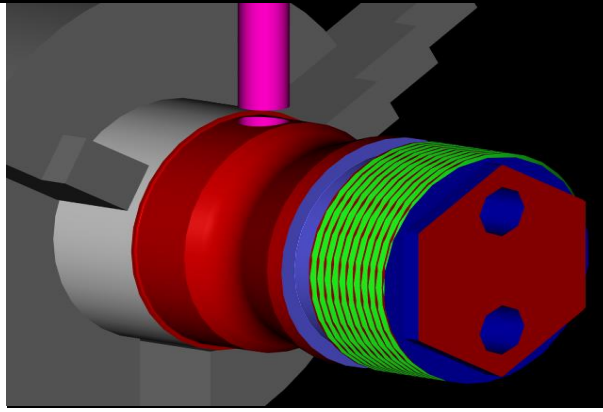

لاجراء تعديل على اي دورة قطع بعد ادخالها بالبرنامج اتبع الخطوات 19 من 24 الى بالتدريب رقم 2(دورة التسوية الوجهية)



رابعاً: خطوات غلق جهاز الكمبيوتر

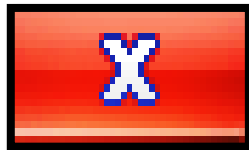

٣٤ - إضغط علي علامة الغلق من أعلى يمين النافذة للخروج من واجهة النظام



*ملحوظة: إن كنت تعمل علي الماكينة (إضغط مفطاحي (Reset + Skip) في نفس الوقت للخروج من واجهة النظام





٣٥ - أعلق نظام التشغيل Windows بالطريقة المعتادة بالضغط علي

Start ثم Shut down

*ملحوظة : ان كنت تعمل علي الماكينة (


إضغط علي Aux + Skip + Reset لغلق نظام التشغيل

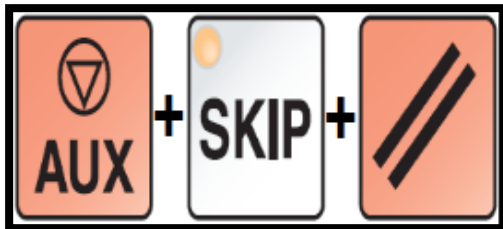

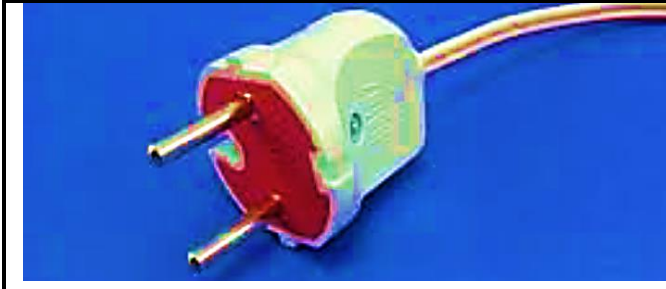

٣٦- أغلق التيار الكهربائي عن طريق نزع القابس

*ملحوظة: ان كنت تعمل علي الماكينة (أغلق المفتاح الرئيسي لفصل التيار الكهربائي

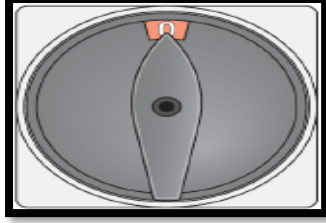

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC	١
			يشغل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج بالطريقة الصحيحة	٢
			يستكشف كل الدورات المتاحة ويختار الدورة المناسبة للتشغيل	٣
			يدخل كافة المتغيرات المناسبة للدورة	٤
			يقوم بعمل محاكاة للبرنامج Simulation	٥
			يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر	٦
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٧

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي . ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٠ دقيقة:

لل تنفيذ ثقب متعدد في واجهة الخام

لل تنفيذ ثقب radial

المصطلحات

النظام النسبي للمحاور: هي محاور تقاس من أي مكان عشوائي في مستوى الإحداثيات، و يمكن وصفها بالإحداثيات المتزايدة (Incremental System) بحيث ينسب الوضع الجديد لعدة القطع الى النقطة التي قبلها (والتي تعتبر نقطة الصفر الافتراضي) و ليس الى نقطة صفر المحاور الرئيسية	Relative coordinates System
الرؤية ثلاثي الأبعاد	3D-view
نظام المحاور المطلقة: في هذا النظام تقاس حركة عدة القطع الى نقطة صفر المحاور المرجعية الأساسية.	Absolute coordinates System
الأبعاد المطلقة للإحداثيات	Absolute dimensions
تسجيل البرنامج و حفظه	archive proved program
وضع المحور	Axis position
نقطة الصفر الأساسية: إذا تم إجراء ترحيل أساسي Base في نظام إحداثيات الجهاز (MCS) ، فإن إزاحة نقطة صفر الأساس هي النتيجة (BZS). مع هذا، على سبيل المثال، يمكن تحديد نقطة الصفر للوحة.	Base Zero Point System (BZS)
رقم البلوك (المقطع) داخل البرنامج	Block number
ملف فاصل	Buffer file
ظرف المخرطة: المستخدم في تثبيت الشغلة	Chuck
التثبيت (لإحكام ربط الشغلة)	clamping
المخارط بماكينات التحكم الرقمي بالحاسب	CNC turning
تعويض	Compensation
نقطة الصفر القابلة للتهيئة: إذا تم تنفيذ نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (G54-G599) من نظام نقطة صفر الأساس (BZS) ، ينتج نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (CZS).	Configurable Zero Point System (CZS)
لوحة التحكم	Control panel
تغذية سائل التبريد	coolant supply
التشغيل الجاف: الذي يتم لاختبار البرنامج قبل تنفيذه على الشغلة	Dry Run
مفتاح إيقاف الطوارئ	EMERGENCY SHUTDOWN
معدلات التغذية	feed rates
تغذية عكسية	Feedback
الخرطة الناعمة: و التي تتم لتشطيب السطح في المراحل النهائية للتشغيل	Finish Turning
الخرطة الأمامية وهي احد أنواع القطع الخارجية المستخدمة للقطع على الماكينات، والتي يتحرك فيها قلم القطع في اتجاه موازى لمحور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور Z-axis)	Front turning

الأبعاد النسبية (المتسلسلة) للإحداثيات	Incremental (chain) dimensions
إدخال	Input
لقم القطع التي تتركب على حامل العدة	Inserts
وضع الحركة اليدوي باستخدام مفاتيح الإحداثيات X و Y و Z	JOG
نقطة الصفر للماكينة هي نقطة مرجعية ثابتة تعرف بواسطة مصنع الماكينة، و تقاس جميع الأبعاد من هذه النقطة. تكون نقطة الأصل للمحاور في نظام الماكينة (X0 و Z0) منطبقة على هذه النقطة.	M = Machine zero point
نظام احداثيات الماكينة: في هذا النظام تعرف نقاط تغير وضع الشغلة طبقا لنظام احداثيات الماكينة. يظهر وضع التحكم الرقمي احداثيات المحاور بعد الوصول لنقطة المرجع منسوبة الى نقطة صفر الماكينة M في نظام (MCS).	Machine coordinate systems (MCS)
مفتاح التشغيل الرئيسي	Main Switch
قياس	Measuring
متعدد الوظائف	Multifunction
نقطة صفر برج العدة: هي نقطة البداية لقياس حركة العدة. وتوضع N على وش برج العدة حيث تعرف بواسطة مصنع الماكينة.	N=T Tool housing zero point
ترحيل (إزاحة)	offset
مفتاح التجاوز (تجاهل) (تجاوز معدل التغذية)	Override switch (feed rate override)
المحاور الأساسية للماكينة: هي المحاور الثلاثة الشهيرة المتعامدة Cartesian X, Y, Z والمسماة بالمحاور الديكارتيه Coordinate و التي يمكنها تحديد أي نقطة في الفراغ	Primary machine axes
نافذة البرنامج	Program window
طريقة البرمجة	PROGRAMMING PROCEDURE
نقطة الإسناد (المرجع) هي نقطة داخل مجال العمل المسموح به في الماكينة، وتحدد بدقة بواسطة مفاتيح النهايات Limit switches. بعد كل فصل للكهرباء.	R=Reference Point
الخراطة القطرية و هي تمثل اتجاه حركة القطع في اتجاه عمودي على محور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور X-axis)	Radial turning
الخراطة الخشنة: وهي المخارط الأولية التي تنفذ على قطعة الشغل لتحديد ابعادها الخارجية	Rough turning
نصف آلي	Semi-Automatic
ضبط (اعداد)	Setting

المحاكاة	Simulation
يدور عمود الدوران	Spindle
سرعات عمود الدوران	spindle speeds
بدء التشغيل الأتوماتيكي	start auto cycle
برنامج فرعي	Sub-Program
المحاور الإضافية: هي محاور ثانوية أو متوازية باستخدام أحرف U و V و W. تكون هذه المحاور متوازية عادة مع محاور X و Y و Z الأساسية على التوالي	Supplementary machine axes
القيمة المستهدفة	target value
اختبار و تعديل البرنامج	test and edit program
برج العدة	Toll tower
آلة القطع (عدة)	Tool
حركات الآلة (العدة)	tool motions
نصف قطر العدة	Tool radius
تعويض لنصف قطر أداة القطع	Tool radius compensation
العدد المراد استخدامها	tools used
نقطة الصفر لقطعة الشغل: هي نقطة البداية لنظام الأبعاد التي يستخدمها المبرمج للتشغيل. يتم تعريفها بحرية بواسطة المبرمج. يمكن اختيار أكثر من صفر للشغلة داخل البرنامج الواحد	Work piece Zero Point (W)
قطع بالسلك: احد لطرق الحديثة لقطع المعادن بالسلك الكهربى	Wire cut
الشغلة (قطعة الشغل) المشغولة	WORKPIECE
نظام احداثيات الشغلة: باستخدام نقطة صفر الماكينة W ينسب برنامج تشغيل قطعة الشغل الى نظام احداثيات الشغلة W الى نظام احداثيات الشغلة (BZS) Base zero point	Workpiece coordinate system (WCS)
نقطة صفر (مركز) الشغلة	WORKPIECE ORGIN
إزاحة الصفر: حيث يتم تحريك نظام المحاور وترحيل نقطة صفر الماكينة الى موضع مناسب داخل مساحة تشغيل الماكينة كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل.	Zero-point offset