



وزارة التجارة والصناعة  
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني  
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

ص ٥  
ج

١  
١

# تكنولوجييا ورسم الدوائر للمحولات الكهربائية والمقاييس لمهنة الكهرباء الصناعية

الجزء الثاني  
الصف الثالث

إعداد

م / سوزان عبدالله عويس  
م / مصطفى زغلول عبده

٢٠١٦/٢٠١٥  
٠١٩/٠١٨





## التكنولوجيا ورسم الدوائر للمحولات الكهربائية

### الهدف من الوحدة : المعارف النظرية:-

- \* عند الانتهاء من تدريس الوحدة يكون المتدرب قادر على الآتي :
  - قراءة المواصفات الفنية القياسية للمحولات والمحركات الكهربائية .
  - كيفية معايرة و استخدام جهاز القياس (اميتر - فولتميتر - افوميتر) المستخدم في مجال الاصلاح والصيانة.
- \* التعرف نظريه تشغيل المحول الكهربائي (حادي الوجه - ثلاثي الوجه).
- \* التعرف على الاستخدامات الخاصة للمحولات الكهربائية (الحادي - الثلاثي).
- \* التعرف على طرق بناء المحولات واستخدامها.
- \* كيفية اجراء الاختبارات للمحولات الكهربائية .
- \* كيفية تحديد الاعطال للمحولات الكهربائية.
- \* قراءة الدوائر والرموز الكهربائية للمحولات الكهربائية
- التعریف على البوابات المنطقية ( NOR - NAND - NOT - OR - AND )  
(EXNOR)
- وطرق تطبيقها في بعض الدوائر العملية
- التعرف على القوانين والعلاقات الرياضية المستخدمة في حل المقايسات
- كيفية اجراء حسابات الملفات و الجهد المفروض في الموصلات
- القدرة على اعداد مقاييس خاصه لإعادة لف محول كهربائي وجه واحد
- التعرف على القواعد العامة المستخدمة عند تغذية ورشة او وحدة سكنية بالتيار الكهربائي
- التعرف على اجراءات الوقايه الكهربائيه
- القدرة على اعداد مقاييس خاصه لتغذية ورشة او انارة وحده سكنيه بالتيار الكهربائي

### أعداد

#### مراجعة

مهندس استشاري / مصطفى زغلول عبده  
رئيس الادارة المركزية لشئون التدريب (سابقا )

مهندسة/ سوزان عبدالله عويس

**برنامـج تكنـولوجيا المـحولات الكـهربـائية والـرسـم**  
**أولاً : تـكنـولوجيا المـحولات الكـهربـائية**  
**الوقـت المتـوقـع للـتدـريب :**

| الزمن المتوقع بالحصة | فهرس   | محتويات الوحدة   |
|----------------------|--|--|
| ٦                    | ٣<br>٣<br>٥<br>٦<br>١١   | <p align="center"><b>المواصفات القياسية والمعاييرة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ المواصفات الدولية</li> <li>♦ توافق المواصفات القياسية المصرية</li> <li>♦ بعض الأمثلة للمواصفات القياسية الفنية الألمانية للألات الكهربائية ( محرك - محول )</li> <li>♦ معايرة وصيانة أجهزة القياس</li> </ul>  |
| ١٨                   | ١٨<br>١٩<br>٢٣<br>٢٨<br>٢٩<br>٣٢<br>٣٣<br>٣٧<br>٤٣<br>٦١<br>٧٥<br>٨٩ | <p align="center"><b>المحولات الكهربائية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ نظريها لمحول ( تحويل الجهد - التيار - المقاومة )</li> <li>♦ أداء المحول أثناء التشغيل المقاييس عند التحميل</li> <li>♦ الرموز الفنية لبعض المحولات</li> <li>♦ المحول الذاتي</li> <li>♦ تحويل التيار المتردد إلى التيار المستمر ( Adaptor )</li> <li>♦ محولات المجال الشارد</li> <li>♦ المحول الثلاثي الأطوار ( الأوجه )</li> <li>♦ تشغيل المحولات على التوازي</li> <li>♦ طرق بناء المحولات واستخدامها</li> <li>♦ الاختبارات للمحولات الكهربائية</li> <li>♦ الأعطال الشائعة للمحولات الكهربائية</li> </ul> |
| ٤٢                   | ١٢٢  | <b>مبادئ علم المقاييس</b>  |
| ٦٦                   |  | <b>الاجمالى</b>  |

**ثانياً : رسم الدوائر الكهربائية**  
**الوقت المتوقع للتدريب :**

| الزمن المتوقع بالحصة | فهرس | محتويات الوحدة   |
|----------------------|------|--|
| ٢٤                   | ٤٧   | <h3>٤ محوّلات أجهزة القياس</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ الرموز والمصطلحات الفنية لمحوّلات الجهد والتيار</li> <li>♦ لوحة رقم (١) توصيل حمل كهربائي بالمنبع من خلال محوّل وجه واحد</li> <li>♦ لوحة رقم (٢) توصيل محرك ثلاثي الأوجه دلتا بواسطة محوّل التيار مع حماية للتيار الكهربائي</li> <li>♦ لوحة رقم (٣) توصيل محوّل مرحلتي</li> <li>♦ لوحة رقم (٤) توصيل محوّل ثلاثي الأوجه زجاج</li> <li>♦ لوحة رقم (٥) توصيل محوّل محطة قدرة فرعية ٦٠كـ ، فولت إلى المستهلك ٢٠٠/٤٠٠ فولت</li> <li>♦ لوحة رقم (٦) توصيل محوّل ثلاثي الأوجه ١٥كـ، فولت - ٤٠٠/٢٢٠ فولت (١٠٠كـ، فولت، أمبير ) بالشبكة</li> <li>♦ لوحة رقم (٧) توصيل محوّل محطة قدرة فرعية</li> <li>♦ لوحة رقم (٨) توصيل دائرة القياس بأنظمة الجهد ١٠كـ، فولت</li> <li>♦ لوحة رقم (٩) توصيل مجموعة محوّلات ( جهد - تيار ) للحصول على محرك قدرة ثلاثي الأوجه</li> <li>♦ لوحة رقم (١٠) قياس الجهد والتيار والقدرة لأنظمة الثلاثية</li> <li>♦ لوحة رقم (١١) توصيل محرك ثلاثي الأوجه دلتا ٦كـ، فولت بواسطة محوّلي تيار وجهد وعدد لقياس القدرة الكهربائية</li> <li>♦ لوحة رقم (١٢) دائرة قياس القدرة الكهربائية ثلاثية الأوجه بواسطة محوّلات الجهد والتيار</li> </ul> |
| ١٨                   | ١٠٠  | <h3>٥ التحكم الآلي باستخدام البوابات المنطقية</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ الرموز والمصطلحات للبوابات</li> <li>♦ تطبيقات على اختصار الدوائر المنطقية</li> <li>♦ مثال (١) التحكم في تسخين سائل</li> <li>مثال (٢) تصميم جهاز إنذار لعمل في حالة زيادة الحمل عن ( 4 KW )</li> <li>مثال (٣) تصميم دائرة إلكترونية بالبوابات المنطقية للتحكم في تشغيل المحرك</li> <li>مثال (٤) تشغيل المحطتان ببعضها عن طريق مفتاح التوصيل T</li> <li>مثال (٥) رسم الدائرة المنطقية للتحكم في تشغيل المحرك نجمة/ دلتا</li> <li>مثال (٦) رسم الدائرة المنطقية للتحكم في تشغيل المحرك يعمل على سرعتين</li> </ul>   |
| ٤٢                   |      | <p align="center"><b>الإجمالي</b></p> <p align="center"><b>ملحوظة :- يدرس برنامج الرسم كما هو مدرج بترتيبه في الوحدة</b></p>   |

## المواصفات القياسية

### **المواصفات :**

المواصفة هي صياغة فنية تحدد الوصف الكامل للعنصر موضوع المواصفة وعادة ما يصاحب المواصفة رقم رمزي يدل عليها ويسهل الاستدلال عليها عند الحاجة . ويتم تصنيف المواصفات إلى الآتي :-

### **١- المواصفات الدولية :**

وهي مجموعة من المواصفات القياسية الدولية وتصدرها المنظمات الدولية لتوحيد المواصفات بين الدول ومن أهم المنظمات التي تصدر هذه الامواصفات :

#### **١-١ المنظمة الدولية للتوكيد القياسي : (I.S.O.)**

ومقرها مدينة جنيف بسويسرا وتم انشاؤها واقرار دستورها ولاجئتها في ٢٣ فبراير عام ١٩٤٧ وقد انضمت إليها جمهورية مصر العربية قبل نهاية عام ١٩٥٧ .

#### **١-٢ المنظمة الدولية للأوزان والمقاييس : (O.I.P.M)**

ومقرها مدينة باريس بفرنسا وتم إنشائها في ٢٨ أكتوبر عام ١٨٧٦ وهي منظمة تتبع النظام المترى للقياس لوحدات الطول والوزن والحرارة والضغط وكذلك الوحدات الكهربائية والفوتومنترية وقد انضمت جمهورية مصر العربية لهذه المنظمة قبل الخمسينات.

#### **١-٣ المنظمة الدولية للمقاييس والمعايير القانونية : (O.I.M.I.)**

وقد مرت هذه المنظمة التي مقرها باريس بفرنسا بعدة مراحل قبل اقرارها في ٣ مايو عام ١٩٥٨ وتتولى هذه المنظمة إجراء الدراسات المشتركة على المستوى الدولي لجميع الموضوعات والمسائل المتعلقة بالمعايير وطرق الرقابة والمراجعة القانونية للموازين والمقاييس وتحديد المواصفات التي يشترط أن تتوافق في أجهزة القياس على أن تعتمد لها الدول الأعضاء بالمنظمة لامكان أصدار توصيات بتطبيقها دوليا . وقد انضمت جمهورية مصر العربية إلى هذه المنظمة في عام ١٩٦١ .

### **٢- المواصفات الأقليمية وال محلية لبعض الدول :**

وهي مجموعة من المواصفات القياسية التي تضعها دولة معينة أو مجموعة من الدول تتفق بينها على تطبيقها ومن أهم هذه المواصفات :

- المواصفات القياسية البريطانية (B.S.S.)

- المواصفات القياسية الأمريكية (A.S.S.)

- المواصفات القياسية الألمانية (D.I.N.)

- المواصفات القياسية اليابانية (J.I.S.)

- المواصفات القياسية المصرية (E.S.S)

- مواصفات قياسية محلية تصدرها وزارات الصحة والتجارة والتموين والزراعة في جمهورية مصر العربية .

### ٣- مواصفات شركات صناعية:

وهي مجموعة من المواصفات تضعها بعض الشركات الصناعية لعمل من خلالها وعادة ما تكون هذه المواصفات مرادفة للمواصفات العالمية أو المحلية .

### ٤- مواصفات خاصة:

وهي مجموعة من المواصفات الخاصة التي قد لا يكون لها مرجع أو مرادف في المواصفات القياسية الدولية أو المحلية .

عند وضع المعاصفه يراعى توصيف كل عنصر من كل المحركات الكهربائية مثل :-

- مادة التصنيع وأبعاد الهيكل للألة
- مادة التصنيع وأبعاد العضو الدوار
- عدد المجارى وشكل المجرى
- نوع العزل المستخدم
- نوع السلك وقطرة ونوع العازل له
- نوع التبريد
- أقصى جهد / تيار
- جهد وتيار التشغيل
- تحديد درجة الضجيج للألة المسموح بها
- أقصى عزم الدوران

ويتم قراءة لوحة بيانات الألة الخارجية وعند الاحتياج للتوصيف الدقيق يتم الرجوع الى رقم الطراز ومنه الى مواصفة الصنع .

## توافق المعاصفات القياسية المصرية

يلعب التقييس بمحاوره المختلفة ( المعاصفات القياسية ونظم الجودة ونظم القياس والاختبار والمعايير ) دورا هاما في اقتصاديات الدول ، ومن ثم كان الاهتمام بالتقىيس بمحاوره المختلفة بصفة عامة والمعاصفات القياسية بصفة خاصة وأخذت المعاصفات القياسية العالمية وضعها المناسب فيما يتعلق بتنظيم وتسهيل التجارة العالمية من خلال اتفاقية العوائق الفنية للتجارة TBT وأصبح من الضروري التعرف على السلعة أو الخدمة في الأسواق العالمية من خلال المعاصفة التي تنتج على أساسها .

ولتنمية الصادرات المصرية والوقوف أمام المنافسة العالمية يجب أن تكون المنتجات والخدمات مطابقة للمعاصفات القياسية الدولية ، لذا كان إهتمام الهيئة - وبالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة - بوضع برنامج يستهدف توافق المعاصفات القياسية المصرية مع المعاصفات الدولية حتى تتمكن المنتجات المصرية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية .

وتحت عملية توافق المعاصفات القياسية المصرية بطبقاً للمراجعة الدولية منظمة الأيزو العالمية رقم ٢١ ( ISO Guide 21 ) والتوجهات الأوروبية ( European Directives ) واتفاقية العوائق الفنية على التجارة (TBT) ، وتلتزم الهيئة في برنامجها بالتوافق مع متطلبات ومبادئ منظمة التجارة العالمية (WORLD TRADE ORGANIZATION) .

**وترجع أهمية التوافق مع المعاصفات الدولية لاعتبارات منها :**

- الثقة بين الدول في مجال التبادل التجارى .
- تنمية الصادرات المصرية من خلال الارتقاء بسمعه المنتج الوطنى عالميا مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وفتح أسواق تصدير جديدة .
- حماية المصدررين والمستوردين في نفس الوقت .
- حماية المستهلك من السلع الأجنبية غير المطابقة للمعاصفات .
- توفير معاصفات قياسية معتمدة لكافة السلع والخدمات عن طريق نظام التبني .

ويقصد بتوافق المعاصفات القياسية المصرية مع المعاصفات القياسية الدولية أن تتواءز نصوص المعاصفة المصرية مع المعاصفة الدولية المناظرة ، وليس من الضروري أن تتطابق معها ، ولكن يجب أن لا تحتوى بنودا تتعارض مع المعاصفة الدولية ، مع مراعاة أن المعاصفات الدولية كثيرا ما تتجنب تحديد أرقام تفصيلية لمعاصفات الناتج وعليه فإن عدم التطابق التام لا يعني عدم التوافق . وتدرك منظمة التجارة العالمية (WTO) أنه يمكن قبول الحيوان أو الاختلافات بين المعاصفات القياسية الوطنية والدولية وذلك لأسباب منها الأمان القومى وصحة وأمان الإنسان وحماية البيئة وكذلك المشاكل الجغرافية والفنية

ويمكن تقسيم الموصفات القياسية الوطنية تبعاً للتتوافق إلى :

- موصافة متوافقة بالتماثل مع الموصافة الدولية المناظرة في ضوء بنود دليل الأيزو رقم ٢١
- موصافة متوافقة مع فروق فنية لا تغير من المفهوم الفنى للموصفة ، بحيث تحدد بنود الاختلاف كتابة مع ذكر مبررات هذه الفروق .
- موصافة لمنتج ليس له مثيل دولي أو أجنبي .

بعض الأمثلة للموصفات القياسية الفنية الألمانية(DIN) للآلات الكهربائية (محول-محرك )

أولاً : محول ثلاثي الوجه

|              |                        |             |              |                         |
|--------------|------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| VDE          | مسلسل : ٥٣٢            | سنة الصنع : | الرقم :      | الطراز : TS ٥٤١         |
| DB           | التغليف المستمر        | V           | V            | الوجه                   |
| Y Z O        | التوصيل :              | V           | V ٤٠٠ ١٠ : ١ | المقනات                 |
| التوالي :    | N ١٠ / ٥               | V ٤٠٠       | الوجه ١ : ١٠ | الجهد                   |
| S            | نظام التبريد           | V           | V ٦٠٠ ٩ : ٣  | الوجه ٣                 |
| الوزن القائم | ٥٠٨ طن                 | V           | V            | الوجهة                  |
| وزن القلب    | 0.17 طن                | A ٢٣١       | A ٩٢         | التيار المقنن           |
| S            | سائل العزل             |             | %٤           | تيار دائرة القصر المقنن |
| ٢ ثانية      | أقصى فترة لدائرة القصر | KA          |              | أقصى تيار قصر لدائرة    |

## ثانياً : محرك ثلاثي الأوجه

|                                      |                                   |                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| اسم الشركة                           | الطراز : أ.م ١٦٠ ل ٤ ر ١          | ٣ - أوجه رقم المحرك ١ - ٢٨٦٠٠ |
| جهد التوصيل $\Delta / Y$ / ٢٢٠ V ٣٨٠ | التيار ٤٢ / ٢٤ الفدرة ١١ كيلو وات |                               |
| معامل القدرة : ٧٧                    | عدد اللفات به ١٤٥٥ لفة/دقيقة      | التردد ٥٠ د/ث                 |
| العضو الدوار Y ٢٥٠ V                 | A ٢٥ العزل من القئة ب             |                               |
| VDE ٠ ٥٣٠ / ٦٩                       | IP ٤٤                             |                               |

## ثالثاً : محرك تيار مستمر

|                             |                                |                       |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| اسم الشركة المصنعة          |                                |                       |
| الرقم المسلسل               | الطراز ١٦٠ ل ج V               | ٤٠ ف                  |
| القدرة ١٠ كيلو وات          | وزن العضو الدوار ٢٧٠ كيلو جرام | الوزن الكلى كيلو جرام |
| السرعة ٤١٥ لفة/دقيقة        | العزم ٢٥ و كيلو جرام / م       | التبريد               |
| الجهد ٢٢٠ فولت              | جهد العضو الدوار ٢٢٠ فولت      |                       |
| التيار ٦٢ أمبير             | تيار البداء ٦٨ أمبير           | IP ٤٤                 |
| العمل                       |                                |                       |
| مقاومة الملفات ٨٢٤ ميجا أوم | الضغط بار                      | السرعة م ٣ / ث        |
| الحرارة °C                  |                                |                       |

- جدول رقم ((١)) - الموصفات الفنية للمحركات الثلاثية الأوجيه (١٠٠٠ لفة / د)



طرلاز قیمشی سینمایی سینماسن ( ۱۹۷۳ لندن / د )

## معاييره وصيانته لجهاز القياس

### ١ - اختبار الأجهزة :

يحتاج اختبار جهاز قياس لاستعماله في قياسات معينة الى الأخذ في الاعتبار الأنواع المختلفة الممكن استخدامها ، كما يجب أن يكون نطاق قياس الجهاز مساوياً للكمية المتغيرة المراد قياسها ، حيث أن زيادة مدى الجهاز زيادة كبيرة عما يلزم يؤدي الى فقد الدقة في القراءة وإذا كان مدى الكمية المتغيرة المراد قياسها كبيراً فيفضل استخدام أجهزة قياس يمكن مضاعفتها مدى القياس بها .

وتتطلب حساسية الأجهزة ، ومدى القدرة على قراءتها اهتماماً وحرصاً كبيرين، وتؤدي الزيادة الفائقة في حساسية الأجهزة إلى ضياع الوقت والجهود للحصول على المعلومات المطلوبة ، في حين تؤدي عدم كفاية الحساسية إلى عدم الحصول على القياسات بالدقة المطلوبة .

وأجهزة القياس المستخدم يجب أن يكون سهل المعايرة ، وأن تكون أخطاء المعايرة ثابتة القيمة طوال مدة اتمام تجربة المعايرة تحت ظروف الاستعمال العادي من حيث تداول الجهاز والأهتزازات والصدمات التي قد تحدث له .

ويجب أن تكون أخطاء جهاز القياس الناتجة عن درجة حرارة الجو المحيط والضغط ودرجة الرطوبة معروفة جيداً أثناء التجربة ، أو ضئيلة بحيث يمكن اهمالها. ويجب أن يكون مدى السهولة والراحة عند قراءة الجهاز في مكانه ذات تأثير هام في اختيار الجهاز نفسه .

### ٢ - دقة القياس :

من المعلوم أنه لا يمكن الاعتماد على أجهزة القياس إلا بعد التأكد من سلامتها ودقتها ، وأنه تم مراجعتها أو معايرتها على أجهزة وأدوات قياس أدق منها ، وذلك لضبط التفاوت ، ومعرفة خطأ الصفر ويمكن القول أن عمليات القياس تحتاج إلى :

- ١ - وسيلة قياس ( جهاز قياس مثل الأفوميتر )
- ٢ - مرجع لمعاييره وضبط جهاز القياس ( الأمبيروميتر - الفولتميتر - الأوميتر )
- ٣ - أمام قياس موحد تضبط وتراجع عليه هذه المراجع ( مثل المرجع المحفوظ في المعمل المركزي للقياس والمعاييرة للدولة )
- ٤ - ويمكن تصنيف درجات الدقة للأجهزة كالتالي :
- ١٠٢ أدوات قياس التشغيل Working Gauges وهي المستخدمة في قياس الكميات الكهربائية أثناء التدريب أو التشغيل بخطوط الانتاج (  $\pm 1.5$  )

## ٤٠٢ أدوات تفتيش Inspection Gauges

وهي أجهزة القياس التي تستخدم في التفتيش على القيم النهائية للكميات الكهربائية  
 $(\pm 0.05)$

## ٤٠٣ أدوات المعايرة Calibration Gauges

وهي أدوات وأجهزة القياس التي تراجع عليها أجهزة التفتيش وتكون في حوزة المصنع .  
 $(\pm 0.001)$

## ٤٠٤ المرجع Reference


وهي أجهزة القياس التي تستخدم في مراجعة أجهزة المعايرة الخاصة بالمصانع ويحتفظ بها في المعمل المركزي للقياس والمعايرة للدولة  $(\pm 0.0)$

### ٣-معايير أجهزة القياس الكهربائية

يجب أن يكون أي جهاز قياس معاير ، كما يجب معايرته من حين لآخر كلما تطلب ذلك. وتم المعايرة الأولى لجهاز القياس في المصنع المنتج للجهاز وتأكد من خلال علامة دقة يسمح بوضعها فقط عندما يكون الخطأ عند جميع الأماكن الموجودة على تدريج القياس داخل النطاق المسموح به وفقاً لعلامة الدقة الموضوعة . ومن مميزات المعايرة المستمرة لجهاز القياس أنها تمكنا من الرقابه المستمرة على الجهاز حيث يمكن أن يؤدي اجهاد الجهاز أو زيادة تحمله أو سوء استخدامه إلى انخفاض مستوى الأداء . وبالتالي فإن المعايرة المستمرة يمكن أن تجعل المرء أما أن يقتضي بوجود حيود طفيف في فصل الدقة نتيجة لأن البيانات الأصلية للجهاز لم تعد محققة أو تجعله يقرر إرسال الجهاز للأصلاح .

ولا جراء عملية المعايرة يلزم للمرء جهاز مقارنه ذو دقة عالية . وبذلك يمكن للمرء التعرف على قيمة الخطأ المسموح به في الجهاز تحت الاختبار ، وسوف نوضح ذلك فيما بعد معايرة أجهزة القياس العادي حيث أن معايرة أجهزة القياس الدقيقة تتم بطريقة أخرى .

فبعد معايرة أجهزة الأمبير ومترا يتم توصيل الجهاز المعاير (جهاز المقارنه) على التوالى مع الجهاز المطلوب معايرته ، كما توصل بالدائرة الكهربائية مقاومة تمنع من تعدد مدى القياس ، هذا علاوة على وجود مقاومتين متغيرتين بصفة مستمرة أحدهما للضبط العادى والأخرى للضبط الدقيق . هذا ويجب أن يكون فصل دقة الجهاز المعاير أكبر من فصل دقة الجهاز المطلوب معايرته .

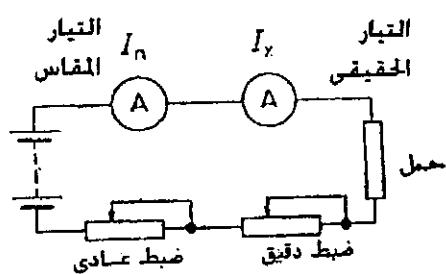


معايير أجهزة الأمبير ومترا

ويتم أخذ من ١٠ إلى ٢٠ قراءة لكل من الجهاز المعاير والجهاز المطلوب معايرته وتسجل في جدول ( خطة اختبار ) مع مراعاة اختيار فراءات خالية من أي كسور بالنسبة لجهاز المقارنه . بعد ذلك تستكمل خطة الاختبار وفقا للبيانات الخاصة بالجهازين والمثال الموضح بالشكل يوضح ذلك


| القيمة المقدار | القيمة المقصبة | الخطأ المطلوب<br>$F = I_s - I_r$ | معامل التصحيح<br>$K = I_r - I_s$ | الخطأ المبتدا<br>$F_r = \frac{F \cdot 100}{I_s}$ | المخطأ<br>$\% = \frac{F \cdot 100}{I_s, \text{max}}$ |
|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| $I_s$          | $I_r$          | $F$                              | $K = -F$                         | $F_r \%$   | $\% = F \%$  |
| 0              | 0              | 0                                | 0                                | 0  | 0  |
| 5,00           | 5,55           | + 0,55                           | - 0,55                           | + 11 %   | + 1,1 %  |
| 10,00          | 10,70          | + 0,70                           | - 0,70                           | + 7 %  | + 1,4 %  |
| 15,00          | 15,60          | + 0,60                           | - 0,60                           | + 4 %  | + 1,2 %  |
| 20,00          | 20,00          | ± 0,00                           | ± 0,00                           | ± 0 %  | ± 0,0 %  |
| 25,00          | 24,35          | - 0,65                           | + 0,65                           | - 2,6 %  | - 1,3 %  |
| 30,00          | 29,70          | - 0,30                           | + 0,30                           | - 1,0 %  | - 0,6 %  |
| 35,00          | 34,25          | - 0,75                           | + 0,75                           | - 2,14 %   | - 1,5 %  |
| 40,00          | 39,50          | - 0,50                           | + 0,50                           | - 1,25 %   | - 1,0 %  |
| 45,00          | 45,40          | + 0,40                           | - 0,40                           | + 0,88 %   | + 0,8 %  |
| 50,00          | 50,45          | + 0,45                           | - 0,45                           | + 0,9 %  | + 0,9 %  |

### شكل لخطة اختبار

وبعد الانتهاء من حسابات خطة الاختبار يتم رسم كل من منحنى المعايرة الذى يوضح سلوك القيمة الصحيحة والقيمة الخطأ شكل ومنحنى الخطأ الذى يوضح توزيع الخطأ على مدى تدريج الجهاز ( كما هو موضح بالشكل )

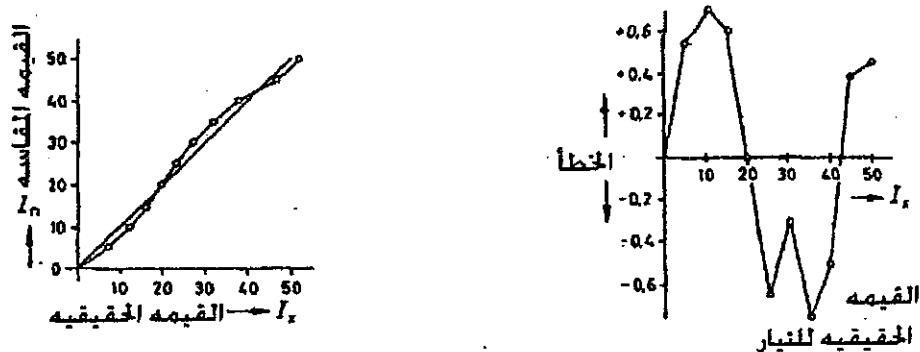

وبنفس الطريقة يمكن معايرة أجهزة الفولتميتر ، وهذا يكون توصيل الجهازين على التوازي ويتم اختيار الجهد من خلال مجزى الجهد المكون من مقاومة الضبط العادى ومقاومة الضبط الدقيق شكل وفي جميع الاحوال يجب اختيار منبع الجهد المستخدم في دوائر المعايرة وفقا لخصائص الأجهزة المستخدمة .

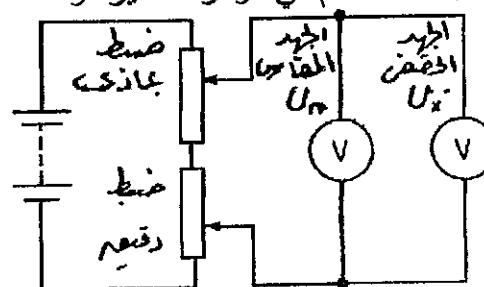

## الجهاز متعدد الأغراض (جهاز الأفوميتر)


جهاز الأفوميتر عبارة عن جهاز متعدد الأغراض حيث يستخدم لاختبار الدائرة الكهربائية ويمكن بواسطته هذا الجهاز قياس الجهد المستمر والجهد المتردد والتيار المستمر والمقاومة الكهربائية وأحياناً تقوم بعض المصانع بإضافة كميات أخرى يمكن قياسها بالجهاز كقياس سعة المكثف - درجة الحرارة .. الخ وعلى هذا فإن جهاز القياس متعدد الأغراض (الأفوميتر) عبارة عن مجموعة أجهزة قياس تشمل الأوميتر - الفولتميتر - والامبيرومتر والشكل يبين ذلك وتشترك جميع أجهزة الأفوميتر في الأجزاء التالية :

### ١- تدريج الجهاز :

هي عبارة عن لوحة معدنية تثبت على واجهة الجهاز وتكون مظلله بمادة المينا البيضاء أو مادة شبيهه ويرسم عليها علامات نقسمها إلى اقسام صغيرة على خطوط مقوسه ويكون لكل نوع من الكميات التي يمكن قياسها بالجهاز التقسيم الخاص بها .

### ٢- مفتاح ضبط صفر تدريج الأوم :

تتم عملية ضبط مقاييس المقاومة التي تسمى أحياناً بضبط نقطة الصفر بواسطه مقاومة متغيرة موجوده في دائرة الأوميتر حيث تستخدم هذه المقاومة لضبط الجهاز عند استخدامه لقياس المقاومة نتيجة للتغيرات التي تحدث في جهد البطارية الداخلية الموجودة بالجهاز . ونضبط نقطة الصفر عند كل وضع من أوضاع مفتاح مدى القياس الخاص بقياس المقاومة -. فأن مؤشر الجهاز يشير إلى الصفر الخاص بتدرج الأوم والموجود غالباً على يمين التدرج .

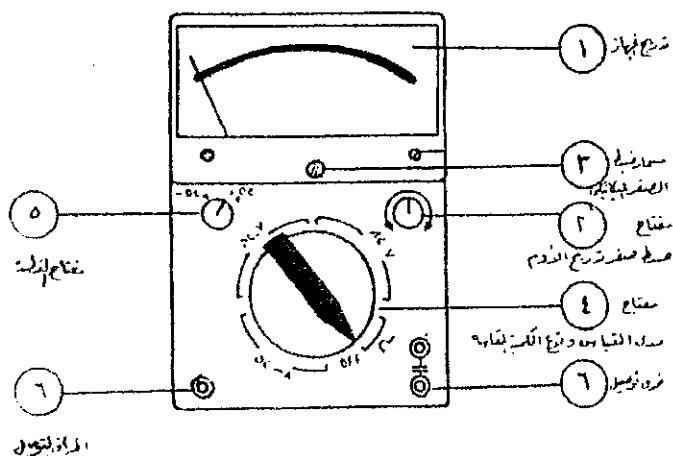

مكونات جهاز الأفوميتر

-٣- مسمار ضبط الصفر الميكانيكي :

لضبط نقطة صفر الجهاز بواسطة المفك بالنسبة لتدريج الجهد والتيار .

-٤- مفتاح مدى القياس ونوع الكمية المقاسه :

يتم ضبط هذا المفتاح تبعا لنوع الكمية المقاسه ما إذا كانت جهدا - أو تيارا - أم مقاومة وكذلك فإنه يحدد مدى القياس المستخدم ( مثلا في حالة قياس التيار يتم الضبط ( ١٠ مللي أمبير ) ويجب أن تعلم أنه لا يمكن استخدام اكثير من مدى قياس واحد في آن واحد وكذلك لا يمكن اعداد الجهاز ليقيس نوعين لكميتين مقاستين في آن واحد

-٥- مفتاح القطبية :

ويتم ضبطه على الأوضاع DC + أو DC - في حالة قياسات التيار المستمر عندما يكون هناك صعوبه في تغيير أطراف كابل التوصيل فيتعارض عند ذلك بالتحكم في تغيير وضع مفتاح القطبية .

-٦- أطراف التوصيل بالمدخل :

هي عباره عن فتحتين أو نهايتيين موجودتين في الجهاز يوصل بها كابل القياس وهذه الأطراف يكون عليها رموز واضحة وتكون غالبا على شكل علامة ( + ) للطرف الموجب وعلامة ( - ) للطرف السالب أو الطرف المشترك والذي يرمز له بالرمز Common .

-٧- كابلات القياس :


هي عباره عن أسلاك تستخدم لتوصيل الجهاز بالدائرة تحت الاختبار ويعتبر الكابل الأحمر موجها ( + ) بينما الكابل الأسود سالبا ( - ) أو مشتركا فإذا وصلنا تلك الكابلات في أماكنها الصحيحة أمكن قياس الكميات بالقطبية الصحيحه وعندما تكون القطبية غير صحيحة في ويتم معايرة الجهاز كما سبق معايرة جهاز الأمبير وميتر والفولتميتر .

**مساعدات التدريب :** على المدرس الإستعانه بعدة أجهزة أفوميتر لتوضيح القياس أو نموذج مجسم للجهاز .


ملحوظة هامة :

دوائر التيار المستمر ينحرف مؤشر الجهاز في الاتجاه العكسي مخالفًا الجهاز أنساً بالنسبة للتيار المتردد فإن مراعاة القطبية لا تكون لها أهمية .


د. ج. ل.

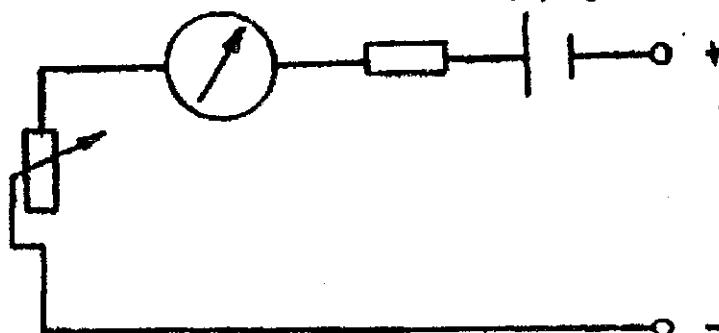


أوميتر

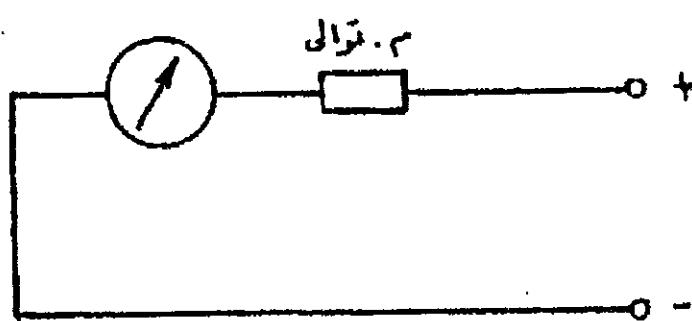


فولتيمتر

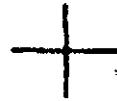

أمبيرومتر

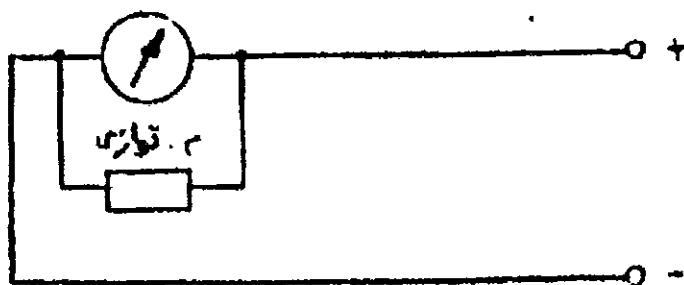

أفرميتر

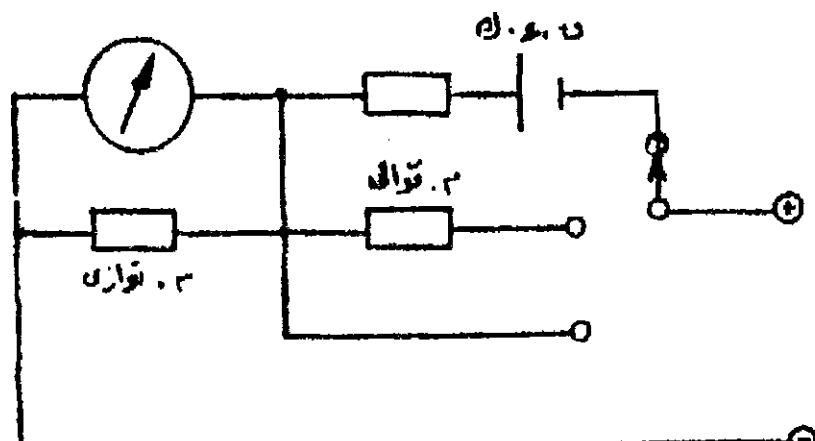

يتكون جهاز الأفرميتر من جهاز أوميتر ، فولتيمتر وأمبيرومتر

## إختبر معلوماتك

س ١ : ضع علامة ( ✓ ) للإجابة الصحيحة وعلامة ( X ) للإجابة الخاطئة مع تصويب الخطأ .


- أ- الموصفات هي صياغة فنية تحدد الوصف الكامل للعنصر موضوع الموصفات ( )
- ب- الموصفات الإقليمية والمحلية هي مجموعة من الموصفات تضعها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ( )
- ج- الموصفات القياسية الوطنية هي موصافه منتج ليس له مثيل دولي أو أجنبى ( )

س ٢ : أكمل العبارات التالية :

- أ- لإجراء عملية المعايرة يلزم .....
- ب- عند معايرة جهاز أمبيروميتر يتم توصيل الجهاز المعاير على .....
- ج- يجب أن تكون درجة دقة جهاز المعايرة ..... من درجة دقة الجهاز المطلوب معايرته
- د- عند معايرة جهاز فولتميتر يوصل الجهاز المطلوب معايرته على ..... مع جهاز المعايرة

س ٣ : وضح بالرسم دائرة معايرة جهاز فولتميتر ؟

س ٤ : الشكل المبين أمامك يوضح دائرة معايرة جهاز أمبيروميتر ..... أكمل العبارات الناقصة فيما بين الأقواس المحددة بعد.

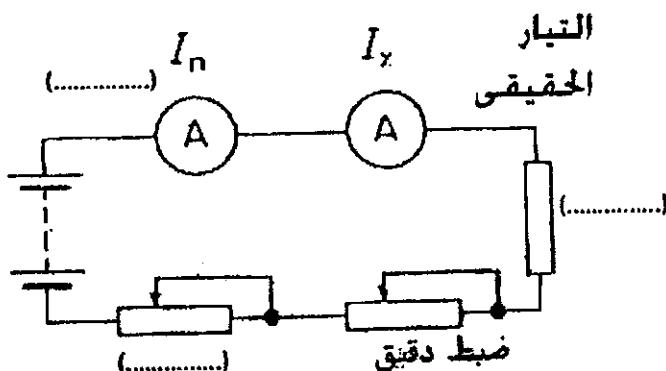

س ٥ : علل مع الرسم كلما أمكن ذلك :

في دوائر التيار المستمر ينحرف مؤشر جهاز الأفوميتر في الإتجاه العكسي مخالفًا الجهاز أما بالنسبة للتيار المتردد فإن مراعاة القطبية لا تكون لها أهمية .

المحولات الكهربائية

## أولاً : مبدأ المحول

المحولات تنقل الطاقة الكهربائية عن طريق المجالات المغناطيسية المترددة . وهي تمكن من تحويل قيم التيارات والجهود المترددة إلى قيم أخرى .


## **التركيب :**

يتكون المحول من ملفين منفصلين موجودين على قلب حديدي مشترك (شكل ١) في هذه الحالة يقال أن هناك فصل غالاني.



b) ١ رمز تحضيري مختصر -  
تتمثل الأحادي القبض

18 زمر الخصي

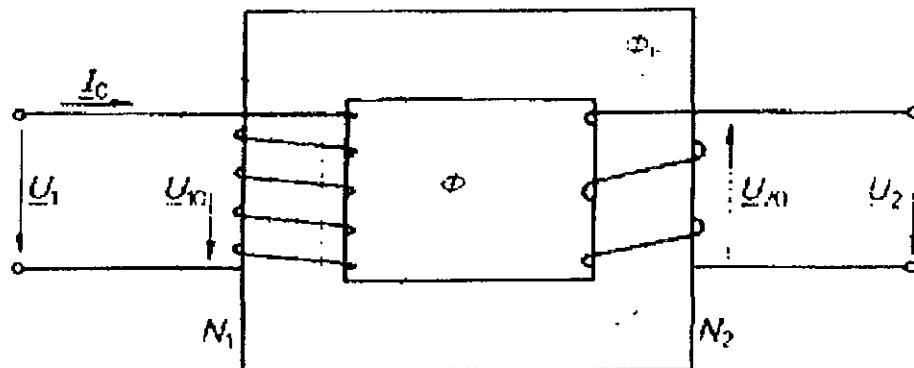

### شکل (۱)

### **طريقة العمل :**

عند التوصيل بجهد متعدد  $U_1$  يسرى تيار لا حمل  $I_0$  وصلبة اللا حمل (الأمير لفة )  
 $N_1 \cdot I_0 = \Theta_0$  . يتولد في القلب الحديدي مجالاً مغناطيسياً متزداداً بمقدار تحدده الدائرة  
 المغناطيسية (نوع الحديد ومقطعه المستعرض والثغره الهوائية إن وجدت) .

وطبقاً لقانون الحث يستحوذ جهد متعدد في لفات الابتدائي ولفات الثانوي تأثير الجهد المستحوذ  $U_{10}$  يكون معاكساً لتأثير الجهد المتعدد المسلط  $U_1$  (جهد الحث الذاتي - قاعدة لنز) في لفات الابتدائي، الجهد المستحوذ  $U_{20}$  يساوى جهد الأطراف في حالة اللاحما، في لفات الثانوي.

يوضح الشكل الوضع الذى تكون عليه الجهود بالنسبة لبعضها بعضاً يفترض هنا أن لفات الابتدائي هي محاثة بحثه لذا يتأخر تيار اللا حمل  $I_0$  عن الجهد بمقدار  $90^\circ$

قيمة الجهد المسحث تعتمد على :

$$U_0 = \Delta \Phi$$

وعندما يكون التدفق المغناطيسي  $\Delta \Phi$  ز جيبي الشكل فان :

$$\Delta \Phi = \Phi \cdot \omega = B \cdot A \cdot 2 \pi \cdot f$$

حيث  $\omega = 2 \pi \cdot f$  هو التردد الزاوي (السرعة الزاوية) و  $A$  هو المقطع المستعرض الفعال للقلب الحديدي و  $B$  هي كثافة التدفق المغناطيسي

$$\tilde{U}_0 = N \cdot B \cdot A \cdot 2 \pi \cdot f$$

$$\frac{\tilde{U}_0}{2} \quad \text{تعطى قيمة فعلية :}$$

$$U_0 = N \cdot B \cdot A \cdot \frac{2 \pi}{\sqrt{2}} \cdot f \quad \left( \frac{2 \pi}{\sqrt{2}} = 4.44 \right)$$

$$U_0 = 4.44 \cdot N \cdot B \cdot A \cdot f$$

يزداد الجهد حتى مع ازدياد كل من عدد اللفات وكثافة التدفق المغناطيسي في القلب الحديدي والمقطع المستعرض للقلب الحديدي والتردد .

#### تحويل الجهد

ينغلق جزء من خطوط المجال على نفسه قبل أن يصل إلى ملف المخرج وبذلك يمكن تقسيم التدفق  $\Phi_1$  إلى تدفق رئيسي  $N_1$  يخترق كل الملفين تدفق شارد  $\Phi_2$ . التدفق الشارد يمكن إهماله عندما يكون المحول بلا حمل وعندها يتساوى التدفق في لفات المدخل والتدفق في لفات المخرج .

$$\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi$$

جهاز الحث :

$$U_{10} = 4.44 \cdot N_1 \cdot \Phi \cdot f$$

$$U_{20} = 4.44 \cdot N_2 \cdot \Phi \cdot f$$

$$U_{10} = 4.44 \cdot N_1 \cdot \Phi \cdot f$$

$$U_{10} = 4.44 \cdot N_1 \cdot \Phi \cdot f$$

$$U_{20} = 4.44 \cdot N_2 \cdot \Phi \cdot f$$

$$\frac{U_{10}}{U_{20}} = \frac{N_1}{N_2}$$

النسبة بين جهدى الحث تساوى النسبة بين عددي اللفات عند اللا حمل حيث لا يسرى أي تيار فى لفات المخرج ولذا لا يظهر أي هبوط في الجهد

$$U_{20} = U_2$$

وعندما يكون تيار الالحمل  $I_0$  طفيفا يكون الهبوط في الجهد في لفات المدخل طفيفا الى حد يمكن اهماله لذا يسرى هنا ايضا على وجه التقرير

$$U_{10} = U_1$$

بذلك تطبق بطريقة تقريرية :

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

النسبة بين الجهدتين تساوى النسبة بين عددي اللفات  
النسبة بين الجهد الأسمى الأعلى والجهد الأسمى المنخفض نسبة التحويل الأسمية

$$\tilde{u} = \frac{U_{1N}}{U_{2N}}$$

يعطى الجهدان الأسميان  $U_{1N}$  و  $U_{2N}$  على لوحه القدر (شكل ٢)

| الصانع      |                           |
|-------------|---------------------------|
| الطراز      | <input type="text"/>      |
| الرقم       | <input type="text"/>      |
| kVA         | <input type="text"/> 0.6  |
| ~           | <input type="text"/> 60   |
| نوع التوصيل | <input type="text"/>      |
| $V_{prim.}$ | <input type="text"/> 220  |
| $V_{sec.}$  | <input type="text"/> 24   |
| $A_{prim.}$ | <input type="text"/> 2.92 |
| $A_{sec.}$  | <input type="text"/> 25   |

شكل (٢)

## تحويل التيار :

عند تحميل المحول يسرى التيار  $I_2$  في ملف المخرج وطبقا لقاعدة لنز يكون المغناطيسي  $I_{2h}$  بعكس اتجاه المسبب الذي هو هنا التدفق المغناطيسي  $I_{1h}$  لملف المدخل التدفق  $I_{1h}$  يضعف وجهد الحث  $U_{10}$  يصبح أقل وإذا كان الجهد الأسمى  $U_1$  ثابتة فان الفرق بين الجهدتين  $U_{10} - U_1$  يصبح أكبر ولذا يمكن أن يسري تيار  $I_1$  اكبر في ملف المدخل التدفق المغناطيسي  $I_{1h} = I_{2h}$  يبقى ثابتة على مدى واسع ومعه يثبت ايضا جهد المخرج للمحول .

عندما يزداد تيار التحميل  $I_2$  ، يزداد تيار المدخل  $I_1$  ايضا ينقل المحول القدرة من خلال المجال المغناطيسي وعند اهمال المفأيد في المحول ينطبق بصورة تقريرية :

$$S_1 = S_2 \\ U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{\bar{u}}$$

يتناصف التياران عكسيا مع الجهدتين أو مع عددي اللفات  
النسبة بين التيارين غير دقيقة لأن تيار الاحمل مشمول دوما بما يعادل ٢ إلى ١٠ بالمائة تقريبا  
في تيار المدخل  $I_1$   
تحويل المقاومة :

يمكن اعتبار المحول محول مقاومات ايضا المقاومة  $Z_2$  الموجودة على المخرج تؤثر كمقاومة  $Z_1$   
على المدخل(شكل ٣) وعند اهمال المفأيد في المحول ينطبق :



$$S_1 = S_2$$

$$\frac{U_1^2}{Z_1} = \frac{U_2^2}{Z_2} \\ \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{U_1^2}{U_2^2} \quad \text{مع} \quad \frac{U_1^2}{U_2^2}$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \bar{u}^2$$

تحول قيمة المقاومة  $Z_2$  الى القيمة  $Z_1$  بضربها بمربع نسبة التحويل

$$Z_1 = Z_2 \cdot \dot{\alpha}^2$$

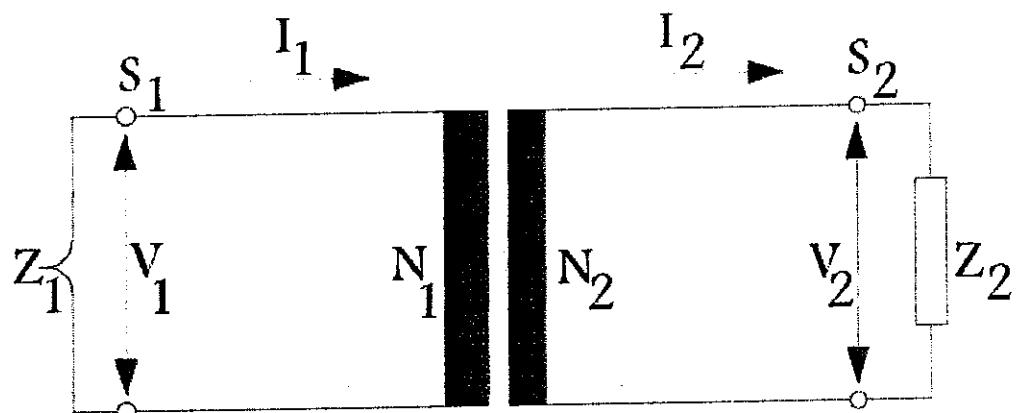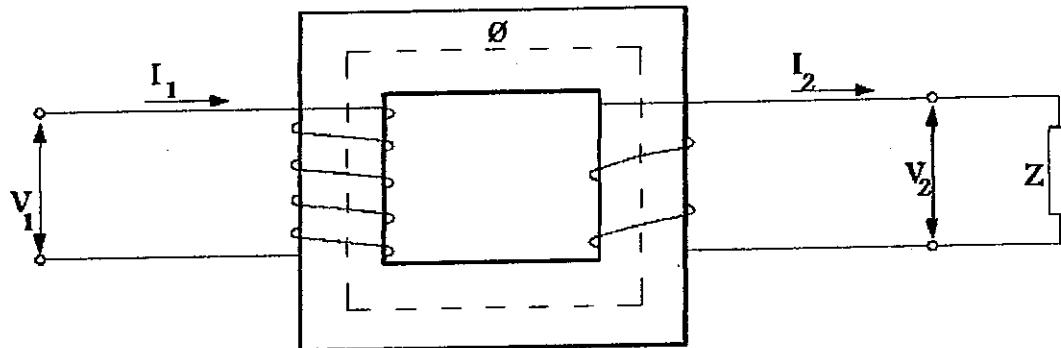

شكل (٣)

ملاحظة تتعلق باتجاه  $U_2$  :

المحول هو مستهلك على ناحية مدخله ، ومصدر جهد ( 20 U ) على ناحية مخرجـه لكن على مقاومة الحمل  $Z$  يرسم منها الجهد والتيار طبقا لنظام وضع الأسهم على المستهلك وعليه يدار سهم الجهد  $U_2$  بمقدار  $180^\circ$

إمكانية التحويل هذه تستعمل تقنيا لموازنة مقاومـات المستهلكـات مع مصادر الجهد وفي العمليـات على الموصـلات .

ثانياً : أداء المحول أثناء التشغيل :

تيار الاحمل مقايد الاحمل ( المقايد في الحديد )

التيار  $I_0$  المسحوب عند الاحمل ضروري لبناء المجال المغناطيسي وهو في أغلبه تيار مغнطة يمكن بمساعدة التوصيلة الموضحة في ( الشكل ٤ ) تحديد الوضع الطوري لتيار الاحمل  $I_0$  بالنسبة الى الجهد  $U_1$  .

|               |                |                                  |
|---------------|----------------|----------------------------------|
| $\cos \phi_0$ | القدرة الفعالة | $P_0$                            |
|               | القدرة الظاهرة | $= \frac{P_0}{U_{1N} \cdot I_0}$ |

قيمة  $\cos \Phi$  تقع بين 0.1 و 0.4 .

تيار الاحمل يتأخر طورياً عن الجهد تيار الاحمل  $I_0$  تكون قيمته 2 الى 5 بالمائة من التيار الاسمي في المحولات الكبيرة وفي المحولات الصغيرة قد تصل قيمته الى 15 بالمائة من التيار الاسمي .


$$I_0 = 0.02 \dots 0.15 \cdot I_{1N}$$

عند اللا حمل يظهر أن تيار الاحمل  $I_0$  يتزايد بالتناسب مع الجهد  $U_1$  المسلط على المدخل وفي منطقة التشبع المغناطيسي للقلب الحديدي من الممكن أن يتزايد تيار اللا حمل بشدة ويأخذ قيمة تتجاوز قيمة التيار الاسمي .

ويمكن تفسير ذلك بأنه في المجال الواقع فوق حد التشبع للقلب الحديدي لا تزداد كثافة التدفق المغناطيسي  $B$  طردياً مع شدة المجال  $H$  .

المحولات لا يسمح بتشغيلها على جهود أكبر من جهودها الإسمية  
القدرة الفعالة  $P_0$  المقاسة في التوصيلة الموضحة في الشكل يمكنها أن تحول إلى حرارة في نفاث المدخل وفي القلب الحديدي فقط .

المقايد الحديدية تقامس عند الاحمل وهي لا تعتمد على التحميل  
 مقايد عكس المغнطة مقايد التيار الدوامي تتزايد تربيعاً مع كثافة التدفق  $B$  لذا يسخن القلب الحديدي بشدة عند التشغيل فوق حد التشبع .

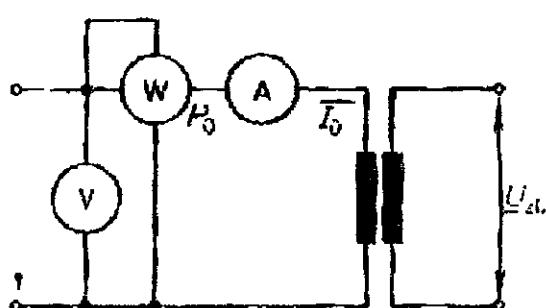

شكل ٤

### المفائق عند التحميل :

عند التحميل الاسمي للمحول تسري في كلا اللفات التيارات الاسمية (الشكل ٥) ويمكن حساب المفائق إذا عرفت المقاومتان الأوليتان  $R_1$  و  $R_2$  في اللفات  $N_1$  و  $N_2$  (القياس يتم باستعمال قنطرة قياس للتيار المستمر) .

$$P_{CU} = P_{CU1} + P_{CU2}$$

$$P_{VCU} = I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot R_2$$

في اختبار دائرة القصر يمكن قياس مفائق الملفات بدون مقاومة تحميل ايضا (الشكل ٥)

**جهد دائرة القصر  $U_K$**


يتم بحيث تكون لفات الخرج مقصورة الدائرة ، زيادة جهد الدخل الى أن تسري التيارات الإسمية عندئذ يكون الجهد الواقع على المدخل هو جهد دائرة القصر  $U_K$  جهد دائرة القصر النسبي  $U_K$  في محولات الشبكة يكون في المتوسط 2 الى 10 بالمائة من جهد المدخل  $U_{IN}$  جهد المخرج يساوى صفرًا والقلب الحديدي يكاد أن يكون غير مغفط ولذا لا تتجأأة مفائق في الحديد.

مفائق الملفات يمكن أن تقامس في إختبار دائرة القصر.

تردد مفائق الملفات تربيعياً مع تيار التحميل (الشكل ٦)


**الاستجابة للجهد عند التحميل**

عند التحميل ، ينخفض جهد المخرج على أطراف توصيل المحول والمقاومة الداخلية للمحول  $Z_K$  تمثل في دائرة مكافئة

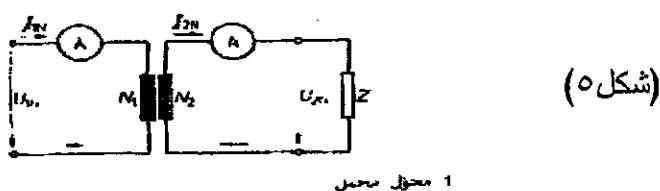

ـ جهد دائرة القصر . ناتجة  $U_K$   
ـ القدرة الفعلية عند اختبار دائرة القصر . مالوحدة  $W$   
ـ الجهد النسبي لدائرة القصر . مئوية . الموجة

$$\eta = \frac{U_K}{U_{IN}} \cdot 100\%$$

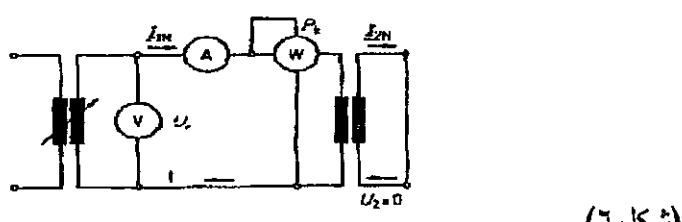

ـ اختبار دائرة القصر

عندما يسري التيار الأسمى يقع الجهد  $U_K$  على المقاومة الداخلية .  
المحولات التي لها جهد دائرة قصر  $U_K$  كبير تكون مقاوماتها الداخلية كبيرة وهذا يعني تغيراً كبيراً في الجهد عند تغير التحميل .

يمكن أن يتغير جهد المخرج لمحول بمقدار جهد دائرة القصر النسبي .  
عند أنواع التحميل المختلفة - تحميل أومي أو حثي أو سعوي - يختلف أيضاً مقدار الهبوط في  
الجهد  $U$  (يعتمد على الزاوية )

عند التحميل السعوي يمكن أن يصبح جهد المخرج أعلى من جهد اللا حمل لذا يمكن في أوقات التحميل الخفيف أن يزداد جهد الامداد ازدياداً شديداً في شبكات الجهد المنخفض الكبيرة لأن الكابلات تمثل حملاً سعوياً .

يعتمد جهد الخرج للمحول على :

مقدار التحميل  $I_2$

قيمة جهد دائرة القصر النسبي  $U_K$

الوضع الطوري  $\Phi$  لتيار التحميل

في حالة المحولات الصغيرة بقدرة حتى KVA 16 ، يعطى على لوحة القدرة جهد المخرج عند الحمل الأومي الأسمى ؛ وفي حالة المحولات ذات القدرات الكبيرة فالجهد المعطى هو جهد اللا حمل

استجابة الجهد هذه تتضح عند إيجاد الجزءين  $U_R$  و  $U_S$  من جهد دائرة القصر (الشكل ٦) وذلك طبقاً (اختبار دائرة القصر )

ومن  $P_K$  و  $S_K$  نحصل على :

$$\boxed{\cos \Phi_k = \frac{P_k}{S_k}}$$

لتمثيل حالة التحميل يمكن أن نضاف مقاومة تحمل  $Z$  (الشكل ٥) إلى الدائرة المكافئة عند اختبار دائرة القصر (الشكل ) والآن يتم تشغيل المحول بجهد المدخل  $U_{IN}$  عند التحميل السعوي يكون  $U$  سالباً وهذا يعني ارتفاعاً في الجهد .

تيار دائرة القصر :

إذا قصرت دائرة المحول عند الجهد الأسمى الكامل تسري تيارات عالية في اللفات تؤدي إلى تسخين المحول بشدة ويمكن أن تتلفه في وقت قصير .

تيار دائرة القصر الدائم تحدده المقاومة الداخلية للمحول  $Z_K$  فقط .

المحولات تحد من تيار دائرة القصر في تجهيزات المستهلك .

لا تصدق امام دائرة القصر الا المحولات الخاصة ذات جهود القصر التي تتجاوز 50% وهذه المحولات يمكن أن تشغله وهي مقدرة الدائرة باستمرار (محول الجرس - محول اللحام) تيار دائرة القصر النبضي :  $I_{KN}$

بعد نشوء دائرة القصر مباشرة يمكن أن يسري لفترة قصيرة تيار أعلى من تيار دائرة القصر الأسمى  $I_{KN}$  (تيار دائرة القصر الدائمة) وينتج عن التيار إجهادات ميكانيكية عالية على كل أجزاء المحول التي يسري فيها.

يظهر في الشكل المسار المبدئي لتيار دائرة القصر النبضي تظاهر القيمة القصوى لتيار دائرة القصر النبضي في نصف الموجة الأول بعد قصر الدائرة الكهربائية عندما تنشأ دائرة قصر في لحظة غير مناسبة - عند مرور الجهد بالصفر وإذا كانت دائرة القصر مستديمة ، يكون المجال المغناطيسى صفرًا تقريبًا ويمثل جزء التيار المستمر المتضائل محتوى الطاقة للمجال المغناطيسى المنهاج وإذا نشأت دائرة قصر عند القيمة القصوى للجهد (عندما يكون التدفق المغناطيسى صفرًا) فلن ينبع تيار دائرة القصر النبضي. ويسري تيار دائرة القصر الأسمى  $I_{KN}$  فوراً .

#### الكافأة :

هي نسبة القدرة المعطاة الى القدرة المأخوذة القدرات من قدرات فعالة

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{inp}}$$

المعطاة في لوحة المحول هي دائمًا كفاءة الحمل الكامل أي يحصل عليها التحميل الأسمى كفاءة الحمل الكامل هي كمية غير متغيرة وهي تسمى أيضًا كفاءة الأجهزة في التطبيق العملي يستخدم قياس المقاديد على انفراد لتحديد الكفاءة وهذه الطريقة أدق ويمكن استعمالها في المحولات ذات القدرات العالية أيضًا

$$P_{inp} = P_{out} + P_{fe} + P_{cu}$$

$P_K$  مقاسة في اختبار دائرة القصر :  $P_{cu}$

مقاسة عند اللا حمل :  $P_0$

القدرة الاسمية للمحول عند 1 =  $\cos \phi$  (حمل فعال)

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{fe} + P_{cu}}$$

عند التحميل جزئيا بتحمل حثي أو سعوي (  $\cos \phi = 1$  ) يجب أن تحدد أولا القدرة الفعالة

$$P_{out} = S_N \cdot \cos \phi$$

$$\eta = \frac{S_N \cdot \cos \varphi}{S_N \cdot \cos \varphi + P_{Fe} + P_{Cu}}$$

الكفاءة السنوية :  $\eta_a$

المحولات لها كفايات جيدة جداً لذا فهي غالباً ما تبقى مشغلة بدون تحمل .  
في الكفاية السنوية يسأل عن التكلفة (الربحية) لذا يدخل الشغل الكهربائي في العلاقة .

$$\eta = \frac{W_{out}}{W_{out} + W_{Fe} + W_{Cu}}$$

يمكن تحديد الشغل الكهربائي (  $t_B$  مدة التحمل )


$$W_{Fe} = P_{Fe} \cdot t_E \quad (t_E \text{ مدة التوصيل})$$

$$W_{Cu} = P_{Cu} \cdot t_B$$


الكفاءة السنوية يمكن أن تصبح صفرًا عندما يوصل المحول دوماً بدون حمل لكنها تصل إلى قيمة الحمل الكامل على الأكثـر عندما يشغل المحول دائمـاً بالحمل الأسمـي

| القدرة الإسمية |      |
|----------------|------|
| 100 VA         | 0.88 |
| 1 KVA          | 0.92 |
| 10 KVA         | 0.96 |
| 100 KVA        | 0.97 |
| 1 000 KVA      | 0.98 |
| 10 000 KVA     | 0.99 |

١. كفايات المحول عند التحمل الكامل





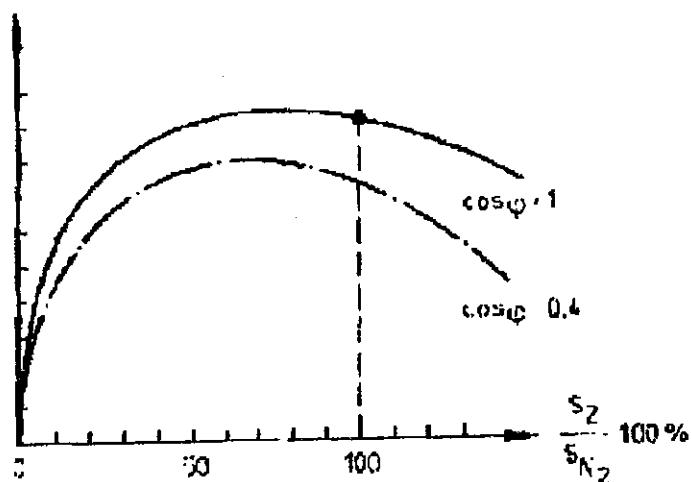


٢. اعتماد السكتة على التحمل

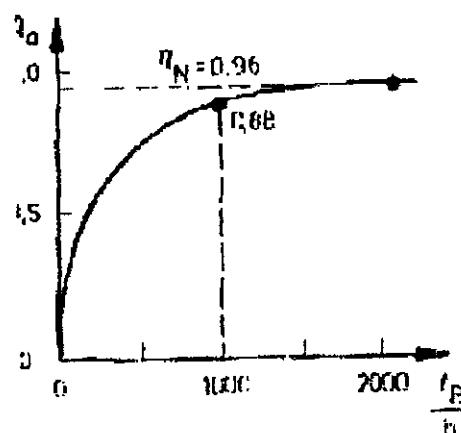

٣. السكتة السنوية


- الرموز الفنية لبعض المحولات
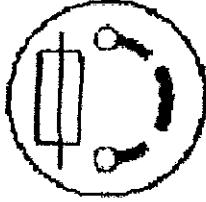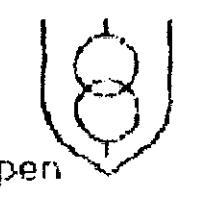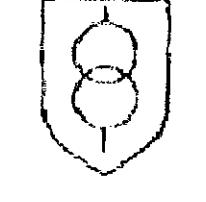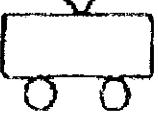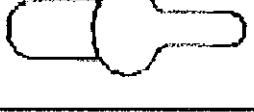
| Type  | Symbol or circuit                  |  |
|---|------------------------------------|--|
| Safety and protective transformers  | Isolating transformers             | <br>محول معزول          |
|    | Control transformers               | <br>محول تحكم           |
| short-circuit-proof   | Low voltage transformers           |                        |
|  | Line connection transformers       |                       |
| semi short circuit proof  | Bell transformers                  |                       |
|  | Toy and model transformers         |                      |
| open  | Torch transformers                 |                      |
|  | Thawing transformers               |                      |
| encapsulated  | Transformers for medical equipment |  محول للأغراض الطبية |


### المحول الذاتي :

#### التركيب والاستخدام

المحول الذاتي له لفه واحدة مشتركة بين جهتي المدخل والمخرج ولها الغرض يمكن توصيل اللفات طبقاً للشكل ١ أ ، أو استخدام لفه واحدة ذات تفرع

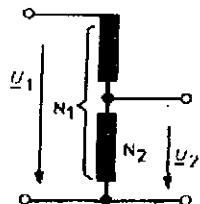

أ

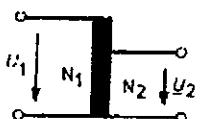


ب




ج ) رمز تخطيطي محضر

١ ترميم المحول الذاتي

شكل ٨

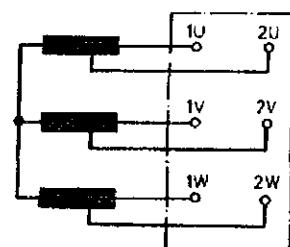

٢ محول ذاتي ثلاثي الأطوار . مجموعة انواعن YO

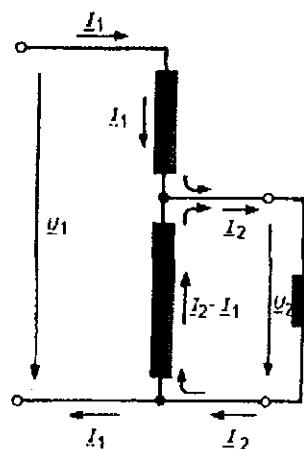

٣ التيارات في المحول ذاتي

شكل ٧

بما أن للمحولات الذاتية ميزات بارزة عند الاستعمال المناسب . فيوجد منها نماذج للتيار الثلاثي الأطوار ايضا

تستخدم هذه المحولات في بدء تشغيل المحركات الأحادية الطور (محركات الجر على السكك الحديدية ) والمحركات الثلاثية الأطوار وفي شبكات الجهد الأقصى KV 380 / 220 ولمواعده الجهد .

## طريقة العمل :

المحول الذاتي ليس مجزئاً حتى للجهد . بل هو محول حقيقي تسري هنا كل القوانين التي اشتغلت  
للمحول الأحادي الطور .

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$U = \frac{U_1}{U_2}$$

عدد اللفات  $N_2$  مشمول في عدد اللفات  $N_1$

### القدرات

الميزة الكبيرة للمحول الذاتي تكمن في حجمة الصغير مقارنة بالمحول ذي اللفات المنفصله .

يفرق بين : القدرة الأسمية  $S_B$  و القدرة الفعلية  $S_D$   
في المحول ذي اللفات يجب أن تنقل القدرة الكلية عبر التدفق المغناطيسي في القلب الحديدي .

فيكون :  $S_B = S_D$

في المحول الذاتي يمكن أن يؤخذ جزء من تيار المخرج من سلك ملف المدخل وبذا فإن جزءاً فقط  
من القدرة ينقال من خلال التدفق المغناطيسي للقلب الحديدي

فيكون :  $S_B < S_D$

في المحول الذاتي تكون القدرة الأسمية دائماً أصغر من القدرة الفعلية بإهمال المفاسيد وتيار  
اللا حمل . القدرة الفعلية تكون :

$$S_D = U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$$

المحول الذاتي الذي له قدرة أسمية صغيرة يستطيع أن يحول قدرات كبيرة عندما يقترب جهد  
المدخل وجهد المخرج .

المحول يمكن أن يوفر في نحاس لفاته إذا استخدمت موصلات بمقاطع مستعرضه مختلفة في  
قسمي اللفات .

المحولات الذاتية لها كفاءة جيدة جداً لنسب التحويل  $0,5 < \eta$  يكون التوفير في النحاس  
والحديد قليلاً وبالنسبة للعزل ، يجب أن يصمم جانب الجهد المنخفض مثل جانب الجهد العالي .  
المحولات الذاتية لا يجوز استخدامها لتوليد جهد وقائي صغير طبقاً لتعليمات VDE 0100 ،  
لأن الجهد العالي والجهد المنخفض غير مفصولين .



### جهد دائرة القصر ، تيار دائرة القصر

اختبار دائرة القصر في المحول الذاتي يعطي جهود دائرة قصر صغيرة جداً ، وبذلك يكون جهد  
المخرج ممانعاً للتغير عند التحميل .


(الشكل ٧) يظهر أن جهدا  $U_K$  قليلا فقط يلزم لكي يسري التيار الأسمى في اللفات الثانوية . عند نشوء دائرة قصر لدى الجهد الإسمى الكامل . يمكن أن تسرى تيارات عالية جدا في دائرة القصر . إذا كان الجهد العالي والجهد المنخفض متقاربين جدا من بعضهما بعضا (  $U_1/U_2$  ) . فيجب أن تدمج ملفات خانقة في المحولات الكبيرة للحد من تيار دائرة القصر .

المحولات الذاتية لها جهود دائرة القصر صغيرة ، ولذا يكون لها تيارات دائرة قصر كبيرة جدا

شكل (٩)

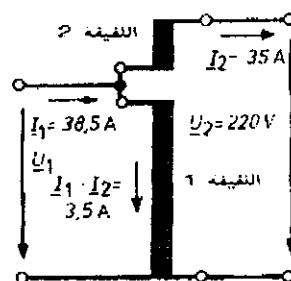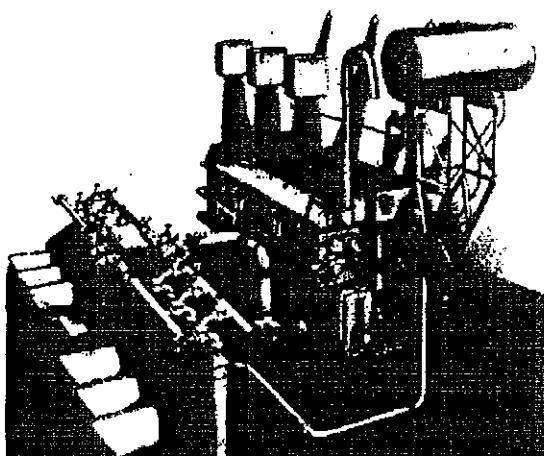

١ محول ذاتي يلقيفة متدرجة ، إذا ينبع كثافة تيار  $35 \text{ A/mm}^2$  منلا .  
٣ محول ذاتي الأطوار مبردة بالزيت . في توصيل اقتصادي . مقدرة ثانية  
 $695 \text{ MVA}$

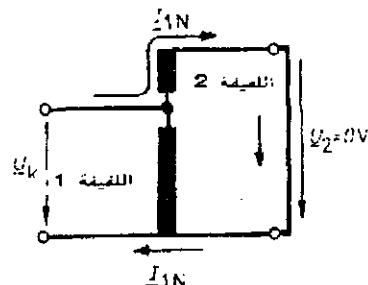


شكل (٩)

٢ اختبر دائرة القصر على المحول ذاتي

## تحويل التيار المتردد الى التيار المستمر (Adaptor)


ما سبق دراسته يستخدم المحول لرفع أو خفض الجهد والتيار واللحصول على خرج للتيار المستمر يتم اضافة دوائر للتتوحيد باستخدام الموحدات مثل :

١. توحيد نصف موجة
٢. توحيد الموجة كاملة

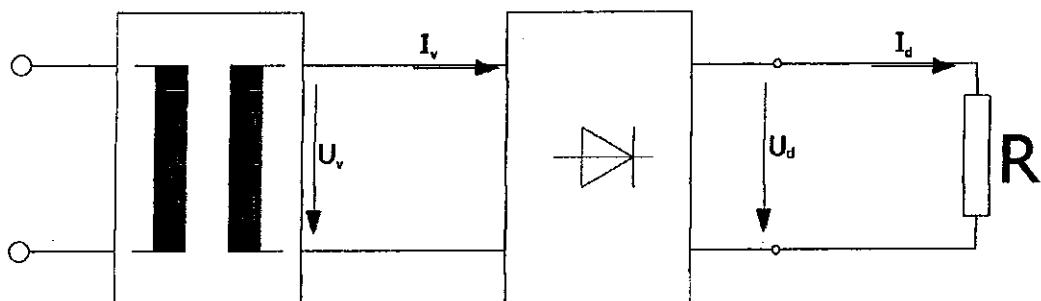


الشكل ١٠ يوضح الدائرة الاساسية لدائرة التوحيد لخرج المحول

أولاً : دائرة توحيد نصف موجة شكل ١١

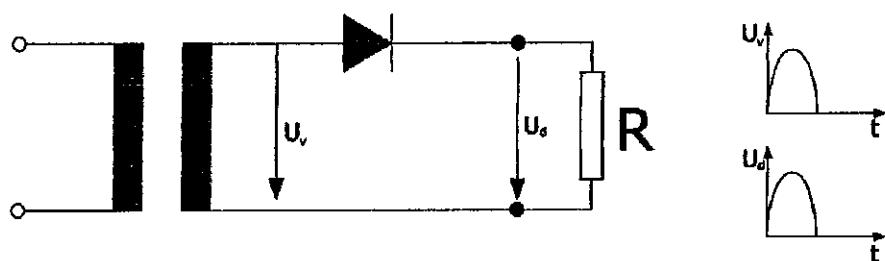

ثانياً دائرة توحيد الموجة الكامل شكل ١٢

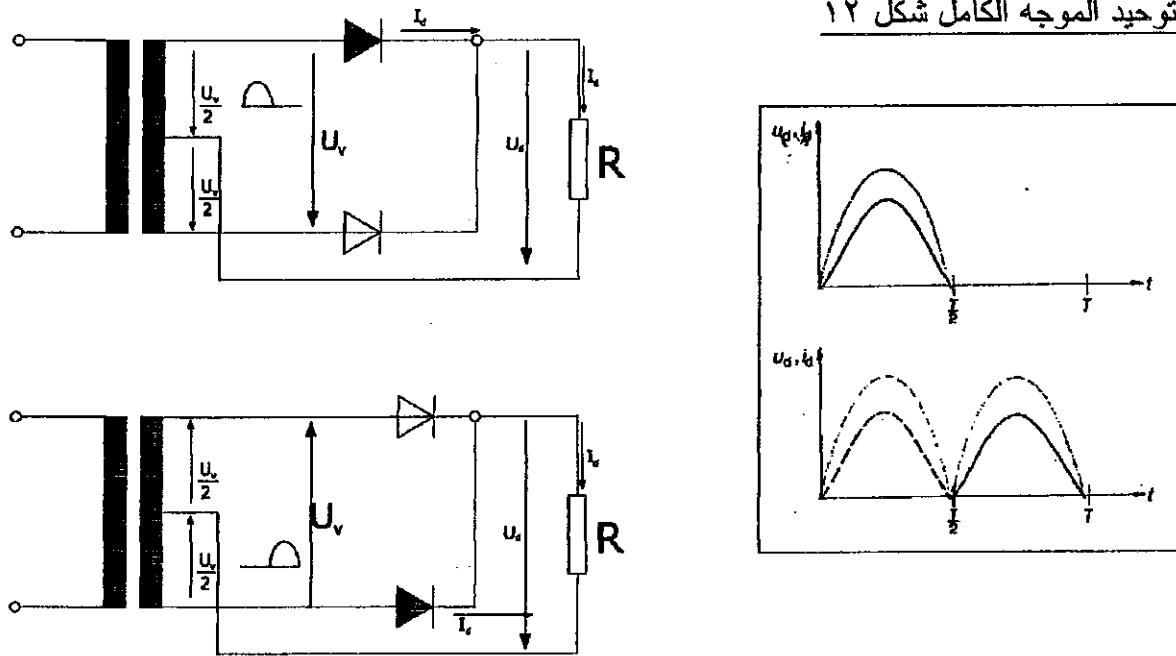

## دوائر الحماية للموحدات :

تلاحظ أنه عند استخدام الموحدات في دوائر القوى الالكترونية أن الجهد اللحظي (الزيادة بالجهد) يعادل ١٠ مرات من قيمة جهد اللا حمل المتردد . وبدون حماية للموحد فإنه يحترق


عند تشغيل المحول ثم فصله من جهد الملفات الابتدائية فان جهد بدء عالي سيمر في الملفات الثانوية وتعتمد قيمته على القيمة اللحظية لجهد الخط .

وعند تحميل دائرة الخرج (بعد أطراف دائرة التوحيد ) سيمر ايضاً جهد عالي ولهذين السببين يفضل وضع مفتاح (ايقاف - تشغيل ) عند خط التغذية من ناحية الملفات الثانوية .


إذا كان هناك احتياج لعزل أطراف الملفات الابتدائية عند خط التغذية الرئيسي ( مصدر التيار المتردد ) فيجب تشغيل الدائرة الابتدائية بعد الدائرة الثانوية وحماية الموحدات بوضع مكثف للتقليل من جهد البدء .

كما أنه يمكن حماية الموحدات بوضع مصهرات لحظية أما بالفرع أو بالخط وبخاصة في الدوائر

ثلاثية الأوجه كما هو مبين بالشكل

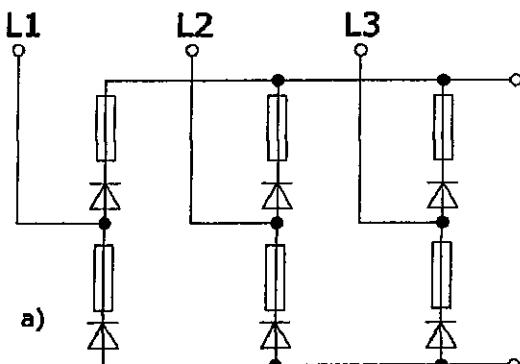

شكل (١٣)

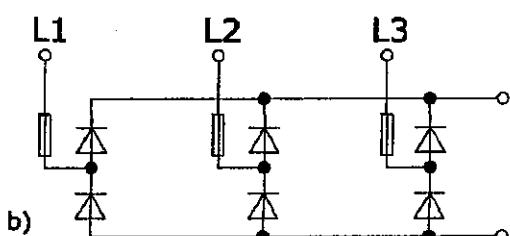

## محولات المجال الشارد

المجال الشارد موجود في كل محول . خطوط المجال الشارد لا تخترق إلا الملف الخاص بها وهي تولد هبوطاً حثياً في الجهد يزداد مع تيار التحميل عند دائرة القصر . لا يمكن أن يسري تيار دائرة قصر كبير . محولات المجال الشارد جهدها قابل للتغير وهي صامدة لدائرة القصر .  
من محولات المجال الشارد :- محولات الأجراس . محولات لعب الأطفال .


- محولات لتجهيزات مصابيح التفريغ .

- محولات اللحام . محولات الوقاية .

- محولات الإشعال لحارقات الزيت .


## محولات الأجراس

(شكل ١٤) لها جهود مخرج تصل الى V 12 عند تيار اسمى يقع بين 0,5 A و 2

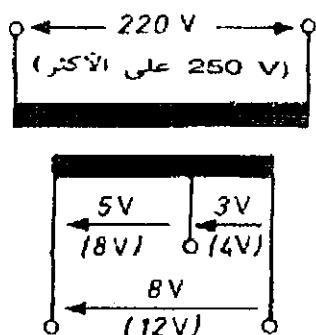

شكل (١٤)

١ محول جرس

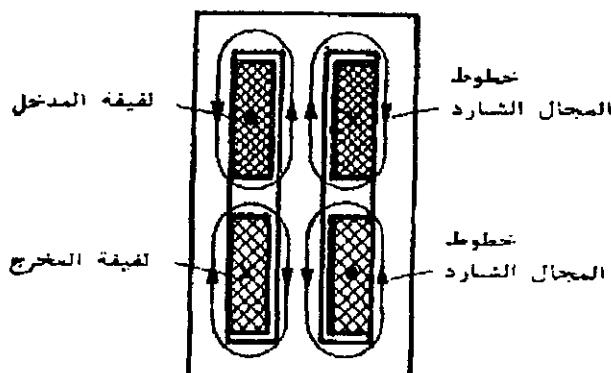

شكل (١٥)

المجال الشارد الكبير يتم الحصول عليه عن طريق الفصل المكاني للفات على جسمين منفصلين ومن خلال شكل ألواح القلب (مسار متوسط اكبر لخطوط المجال ) (الشكل ١٥) . تسري الجهد الأسمية عند التحميل بالتيار الاسمي . وعند اللا حمل تكون الجهد اكبر بمرتين الى مرتين ونصف من ذلك

تيار دائرة القصر الدائمة يزيد عند التيار الأسمى بفارق بسيط فقط لذا يمكن تشغيل محول الجرس في حالة دائرة قصر دائمة بدون أن ينشأ عن ذلك ثلف نتيجة التسخين .

**محولات الأجراس تصمد أمام دائرة القصر**

محولات الاحام

أشغال اللحام ت تتطلب محولاً ذا جهد مطاوع وصامداً أمام دائرة القصر :

أولاً : جهد اشعال عال ( جهد اللا حمل )

**ثانياً** : عند أطوال مختلفة للقوس الكهربائي ينبغي إلا يتغير تيار اللحام (جودة اللحام )

**ثالثاً :** ينبغي أن يكون تيار اللحام قابلاً للضبط

الشريطان الأول والثاني لا يتحققان الا بمحول مجال شارد (الشكل ١٦) يتراوح جهد اشتغال القوس الكهربائي بين  $V$  20 و  $V$  30 وذلك تبعاً لطول القوس الكهربائي عند ذلك يتغير تيار اللحام بمقدار طفيف .

ضبط محول اللحام لا يمكن أن يتم من خلال تغيير عدد الالفات


قد ينبع عن ذلك جهد إشعال (جهد لا حمل) صغير جداً أو كبير جداً ومن بين الحلول العملية الكثيرة سنتطرق هنا إلى حل كهربائي وأخر ميكانيكي.

الحل الكهربائي

في الحل الكهربائي (الشكل ١٧) يبقى عدد لفات المخرج ثابتاً وتبدل فقط أجزاء من الملفات أو اللفات لهذا الغرض يحرك كلاً مفتاحي التبديل في اتجاهين متعاكسيين إذا فصلت لفة من الملفات  $N_{21}$  تضاف بالمقابل لفة من  $N_{22}$ .

جزء اللغة  $N_{21}$  يظهر سلوكاً ممانعاً لتغيير الجهد لأنّه بالإضافة إلى التدفق الرئيس  $\Phi$  (غير المرسوم) يكون التدفق الشارد أيضاً فعالاً جزء اللغة  $N_{22}$  يظهر سلوكاً مطابقاً لتغيير الجهد من خلال ذلك ينبع ضبط تيار اللحام الممثل في الشكل تيار اللحام الأقصى يتم الوصول إليه عند وضع المفتاح المرسوم في شكل (١٧)


نحو موط المحال الشارد

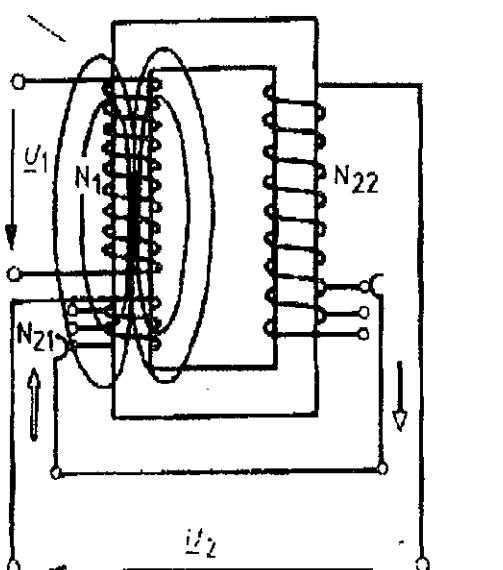

الكترونات الصلبة

١ نوچیا مرحوم

شکار

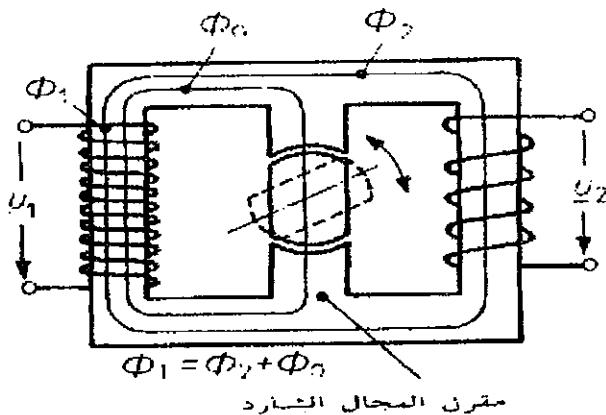

٣ خبيط نبار اللحام عبر مقرن المجال الشارد

شكل (١٧)

### الحل الميكانيكي:

في الحل الميكانيكي يغير المجال الشارد من خلال مقرن المجال الشارد (الشكل ١٧) وبما أن قوى مغناطيسية كبيرة تظهر هنا فيجب أن يستخدم ترس دودي لضبط مقرن المجال الشارد تيار اللحام الأقصى : مقرن المجال الشارد يكون وضع التدفق المغناطيسي الكلي يخترق ملف الخرج. تيار اللحام الأصغر : مقرن المجال الشارد يكون وضع التدفق الشارد كبيرا جدا . ولا يختلف ملف المخرج الا التدفق الجزئي  $\Phi_2$  من التدفق الكلي  $\Phi_1$ .

عند اللا حمل لا توجد الوصلية المعاكسة في ملف الخرج التي تدفع التدفق المغناطيسي في مقرن المجال الشارد . التدفق المغناطيسي الكلي يختلف ملف الخرج ويولد دائما نفس جهد اللا حمل مهما كان وضع مقرن التدفق الشارد . إختيار الحل الميكانيكي يقتصر في الغالب على محولات اللحام الكبيرة المتحركة أو الثابت

### إختبر معلوماتك

- ١) إشرح تحت أية شروط يمكن أن يستخدم المحول الذاتي إستخداماً مناسباً ؟
- ٢) أي المحولات تعد محولات مجال شارد ؟
- ٣) إشرح طريقة لضبط تيار اللحام في محولات اللحام ؟

#### رابعاً : المحول الثلاثي الأطوار

عند الامداد بالطاقة يجب أن تحول المحولات تياراً ثلاثي الأطوار ويمكن أن يتم هذا اما بثلاثة محولات أحادية الطور أو بمحولات ثلاثة الأطوار .

#### تحويل ثلاثي الأطوار بمحولات أحادية الطور


إذا وصلت ثلاثة محولات أحادية الطور متماثلة طبقاً للشكل ينشأ عند المخرج تيار ثلاثي الأطوار أي ثلاثة جهود مزاحة ضد بعضها بعضاً بمقدار  $120^\circ$  .

المحولات الأحادية الطور يجب أن تكون مصممة من ناحية مداخلها لجهد الموصى بالخارج عند التوصيل المثلثي ولجهد الطور عند التوصيل النجمي .

جهد المدخل وجهد المخرج لكلا من المحولات الثلاثية الأحادية الطور اما أن يكونا متساويان في الطور أو تكون بينهما ازاحة طورية بمقدارها  $120^\circ$  .

من حيث المبدأ يمكن أن يكون التزامن للتغيرات للجهود سواء في المدخل أو في الخرج .

الشكل (١٨) يبين ثلاثة محولات أحادية الطور موصولة نجمة من جانب المدخل دلتا من جانب الخرج كما يبين مخططات المؤشرات التابعة لذلك .

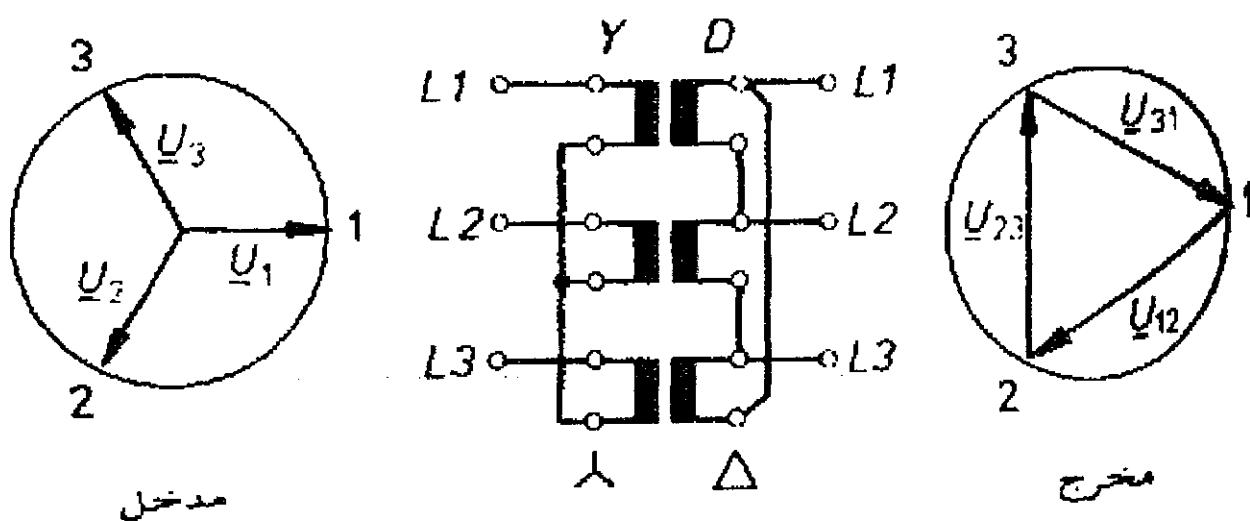

**١ تحويل ثلاثي الأطوار بمحولات احادية الطور**  
شكل (١٨)

توصيلة بهذه تسمى وحدة ثلاثة الأطوار والوحدة الثلاثية الأطوار هذه انتاجها أكثر كلفة من انتاج محول ثلاثي الأطوار الا أنه عند القدرات الكبيرة جداً MW 1000 مثلًا فإن نقل ثلاثة محولات أحادية الطور بطاقة MW 333 لكل منها يكون أسهل .

## المحول الثلاثي الأطوار


يوضح (الشكل ١٩) تمثيل اللفات كرمز تخطيطي وكرمز تخطيطي مختصر يبني في الغالب المحول القلبي الثلاثي الأطوار الموضح في الشكل ملفا الدخل والخرج في كل حالة موجودان على قلب مشترك عند التوصيل بشبكة ثلاثة الأطوار - يمكن ربط لفافات الدخل الثلاثة - كالأحمال الثلاثية الأطوار - في توصيل نجمة أو توصيل دلتا ما ينطبق على التيارات عند الأحمال الثلاثية الأطوار المتماثلة ينطبق على التدفقات المغناطيسية :

$$\Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 = 0$$


مجموع كل التدفقات = صفر في أي لحظة

لذا يمكن أن يستغنى عن مسار العودة المغناطيسي (قارن : الموصل المحايد ) الشكل يوضح ثلاث قيم لحظية للتدفق المغناطيسي مسار خطوط المجال الأوسط الخاص بالملف الأوسط (القيمة اللحظية ٢ ) هو أقصر من نظيريه للملفين الخارجيين لذا يحتاج الملف الأوسط الى وصلية أقل لبناء المجال المغناطيسي .


يمكن من خلال القياس إثبات أن تيار المغناطة للملف الأوسط يكون أقل بما يعادل ١٠ الى ٣٠ بالمائة . هذا المحول الثلاثي الأطوار غير متماثل مغناطيسيًا

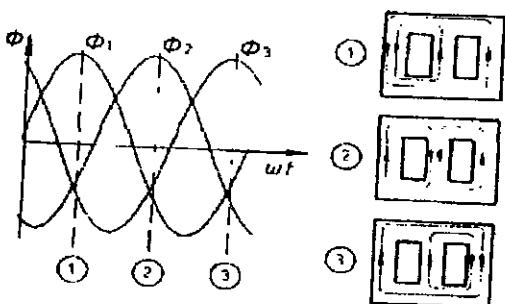


٣ أولاً: منحنيات الدفوق المغناطيسية

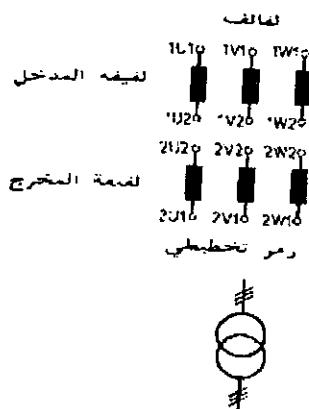

رمز تخطيطي مختصر  
رمز تخطيطي ورمز تخطيطي مختصر

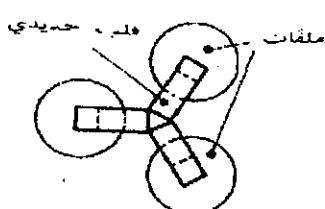

٤ نوع هيكل (منطوري)

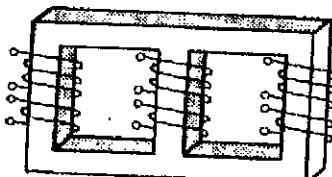

٢ محول قلبي ثالثي الأطوار  
شكل (١٩)

عندما تكون القلوب الحديدية مرتبة مكانيًا بحيث تتشا مسارات متساوية الطول للتدفقات المغناطيسية ينشأ عن ذلك النوع الهيكلي (الشكل ١٩) لم يعد النوع الهيكلي يبني بسبب تركيبه الصعب .

إذا اعتبر ملماً أحد الأفرع فيسرى كل ما ذكر عن المحول الأحادي الطور .  
أولاً : النسبة بين جهدي الطور تساوي النسبة بين عددي اللفات

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

ثانياً : يتاسب تياراً الطور عكسياً مع الجهتين .

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

ثالثاً : نسبة التحويل  $\alpha$  هي النسبة بين جهود الموصلات الخارجية

$$\tilde{U} = \frac{U_{112}}{U_{212}}$$

يمكن الحصول على نسب تحويل مختلفة عن طريق توصيل لفات المدخل والمخرج على أشكال مختلفة

رابعاً : الدائرة المكافئة يصح استعمالها هنا إذا كانت الكميات المستعملة هي القيم الطورية وبطريقة مماثلة يمكن أيضاً أن يحسب جهد المخرج عند التحميل كجهد طوري .



































#### مجموعة التوصيل

إمكانات التوصيل المختلفة (الشكل - ٢٠) في المحول الثلاثي الأطوار تؤدي إلى أوضاع طورية مختلفة لجهد المخرج بالنسبة إلى جهد المدخل .


بما أن الجهد النجمي في النظام الثلاثي الأطوار يكون مزاحماً بمقدار  $30^\circ$  عن الدلتا الجهد (جهد الموصل الخارجي ) فتظهر هذه الازاحة الطورية مرة أخرى في المحولات ذات التوصيلات المختلفة

عند التشغيل الفرد للمحولات لا يكون للوضع الطوري أي أهمية عند التشغيل على التوازي كما في شبكة التغذية ذات الجهد المنخفض مثلاً يجب أن يميز الوضع الطوري بسبب شروط التوصيل على التوازي .

الرقم المميز هو الرقم الذي تضرب به الزاوية  $30^\circ$  للحصول على الزاوية التي يتأخر بها الجهد المنخفض عن الجهد العالي . حسب المعايير 5.32 VDE هناك 12 مجموعة توصيل مألوفة في التطبيق العملي تستخدم بصفة خاصة مجموعات التوصيل
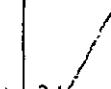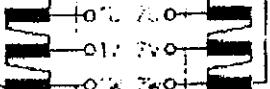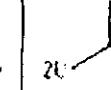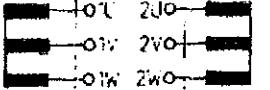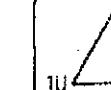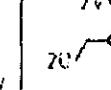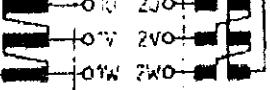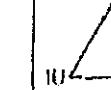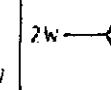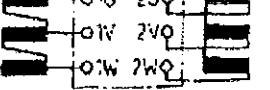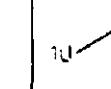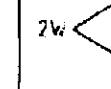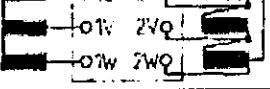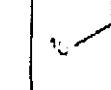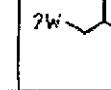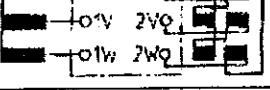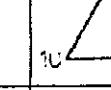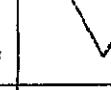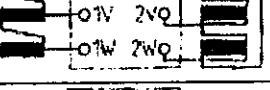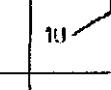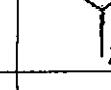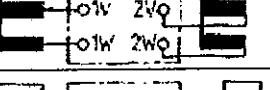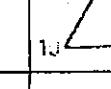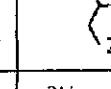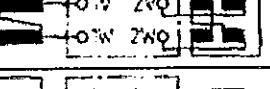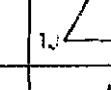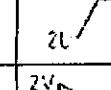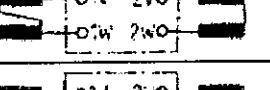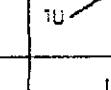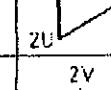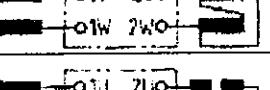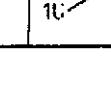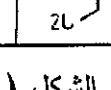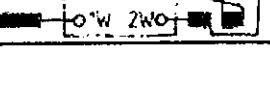
| Three-Phase Transformers, Common<br>Vector Groups, Circuits Characteristics |              |                              |   |   |   |           |
|---|--------------|------------------------------|---|---|---|-----------|
| Index   | Vector group | Transformer ratio $\alpha$   | Vector diagram  |   | Connection  |           |
|   |              |                              | Primary   | Secondary   | Primary   | Secondary |
| 0   | D d 0        | $\frac{N_1}{N_2}$            |    |    |    |           |
|   | Y y 0        | $\frac{N_1}{\sqrt{3} N_2}$   |    |    |    |           |
|   | D z 0        | $\frac{2 N_1}{3 N_2}$        |    |    |    |           |
| 5   | D y 5        | $\frac{N_1}{\sqrt{3} N_2}$   |    |    |    |           |
|   | Y d 5        | $\frac{\sqrt{3} N_1}{N_2}$   |   |   |   |           |
|   | Y z 5        | $\frac{2 N_1}{\sqrt{3} N_2}$ |  |  |  |           |
| 6   | D d 6        | $\frac{N_1}{N_2}$            |  |  |  |           |
|   | Y y 6        | $\frac{N_1}{N_2}$            |  |  |  |           |
|   | D z 6        | $\frac{2 N_1}{3 N_2}$        |  |  |  |           |
| 11  | D y 11       | $\frac{N_1}{\sqrt{3} N_2}$   |  |  |  |           |
|   | Y d 11       | $\frac{\sqrt{3} N_1}{N_2}$   |  |  |  |           |
|   | Y z 11       | $\frac{2 N_1}{\sqrt{3} N_2}$ |  |  |  |           |

(٢٠) الشكل

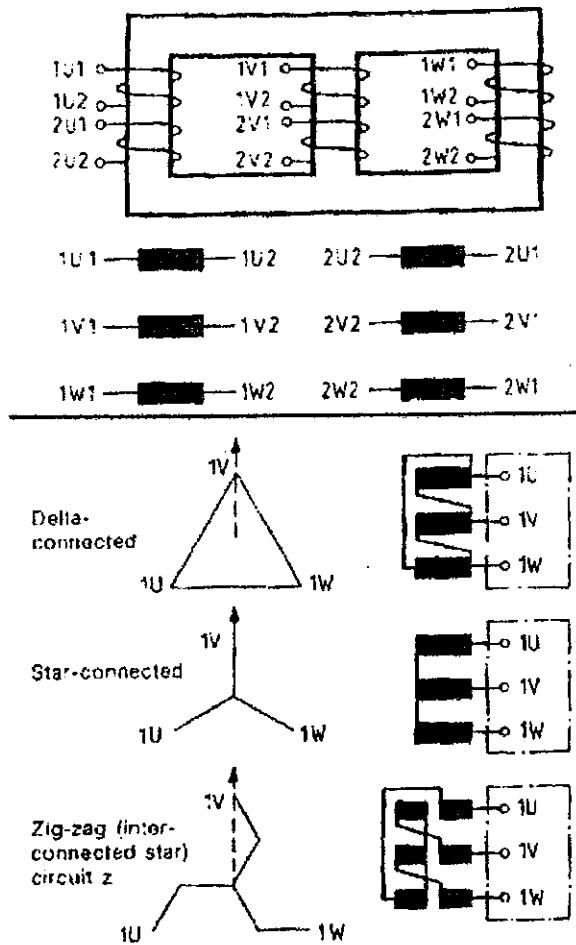

المحول الثلاثي الأطوار

شکل (۲۰)

الأخيارات مجموعات التوصيل

إن غرض الاستعمال هو الذي يحدد مجموعة التوصيل

أولاً : الاختيار تبعاً لمقدار الجهد أو التيارات :

التصصيل Y :

أ) في محولات الجهد العالي يجب أن تعزل اللفات عن القلب الحديدبي ضد الجهد الطوري فقط المحولات في شبكات الجهد العالي والعالي جدا  $33/132$  kV لها دائما التوصيل  $Yy$

ب) شبكة الجهد المنخفض ذات الأربع موصلات تحتاج إلى نقطة النجمة في لفات خرج المحول للتوصيل الموصى به PEN.

١٢ تغفي : نقطة النجمة ممدودة الى الخارج من جانب الجهد المنخفض


ج) المحولات ذات تفرعات ضبط الجهد توصل عند نقطة النجمة (شكل ٢٢) نقاط التفرع في الأطوار المنفردة يلزم أن تعزل عند المفتاح المرافق ضد الجهد الطوري فقط من خلال ذلك يمكن أن يبني المفتاح بفتحات صغيرة وبذا يكون أصغر وأرخص .

د) اختار التوصيلة D في المحولات ذات الجهود الصغيرة لكن ذات التيارات الكبيرة المقطوع المستعرض للفات يضم فقط لتيار الطوري :


$$I_1 = 0.58, I_2$$

من خلل ذلك يكون انتاج الملفات أسهل .




(و) محول الآلات بين المولد وشبكة الجهد العالي له مجموعة التوصيل  $Yd5$  . التوصيلة  $Y$  لـ  $132/33 \text{ kV}$  . والتوصيلة  $D$  للمولدات ذات التيار ذات الكبيرة عند جهود المولدات من  $10 \text{ kV}$  إلى  $20 \text{ kV}$

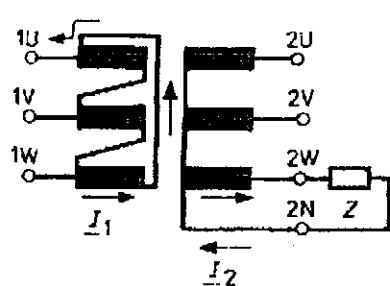


٤. تحميل أحادي الطور Dyn5 4

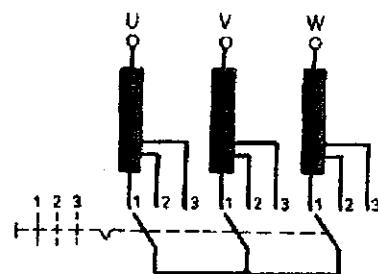

١. لفيف متفرعة مع مفتاح مراحل

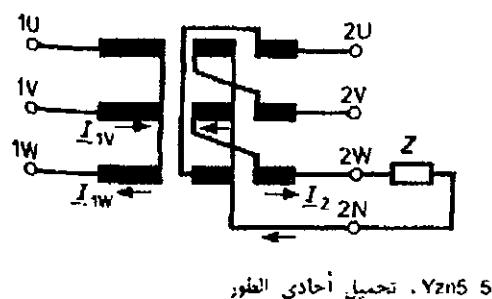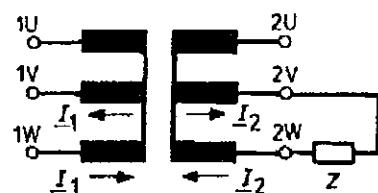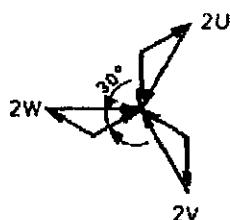

٥. تحميل أحادي الطور YZn5 5

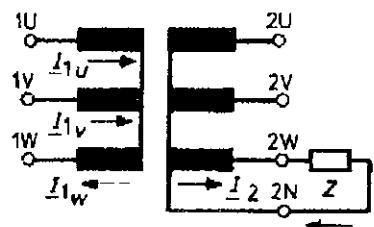

٢. حمل غير متزن Yy0

٣. تحميل أحادي الطور Yyn0

شكل (٢١)

### ثانياً : الاختيار تبعاً للتحميل

عند التحميل المتماثل للأطوار الثلاثة يعمل المحول الثلاث الأطوار مثل المحول الأحادي الطور وعند تحميل الأطوار الثلاثة تحميلاً غير متماثل . أو حتى عند التحميل الأحادي الطور فيمكن أن تنشأ صعوبات .

٧. في شبكة الجهد العالي وبدون نقطة نجمة ممدودة إلى الخارج التحميل غير المتماثل  $I_2$  بين موصلين خارجيين يسبب تياراً مناظراً  $I_1$  على جانب المدخل والطور غير المحمول يبقى بلا تيار . يستطيع المحول أن ينقل حملًا غير متزن ( تحميل غير متماثل ) .

. مع نقطة نجمة ممدودة الى الخارج تيار التحميل يسبب الوصلات  $I_{IV}$  و  $N_1$  على الساقان غير المحملة من جانب الدخل ونظرا لغياب الوصلية المعاكسة تتشاءم فوق تظاهر مضخمة ك المجال شارد وتستحدث جهودا اضافية في لفائف المخرج .  
الموصل المحايد يجوز أن يحمل بـ 10 بالمائة على الأكثر .  
مجموعة التوصيل هذه لا تستعمل في محولات التوزيع .

**Dyn5** عند التحميل الأحادي الطور يمكن للتيار أن يسري في ملفات المدخل قادما من الموصلات الخارجية المحول هذا يناسب الاستعمال كمحول توزيع في حالة الحمل غير المتزن .  
**Yzn5** إذا كان من المتوقع أن يكون الحمل غير متزن إلى حد كبير أو يكون هناك حمل أحادي الطور فيستخدم التوصيل المترعرع التحميل يوزع على ساقين من المحول لهذا يجب أن تقسم الخرج إلى جزءين متساوين يكون جهد المخرج هو المجموع الهندسي لجهدين جزئيين مزاحمين طوريا ينخفض الجهد إلى 0,866 من قيمته عند التوصيل النجمي عدد ملفات ملف الخرج يجب أن يزداد بحوالى 15 بالمائة لجهد خرج مساو.

#### تشغيل المحولات على التوازي:

عند زيادة الأحمال فاننا نضطر إلى توصيل محولين أو أكثر على التوازي لتغذية هذه الأحمال وتتلاصص طريقة التوصيل في توصيل ملفات الجهد العالي معا ثم يتم توصيل ملفات الجهد المنخفض معا . وهناك عدة شروط ينبغي توافرها لاجراء هذا التوصيل .

#### توصيل المحولات أحادية الوجه على التوازي :


##### شروط التوصيل هي:

- أ. أن يكون للمحولات نفس نسبة التحويل للجهد أي أن الجهود الابتدائية للمحولات تكون متساوية وكذلك الجهود الثانوية ، أما إذا اختلفت نسبة التحويل للمحولات فيؤدي هذا إلى اختلاف القوة الدافعة الكهربائية لملفات الثانوية وتختلف تبعا لذلك جهود الملفات الثانوية ويؤدي هذا الاختلاف أيضا إلى مرور تيار في دائرة مغلقة في الملفات الثانوية يعرف بإسم التيار الدوار الذي تزداد قيمته كلما اختلفت نسبة التحويل اختلافا كبيرا مما يجعل تشغيل المحولات غير ممكن ولذلك يجب ألا يتعدى الإختلاف في نسبة التحويل  $\pm 5\%$ .
- ب. تقارب قدرة المحولات الموصلة على التوازي مع بعضها حتى لا تؤدي زيادة الحمل المطلوب إلى حدوث زيادة في الحمل على المحول الصغير وذلك عند اختلاف قدرة المحولين بنسبة كبيرة ويفضل الا تزيد نسبة القدرة بين المحولين بين 1 إلى 4 فلو زادت نسبة القدرة بين المحولين عن هذه النسبة فينشأ تيار تعويضي يؤدي إلى اختلاف زاوية الوجه بين الجهود الثانوية .

٣. أن يكون لها نفس جهد القصر في الحدود المسموح بها وهي  $\pm 10\%$  وجهد القصر للمحول هو أقل جهد يوضع على الملف الابتدائي بينما تكون أطراف الملف الثانوي مقصورة وتمر تيار الحمل الكامل للمحول في هذه الحالة فإذا لم يتساوي جهد القصر في المحولين فإن المحول الذي له جهد قصر أقل سوف يتحمل فوق القدرة المقتنة له .

٤. تماثل قطبية الأطراف فتوصل الأطراف التي لها نفس القطبية معاً ويمكن التتحقق من ذلك بتوصيل فولتميتر على طرف المفتاح (S) كما في شكل فإذا قرأ الفولتميتر ضعف جهد الثانوي فإنه يجب عكس قطبية الأطراف قبل توصيل المفتاح أما إذا قرأ الفولتميتر صفر فإنه يمكن قفل المفتاح وبذلك يصبح الملفان الثانويان متصلان على التوازي معاً على

الحمل .

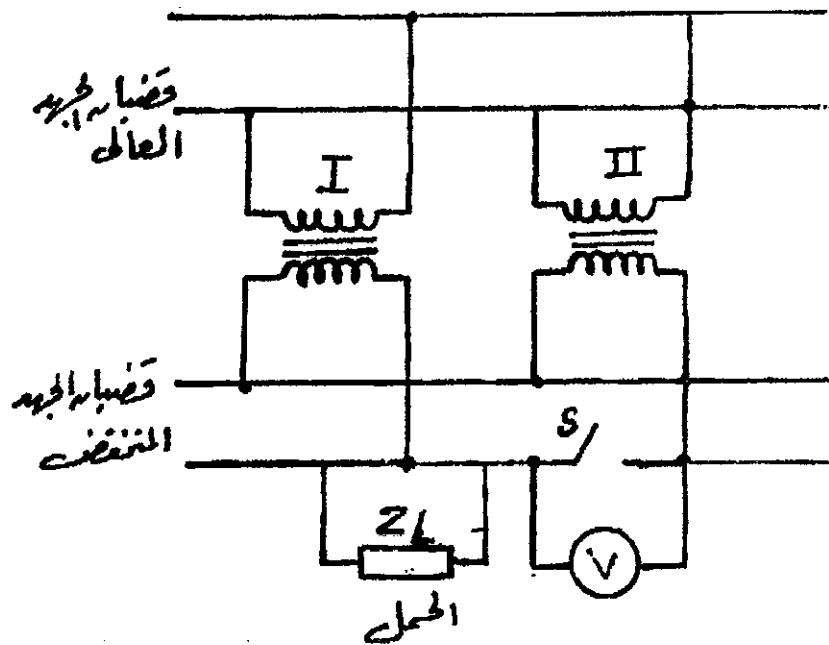

#### اختبار توصيل محولين على التوازي

##### توصيل محولات ثلاثة الأوجه على التوازي :

علاوة على الشروط السابقة في حالة محولات الوجه الواحد يوجد شرطان آخران وهما :

١. أن يكون للمحولين نفس زاوية الوجه على سبيل المثال إذا كان أحد المحولين ( $Y_{yo}$ ) يكون الآخر ( $Y_{yo}$ ) وهكذا .

٢. يراعي توافق تعاقب (ترتيب) الأوجه فإذا كان ترتيب الأوجه للمحول الأول (RST) ينبغي أن يكون ترتيب الأوجه للمحول الثاني (RST) أيضاً وسوف تتعرض لطرق التأكد من التوافق في البند التالي

### التوافق وشروطه :

التوافق هو عملية تطابق الأوجه ويمكن الكشف عن توافق الأوجه وذلك باستخدام طرق بسيطة منها طريقة اللعبات المظلمة واللوبات المضيئة أو باستخدام جهاز التوافق وهو جهاز السنكروسكوب وتجري عملية التوافق عند توصيل المحولات الثلاثية للمرة الأولى أو عند دخول وحدات التوليد عن طريق المحولات الخاصة بها .

### جهاز التوافق (Synchroscope) :

للمحولات الكبيرة تستخدم في عملية الكشف عن التوافق ولجهاز التوافق مبشر دوار ومقاس مبين عليه اتجاهات الحركة للمؤشر ( السريع والبطئ ) لتوضيح سرعة تعاقب الأوجه وهناك دليل يوضح ما إذا كانت الأوجه متوافقة أم لا .

وخلال عملية التوافق بينما تقترب سرعة تعاقب الأوجه في المحولين أي أن الأوجه متوافقة فإن سرعة مؤشر الجهاز تقل بدرجة كبيرة بحيث يمكن ملاحظتها وتتناسب سرعة المؤشر مع درجة اختلاف تعاقب الأوجه .

وإذا حدث اتفاق في الأوجه فإن سرعة المؤشر للجهاز تقل بدرجة كبيرة جداً ويؤشر دليل التوافق بأن الأوجه متشابهة وحين ذلك يتم توصيل مفتاح التوازي .

### أعطال المحولات الشائعة - طرق الكشف عليها واصلاحها :

عند حدوث عطل أو قصر بالمحولات يجب الأخذ في الاعتبار تحديد العطل في أحد ثلاثة مجموعات كبرى يتكون منها المحول وهي :

في شبكات الجهد المنخفض لشركات الامداد بالطاقة تشغل المحولات الثلاثية الأطوار على التوازي .

وحتى لا تكون المحولات محملة تحميلاً مسبقاً بسبب التياراً المعاوِلة التي تسرى بينها ولكن لا يكون توزيع الحمل غير متساوٍ يجب أن تتحقق الشروط التالية :


أولاً : ينبغي أن يكون لمجموعة التوصيل نفس الرقم المميز وإذا لم يكن الأمر كذلك فستتدفق تيارات معاوِلة ضارة بين المحولات بتبادل الأطراف تبديلاً مناسباً يمكن تغيير الرقم المميز 5 إلى 11 و 6 إلى صفر .

ثانياً : نسب تحويل متساوية للحصول على جهود لا حمل متساوية للحصول على جهود لا حمل متساوية

ثالثاً : جهود دائرة قصر  $U_K$  متساوية . وإذا حادت جهود دائرة القصر بأكثر من 10% عن بعضها بعضاً . فلا يضمن أن يكون توزيع الحمل متساوياً مئويَاً .

المحولات ذات جهد دائرة القصر الصغير قد ينشأ عليها تحمل زائد .

رابعاً : النسبة بين القدرة الاسمية يلزم ألا تكون أكبر من  $3:1$  .  
 الوضع الطوري لجهد دائرة القصر يكون تبعاً للجزء الفعال ولالجزء الحثى في هبوط الجهد  
 (الشكل ٢٢) عند التحميل ينشأ دوران في طور جهد المخرج ( وعنه ذلك ينشأ تيار معادل .  
 عندما تكون المحولات المشغلة على التوازي غير مرتبة على قصبيب توصيل واحد بل بعيدة عن  
 بعضها بعضاً في الشبكة يمكن أن تكون التفاوتات المسموحة المذكورة في الشرطين الثالث والرابع  
 أكبر

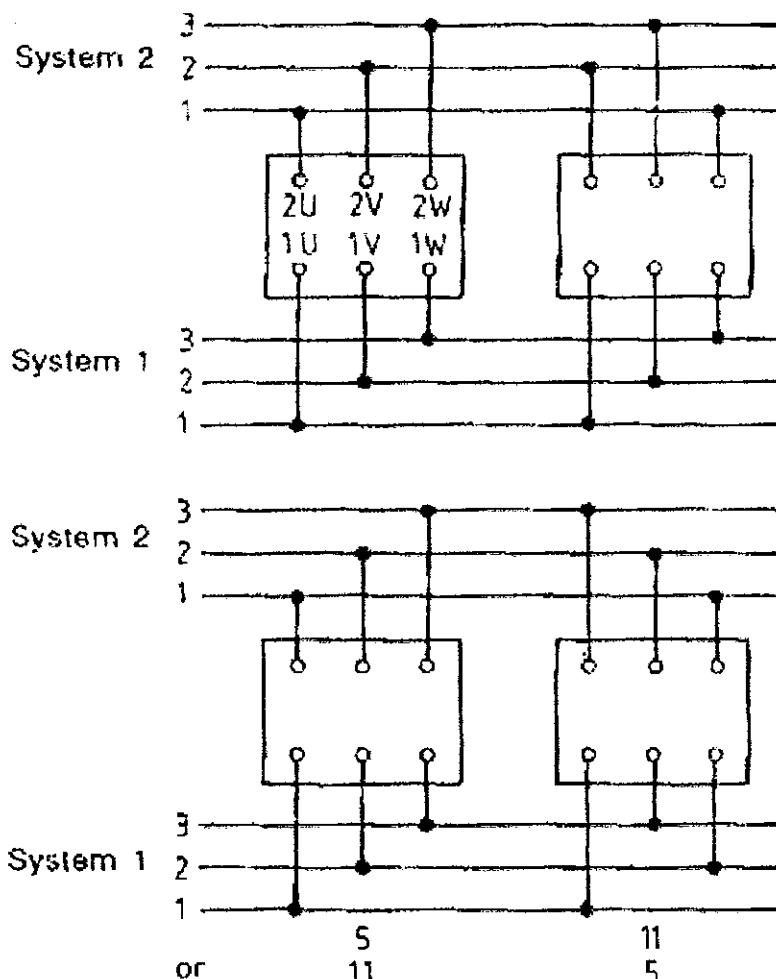

(الشكل ٢٢)

### اختبار معلوماتك :


- ١- صنف طريقة للحصول على محولات ثلاثة الأطوار بواسطه محولات أحادية الطور ؟
- ٢- اذكر مميزات التوصيل النجمة للمحولات الثلاثية الأطوار ؟
- ٣- أي مجموعة توصيل تناسب بشكل خاص التحميل الأحادي الطور . ولماذا ؟
- ٤- ما هي شروط التشغيل على التوازي ؟

## محولات اجهزة القياس:

محولات اجهزة القياس لها مكانه خاصه بمجموعات المحولات عموماً فهي تستخدم بشبكات الجهد العالي لعزل اجهزة القياس من جهه الجهد العالي و تعمل على جعل الجهد والتيار بقيم يسهل قياسها

- **محولات الجهد:** نظراً لصعوبه القيام بالقياس المباشر من جهة الجهد العالي يتم استخدام هذه المحولات لحماية اجهزة القياس والجهد المقنن لهذه الاجهزه من جهة الملفات الثانويه هو (١٠٠) عند نهاية التدريج لجهاز الفولتميتر .


والجهد المراد قياسه يوصل بالطرفين (U,V) بينما يوصل جهاز القياس بالاطراف الابتدائيه (U,V) كما (شكل ٢٣)

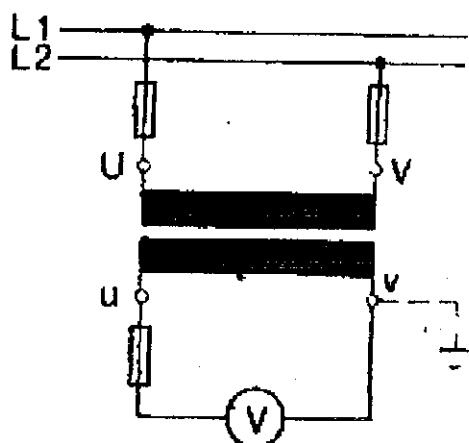

(شكل ٢٣)


## ٤- محولات التيار:

القاعده الأساسية لإستخدام هذه الأجهزه مشابه لمحولات الجهد تماماً من حيث تقليل قيمة التيار إلى قيمة مقتنه (أمير) من جهة الملفات الثانويه و تكون ملفات الدخل ذات عدد قليل و توصل على التوالي مع الحمل و أطراف الملفات الإبتدائيه توصل من جهة المصدر مع مراعاه توصيل الملفات الثانويه بالأرضي للحماية.

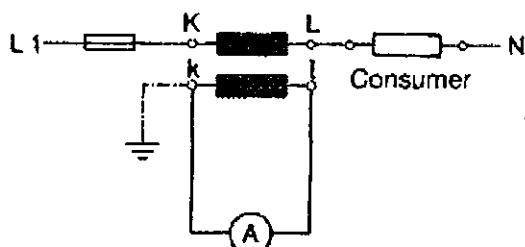


شكل (٢٤)

## الرموز و المصطلحات الفنية لمحولات الجهد و التيار:

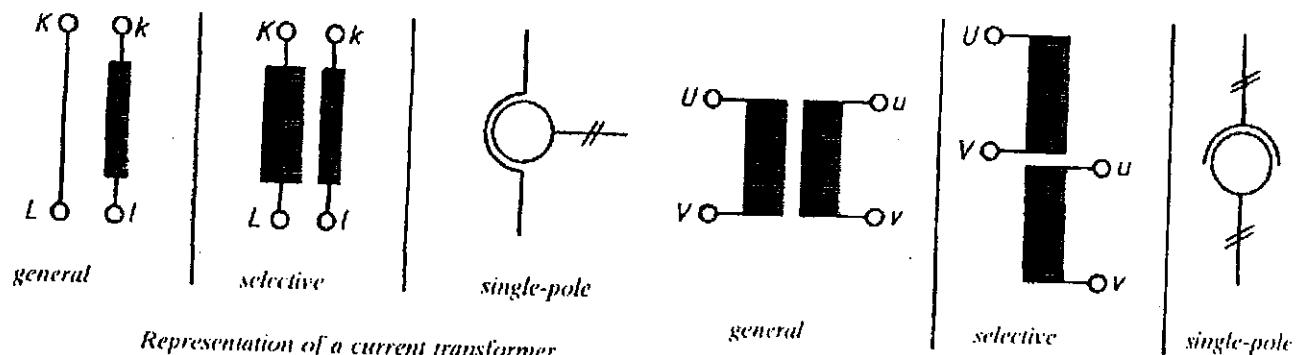


## محولات الجهد

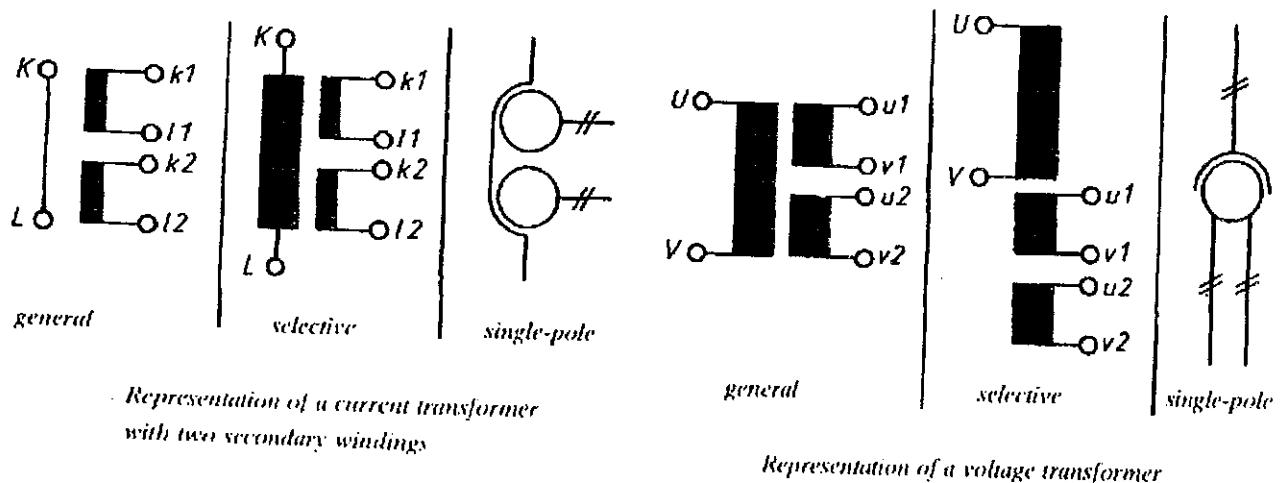


## محولات التيار

لوحة رقم (١) توصيل حمل كهربائي بالمنبع من خلال محول وجه واحد.

Assembled-representation circuit diagram

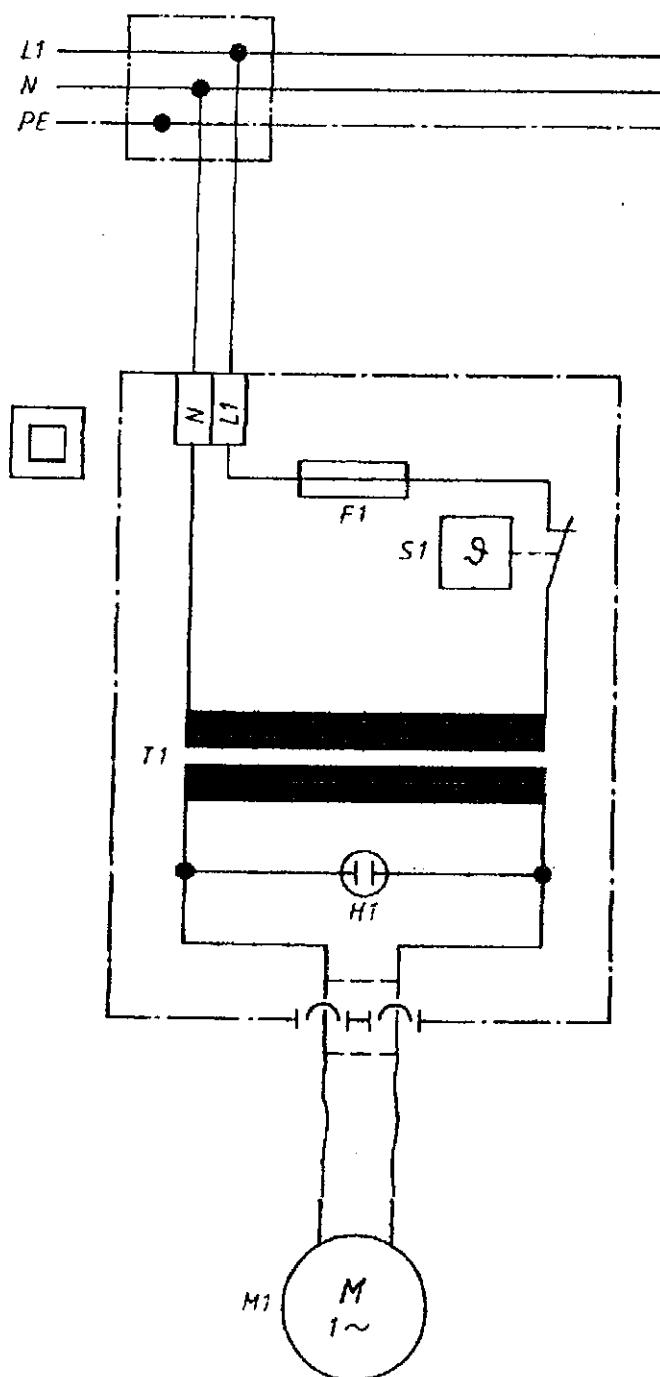

Line diagram

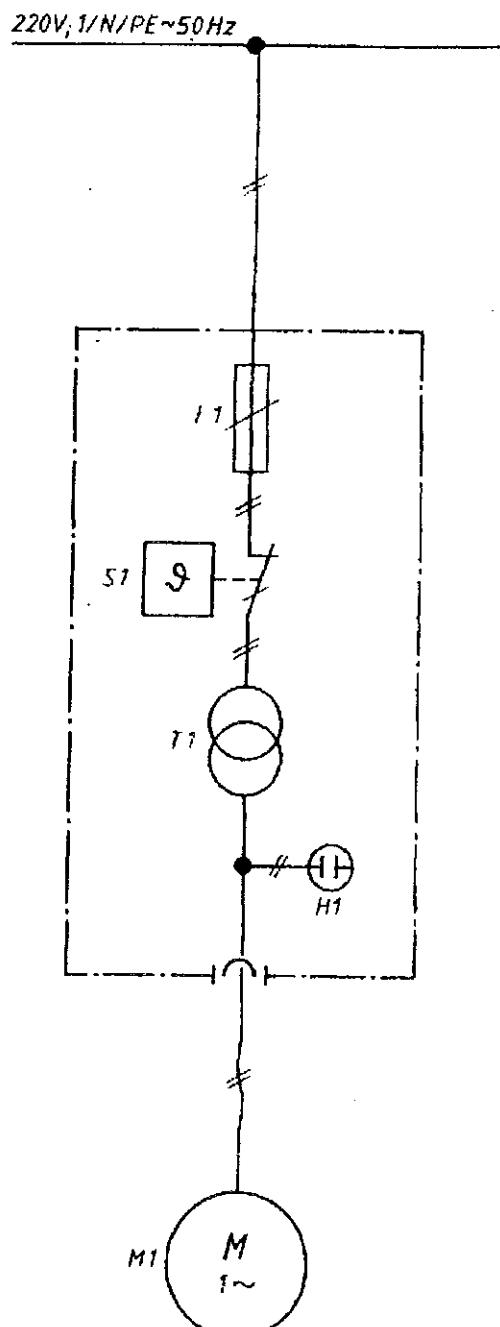


الرسم التنفيذي


الرسم الخطي

لوحة رقم (٢) توصيل محرك ثلاثي الأوجه ذاتاً بواسطة محول للتيار مع حماية للقاطع الكهربائي

Assembled-representation circuit diagram

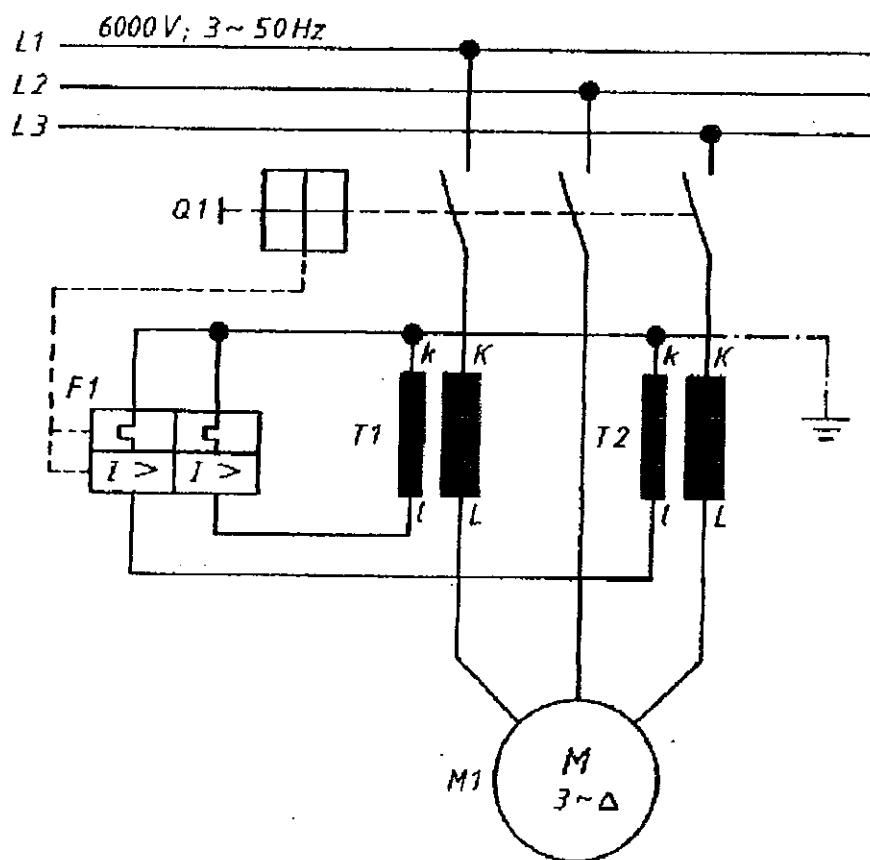

Single-line diagram

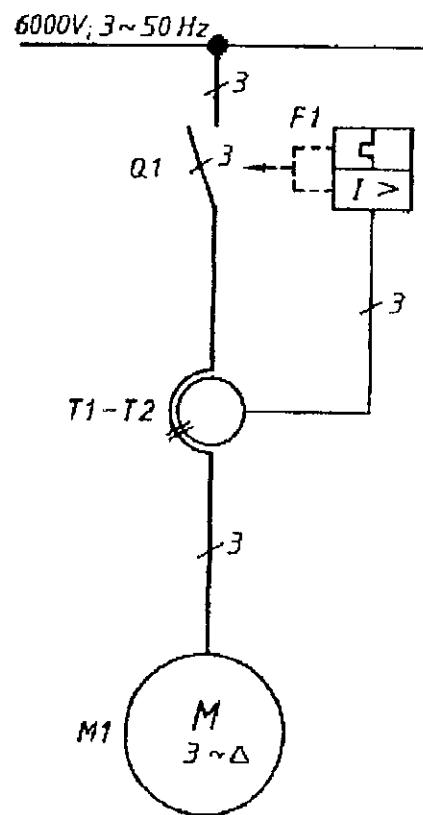


الرسم التنفيذى


الرسم الخطى

لوحة رقم (٣) توصيل محول مرحلي


### Assembled-representation circuit diagram

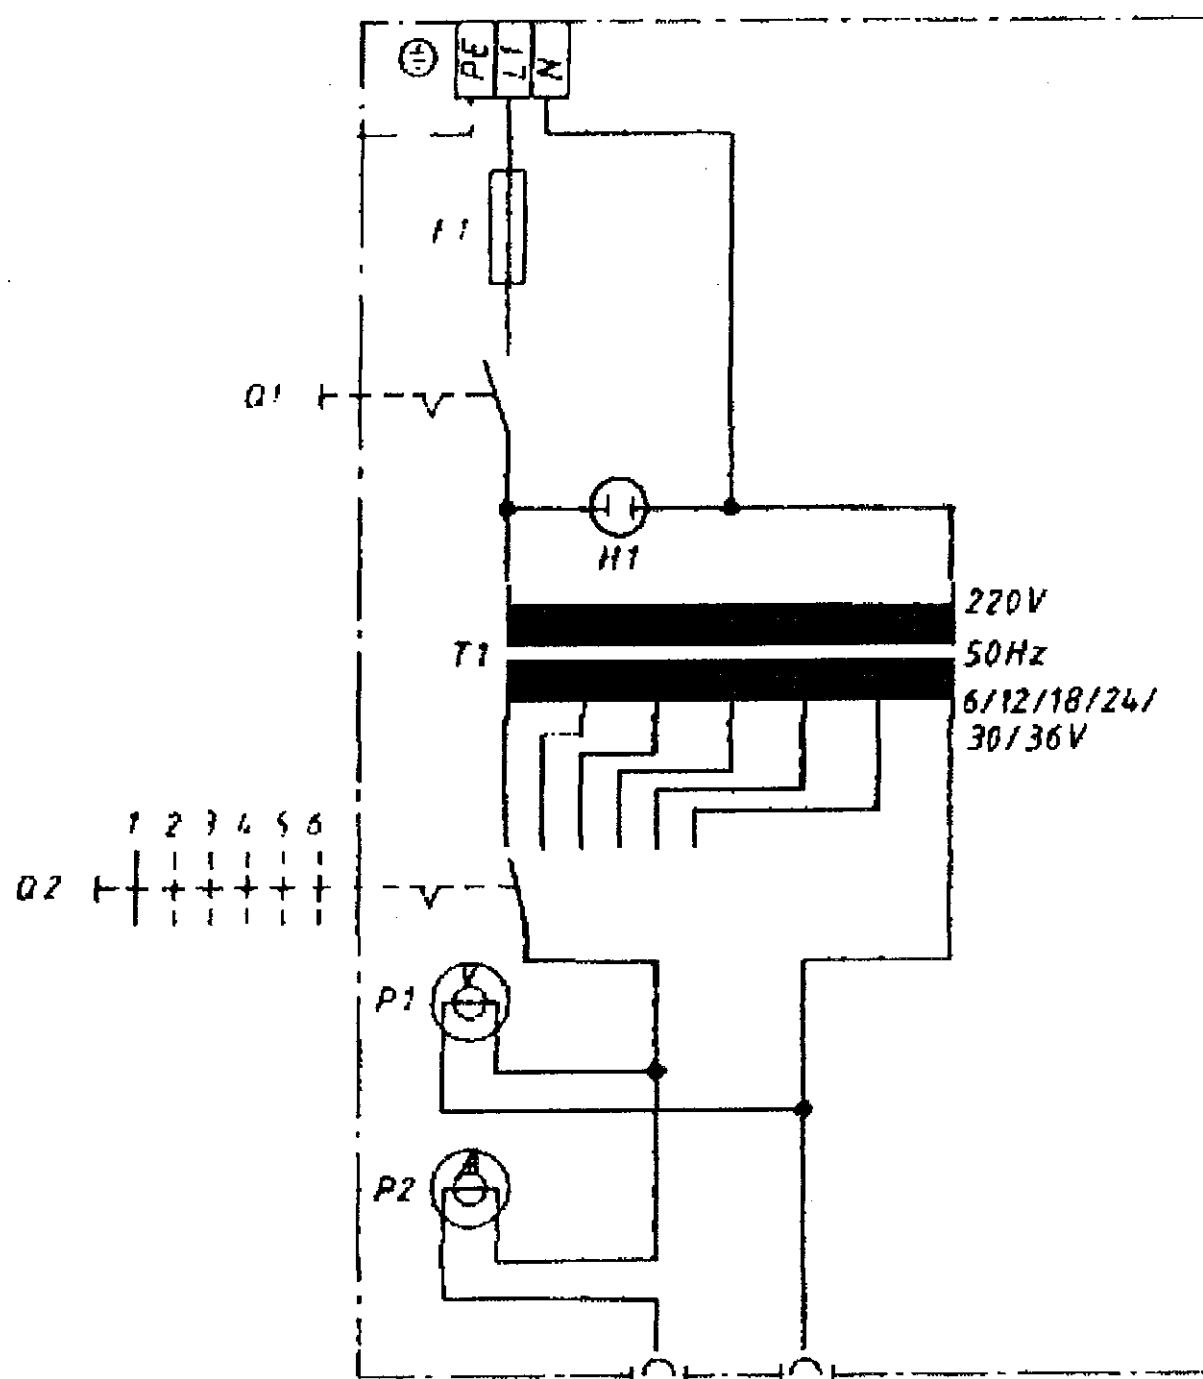

لوحة رقم (٤) توصيل محول ثلاثي الأوجه زجاج

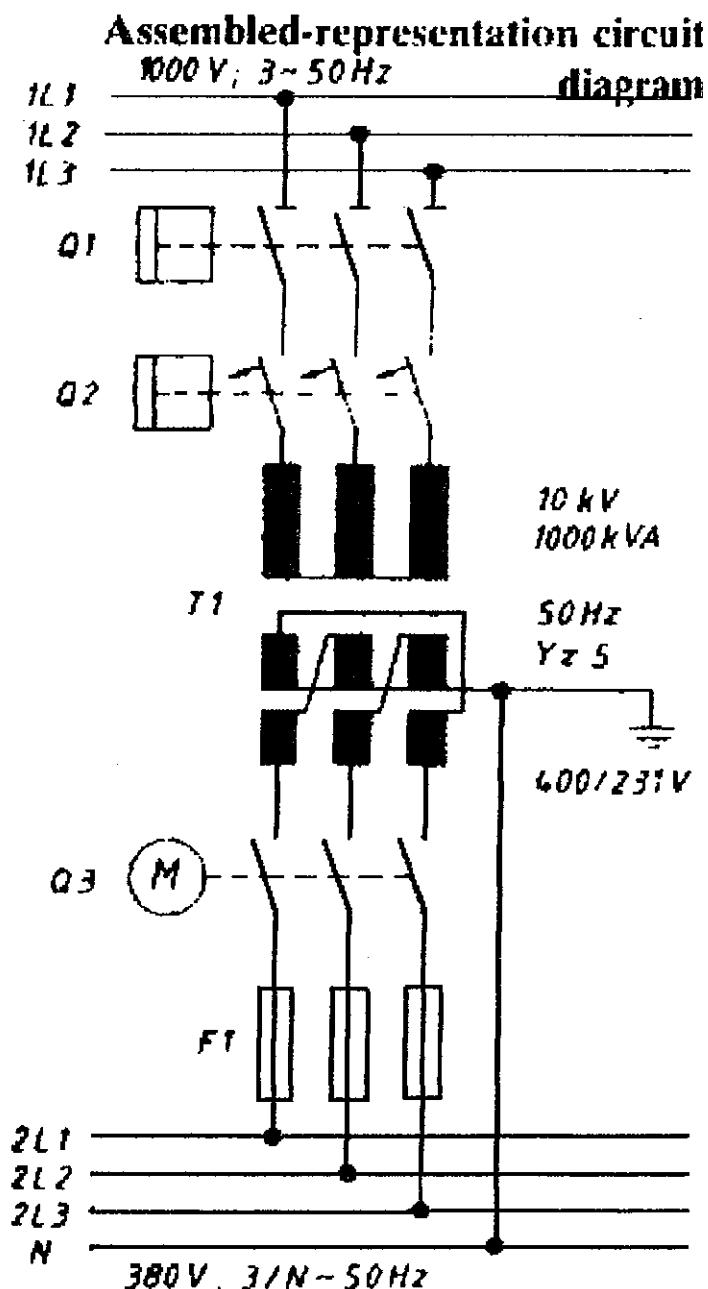

**Line diagram**

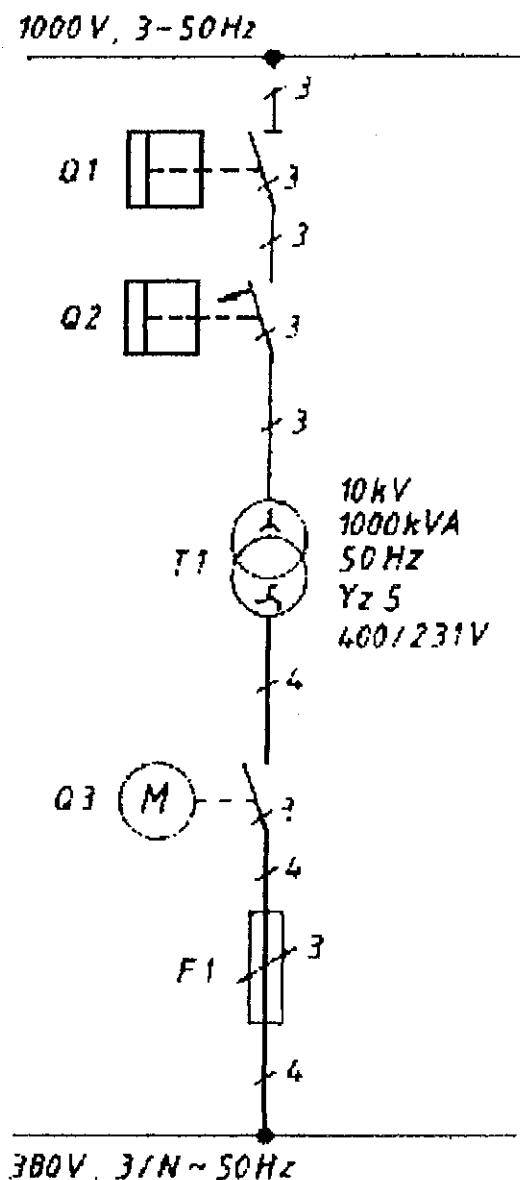


الرسم التنفيذي


الرسم الخطي

لوحة رقم (٥) توصيل محول محطة قدره فرعية ٦ ك.فولت إلى المستهلك ٤٠٠/٢٠٠ فولت

**Assembled-representation circuit diagram**

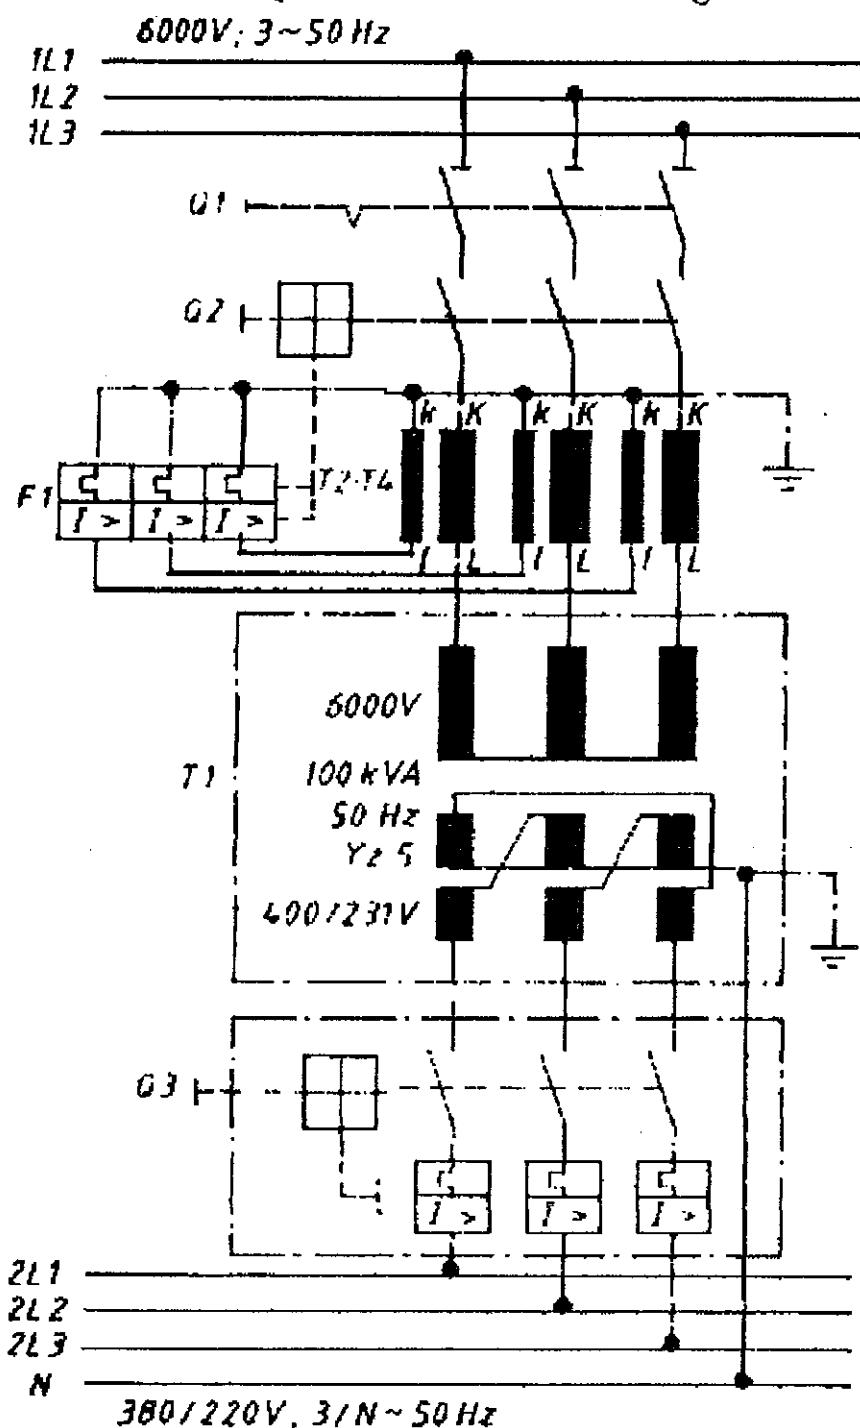

**Line diagram**

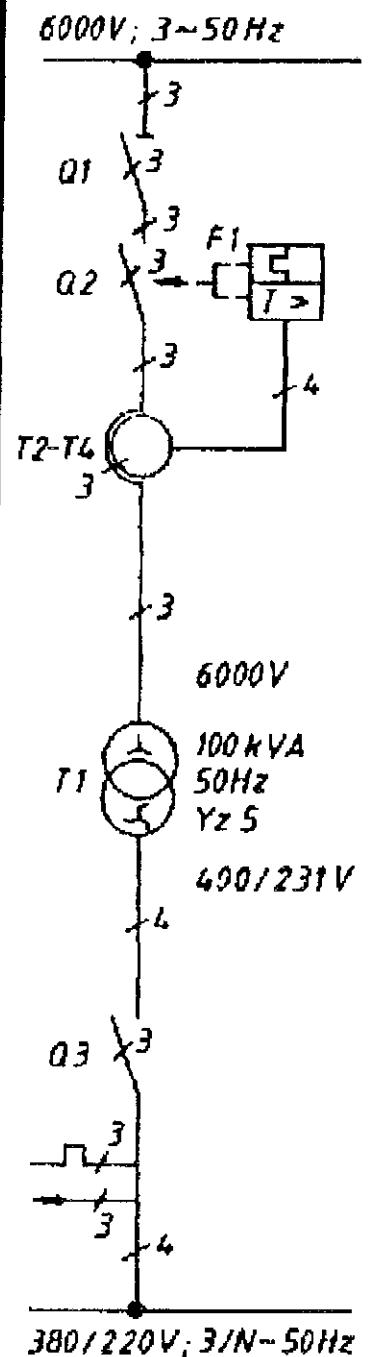


الرسم التنفيذي


الرسم الخطي

لوحة رقم (٦) توصيل محول ثلثي الأوجه ١٥ ك.فولت - ٤٠٠/٢٢٠ فولت (١٠٠)  
ك.فولت.أمبير بالشبكة .

**Assembled-representation circuit diagram**

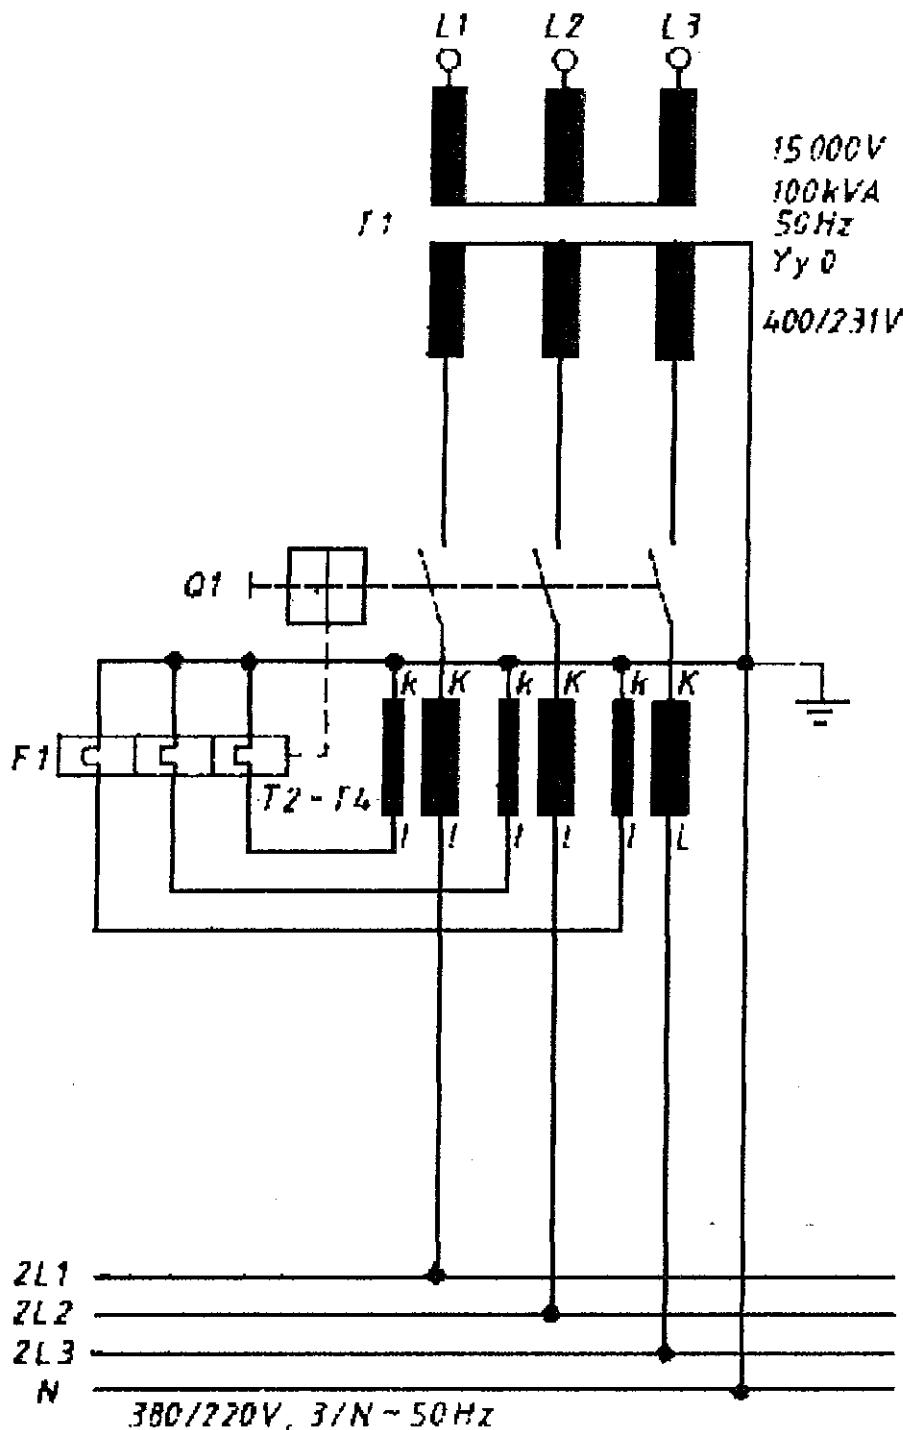

**Line diagram**

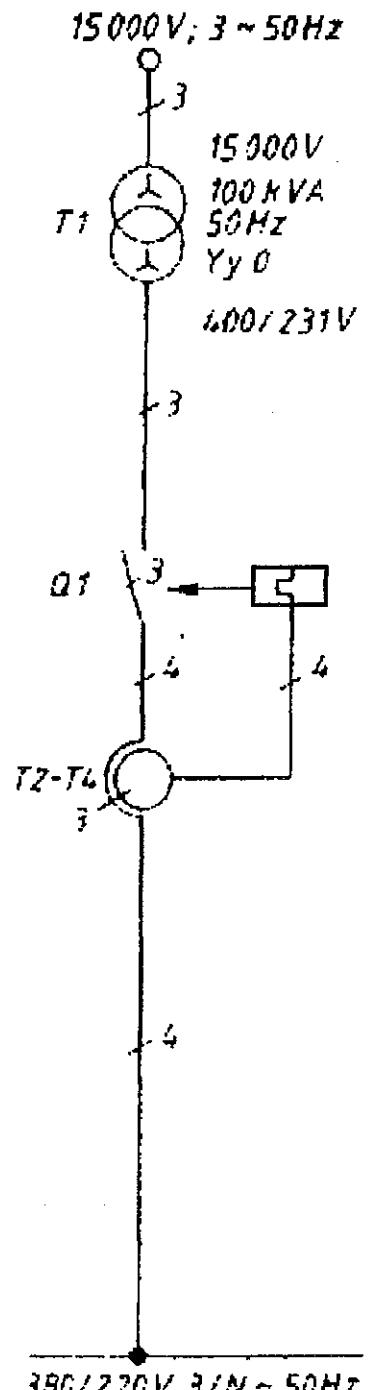


الرسم التفصيلي


الرسم الخطي

لوحة رقم (٧) توصيل محول قدره فرعية

Assembled-representation circuit diagram

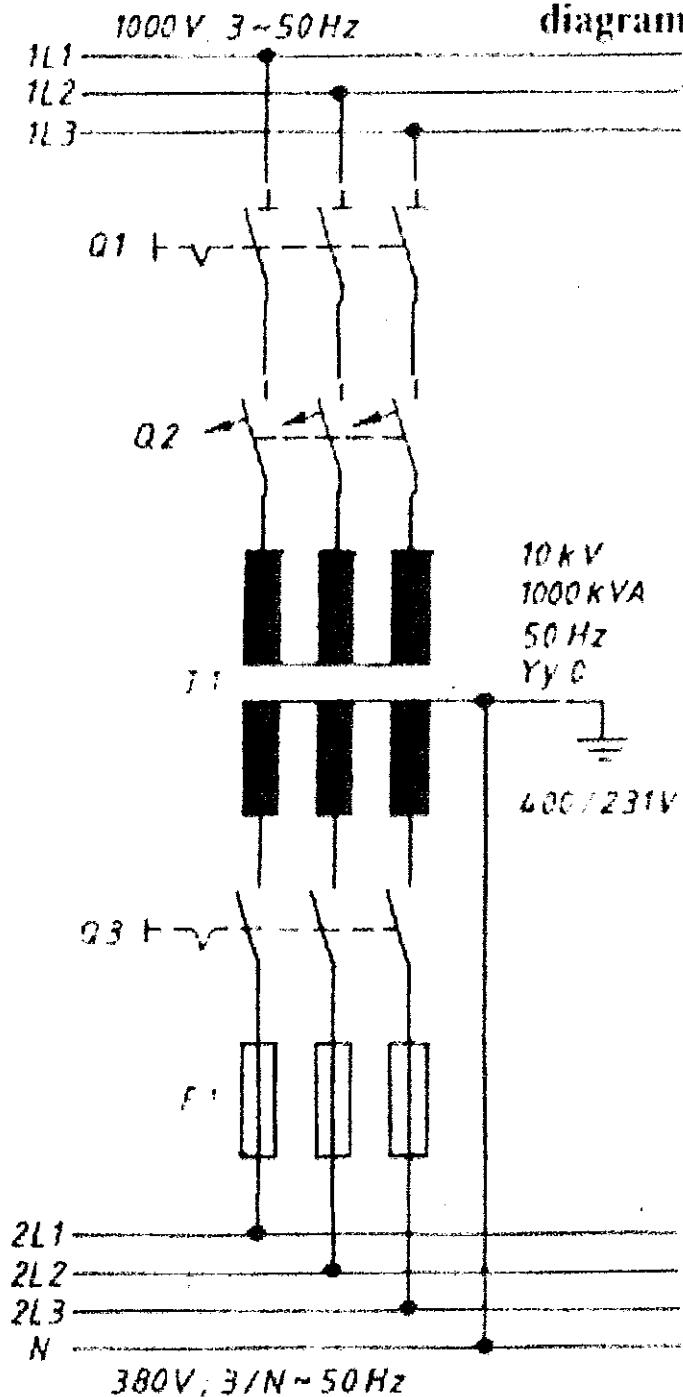

Line diagram

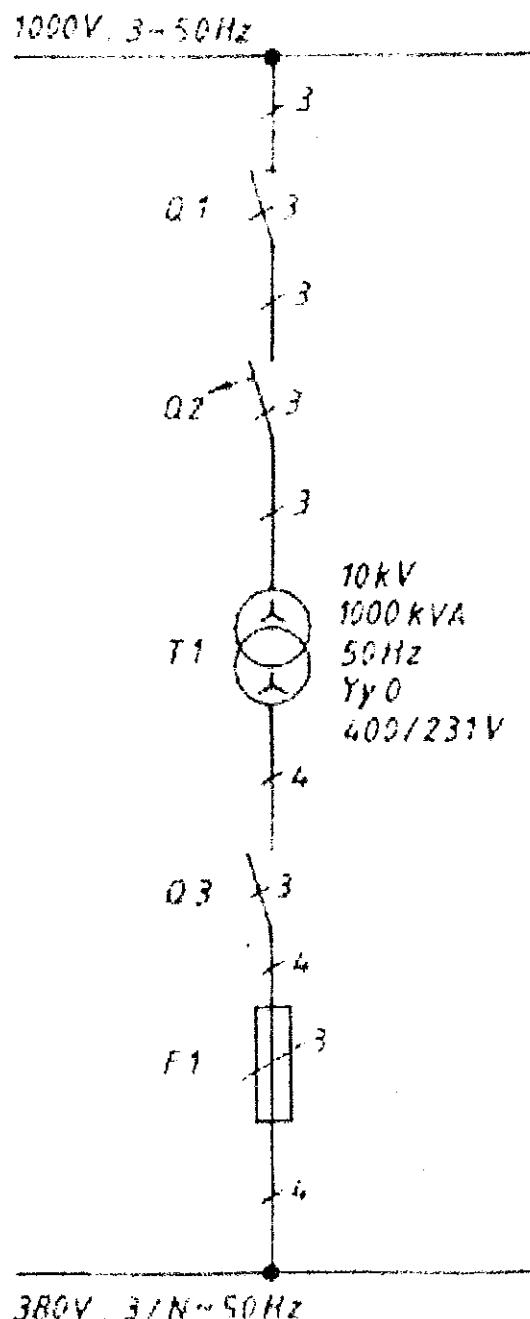


الرسم التفصيلي


الرسم الخطى

لوحة رقم (٨) توصيل دائرة القياس بانظمة الجهد ١٠ ك.فولت

Assembled-representation circuit diagram

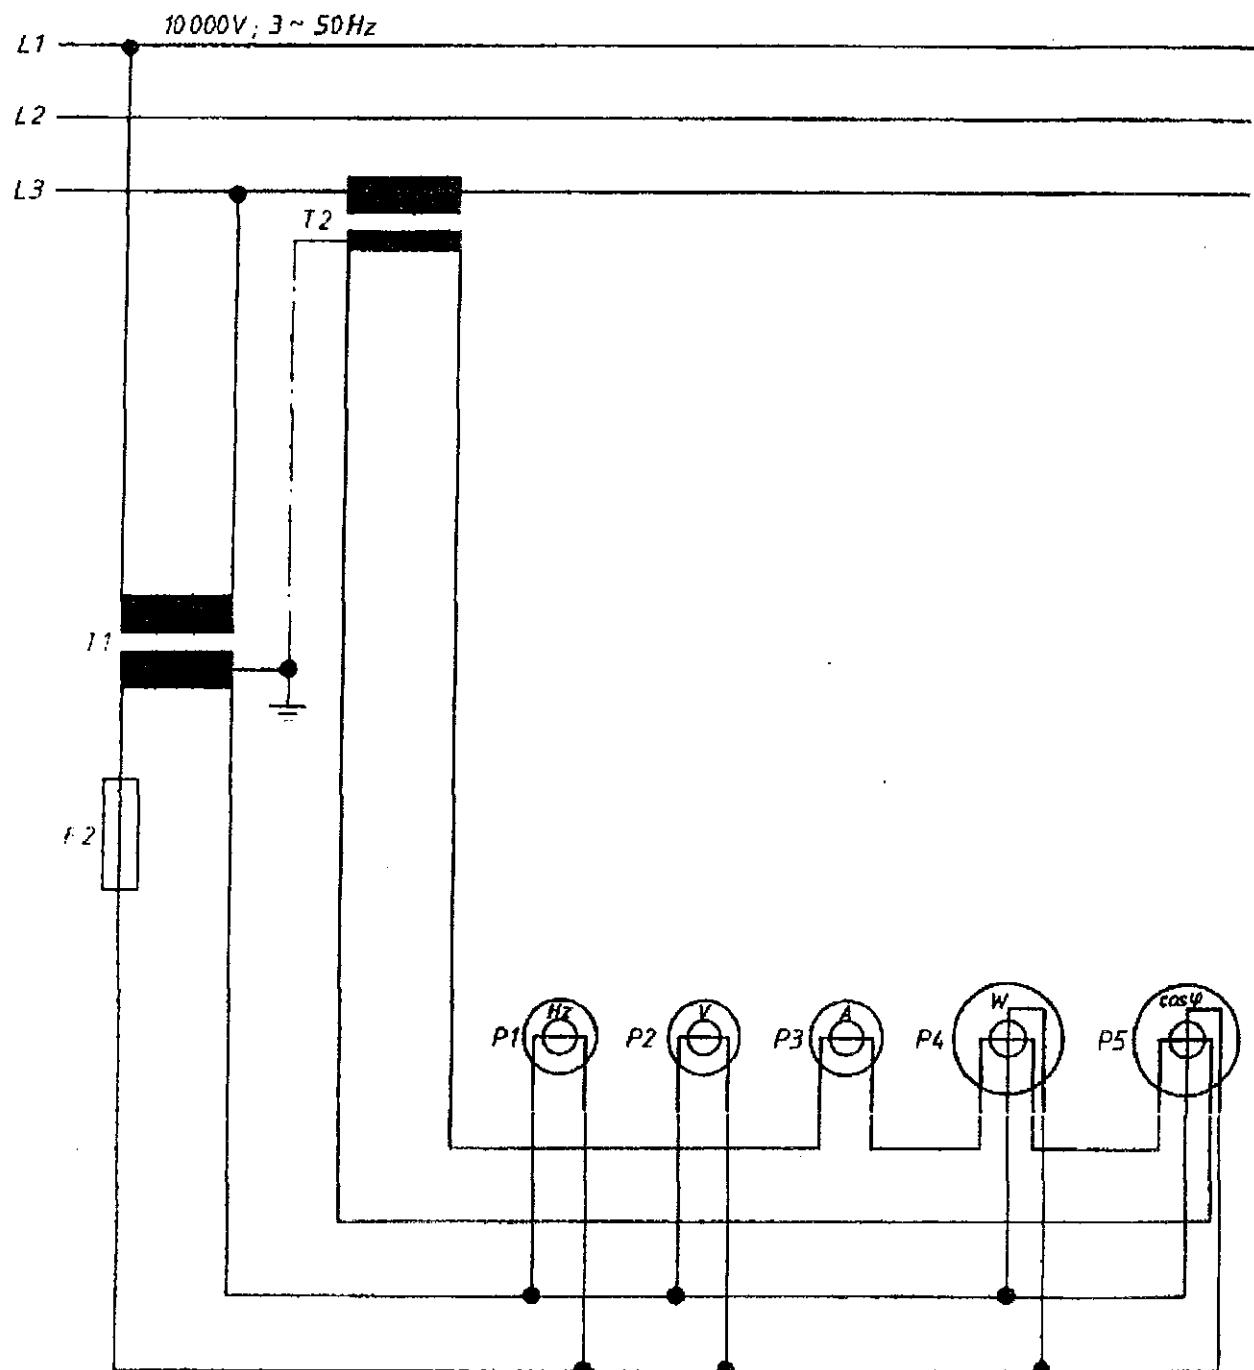

لوحة رقم (٩) توصيل مجموعة محوّلات (جهد - تيار) للحصول على محرك قدره ثلثي الأوجه

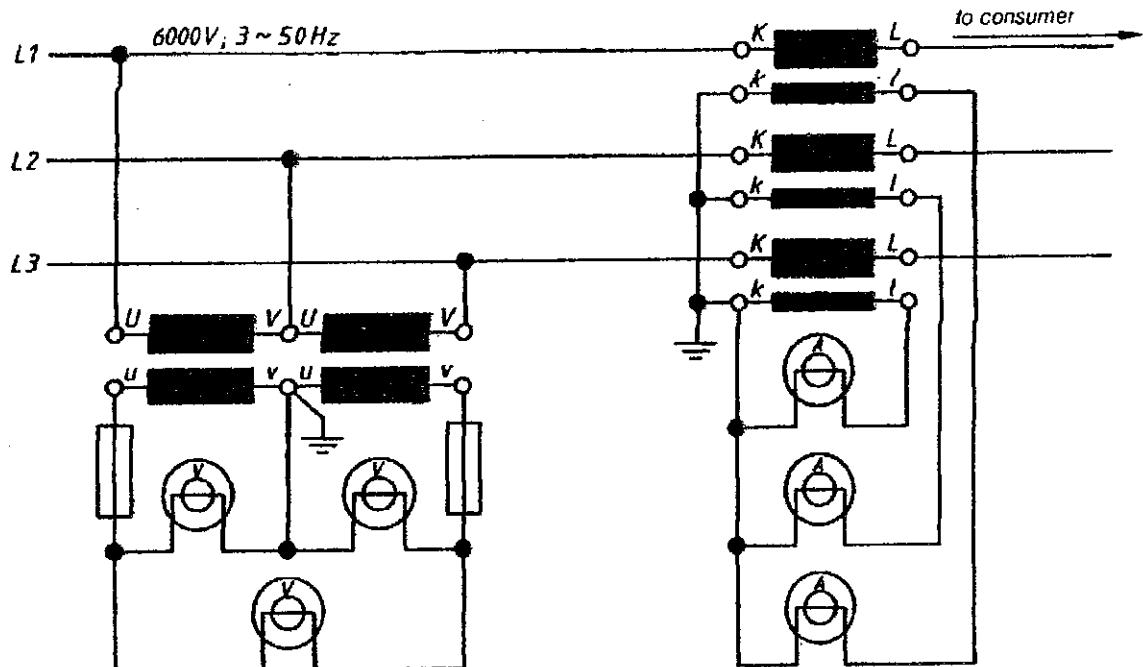


V-connection of two voltage transformers

Current measurement in a three-phase network

Circuit symbols for instrument transformers


لوحة رقم (١٠) قياس الجهد والتيار والقدرة للأنظمه الثلاثيه

Assembled-representation circuit diagram

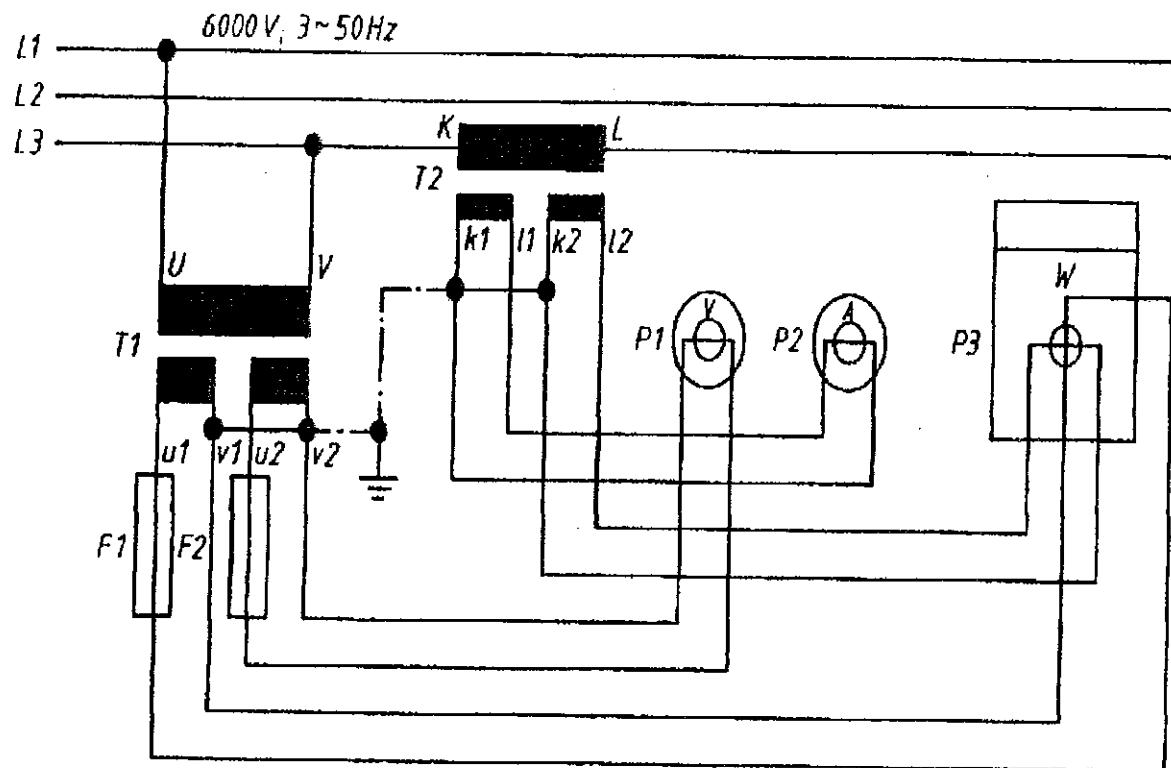


لوحة رقم (١١) توصيل محرك ثلاثي الأوجه دلتا ٦ ك. فولت بواسطة محولي تيار و جهد و عدد لقياس القدرة الكهربائية

**Assembled-representation circuit diagram**

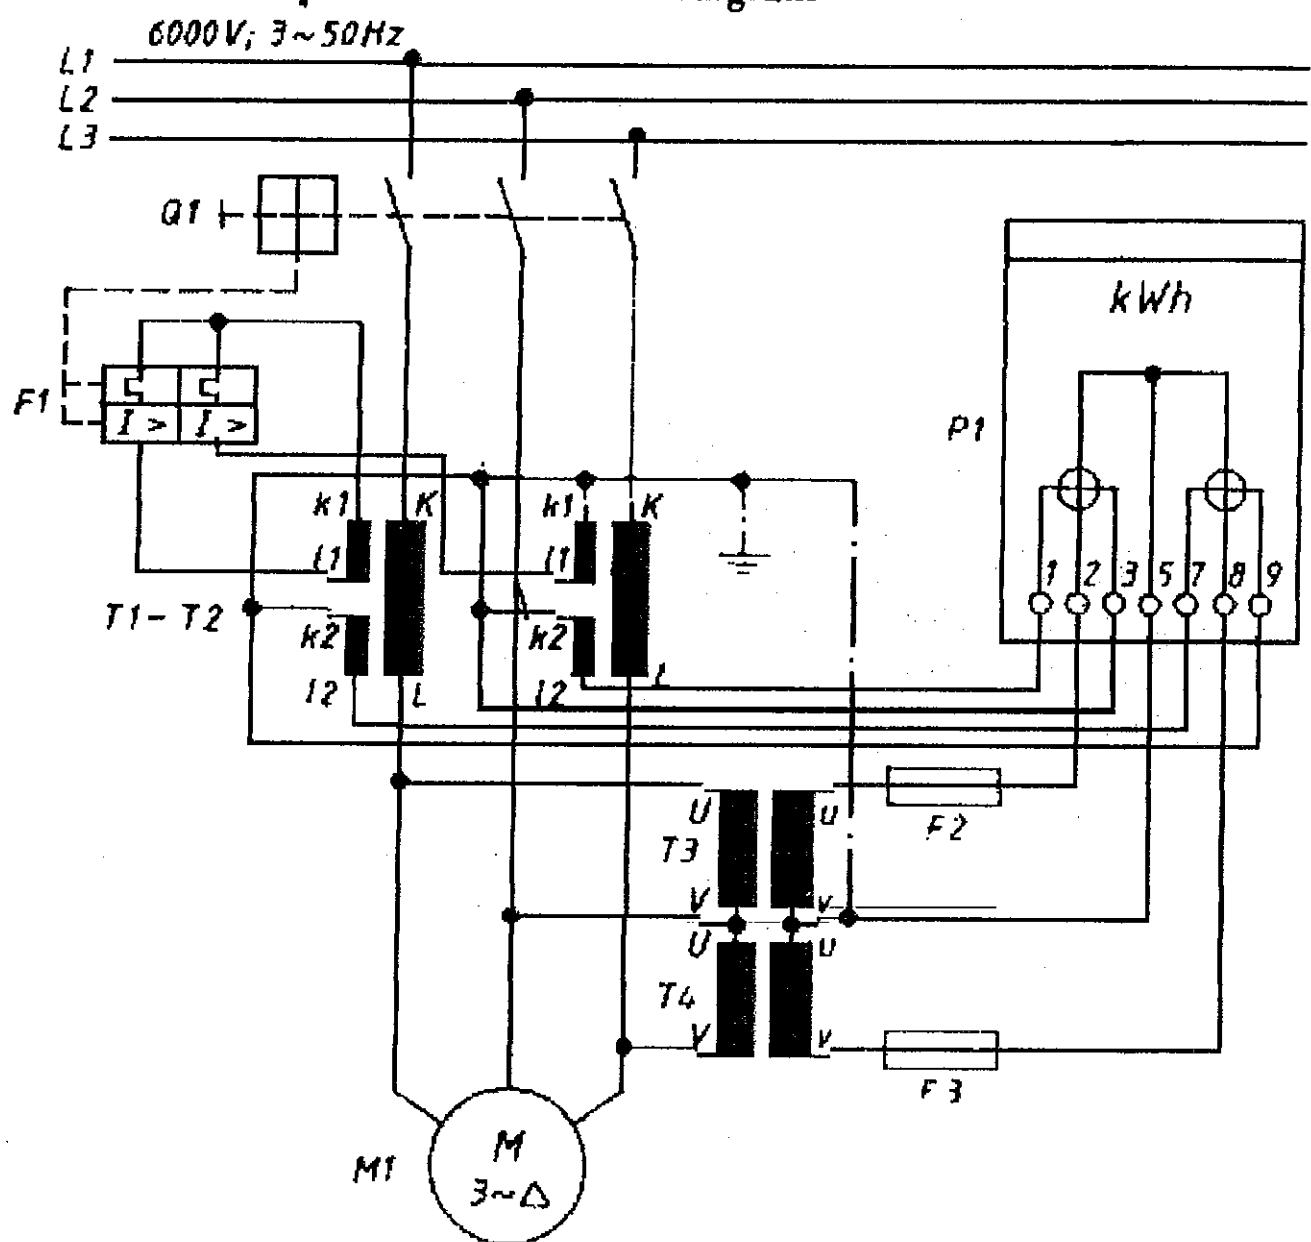

لوحة رقم (١٢) دائرة قياس القدرة الكهربائية ثلاثية الأوجه بواسطة محولات الجهد و التيار

### Assembled-representation circuit diagram

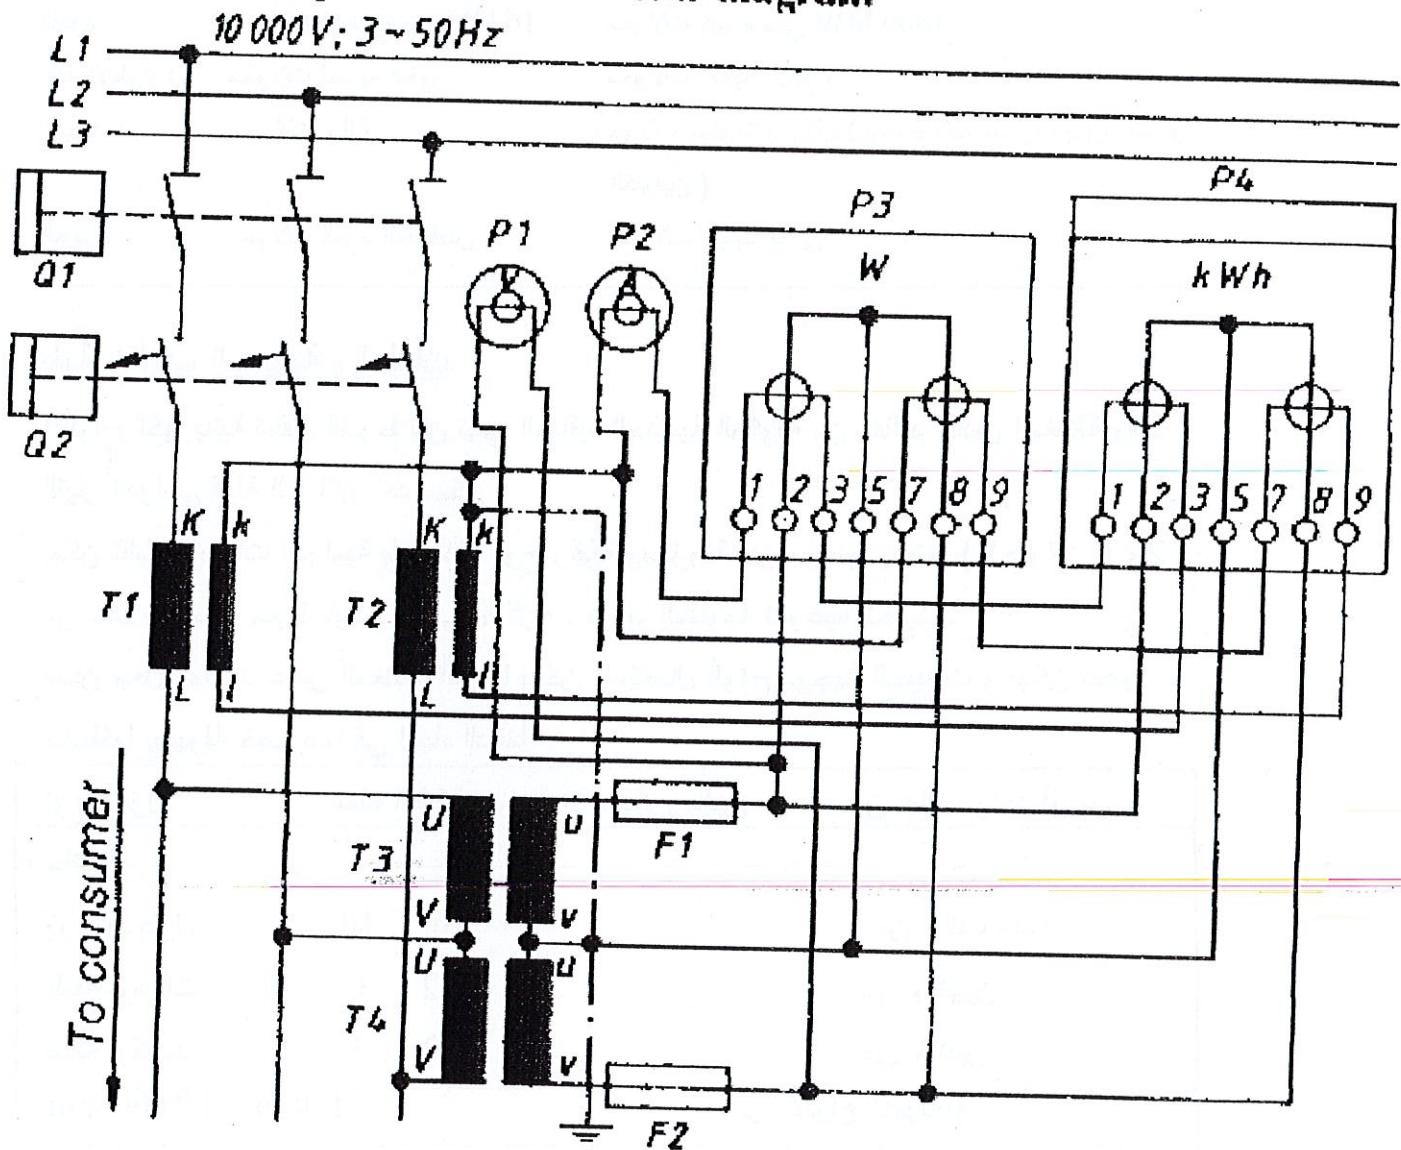

## خامساً : طرق بناء المحولات واستخداماتها

### تصنيف المحولات

تصنف المحولات تبعاً لـ :

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| القدرة :      | محولات صغيرة حتى 16 kW |
| عدد الأطوار : | محولات أحادية الطور    |
| التبريد :     | محولات جافة            |
| الجهد :       | محولات الجهد المنخفض   |
|               | محولات الجهد العالي    |

### بنية القلوب الحديدية والملفات


الألوان الكهربائية تحقق الشرط بأن تبقى المفائق الحديدية المكونة من مفائق عكس المغناطة وقد التيار الدوامي قليلة إلى أكبر حد ممكن .

يمكن تقليل التيارات الدوامية باستخدام ألوان رقيقة ومعزولة عن بعضها البعض (الجدولان 1 و 2) من خلال السماكة مع السليسيوم حتى 4,5% . تزداد المقاومة النوعية للحديد . يمكن جعل المفائق عكس المغناطة أقل ما يمكن باستعمال ألوان موجهة الحبيبات و يمكن عكس مغناطتها بسهولة خصوصاً في اتجاه الدلفنة .


| نوع العزل  | سمك الطبقة بـ $\mu$ m (ميکرومالي) | من جانب واحد أو من                       |
|--|-----------------------------------|--|
| <b>• جانبين</b>  |                                   |  |
| ورنيش عزل  | 6 ... 10                          | من جانب واحد                             |
| طبقة فوسفات  | 2 ... 3                           | من جانبين                                |
| طبقة أوكسيد  | 2 ... 3                           | من جانبين                                |
| عزل الألوان الكهربائية   | 1 $\mu$ m = 1/1000 mm             | الكافية الحجمية الدنيا (أقل سمك للشريحة) |
| سمك اللوح  | 0,92                              | 0,5 mm                                   |
|  | 0,90                              | 5,35 mm                                  |
|  | 0,87                              | 0,2 mm                                   |
|  | 0,85                              | 0,1 mm                                   |
|  | 0,75                              |  |
|  |                                   | 0,05 mm                                  |
| اللوان كهربائية : لسمك الألوان الكفاعة الحجمية (وضع خط تحت سمك اللوح المستخدمة عند 50 Hz ) |                                   |  |

## قطاعات القلوب للمحولات الصغيرة


حتى يمكن إنتاج محولات صغيرة بشكل معقول تتوفر قطاعات جاهزة للقلوب لذا يمكن أن تبني محولات أحادية الطور حتى kW 2 ومحولات ثلاثة الأطوار حتى kW 16 يزداد استخدام القطاعات E1 و UI و LL لأنه يمكن إنتاجها بدون بقابيا أو نفایات تنتج أيضاً للمحولات الصغيرة الثلاثية الأطوار قطاعات جاهزة الشكل كل ساق من سيقان اللوح E يحمل ملفي الطور أو الفرع إذا استخدمت القطاعات القياسية EI الخاصة بالمحولات الأحادية الطور فينتج محول ثلاثي الأطوار مغلق اللفات (الشكل ٢٥)

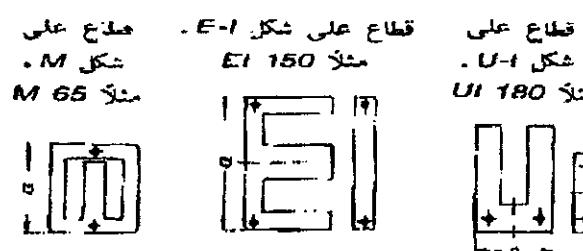

قطاعات القلوب للمحولات الصغيرة الأحادية الطور - المدرس ٦ معطي في تسمية القطاع.

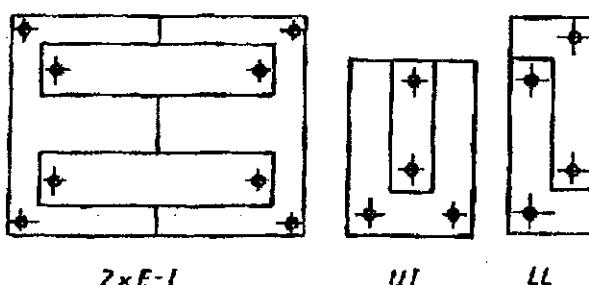

ترتيب قطاعات القلوب عند الإنتاج بدون بقابيا

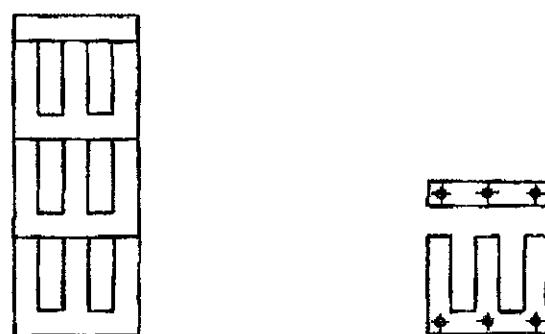

محول ثلاثي الأطوار معنف  
الثاني. مصنوع من قطاعات E1  
متلا 200/200

شكل (٢٥)


مثل لفة قطاعات القلب تردد مع ازدياد مقاساتها . لذا تجمع القلوب الكبيرة من ألواح منفردة في الشكل يمكن استخدام ألواح كهربائية ذات اتجاه مغناطيسي مفضل (توجيه الحبيبات ) لأن مسار الدفق المغناطيسي هنا يكون دائماً في اتجاه دلفنة الألواح وهو أمر غير ممكن في قطاع القلب الجاهز . ألواح المقرن في الشكل لها عرض مضاعف لأنه من خلال التجمع الظبي يحتاج إلى ألواح مقرن عددها نصف عدد ألواح القلب في القلب الجاهز التجميع يستغني عن كل لوح مقرن ثان

### ألواح قلوب المحولات الكبيرة

ألواح قلوب المحولات الكبيرة تقطع خصيصاً لكل محول على حدة وبما أنه دائماً تقريباً تستعمل ألواح موجهة الحبيبات فان القلب يجمع من ألواح منفردة الشكل من خلال مسار القطع المعقد يتم التوصل إلى أن مواضع التخريم في طبقتين متراكبتين لا يغطي بعضها بعضاً وبسبب كون الألواح معزولة من جانبيها فيمكن وضعها في الطبقة الثانية معكose الجانب .

### انتاج القلب الحديدى

عند انتاج القلب الحديدى من ألواح منفردة وجعلة متينا يجب الالقاء بالمتطلبات التالية :  
أولاً : أن تكون الثغرة الهوائية صغيرة قدر الامكان ، حتى يبقى تيار الاحمل صغيراً  
ثانياً : أن يكون من السهل تركيب الملف في معظم الاحيان لا يمكن الالقاء بالشرطين في نفس الوقت وفي القلب الحلقى (شكل ٢٦) ليس هناك ثغرة هوائية لكن يلزم للف الملفات ألات لف خاصة بلف القلوب الحلقية .

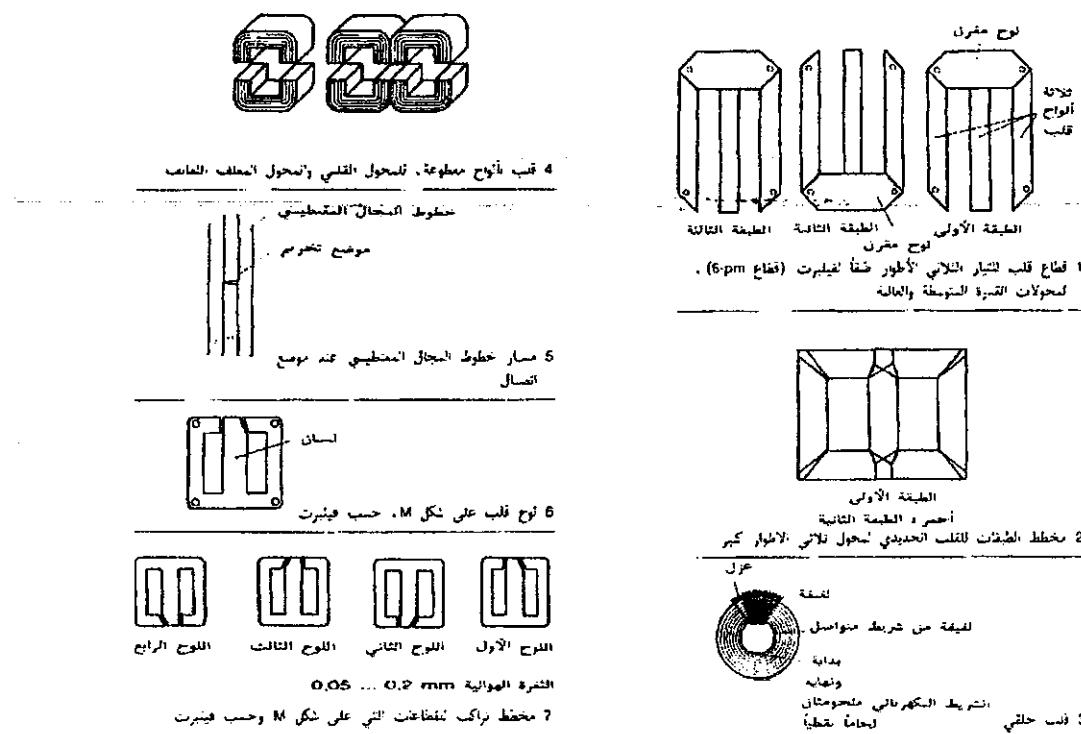

شكل (٢٦)

## قلب بألواح مقطوعة

في قلب الألواح المقطوعة الشكل تكون حزمة الألواح مقطوعة لكي يركب الملف الجاهز ولتفادي ثغرة هوائية أكبر من المطلوب فإن أسطح القطع مجلخة ومعلمة حتى لا تدار خطأ الألواح ملصوقة مع بعض وبسبب كلفة الانتاج العالية فهي تستخدم في حالات خاصة فقط .

في قطاعات الألواح الجاهزة يقلل من تأثير الثغرة الهوائية عند مواضع التخريم من خلال التركيب التبادلي للألواح الشكل حتى يمكن لخطوط المجال المغناطيسي من تحويل مسارها إلى الألواح المجاورة.

## ألواح القلوب التي على شكل M


يتضح هذا المبدأ بخلاف في قطاعات القلوب التي على شكل M والتي قام "فيلبرت" بتطويرها أكثر فأكثر (الشكل ٢٦) هناك أربع إمكانيات للتركيب وهي مبنية في الشكل بسبب التأثير الطفيف للمفضل تكون الثغرة الهوائية من mm 0,05 إلى 0,2 mm وبذل يمكن عند التركيب ادخال اللسان بسهولة أكبر .

القلب الجاهز يرسم بيرشامات جوفاء (الشكل ٢٧-أ) إذا استخدمت مسامير فولاذية ملولبة فيجب أن تكون هذه المسامير مزودة بوسيلة تمنع التدفق المغناطيسي المتردد من أن يخترقها يكفي لذلك أن تحاط المسامير الفولاذية بخراطيم عازلة فيصبح بهذا ثقب المسamar خاليا من المجال الأفضل استخدام جلب عازلة تبقى المسamar على مسافة في ثقب المسamar.


قلوب المحولات الكبيرة تبني بدون مسامير وثبتت بحديد على شكل U (الشكل ٢٧-ب)

## ألواح القلوب الملحومة:

يترافق استعمال اللحام الكهربائي للقلوب تحت غاز واق وبما أن الألواح لم تعدد مرتبة بشكل متداخل تتبع ثغرة هوائية أكبر وتيار اللا حمل يرتفع إلى الضعف (25% من I<sub>1</sub> تقريبا ) القلوب EI و LL (شكل ٢٧-ب) مناسبة للحام .

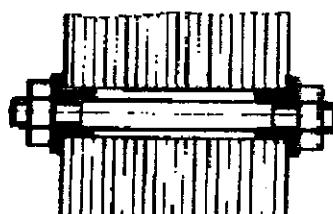


ب) مسامير فولاذى ملولب مع  
جلبه عازله

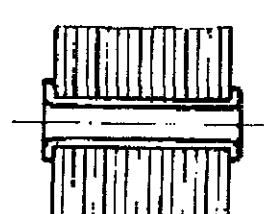


أ) برشام أجوف

الشكل (٢٧-أ)

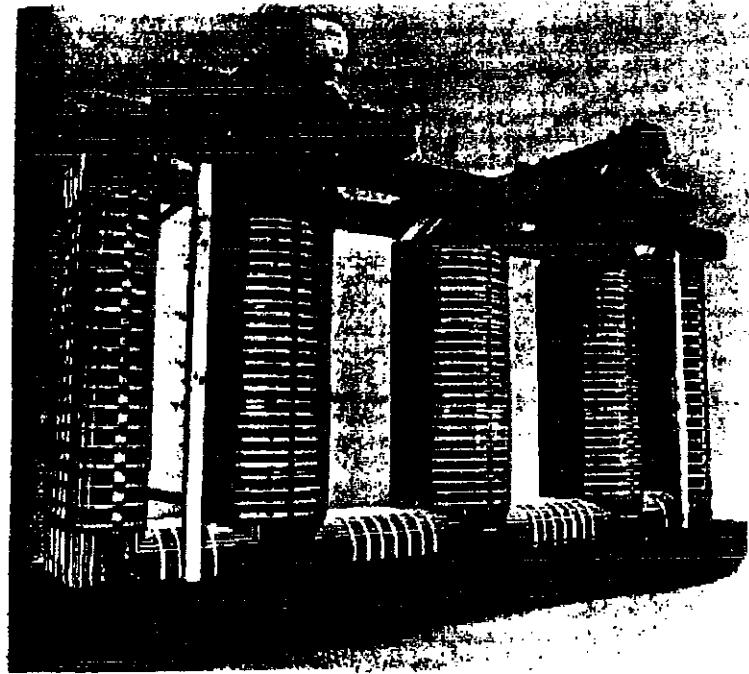

ج) ثبت بإستعمال حديد عالي شكل U على محول ثلاثي الأطوار ذي خمس سبيقات

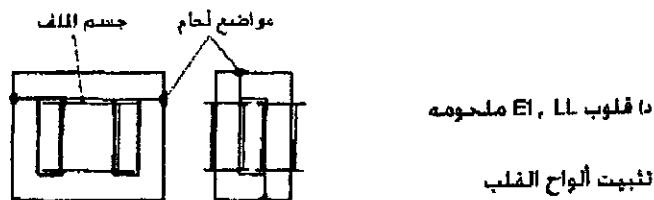

الشكل (٢٧-ب)

#### الملفات المستطيلة والملفات المستديرة


المقاطع المستعرضة لقلوب المحولات الصغيرة تكون مستطيلة ولها ملفات مستطيلة المحولات الكبيرة لها ملفات مستديرة لأن هذه تحمل القوى التي تنشأ عن تيارات دائرة القصر العالية بصورة أفضل من الملفات المستطيلة (شكل ٢٧ ب)

المقطع المستعرض للقلب يدرج ويلاع مع الشكل الدائري إلى حد كبير من خلال ذلك . يتم التوصل إلى كفاية حجمية جيدة الشكل القلوب الكبيرة جدا لها قنوات تبريد لتصريف حرارة المفاسيد بشكل أفضل .

#### الملفات

أسلاك ملفات المحولات الصغيرة لها مقطع مستعرض مستدير أو مستطيل وفي المحولات الكبيرة لا تستخدم إلا الأسلاك المسطحة أو الشريطية .

صحيح أنه مع الأسلاك المستديرة لا يستغل حيز اللف استغلالاً جيداً ( عملياً بين 50% و 60%) لكن يمكن التعامل مع هذه الأسلاك بصورة أسهل في ماكينات اللف (شكل ٢٨ ) تكون الأسلاك من نحاس ونادراً من الألومنيوم ويستخدم الألومنيوم بكثرة في المحولات الكبيرة .

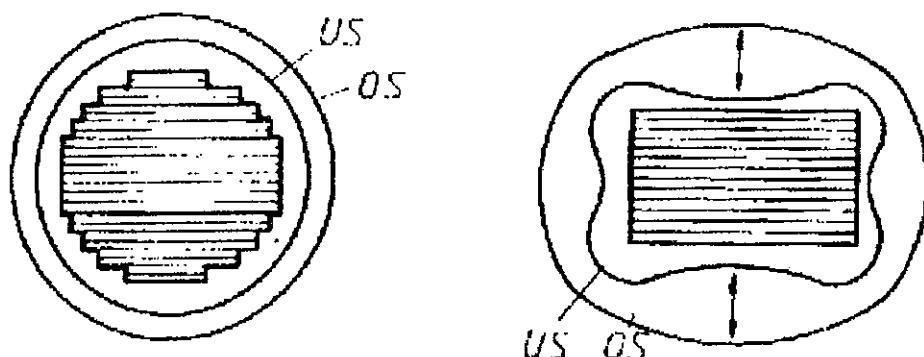


3 مفتاح مسحورة مسحورة المقلع  
نشارات درة القمر العانية

شكل (٢٨)

#### عزل الملفات

يستخدم لعزل الملفات بالورنيش أو الحرير الصناعي أو القطن أو الورق (الجدول المرفق) .  
العزل بالورنيش مقاوم للخدش ومرن . بحيث يمكن أن تلف الأسلاك المورنثة بسهولة بآلات  
اللف في الأسلاك حتى  $0,5 \text{ mm}$  تستخدم الورنيشات التي تذوب عند قصيرة نهايات الأسلاك  
فتكون كمساعدات تلائم .

شرائط النحاس أو الألومنيوم تكون عارية ويتم عزل اللفائف المكونة من هذه الأشرطة باستخدام  
رقائق من ورق أو بلاستيك تلف مع الأشرطة (شكل ٢٩)

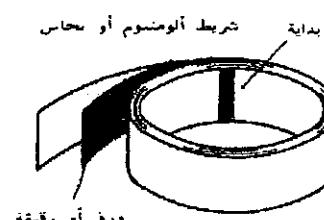

2 عن ملصق من مادة شرطية



3 أحجام لسحب للمحولات المفتوحة

شكل (٢٩)

الملفات ذات الأسلك المعزولة بالقطن تصل إلى متانة ميكانيكية عالية بعد الإشراك بالورنيش القابل للتصعيد العزل الورقي يستخدم في الغالب في المحولات المبردة بالزيت أو بالكلوفين .


**جسم الملفات للمحوّلات الصغيرة**

أجسام الملفات للمحولات الصغيرة تكون منتجة مسبقاً (الشكل ٢٩) وهي تتكون من لائن حرارية ويمكن أن تنتج بشكل معقول بطريقة التشكيل بالحقن .

للحصول على مثانة ميكانيكية عالية يستخدم البولي أميد مع حشوة بحوالى 30% من ألياف زجاجية أجسام الملفات الكبيرة التي من البرسبان يجب أن تجمع غالباً من أجزاء منفردة منتجة مقدماً في المحولات الكبيرة تلف الملفات على أسطوانات عازلة من الورق المقوى أو البرسبان .

## اللغات الأسطوانية واللغات القرصية


اللفات الأسطوانية التي تستعمل في العادة للمحولات الصغيرة تعزل فيها الطبقات المنفردة ببلاطات ورق مقطع بتعرج حتى يمكن تقادى تماس الملفات ( تماس الطبقات ) عند نهايات الطبقات المنفردة المعرضة للخطر بشكل خاص ( الشكل ) جهد الطبقات يمكن أن يصل الى قيم يتعرض عندها العزل الورنيشي للأسلاك الموصلة للخطر ينبغي عمل عزل مقوى بين ملف الجهد العالي ( OS ) وملف الجهد المنخفض ( US ) لتقادى نشوء شرر عرضي بين كلا الملفين في المحولات الصغيرة التي للجهد العالي ( V 2000 الى V 7500 ) المستخدمة مثلاً في مصايب التفريغ تلف لفات الجهد المنخفض و لفات الجهد العالي على جسمين منفصلين وتجزأ لفات الجهد العالي OS الى لفات قرصية ( الشكل ٣٠ )

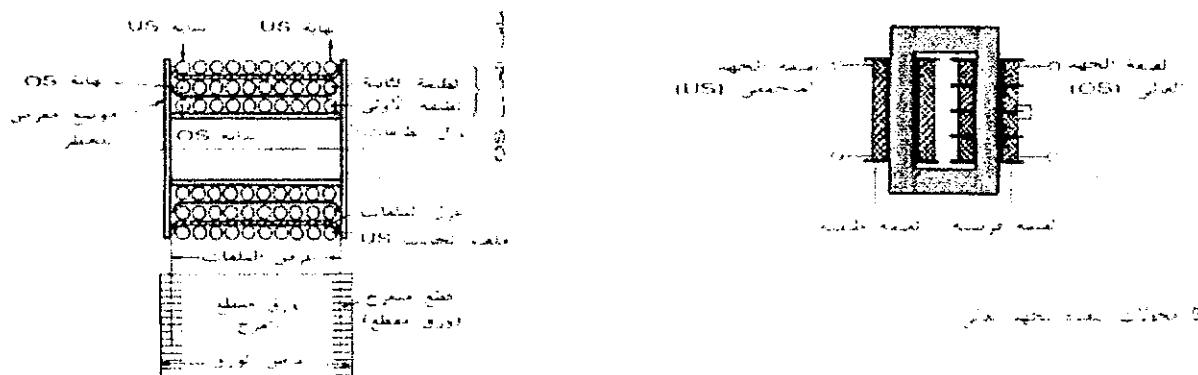

شکل (۳۰)

| قطر السلك بـ mm |       |       |       |       | العزل      |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 5               | 1     | 0,5   | 0,1   |       |            |
| 0,060           | 0,040 | 0,028 | 0,011 | مفرد  | ورنيش      |
| 0,100           | 0,065 | 0,045 | 0,021 | مزدوج |            |
| --              | 0,07  | 0,06  | 0,05  | مفرد  | حرير صناعي |
| --              | 0,12  | 0,11  | 0,09  | مزدوج |            |
| --              | 0,12  | 0,10  | --    | مفرد  | قطن        |
| 0,40            | 0,22  | 0,16  | --    | مزدوج |            |
| 0,20            | 0,12  | 0,12  | --    | مفرد  | ورق        |
| 0,35            | 0,22  | 0,22  | --    | مزدوج |            |

الزيادة بالمليمتر في القطر عند استعمال ملفات معزولة لتعزيز الملفات ضد نفاذ الرطوبة وضد الضجيج الطيني تشرب المحولات الصغيرة بعد تجميعها بالك (قطران) أو ورنيش اشراب قابل للتصعيد وعند الاشراب في المرجل الخواصي يمكن أن ينفذ ورنيش الاشراب إلى أدنى الطبقات والفراغات (شكل ٣٢) يعالج ورنيش الاشراب حرارياً في افران التجفيف عند حوالي  $130^{\circ}\text{C}$  بعد ذلك لا يمكن اصلاح القلب أو الملفات

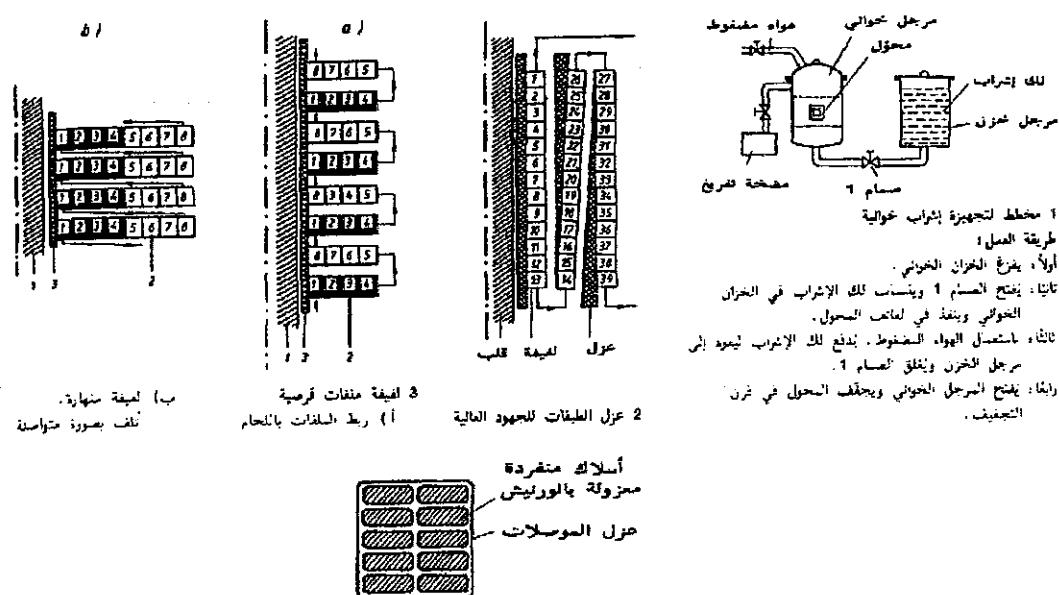

4 تركيب الموصلات لشدة التيار العالية

شكل (٣١)

## لغات المحولات الكبيرة


لغات المحولات الكبيرة اما أن يكون لها جهود تشغيل عالية (لغات OS ) أو تيارات عالية جدا (لغات US )

**في اللغات الأسطوانية:** تظهر عند لفائف الجهد العالي (OS ) جهود طبقات عالية تجعل من الضروري أن يكون عزل الطبقات اسفيني الشكل

**في اللغات القرصية:** توجد ملفات ملفوفة انفرادياً أو ملفات ملفوفة بصورة متواصله ينتج عن ذلك توزيع أفضل للجهد على الطول الكلي للملف شدة التيارات العالية تستلزم مقاطع مستعرضة كبيرة للموصلات . الموصلات المصمتة التعامل معها صعب وهي تسبب مفاسيد اضافية ( الظاهرة السطحية ) بدلاً من ذلك . يبني الموصل من أسلاك متعددة معزولة بالورنيش ومتوازية وتكون ملحومة في البداية والنهاية تجدل الأسلاك أثناء اللف لتفادي عدم تساوي حث الجهد وتيارات المعادلة في الأسلاك ( اللغات الحلوانية الشكل ) يصبح اللف أسهل عند استخدام الموصلات المجدولة ( شكل ٣٢ ) من خلال الجدل المتواصل لكل الأسلاك الموصولة على التوازي داخل حزمة الموصلات يتم التوصل إلى النتيجة كما في اللغات الحلوانية .

عندما يكون عدد اللغات قليلاً جداً يمكن أن تلف موصلات متوازية متعددة في نفس الوقت هنا يكون للموصلات المنفردة جميعها أطوال لف متساوية .

المحولات الكبيرة تبرد في الغالب بسوائل ( الزيت أو الكلوفين ) لذا لا تشرب القلوب وهي يجب أن تكون مثبتة ميكانيكياً على نحو جيد حتى لا تشوّه القوى الميكانيكية التي تظهر عند تيارات دائرة القصر شكل في نفس الوقت ينبغي أن يكون التركيب مفتوحاً بشكل يسمح بنشوء قفوات تبريد كبيرة وكافية لسائل التبريد على الملفات . يستخدم للتركيب المترافق خشب صلاد مجفف بالهواء تتزعّز منه الرطوبة المتبقية في غرف تجفيف بعدها يشرب الخشب بزيت محولات .

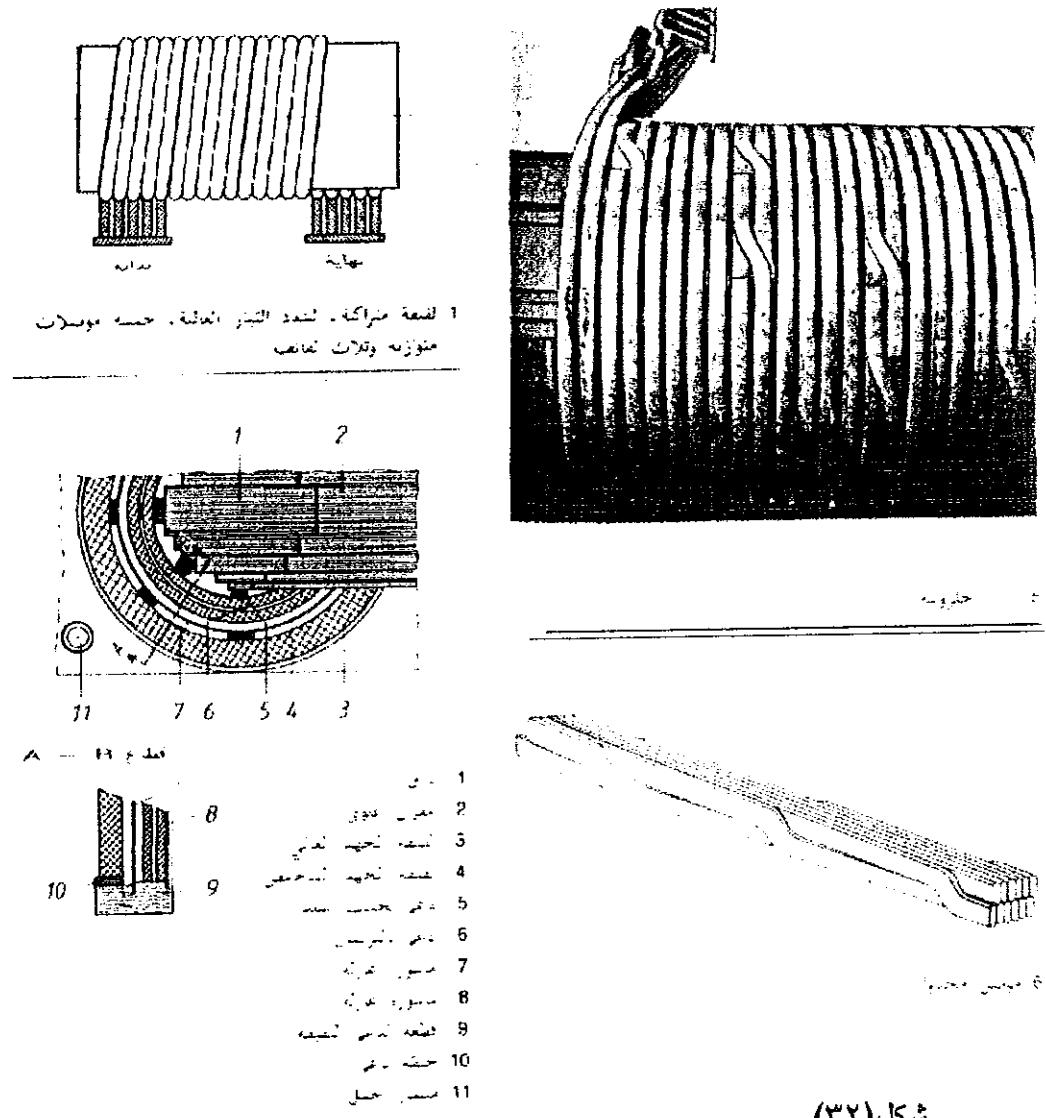

شكل (٣٢)

؟ لفحة المترافق مترافق مع فرب التغافل

### **المحولات المبردة بالزيت والمحولات المبردة بأسكاريل كلوفن**

عند تركيب المحول داخل مرجل زيت . ينبع عزل أفضل عند الجهود العالية وتصريف أفضل للحرارة عند القدرات العالية ووقاية من الرطوبة عند نصب المحول مكشوفاً (شكل ٣٤) كلما كانت قدرة المحول أكبر كانت حرارة الفقد التي يلزم تصريفها أكبر وبدلاً من الزيت يمكن استخدام أسكاريل كلوفين إذا ما روعيت التعليمات الخاصة بالوقاية من الحرائق .

#### **تبريد المحولات**


تميز أنواع تبريد المحولات باستخدام رموز مختصرة

**نوع التبريد (ورمزه)**

زيت معدني = O أسكاريل = L غاز = G ماء = W هواء = A

حركة وسيط التبريد

حركة طبيعية : N حركة اجبارية : F

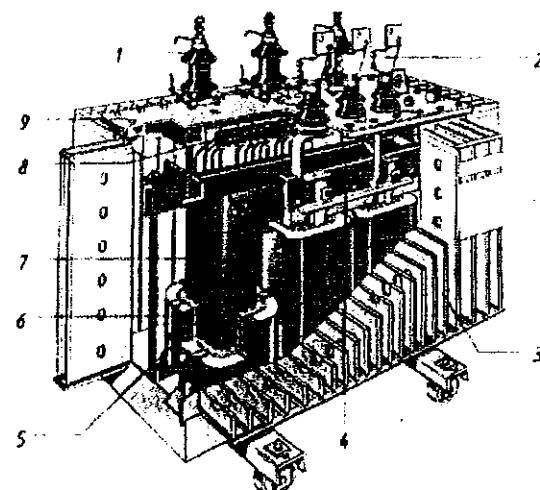

1. داعل تجهيز تغذى، 2. حربت وسيط تجهيز تمحض، 3. داعل تجهيز  
سرجل سرج، 4. سرف توصل ميدت تجهيز تمحض، 5. داعل تجهيز تمحض  
6. سرف تجهيز تمحض، 7. داعل تمحض، 8. سرف توصل ميدت تجهيز  
المحض، 9. داعل تمحض.

ب) محول كهربائي KW 630 مع سرجل سرج ٦٠ حرارة

شكل (٣٣)

ترتيب الرموز :

|             |              |                 |              |
|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| الحرف الأول | الحرف الثاني | الحرف الثالث    | الحرف الرابع |
| وسيط تبريد  | حركة وسيط    | وسطيت تبريد     | حرفة تبريد   |
| اللفات      | التبريد      | اللفات الخارجية | التبريد      |
| مثال :      |              |                 |              |

OFAF : محول مبرد بالزيت مع دورة زيت اجبارية مضخة زيت خارجي بالهواء بواسطة مراوح .

AN : محول جاف مع تبريد طبيعي بالهواء .

#### المحولات الجافة الثلاثية الأطوار

المحولات الجافة الثلاثية الأطوار ذات التبريد الذاتي ومن طراز الراتنج المصبووب تبني لقدرات تصل الى KW 5000 (الشكل ٣٣) وهي تكون أكبر من المحولات المبردة بالزيت عند قدرة متساوية إلا أنه لا حاجة الى اجراءات وقاية من الحرائق ولا الى بعض التركيبات ( حفرة تجميع الزيت ... الخ )

التركيب:

لفات الجهد العالي ( OS ) : رقيقة الألومنيوم أو نحاس  
لفات الجهد المنخفض ( US ) : شريط أو لوح الألومنيوم أو نحاس يجمع كلا الملفين بالرالنج  
المصبوب ( رالنج أبيوكسيدي مهياً بمسحوق الكوارتز ) ليصبح كتلة واحدة .

## الاستخدام:


في المباني العالية في تجهيزات المصانع ، المناجم ، مترو الانفاق ، الجزر الاصطناعية للتنقيب وسفن التنقيب ، عند الاستخدام المتقل .

## استخدام أنواع البناء المختلفة للمحوّلات

في المحولات المغلفة اللفات يحيط القلب الحديدی بالملف كمعطف عندما تلف كانتا اللافاتين فوق بعضهما البعض يكون للمحول تدفق شارد طفيف أي جهد دائرة قصر صغير  $U_K$  وأداء مماثع للتغير الجهد (شكل ٣٤)

## الاستخدام :

الجهد ، و  $U_K$  أكبر (شكل ٣٤) .

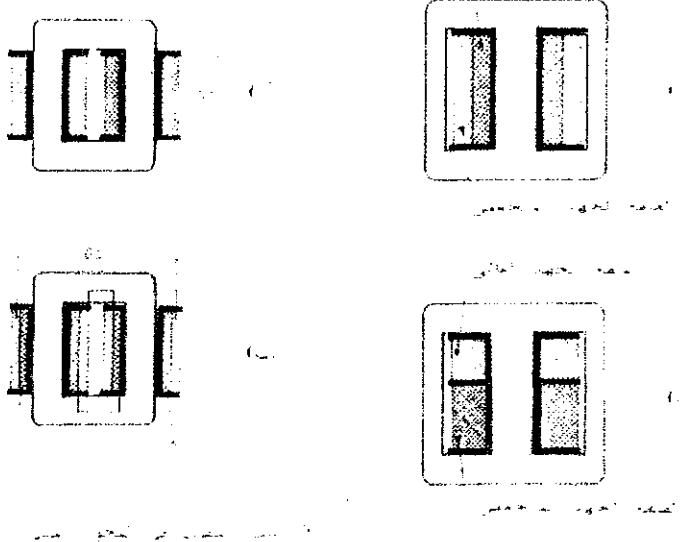

شکل (۳۴)

الاستخدام:

محولات تجارب محولات الأطفال ومحولات الأجراس ، محولات الجهد العالي لأغراض الاختبار ، محولات اللحام .

في المحولات القلبية يحيط الملف بسيقان القلب الحديدية عند الفصل المكاني لكلا الملفين ( على ساقين (شكل ٣٤) تنشأ مجالات شاردة كبيرة إذا جمع على كلا جسمى الملفين نصف لفات السدى ونصف لفة الخرج فيكون للمحول القلبي أداء ممانع للتغير الجهد أثناء التشغيل


## الاستخدام :

### كاستخدام المحول المغلف اللفائف

المحولات الثلاثية الأطوار هي في الغالب محولات قلبية (محولات ذات ثلاث سيقان).

**المحولات ذات القلب الحلقي:** يكون محبيتها كبيرة بحيث يمكن عمل اللفة من طبقة واحدة في محول التنظيم ذي القلب الحلقي يستطيع مجمع تيار دوار واحد أن يدور على الملفات بالكامل (الشكل ٣٥) بما أن الزلاق يقصر لفتين أو ثلاثة ينشأ تماس لفات مع تيار دائرة قصر عال عبر الملams الانزلاقي لذا يكون الزلاق مصنوعاً من كربون الكهرباء الذي مقاومة نوعية عالية


زلاق كربوني

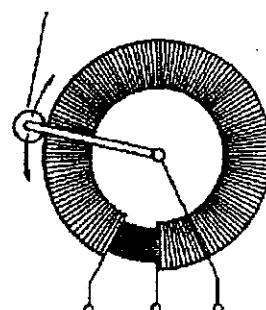

١ محول تنظيم ذو قلب حلقي . الورنيش العازل لأسلاك التف فرزال بالتجليخ على طول مسار الانزلاق . لوقاية اللفيفة . يوضع هذا المحول غالباً في راتينج صب متراصن

شكل (٣٥)

**القلوب الشريطية المشقوقة:** يمكن استخدامها في طريقة البناء الغلافي أو القلبي (شكل ٣٦)

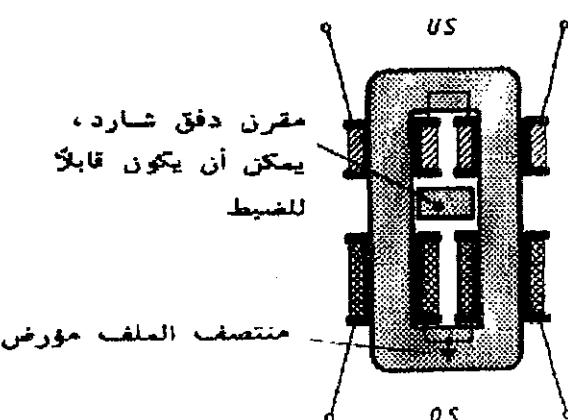

٢ بنية محول المجال الشاردة

شكل (٣٦)

المميزات : مفاسيد أقل ، نمط بناء أصغر ، أخف وزنا .  
العيوب : أعلى كلفة بما يعادل 30% الى 40% .

محولات التدفق الشارد . لمسابيح التفريغ مثلا لها تركيب مماثل للشكل الطول الكبير لخطوط المجال المغناطيسي ومقارن التدفق الشارد الاضافي ينتج عنهم محول صامد بدون شروط لدائرة القصر

---

#### اخبر معلوماتك :

- ١- أي المواد تستخدم لتصنيع قطاعات قلوب المحولات ؟
- ٢- من أية قطاعات قلوب تبني المحولات الصغيرة ؟
- ٣- لماذا توضع الألواح الكهربائية للقلب الحديدى في طبقات مع تبديل الجوانب ؟
- ٤- اشرح التسميات : محول مغلف الملفات ، محول قلبي .

سادساً : اختبارات المحولات

اختبار المحولات الصغيرة

عند الاختبار الروتيني ( اختبار الانتاج ) يختبر كل محول كما يلى :

قياس جهد الخرج

قياس العزل

القياسات التالية تجرى عند اختبار الطراز ( تطوير جديد أو تصنيع منفرد ) :

مقاومة العزل

قياس اللا حمل ( قياس التيار ، قياس المفأيد )

قياس دائرة التصر ( قياس التيار ، قياس الجهد )

اختبار لفات

قياس السخونة ( التحميل )


تنقسم المحولات تبعاً لنوع الوقاية من جهود اللمس الكهربائية إلى فئات الوقاية I و II  
فئة الوقاية I :

كل الأجزاء الموصلة كهربائيا القابلة للمس ، التي يمكن أن تقع على جهد عند حدوث خلل في  
عزل التشغيل ( القلب الحديدي وزاوية التثبيت مثلاً ) تربط مع بعضها بعضاً ربطاً جيد التوصيل  
للكهرباء وتوصيل مه موصل الوقاية



فئة الوقاية II :

كل الأجزاء الموصلة كهربائيا القابلة للمس تحصل على عزل إضافي : عزل وقائي

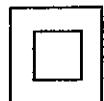

تسرى شروط الاختبار للمحولات الصغيرة التالية :

محولات التوصيل بالشبكة مع لفات مخرج متعددة في بعضها

المحولات الفاصلة للفصل الوقائي

المحولات العازلة في الشبكات ذات الجهود المختلفة في المقدار

محولات التحكم لدوائر التحكم

محولات الاشعال لأشعال خلط الهواء مع الغاز أو مع الزيت

## المحوّلات الذاتيّة :

تسرى تعليمات خاصة لمحوّلات الأمان :

محوّلات لعب الأطفال

محوّلات الأجراس

محوّلات المصايب اليدوية ومحوّلات إذابة الجليد

محوّلات مسدسات اللحام


محوّلات وسادة وأغطية التدفئة

محوّلات العدد المتقدّلة


### **قياس جهد الخرج**

يشغل المحوّل من جانب المدخل بالجهد الأسّمي ( $U_{1N}$ ) جهد الخرج يقاس عند التحميل الأسّمي

بحمل فعال (شكل ٣٨ )

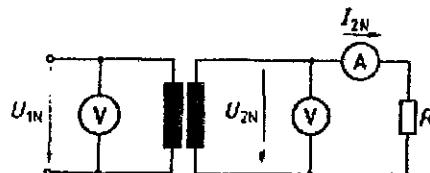

١ قياس جهد الخرج

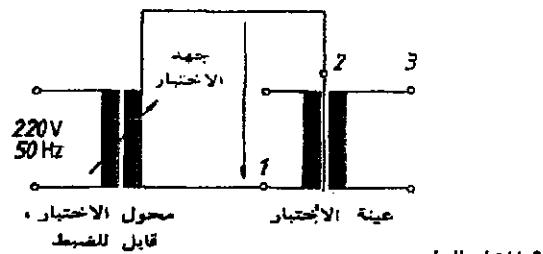

2 اختبار العزل  
 طرف التوصيل ١-٢ ، لفّات المدخل مقابل الجسم  
 طرف التوصيل ٢-٣ ، لفّات المخرج مقابل الجسم  
 طرف التوصيل ١-٣ ، لفّات المدخل مقابل نفطة المخرج

شكل (٣٨)

يُكفي أيضاً قياس جهد المخرج عند اللا حمل يجب أن يكون هذا الجهد أعلى بثلاثة إلى خمسة في المائة من جهد المخرج .

### اختبار العزل:

مدة الاختبار تبلغ دقة واحدة . ينبغي أن يكون جهد الاختبار المتردد جيبياً وأن يكون له التردد  $50\text{ Hz}$  ، ويفترض ألا يحدث أي انهاصار أو شرر عرضي التفريغات التوهجية الخفيفة لا تؤخذ في الاعتبار .

يبين الجدول جهود الاختبار المفروضة .

## اختبار الطراز

اختبار الطراز يشمل :

### قياس مقاومة العزل

تختبر مقاومة العزل بجهد مستمر مقداره 500V ولهذا الغرض ، يستخدم مولد يدوى ( ماجنитو ) أو جهاز قياس الكترونى كما في التجهيزات الكهربائية .  
ينبغي أن تكون مقاومة العزل أكبر من :

$M_5$  بين لفاف الدخل والخرج

$M_2$  للعوازل الأخرى

| الجهد الأسماي الأقصى               | فة      |
|------------------------------------|---------|
| حتى                                | الوقاية |
| 1000V      250V      500V      42V |         |
| جهد الاختبار بـ kV                 |         |

|    |   |
|----|---|
| I  | اللفات مقابل الجسم ، ولفات<br>الدخل ولفات الخرج بين<br>بعضها بعضا 1   |
| II | عزل التشغيل بين دوائر<br>المدخل والأجزاء المعدنية غير<br>القابلة للمس |

|  |
|--|
| العزل الوقائي بين الأجزاء<br>المعدنية غير القابلة للمس<br>والجسم |
| بين دوائر المخرج والجسم 1,0 1,5 2,5 3,0                          |


|   |
|---|
| بين لفات الخرج المنفصلة 1,0 1,5 2,5 3,0                                       |
| بين أطراف توصيل المدخل<br>والمخرج ( بدون الربط مع اللفات )<br>0,5 1,0 1,5 3,0 |

1 في المحولات الفاصلة : بين دائرة المدخل والمخرج  $4,0 \text{ kV}$  ( بدلا من  $2,5 \text{ kV}$  عند جهد مخرج قيمته 250V على الأكثر )

جهود الاختبار للمحولات الصغيرة بالكيلوفولت

### قياس اللا حمل

لا توجد تعليمات فيما يتعلق بمقدار تيار اللا حمل  $I_0$  إذا كانت مقاسات القلب الحديدية كبيرة بما فيه الكفاية وكانت الألواح معزولة جيداً فيكون تيار اللا حمل أصغر من 15% من التيار الأسماي (التوصيلة في الشكل ٣٩).

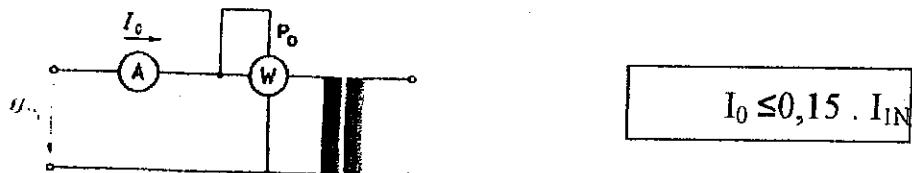

شكل (٣٩) ٤ قياس اللا حمل

في القلوب الملحومة يسمح بتيار حتى 25% من التيار الأسماي.


المنحنى الخصائصي للأحمال يعطي انطباعاً صحيحاً عن تصميم المحول واستغلال القلب الحديدى . هذا المنحنى يطابق المنحنى الخصائصي قبل التشبع المغناطيسي للحديد . تيار اللا حمل يكون قليلاً جداً . عند التصميم الضعيف والاستغلال الكامل للقلب الحديدى يمكن أن يصل تيار اللا حمل من 30% إلى 70% من التيار الأسماي للمدخل فيسخن المحول بشدة عند اللا حمل .

يحدث نفس الشئ عند التوصيل على جهد أعلى من الجهد الأسماي للدخل ( ١,١  $I_{IN}$  مثلاً ) هذا التشغيل يسمح به طالما أنه لم يتم تجاوز درجة الحرارة الحدية عند الحمل الأسماي ( انظر اختبار السخونة ) قدرة اللا حمل  $P_0$  ، المقاسة بمقاييس القدرة الفعالة هي بمثابة مقايد اللا حمل .

### قياس دائرة القصر:

باختبار دائرة القصر ، يحدد جهد دائرة القصر  $U_K$  وقدرة دائرة القصر  $P_K$  عند هذا القياس يتدفق في لفات المدخل والمخرج التياران الأسمايين  $I_{1N}$  و  $I_{2N}$  فقط

**اختبار اللفات:** يهدف اختبار اللفات إلى التأكد من العزل الكافي بين اللفات المجاورة عند كون الجهد أعلى من الجهد الأسماي يتذبذب تيار كبير جداً ولذا يتم الاختبار بمولد اختبار له ضعف تردد الشبكة لأن يمكن للجهد أن يرتفع حتى ضعف الجهد الأسماي (شكل ٤٠)

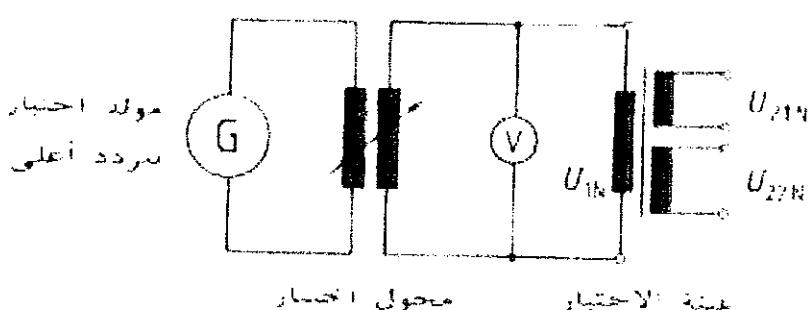

٢ اختبار اللفات . بيعمل الاختبار : ٥ دقيق . منه المدحجن وكل المعاين السهرج  
بحضر عضوف حفظه له رئيس

### اختبار السخونة:

يسخن المحول من خلال المفائق ولا يسمح عند ذلك بتخطي درجات الحرارة الحدية والتي تحدد من خلال فئة العزل . إذا تم تخطي درجات الحرارة الحدية لمدة طويلة فإن ذلك يهدد أمان التشغيل ومدة صلاحية المحول .

تبني المحولات الجافة في الغالب من الفئة A المحولات المبردة بالزيت وتلك المبردة بالكلوفين لا تبني الا من فئة العزل A

درجة الحرارة الزائدة للفات تحدد بقياس المقاومة

$R_{20}$  مقاومة للفات عند درجة حرارة الغرفة  $20^{\circ}\text{C}$  بالوحدة  $\Omega$

$R_W$  مقاومة اللفات عند التشغيل الدائم بالحمل الأسمى بالوحدة  $\Omega$

$$\frac{1}{K} \quad A \text{ المعامل الحراري بالوحدة} \\ \Delta R = R_W - R_{20}$$


$$\Delta = \frac{R}{R_{20} \times \alpha}$$

درجة الحرارة الزائدة بالكيلوفن

### صيانة المحولات:

#### -المحولات الصغيرة:

عند التركيب في مبيت ، يجب أن ينتبه إلى توفر تصريف جيد للحرارة ( حمل ) ( شكل ٤١ )  
عند الاستخدام في العراء ( مثلًا في الأعمال الزراعية ومسابح التفريغ . وما شابه ذلك ) يجب  
أن يطابق نوع وقاية المبيت IP 21 على الأقل .

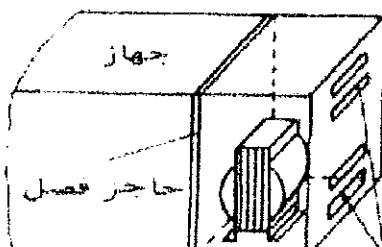

(٤١) (شكل)

بنقوص الهواء  
الداخل والخارج

١ تصريف الحرارة عند تركيب محول صغير

## إنشاء المحولات الكبيرة

عند إنشاء المحولات المبردة بالزيت في غرف مغلقة يجب أن تتحقق شروط خاصة :

أولاً : تهوية كافية


ثانياً : مراعاة تعليمات الوقاية من الحرائق

ثالثاً : حفرة تجميع الزيت

رابعاً : تكون ضجيج قليل

التهوية

يجب أن تتوافر قنوات دخول وخروج للهواء بمقاسات كافية حتى تنتقل حرارة المفaciid الناتجة في المحول فمثلاً محول قدرته  $1600 \text{ kW}$  ينشأ فيه قدرة فقد مقدارها  $20 \text{ kW}$  عند الكفاءة  $98,8\%$  إذا لم يك足 تقلب الهواء من خلال تيارات الحمل الطبيعية ، تستعمل مراوح لتوليد تيارات حمل اصطناعية

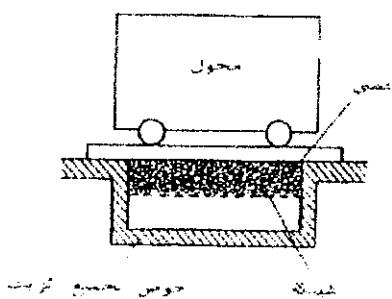

شكل (٤٢)

## تعليمات الوقاية من الحرائق ، حفرة تجميع الزيت

لقدرات المحولات حتى  $630 \text{ kW}$  يمكن أن يستغني عن حفرة تجميع الزيت بعمل عتبه باب عالية لغرفة المحول .

عند القدرات الأكبر أي عند كميات الزيت الأكبر يجب توفير حفرة تجميع زيت تغطي اضافياً بطبقة من الحصى حتى يمنع اشتعال الزيت الذي قد يتسرّب (شكل ٤٢) المحولات التي تتصل بالقرب من غرف الاجتماعات والمتأجر ومباني الادارة والمسارح وما شابه ذلك توضع لها تعليمات أشد للوقاية من الحرائق المحولات المملوءة بالكلوفين هو مادة تبريد سائلة غير قابلة للاشتعال وذات خواص عزل جيدة الا أن الكلوفين ضار بالصحة وهو يخزن في جسم الانسان ولا يفرز مرة أخرى .

لذا يزداد استخدام المحولات الجافة من الطراز الراتينجي المصبوب بهذه المحولات وهي لا تحتاج إلى اجراءات انشائية خاصة (شكل ٤٢) يبين محول مع راتينج صب في صالة مصنع بمحولات بهذه يمكن الایفاء بمطلب الامداد المركز بالطاقة على نحو جيد .

## تكون الضجيج في المحول:

المصدر الفعلي للضجيج هو قلب المحول والسبب في ذلك هو تغير طول الواح القلب نتيجة الفيض المغناطيسي . الصوت ينتقل عبر الزيت الى جدار المرجل ويشعر من هناك فتثار تذبذبات طبيعية في القلب وفي المرجل وهي تكون عندئذ الضجيج الكلي .

بزيادة الضجيج المترافق مع ازدياد كثافة التدفق المغناطيسي B في القلب الحديدي ومع طول المسار الحديدي ( حجم القلب) الجدول يبين شدة الصوت المسموح بها طبقاً للتعليمات مستوى الضجيج 40 dB يماثل التحدث بصوت خافت أو تمزيق ورقة أو غرفة عمل هادئة وبما أن رابطة المراقبة الفنية ومكاتب المراقبة التجارية تراقب بشدة للإيفاء بتعليمات شدة الصوت المسموح بها فيجب في المناطق المكتظة بالسكان تنفيذ إجراءات تقليل الضجيج . هذه الإجراءات هي :

- ١- جدران عازلة للصوت والتي تثبت على جدران المرجل
- ٢- إنشاء معزول الاهتزازات للمحول في المرجل
- ٣- استخدام مرجل مزدوج
- ٤- تخفيض كثافة التدفق المغناطيسي B في القلب الحديدي
- ٥- استخدام ألواح قلب جديدة ذات تغير طفيف للطول نتيجة الفيض المغناطيسي

| التقسيم إلى مناطق |        |                       |
|-------------------|--------|-----------------------|
| ليلًا             | نهاراً |                       |
| 70                | 70     | صناعة فقط             |
| 50                | 65     | محلات حرفية في الغالب |
| 45                | 60     | منطقة مختلطة 50:50    |
| 40                | 55     | مساكن في الغالب       |
| 35                | 50     | مساكن فقط             |

مستوى الضجيج المسموح به بالديسيبل (dB) ( بالتقدير A ، هذا يعني أن الميكروفون المستخدم مواعي مع الاستجابة الترددية للأذن البشرية :  $(40 \text{ dB} = 40 \text{ phon})$  عند محطات التحويل في العراء إذا كانت المسافة بين المحول والمنطقة المأهولة بالسكان أكثر من 100 m فيمكن الاستغناء عن إجراءات تخميد الضجيج .

### **صيانة المحولات ومراقبتها**

#### **صيانة عامة**

المحولات الجافة لا تتلزمها صيانة

المحولات المبردة بالسوائل تبنياليوم بأمان حتى أنها يمكن أن تشغل لسنوات متعددة بدون صيانة خاصة. عند حدوث ضرر في المحولات الكبيرة تكون كلفة الاصلاح عالية و زمن الاصلاح طويلاً لذا فان الصيانة والمراقبة ضروريتان .

## مراقبة درجة حرارة زيت الغزل

يحتوي غطاء المحول على جيوب قياس لاستيعاب الترمومتر للقراءة المباشرة يركب ترمومتر قضيبى وترمومتر ثانى المعدن وللبيان عن بعد على لوحة المفاتيح تستخدم ترمومترات المقاومة عند تجاوز درجة حرارة التشغيل المسموح بها لمدة طويلة فان مدة صلاحية المحول تقل عن المدة المفترضه والتي تصل الى ثلاثين عاما تقريبا .

الجدول يبين مدة التحميل الزائد المسموح بها عند انتهاء التحميل الزائد ينبغي الا تتجاوز درجة حرارة الزيت القيمة  $C^{\circ} 105$  إذا كانت درجة الحرارة المحيطة اكبر من  $C^{\circ} 25$  وينصب المحول على ارتفاع يزيد عن 1000 متر فوق الصفر المعياري فيجب أن يخفي التحميل

| مدة التحميل الزائد ، عند تحميل كلي<br>كتسبة مؤوية ، منسوبا الى الحمل الاسمي | درجة<br>حرارة<br>الزيت<br>الناتجة | القدرة<br>ال دائمة<br>السابقة<br>كتسبة<br>مؤويةمن القدرة<br>الاسمية |
|---|-----------------------------------|---|
| 150% 140% 130% 120% 110%  | $C^{\circ}$                       |   |
| min min min h h   |                                   |   |
| 15 30 60 1,5 3  | 55                                | 50  |
| 8 15 30 1,0 2   | 68                                | 75  |
| 4 8 15 0,5 1  | 78                                | 90  |

2 مدة التحميل الزائد المسموح بها للمحولات المبردة بالزيت ، عندما تكون درجة الحرارة المحيطة  $C^{\circ} 25$

## مراقبة تجهيزه تبريد المحول

عندما تكون المحولات تهوية منفصلة ، يتم عبر ترمومترات تلامسية وصل محركات المراوح وفصلها . يمكن أن ترافق محركات المراوح كهربائيا ، أو من خلال بوابات احتجاز في تيار الهواء (شكل ٤)


نفس المبدأ يمكن استعماله لمراقبة تيار الزيت ، عندما يكون من الضروري احداث دورة جبرية للزيت باستعمال مضخات دوران ، في حالة وجود برد زيت مفصول .

## مراقبة زيت العزل

يمكن اختبار حالة النظام الكلي للعزل في المحول من خلال مراقبة خواص الزيت .

### وقاية بوخهولتس

يمكن مراقبة زيت المحول باستمرار بواسطة وقاية بوخهولتس الشكل يبين الترتيب المكاني

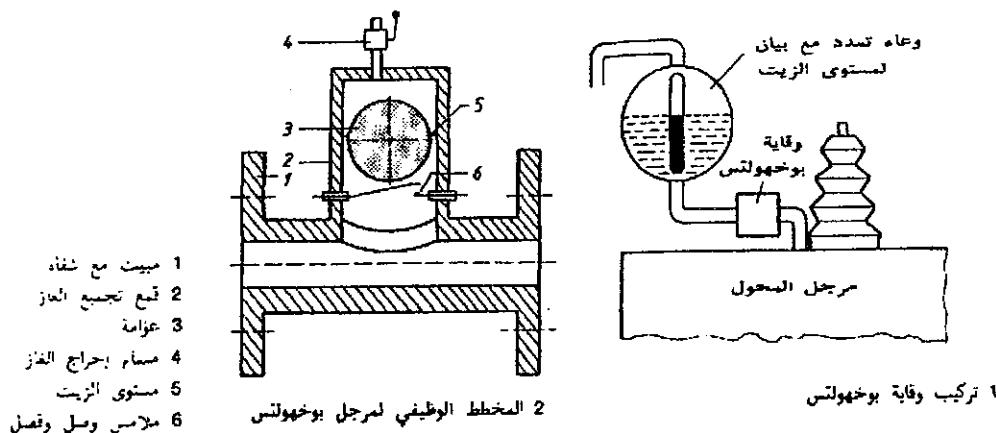

شكل (٤٣)

بين المرجل وحزان التمدد وفي الشكل تتضح طريقة العمل فقاعات الغاز المتتصاعدة تجمع فتتسرب في هبوط العوامة ويغلق ملامس الوصل والفصل بذا تطلق اشارة تحذير أو يفصل للتتو إذا استخدم نموذج بعوامتين فان العوامة العليا تطلق تحذيرا والعوامة السفلية تفصل المحول (الشكل ٤٣ )

**وقاية بوخهولتس تنبه الى :**

أولاً : تكون الغازات بسبب سخونة زائدة محلية أو بسبب تماس اللفات أو احتراق الحديد .

ثانياً : انهيارات وشرارات عرضية وانقطاع الطور في الملفات

ثالثاً : دخول الهواء الى المرجل وهبوط مستوى الزيت

نظراً لتكوين فقاعات غازية قليلة في الزيت اثناء التشغيل الطبيعي ايضاً فيجب اخراج فقاعات الغاز من وقاية بوخهولتس على فترات منتظمة.

الجدول يبين الغازات الممكن تولدها من وقاية بوخهولتس يستطيع الخبر ان يقرر من خلال تحليل الغاز فيما إذا كان قد حصل تحلل للزيت أو لمواد عازلة صلبة ،

|      |          |
|------|----------|
| H2   | هيدروجين |
| CH4  | ميثان    |
| C2H2 | اسيتين   |
| C2H4 | إيثيلين  |
| C2H6 | إيثان    |

4 أنواع الغازات القابلة للاحتراق والمجمعة في وقاية بوخهولتس

## اختبار الزيت واعداده من جديد

يجب أن تفحص حالة زيت المحول بانتظام  
تؤخذ من المحول عينات زيت على فترات منتظمة ، وتختبر للإختبار.

### اعداد الزيت:

إذا لم تف عينة الزيت بمتطلبات م坦ة العزل يجدد الزيت عند التجديد تزال المواد المعلقة بالطرد المركزي وبالترشيح ويزال الماء من خلال الغلي والتندد في الخواء .  
في العادة يجدد الزيت أو يبدل عند كل عملية اصلاح وعند تبديل المحول .

### ازالة رطوبة الهواء:


عند تراوح تحميل المحول ، تتغير درجة حرارة الزيت وحجمه ، مستوى الزيت يرتفع في وعاء التندد ويبيط وبذا يحدث في وعاء التندد تبديل مستمر للهواء ، والهواء يجلب معه رطوبة يمكن في الغالب تفادي ذلك من خلال إزالة رطوبة الهواء كما في ( الشكل ٤٣ ) تستعمل بلورات ملح طرد ماء التبلور منها بالتسخين الملح يجذب رطوبة الهواء بشهية ويتغير لونه في ذلك تستخدم غالبا المنتجات التجارية الجل الأزرق وجel السيليكا يمكن أن يبدل الجل الأزرق ، على سبيل المثال كل عامين . عند انشاء المحول في اماكن ذات رطوبة هواء عالية وعندما يكون التراوح في التحميل شديدا فيصبح من الضروري تبديل الملح على فترات أقصر .  
الجل الأزرق مثلا يمكن أن يجدد بتسخينه الى درجات حرارة تزيد عن  $140^{\circ}\text{C}$  .

### مراقبة وصيانة المفتاح المراحل (Relay) لمحولات الجهد العالي

محولات الجهد العالي للجهود الأعلى من  $100\text{kV}$  لها جهود دائرة قصر نسبية تتراوح بين 12% و 25% . لذا تنشأ عند التحميل المتغير تراوحتات في الجهد يمكن أن تقع بين 8% و 15% من الجهد الأساسي للمحول ( تفرعات ) .

المفاتيح المراحلية المطلوبة يجب أن توصل أو تفصل عند وجود حمل وبدون انقطاع .  
الشكل يبين توصيلة لفات محول بمفتاح مراحل تبديل التوصيل يجري بالقرب من نقطة التعادل النجمي فرق الجهد بين تفرعات اللافاف الثلاثة للمحول يكون هنا طفيفا .

شكل (٤٤)

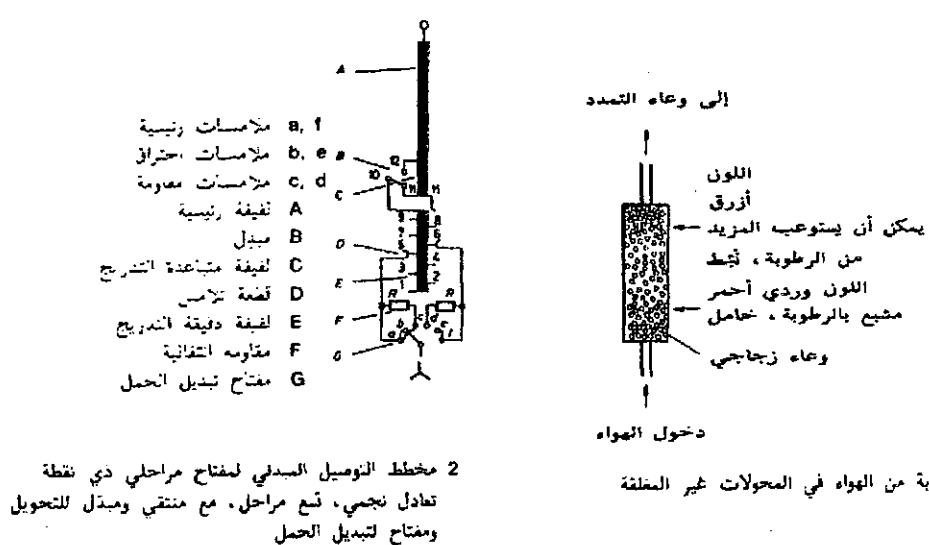

تضييق المرحلة التالية باختيار مسبق في حالة عدم وجود تيار ، مفتاح الحمل يحول عنده الى مرحلة جديدة عبر المقاومات الأومية الانتقالية عند تبديل التوصيل من مرحلة لأخرى . تقصر اللفات الواقعه بين المرحلتين ( تماس اللفات ) المقاومات الانتقالية وظيفتها تقادى مرور تيار اكبر من اللازم عند دائرة القصر . التوصى الكهربائي الناتج عند الفصل يشتعل لدى ملامسات احتراق مخصصة لهذا . ومن خلال ذلك يحافظ على سلامة الملامسات الرئيسية ، يمكن أن يكبر مدي الضبط حتى 22% من الجهد الأساسي من خلال اضافة توصيل جزء اخر من اللفات أو توصيل هذا الجزء توصيلا عكسيأ . المفتاح المراحل مع الادارة للتحكم عن بعد مركب في مرجل الزيت مع المحول ( شكل ٤ )

#### مراقبة المفتاح المراحل

وضع التشغيل للمفتاح المراحل بيّن في مركز اللوحة والفصل .

#### صيانة المفتاح المراحل

بعد 30000 الى 100000 عملية وصل لكن بعد ما لا يزيد عن 4 سنوات ينبغي أن يبدل الزيت بأكملة وأن تخرج ولجة مفتاح تبديل الحمل وأن تستبدل ملامسات الاحتراق .

---


#### اخبر معلوماتك :

- ١- ما هي التعليمات الانشائية التي يجب اعتبارها عند انشاء محول زيت ؟
- ٢- ما هي اسباب تكون الضجيج في المحولات الكبيرة ؟ ما هي الاجراءات المضادة لها ؟
- ٣- مإذا تعرف عن اختبار الزيت واعداده من جديد ؟
- ٤- ما هي وظائف المفتاح المراحل ؟

## طرق تبريد المحولات وخواص زيت المحولات

### طرق تبريد المحولات :

تعمل المفائق الناشئة داخل المحول سواء المفائق الثابتة (الحديدية أو المفائق المتغيرة والتي تتناسب مع الحمل ) النهاية على ارتفاع درجة حرارة القلب الحديدى وال ملفات وبالتالي زيادة درجة حرارة جسم المحول والمواد العازلة المستخدمة فيه ، وقد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة الى الحد الأقصى المسموح به الى تلف المواد العازلة لذلك فإنه يجب تبريد المحولات بحيث لا تزيد درجة الحرارة القصوى عن الحد المسموح به وغالباً ما تكون في حدود  $80 - 85^{\circ}\text{C}$  في حالة المحولات المستخدمة فيها الزيت ذو التبريد الجبriي توجد عدة طرق لتبريد المحولات الكهربائية وفيما يلي موجز لأهم طرق التبريد المستخدمة .

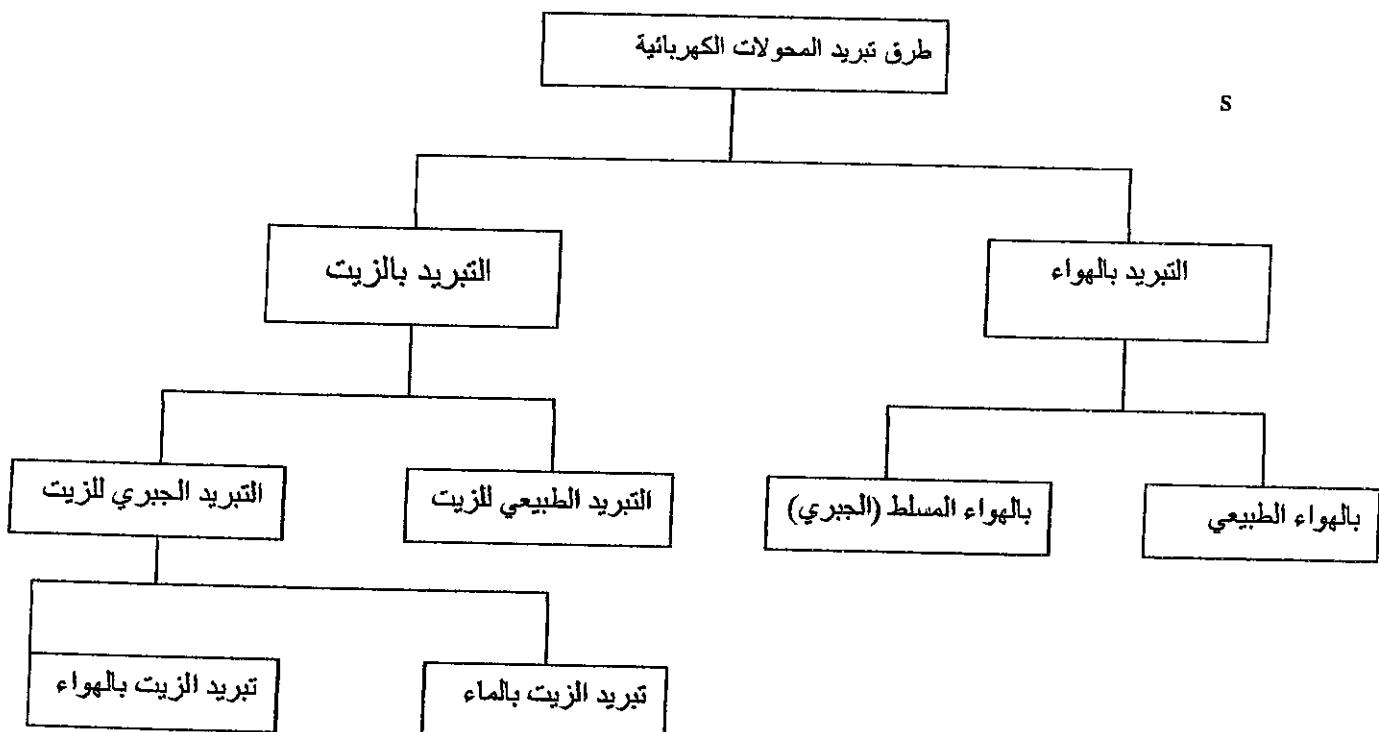

## طرق تبريد المحولات الكهربائية

### طرق التبريد للمحولات الجافة :

التبريد بالهواء الطبيعي : و تستخدم في المحولات صغيرة القدرة حيث تشع الحرارة إلى الجو المحيط بواسطة تيارات الحمل في الهواء .

#### عيوب التبريد بالهواء :

- أ- لا يسمح بتحمل المحول إلا لفترات زمنية قصيرة .
- ب- قلة م坦ة العزل

- ج- تعرض الملفات للأتربة والأوساخ مما يؤدي إلى اضعاف م坦ة العزل
- د- زيادة حجم الملفات ليتخللها الهواء

### طرق التبريد للمحولات الزيتية :

#### أ- التبريد الطبيعي للزيت :

حيث يوضع القلب والملفات في وعاء مملوء بالزيت المعدني المنقي بعناية فائقة حيث يتم تبريد القلب والملفات بواسطة تيارات الحمل في الزيت والذي يشيعه إلى الجو الخارجي ولزيادة سطح التبريد قد يكون سطح الاناء متعرج أو يزود الاناء الخارجي بمواسير لزيادة سرعة تبريد الزيت .

#### ب- التبريد الجيري للزيت :

في المحولات الكبيرة والعالية القدرة الكهربائية لا يكفي تبريد الزيت بالهواء الطبيعي نظراً لارتفاع الحرارة الناتجة من المفاعد الكهربائية ولذلك فإنه تستخدم عدة طرق لتبريد الزيت منها:

##### ▪ التبريد بواسطة الهواء المسلط (الجري) :

حيث يسلط على جسم الوعاء (الخزان) الرئيسي للمحول مجموعه مراوح لدفع الهواء والعمل على تبريد الزيت .

##### ▪ تبريد الزيت بواسطة المياه :

حيث تبريد الزيت بسحبه في أنابيب وتمريره بواسطة طلمبة في مبردات ذات مياه باردة ثم يدفع إلى داخل خزان المحول ويجب أن يلاحظ أن تكون سرعة طلمبه السحب متساوية لسرعة طلمبة الدفع حتى يصير مستوى الزيت ثابت داخل الوعاء .

##### مميزات الم坦ة الكهربائية بالزيت :

١. زيادة الم坦ة الكهربائية للعزل
٢. يسمح بتحمل المحولات لفترات طويلة
٣. الاتزان الكهروحراري داخل جسم المحول
٤. صغر حجم الملفات نتيجة صغر الثغرات الهوائية

## عيوب التبريد بالزيت :

١. قد يحدث انسداد في أنابيب التبريد مما يعرض المحول لرفع درجة حرارته .

٢. قد يحدث اشتعال نتيجة مصدر خارجي أو حدوث قصر داخل المحول

## خواص زيت المحولات :

### أ - مزايا استخدام زيت العزل للمحولات :

١. يعتبر وسلا عازلا يعمل على زيادة قدرة العزل للورنيش أو الورق العازل

٢. يعتبر وسط تبريد يقوم بتنقلي درجة حرارة ملفات المحول نتيجة نقل الحرارة الموجدة  
بالملفات إلى خارج جسم المحول

٣. يقوم الزيت باخماد القوس الكهربائي المتكون أثناء تغيير الجهد داخل مغير الجهد تحت  
الحمل

### ب - متطلبات زيوت العزل :

١. أن تكون له نقطة وميض عالية نسبية لتقليل خطر الحريق ونقطة الوميض هي درجة  
اشتعال الأبخرة والغازات الناشئة من الزيت

٢. أن يكون عديم التطابير عند درجات حرارة التشغيل لتحاشي الفاقد بالبخار .

٣. أن تكون له درجة لزوجة منخفضة بمعنى أنه يجب أن يبقى سائلا عند أقل درجة حرارة  
للجو المحيط يمكن توقيعها فيجب الا تتعدى اللزوجة عن  $24^{\circ}\text{C}$  درجة لزوجة عند  $20^{\circ}\text{C}$   
ولا تتعدى  $18^{\circ}\text{C}$  درجة لزوجة عند  $50^{\circ}\text{C}$  .

٤. يجب ألا يحتوى الزيت على الماء أو أي شوائب أخرى مثل الكربون أو الأحماض والتي  
قد تتلف خواص العزل للزيت وعادة ما يكون الزيت شفاف اللون .

٥. يكون لهذا الزيت قوة عزل كبيرة وتحدد خواص العزل بجهد الانهيار والذي سبق  
دراسته بالصف الأول ويجب أن لا تقل قيمة جهد الانهيار عن القيم المبينة بالجدول التالي

:

| أقل جهد للانهيار للزيت<br>ك فولت / ٥٢ مم | الجهد المقترن للمعدات |
|--|-----------------------|
| ٢٥                                       | حتى ١١٥ ك فولت        |
| ٣٠                                       | من ١٥ إلى ٣٥ ك فولت   |
| ٤٠                                       | من ٦٠ إلى ٢٢٠ ك فولت  |

٦. يجب أن يكون ثابت من ناحية التغيرات الكيميائية ولفترات زمنية طويلة

### ج - أنواع الزيوت العازلة الكهربائية :

### الزيت المعدني (Mineral Oil)

زيت العزل المعدني هو أحد نواتج البترول الخام ويتم استخلاصه بعد إجراء عمليات التكرير اللازمة له للحصول على الخصائص المطلوبة مثل نقطة الوميض والزوجة والتطاير وقد يعتقد البعض أن ناتج تقطير زيت العزل شبيه بالوقود المنزلي ولكن هذا الاعتقاد يزول باختباره بالضوء وعلى ذلك فإن له نقطة وميض عالية جداً ومدى غليان أضيق مما لزيت الوقود .

## **( Synthetic Oil ) الزيوت الاصطناعية**

نظراً لارتفاع تكاليف الزيوت المعدنية ولعدم توافر البترول في بعض البلدان بالإضافة إلى الحاجة لاستخدام زيوت أو سوائل للتبريد ذات درجة حرارة عالية للاشتعال والتي يمكن استخدامها في تبريد المحولات ذات القدرة العالية المستخدمة داخل الأبنية والمناجم ومحطات مت Luo الأنفاق .. الخ ، يمكن تصنيع العديد من أنواع الزيوت بعضها يمكن تداولها مثل الزيوت المعدنية (غير سام ) وبعض منها سام وتم إيقاف استخدامه منذ فترة مثل الأسكارل (Askarels) ويمكن التعرف عليها بشم رائحتها والتي تشبه النفاثلين .

ويستخدم النوع الغير سام بأسماء تجارية مختلفة وأهمها هو الزيت السيلكوني حيث يستخدم في محولات القدرة بمحطات مترو الانفاق .

ويجب عدم خلط الزيوت المعدنية بالزيوت الراجحة لعدم معرفة خصائص خلط هذه الزيوت ويستحسن عدم خلط الأنواع المختلفة من الزيوت المعدنية الا بنسب محددة طبقاً لتوجيهات الصانع وخبرة الهيئات والشركات الكبرى

الاعطال الشائعة للمحولات وطرق الكشف عليها واصلاحها

عند حدوث عطل أو قصر بالمحولات يجب الالتحام في الاعتبار تحديد العطل في أحد ثلاثة مجموعات كبيرة يتكون منها المحول وهي :

## **أ- القاب الحديد**

#### **بـ- الموصلات واللفات (الجزء الحامل للتيار )**

جـ- نظام التبريد

وكل من هذه المجموعات ضروري لتشغيل المحول ، وبالتالي فليس القصد من هذا الجزء من الدراسة هو ترتيب هذه المجموعات بحسب درجات أهميتها على أي نحو خاص ولكن المهم هو طرق الكشف عن كل مجموعة على حدة . وعند ايجاد عطل في المحول ، فان نظام عمليات الاختبار والتفتيش يتغير أيضا طبقا لظروف العطل وفي هذا الجزء يلزم المعرفة الكاملة بتركيب المحول حتى يمكن فهمه وكيفية تحديد مكان العطل .

## ١ - القلب الحديدي :

- يكون قلب المحول عرضة للأعطال التالية أثناء التشغيل :
- انهيار العزل مع الأرضي وبخاصة أجزاء التثبيت العازلة والعوارض الخشبية الحاملة للقلب الحديدي .
  - انهيار العزل بين رقائق الصلب السيليكوني للقلب المغناطيسي .
  - انهيار عزل المسامير التي تعمل على تثبيت الرقائق المغناطيسية.
  - انفكاك المسامير اللولبية للقلب على القلوب المثبتة بالمسامير .
  - تلف أشرطة تثبيت القلب في حالة التثبيت بواسطة الشرائط تكون معزولة عن القلب .
  - وبشكل عام ، فان أعطال العزل علي قلوب المحولات تنتج حرارة . وتسبب هذه الحرارة غليان الزيت وتولد غازات قابلة للاشتعال وعدم احكام تثبيت القلب نادرا ما يسبب أضرار كبرى ، لكنه يسبب مستويات أعلى من الضوضاء .

## ٢ - الموصلات ومقاييس التحويل الحاملة للتيار :

وتكون من اللفات ، ومغيرات الجهد بدون حمل ومغيرات الجهد تحت الحمل ، وكذا العازلات والأسلاك بالإضافة الي دوائر المحولات الحاملة للتيار ويمكن تصنيف عزل تغليف هذه الدوائر الى نوعين قد يحدث فيها الانهيار علي النحو التالي :

### ١-٢ أنواع العزل وأعطاله :

#### أ - العزل الأساسي ( Major insulation ) :

وهو العزل عن الأرض والعزل بين اللفات ويكون من المواد العازلة بين ملفات الجهد العالي والأرض والمواد العازلة بين الجهد المنخفض والأرض غالباً ما يكون التلف نتيجة انهيار العزل الموجود على اللفات كالاسطوانات ، والحواجز والأطواقي وأعضاء التثبيت .

- أو العزل الموجود على موصلات الأطراف .

- عزل مغيرات ( منظمات ) الجهد تحت الحمل أو بدون حمل .

#### العزل الفرعي :

أ- العزل لفة عن لفة

ب- العزل طبقة عن طبقة

ج- العزل بين نقاط المأخذ - بين سلكي نقطتي المأخذ - بين سلك نقطنة المأخذ وقسم من اللفات .

## ٤-٢ علامات أو نتائج العطل للعزل :

### أ) العزل :

يمكن أن يسبب العزل سواء الأساسي أو الفرعوي ضرراً شديداً للمحول . وقد يكون هذا الضرر نتيجة لحدوث تفريغ جزئي بين الملفات للتحميل العالي أو قصر مفاجئ أو نتيجة للتذبذب الميكانيكي الذي يؤهل إلى انخفاض العزل وبعض العلامات أو نتائج العطل هي :

- أسلال مقطوعة .
- جزئيات من معدن النحاس
- ملفات منقولة من أماكنها
- أعضاء تشتت (Blocking) منقولة من أماكنها
- لفات مشوهة الشكل
- زيت شديد الكربنة
- مواضع محلية ساخنة على جدار الخزان
- تصدع نبيطة التفيس الانفجارية ذات الفتحة ، وتفرغ الزيت .
- انذارات بدرجة حرارة الزيت
- تدفق زيت زائد في مجري مغير الزيت

### ب- الأجزاء الحاملة للتيار :

تكون الأجزاء الحاملة للتيار من موصلات ومقاتيح تحويل وملامسات . . الخ هي الأخرى عرضة للأعطال ، وبعض أعطالها هي :

- وصلة معيبة في الملفات أو الأسلال الخارجية منها
- ملامس معيب في مغير الجهد تحت الحمل أو مغير الجهد بدون حمل
- فتح الدائرة نتيجة قصر بعد انهيار العزل
- وصلات مفكوكة المسامير في اللوحات الرئيسية ومقاتيح التحويل

### ٣ - نظام التبريد :

يكون نظام تبريد المحول أو المنظم . . . الخ من واحد أو أكثر من الآتي ذكره من المشعات ومجموعات المراوح مضخات الزيت ، المبادلات الحرارية الداخلية أو الخارجية ، وسائل العزل (الهواء أو الزيت ) ويتأثر النظام سلبياً بالعوامل التالية :-

- ضرر خارجي للمشعات يسبب فقد الزيت .

- عطل أو عدم انتظام تشغيل محركات المراوح والمضخات
- مجموعة أنابيب التبريد مسدودة في المحولات المبردة بالزيت
- فقد قدرة محول خدمة المحطة الذي يغذي المراوح والفتحات
- سوء تشغيل نبائط الاستشعار بدرجة الحرارة
- صمامات مضبوطة على نحو غير سليم

وتنثر السعه المقتنة للمحولات تأثيرا سلبيا مباشرة بنظام التبريد ، ويمكن أن ينجم عن أعطال كبيرة في نطاق نظام التبريد فقدا للحمل .

#### ٤ - الظروف المحيطة بالعطل :

عندما يحدث العطل ، يكون من الأهمية بمكان كشف جميع الظروف المحيطة بالعطل وفي معظم الحالات فإن وجود هذه المعلومات تساعد في تحديد العطل ، والمقترح أن يتم تسجيل هذه البيانات لتوفير ذاكرة دقيقة بالظروف المحيطة والبيانات التالية عبارة عن أمثلة البيانات التي يجب تسجيلها .

| البيانات المطلوب تسجيلها            | الملحوظات  |
|-------------------------------------|--|
| الحمل                               | الحمل على مدى الأربع والعشرين ساعه السابقة على حدوث العطل  |
| الطقس                               | عواصف رعدية ، عواصف رياح ، مطر   |
| أحوال النظام                        | الأعطال التي تلزم حدوثها مع حدوث العطل بالمحول وسبقت حدوثه   |
| المنصهرات والمتتابعات               | ما هي الأطوار التي جرت عليه عملية انصهار ؟ ما هي أنواع المتتابعات التي حدثت لها عملية تشغيل ويكون ذلك دليلا عاما وحسب حيث ينشأ عن عدم التوازي عدم امكانية التبؤ بموقع العطل من تشغيل المنصهر أو المتتابع   |
| تراكم الغاز                         | يوجد هذا الناتج عادة مع معظم الأعطال ، ويجب جمع عينه الغاز واختبارها ، اذا وجد تراكم للغاز وحده دون تغير نبيطة الوقاية التي يشغلها هذا الغاز فانه يكون هناك احتمال قوي في وجود عطل بالقلب أو عطل حامل للتيار ، وبالمثل يجب أخذ عينه زيت لتحليل الغاز في الزيت ( Analysis Gas Oil ) |
| اشغال المرحلة الأولى من البوخلز     | هل يعمل على نحو صحيح ؟   |
| عمل آخرين في أماكن مجاورة من المحول | ان العمل الذي يجري أداؤه بواسطة مجموعة في الجوار من محول أو أنظمة الوقاية المرتبطة به يمكن أن يسبب سوء تشغيل للمحول أو فصل الخط .  |

| البيانات المطلوب تسجيلها                        | الملاحظات  |
|---|--|
| تقاسم الأحمال (على التوازي)<br>- المحول المماثل | عندما يحدث عطل على المحول ويكون الذي يقاسم<br>الحمل ( على التوازي ) مماثلا لها ، فإن المحول المماثل<br>( أو المحولات الأخرى من نوعه ) يجب اخضاعها<br>للفحص للتحقق من وجود عيوب مماثلة من عدمه  |
| الزيت<br>اختبار العينة والعزل                   | يجب ملاحظة وجود ماء ومواد صلبة وكربون في الزيت<br>أثناء أداء اختبار العزل . يجب استخدام حفنة للحصول<br>على عينة وارسالها للتحليل الكيميائي وتحديد نسب<br>وخصائص الغازات المذابة بالزيت   |
| نظامي الإنذار لمستوي الزيت<br>ودرجة الحرارة     | ان تشغيل كلا من هذين الانذارين سابقا علي وقت حدوث<br>العطل قد يكون علاقة دالة علي وجود زيادة تسخين<br>وانهيار داخلي  |
| الاختبارات علي القلب                            | <p>افصل شريط التأريض واختبر عزل القلب بواسطة مقياس<br/>مقاومة العزل ( الميجر ) يجب عند العمل على المحولات<br/>ذات مقاومات تأريض القلب . لاحظ درجة حرارة الزيت<br/>لتصح قراءات مقياس مقاومة العزل الى <math>20^{\circ}\text{C}</math><br/>قارن بالقراءات السابقة . اذا كانت هذه القراءة أدنى من<br/>القراءة السابقة ، قم بفصل مشبك تثبيت القلب العلوي عن<br/>الأرض ، اذا أمكن وأعد مرة أخرى قياس مقاومة عزل<br/>القلب لتحديد ما اذا كان العطل في مشبك التثبيت العلوي أم<br/>أسفل القلب .</p> <p>اختبار مسمار الخطاف مع الأرضي وأيضاً مسامع القلب<br/>راجع قيمة المقاومة كلما أمكن ذلك<br/>صحح جميع القراءات الى <math>20^{\circ}\text{C}</math> .</p> |

| البيانات المطلوب تسجيلها                       | الملاحظات   |
|--|---|
| الإنذار بعدم وجود تدريج لمتغير الجهد تحت الحمل | اذا أعطي نظام الانذار تباعيا ، فمن الممكن أن يكون العطل متعلقا بغير الجهد (غير نقاط تفرع الملفات) ويجب اتخاذ الحيرة في ملاحظة وضع متغيرات الجهد للمحولات الموصولة على التوازي في وقت حدوث الإنذار   |
| التفتيشات الخارجية                             | قد يسبب غلق دوائر الإنذار بحراة المحول ضررا خلال حالة زيادة التسخين . راجع سلامة تشغيل جميع المراوح بغرض التأكد من صلاحيتها للتشغيل وصحح اتجاه دورانها (تأكد من أن تدفق الهواء يتم حسب المواصفات الفنية لجهة الصنع ، لأن بعض جهات الصنع تطلب أن تقوم المراوح بسحب الهواء خلال المشعات بينما تطلب جهات أخرى دفع هواء بارد في المشعات . تأكد من أن جميع المشعات وصمامات الخزان الواقي في وضعها الصحيح . راجع تشغيل مضخات الزيت للتأكد من تدفق الزيت وتشغيل مضخات ، عازلات المكسورة ، توصيات غير محكمة العازلات ، تشققات على رقائق فتحات الانفجار .                            |
| قياس زاوية الطور                               | قم بفصل جميع قضبان الربط للجهد العالي والجهد المنخفض وقم بقياس نسبة المحول واختبار زاوية الطور له على جميع نقاط تفرع الملفات ويمكن استخدام مقياس قدرة نسبة المساعدة على كشف اللفات المقصورة الدائرة . قارن هذه القراءات مع القراءات السابقة . قم بقياس النسبة وافصل جميع الدوائر الموصولة على التوازي في الملف . قد يظل القسم الصالح من الملفات الذي يكون على التوازي مع القسم المعطوب ، يعطي قراءة جيدة . ان أي تغير عن القراءات الأصلية يجب أخذها في الاعتبار كدليل نهائي على عطل بالجهد . ان اللغة الحادث عليها قصر تسبب تغيرا محددا في قراءة مقياس القدرة ( الواتميتر ) |

| البيانات المطلوب تسجيلها        | الملاحظات  |
|---------------------------------|--|
| حالة مصدر جهد خدمة المحطة       | ان عطل مصدر جهد خدمة المحطة يؤثر تأثيرا سلبيا مباشرة على نظام تبريد المحول (المضخات والمراوح   |
| فتحة الانفجار                   | عادة ما يحدث كسر لها في الغالب تحت الظروف -<br>أعطال العزل الأساسي أو الفرعى .   |
| اختبارات العزل                  | افصل جميع الوصلات المرتبطة على المحول من ناحية الجهد العالي والجهد المنخفض واجراء اختبار عزل الملفات بمقاييس مقاومة العزل (الميجرا ) .   |
| اختبارات الدوائر الحاملة للتيار | قارن هذه القراءات مع القراءات السابقة المأخوذة على اختبارات المراجعة أثناء وجود المحول في الخدمة مع تصحيح القراءة الى الدرجة القياسية للحرارة $20^{\circ}\text{C}$ ، إذا كان بعض أو جميع اختبارات مقاومة العزل منخفضة القراءة يتحمل وجود انهيار في بعض أجزاء العزل بالمحول |
| اختبارات الدوائر الحاملة للتيار | اخبر بمقاييس العزل (استمرارية) الدوائر الحاملة للتيار هنا مرة أخرى ، يجب فتح الدوائر الموصولة على التوازي (ان الدائرة المحتوية على عطل ، الموصولة على التوازي مع دائرة صالحة لن يمكن كشف عطلها قارن ذلك بالبيانات السابقة .  |
| اختبارات مفتاح تحويل            | مفتاح التحويل في وضع وسط بين نقطتي تفرع  |
| غير الجهد بفصل الدائرة          | وقم بقياس العزل خلال نقاط التلامس المفتوحة .   |
|                                 | إذا حدث حرق بالمفتاح ، فان مقاومة العزل خلال المفتاح   |
|                                 | قد تنخفض . ولا يكون ممكنا دائما اجراء هذا الاختبار   |
|                                 | لأنه يكون من الضروري فصله عن آية دوائر على   |
|                                 | التوازي معه . وعلى ذلك ، فان التفتيش البصري قد   |
|                                 | يكشف نقاط انهيار العزل .   |

## تطبيقات لمحولات القدرة

تركيب محطة تحويل فرعية وصيانتها


محطة تحويل رئيسية ، محطة تحويل فرعية

تستخدم للأمداد بالطاقة جهود نقل مختلفة المستويات

تحويل الجهد العالي إلى مستويات الجهد المختلفة يحدث في محطات تحويل رئيسية ، غالبا في محطات تحويل رئيسية في الهواء الطلق ، ويندر أن تستخدم محطات تحويل رئيسية في الحيزات الداخلية .

هذه المحطات يكون في الغالب عمال تشغيل وإذا لم يكن فيها عمال فيمكن تشغيلها عن بعد من غرفة مراقبة توزيع الحمل .

التحويل إلى جهد منخفض يتم دائما في محطات تحويل فرعية خالية من الأشخاص أو في محطات محولات (شكل ٤) محولات التوزيع اللازمة لذلك تكون لها على ناحية الجهد المنخفض  $0,38 \text{ kV}$  أو  $0,22 \text{ kV}$

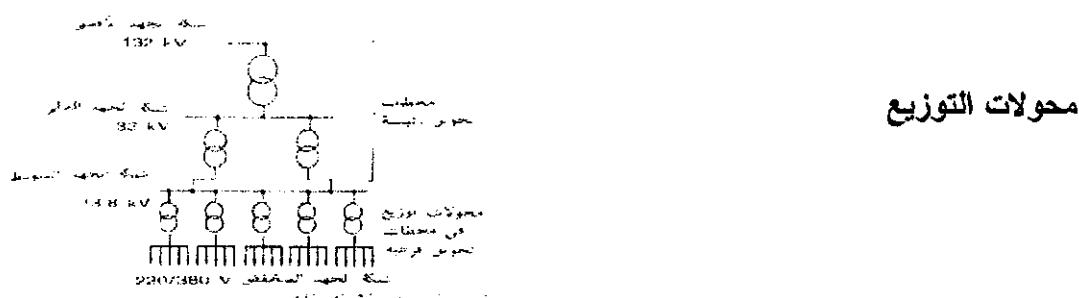

شكل(٤٥)


القدرات الأسمية لمحولات التوزيع موصفة قياسيا (الجدول التالي )

|            |
|------------|
| (50) kW    |
| (75) kW    |
| 100 kW     |
| (125) kW   |
| 160 kW     |
| (200) kW   |
| 250 kW     |
| (315) kW   |
| 400 kW     |
| (500) kW   |
| 630 kW     |
| (800) kW   |
| 1 000 kW   |
| (1 250) kW |
| 1 600 kW   |

القدرات الأسمية القياسية لمحولات التوزيع (فضل القيم التي ليست بين أقواس )

## طريقة النصب:

الشكل يشتمل على موجز لأنواع الأنشاء أو النصب بما أن المحولات تتحسن من الناحية التقنية باستمرار وتنطلب صيانة أقل ، يزداد عدد المحطات المدمجة التي لا حاجة إلى الوصول إليها .

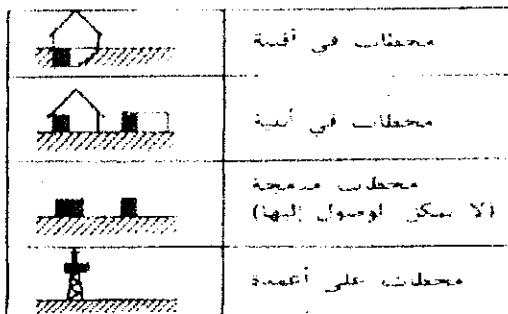

٣ طرق نسب محولات التوزيع

شكل (٤٦)

عندما يكون الطلب على الطاقة كبيرا كما في المحلات التجارية والمنشآت الصناعية وما شابه ذلك يجدر أن ينصب محول التوزيع قرابة قدر الامكان من مركز نقل التحميل .

## التجهيزات :

محولات التوزيع الكبيرة يمكن أيضا تجهيزها بوعاء تمدد للزيت وبوقاية بوخهولتس المحولات التي بدون وعاء تمدد للزيت يكون لها مرجل من ألواح مموجة قابل للتمدد يمكن أن يوازن التغير في حجم الزيت عند السخونة لا يجوز ان يتخطى الضغط الزائد في المرجل النطاق 0,1 الى 0,2 bar المراجل المغلقة بالحاكم يمكن أن يكون لها مسند غازى من النيتروجين أو الهواء الجاف كمعادلة للضغط كميزة للنماذج الملحومة يعد منع دخول الأكسجين ورطوبة الهواء ، ويقابل ذلك مجهود اكبر فيما يتعلق بتجهيزات التحكم في مستوى الزيت والضغط الداخلي في هذه المراجل لا يمكن تركيب وقاية بوخهولتس .


## ضابط المحول

ضوابط المحول يمكن أن تغير جهد خرج المحول بما يعادل 2,5% الى 4% وفي ذلك ، تشغّل الضوابط يدويا عندما يكون الحمل مفصولا (شكل ٤٧)

في مراكز نقل الامداد لا يكون في محولات التوزيع ضوابط ، لأن شركات الامداد بالكهرباء تنظم الجهد في شبكة الجهود المتوسطة بالاعتماد على الحمل .

## تجهيزات الوصل والفصل للمحولات

محطة التحويل الفرعية لها تجهيز وصل وفصل للجهد العالي ولوحة وصل وفصل للجهد المنخفض ، مع تجهيزات الرقابة التابعة لذلك

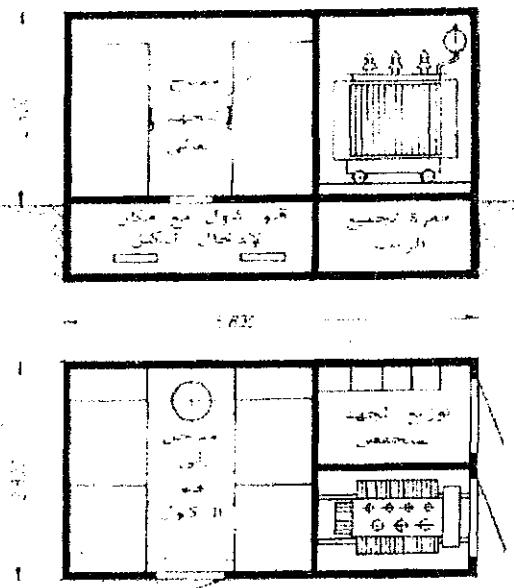

الرسم المصري لجهاز حفول مترنة متر المتر

(شكل ٤٧)

#### تجهيزات الرقابة:

الجدول يبين نوع اعضاء المراقبة المستخدمة ونسبة تكرارها عند القياسات الهدافة ، يمكن أن يستخدم مسجل على لوحة دائيرية أو مسجل خطى ، اللذان يسجلان بيانيا المسار الزمني للتيار أو الجهد أو القدرة ،

تركب كل أجهزة القياس الكهربائية على جانب الجهد المنخفض (us) اشارات الحذير أو التبيهات الي حالة التشغيل لتجهيز محول أو قيم القياس تقل في العادة الي مرصد الشبكة فقط عندما تكون الجهة التي تمد بالطاقة مهمة كالمستشفيات والمخازن المبردة وما شابه

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 90% | بيان القيمة العظمى للتيار           |
| 45% | بيان القيمة اللحظية للتيار          |
| 25% | بيان القيمة اللحظية للجهد           |
| 70% | قياس درجة حرارة الزيت               |
| 20% | تبيبة الي درجة الحرارة الحدية للزيت |
| 5%  | أنذار ناتج عن وقاية بوخهولتس        |

نسبة تكرار اعضاء المراقبة المستخدمة في محطات التحويل الفرعية

## **اختبار معلوماتك :**

**١- اكمل العبارات الناقصه لتحصل على عبارة صحيحه**

**أ- تعمل المفائق الناشئه داخل المحول على ..... درجه حرارة جسم المحول و ..... المستخدمه فيه**

**ب- طرق تبريد المحولات الكهربائيه ..... و ..... من ..... التبريد بالزيت انه قد يحدث انسداد في انبيب التبريد مما يعرض المحول .....**

**ت- من عيوب التبريد بالهواء ..... .**

**٢- ضع علامه ( ✓ ) امام العباره الصحيحه و علامه ( ✗ ) امام العباره الخاطئه**

- زيت العزل المعدني هو احد نواتج البترول الخام (...)
- يمكن خلط الزيوت المعدنيه مع الزيوت الراجبيه (...)
- من اعطال المحولات الشائعه اعطال القلب الحديدی (...)
- يجب تسجيل الملاحظات عن حالة الطقس لارتباطها بنظام تشغيل لمحولات التدبره (...)
- يتم اختبار العزل باستخدام جهاز الفولتميتر (...)

**١- اذكر اهم ثلاثة اعطال شائعه للقلب الحديدی نتيجه التشغيل ؟**

**٢- من انواع العزل الفرعى لملفات المحولات :**

**( ١ ) ..... .**

**( ٢ ) ..... .**

**( ٣ ) ..... .**

**٣- اذكر اهم خمس علامات تدل على وجود عطل ناتج عن انهيار العزل ؟**

**٤- بين بالرسم فقط كيفيه تحويل الجهد العالى الي جهد منخفض من خلال محولات التوزيع ؟**

## التحكم الآلي باستخدام البوابات المنطقية

### مقدمة:

نظراً للتطور الهائل الذي شهدته مجالات الحياة المختلفة ووجود العديد من العمليات الصناعية والغير صناعية المعقدة والتي يتطلب إجرائها دقة عالية وسرعة فائقة لا تتحقق بالطرق اليدوية وكذلك العمليات التي تتسم بالخطورة والتي تحتاج لدرجات حرارة عالية لذلك لزم وجود علم يحقق هذه المتطلبات وهو التحكم الآلي.

من المعروف في النظام الكهربائي (Relay control) يتم استخدام الرئيس المساعدة أو المراحل المساعدة لبعض العمليات أثناء معالجة الاشارات وهذا ما يكفي التحكم بالدوائر الالكترونية حالتين فقط (0, 1)

### البوابات المنطقية

هي دوائر يكون فيها الخرج مرتبط بقاعدته معينه مع الدخل أو علاقة منطقية و تكون التكوينات المنطقية من تلمسات من التوازي والتوازي معاً ففي هذه الحالة تكون توصيله التوازي بداخلها مسار لتوصيله التوازي والعكس فإذا كان كل اشارات الدخل في أحد المسارات مع الأقل مساوياً (1) يكون الخرج (1) وتختلف طريقة المعالجة من دائرة إلى أخرى حسب طبيعته العملية وتنقسم إلى :-

#### 1. بوابة AND :

وفيها يكون الخرج (1) عندما يكون جميع متغيرات الدخل تساوى (1) ويكون الخرج (0) في كل الحالات الأخرى .

وتمثل المعادلة التالية معادلة البوابة AND




$$A \cdot B = X$$

ويبين شكل (1) الشكل الرمزي للبوابة AND .

ويوضح الجدول التالي العلاقة بين X,A,B حيث يمثل A,B,X الدخل و X الخرج ويسمى بجدول الحقيقة وفيه يكون للمتغيرين A,B أربع احتمالات كما يمكن أن يكون للبوابة AND أكثر من دخل وفي هذه الحالة يكون عند احتمالات الدخل هو  $2^n$  حيث n هو عدد الدخول فعلى سبيل المثال إذا كان عدد الدخول ثلاثة A,B,C فأن عدد احتمالات الدخل هو  $2^3 = 8$

ويبين شكل مخطط الاشارة مع الزمن لكل من A,B,X


| B | A | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

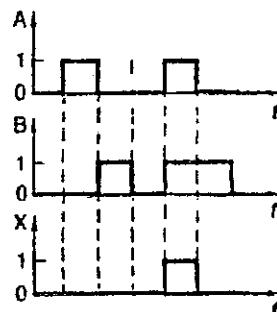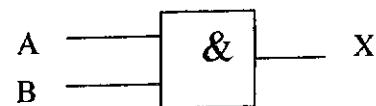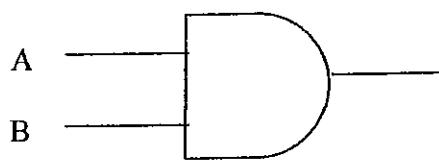

شكل (١)

وتسمي بوابة (AND) ببوابة الضرب ويمكن تمثيلها بعدد من المفاتيح الموصولة على التوالى بدائرة كهربية كما في الشكل (٢).

والدائرة لها مفتاحين فإن لها (٤) إحتمالات لأوضاعها ( $2^2 = 4$ )  
ونلاحظ أن المصباح يضئ في حالة غلق كلا من المفاتيح (ON) (1)

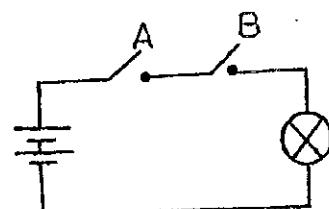


شكل (٢)

#### ١. بوابة OR :-

وفيها يكون الخرج 1 عندما يكون أحد متغيرات الدخل على الأقل يساوى 1 ويكون الخرج (0) عندما يكون كل متغيرات الدخل تساوى 0.  
وتمثل المعادلة التالية معادلة البوابة OR

$$A + B = X$$

يبين شكل (٣) الشكل الرمزي للبوابة OR .  
ويوضح الجدول التالي العلاقة بين  $X$ ,  $A$ ,  $B$  ويسمى بجدول الحقيقة وفيه يكون للمتغيرين  
أربع احتمالات كما يمكن أن يكون للبوابة OR أكثر من دخل وفي هذه الحالة يكون عدد

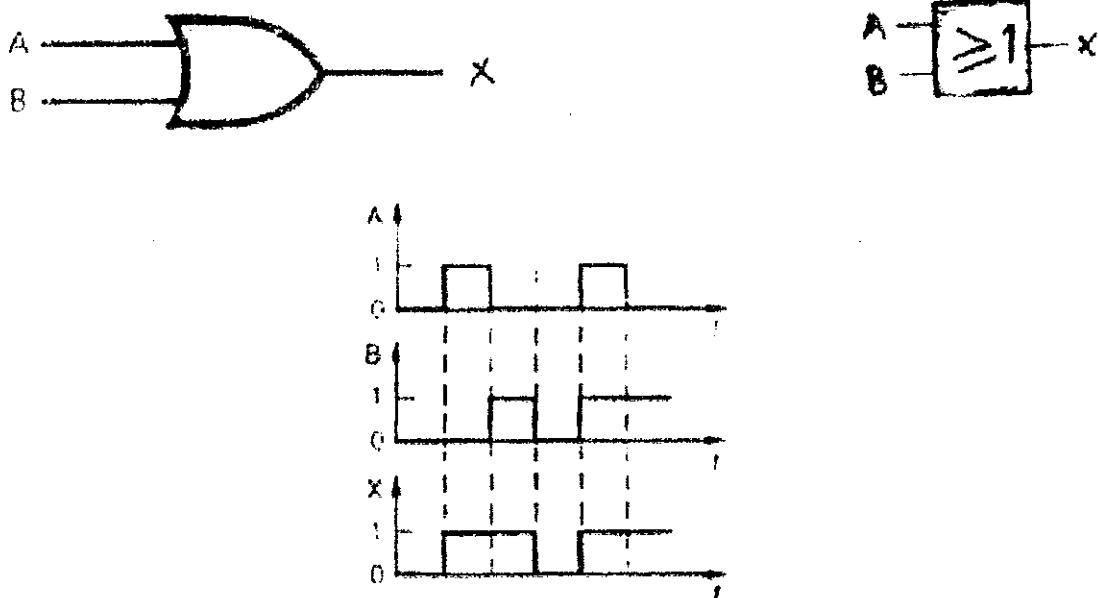


شكل (٣)

احتمالات الدخل هو  $2^n$  حيث ( $n$ ) هو عدد الدخول فعلى سبيل المثال إذا كان عدد الدخول ثلاثة  $A, B, C$  فإن عدد احتمالات الدخل هو  $2^3 = 8$   
حيث  $A, B$  الدخل  
و  $X$  الخرج

| B | A | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

شكل (٤)

ويبين شكل (٤) مخطط الاشارة مع الزمن لكل من  $A, B, X$  .  
وتسمى بوابة (OR) ببوابة الجمع ويمكن تمثيل هذه البوابة بعدد من المفاتيح الموصولة على التوازى في الدائرة الكهربية كما في شكل (٥)  
ونلاحظ أن المصباح يضئ عندما يكون أى من المفاتيح مغلقاً أو كليهما مغلقين .  
يمكن استنتاج معادلة الخرج من الدائرة الكهربية كما يلى

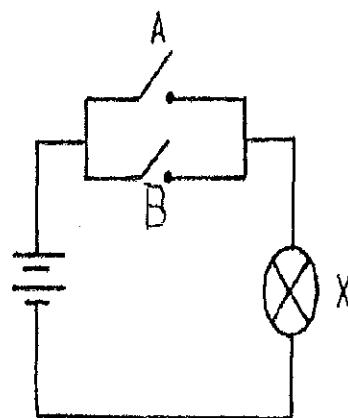


شكل (٥)

-: بوابة NOT

وهي تكون الخرج 1 إذا كان الدخل يساوى 0 .  
ويكون الخرج 0 إذا كان الدخل يساوى 1 .  
وتمثل المعادلة التالية معادلة البوابة NOT

$$X = \bar{A}$$

حيث  $\bar{A}$  هي عكس  $A$   
ويبين شكل (٦) الشكل الرمزي للبوابة NOT .

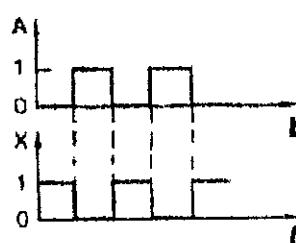


شكل (٦)

ويوضح الجدول التالي جدول الحقيقة للبوابة NOT .

| A | X |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

وتسمى بوابة العاكس ببوابة النفي أو المتمم ويمكن تمثيل هذه البوابة بمفتاح يدوى (A) يشغل ملفاً مغناطيسياً على التوازي مع مصباح كهربى كما في الشكل (٧) والمصباح الكهربى على التوالى مع مفتاح مغناطيسى هو مفتاح (B) والذي يكون مغلقاً عند توصيل المفتاح (A) وعند توصيل المفتاح (A) يتمغذى الملف فيجذب لاسفل ذراع المفتاح (B) فتنفتح الدائرة ويطأ المصباح . أما عند فصل المفتاح (A) يفقد الملف مغناطيسيته ويعود المفتاح (B) الى وضعه الطبيعي فيضي المصباح .

يمكن استنتاج معادلة الخرج من الدائرة الكهربية كما يلى :

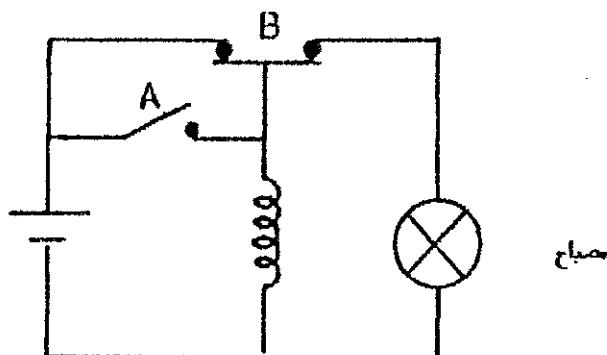

شكل (٧)



#### ٤. بوابة EXOR

و فيها يكون الخرج ١ عندما يكون الدخلين مختلفين ويكون الخرج (٠) عندما يكون الدخلين متشابهين .

و تمثل المعادلة التالية معادلة البوابة EXOR

$$(\bar{A} \cdot B) + (A \cdot \bar{B}) = X$$

ويبيّن شكل (٨) مخطط الاشارة مع الزمن لكل من A,B,X

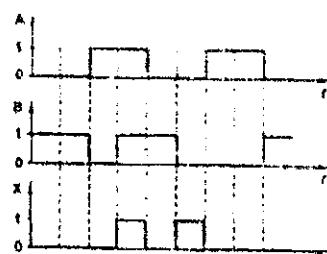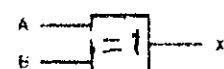

شكل (٨)


ويطلق على هذه البوابة ( عدم التكافؤ ) واسم البوابة EXOR لأن نتيجة اشارة الخرج (!) عندما تكون الاشاراتان الداخليتين مختلفتين بمعنى أن تكون أحدهما (1) والأخرى (0) ويعطى خرج قيمته (0) عندما تكون الاشاراتان الداخليتين متساوين .

تتكون من بوابتين AND وبوابة OR ويمكن استنتاج جدول الحقيقة من الشكل (٩) كما يلى :


| B | A | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

$$X = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$$

يمكن استنتاج معادلة الخرج

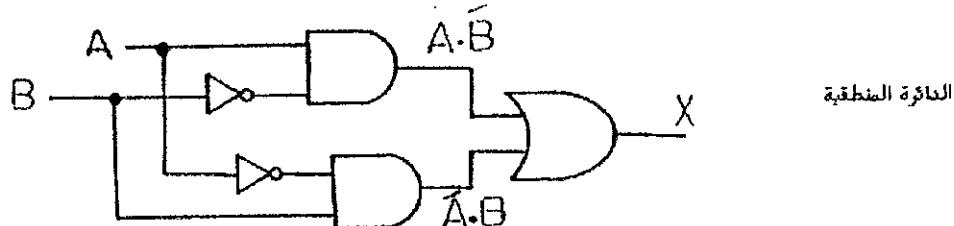

شكل (٩)

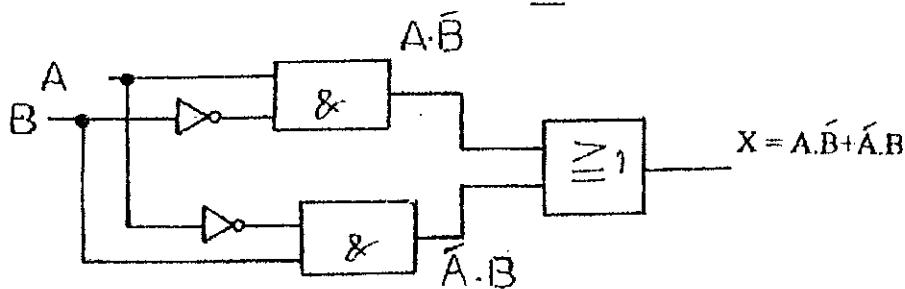

ـ بوابة NAND

ويفيد يكون الخرج 0 عندما يكون جميع متغيرات الدخل تساوى 1 ويكون الخرج يساوى 1 في جميع الحالات الأخرى .

وتمثل المعادلة التالية معادلة NAND



$$X = A \cdot B$$

ويبين شكل (١٠) الشكل الرمزي للبوابة NAND .

ويوضح الجدول التالي جدول الحقيقة للبوابة NAND .

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |


ويبين شكل مخطط الاشارة مع الزمن لكل من A,B,X

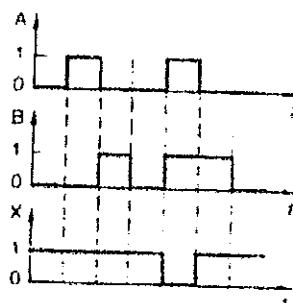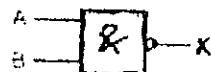

شكل (١٠)

كلمة NAND هي اختصار للكلمتين AND و NOT والتى تعنى (NOT & AND) ويمكن الحصول عليها بتوصيل بوابة العاكس أو النفي على التعاقب مع بوابة (OR). ويمكن تمثيلها بمتاحين على التوالى مع بعضها موصلين على التوازى مع المصباح كما في الشكل وبضمى المصباح في حالة واحدة عندما يكون المفاتيحين أو أحدهما في حالة فصل يمكن استنتاج جدول الحقيقة بالدائرة الكهربية شكل (١١) كما يلى :-

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

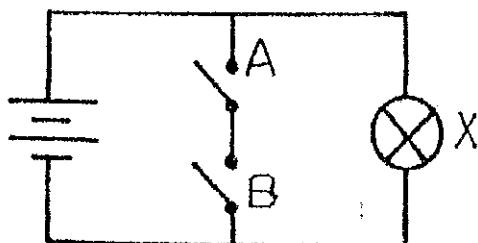

شكل (١١)



## ٦. بوابة NOR

وهي تكون الخرج يساوى 1 عندما يكون جميع متغيرات الدخل تساوى 0 ويكون الخرج 0 في جميع الحالات الأخرى.

وتمثل المعادلة التالية معادلة البوابة NOR

$$X = A + \overline{B}$$

ويبيّن شكل (١٢) الشكل الرمزي للبوابة NOR

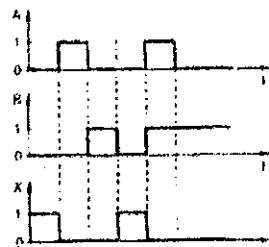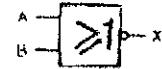

شكل (١٢)


ويوضح الجدول التالي جدول الحقيقة للبوابة NOR

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

ويبيّن شكل مخطط الاشارة مع الزمن لكل من A,B,X وتسمى بوابة (NOR) هي اختصار لكلمتى (NOT , OR) والتي تعنى نفي أو يمكن الحصول عليها بتوصيل بوابة العاكس على التعاقب مع بوابة أو ويكون الخرج غير حقيقي (0) عندما يكون أحد الدخول على الأقل عند مستوى الواحد المنطقي . الخرج حقيقي (1) عندما تكون كل الدخول عند الصفر المنطقي .

وتمثل بمتناحين على التوازى مع المصباح .

يمكن استنتاج معادلة الخرج من الدائرة الكهربية الموضحة بشكل (١٣) كما يلى :-

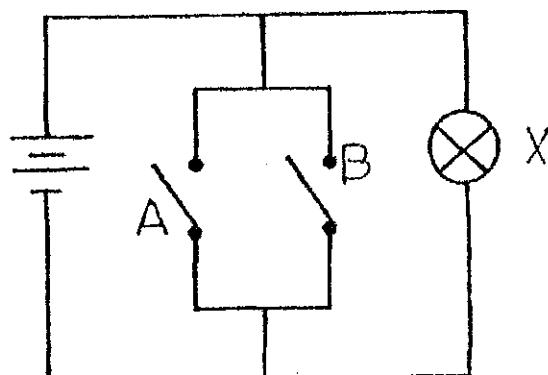

الدائرة الكهربية  
شكل (١٣)

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

#### ٧. بوابة EXNOR

يكون الخرج 1 عندما يكون الدخلين متشابهين ويكون الخرج 0 عندما يكون الدخلين مختلفين

تمثل المعادلة التالية معادلة البوابة EXNOR



$$X = (A \cdot B) + (\bar{A} \cdot \bar{B})$$

ويبين شكل (١٤) الشكل الرمزي للبوابة EXNOR

ويوضح الجدول التالي جدول الحقيقة للبوابة EXNOR

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

ويبيّن شكل مخطط الاشارة مع الزمن لكل من  $A, B, X$

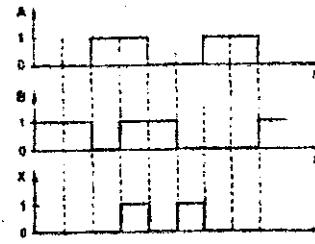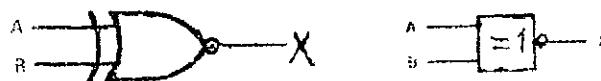



شكل (١٤)

ويطلق على هذه البوابة (التكافؤ) واسم البوابة (EXNOR) لأن نتيجة اشارة الخرج (1) عندما تكون الاشارات الداخليتين متشابهتان بمعنى أن تكون (1) أو (0) للداخلين ويعطى خرج قيمته (0) عندما تكون الاشارات الداخليتين مختلفتين .

تكون من بوابتين AND وبوابة NOR ويمكن استنتاج جدول الحقيقة من الشكل (١٥) كما يلى :

| B | A | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

$$X = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$$

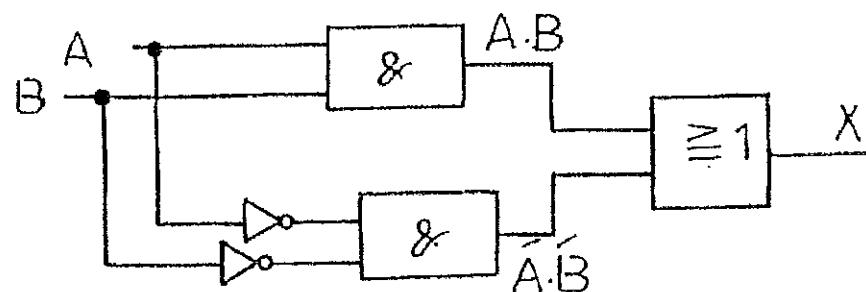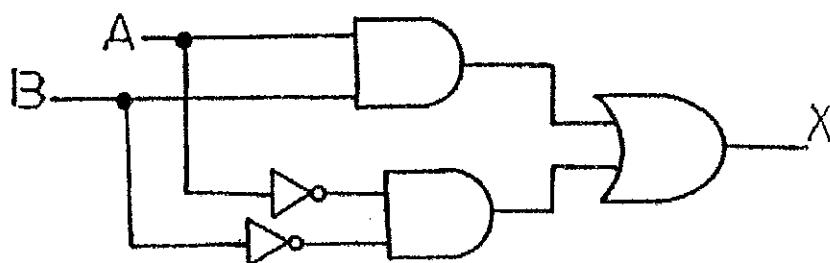

شكل (١٥)

### تطبيقات على اختصار الدوائر المنطقية :-

مثال (١) التحكم في تسخين سائل

في أحدى المستشفيات يوجد خزان مياه لتعذية المستشفى بالمياه الساخنة ويعمل السخان تحت الظروف التالية :-

- ١ أن يكون سطح المياه بالخزان في أعلى مستوى (المتغير A)
- ٢ أن تكون درجة الحرارة أقل من درجة غليان المياه (المتغير B)
- ٣ أن يكون مصدر التيار في حالة توصيل (ON) (المتغير C)

المطلوب : تصميم دائرة الكترونية بالبوابات المنطقية للتحكم في تشغيل السخان تحت الظروف السابقة .

الحل :

في تصميم جدول الحقيقة الخاص بالمسألة

$$\text{سطح المياه} = A$$

$$\text{أعلى مستوى} = 1 \quad A = 1$$

$$\text{أقل من المستوى المحدد} = 0 \quad A = 0$$

$$\text{درجة الحرارة} = B$$

$$\text{درجة الغليان} = 1 \quad B = 1$$

$$\text{أقل من درجة الغليان} = 0 \quad B = 0$$

$$\text{منبع التيار الكهربائي} = C$$

$$C = 1 \quad \text{ON}$$

$$C = 0 \quad \text{OFF}$$


وهذه المتغيرات الثلاثة تمثل متغيرات الدخل

$$Q = 1 \quad \text{السخان يعمل}$$

$$Q = 0 \quad \text{السخان لا يعمل}$$

وهو خرج دائرة المنطقية

ويبيّن الشكل التالي مخطط الدائرة

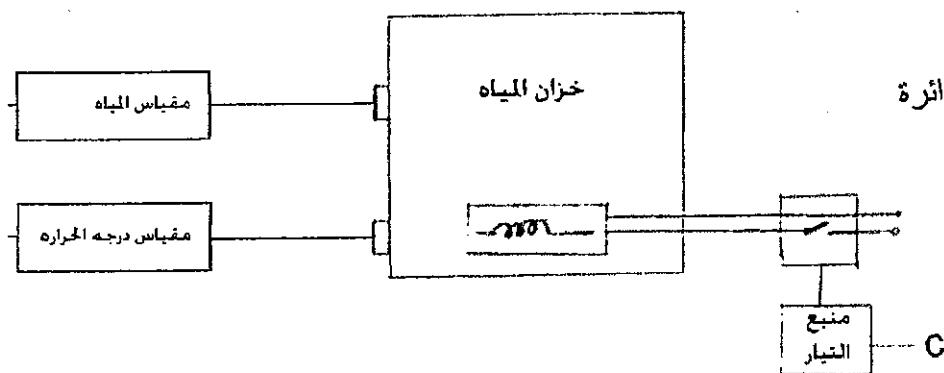


شكل (١٦)

| A | B | C | Q |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

ومن جدول الحقيقة نستنتج المعادلة التالية :-

$$Q = A \cdot B \cdot C$$

وبذلك تمثل الدائرة التالية دائرة التحكم في تسخين سائل شكل (١٧)

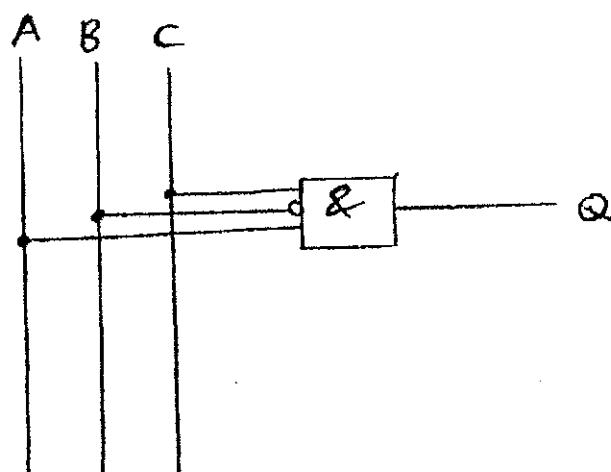

شكل (١٧)

مثال (٢) :-

في أحدى المصانع الصغيرة توجد ألتان لكل آلة محرك كهربائي قدرة المحرك الأول ( 1 K ) وقدرته المحرك الثاني ( 2 K W ) ويريد صاحب المصنع التوسع في مصنعته بإضافة آلة ثالثة قدرة المحرك ( 4KW ) علما بأن المtribut الكهربائي المغذي للمصنع قدرته ( 4KW ) والمطلوب تصميم جهاز إنذار يعمل فقط في حالة زيادة الحمل عن ( 4KW )

حل :

محرك الآلة الأولى  $A = ( 1KW )$

محرك الآلة الثانية  $B = ( 2KW )$

محرك الآلة الثالثة  $C = ( 4KW )$

جهاز الإنذار يعمل في حالة زيادة الحمل عن ( 4 KW ) وتكون  $Q = 1$


| A | B | C | Q |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

$$Q = A \cdot C + B \cdot C$$

- مثال (٣)

محرك كهربائي يعمل بثلاثة مفاتيح A,B,C والمطلوب تصميم دائرة الكترونية بالبوابات المنطقية للتحكم في تشغيل المحرك تحت الشرط التالي :-

1- يدور المحرك إذا كان هناك مفتاحان على الأقل ON

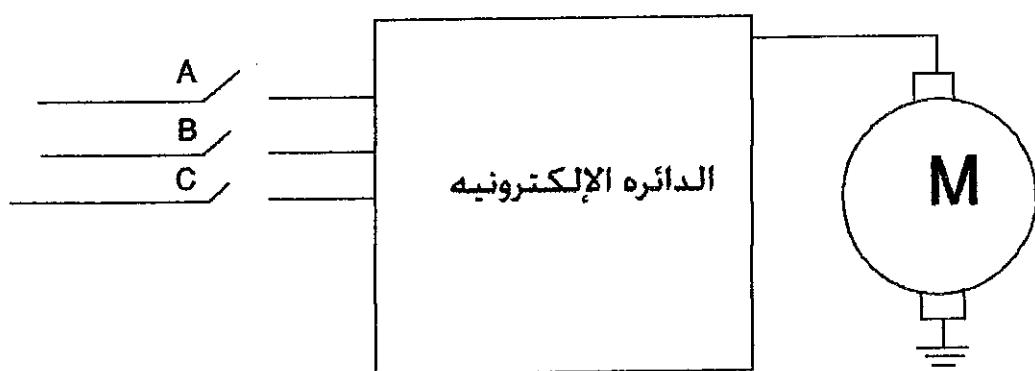


- الحل :

| A | B | C | Q |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

$$\begin{aligned}
 A &= 1 \text{ ON} \\
 A &= 0 \text{ OFF} \\
 B &= 1 \text{ ON} \\
 B &= 0 \text{ OFF} \\
 C &= 1 \text{ ON} \\
 C &= 0 \text{ OFF} \\
 Q &= 1 \\
 Q &= A \cdot B + A \cdot C + B \cdot C
 \end{aligned}$$

مثال (٤) :

يتكون الرسم التالي من محطة توزيع كهرباء رقم ١ ورقم ٢ وتحتوى كل محطة منها على فروعين أحدهما يمثل دخول التيار A في المحطة رقم ١ و D في المحطة رقم ٢ والفرع الآخر يمثل خروج التيار وهو B في المحطة رقم ١ و C في المحطة رقم ٢ وتنصل المحطتان ببعضهما عن طريق مفتاح التوصيل T

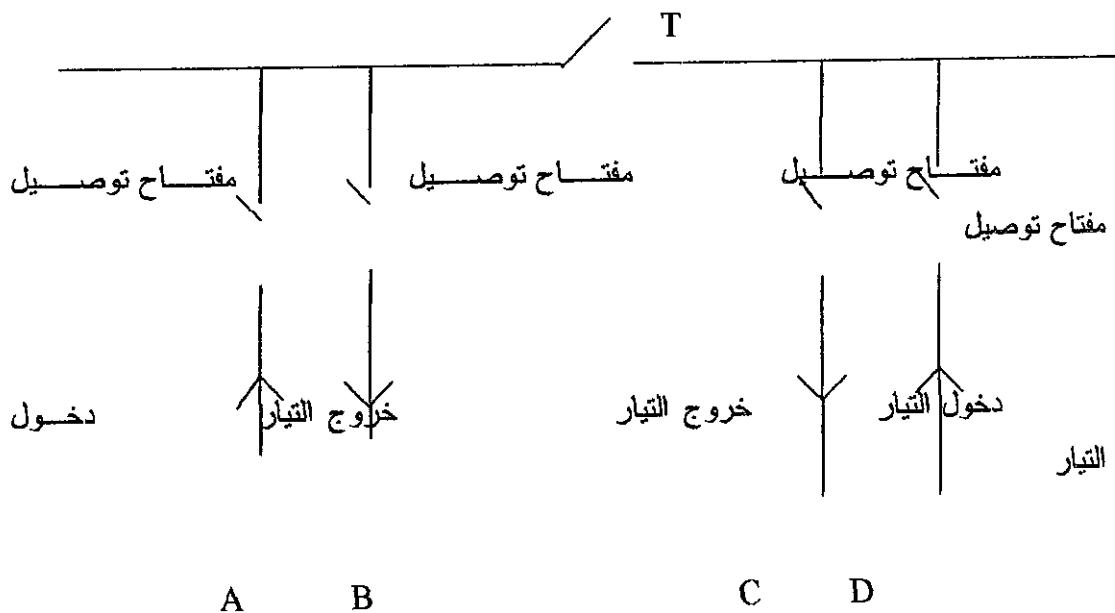

والمطلوب هو أن يقلل المفتاح T الواصل بين المحطتين بالشروط التالية :-

١. أن تكون جميع مفاتيح التوصيل مفتوحة
٢. أن يكون مفاتحي التوصيل لدخول وخروج التيار بالمحطة الأخرى مفتوحين .
٣. أن يكون مفتاح توصيل واحد فقط مغلق .
٤. أن يكون مفاتحي التوصيل B و C مغلقين بينما المفاتيح D و a مفتوحين .

المطلوب :-

١. اكتب جدول الحقيقة
٢. ارسم الدائرة المنطقية


الحل :-

| A | B | C | D | Q |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

$$Q = 1$$

$$Q = A \cdot B + A \cdot D + C \cdot D$$


وبذلك تمثل الدائرة التالية الدائرة المنطقية

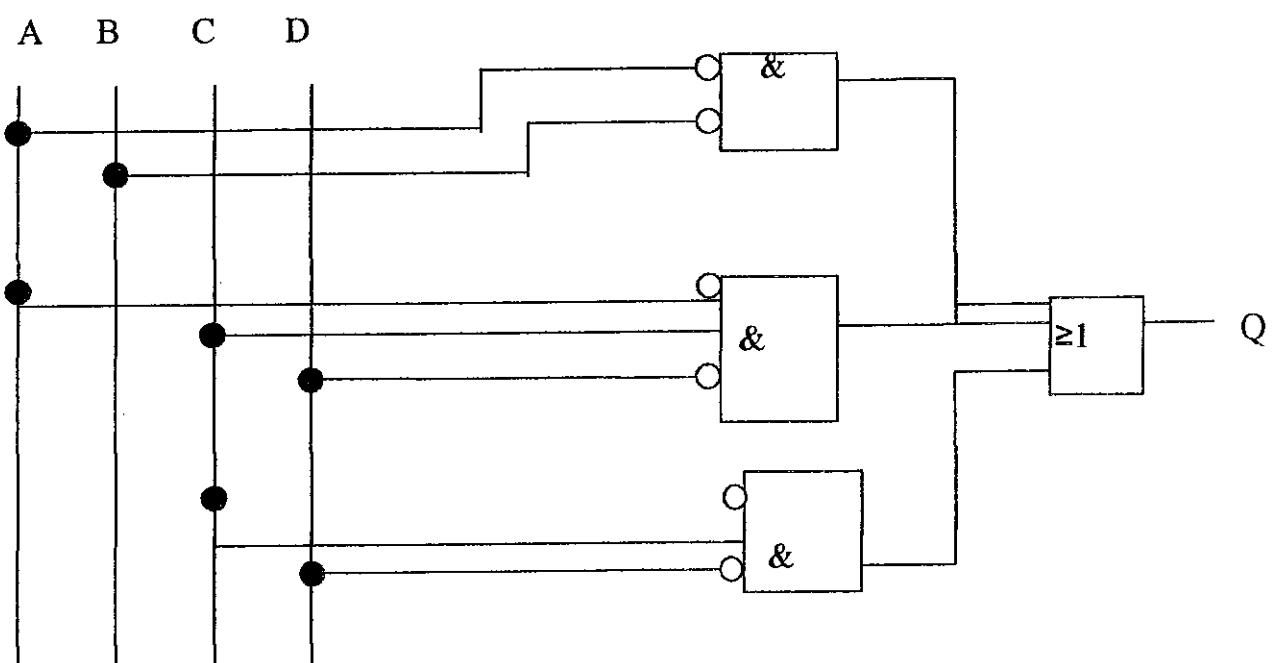


مثال (٥) محرك نجمة / دلتا يعمل على مفتاح انضغاطي  $S_1$  يعمل الكونكتور  $K_1$  وفي نفس الوقت يعمل الكونكتور  $K_2$  وبعد زمن قدره (٥) ثوان يعمل الكونكتور  $K_3$  ويفصل الكونكتور  $K_2$  - يمكن الفصل في أي لحظه عن طريق المفتاح الانضغاطي  $S_0$

المطلوب: رسم الدائرة المنطقية للتحكم في تشغيل المحرك

## محرك ثلاثي الأوجه (نجمة-دلتا)

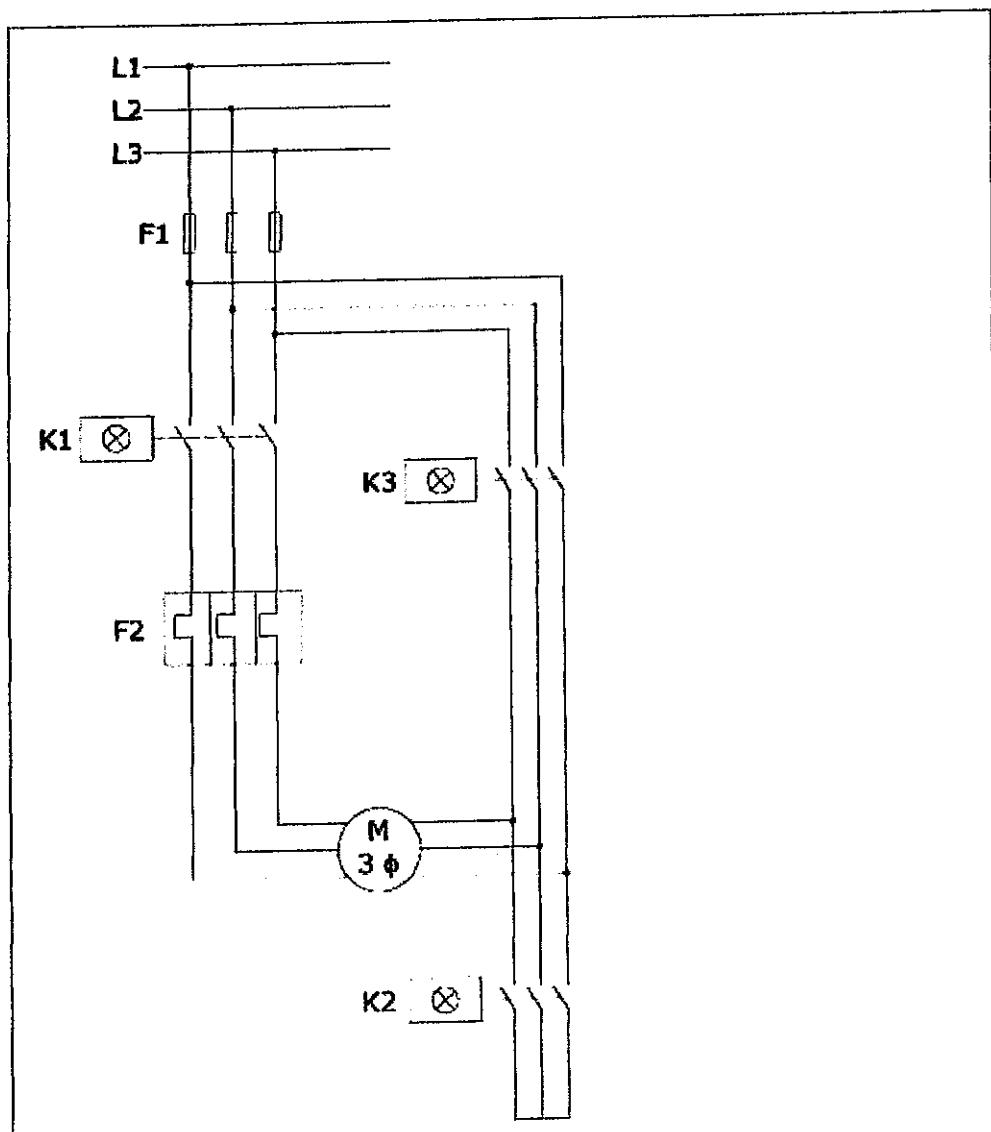

الحل:

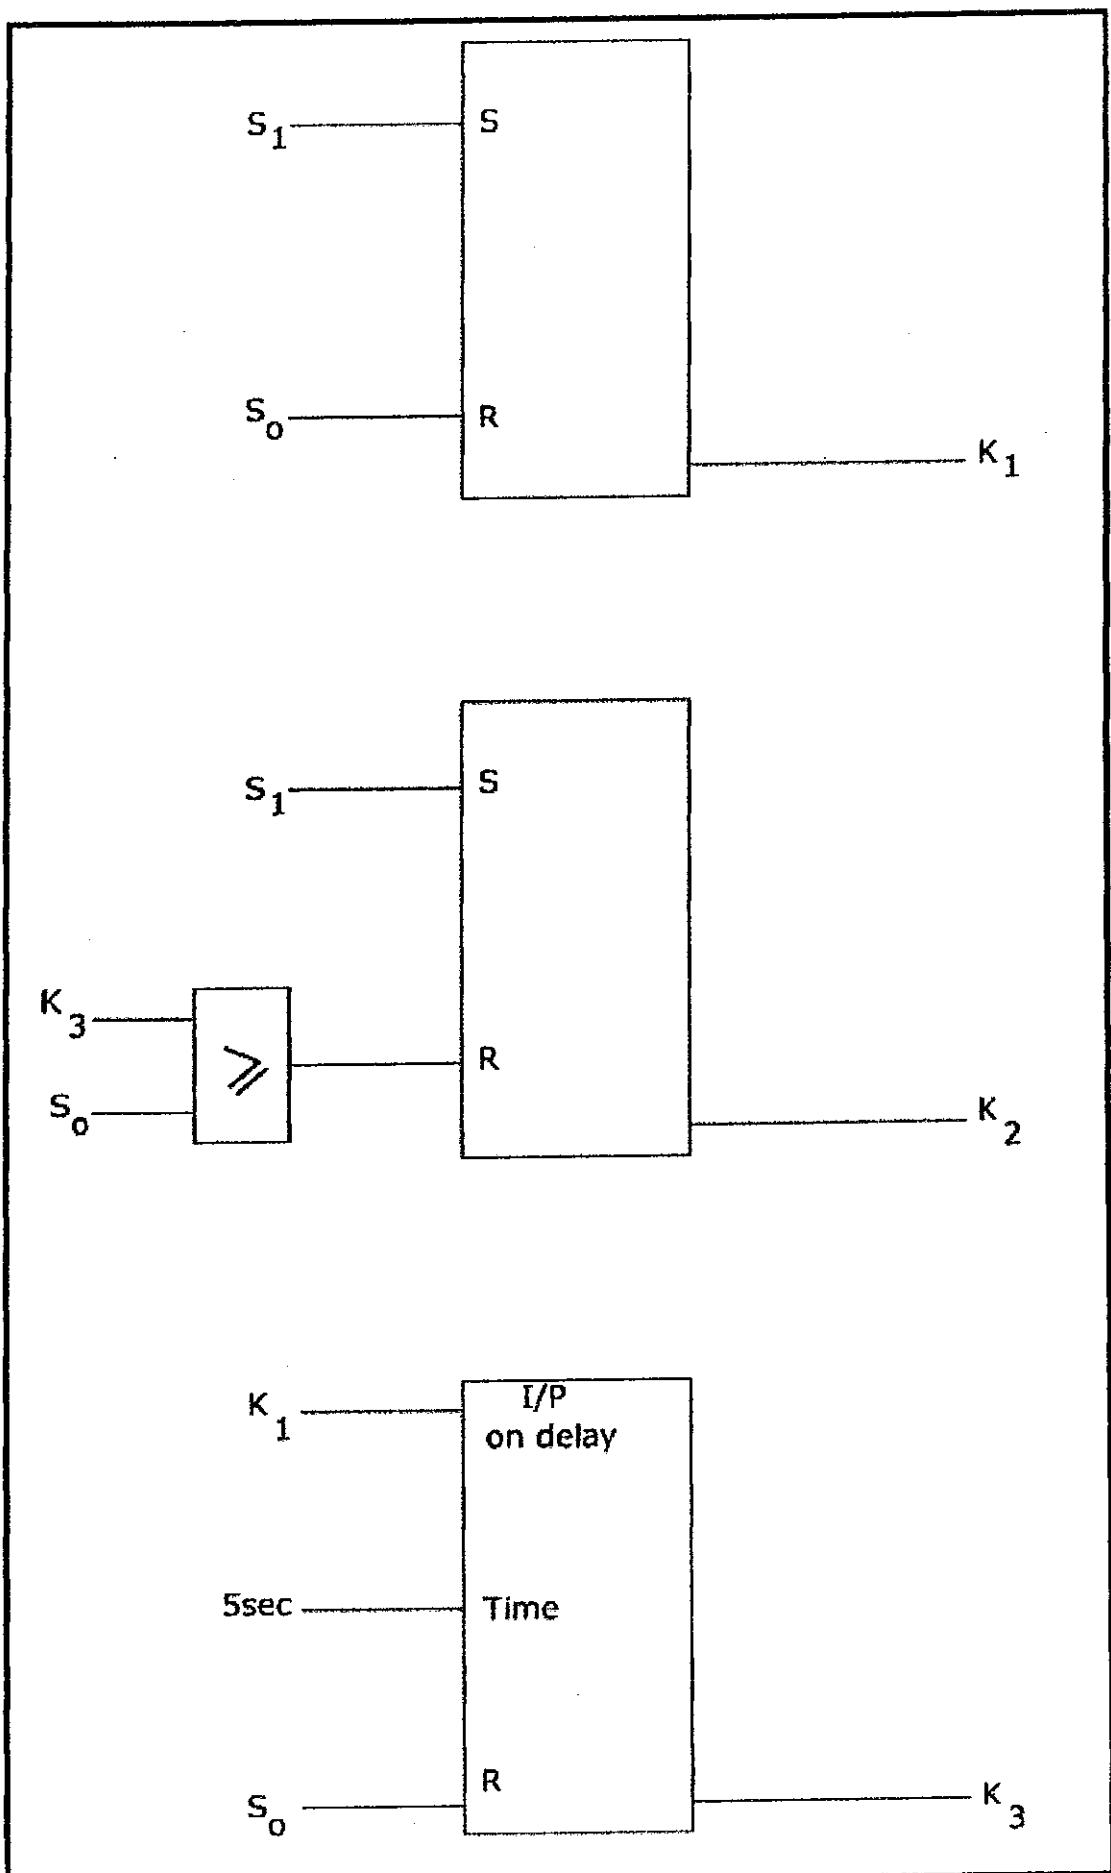

مثال (٦) محرك ي العمل على سرعتين (بطيء / عاليه ) كما ي العمل على اتجاهين (شمال/يمين)

سرعه بطئه يمين =  $K_1$


سرعه بطئه شمال=  $K_2$

سرعه عاليه يمين =  $K_3$


سرعه عاليه شمال =  $K_4$


مساعد اثناء السرعات العالية  $K_5$ =

المطلوب : رسم الدائرة المنطقية للتحكم في تشغيل المحرك لكافه الاوضاع السابقة؟

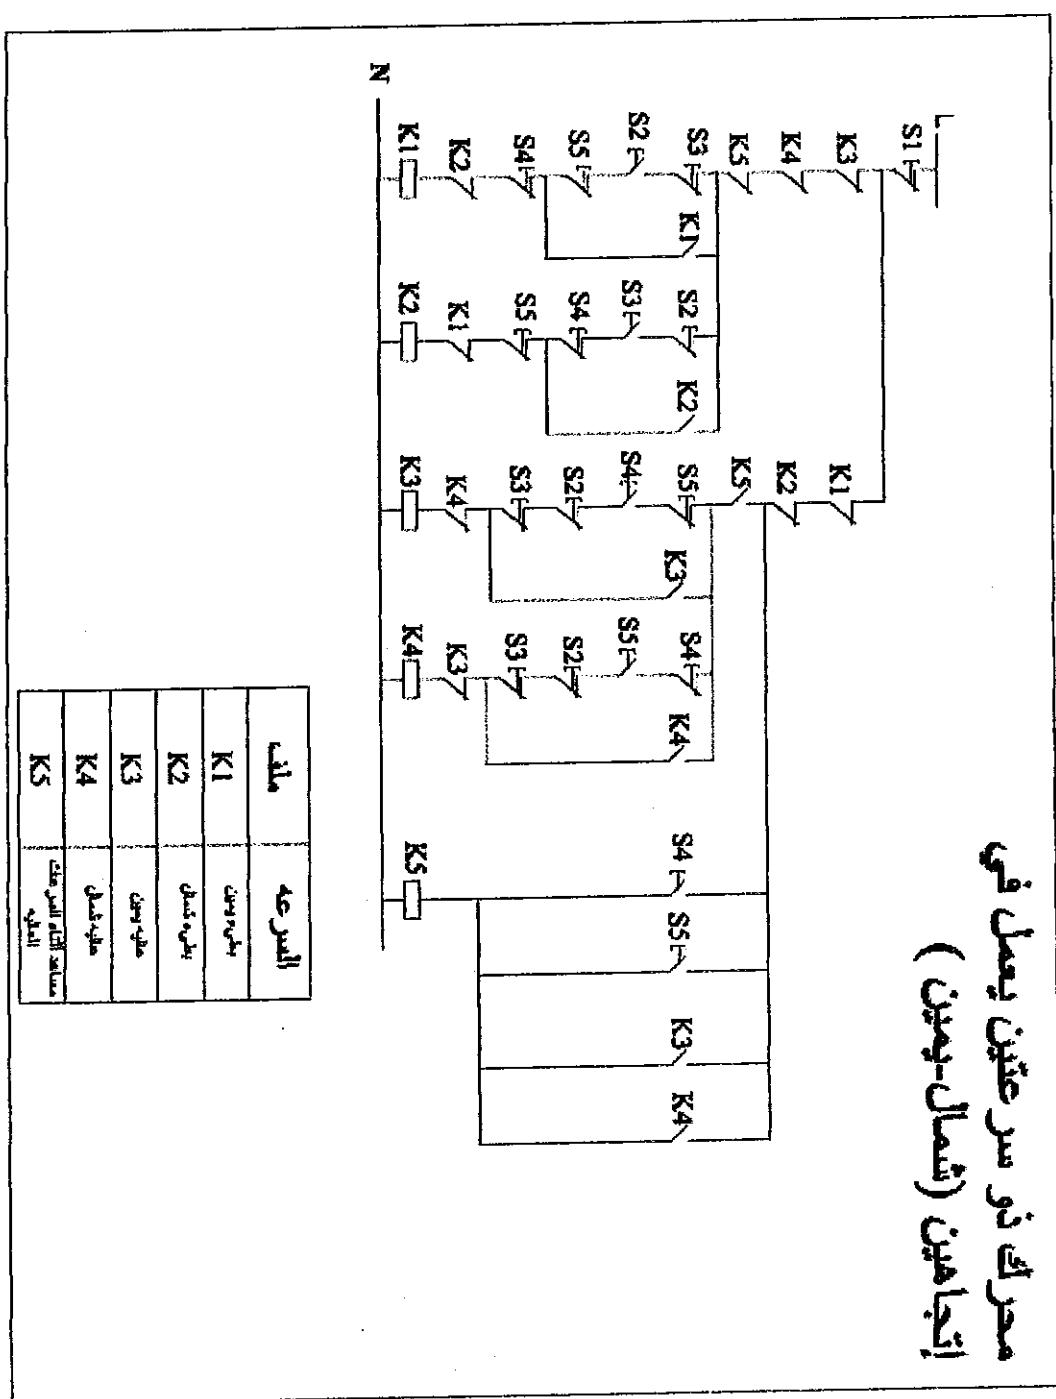


الج

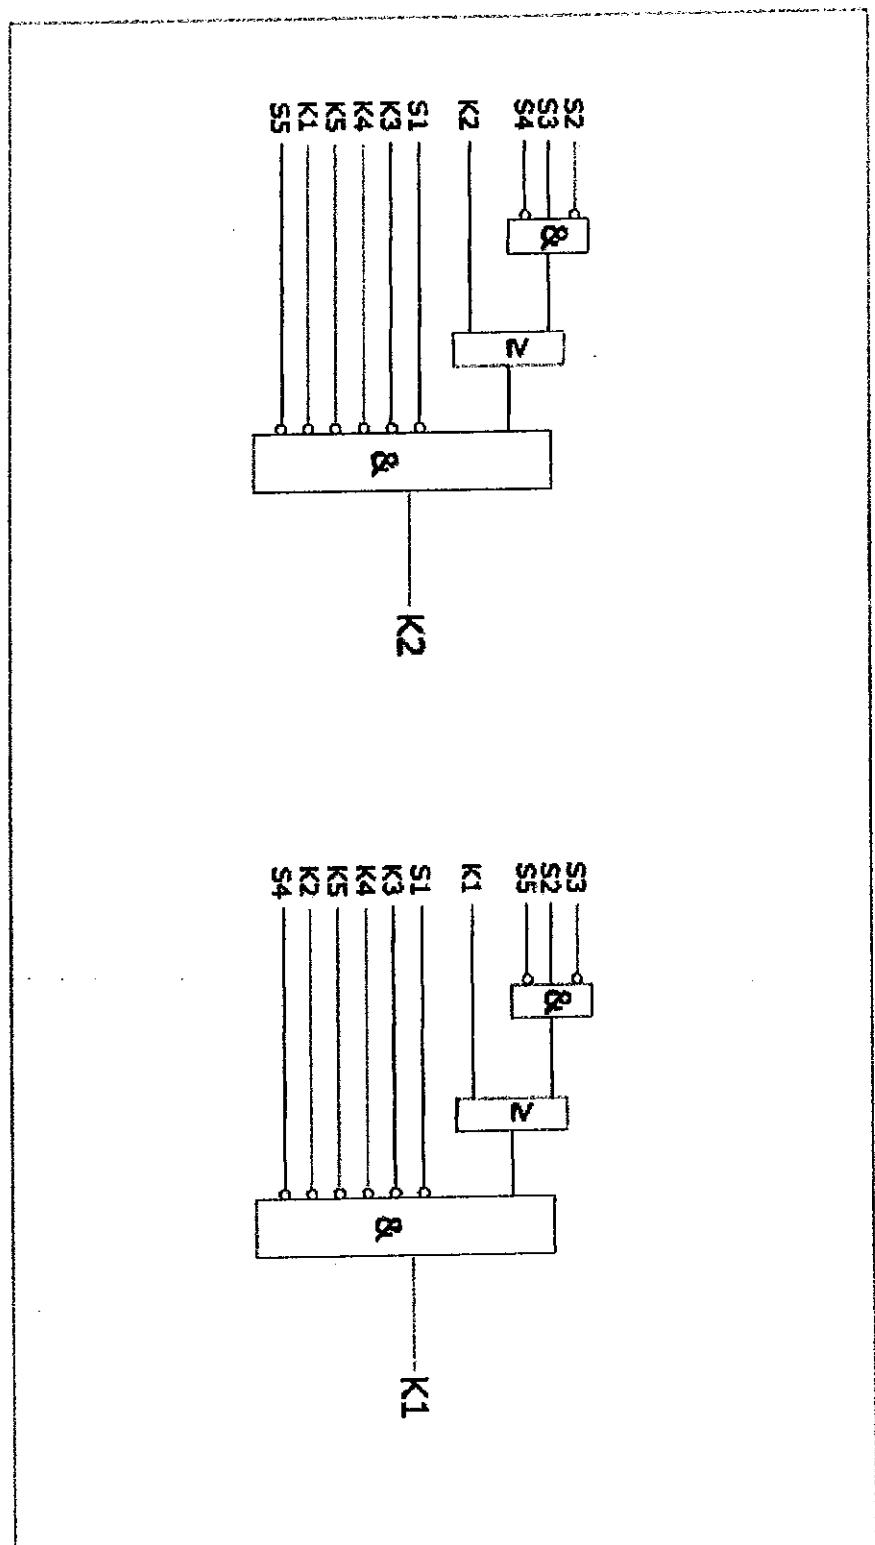

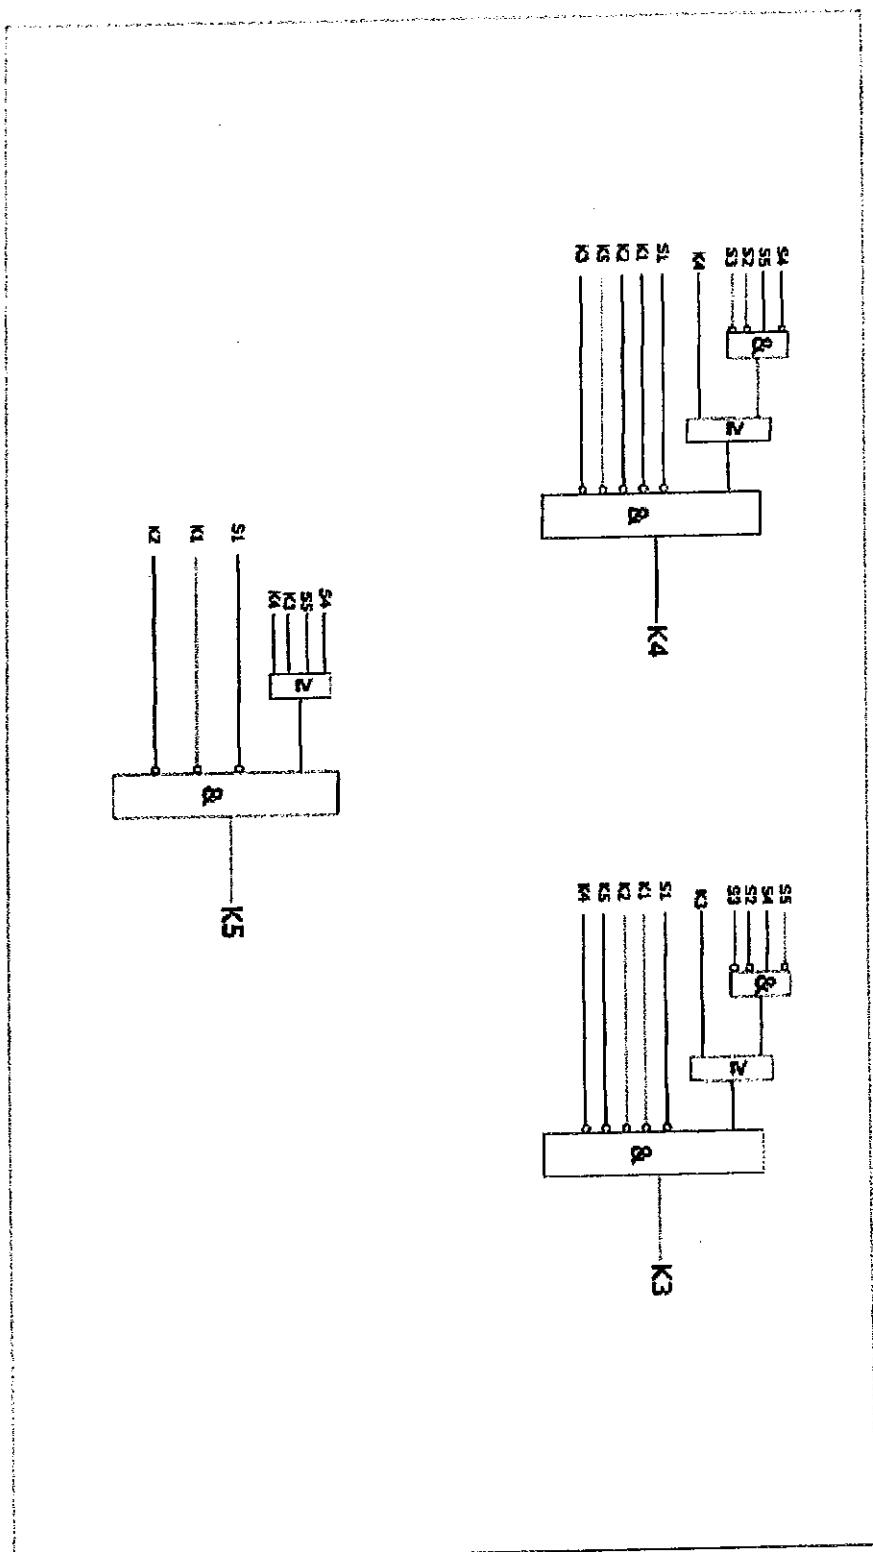


### اخبر معلوماتك :

١- الرسم بوضح دائرة تحكم (تشغيل وايقاف on/off) لمحرك استنتاجي ثلاثي الوجه المطلوب (ا) رسم الدائرة المنطقية في حالة التشغيل و الايقاف

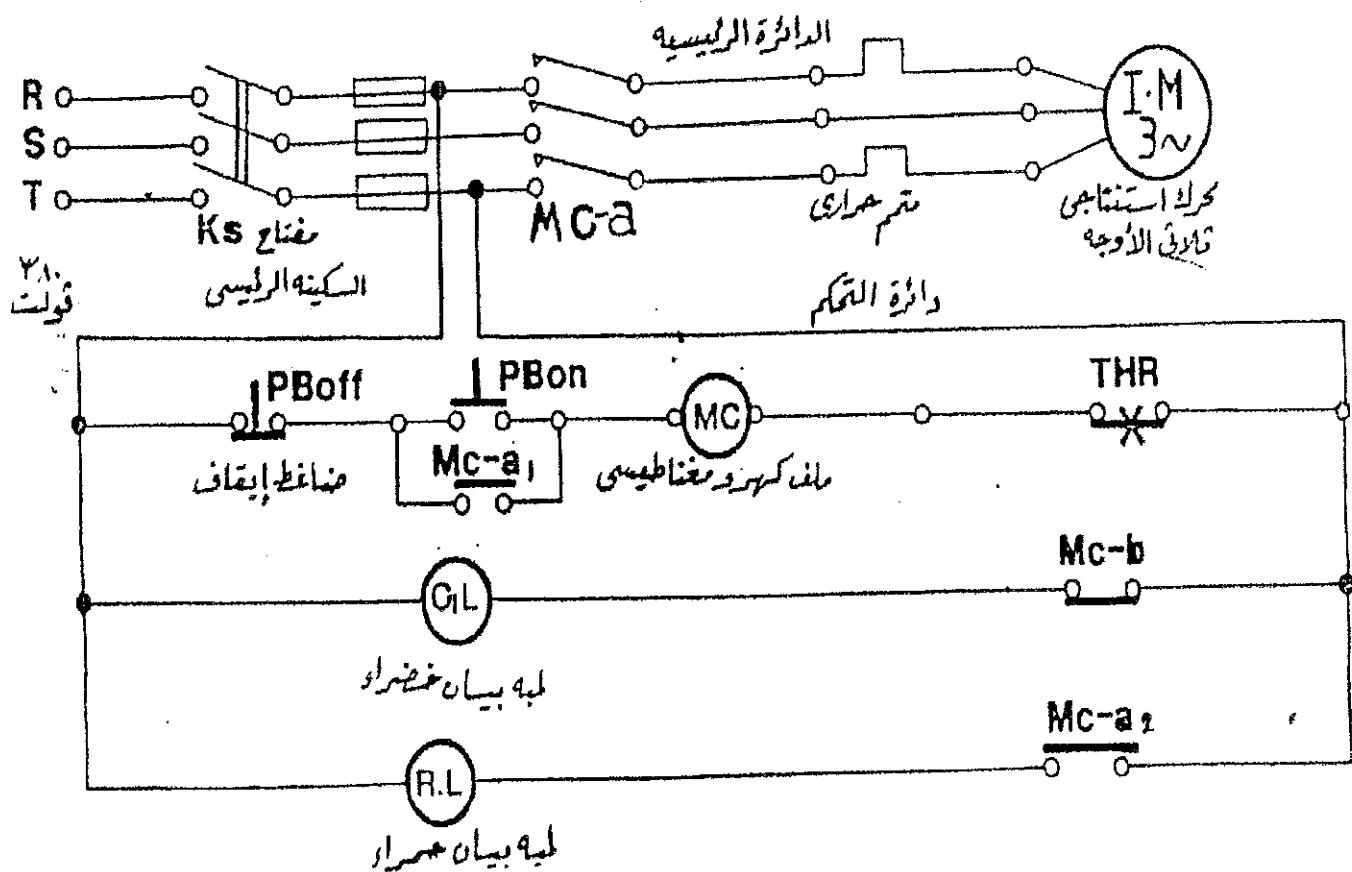

٢-الرسم يوضح دائرة تحكم (أمامي / خلفي) لمحرك استنتاجي ثلاثي الاوجه  
المطلوب (ا) الدائرة المنطقية للmotor (أمامي / خلفي)

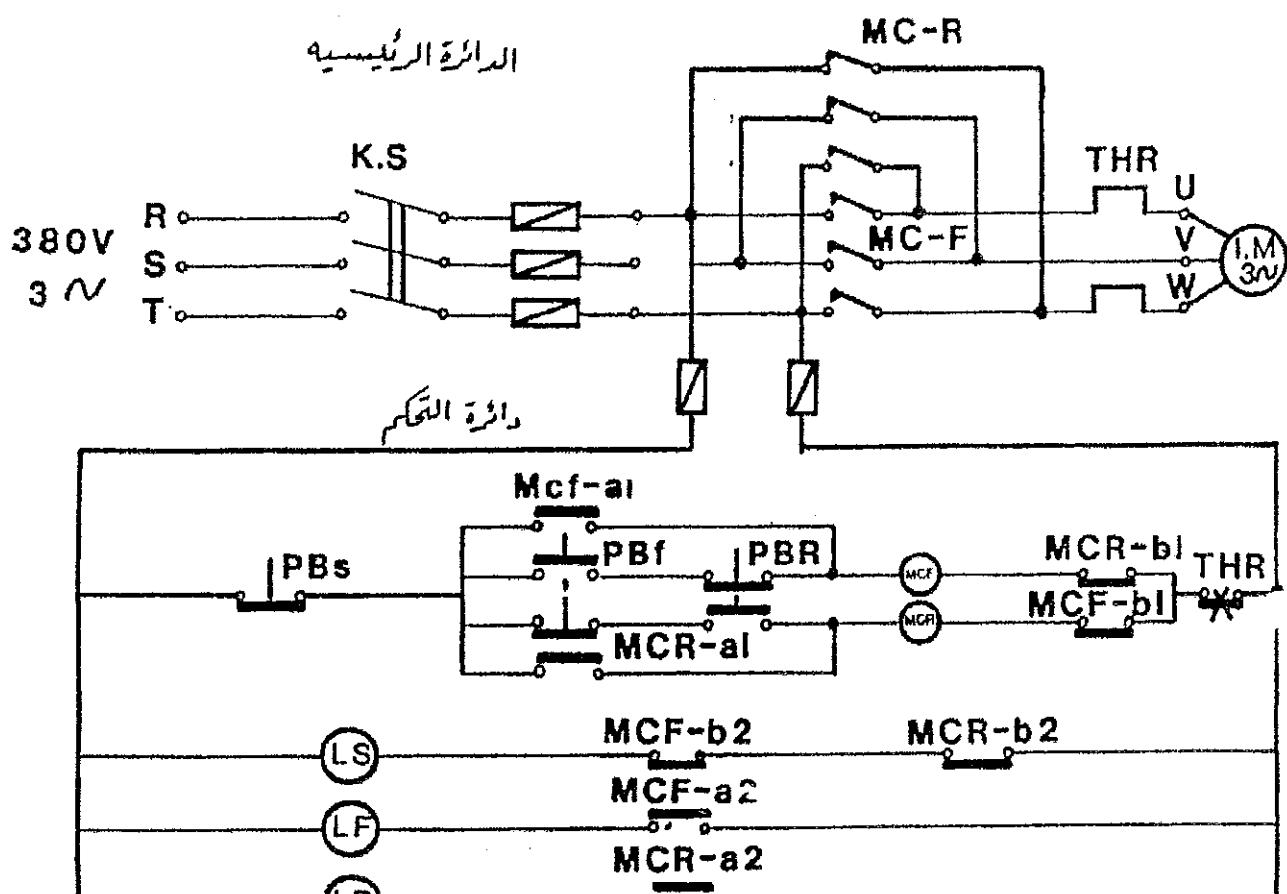

الدائرة التفصيلية لتشغيل محرك استنتاجي  
(أمامي و خلفي) وإيقافه

## المقاييس

### تعريف المقاييس :

الغرض الأساسي من علم المقاييس هو معرفة تكاليف وتقدير إنشاء أو إصلاح أو تركيب الأجهزة أو عمل التوصيلات لأي عملية .

ويتم ذلك بمعرفة الخامات الازمة والعمليات الصناعية التي تجري بالتفصيل حتى انتهاء الشغالة وذلك في خطوات مرتبة متتابعة حتى يمكن معرفة نوع المعدات الازمة للتنفيذ من عدد وألات وعمال . وبذلك يمكن الوصول الى أفضل الطرق الاقتصادية للإنتاج اذ أنه كلما راعينا الاقتصاد في النفقات كلما استطاعت المصانع تخفيض أسعار منتجاتها ومنافسة المصانع الأخرى بشرط الا يقلل من ممتازتها وجودتها ودقة صناعتها ومع التطوير المستمر لهذه المنتجات ويجب أن تتتوفر الشروط الآتية في الشخص الذي يقوم بعمل مقاييس لأي فرع من فروع الصناعة وخاصة في أعمال الكهرباء الصناعية :

١. أن يكون على اتصال دائم بالحياة العملية ليقف على أحدث الاكتشافات الجديدة الخاصة بالعمل .
٢. أن يكون ملماً بمواصفات الخامات والأجهزة وقطع الغيار التي تلزم العمل .
٣. أن يكون على اتصال دائم بالأسواق لمعرفة التطور في الأسعار أولاً بأول حتى تكون مقاييساته صحيحه وبذلك لن يتعرض للمكسب الحرام أو الخسارة في عمله .
٤. أن يكون ملماً بما يلزم لتنفيذ المقاييس المختلفة حتى تكون تقديراته مضبوطة و لا ينقص شيئاً فيعمل مقاييسة اضافية ويتقطع الانتاج أو يزيد شيئاً فتصبح الزيادة خامة راكدة وفي كلا الحالتين خسارة بالنسبة للعمل .
٥. أن يكون دقيق التقدير في حالة الصيانة والاصلاح وهذا يتوقف على الشرط الثاني .

### أنواع المقاييس :

تنقسم الى ثلاثة أنواع :

#### ١. مقاييس التركيب والإنشاء :

وهي ما يتم في تركيبات التمديدات الكهربائية للأنارة والقوى في الورش والمصانع وفيها يشترك العامل العادى مع العامل الماهر بالإضافة الى الاشراف الفنى للتسيير بينهما .

#### ٢. مقاييس الاصلاح :

وفيها يتم تغيير الأجزاء التالفة بأخرى سليمة أو إعادة أصلاح التالف منها مثل إعادة لف الملفات المحترقة لكل من المحول - المحرك أو المولد - أو إعادة تصنيع تلامسات المفاتيح الكهربائية .

### ٣. مقاييس الصيانة :

لما هو معلوم أن ما يقصد بالصيانة هي الحفاظ على كفاءة عمل وتشغيل الماكينات طبقاً لجدول التكاليف المقترنة وفيها يستعان بعامل فني أو عامل عالي المهارة .

#### المفردات التي تشمل عليها المقاييسة :

قبل البدء في توضيح الخطوات التي تتبع في عمل المقاييسة نبحث أولاً في مفردات والعناصر التي يجب أن تشمل عليها أي مقاييس وهي ما يلى :

١. ثمن الخامات

٢. أجور العمال

٣. المصارييف الغير مباشرة

٤. الربح

#### أولاً : ثمن الخامات

يقصد بها ثمن الخامات المباشرة الازمة لعمل المقاييسة وهي الخامات التي تظهر في الشغالة بعد انتاجها ويمكن تغيرها بمجرد فحص الآلة المراد اعادة لفها مثلاً :

الخامات الخاصة بأعمال التركيبات الكهربائية يمكن حساب ثمن الخامات المباشرة وذلك بتقسيم عمليات اللف أو التركيبات الى مراحل ثم ترتيب أتمام هذه المراحل المطلوبة والتي يمكن تسجيلها بمواصفات وأثمانها في جدول وذلك لحساب السعر الكلي .

#### ثانياً : أجور العمال

يقصد بها أجور العمال المكلفين فعلاً بالانتاج أي الذين يقومون فعلاً بالتنفيذ والتوصيل والاختبار النهائي

#### أنواع العمالة الازمة لتنفيذ أعمال المقاييسات

تنقسم العمالة الى :-

أ - عامل فني : وهو الذي يقوم بتقسيم العمل الى عدة عمليات ويقوم بترتيب أولويات التنفيذ كما يحدد لكل شخص المواصفات المطلوبة منه وتوقيت الانتهاء وكيفية معالجة حالات الطوارئ أثناء العمل .

كما يقوم بمتابعة اعمال الصيانة الدورية للماكينات واعمال المخازن والأرصدة المتاحة لكل عملية لذا فإنه يجب عليه الالامام بالمعرف الحديثة ونظم التطبيقات والاستخدام الامثل للموارد المتاحة .

ب - العامل العاشر : هو من يقوم بعملية محددة تحتاج للخبرة العالية والتخصص في بعض الاحيان مثل من يقوم بتركيب اللوحات الكهربائية أو إعادة لف الملفات المحترقة أو اعمال اصلاح الأجزاء التالفة .

**جـ-العامل العادى :** هو الذى يساعد فى نقل الخامات أو يقوم ببعض الأعمال التى لا تحتاج الى مهارة فنية تخصصية مثل الحفر فى الحوائط بأعمال التركيبات الكهربائية ويمكن تحديد أجر العامل بأحدى الطريقتين الآتىتين :-

- ♦ نظام الاجر باليوم أو بالساعة ويحدد زمن العمل اليومى ( ٨ ساعات عمل فعلى ) .
- ♦ نظام الاجر بالقطعة أي حساب الأجر على انجاز عملية أو مرحلة محددة من العمل .

#### طرق تقدير الزمن اللازم لعمل المشغولات :

١. الخبرة : وتنوقف على خبرة العامل الماهر بمجال العمل .
٢. الحساب : ويتم ذلك عندما يكون عدد المشغولات قليل .
٣. الدراسة : ويتم ذلك عندما يكون عدد المشغولات محمل حيث يتم دراسة حالة العمل وتحليل العمليات .
٤. المقارنة : حيث يتم اختيار أفضل الطرق السابقة لتناسب مع الشغالة مع مقارنه شغله بأخرى لها نفس المواصفات قد تم تنفيذها سابقا .

#### ثالثاً : المصارييف الغير مباشرة

المصارييف الغير مباشرة يمكن توضيحها في ثلاثة نقاط :

##### **أ- خامات غير مباشرة :**

الخامات الغير مباشرة كثيرة وهي تشمل على المواد الضرورية لعملية الانتاج التي لا تدخل في تركيب المشغولات ولكن اقتضي لعمل هذه المشغولات الاحتياج اليها أثناء عملية الانتاج ومن هذه الخامات على سبيل مثال ( الجبس - مساعدات الصهر ( الفلكس ) - الاسمنت ) وهذه الأشياء تدخل تكاليفها ضمن المصارييف غير المباشرة لانه ليس من اليسير تقسيم تكاليفها على مرحله منفصلة .

##### **ب- الأجور غير المباشرة :**

الأجور غير المباشرة وهي تشمل على أجور الأفراد الذين لا يقومون بالعمل مباشرة مثل ( المديرين - رؤساء الأقسام ومساعديهم - الملاحظين ومساعديهم - الرسامين - الكتبه - العتالين - عمال النظافة - المفتشين - عمال المصاعد - عمال الأوناش - عمال الصيانه - عمال محطة القوى - أمناء المخازن ومساعديهم - عمال الدائق - عمال المطافئ والحراسه - موظفي قسم المشتريات والمبيعات ) .

##### **ج- مصارييف غير مباشرة للمصنع والانتاج :**

وهي تشمل على ( الاضاءة - المياه - استهلاك الالات والعدد وكذلك تكاليف اصلاحها وصيانتها - تكاليف التهوية - مصارييف البيع وما يتطلبه من مصارييف الدعاية والاعلانات - مصارييف عن تعويضات الحوادث التي تحدث للعمال أثناء العمل - مصارييف التأمين على العاملين بالمصنع - مصارييف الضرائب واستهلاك الأثاث والمعاشات والتغذية والشحن - مصارييف الخدمات التي يتحمل القيام بها بعد البيع كالتعهدات التي تتعدد بها المصنع لضمان

صلاحية الانتاج لمدة معينة ومصاريف القوى المحركة ( كهرباء - وقود - فحم ) ومصاريف نفف المنتجات وانخفاض الأسعار .

طرق تقدير المصاريف الغير مباشرة في المقايسة :

لحساب المصاريف غير المباشرة عدة طرق يمكن تلخيصها في الآتي :

- ♦ كنسبة مئوية من قيمة التكاليف الأولية

- ♦ كنسبة مئوية من اجور العمال

- ♦ حساب قيمة المصاريف غير المباشرة على أساس زمن العملية

١. المصاريف غير المباشرة كنسبة مئوية من قيمة التكاليف الأولية :

تقدر احياناً المصاريف الغير مباشرة بنسبة مئوية من التكاليف الأولية ( ثمن الخامات + اجور العمل ) وتتراوح النسبة بين ٢٠% الى ١٠% من هذه التكاليف وستعمل هذه الطريقة في الانتاج المحدود الذي ينتجه المصنع ولكن إذا تغيرت اسعار الخامات أو تعددت أنواع المشغولات التي ينتجهها المصنع أصبحت هذه الطريقة غير مناسبة الا إذا عدلت النسبة كي تتناسب الحاله الجديدة

٢. المصاريف الغير مباشرة كنسبة مئوية من اجور العمال :

هذه هي الطريقة العادلة لحساب قيمة المصاريف غير المباشرة وذلك بحسبها على أنها نسبة مئوية تقدر بحوالى ١٥% من مجموع اجور العمل المباشرين ولايجاد هذه النسبة تحسب مجموع اجور العمل المباشرين وتحسب ايضاً المصاريف الغير مباشرة الفعلية لفترة محدودة من الوقت ولتكن أسبوعاً مثلاً .

ومن عيوب هذه الطريقة المرتبطة بأجور العمل الاعتقاد بأن المصاريف الغير مباشرة هي مصاريف ثابتة بالنسبة للأجور وأن قيمتها تزيد أو تقل بالنسبة لهذه الأجور بينما المصاريف الغير مباشرة مستقلة تماماً عن أجور العمال

الحداول المستخدمة في المقايسات :

لتسهيل انجاز المقايسات فقد تم تصميم مجموعة من الحداول والتي تلخصها فيما يلي :

١- جدول الخامات :

| ملاحظات | اجمالي الثمن |      | سعر الوحدة |      | الكمية | الوحدة | اسم الصنف | مسلسل |
|---------|--------------|------|------------|------|--------|--------|-----------|-------|
|         | قرش          | جنيه | قرش        | جنيه |        |        |           |       |
|         |              |      |            |      |        |        |           |       |

- جدول الأجر:

| ملاحظات | اجمالي الأجر |      | عدد ساعات العمل |       | اجر الساعة |      | القائم بها | العملية | مسلسل |
|---------|--------------|------|-----------------|-------|------------|------|------------|---------|-------|
|         | قرش          | جنيه | ساعة            | دقيقة | قرش        | جنيه |            |         |       |
|         |              |      |                 |       |            |      |            |         | ١     |
|         |              |      |                 |       |            |      |            |         | ٢     |
|         |              |      |                 |       |            |      |            |         | ٣     |

٣- التكاليف النهائية:

| ملاحظات | التكاليف |      | البيان                                 | مسلسل |
|---------|----------|------|--|-------|
|         | قرش      | جنيه |  |       |
|         | ٠٠       | ٠٠   | ثمن الخامات                            | ١     |
|         | ٠٠       | ٠٠   | اجمالي الأجر                           | ٢     |
|         | ٠٠       | ٠٠   | التكاليف المبدئية                      | ٣     |
|         | ٠٠       | ٠٠   | الاستهلاكات المباشرة وغير المباشرة (%) | ٤     |
|         | ٠٠       | ٠٠   | اجمالي الربح                           | ٥     |
|         | ٠٠       | ٠٠   | التكاليف النهائية                      | ٦     |

## مراجعة لبعض القوانين وال العلاقات الرياضية

## المستخدمة في حل المقايسات

| النوع                      | النوعية | النوعية | النوعية |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| كيلو جرام                  | النوعية | النوعية | النوعية |
| بالأوم                     | النوعية | النوعية | النوعية |
| بالفولت                    | النوعية | النوعية | النوعية |
| بالمبير                    | النوعية | النوعية | النوعية |
| بالأوم                     | النوعية | النوعية | النوعية |
| بالوات                     | النوعية | النوعية | النوعية |
| بالوات                     | النوعية | النوعية | النوعية |
| بالوات                     | النوعية | النوعية | النوعية |
| أمير/رم                    | النوعية | النوعية | النوعية |
| كيلو وات/ساعة              | النوعية | النوعية | النوعية |
| بدون تمييز<br>(تعطى كنسبة) | النوعية | النوعية | النوعية |

الرموز :

$$H = \frac{F}{A} = \frac{F}{\rho A} V = \rho V$$

$$I = \text{التيار الكهربائي} \quad R = \text{المقاومة النوعية}$$

$\sigma = \frac{\text{مساحة المقطع}}{\text{القدرة الكهربائية}}$

$$\theta = \text{معامل القدرة} = \text{كتافة التيار}$$

ز = الزمن

القوانين وال العلاقات الرياضية المستخدمة

في حل المقابلات باللغة الانجليزية

| NO | Item  | Statement  | Units                |
|----|---|--|----------------------|
| 1  | Weight  | Volume x density   | Kg                   |
| 2  | Ohm's Law   | $R = \frac{V}{I}$<br>$V = I \times R$<br>$I = \frac{V}{R}$ | $\Omega$<br>V<br>$I$ |
| 3  | Resistance referred to cross section length and resistivity | $\rho \times L$<br>A                                       | $\Omega$             |
| 4  | Power in D.C  | $P = V \times I$   | Watt                 |
| 5  | Power in 1 A.C  | $P = I \times V \times \cos \phi$                          | Watt                 |
| 6  | Power in 3 A.C  | $P = \sqrt{3} I \times V \times \cos \phi$                 | Watt                 |
| 7  | Current density   | $\delta = \frac{I}{A}$                                     | A/mm <sup>2</sup>    |
| 8  | energy  | $E = Pxt$  | Kw/h                 |
| 9  | efficiency  | $\eta = \frac{owt}{inpwt}$                                 | -----                |

**Symbols:**

- $\Omega$ :** Resistance
- $V$ :** Voltage drop
- $I$ :** Current
- $P$ :** Resistively
- $A$ :** cross section area
- $\cos \phi$ :** power factor
- $\delta$ :** Current density
- T:** time

### حسابات الملفات :

غالباً ما تصنع الملفات من سلك نحاس مستدير المقطع ويجب هنا أن نفرق بين قطر السلك عارياً بدون العازل (ق<sub>1</sub>) وقطر السلك بالعازل (ق<sub>2</sub>)

**الملفات المستديرة ذات الطبقة الواحدة :**

في الشكل الموضح نفرض الآتي :

ق = قطر جسم الملف

ق<sub>1</sub> = قطر الموصى عاريا

ق<sub>2</sub> = قطر الموصى بالعازل

س = سمك العازل

ق<sub>m</sub> = قطر اللفة المتوسطة

ل<sub>m</sub> = طول اللفة المتوسطة

ل = طول السلك

ن = عدد اللفات

ض = عرض اللف

وبالنظر إلى الرسم يمكن استنتاج ما يلي :

$$ق_2 = ق_1 + 2s$$

$$ق_m = ق + ق_2$$

$$l_m = ط \times ق_m$$

$$\text{طول السلك } (l) = ط \times ق_m \times n$$

ومن الرسم نستنتج أيضاً أن  $\frac{ض}{ق_2}$  الطبقة الواحدة

**مثال (١)**

سلك نحاس معزول فإذا كان قطر السلك بدون العازل ٣٠ مم وكان سمك العازل ١٠٠ مم احسب قطر السلك بالعازل .

**الحل :**

$$ق_1 = ٣٠ \text{ مم}$$

$$s = ١٠٠ \text{ مم}$$

$$ق_2 = ق_1 + 2s$$

$$= ٣٠ + ٢ \times ١٠٠ =$$

$$٣٢ = ٣٠ + ٢٠ =$$

**مثال (٢)**

ملف مستدير ملفوف على جسم اسطواني قطره ٣٠ مم . فإذا كان عرض اللف ٩٠ مم وكان الملف مكون من طبقة واحدة من سلك معزول قطره بالعزل ٦٠ مم احسب :

أ- عدد لفات الملف

ب- قطر اللفة المتوسطة

ج- طول السلك

**الحل :**

$$ق = ٣٠ \text{ مم}$$

$$\text{ض} = ٩٠ \text{ مم}$$

$$ق_٢ = ٦٠ \text{ مم}$$

$$\text{أ- } ن = \frac{\text{ض}}{ق_٢} = \frac{٩٠}{٦٠} = ١٥٠ \text{ لفة}$$

$$\text{ب- } ق_م = ق + ق_٢$$

$$= ٣٠ + ٦٠ = ٩٠ \text{ مم}$$

$$\text{ج- } ل = طق_م \times ن$$

$$= ١٤ \times ٩٠ \times ٣٠ = ١٥٠ \times ٣٠ \times ٣٠$$

$$= ١٤٤٠٠ \text{ مم} = ٤٤ \text{ متر}$$

**الملفات المستديرة متعددة الطبقات**

في الشكل الموضح نفرض الآتي :

ع = ارتفاع اللف

ض = عرض اللف

ق خ = قطر اللف الخارجي


ق د = قطر اللف الداخلي

ن = عدد اللفات الكلية

ب = عدد الطبقات

ق ٢، قطر السلك بالعزل

ق م = قطر الملف المتوسط

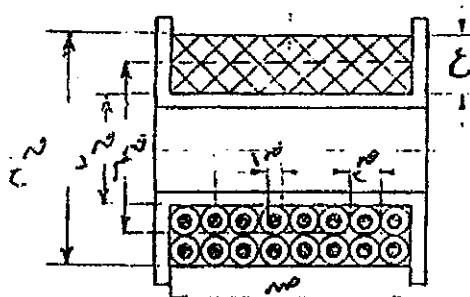

وبالنظر الى الرسم يمكن استنتاج ما يلي :

$$ع = \frac{ق_x - ق_d}{2}$$

$$ن_1 = \frac{\text{ض}}{ق_x}$$

$$ب = \frac{ع}{ق_x}$$

$$ن = ن_1 \times ط$$

$$ق_m = \frac{ق_x + ق_d}{2}$$

مثال (٣) :

ملف متتم متعدد الطبقات ملفوف على جسم اسطواني بواسطة سلك نحاس معزول قطره ٣٢٠ مم ، فإذا كان قطر اللف الخارجي ١٩ مم وقطر اللف الداخلي ٦٧ مم وكان عرض اللف ٣٦ مم .... احسب كل من :

- أ- ارتفاع اللف
- ب- عدد لفات الطبقة الواحدة
- ج- عدد طبقات اللف
- د- عدد اللفات الكلية
- هـ- قطر الملف المتوسط
- وـ- طول السلك

الحل :

$$ق_x = 320 \text{ مم}$$

$$ق_d = 19 \text{ مم}$$

$$\text{ض} = 67 \text{ مم}$$

$$ع = \frac{ق_x - ق_d}{2}$$

- ع =

$$= \frac{114}{2} =$$

$$= \frac{19 - 67}{2} =$$

$$ب- ن_1 = \frac{\text{ض}}{ق_x} = \frac{36}{320} = 112 \text{ لفة}$$

$$\text{ج - ب} = \frac{\text{---}}{176} = \frac{\text{---}}{18} \text{ طبقة}$$

$$\text{د - ن} = \frac{\text{---}}{112} \times 18 = \frac{2000}{18} \text{ لفة}$$

$$\text{هـ - ق} = \frac{\frac{26 + 19}{2}}{13} = \frac{\frac{45}{2}}{13} \text{ مم}$$

$$\text{و - ل} = \text{طبق} \times \text{ن}$$

$$= \frac{14 \times 13 \times 13524}{2000} = 83524 \text{ مم} = 83 \text{ متر}$$

### حساب أبعاد بكرة اللف

مساحة مقطع البكرة الداخلي = مساحة مقطع القلب الحديدي ويتوقف سمك البكرة على قيمة الجهد المستعمل . ولحساب طول البكرة هناك حالتين يجب أن تفرق بينهما .

(1) في حالة لف الملف الثنائي فوق الملف الابتدائي على نفس البكرة في هذه الحالة يتم حساب طول البكرة باستخدام العلاقة التالية :-

$$\text{طول البكرة} = \frac{\frac{n_1 \times q_1 + n_2 \times q_2}{2} \times \text{معامل اللف}}{\text{عدد الطبقات}}$$

حيث :

$n_1$  = عدد لفات الملف الابتدائي

$n_2$  = عدد لفات الملف الثنائي

$q_1$  = قطر سلك الملف الابتدائي

$q_2$  = قطر سلك الملف الثنائي

وتتراوح قيمة معامل اللف ما بين 1 إلى 1.35

(2) في حالة لف كل ملف على بكرة مستقلة

في هذه الحالة يتم حساب طول كل بكرة على النحو التالي :

$$\text{طول بكرة الملف الابتدائي} = \frac{n_1 \times q_1}{\text{عدد الطبقات}} \times \text{معامل اللف}$$

$$\text{طول بكرة الملف الثنائي} = \frac{n_2 \times q_2}{\text{عدد الطبقات}} \times \text{معامل اللف}$$

## المقاييس الأولى

تذكرة : عند إعادة لف محول كهربائي وجه واحد

أولاً : **الخطوات التطبيقية المستخدمة في حل البيانات المطلوب تسجيلها**

- أ- ابعاد القلب ( دائمًا مربع )
- ب- عرض اللف ( ل )
- ج- عدد لفات الملف الابتدائي وقطر السلك
- د- عدد لفات الملف الثانوي وقطر السلك
- هـ- سماكة العازل للسلك وكثافته
- وـ- سماكة العازل بين الطبقات
- زـ- سماكة العازل بين الملفات
- حـ- العلاقة الرياضية التي تربط كل ١٠٠٠ متر من السلك و وزنة ملحوظة : في حالة عدم وجود هذه العلاقة يتم الرجوع لجدول الأسلاك .

### ثانياً : الخطوات الحسابية

#### ١) حسابات أبعاد الملف

$$\text{صافي عرض الطبقة الواحدة} = (L) = \text{عرض الملف الكلي} - 2 \times \text{سماكة العازل}$$

$$\frac{\text{صافي عرض اللف (سم)}}{\text{قطر السلك (مم)}} = \frac{\text{عدد لفات الطبقة الواحدة}}{\text{عدد لفات الملف الكلي}}$$

$$\text{عدد لفات الكلية للملف الابتدائي} = \text{عدد لفات الطبقة الواحدة} \times \text{عدد الطبقات}$$

$$\text{ارتفاع اللف بدون العازل بين الطبقات} = \text{عدد الطبقات} \times \text{سماكة العازل}$$

$$\text{اجمالي سماكة العازل} = (\text{عدد الطبقات} - 1) \times \text{سماكة العازل}$$

$$\text{طول ضلع اللفة الصغرى للابتدائي} = \text{صافي عرض الطبقة الواحدة} + 2 \times \text{سماكة العازل}$$

$$\text{طول ضلع اللفة الصغرى للثانوي} = \text{طول ضلع اللفة الكبيرة للابتدائي} + 2 \times \text{سماكة العازل}$$

$$\text{طول ضلع اللفة الكبيرة للثانوي} = \text{طول ضلع اللفة الصغرى} + 2 \times \text{ارتفاع اللفة}$$


$$\text{المحيط المتوسط للملف الابتدائي} = 4 \times \text{طول ضلع اللفة الصغرى} + 4 \times \text{طول ضلع اللفة الكبيرة}$$

٢

$$\text{الطول الكلي} = \text{محيط الملف المتوسط} \times \text{عدد لفات الكلية في النسبة المعطاة}$$

$$\text{كل ١٠٠٠ متر تزن ( .... ) كجم}$$

ملحوظة : في حالة عدم وجود النسبة الرياضية يتم حساب حجم السلك من العلاقة الرياضية  
 $\text{الوزن} = \text{الحجم} \times \text{الكتافة}$

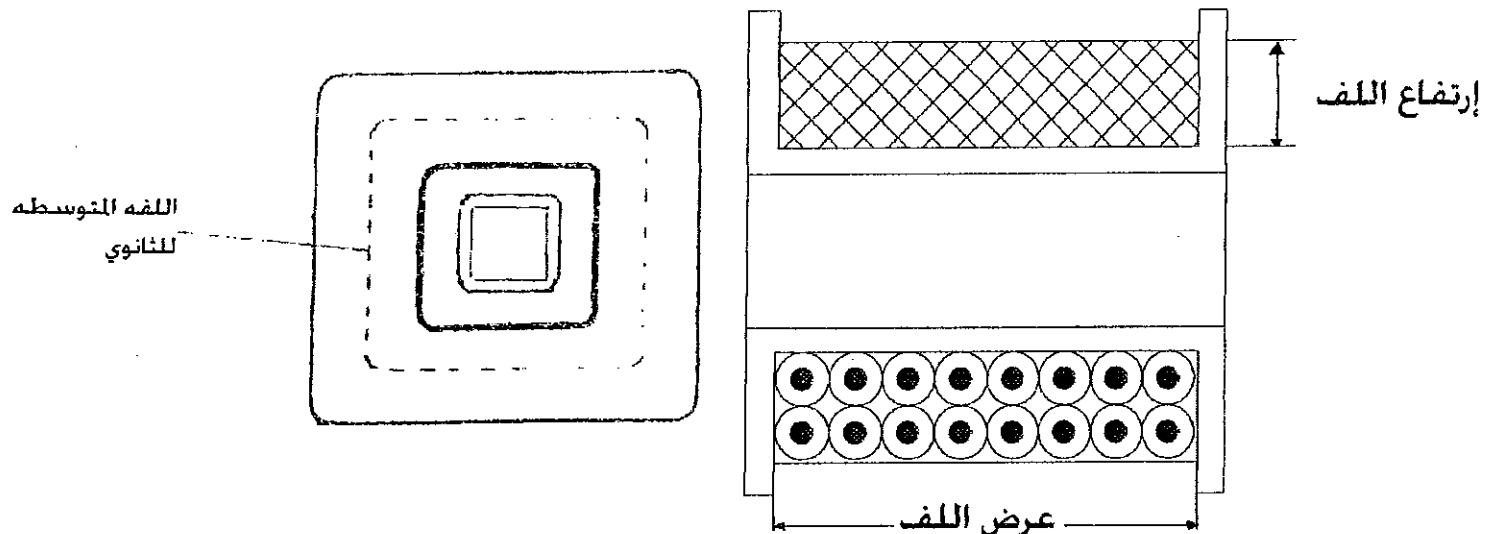

أ- المساحة اللازمة للوجهين =  $2(\text{مساحة المربع الخارجى} - \text{مساحة مربع القلب})$

ب- المساحة اللازمة لعمل القلب = محيط القلب  $\times$  عرض الملف

ملحوظة : محيط القلب =  $4(\text{عرض الملف} \times \text{عرض القلب})$

ج- الحجم = المساحة الكلية للقلب  $\times$  سمك اللفة

د- الوزن = الحجم  $\times$  الكثافة

### تمرين(١) مقاييس اعادة لف محول كهربائي وجه واحد

محول كهربائي وجه واحد بياناته كالتالي :

- أبعاد القلب الحديدي  $5 \times 5$  سم .
- عدد لفات الملف الابتدائي  $300$  لفة من سلك نحاس معزول بالورنيش قطرة  $1$  مم
- عدد لفات الملف الثانوي  $600$  لفة من سلك نحاس معزول بالورنيش قطره  $1$  مم
- عرض بكرة اللف  $8$  سم
- سمك الفبر  $2$  مم
- الملف الثانوي ملفوف فوق الملف الابتدائي
- سمك المادة العازلة الموجودة بين طبقات اللف  $1.0$  مم
- سمك العازل بين الملف الابتدائي والملف الثانوي  $1$  مم
- أطراف الملفات خارجة الى لوحة توزيع المحول بواسطة أسلاك مرنة موضوعة داخل أنابيب عازلة (مكرونة)
- كثافة الفبر المصنوع منه البكرة =  $4$  جرام / سـ<sup>3</sup>

المطلوب : عمل مقاييس تثمينية لاعادة لف هذا المحول

الحل :

أولاً : حسابات أبعاد الملفات

١ - الملف الابتدائي

$$\text{عرض الصافي للملف الابتدائي} = 8 - 2 \times 25 \text{ مم}$$

$$= 8 - 50 = 30 \text{ مم}$$

$$\frac{\text{عرض اللف}}{\text{قطر السلك}} = \frac{10 \times 75}{50} = 15 \text{ لفة}$$

عدد لفات الطبقة الواحدة =

$$\frac{\text{عدد الطبقات}}{\text{عدد لفات الطبقة الواحدة}} = \frac{300}{6} = 50 \text{ طبقات}$$

عدد لفات الكلية للملف الابتدائي = عدد لفات الطبقة الواحدة × عدد الطبقات

$$\text{ارتفاع اللف بدون العازل بين الطبقات} = 6 \times 5 = 30 \text{ مم}$$

وحيث أن عدد طبقات العزل = 5 طبقة

$$\text{سمك العازل بين الطبقات} = 5 \times 6 = 30 \text{ مم} , \text{ ارتفاع اللف بالعزل} = 30 + 30 = 60 \text{ مم}$$

٢ - الملف الثانوي

$$\frac{\text{عرض اللف}}{\text{قطر السلك}} = \frac{10 \times 75}{1} = 75 \text{ لفة}$$

عدد لفات الطبقة الواحدة =

$$\frac{\text{عدد لفات الكلية}}{\text{عدد لفات الطبقة الواحدة}} = \frac{600}{75} = 8 \text{ طبقات}$$


عدد الطبقات =

$$\text{ارتفاع اللف بدون العازل بين الطبقات} = 8 \times 1 = 8 \text{ مم}$$

وحيث أن عدد طبقات العزل = 7 طبقة

$$\text{سمك العازل بين الطبقات} = 7 \times 1 = 7 \text{ مم}$$

$$\text{ارتفاع اللف بالعزل} = 8 + 7 = 15 \text{ مم}$$

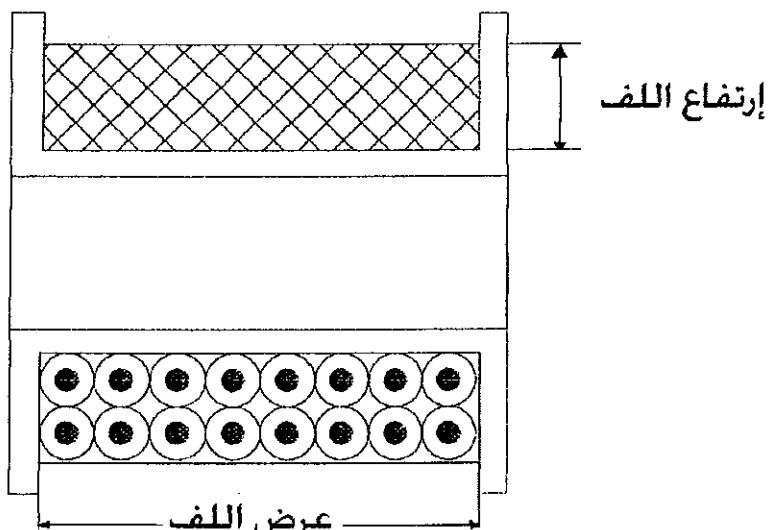

## ثانياً : حساب أوزان الأسلام المستخدمة في الملفات

حيث أن أبعاد القلب الحديدي = ٥ × ٥ سم

فإنه بزيادة سمك بكرة الملف من الجانبين ٢٥ سم يصبح طول الفة الصغرى للملف الابتدائي مساوياً :

$$٢٥ \times ٢ + ٥ + ٥ = ٥٥ \text{ سم}$$


وبزيادة ارتفاع اللف من الجانبين ٩ سم يصبح طول ضلع اللفة الكبيرة للملف الابتدائي مساوياً :

$$٥٥ \times ٢ + ٩ = ٦٤ \text{ سم}$$

وحيث أن سمك المادة العازلة بين الملف الابتدائي والملف الثانوي ١ مم فتكون أبعاد اللفة الصغرى في الملف الثانوي  $٥ \times ٧$  سم

وبزيادة ارتفاع اللف من الجانبين ٨ سم يصبح طول ضلع اللفة الكبيرة للملف الثانوي مساوياً :

$$(٥٥ + ٧ \times ٢) = ٦٧ \text{ سم}$$

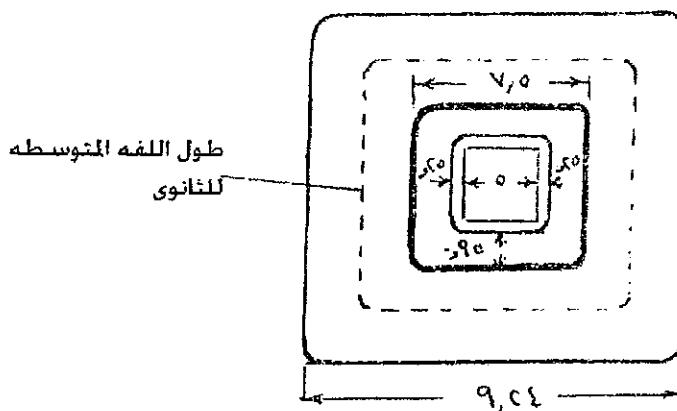

$$\frac{\text{محيط اللفة الصغرى} + \text{محيط اللفة الكبيرة}}{٢} = \text{طول اللفة المتوسطة للملف الابتدائي}$$

$$\frac{٥١,٦}{٢} = \frac{٢٩,٦ + ٢٢}{٢} = \frac{٥٥ \times ٤ + ٤ \times ٧}{٤} = \frac{٢٥,٨ \text{ سم}}{٢}$$

طول سلك الملف الابتدائي = طول اللفة المتوسطة × عدد لفات الملف الابتدائي

$$= ٣٠٠ \times ٢٥,٨ = ٧٧٤٠ \text{ سم}$$


$$\text{طول سلك الملف الابتدائي بزيادة قدرها \% ٥} = ٧٧٤٠ \times \frac{١٠٥}{١٠٠} = ٨١٢٧ \text{ سم}$$

وبالبحث في الجداول الواردة بالكتاب نجد أن وزن الكيلو متر من السلك قطر ٥ مم = ١٥,٧١ كجم

وزن السلك =  $١٥٠ \times ٢٧١ = ٤٢٨$  كجم

يشتري ٣ أر ١ كجم سلك نحاس معزول بالورنيش قطر ١٥ مم

طول اللفة المتوسطة  
للايتدعانس

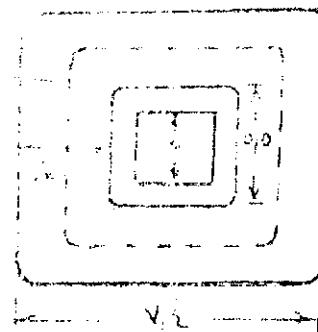

طول اللفة المتوسطة لل ملف الثنوي = محيط اللفة الصغرى + محيط اللفة الكبرى

٢

$$\frac{٣٦٩٦ + ٣٠}{٢} = \frac{٩٢٤ \times ٤ + ٧٥ \times ٤}{٢} =$$

$$\frac{٦٦٩٦}{٢} = ٣٤٨ =$$

طول سلك الملف الثنوي = طول اللفة المتوسطة × عدد لفات الملف الثنوي

$$٦٠٠ \times ٣٣٤٨ = ٢٠٠٨٨٠٠ =$$

$$١٠٥ \times ٢٠٠٨٨$$

$$\text{طول السلك بزيادة \% ٥} = \frac{٤١٠٩٢}{١٠٠} = ٤١٠٩٢ \text{ سم}$$

$$= ٢١٠٩٢٤ \text{ متر} = ٢١٠٩٢٤ \text{ كم}$$

وبالبحث في الجداول نجد أن :

وزن الكيلو متر من السلك قطر ١١ مم = ٦٢٨ كجم

وزن السلك =  $٢١٠٩٢٤ \times ٦٢٨ = ١٣٢$  كجم

يشتري  $\frac{١}{٣}$  ١١ كجم سلك نحاس معزول بالورنيش قطر ١١ مم

### ثالثاً : حساب الفبر اللازم لعمل بكرة الملف

نظراً لأن أكبر بعد للملفات هو ٩٢٤ سم

يصنع وجهي البكرة بأبعاد  $١٠ \times ١٠$  سم

وحيث أن عرض الملف ٨ سم ومحيط القلب الحديدي  $٤ \times ٥$  أي ٢٠ سم

المساحة اللازمة من الفبر لعمل قلب البكرة =  $٤ (٨ \times ٥) = ٣٢$  سم

$$\text{المساحة اللازمة لعمل وجهي البكرة} = 25 - 100 = (5 \times 5) - (10 \times 10)$$

$$2\text{ سم} \times 2\text{ سم} = 25 + 160 = 235 \text{ سم}^2$$

$$\text{المساحة اللازمة بما في ذلك} = \frac{110 \times 235}{100} = 258 \text{ سم}^2 \text{ زيادة} = 10\%$$

تقريباً = 260 سم²

$$\text{حجم الفبر} = \text{المساحة} \times \text{السمك}$$

$$260 \text{ سم}^2 \times 0.25 \text{ سم} = 65 \text{ سم}^3$$

$$\text{وزن الفبر} = \text{الحجم} \times \text{الكتافة}$$

$$65 \times 1 = 65 \text{ جرام}$$

يطلب 100 جرام

#### رابعاً : لوازم أخرى

يلزム 1 متر سلك نحاس مرن لعمل نهايات الملفات

يلزム 1 متر أنابيب عازلة (مكرونة) للنهايات

يلزム 1 فرخ ورق أرز لعزل طبقات اللف

يلزム فرخ ورق برسبان لوضع غلاف حول الملف

#### جدول الخامات

| ملاحظات | اجمالى الثمن |    | سعر الوحدة         |    | الكمية | الوحدة    | اسم الصنف               | م |
|---------|--------------|----|--------------------|----|--------|-----------|-------------------------|---|
|         | ج            | ق  | ج                  | ق  |        |           |                         |   |
|         | 32           | 50 | 25                 | -  | 1/3 ر  | كيلو جرام | سلك نحاس معزول بالورنيش | 1 |
|         |              |    |                    |    |        |           | قطر 1.5 مم              |   |
|         | 40           | -  | 30                 | -  | 1 1/3  | " "       | سلك نحاس معزول بالورنيش | 2 |
|         | 1            | -  | 10                 | -  | 0.1    | " "       | قطر 1 مم                |   |
|         | -            | 75 | 3                  | -  | 1/4    | فرخ       | فبر سمك 25 مم           | 3 |
|         | -            | 25 | -                  | 25 | 1      | فرخ       | ورق برسبان 20 مم        | 4 |
|         | -            | 25 | -                  | 25 | 1      | متر       | ورق أرز                 | 5 |
|         | 1            | -  | 1                  | -  | 1      | عدد       | سلك نحاس مرن            | 6 |
|         | 1            | 25 | 10                 | -  | 1/8    | كيلو جرام | أنابيب عازلة (مكرونة)   | 7 |
|         |              |    |                    |    |        |           | قصدير بالفلكس           | 8 |
|         | 77           | -  | اجمالى سعر الخامات |    |        |           |                         |   |

### جدول الأجر

| ملاحظات | اجمالي الأجر |    | عدد ساعات العمل |       | اجر الساعة |   | القائم بها | العملية                               | م |
|---------|--------------|----|-----------------|-------|------------|---|------------|---------------------------------------|---|
|         | ج            | ق  | ساعة            | دقيقة | ج          | ق |            |                                       |   |
| ١       | ٥٠           | -  | -               | ٣٠    | ٣          | - | فني        | أخذ بيانات المحول                     | ١ |
| ٢       | ٢٥           | -  | -               | ٤٥    | ٣          | - | ”          | فك المحول ونزع الملفات والقلب الحديدي | ٢ |
| ١       | ٥٠           | -  | -               | ٣٠    | ٣          | - | ”          | عمل فورمة الملف                       | ٣ |
| ٣       | -            | ١  | -               | -     | ٣          | - | ”          | عمل بكرة الملف                        | ٤ |
| ٣       | -            | ١  | -               | -     | ٣          | - | ”          | لف الملف الابتدائي                    | ٥ |
| ٣       | -            | ١  | -               | -     | ٣          | - | ”          | لف الملف الثانوي                      | ٦ |
| ٤       | ٥٠           | ١  | ٣٠              | -     | ٣          | - | ”          | تجميع أجزاء المحول                    | ٧ |
| -       | ٧٥           | -  | ١٥              | -     | ٣          | - | ”          | اختبار عزل المحول                     | ٨ |
|         | ١٩           | ٥٠ |                 |       |            |   |            | اجمالي الأجر                          |   |


### التكاليف النهائية

| ملاحظات | المبلغ |     | بيان الاعمال           | مسلسل |
|---------|--------|-----|------------------------|-------|
|         | جنيه   | قرش |                        |       |
|         | ٧٧     | -   | الخامات                | ١     |
|         | ١٩     | ٥٠  | الأجر                  | ٢     |
|         | ٩٦     | ٥٠  | اجمالي الاستهلاكات (%) | ٣     |
|         | ٩      | ٦٥  |                        | ٤     |
|         | ١٠٦    | ١٥  | الصافي                 | ٥     |
|         | ١٦     | -   | ربح %١٥                | ٦     |
|         | ١٢٢    | ١٥  | التكاليف النهائية      |       |

### مقاييس تطبيقية على صيانة ملفات القاطع الأوتوماتيكية

بالكشف على القاطع الأوتوماتيكي لمخرطة أوتوماتيك ، وجد ملف القاطع الرئيسي محترق ، وهو ملفوف بسلك قطره ٥ مم ، معزول بالبورنيش وكل واحد مترا منه يزن ٧ جرام ، وشمن الكيلو جرام منه ٣٠ جنيه ، طول الملف ٦٠ مم ، قطاع قلب الملف مستطيل ببعدي الداخلية ( ٢٠ × ١٥ ) مم ، عمق اللف ١٥ مم ، البكرة مصنعة وثمنها ٣٥ قرش .

إذا تم العمل خلال  $\frac{1}{2}$  يوم لكل من العامل الماهر والعامل المساعد ، وأن أجر العامل الماهر / يوم ١٤ جنيه ، وأجر العامل المساعد / يوم ٧ جنيه - المصارييف الغير مباشرة تقدر على أساس ١٠٠ % من التكاليف الأولية ، والربح ٢٠ % من تكاليف الانتاج .

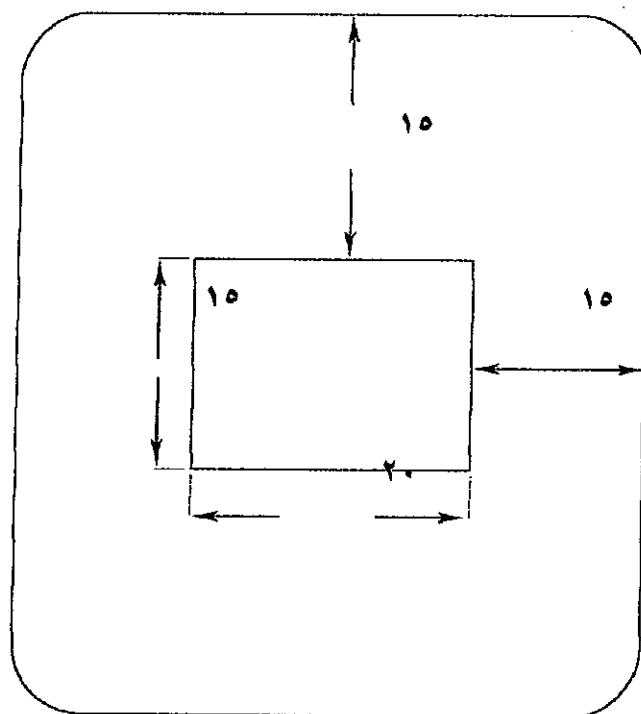

### والمطلوب :

عمل المقاييس التمهينية بتكليف الكشف وتحديد الاعطال ثم الاصلاح والصيانة لتلامسات القاطع ، مع تغيير البيانات السته بالقاطع والتجربة النهائية .

### حل المقاييس

حساب وزن السلك اللازم لملف القاطع الأوتوماتيكي ، أبعاد الملف مبينه بالشكل  
 محيط اللفة الكبيرة + محيط اللفة الصغرى  
 طول اللفة المتوسطة =

$$\frac{2(10+20)(10+20)}{2} = 130 \text{ مم}$$

عدد لفات الطبقة الواحدة = ١٢٠ لفة

$$\text{عدد الطبقات} = \frac{\text{عمق الملف}}{\text{قطر السلك بالعزل}} = \frac{15}{0.5} = 30 \text{ طبقة}$$

عدد اللفات الكلية =  $120 \times 3600 = 36000 \text{ لفة}$

، طول السلك الكلي بالإضافة = طول اللفة المتوسطة  $\times$  عدد اللفات الكلية  $\times 1.1$

$$= 3600 \times 1.1 \times 13 = 51480 \text{ سم} = 515 \text{ متر}$$

$$\text{وزن السلك} = 515 \times 0.7 \text{ كيلوغرام}$$

$$= 876 \text{ جرام} = 0.876 \text{ كيلوغرام}$$

مطلوب ٠.٨٧٦ كيلوغرام نحاس معزول بالورنيش قطر ٥٠.

### جدول الخامات

| ملاحظات            | اجمالى الثمن |    | سعر الوحدة |    | الكمية | الوحدة    | اسم الصنف                         | م  |
|--------------------|--------------|----|------------|----|--------|-----------|-----------------------------------|----|
|                    | ج            | ق  | ج          | ق  |        |           |                                   |    |
| لملف أو بالعود     | ٢٦           | ٢٨ | ٣٠         | -  | ٨٧٦    | كيلو جرام | سلك نحاس معزول بالورنيش قطر ٥٠ مم | ١  |
|                    | ١            | ٢٠ | ٦          | -  | ١/٥    | فرخ       | برسبان مشمع (مسفن)                | ٢  |
|                    | -            | ٣٥ | -          | ٣٥ | ١      | عدد       | بكرة فيبر مصنعة                   | ٣  |
|                    | ٣٠           | -  | ٥          | -  | ٦      | عدد       | يابي صلب                          | ٤  |
|                    | -            | ٥٠ | ١          | -  | ١/٢    | فرخ       | صنفراة حدادي ناعمة                | ٥  |
|                    |              |    |            |    |        | كيلو جرام | قصدير لحام محسو قلغونية           | ٦  |
|                    |              |    |            |    |        | علبة      | فلكس "مساعد صهر"                  | ٧  |
|                    |              |    |            |    |        | متر       | سلك أطراف معزول مطاط              | ٨  |
|                    |              |    |            |    |        | متر       | مكرونة عازلة                      | ٩  |
|                    |              |    |            |    |        | ك و س     | قدرة كهربائية                     | ١٠ |
| اجمالى ثمن الخامات |              |    |            |    |        |           |                                   |    |
|                    | ٥٨           | ٣٣ |            |    |        |           |                                   |    |

ملحوظة: بند ١٠-٩-٨-٧-٦-٥ تعتبر من المصارييف غير المباشرة

## جدول تحليل العمل

| ملاحظات | اجمالي الأجر |    |    | القائم<br>بالعمل | نوع العملية                                      | م |
|---------|--------------|----|----|------------------|--|---|
|         | ج            | س  | ق  |                  |  |   |
|         |              |    |    | ع ٢٠             | الكشف على المخرطة لتحديد العطل                   | ١ |
|         |              |    |    | “                | أخذ بيانات السلك التالفة ونظافة المفتاح          | ٢ |
|         | ٧            | ٣  | ٣٠ | “                | لف السلك الجديد على البكرة الجديدة ولحام الأطراف | ٣ |
|         | ٣            | ٥٠ | ٣٠ | “                | صنفنة تلامسات القاطع وتغيير البيانات             | ٤ |
|         |              |    |    | “                | تركيب المفتاح بعد تجميعه                         | ٥ |
|         |              |    |    | “                | تشحيم الأجزاء المتحركة بعد تنظيفها               | ٦ |
|         |              |    |    | “                | التجربة النهائية بتشغيل المخرطة                  | ٧ |
|         | ١٠           | ٥٠ |    |                  | جملة الأجر                                       |   |

### حساب أجور العمال :

بما أن العمل استغرق مدة  $\frac{1}{2}$  يوم لكل من العامل الماهر والعامل المساعد

أجر العامل الماهر =  $14 \times \frac{1}{2} = 7$  جنيه

أجر العامل المساعد =  $7 \times \frac{1}{2} = 3.5$  جنيه

جملة أجور العمال =  $7 + 3.5 = 10.5$  جنيه

## التكاليف النهائية

| ملاحظات | التكاليف |      | البيان               | مسلسل |
|---------|----------|------|----------------------|-------|
|         | قرش      | جنيه |                      |       |
|         | ٣٣       | ٩١   | ثمن الخامات          | ١     |
|         | ٥٠       | ١٠   | أجور العمال          | ٢     |
|         | ٨٣       | ١٠١  | التكاليف الأولية     | ٣     |
|         | ٨٣       | ١٠١  | مصاريف غير مباشرة    | ٤     |
|         | ٦٦       | ٢٠٣  | تكاليف الانتاج       | ٥     |
|         | ٧٣       | ٤٠   | أرباح %٢٠            | ٦     |
|         | ٣٩       | ٢٤٤  | ٠٠ التكاليف النهائية |       |

فقط مبلغ وقدرة مائتان وأربعة وأربعون جنيها و تسعة وثلاثون قرشا ،،،

**جدول الأسلاك النحاس المستخدمة في لف  
السبركات والمنشآت والمحوارات الكهربائية**

| ملاحيطات | المقامة<br>أوجه / كم | الوزن<br>كم / كم | مساحة المقطع<br>مم² | القطار<br>مم |
|----------|----------------------|------------------|---------------------|--------------|
|          | ٩١٠                  | ٠١٧٤٦            | ٣٠٩٦                | ٥٠           |
|          | ٦٣١                  | ٠٢٥٢             | ٣٠٤٨٣               | ٦            |
|          | ٤٦٤                  | ٠٣٤٢             | ٣٠٣٨٥               | ٧            |
|          | ٣٥٥                  | ٠٤٤٧             | ٣٠٥٣                | ٨            |
|          | ٢٨١                  | ٠٥٦              | ٣٠٦٣                | ٩            |
|          | ٢٢٧                  | ٠٦٩٨             | ٣٠٧١                | ١٠           |
|          | ١٨١٣                 | ٠٨٤٥             | ٣٠٩٥                | ١١           |
|          | ١٥٢٤                 | ١٠٠٥             | ٣١١٣٢               | ١٢           |
|          | ١٢٩٧                 | ١١٨٠             | ٣١٣٧٧               | ١٣           |
|          | ١١٦٨                 | ١٣٩٨             | ٣١٥٣٩               | ١٤           |
|          | ٧٩٤                  | ١٥٧٢             | ٣١٧٦١               | ١٥           |
|          | ٦٥٦                  | ١٧٨٨             | ٣١٩٠                | ١٦           |
|          | ٥٧٨                  | ٢٠٢              | ٣٢٢                 | ١٧           |
|          | ٤٧٤                  | ٢٢٦              | ٣٢٥                 | ١٨           |
|          | ٣٠٦                  | ٢٥٢              | ٣٢٨                 | ١٩           |
|          | ٢٦٨                  | ٢٧٩              | ٣٣٢                 | ٢٠           |
|          | ٤٥٧                  | ٢٨               | ٣٤٦                 | ٢١           |
|          | ٤١٥                  | ٣٦٩              | ٣٤١                 | ٢٢           |
|          | ٣٥٦                  | ٤٣٦              | ٣٤٩١                | ٢٥           |
|          | ٣٠٤                  | ٤٥٩              | ٣٥٧                 | ٢٧           |
|          | ٢٦٠                  | ٤٨٧              | ٣٦٦                 | ٢٨           |
|          | ٢٢٨                  | ٤٩٦              | ٣٧٥                 | ٢٩           |

تابع  
جدول الأسلات التحاس المستخدمة في لف  
المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية

| القطر "مم" | مساحة السنطع "مم²" | الوزن كجم / كجم | المقدمة نوم / كجم | ملاحظات   |
|------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| ٣٢         | ١٥٥                | ٧٦٠             | ٢٠١               |           |
| ٣٥         | ٩٦٢                | ٨٥٣             | ١٧٨               |           |
| ٣٨         | ١٢٤                | ٩٠٨             | ١٥١               |           |
| ٤٠         | ١٣٢                | ٩١٧             | ١٣٠               |           |
| ٤٢         | ١٥١                | ٩٢١             | ١١٣               |           |
| ٤٥         | ١٧٦                | ٩٥٤             | ٩٦                |           |
| ٤٩         | ٢٠٤                | ٩١٦             | ٩١                | لا يستخدم |
| ٥٠         | ٢١                 | ٨٩٦             | ٨٤                | لا        |
| ٥٣         | ٢٣٨                | ٩٩١             | ٧٧                | لا يستخدم |
| ٥٥         | ٢٤٠                | ٩١٢             | ٧٢                | لا يستخدم |
| ٥٧         | ٢٥٥                | ٩١٧             | ٦٧                | لا        |
| ٥٩         | ٢٧٣                | ٩٤٣             | ٦٣                | لا يستخدم |
| ٦٢         | ٢٩٢                | ٩٦٨             | ٥٧                | لا يستخدم |
| ٦٤         | ٢٩٣                | ٩٦٢             | ٥٣                |           |
| ٦٧         | ٣٢                 | ٩٦٣             | ٤٨                |           |
| ٦٩         | ٣٢                 | ٩٦٢             | ٤٦                |           |
| ٧٢         | ٣٧                 | ٩٦٢             | ٤٢                |           |
| ٧٤         | ٣٧                 | ٩٦٢             | ٤٠                |           |
| ٧٧         | ٣٦                 | ٩٦٢             | ٣٨                |           |
| ٧٩         | ٣٦                 | ٩٦٢             | ٣٤                |           |
| ٨٢         | ٣٦                 | ٩٦٢             | ٣١                |           |
| ٨٤         | ٣٦                 | ٩٦٢             | ٣٩                |           |
| ٨٧         | ٣٦                 | ٩٦٢             | ٣٧                |           |
| ٩٠         | ٣٦                 | ٩٦٢             | ٣٥                |           |
| ٩٣         | ٣٦                 | ٩٦٢             | ٣٢                |           |
| ٩٦         | ٣٦                 | ٩٦٢             | ٣٠                |           |
| ٩٩         | ٣٦                 | ٩٦٢             | ٢٨                |           |
| ١٠٢        | ٣٦                 | ٩٦٢             | ٢٥                |           |
| ١٠٥        | ٣٦                 | ٩٦٢             | ٢٣                |           |
| ١٠٨        | ٣٦                 | ٩٦٢             | ٢١                |           |
| ١١١        | ٣٦                 | ٩٦٢             | ٢٠                |           |

ما بين الأقواس ثالثاً ما يستخدم ، ويوصي بعدم استخدامه في التطبيقات

| النوع     | النوع        | النوع        | النوع             | النوع       |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| أ. ملخصات | بـ. المقادمة | جـ. لوزن     | دـ. معايير المقطع | هـ. التقرير |
| أ. ملخصات | بـ. المقادمة | جـ. كجم / كم | دـ. " سم "        | هـ. " سم "  |
|           | ١٨٢٩         | ٤٣٦          | ٠٩٦٦              | ٠٧٠٨        |
|           | ١٧٤٧         | ٨٧٥          | ٠٩٨٥              | (١٣٢)       |
|           | ١٦٩٨         | ٩٤٠          | ١٠٣٧              | ١٦٩١        |
|           | ١٥٢٢         | ١٠٥          | ١١٢٩              | (١٣٠)       |
|           | ١٤٠٢         | ١١٥١         | ١٢٢٧              | ١٢٥         |
|           | ١٢٩٦         | ١١٨          | ١٣٢٧              | (١٣٠)       |
|           | ١٢٠١         | ١٢٧٣         | ١٣٧١              | ١٣٥         |
|           | ١١١٨         | ١٣٦٩         | ١٣٧٥              | (١٣٠)       |
|           | ١٠٤١         | ١٤٦٨         | ١٤٥١              | ١٤٥         |
|           | ٩٠٤          | ١٤٧١         | ١٥٦٧              | (١٥٠)       |
|           | ٨٣٦          | ١٦٩٦         | ١٦٦١              | ١٥٦         |
|           | ٧٢٥          | ١٨٣٢         | ٢٠٢               | (١٦٢)       |
|           | ٦٢٣          | ١٩٧١         | ٢٢٦               | ١٦٨         |
|           | ٥٦           | ٢١١          | ٢٣٨               | (١٦٢)       |
|           | ٤١٩          | ٢٢٩          | ٢٥٧               | ١٦١         |
|           | ٣٧٦          | ٢٤٥          | ٢٦٨               | (١٦٨)       |
|           | ٣٣٨          | ٢٨٥          | ٢٩٩               | ١٥٥         |
|           | ٣٣٧          | ٣٠٦          | ٣٢٣               | ١٥٢         |
|           | ٣٢٩          | ٣٥٦          | ٣٤١               | ٢٩٦         |
|           | ٣٢٨          | ٤١٦          | ٤٣٦               | ٢٤٤         |
|           | ٢٩٢          | ٤٨٣          | ٤٤٣               | ٢٣٣         |
|           | ٢٧٣          | ٥٥٩          | ٤٧٦               | ٢٣٠         |
|           | ٢٣٥          | ٦٥٠          | ٤٩١               | ٢٣٨         |
|           | ٢١٤          | ٧٤٦          | ٤٤٥               | ٢٣٨         |
|           | ١٨٢٨         | ٨٧٠          | ٤٧٣               | ٢٣٣         |
|           | ١٧١٥         | ٩٠٨          | ٤٩٤               | ٢٣٠         |
|           | ١٣٥٣         | ٩٦٣          | ٤٩٦               | ١٣٤         |
|           | ١٢٨٢         | ١٤١          | ٥٥٩               | ١٣٥         |
|           | ١٠٩٠         | ١٦٩          | ٦٨١               | ١٤٤         |
|           | ٧٦٦          | ١٨٨          | ٧١                | ١٢٠         |

### حساب الجهد المفقود في الموصلات

#### أولاً : في حالة التيار المستمر

من المعلوم أنه بمجرد مرور تيار كهربى في موصى ينشأ ما يسمى بالجهد المفقود .  
ويعطى الجهد المفقود في الموصى من العلاقة .

$$H_f = \frac{2 \cdot I \cdot S}{l}$$

حيث :  $H_f$  = الجهد المفقود في الموصى بالفولت

$l$  = طول الموصى بالمتر

$I$  = شدة التيار بالأمبير

$S$  = قابلية التوصيل بوحدة متر / أوم ، مم<sup>2</sup>

$l$  = مساحة مقطع الموصى بالميلليمتر المربع

وتعطى النسبة المئوية للجهد المفقود من العلاقة كـ

$$\frac{H_f}{H} \times 100\%$$

حيث :  $\frac{H_f}{H} \times 100\%$  = النسبة المئوية للجهد المفقود

$H$  = الجهد الأسمى للشبكة

وهناك نسبة مئوية مسموح بها للجهد المفقود ، حيث تختلف هذه النسبة باختلاف نوع الموصى ، وتكون كما يلي وفقاً للمواصفات الألمانية :

٥٪ للموصيات الواسطة من عمومي المنزل حتى العداد الكهربى

١٥٪ للموصيات الواسطة من العداد الكهربى وحتى الأجهزة الاستهلاكية  
( دائرة الانارة )

٣٪ للموصيات الواسطة من العداد الكهربى وحتى المحركات  
الكهربائية ( دائرة القوى )

مثال (١)

محرك تيار مستمر متصل بشبكة ٢٢٠ فولت من خلال موصل نحاس طوله ٢٨ متر ومساحة مقطعيه ٤ مم٢ ، وكان شدة التيار المار هو ٢٣ أمبير . احسب كل من :

أ- الجهد المفقود في الموصل بالفولت

ب- النسبة المئوية للجهد المفقود

ج- تأكد من أن النسبة المئوية للجهد المفقود مسموح بها

علما بأن قابلية التوصيل للنحاس هي ٥٦ متر / أوم ، مم٢

الحل :

$$أ- حف = \frac{ل \times ش}{ص \times س}$$

$$\frac{22 \times 28 \times 4}{56} = 75 \text{ فولت}$$

$$ب- حف \% = \frac{حف \times ١٠٠}{حف}$$

$$\% 26 = \frac{\% 100 \times 75}{220} =$$

ج- النسبة المئوية للجهد المفقود تكون أقل من القيمة المسموح بها وهي ٣ %

مثال (٢) :

سخان كهربائي ٢ كيلو وات يتصل بشبكة ٢٢٠ فولت عن طريق موصل نحاس طوله ١٨ متر . احسب مساحة مقطع الموصل النحاس اللازمة بحيث لا تتعدي النسبة المئوية للجهد المفقود عن ١٥ % ،

الحل :

$$\frac{\% 100 \times حف}{حف \%} = \frac{\% 100}{حف \%}$$

$$حف = \frac{220 \times 15}{100} = \frac{حف \%}{\% 100}$$

$$ت = \frac{1000 \times 2}{220} = 10 \text{ أمبير}$$

$$حف = \frac{ل \times ش}{ص \times س}$$

$$x = \frac{10 \times 18 \times 2}{56 \times 20^2} \quad س = \frac{ل \times ش}{حف \times ص}$$

ثانياً : في حالة التيار المتردد أحادى الوجه

في هذه الحالة يعطى الجهد المفقود في الموصى من العلاقة :

$$H_f = \frac{\phi \times L \times s}{\sqrt{2} \times \pi \times r}$$

حيث  $J_1$  = معامل القدرة

مثال(٣) :

موصى نحاس طوله ٣٥ متر ومساحة مقطعه ١٦ مم٢ متصل بشبكة تيار متغير أحادى الوجه ٢٢٠ فولت / ٥٠ هيرتز فإذا كان شدة التيار المسحوب من الشبكة هو ٥٠ أمبير وكان معامل القدرة ٠٩٠٠ أحسب الجهد المفقود ومن ثم النسبة المئوية للجهد المفقود .

الحل :

$$H_f = \frac{\phi \times L \times s}{\sqrt{2} \times \pi \times r} = \frac{16 \times 35 \times 2 \times 50 \times 0.9}{16 \times 56} = 1.3 \text{ فولت}$$

$$\% = \frac{1.3 \times 100}{220} = \frac{1.3 \times 100}{H_f} = 4.1\%$$

ثالثاً : في حالة التيار المتردد ثلاثي الوجه

في هذه الحاله يعطى الجهد المفقود في الموصى من العلاقة :

$$H_f = \frac{\sqrt{3} \times L \times s \times J_1}{\phi \times \pi \times r}$$

حيث  $J_1$  = تيار الخط

مثال(٤) : ورشة تبعد مسافة ٢١٠ متر من محول كهربى ثلاثي الأوجه جهده الأسمى ٤٠٠ فولت . قيس تيار الخط فوجد أنه يساوى ١٠٠ أمبير وذلك عند معامل قدرة ٠٩٠٠ أحسب الجهد المفقود في الموصى إذا علمت أن مساحة مقطع الموصى ٣٥ مم٢ وأن قابلية التوصيل للنحاس هي ٥٦ متر / أوم . مم

الحل :

$$H_f = \frac{\sqrt{3} \times L \times s \times J_1}{\phi \times \pi \times r}$$

$$= \frac{1.73 \times 100 \times 210 \times 0.9 \times 35 \times 0.56}{\sqrt{3} \times \pi \times 16} = 1.7 \text{ فولت}$$

## قواعد عامة عند تغذية ورشة أو وحدة سكنية

### بتيار الكهربائي

- ١ - ارتفاع اللوحة عن الارض .٢ م ( إذا لم يذكر غير ذلك )
- ٢ - بعد المحركات عن الحائط ٥ م
- ٣ - عمق كابلات التوصيل بالارض ٥ م
- ٤ - بعد نقط التفريع (البواطات) عن السقف ٥ م
- ٥ - ارتفاع مأخذ القوي (البراييز) عن الارض ٣ م
- ٦ - ارتفاع مفاتيح الأنارة عن الارض ١٥ م
- ٧ - أطوال المواسير ٣ متر
- ٨ - عند حساب مساحة مقطع الكابل الموصى يتم التقرير لاقرب رقم صحيح مع مراعاة مساحة مقطع الموصل (من واقع الجداول)
- ٩ - أسعار الخامات تتبع حسب سعر السوق (تقريبيه)
- ١٠ - يتم تثبيت مفتاح تشغيل لكل ماكينة على حدة
- ١١ - يتم تأمين كل ماكينة بمفتاح أو فرلود على حده
- ١٢ - يتم حساب زيادة ١٠% من أجمالي الأطوال للكابلات
- ١٣ - الأسلاك لتوصيلات الأنارة (ترموبلاستيك)

### إجراءات الوقاية الكهربائية:

- ١ - يجب أن تكون جميع التمديدات الكهربائية داخل مواسير عازله مع ضرورة فحص جميع الأسلاك الكهربائية من حين إلى آخر بمعرفه المختص وذلك حفاظاً على سلامه المستخدم من مخاطر الصاعقه الكهربائيه
- ٢ - يجب عدم تحمل الموصلات الكهربائية أكثر من قيمه التيار المقنن والمحدد لكل نوع
- ٣ - لابد من التأكد من أن الموصلات الكهربائية مناسبه للاستخدامات المختلفه من حيث قيمه التيار المقنن لها و نوعيه الموصلات المستخدمه .فبعض الاجهزه تحتاج الي تيار عالي و نوعيه خاصه من الموصلات المقاومه للحرارة مثل المواقد الكهربائيه و مكيفات الهواء .... وغير ذلك
- ٤ - كثير ما تؤدي أخطار الصدمه الكهربائيه الي حوادث مميتة لذا يجب اختيار الادوات الكهربائيه التي تتوافق مع متطلبات السلامة والجهد الكهربائي المقنن (٢٢٠ أو ٣٨٠ فولت) وكذلك التردد (٥٠ Hz) بالإضافة الي ما تم ذكره عن التيار.
- ٥ - يجب مراعاة نزع الفيش plug من المأخذ socket عند فصل الاجهزه الكهربائيه المتحركه وعدم شد الموصلات الخاصه مباشرة

٦- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية المتعددة من مصدر واحد حيث أن لكل مصدر قيمه مقتنه لا يجب تجاوزها

٧- يجب مراعاة الحفاظ على العزل الخاص بالتوصيلات الكهربائية وعدم مدتها تحت الابسطه أو خلف الابواب أو تعريضها لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة للتأثيرات السيئه على العزل

٨- يجب تجنب ملامسه المصايبح الكهربائية أو الاجهزه الكهربائية الاخرى ذات المصدر الحراري (مثل : المكوى و المدافعة ) مع المواد القابله للاشتعال كالقماش أو الورق أو غير ذلك حيث أن ذلك قد يؤدي لنشوء حرائق

٩- يجب فصل التيار الكهربائي عن بعض الاجهزه التي يمثل استمرار عملها دون ملاحظه خطرا عند مغادرة مكان الاقامه وذلك باستخدام مفاتيح خاصة بذلك

١٠- من الواجب الاستعانه بالمختصين عند عمل التمديدات الكهربائية او التوصيلات للاجهزة الكهربائية او عند الاصلاح

#### اماكن وطرق تركيب الموصلات الكهربائية :

يراعي في اختيار اماكن وطرق تركيب الموصلات الكهربائية عدة عوامل :

- المنظر العام للتوصيلات الكهربائية والتاكيد من انسجامها مع ديكور المنشاءة
- اختيار المواقع الخاصة بالموصلات التي يمكن من خلالها أن تغذي المأخذ واللمبات والاحمال المختلفه وكذلك مواقع المأخذ واللمبات ومفاتيح الانارة والتشغيل ولوحات التوزيع بحيث تكون مرتبه وفي متناول الجميع

• يجب أن تكون أبعاد الموصلات الكهربائية ومقاساتها مناسبه وكافية

• يجب أن تلبي متطلبات الامان

• مراعاة الناحيه الاقتصاديه دون المساس بالنوعيه أو الجودة

• أن تراعي المتطلبات المستقبليه من توسيعات بالمنشاءة أو زيادة بالاحمال عند تركيب اجهزة


جديدة

#### لوائح ووثائق التنفيذ

قبل مرحله التنفيذ تأتي المرحله الاهم وهي مرحله التخطيط والتوثيق حيث يتم ذلك من خلال دراسه المخطط الاساسي للمسكن أو المنشاءة ومناقشه المالك في كافه التفاصيل والمتطلبات ثم يتم وضع تصور مبدئي ثم مناقشه وتعديله للوصول الي المخطط النهائي للتمديدات الكهربائية . يتم توقيعها على المسقط لكل دور حيث أن هذه الخريطة تمثل الوثيقه الاساسيه التي يبني عليها العقد بين المالك والمقاول كما أنها تساعد في حصر الكميات التي يحتاجها المبني من المواسير والموصلات والبرايز والمفاتيح واللمبات وغيرها .

أما بالنسبة لتنفيذ المخطط فإنه يتم طبقا للمواصفات الفنية المتبعة والتي تراعي تطبيق معايير الامان المستخدم من ناحيه مساحه المقطع للموصلات والقواطع والمصهرات ولوحات التوزيع حسب الاحمال المتوقعة وكذلك المواسير والبرايز و المفاتيح المستخدمه .

## شكل ثلاثي الأبعاد للتمديدات الكهربائية

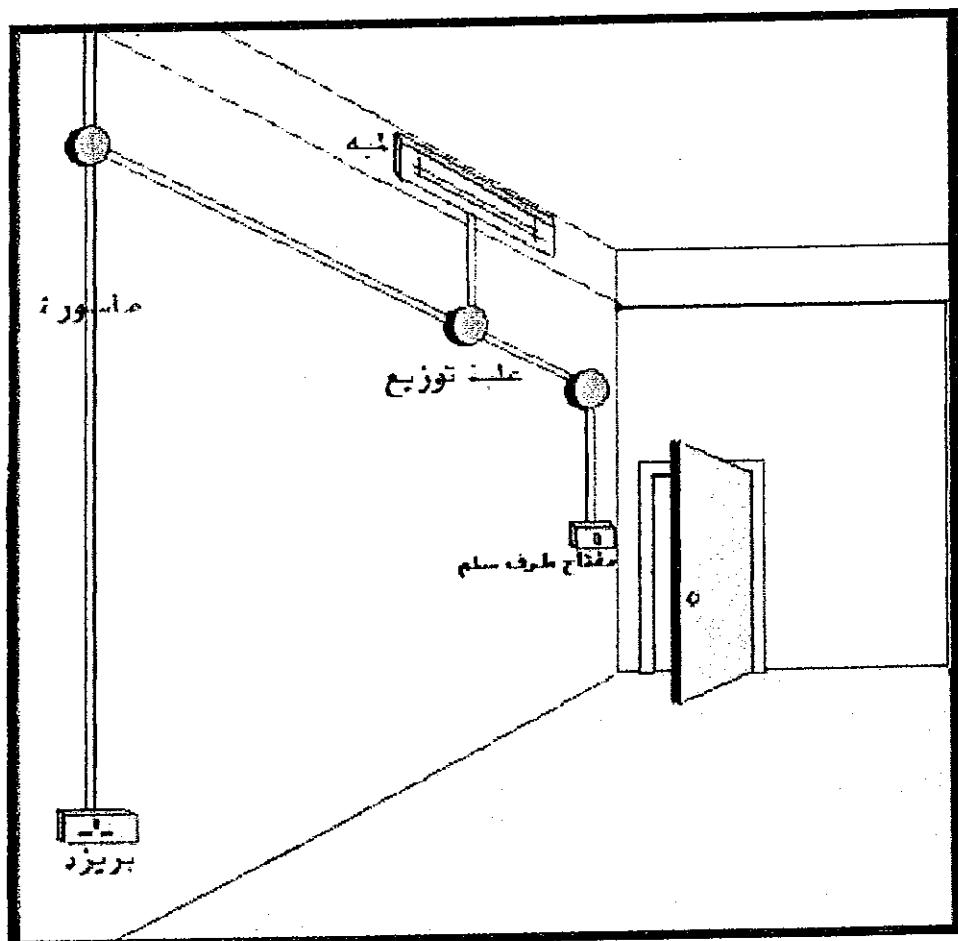

لية بمنشأة منزلي مع البريزدة.

إليكم بعض الجداول  
الجدول رقم (١)

| مقاس الكابل<br>الاسمي | قطع الكابل<br>الاسمي للكابل | قطار الخارجي<br>الاسمي للكابل | قطر المسورة |       |       | أقصى عدد من الكابلات المفردة | مقاس الكابل<br>الاسمي |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------|
|                       |                             |                               | ٢٥ مم       | ٢٠ مم | ١٦ مم |                              |                       |
| ٣٥                    | ١٩                          | ١٢                            |             |       | ٧     | ٢,٩                          | ١                     |
| ٣١                    | ١٧                          | ١٠                            |             |       | ٦     | ٣,١                          | ١,٥                   |
| ٢٨                    | ١٦                          | ٩                             |             |       | ٥     | ٣,٣                          | ١,٥                   |
| ٢٤                    | ١٣                          | ٨                             |             |       | ٤     | ٣,٥                          | ٢,٥                   |
| ٢٠                    | ١١                          | ٧                             |             |       | ٤     | ٣,٨                          | ٢,٥                   |
| ١٦                    | ٩                           | ٥                             |             |       | ٣     | ٤,٣                          | ٤                     |
| ١٢                    | ٧                           | ٤                             |             |       | ٢     | ٤,٩                          | ٦                     |
| ٧                     | ٤                           | ٢                             |             |       | -     | ٦,٢                          | ١٠                    |
| ٥                     | ٣                           | -                             |             |       | -     | ٧,٣                          | ١٦                    |
| ٣                     | ٢                           | -                             |             |       | -     | ٩,٠                          | ٢٥                    |
| ٢                     | -                           | -                             |             |       | -     | ١٠,٣                         | ٣٥                    |
| ٢                     | -                           | -                             |             |       | -     | ١٢,٠                         | ٥٠                    |

جدول رقم (٢)

| أكبر من<br>٧٥ | ٥٠ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٥ | ٢٠ | قطر<br>الأنبوب<br>(مم) |
|---------------|----|----|----|----|----|------------------------|
| ٤             | ٣  | ٣  | ٢  | ٢  | ١  |                        |

جدول رقم (٣)

| مقاطع<br>الموصلات<br>(مم)<br>(٢) | عدد الموصلات ومقاطعها المسموح بمرورها في العلب - ومقاطع الموصلات (مم ٢) |    |    |    |     |    |     |    |          |
|----------------------------------|---|----|----|----|-----|----|-----|----|----------|
|                                  | ١٠  | ٦  | ٤  | ٣  | ٢,٥ | ٢  | ١,٥ | ١  |          |
| -                                | -   | ٢  | ٣  | ٤  | ٦   | ٦  | ٥   | ٥  | ٧*٧ سم   |
| -                                | ٣   | ٥  | ٥  | ٧  | ٩   | ٩  | ٨   | ١٠ | ١٠*١٠ سم |
| ٣                                | ٤   | ٥  | ٧  | ٧  | ٩   | ١٢ | ١١  | ١٥ | ١٥*١٥ سم |
| ٤                                | ٥   | ٨  | ٨  | ١٠ | ١٢  | ١٢ | ١٤  | ٢٠ | ٢٠*٢٠ سم |
| ٥                                | ٧   | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٤  | ١٤ | ١٦  | ٢٥ | ٢٥*٢٥ سم |

جدول رقم (٤)

| قطر الماسورة         |       |       |       |       | مساحة الموصل مم ٢ |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| مم ٣٦                | مم ٢٩ | مم ٢٣ | مم ١٦ | مم ١٣ |                   |
| أقصى عدد من الموصلات |       |       |       |       |                   |
| -                    | -     | ١٠    | ٦     | ٤     | ٠,٧٥              |
| -                    | -     | ١٠    | ٦     | ٤     | ١                 |
| -                    | -     | ١٠    | ٥     | ٣     | ١,٢٥              |
| -                    | ١٢    | ٨     | ٤     | ٢     | ٢-١,٥             |
| -                    | ١٠    | ٦     | ٣     | -     | ٣-٢,٥             |
| -                    | ٨     | ٥     | ٢     | -     | ٤                 |
| -                    | ٧     | ٤     | -     | -     | ٦                 |
| ٦                    | ٥     | ٣     | -     | -     | ١٠                |
| ٤                    | ٣     | ٢     | -     | -     | ١٦                |

## المقايسة الثانية (أنارة وحدة سكنية)

تذكرة أن : عند حساب أطوال السلك أو المواسير للازمة لحل مقاييس الأنارة أو التركيبات الكهربائية

$$1 - \text{القدرة الكلية للمصابيح} = \text{عدد المصايبح} \times \text{قدرة المصباح (وات)}$$

$$2 - \text{شدة التيار} = \frac{\text{القدرة الكلية}}{\text{الجهد} \times \text{معامل القدرة}}$$

ملحوظة : معامل القدرة يؤخذ في الاعتبار قيمته عند استخدام اللعبات الفلورسنت أو التركيبات الخاصة بالمحركات ويمكن اهماله في حالة اللعبات المتوجهة أو اعتبار قيمته(واحد الصحيح )

$$3 - \text{مساحة مقطع السلك للخط الرئيسي} = \frac{\text{شدة التيار}}{\text{الكثافة التيارية}} \quad ٢\text{مم} \quad ٠٠٠$$

ملحوظة : يتم التقرير لأقرب رقم صحيح متوفقاً مع جداول الأسلك القياسية

٤ - مساحة مقطع السلك (للخط الفرعى) كما سبق

٥ - اختيار قطر المواسير يتم باستخدام الجداول

٦ - حساب أطوال السلك (عبارة عن مجموع الأطوال التالية) :

أ- الطول الرأسى الثابت = ٥١ متر (من المفتاح حتى أول السقف)

ب- الطول الأفقي من واقع المسقط الأفقي المعطى

ت- أطوال السقف من واقع المسقط الأفقي المعطى

ث- عند حساب السلك اللازم للبريز يراعى :

- أضافة الرأس من البواط الى ارتفاع البريز عن الأرض

(عادة من ٣ او ٤ رسم)

- الأطوال الأفقية مساوية لخطوط الأنارة الأفقية كما بالمسقط الأفقي

- لا يتم حساب الأطوال الرأسية للأسقف

ج- يتم اختبار سلك التوصيل للأنارة والقوى (ترموبلاستيك)

$$7 - \text{حساب اعداد المواسير} = \frac{\text{اجمالي اطوال السلك}}{٣}$$


ملحوظة : يتم التقرير لأقرب رقم صحيح حيث ان الطول القياسي للمواسير ٣ متر

أ- يتم حساب ١٠% زيادة بأطوال السلك والمواسير .

ب- يجحب مراعاة أن خطوط الأنارة منفصلة عن خطوط البريز .

مقاييس تقديرية لتوصيلات مسكن يتكون من غرفة وصالة ومنافع السكن :

مقاييس تطبيقية

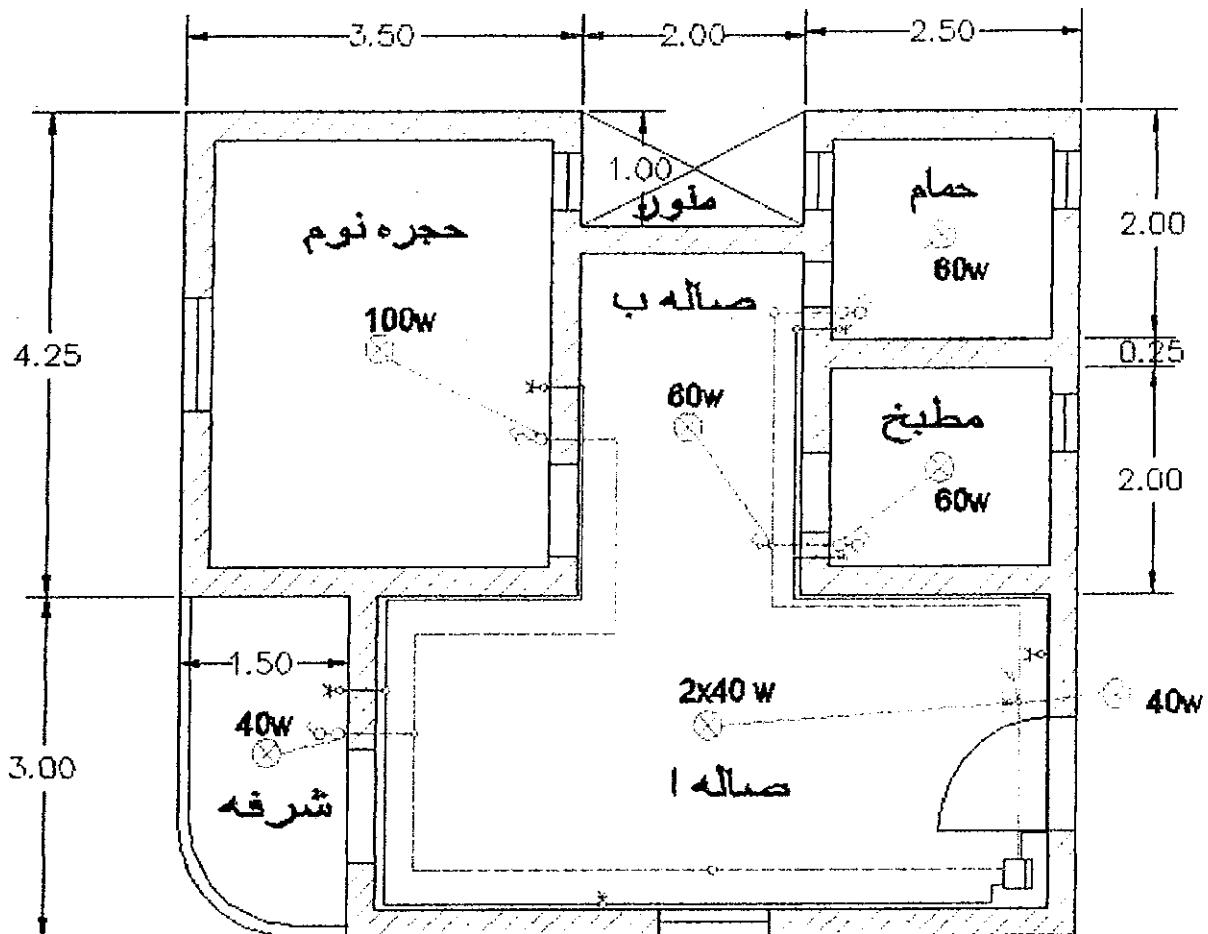

### مسقط أفقى لوحدة سكنية

الرسم يوضح المسقط الأفقي لشقة سكنية مساحتها ٦٠ متر٢ مكونة من حجرة وصالة ومنافع السكن والأبعاد وقدرات المصايبخ موقعه على الرسم .

**والمطلوب :** عمل المقاييس التقديرية لعمل توصيلات الإنارة للشقة إذا علم أن ارتفاع السقف ٣ متر وسمك الحائط ٢٥٠ متر وأن متوسط شدة تيار البرิزنة ١٥ أمبير وتغذى الشقة بالتيار المتردد ٢٢٠ فولت ٥٠ ذ/ث بمعامل قدره ٩٠ ر، تأثر ، وأن ارتفاع المفاتيح ١٥٠ متر عن سطح الأرض ، وارتفاع البرايز ٣٠ متر عن سطح الأرض وبعد البوابات عن السقف ٤٠ متر والكتافة التيارية ٣٠ أمبير / مم٢ من مقطع السلك .

وأسعار الخامات كما بالسوق المحلية ، وهي تتغير طبقاً لمعدلات تغير الأسعار ، وأن أجر العامل الماهر / ساعه ٥ جنية وأجر العامل المساعد / ساعه ٢ جنية ، والمصاريف الغير مباشرة تقدر على أساس ٥٥% من التكاليف الأولية .

### حل المقايسة :

#### ٤ حساب مساحة مقطع سلك الانارة :

نقسم الشقة الى دائرتين للانارة وهما :

الدائرة الأولى تشمل ( صالة أ ، الشرفة ، حجرة النوم ) :

$$\text{قدرة مصايبحها} = ٦٠ + ٦٠ + \%٣ = ١٠٠ \text{ وات}$$

الدائرة الثانية تشمل ( صالة ب ، الحمام ، المطبخ + المدخل ) :

$$\text{قدرة مصايبحها} = ٦٠ + ٦٠ + ٦٠ = ٢٤٠ \text{ وات ونحسب مساحة مقطع السلك}$$

على أساس القدرة متساوية

$$\text{ش ك للمصايبح} = \frac{\text{القدرة}}{\text{ض جتا}} = \frac{٢٤٠}{٩٧ \times ٢٢٠} = ١١٢ \text{ أمبير}$$

$$\text{، س (مساحة مقطع السلك)} = \frac{١١٢}{٣} = ٣٧ \text{ مم}^٢$$

ونختار مساحة مقطع ١ مم ٢ للامان

$$\text{، مساحة مقطع سلك الانارة (نحاس مفرد معزول)} = ١ \text{ مم}^٢$$

#### ٥ حساب مساحة مقطع سلك البرايذ :

الدائرة الأولى وتشمل ( صالة أ ، الشرفة ، حجرة النوم ) :

$$\text{ش ك لها} = ١٥ + ١٥ + ١٥ = ٤٥ \text{ أمبير}$$

الدائرة الثانية وتشمل ( صالة ب ، المطبخ ، الحمام )

$$\text{ش ك لها} = ١٥ + ١٥ + ١٥ = ٤٥ \text{ أمبير}$$

$$\text{ش ك للبرايذ / خط} = ٤٥ \text{ أمبير}$$

$$\text{س (مساحة مقطع السلك)} = \frac{٤٥}{٣} = ١٥ \text{ مم}^٢$$

$$\text{، مقطع سلك البرايذ (نحاس مفرد معزول)} = ١٥ \text{ مم}^٢$$

**☒ حساب أطوال مواسير الانارة**

الطول الرأسى ثابت = ١٥ متر ( من المفتاح حتى أول السقف )

| بيان        | صالات (أ) | صالات (ب) | مطبخ | حمام | حجرة | شرفة | مجموع |
|-------------|-----------|-----------|------|------|------|------|-------|
| رأسى        | ١٥        | ١٥        | ١٥   | ١٥   | ١٥   | ١٥   | ٩     |
| أفقي        | ٤٥        | ٢٥        | ٢٥   | ٢٥   | ٢٥   | ٢٥   | ٢١    |
|             | + ٣       | + ٣       |      |      |      |      |       |
|             | + ٢       |           |      |      |      |      |       |
|             | ١٥ = ٢    |           |      |      |      |      |       |
| سقف         | ٢٥        | ١٠٠       | ١٢٥  | ١٧٥  | ٢٥   | ١٥   | ٨٢٥   |
| مجموع       |           |           |      |      |      |      | ٢٢٥   |
| زيادة %١٠   |           |           |      |      |      |      | ٣٢٥   |
| مجموع كلي = |           |           |      |      |      |      | ٣٦٠٠  |

بما أن الطول الكلى للمواسير كما هو مبين بالجدول = ٣٦ متر ، بما أن طول الماسورة = ٣ متز

٠٠ عدد المواسير =  $36 / 3 = 12$  ماسورة

٠٠ يلزم عدد ١٢ ماسورة قطر ١٦ مم

**☒ حساب طوال السلك اللازم للبراييز ( ١٥ مم ٢ ) :**

٠٠ طول السلك =  $2 \times 36 = 72$  متر

٠٠ يلزم سلك نحاس معزول مفرد ١٥ مم ٢ = ٧٢ متز

## جدول الخامات

| ملاحظات   | ثمن الكمية |    | سعر الوحدة          |    | الكمية | الوحدة | اسم الصنف                       | م  |
|-----------|------------|----|---------------------|----|--------|--------|---------------------------------|----|
|           | → ج        | ق  | → ج                 | ق  |        |        |                                 |    |
| للأنارة   | ١٦         | ٨٠ | -                   | ٢٠ | ٨٤     | متر    | سلك نحاس معزول مفرد ١ مم        | ١  |
| للبرايز   | ١٨         | -  | -                   | ٢٥ | ٧٢     | متر    | سلك نحاس معزول مفرد ٥ مم        | ٢  |
| للأنارة   | ٤          | ٢٠ | -                   | ٣٠ | ١٤     | مأسورة | مأسورة قطر ١١ مم                | ٣  |
| للبرايز   | ٥          | ٤٠ | -                   | ٤٥ | ١٢     | مأسورة | مأسورة قطر ٦ مم                 | ٤  |
|           | -          | ٥٠ | -                   | ٥٠ | ١      | عدد    | بواط عمومي ٢٠ × ٢٠ سم           | ٥  |
|           | ٦          | ٢٥ | -                   | ٢٥ | ٢٥     | عدد    | بواط فرعى ١٠ × ١٠ سم            | ٦  |
| ماجيك     | ٧          | ٧٠ | -                   | ٧٠ | ١١     | عدد    | علبة مفتاح بلاستيك داخل الحافظ  | ٧  |
|           | -          | ٣٥ | -                   | ٥  | ٧      | عدد    | خابور خشب ٣ × ٤ سم              | ٨  |
|           |            | -  | -                   |    | ٧      | عدد    | باتير خشب                       | ٩  |
| سم ٤٠ وات | -          | ٧٠ | -                   | ١٠ | ٧      | عدد    | رذاذ                            | ١٠ |
|           | -          | ٧٠ | ١                   | ١٠ | ٣      | عدد    | دوبيل نحاس عادة                 | ١١ |
|           | ٣          | ٧٥ | ١                   | ٢٥ | ٥      | عدد    | مفتاح عادة داخل الحافظ          | ١٢ |
|           | ٨          | ٧٥ | ٢                   | ٧٥ | ١      | عدد    | مفتاح مجوز داخل الحافظ          | ١٣ |
|           | ٢          | ٢٥ | ١                   | ٢٥ | ٥      | عدد    | بريزة داخل الحافظ               | ١٤ |
|           | ٨          | ٧٥ | ٦٥                  | ٧٥ | ١      | عدد    | لوحة توزيع صاج ٢٥ × ٢٠ سم ببطاء | ١٥ |
| عدد ٤ خط  | ٦٥         | -  | -                   |    |        |        | زجاجي                           |    |
|           | ٤٥         | -  | ٤٥                  |    | ١      | عدد    | مفتاح عمومي أوتوماتيك           | ١٦ |
| ٢٠ أمبير  | ٣          | -  | ٣                   | -  | ١      | عدد    | مصابيح اشارة                    | ١٧ |
|           | -          | -  | -                   | -  | ٢      | متر    | سلك بلاستيك مجدول (٥٥×٢)        | ١٨ |
| لنزلات    | ١          | ٢٤ | ١                   | ١٢ | ١      | دستة   | مسمار بربمة                     | ١٩ |
| المصابيح  | -          | ٢٠ | -                   | ٢٠ | ١      | لفة    | شريط لحام                       | ٢٠ |
|           | ٦          | ٥٠ | ٦                   | ٥٠ | ١      | شيكارة | جيس وأسمنت للترميم              | ٢١ |
|           |            | -  | -                   |    |        |        |                                 |    |
|           | ٢٠٥        | ٥  | جملة ثمن الخامات ٠٠ |    |        |        |                                 |    |

## جدول تحليل العمليات وأجور العمال

| ملاحظات  | جملة الأجر | أجر/ساعة | الزمن | درجة المهارة | نوع العملية | م    |
|--|------------|----------|-------|--------------|-------------|------|
|  |            |          |       |              |             |      |
| استغرق العمل<br>للماهر ١٢ ساعه<br>و<br>للعامل المساعد<br>١٢ ساعه | ٦٠         | -        | ٥     | -            | ١           | -    |
|  |            |          |       | -            | ٣٠          | ع٠٣٠ |
|  | ٢٥         | -        | ٢     | ٦            | -           | ع٠٣٠ |
|  |            |          |       | ١            | -           | ع٠٣٠ |
|  |            |          |       | ١            | ٣٠          | ع٠٣٠ |
|  |            |          |       | ٢            | -           | ع٠٣٠ |
|  |            |          |       | ١            | ٣٠          | ع٠٣٠ |
|  |            |          |       | ١            | -           | ع٠٣٠ |
|  |            |          |       | ١            | -           | ع٠٣٠ |
|  |            |          |       | -            | ٣٠          | ع٠٣٠ |
|  |            |          |       | ١            | -           | ع٠٣٠ |
|  |            |          |       | -            | ٣٠          | ع٠٣٠ |
|  | ٨٥         | -        | ٠٠    | جملة الأجر   |             |      |

التكليف النهاية

| ملاحظات                          | التكليف |     | البيان                               | مسلسل |
|----------------------------------|---------|-----|--------------------------------------|-------|
|                                  | جنيه    | قرش |                                      |       |
| بواقع ١٠٠% من<br>التكليف الأولية | ٢٠٥     | ٥   | ثمن الخامات                          | ١     |
|                                  | ٨٥      | -   | أجور العمال                          | ٢     |
|                                  | ٢٩٠     | ٥   | التكليف الأولية<br>مصاريف غير مباشرة | ٣     |
|                                  | ٢٩٠     | ٥   |                                      | ٤     |
|                                  | ٥٨٠     | ١٠  | تكليف الإنتاج<br>أرباح ١٠%           | ٥     |
|                                  | ٥٨      | ١   |                                      | ٦     |
|                                  | ٦٣٨     | ١١  | .. التكليف النهائية                  |       |

### المقاييس الثالثة : تغذية ورشه بالتيار الكهربائي

تذكر ان : عند تغذية ورشه بالتيار الكهربائي

أولاً : الخطوات التطبيقية المستخدمة في حل المقاييس

#### ١. البيانات مطلوب اعطاؤها

» المسقط الأفقي موضحا به موقع اللوحة وارتفاعها عن الأرض - المحركات

خطوط التغذية أما خط منفصل لكل محرك أو مجموعه محركات لكل خط

» القدرة الأسمية لمحركات - جهد التشغيل - معامل القدرة - الكفاءة ( إذا لم تذكر تعتبر القدرة الأسمية هي القدرة الفعلية )

» الكثافة التياريه ( ) ( إذا لم تذكر تعتبرها  $A / مم^2$  )

#### ٢. الخطوات الحسابيه

» القدرة الفعلية =  $\frac{\text{القدرة الأسمية}}{\text{الكفاءة}}$  ( وات )

$$\text{القدرة الفعلية} = \frac{\text{شدة التيار}}{3 \times ج \times جـا \phi}$$

$$\text{شدة التيار} = \frac{\text{مساحة مقطع الموصى}}{\text{الكثافة التيارية}}$$

» طول الكابل = من اللوحة الى الارضي =  $50 + (\text{عمق بالارض}) + \text{الطول}$   
الوازي لطول الورشه + الطول الموازي لعرض الورشه + الطول العمودي  
إلى المحرك +  $50 + (\text{عمق بالارض})$

» حساب الزيادة بالطول = اجمالي الطول السابق  $\times 10\%$  ،  $\frac{\text{الطول} \times 110}{100}$


» أطوال المواسير = أطوال الكابلات بعد الزيادة

$$\text{عدد المواسير} = \frac{\text{أطوال المواسير}}{3}$$

رقم صحيح

**مقاييس تقديرية لتوصيلات ماكينات الورش**

**مقاييس تطبيقية**

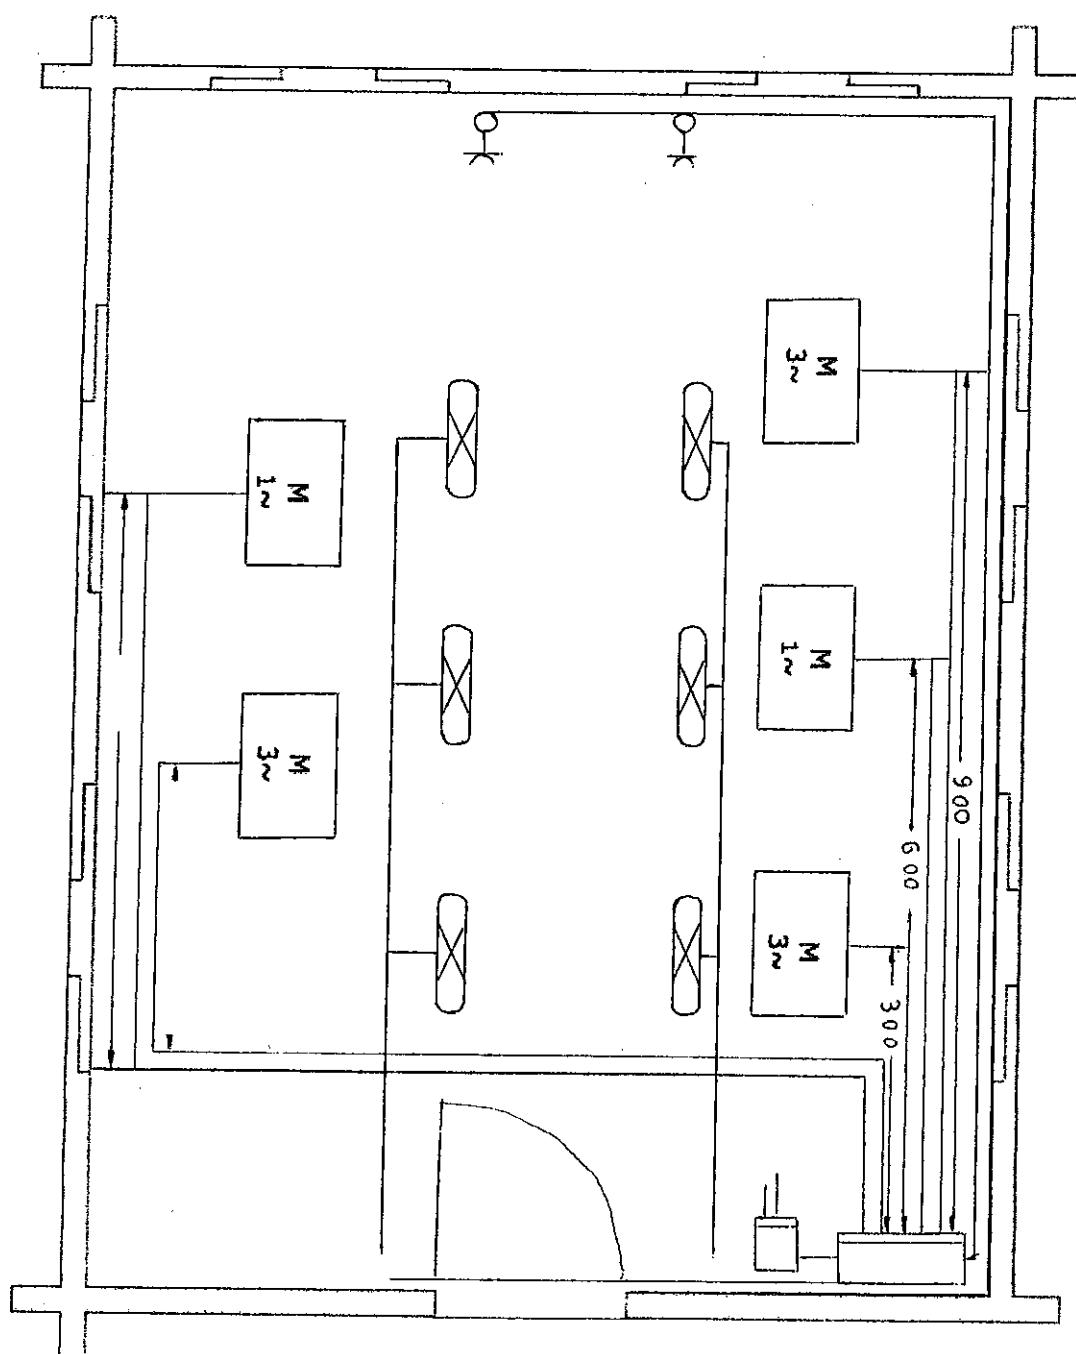

**المسقط الافقى لورشه ميكانيكى**

الرسم يوضح المسقط الأفقي لورشة ميكانيكية أبعادها  $10 \times 8$  متر وارتفاعها 4 متر وتغذى بكلاب رئيسي تيار متغير ٣ أوجه ٣٨٠ / ٢٢٠ فولت ٥٠ ذ/ث وتحتوى على الآتى :

١. محرك تيار متعدد ثلاثي الأوجه يدبر فريزة قدرته ١٠ حصان بجهد ٣٨٠ فولت ٥٠ ذ/ث بجودة ٨٠٪ ومعامل قدرة ٨، تأخر .

٢. محرك تيار متعدد وجه واحد يدبر مقاب قدرته ٢ حصان بجهد ٢٢٠ فولت ٥٠ ذ/ث وجوده ٧٥٪ ومعامل قدره ٨٥، تأخر .

٣. محرك تيار متعدد ثلاثي الأوجه يدبر مخرطة قدرته ٦ حصان بجهد ٣٨٠ فولت ٥٠ ذ/ث بجودة ٨٠٪ ومعامل قدره ٨، تأخر .

٤. محرك تيار متعدد ثلاثي الأوجه يدبر مقشطة قدرته ٤ حصان بجهد فولت ٥٠ ذ/ث بجودة ٨٠٪ ومعامل قدرة ٨، تأخر .

٥. محرك تيار متعدد وجه واحد يدبر جلخ قدرته ١ حصان بجهد ٢٢٠ فولت ٥٠ ذ/ث وجودة ٨٥٪ ومعامل قدره ٩، تأخر .

٦. عدد ١٢ مصباح فلورسنت ٤٠ وات

٧. عدد ٢ بريزة وجه واحد لأحمال محتملة ، متوسط تيار البريزة ٦ أمبير

فإذا علم أن الكثافة التيارية ٢ أمبير / مم ٢ لجميع مقاطع موصلات الأحمال وأن الكابل على عمق ٥، متر بالأرض ، ولوحة التوزيع ترتفع ٥١ متر ، وقاعدة المحرك ترتفع ٥، متر عن سطح الأرض ، وأن لوحة توزيع القوي تشمل مفتاح عمومي وفاتيح كونتاكتور لكل محرك وفتح خاص به ، كما أن لوحة توزيع الانارة تشمل مفاتيح أوتوماتيك / خط انارة .

جملة ثمن جميع الخامات للقوى والانارة بما فيها لوحات التوزيع ١١٥، جنيه وزمن دورة التشغيل للعامل الماهر ٢٠ ساعه ، والعامل المساعد ١٠ ساعات وزمن الاجهاد ١٥٪ من زمن دورة التشغيل ، وأن زمن التجهيز للعامل الماهر ١ ساعه ، والعامل المساعد ٥، ساعه ، وأجر العامل الماهر اليومي ١٤ جنيه ، والعامل المساعد اليومي ٧ جنيهات .  
اليوم ٧ ساعات عمل ، الحصان ٧٣٦ وات ، ط =  $14 \times 3 = 42$  و  $732 = 1732$  .

المطلوب :

١. حساب مساحة مقطع ومكونات كل كابل / محرك ، وكذلك طول الكابل .

٢. حساب شدة التيار فقط لكل من الانارة والبريز

٣. حساب مقطع القضبان النحاسية ومكونات الكابل الرئيسي لتدفئة الورشة

٤. حساب التكاليف النهائية إذا كانت المصارييف الغير مباشرة تقدر بنسبة ١٥٪ من أجور العمال ، وأن نسبة الربح تقدر بواقع ٢٠٪ من تكاليف الانتاج .

حل المقايسة :

بما أن قدرة المحرك الثلاثي الأوجه  $3 \times ج \times ت \times جتا \times ٠٠$  وات  
القدرة بالوات

$$ت / محرك ٣ أوجه = \frac{أمير}{٦٠ ض . جتا \Phi}$$

بما أن قدرة المحرك ذو الوجه الواحد  $= ج \times ت \times جتا \times ٠٠$  وات

$$ت / محرك وجه واحد = \frac{\text{القدرة بالوات}}{\text{ض . جتا } \Phi}$$

$$\frac{٧٣٦ \times ١٠}{٠٠} = \frac{١٧٣ \times ٣٨٠ \times ٠٨٠ \times ٢٠}{٦٨ \text{ و ١٧} \text{ أمير}}$$

$$٨٨٤ = \frac{١٧٦٨}{٣} \text{ مم } ٢ \text{ (مساحة مقطع سلك الكابل)}$$

ونختار سلك كابل مقطعيه ١٠ مم  
٠٠ مكونات كابل المحرك الأول هي  $(٥ + ١٠ \times ٣)$  مم ٢

$$\frac{٧٣٦ \times ٢}{٠٠} = \frac{٠٧٥ \times ٠٨٥ \times ٢٢٠}{٠}$$

$$١٠٤٣ \text{ و ٦٠ أمير} =$$

$$٢٢ و ٥ \text{ مم } ٢ \text{ (مساحة مقطع سلك الكابل)} = \frac{١٠٤٣}{٢}$$

$$\frac{٧٣٦ \times ٦}{٠٠} = \frac{٠٧٣ \times ٣٨٠ \times ٠٨٠ \times ٢٠}{٠} \text{ (مساحة مقطع سلك الكابل)}$$

$$١٠٤٢ \text{ و ١٠ أمير} = \frac{٢١ و ٥ \text{ مم } ٢}{٢} \text{ (مساحة مقطع سلك الكابل)}$$

ونختار سلك كابل مقطعيه ٦ مم

٠٠ مكونات كابل المحرك الثالث هي  $(4 \times 3 + 6) \text{ مم}^2$

٠٠ ت / للمحرك الرابع ( ٣ وجهاً ) و  $\frac{736 \times 4}{80 \times 380 \times 0.77}$   
تقريباً

٠٠ س ( مساحة مقطع سلك الكابل ) =  $\frac{7}{3} \text{ مم}^2$


ونختار سلك كابل مقطعيه ٤ مم<sup>2</sup>  
٠٠ مكونات كابل المحرك الرابع هي  $(3 \times 2 + 4) \text{ مم}^2$

٠٠ ت / للمحرك الخامس ( وجه واحد ) =  $\frac{736 \times 1}{85 \times 90 \times 0.220}$

٠٠ س ( مساحة مقطع سلك الكابل ) =  $\frac{38}{2} \text{ مم}^2$   
ونختار سلك كابل مقطعيه ٣ مم<sup>2</sup>  
٠٠ مكونات كابل المحرك الثاني هي  $(3 \times 2) \text{ مم}^2$

### ■ حساب أطوال الكابلات

الشكل يوضح الطول الرأسي للكابل تغذية / ماكينة من لوحة التوزيع حتى قاعدة المحرك .

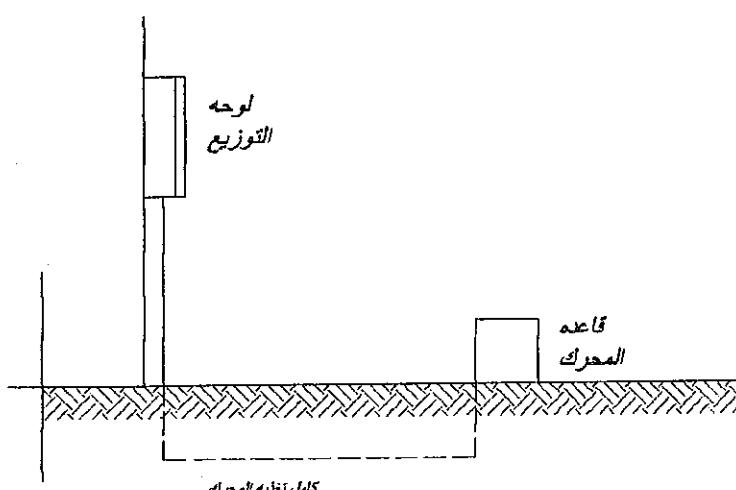

٠٠ الطول الرأسي / كابل

$$= ٥١ + ٥٠ + ٥٠ + ٥٠ = ٢٠ \text{ متر}$$

### جدول أطوال الكابلات

| بيان      | محرك ٥ | محرك ٤ | محرك ٣ | محرك ٢ | محرك ١ |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| رأسى      | ٣      | ٣      | ٣      | ٣      | ٣      |
| أفقى      | ١٤     | ١١     | ٩      | ٤      | ٢      |
| مجموع     | ١٧     | ١٤     | ١٢     | ٧      | ٥      |
| % فاقد    | ١٧ ر ١ | ٤٤ ر ١ | ١٢ ر ٢ | ٧ ر ٠  | ٥٥ ر ٠ |
| مجموع كلى | ١٨٧    | ١٥٤    | ١٣٢    | ٧٧     | ٥٥     |

ملحوظة : يضاف لاطوال الكابلات ١٠% زيادة نتيجة لتشير طرفي الكابل لاظهار موصلاته ، لمسار الكابل بداخل اللوحات الفرعية والعمومية والماكينات .

#### حساب شدة تيار الإنارة والبراييز

$$ت_{مصابيح} = \frac{40 \times ١٢}{٦ \times ٢٢٠} = \frac{\text{القدرة الكلية للمصابيح}}{\text{ض. جتا}} = \frac{٤٢ \text{ أمبير}}{\Phi}$$

$$\text{ت برايز} = \text{عدد البراييز} \times \text{متوسط تيار / بريزة}$$

$$= ٦ \times ٢ = ١٢ \text{ أمبير}$$

$$\text{٠٠ ت بـ للإنارة} = ٤٢ + ١٢ = ٤٢ + ١٤ = ٤٦ \text{ أمبير}$$

#### حساب مقطع القصبان النحاسية

$$\text{٠٠ بلوحة التوزيع} = \text{٠٠ محركات} + \text{٠٠ إنارة}$$

$$= ٦٨ ر ١٧ + ٤٣ ر ١٠ + ٤٢ ر ١٠ + ٧ = ٤٢ ر ١٤ + ٣٨ ر ٤ + ٤٢ ر ١٤$$

$$= ٣٣ ر ٦٤ \text{ أمبير}$$

$$\text{٠٠ س (مساحة مقطع القصبان النحاسية للوحة التوزيع)}$$

$$ش_{ك} = \frac{٦٤}{٢} = \frac{٣٣}{٢} =$$

$$\text{ونختار مساحة مقطع ٣٦ مم}^٢$$

$$\text{٠٠ مقطع قصبان التوزيع الرئيسية مستطيل } (٤ \times ٩) \text{ مم}^٢$$

$$\text{، مكونات الكابل الرئيسي لتغذية الورشة} = (٣ \times ٣٥) + (٦ \times ١٦)$$

"عامل الأمان والتوسعات المحتملة للورشة"

## حساب الأجر

### أولاً : حساب أجر العامل الماهر

$$\text{زمن الاجهاد} = ١٥ \text{ ر} . ٠ \times ٢٠ = ٣ \text{ ساعات}$$

$$\text{الזמן الأساسي} = \text{زمن التشغيل} + \text{زمن الاجهاد} + \text{زمن التجهيز} \\ ٣٠ = ٢٠ + ٣ + ٢٤ = ٦ \text{ ساعة}$$

$$\text{زمن مكافأة الانتاج} = ٢٥ \text{ ر} . ٠ \times ٦ = ٢٤ \text{ ساعة}$$

$$\text{.. الزمن الكلى} = ٦ + ٢٤ = ٣٠ \text{ ساعة}$$

$$\text{.. أجر العامل الماهر} = \frac{١٤}{٧} \times ٣٠ = ٦٠$$

### ثانياً : حساب أجر العامل المساعد

$$\text{زمن الاجهاد} = ١٥ \text{ ر} . ٠ \times ١٠ = ١٥ \text{ ساعات}$$

$$\text{الזמן الأساسي} = ١٠ + ١٥ + ٥ = ٣٠ \text{ ساعه}$$

$$\text{زمن مكافأة الانتاج} = ٢٥ \text{ ر} . ٠ \times ٣ = ١٢ \text{ ساعه}$$

$$\text{.. الزمن الكلى} = ٣ + ١٢ = ١٥ \text{ ساعه}$$

$$\text{.. أجر العامل الماهر} = \frac{١٥}{٧} \times ١٥ = ٣٥ \text{ جنيه}$$

$$\text{.. جملة الأجر} = ٦٠ + ٣٥ = ٩٥ \text{ جنيه}$$

سادسا : جدول خطوات العمل

| نوع العملية  | م  | ملاحظات |
|--|----|---------|
| دراسة وحساب المقايسة                                 | ١  |         |
| تحديد مسار الكابل بالметр                            | ٢  |         |
| حفر مكان الكابلات بعمق ٧٥ سم                         | ٣  |         |
| تجهيز الأرض وفرشها برملي جاف بسمك ١٠ سم              | ٤  |         |
| تحديد الكابلات ووضعها في المجاري المخصص لها          | ٥  |         |
| فرش طبقة رمل بسمك ١٠ سم مع كل كابل                   | ٦  |         |
| قطع أطراف الكابلات وتقطير نهاية كل كابل وتنظيفها     | ٧  |         |
| توصيل أطراف الكابلات باللوحة ويصب القار              | ٨  |         |
| كبس الترامل في الأطراف بمكبس هيدروليكي               | ٩  |         |
| عزل أطراف الكابلات بالشريط الأصفر العازل والشيكerton | ١٠ |         |
| تثبيت الكابلات والعلب الصاج والقاطع الحراري          | ١١ |         |
| وضع سلك الشبك البلاستيك بطول كل كابل                 | ١٢ |         |
| اختبار سلامة وصلاحية الكابلات                        | ١٣ |         |
| التجربة النهائية بالتيار لجميع التوصيلات             | ١٤ |         |
| ردم المجاري للكابلات                                 | ١٥ |         |
| أعمال التشطيب الباقية                                | ١٦ |         |

تمارين:


### (رقم ١)

تركيب وتشغيل معدات ووحدات إضاءة في ورشة ميكانيكا

نريد تنفيذ مشروع تركيب وتشغيل معدات ووحدات إضاءة في ورشة ميكانيكا تغذي بتيار

متعدد ضغطه  $V = ٣٨٠ / ٢٢٠$  (الشكل ٣ - ١) بين المسطط للورشة مع المخطط

الكهربائي اللازم لتنفيذ

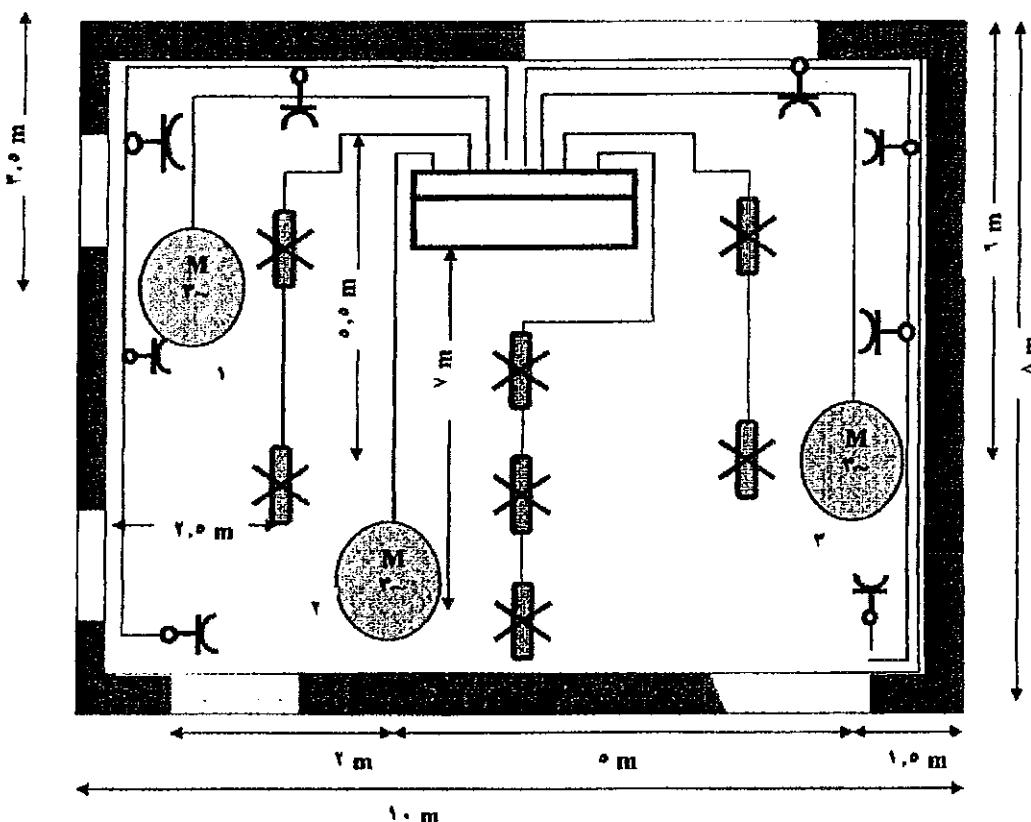

المخطط الكهربائي المطلوب تفاصيله

محرك ثلاثي الأوجه يدبر مخرطة قدرتها  $P_1 = ٢ HP$

محرك ثلاثي الأوجه يدبر مقشطة قدرتها  $P_2 = ٣ HP$

محرك ثلاثي الأوجه يدبر منتاب قدرته  $P_3 = ١,٥ HP$

قدرة كل من المصايد  $W = ٢٠٠$

كفاءة المحركات الثلاثة  $\eta = ٨٠\%$  ومعامل القدرة  $\phi = ٠,٩$

ارتفاع المحرك عن الأرض  $0,5 m$

ارتفاع لوحة التوزيع عن الأرض  $1,5 m$

ارتفاع سقف الورشة ٤ m

ارتفاع البرايز عن الأرض ٥,٥ m

أقصى تيار للبرايز ٨ A

توضع الكابلات تحت سطح الأرض داخل مواسير صلب وعلى عمق ٠,٥ m

المطلوب :-


١. أحسب شدة تيار المحركات
٢. حدد نوع السلك المناسب للمحرك ومساحة مقطعيه
٣. أحسب شدة تيار اللعبات
٤. أحسب طول وعدد مواسير اللعبات
٥. أحسب أطوال وعدد مواسير وطول سلك البرايز
٦. أحسب طول المواسير للكابلات الأرضية للمحركات
٧. اكتب جدول الخامات
٨. اكتب جدول أجور العمال
٩. اكتب جدول التكاليف النهائية

## ( رقم ٢ )

الرسم يوضح المسقط الأفقي لمصنع يحتوى على عدد (٦) ماكينات ، كل ماكينة تدار بواسطة محرك استنتاجي ثلاثي الوجه قدرته ٥٣ حصان .

### المطلوب :

أولاً : توصيل هذه الماكينات بلوحة التوزيع مع مراعاة أن يكون لكل ماكينة خط مستقل .

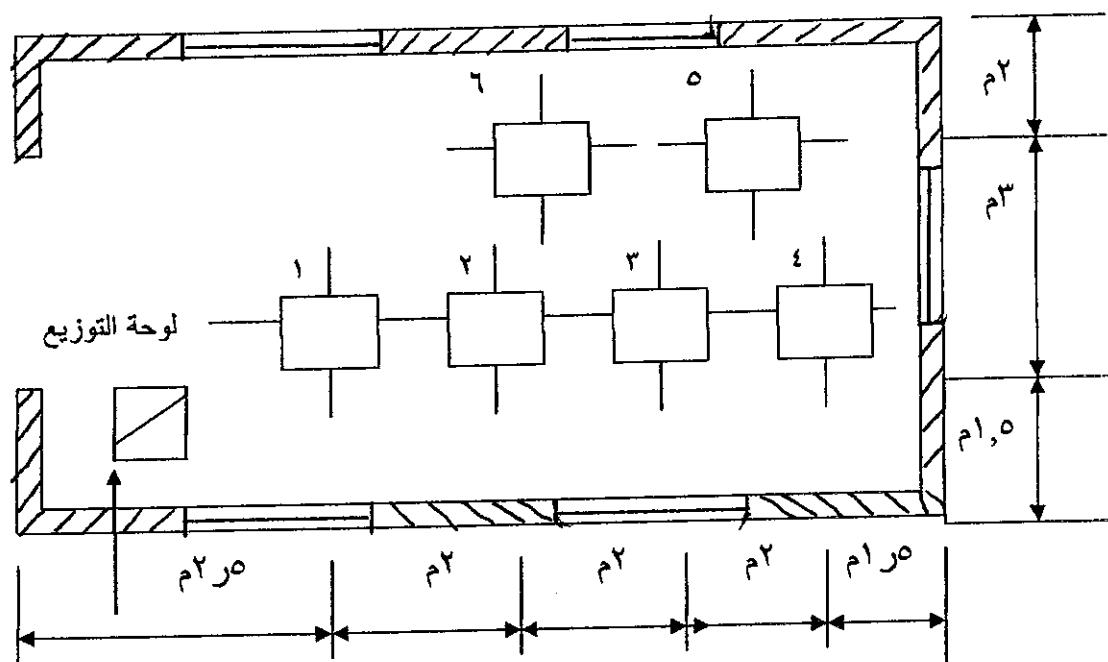

ثانياً : عمل جدول الخامات المطلوبة لتنفيذ توصيلات القوى الكهربائية الخاصة بالمصنع اذا علمت أن جهد الشبكة ٣٨٠ فولت وأن معامل القدرة لكل ماكينة ٩٠ . كما أن كل ماكينة تعمل بكفاءة قدرتها ٨٥٪ مع مراعاة تأمين الماكينات من الأحمال الزائدة مستخدماً مواسير الصلب بحيث لا تتعدي كثافة التيار ٤ أمبير لكل مم ٢ .

### ( رقم ٣ )


محول كهربائي وجه واحد ٧٢/٢٢٠ فولت بياناته كالتالي :

عدد لفات الملف الابتدائي ١١٠٠ لفة من سلك نحاس معزول بالورنيش قطره ٣٠ مم

عدد لفات الملف الثانوي ٣٦٠ لفة من سلك نحاس معزول بالورنيش قطرة ٦٥٠ مم

**المطلوب :**

عمل مقاييس تثمينية لإعادة لف هذا المحول إذا علمت أن مقطع القلب الحديدي للمحول  $4 \times 4$  سم وأن كل ملف ملفوف على بكرة أبعادها كما هو موضح بالشكل وأن كل ١٠٠ جرام من سلك الملف الابتدائي تزن ٦٥ جرام وكل ١٠٠ جرام من سلك الملف الثانوي تزن ٢٥ جرام .

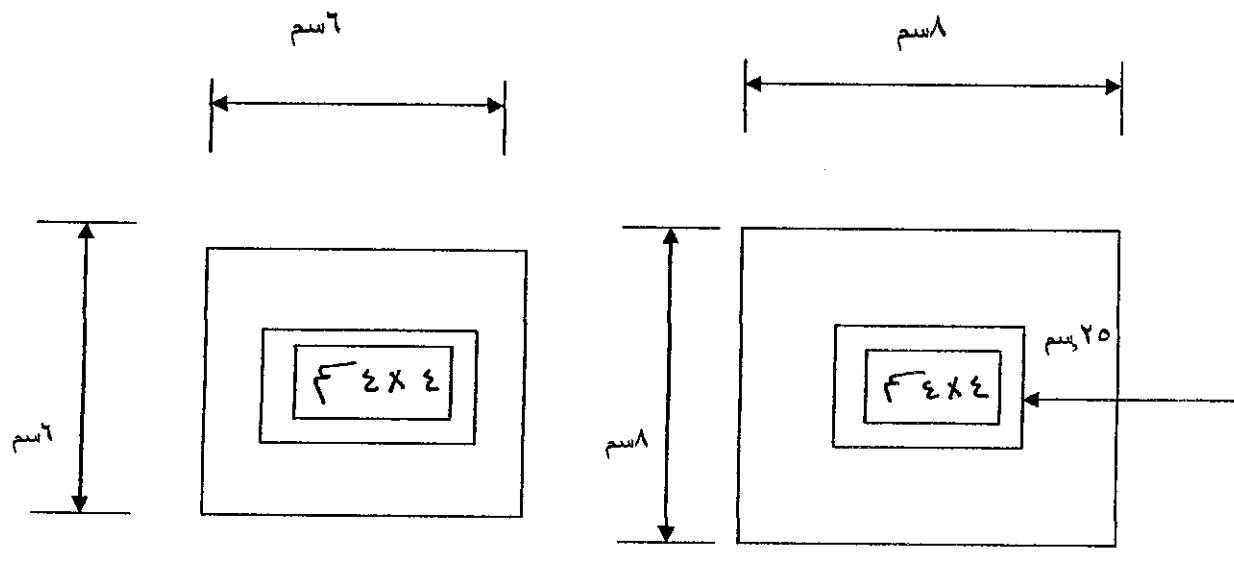

بكرة الملف الثانوي

بكرة الملف الابتدائي

## المراجع

\*Tables for the electric trade  
- "GTZ" with in the scope of vocational Training

\*Electrical Power Engineering proficiency course  
" GTZ " with in the scope of vocational Training

\*Technical drawing for electrical  
-Engineering "2" advancedcourse Text book

-"GTZ" with in the scope of vocational Training

\* Technical Mathematics for the electric Trade  
- "GTZ" within the scope of vocational Training

- الكتب المصلحية السابق إعدادها :-
- الدوائر المنطقية
  - المقاييس
  - مراقبة الجودة