




وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات



مهنة: " صيانة وإصلاح أجهزة التبريد وتكييف الهواء "

الوحدة: الأولى أساسيات تشغيل المعادن السنة : الأولى

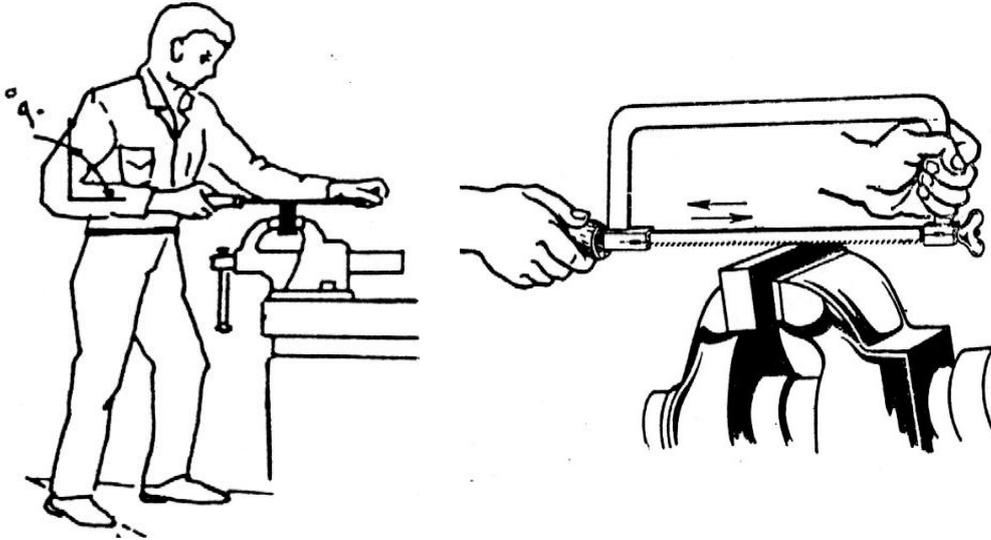

مراجعة
مهندس/ سيد كامل محمد
مدير إدارة البرامج بالمصلحة

إعداد
الأستاذ/ علاء عبد العزيز الوكيل
رئيس قسم التبريد مركز الزقازيق

الوحدة: الأولى
أساسيات المعادن

الوحدة	عدد الساعات	عدد الاسبوع	المعدات المطلوبة
أساسيات المعادن	168	7	مذكورة بالتدريبات العملية

تفاصيل الوحدة

الوحدة	المعارف النظرية	المهارات العملية	الزمن بالساعة	مستلزمات التدريب
1- أساسيات المعادن : (7 إسبوع)	أ- البرادة العامة : -تعليمات السلامة المهنية والبيئية - البرادة وأهميتها - عمليات البرادة - أنواع المبرد - العدد والأدوات اليدوية للبرادة - التخطيط والشنكرة والعلام - النشر اليدوي - البرشمة اليدوية - الثقب والتخويش أجمالي	-تنفيذ تعليمات السلامة المهنية والبيئية -إستخدام العدد والأدوات اليدوية للبرادة -التدريب على المهارات المختلفة من خلال النماذج	24	- قطعة حديد أسود 8 × 67×102 مم - عدد يدوية وأدوات برادة عامة
		- تمرين مجمع مهارات البرادة - تصفية الأبعاد - النشر اليدوي اليدوي. العدل. - الثقب والتخويش.	48	- مثقاب تزجة وبنط - ثقب وتخويش مناسبة
			72	
	ب- أعمال الصاج : -تعليمات السلامة المهنية والبيئية -الألواح المعدنية (أنواعها- أبعاده- أستخداماتها- طرق تخزينها). -العدد والأدوات اليدوية لأعمال الصاج. -أنواع المقصات اليدوية وطرق القص المختلفة. - عمایات الصاج (الكردون - الثنى- الدسرة - لف الأحرف) أجمالي	- تحديد أنواع الألواح المعدنية وكيفية تداولها. - تحديد أهم مهارات أعمال الصاج من خلال النماذج.	8	العدد والأدوات اليدوية بورشة أعمال الصاج
		- تمرين رقم (1) القص العدل	8	صاج أسود 0.5 مم 100 × 110 مم
		تمرين رقم (2) القص المنحني	8	صاج أسود 0.5 مم 100 × 110 مم
		- تمرين (3) تمرين مجمع للمهارات: (علبة مربعة).	24	صاج مجلفن 0.8 مم 270 × 270 مم
			48	
	ج- اللحام : - تعليمات السلامة المهنية والبيئية - اللحام وأهميته لمهنة التبريد- طرق اللحام - اللحام بالأكسجين - أستيلين (مكونات مجموعة اللحام - تشغيلها - أنواع اللهب). - اللحام بالقوس الكهربی (مكونات ماكينة اللحام - تشغيلها - أنواع التيار المستخدم) أجمالي	- تمرين (1) إعداد وتجهيز مجموعة اللحام بالأكسجين أستيلين وإشعال البوري - تمرين (2) عمل خطوط إنصهار متكررة ومتنوعة بدون سلك	24	مجموعة لحام أكسجين أستيلين - صاج أسود 2 مم 150×60 مم - عدد وأدوات مناسبة
		- تمرين (1) إعداد وتجهيز ماكينة لحام قوس كهربی - تمرين (2) عمل كردونات (خطوط) لحام قوس كهربی	24	ماكينة لحام قوس كهربی يدوية- خوصة نفس خامات التمرين الأول - عدد وأدوات مناسبة
			48	

المعارف النظرية :

تعليمات عامة للسلامة المهنية والبيئية

إن بيئة العمل محفوفة بالمخاطر، فالتعامل مثلا مع مواد التنظيف كمواد كيميائية بعض هذه المواد بترولية وبعضها معدنية او قلوية أو كاوية، ي يمكن أن تضر من يقوم بالتنظيف، و لها تأثير سئ على الأيدي والوجه والعينين، و بعضها قابل للاشتعال، كما أنها قد تنتج مركبات ضارة بالصحة.

لذا يجب ان يهتم العاملون فيالمجالات الصناعية باتباع قواعد السلامة حرفيا و منها:

- ارتداء سترة العمل كاملة لتستر الجسم و اليدين و الرجلين والوجه (سترة / حذاء جلد / قفازين / نظارة تغطي الوجه).
- الاهتمام بحالة أسطح الأرضيات و منافذ التهوية و تغيير الهواء، شطف الأبخرة الضارة.
- الاهتمام بقواعد الصرف لمخلفات التنظيف سواء بمعالجتها أولا ثم صرفها، أو بالتصرف فيها بنقلها الى أماكن خاصة.
- حماية أرضية منطقة العمل من مخلفات التنظيف
- عندما تقوم بالتعرف على أجزاء الماكينة أو فحصها للتأكد من صلاحيتها قبل التشغيل تأكد من أن التيار الكهربائي مفصول عنها.
- اقرأ بعناية التحذيرات المكتوبة على أجزاء الماكينة أو في الباب المخصص لذلك في كتيب التشغيل واتبعها بدقة ، وفي حالة عدم استطاعتك فهمها أطلب من مدربك أن يشرحها لك ودونها في مذكراتك.
- عند فحص أجزاء الماكينة تأكد من أن الإضاءة كافية أو احصل على كشاف متنقل لتوقدها.
- عند إزالة مخلفات التشغيل السابق من الماكينة قبل فحصها حافظ على ارتداء الملابس الواقية .
- عند إضافة زيوت أو شحوم أو سوائل تبريد إلي الماكينة لا بد من مراعاة عدم تناثرها على جسم الماكينة أو الأرضية.
- تأكد عند فحص أجزاء الماكينة من عدم وجود عدد أو أدوات أو خامات على أسطح الانزلاق أو الأجزاء المتحركة خاصة إذا تضمن الفحص تشغيل التحكم اليدوي .
- قبل تشغيل الماكينة لا بد من التأكد أن جميع المسامير والصواميل والبنوز وحلقات التثبيت والبرشام مربوطة ومحكمه تماما في موضعها سواء لأجزاء الماكينة نفسها أو لملحقات رباط المشغولات والعدد .
- تعرف بدقة قبل تشغيل أو إدارة الماكينة على مؤشرات التحذير والإنذار المزودة بها سواء كانت لمبات حمراء أو صوتيات أو مكتوبات تظهر على المبين (المونيتور) .
- في حالة انقطاع التيار عن الماكينة أثناء التشغيل يفصل عنها التيار حتى عودة التيار واستقراره فيتم توصيل الماكينة لاستئناف العمل .

تعليمات السلامة عند حدوث حرائق

- إذا ما اكتشف الشخص وجود حريق في او مكان العمل فعليه أن يقوم بما يلي:
- إطلاق اقرب جرس إنذار.
- إبلاغ الجهات المختصة فوراً.

بإمكان الشخص مكافحة النار فقط في حالة:

- بعد إبلاغ الجهات المختصة بشأن الحريق.
- مساحة الحريق صغيرة و تم احتوائها.
- لدى مكان العمل الطفاية المناسبة و تعمل بشكل جيد ويعرف الشخص كيفية استخدامها.
- و إذا لم يكن الشخص متأكداً من إمكانيته أو قدرة المطفأة على إخماد الحريق فعليه مغادرة المنطقة.

عدم مكافحة الحريق في حال وجود الظروف التالية:

- عدم معرفة المادة المحروقة.
- عدم إمكانية الرؤية.
- انتشار الحريق بسرعة.
- إذا كان الحريق سيقطع مناطق الخروج إذا لم يغادر الشخص مباشرة.
- ليس لديه المعدات الملائمة.
- احتمال استنشاق دخان ساما.
- ينتابه إحساس بعدم القيام بذلك.
- إذا ما وجدت أيا من النقاط أعلاه فالأفضل إخلاء المبنى مباشرة.
- (علي الأشخاص الزحف إذا ما وجد الدخان، وتفحص الأبواب فيما إذا كانت حارة قبل فتحها).

عند سماع إنذار الحريق:

- يجب إخلاء المنطقة و إغلاق النوافذ و الأبواب عند الخروج.
- ترك المبنى و الابتعاد عن طريق عمليات الطوارئ.
- التوجه في المنطقة المخصصة للتجمع.
- إبلاغ رجال الدفاع المدني عن الأشخاص المحصورين.
- البقاء في الخارج إلى حين إعلان السلطات المختصة بأن دخول المبنى أصبح أمنا.

منافذ الإخلاء:

- التعرف على منفذين على الأقل للهروب/الإخلاء و منافذ الطوارئ.
- عدم استخدام المصعد مطلقا عند الخروج في حالات الطوارئ.
- تعلم كيفية إطلاق إنذار الحريق.
- تعلم كيفية التعرف على أصوات الإنذار.
- القيام بدور فاعل في تمارين الإخلاء.

على العاملين التدرج على قياس المسافة التي يبعدها مخرج الطوارئ وذلك لتساعدهم في حال انعدام الرؤية وضع قطعة قماش مبللة بالماء على الفم والانف للحد من استنشاق الدخان.

أ- البرادة العامة

القياس وأنواعه

تعريف القياس:

القياس وسيلة من وسائل الأختبار التى يتم من خلالها التأكد من صلاحية القطع المصنعة للأستعمال .

قياس الأطوال :

يعتبر قياس الأطوال من أهم طرق الأختبار فى المجالات الصناعية ، وله نظامان رئيسيان هما :

1 - النظام الفرنسى (المترى)

2 - النظام الأنجليزى (البوصى)

وقد حددت اتفاقية القياس الدولية النظام الفرنسى (المترى) كوحدة عالمية لقياس الأطوال لسهولة وشيوع إستخدامه

وحدات النظام الفرنسى (المترى) :

فى العمليات الإنتاجية بالتشكيل أو التشغيل تعطى الأبعاد (الأطوال) بوحدة المليمتر (مم) كجزء من وحدة المتر الأساسية التى لها أجزاء ومضاعفات يرمز لها برموز مختصرة باللغة العربية والأنجليزية كما يلى :

وحدات القياس المترية	المليمتر	السنتيمتر	الديسيمتر	المتر	الكيلو متر
رمز الوحدة باللغة العربية	مم	سم	دسم	م	ك م
رمز الوحدة باللغة الانجليزية	mm	cm	dm	m	km


أنواع القياس:

1- القياس المباشر :


وفيه تقارن قطعة العمل المطلوب قياسها مباشرة بأداة القياس.

2- القياس غير المباشر :

فيه تحدد القيمة المطلوب قياسها بالاستعانة بوسائل مساعدة (وسيط) كإستخدام فرجار قياس داخلى أو خارجى لاستشعار الطول من قطعة العمل ثم قياسها على أداة قياس والشكل (1) يوضح النوعان:

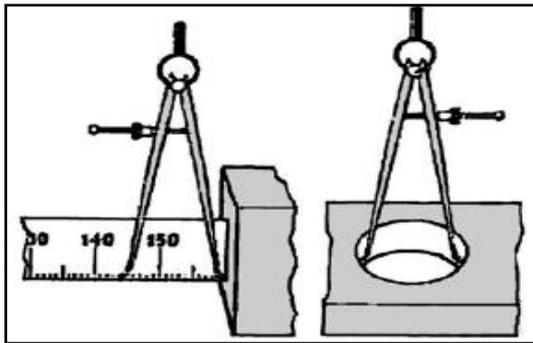

القياس غير المباشر

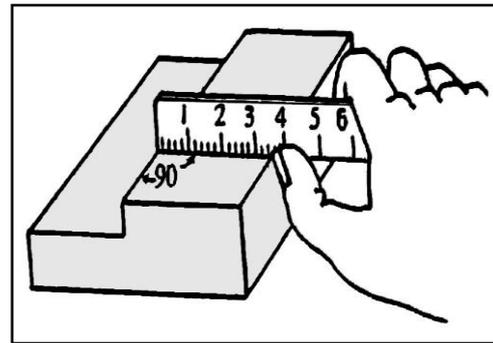

القياس المباشر


الشكل (1)

أنواع أدوات القياس:

- أ- المتر الشريطي .
- ب- قدم الصلب .
- ج- القدم ذات الورنية (الباكوليس) .
- د- الميكرومتر .
- هـ- الزاوية الجامعة (الكوستيلا) .
- و- الزاوية القائمة .

أ- المتر الشريطي (شريط القياس) :


يستخدم في قياس الأبعاد الكبيرة التي تزيد في طولها عن (300مم) وغالبا ما يستخدم عند أخذ المقاسات من موقع العمل في الإنشاءات المعدنية .
ويزود المتر الشريطي بالنظامين المترى والبوصى وتبلغ دقة القياس ± 0.1 مم والشكل (2) يوضح ذلك .

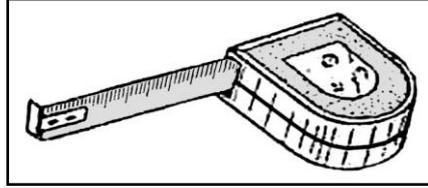

الشكل (2)

ب- قدم الصلب (المسطرة الفولاذية) :



يعتبر من أهم الأدوات المستخدمة في القياس وكذلك الشنكرة و قدم الصلب عبارة عن مسطرة فولاذية بتدريج من وحدات القياس المتري والبوصة وتتوفر غالبا بطول 30 , 100 سم كم بالشكل (3) .

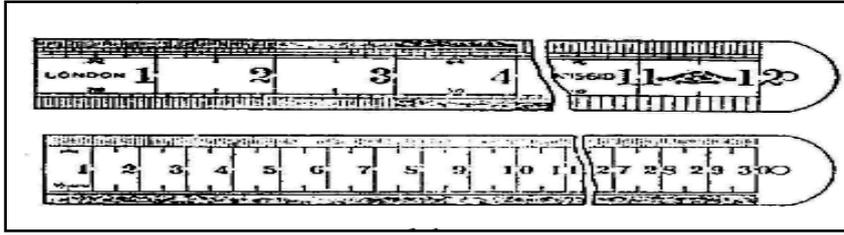

شكل (3)

قواعد العمل عند القياس بالقدم الصلب :


- 1) يكون القدم الصلب عند إجراء عملية القياس موازيا حافة قطعة العمل .
- 2) يوضع قدم القياس دائما في الوضع التعامد على حافة الإسناد للقطعة .
- 3) إذا لم يكن في قطعة القياس سطح إسناد للقدم الصلب فيتم إسناد القدم بواسطة إصبع الأبهام .
- 4) يمكن وضع قطعة سائدة على طرف الإسناد لقطعة الشغل لاستعمالها كمصد لقدم الصلب وبذلك يكون القياس أدق كما بالشكل (4) .

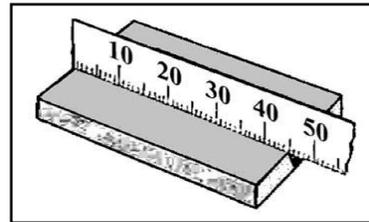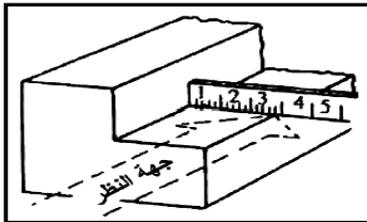


شكل (4)

ج- القدمة ذات الورنية (الباكوليس):

هو أداة قياس دقيق للسماكات الخارجية وكذلك الأقطار (الدوائر) الداخلية والخارجية وقياس الأعماق وتصلح القدمة ذات الورنية بصفة خاصة لقياس قطع العمل ذات الحجم الصغير , كما بالشكل (5)

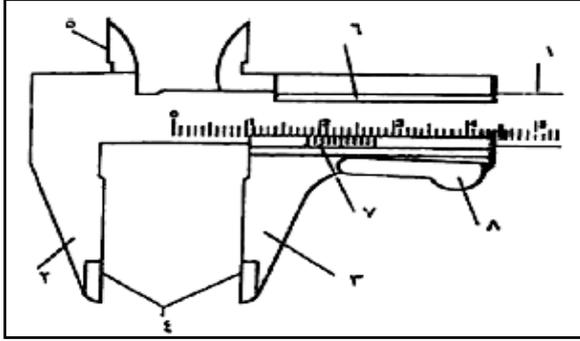

- 1- التدريج الأساسي (المسطرة)
- 2- الفك الثابت
- 3- الفك المتحرك
- 4- حدي القياس الخارجي
- 5- حدي القياس الداخلي
- 6- الورنية
- 7- تدريج الورنية
- 8- يد التوقف

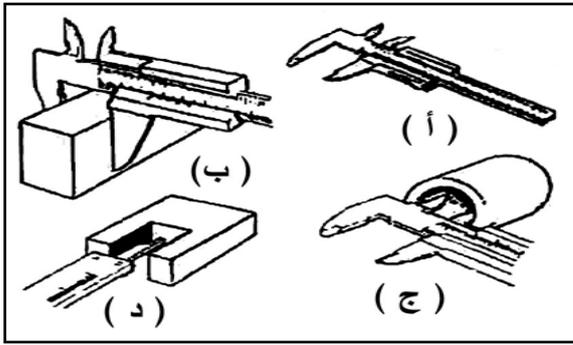

إستخدامات القدمة ذات الورنية:


الشكل المقابل يوضح:

- (أ) القدمة
- (ب) القياس الخارجي
- (ج) القياس الداخلي
- (د) قياس الأعماق


الشكل (5)

دقة القدمة ذات الورنية :

توجد في مجالات الاختبار ورنيات تقراً دقة قياس تبلغ 0.1 مم ، 0.05 مم ، 0.02 مم .

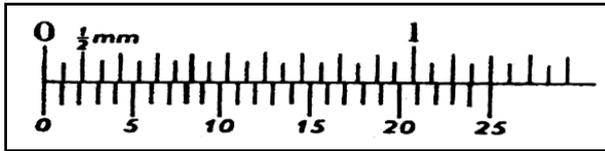

تدريج الورنية دقة 0.02 مم

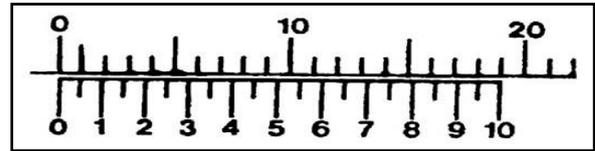

مم تدريج الورنية دقة 0.05

أنواع قدمات القياس ذات الورنية :

(1) قدمة ذات ورنية عامة .

(2) قدمة ذات قياس أعماق .

قراءة القدمة ذات الورنية :

القدمة ذات الورنية ذات دقة القياس (0.1مم) تعتبر الأكثر إستخداما, ودقتها تعنى أن المليمتر الواحد (1مم) يقسم إلى عشرة أجزاء وكل جزء يمثل 0.1مم .

وعلى هذا الأساس تتم القراءة كالآتي :


أولاً : تقرأ المليمترات الصحيحة والتي هي قبل صفر الورنية على التدريج الرئيسي (مسطرة القياس) ثانياً : تقرأ أجزاء المليمتر من تدريج الورنية .

ويتم ذلك بالبحث عن أقرب خط من خطوط تدريج الورنية يتطابق مع أحد خطوط التدريج الرئيسي

أمثلة توضيحية:


بالشكل (6) يكون الخط الثاني على تدريج الورنية مطابق لأحد خطوط التدريج الرئيسي فتكون القراءة كالتالي :

3 مم	المليمترات الصحيحة (من علي التدريج الرئيسي)
0.2 مم	أجزاء المليمتر (العشرية) (من علي الورنية)
3.2 مم	القراءة المقاسة

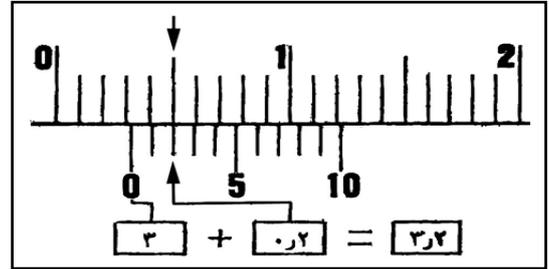

(شكل 6)

وبالشكل (7) يوضح قراءات مختلفة للقراءة للتدريب.

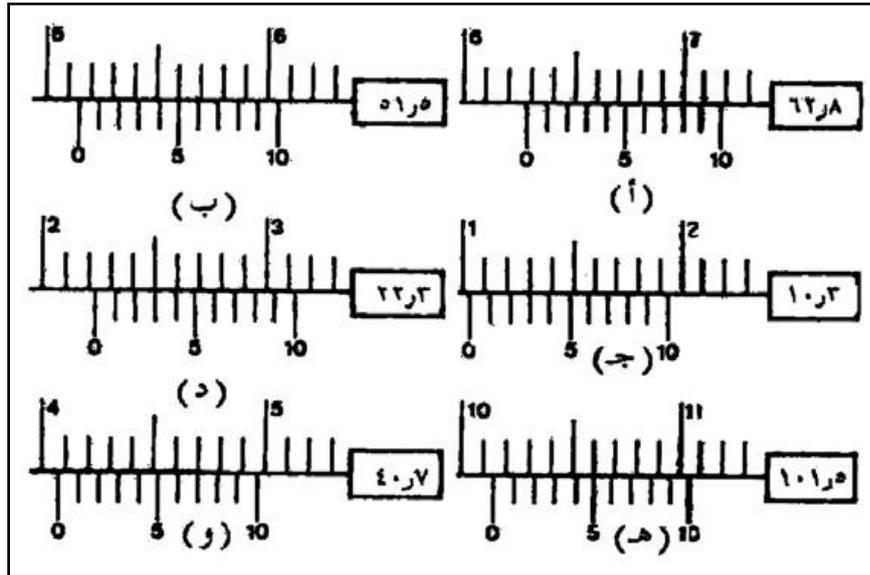

شكل (7)


قواعد العمل عند القياس الخارجي بواسطة القدمة ذات الورنية :

- 1- تمسك القدمة باليد الواحدة وتسحب الورنية (الفك المتحرك) إلى الخارج بواسطة إصبع الأبهام بمقاس تقريبي أكبر من الجزء المطلوب قياسه .
- 2- وضع قطعة العمل المطلوب قياسها بين فكي القدمة وتسند إلى الفك الثابت .
- 3- يحرك الفك المتحرك بواسطة إصبع الأبهام نحو قطعة العمل بضغط خفيف حتى يرتكز فكي القياس بشكل سليم على قطعة العمل.
- 4- تقرأ قيمة القياس الفعلي من على تدريج القياس .
- 5- بعد الانتهاء من القراءة يسحب الفك المتحرك إلى الخلف وتبعد قطعة العمل .

ملاحظه هامة :

يجب عدم وضع القدمة في وضع مائل على قطعة العمل لأن هذا يعطى مقاسا أكبر عن المقاس الحقيقي.

د) الميكرومتر
هو جهاز قياس متري دقيق جدا تصل دقته الي (0.01 مم) والشكل (8) يوضح الشكل والتركيبه.

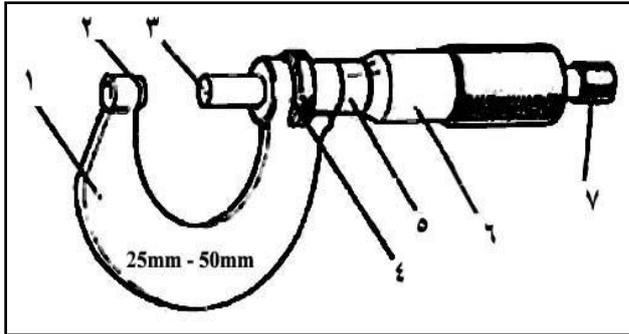

شكل (8) وأجزاء الميكرومتر

أجزاء الميكرومتر:


1. الجسم
2. السندان
3. العمود المحوري
4. صامولة القفل
5. جلبة التدرج الأساسي
6. جلبة التدرج الثانوي
7. السقطة

قراءة الميكرومتر:

لتحديد قيمة قراءة القياس تجمع الثلاث أرقام الآتية:

- عدد المليمترات الكاملة الظاهرة عند حد الجلبية.
- عدد أنصاف المليمترات الظاهرة.
- رقم الخط المطابق من التدرج الثانوي لخط الأساس مضروباً في (0.01 مم).

والشكل المقابل يوضح ثلاث قراءات مختلفة كالآتي:

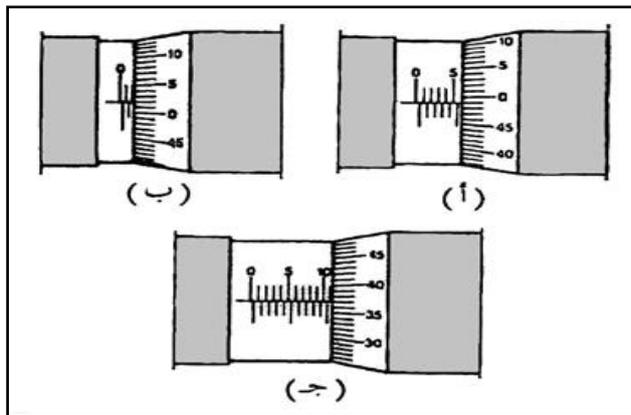


$$\text{أ) القراءة} = 5 \text{ مم} + 0.5 + 0.01 \times 49 = 5.99 \text{ مم}$$

$$\text{ب) القراءة} = 2 \text{ مم} + 0 + 0.01 \times 2 = 3.02 \text{ مم}$$

$$\text{ج) القراءة} = 11 \text{ مم} + 0 + 0.01 \times 37 = 11.37 \text{ مم}$$

هـ) الزاوية القائمة :

تعتبر من الأدوات الهامة في ورش البرادة اليدوية ، ولها عدة أنواع وأحجام . وتستعمل الزاوية القائمة لفحص دقة استواء الأسطح المتعامدة بطريقة الشق الضوئي وكأداة مساعدة في التخطيط (الشنكرة) كما بالشكل (9).

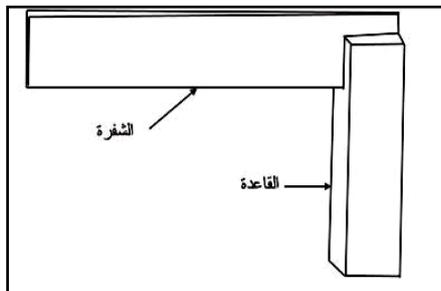

شكل (9)

أنواع الزاوية القائمة :


- 1- زاوية قائمة ذات ساقين مختلفين في السمك .
- 2- زاوية قائمة بمصد .
- 3- زاوية قائمة ذات ساقين متساويين في السمك .

قواعد العمل لأختبار تعامد الأسطح بزوايا الأختبار الثابتة (القائمة) :

- 1- يكون اختبار تعامد الأسطح صحيحا عندما يكون سطح الأسناد لقطعة العمل مستويا .
- 2- أمسك قطعة العمل بإحدى اليدين والزاوية القائمة باليد الأخرى وارفعها إلى مستوى النظر ومقابلا لمصدر إضاءة .
- 3- اضغط ساق الزاوية القائمة الملاصق لسطح الأسناد على قطعة العمل بخفة .
- 4- حرك ببطء الزاوية القائمة إلى الأسفل حتى يلامس الساق الثانى للزاوية سطح القياس الثانى لقطعة العمل

ملاحظات هامة:

- لاختبار (قياس) تعامد الأسطح الكبيرة يجب أن يكون اختبار التعامد لعدة مناطق من قطعة الشغل .
- عند الانتقال من مكان القياس إلى مكان آخر على قطعة العمل يراعى عدم سحب زاوية القياس على سطح قطعة العمل ولكن ترفع الزاوية وتوضع فى المكان الآخر للقياس على سطح قطعة العمل نفسها وذلك للمحافظة عليها .

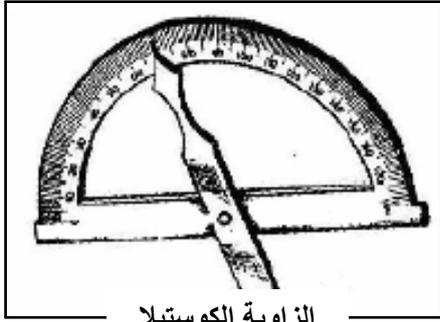


الزاوية الكوستيلا

و) مقياس الزاوية البسيطة (الكوستيلا) :

إحدى الوسائل التي تقاس بها الزوايا وهي منقلة تقسم إلى زاويتين قائمتين (180°) عليها تدريج الدرجات وقضيب يكون رأسه مدببا ينزلق على سطح المنقلة المدرجة وبواسطته يمكنك قراءة الزاوية المقاسة .

قواعد العمل عند القياس بواسطة الزاوية الجامعة :

- 1- افتح المسامير الرابط للمنقلة حتى يكون القضيب قابلا للحركة.
- 2- إسناد قطعة العمل على قاعدة المنقلة وتستخدم القضيب (الجريدة) لتحديد الزاوية .

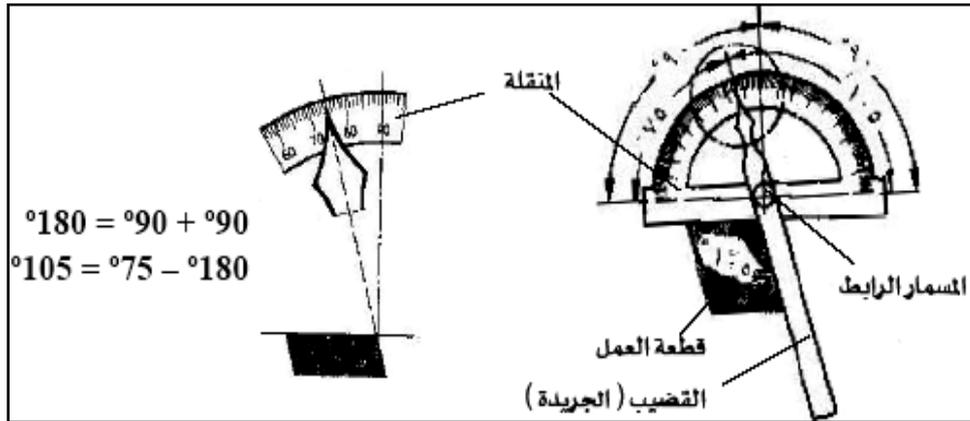

شكل (10)

- 3- توضع قاعدة المنقلة على السطح الأكبر بعدا للزاوية المراد قياسها وتحرك الجريدة حتى تنطبق على السطح الآخر للزاوية .
- 4- يراعى انطباق قاعدة المنقلة وحافة جريدة القياس على سطحى الزاوية كما بالشكل (10).

التخطيط والشنكرة والعلام

الشنكرة والعلام :


عملية العلام هي نقل الأبعاد من على الرسم إلى قطعة العمل وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات والعدد اليدوية .

أدوات العلام والشنكرة (التخطيط) :

- 1- شوكة العلام .
- 2- الشنكار الحساس (شنكار التوازي) .
- 3- فرجار التقسيم .
- 4- الفرجار الداخلى والخارجى .
- 5- سنبك (زنية) العلام .
- 6- زهرة العلام .

1- شوكة العلام :



هي أداة شنكرة يدوية أساسية ، تصنع من صلب العدة بأشكال مختلفة تتناسب مع طريقة استخدامها وتشد (تسن) شوكة العلام بزواوية مقدارها (10° - 15°) وبقطر (4-6 مم) ، والشكل (11) يوضح انواعها.

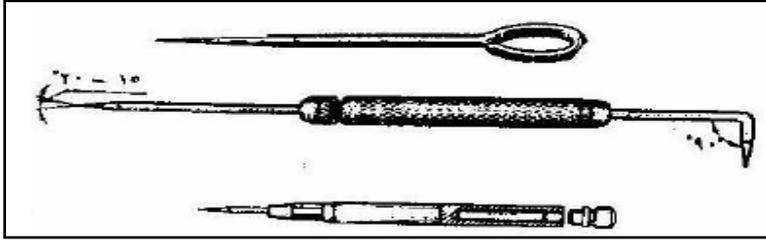

شكل (11)

قواعد العمل عند استخدام شوكة العلام :

- 1- يوضع الطرف المدبب لشوكة العلام ملاصقا بالضبط لحرف المسطرة (القدم الصلب) والمسطرة العلوى للقطعة واللذان يكونان على شكل زاوية ركنية .
- 2- تسحب شوكة العلام بزواوية تقدر (45°) مع الضغط الخفيف .
- 3- لا تعيد على خطوط العلام بواسطة الشوكة مرة أخرى .
- 4- عند الانتهاء من استعمال شوكة العلام يجب حفظها بغرس طرفيها المدبب في قطعة من الفلين .
- 5- لا يتم استخدام شوكة العلام كزنية (سنبك) علام .

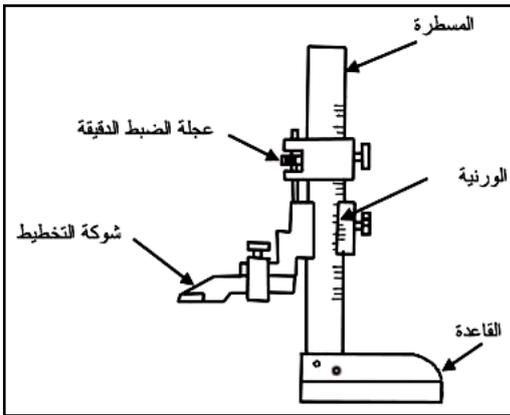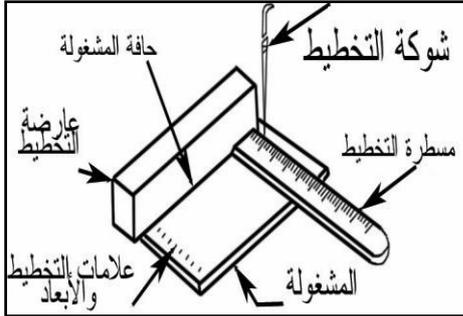

2- الشنكار الحساس (شنكار التوازي) :


يمكن بواسطة جهاز الشنكار القيام بعمليات القياس والعلام (التخطيط) . وغالبا ما يستخدم في عمليات العلام (الشنكرة) للخطوط الطولية والعرضية على قطعة العمل ولا يمكن استخدام الشنكار دون وجود زهرة العلام (طاولة العلام) المستوية سواء في عمليات القياس أو العلام .

ويتكون جهاز الشنكار من الأجزاء التالية :

- 1- مسطرة القياس .
- 2- مسمار المعايرة (عجلة الضبط) .
- 3- الورنية .
- 4- شوكة التخطيط .
- 5- قاعدة الشنكار .

3- فرجار العلام (البرجل) :

يعتبر من أهم أدوات التخطيط (الشنكرة) والقياس ، حيث يستعمل لنقل الأبعاد لقطعة العمل من على مسطرة القياس أو لرسم الدوائر والأقواس والشكل (12) يوضح بعض أنواع البراجل.

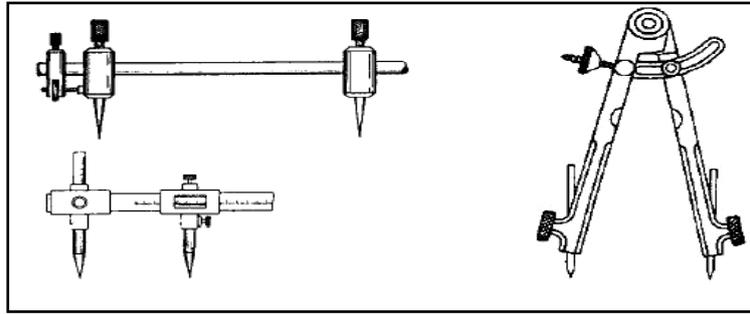


شكل (12)

قواعد العمل عند استعمال الفرجار :

1. افتح فكى الفرجار عن طريق الصمولة أو بالأصبع إلى المقياس المطلوب من على قدم الصلب .
2. ثبت الطرف المدبب لإحدى أذرع الفرجار فى مركز العلام .
3. أمسك الفرجار (البرجل) من الرأس ثم أدر الفرجار اتجاه عقارب الساعة لرسم الدائرة .

4- الفرجار الداخلى والخارجى :


الفرجار الخارجى يتكون من ذراعين تنتهيان بتجويف إلى الداخل ويستخدم فى عمليات القياس غير المباشر للمسافات والأقطار الخارجية .
الفرجار الداخلى يتكون من ذراعين تنتهيان بتجويف إلى الخارج ويستخدم للقياس غير المباشر فى القياسات الداخلية والشكل (13) يوضح النوعان.

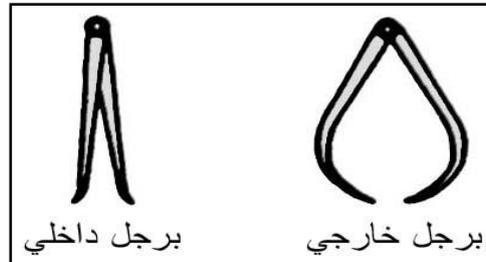

شكل(13)

5. زنبقة العلام (سنبك العلام) :

هى أداة تحديد مراكز على قطعة العمل بغرض تنفيذ عملية لاحقة مثل عملية شنكرة الدوائر وعملية الثقب وتصنع ذنبقة العلام من الصلب المصلد .

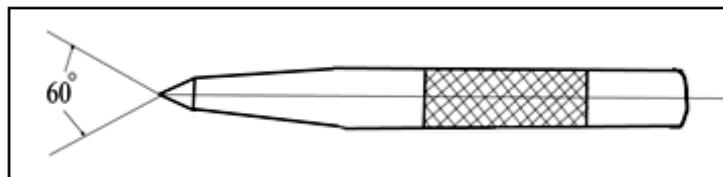


أنواع زنبة العلام :

- أ- زنبة (سنبك) لمراكز الثقوب – زاوية الرأس المدبب (60°) .
- ب- زنبة (سنبك) العلام – زاوية الرأس المدبب (30°) .

قواعد العمل عند استخدام زنبة (سنبك) العلام :


- 1) أمسك الزنبة (السنبك) بأطراف الأصابع .
- 2) ميل الزنبة عند اقترابها من مركز العلام حتى يمكن رؤية الطرف المدبب للزنبة عند وقوعه على تقاطع محاور الشنكرة .
- 3) إعدل زنبة العلام عموديا (90°) مع سند اليد على المشغولة .
- 4) الطرق على رأس الزنبة بواسطة المطرقة , (طريقة واحدة متوسطة القوة) .
- 5) تطبيق نفس الخطوات على جميع أنواع الزنبة والشكل (14) يوضح طريقة استخدام الزنبة.

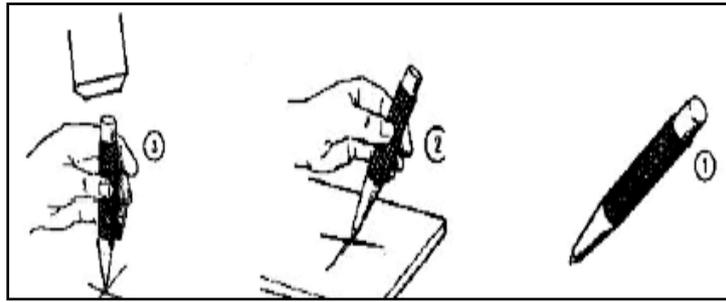

شكل (14)

6- زهرة العلام :

تستخدم كسطح قياس تجرى عليه عمليات الشنكرة . وتصنع من الحديد الزهر الرمادى ويتم تجليخ سطحها بدقة عالية . لذا يجب العناية بها والمحافظة عليها , والشكل (15) يوضح أحد أنواعها.

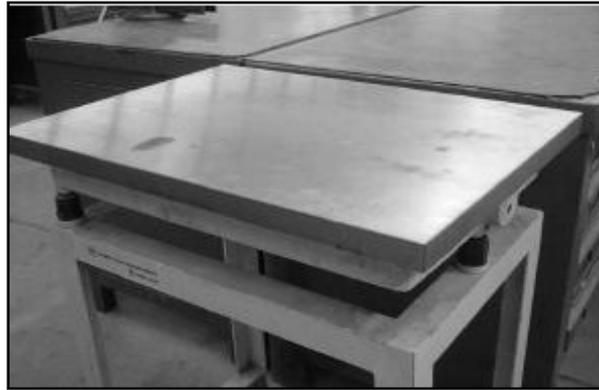

شكل (15)


كيفية المحافظة على زهرة العلام :

- عدم استبدال ألواح الصاج على زهرة العلام .
- عدم إجراء أعمال الطرق وما شابهها على زهرة العلام .
- العناية بها وتزييت سطحها .

الملزمة (المنجلة) :

هي أداة لتثبيت وربط المشغولات المراد العمل عليها، وتثبت على طاولة العمل ولها العديد من الأنواع والأشكال .

وتتركب المنجلة كما بالشكل (16) من الأجزاء الآتية:

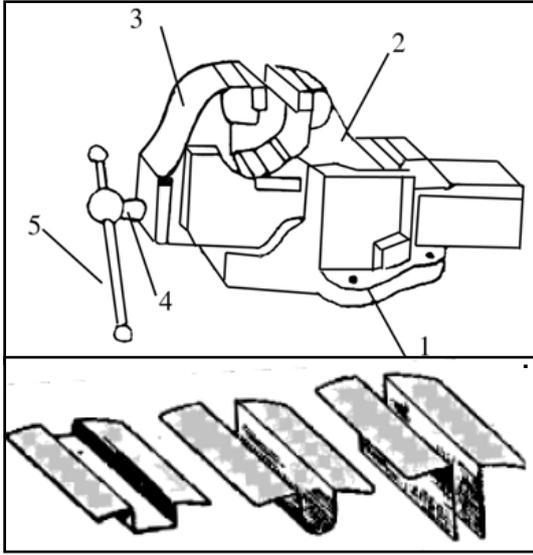

1- القاعدة (جسم المنجلة).

2- الفك المتحرك.

3- الفك الثابت.

4- الفتيل.

5- يد الربط.

كيفية استخدام المنجلة والمحافظة عليها:

1. أتترك فراغا بين فكي الملزمة دائما عند عدم الإستخدام .
2. تنظيف الفكين قبل الأستعمال .
3. عدم أستعمال المنجلة كسندان طرق .
4. يجب إستخدام اليد فقط عند إدارة عمود الفك والربط .
5. تثبيت المشغولات بشكل متماثل من الجانبين .
6. استعمال أوجه وقاية (فكوك أحتياطية) على فكي الملزمة عند التنعيم والتشطيب .
7. عمل الصيانة والتزييت والتشحيم للمنجلة بين كل فترة .
8. عدم ترك المشغولات على المنجلة بعد الأنتهاء من العمل .


شكل (16) المنجلة والفكوك الأحتياطية

المطارق (الشواكيش):

تستخدم المطارق فى الطرق والأستبدال ،

ولها أنواع عديدة تختلف باختلاف شكل الرأس وحجمها،

ولكل نوع منها إستخدامه الخاص والشكل (17) يوضح ذلك .

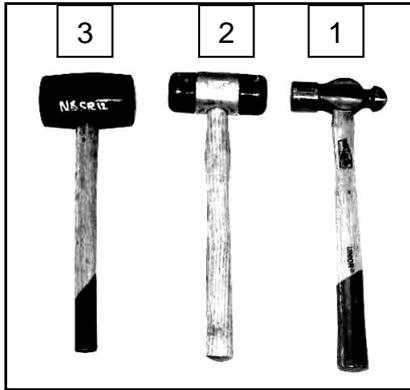

1- شاكوش عادي

2- مطرقة بلاستيك

3- مطرقة حديد

شكل (17)

أهم الخطوات الواجب اتباعها عند العمل بالمطارق :

1. التأكد من أن المقبض (اليد) غير مشقوق وخالي من الشظايا .
2. التأكد من أن رأس المطرقة مركب بإحكام بالمقبض .
3. يجب أن يكون وجه الرأس منبسطا وخاليا من الشظايا والشقوق .
4. يجب اختيار المطرقة المناسبة للعمل من حيث الشكل والحجم والنوع .
5. مسك المطرقة بالشكل الصحيح وبإحكام ، والنظر إلى مكان الطرق عند الإستخدام .

عمليات البرادة:


المبارد والبرادة Files & Filling

البرادة هي إحدى عمليات التشكيل بالقطع ، وفيها يزال الرايش بالمبرد (أداة القطع) ، والمبرد هو الأداة الأساسية في البرادة ، ويصنع من الصلب الكربوني ويعتبر أداة قطع متعددة الأسنان ، وبه حدود قطع عديدة مرتبة بعضها خلف بعض في نظام خاص يساعد على تسوية السطوح المعدنية.

وبكل سن من أسنان المبرد حد قاطع وزاوية للخلوص وأخرى للجرف ، وبالرغم من أهمية المبرد في تشغيل المعادن ، إلا أن إنتاجيته ضعيفة لاعتماده على قوة الأنسان العضلية.

المبرد اليدوى : File

يوضح شكل (18) رسماً مبسطاً للمبرد وعليه تسميات أجزائه المختلفة ، وتركب به اليد الخشبية (النصاب) ليسهل استخدامه ووقاية يد العامل شكل (18-أ).

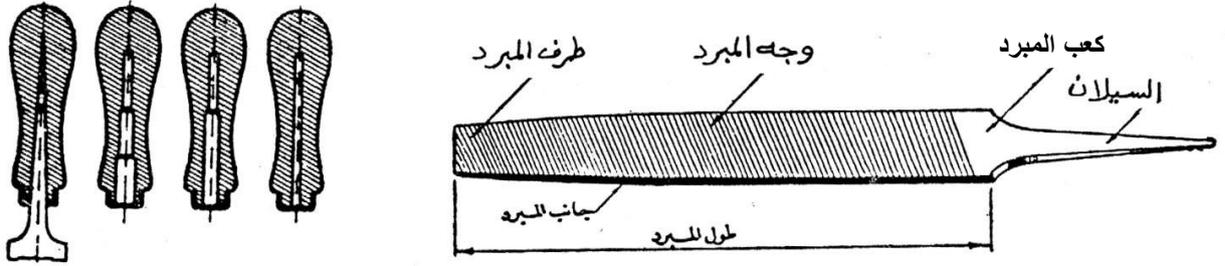

شكل (18-أ) أنواع يد المبرد

شكل (18) مكونات المبرد

أنواع المبارد : تصنف المبارد كما يلي :

(أ) طبقاً لترتيب الأسنان :


(أ) مبارد ذات أسنان مزدوجة :

تحتوى على صفيّن من الأسنان يتقاطعان مع بعضهما بحيث يميل اتجاه الصف الأول بزاوية 45° - 60° على المحور الطولى للمبرد ، بينما يميل اتجاه الصف الثانى بزاوية (70° - 80°) على المحور .


ويستخدم هذا النوع فى برادة المعادن الصلدة كالحديد الصلب والحديد الزهر ، ويوضح شكل (19) هذا النوع.

(ب) مبارد ذات أسنان مفردة :

تحتوى على صف واحد من الأسنان ، كما هو موضح فى شكل (20) وتستخدم فى برادة المعادن الطرية مثل النحاس والألومنيوم وزاوية ميل السن فيها تتراوح من 45° - 60° مع المحور الطولى للمبرد.

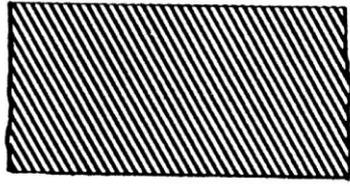

شكل (20) ميبرد ذو أسنان مفردة

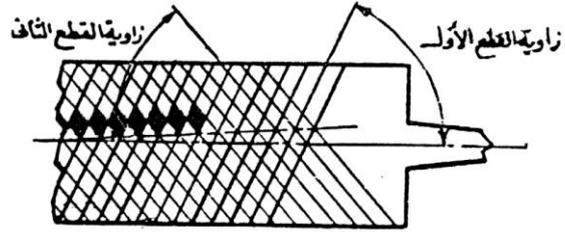

شكل (19) ميبرد ذو أسنان مزدوجة

2- طبقا لشكل مقطع السلاح : يميز المقطع العرضي للسلاح نوع المبرد كما يتضح من شكل (21)

المقطع	أمثلة لأشكال المبراد المعتادة (المألوفة)	شكل (21) أشكال مقاطع المبراد
ميبرد مبسط		
ميبرد مربع		
ميبرد مثلث		
ميبرد مستدير (ذيل الفار)		
ميبرد نصف دائرة		
ميبرد سكينية		
ميبرد معين		
ميبرد ظهر الحية		
ميبرد شبه منحرف (بارتأ)		

(أ) ميبرد مبسط يستخدم في البرادة العامة

(ب) ميبرد مربع يستخدم في برد الأركان والمجاري الضيقة

(ج) ميبرد مثلث يستخدم في برد الأركان والزوايا التي تقل عن 90° ويسمى المبرد الغنفراري

- (د) مبرد ذيل الفار (ملفوف) ويستخدم فى توسيع الثقوب وبرد الأركان الملفوفة
 (هـ) مبرد نصف دائرة يستخدم فى عمل الأقواس والمنحنيات
 (و) مبرد سكينه يستخدم فى تنظيف الأركان الضيقة ذات الزوايا الحادة
 (ز) مبرد معين يستخدم فى برد الأركان الحادة والزوايا الغير قائمة
 (ح) مبرد ظهر الحية يستخدم فى تسوية الأركان والأجزاء المقعرة


طبقة لدرجة الخشونة : حيث تتوقف درجة الخشونة على المسافة بين كل صفين متتاليين من الأسنان ،
 ولذلك هناك مبرد خشنة وأخرى ناعمة

طبقة لطول (مقياس) المبرد : تتراوح أطوال المبرد بين 100 مم إلى 500 مم وبالتالي تقسم إلى :

- (أ) مبرد صغيرة دقيقة يقل طولها عن 150 مم
 (ب) مبرد متوسطة (عادية) يزيد طولها عن 150 مم وحتى 350 مم
 (ج) مبرد كبيرة ويزيد طولها عن 350 مم وحتى 500 مم

الطريقة الصحيحة لإجراء عملية البرادة :

1- يختار اتجاه حركة المبرد بالنسبة للشغلة طبقاً لعملية البرادة المطلوبة كما يلى ، وكما هو موضح فى
 شكل (22) :

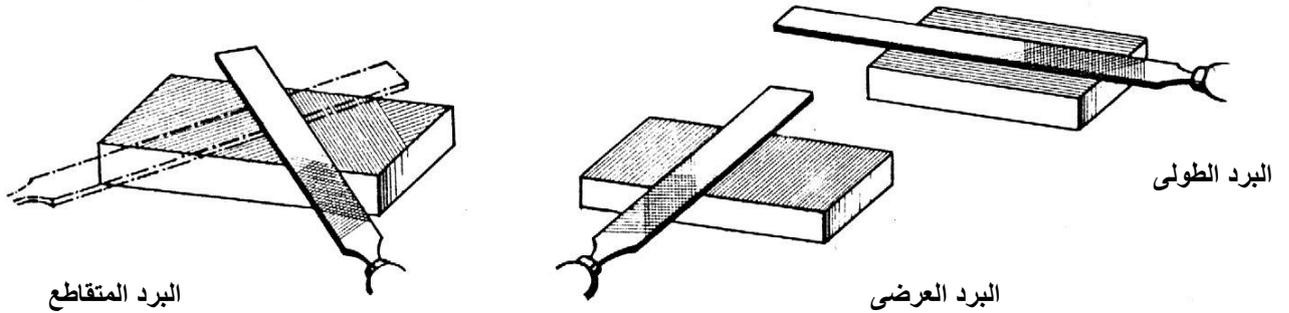

شكل (22) حركة المبرد بالنسبة للشغلة

أنواع عمليات البرادة:

البرادة العرضية : حيث يكون سلاح المبرد عمودياً على سطح الشغلة وتستخدم فى عمليات البرادة الخشنة

البرادة الطولية : حيث يكون سلاح المبرد موازياً لسطح الشغلة ، وتستخدم فى عمليات البرادة الناعمة(التنعيم)

البرادة المتقاطعة : تجرى بزواوية ميل 45° فى كلا الاتجاهين ، ويمكن بواسطتها رؤية النقط الغير مستوية من سطح الشغلة من خلال الظلال والتأثيرات الناتجة من القطع



شكل (23) الوضع الصحيح أثناء البرد


يراعى الوضع الصحيح للجسم والقدمين والذراعين أثناء عملية البرادة ، كما هو موضح فى شكل (23)

تنظيف المبرد :


تتجمع جزيئات صغيرة جداً من المعادن المقطوعة بين أسنان المبرد وتنحشر بها ، ولذا يجب أن ينظف المبرد لإزالة هذه العوالق حتى لا تحدث تسليخات عميقة فى سطوح المشغولات

وهناك طرق كثيرة لتنظيف المبرد نذكرها فيما يلى :

- 1 - يدلك سطح المبرد بالطباشير ثم يمسح بفرشاة من السلك (فرشاة المبرد) فى اتجاه الأسنان لإزالة الجزيئات المحشورة بها0 شكل (23 - أ)
- 2 - تستخدم قطعة من سلك النحاس الأحمر نهايتها مبططة ، وتزاح بها المواد العالقة بين الأسنان شكل (23 - ب)

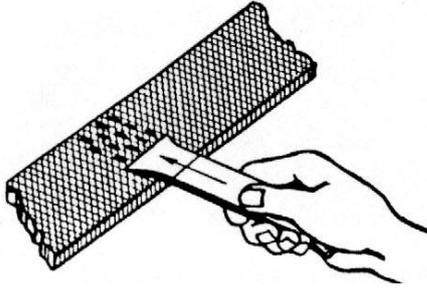

(ب) منظم المبارد مصنوع من صفيح النحاس
الأحمر (مطروق)

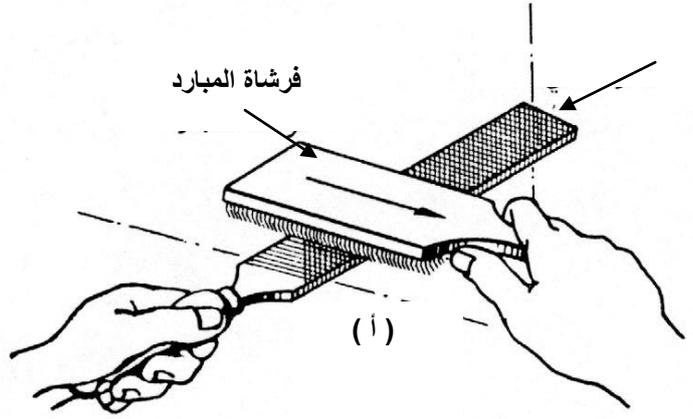

شكل (23) تنظيف المبارد

- 3 - تستخدم شرائح من مواد غير معدنية كالخشب أو البلاستيك أو الفبر لتنظيف أسنان المبارد ، دون أن تؤثر هذه المواد على معدن المبارد
- 4 - يمكن ضغط المبارد على قرص من الفبر المضغوط مثبت في حجر التجليخ ، حيث تنفصل بعض جزيئات الفبر ومعها الرايش المتراكم بين أسنان المبارد
- 5 - يوضع المبارد في ماء مغلي لبضعة دقائق لتنظيفه من بقايا المواد الغير معدنية بعد استخدامه مثلاً في برادة أجزاء من الخشب أو تسوية سطوح أجزاء من قرون الحيوانات أو البلاستيك ، ويمشط بفرشاة المبارد

مواصفات المبارد :


يعرف المبارد ويطلب بناءً على البيانات الآتية :

- 1 - طول سلاح المبارد (ميرد 6 بوصة ، ميرد 8 بوصة ،)
- 2 - نوع أسنان المبارد (مفردة أو مزدوجة)
- 3 - عدد أسنان المبارد في وحدة الطول
- 4 - شكل المقطع العرضي لسلاح المبارد (ميرد مربع ، ميرد مثلث ، ميرد ملفوف ،)

النشر اليدوي


النشر اليدوي Hand sawing :

تعتمد عملية النشر اليدوي (Sawing Operations) في هذه الحالة على القوة العضلية للصانع أو الفني مع مراعاة قيادة سلاح المنشار (Saw Blade) في الوضع الصحيح وفي مستوى أفقي ثابت كما هو موضح بشكل (24) مع الضغط على المنشار أثناء الحركة الأمامية له (حركة القطع أو المشوار الفعال) ، ويزال الضغط في مشوار الرجوع ، بدون رفع سلاح المنشار من المشغولة ، وتصدر حركة المنشار من الذراعين ويساعدهما حركة مناسبة من الجسم ، وهذا يتطلب وضعاً صحيحاً للجسم والمشغولة أثناء حركة المنشار الترددية .

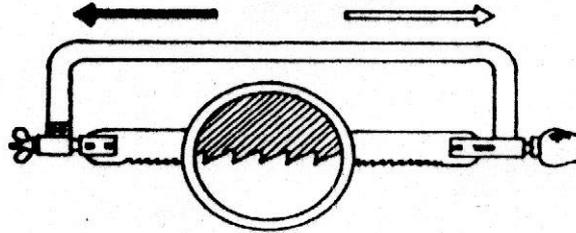

شكل (24): قيادة سلاح المنشار في الوضع الصحيح

تقوم أسنان سلاح المنشار بإزالة جزء صغير من المشغولة على هيئة رايش شكل (25) وينتج عن هذه الحركات الترددية للمنشار فصل جزء من معدن المشغولة .

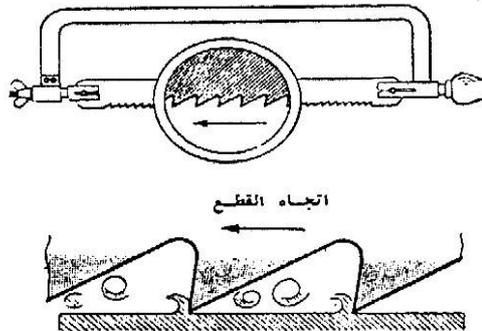

شكل (25) أسنان المنشار تقوم بإزالة أجزاء صغيرة من معدن المشغولة على هيئة رايش


يستخدم النشر في قطع الأعمدة والقضبان وعمل المجارى والمشقبيات بالمشغولات المختلفة ، وكذلك فصل للأجزاء المراد التخلص منها بعد تحديد مكان النشر بالتخطيط .

معدن صنع أسلحة المنشار Metal Of manufacturing saw blades

تصنع أسلحة المناشير من الصلب العالي الكربوني الذي يشتمل على نسبة كربون ما بين 0.9% - 1.2% أو صلب السرعات العالية مع التنجستين أو المولبيديوم .
والجدير بالذكر أن أكثر أنواع أسلحة المنشار اليدوي ذات الحد الواحد أو الحدين ، تكون أسنانها وحدها مقساة ، والجزء الآخر منها مخمرا ، لذلك يسمى بالمقسى المخمر ، وهذا يجعله أطول عمرا ، مع الانخفاض من احتمالات كسره .

زوايا قطع أسنان سلاح المنشار اليدوي Cutting angles of manual saw blade teeth

تصنع الأسنان المتعددة لأسلحة المنشار اليدوي بزوايا حادة شكل (26) لتتشابه مع حدود القاطعة لآلات القطع الأخرى .

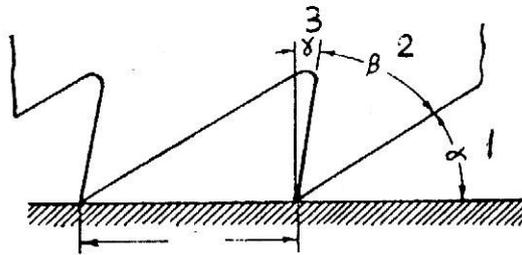

شكل (26) : زوايا القطع بأسنان سلاح المنشار اليدوي

1. زاوية خلوص α يتراوح مقدارها ما بين 30 - 33⁵ .
2. زاوية السن أو زاوية العدة β يتراوح مقدارها ما بين 50 - 55⁵ .
3. زاوية الجرف γ يتراوح مقدارها ما بين 5 - 7⁵ .
4. المسافة بين السننتين وتعرف بالخطوة

وتصنع أسلحة المنشار من صلب العدة الكربوني أو صلب السرعات العالية. السمك حوالي 0.6 مم و العرض 10-14 مم. أما إذا كان مستنأ من الناحيتين يصبح العرض 25 مم.

مواصفات سلاح المنشار:

1- أبعاده

2- نوع المعدن المصنوع منه

3- عدد الأسنان في وحدة الأطوال (أو الخطوة).

الخطوة بالمليمتر = 1 ÷ (عدد الأسنان في السننيمتر الطولي)

ويحتوي سلاح المنشار اليدوي في العادة على 6-7 ، ويلاحظ عند اختيار سلاح المنشار لقطع شغلة معينة أن تكون طول الخطوة أقل من سمك الشغلة حتى لا يتسبب عنها كسر أسنان المنشار.


وتختلف أطوال أسلحة المنشار بين 8 إلى 16 بوصة ،

تركيب السلاح المنشار واستخدامه:

يتم تركيب السلاح بالإطار بحيث يكون اتجاه الأسنان القاطعة بالسلاح إلى الأمام، وعند تركيب السلاح بالإطار يجب التأكد تماماً من أن العروتين الموجودتين عند طرفي السلاح جيدتي التركيب على المسامير (التيل) الخاصة بهما على طرفي الإطار. وبعد ذلك تربط الصامولة التي تتحكم في شد طرفي السلاح، إلى أن يتلاشى نهائياً وجود أى مرونة بالسلاح. وبما أن سلاح المنشار رقيق وصلب (ناشف) فإن تعرضه لأى أنثناء يحقق كسره.

والمنشار (كالمبرد) يكون أثره القاطع فى مشوار التقدم إلى الأمام فقط، ولذلك يجب التخفيف عليه فى مشوار الرجوع برفعه إلى أعلا قليلاً. وهذا الرفع القليل يجب أن يكون بالقدر الكافى فقط للتخلص من سطح القطع.

وفى شكل (27) نرى كيفية استعمال المنشار اليدوى، والطريقة الفنية الصحيحة لمسكه، فعند قطع المعادن الرقيقة بالمنشار، لا يجوز التحميل الثقيل إلى أسفل على المنشار، إذ أن ذلك يسبب تداخل، أو تعلق الأسنان وبالتالي كسرها، كما يتعرض سلاح المنشار للكسر أيضاً

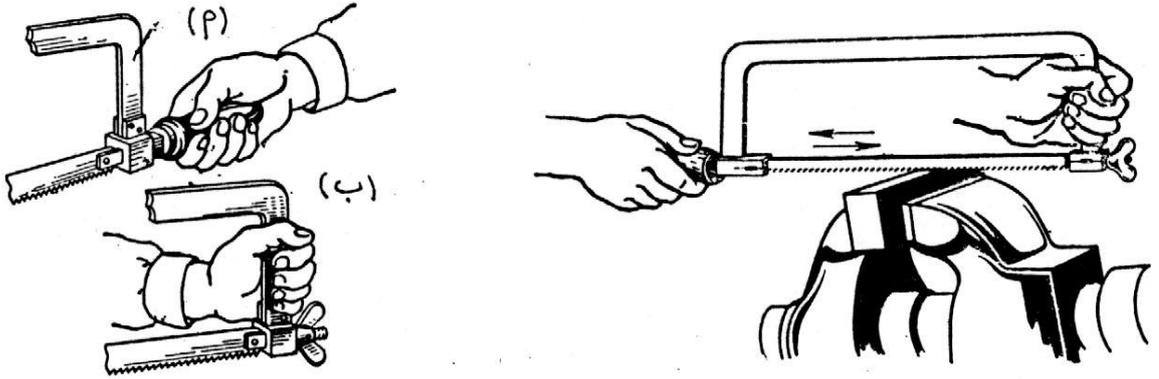


(أ) اليد اليمنى (ب) اليد اليسرى

شكل (27): كيفية مسك المنشار اليدوى

وفى القطع العميق فى الصلب يدهن جانبه سلاح المنشار بوضع نقط من الزيت لتقليل الاحتكاك وجعل شغل المنشار أيسر وأسهل، ويكون أكثر حرية وإنطلاقاً فى القطع، ولكن ليس من المناسب عادة وضع الزيت على أسنان المنشار، لأن ذلك يمنع الأسنان من حمل المعدن بإرتياح

تفليج أسنان المنشار:

تفليج أسنان المنشار أى تنثنى قليلاً واحدة مائلة إلى اليمين والثانية مائلة إلى اليسار كما فى شكل (28- أ) أو تنثنى سنة إلى اليمين والهرنة التالية إلى اليسار ، على أن تترك السنة الثالثة مستقيمة ، أو تنثنى سنتان معاً إلى اليمين ثم سنتان إلى اليسار على التوالى ، مع ترك السنة الخامسة مستقيمة . وفى كلتا الحالتين تقوم السنة المستقيمة (الثالثة أو الخامسة) بتكسير الرايش ، وبذلك تعطى تلك الأسنان سمكاً للقطع يزيد عن سمك السلاح فلا ينحشر فى المعدن ويتحرك بسهولة أثناء القطع.

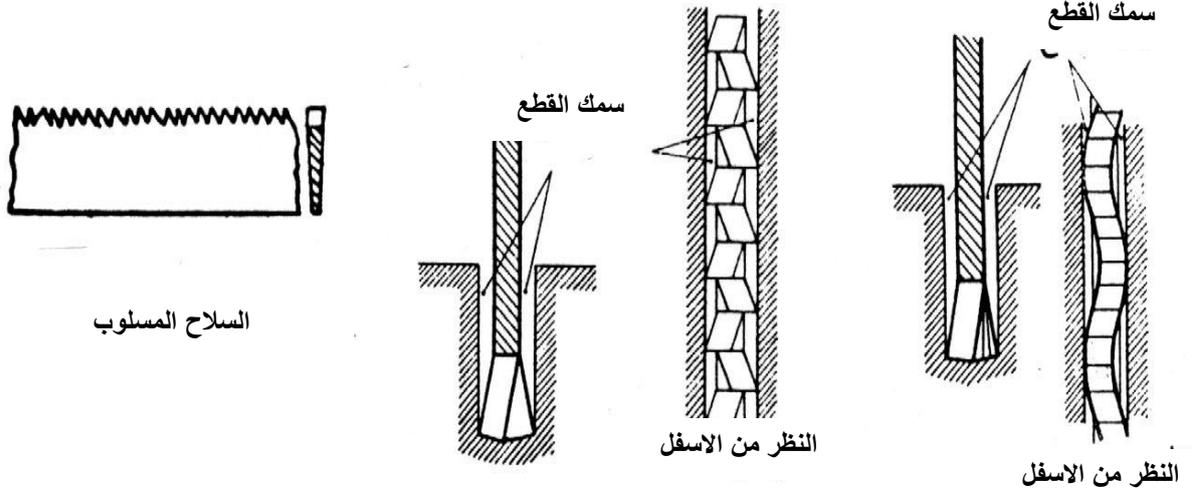

(أ) التفليج

(ب) التمويج

شكل (28) تفليج الأسنان

وقد يستعاض عن تفليج الأسنان إذا ما كانت ضيقة بتمويج السلاح بمعدل ثلاث أو أربع تموجات فى البوصة الطولية كما فى شكل (28- ب) وبذلك يقل إحتكاك جوانب السلاح بالمعدن أثناء القطع ، علاوة على تقليل احتمال نزع الأسنان.

كما توجد أسلحة خاصة لقطع النحاس الأحمر تصنع بحيث تكون أقل سمكاً عند ظهر السلاح منه عند أحدة القطع ، أى تكون مسلوبة.

البرشمة اليدوية

البرشمة:


هي إحدى طرق وصل بالربط الدائم للصلب، وتتميز عن باقي طرق الوصل الأخرى بقوتها لذلك تستعمل في الصناعات الثقيلة مثل صناعة الطائرات والسفن .

أنواع عمليات البرشمة :

- أولاً : البرشمة اليدوية باستخدام أدوات الطرق .
- ثانياً : البرشمة اليدوية باستخدام زراية البرشام .

أولاً : البرشمة اليدوية باستخدام أدوات الطرق :

تتم هذه العملية باستخدام أدوات الطرق ، وتصنع مسامير البرشام الخاصة بهذه العملية عادة من الحديد المطاوع (الطرى) أو النحاس أو الألومنيوم .
وتتميز مسامير البرشام حسب أشكال رؤوسها مثل :

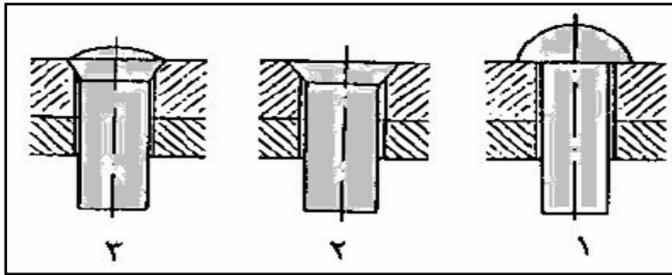


1. مسمار برشام ذو الرأس النصف كروي .
 2. مسمار الرأس الغاطس (الرأس المخروطي)
 3. مسمار برشام ذو الرأس المخروطي (الرأس العدسى) .
- والشكل (29) يوضح شكل هذه الأنواع:

شكل (29) مراحل البرشمة اليدوية

العدد المستعملة في البرشمة اليدوية :

1. مسمار برشام .
2. بلص برشام .
3. شاكوش نصف كروي .
4. شفاط برشام .

والشكل (30) يوضح أنواع وصلات البرشام

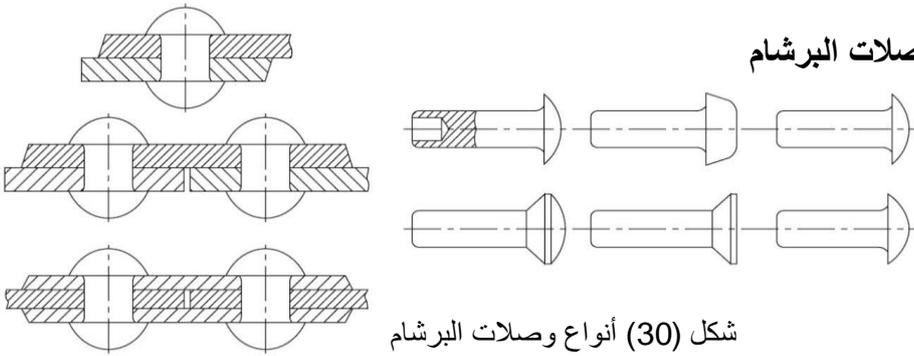


شكل (30) أنواع وصلات البرشام

قواعد العمل الخاص بالبرشمة اليدوية :

1. حساب طول مسمار البرشام النافذ للتشكيل من خلال العلاقة التالية :
طول مسمار البرشام = $1.5 \times \text{قطر البرشام} \times \text{سمك المعدن}$
2. اختيار الثقب المناسب لقطر مسمار البرشام .
3. استخدام شفاط (سحاب) البرشام المناسب لرأس مسمار البرشام .
4. استخدام بلص البرشام المناسب لرأس مسمار البرشام .
5. التأكد من عدم وجود فراغ بين قطع العمل .
6. التأكد من عدم تحريك مسمار البرشام أو قطع العمل أثناء عملية البرشمة .
7. استعمال الشاكوش النصف كروي لتكوير رأس البرشام .

ثانيا : البرشمة اليدوية باستخدام ماكينة البرشام :

تستخدم فى ربط الأجزاء ذات السماكات المتوسطة والخفيفة ، و ماكينة البرشام عبارة عن قاطع يقوم بضغط مسمار البرشام بين قطعتى العمل المطلوب وصلهما .
والشكل (31) يوضح أحد أنواع ماكينات البرشام وأجزاء مسمار البرشام:

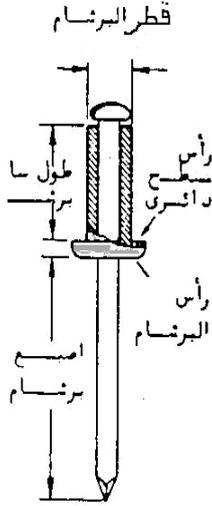

شكل (31) أنواع ماكينات البرشام وأجزاء مسمار البرشام

تتكون ماكينة البرشام من الأجزاء التالية :

1. رأس زرادية البرشام .
2. المقبض العلوى .
3. المقبض السفلى .
4. لقم البرشام .

الثقب والتخويش

عملية الثقب :

عملية الثقب : هي عملية تشغيل بحركة دائرية بواسطة أداة قطع هي بنطة الثقب وبواسطتها تشكل فتحات دائرية في خامة مصمتة .


ريش الثقب (البنط) :

تصنع ريش الثقيب (البنط) من صلب العدة ، ولها عدة أنواع تقسم تبعاً لإستخدامها كما يلي :

أولاً ... بنط ثقب للصلب .

ثانياً ... بنط ثقب للخرسانة .

ثالثاً ... بنط ثقب للخشب واللدائن الصناعية (البلاستيك) .

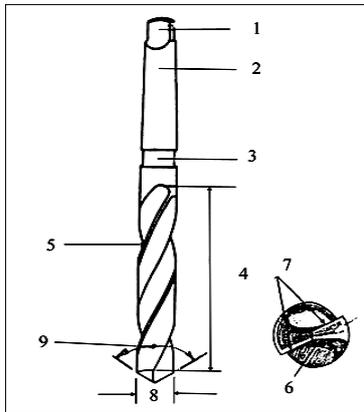

أجزاء البنطة

أجزاء البنطة:

1- مسند الطرد

2- الساق

3- الرقبة

4- الجسم

5- المجري الحلزوني


6- رأس البنطة

7- الحد القاطع

8- قطر البنطة

9- زاوية الرأس

ملحوظة: قطر الثقب يكون أكبر من قطر البنطة بحوالي 0.2 مم .

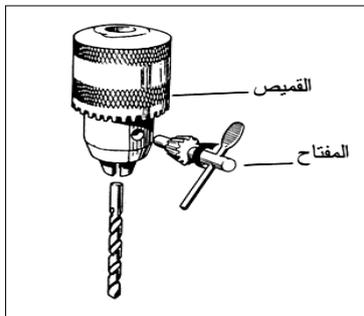

طريقة تركيب البنطة:

تركيب البنطة في الظرف


يتم تركيب وفك البنطة داخل ظرف المثقاب بإستخدام مفتاح خاص يسمى مفتاح الظرف، ويتم تثبيتها بواسطة الفكوك المتحركة به، عن طريق إدخال المفتاح في الثقب وأدارته بعد تعشيق أسنانه مع أسنان الظرف في اتجاه عقرب الساعة وللفك يتم العكس.

أنواع المثاقيب :


هناك عدة أنواع من المثاقيب من أهمها :

أولاً : المثقاب اليدوي (الشنيور) :

ويعتبر المثقاب اليدوي من أهم الأجهزة التي يستخدمها فني البرادة ويتميز بإمكانية نقله إلى مكان العمل وتعدد استعماله وكذلك استخدامه في أي وضع داخل الورشة حسب العمل المطلوب خاصة أن فني البرادة لا يحتاج إلى فتح ثقوب كبيرة والشكل التالي : يوضح الشنيور اليدوي والطبلية.

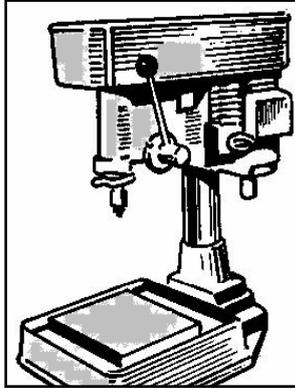

مثقاب التزجة

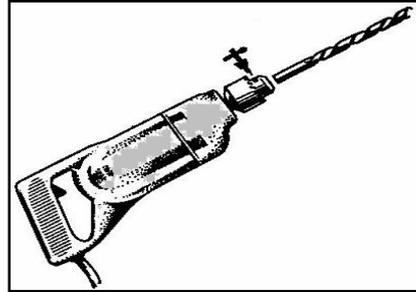


الشنيور اليدوي

ثانياً : مثقاب الطبلية (التزجة) :

يستخدم هذا النوع من المثاقيب في الورش الصغيرة التي لا يوجد مكان ثابت للمثقاب حيث يثبت هذا النوع على طاولة العمل ويمكن نقله من مكان إلى آخر .

ثالثاً : المثقاب الشجرة (العامودي) :

يستخدم هذا النوع من المثاقيب في الورش الصناعية بشكل عام ويتميز بإمكانية تغيير السرعات فيه وكذلك قوته بحيث يمكن فتح الثقوب الكبيرة في المعادن المختلفة ذات السماكات الكبيرة. والشكل التالي يوضح أحد الأنواع والأجزاء الرئيسية:

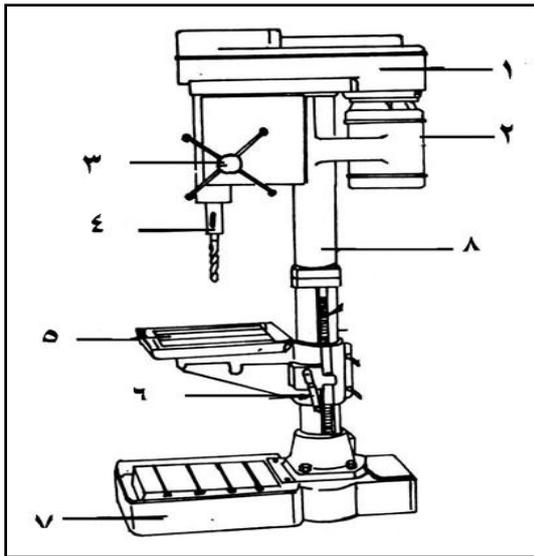

مثقاب الشجرة

1. صندوق ضبط السرعات.

2. المحرك الرئيسي.

3. يد التغذية.

4. ظرف المثقاب.

5. منجلة تثبيت المشغولات (الطاولة).

6. جلبة دوران وتحرك الطاولة.

7. القاعدة الرئيسية.

قواعد العمل عند التثقيب :

1. ارتداء النظارة الواقية .
2. التأكد من تذييب مراكز الثقوب المطلوبة .
3. فحص مقاس المثقاب قبل استعماله .
4. ربط البنطة في ظرف المثقاب .
5. ضبط سرعة دوران المثقاب تبعا لنوع المعدن المراد ثقبه .
6. التأكد من ثبات قطعة العمل بربطها في الملزمة أو إستخدام ماسكات مناسبة .
7. ضبط صينية الماكينة بحيث يقع مركز الثقب تحت ظرف المثقاب مباشرة .
8. إدارة المثقاب قليلا للتأكد من أنه يقع في الوضع المطلوب وتصحيح مكانه إذا لزم الأمر .
9. استعمال زيت مناسب لتبريد المثقاب وقطعة العمل .
10. التغذية بضغط منتظم حتى لا ينكسر ، وتخفيف الضغط عندما يبدأ النفاذ من الجهة الأخرى مع الأستمرار في الدوران حتى ينتهي الثقب .
11. فك الظرف وإزالة البنطة .

سرعة القطع وسرعة الدوران لعمود دوران المثقاب

سرعة القطع هي :المسافة التي تقطعها بنطة الثقب داخل الشغلة ، وتقاس بـ متر/ دقيقة.
سرعة الدوران هي: عدد لفات البنطة في الدقيقة.
ويتم حساب سرعة الدوران في عملية الثقب من المعادلة الآتية:

$$\text{سرعة الدوران (لفة/د)} = \frac{\text{سرعة القطع (متر/د)} \times 1000}{\pi \times \text{قطر البنطة}}$$

حيث: $\pi = 3.14$

وتتوقف سرعات الدوران لأداة القطع في المثقاب على قطر البنطة وكذلك سرعة القطع، ويتم تحديد سرعة القطع وسرعة التغذية من جداول خاصة كما في الجدول التالي رقم (1):

جدول رقم (1)

سرعة القطع والتغذية للمعادن عند استخدام بنط مصنوعة من صلب السرعات العالية (HSS)

التغذية (متر / لفة)	سرعة القطع (متر / د)	نوع المعدن
0.45-0.05	25-20	صلب حتي 50 كجم/سم ²
0.45-0.05	30-20	صلب حتي 70 كجم/سم ²
0.25-0.03	20-15	صلب حتي 90 كجم/سم ²
0.3-0.02	20-10	صلب + نيكيل + كروم حتي 110 كجم/سم ²
0.02	10-6	صلب عدة حتي 200 كجم/سم ²
1.3-0.07	40-20	حديد زهر حتي 18 كجم/سم ²
0.4-0.05	20-12	حديد زهر حتي 20 كجم/سم ²
0.45-0.05	25-18	حديد زهر طري
0.5-0.06	100-50	البرونز
0.45-0.05	25-18	البرونز الناشف
0.8-0.1	100-50	النحاس الأصفر 60-58 كجم/سم ²
0.5-0.04	60-40	النحاس الأصفر 80-63 كجم/سم ²
0.4-0.02	30-20	النحاس الأصفر 90 كجم/سم ²
0.5-0.15	70-25	النحاس الأحمر
0.6-0.15	200-50	الألومنيوم النقي
0.4-0.02	60-25	الألومنيوم المصبوب

مثال:

أحسب سرعة دوران عمود مثقاب عند ثقب معدن من صلب 40 كجم/سم² باستخدام بنطة قطرها 14 مم.

الحل:

من الجدول السابق سرعة القطع للصلب 40 كجم/سم² هي 20 متر/د ، $\pi = 3.14$

$$\text{سرعة الدوران (لفة/د)} = \frac{\text{سرعة القطع (متر/د)} \times 1000}{\pi \times \text{قطر البنطة}}$$

$$= \frac{1000 \times 20}{14 \times 3.14} = 454.95 \text{ ، (تقريباً) } = 455 \text{ لفة/د}$$

التخويز


وهي عملية تنظيف وأزالة الرايش من الجزء العلوى من الثقوب وتوسيعها لاستيعاب رؤوس البراغل والقلوطة ومسامير البرشام الغاطسة فى الشغلة، وتتم العملية عادة بواسطة بنط التخويز والتي تصنع من صلب السرعات العالية ، وتختلف عمليات التخويز باختلاف الهدف المطلوب .

أنواع بنط التخويز :


توجد أنواع مختلفة من بنط التخويز للحصول علي أشكال مختلفة من التخويز حسب المطلوب .

بنط التخويز المخروطية :

تتوفر هذه البنط بزوايتين للمخروط إما 60° أو 90° ، وبها ثلاثة إلى سبعة حدود قاطعة موزعة على المحيط الخارجى ، وتستخدم لاستيعاب رؤوس البراغل ومسامير البرشام المخروطية الغاطسة.

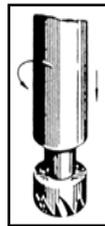

بنطة تخويز أسطوانية

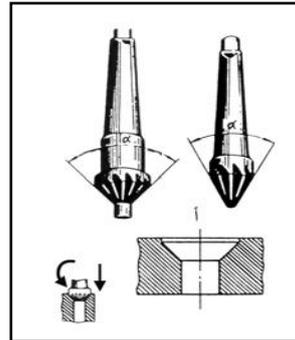


بنطة تخويز مخروطية

بنط التخويز الأسطوانية :


هذا النوع من البنط يتوفر بأقطار مختلفة . وتحتوى البنطة على حدود قاطعة يتراوح عددها من 8-12 حد ، وتستخدم لاستيعاب رؤوس البراغل ومسامير البرشام الدائرية الغاطسة.

بنط التخويز ذات اللقمة المنفصلة :

حيث يزود هذا النوع من البنط بلقمة قاطعة مصنوعة من صلب السرعات العالية أو لقمة كربيدية ، وتقوم هذه اللقمة بعملية القطع الفعلية ، ويزود هذا النوع عادة بدليل توجيه يعمل بمثابة القائد أثناء عملية التخويز ، ويستخدم لأعمال تسوية سطوح الارتكاز لأعمال البرشمة ، كما يستخدم لنزع الزوائد من الثقوب.

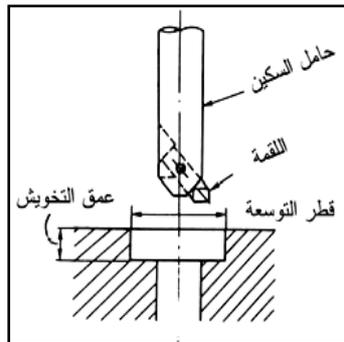

بنطة تخويز ذات لقمة منفصلة

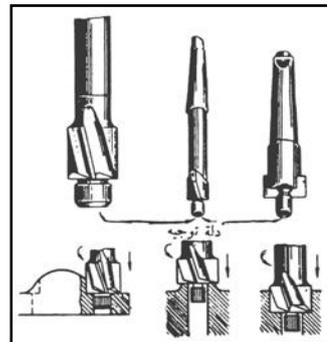

بنطة تخويز أسطوانية مركزية

بنط التخويز الأسطوانية المركزية :

يستخدم هذا النوع من الريش المزود بستة حدود قاطعة فى أعمال توسيع الثقوب لاستيعاب البرشام والأسافين ولأعمال تسوية السطوح للمشغولات.

سرعة الدوران فى عملية التحويش :
تعتمد جودة السطح الناتج من عملية التحويش على نوعية بنطة التحويش وعلى سرعة الدوران ، وسرعة الدوران فى عملية التحويش تعادل ثلثي سرعة الدوران المستخدمة فى عملية الثقب والتي تحسب من المعادلة:

$$\text{سرعة الدوران} = \frac{\text{سرعة القطع} \times 1000}{\pi \times \text{قطر بنطة التحويش}}$$

ويمكن الحصول على سرعات القطع والتغذية حسب نوع المعدن وبنطة التحويش المستخدمة من الجداول السابق رقم (1):


إجراء عملية التحويش :

تتم عملية التحويش باستخدام المثاقيب ، ولإجراء عملية التحويش اتبع الخطوات الآتية :

1. ثبت الشغلة مستوية بواسطة المنجلة وأستخدم القطع المتوازية (اللينات).
2. اختار بنطة التحويش المناسبة ، حسب قطر وشكل التحويش المطلوب .
3. ركب بنطة التحويش بظرف المثقاب مباشرة أو باستخدام كولييت إذا كانت سلبية البنطة أصغر من سلبية محور الثقب (مثل تركيب بنطة الثقب) .
4. حدد عمق التحويش ويتم ذلك عن طريق محدد الأعماق الموجود على محور الدوران.
5. تأكد من أن رأس بنطة التحويش فى مركز الثقب ثم ثبت الطاولة .
6. شغل المثقاب وأنزل بنطة التحويش ببطء حتى يتم القطع كاملا .
7. استخدم سائل التبريد أثناء التحويش .

الأختبار الذاتي للمعلومات والمعارف النظرية

1- تعرف على العدد اليدوية المبينة بالرسم الآتي ثم أكتب الأسم والوظيفة:

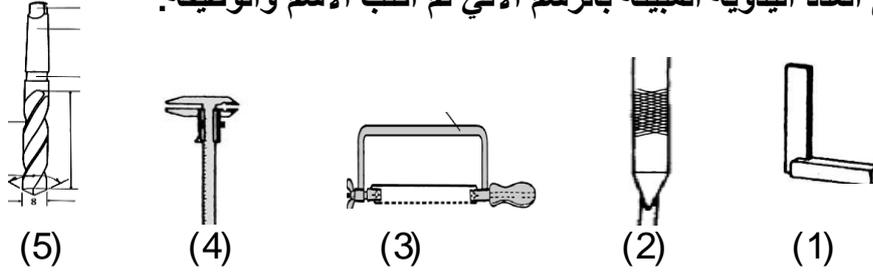

- (1) الشكل هو: ويستخدم في:
- (2) الشكل هو: ويستخدم في:
- (3) الشكل هو: ويستخدم في:
- (4) الشكل هو: ويستخدم في:
- (5) الشكل هو: ويستخدم في:

2- ضع علامة (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارات الخاطئة

1. تستخدم زنية المراكز لعمل دليل لبنط الثقب ()
2. يتم إختيار اتجاه حركة المبرد بالنسبة للشغلة طبقاً لعملية البرادة المطلوبة ()
3. ليس من الضروري إرتداء مهمات الوقاية أثناء العمل في البرادة ()
4. الزاوية القائمة تستخدم في أختبار التعامد للمشغولات ()
5. من المهارات الأساسية لمهنة البرادة عملية قشط السطوح ()
6. البرادة هي تشغيل للمعادن بأزالة طبقة رقيقة من السطح المراد تشغيله ()
7. تفلج أسنان المنشار تعنى التثنى قليلاً لواحدة مائلة إلى اليمين والثانية مائلة إلى اليسار ()

3- رتب الخطوات الآتية حسب التسلسل المنطقي عند إجراء عملية الثقب:

- 1 - تركيب البنطة المناسبة .
- 2 - فصل التيار الكهربى .
- 3 - الضغط على الشغلة بضغط مناسب .
- 4 - تشغيل المثقاب .
- 5 - أنجاز الثقب المطلوب .
- 6 - تركيب الشغلة على منجلة المثقاب .

4- ماهي سرعة الدوران المناسبة لعمود مثقاب عند ثقب معدن من صلب 40 كجم/سم² بإستخدام بنطة قطرها 16مم ، إذا كانت سرعة القطع = 20 متر/د .
أختار السرعة المناسبة من بين الأقواس التالية (450- 200 - 398 لفة/د)

الاجابات النموذجية

الأجابة	رقم السؤال	
الإستخدام أختبار التعامد تسوية الأسطح نشر المعادن القياس الدقيق عملية الثقب	الشكل 1- الزاوية الفائمة 2- المبرد 3- المنشار اليدوي 4- الباكوليس 5- بنطة	ج 1
	√ - 1 √ - 2 × - 3 √ - 4 × - 5 √ - 6 √ - 7	ج 2
	2 ، 3 ، 5 ، 4 ، 1 ، 6	ج 3
	398 لفة/د	ج 4

5- التدريبات العملية

التمرين رقم (1) نشر وثقب وبرشمة وبرادة الأسطح وعمل تصفية وتنعيم

الهدف :


معرفة كيفية نشر وثقب وبرادة الأسطح وعمل تصفية وتنعيم في قطعة من الحديد الأسود طبقا للرسم الموضح فيما بعد.

الخامات المستخدمة : قطعة من الحديد الأسود $8 \times 67 \times 102$ مم .

العدد المستخدمة :

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1- باكوليس دقة 0.05مم | 2- منجلة يدوية باللقم | 3- مبرد مبطن خشن |
| 4- شوكة علام | 5- برجل | 6- مبرد مبطن ناعم |
| 7- مبرد نصف دائرة | 8- صنفرة ناعمة | 9- زاوية قائمة |
| 10- منشار يدوي | 11- بنط ثقب وتخويش مناسبة | |

الرسم التخطيطي:

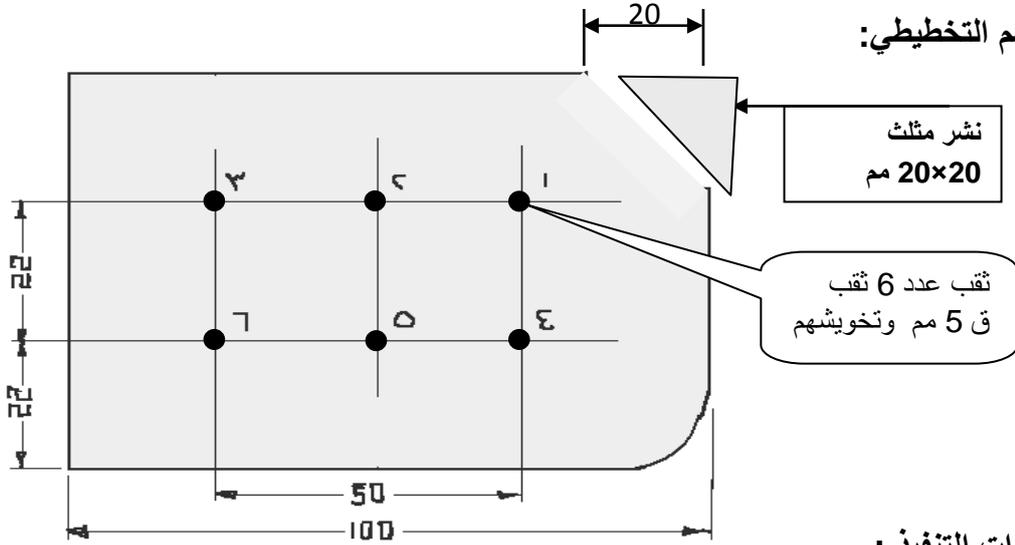

خطوات التنفيذ :

1. طبق قواعد السلامة أثناء العمل.
2. اختيار سطحي أسناد أحدهما للخطوط الطولية الأخر للعرضية.
3. قم بشنكرة قطعة الشغلة حسب الرسم الموضح.
4. أربط الشغلة على المنجلة مع مراعاة توازي خطوط الشنكرة مع فكي المنجلة.
5. باستخدام المنشار اليدوي قم بنشر الجزء (المثلث) المشار اليه بالسهم مع مراعاة حدود الشنكرة للدوران.
6. باستخدام المبرد المبطن الخشن قم بتصفية الأبعاد للقطعة حسب المقاسات المطلوبة.
7. أختبر أستواء وتعامد السطح بواسطة الزاوية القائمة.
8. باستخدام المثقاب قم بعمل الثقوب حسب المقاسات المطلوبة .
9. تخويش الثقوب .
10. باستخدام المبرد المبطن الناعم قم بتنعيم الأبعاد للقطعة حسب المقاسات المطلوبة .
11. باستخدام الصنفرة الناعمة قم بصقل الأسطح للقطعة.
12. باستخدام الباكوليس راجع الأبعاد وزاوية التعشيق المطلوبة.
13. دق رقمك في المكان عند العلامة (xxx).
14. دع مدربك يراجع عملك ويسجل الملاحظات الخاصة به.
15. أعد العدد والمواد إلى أماكنها الصحيحة ثم نظف مكان عملك.

ب- أعمال الصاج :

المحتويات

- تعليمات السلامة المهنية والبيئية
- الألواح المعدنية (أنواعها- أبعاده- أستخدماتها- طرق تخزينها).
- العدد والأدوات اليدوية لأعمال الصاج.
- أنواع المقصات اليدوية وطرق القص المختلفة.
- عمايات الصاج (الكردون - الثنى- الدسرة - لف الأحرف)

أنواع الألواح المعدنية:

إن جميع الألواح المعدنية قد تبدو متشابهة ، غير أنك ستجد عند فحصها عن قرب علامات فارغة تميز بعضها عن بعض ، ويرجع السبب في تعدد أنواع الألواح المعدنية واختلافها إلى أن وجوه استخدام الألواح المعدنية متعددة ومختلفة .

أنواع الألواح المعدنية :

1. ألواح الصاج الأسود .
 2. ألواح الصاج المجلفن .
 3. ألواح الألومنيوم .
 - 4 ألواح القصدير .
 5. ألواح النحاس .
 6. ألواح الرصاص .
 7. ألواح الصاج (الأستنلس ستيل) غير قابل للصدأ .
- وسوف نتعرف على أشهر أنواع ألواح الصاج استخداماً في مجال أعمال الصاج وهي:

1. ألواح الصاج الأسود:.

هي ألواح مصنوعة من الحديد الأسود وهي أشهر أنواع ألواح الصاج استخداماً في مجال الصناعات المختلفة وتتميز بلون سطحها الأسود, وهي متوفرة بأسواق بأنواع وسماكات مختلفة, وهي قابلة للطلاء.

المميزات:

1. رخيصة الثمن
 2. قابلة للطلاء
 3. قابلة للحام
 4. سهولة التشكيل
- وعيوبها أنها غير مقاومة للصدأ والتآكل.

2. ألواح الصاج المجلفن :

هي ألواح مصنوعة من الحديد الأسود مطلية بطبقة من الزنك (الخارصين) لأكسابها مقاومة للصدأ والتآكل بالإضافة للمظهر اللامع . وهي أشهر الأنواع استخداماً في مجال صناعة الخزانات ومجاري التكيف والمداخن, وهي متوفرة بأسواق بأنواع وسماكات مختلفة.

المميزات:

1. رخيصة الثمن
 2. مقاومة للصدأ والتآكل
 3. سهولة اللحام بالقصدير
 4. سهولة التشكيل
- وعيوبها أنها تتعرض للصدأ إذا أزيلت طبقة الزنك, وتتصاعد أبخره عند لحامها.

2. ألواح الصاج الأستنلس ستيل:

هي ألواح مصنوعة من الصلب ونسبة مرتفعة من الكروم تحعله لاتتأثر بالعوامل الجوية والكيميائية المختلفة وتجعلها مقاومة للصدأ والتآكل بالإضافة للمظهر اللامع الأنعكاسي , وهي أشهر الأنواع استخداماً في مجال صناعة الخزانات والتبريد والتكييف والأجهزة الطبية والأواني, وهي متوفرة بأنواع وسماكات مختلفة.

المميزات:

1. ذي خواص تكنولوجية وميكانيكية عالية.
 2. مقاومة للصدأ والتآكل.
 3. قابلية اللحام .
 4. لاتحتاج لحماية السطح بالطلاء وخلافه.
 5. ذي مظهر جميل
 6. طويلة العمر
- وعيوبها أنها غالية الثمن, وتتصاعد أبخره عند لحامها بالأرجون.

ملحوظة : تصنع ألواح الصاج السابقة بسماكات شائعة تتراوح من:

- 0.2 الي 3 مم للصاج الأسود والمجلفن
0.15 الي 2 مم للصاج الأستنلس ستيل

بعض الأشكال المصنعة من الصاج:



إفراد السطوح


تعلم المتدرب الرسم الفنى لمهنة فنى الصاج مما أدى الي إكسابه المهارات الأساسية فى الرسم الفنى من إيجاد ورسم المساقط ورسم القطاعات المختلفة للأشكال والأجسام الهندسية . وفى هذا الباب سيتدرب المتدرب على رسم بعض إفرادات الأشكال الهندسية وكذلك رسم إفراد التمارين ، لتكون أساسا فى العمليات الإنتاجية التى يمارسها المتدرب فى الورشة ومواقع العمل .

الأشكال الأسطوانية

تتبع طريقة التوازي (طريقة المستقيمت المتوازية) فى رسم إفرادات أسطح الأجسام المصنوعة من الألواح المعدنية التى تحتوى على جوانب متوازية (أسطح جانبية متوازية) ، ومن خواص هذه الأجسام توازي جوانبها وظهورها فى مسقطها الرأسى بأطوالها الحقيقية ثم تعامدها على الخط الإفراد الذى يمثل محيط الجسم وهو مفرد (الانفراد) .

وتبحث هذه الوحدة فى طريقة التوازي المتبعة فى رسم إفرادات بعض الأجسام المشهورة مثل الأسطوانات والهرم بصفة عامة على إختلاف أشكال مقاطعها . وكذلك أشكالها الخارجية كأن تكون مستقيمة أو منحرفة (معوجة) ثم إفرادات الكيعان بأنواعها والوصلات حرف (T) .

(1) أفراد أسطوانة قائمة:

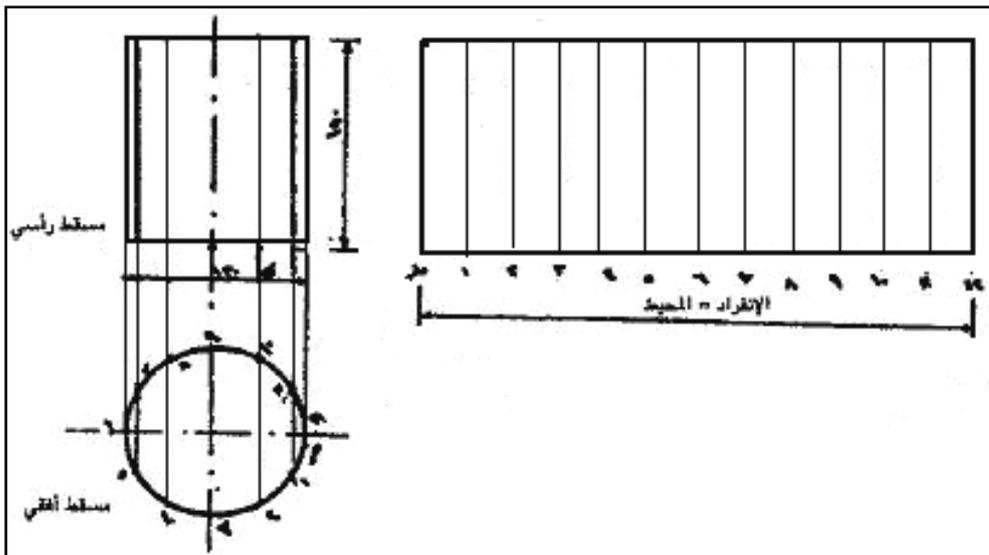

خطوات التنفيذ :

1. ارسم المسقط الرأسى والمسقط الأفقى فقط .
2. لرسم الإفراد للأشكال الأسطوانية اتبع إحدى الطريقتين التاليتين :
(أ) طريقة التقسيم :
 1. قسم الدائرة التى تمثل المسقط الأفقى إلى 12 قسم بواسطة المثلث 60° أو بالفرجار .
 2. أرسم خطا أفقيا مع المسقط الرأسى وعين عليه نقطة البداية (صفر) ثم خذ قسما من أقسام الدائرة وأركز فى صفر البداية ثم قسم الخط الأفقى إلى 12 قسم (من صفر - 12) .
 3. أقم رواسم من نقط التقسيم إرتفاعها يساوى إرتفاع الأسطوانة فى المسقط الرأسى وتحدد الإرتفاعات بخط أفقى .


ب) طريقة حساب محيط الدائرة :

رسم أفراد السطح الجانبي للأسطوانة وتتبع لذلك الخطوات التالية :
1) حساب محيط الدائرة وهو الذى يمثل الأفراد بالقانون الحسابى التالى :
إنفراد الأسطوانة (محيط الدائرة) = قطر الأسطوانة × ط (النسبة التقريبية)

$$L = 3.14 \times d$$

مثال : إنفراد الأسطوانة قطرها 120 مم
= (محيط الدائرة) = $376.8 = 3.14 \times 120 = 377$ مم
2) رسم خط أفقى مع المسقط الرأسى بطول الأفراد لمحيط الدائرة المحسوبة ,
3) تقسيم الخط الأفقى الى 12 قسم وأقامة أرتفاعات كما سبق.

(2) أفراد هرم ثلاثى:

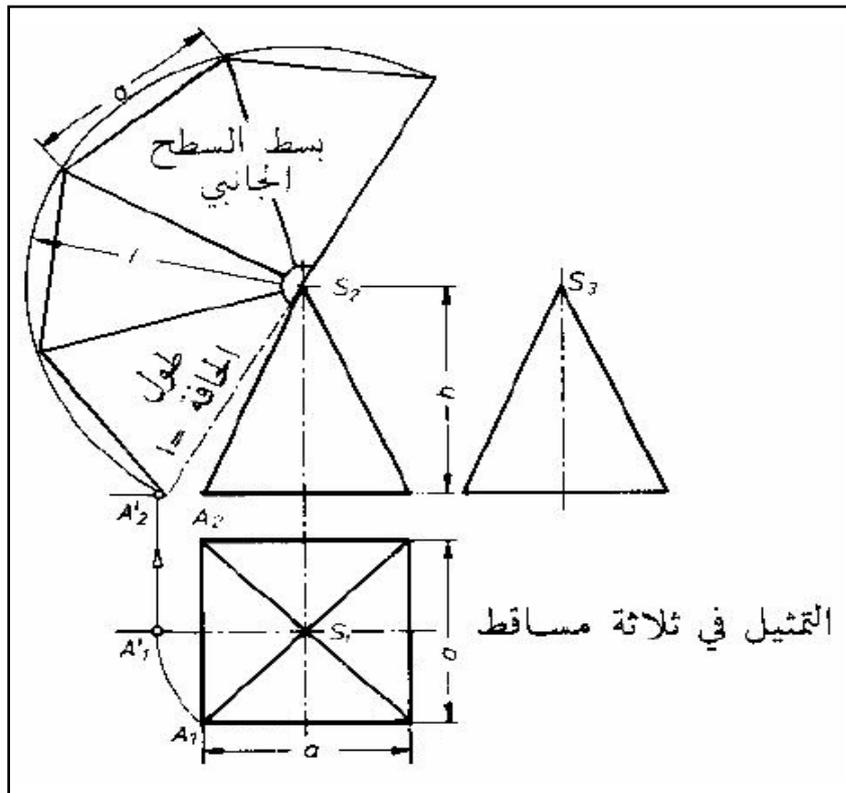

طريقة الأفراد :



يلزم معرفة الأطوال الحقيقية للجوانب لتعيين مساحة السطوح الجانبية لها ، ويمكن الحصول على الطول الحقيقى للحافة الجانبية AS بإدارة A1S1 حول S1 فى المسقط الأفقى حتى يصبح موازيا لمستوى المسقط الرأسى وبذلك تصل A1 إلى A1' و A2 إلى A2' ويكون A2'S2 فى هذه الحالة ممثلا للطول الحقيقى للحافة الجانبية AS ، وبالتالي يكون A2'S2 بداية للقياس عند رسم البسط .

القص

القص هو إحدى عمليات القطع بدون رايش بهدف تجزئة (فصل) الألواح المعدنية ، وتتم بإستعمال المقصات بانواعها أو بالإسطمبات حسب نوع وشكل القص المطلوب بواسطة حدى (سكينى) قطع يدويا أو آليا .

زاوية القص :

زاوية القص هي الفتحة التي تشكلها سكين القص العلوي مع سكين القص السفلي عند إجراء عملية القص . للحصول على قص جيد وسهل يجب أن تكون زاوية حدى القطع للمقصات اليدوية ما بين (8 - 15 °) . فإذا كانت الزاوية اكبر من ذلك تنزلق قطعة العمل خارج المقص . أما إذا كانت أصغر تزداد قوة القص .

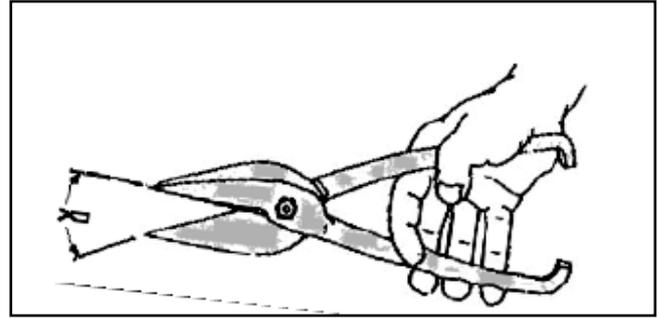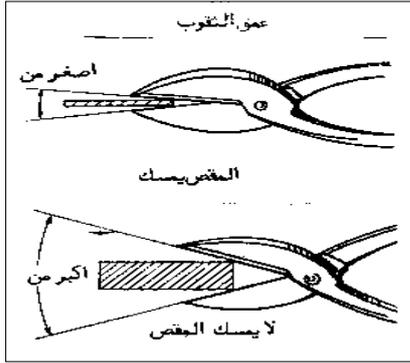

أنواع المقصات :

1. المقصات اليدوية .
2. مقص الطاولة (الطبلية) .
3. مقص الدوائر .
4. المقص الأحادى المتنقل .
5. المقصات الآلية .


أولا : المقصات اليدوية :

تستخدم المقصات اليدوية فى قص الألواح المعدنية الرقيقة والتي يصل سمكها حتى 1.2 مم . ويوجد العديد من الأنواع للمقصات اليدوية يتم التمييز بينها حسب شكل ونوع المقص المطلوب .

أشهر أنواع المقصات اليدوية :

أ) المقص العدل (المستقيم) :


المقص العدل المستقيم من أكثر المقصات اليدوية استخداما حيث يستخدم فى عمل القطعيات القصيرة المستقيمة وكذلك قليلة الانحناء .

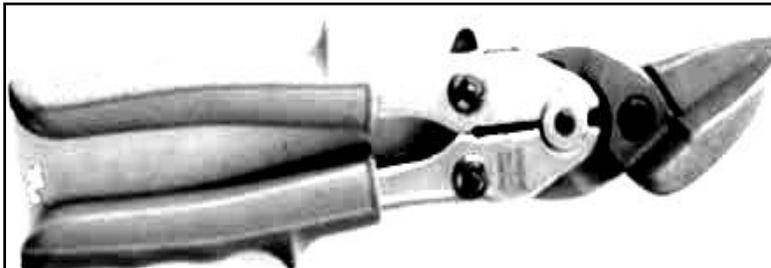

ويوجد له نوعان :


1. المقص اليميني .
2. المقص اليسارى .

ب) مقص تفريغ الثقوب والفتحات :
يستخدم في قطع الثقوب والفتحات والأشكال المختلفة .

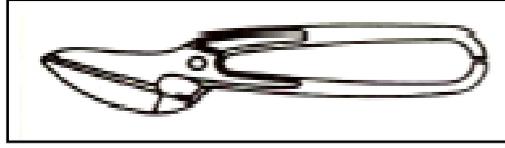

ثانيا : مقص الطاولة (الطبلية) :


شائع الاستخدام في ورش الصفايح المعدنية ويستخدم في قص الألواح التي لا يزيد سمكها عن 2مم .
والشكل الآتي يوضح الأجزاء الرئيسية له .

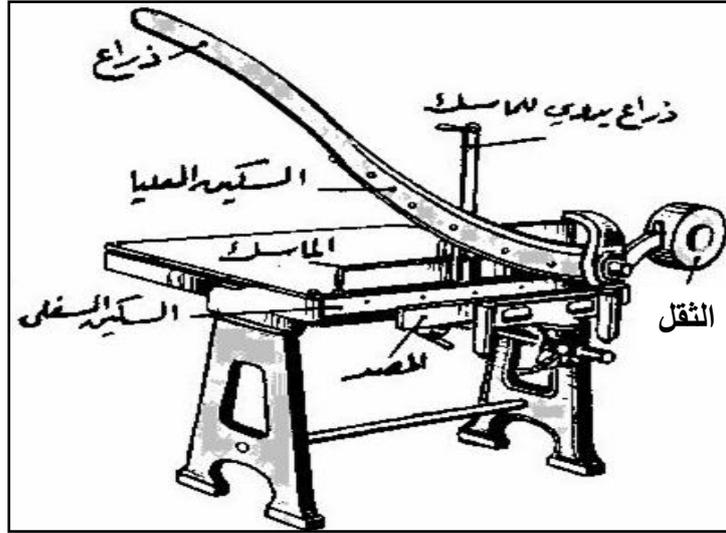

مقص الطاولة

طريقة تشغيل مقص الطاولة :

1. تحدد طول المقاس المطلوب بواسطة محدد القياس والمصد .
2. وضع قطعة العمل على الفرش (الطاولة) بجوار الدليل .
3. الضغط على قطعة العمل بواسطة مكبس التثبيت (الماسك) .
4. يقبض على ذراع التشغيل ويضغط عليه بسرعة وبقوة إلى الأسفل حتى يتم القطع .

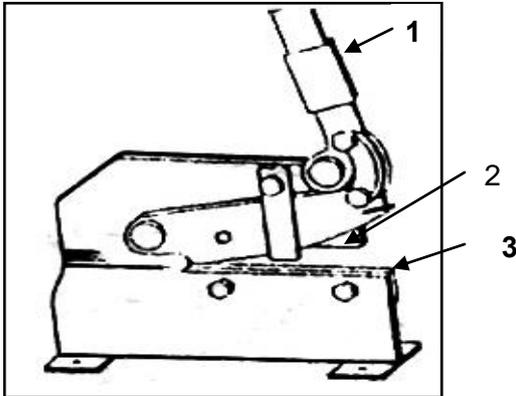

ثالثا: المقص ذو الذراع (الرافعة) :

يستخدم على نطاق واسع في الإنشاءات الخرسانية
لقطع الأسياخ المعدنية والألواح السمكية .
والشكل المقابل يوضح الأجزاء الرئيسية له وهي:

- 1- الرافعة
- 2- السكين العلوي
- 3- السكين السفلي

رابعاً : مقص الدوائر :
يستخدم لقطع الأشكال الدائرية أو المنحنية في الصفائح المعدنية . ويجب عند قطع المنحنيات توجيه لوح الصاج يدويا , والشكل الآتي يوضح أحد الأنواع.



خامسا : المقصات الآلية (الميكانيكية) :
يستعمل المقص الآلي لعمل قطع مستقيمة على الألواح المعدنية ذي السمك الكبير. والمقص الآلي يعمل أوماتيكيا ويتميز بسرعه ودقته , والشكل الآتي يوضح أحد الأنواع.



- طريقة التشغيل :**
1. وضع اللوح المعدني على فرش المقص .
 2. تحديد مقاس القص المطلوب .
 3. إدخال اللوح المعدني حتى يلامس مصد محدد القياس .
 4. الضغط بالقدم على دواسة التشغيل حتى تتم عملية القص .


أشهر العمليات التي تجري على الألواح المعدنية:

1- الثني

الثني إحدى العمليات الخاصة بتشكيل الألواح المعدنية بدون رايش ، حيث يتم تحويل جزء من المعدن المراد تشكيله من الاتجاه الأصلي للمعدن إلى اتجاه مغاير له . وتستعمل هذه العملية في الأعمال المعدنية المختلفة مثل صناعة صناديق العدة ومجاري التكيف والمداخن وصناعة الأثاث المعدني بأنواعه .

أنواع ماكينات الثني :

1. ماكينات الثني الأحادية (العادية):
يكون فيها الفك العلوي للثناية مكونا من جزء واحد .
2. ماكينات الثني المجزأة :
يكون فيها الفك العلوي للثناية مكونا من عدة أجزاء .

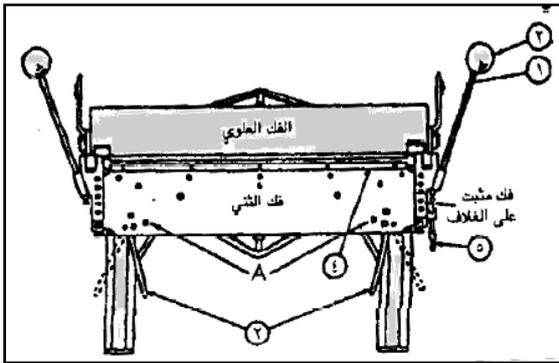

أجزاء ماكينة الثني :

1. مقبض ربط (لتثبيت اللوح بالثناية) .
2. مقبض ثني (يحرك بواسطة الفك السفلي لثني الألواح بعد تثبيتها) .
3. ثقل ثني (يساعد في التغلب على قوى المقاومة عند الثني) .
4. قضيب الفك العلوي (قابل للتغيير حسب سماكة الألواح المثنية) .
5. مقياس زوايا (الثنائية اليدوية)

قواعد العمل على ماكينة الثني :

1. إدخال المعدن المراد ثنيه بين فكي الثناية بصورة متوازية والضغط عليه بإحكام .
2. ثني المعدن حسب الزاوية أو الشكل المطلوب لمرحلة واحدة أو عدة مراحل .
3. إخراج المعدن من بين فكي الثناية.
4. ماكينات الثني غالبا تصمم ليعمل عليها شخص واحد


2- اللف (الحنى)

كثيرا ما نحتاج الى حنى الألواح المعدنية ولفها لعمل دورانات وأسطوانات ويتم ذلك باستخدام ماكينة الدرافيل.

والشكل المقابل يوضح ماكينة درافيل ثلاثية:

أجزاء الماكينة:

- 1 ، 2 ، 3 درفيل
- 4- يد تحريك الدرافيل
- 5- يد التغذية
- 6- فخذ الماكينة
- 7- قاعدة الماكينة

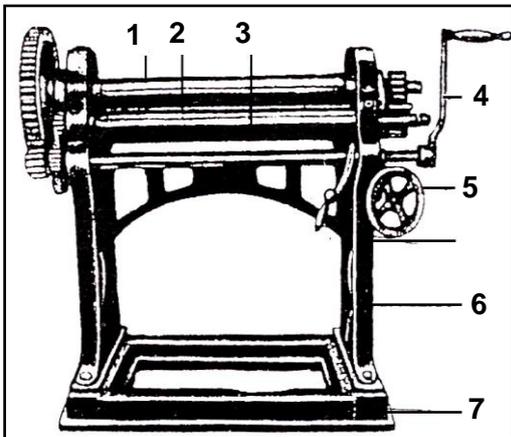


3- وصل الألواح المعدنية :

توجد طرق عديدة لوصل الألواح المعدنية وسوف نقتّم بالتعرف علي الشائع منها وهي:

1) وصل الألواح المعدنية بالدرسرة:

الدرسرة هي عملية وصل أطراف الألواح المعدنية الرقيقة ، وذلك بعمل ثنيات مختلفة حسب شكل ومكانة الوصل (بالجانب أو الركن أو القاع).

مراحل تشكيل الدسرة:

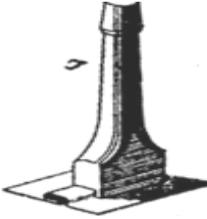

3- خسر الدسرة



2- تكوين الدسرة




1- تشكيل القفل

أنواع الدسرات :

يوجد العديد من الدسرات تختلف عن بعضها البعض حسب استخدامها ومنها الأشكال التالية :


أهم أنواع الدسرات :

1. الدسرة المخصصة :

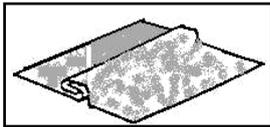


وتستعمل في وصل الأسطوانات والمواسير المصنوعة من الصاج والتي تستعمل في مجارى تصريف الغازات والمياه ومجارى التكييف .

2. الدسرة بغطاء :

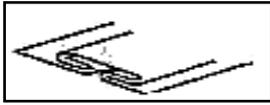


تستخدم عادة في وصل أجزاء مجارى الهواء .

3. الدسرة القائمة :

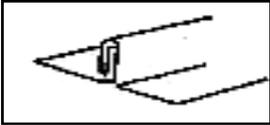


تستخدم في وصل مجارى الهواء الطويل التي تحتاج إلى لوحين وأكثر .

4. دسرة المطروقة (بتسبورج) :

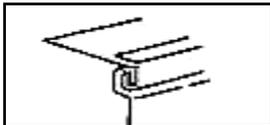


وتستخدم في بعض الأركان المربعة والمستطيلة .

5. الدسرة الجانبية (السحاب) :

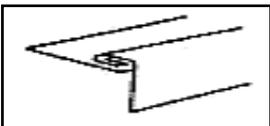


وتعتبر من الوصلات غير الدائمة وتستخدم في صناعة الدواليب (تركيب الجوانب مع الظهر) .

6. الدسرة حرف S (الخطافية) :

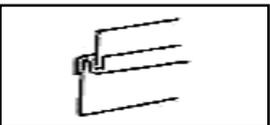

وتستعمل في وصل الأركان أو الأجزاء التي توجد في الأماكن التي يصعب الوصول إليها .

7. دسرة القاع :

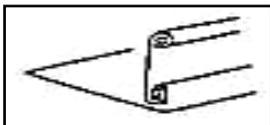

تستعمل هذه الدسرة في وصل قيعان الأجسام الأسطوانية .
ملحوظة: يتم تشكيل الدسرة بأستخدام التناية والطرق علي الأجزاء ثم خصرها بواسطة أدوات الخصر.

4) وصل الألواح المعدنية بالبرشمة: البرشمة:


هى إحدى طرق وصل بالربط الدائم للصاج، وتتميز عن باقى طرق الوصل الأخرى بقوتها لذلك تستعمل فى الصناعات الثقيلة مثل صناعة الطائرات والسفن .

أنواع عمليات البرشمة :

- أولاً : البرشمة اليدوية باستخدام أدوات الطرق .
- ثانياً : البرشمة اليدوية باستخدام زراية البرشام .

أولاً : البرشمة اليدوية باستخدام أدوات الطرق :

تتم هذه العملية باستخدام أدوات الطرق ، وتصنع مسامير البرشام الخاصة بهذه العملية عادة من الحديد المطاوع (الطرى) أو النحاس أو الألومنيوم .
وتتميز مسامير البرشام حسب أشكال رؤوسها مثل :
1. مسمار برشام ذو الرأس النصف كروى .
2. مسمار الرأس الغاطس (الرأس المخروطى) .
3. مسمار برشام ذو الرأس المخروطى (الرأس العدسى) .
والشكل التالي يوضح شكل هذه الأنواع:

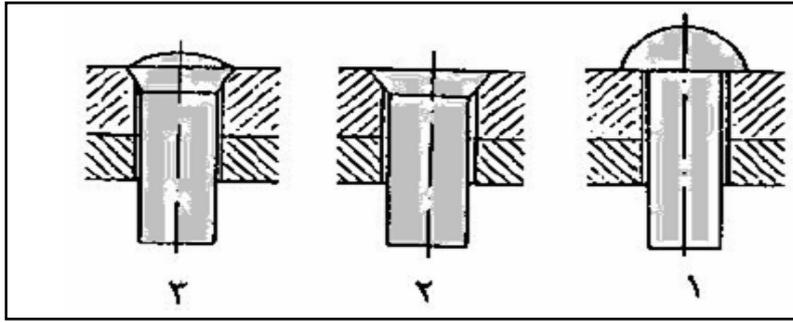

العدد المستعملة فى البرشمة اليدوية :

1. مسمار برشام .
2. بلص برشام .
3. شاكوش نصف كروى .
4. شفاط برشام .

قواعد العمل الخاص بالبرشمة اليدوية :

1. حساب طول مسمار البرشام النافذ للتشكيل من خلال العلاقة التالية :
طول مسمار البرشام = $1.5 \times \text{قطر البرشام} \times \text{سمك المعدن}$
2. اختيار الثقب المناسب لقطر مسمار البرشام .
3. استخدام شفاط (سحاب) البرشام المناسب لرأس مسمار البرشام .
4. استخدام بلص البرشام المناسب لرأس مسمار البرشام .
5. التأكد من عدم وجود فراغ بين قطع العمل .
6. التأكد من عدم تحرك مسمار البرشام أو قطع العمل أثناء عملية البرشمة .
7. استعمال الشاكوش النصف كروى لتكوير رأس البرشام .

ثانيا : البرشمة اليدوية باستخدام ماكينة البرشام :


تستخدم فى ربط الأجزاء ذات السماكات المتوسطة والخفيفة ، وماكينة البرشام عبارة عن قاطع يقوم بضغط مسمار البرشام بين قطعتى العمل المطلوب وصلهما .
والشكل التالي يوضح أحد أنواع ماكينات البرشام:



تتكون ماكينة البرشام (كما فى الشكل) من الأجزاء التالية :

1. رأس زرادية البرشام .
2. المقبض العلوى .
3. المقبض السفلى .
4. لقم البرشام .

شكل وأجزاء مسمار البرشام:

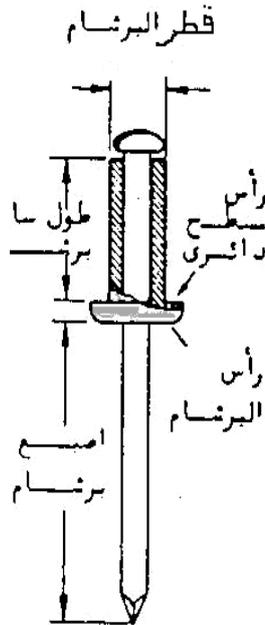

5) وصل الألواح المعدنية باللحام:

1- اللحام بالقصدير (اللحام الطرى):

يعتبر لحام القصدير إحدى المهارات الهامة فى وصل الألواح الخفيفة والأوانى والحاويات التى تستعمل فى تخزين المواد السائلة .

كاوية اللحام :

تصنع كاويات اللحام من النحاس الأحمر ذو الموصلية الجيدة للحرارة ، فتنتقل الحرارة بسرعة من الكاوية إلى معدن الوصلة .

والكاوية تصهر سبيكة اللحام التى تكون على أشكال وأحجام مختلفة ، وتستعمل الآن وعلى نطاق واسع الكاويات الكهربائية التى حلت محل الأنواع الأخرى من الكاويات .



المواد الخام المستخدمة فى لحام القصدير :

1. سبيكة اللحام :
وهى عبارة عن خليط من القصدير والرصاص بنسب مختلفة .
2. حجر النشادر : لتنظيف رأس الكاوية .
3. حمض الهيدروكلوريك (ماء التار) : ويستعمل فى تنظيف الكاوية ومكان خطوط اللحام .
4. صنفرة ناعمة : لتنظيف سطح المعدن قبل اللحام

طريقة اللحام :

تتبع أثناء اللحام بواسطة القصدير طريقتان هما :

1. التقاط سبيكة اللحام بواسطة الكاوية الساخنة ثم يتم توزيعها على خط اللحام .

2. وضع سبيكة اللحام مباشرة على موضع اللحام ثم تصهر وتوزع بالكاوية على خط اللحام .


قواعد العمل عند اللحام بالقصدير :

1. التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية الخاصة بالكاوية .

2. إجراء عملية لحام القصدير فى أماكن جيدة التهوية .

3. عد استنشاق الأبخرة المتصاعدة من اللحام .

4. تنظيف رأس الكاوية قبل وبعد عملية اللحام .

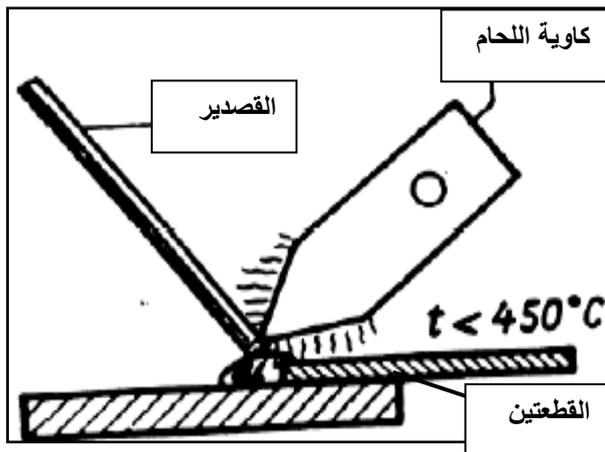

طريقة اللحام

أختبارات المعارف النظرية:

(1) ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية:

1) التخطيط والرسم على سطح الصاج يتم بواسطة:

- أ) المسطرة
- ب) القدمة الصلب
- ج) شوكة العلام
- د) نظارة اللحام

2) الزاوية القائمة المستخدمة في مهنة الصاج :

- أ) تتكون من جناحين
- ب) تصنع من الصلب
- ج) مقدارها 90 درجة
- د) كل ما سبق

3) المواد الخام المستخدمة في لحام القصدير للصاج هي::

- أ) سلك اللحام
- ب) سبيكة القصدير
- ج) سبيكة النيكل
- د) النحاس

4) من المهارات الأساسية لمهنة الصاج :

- أ) القص
- ب) الخرط
- ج) القشط
- د) التفريز


5) الزاوية المناسبة في المقصات اليدوية هي :

- أ) من 20 إلى 40 درجة
- ب) من 9 إلى 15 درجة
- ج) من 2 إلى 5 درجة

(2) ضع علامة (√) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارات الخاطئة

- 1- تستخدم الثناية في استبدال الصاج ولفة دائرياً ()
 2- مقص الطبلية له سلاح واحد فقط في الزراع المتحرك ()
 3- من أنواع المقصات اليدوية (مقص عدل - مقص يمين - مقص عميق) ()
 4- من أنواع الدسرات (دسرة مخصصة - دسرة بغطاء - دسرة منزلقة) ()
 5- يتم استخدام البرشام في وصل الألواح المعدنية التي يزيد سمكها عن 1مم ()
 6- ماكينة البرشام تقوم بضغط مسمار البرشام بين قطعتي العمل المطلوب وصلهما ()

(3) تعرف علي الماكينة المبينة في الرسم مع كتابة أسماء الأجزاء

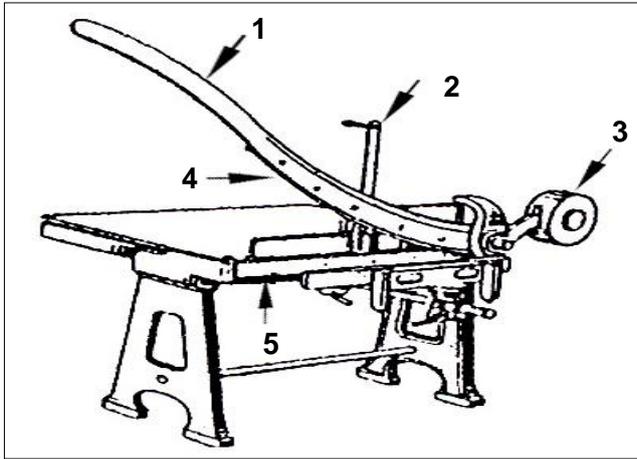



أ) الماكينة هي:

ب) الأجزاء هي:

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-

(4) تعرف علي الشكل الموضح ثم أكمل رسم الأفراد كروكيا (بدون أبعاد)
 أ) الشكل هو عبارة عن:

ب) تكملة رسم الأفراد : (يكون على المستطيل التالي)

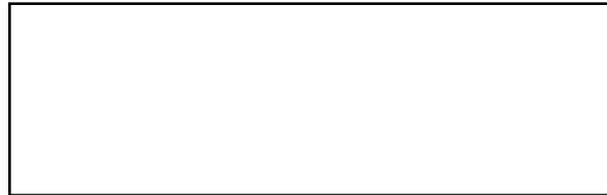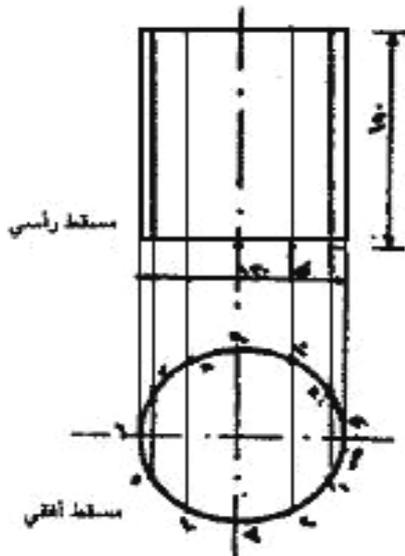

الأجابات النموذجية:

الإجابة	الرقم
1- ج , 2- د , 3- ب , 4- أ , 5- ج	1
√ , √ , √ , √ , √ , × , ×	2
مقص طبية , 1- الزراع 2- زراع يدوي للماسك 3- الثقل 4- السكين العلوي 5- السكين السفلي	3
أ) أسطوانة قائمة ب) رسم الأفراد	4



التمرين رقم (1): قص خطوط مستقيمة

الهدف :

معرفة كيفية قص قطعة من الصاج المجلفن بخطوط مستقيمة مستخدما المقص المستقيم , طبقا للرسم الموضح فيما بعد.


الخامات المستخدمة :

قطعة صاج مجلفن 110 × 100 × سمك 0.5 مم .

العدد المستخدمة :

- 1- قدم صلب
- 2- شوكة علام
- 3- زاوية قائمة
- 4- شاكوش بلاستيك
- 5- مقص يدوى مستقيم .
- 6- زرادية غير معزولة

الرسم التخطيطي:

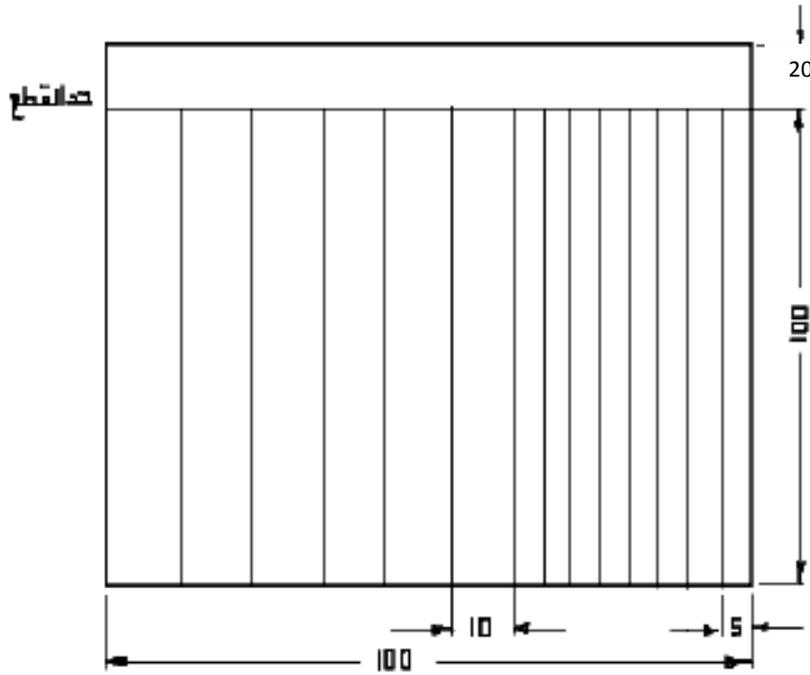

خطوات التنفيذ :

1. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
2. شنكر قطعة العمل حسب الرسم الموضح .
3. قص الشرائح الصغيرة بشكل متتابع حتى نهاية حد القطع .
4. كرر عملية الفص لحين الانتهاء من تنفيذ المطلوب .
5. استعدّل قطعة العمل بالزرادية والشاكوش البلاستيك .
6. نظف موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

التمرين رقم (2): قص خطوط منحنية (أقواس)

الهدف :

معرفة كيفية قص أقواس ودوران في قطعة من الصاج المجلفن مستخدما المقص اليميني , طبقا للرسم الموضح فيما بعد.


الخامات المستخدمة :

قطعة صاج مجلفن 110 × 100 × سمك 0.5 مم .

العدد المستخدمة :

- 1- قدمه صلب
- 2- شوكة علام
- 3- زاوية قائمة
- 4- شاكوش بلاستيك
- 5- مقص يمين .
- 6- زرادية غير معزولة

الرسم التخطيطي:

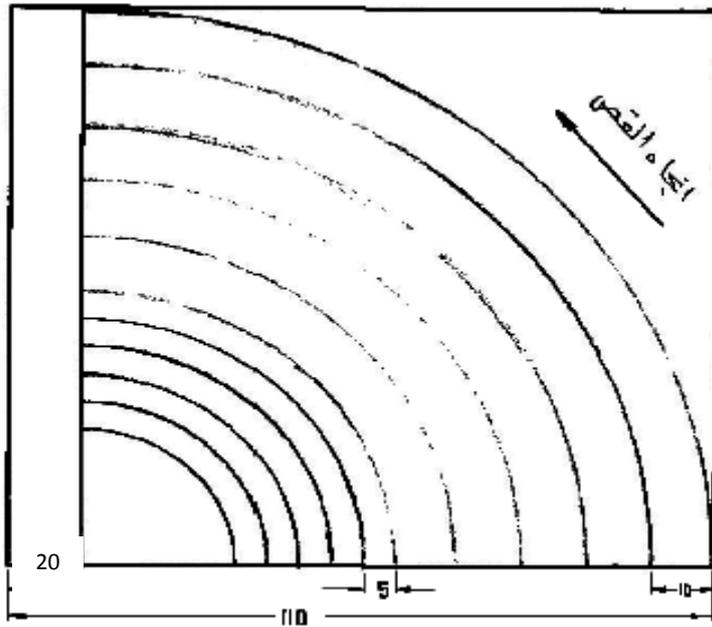

خطوات التنفيذ :

1. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
2. شنكر قطعة العمل حسب الرسم الموضح .
3. قص بالاتجاه الصحيح للإطار الخارجى حتى نهاية القطع من الخارج.
4. أكمل قص باقى الشرائح بالطريقة السابقة.
5. بالزرادية قم بثنى الشريحة المقصوفة الطولية وذلك للسماح للمقص بإكمال قص الشريحة العرضية ..
6. استعدّل قطعة العمل بالزرادية والشاكوش البلاستيك .
7. نظف موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

مهارات إضافية:

يقوم المتدرب بمساعدة مدرّبه بتجميع التمرين رقم (1) مع التمرين رقم (2) بدسرة 4 مم

التمرين رقم (3): تمرين مجمع للمهارات الآتية : (علبة مربعة).

الهدف :

معرفة كيفية عمل علبة مربعة من الصاج الحديد الأسود أو المجلفن وتجميعها.


الخامات المستخدمة :

1. قطعة من الحديد الأسود أو المجلفن بمقاس $270 \times 270 \times 8$ مم .

العدد المستخدمة :

- | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| 1- قدم صلب | 2- شوكة علام | 3- زاوية قائمة |
| 4- شاكوش خشبي أو بلاستيك | 5- زرادية غير معزولة | 6- تناية |
| 7- مقصات يمين وشمال وعدل | 8- سندان | |

الرسم التخطيطي:

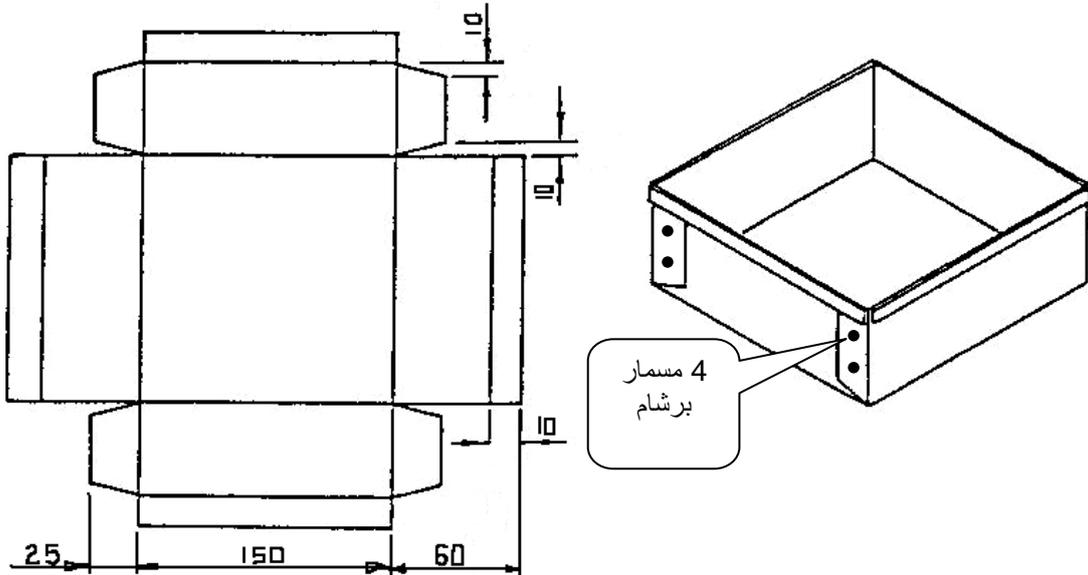

خطوات التنفيذ :

1. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
2. شنكر قطعة العمل وذلك حسب الرسم الموضح.
3. قص (فرغ) زوايا قطعة العمل باستخدام المقص اليدوي العذل.
4. ثني شفة الأمان (شفة مفردة) بزاوية 180° للتقوية من الخلف.
5. ثني جانبيين من الجوانب المربعة بزاوية 90° (قائمة) باستخدام التناية.
6. ثني الجانبين الآخرين بزاوية 90° (قائمة) باستخدام التناية.
7. أكمل عملية الثني علي السندان بواسطة الدقماق الخشبي.
8. تقفيل العلبة وتنفيذ البرشمة المطلوبة طبقا للرسم .
9. تشطيب العلبة ومراجعة الأبعاد .
10. نظف مكان العمل بعد الانتهاء من العمل .

ج- اللحم :

المحتويات

- تعليمات السلامة المهنية والبيئية
- اللحم وأهميته لمهنة التبريد
- طرق اللحم
- اللحم بالأكسى أستيلين (مكونات مجموعة اللحم - تشغيلها - أنواع اللهب).
- اللحم بالقوس الكهربى (مكونات ماكينة اللحم - تشغيلها - أنواع التيار المستخدم)

اللحم وأهميته لمهنة التبريد

يستخدم اللحم في وصل المعادن ببعضها ، حيث يتم تسخينها وتسييلها وربطها ببعضها ، وبعد ذلك تصبح القطعتان الموصولتين في قوة المعدن الأصلي أو أقوى منه.

يؤهل هذا التخصص الطالب لكي يكون فني لحام صناعي ذو قدرة عالية على لحام الأنابيب وعمل لحام الوصلات المختلفة من المعادن بشكل دائم عن طريق التدريب على شتى أنواع اللحام مثل

- اللحم ببورى البوتجاز
- لحام الغاز (الأوكسى-أستيلين)،
- لحام القوس الكهربائي،

وجميعها تستخدم فى:

- 1- تجميع دوائر التبريد
- 2- تجميع دوائر التكييف
- 3- تجميع مجارى الهواء ،
- 4- تجميع وتثبيت الأجزاء المختلفة

وهناك العديد من المخاطر المصاحبة لعمليات اللحام تشمل: الدخان ، الأبخرة السامة ، المواد الصلبة المتطايرة ، الحرارة العالية ، الإشعاع الضوئي. فيجب الحماية من تلك المخاطر الضارة بالطرق المناسبة كالتالى:

أ- منع ومكافحة الحرائق:

- 1- في حالة عدم إمكانية إبعاد الشغلة المراد لحامها من مكان العمل ، يتم إبعاد جميع المواد القابلة للإشتعال لمسافة لا تقل عن 35 قدم (11 مترا) من مكان اللحام.
- 2- في حالة عدم إمكانية إبعاد الشغلة المراد لحامها، وفي نفس الوقت عدم إمكانية إبعاد جميع المواد القابلة للإشتعال من مكان اللحام ، يتم استخدام أغطية مناسبة لحجز الحرارة ، والشرر ونواتج اللحام. كذلك يتم تغطية جميع المواد القابلة للإشتعال بواسطة مواد غير قابلة للإشتعال ورش الأرضية أسفل مكان اللحام بالماء لإطفاء الشرر المتطاير.
- 3- توفير معدات مكافحة الحرائق المناسبة قرب مكان اللحام للإستخدام الفورى في حالة حدوث حرائق مثل (طفايات الحريق ، بكرات الحريق ، الخرطوم ،.....ألخ) .

4- تعيين مراقب للحريق (Fire Watch) تكون مهامه الأساسية مراقبة الشرر المتطاير الناتج من عمليات اللحام في حدود مسافة 35 قدم (11 مترا) مع ضرورة عدم ترك مكان اللحام إلا بعد مرور نصف ساعة علي الأقل.

5- ضرورة التأكد من خلو مكان اللحام من المواد الملتهبة أو المواد السائلة القابلة للإشتعال وذلك بإجراء القياسات اللازمة بواسطة أجهزة قياس نسبة المواد المشتعلة بالجو.


6- عدم السماح بإجراء أية أعمال لحام أو قطع في البراميل المستعملة إلا بعد إجراء عمليات التنظيف المناسبة والتأكد من خلوها من المواد القابلة للإشتعال .

ب- الوقاية الشخصية للعاملين :

1- ضرورة إستخدام واقي العين والوجه المناسب (نظارات اللحام ، واقي الوجه الخاص باللحام) مع إستعمال الفلتر المناسب لنوع اللحام وقطر الإلكتروود.

2- إستعمال القفازات المقاومة للحرارة ، الأوفرولات القطنية ذات الأكمام الطويلة وتكون بدون جيوب. كذلك ضرورة عدم وجود ثنية في البنطلون ويغطي الحذاء.

3- إستعمال حذاء أمان مناسب وأيضا يمكن إستعمال مريلة من الجلد.

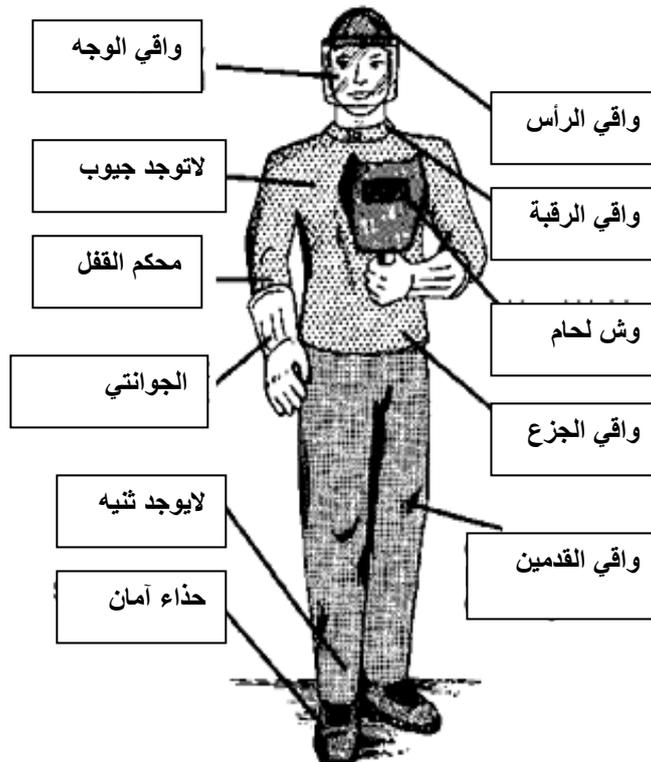

الوقاية الشخصية للعامل

ج- الحماية الصحية والتهوية المناسبة

يجب أن تكون تهوية ورشة اللحام تهوية طبيعية أو تهوية ميكانيكية.

1- تكون التهوية الطبيعية كافية إذا كان المكان المخصص لعمليات اللحام لا تقل مساحته عن 10000 قدم مربع وسقف هذا المكان لا يقل عن 16 قدم.

2- في حالة عدم توافر الشروط أعلاه وبالتالي عدم كفاية التهوية الطبيعية لمكان اللحام يتم استخدام التهوية الميكانيكية ، مثل التهوية الموضعية بجوار عملية اللحام حيث تقوم بسحب الأبخرة المتولدة من عمليات اللحام بسرعة كبيرة إلى فلتير خاص (HEPA Filter).

كذلك يمكن استخدام شفطات لتغيير هواء مكان العمل بحيث يكون في حدود 20 مرة بالساعة.

1) اللحام الغازى للحام ب لهب الأوكسى أستيلين Gas Welding :


هي أكثر اللحامات شيوعا فى الاستخدام فى مجال أعمال الصاج وهو لهب يتكون من خلط الأوكسجين مع الأستيلين بنسبة معينة .

وتستخدم مع الأوكسجين غازات عديدة للحام مثل الميثان ، البروبان والبروبيلين أكثرها شيوعا فى الاستخدام هو الأستيلين C_2H_2 ينتج الأستيلين عبر إضافة الماء لكربيد الكالسيوم أو العكس ويتم تداوله فى أسطوانات خاصة معبأة بمادة إسفنجية وأسيتون وذلك لأن الأستيلين غير مستقر .

فكرة اللحام الغازى :

يسلط اللهب على بؤرة اللحام (Weld pool) وسلك اللحام (Filler) مما يؤدي لانصهارها عند إبعاد اللهب يمتزج المصهوران وتتكون درزة (بنطة) لحام (Bead) والشكل التالي يوضح فكرة اللحام الغازى ومعداته.

1) معدات اللحام الغازى (الأوكسى- أستيلين) Gas welding equipment :

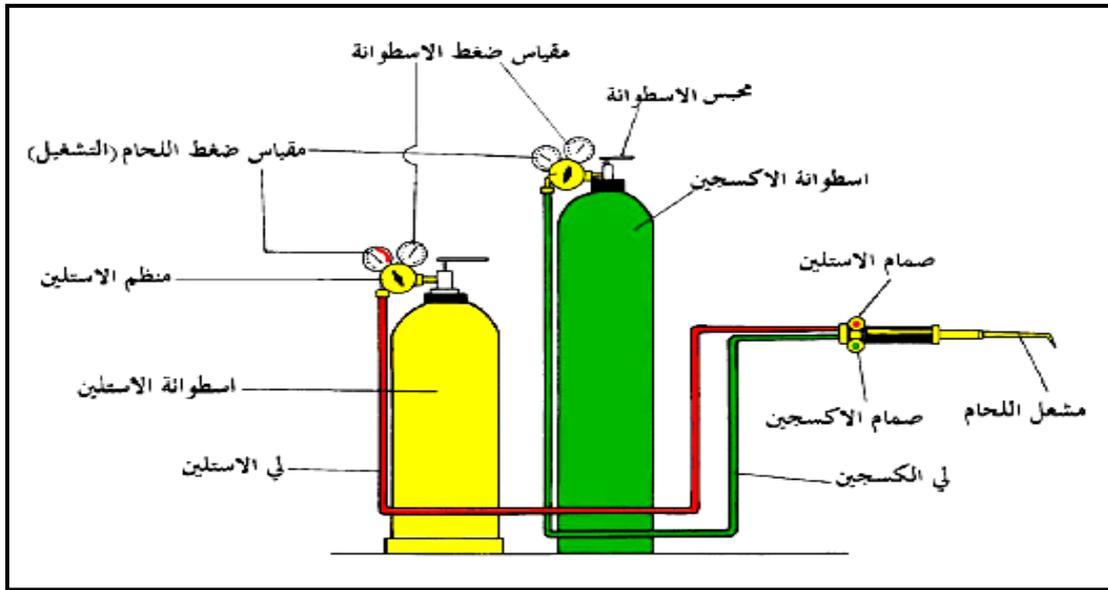

1. الأسطوانات Cylinders :

يتم تمييز أسطوانة الأوكسجين باللون الأخضر وسعتها (غالبا 244 قدم³) وهى دائما أكبر حجما من أسطوانة الأستيلين التي تتميز باللون الأصفر وسعتها (من 10 إلى 390 قدم³) , ويوجد على الأسطوانات لوحة تحتوى على معلومات عن الأسطوانة وعن ضغط الغاز ، ضغط التشغيل ، تاريخ فحص الأسطوانة ، تاريخ الفحص القادم والجهة الفاحصة ... الخ.

(2) مقاييس الضغط Pressure gauge :

يوجد على قمة الأسطوانة مقاييسا ضغط إحداهما يوضح الضغط بالأسطوانة والآخر يوضح ضغط التشغيل .

(3) المنظم Regulator :

وهو متصل بمقاييس ضغط التشغيل ومهمته تخفيض الضغط من ضغط الأسطوانة لضغط التشغيل .

(4) صمام الأمان Safety Valve :

ومهمته هو ضمان خروج الغاز عند زيادة الضغط لتفادى انفجار الأسطوانة .

(5) المشعل (البورى) Torch :

ومهمته توفير وتوجيه اللهب المناسب للحام ، ويوجد منه مقاسات مختلفة تبعا لسلك المعدن الأساسى (Base Metal) المراد لحامه (0.2 إلى 30مم) . ويمكن تغيير فونية البورى .

6) الخراطيم Hoses :

تصنع من المطاط ومهمتها توصيل الغاز من الأسطوانة للمشعل ، يميز خرطوم الأكسجين باللون الأخضر وخرطوم الأستيلين باللون الأحمر . والشكل المقابل يوضح معدات لحام الأوكسي أستيلين

منظمات الغاز (أكسجين - أستيلين) :

إن فائدة المنظم هي : تخفيض الضغط العالي للغاز الموجود في الأسطوانة إلى ضغط العمل ، وأيضا تنظيم خروج الغاز للحام بغض النظر عن تغير كمية ضغط غاز الأسطوانة ، ولكل غاز منظم خاص به . كما في الشكل التالي:



منظم الأستيلين



منظم الأكسجين


خراطيم الغاز (الليات) :

تصنع الخراطيم من المطاط المدعم بنسيج خيوط القطن والنايلون وتبلغ في أطوالها (5م) على الأقل، وتحمل الضغط إلى نحو (40 ضغط جوى) ، وتتراوح أقطارها الداخلية بين (4مم - 11مم) وتصنع لها أطراف تثبيت محكمة تجعل من الصعب خروجها من وصلة الخرطوم كما في الشكل المقابل:



مشعل (بوري) اللحام :

يعتبر بوري اللحام من الأجزاء المهمة والأساسية في معدات اللحام حيث إنه يستقبل غاز الأكسجين والأستيلين ويقوم بعملية خلطهما بالكمية المطلوبة وتصريفهما إلى منطقة اللحام ,وله صمامين تحكم بكمية الأكسجين والأستيلين . كما في الشكل التالي:

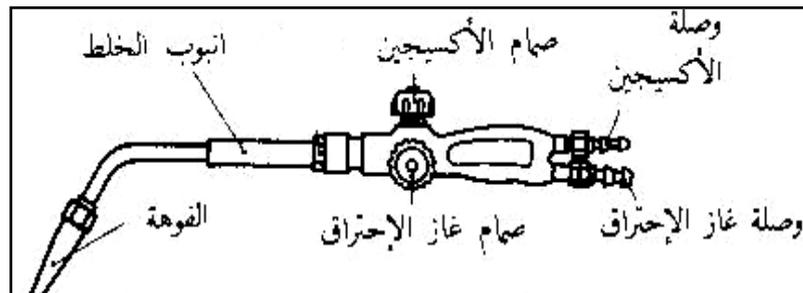


خطوات إشعال بوري اللحام (اللبنة) :

1. يتم أولاً تحديد سمك القطعة التي سوف يتم لحامها .
2. إختيار فونية اللحام حسب سمك القطعة .
3. يتم فتح صمام الأكسجين الموجود على البوري ثم فتح مسمار الضغط الموجود على المنظم وذلك بضبط ضغط التشغيل . ثم قفل الصمام الموجود على البوري .
4. بنفس الطريقة يتم ضبط غاز الأستيلين ثم قفل الصمام بشكل سريع وذلك لخطورة غاز الأستيلين .
5. يجب إرتداء نظارة الوقاية لحماية العينين من الضوء الساطع للهب عند الإشعال .
6. إمسك البوري باليد اليمنى وباليد الأخرى افتح صمام الأستيلين بمقدار (8/1) لفة أى (3مم) تقريبا .
7. يجب إستعمال الولاة الاحتكاكية لإشعال الغاز .
8. أستمر فى فتح صمام الأستيلين ببطء لكى يتلاشى الدخان من اللهب وتتفصل بداية اللهب عن فوهة رأس اللحام.
9. أفتح صمام الأكسجين ببطء وأستمر حتى يتحدد شكل اللهب المخروطى وبذلك يكون قد تحقق الهدف من تشغيل وحدة اللحام .

المسافة بين المخروط الداخلى وقطعة العمل :

وهى المسافة المحصورة بين طرف مخروط اللهب الداخلى وبركة إنصهار المعدن الأساسى والتي يجب أن تكون من (2-4مم) كما فى الشكل المقابل ، ويتغير ذلك حسب مقاس رأس اللحام وسمك القطعة وحجمها .

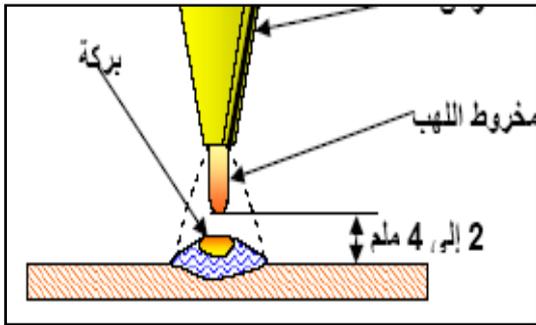

المسافة الكبيرة جدا تمدد وتنتشر الحرارة على المعدن فيصعب التحكم فى منطقة الأنصهار . المسافة القريبة جدا تسبب إرتفاع حرارة المشعل أو إرتداء اللهب أو إلتصاق ذرات المعدن فى فوهة الرأس فتحدث فيه فرقة متقطعة ويسبب ذلك تناثر المعدن المنصهر خارج منطقة الإنصهار .

أنواع اللهب Flame types:

يتم تغيير نسبة الأستيلين والأكسجين وذلك تبعاً لنوع المعدن الذى يتم لحامه . توجد ثلاثة أنواع من اللهب وهى :

المكربن Carburizing flame :

وفيه نسبة الأستيلين أكبر من الأكسجين ويستخدم للحام المعادن سهلة التأكسد .

المؤكسد Oxidizing flame :


وفيه نسبة الأكسجين هى الأكبر ويستخدم لضمان توافر حرارة أعلى .

المتعادل Neutral flame :

وفيه تتساوى نسبة الأكسوجين والأستيلين ويحبذ غالبا إستخدامه فى اللحام .

يتكون اللهب من مخروطين أو ثلاثة تبعاً لنسبة خط الغازين . تبلغ درجة الحرارة فى المخروط الأول 1000° م وعند نهاية المخروط الثانى 3000° م وفى مركز اللهب الأمامى 1800° م . ويفضل تسليك المنطقة ذات الحرارة القصوى على سلك اللحام وعلى بركة اللحام لضمان سرعة الصهر .

والشكل التالى يوضح أشكال وأنواع لهب اللحام :

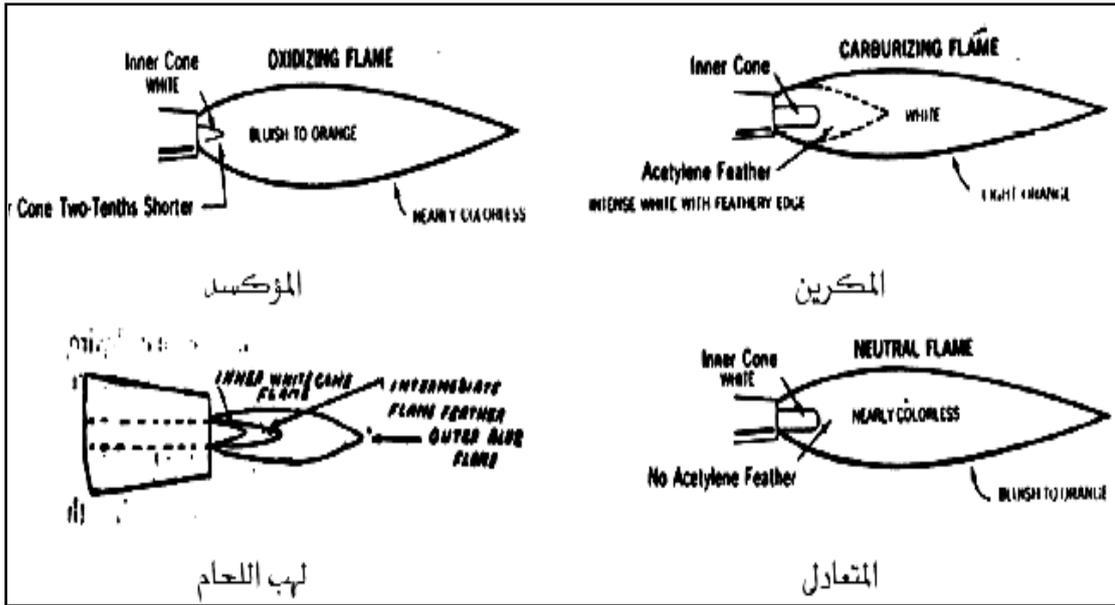


طريقة ضبط إشعال بوري لحام الأكسي أستيلين والتعرف على أنواع اللهب وهي: (المكربن, المتعادل, المؤكسد).

خطوات التنفيذ:


1. عاير منظم الأستيلين على ضغط 5 رطل/البوصة².
2. عاير منظم ضغط الأكسجين على ضغط 25 رطل/البوصة².
3. أفتح صمام الأستيلين بالبوري حوالى نصف دورة.
4. إشعل البورى فورا وأنت تمسك الولاة الشريرية على بعد حوالى 2.5 سم من طرف البورى.

ملحوظة: لا تشعل البورى بالكبريت أو ولاعة السجائر. ولا توجه اللهب إلى زملائك أو باتجاه الأسطوانات أو الخراطيم أو أى مواد قابلة للإشتعال.


5. دع صمام الأستيلين بالبورى مفتوحا حتى يتوقف ظهور الدخان ثم يصبح بين مقدمة طرف البورى وبداية فجوة تقدر بحوالى الربع.

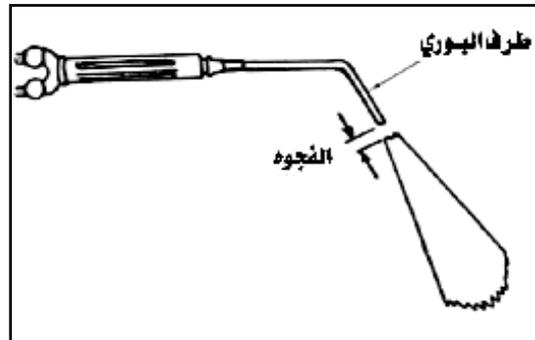


6. خفض كمية غاز الأستيلين شيئاً فشيئاً حتى تعيد اللهب إلى مقدمة طرف البورى .

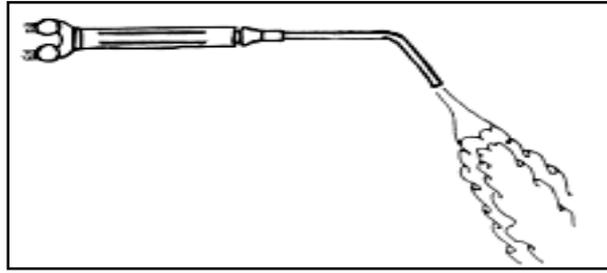


7. إفتح صمام الأكسجين بالبورى ببطء حتى تلاحظ أن اللهب قد أصبح ثلاث مناطق مخروط داخلى لونه أزرق فاتح , ومخروط أوسط على شكل ريشة لونه أبيض , ومخروط خارجى كبير يحوى المخروطين السابقين ولونه أزرق . ويعرف هذا النوع من باللهب المكرين .

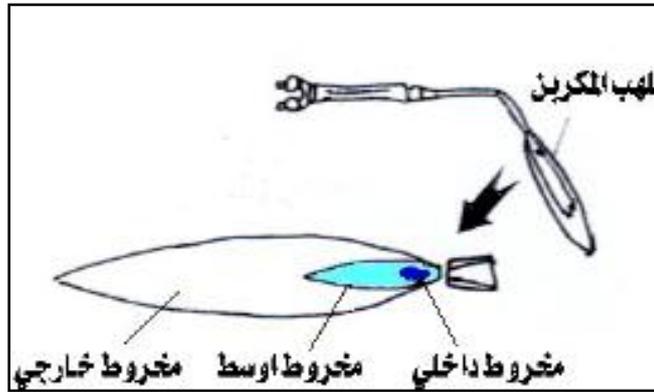

8. إستمر فى فتح صمام الأكسجين بالبورى حتى يظهر المخروط الداخلى ساطعا , ثم يختفى المخروط الأوسط (الذى يشبه الريشة) ويبدو المخروط الداخلى واضحا وحادا ، ويسمى اللهب فى هذه الحالة لهبا متعادلا .

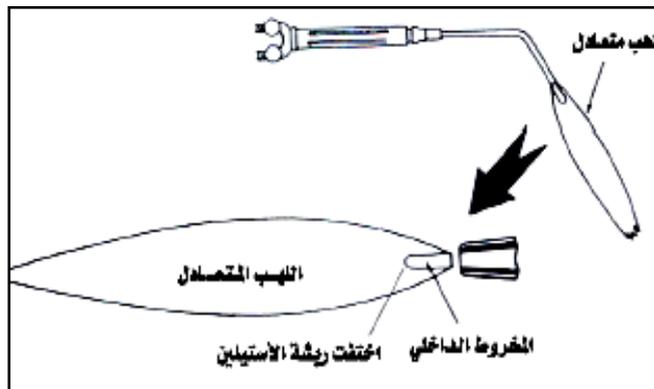

9. واصل فتح صمام الأكسجين بالبورى ببطء للتوصل إلى أكسجين أكثر من أكسجين اللهب المتعادل ولهذا يتضاءل المخروط الداخلى ويصبح اللهب لها مؤكسدا .

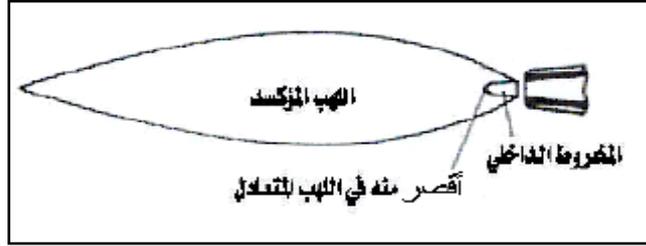

ملحوظة : يعتبر اللهب المؤكسد أعلى أنواع اللهب حرارة .

وصلات اللحام: Weld joints




توجد خمسة أنواع رئيسية للوصلات وهى:

1- التناكبية Butt 2- التراكبية Lap

3- الركنية Corner 4- الطرفية Edge

5- وصلة حرف T- joint (T)

والشكل المقابل يوضح أنواع الوصلات تبعا للشكل المطلوب إنتاجه

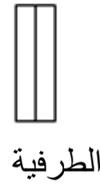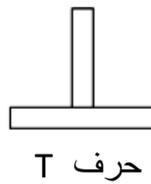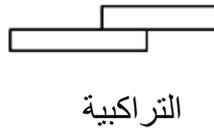


2) اللحام الكهربى: Electric Welding


يوجد نوعان من اللحام الكهربى هما : لحام القوس الكهربى ، لحام المقاومة الكهربائية .

لحام القوس الكهربى: Electric arc welding : فكرة اللحام :

كما هو موضح بالشكل التالي :
يتم توصيل القطعة (المعدن الأساسى) كقطب موجب , والألكتروود يوصل كقطب سالب (قطبية مباشرة أو العكس) باستخدام تيار متردد أو مستمر.
وعند خدش القطعة بالإنلكتروود يحدث إغلاق للدائرة الكهربائية وترتفع درجة حرارة مقدمة الإنلكتروود وتنصهر

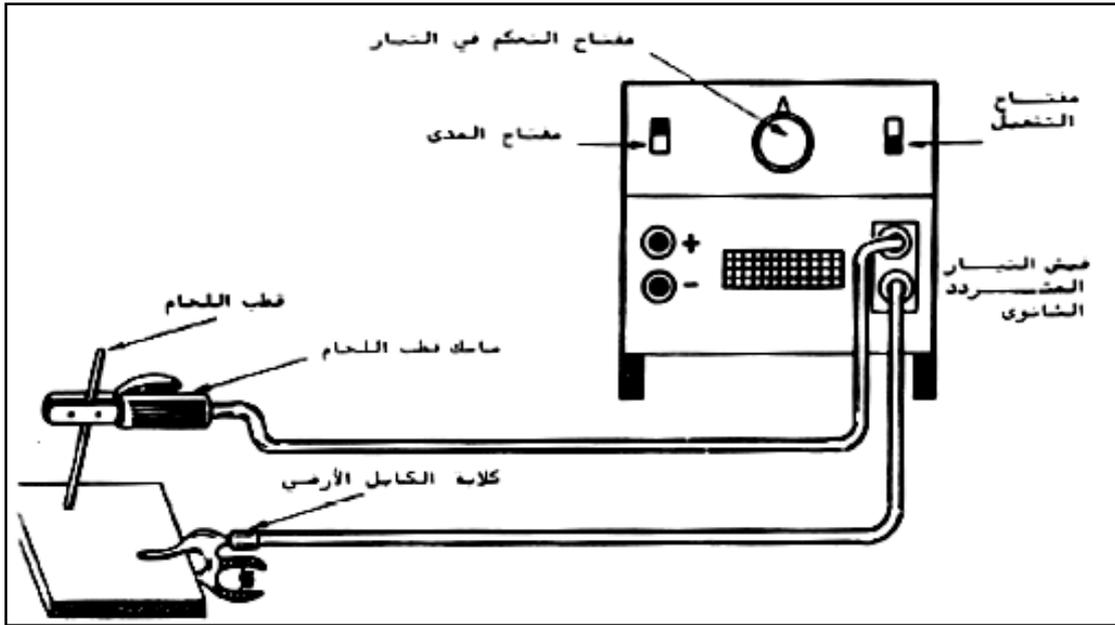

وعند إبعاد الإنلكتروود قليلا عن القطعة (الثغرة) يستمر إغلاق الدائرة الكهربائية عبر حدوث تفريغ كهربى (أى إنطلاق للألكترونات من الإنلكتروود وإصطدامها بسرعة عالية جدا بالقطعة), مما يسبب إرتفاع شديد لدرجة حرارتها حتى تنصهر ، وبامتزاج المصهورين وتجمدهما معا تتكون درزة (بنطة) اللحام .

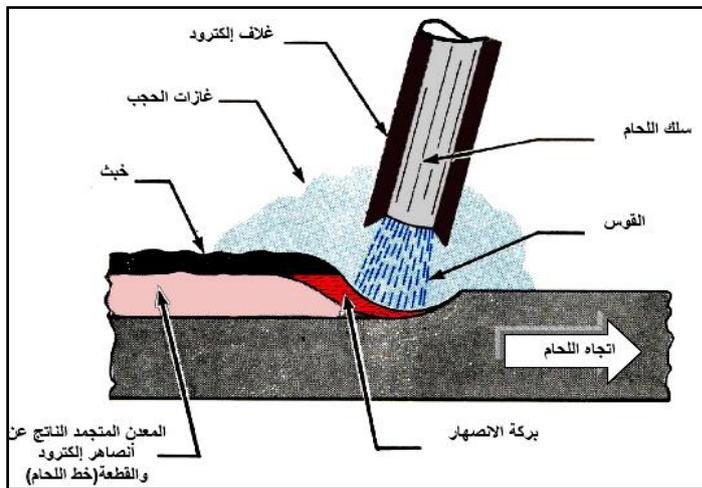


يجب المحافظة على بعد وضع ثابت بين الإنلكتروود والقطعة حتى لا يتوقف التفريغ الكهربى.

يتميز لحام القوس الكهربى بارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي لسرعة اللحام وكذلك صغر المنطقة المتأثرة بالحرارة (Heat Affected zone) مما يضمن جودة اللحام

وحماية حوض اللحام من دخول غازات الهواء الجوى مما يضمن جودة الدرزة . والشكل المقابل يوضح فكرة لحام القوس الكهربى .

مجموعة اللحام بالقوس الكهربى (ترنس اللحام وملحقاته):

تعتمد عمليات اللحام بالقوس الكهربى على تيار على يساعده على صهر المعدن وأسلاك اللحام فى أن واحد لما كان هذا الشئ لا يتوفر فى الطاقة الكهربائىة العامة المستخدمة فى حياتنا اليومية لذلك صممت ماكينات اللحام بأنواع وأحجام وقدرات مختلفة لإتمام جميع اللحام ، وسوف نقوم بالتعرف على ماكينات اللحام ذات المحول والموحد (AC - DC) وهى الأكثر استخداماً . كما فى الشكل التالى :

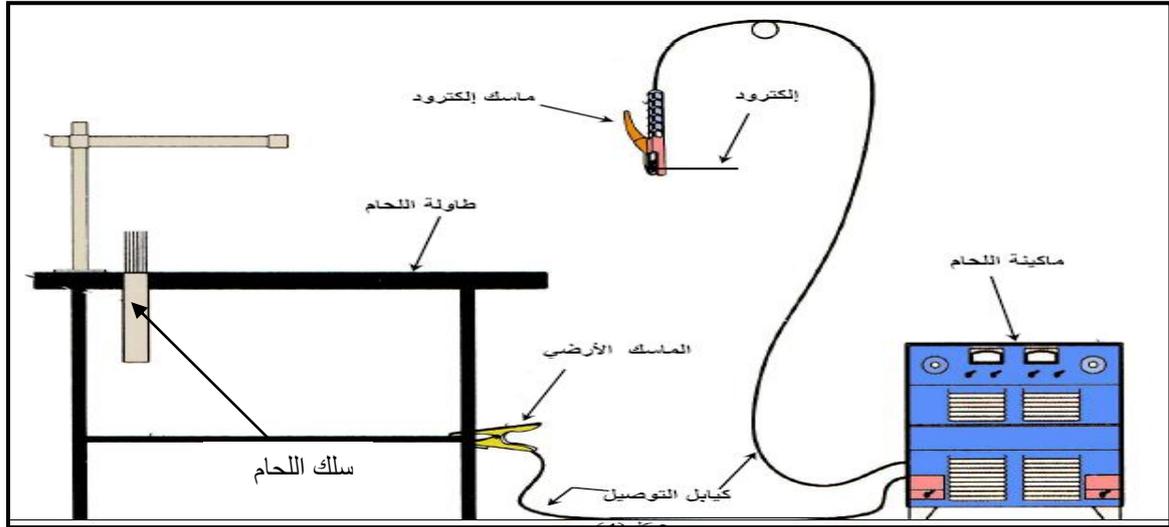


الشكل السابق يوضح ترنس اللحام وملحقاته الأساسية وهى:

- 1- ترنس اللحام
- 2- كابلات التوصيل (الكهرباء و الماس (الأرضى))
- 3- طاولة اللحام
- 4- بنسنة اللحام
- 5- سلك اللحام

إشعال القوس الكهربى :

إشعال القوس الكهربى يتم بلامسة طرف إلكتروود اللحام مع سطح القطعة ثم يسحب إلى أعلى مسافة لا تتجاوز المسافة اللازمة لإبقاء القوس ، والتي تساوى قطر الإلكتروود تقريباً، وتشبه هذه الحركة حركة إشعال عود الثقاب (الكبريت) . كما فى الشكل التالى :

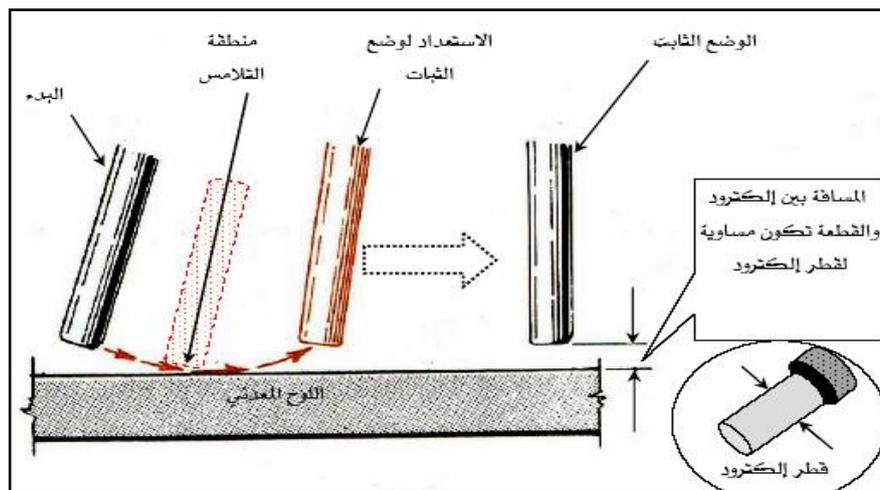

وبعد إشعال القوس يجب أن يكون القوس قصيراً كلما أمكن ذلك أثناء عملية اللحام ولا تتجاوز المسافة المطلوبة (قطر معدن إلكتروود) لأن القوس الطويل ينتج عنه لحام ضعيف لوصلة اللحام .

وللوصول إلى أفضل نتائج فى عمليات اللحام يجب أن يكون القوس مستقراً أو متزناً وثابتاً حتى يمكن إنتاج لحامات ناعمة وجيدة ،


ومن العوامل الهامة التى تؤثر على إستقرارية القوس: طبيعة الدائرة التى تغذى التيار ، ونوعية الإلكترود ، الأداء الخاطىء ، بخار الماء (الرطوبة) اللذان يتسببان فى عدم إستقرارية القوس أو إنحرافه .

زوايا اللحام :


إن التحكم فى ميل الإلكترود على سطح قطعة العمل على نحو ثابت وبزاوية معينة أثناء إستمرار عملية اللحام مهم جداً حيث إن ذلك له تأثير كبير فى تكوين وتحديد حجم وشكل درزات (بنط) اللحام وكذلك ترسيبها فى المكان الصحيح فى القطعة خاصة فى اللحام الزاوى (تراكيبى - زاوية داخلية) . وعموماً يوجد للإلكترودات زاويتان هما :

زاوية التقدم :

وهى زاوية ميل الإلكترود عن المحور الرأسى بمقدار (70 - 80°) عن سطح القطعة فى إتجاه سير اللحام زاوية العمل: وهى الزاوية الجانبية وتكون حوالى 90° . والشكل التالى يوضح ذلك :




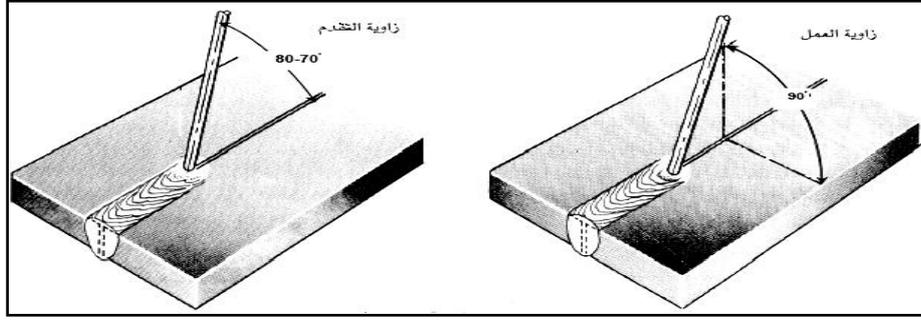


وتختلف زاوية العمل مع إختلاف شكل ووضع الوصلة ، والأشكال الآتية توضح ذلك:

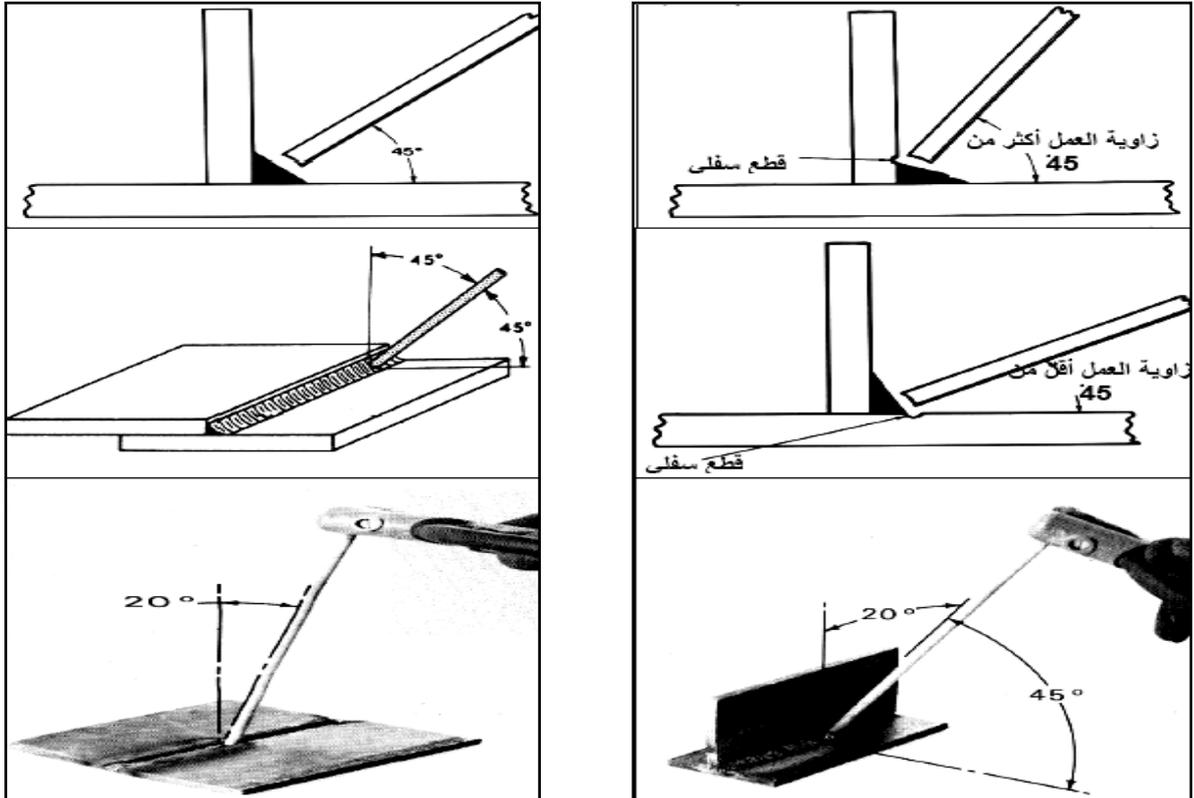

أشكال وصلات اللحام :

1. الوصلة التقابلية (التناكبية) :
طريقة تنفيذ الوصلة التقابلية بوضع حواف القطعتين بشكل تقابلي (جنباً إلى جنب) .
2. وصلة الزاوية الداخلية :
وطريقة تنفيذ الزاوية الداخلية تكون بوضع طرف إحدى الوصلتين على سطح الوصلة الأخرى بشكل متعامد بزواوية (90°) وتسمى بهذا الوضع زاوية داخلية على شكل حرف (T) .
3. وصلة الزاوية الخارجية :
وطريقة تنفيذ الزاوية الخارجية تكون بوضع طرفي القطعتين بشكل متعامد .
4. الوصلة التراكبية :
وطريقة تنفيذ الوصلة التراكبية تكون بوضع سطح القطعة العلوية بشكل مترابك فوق سطح القطعة السفلية بحيث يكون النصف العلوي يغطي النصف السفلي فقط .
والأشكال الأتية توضح ذلك:

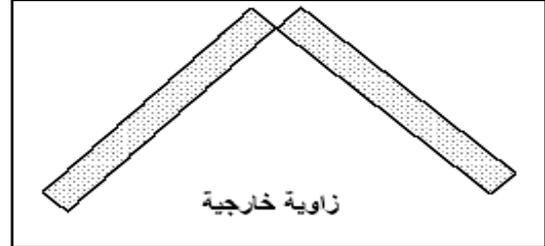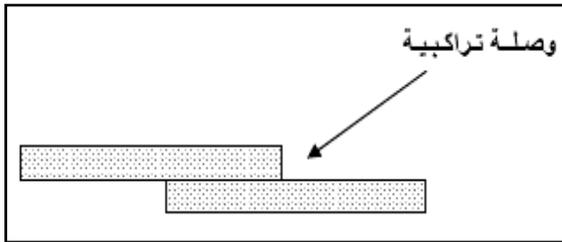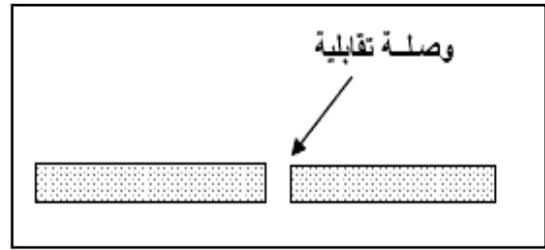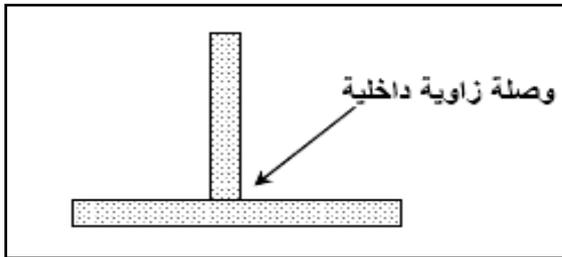


قواعد العمل عند اللحام بالقوس الكهربائي:

- 1 عند اللحام بالقوس يجب مراعاة ما يلي :
(1) يجب ألا يزيد جهد تيار اللحام عن 80 فولت عند اللحام بالتيار المتغير ،
وعن 100 فولت عند إستعمال التيار المستمر .
- (2) يجب توصيل أجسام وأغطية ماكينة اللحام ، وكذلك طاولة اللحام بالأرض جيداً .
- (3) التأكد باستمرار من كفاءة وجودة كابلات اللحام (لأن التالفة تكون خطراً على عامل اللحام وزملائه) .
- (4) اللحام بذراعين مكشوفين أو مع تعرية النصف الأعلى من الجسم يعرض العامل لخطر الإشعاع .
- (5) يجب عند اللحام بالقوس الكهربائي إحاطة موقع العمل بحاجز يمنع عن الغير أذى الضوء الباهر .
- (6) يجب ارتداء فني اللحام الكهربائي جميع مهمات الوقاية (القياسية) للحماية من الإشعاعات والغازات الضارة أو الجسيمات المتطايرة .
- (7) يجب التأكد من وجود معدات الأمان الصناعي للحماية من مخاطر الحرائق والكهرباء .
- (8) يجب عمل كشف طبي دوري للعاملين في مجال اللحام .
- (9) يجب عمل قياس مستوى المهارة للعاملين في مجال اللحام دورياً .

الإلكترونيات (أسلاك اللحام):

هي عبارة عن أسلاك تستخدم للملء أثناء اللحام ، وهي مغلفة بمادة تشبه البودرة تحتوى على مواد كيميائية تحسن خواص اللحام ، وتختلف على حسب أنواعها وأرقامها ، وكل نوع له مواصفاته الخاصة ، ولها أرقام تدل على معاني ومواصفات . كما فى الشكل التالي :

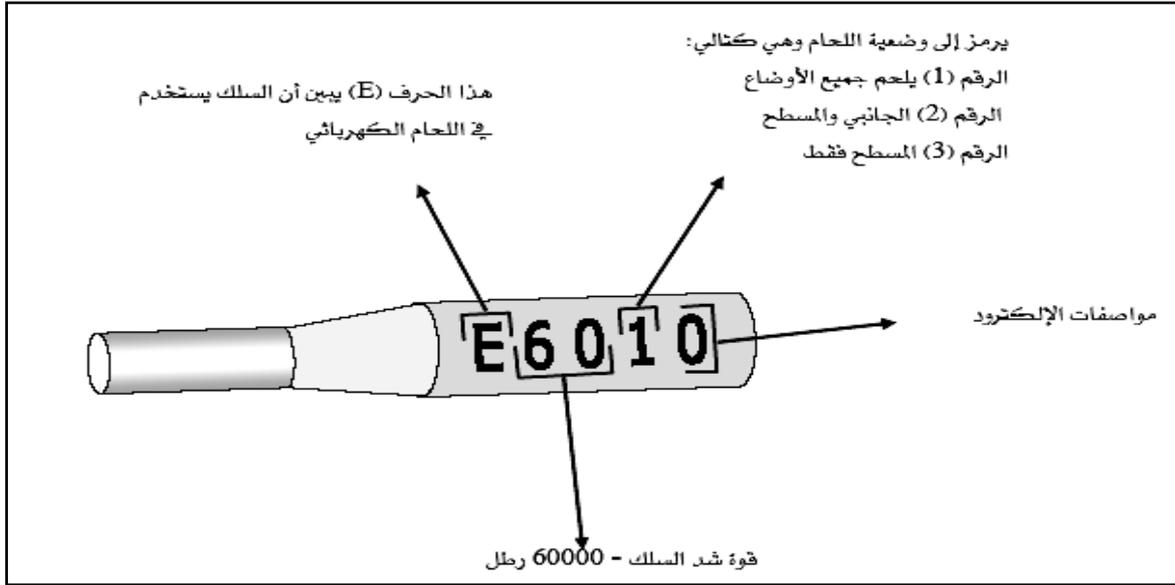

تفسير رموز أقطاب اللحام :-

- أ) (E) ترمز إلى أن اللحام كهربائياً .
 ب) الرقمان الأولان يعنيان جهد الشد لمعدن الإلكترود (ويجب ضرب هذا الرقم $\times 1000$) رطل .
 ج) الرقم الثالث يشير إلى الأوضاع الممكن إستخدامها فى اللحام حيث :
 الرقم (1) كل الأوضاع (مستوى ، أفقى ، رأسى وأفقى) .
 الرقم (2) الوضع الجانبي والمسطح .
 الرقم (3) الوضع المسطح فقط .
 د) الرقم الرابع يشير إلى مواصفات الإلكترود .

والجدول الآتى يوضح علاقة تقريبية بين سمك المعدن وقطر السلك وشدة التيار فى حالة لحام الصلب المنخفض الكربون 0

شدة التيار أمبير	قطر السلك مم	سمك المعدن مم
50 – 30	2	1.5
70 – 45	2.5	2
100 – 70	3	3
130 – 90	3.75 – 3	4
160 – 115	4	5

3- اللحام بالبنتة (البقعة):


لحام البنتة : هو لحام جزئي من الصاج بواسطة الحرارة التي تنتج من المقاومة التي يلقاها سريان تيار كهربائي خلال قطعتي التشغيل المضغوطتين معا بواسطة إلكترودين .
ويفضل استعمال هذه الطريقة في لحام ألواح الصلب قليلة السمك ، حتى لا يحدث فيها تموجات مثل ما يحدث في لحام الأكسي إستيلين ، وتتميز طريقة اللحام بالبنتة بسرعة الإنتاج ، مما يزيد من استخدامها في ورش الصفايح المعدنية .

أنواع ماكينات لحام النقطة :

1. ماكينة لحام البنتة الثابتة .

2. ماكينة لحام البنتة المتحركة .

والشكل التالي يوضح شكل وتركيب أحد الأنواع:

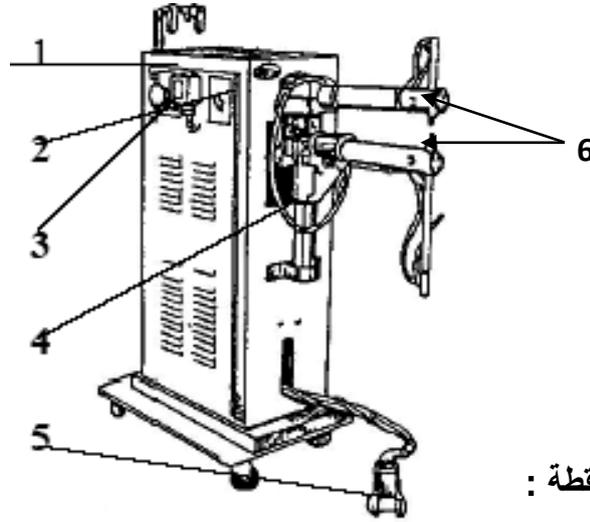

تركيب ماكينة لحام النقطة :

1. جسم الماكينة .
2. محول الفولت حسب سمك المعدن .
3. جهاز التوقيت لقطع التيار أوماتيكيا .
4. خراطيم المياه اللازمة للتبريد .
5. الدواسة المتحركة إلى أعلى وأسفل حتى يتلامس الفك .
6. الكترودي اللحام

مدى اللحام :

جهاز التوقيت واختيار مدى الحرارة والفترة التي يسرى فيها تيار اللحام تسمى (مدى اللحام) فهذه المدة يجب أن تكون كافية لسريان التيار خلال الدائرة وإنتاج كمية من الحرارة كافية لعملية إنصهار المعدن . وفيما يلي جدول يبين مدى الحرارة المناسبة للأنواع المعدنية المختلفة .


مدة اللحام (ثانية)	كيلو فولت / أمبير	سمك المعدن من قطعتين
8	13	1.6 مم
9	15	2 مم
13	20	3 مم
43	35	4 مم

طريقة عمل ماكينة لحام البنطة:

1. تنظيف أو صنفرة المعدن .
2. توصيل التيار الكهربى وضبط عجلة الفولت حسب سمك قطعتى العمل.
3. ضبط سريان سائل التبريد لماكينة اللحام .
4. فحص وتنظيف وتعديل رؤوس أقطاب ماكينة اللحام .

مراحل اللحام بالبنطة:

- 1- وضع القطعتين بين الألكترودين
 - 2- ضبط زمن اللحام
 - 3- الضغط علي الدواسة لأنجاز اللحام
 - 4- فك الألكترودين
- والشكل الأتي يوضح هذه المراحل:

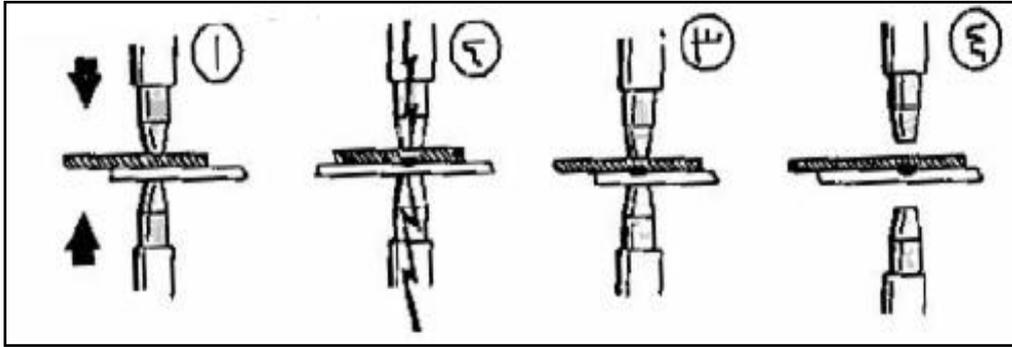

مراحل اللحام بالبنطة

القواعد اللازمة التي يجب مراعاتها عند العمل على ماكينة لحام النقطة :

1. لبس النظارة الواقية .
2. لبس القفازات الواقية من الحرارة .
3. عدم لمس أقطاب ماكينة اللحام.
4. المحافظة علي الألكترودين.
5. الضبط المناسب لكل من زمن اللحام و قيمة التيار الكهربى.


عيوب اللحام: Welding defects

مسببات العيوب :

1. عدم مهارة العامل .
2. عدم حماية بركة اللحام .
3. عدم تنظيف بركة اللحام .
4. إستخدام لهب خاطيء .
5. تسليط اللهب لمدة طويلة .
6. إتساع منطقة التأثير الحرارى حول حوض اللحام بسبب تشتت اللهب .

أنواع العيوب :

1. التشقق ينتج عن إجهادات الإنكماش عند عدم إمكانية التشوه .
 2. المسامية تنتج عن حبس غازات بمصهور الحوض .
 3. التشوه ينتج عن إجهادات الإنكماش .
 4. عدم إمتلاء بركة اللحام ينتج من عدم مهارة العامل أو تسرعه .
 5. القطع الجزئى ينتج عن تسليط لهب الحرارة لمدة طويلة .
 6. تطاير المعدن حول الدرزة وينتج عن عدم مهارة العامل أو الزيادة فى التسخين .
 7. بروز الجذر ينتج عن عدم مهارة العامل .
 8. فقدان الصلابة والصلادة ينتج عن كبر منطقة التأثير الحرارى بالأخص ما فوق 500 درجة مئوية .
 9. تضمينات خبثية من حبس أكاسيد أو أجزاء من مسحوق الحماية بمصهور الحوض .
- والشكل التالي يوضح بعض عيوب اللحام :

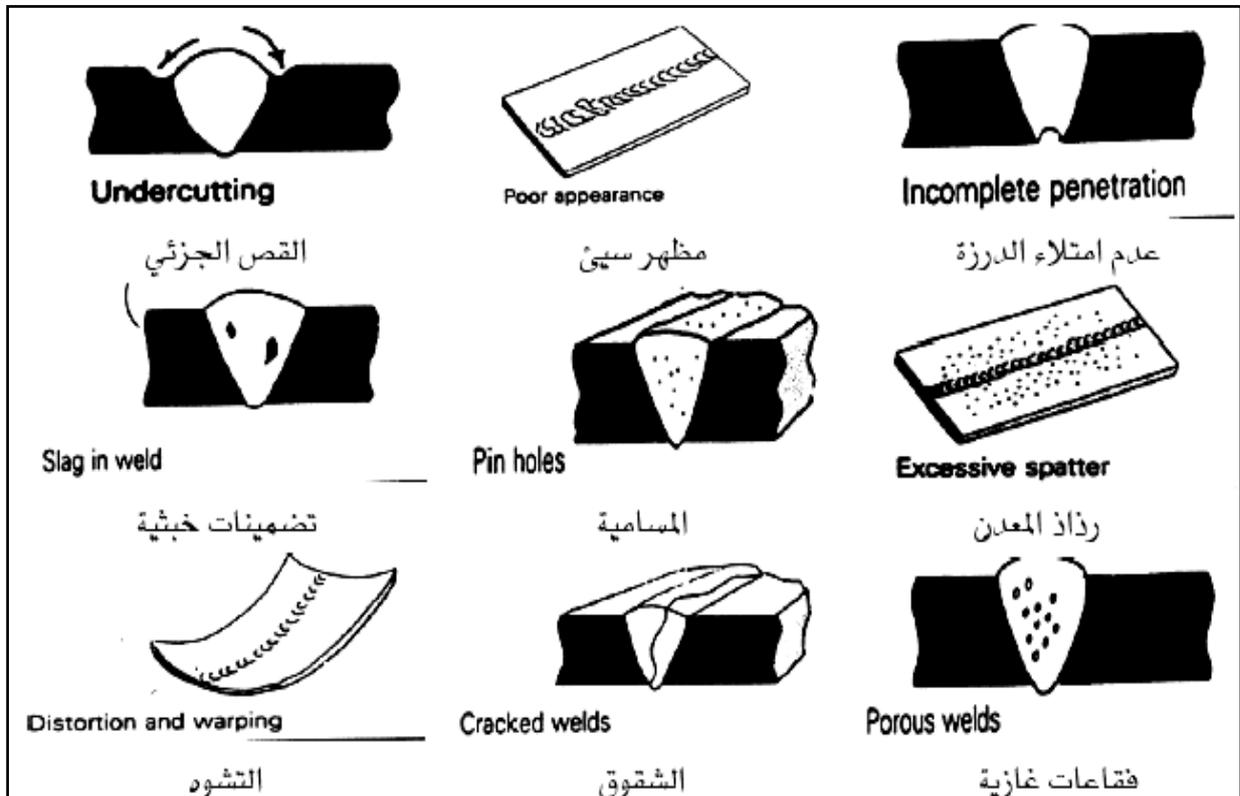

بعض العيوب الشائعة للحام

إختبارات المعارف النظرية:

1) ضع دائرة حول الحرف الدال على الإجابة الصحيحة أو أكثر الإجابات صحة من العبارات الآتية:

1) التخطيط والشنكرة على سطح الحديد المستخدم في اللحام يتم بواسطة:
أ) المسطرة .
ب) القدم الصلب .
ج) شوكة العلام .
د) كل ماسبق .

2) الزاوية القائمة في مهنة اللحام تستخدم في:
أ) أختبار التعامد والأستواء .
ب) أختبار الأحناء .
ج) أختبار التوازي .
د) أختبار الدوران .

3) تركيب علي فوهة بوري اللحام:
أ) الزاوية القائمة .
ب) مسطرة القياس .
ج) الفواني .
د) شوكة العلام.

4) من المهارات الأساسية لمهنة اللحام :
أ) التثبيت .
ب) الخرز .
ج) عمل وصلة ركنية .
د) كل من أ , ج .


5) زاوية العمل المناسبة في اللحام المسطح بالقوس الكهربى هي :
أ) 30 درجة .
ب) 50 درجة .
ج) 90 درجة .

6) زاوية التقدم المناسبة في اللحام المسطح بالقوس الكهربى هي:
أ) من 30 ~ 40 درجة .
ب) من 70 ~ 80 درجة .
ج) من 20 ~ 50 درجة .
د) من 10 ~ 20 درجة .

(2) أكمل ما يأتي بكلمات مناسبة مما بين القوسين:

- (1) يستخدم وش اللحام في
(وقاية القدم - وقاية الصدر - وقاية الوجه) .
- (2) يستخدم في توصيل الشغلة بدائرة الكهرياء أثناء اللحام بالقوس الكهربي .
(الماس - الزاوية القائمة - البنسة) .
- (3) من أنواع وصلات اللحام
(الصاج الأسود - التناكبية - الأستانلس ستيل - كل ما سبق) .
- (4) يتم الحصول علي لهب الأوكسي أستيلين بخلط غازي:.....
(الميثان والأرجون- الأكسجين والأستيلين- الهليوم والأكسجين) .
- (5) الرمز E في مواصفات إلكترود اللحام (E6013) يشير الى
(قطر السلك - نوع اللحام - طول السلك) .
- (6) الرقم 1 في مواصفات إلكترود اللحام (E6013) يشير الى
(وضع اللحام- طول السلك - كل منهما) .

(3) تعرف على العدد اليدوية المبينة بالرسم الآتي ثم أكتب الأسم والوظيفه :

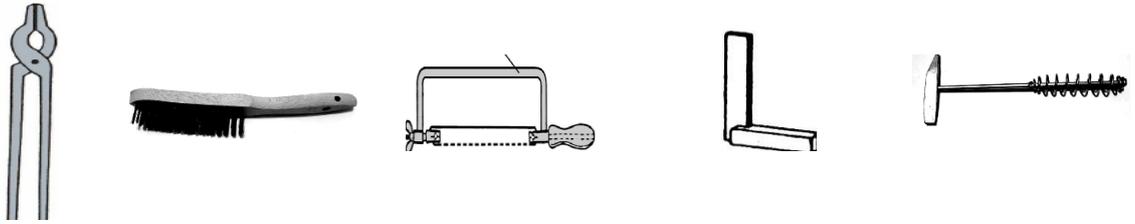

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(1) الشكل هو: ويستخدم في:

(2) الشكل هو: ويستخدم في:

(3) الشكل هو: ويستخدم في:

(4) الشكل هو: ويستخدم في:

(5) الشكل هو: ويستخدم في:

4) أكمل الجمل الآتية بالكلمة أو العبارة المناسبة :

- 1) أنواع التيار الكهربى المستخدم فى اللحم بالقوس الكهربى هى:,
- 2) نحصل على الحرارة اللازمة للحام فى لحم الغاز من
- 3) نحصل على الحرارة اللازمة للحام فى اللحم بالقوس الكهربى من
- 4) يستخدم شاكوش التنظف فى إزالة من على خط اللحم .
- 5) من الطرق الشائعة فى الكشف على عيوب اللحم,
- 6) أهم الماكينات المستخدمة فى ورشة اللحم هى:
1- 2-
3- 4-

5) ضع علامة (√) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارات الخاطئة :

- 1) يتم الكشف عن عيوب اللحم بإستخدام الموجات فوق الصوتية ()
- 2) يستخدم سلك لحم مغلف فى ماكينة اللحم بالبينة ()
- 3) يستخدم اللحم بالقوس الكهربى فى لحم الصفيح ()
- 4) من الضرورى توصيل الأرضى (الماس) أثناء اللحم بالقوس الكهربى ()
- 5) من أشهر أنواع اللهب المتعادل ()
- 6) ليس من الضرورى عزل بركة اللحم ()

الإجابات النموذجية :

الإجابة				الرقم
1- د , 2- أ , 3- ج , 4- أ , 5- ج , 6- ب				1
1- وقاية الوجه . 2- الماس . 3- التناكبية 4- الأكسجين والأستيلين. 5- نوع اللحم 6- وضع اللحم				2
الأستخدام	الجزء	الأستخدام	الجزء	3
تنظيف خط اللحم	4- فرشاة سلك	تنظيف البودرة	1- شاكوش لحام	
مسك الملحومات	5- الملقط	أختبار التعامد	2- الزاوية الفائمة	
		نشر المعادن	3- المنشار اليدوي	
2- أشغال الغازات		1- الثابت والمرتدد		4
4- البودرة		3- التفريغ الكهرببي		
5- أشعة X , الموجات فوق الصوتية 6) 1- ترنس اللحم 2- مجموعة لحام غاز 3- مقص ألى 4- ماكينة تجليخ				5
x , √ , √ , x , x , √				

التدريبات العملية

1) التدريبات العملية للحام الغاز


التمرين رقم (1) : طريقة ضبط إشعال بوري لحام الأكسي أستيلين على اللهب المتعادل

الهدف :

معرفة كيفية ضبط وتشغيل بوري اللحام بالغاز (الأكسي - أستيلين) على اللهب المتعادل.

العدد والمواد المستخدمة :

1. مجموعة لحام غاز (أكسي - أستيلين) كاملة بالملحقات .
2. ولاعة شريرية .
3. مهمات وقاية وأمان صناعي .

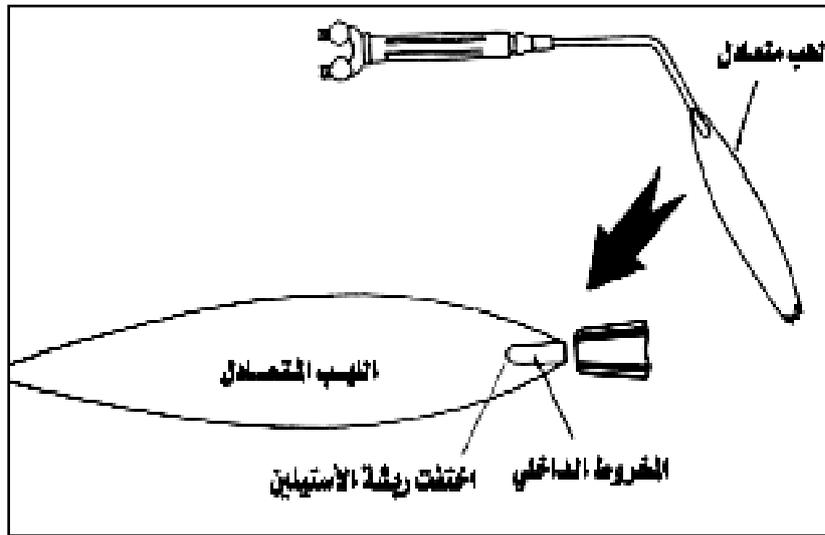

خطوات التنفيذ :

1. عاير منظم الأستيلين على ضغط 5 رطل/البوصة² .
2. عاير منظم ضغط الأكسجين على ضغط 25 رطل/البوصة² .
3. أفتح صمام الأستيلين بالبوري حوالى نصف دورة .
4. إشعل البورى فورا وأنت تمسك الولاة الشريرية على بعد حوالى 2.5 سم من طرف البورى .
5. دع صمام الأستيلين بالبورى مفتوحا حتى يتوقف ظهور الدخان ثم يصبح بين مقدمة طرف البورى وبداية اللهب فجوة تقدر بحوالى الربع .
6. خفض كمية غاز الأستيلين شيئا فشيئا حتى تعيد اللهب إلى مقدمة طرف البورى .
7. إستمر فى فتح صمام الأكسجين بالبورى حتى يظهر المخروط الداخلى ساطعا , ثم يختفى المخروط الأوسط (الذى يشبه الريشة) والحصول على اللهب المتعادل .
- 8- أطفئ اللهب بقل صمام الأستيلين ثم الأكسجين وضع البورى فى مكانه المخصص.

التمرين رقم (2) اللحام بلهب الأوكسى أستيلين بدون سلك لحام

الهدف :

معرفة كيفية عمل خطوط لحام بدون سلك علي شريحة من الصلب الطري في وضع مستوي.



الخامات المستخدمة :

شريحة من الصلب الطري بمقاس 60 × 150 مم , سمك 2 مم .



العدد المستخدمة :

- 1- قدم صلب
- 2- مجموعة لحام غاز كاملة
- 3- فرشاة سلك
- 4- مطرقة
- 5- زرادية مفصلية
- 6- مهمات وقاية

الرسم التخطيطي:

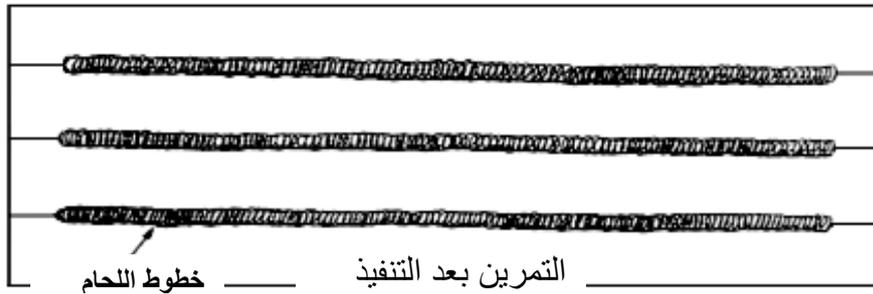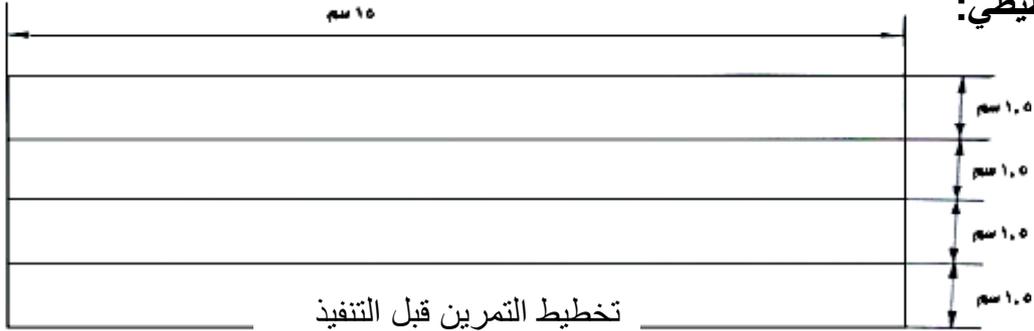


خطوات التنفيذ :

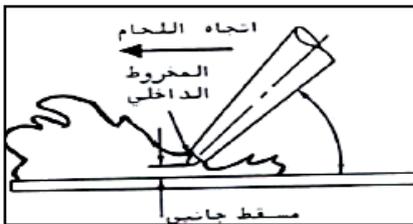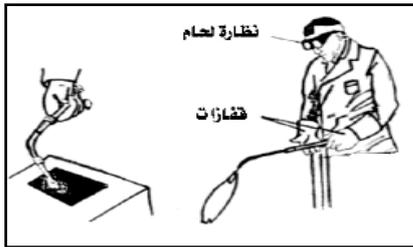


1. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
2. ضع الشريحة علي طاولة اللحام وشنكرها حسب الرسم الموضح.
3. أشعل البوري وأضبطه علي اللهب المتعادل.
4. أمسك البوري بحيث يكون اللهب باتجاه خط اللحام (لحام أمامي).
5. أجعل البوري علي بعد نصف بوصة من حافة الشريحة ومائلا 45 درجة علي سطحها.

6. أجعل مخروط اللهب الداخلي فوق الشريحة

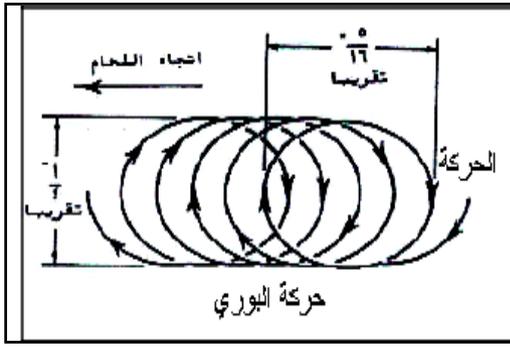


حوالي (من 1.5 إلى 3 مم) وأجعله في هذا
الموضع حتى يبدأ المعدن في الأنصهار علي شكل
بؤرة قطرها حوالي: (من 6 إلى 10 مم).
7. حرك البوري حركة بيضاوية متداخلة وتحرك به
في نفس الوقت الى الأمام بسرعة منتظمة
للمحافظة علي بؤرة اللحام بنفس القطر .

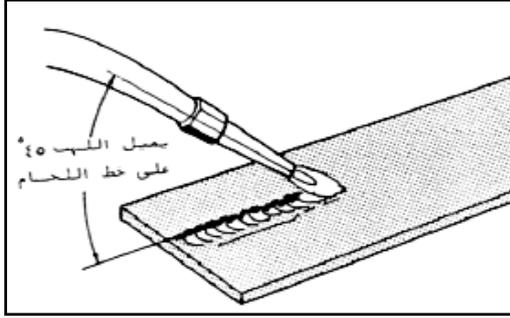

8. أستمر في اللحام على طول الخط مع المحافظة
على:

- نفس إرتفاع البوري
 - نفس قطر بؤرة اللحام
 - نفس البعد عن حافة الشريحة
 - نفس عرض خط اللحام
- ملحوظة : المحافظة على العوامل السابقة هي التي
تؤدي الى تحسين جودة خط اللحام.

9. أطفئ اللهب بقل صمام الأستيلين ثم الأكسجين وضع البوري في مكانه المخصص.

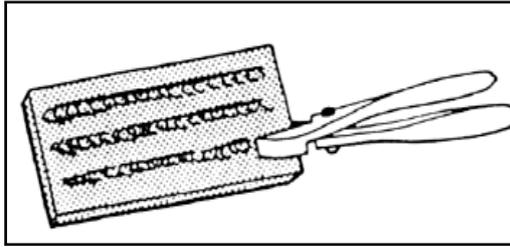

10. أمسك الشريحة بالزرادية ثم أغمسها في الماء
لتبريدها.

11. نظف خط اللحام بالفرشاة السلك ثم أفحص جودة
اللحام.

12. كرر الخطوات السابقة لإنجاز الخطوط الأخرى.

13. دع مدربك يراجع عملك.

14. أعد العدد والمواد الى أماكنها ثم نظف مكان
العمل.

(2) التمارين العملية بالقوس الكهربى

التمرين رقم (1) : طريقة ضبط وتشغيل ماكينة اللحام بالقوس الكهربى (ترنس اللحام) بالتيار المتردد
الهدف :


معرفة كيفية ضبط وتشغيل ماكينة اللحام بالقوس الكهربى (ترنس اللحام) بالتيار المتردد.
الخامات المستخدمة :

4. شريحة من الصلب الطري بمقاس 60 × 150 مم , سمك 5 مم .
5. سلك لحام 3.2 مم (E6012)

العدد المستخدمة :

- 1- كابينة لحام قوس كهربى (AC/DC) مجهزة بالطاولة و الماكينة والملحقات .
- 2- فرشاة سلك .
- 3- شاكوش تنظيف الخبث .
- 4- مهمات وقاية وأمان صناعى .
- 5- زرادية مفصلية .
- 6- مهمات وقاية وأمان صناعى .

الرسم التخطيطى:

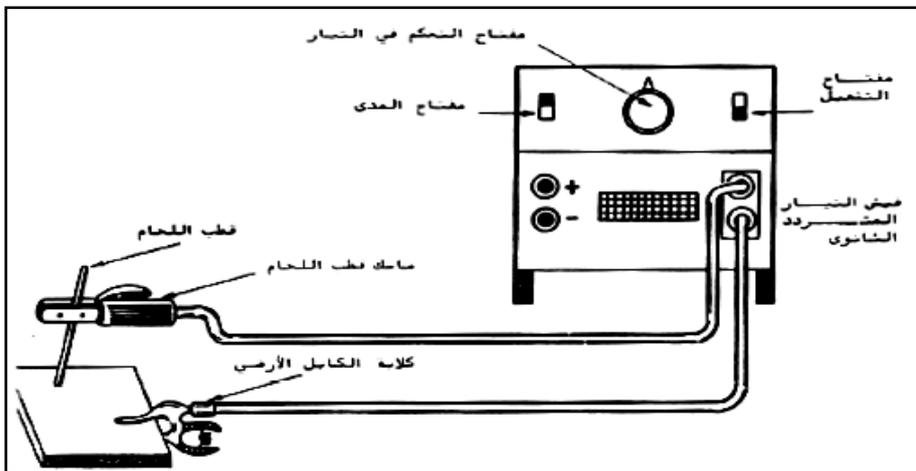

خطوات التنفيذ :

1. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
2. ضع الشريحة علي طاولة اللحام مع توصيل الأرضى للطاولة .

ملحوظة :

يكون اللحام بالتيار المتردد أسرع منه بالتيار المستمر لأنه يمكن معه إستخدام تيار أعلى وأقطاب أكبر , ويعطى قوس التيار المتردد نفاذية جيدة , كما يمكن التحكم فيه عند البدايه , ويتناسب لحام تيار المتردد أكثر فى لحام الصلب السميك وفى لحام الصلب الدقيق .

3. تأكد من توكييب كابل الكهرباء والكابل الأرضى فى موضع التيار المتردد .

4. ركب سلك اللحام فى الماسك (البنسة) .

5. شغل مفتاح التيار الرئيسى مع ضبط مفتاح التحكم فى التيار على التيار المطلوب (125 أمبير).

تحذير : قبل البدء بعملية اللحام يجب إرتداء ملابس اللحام الواقية المناسبة وتوفير قناع الوجه علما بأن الأهمال فى هذا يؤدي إلى إصابات صحية خطيرة .

6. قرب قطب اللحام إلى الشغلة وحاول مسها به مساخظفا .

7. عاود معايرة مفتاح التحكم فى التيار إذا لزم الأمر حتى تحقق عملية اللحام الصحيحة .

8. كرر ماسبق حتى تثق فى تشغيل الماكينة وقدر القوس الكهربى .

9. أفصل ماكينة اللحام وأفصل التيار الكهربى .

10. أعد العدد والمواد إلى أماكنها ثم نظف مكان عملك .

التمرين رقم (2) : عمل 3 خطوط لحام إنصهارية مستقيمة بالقوس الكهربائي علي قطعة من الصلب الطري في الوضع المسطح


الهدف :

معرفة كيفية عمل خطوط لحام مستقيمة علي قطعة من الصلب الطري في الوضع المسطح باللحام بالقوس الكهربائي.

الخامات المستخدمة : (نفس خامات التمرين الأول)

العدد المستخدمة :

- 1- كابينة لحام قوس كهربائي (AC/DC) مجهزة بالطاولة و الماكينة والملحقات .
 - 2- فرشاة سلك .
 - 3- شاكوش تنظيف الخبث .
 - 4- مطرقة حديد .
 - 5- زرادية مفصلية .
 - 6- مهمات وقاية وأمان صناعي .
 - 7- زنبقة علام .
 - 8- أجنة تنظيف .
 - 9- ملقط .
 - 10- شوكة علام .
- الرسم التخطيطي:**

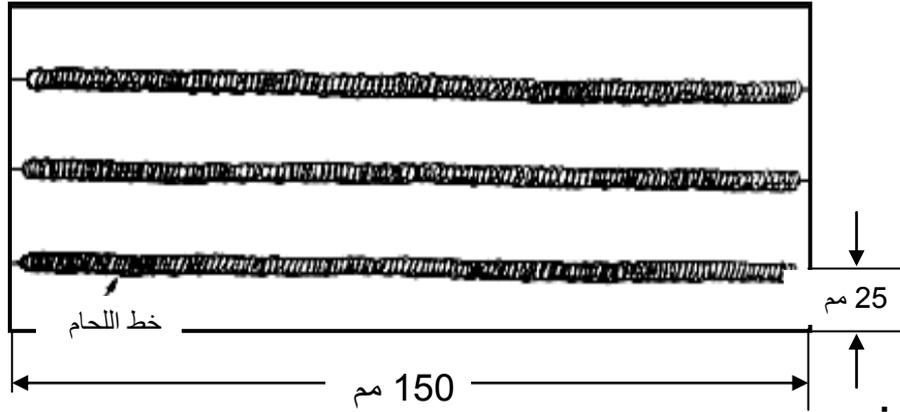

خطوات التنفيذ :

1. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
2. قم بأعداد وتجهيز قطعة العمل بتنظيفها من الصدأ وتخطيطها بشوكة العلام .
3. قم بالتزنيب علي الخطوط المطلوبة.
4. تأكد من التوصيلات ثم أضبط الماكينة علي التيار المناسب لوضع اللحام وسمك المعدن.
5. ركب سلك اللحام في الماسك (البنسة).

تحذير : قبل البدء بعملية اللحام يجب إرتداء ملابس اللحام الواقية المناسبة وتوفير قناع الوجه علما بأن الأهمال في هذا يؤدي إلى إصابات صحية خطيرة .

6. شغل الماكينة وأبدأ في عمل خطوط لحام مستقيمة في الوضع المسطح , مع ضبط زاوية العمل علي 90° وزاوية التقدم (70-80°) .
7. كرر ماسبق لعمل 3 خطوط كما هو موضح بالرسم.
8. أفصل ماكينة اللحام وأفصل التيار الكهربائي.
9. قم بتبريد وتنظيف قطعة العمل وتسليمها للمدرب للتقييم.
10. أعد العدد والمواد إلى أماكنها ثم نظف مكان عملك.

التمرين رقم (3) : وصل لوحين بواسطة لحام البنطة

الهدف :

معرفة كيفية وصل قطعتين من الحديد الأسود بواسطة ماكينة لحام النقطة.


الخامات المستخدمة :

صاج حديد أسود 100×60×1مم .

العدد المستخدمة :

1. قدم صلب .
2. شوكة علام .
3. صنفرة ناعمة.
4. ماكينة لحام بنطة .

الرسم التخطيطي:

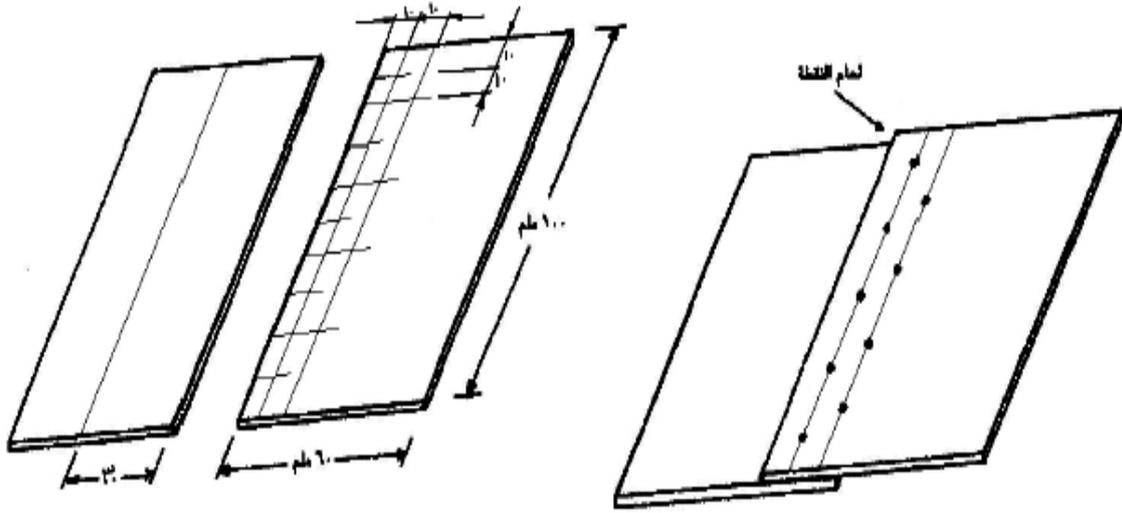

خطوات التنفيذ :

1. طبق قواعد السلامة أثناء العمل .
2. نظف مواضع اللحام في قطعتي الصاج بواسطة الصنفرة .
3. شنكر قطعتي العمل حسب الرسم الموضح .
4. اضبط مفاتيح التشغيل (الحرارة - الزمن) حسب سمك المعدن .
5. ثبت قطعتي العمل مع بعضهما حسب خطوط الشنكرة .
6. ضع قطعتي العمل بعد تثبيتها بين قطبي (إلكترودي) ماكينة اللحام .
7. اضغط على دواسة الماكينة بالقدم حتي عملية اللحام .
8. كرر العمل في النقاط المتبقية حتى تتماسك القطعتان مع بعضهما تماما .
9. نظف موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .