

مهنة تشغيل الفرايز CNC

الوحدة السادسة

COMPUTER NUMERICAL CONTROL
C N C



تشغيل أولى على الفرايز المبرمجة

بالحاسب CNC milling

الصف الأول

العام التدريبي (٢٠١٩ / ٢٠٢٠)

الفهرس

- ١- استكشاف المكونات الأساسية للفريزة CNC ٩
- ٢- تشغيل وإيقاف الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC ٣٨
- ٣- ضبط النقاط المرجعية Reference point على ماكينات الفريز المبرمجة بالحاسب ٤٣
- ٤- ضبط نظام الإحداثيات Coordinate systems ومحاور الحركة لماكينات الفريز الـ CNC ... ٥١
- ٥- اختيار ومواصفات أدوات القطع في الفريز الـ CNC ٦٤
- ٦- تركيب وفك العدة على ماكينات الفريز الـ CNC ٧٩
- ٧- تجهيز وتحميل العدد في الفريز المبرمجة CNC ٩٢
- ٨- ترحيل صفر العدة (قياس العدة) في الفريز المبرمجة CNC ١٠٤
- ٩- ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) على ماكينات الفريز الـ CNC ١٣٠
- ١٠- التعامل مع قوائم البرنامج على الفريز المبرمجة بالحاسب CNC ١٦٤
- ١١- انشاء وتعديل برنامج جديد على ماكينات الفريز الـ CNC ١٧٣
- ١٢- محاكاة واختبار البرنامج على الفريز المبرمجة بالحاسب الـ CNC ١٧٩

تعليمات السلامة المهنية اثناء العمل على ماكينات الفرايز CNC

يجب تنفيذ تعليمات السلامة المهنية والبيئية عند الشروع في العمل على ماكينات الـ CNC وذلك للحفاظ على مشغل الماكينة ومن حوله وعلى الماكينة والأدوات والعدد.

١. لا تبدأ العمل دون أن تحصل على التعليمات والإرشادات اللازمة.
٢. مراعاة نظافة وترتيب مكان العمل.
٣. تأكد أن الوصلات الكهربائية بالورشة وخاصة المحيطة بمكان العمل سليمة ١٠٠ %.
٤. تأكد من التهوية الجيدة لمكان العمل (فتح النوافذ أو تشغيل التهوية الصناعية كالشفتات والمراوح).
٥. تأكد من إضاءة مكان العمل إضاءة كافية منتظمة ومعتدلة.
٦. تجنب ارتداء الملابس الفضفاضة أو أي حلي مثل الخواتم والسلاسل والساعات وما شابهها مما يمكن أن يعلق بأجزاء الماكينة.
٧. تجنب الشعر الطويل أو قم بتجميعه أعلى الرأس.
٨. تأكد أنك تعي جيدا كيفية إيقاف الماكينة عند الطوارئ .
٩. لا يجوز رفع وتثبيت المشغولات الثقيلة (التي يزيد وزنها عن ٢٠ كجم تقريبا) يدويا عند تشغيلها.
١٠. يجب تثبيت المشغولة على المنجلة أو فرش الماكينة تثبيتا جيدا وسليما وكذلك أدوات القطع في اعمدة السكاكين والحوامل (الهالدر)
١١. قبل تشغيل الماكينة تأكد من عدم وجود أي عدد يدوية أو أدوات تنظيف وخلافه داخل حيز التشغيل.
١٢. رغم قدرة ماكينات الـ CNC على العمل دون تدخل من العامل إلا أنه يجب عدم ترك الماكينة أثناء العمل دون مراقبة.
١٣. عدم العبث بوسائل الأمان والوقاية الملحقة بالماكينة (كمحاولة التحايل للعمل على الماكينة والباب مفتوح).
١٤. يفضل قطع التيار الكهربائي عن الماكينة عند تثبيت أو رفع المشغولة وعند تغيير عدد القطع وعند التنظيف أو التزييت وعند جمع الرايش وعند توقف العمل .
١٥. عند مراجعة قياسات المشغولة قبل فكها أو عند تثبيتها أو فكها يجب إبعاد عمود الدوران الى النقطة المرجعية تجنباً لاصطدامك بالعدد القاطعة.
١٦. عدم إزالة الرايش باليد أثناء تنظيف الماكينة (استعمل الفرشاة والملاقط والقفازات).
١٧. وأخيرا التركيز والانتباه أثناء إعداد الماكينة للعمل وتشغيلها هام جدا لسلامتك وسلامة الآخرين وسلامة الماكينة .

المقدمة

يتناول هذا الوحدة الجزء العملي للتشغيل الأولي على الفرايز المبرمجة بالحاسب CNC milling لمهنة الفرايز المبرمجة بالحاسب CNC حيث يحتوى على التمارين العملية والتدريبات التي يجب اكتسابها في هذه المهنة ضمن مجموعة من الجدارات التي تكمل بعضها البعض للمهن الميكانيكية بصفة عامة. تم إعداد هذا المحتوى العملي لطلاب مصلحة الكفاية الإنتاجية لكي يفهم الطالب ويستوعب قواعد العمل والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالعمل على ماكينات الفرايز CNC. مثل أنواع واتجاهات الحركة للفرايز المبرمجة بالحاسب، ونقاط الصفر المرجعية للماكينة والشغلة، وكذلك اكتساب المهارات الأساسية والمقدرة الفنية على اتباع القواعد الأساسية للعمل على ماكينات الفرايز المبرمجة بالحاسب وتنفيذ عمليات الضبط الأساسية للماكينة قبل تحميل البرامج الخاصة بالمنتجات ذات الأشكال المختلفة.

يتكون هذا الموديل من عدد من التدريبات التي تغطي مكونات الفرايز المبرمجة بالحاسب CNC milling، وتوضيح كل أجزائها بالتفصيل وبيان وظيفة كل جزء ومفتاح بالماكينة. وكذلك تدريب عن نقاط الصفر المرجعية ومحاور الحركة لماكينات الفرايز CNC، وترحيل صفر الماكينة وقياس العدة والأوامر الأساسية للموديلات المتاحة والجديدة بمصلحة الكفاية الإنتاجية، وتدريب عن كيفية إنشاء وتنفيذ برامج تشغيل المنتجات على فرايز CNC يتم انتهاء هذا الموديل بمجموعة من التطبيقات العملية التي يمكن تنفيذها على الفرايز وتنفيذ برامج المحاكاة والتشغيل الجاف على الفرايز المبرمجة بالحاسب. كل ذلك بهدف ان يصل الطالب مهارته في هذا المجال لكي يتمكن من الدخول الى التدريب العملي في المصانع وتنفيذ المشاريع التطبيقية بكل ثقة واقتدار.

المقدمة

ماكينات ال CNC

تعرفنا فيما سبق عن معنى الـ CNC والفرق بينه وبين الـ NC وفي هذا الدرس سوف نتعرف ملخص لإمكانيات ومميزات وعيوب واستخدامات ماكينات الـ CNC
اولا: سوف نتعرف على بعض الإمكانيات المتاحة بماكينات الـ CNC

١. إمكانية تخزين البرامج
 من خلال الحاسب الالى المتصل بالماكينه يمكن تخزين البرامج المستخدمة في عملية إنتاج جزء معين واستدعائها في أي وقت وتنفيذ الجزء بنفس الشكل والموصفات التي تم تنفيذها من قبل
٢. إمكانية تجربة البرنامج قبل الاستخدام الفعلي له
 معظم ماكينات ال CNC تضاف إليها مجموعة من البرامج التي تساعد على عملية اختبار البرنامج قبل التنفيذ الفعلي له وذلك يتم برؤية مسار البرنامج بشكل رسومي لاختبار العمليات المختلفة المقامة على هذا الجزء
٣. إمكانية إظهار كلا من الأخطاء في البرنامج والأعطال في الماكينة.
 يمكن من خلال ماكينات الـ CNC إظهار الأخطاء الناتجة عن عملية البرمجة على شكل رسائل تظهر للمستخدم ويتم في هذه الرسالة تحديد نوعية الخطاء وأيضا تحديد مكان تواجد. وأيضا في بعض ماكينات الـ CNC يكن أن تجهز بمجموعة من البرامج المساعدة في اكتشاف الأعطال في الماكينة وأيضا إخبار المستخدم عن مكان وجودها
٤. إمكانية التحكم في ظروف القطع المناسبة.
 إن إضافة الحاسب الألى في ماكينات التشغيل أعطى لها خاصية السهولة في تغير ظروف القطع من تغذية وسرعة قطع أثناء عمل الماكينة دون الحاجة للتوقف عن العمل
٥. إمكانية استخدام البرامج الفرعية.
 يمكن عمل برنامج فرعى لتنفيذ عملية تشغيل معينة واستدعائه داخل البرنامج الرئيسي أكثر من مرة وذلك لتقليل عدد السطور في البرنامج الواحد وذلك يؤدي بدوره الى تقليل الوقت والجهد المستخدم في عملية البرمجة
٦. إمكانية حفظ عمليات شائعة الاستخدام في الإنتاج.
 وذلك يتم بتصميم كود لعمل عملية إنتاج معينة مثل عملية الثقب الشائعة الاستخدام في عمليات الإنتاج وذلك لوفير الوقت في عملية البرمجة

٧. إمكانية التعديل في البرامج المخزنة.

إن إضافة الحاسب الألى في ماكينات التشغيل أعطى بدوره السماحية للمستخدم لاستدعاء البرامج المخزنة على الذاكرة والتعديل فيها وحفظها بعد التعديل.

ثانيا: مزايا وعيوب ماكينات المبرمجة باستخدام الحاسب.(CNC)

مميزات ماكينات الـ CNC

١. توفر الوقت المستهلك في عملية ضبط وتجهيز العمل بالمقارنة بالماكينات التقليدية.
٢. توفر الدقة العالية في إنتاج الأجزاء.
٣. القدرة على تكرار الجزء المنتجة بنفس الدقة لجميع الأجزاء.
٤. تقليل المثبتات المستخدمة في عملية الإنتاج قدر الإمكان.
٥. إلغاء الأجزاء المنتجة التي يوجد بها عيوب إنتاج بالمقارنة بالماكينات التقليدية.
٦. القدرة في التحكم في ظروف القطع المناسبة.
٧. سهولة عملية التنقل بين الأشكال المختلفة من المنتجات.
٨. تقليل الوقت في عملية تغير العدد المستخدمة في عملية التشغيل أثناء عملية القطع.
٩. ماكينة التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC) أكثر فاعلية من أي ماكينة أخرى.
١٠. أكثر دقة من أي ماكينة وتتيح لك فرصه التحكم العالية بالشغلة وبسيطة في ضبطها
١١. لها القدرة على إنتاج أكثر من منتج او من شغله على فرش واحد في وقت واحد ومن الممكن ان تكون العمليات مختلفة من شغله الى شغله أو متماثله.
١٢. انعدام نسبه التلف فيها.

هذه الماكينة المزودة بالنظام لا تعتمد اعتمادا كليا على مهارات وخبرات الفني مع ثبات جودة المنتج، هذا لأنها تتطلب فنى او عامل دقيق محافظ يفكر قبل فعل شيء لان مهمته محدودة وتتنحصر في تثبيت وفك الشغلة تجهيز البرنامج ملاحظه الماكينة ومن الممكن ان يكون له معرفه بالبرنامج.

عيوب ماكينات الـ CNC.

١. التكلفة الكبيرة للماكينة.
٢. يجب توفير عمالة على أعلى مستوى من التدريب للتعامل مع هذه النوعية من الماكينات
٣. قلة المتخصصين في صيانة هذه النوعية من الماكينات وتكاليف الخدمات عالية جدا.
٤. توفير أماكن خاصة لعمل البرامج بعيدا عن الماكينة حتى لا يتم إيقاف الماكينة وتقليل وقت عملها.
٥. حساسة ومعرضه للخلل.
٦. زمن التجهيز طويل ذلك لتجهيز البرنامج في البداية وتجهز العدد ولكن هذا العيب يتلاشى مع تشغيل منتجات قليلة او محدودة على الماكينة.

٧. تحتاج الى تجهيز نظام ضخم للتدريب عليها ولتعليم البرمجة

ثالثاً: استخدامات ماكينات الـ CNC

١. صعوبة الجزء المطلوب إنتاجها على الماكينات التقليدية خاضتا عندما تكون الأجزاء ثلاثية الأبعاد.
٢. عندما يتطلب الدقة في الأجزاء المراد إنتاجها.
٣. عند إنتاج تصميمات يتم التعديل فيها وتطويرها باستمرار.
٤. عندما يكون الوقت المسموح به للإنتاج قصير حيث أن من أهم مميزات ماكينات الـ CNC هو توفير الوقت.
٥. عندما تتعدد عمليات الإنتاج المختلفة في الجزء الواحد.

التعرف على ماكينة الـ CNC

تعرفنا فيما سبق على ملخص سريع عن ماكينات الـ CNC وفي هذا الجزء سوف نتعرف على مكونات ماكينة الـ CNC. تتكون أي ماكينة CNC من وحدتين أساسيتين هما

١. الوحدة الميكانيكية (والذي يتم فيها عملية التشغيل)
٢. وحدة التحكم (والذي يتم من خلالها التحكم في الوحدة الميكانيكية وإدخال البرامج)

أولاً: سوف نبدأ بشرح الوحدة الميكانيكية

١. حامل العدد Tools tower (يخزن به مجموعة العدد اللازمة لعملية التشغيل ويحمل حتى ١٠ عدد على هذه النوعية من الماكينات).
٢. عدد القطع Tools المثبتة على حامل العدد.
٣. المثبت الخاص بالمشغولة في الفريزة وهي المنجلة Vice
٤. فرش الماكينة.
٥. باب الماكينة (وظيفية حماية العامل من الرائش المتطاير).
٦. مفتاح التحكم في التحويل بين الوضعيين الأوتوماتكي واليدوي بالماكينة.
٧. مفتاح غلق الماكينة عند الطوارئ Emergency.
٨. مفتاح فتح باب الماكينة.

تنقسم لوحة التحكم إلى ثلاث أجزاء رئيسية كما مبين بالشكل السابق

١. الشاشة Monitor (التي يتم من خلالها رؤية البيانات المدخلة والخارجة).
٢. اللوحة الخاصة Keyboard بلغة البرمجة (وهذه اللوحة خاصة بنظام Fanuc ويتم من خلالها عملية إدخال البيانات).

٣. اللوحة الخاصة بعمل أجزاء الماكينة Control Panel (كالتحكم في السرعة والتغذية وتحريك المحاور... الخ).

مقارنه بين ماكينات المبرمجة باستخدام الحاسب (CNC) وماكينات المبرمجة (NC) .

إمكانية تخزين برنامج التشغيل وعرضه وتعديله وتنفيذه بشكل مباشر على نظام التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC) .

يمكن توضيح حركه أداة القطع إلكترونيا بالمحاكاة (simulation) على نظام التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC) .

يمكن تخزين اكثر من برنامج على وحده الحاسب على نظام التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC). يمكن ربط عدة آلات التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC) مع بعضها على جهاز مركزي واحد.

مقارنة بين ماكينات المبرمجة باستخدام الحاسب (CNC) والماكينات التقليدية للقطع (Traditional)

إن عمليات قطع المعادن بالطريقة التقليدية تعتمد بصورة أساسية على مهارة العامل وقدرته على ضبط الطارات، ومع العلم ان العامل في كل مرة بمراجعته الرسم وقياس أبعاد العينة، وبالتالي تزداد عمليات الحسابات اليدوية. وفي بعض الأحيان يتم استخدام تجهيزات خاصة لإنتاج مثل هذه الأجزاء المعقدة والدورانية ونتيجة المحدودية في التصميم للماكينات التقليدية فان عمليات تغير العدة وضبطها وكذلك ضبط العينة المراد تشغيلها تتم أثناء عملية القطع على الماكينة. وبالنظر إلى ذلك يتضح أن معظم الوقت المخصص للإنتاج يستهلك في أعمال ليس لها علاقة بعملية القطع للجزء. ويظهر هذا العيب بصورة واضحة في حالة تكرار إنتاج نفس الجزء بأعداد كبيرة وتكون طبيعة الجزء لا تسمح بوضعه في مثبتات أو مرشحات مما يؤدي إلى عدم تماثل الأجزاء المنتجة من حيث الأبعاد والشكل. ومن العيوب الموجودة في بعض الماكينات التقليدية هي صعوبة الحصول على عوامل القطع المناسبة نتيجة التحكم في السرعات والتغذية بوسائل ميكانيكية تعتمد على نسبة النقل للتروس المتوفرة فيها

وخلال السنوات الماضية تم تصميم ماكينات مختلفة للتغلب على المشاكل السابقة كالفرايز الناسخة والفرايز البرجية والفرايز الأتوماتيكية باستخدام الكامات. ولكن كل هذا التطور نتج عنه عمليات ضبط طويلة بواسطة أشخاص متخصصين ذو خبرة عالية. ونتيجة لهذا الوقت المستهلك في عمليات الضبط لزم من الناحية الاقتصادية إنتاج كميات كبيره من المنتج لتعوض التكلفة المستخدمة في ضبط أول عينه وهذا ما يسمى في عمليات الإنتاج بالأوتوماتيكية الثابتة (Fixed Automation) وعلى العكس من ذلك فان ماكينات CNC قد تغلبت على معظم هذه المشاكل ومن الممكن تلخيص بعض المزايا لماكينات CNC كالاتي:

١. التحكم الكامل في كل المحاور عوامل القطع المناسبة.

٢. وقت ضبط للماكينة والعينة قصير جدا.

٣. تقليل الاحتياج للمثبتات والمرشدات.
٤. دقة عالية في المقاسات وقدرة عالية على تكرارية الأجزاء بنفس المواصفات والدقة المطلوبة مما يقلل من تكلفة التجميع والتفتيش Quality control.
٥. إلغاء المرفوضات والأجزاء التي يعاد تشغيلها.
٦. المرونة الكاملة في عملية الإنتاج نتيجة القدرة على تغيير أنواع المنتجات بدون الحاجة لوقت كبير لتجهيز الماكينة.
٧. الاستفادة الكاملة من وقت تشغيل الماكينة في الإنتاج الفعلي نتيجة تجهيز البرامج.

التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC) COMPUTER NUMERICAL CONTROL

بعد التطوير الذي حدث في التصميمات للحصول على الوظائف المطلوبة ومتطلبات الإنتاج تم تطوير ماكينة التحكم الرقمي NC إلى ماكينة التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC).
 ماكينة التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC) تحتفظ بكل الأساسيات والمبادئ الأساسية لماكينة التحكم الرقمي (NC)، ولكن تم إضافة حاسب إلى وحدة التحكم في الماكينة. أضاف الحاسوب أشياء كثيرة في التحكم بالماكينة أولها كتابة البرنامج وتخزينه في ذاكرة الحاسب الذي تم إضافته في الماكينة. وقد أصبحت عملية التحديث والتطوير أكثر بساطة باستخدام نظام التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC) وأصبح من السهل على المبرمج ان يعدل في البرنامج بكل سهولة وذلك للإمكانيات التي أضافها الحاسوب.
 ان كلمه CNC و NC لا تعني ماكينة ولكن تعني كما ذكرنا انه نظام التحكم في الماكينة لأننا كما نعلم ان التطوير في أي ماكينة لزياده السرعة والدقة لابد ان يعتمد الاعتماد الكلي والاولي على تطور النظام المتحكم بها وبعد ذلك يتبعه التطور في الشكل والهيكل و... الخ
 وانه يمكن ان نرى فرايز وفرايز وثنيات ومقصات ولقطع بالسلك (وير كت Wire cut) ومثاقب و... الخ تعمل بنظام التحكم الرقمي (NC) او التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC).

استكشاف المكونات الأساسية للفريزة CNC

تدريب رقم	١	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

أهداف

- التعرف على أجزاء الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC
- معرفة وظيفة كل جزء في الفريزة المبرمجة بالحاسب

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
قلم ليزر (لتوجيه نحو الأجزاء) فريزة نظام تحكم EMCO Fanuc 31i فريزة نظام تحكم EMCO Sinumerik Shop mill فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill	ارتداء افول العمل مواد تنظيف.

جدول رقم ١

المعارف المرتبطة بالتدريب

ماكينات الفريز المبرمجة Computer Numerical control mill هي عبارة عن فريزة متصلة بجهاز تحكم، وجهاز التحكم متصل بحاسب ألي يتم استخدامه سواء في كتابة البرامج البسيطة عليا أو نقل البرامج إلى ذاكرة الحاسب بلغة الماكينة ليتم ترجمتها في وحدة التحكم الى مجموعة من الأوامر التي تحول الى وظائف تنفذ بواسطة محور الوران وتغير نوع الآلة ومعدل التغذية... الخ.

في هذا التدريب سيتم التعرف على المكونات الأساسية للفريز المبرمجة بالحاسب لنظامي تحكم فنتوك وسينو.

وظائف وأسماء الأزرار الموجودة على لوحات إدخال البيانات في نظام فانوك
Fanuc وسينوميرك Sinumerik وفاجور Fagor متشابه الى حد كبير وفي الغالب
لمعظم الماكينات المبرمجة بالحاسب CNC machines



خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالمعمل.
٢. يقوم المدرب بالتعريف بموديل الفريزة من النوع SHOP Mill For EMCO CM 260 ومواصفاتها الفنية العامة وبيان أهمية الفريز المبرمجة CNC.

٣. يقوم المدرب بتعريف المتدربين بالأجزاء الرئيسية للفريزة CNC ومكونات كل جزء فيها، كمت هو مبين بشكل ١، وكذلك تحديد وظيفة كل جزء فيها وأهمية عند العمل على الفريزة المبرمجة بالحاسب.

للوحدة التحكم الرئيسية **Control panel**: والتي تشمل لوحة المفاتيح التحكم في الماكينة ومفاتيح التحكم ولتشغيل والشاشة.

للوحدة التشغيل بالفريزة: والتي تشمل عمود الدوران ومنجلة الفريزة وبرج العدة



شكل رقم ١: أجزاء الفريزة CNC ماركة EMCO 260

٤. يقوم المدرب بشرح مكونات ووظيفة كل جزء بوحدة التحكم الرئيسية حسب نظام التحكم الموجود على الماكينة والمتاح بمركز التدريب، سواء لنظام فانوك 31i EMCO Win NC for Fanuc أو في نظام سينوميرك EMCO Win NC for Sinumerik control panel المبين في شكل ٢، أو في نظام EMCO Win NC for Heidenhain control panel المبين في شكل ٣ أو في نظام panel المبين في شكل ٤.


المكونات: يبين المدرب للطلاب ان وحدة التحكم تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية هي:

للوحدة إدخال البيانات

للوحدة مفاتيح التحكم في الماكينة


للشاشة وحدة التحكم

الوظيفة: تستخدم لإدخال البيانات الخاصة بالبرنامج، وتعريف الآلات المستخدمة وإبعاد قطعة الشغل وأيضاً بيانات تجهيز الماكينة وإعدادها لهذا البرنامج.

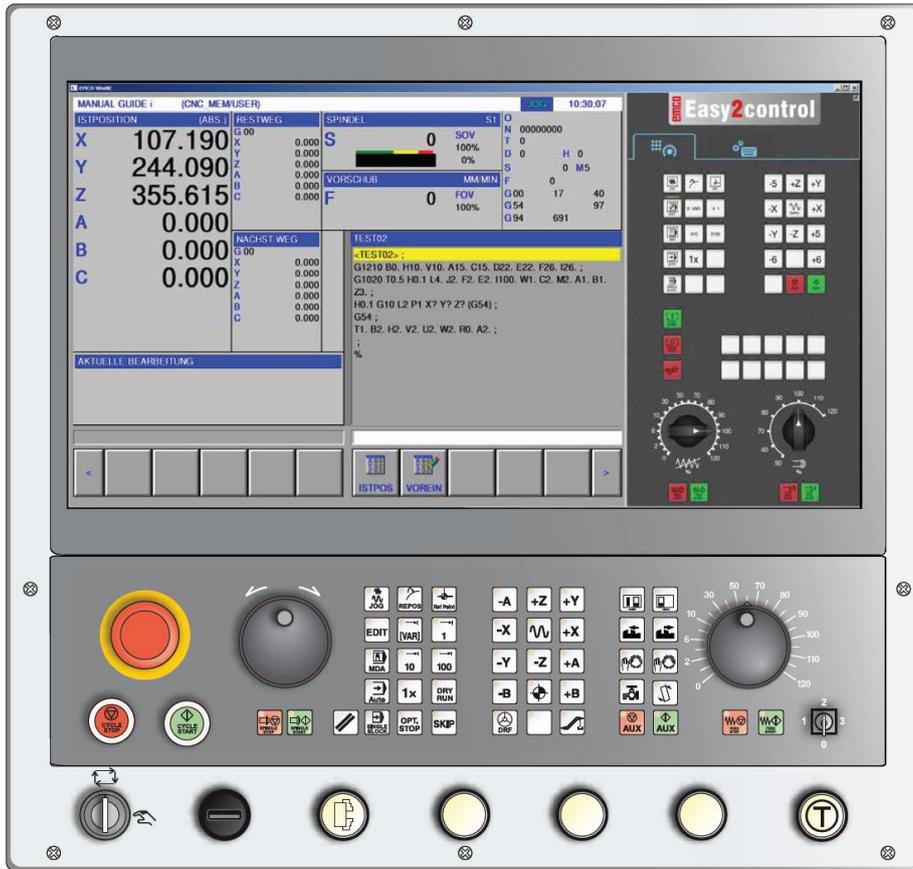


شكل رقم ٢: وحدة التحكم الرئيسية بالفريزة المبرمجة بالحاسب

EMCO WinNC for Fanuc 31i control panel with Easy2control and MOC-touch

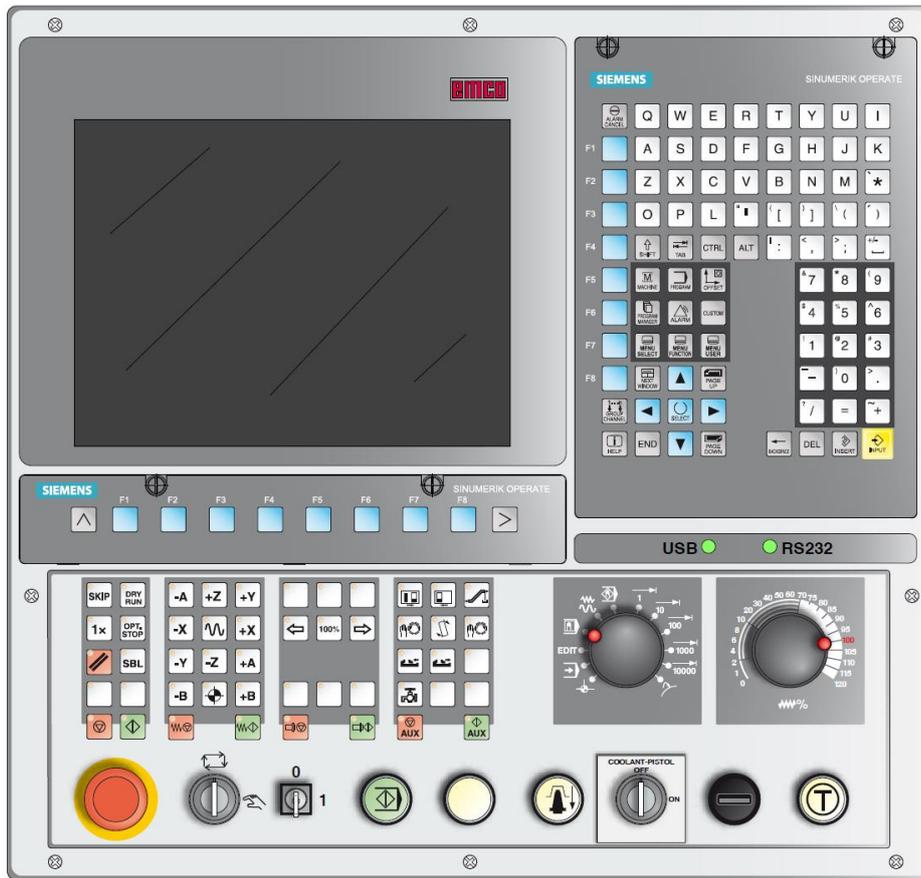

شكل رقم ٣: وحدة التحكم الرئيسية بالفريزة المبرمجة بالحاسب EMCO WinNC for Sinumerik control panel

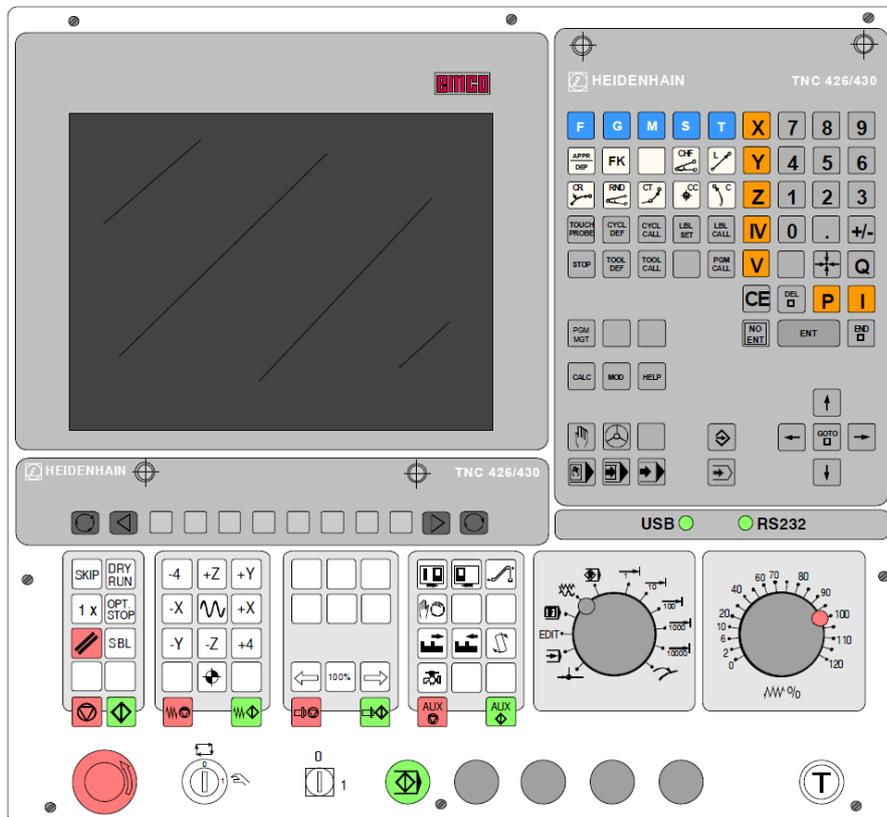

شكل رقم ٤: وحدة التحكم الرئيسية بالفريزة المبرمجة بالحاسب EMCO WinNC for Heidenhain control panel


٥. وحدة مفاتيح إدخال البيانات: يقوم المدرب بشرح مكونات وحدة المفاتيح الرئيسية.

المكونات: تتكون من مجموعة من المفاتيح التي تستخدم في إدخال الأرقام والحروف لكتابة خطوات البرنامج ومجموعة مفاتيح أخرى مساعدة ومفاتيح الوظائف ومفاتيح اسهم الاتجاه وتغير الصفحات لأعلى وأسفل كما هو مبين بشكل ٥ و ٦ للوحة ماكينة نظام فانوك وسينوميك وهادين هاين.


الوظيفة: تستخدم لإدخال البيانات الخاصة بالبرنامج، وتعريف الآلات المستخدمة وأبعاد قطعة الشغل.



شكل رقم ٥: لوحة مفاتيح إدخال البيانات EMC0 WinNC for Faunc

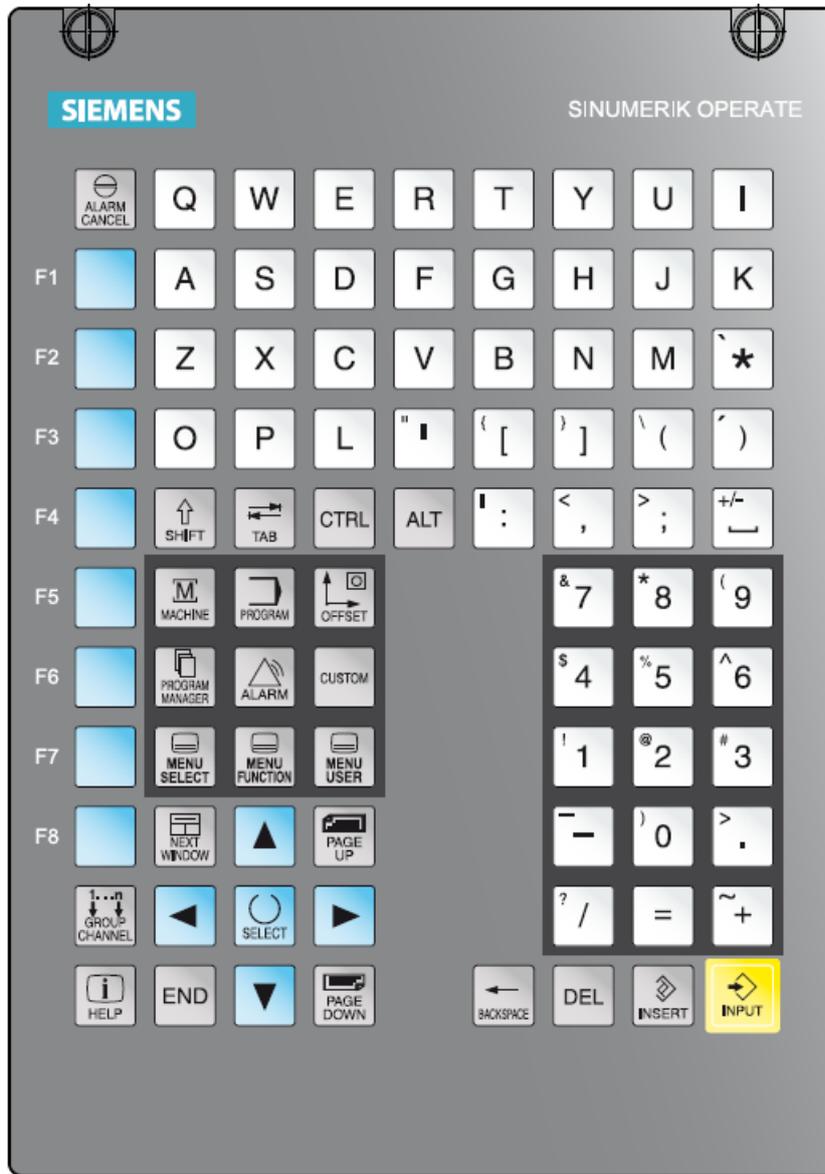



شكل رقم ٦: لوحة مفاتيح ادخال البيانات EMCO WinNC for Sinumerik

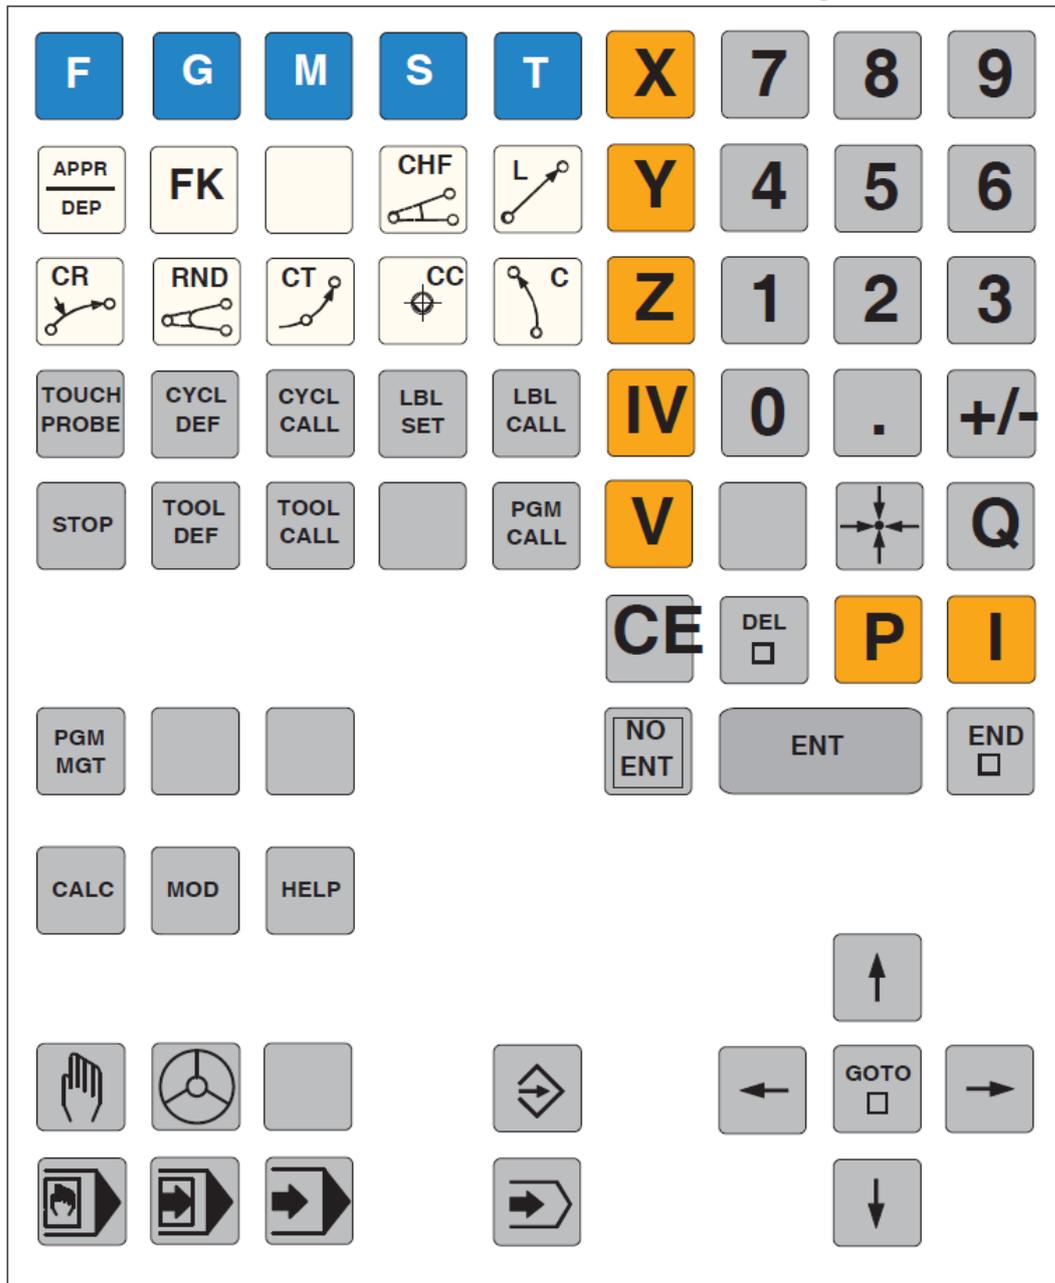

شكل رقم ٧: لوحة مفاتيح ادخال البيانات EMC0 WinNC for Heidenhain

الوظيفة	الاسم	الرمز
تستخدم لإدخال الأرقام من (٠ إلى ٩) وأخرى لإدخال بعض م الحروف الهجائية المستخدمة في البرنامج أو لوصف خطوات البرنامج	مفاتيح الحروف والأرقام	
تستخدم لإدخال بعض الحروف الهجائية المستخدمة في البرنامج أو لوصف خطوات البرنامج		
مفاتيح مساعدة		
انتقال سريع لمساحة التشغيل بالماكنة	Machine	
زر الدخول الى شاشة البرامج	Program البرامج	
يستخدم لقياس العدد	Offset الترحيل	
يستخدم للوصول الى مجلد البرامج والدخول الى الملفات المخزنة على وحدة التحكم أو USB أو شبكة نت داخلية	مدير البرامج على ال	
يستخدم لإجراء تشخيص الأعطال للماكنة	ALARM تحذير	
مفتاح EOB: يستخدم لأربعة وظائف هي: الضغط مرة واحدة: يتم إدخال علامة (;) End of block وذلك لإنهاء المقطع الحالي والبدء بمقطع جديد. الضغط مرتين: يتم إدخال علامة (/) Slash والتي توضع قبل البلوك المراد عدم تنفيذه أثناء تشغيل البرنامج. الضغط ثلاثة مرات: يتم ادخال علامة (,) Comma والتي لا يمكن استخدامها داخل البرنامج، ولكن يمكن استخدامها ضمن أية عبارات استرشاديه بين الأقواس. الضغط أربعة مرات: يتم ادخال العلامة (#) والتي تستخدم في نظام البرنامج بالعوامل-حسب توافر هذا الميزة بالماكنة)	End of block EOB إنهاء المقطع الحالي	
يتم إدخال علامة (/) Slash	Slash	

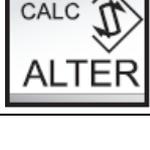الوظيفة	الاسم	الرمز
يستخدم لإلغاء المدخلات	CAN	
يستخدم لإلغاء رسالة الخطأ وارجاع المؤشر الى بداية البرنامج اثناء كتابة أو تعديل البرنامج. وكذلك يقوم بإيقاف تشغيل الماكينة عند الضغط على أثناء التشغيل الفعلي أو التشغيل الاختباري للماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.	RESET مفتاح إعادة الضبط	
يستخدم لاستدعاء نافذة المساعدة لنظام التشغيل بالبرنامج	HELP مفتاح المساعدة	
يستخدم لتغيير حالة الأحرف صغيرة أم كبيرة.	ABC مفتاح تحويل من حروف كبيرة الى صغيرة	
يستخدم لإدخال الوظيفة الثانية للمفتاح والمبينة بالركن العلوي الشمال. \uparrow و \uparrow + \uparrow	Shift مفتاح العالى	
يستخدم لاستبدال كلمة مكان كلمة داخل البرنامج (مثلا G20 بدلا من G10).	ALTER مفتاح التبدل	
يستخدم لأداء اكثر من وظيفة كما يلي: لإخال البيانات في صفحة البرنامج (يتم كتابة البيانات ثم ضغط مفتاح INSERT لتستقر البيانات في المقطع التي تم اختياره. فتح مقطع جديد في البرنامج عن طريق الضغط على الزر بدون إدخال بيانات. إضافة برنامج جديد في مكتبة البرامج Library (حيث يتم كتابة اسم البرنامج الجديد، مثلا Y0006K ثم النقر على مفتاح INSERT لإضافة البرنامج	INSERT مفتاح حشر البيانات	
يستخدم لحذف (كلمة، مقطع، أو برنامج) كما يلي: لحذف كلمة: يوضع المؤشر قبل الكلمة المراد حذفها ثم الضغط على مفتاح DELETE لحذف مقطع: يوضع المؤشر قبل المقطع المراد حذفه ثم كتابة رقم المقطع Block، مثلا N30 ثم الضغط على مفتاح DELETE.	DELETE مفتاح الحذف	

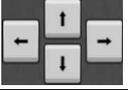الرمز	الاسم	الوظيفة
		لحذف برنامج: يتم إدخال اسم البرنامج المراد حذفه مثل Y0006K، ثم الضغط على مفتاح DELETE فيتم حذف البرنامج من صفحة البرنامج وكتابة البرامج.
	INPUT زر الإدخال	زر الإدخال يستخدم للتالي: تنفيذ وتعديل البيانات فتح واغلاق المجلدات فتح الملفات
مفاتيح اسهم الاتجاه وتقليب الصفحات		
	مفاتيح اسهم الاتجاه	تستخدم لتحريك المؤشر على الشاشة في أربعة اتجاهات يمين ويسار، لأعلى وأسفل
	PAGE مفتاح تقليب الصفحات	تستخدم لتغيير صفحات الشاشة أو البرنامج لأعلى أو لأسفل.
مفاتيح الوظائف		
	POS مفتاح الأوضاع	يستخدم لإظهار إحداثيات الوضع الحالي للآلة/المعدة.
	PROG مفتاح البرنامج	 يستخدم لإظهار صفحة البرنامج
	PROGRAM MANAGER مدير البرنامج	يستخدم للانتقال الى مدير البرامج
	OFS/SET مفتاح الترحيل	 يستخدم لضبط وإظهار صفحات ترحيل صفر العدة، ترحيل المتغيرات
	CUSTOM1	مفتاح مخصص ١
	CUSTOM2	مفتاح مخصص ٢
	GRAPH مفتاح الرسم	يستخدم لإظهار صفحات المحاكاة بالرسم Simulation (3D view ومسار آلة القطع)

الوظيفة	الاسم	الرمز
يستخدم لإظهار الرسائل الخاصة بالتحذير أو الخطاء قبل حذفها	MESSAGE مفتاح الرسائل	
يستخدم لضبط المعاملات والمؤشرات، وميّن الأعطال وإصلاحها	SYSTEM مفتاح الرسم	


جدول رقم ٢: رموز ووظيفة مفاتيح لوحة إدخال البيانات

يقوم المدرب كذلك بالضغط على المفاتيح الهامة وبيان ما الذي سيظهر عند الضغط عليها




مثال: عند الضغط على مفتاح POS تظهر الشاشة كما يلي:


و يكون اسفل الشاشة ثلاثة أزرار (١) الوضع المطلق، (٢) الوضع النسبي، (٣) كلا الوضعين معا.

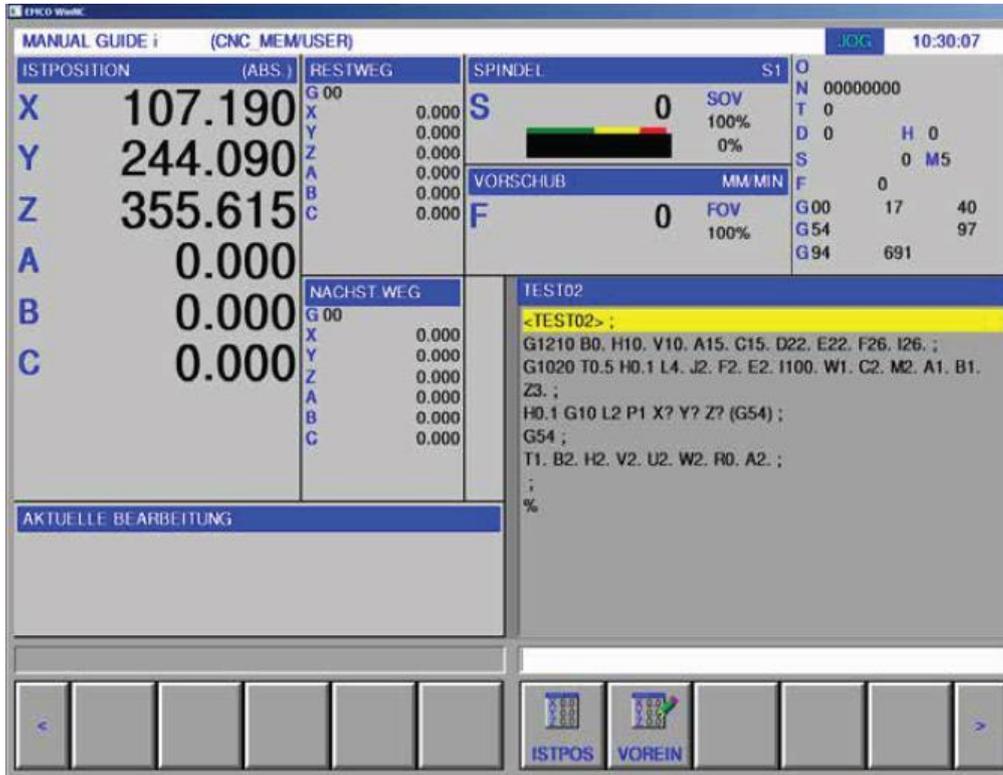

شكل رقم ٨: شاشة إظهار الإحداثيات في نظام فانوك

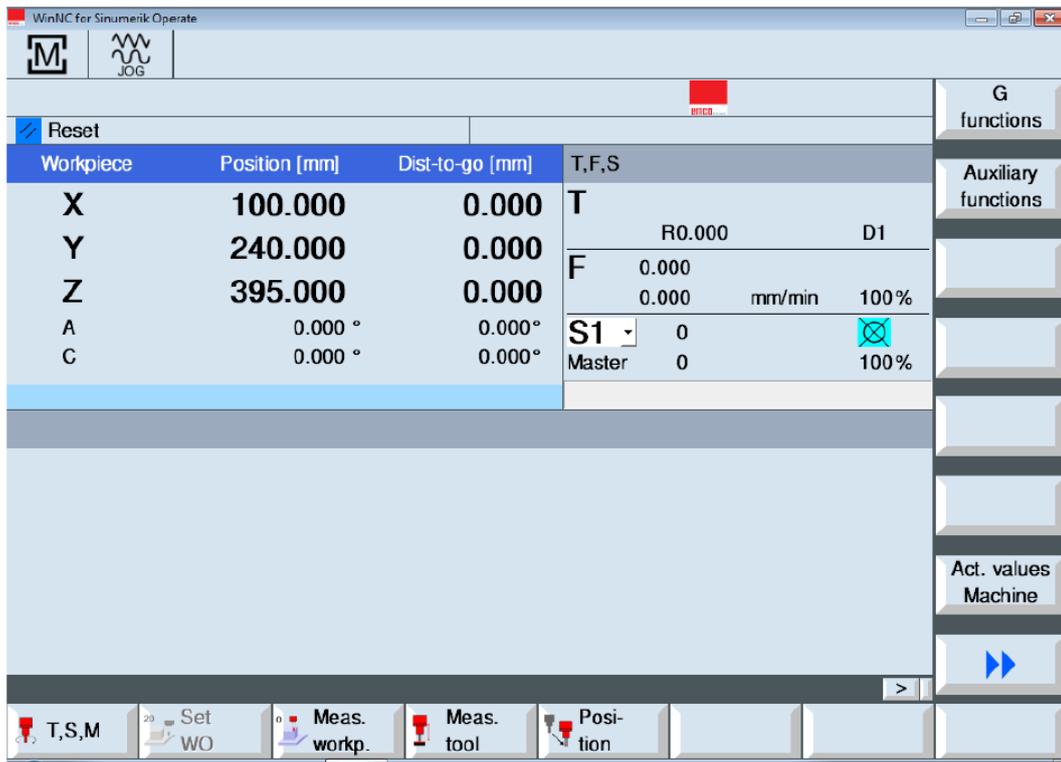

شكل رقم ٩: شاشة اظهار الإحداثيات في نظام سينوميرك

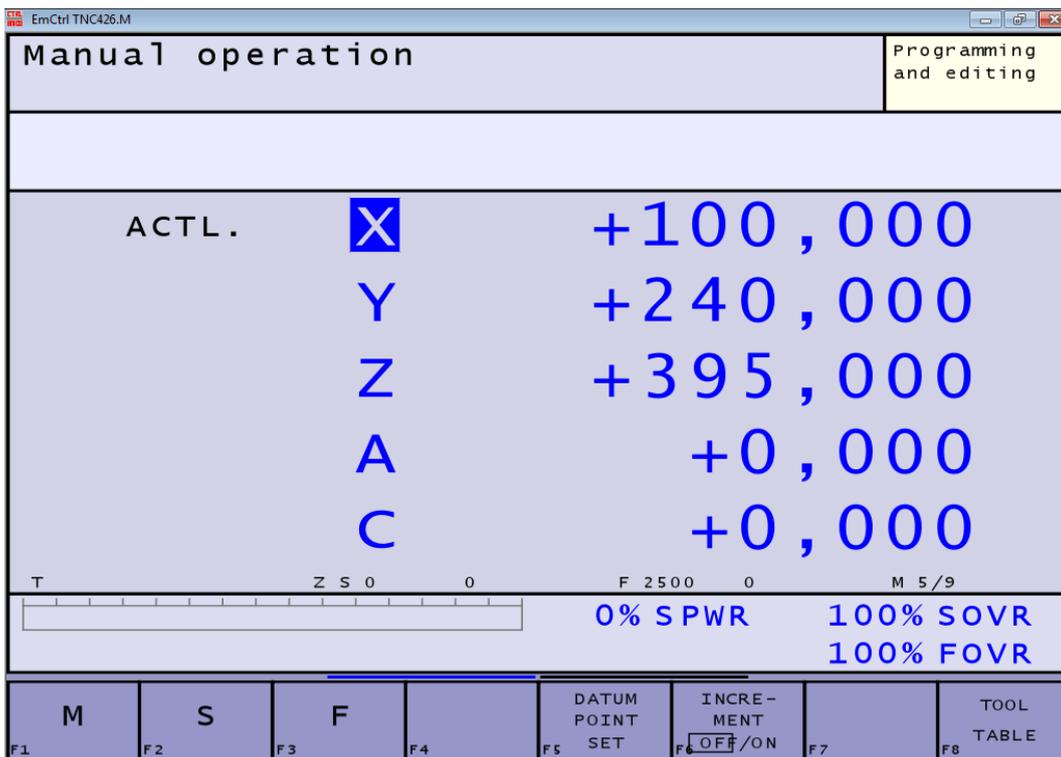


شكل رقم ١٠: شاشة اظهار الإحداثيات في نظام هايدن هاين

٦. لوحة التحكم بالماكينه: يقوم المدرب بشرح مكونات وحدة مفاتيح التحكم


المكونات: تتكون من مجموعة من المفاتيح المسؤولة عن التحكم في الماكينة وتجهيزها للعمل بالإضافة إلى مفاتيح بدء وإيقاف التشغيل، ومفتاح الطوارئ كما هو مبين بشكل ٤.

الوظيفة: تستخدم لإدخال البيانات الخاصة بالبرنامج، وتعريف الآلات المستخدمة وإبعاد قطعة الشغل.


يقوم المدرب بشرح الأزرار الموجودة على لوحة التحكم وبيان وظيفة كل زر على حدة كما يلي:

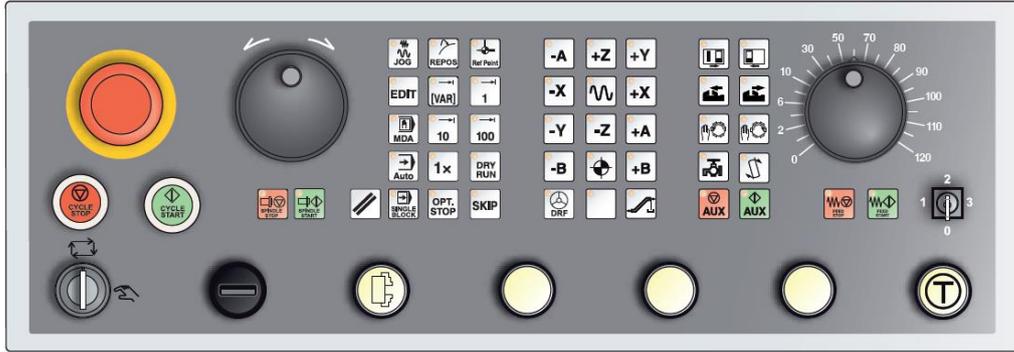


شكل رقم ١١: لوحة التحكم بالماكينه (EMCO WinNC for Fanuc) Machine control panel

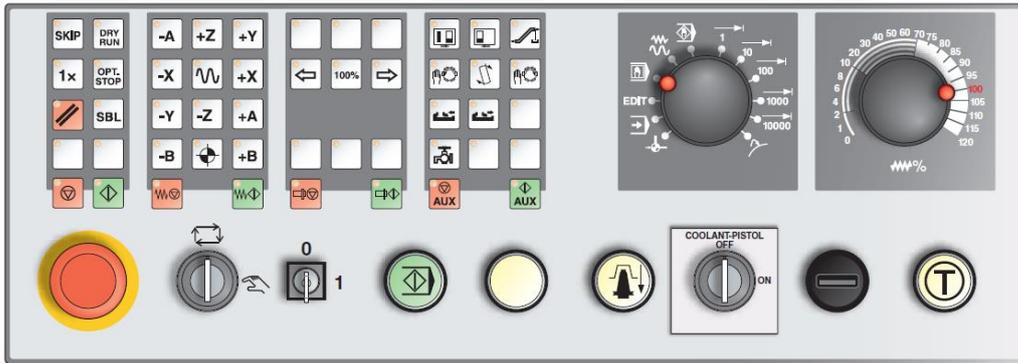


شكل رقم ١٢: لوحة التحكم بالماكينه (EMCO WinNC for Sinumerik) Machine control panel

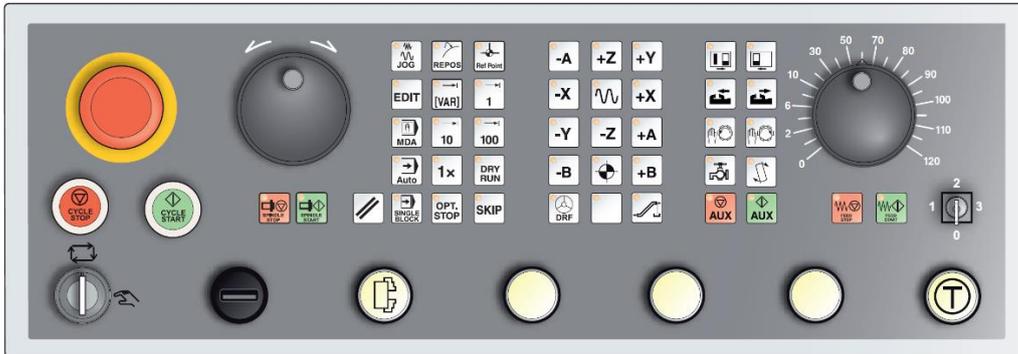

شكل رقم ١٣: لوحة التحكم بالماكينه (EMCO Easy2Control and MOC-Touch) Machine control panel

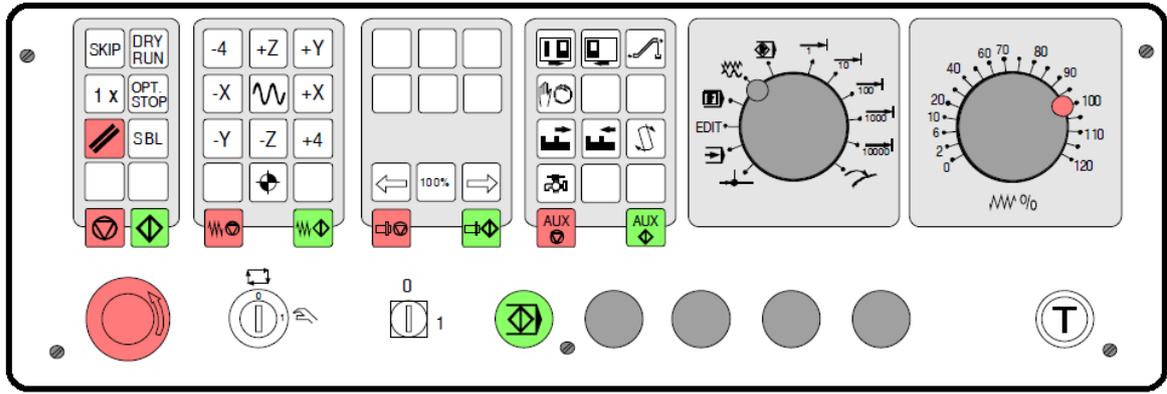


شكل رقم ١٤: لوحة التحكم بالماكينة (EMCO WinNC for Heidenhain) Machine control panel


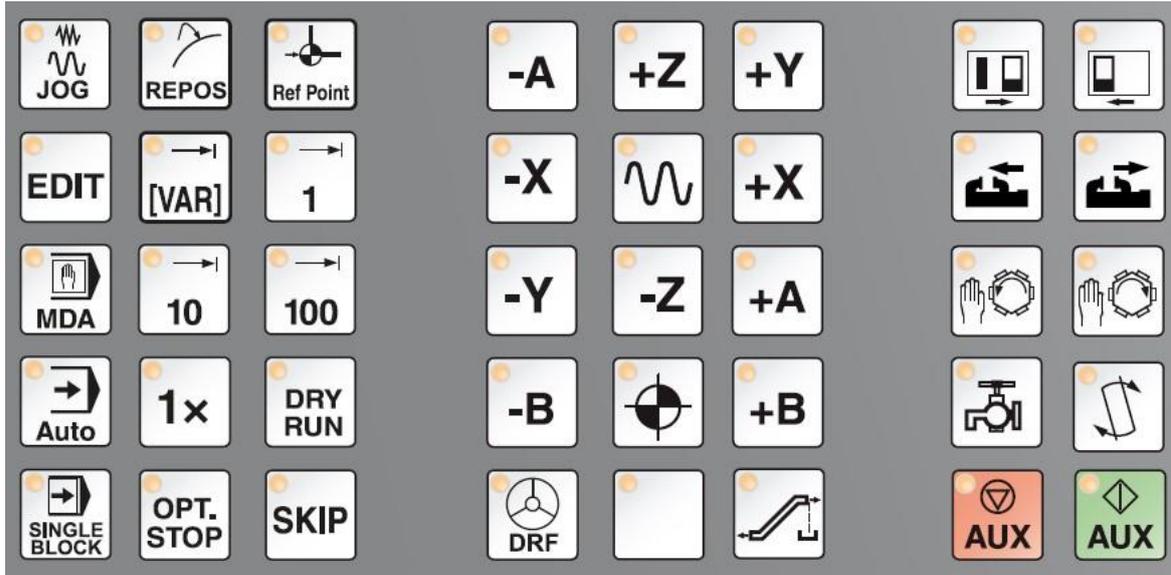


شكل رقم ١٥: ازار الوظائف بلوحة التحكم

الوظيفة	الاسم	الرمز
في وضع التخطي، يتم تخطي كل البلوكات التي امامها علامة الشرطة المائلة (/) قبل رقم البلوك (مثل /N100)	Skip (block mask) تخطي	SKIP
في وضع التشغيل الجاف، لا اختبار البرنامج حيث تعتمد حركة الأوضاع على قيم التغذية المنصوص عليها في ضبط مستوى "التشغيل الجاف" ويتم تجاهل أوامر عمود الإدارة، ويفعل عندما تضئ اللمبة "تأكد من عدم وجود شغلة عند تشغيل dry run حيث تكون سرعة قيم التغذية أعلى من القيم الحقيقية	Dry run تشغيل جاف لا اختبار البرنامج اختبار تغذية لتشغيل (test run feed)	DRY RUN
يجعل وضع قطعة فردية أو عملية مستمرة بالتزامن مع معدات التحميل التلقائي المتاحة للاختيار. حالة القطعة الفردية هي الحالة الافتراضية عند تشغيله.	Individual piece mode وضع القطعة الفردية	1x

الوظيفة	الاسم	الرمز
يشار إلى تفعيل وضع القطعة الفردية من خلال إضاءة اللمبة المقابلة للمفتاح على لوحة التحكم.		
عندما تفعل هذه الوظيفة (بتعليق المفتاح لأسفل)، سيتم إيقاف معالجة البرنامج عند البلوك التي تمت برمجتها بالدالة الخاصة M01. تبدأ التشغيل مرة أخرى مع زر بدء تشغيل NC. إذا كانت الدالة غير نشطة، فإنه سيتم تجاهل الوظيفة الخاصة M01 (من أجزاء البرنامج).	Optional stop توقف اختياري	
يستخدم للوصول لوضع التحرير في البرنامج	Edit. تحرير	
يعمل هذا المفتاح على تمكين وفصل عجلة اليد المتصلة (اختياري).	Handwheel mode وضع عجلة اليد (اختياري) (optional)	
بالضغط على مفتاح إعادة الضبط: <ul style="list-style-type: none"> ✎ يفصل تشغيل برنامج الأجزاء الحالية. ✎ يحذف رسائل التحذير ما لم تكن ناتجة من تنبيهات التشغيل أو إعادة التنبيه ✎ نقل الوضع إلى حالة "إعادة الضبط" هذا يعني: <ul style="list-style-type: none"> - تظل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة. - يتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة (ولكن يتم الاحتفاظ بمحتوى ذاكرة برنامج الأجزاء). - يكون نظام التحكم في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد. 	Reset key مفتاح إعادة الضبط	
هذا الزر يقطع حركة المبرمجة للعربة	Feed Stop إيقاف التغذية	
يعمل على استمرار حركة النقل المبرمجة ولكن يفصلها إذا تمت مقاطعة حركة محور الدوران الرئيسية أيضا، فيجب أن يشغل مرة أخرى أولا.	Feed Start بدء التغذية	
يتيح تشغيل مقاطع أجزاء البرنامج بلوك مع بلوك يمكنك تمكين ميزة البلوك الفردي في الوضع التلقائي. عندما يتم تفعيل زر SBL معالجة البلوك الواحد: <ul style="list-style-type: none"> ✎ يتم فقط تشغيل البلوك الحالي إذا ضغطت على مفتاح NC Start. ✎ يتوقف التشغيل بعد تنفيذ البلوك. 	Single block البلوك الواحد SBL	


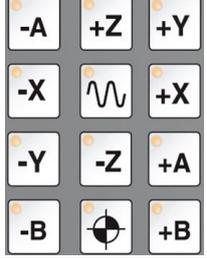
الوظيفة	الاسم	الرمز
يتم تنفيذ البلوك التالي بالضغط على المفتاح NC Start مرة أخرى. يمكن إلغاء تحديد الوظيفة بالضغط على المفتاح Single Block مرة أخرى.		
عند الضغط على زر إيقاف الدورة بعد تشغيل وحدة التحكم، يتم تعليق تشغيل أجزاء البرنامج الحالي، يمكن بعد ذلك الاستمرار بالقطع بالضغط على مفتاح بدء دورة.	Cycle stop إيقاف دورة القطع	
عند الضغط على مفتاح بدء دورة، فإن أجزاء برنامج المختارة سوف تبدأ مع البلوك الحالي.	Cycle start بدء دورة القطع.	
تستخدم هذه الأزرار لنقل محاور NC عند اختيار وضع JOG. اعتمادا على تكوين الماكينة، تتاح مفاتيح محاور مختلفة	Axis keys مفاتيح المحاور	
إذا تم الضغط على هذا الزر بالإضافة إلى مفاتيح الأسهم، فإن المحاور المعنية (المرادة) تتحرك في الاتجاه السريع.	Rapid traverse انتقال سريع	
يستخدم للوصول للنقاط المرجعية لمحاور عمود الدوران وبرج العدة.	Reference point نقطة مرجعية	
يشغل سير الرانش: حركة للأمام: استمر بالضغط على الزر مدة اقل من ثانية حركة للخلف: استمر بالضغط على الزر مدة اكثر من ثانية سيقف السير بعد فترة محددة (تقريبا ٣٥ ثانية)	Chip conveyor (Option) سير الرانش (اختياري)	

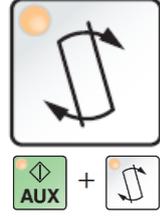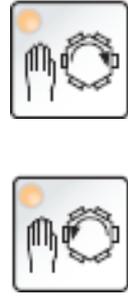
الوظيفة	الاسم	الرمز
<p>يستخدم لبدء تغيير العدة يدويا يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تغيير العدة يدويا. ستتم إزالة الأداة المثبتة في محور دوران الفريزة واستبدالها بالعدة من قرص العدة المتأرجح حاليا. الشروط المسبقة Preconditions: باب الماكينة مغلق تفعيل وضع التشغيل "JOG" عصا المفتاح في وضع اليدوي "Hand"</p>	Manual tool change تغيير العدة يدويا	
<p>تستخدم هذه المفاتيح لتدوير قرص العدة في اتجاه عقارب الساعة أو ضد عقارب الساعة (وضع واحد في كل ضغطة) الشروط المسبقة Preconditions: باب الماكينة مغلق تفعيل وضع التشغيل "JOG" عصا المفتاح في وضع اليدوي "Hand"</p>	Swing tool drum (Clockwise and Counterclockwise) حركة قرص العدة	
<p>تستخدم هذه المفاتيح لفتح وغلق وحدة تثبيت عدة القطع</p>	Tool clamp مثبت العدة	
<p>تستخدم هذه المفاتيح لفتح وغلق وحدة التثبيت (المنجلة) للمشغولات</p>	Clamp device Closed, and Open فتح وغلق وحدة التثبيت	
<p>يستخدم لتشغيل أو إيقاف تشغيل سائل التبريد. ولمبة البيات تدل على أن ظلمبة التبريد تعمل. إذا كان باب الوقاية من الرائش مفتوح تستمر ظلمبة التبريد فقط عندما يتم الضغط على الزر. إذا تم الضغط على زر التبريد في وضع التلقائي Automatic mode، بعد تشغيل التبريد في البرنامج ب M8، فإن ظلمبة التبريد ستفصل وستومض اللمبة. ولأعاده تشغيلها مرة ثانية أضغط على الزر مرة واحدة أخرى. لبرمجة التبريد استعمل M8 لتشغيله، و M8 لإيقافه.</p>	Coolant سائل التبريد	
<p>تستخدم لفتح أو غلق باب</p>	Automatic machine doors أبواب الماكينة الأوتوماتيكية	

الوظيفة	الاسم	الرمز
بالضغط على هذا الزر يتم إيقاف محور الدوران وقدرة العدة. اذا استعمل اثناء حركة التغذية يجب إيقافها أولاً قبل إيقاف محور الدوران.	Spindle Stop إيقاف عمود الدوران	
يعمل هذا الزر على استمرار تنفيذ تسلسل برنامج عمود الدوران المبرمج	Spindle Start بدء عمود الدوران	


جدول رقم ٣

أنواع التشغيل Types of operation		
يمكن تحديد أوضاع التشغيل من خلال مفاتيح الوظائف الناعمة (لوحة مفاتيح الكمبيوتر) أو باستخدام مفتاح اختيار وضع التشغيل Selector switch = المفتاح متعدد الوظائف و يتم من خلال هذا الجزء (قد يتواجد في بعض الموديلات مفتاح للتبديل بين أوضاع التشغيل (Ref, Auto, Edit, MDI, HOG, Inc ... etc.)		
يعمل على تشغيل الحركة القياسية للماكينة عن طريق الحركة المستمرة للمحاور عبر مفاتيح الأسهم أو عن طريق الحركة المتزايدة incremental للمحاور عبر مفاتيح الأسهم أو عجلة اليد.	JOG مفتاح الركض (الهرولة)	
يتحكم في الماكينة عن طريق تنفيذ بلوك أو تسلسل من البلوكات (المقاطع). يتم إدخال البلوكات (المقاطع) عن طريق لوحة التحكم.	MDA - Manual Data Automatic دليل البيانات التلقائية	
يستعمل لتشغيل الوضع الآلي للماكينة ويستخدم في الحالات التالية عند اختبار البرنامج بالتشغيل الجاف Dry Run عند التشغيل الأتوماتيكي للبرنامج (التشغيل الآلي).	Automatic اتوماتيك (تلقائي)	
الاقتراب من النقطة المرجعية (المرجع) في وضع التشغيل JOG	REF - Reference mode الوضع المرجعي	
التحرك خطوة بخطوة على مسافة محددة مسبقاً بقيمة زيادة ١ في العجلة اليدوية / وضع الهرولة JOG. نظام القياس المتري: زيادة ١ تعني مع ١ μm (ميكرو متر) نظام القياس الإنجليزي (بالبوصة): زيادة ١ تعني تساوي ٠,١ inch ميكرو بوصة	Inc 1 - Incremental feed مفتاح زيادة التغذية بقيمة ١	

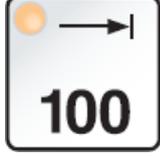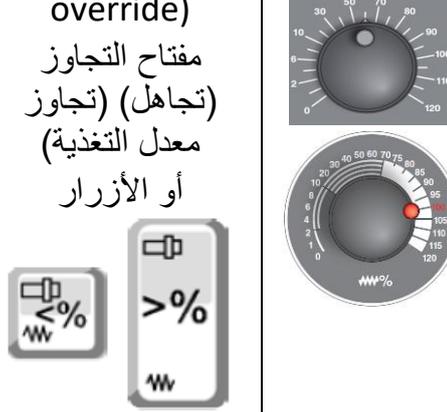أنواع التشغيل Types of operation		
<p>التحرك خطوة بخطوة على مسافة محددة مسبقا بقيمة زيادة ١٠ في العجلة اليدوية / وضع الهرولة JOG. نظام القياس المتري: تعنى مع ١٠ μm (ميكرو متر) - نظام القياس الإنجليزي (بالبوصة): زيادة ١ تعنى تساوي ١ μinch ميكرو بوصة</p>	<p>Inc 10 - Incremental feed مفتاح زيادة التغذية بقيمة ١٠</p>	
<p>التحرك خطوة بخطوة على مسافة محددة مسبقا بقيمة زيادة ١٠٠ في العجلة اليدوية / وضع الهرولة JOG. نظام القياس المتري: زيادة ١٠٠ تعنى مع ١٠ μm (ميكرو متر) - نظام القياس الإنجليزي (بالبوصة): زيادة ١٠٠ تعنى تساوي ١٠ μinch ميكرو بوصة</p>	<p>Inc 100 - Incremental feed مفتاح زيادة التغذية بقيمة ١٠٠</p>	
<p>التحرك في خطوات مع زيادة متغيرة باستمرار.</p>	<p>Inc [VAR] الزيادة [المتغيرة]</p>	
<p>موضع خلفي، يصل للمسار مرة أخرى في وضع التشغيل JOG</p>	<p>REPOS – Repositioning إعادة تحديد موضع</p>	
<p>يقوم هذا الزر بإيقاف تشغيل الوحدات المساعدة الخاصة بالماكينة. فعال فقط إذا كان عمود الدوران والبرنامج مغلقين.</p>	<p>Auxiliary OFF إيقاف الوحدات المساعدة</p>	
<p>يجعل هذا الزر الوحدات المساعدة للألة جاهزة للتشغيل (المكونات الهيدروليكية، محركات التغذية، محركات عمود الدوران، تشحيم ناقل الرانش، سائل التبريد). يجب الضغط على الزر لمدة حوالي ثانية واحدة. استعمال مفتاح AUX ON هو وظيفة واضحة حيث يعمل على تشغيل نظام التزييت المركزي.</p>	<p>Auxiliary ON تشغيل الوحدات المساعدة</p>	
<p>يستخدم المفتاح الدوار لتغيير قيمة التغذية عن القيمة المبرمجة F في البرنامج (بتوافق مع النسبة المئوية %). سيتم عرض قيمة التغذية المحددة F بـ % على الشاشة. نطاق الضبط يتراوح من ٠% (انعدام لتغذية) إلى ١٢٠% من التغذية المبرمجة. في حالة وضع اجتياز سريع rapid traverse لن يتم تجاوز نسبة الـ ١٠٠%. لا يوجد تأثير مع أوامر مؤشر القلوظه G33 thread، G63</p>	<p>Override switch (feed rate override) مفتاح التجاوز (تجاهل) (تجاوز معدل التغذية) أو الأزرار</p>	

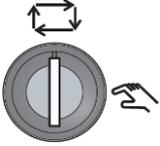أنواع التشغيل Types of operation		
<p>يستخدم في حالة الطوارئ فقط. كقاعدة عامة، بالضغط على زر الطوارئ سيؤدي إلى إيقاف جميع المحركات بأكثر قدر ممكن من عزم الكبح. - للتشغيل مرة أخرى، اضغط على المفاتيح التالية: doors OPEN and CLOSED ،AUX ON ،RESET</p>	<p>EMERGENCY SHUTDOWN مفتاح إيقاف الطوارئ</p>	
<p>مفتاح العمليات الخاصة يستخدم لاختيار أحد الوضعين: ١- الوضع الذاتي "AUTOMATIC" عند التشغيل الآلي على الماكينة. ٢- الوضع اليدوي HAND للعمليات الخاصة "SET-UP" مثل عملية قياس العدد وإزاحة نقطة الصفر والباب مفتوح بهدف تحريك المحاور يدويا باستخدام هذا المفتاح، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>	<p>Key Switch Special Operations Mode مفتاح وضع العمليات الخاصة</p>	
<p>يعتمد هذا المفتاح على طبيعة وموديل الماكينة</p> 	<p>Key switch The key switch function is machine-specific.</p>	
<p>وصلة ادخال USB لتبادل البيانات مع الماكينة مثل (نسخ البيانات، تثبيت برنامج التشغيل... الخ)</p>	<p>USB connection (USB 2.0)</p>	
<p>- عندما يكون الباب مفتوحا، يتم تهيئة حركات المحور عبر مفاتيح الأسهم وحركات أداة البرج عن طريق الضغط على زر التمكين (مفتاح الفتح المسبق precondition key switch في وضع SET-UP). - في الماكينات ذات الأبواب الآلية (اختياري)، يؤدي الضغط على مفتاح التمكين إلى فتح أبواب الماكينة.</p>	<p>Enable button زر التمكين</p>	
<p>هو مفتاح دوار مع ميزة ضغط. وظيفة العامة: يتم فتح واجهة المستخدم بالضغط على المفتاح يتم الإشارة إلى الوظيفة النشطة بواسطة مربع اختيار أخضر. يسمح تدوير المفتاح بالتبديل بين الوظائف. ينتقل الشريط الأسود مع الرموز إلى اليسار أو إلى اليمين.</p>	<p>Multifunction switch for operating modes مفتاح متعدد الوظائف لأوضاع التشغيل</p>	

أنواع التشغيل Types of operation

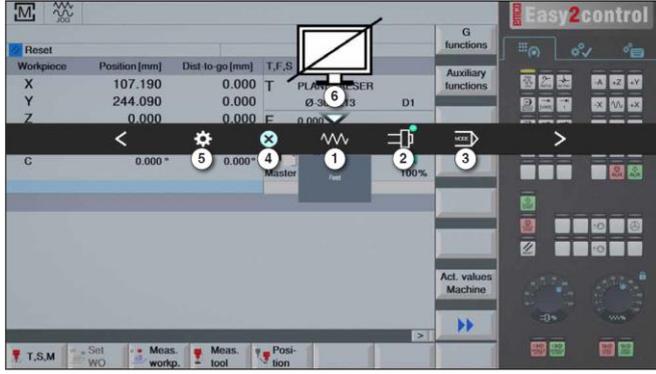

يتم تنشيط وظيفة أو إجراء تغيير في قائمة فرعية بواسطة الضغط على الزر.
يمكن تغيير شفافية شاشة الخلفية بتدوير المفتاح:
تدوير ناحية اليسار: تفتيح الشاشة
تدوير ناحية اليمين: تعميق
بالضغط مرة أخرى تغلق القائمة ويختفي الإطار الأبيض

وضع النقطة المرجعي Reference:
وضع إرجاع الماكينة إلى النقطة المرجعية (صفر الماكينة) ويطلب ذلك مع بداية التشغيل أو في حالة التوقف الآلي للماكينة عند حدوث تصادم.

وضع التشغيل الآلي Automatic: يشغل
وضع التشغيل الآلي للبرنامج

وضع التعديل (Edit): لكتابة وتعديل النص


وضع ادخال البيانات يدويا (Manual Data Input MDI): لإدخال برنامج بسيط يدويا يزول بانتهاء تنفيذه (عند تنفيذ خطوات قياس العدة وإزاحة الصفر أو الاستدعاء السريع للعدة)


وضع تحريك المحاور: للتحريك يدويا على المحاور X, Y, Z

10 الأوضاع 1 و10 و100 و1000 و10000: لتحريك منزلقات المحاور X, Y, Z يدويا بالقيم الموضحة قرين كل وضع بوحدات الميكرون.

TEACH IN (لا توجد له وظيفة) no

مفتاح أوضاع التشغيل (يتواجد في بعض الموديلات) بدلا من المفاتيح المذكورة في الجدول

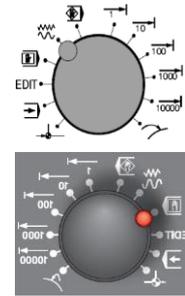

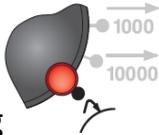أنواع التشغيل Types of operation		
function		
, REPOS – Repositioning	الحركة للخلف، اقتراب الـ contour مرة أخرى في وضع	
JOG التشغيل		

جدول رقم ٤

الدوران الحر قبل ضبط المرجع Freewheeling before referencing

عند الرغبة في تدوير العربة بحرية قبل ضبط المرجع (مثلا من مكان يكون فيه خطر لتصادم)، اضغط

المفتاح  ثم اضغط اسهم الحركة.

If the carriage has to be freewheeled before referencing (e.g. from a position

where it is at risk of colliding), press the button  and then the corresponding arrow key.

التأرجح الحر لبرج العدة Free swivelling of the tool turret


عند الرغبة في تدوير برج العدة بحرية بعد وجود إنذار، فاضغط على الزر  ثم . حر الدوران للبرج الأداة

If the tool turret has to be swiveled freely after an alarm is present, press the

buttons  and then .

٧. شاشة وحدة التحكم:

يقوم المدرب بشرح البيانات الظاهرة على شاشة التحكم لنظام Sinumerik ونظام Fanuc واطهار العمليات للطلاب ومعنى كل جزء فيها.

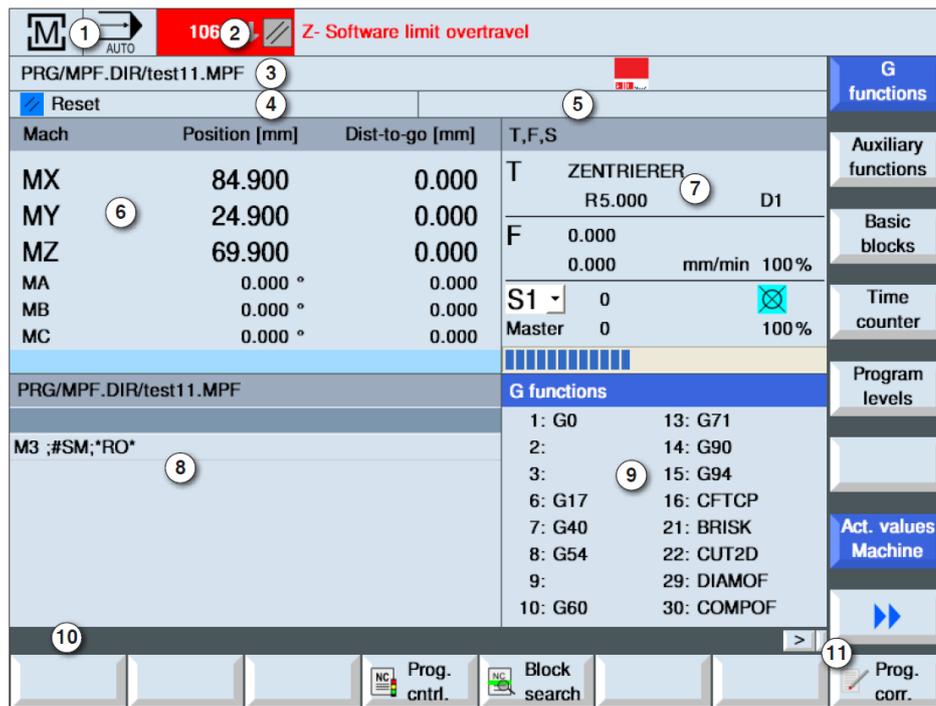


شكل رقم ١٦: شاشة التحكم وإظهار العمليات EMCO WinNC for Sinumerik

7- Display for Active tool Current feed Active spindle with current conditions (S) Spindle utilization in percent	٧- اظهر كل من: العدة الفعالة التغذية الحالية محور الدوران الفعال نسبة استعمال محور الدوران	1- Active operating area and operating mode	١- مساحة التشغيل الفعالة ووضع التشغيل
8- Work window with program display	٨- نافذة الشغل مع اظهر البرنامج	2- Alarm and notification lines	٢- التنبيه وأسطر الملاحظات
9- Display of active G-functions	٩- اظهر وظائف G الفعالة	3- Program name	٣- اسم البرنامج
10- Dialog lines for additional user function	١٠- أسطر الحوار	4- Channel state and program influence	٤- حالة القناة وتأثير البرنامج
11- Horizontal and vertical softkey	١١- ازار افقية وراسية على الشاشة	5- Channel operating message	٥- رسائل قنوات التشغيل
		6- Position display of the axes in current values window	٦- اظهر الوضع للمحاور الحالية

جدول رقم ٥

Screen layout

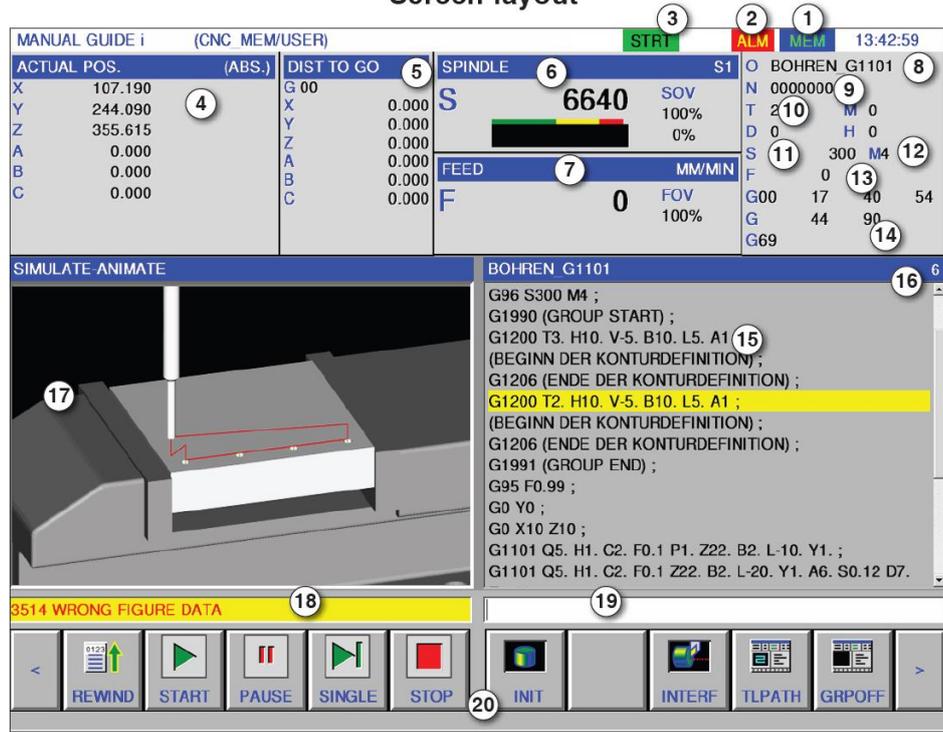


شكل رقم ١٧: شاشة التحكم وإظهار العمليات EMCO WinNC for FANUC

11- Spindle speed	١١- سرعة العمود	1- Mode	١- وضع التشغيل
12- M-commands	١٢- الأوامر M	2- Alarm	٢- التنبيه
13- Feed display	١٣- اظهار لتغذية	3- Program mode	٣- وضع البرنامج
14- Display of active G-functions	١٤- اظهار وظائف G الفعالة	4- Axis position	٤- وضع المحور
15- Program window	١٥- نافذة البرنامج	5- Residual travel	٥- انتقال المتبقي
16- Current line no. in ISO program window	١٦- رقم السطر الحالي	6- Spindle speed	٦- سرعة المحور
17- Graphical simulation	١٧- رسومات المحاكاة	7- Feed	٧- التغذية
18- Message window	١٨- نافذة الرسائل	8- Program name	٨- اسم البرنامج
19- Softkey list	١٩- مصدر لوحة المفاتيح	9- Block number	٩- رقم البلوك
20- Softkey list	٢٠- قائمة المفاتيح	10- Tool number	١٠- رقم الألة/العدة


جدول رقم ٦: بيانات تقسيم الشاشة

لوحة مفاتيح جهاز الحاسب: يقوم المدرب بشرح لوحة مفاتيح Keyboard الحاسب ووظيفة المفاتيح المناظرة

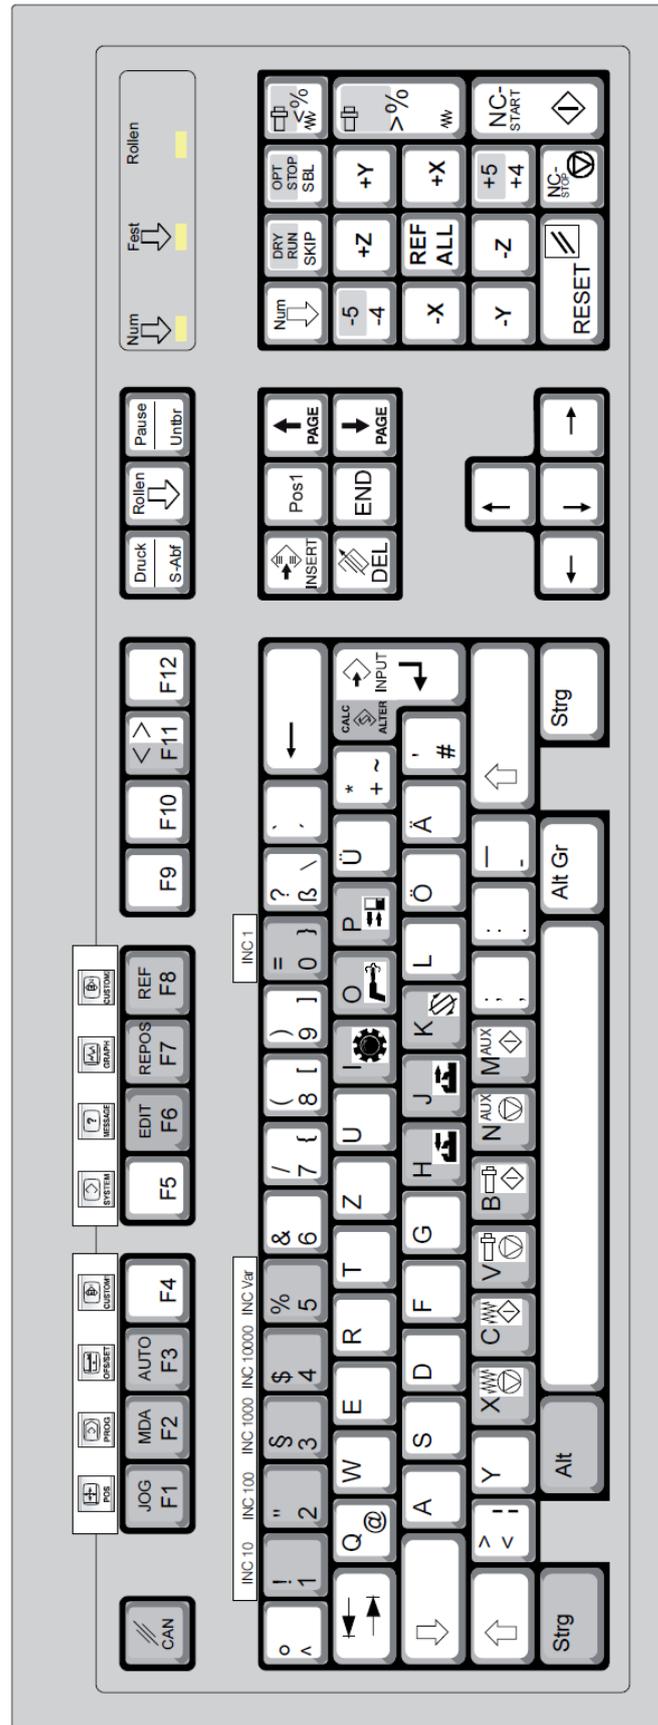

شكل رقم ١٨: شكل لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسب

٨. يقوم المدرب بتوضيح توضيح كيفية استعمال أزرار لوحة المفاتيح كما بالمثال التالي:

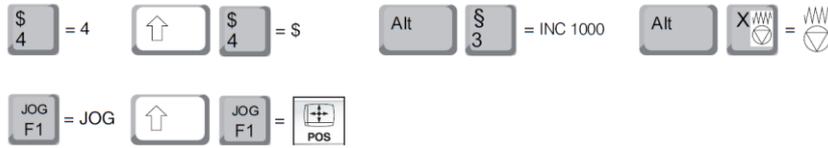

شكل رقم ١٩: يوضح كيفية استعمال لوحة المفاتيح

PC button	Control system button	Check
Entf		Delete input
Enter		Conclude input and continue dialog.
		Move mark
		Upper/lower case
x		Single block (SBL)
÷		Skip (block mask)
0		Reset key (Reset)
Strg ÷		Dry run (test run feed)
Strg x		Optional stop
Up arrow JOG F1		Indicates the current position
Up arrow MDA F2		Program functions
Up arrow AUTO F3		Setting and indication of the zero point shift, tool offsets, wear offsets and variables
Up arrow F4		Not populated.
Up arrow F5		Parameter settings and indications, and troubleshooting indications.
Up arrow EDIT F6		Alarm and message display.
Up arrow REPOS F7		Manual Guide mode
Up arrow REF F8		Not populated.

جدول رقم ٧: أزرار تعيين عناصر مفاتيح التحكم بلوحة المفاتيح Control keyboard

PC button	Control elements	Check
Alt I		Swivel divider
Alt O		Coolant / Purge on / off
Alt P		Door open / closed
Alt H		Clamp device closed
Alt J		Clamp device open
Alt K		Swivel tool holder
Alt X		Feed Stop
Alt C		Feed Start
Alt V		Spindle Stop
Alt B		Spindle Start
Alt N		Switch auxiliary drives on AUX ON
Alt M		Switch auxiliary drive off AUX OFF
Enter		NC start
,		NC stop
5		Approach reference point
Strg - Strg +		Spindle speed correction
- +		Override (feed rate override)

جدول رقم ٨: أزرار تعيين عناصر التشغيل للماكينة Machine Operating Elements

مفتاح F1: يعرض القوائم التالية (Mem, Edit, MDI, ... etc.)

مفتاح F12: يعرض مفاتيح الوظائف التالية (POS, PROG, OFFSET)

(setting, SYSTEM, Messages and GRAPH

مفتاح ESC: يستعمل لإنهاء رسائل التنبيه والخطاء التي تظهر.

مفتاح Num Lock: يستخدم لتفعيل المفاتيح الرقمية لإدخال القيم الرقمية

مفتاح Alt: يستخدم لاختيار مفاتيح الماكينة بالضغط المستمر عليه ثم اختيار

مفاتيح لماكينة ثم يتم تحرير الضغط على Alt.

لتفعيل مفاتيح وظائف النماذج patterned key functions يتم الضغط على

مفاتيح ALT أو CTRL في نفس الوقت.



المشاهدات

قم بتسجيل اهم المفاتيح والخصائص في كل جزء من أجزاء الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC

.....

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

ملاحظات	تحقق		معاير الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يتعرف على أجزاء وحدة التحكم للفريز CNC.	٢
			يحدد وظيفة المفاتيح الخاصة بلوحة ادخال البيانات.	٣
			يحدد وظيفة المفاتيح الخاصة بلوحة التحكم في الماكينة.	٤
			يحدد عناصر شاشة التحكم وكيفية العمل عليها.	٥
			تحديد أجزاء مساحة الشغل في الفريزة CNC.	٦
			يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية	٧
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٨

جدول رقم ٩

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقف المتدرب أمام الأجزاء التالية:

للأجزاء لوحة التحكم.

للأجزاء مساحة التشغيل بالفريزة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للأجزاء وظيفة المفاتيح الخاصة بلوحة إدخال البيانات ولوحة التحكم في الماكينة.

للأجزاء تحديد عناصر مساحة التشغيل.

تشغيل وإيقاف الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC

تدريب رقم	٢	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

أهداف

- القدرة على تشغيل الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC بشكل سليم
- القدرة على إيقاف الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC بطريقة آمنة بعد انتهاء العمل عليها

متطلبات التدريب


العدد والأدوات	المواد والخامات
فريزة نظام تحكم EMCO Fanuc 31i فريزة نظام تحكم EMCO Sinumerik Shop mill فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill	ارتداء افرول العمل مواد تنظيف.

جدول رقم ١٠

المعارف المرتبطة بالتدريب

تتصل معظم ماكينات الفريز المبرمجة Computer Numerical control mill بتيار متردد ثلاثة فاز ٣٨٠ فولت لإمداد المشغلات الخاصة بالماكينة بالقدرة المناسبة، وتعمل لوحات التحكم والشاشة على فولت أقل من ذلك ويختلف من ماكينة الى أخرى ففي بعض الماكينات يكون فولت وحدة التحكم ٢٢٠ فولت والبعض الأخر أو أجزاء معينة تغذى بجهد ٢٤ فولت تيار مستمر. لذا يجب العناية والحرص عند التعامل مع الماكينة اثناء التشغيل والإيقاف.



خطوات تنفيذ التدريب

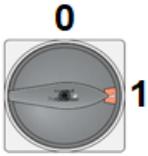١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
أولاً: خطوات تشغيل الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC mill	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من أن قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة أو خلف الماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1).
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة


٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للفريز باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Mill) كما هو موضح أمامكم أو HMI Operate Mill الخاص بسينوميك Sinumerik أو يمكنك اختيار أي نظام آخر مثل Heidenhain TNC Mill ثم اضغط OK.



٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب النظام الذي تم اختياره سواء Fanuc و Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)

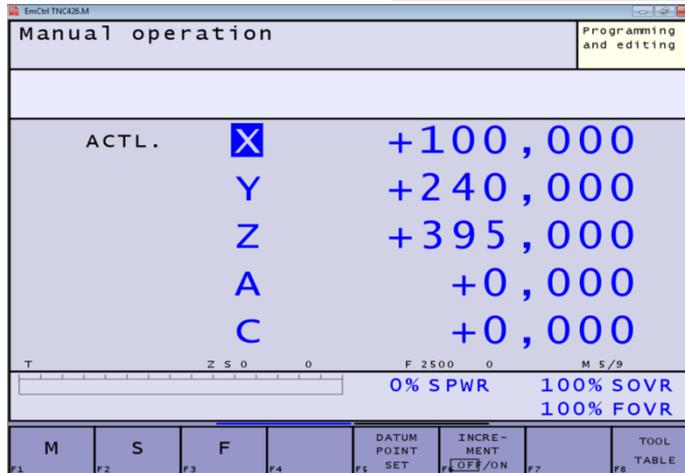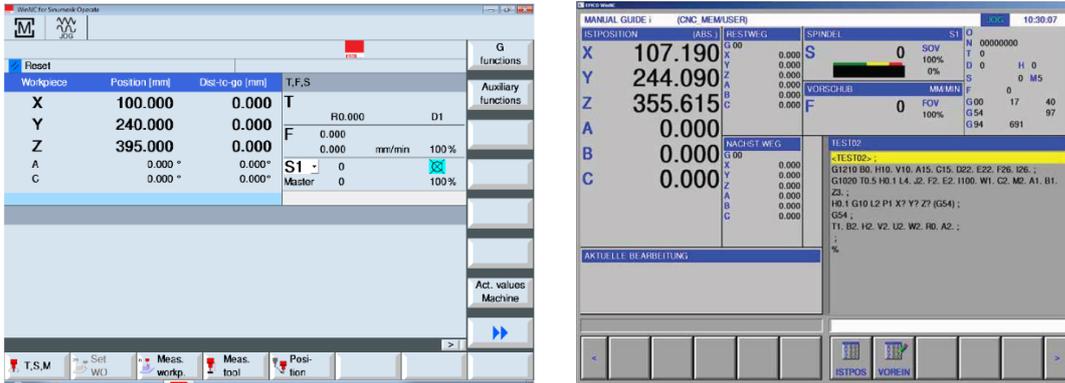


شاشة البرنامج لنظامي التحكم Fanuc و Sinumerik و Heidenhain

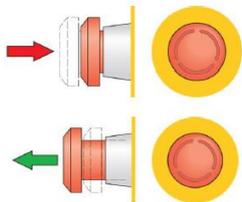

٧. يجب التأكد من عمل مفتاح الطوارئ بالضغط على مفتاح الطوارئ للداخل للتأكد من عدم توصيل الكهرباء لوحدة التشغيل
٨. أسحب مفتاح الطوارئ للخارج لتوصيل الكهرباء الى الماكينة






٩. اضغط على مفتاح إعادة الضبط RESET لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة وليتم حذف جميع الرسائل المؤقتة الظاهرة على الشاشة وتهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.

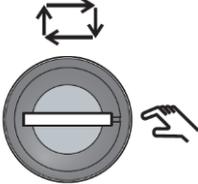	<p>١٠. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب.</p>
	<p>١١. أضغط على مفتاح تشغيل الدائرة الهيدروليكية AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>
	<p>١٢. لف بكرة التغذية لتزيد معدل التغذية باستخدام المفتاح الدوار لتغيير قيمة التغذية سيتم عرض قيمة التغذية المحددة F بـ % على الشاشة. سجل مشاهداتك عند تغيير لف البكرة يمينا ويسارا.</p>
	<p>الحالة الثانية: تشغيل الوضع اليدوي والذي يتم استخدامه لعمليات الضبط "SET-UP" مثل عملية قياس العدد وإزاحة نقطة الصفر والباب مفتوح بهدف تحريك المحاور يدويا اضبط مفتاح التشغيل على وضع التشغيل اليدوي HAND ملحوظة: باستخدام هذا المفتاح، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>
<p>١٣. يتم تحريك المحاور بالضغط على المفاتيح +X و +Y و +Z أو نظيراتها السالبة  يستخدم لتحريك المنزلة الى النقطة المرجعية على محور X  يستخدم لتحريك المنزلة الى النقطة المرجعية على محور Y  يستخدم لتحريك المنزلة الى النقطة المرجعية على محور Z</p>	
<p>١٤. يمكن إجراء ضبط النقاط المرجعية أو ضبط صفر البرنامج أو تنفيذ برنامج عمليات تشغيل كما سيتم التطرق اليه في هذه الوحدة.</p>	

جدول رقم ١١

ثانيا: خطوات إيقاف تشغيل الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC mill	
	<p>١٥. قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) إلى نقطة أمان ١٦. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>١٧. أضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>١٨. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows وجهاز الكمبيوتر بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>

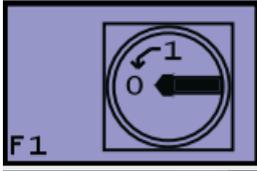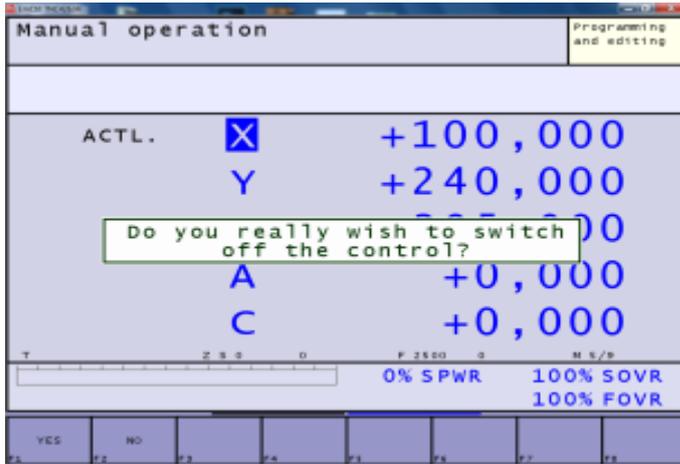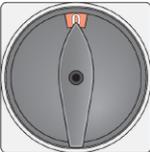	<p>١٩. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٢٠. أغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	
<p>خطوات غلق الفريزة بنظام هايدن هاين</p>	
	<p>٢١. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٢٢. اضغط على هذه النافذة أو F1 من لوحة المفاتيح</p>
<p>٢٣. اضغط على كلمة YES أو F1 من لوحة المفاتيح وبذلك نكون قد تم غلق البرنامج ثم نغلق الكمبيوتر من قائمة shut down</p>	
	
	<p>٢٤. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>

جدول رقم ١٢

المشاهدات

سجل ما تم مشاهدة عند تنفيذ خطوات تشغيل وإيقاف ماكينة الفريزة CNC

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يتمكن من تشغيل الفرايز CNC بطريقة سليمة.	٢
			يتمكن من إيقاف تشغيل الفرايز CNC بطريقة سليمة.	٣
			يستطيع إيقاف الماكينة في حالة الطوارئ.	٤
			يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية	٥
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٦

جدول رقم ١٣

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

للعمل على أحد الفرايز المبرمجة بالحاسب الموجودة بالورشة.

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للشغيل الفريزة CNC بشكل منظم وسليم مراعي قواعد الأمان.

للإيقاف تشغيل الفريزة CNC بشكل سليم.

ضبط النقاط المرجعية Reference point على ماكينات الفريز المبرمجة بالحاسب

تدريب رقم	٣	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

أهداف

- التعرف على نقاط الصفر المرجعية المختلفة لماكينات الفريز الـ CNC
- تحديد العلاقة بين نقاط الصفر المختلفة.
- المقدرة على تنفيذ ضبط النقاط المرجعية للماكينة في بداية التشغيل أو عند الضرورة.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
فريزة نظام تحكم EMCO Fanuc 31i فريزة نظام تحكم EMCO Sinumerik Shop mill فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill	افروال العمل مواد تنظيف


جدول رقم ١٤

المعارف المرتبطة بالتدريب


أولاً: النقاط المرجعية Reference points ونقاط صفر ماكينات الفريز الـ CNC:

نقاط الصفر المرجعية بماكينات الفريز المبرمجة بالحاسب CNC هي نقاط تم وضعها على كافة الأجزاء المتحركة داخل مساحة التشغيل للفريز الـ CNC بواسطة المصنع، بحيث تستطيع وحدة التحكم بالماكينة تحديد موضع تلك الأجزاء بالنسبة لنقطة الصفر المرجعية.

ويتم اللجوء لضبط النقطة المرجعية **reference point** في الفريزة المبرمجة بالحاسب عند استخدام الماكينة لأول مرة، يجب ضبط المرجعية في كل مرة عند تشغيل الماكينة خصوصا بعد فصل التيار الكهربائي عن الماكينة، أو عند حدوث كسر في سكاكين القطع أثناء التشغيل، أو عند اصطدام عدة القطع بالشغلة أو في حالة انقطاع أو فصل التيار الكهربائي عن الماكينة، أو في حالة التوقف الطارئ للماكينة باستخدام زر **EMERGENCY STOP**. ويهدف ضبط النقاط المرجعية للماكينة الى تعريف الأجزاء المتحركة بالفريزة بنقطة صفر الماكينة وهي النقطة المرجعية الأساسية. ويستخدم وضع ضبط نقطة المرجع ليقوم نظام التحكم بحساب المسافة بدقة بين نقطة صفر الماكينة **M** والنقطة المرجعية لمثبت العدة **N** أو **T** من جديد.

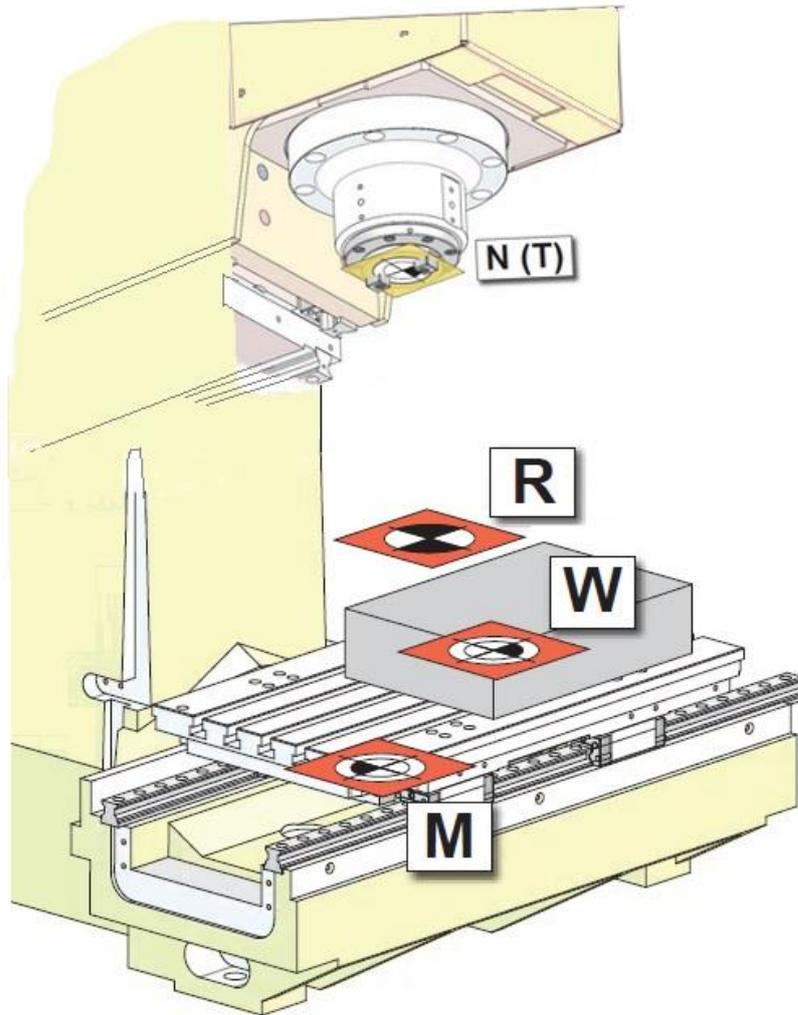


شكل رقم ٢٠: النقاط المرجعية للفريزة المبرمجة بالحاسب CNC

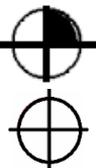الوصف	النقاط المرجعية Reference points	الرمز
هي نقطة مرجعية ثابتة تعرف بواسطة مصنع الماكينة، وتُقاس جميع الأبعاد من هذه النقطة. تكون نقطة الأصل للمحاور في نظام الماكينة (X0 و Z0) منطبقة على هذه النقطة.	نقطة الصفر للماكينة M = Machine zero point	
هي نقطة داخل مجال العمل المسموح به في الماكينة، وتحدد بدقة بواسطة مفاتيح النهايات Limit switches. بعد كل فصل للكهرباء، حرك المجرى الى R لتخبر نظام التحكم بالرجوع الى نقطة المرجع	نقطة الإسناد (المرجع) R=Reference Point	
هي نقطة البداية لوحدة القياس لبرنامج قطعة الشغل وتوضع T=N على وجه الظرف أو برج العدة حسب موديل الماكينة حيث تعرف بواسطة مصنع الماكينة.	نقطة صفر العدة (T) N=T Tool housing zero point	
هي نقطة البداية لنظام الأبعاد التي يستخدمها المبرمج للشغل. يتم تعريفها بحرية بواسطة المبرمج ويمكن ترحيلها كما نريد داخل برنامج الجزء المشغل يمكن اختيار أكثر من صفر للشغلة داخل البرنامج The part program	نقطة الصفر لقطعة الشغل W=Work piece Zero Point	



جدول رقم ١٥: بيان النقاط المرجعية

خطوات تنفيذ التدريب

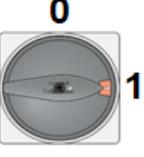١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الخلفي أو الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر
٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للفرايز باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Mill) كما هو موضح أمامكم أو HMI Operate Mill الخاص بسينوميرك Sinumerik أو يمكنك اختيار أي نظام اخر مثل Heidenhain TNC Mill ثم اضغط OK.	







٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب النظام الذي تم اختياره سواء Fanuc و Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أية أوامر)

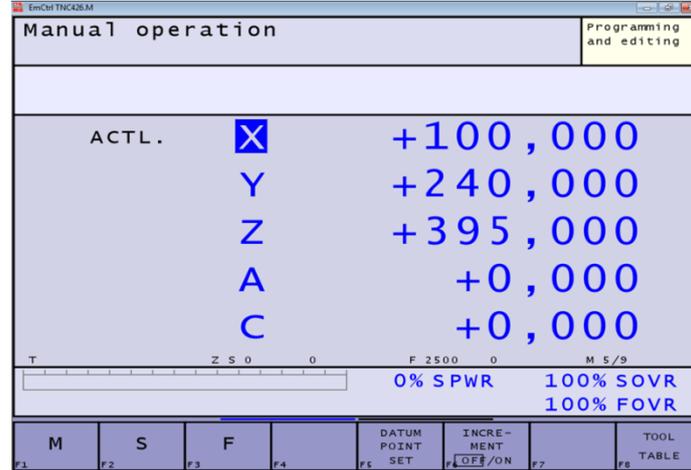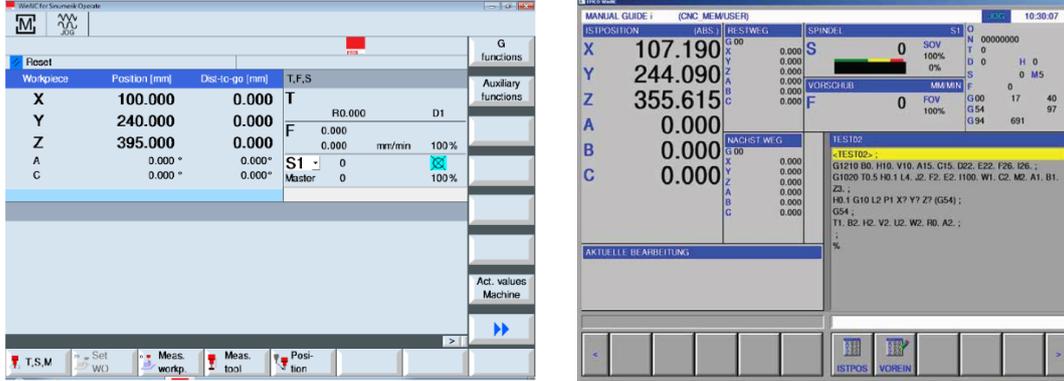

شكل رقم ٢١: شاشة البرنامج لنظامي التحكم Fanuc و Sinumerik و Heidenhain


	<p>٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٨. اضغط على مفتاح إعادة الضبط RESET لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة وليتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة وتهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.</p>
	<p>٩. افتح باب الفريزة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) للتأكد من عملة بشكل سليم.</p>
	<p>١٠. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>

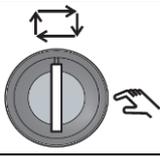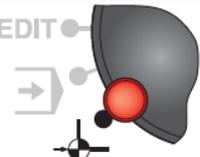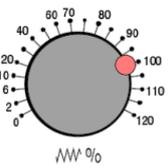ضبط وضع المرجع reference للماكينة قبل التشغيل	
	<p>١١. اغلق باب الفريزة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key). أو</p> <p>عن طريق مفتاح غلق الباب  </p>
الطريقة الأولى: الضبط الأتوماتيكي	
	<p>١٢. اضبط مفتاح التشغيل على الوضع الاتوماتيكي عن طريق إدارة المفتاح المركب بهذا المتحكم، وستلاحظ إضاءة ووميض لمبة الإشارة الموجودة في مفتاح REF </p>
	<p>١٣. حرك بكرة أوضاع التشغيل على وضع  النقطة المرجعي Reference.</p>
	<p>١٤. لف بكرة التغذية لتزيد معدل التغذية باستخدام المفتاح الدوار لتغيير قيمة التغذية (مثلا اختر ١٠٠) ستلاحظ عرض قيمة التغذية المحددة F بـ % على الشاشة.</p> <p>١٥. سجل مشاهداتك عند تغيير لف البكرة يمينا ويسارا.</p>
 <p>Reference all axis bottom</p>	<p>١٦. اضغط على مفتاح ضبط المرجعية أوتوماتيكي REF  ليتم تعريف النقطة المرجعية لماكينة الفريزة CNC Reference point وذلك بهدف تعريف الماكينة بموضعها أي تعريفها بنقطة صفر الماكينة حيث يتم ضبط مرجعية المحاور بالتوالي وبعد ذلك تضبط مرجعية برج العدة Tool changer أوتوماتيكي.</p> <p>١٧. شاهد تحرك برج العدة ليلامس الحساسات وانتظر لحظة حتى تتحرك الأجزاء القابلة للحركة وتشعر الماكينة بالحساسات وتظهر على الشاشة قيم البعد (X & Y & Z) محسوبة من صفر الماكينة، كما في شكل... (الذي يبين قيم استرشاديه قد تختلف عن الظاهرة على الماكينة التي تعمل عليها) وبالتالي تكون أجزاء الماكينة المتحركة قد تعرفت على موضعها عند بداية التشغيل.</p> <p>١٨. سجل قيم X و Y و Z الظاهرة على الشاشة</p> <p>١٩. سجل مشاهداتك حول ضبط نقاط المرجع للماكينة</p>

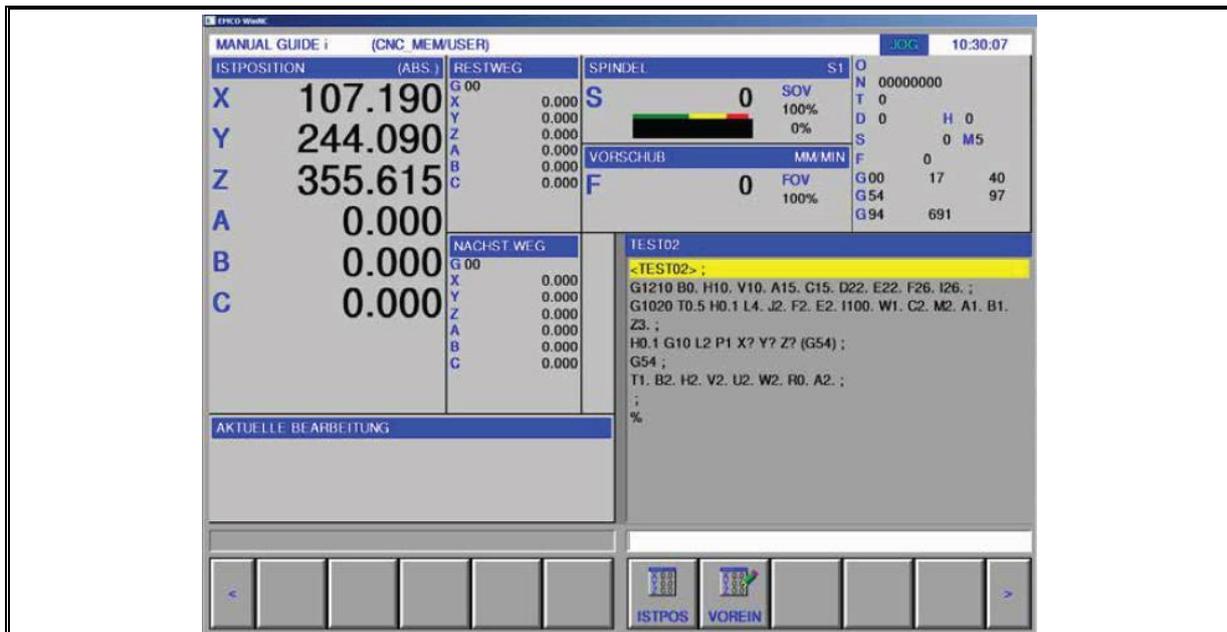

شكل رقم ٢٢: مثال على القيم المرجعية على محاور X وY وZ لماكينة نظام Fanuc

	<p>ملحوظة: عند تنفيذ هذا التدريب على ماكينة نظام سينوميرك Sinumerik يتم الضغط على مفتاح بعد أو قبل الخطوة رقم ١٣ كي تظهر الإحداثيات على الشاشة عند تنفيذ عملية الضبط</p>
<p>الطريقة الثانية: الضبط النصف الأتوماتيكي</p>	
	<p>٢٠. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/اليديوي HAND ملحوظة: باستخدام هذا المفتاح، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحاً.</p>
	<p>٢١. لف بكرة التغذية لتزيد معدل التغذية باستخدام المفتاح الدوار لتغيير قيمة التغذية (مثلاً اختر ١٠٠) ستلاحظ عرض قيمة التغذية المحددة F بـ % على الشاشة.</p>
	<p>٢٢. اضغط على مفتاح لفترة ليتم ضبط مرجعية محور Z لأعلى، شاهد تحرك برج العدة ليلامس الحساسات وستظهر قيمة Z منسوبة الى صفر الماكينة وستتغير قيمة Z على الشاشة ويظهر بجانبها علامة .</p>
	<p>٢٣. اضغط على مفتاح لفترة ليتم ضبط مرجعية محور X بالتحرك للييسار، شاهد تحرك برج العدة ليلامس الحساسات وستظهر قيمة X منسوبة الى صفر الماكينة وستتغير قيمة X على الشاشة ويظهر بجانبها علامة .</p>

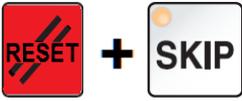	<p>٢٤. اضغط على مفتاح -Y لفترة ليتم ضبط مرجعية محور Y بالتحرك اليسار، شاهد تحرك برج العدة ليلامس الحساسات وستظهر قيمة Y منسوبة الى صفر الماكينة وستتغير قيمة Y على الشاشة ويظهر بجانبها علامة .</p> <p>٢٥. سجل قيم X و Y و Z الظاهرة على الشاشة في جدول النتائج.</p> <p>٢٦. سجل مشاهداتك حول ضبط نقاط المرجع للماكينة بالطريقتين وقارن بين القيم في الحالتين.</p>
<p>إيقاف تشغيل الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC lathe</p>	
	<p>٢٧. اضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٢٨. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٢٩. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٣٠. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٣١. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

جدول رقم ١٦

تسجيل النواتج

احداثيات المحاور			نوع الضبط
Z	Y	X	
.....	اتوماتيكي Automatic
.....	يدوي Manual

جدول رقم ١٧: قيم النقاط التي تم قراءتها من على الشاشة في حالة نظام فانوك Fanuc

احداثيات المحاور			نوع الضبط
Z	Y	X	
.....	اتوماتيكي Automatic
.....	يدوي Manual

جدول رقم ١٨: قيم النقاط التي تم قراءتها من على الشاشة في حالة نظام سينوميريك Sinumerik

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يحدد على كل النقاط المرجعية على الفريزة CNC mill.	٢
			يتمكن من تنفيذ ضبط النقاط المرجعية على الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC mill.	٣
			يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية	٤
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٥

جدول رقم ١٩

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

للم التعرف على ضبط النقاط المرجعية على الفريزة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للم تنفيذ ضبط النقاط المرجعية على الفريزة CNC.

ضبط نظام الإحداثيات Coordinate systems ومحاور الحركة لماكينات الفريز الـ CNC

تدريب رقم	٤	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

أهداف

- التعرف على نظام الإحداثيات للفريز الـ CNC قبل استخدام الماكينة.
- تحديد محاور الحركة لمكينات الفريز الـ CNC المستخدمة في البرمجة.

متطلبات التدريب


العدد والأدوات	المواد والخامات
فريزة نظام تحكم EMCO Fanuc 31i فريزة نظام تحكم EMCO Sinumerik Shop mill فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill	ارتداء افرول العمل قلم ليزر (لتوجيه نحو الأجزاء)

جدول رقم ٢٠

المعارف المرتبطة بالتدريب

أن المحاور أكثر شيوعا للفريز CNC في الصناعة، هي الاتجاه المزدوج للمحاور X, Z. تنقسم فريز CNC الى فريز رأسية وأفقية Vertical and horizontal mills. المثال الشهير للفريزة الرأسية هي الفريزة التقليدية. أما جميع أنواع فريزة الفرش المائل slant bed mill هي من النوع الأفقي. عادة تحديد المحاور في التطبيقات الصناعية وخصوصا ماكينات الـ CNC لا يتبع دائما المتعارف عليه في المبادئ الرياضية.


- يقوم المدرب بتعريف نظام الإحداثيات المتعامدة للطلاب وبيان الثلاثة محاور الفراغية (X Y, Z) وبيان تعامد كل محور على الآخر وتقاطعهم في نقطة واحدة وهي نقطة الصفر كما هو مبين بشكل
٢٣. وتوضيح ان المستوى يعرف بواسطة محورين متعامدين مثل (X-Z) أو (X-Y) أو (Y-Z)

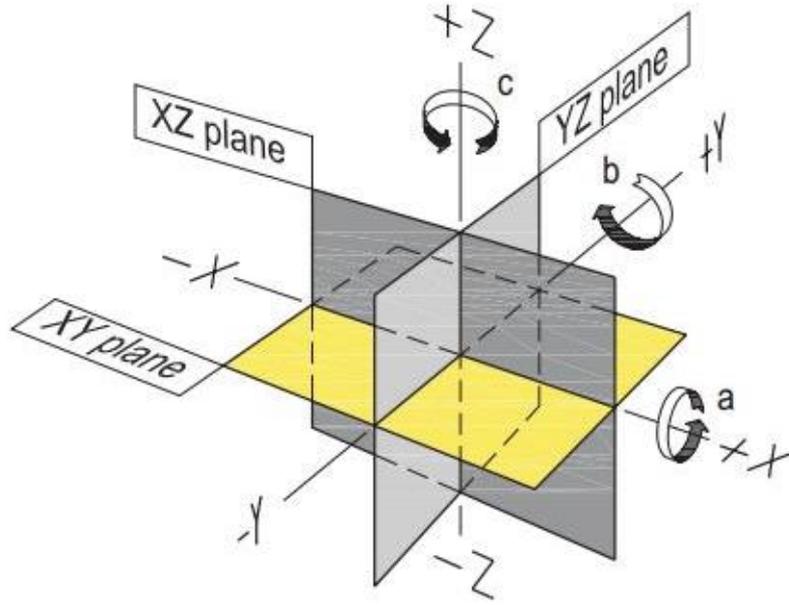

شكل رقم ٢٣: الاتجاهات القياسية لمستويات ومحاور الآت ماكينة الـ CNC

٢. تعريف الطلاب بأنواع محاور الماكينة وتوضيح انها تنقسم الى محاور اساسية ومحاور إضافية
 للمحاور الأساسية للماكينة Primary machine axes:


هي المحاور الثلاثة الشهيرة المتعامدة X, Y, Z والمسماة بالمحاور الديكارتية Cartesian Coordinate والتي يمكنها تحديد أي نقطة في الفراغ كما هو مبين بشكل. يكون محور X في اتجاه متعامد (عرضي) على قطعة الشغل، اما محور Z يكون في الاتجاه الطولي أي موازى لمحور قطعة الشغل وعمودي على آلة القطع كما هو مبين بشكل ٢٤، ويمكن لحامل العدة التحرك في محورين، Z و X. القيمة السالبة للمحور تعنى حركة العدة في اتجاه قطعة الشغل، والقيم الموجبة للمحاور تعنى ابتعاد آلة القطع أو العدة عن قطعة الشغل.

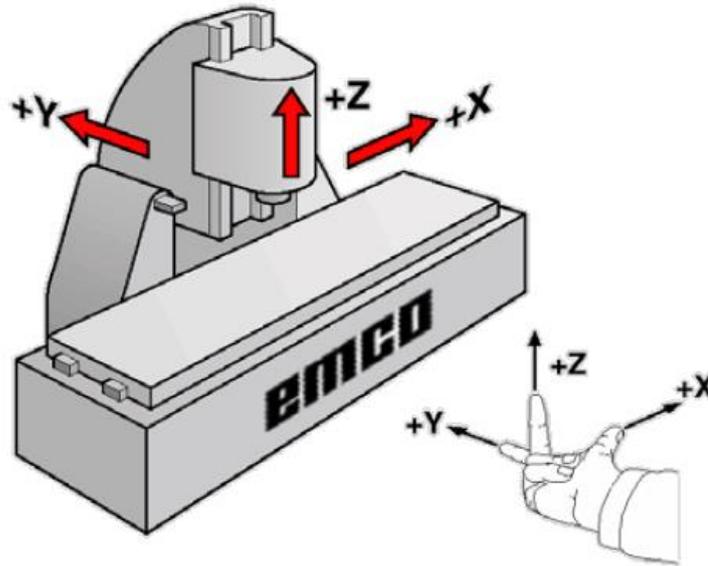

شكل رقم ٢٤: المحاور الأساسية على الفريز CNC

للمحاور الإضافية Supplementary machine axes:

يمكن تصميم ماكينة CNC من أي نوع مع محور إضافي واحد أو أكثر، يتم تعيينه عادة كمحاور ثانوية أو متوازية باستخدام أحرف U و V و W. تكون هذه المحاور متوازية عادة مع محاور X و Y و Z الأساسية على التوالي. بالنسبة إلى التطبيقات الدوارة أو الفهرسة indexing، يتم تعريف محاور إضافية كمحاور A و B و C، حيث يتم تدويرها حول المحاور X و Y و Z، مرة أخرى حسب ترتيبها الخاص. الاتجاه الموجب لمحور الدوران (أو الفهرسة indexing) هو الاتجاه المطلوب والمشابه لربط مسمار في اتجاه اليمين (اتجاه عقارب الساعة) حول المحور X أو Y أو Z الموجب. ويبين شكل ٢٥ العلاقة بين المحاور الأساسية والإضافية.

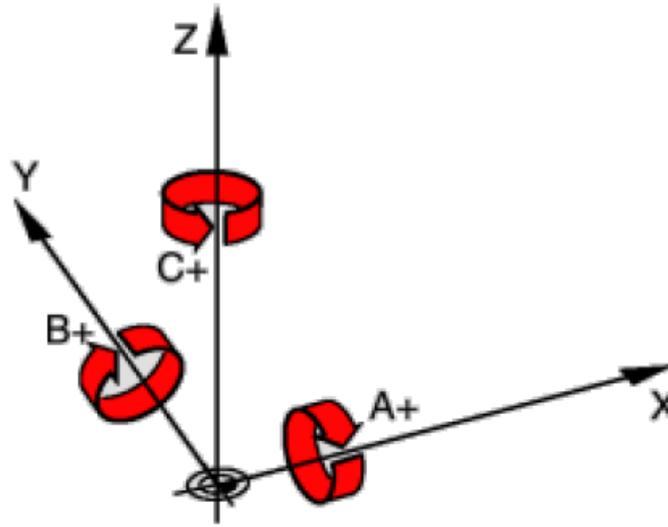


شكل رقم ٢٥: العلاقة بين المحاور الأساسية والإضافية لماكينات الـ CNC

نظام الإحداثيات القطبية polar coordinate system

هو النظام الذي يعرف بمعرفة نصف قطر والزاوية (R, θ) لتحديد مكان أي نقطة في المستوى، لذا عندما تكون أبعاد الرسم التنفيذي بها دوائر وأقواس وزوايا فمن الأفضل والأسهل تحديد الأبعاد لقطعة الشغل part program بالإحداثيات القطبية.


للمحاور الإضافية القطبية لها خط مرجعي (محور) يقع في منتصف دائرة CC، مركز الدائرة هو المركز/القطب $(0,0)$ الإحداثيات كما هو مبين بشكل ٢٦.

١. نصف القطر القطبي (Polar Radius (PR): هو المسافة من مركز الدائرة CC إلى ذلك الموضع.
٢. الزاوية القطبية (Polar Angle (PA): مقدار الزاوية المحصورة بين الخط المرجعي والخط الواصل بين مركز الدائرة CC إلى ذلك الموضع.

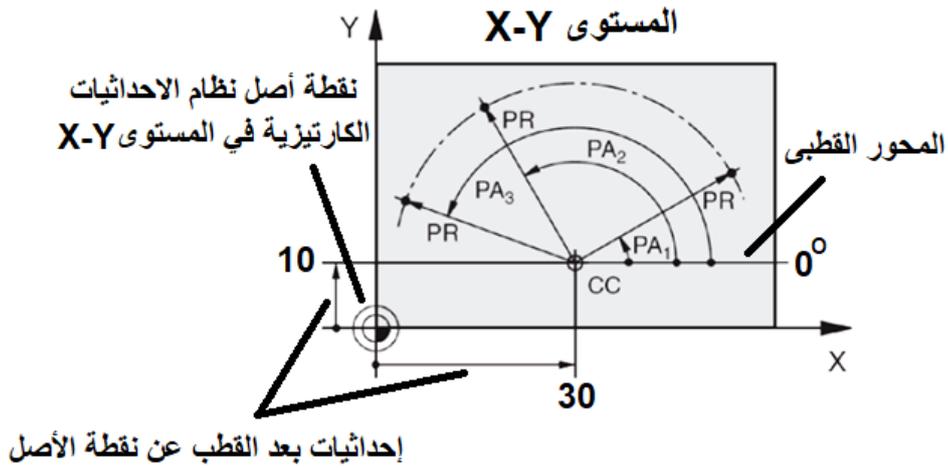

شكل رقم ٢٦: بيانات نظام الإحداثيات القطبية

إحداثيات النقاط المبينة بالرسم طبقا للنظام الإحداثيات القطبية هي على التوالي
(P2: Radius=60 Angle =75°) ، (P1: Radius=100 Angle =30°)

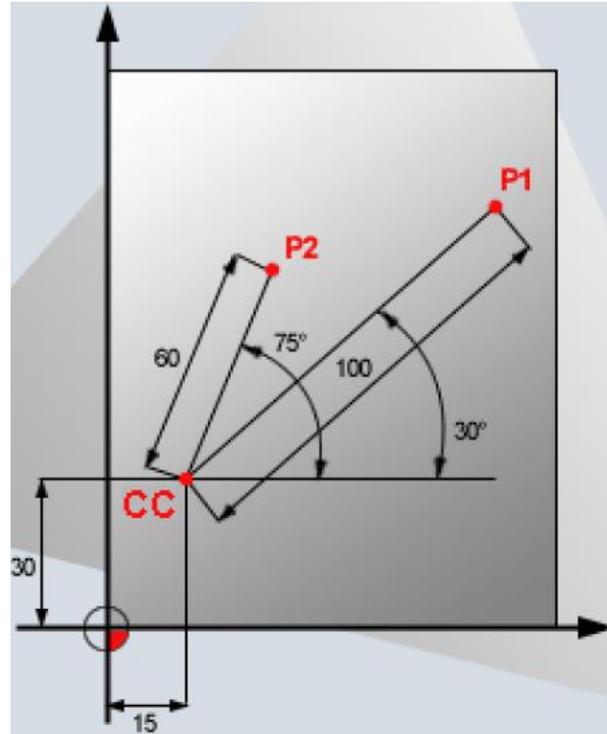


شكل رقم ٢٧: يبين تمثيل مجموعة من النقاط بنظام الإحداثيات القطبية

تحديد الخط المرجعي (المحور) للزاوية القطبية وتحديد القطب Origin

القطب Origin هو نقطة أصل النظام القطبي Polar system ويقع في أي من المستويات الثلاث المعروفة Cartesian (X-Y, X-Z, Y-Z) كما هو مبين بشكل ٢٨. ويحدد مكانه بمعرفة إحداثيه في النظام الكارتيزية Cartesian system للمستوى الذي يقع فيه، تحدد هذه الإحداثيات أيضا المحور المرجعي للزاوية القطبية في البرمجة على ماكينات الفريز المبرمجة نظام Fanuc تستخدم الأكواد G17-G19 Plane selection لاختيار المستوى.


مستوى نظام الإحداثيات القطبية Pole coordinates plane	المحور القطبي Polar axis
X/Y (G17)	+X
Y/Z (G19)	+Y
Z/X (G18)	+Z

جدول رقم ٢١

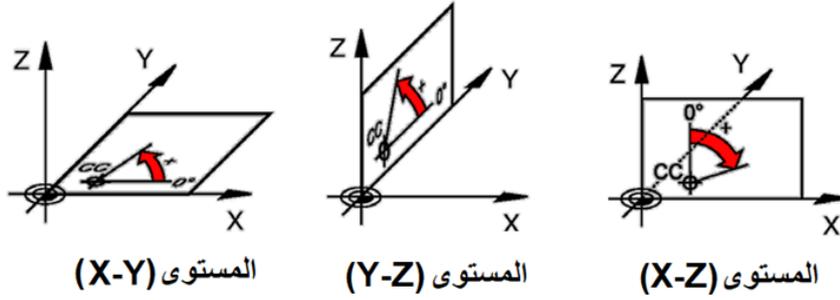

شكل رقم ٢٨: مكان وقوع الإحداثيات القطبية في المستويات الثلاثة (X-Y, X-Z, Y-Z)

يكون محور Z دائما هو المحور الرأسي في الفريز المبرمجة CNC كما في الشكل التالي.

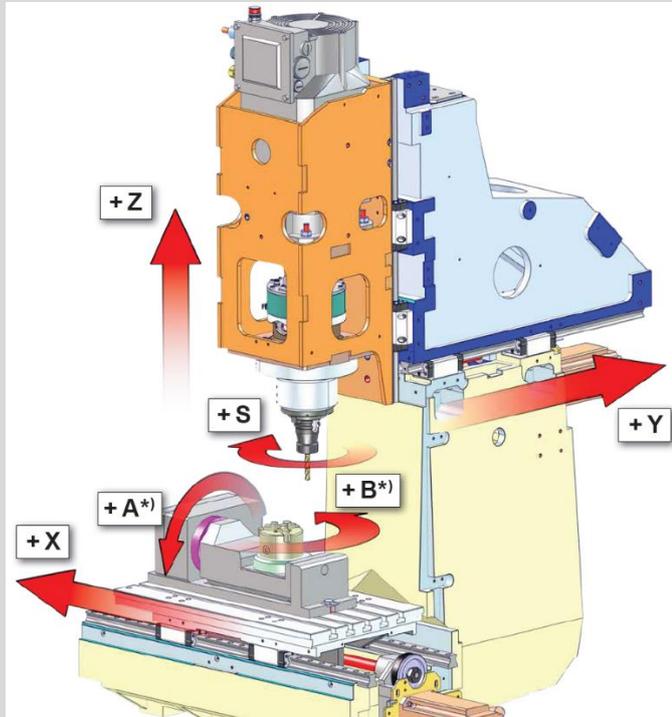

المحاور الأساسية والإضافية على الفريزة CNC




عادة يكون في الفريز المحور خاصة مثل المحور الخاص بتدوير قطعة العمل Workpiece ويسمى المحور الرابع ويرمز له بالرمز "A-axis zero" (A) "point".

مثلا عند تصنيع قطعة شغل بشكل سداسي من عمود خام اسطواني، يلزم إدارة الشغلة بزواوية محددة (جزء من لفة) عند تسوية كل جزء ليناسب تقسم السطح السداسي. لذ يجب التفرقة بين سرعة دوران (الـ Spindle) عمود الدوران باللفة/دقيقة وإزاحة المحور A بالقياس الزاوي (مثلا: عشر درجات ١٠ ° ناحية عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة).


يدور عمود الدوران (Spindle) في الفريز الـ CNC حول محور Z، بمعنى يتم الدوران في نفس اتجاه المحور B ولكن ليس له علاقة بحركة المحور B لأن المحور B يتحرك إزاحة محددة في البرنامج مثل الإزاحة في محور X, Z, ولكن بإزاحة زاوية.

خطوات تنفيذ التدريب

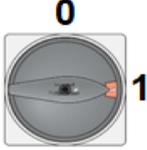١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.		
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من أن قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار		
	٣. شغل الماكينة بوضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الخلفي أو الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1).	
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة	
٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للفريز باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Mill) كما هو موضح أمامكم أو HMI Operate Mill الخاص بسينوميك Sinumerik أو يمكنك اختيار أي نظام آخر مثل Heidenhain TNC Mill ثم اضغط OK.		
		
٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب النظام الذي تم اختياره سواء Fanuc Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)		


<p>Workpiece Position [mm] Des-to-go [mm] T.F.S</p> <table border="1"> <tr><td>X</td><td>100.000</td><td>0.000</td><td>T</td></tr> <tr><td>Y</td><td>240.000</td><td>0.000</td><td>F 0.000 D1</td></tr> <tr><td>Z</td><td>395.000</td><td>0.000</td><td>F 0.000 mm/min 100%</td></tr> <tr><td>A</td><td>0.000°</td><td>0.000°</td><td>S1 0 Master 0 100%</td></tr> <tr><td>C</td><td>0.000°</td><td>0.000°</td><td></td></tr> </table>	X	100.000	0.000	T	Y	240.000	0.000	F 0.000 D1	Z	395.000	0.000	F 0.000 mm/min 100%	A	0.000°	0.000°	S1 0 Master 0 100%	C	0.000°	0.000°		<p>MANUAL GUIDE (CNC MEMUSER)</p> <table border="1"> <tr><td>X</td><td>107.190</td></tr> <tr><td>Y</td><td>244.090</td></tr> <tr><td>Z</td><td>355.615</td></tr> <tr><td>A</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>B</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>C</td><td>0.000</td></tr> </table>	X	107.190	Y	244.090	Z	355.615	A	0.000	B	0.000	C	0.000
X	100.000	0.000	T																														
Y	240.000	0.000	F 0.000 D1																														
Z	395.000	0.000	F 0.000 mm/min 100%																														
A	0.000°	0.000°	S1 0 Master 0 100%																														
C	0.000°	0.000°																															
X	107.190																																
Y	244.090																																
Z	355.615																																
A	0.000																																
B	0.000																																
C	0.000																																
<p>Manual operation</p> <table border="1"> <tr><td>ACTL.</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>+100,000</td></tr> <tr><td>Y</td><td></td><td>+240,000</td></tr> <tr><td>Z</td><td></td><td>+395,000</td></tr> <tr><td>A</td><td></td><td>+0,000</td></tr> <tr><td>C</td><td></td><td>+0,000</td></tr> </table> <p>0% SPWR 100% SOVR 100% FOVR</p>		ACTL.	<input checked="" type="checkbox"/>	+100,000	Y		+240,000	Z		+395,000	A		+0,000	C		+0,000																	
ACTL.	<input checked="" type="checkbox"/>	+100,000																															
Y		+240,000																															
Z		+395,000																															
A		+0,000																															
C		+0,000																															
	<p>٧. يجب التأكد من عمل مفتاح الطوارئ بالضغط على مفتاح الطوارئ للداخل للتأكد من عدم توصيل الكهرباء لوحدة التشغيل</p> <p>٨. أسحب مفتاح الطوارئ للخارج لتوصيل الكهرباء إلى الماكينة</p>																																
	<p>٩. اضغط على مفتاح إعادة الضبط RESET لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة ولتتم حذف جميع الرسائل المؤقتة الظاهرة على الشاشة وتهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.</p>																																
	<p>١٠. افتح باب الفريزة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key).</p>																																
<p>١١. يقوم المدرب بتعريف نظام الإحداثيات المتعامدة للطلاب وتعريف الطلاب بالمحاور الأساسية للماكينة (X, Y, Z, A, C) وكيفية استخدام قاعدة اليد اليمنى لتحديد على الفريزة</p>																																	

شكل رقم ٢٩: شاشة البرنامج لنظامي التحكم Sinumerik و Heidenhain و Fanuc

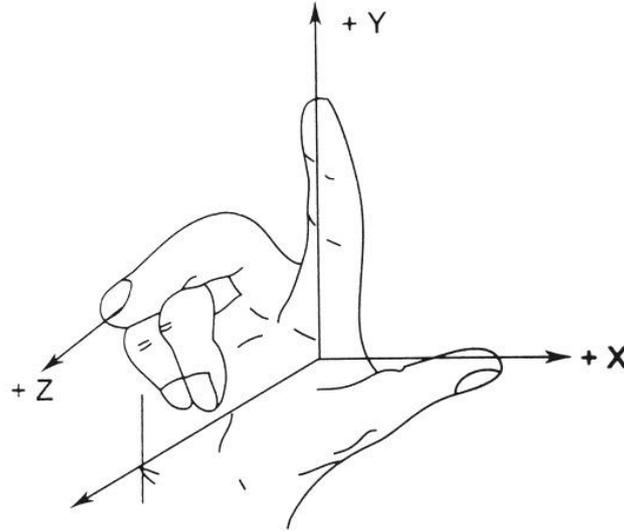


شكل رقم ٣٠: تعيين المحاور بقاعدة اليد اليمنى للمحور X الأفقي للفريز CNC


١٢. يقوم المدرب بتحديد اتجاه المحاور الخطية X, Y, Z والإزاحة الزاوية للمحور C, A على ماكينة الفريزة كما هو مبين بالشكل التالي

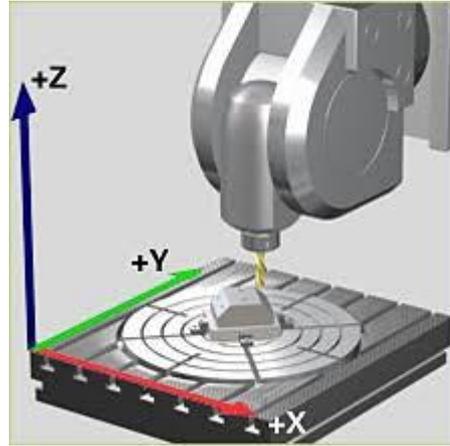


شكل رقم ٣١: حركات المحاور التي يمكن الحصول عليها في ماكينة الفريزة الـ CNC

	<p>١٣. أضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>
	<p>١٤. اغلق باب الفريزة بالضغط على مفتاح (Enable/consentKey).</p>
	<p>١٥. اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية X, Y, Z يدويا</p>
	<p>١٦. أضغط مفتاح دوران حامل العدة لاستدعاء جيب عدة فارغ</p>

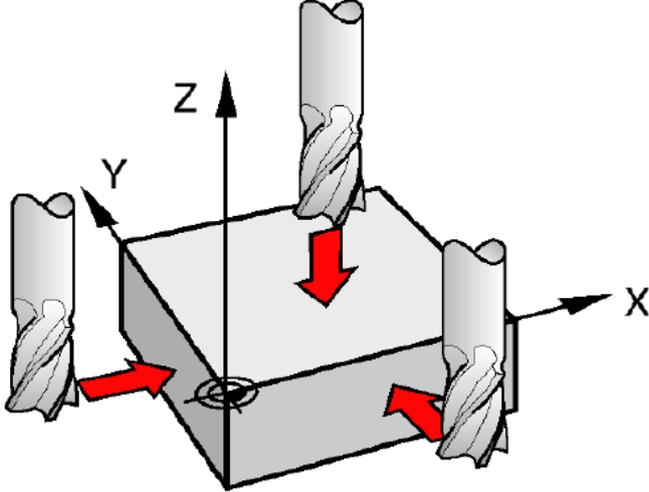	<p>١٧. اضغط مفتاح -Z لتحريك برج العدة في اتجاه محور Z، حتى يقترب سطح العدة مع الشغلة مرعاه عدم تلامسهم.</p>																																		
	<p>١٨. اضغط مفتاح -Y لتحريك برج العدة في اتجاه محور Y، حتى يقترب سطح العدة مع الشغلة مرعاه عدم تلامسهم.</p>																																		
	<p>١٩. اضغط مفتاح -X لتحريك برج العدة في اتجاه محور X، حتى يلاحظ الطلاب حركة برج العدة.</p> 																																		
	<p>٢٠. اضغط مفتاح المحور الرابع -A لتدوير الجزء الخاص بالمحور الرابع في الاتجاه السالب، حتى يلاحظ الطلاب حركة دوران المحور الرابع</p> <p>ملحوظة: في الفريزة نظام Heidenhain يتم الضغط على المفتاح IV</p>																																		
	<p>٢١. اضغط مفتاح اظهار الوضع POS حتى تظهر قيم X, Y, Z الحالية على الشاشة (سجل القيمة في جدول النتائج) وسجل ما تشاهده عن استخدام مفاتيح -Z و -Y و -X و -A.</p>																																		
<table border="1" data-bbox="523 1442 1007 1973"> <thead> <tr> <th colspan="2">MANUAL GUIDE i (CNC MEM/USER)</th> </tr> <tr> <th>ACTUAL POS. (ABS.)</th> <th>DIST TO GO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>7.190</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>44.090</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>55.615</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NEXT DIST</td> </tr> <tr> <td>G 00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CURRENT MACHINING</td> </tr> </tbody> </table> <p>شكل رقم ٣٢: يبين قيم استرشاديه لـ X و Y و Z على شاشة نظام فانوك</p>		MANUAL GUIDE i (CNC MEM/USER)		ACTUAL POS. (ABS.)	DIST TO GO	X	7.190	Y	44.090	Z	55.615	A	0.000	B	0.000	C	0.000	NEXT DIST		G 00		X	0.000	Y	0.000	Z	0.000	A	0.000	B	0.000	C	0.000	CURRENT MACHINING	
MANUAL GUIDE i (CNC MEM/USER)																																			
ACTUAL POS. (ABS.)	DIST TO GO																																		
X	7.190																																		
Y	44.090																																		
Z	55.615																																		
A	0.000																																		
B	0.000																																		
C	0.000																																		
NEXT DIST																																			
G 00																																			
X	0.000																																		
Y	0.000																																		
Z	0.000																																		
A	0.000																																		
B	0.000																																		
C	0.000																																		
CURRENT MACHINING																																			

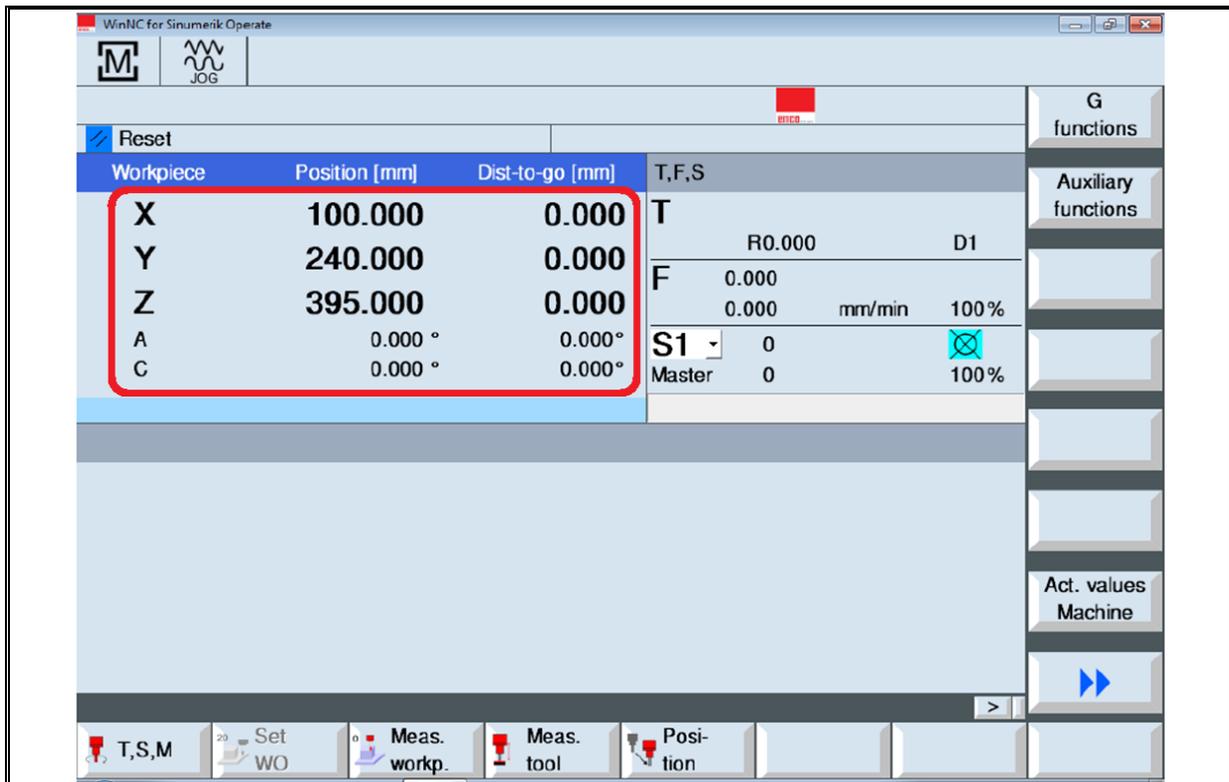

شكل رقم ٣٣: يبين قيم استرشاديه لـ X و Y و Z على شاشة نظام سينوميك

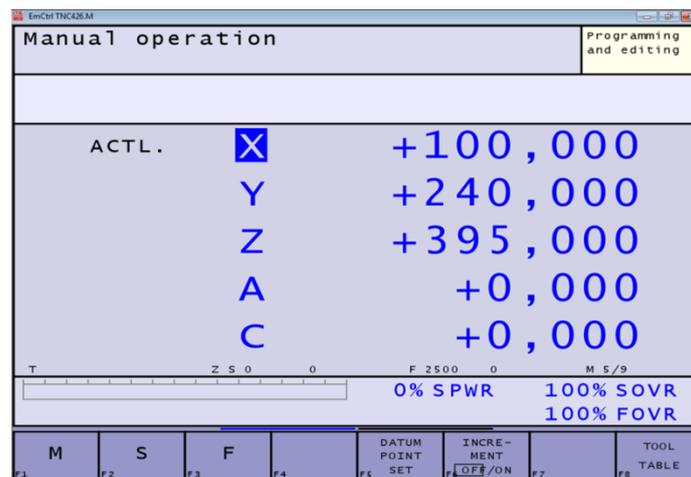

شكل رقم ٣٤: يبين قيم استرشاديه لـ X و Y و Z على شاشة نظام هايدن هاين

	٢٢. اضغط مفتاح +Z لتحريك محور الدوران (الحامل لعدة القطع عند التشغيل) في اتجاه محور Z، حتى يقترب سطح العدة مع الشغلة ويراعى عدم تلامسهم
	٢٣. اضغط مفتاح +Y لتحريك محور الدوران في اتجاه محور Y، حتى يلاحظ الطلاب حركة حامل العدة.
	٢٤. اضغط مفتاح +X لتحريك محور الدوران في اتجاه محور X، حتى يلاحظ الطلاب حركة حامل العدة.

	<p>٢٥. اضغط مفتاح المحور الرابع +A لتدوير الجزء الخاص بالمحور الرابع في الاتجاه الموجب، حتى يلاحظ الطلاب حركة دوران المحور الرابع حتى يلاحظ الطلاب حركة دوران المحور الرابع</p> <p>ملحوظة: IV في الفريزة نظام Heidenhain يتم الضغط على المفتاح</p>
	<p>٢٦. اضغط مفتاح اظهار الوضع POS مرة أخرى حتى تظهر على قيم Z, X الجديدة على الشاشة (سجل القيمة في جدول النتائج)، وسجل ما تشاهده عن استخدام مفاتيح +Z و +Y و +X و +A.</p>
	<p>٢٧. قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) الى نقطة أمان</p> <p>٢٨. اضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة</p>
	<p>٢٩. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٣٠. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows وجهاز الكمبيوتر بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٣١. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٣٢. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

جدول رقم ٢٢

تسجيل النواتج

القيم الموجبة للإحداثيات Positive values				القيم السالبة للإحداثيات Negative Values				النقطة
+A	+X	+Y	+Z	-A	-X	-Y	-Z	
.....	P1
.....	P2
.....	P3
.....	P4
.....	P5

جدول رقم ٢٣: قيم النقاط التي تم قراءتها من على الشاشة

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند إدخال قيم موجبة أو قيم سالبة لأزاحه الإحداثيات عند العمل على الفريزة CNC

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معيار الأداء	تحقق		ملاحظات
		نعم	لا	
١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يتعرف على أجزاء وحدة التحكم للفرايز CNC.			
٣	يحدد اتجاهات محاور الحركة على للفرايز CNC وتطبيق قاعدة اليد اليمنى.			
٤	ينفذ وضع الحركة اليدوي باستعمال الوضع  Jog.			
٥	يتحكم في اتجاه الحركة بإدخال قيم احداثيات موجبة باستخدام مفاتيح  +Z و  +Y و  +X و قيم احداثيات سالبة  -Z و  -Y و  -X.			
٧	يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية			
٨	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا			
٩	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.			

جدول رقم ٢٤

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يسمح للمتدرب بالتالي:

للعمل على الفريزة المبرمجة بالحاسب

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للتحديد اتجاهات محاور وإحداثيات الحركة على الفريزة CNC وتطبيق قاعدة اليد اليمنى للفريزة CNC بشكل سليم.

للتحكم في اتجاه الحركة للفريزة CNC بتنفيذ وضع الحركة اليدوي JOG وإدخال قيم إحداثيات موجبة وسالبة باستخدام مفاتيح التحكم بالفريزة CNC.

اختيار ومواصفات أدوات القطع في الفريز الـ CNC

تدريب رقم	٥	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

أهداف

- التعرف على أدوات القطع المستخدمة في الفريز الـ CNC.
- التعرف على الخصائص الواجب توافرها في عدد القطع
- التعرف على المواد المصنوع منها عدد القطع
- التعرف على الرموز المستخدمة لتحديد نوع العدة رمز الأداة tool signature

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
سكاكين قطع ذات مقاسات وأشكال مختلفة بنطة ثقب ذات مقاسات وأشكال مختلفة أجهزة قياس	افرول العمل فوطه صفراء لتنظيف لقم وأقلام القطع جوانتي لليد

جدول رقم ٢٥

المعارف المرتبطة بالتدريب

عدة القطع المستخدمة في الماكينات المبرمجة CNC لها اشكال متعددة، توجد مجموعة من عدد القطع تستخدم للقطع الخارجي وأخرى للقطع الداخلي.

قديمًا استخدم الصلب الكربوني لصنع أدوات القطع ولكنه يفقد صلابته عند 200°م، وبالتالي لا يمكن استخدامه في القطع بسرعة أو التغذية العالية عندما يتطلب الحصول على أسطح ناعمة وعلى إنتاجية كبيرة؛ وفي بداية القرن العشرين تم تصنيع أدوات القطع من سبيكة تعتمد على الكروم والنيكل كعناصر أساسية والذي يفقد صلابته عند 600°م مما أتاح عند استخدامه إمكانية القطع بسرعات عالية ولذا أطلق عليه اسم الصلب سريع القطع (High-Speed Steel HSS)؛ وفي ثلاثينيات القرن العشرين طورت الكريبيدات carbide واستخدمت تكنولوجيا المساحيق في صنع اللقم الكريبيدية carbide inserts من مساحيق الكريبيدات، والكريبيدات تتكون في الأساس من كربيد التنجستين Tungsten- والتيتانيوم Titanium والكوبالت Cobalt)، ويتم تركيب اللقم في حامل العدة عن طريق اللحام أو الربط بمسامير على سطح حامل العدة (السافورت) والمصنوع من الصلب كربوني. كما أصبح تصميم شكل حامل اللقم قوي فأصبح أكثر متانة وأكثر سهوله وسرعه في طريقة الفك والتركيب كما هو مبين في شكل...




شكل رقم ٣٥: عدة القطع والتي يتم تثبيتها في حامل العدة عن طريق مسمار ومثبت

ثم تطورت تكنولوجيا المساحيق powder technology وتطوير السيراميك والذي يتكون في الأساس من أكسيد الألومنيوم في الستينات من القرن الماضي والذي يفقد صلابته عند 1200 درجة مئوية كذلك حدثت تطورات عديدة في تصميم شكل حامل العدة فاصبح أكثر متانة وأكثر سهوله وسرعه في آلية الفك والتركيب كما هو موضح بالشكل السابق.



لقم أقلام الخراطة Lathe Inserts

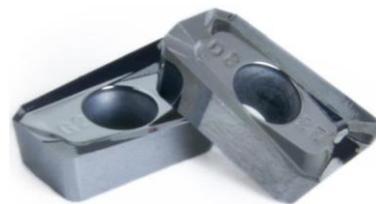

لقم سكاكين الفرايز Milling Inserts

شكل رقم ٣٦

المطاحن الطرفية End mills:

هي تلك الأدوات التي لديها الأسنان قطع في احدى نهايتها، وكذلك على الجوانب. تستخدم مصطلح End mills بصفة عامة للإشارة إلى القواطع ذات القاع المسطح، والقواطع المستديرة (nosed ball) وأجهزة التقطيع النصف قطرية radiused cutters (أنف الثور (bull nose, or torus)). وهي مصنوعة عادة من الصلب عالي السرعة أو الكريبيد الأسمنتي cemented carbide، ولها مزمارة واحد أو أكثر. وهي أكثر الأدوات شيوعاً في الفريزة.



شكل رقم ٣٧: عدة قطع (مطحنة طرفية) End mill

خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.
٢. قم بوضع العدد في مجموعات مرتبه حسب الشكل والنوع
٣. تعرف على مجموعات عدة وسكاكين القطع الأندميل End mills المستخدمة في ماكينات الفريز المبرمجة بالحاسب تحت إشراف المدرب والذي يوضح وظيفة كل نوع كما هو مبين بشكل... حيث يبين المدرب أن الأندميل End mills هي أكثر أدوات القطع استخداماً في التصنيع باستخدام الفريز المبرمجة بالحاسب وكذلك اليدوية، وعادة ما تستخدم في تصنيع الجوانب ووجوه المشغولات.




شكل رقم ٣٨: أنواع الأندميل End mills الخارجية




CHAMFER

يستخدم لعمل كسر سوكة
للحواف بزوايا العدة

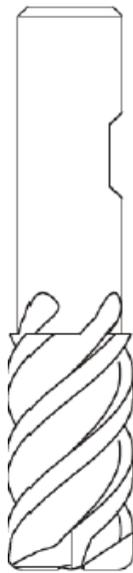

BULL NOSE

له حواف دائرية ويستخدم لعمل
شطف دوراني fillet في
ارضية جوانب القطع ونظرا
لمتانتته فانه يستخدم أيضا
لعمليات التخشين

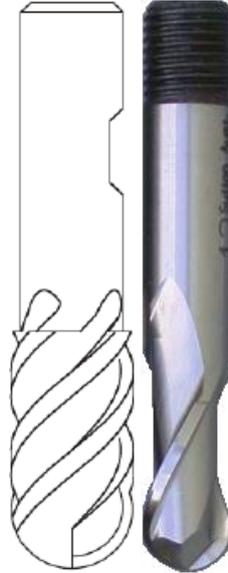

BALL NOSE

يستخدم هذا النوع لتفريز
المسارات والبوكينات (الجيوب)
ثلاثية الأبعاد 3D



FLAT NOSE (Square
endmill)

يستخدم لتفريز المسارات
والبوكينات (الجيوب) ثنائية
الأبعاد 2D. اكثر العدد
استخداما لعمل قطع مربع




شكل رقم ٣٩: مقياس زاوية البنطة الملتوية Twist drill angle gauge ، وبعد مركز البنطة بعد اجراء السن

٤. يوضح المدرب أنواع بنط (مثاقيب) المركز center drill المستخدمة في الفريز المبرمجة بالحاسب والتي تستخدم لعمل ثقب صغير كدليل حتى نضمن عدم انحراف does not wobble البنطة الرئيسية twist drill بعد ذلك.




شكل رقم ٤٠: أنواع مجموعة مثاقيب المركز CENTER DRILL SET

٥. يوضح المدرب عدة قطع الوجه (Face mill) كما هو مبين بشكل ٤١ والتي تستخدم لعمل سطح مستوى لقطعة الشغل

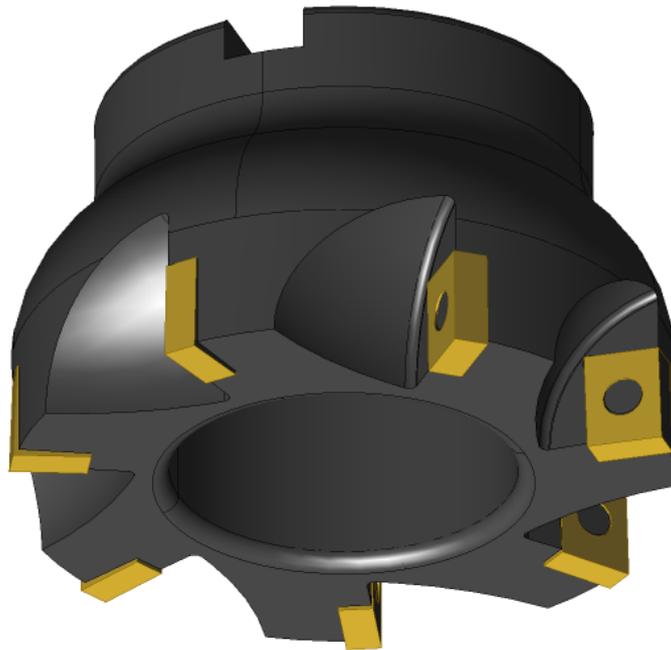

شكل رقم ٤١: عدة قطع الوجه المسطح Face mill


٦. تعرف على الأشكال المتاحة لحافة لقم القطع inserts لسكاكين القطع الخارجية ونصف قطر طرف القطع بها المستخدمة في ماكينات الفرايز المبرمجة بالحاسب ويوضح وظيفة كل نوع كما هو مبين بشكل ٤٢.

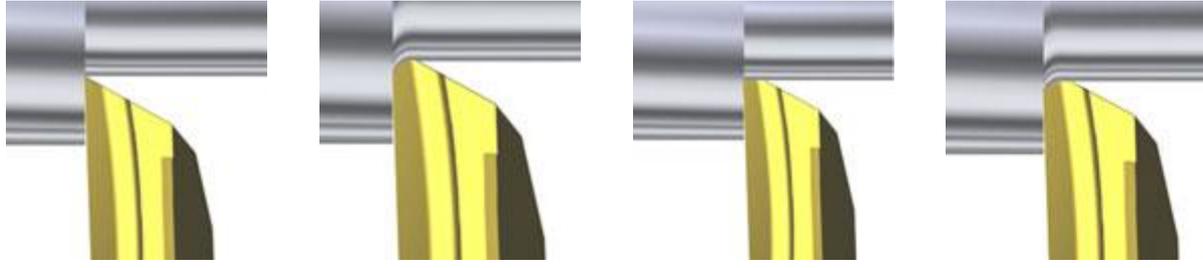

طرف حاد	نصف قطر تام	مساحة	نصف قط ومساحة
Sharp corner	Full Radius	wiper	Radius and wiper
يستخدم للقطع المحوري في اتجاه محور Z، يتميز بحرف حاد ليعطي أقل قوة قطع	يستخدم ليوفر توافق بين ضغط قطري صغير، وعمر طويل وسطح ناعم	له حافة صغيرة (مساحة) موازية لمحور الدوران للشغلة، لإنتاج سطح ناعم جدا	يستخدم للقطع المحوري وله ميزة المساحة وعمل نصف القطر ليعطي العمر الطويل وتشطيب الأسطح بنعومة عالية.

شكل رقم ٤٢: أنواع اطراف لقم القطع Inserts alternatives

٧. تعرف على عدة النقش والكتابة engraving tool على المشغولات المبينة بشكل ٤٣ أو تستخدم للكتابة على لوحات (PCBs) وتسمى أيضا V-bit.

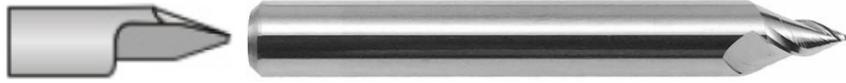

شكل رقم ٤٣: عدة النقش والكتابة engraving tool على المشغولات في الفريز الـ CNC


٨. تعرف على اتجاه لقم القطع inserts في أقلام القطع الخارجية المبينة بشكل ٤٤ والتعرف على الكود المقابل لها والذي سيتم إدخاله في شاشة البرنامج.

٩. يوضح المدرب شكل عدة الشطف المسلوب Chamfer tool والتي تستخدم سلبية في الثقوب أو حول حواف المشغولات.



شكل رقم ٤٤: أقلام القطع الداخلية المستخدمة في الفريز الـ CNC

١٠. تعرف على أقلام التجويف Boring الداخلية المبينة بشكل ٤٥ بالتصميم التقليدي والتصميم المعدل، حيث يبين شكل ٤٥ أن التصميم المعدل به سمك معدن أكثر بحوالي ٥٠% في النقاط الحرجة والضعيفة مقارنة بالنوع التقليدي. وتعني الزاوية التي يثبت بها قلم الثقب boring bar في حامل العدة أن سمك عمود الثقب يزداد مع طول العمود.

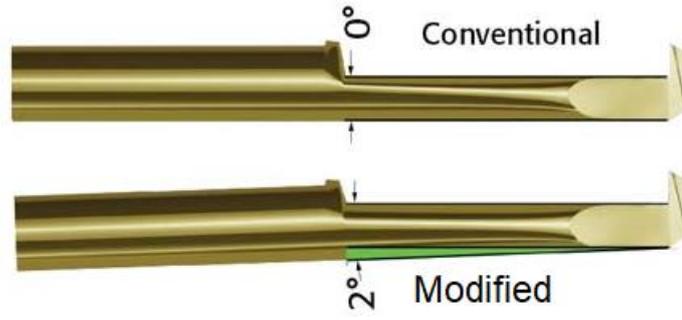

شكل رقم ٤٥: أفلام التجويف Boring الداخلية

١١. تعرف على أوضاع وعمليات التشغيل التي تتم بكل نوع من أفلام وسكاكين التفريز كما هو مبين في شكل ٤٦.



شكل رقم ٤٦: أوضاع عدد تفريز مزودة بلقم كربيدية

١٢. احسب سرعة القطع لفهم استعمال سكاكين القطع وشكل الرائش، حيث يعتمد شكل الرائش على عدة القطع ونوع مادة الشغلة وكذلك سرعة الدوران ومعدل التغذية. يحتاج الفني الى حساب ثلاثة قيم هي سرعة دوران عدة القطع (S) ومعدل القطع (F) وعمق القطع عند العمل على قطع معدن جديد ويمكن الحصول على سرعة القطع Vc ومعدل التغذية لكل سنة (Fz) من الجداول القياسية أو مصنع عدة القطع tool manufacturer.

أولاً: سرعة قطع السطح (V_c) Surface cutting speed

وتسمى السرعة المماسية tangential velocity وتعبر عن السرعة التي يقطع بها كل سنة في الشغلة أثناء دوران العدة. القيم النموذجية لسرعة القطع هي ١٠ الى ٦٠ م/دقيقة / لبعض المعادن الصلبة steel، و ١٠٠ الى ٦٠٠ م/دقيقة للألمنيوم. يجب عدم الخلط بين هذا وبين معدل التغذية feed rate. تعرف هذه القيمة أيضا باسم "السرعة التماسية".

ثانياً: سرعة محور الدوران (S) Spindle speed

وهي سرعة دوران عدة القطع وتقاس باللفة لكل دقيقة وتتراوح من المئات الى عشرات الآلاف من اللفات/دقيقة وتحسب بالمعادلة التالية

$$S = \frac{V_c}{\pi D}$$

من هذه المعادلة يتبين أن كلما زاد قطر عدة القطع تقل سرعة الدوران والعكس بالعكس.

ثالثاً: معدل التغذية لكل سنة (F_z) Feed per tooth

هي المسافة التي تدخل فيها سكينه القطع بمادة الشغلة عند دوران كل سنة من سكينه القطع، وتعبر هذه القيمة عن اعمق قطع يمكن ان تعملها السنة بالمعدن.

رابعاً: معدل التغذية (F) Feed rate

هي السرعة التي يتم بها تغذية مادة الشغلة في سكينه القطع. تتراوح القيم القياسية من ٢٠ الى ٥٠٠٠ مم/دقيقة.

$$F = z S F_z$$


تبين الصيغة الخاصة بمعدل التغذية F ، أن زيادة S أو z تعطي معدل تغذية أعلى. لذلك قد تختار الفني أداة مع أكبر عدد من الأسنان التي لا تزال قادرة على التعامل مع حمل سقوط الرائش the swarf load.

حيث أن D هي قطر عدة القطع Diameter of the tool

z عدد الأسنان Number of teeth

عمق القطع Depth of cut

تعبر عن مدى عمق القطع الذي يمكن قطعه في سطح الشغلة، وسيكون هو ارتفاع سمك الرائش. يكون عمق القطع يكون أقل من أو يساوي قطر سكينه القطع.

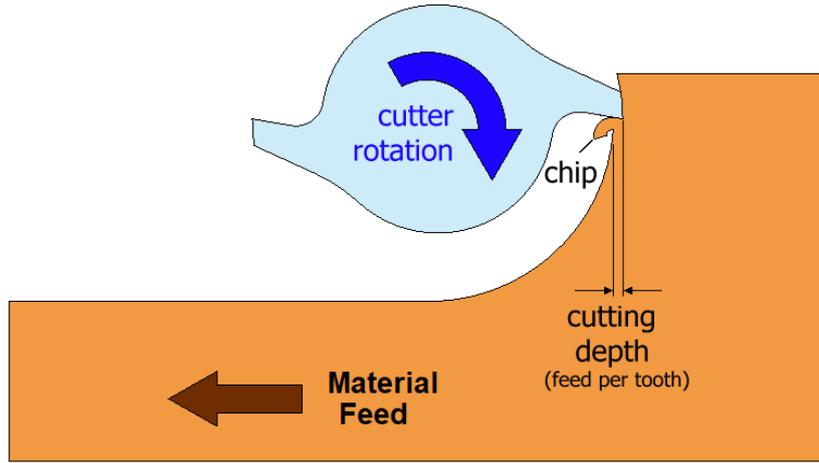

شكل رقم ٤٧: طريقة القطع Climb milling للفريز المبرمجة بالحاسب CNC milling

١. تعرف على رموز Codes أو tool signature أقلام القطع المكتوبة خلف علب اللقم

والموضوعة طبقاً للمواصفات العالمية ISO لكي يسهل طلب الأدوات من المخازن وكذلك تحديدها

في برمجة عمليات التشغيل

٢. تعرف على ترميز قلم الفريز التالي: ISO2DIN4972L25QK10

ISO2 تشير إلى رقم المواصفة العالمية

DIN4972: تشير إلى رقم المواصفة في نظام المواصفات الألمانية

L: تشير إلى إن القلم يساري


25Q: تشير إلى إن مقطع ساق القلم مربع طول ضلعه 25 مم

K10: تشير إلى نوع اللقمة الكربيدية المستخدمة

٣. تعرف على رموز اللقم الكربيدية carbide Insert Designations ومعنى الأرقام والحروف

التي تصف شكل وأبعاد اللقمة باستخدام أربعة حروف وثلاثة أرقام مثل الرمز TNMG-455 أو


CNMG-433 الموضح في شكل ٤٨.

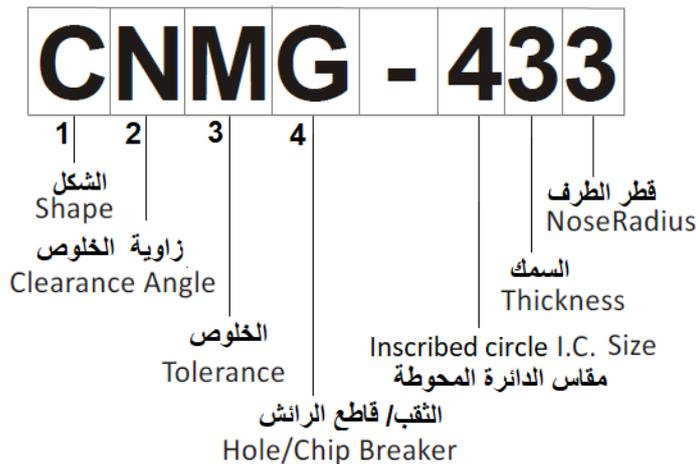

شكل رقم ٤٨: مثال على رموز اللقم الكربيدية

شكل اللقم Shape:



يوجد ما لا يقل عن ١٧ شكل للقم الكريبيدية. يبين الجدول التالي اللقم الشائعة في الاستخدام ورمز كل منها. زاوية في كل رمز ترجع إلى زاوية الطرف عند نصف قطر القطع.





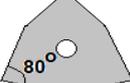
الرمز	الاسم	الشكل
C	معين ٨٠ درجة 80° Diamond	
D	معين ٥٥ درجة 55° Diamond	
E	معين ٧٥ درجة 75° Diamond	
K	متوازي اضلاع ٥٥ درجة	
L	مستطيل Rectangular	
R	دائري Round	
S	مربع Square	
T	مثلث Triangle	
V	معين ٣٥ درجة 35° Diamond	
W	شكل خاص	

جدول رقم ٢٦: رموز الأشكال الشائعة للقم الكريبيدي

زاوية الخلوص Clearance angle:

هي السحب draft الذي على الوجه أو الأوجه للقامة الذي يلامس لخامة اثناء التشغيل

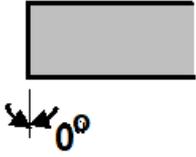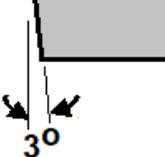الرمز	الاسم	الشكل
N	زاوية صفر	
A	زاوية ٣ درجة	

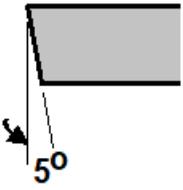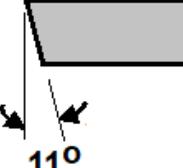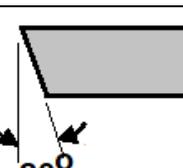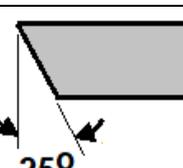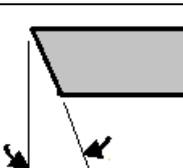الرمز	الاسم	الشكل
B	زاوية ٥ درجة	
C	زاوية ٧ درجة	
P	زاوية ١١ درجة	
D	زاوية ١٥ درجة	
E	زاوية ٢٠ درجة	
F	زاوية ٢٥ درجة	
O	خاص	

جدول رقم ٢٧: زوايا الخلوص الشائعة للقم الكريبد

السماحية Tolerance:

وهي القيمة المسموح بها في أبعاد لقمة الكريبيد. وهي تصف نقطة الركن (نصف قطر الطرف Nose radius)، والثخانة، والدائرة المحوطة والجدول التالي يبين القيم النموذجية للتفاوت.

الرمز	نقطة الركن Corner point	الثخانة (السك) Thickness	الدائرة المحوطة I.C.
M	٠,٠٠٢ – ٠,٠٠٥	٠,٠٠٥	٠,٠٠٢-٠,٠٠٥
G	٠,٠٠١	٠,٠٠٥	٠,٠٠١
E	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١
K	٠,٠٠٠٥	٠,٠٠١	٠,٠٠٢-٠,٠٠٥

جدول رقم ٢٨: سماحية لقم الكريبيد

الثقب/قاطع الرانش Hole/Chip breaker:

يصف كلا الخاصيتين بحرف واحد. يجب أن يتوافق الثقب في اللقمة وحامل العدة. اذا لم يتواجد حرف في المكان، فمعنى ذلك لا يوجد ثقب لثبتيته في حامل العدة، ويثبت بقوة الربط أو المسك فقط.

الرمز	شكل الثقب Hole shape	نوع قاطع الرانش Chip breaker type
G	أسطواني	جانب واحد
W	٤٠-٦٠ درجة، حوض C مزدوج	لا
R	لا	جانب واحد
T	٤٠-٦٠ درجة، حوض C مزدوج	جانب واحد
P	أسطواني	عالي موجب الازدواجية
Z	أسطواني	عالي موجب الازدواجية

جدول رقم ٢٩: رمز الثقب/قاطع الرانش للقم الكريبيد

قياس الدائرة المحوطة I.C. size Incribed Circle:

تقاس اللقم بقطر الدائرة المحوطة والتي تتراوح من ٠,٠٦٢٥ الى ١,٢٥ بوصة

الرمز	القيمة العشرية (بوصة Inch) Decimal	النسبة (بوصة Inch) Fractional
3	٠,٣٧٥	3/8
4	٠,٥٠٠	1/2

جدول رقم ٣٠: قيمة قياس الدائرة المحوطة للقم الكريبيد

الثخانة (السك) Thickness:

تصف سمك اللقمة

الرمز	القيمة العشرية (بوصة Inch) Decimal	النسبة (بوصة Inch) Fractional
3	٠,١٨٧	3/16
4	٠,٢٥٠	1/4

جدول رقم ٣١: قيم الثخانة للقم الكريبيد

نصف قطر طرف القمة Nose radius:

تصف نصف قطر طرف لقمة القطع

الرمز	القيمة العشرية (بوصة Inch) Decimal	النسبة (بوصة Inch) Fractional
1	٠,٠١٦	1/64
2	٠,٠٣١	1/32
3	٠,٠٤٧	3/64

جدول رقم ٣٢: نصف قطر للقم الكريبيد

٤. تعرف على كيفية التفريق بين المعادن المصنوع منها العدد وذلك لمراعاة ذلك عند التشغيل على الماكينات. الجدول التالي يوضح الأنواع المختلفة لمعادن أقلام القطع.

م	الاسم	الاختصار
1	صلب السرعات العالية	HSS
2	كربيد التنجستين	HW
3	كربيد التيتانيوم أو نترات التيتانيوم والمعروف باسم السرميت	HT
4	كربيد مغلف بمواد مقاومة للتآكل (طلاء Coating) وهو تغليف للنوعين السابقين	HC
5	السيراميك وهو يتكون في الأساس من أكسيد الألومنيوم	CA
6	وهو يتكون في الأساس من السيراميك مضاف إليه بعض المواد الصلدة	CM
7	وهو يتكون في الأساس من مسحوق نترات السليكون	CB
8	وهو توليفة من الأنواع الثلاثة السابقة بمواد شديدة المقاومة للتآكل	CC
9	الماس	DP
10	وهو من عائلة مساحيق النترت	CBN

للأنواع من 2 إلى 10 جميعها من المساحيق والتي تصنع منها اللقم والاندميات
 End mill والبنط بتكنولوجيا المساحيق) يضغط المسحوق عند درجات حرارة
 عالية لفترات زمنية محددة (والمعروفة باسم البودر ميتالورجي).
 الأنواع السابقة رتبت تصاعديا من حيث الصلادة، الأصلد فالأصلد.
 ونلاحظ انه كلما زادت الصلادة قلّة متانة العدة القاطعة وازدادت هشاشتها
 (قصفتها) وأمكن القطع بسرعات عالية.



المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند إدخال اختيار نوع عدة القطع وحساب القيم المطلوبة للقطع عند العمل على
 الفريزة CNC



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			يطبق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يعرف أدوات القطع المستخدمة في الفرايز المبرمجة بالحاسب CNC	٢
			التعرف على المواد المصنع منها عدد القطع	٣
			يعرف على الخصائص الواجب توافرها في عدد القطع	٤
			يتعرف على الرموز المستخدمة لتحديد نوع العدة رمز الأداة tool signature	٥
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٦

جدول رقم ٢٣

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب التالي:

للم ثلاثة أنواع من أدوات القطع المستخدمة على الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC mill.

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للم يحدد نوع آلة القطع.

للم يتعرف على الرموز المحفورة على سكاكين القطع.

تركيب وفك العدة على ماكينات الفرايز الـ CNC

تدريب رقم	٦	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

- تركيب العدة بشكل سليم على الفرايز المبرمجة بالحاسب CNC.
- فك العدة بشكل سليم على الفرايز المبرمجة بالحاسب CNC.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
الآت (عدد) قطع الفرايز مفتاح سداسي لل فك وال ربط فريزة نظام تحكم EMCO Fanuc 31i فريزة نظام تحكم EMCO Sinumerik Shop mill فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill	ارتداء افروول العمل فوطة لتنظيف العدة اثناء التركيب أدوات تنظيف

جدول رقم ٣٤


المعارف المرتبطة بالتدريب

يعمل ظرف أو برج العدة في الفرايز المبرمجة بالحاسب بالهواء المضغوط، الذي يقبض ويمسك العدة بإحكام أثناء التشغيل ويمكن فك العدة بتفريغ الضغط على ماسك العدة لتتمكن من إخراجها. توجد العديد من حوامل العدة Tool holder كما هو مبين في شكل لتتناسب مع نوع عدة القطع المستخدمة.



شكل رقم ٤٩: مجموعة من حوامل العدة

الأنواع الشائعة من حوامل العدة في الفرايز المبرمجة بالحاسب مبينة في شكل ٥٠

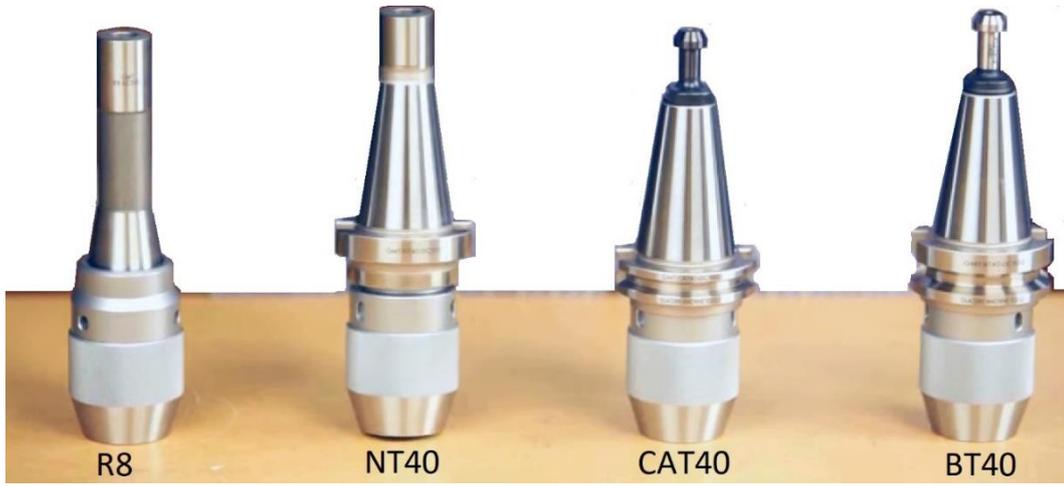

شكل رقم ٥٠: حوامل العدد الشائعة الاستخدام في الفريز CNC

يقوم مشغل الماكينات المبرمجة بالحاسب بفك وتركيب العدد في بداية تنفيذ المشغولات ولهذا يجب أن يتدرب على الطريقة الصحيحة لتنفيذ ذلك واستعمال الأدوات اللازمة والمناسبة لإجراء عملية فك وتركيب العدد على محور دوران لتنفيذ عملية قياس صفر العدة.

حامل عدة القطع المبينة في شكل ٥١ تستخدم في تثبيت عدة القطع ويجب التعرف على كيفية فك وربط سكاكين القطع بها.






شكل رقم ٥١: حامل سكاكين القطع لماكينات الفريز المبرمجة بالحاسب

End Mill Adapter Arbor Tool Holder for Face CNC Milling Cutter

أنواع حامل العدة

بواسطة الطوق Collet


يستخدم لتثبيت سكاكين القطع الجانبية والبنط

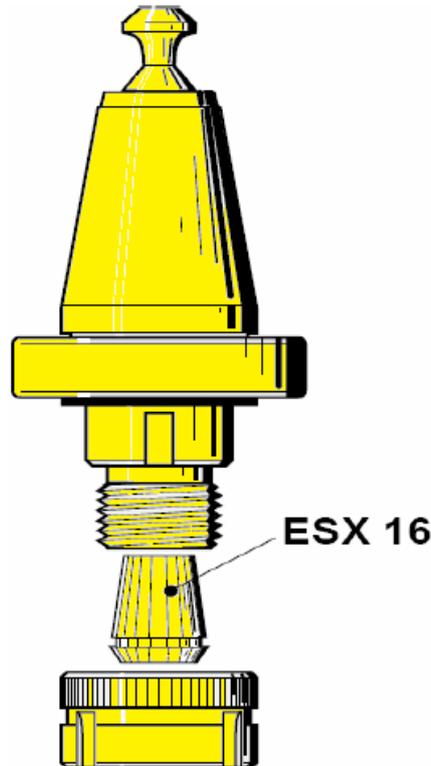

شكل رقم ٥٢: حامل الطوق Collet


تركيب العدة بالكوليت

١. يجب تنظيف كلا من الطوق collet وحامل الكوليت ويتم تزييتهما قبل وبعد الاستخدام
٢. ثبت الصامولة رقم (١)
٣. ادخل الكوليت رقم (٢) داخل الصامولة رقم (١) بحيث يكون الجزء رقم (٣) في تجويف الكوليت
٤. جمع الكوليت مع صامولة التثبيت بحامل لعدة
٥. ادخل العدة بالكوليت رقم (٤)
٦. اربط صامولة التثبيت رقم (٣) باستخدام المفتاح رقم (٦) مع سنده حامل لكوليت رقم (٢) بالمفتاح رقم (١)

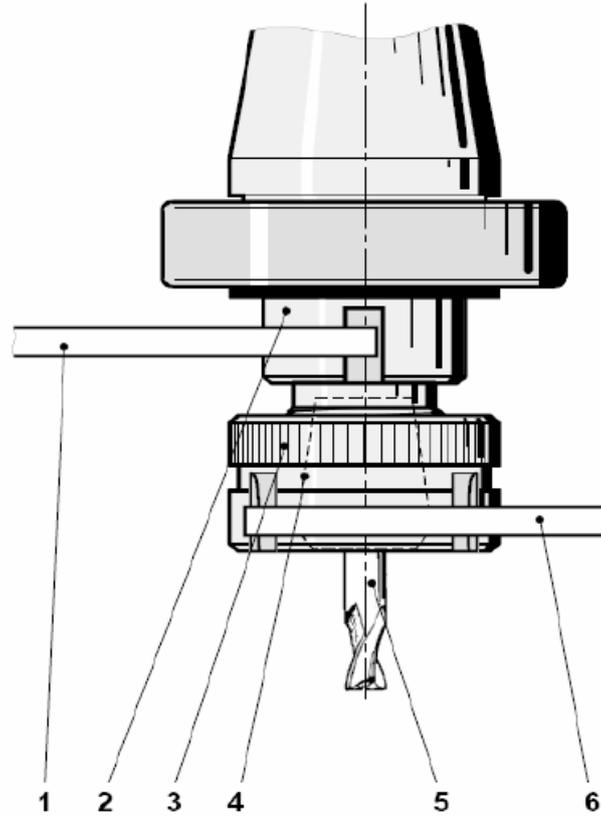

شكل رقم ٥٣: تركيب العدة بالكوليت


الغلاف والشياق (المحور) Shell end mill arbor

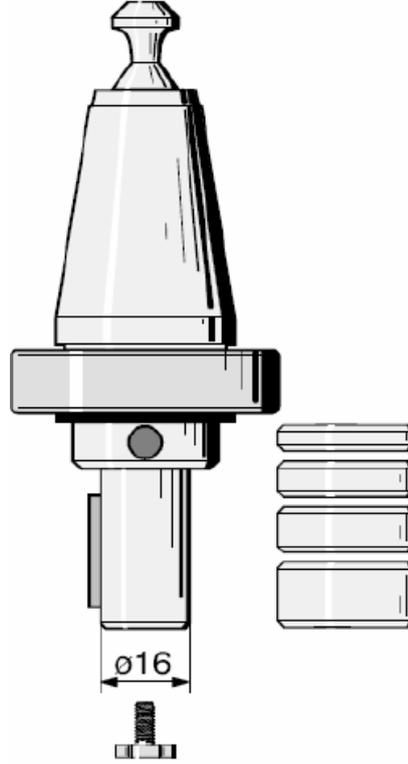

شكل رقم ٥٤ : Shell end mill arbor

يستخدم لتثبيت سكاكين التفريز الوجهية Face milling tool والجانبية


١. ثبت مسمار القلاووظ رقم (٦)
٢. ضع تركيب الحلقة رقم (٤) على العمود رقم (٦)
٣. ركب العدة (٥) على العمود رقم (٢)
٤. ثبت السكينة (٥) بربط مسمار القلاووظ (٦) داخل السكينة باستخدام المفتاح (٧)

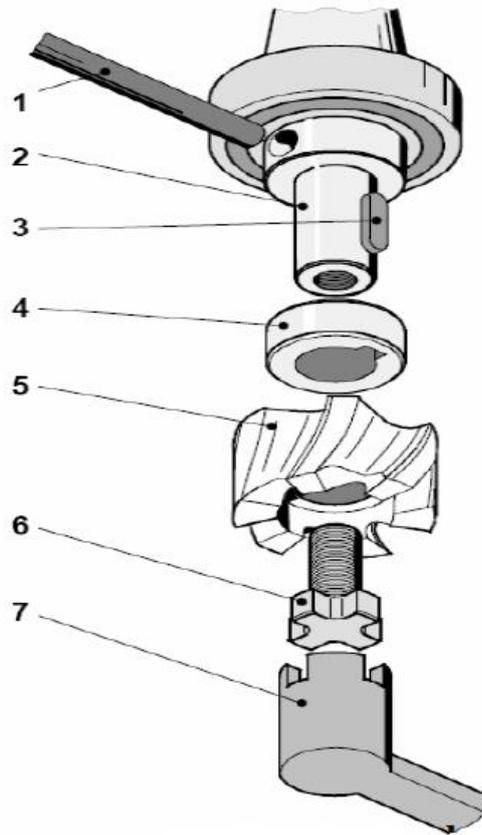


شكل رقم ٥٥: تركيب العدة بالشياق

الغلاف والشياق (المحور) Shell end mill arbor

يستخدم لتثبيت ذكور القلاووظ

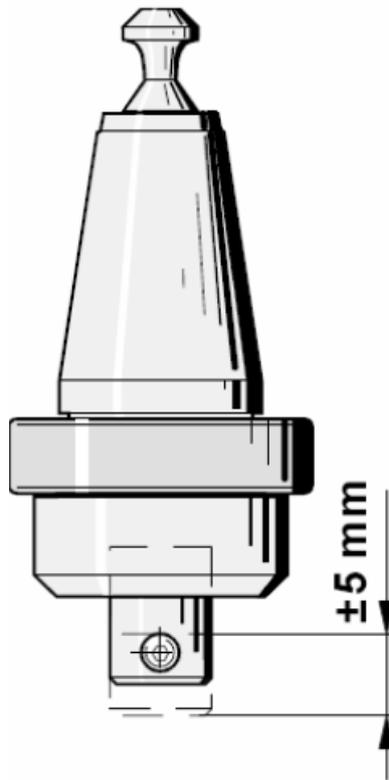

شكل رقم ٥٦: مثبت ذكور القلاووظ TAP HOLDER

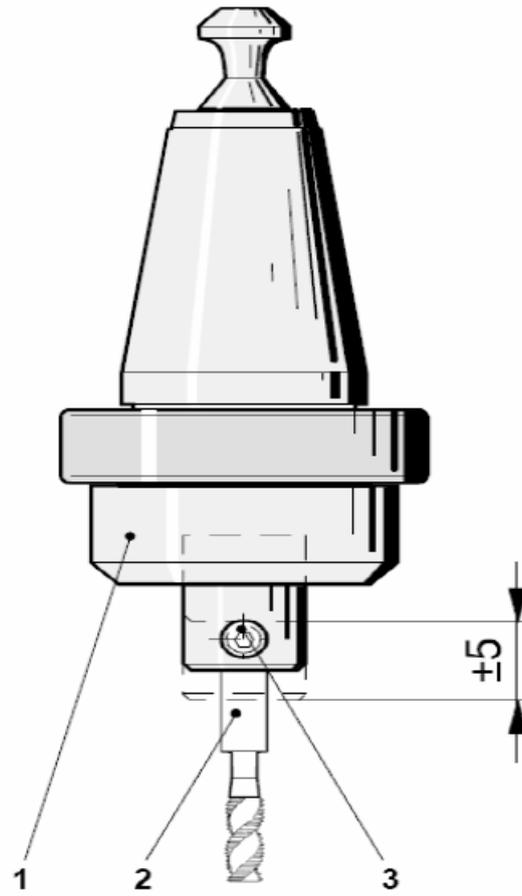


يتم ادخال العدة رقم (٢) داخل الحامل رقم (١)
يتم ربط مسمار القلاووظ رقم (٣) بمفتاح آلن (سداسي)
يوجد حوالي ٥ مم لتفادي كسر ذكر القلاووظ عند قلوظة الثقوب غير النافذة

خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الخلفي أو الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر
٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للفريز باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Mill) كما هو موضح أمامكم أو HMI Operate Mill الخاص بسينوميريك Sinumerik أو يمكنك اختيار أي نظام آخر مثل Heidenhain TNC Mill ثم اضغط OK.	



٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب النظام الذي تم اختياره سواء Fanuc و Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أية أوامر)

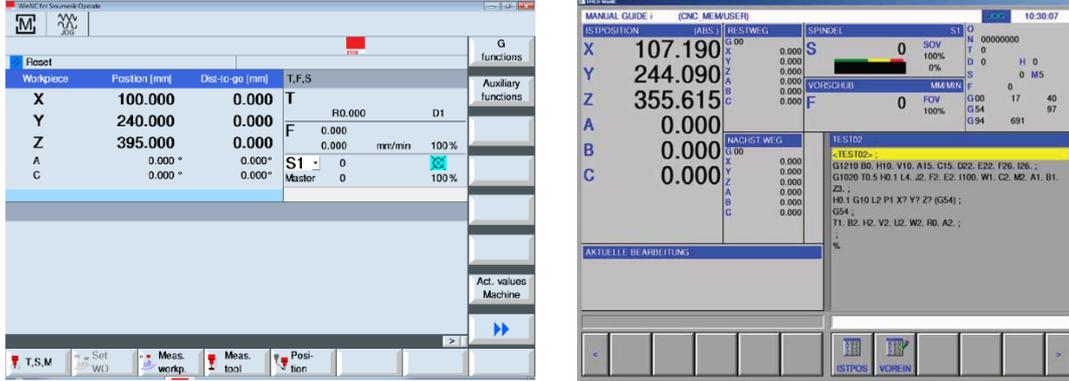

شكل رقم ٥٧: شاشة البرنامج لنظامي التحكم Fanuc و Sinumerik و Heidenhain

٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء إلى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.
٨. يتم إغلاق الباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) لتأمين المشغل على الماكينة
٩. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/اليديوي HAND ملحوظة: باستخدام هذا المفتاح، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحاً.

	<p>١٠. أضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة وتشغيل دورة الزيت.</p>
	<p>١١. قم باستدعاء جيب عدة فارغ بالضغط على زر تدوير برج العدة. ملحوظة: إذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت، سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة</p> 



شكل رقم ٥٨: حامل العدة للفريز CNC

تركيب عدة القطع ببرج العدة

١٢. احضر احد عدد القطع من صندوق عدد القطع وقم بتنظيف العدة من الرائش والزيوت باستخدام فوطة تنظيف حتى لا تتجمع داخل حامل العدة وسجل ما تلاحظه في جدول المشاهدات.

١٣. ضع حامل العدة الخاص على مثبت التركيب الخاص بالحامل.





١٤. قم بتهيئة العدة داخل حامل العدة، وستجد في الورشة عوامل عدد تربط سكاكين القطع بواسطة بمسامير سداسية أو بواسطة جلبية أو بواسطة ظرف يلف باليد ثم يحكم بمفتاح مخصوص وتختلف طرق الربط من سكين إلى أخرى كما هو مبين في الأشكال التالية



مسمار سداسي لربط العدة

	
<p>شكل رقم ٥٩: طرق الربط المختلفة لسكاكين القطع</p>	
	<p>١٥. امسك العدة المراد تركيبها في عمود الدوران الرئيسي Main spindle بطريقة صحيحة بيدك بمسكة خطافيه حتى لا تجرح يداك من أسنان عدة القطع الحادة</p> <p>ملحوظة: يجب ملاحظة أن العدد بها شرم طولي وهذا الشرم يكون ناحية الخلف عند التركيب.</p> 
<p>١٦. اضبط الفراغ المخصص لبنز الدوران في العدة ليكون أمام الجزء البارز (البنز) الموجود في محور الدوران</p>	

 <p>بنز</p>  <p>مجرى البنز</p>	<p>شكل رقم ٦٠: مجرى البنز يجب ان يكون مقابل للبنز</p>
	<p>١٧. ادخل حامل العدة في المكان المخصص بمحور الدوران مع مراعاة مسك العدة مسكة خطافيه حتى لا تجرح يدك.</p>
	<p>١٨. اضغط على مفتاح تثبيت ونزع العدد  أثناء مسك حامل العدة باليد، مع مراعاة التأكد من تركيب العدة بشكل سليم عن طريق تحريك العدة يمينا ويسارا وهي بداخل عمود الدوران للتأكد من أن التركيب قد تم بشكل صحيح ثم اترك المفتاح ليتم مسك العدة حتى لا تعرض نفسك أو الماكينة إلى أيه أخطار، ثم حرر الضغط على الزر حتى تمسك قوة الهواء المضغوط Pneumatic العدة بإحكام.</p>
<p>فك عدة القطع من ببرج العدة</p>	
	<p>١٩. يتم فتح الباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) والتأكد أن وضع التشغيل مازال على وضع Manual</p>
	<p>٢٠. امسك العدة المراد فكها بيدك بمسكة خطافيه حتى لا تجرح يداك من أسنان عدة القطع الحادة</p>

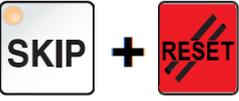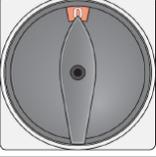	<p>٢١. اضغط على مفتاح فك العدد لفترة مع مسك حامل العدة باليد وانزع العدة من مكانها وضعها في المكان المناسب ثم ارفع يدك عن المفتاح بعد الفك.</p>  <p>شكل رقم ٦١: فك العدة</p>
	<p>٢٢. اضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٢٣. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٢٤. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٢٥. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٢٦. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبيوتر</p>	

المشاهدات

سجل ما تم مشاهدة عند تنفيذ خطوات تركيب وفك حامل عدة القطع



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يتمكن من تركيب حامل العدة وسكاكين القطع في برج العدة بطريقة سليمة.
			٣	يتمكن من فك حامل العدة وسكاكين القطع من برج العدة بطريقة سليمة.
			٤	يستطيع إيقاف الماكينة في حالة الطوارئ.
			٥	يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية
			٦	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ٣٥

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب التالي:

للـ سكينه قطع وحامل عده

للـ مفتاح سداسي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للـ تركيب سكينه القطع بشكل سليم

للـ فك سكينه القطع وحامل العدة وتخزينه في مكانه الصحيح

تجهيز وتحميل العدد في الفرايز المبرمجة CNC

تدريب رقم	٧	الزمن	٢٤ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

تركيب عدة القطع للفرايز المبرمجة بالحاسب CNC milling.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
فريزة نظام تحكم EMCO Fanuc 31i فريزة نظام تحكم EMCO Sinumerik Shop mill فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill سكاكين فرايز End mills ذات مقاسات وأشكال مختلفة بنطة ثقب Center mill أجهزة قياس	ارتداء افرول العمل مواد تنظيف شغلة من مادة الأرتيلون من الحديد أو النحاس أو الألمنيوم بأبعاد مناسبة


جدول رقم ٣٦

المعارف المرتبطة بالتدريب

يتم تحميل العدد اللازمة لعمليات التشغيل المختلفة في برج العدة الموجود بماكينة الفريزة. لذا يجب تركيب كل العدد في حامل العدة الخاص بها وتحميلها في برج العدة بتسلسل معين.

بعد تركيب العدة ميكانيكيا بشكل سليم في مثبت العدد يجب تعريف الماكينة على خطوتين. الخطوة الأولى هي تعريف الماكينة بمكان تثبت العدة ببرج العدة، الخطوة الثانية هي تعريف نظام التحكم باسم هذه العدة (مثلا Face mill, Taper ... الخ). وعند تعريف العدد في ذاكرة الماكينة يجب ان يغلق الباب لحماية المشغل من الحركة الأتوماتيكية للعدة من برج العدة الى محور عمود الدوران.

توجد في الفريزة Emco برج عدة يوجد به ٢٠ مكان لتخزين العدد يمكن رؤيته من الجانب الأيمن للماكينة كما هو مبين في شكل ١ ولكن يمكن تعريف اكثر من ذلك في ذاكرة الماكينة ويوجد مخزن للعد بالماكينة يمكن استخدام العدد التي بداخلة لتحل محل بعض المركب في برج العدة.

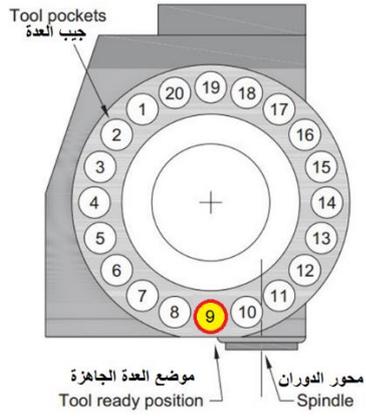



شكل رقم ٦٢: برج العدة بالفريزة Emco


توجد بعض الرموز الهامة التي تستخدم في التحكم في العدة

الوصف	الرمز	اسم الرمز	نوع العدة Too type
العدة ممنوعة من الاستخدام. يتم اختيار "Block" من مفتاح Tool wear في عمود الـ (G)	✗	علامة X حمراء	نوع العدة Too type
الوصول للتحذير الأولي	▽	مثلث اصفر مقلوب	
العدة في حالة خاصة. حرك مؤشر الماوس على العدة المعرفة. ستحصل على معلومة صغيرة من الماكينة عن العدة	△	مثلث اصفر	
العدة مختارة من قبل Pre-selected	□	مربع اخضر	
حامل العدة Magazine في حالة تحميل العدد.	↔	سهمين خضر معكوسين	حامل العدة Magazine الموضع (رقم) Place holder
مكان حامل العدة مغلق. يتم اختيار "Block" في حامل العدة في عمود الـ (G)	✗	علامة X حمراء	

جدول رقم ٣٧


خطوات تنفيذ التدريب

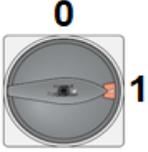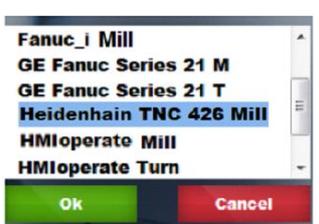١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.		
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار		
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الخلفي أو الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.	
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر	
٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للفرايز باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Mill) كما هو موضح أمامكم أو HMI Operate Mill الخاص بسينوميك Sinumerik أو يمكنك اختيار أي نظام آخر مثل Heidenhain TNC Mill ثم اضغط OK.		
		
٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب النظام الذي تم اختياره سواء Fanuc و Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر).		

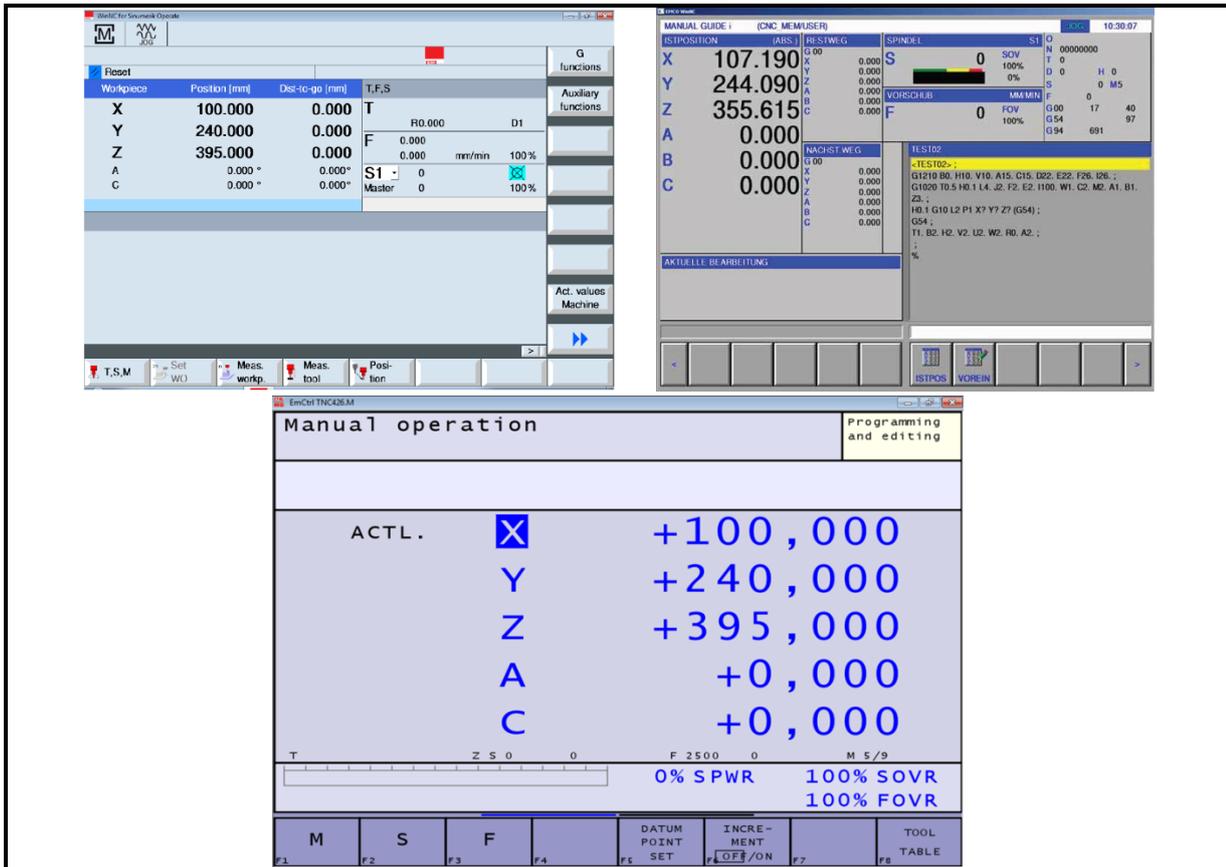

شكل رقم ٦٣: شاشة البرنامج لنظامي التحكم Sinumerik و Heidenhain و Fanuc

	<p>٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء إلى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للدخول لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٨. اضغط على مفتاح إعادة الضبط RESET لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة ولتتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة وتهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.</p>
	<p>٩. قم بفتح واغلاق باب الفريزة مع الضغط على مفتاح (Enable/consent Key) للتأكد من صحة عمل مفتاح الأمان للباب.</p>
	<p>١٠. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/اليدوي MDI HAND، أو الضغط على مفتاح MDI من لوحة التحكم، الذي يتيح الضبط اليدوي. ملحوظة: باستخدام هذا المفتاح، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحاً.</p>
	<p>١١. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>

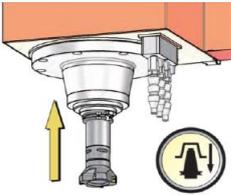	<p>١٢. قم باستدعاء جيب عدة فارغ يدويا (رقم 1 مثلا) عن طريق الضغط المتكرر على زر تدوير برج العدة  حتى الوصول الى جيب رقم 1.</p> <p>ملحوظة: إذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت، سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة  +  AUX</p>
	<p>١٣. اضغط على مفتاح الوضع jog</p>
	<p>١٤. يمكن الضغط على مفتاح دوران برج العدة يمينا او يسارا حتى تحضر المكان رقم (١) في وضع التشغيل وتكون العدة رقم ١ في منتصف اسفل البرج في هذه الحالة.</p>
	<p>١٥. افتح باب الفريزة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key).</p>
	<p>١٦. احضر احد العدد وثبتها بحامل العدة كما تعلمت في التمرين السابق ثم امسك حامل العدة الأولي باليد اليسرى وقم بتوجيهه ماسك العدة ناحية عمود الدوران الرئيسي (spindle) بالماكينة كما بالشكل المقابل.</p>  <p>شكل رقم ٦٤: تركيب العدة بعمود الدوران</p>
	<p>١٧. قم بالضغط المستمر على مفتاح تثبيت أو فك حامل العدة وقم بإدخال حامل العدة داخل عمود الدوران الرئيسي بالفريزة مع مراعاة ضبط دليلي الإدخال لحامل العدة وعمود الدوران.</p> <p>١٨. قم بتحرير الضغط على مفتاح تثبيت حامل العدة</p>
	<p>١٩. قم بتكرار الخطوات من ٧ إلى ١٨ لتحميل باقي عدد القطع</p>
	<p>٢٠. اغلق باب الفريزة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key).</p>
<p>في حالة نظام التحكم سينوميك</p>	
	<p>٢١. اضغط على مفتاح OFFSET من لوحة التحكم ستظهر شاشة التالية الخاصة بالعمل على تعريف تسلسل مكان العدة ببرج العدة وهي الخطوة الأولى لتعريف العدة، اضغط على Tool list ستجد المكان رقم واحد الموجود بعد رمز محور الدوران Spindle خالي من التعريف.</p>

Loc.	Type	Tool name	D	ΔLength	ΔRadius	D
2		DIEMILL_TAPER	1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/>
3		SPIBO 6.8	1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/>
4		NC ANB. 12MM 90°	1	6.000	0.000	<input type="checkbox"/>
5		CUTTER	1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/>
6		DRILL	1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/>
7						
8		DRL_THRD_MILL	1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/>
9		3D_TASTER Uhr	1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/>
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



ملحوظة: يمكن الوصول لشاشة تحميل العدد بالضغط على زر **Parameters** ثم اختيار **Toll list**

٢٢. حرك مسطرة الشاشة الى اسفل حتى تصل الى الأسماء الموجودة في مخزن العدد بعد الرقم ٢٠، ثم اختر العدة المطلوب تعريفها (مثلا Facing toll 40 MM) وانقر بالماوس عليها لاختيارها وستحول الخانة الى اللون البرتقالي كعلامة تبين تفعيل الاختيار العدة.

19						
20		FACING TOOL 40MM	1	82.960	40.000	<input checked="" type="checkbox"/>
		CHAMFER 1x14	1	96.765	10.000	90.0

ملحوظة: في حالة عدم وجود اسم العدة في القائمة بعد الرقم (٢٠) يمكن إضافة عدة جديدة بالضغط على مفتاح **New tool** ثم اختر بالماوس العدة المطلوب إضافتها من القائمة ثم اضغط **OK**

Type	Identifier	Tool position
120	- End mill	
140	- Facing tool	
145	- Thread cutter	
200	- Twist drill	
220	- Center drill	
240	- Tap	
710	- 3D probe	
711	- Edge finder	
110	- Ball nose end mill	
111	- Conical ball end	
121	- End mill corner rounding	
155	- Bevelled cutter	
156	- Bevelled cutter corner	
157	- Tap. die-sink. cutter	
160	- Drill&thread cut.	
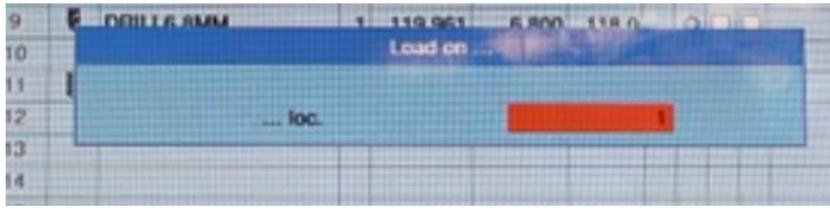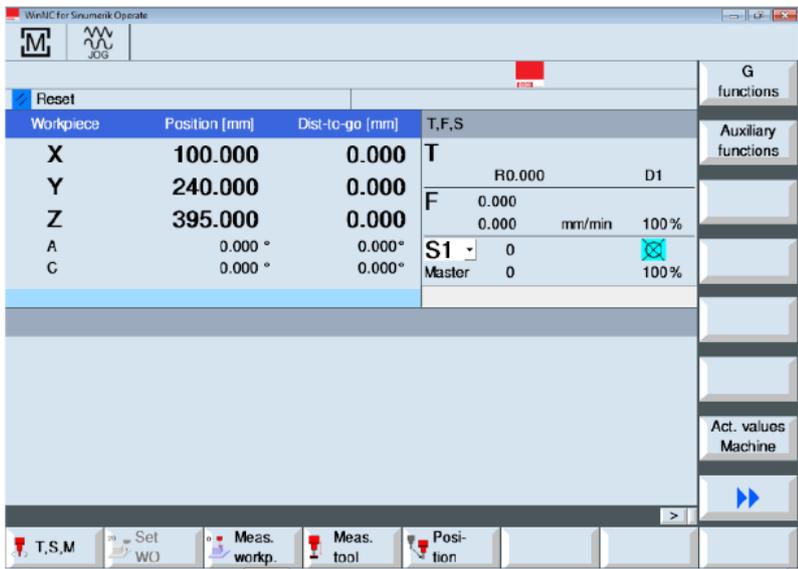
<p>Load</p>	<p>٢٣. اضغط على مفتاح Load من المفاتيح الرأسية على الشاشة، ليظهر صندوق حوار كالتالي</p> 
<p>OK</p>	<p>٢٤. اكتب رقم ١ ثم اضغط على زر من المفاتيح الرأسية ستظهر الشاشة التالية ويظهر بها العدة Facing tool في الترتيب رقم ١ وعلى الرقم ١ سهمين خضر لبيان تحميل العدة ويكون عندها المكان رقم ١ في برج العدة يقابل محور الدوران (انظر الى الجانب الزجاجي الأيمن من الماكينة)</p>  <p>شكل رقم ٦٥: المكان رقم ١ في برج العدة يقابل محور الدوران</p>
<p>MACHINE</p>	<p>٢٥. اضغط على مفتاح Machine الموجود بلوحة التحكم حتى تظهر الشاشة الرئيسية مرة أخرى</p> 
	<p>٢٦. اضغط على مفتاح T,S,M ستظهر شاشة تعريف اسم العدة وهي الخطوة الثانية في تعريف العدة بوحدة التحكم حتى يظهر اسم العدة الحقيقي في الجزء الخاص بـ T,F,S الظاهر على يمين الإحداثيات.</p> 

WinNC for Sinumerik Operate

Reset

Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	100.000	0.000	T
Y	240.000	0.000	R0.000 D1
Z	395.000	0.000	F 0.000
A	0.000 °	0.000 °	0.000 mm/min 100 %
C	0.000 °	0.000 °	S1 0
			Master 0 100 %

T.S.M

T

Spindle S1 D 1

Spindle M function rpm

Other M function

Work offset Basic ref.

Select tool

Select work offs.

Back

٢٧. انقر بالماوس فوق الصندوق البرتقالي المقابل لحرف T لتفعيل خانة اسم العدة (Toll name) ثم اضغط على مفتاح **Select tool** ستظهر الشاشة التالي

T.S.M

T

Select tool

Tool wear

Loc.	Type	Tool name	D	ΔLength	ΔRadius	D
1		Facing tool 40MM	1	82.960	20.000	
2		DIEMILL_TAPER	1	0.000	0.000	
3		SPIBO 6.8	1	0.000	0.000	
4		NC ANB. 12MM 90°	1	6.000	0.000	
5		CUTTER	1	0.000	0.000	
6		DRILL	1	0.000	0.000	
7						
8		DRL_THRD_MILL	1	0.000	0.000	
9		3D_TASTER Uhr	1	0.000	0.000	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

In Manual

Edges

Further data

Unload

Magazine Selection

Sort

Tool list

Tool wear

OEM Tool

Magazine

Work offset

User variable

Setting data

٢٨. انقر على اسم العدة (Facing toll 40MM) الظاهر أمام رقم ١، ثم اضغط على المفتاح **In Manual** ستظهر الشاشة التالية وبها اسم العدة (Facing tool)

Facing tool 40MM

DIEMILL TAPER

In Manual

T.S.M

T Facing tool 40MM

Spindle S1 D 1

Spindle M function rpm

Other M function

Work offset Basic ref.

Back

T.S.M


Set WO

Meas. workp.

Meas. tool

Position

٢٩. اضغط على مفتاح بدء التشغيل NC-Start، لتأكيد عملية توافق أو تفعيل العدة التي تم تحميلها في جدول العدد مع العدة التي تم تركيبها مسبقا بمحور الدوران وستلاحظ ظهور اسم العدة الحقيقي (Facing tool40MM) أمام الحرف T في الجزء الخاص بـ T,F,S الوجود على يمين الإحداثيات.

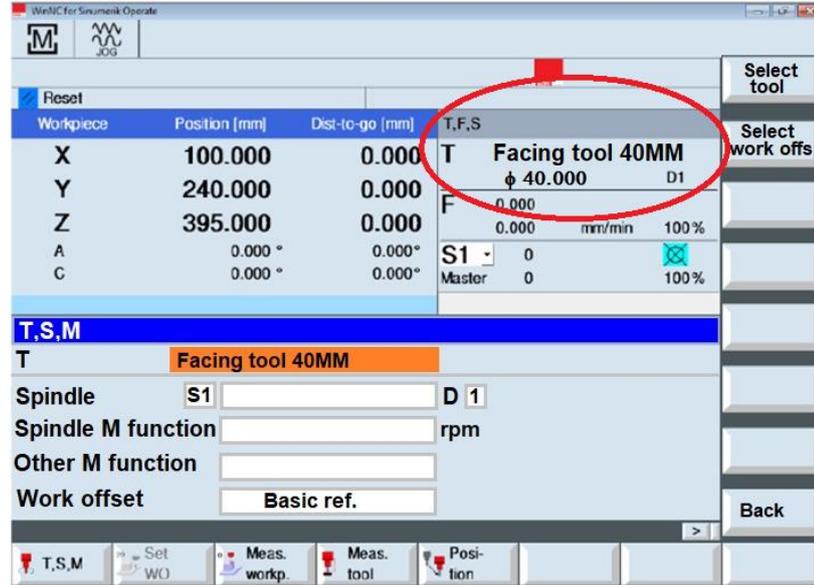

وبذلك نتعرف الماكينة على أن العدة الحالية سوف تثبت في المكان رقم (١) ببرج العدة



٣٠. اضغط على مفتاح التبديل لأدوات القطع برج العدة والذي يقوم مباشرة بسحب العدة من محور الدوران إلى مكانها رقم ١ ببرج العدة. ملحوظة: تأكد ان باب الفريزة مازال مغلق قبل تنفيذ هذه الخطوة

٣١. قم بتكرار الخطوات من ١٥ إلى ٢٨ لتركيب وتعريف (تحميل) باقي عدد القطع.

في حالة نظام التحكم هاين هاين Heidenhain


٣٢. بعد تركيب العدة في محور الدوران



٣٣. اضغط على tool table من الشاشة الافتتاحية بالماوس أو الضغط F8 من لوحة المفاتيح



٣٤. لاحظ ظهور هذه الشاشة فنقوم بالضغط على EDIT لتغيير الوضع من OFF إلى ON أو الضغط F6

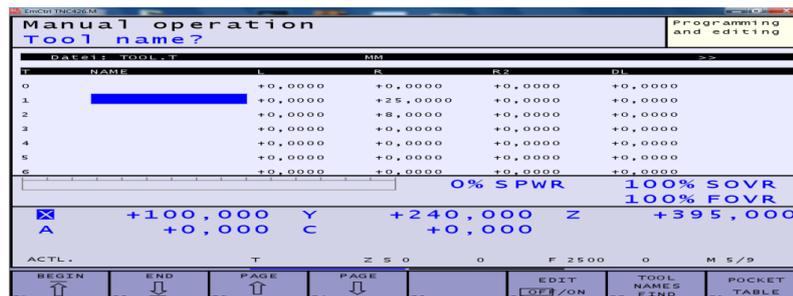

٣٥. ثم نقوم بكتابة اسم العدة اسفل NAME وامام المحطة رقم ١ وليكن FACING D50MM ونضع نصف قطر العدة 25MM اسفل R وامام المحطة ١

Manual operation					Programming and editing
Tool radius?					
Date: TOOL.T					MM >>
T	NAME	L	R	R2	DL
0		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000
1	facing d50	+0,0000	+25,0000	+0,0000	+0,0000
2		+0,0000	+8,0000	+0,0000	+0,0000



٣٦. اجعل التغذية بقيمة لا تقل عن ٩٠%



٣٧. اضغط على مفتاح Manual tool change تغيير العدة يدويا وبذلك نكون قد وضعنا العدة رقم ١ (FACING D50MM) في المحطة رقم ١ في برج العدة ويتم تكرار هذه الخطوات مع باقية العدد

٣٨. وبذلك نكون قد وضعنا العدة رقم ١ (FACING D50MM) في المحطة رقم ١ في برج العدة ويتم تكرار هذه الخطوات مع باقية العدد




٣٩. اضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.



٤٠. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.



٤١. ألق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم ألق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا

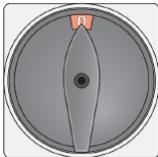


٤٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.

٤٣. األق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور


ملحوظة: في حالة نظام التحكم هايدن هاين يتم اتباع الخطوات التالية

١. بعد الضغط على مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.

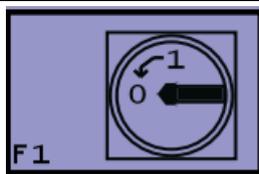

٢. اضغط على هذه النافذة أو F1 من لوحة المفاتيح

٣. اضغط على كلمة YES او F1 من لوحة المفاتيح وبذلك نكون قد تم غلق البرنامج ثم نغلق الكمبيوتر من قائمة shut down

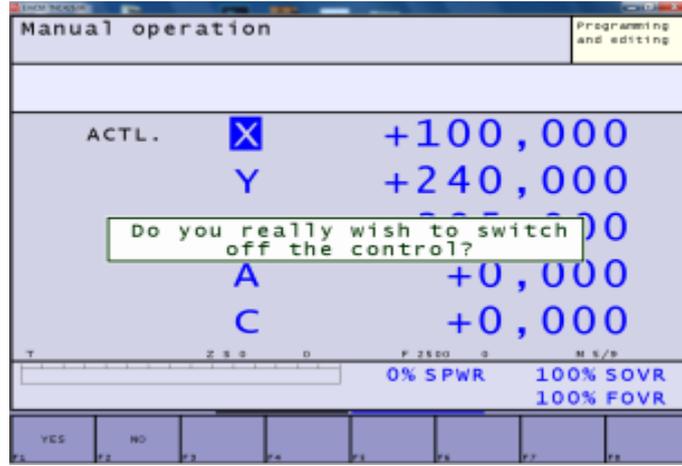

٤. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند العمل على الفريزة CNC

.....

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يركب العدة بحامل العدة بشكل سليم.
			٣	يركب حامل العدة في محور الدوران بشكل صحيح
			٤	يعرف مكان العدة بخطوات سليمة
			٥	يعرف اسم العدة بشكل سليم
			٦	يضيف اسم عدة جديد غير موجود بقائمة العدد

جدول رقم ٣٨

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب بالتالي:

✎ عدة قطع (مثلا End mill)

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

✎ يركب ويعرف عدة القطع على نظام التشغيل للفريزة CNC.

ترحيل صفر العدة (قياس العدة) في الفرايز المبرمجة CNC

تدريب رقم	٨	الزمن	٢٤ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

تحديد موضع العدة (قياس العدة أو ترحيل صفر العدة) بدلالة نقطة المقدمة للحد القاطع للعدة للفرايز المبرمجة بالحاسب CNC milling

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
سكاكين فرايز End mills ذات مقاسات وأشكال مختلفة ليتم قياسها بنطة ثقب Center mill ليتم قياسها أجهزة قياس جهاز قياس العدد HB50A فريزة نظام تحكم EMCO Fanuc 31i فريزة نظام تحكم EMCO Sinumerik Shop mill فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill	ارتداء افرول العمل مواد تنظيف قطعة شغل من مادة الأرتيلون أو من الحديد أو النحاس أو الألمنيوم بأبعاد مناسبة (مثلا 80x80x20 مم) أجزاء مصنعة مستطيلة المقطع.

جدول رقم ٣٩

المعارف المرتبطة بالتدريب


عدة القطع المستخدمة في الفرايز المبرمجة CNC لها أطوال وأبعاد مختلفة في اتجاهي محور X & Z. عند تركيب عدة القطع ببرج العدة تكون هناك تفاوت بين النقطة المرجعية لمثبت العدة (N) ونقطة المقدمة للحد القاطع للعدة (P) كما هو مبين في شكل ١، لذا من الضروري تحديد هذا الفارق في الطول وقياس أطوال العدد لمختلفة في القطع وتدوين بيانات كل من تصحيح العدة ونصف قطر الحد القاطع للعدة واتجاه موضع العدة في السجل الخاص ببيانات العدة حتى تتم عملية البرمجة والتشغيل على الماكينة بشكل صحيح.

الهدف من قياس بيانات العدة:

الهدف من قياس العدد وتسجيل بياناتها أو ترحيل صفر العدة هو تعريف نظام التحكم باستخدام نقطة طرف العدة tool tip (P) شكل ٦٦ أو نقطة مركز العدة tool centre وليس بدلالة نقطة مرجع بيت العدة (مثبت العدة) (N) لتحديد موضع ومسار العدة positioning.

لذا يجب قياس كل العدد المستخدمة في عمليات التشغيل على الفريزة المبرمجة بالحاسب، حيث يتم تحديد المسافة من طرف الحد القاطع (P) إلى نقطة مرجع بيت العدة (N)، وتخزن أطول العدد ونصف قطرها


في قائمة العدد tool list ويتم استدعاء العدة في البرنامج بنفس رقم العدة المسجل في قائمة العدد. وتكون قيمة نصف القطر ضرورية فقط عند اختيار تعويض نصف القطر mill radius compensation أو اختيار دورة تفريز للعدة المناسبة

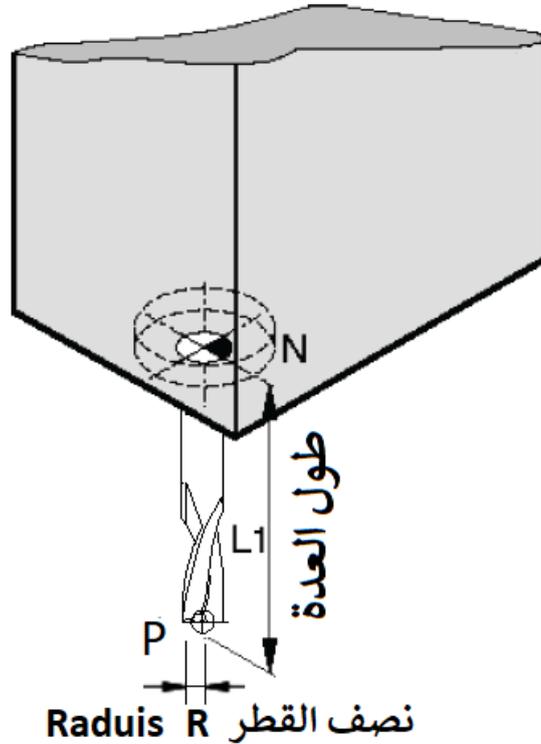


شكل رقم ٦٦: البيانات الهامة لقياس العدة

عند التشغيل بعدد ذات اطوال مختلفة كما هو مبين في شكل (٢) يجب قياس كل عدة على حدة أي ترحيل صفر العدة لجعل نظام التحكم يتعامل مع النقطة المرجعية بدلالة نقطة طرف الحد القاطع للعدة (P1 أو P2) بدلا من النقطة المرجعية لمثبت العدة (N) لتتحرك على المسار المراد قطعة. ولترحيل صفر العدة لابد من معرفة بعد النقطة P1 عن النقطة N في اتجاه محور X ومحور Z (هذه المسافات تقاس بطرق عديدة تختلف باختلاف نظام التشغيل المثبت على الماكينة (فانوك – سيمنز -... الخ) كما تختلف باختلاف التسهيلات الموجودة على الماكينة، حيث أن اطوال العدد مختلفة، فيجب قياس اطوال العدة حتى تتم عملية البرمجة والتشغيل بطريقة صحيحة.

كما يتم أيضا ادخال نصف قطر العدة، فيتم إدخاله يدويا بجدول قياس العدة على لوحة التحكم الماكينة، كي يتم الأخذ به في الاعتبار عند البرمجة باستخدام استعواض نصف قطر العدة.

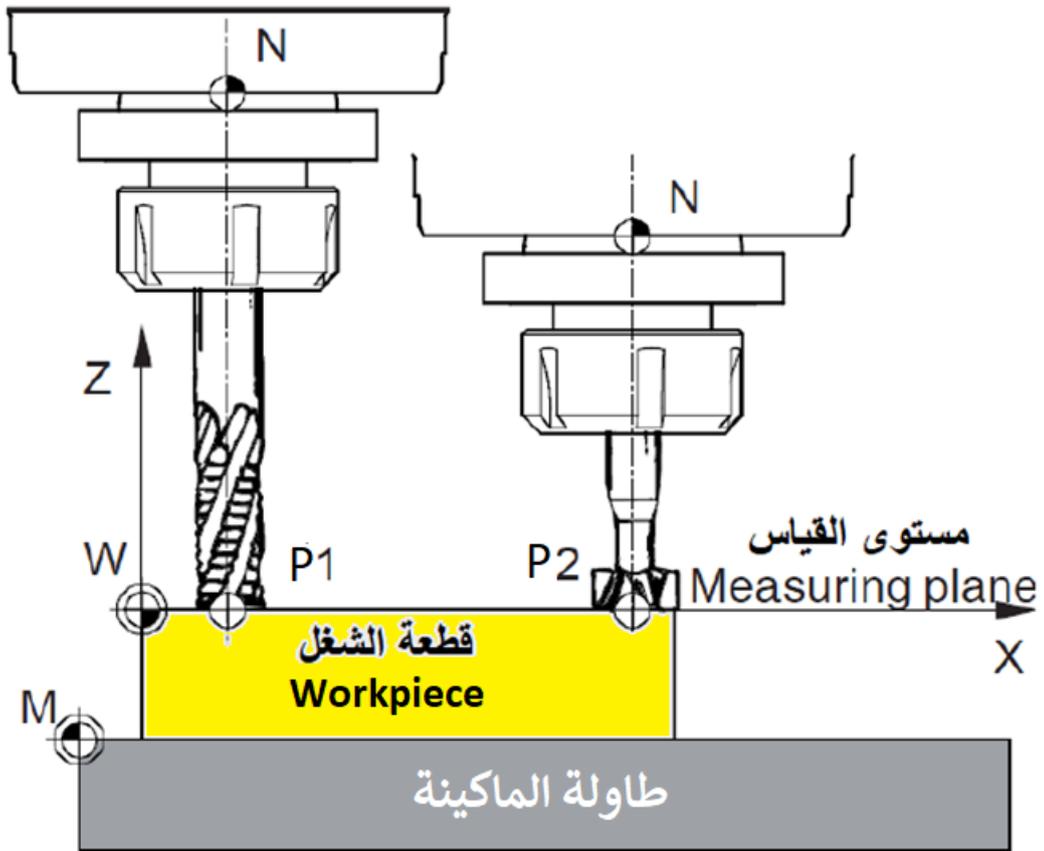

شكل رقم ٦٧: قياس العدة على الفريزة CNC ماركة

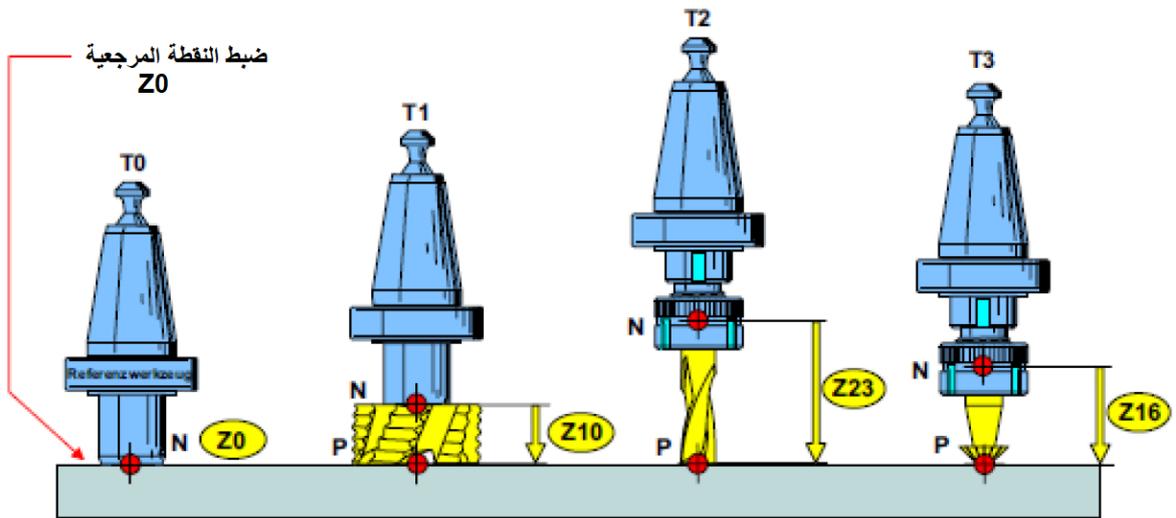

شكل رقم ٦٨: قياس العدة لمختلف عدد لقطع




للم يعتبر ادخال نصف القطر للعدة والموضع ضروريا في حالات استخدام التعويض في نصف قطر العدة فقط.

للم و يمكن ادخال أي رقم في سجل بيانات العدة ليمثل رقم تصحيح العدة، على ان يتم استدعاء العدة في البرنامج بنفس رقم العدة في السجل.

للم يمكن قياس التصحيح في طول العدة بطريقة نصف الية، بينما يتم ادخال نصف قطر الحد القاطع للعدة وتوجيه موضع العدة يدويا.





يجب أيضا إدخال وتعريف الماكينة بنوع عدة القطع المثبتة بحامل العدة بمعنى عدة قطع داخلية أو خارجية، انظر الشكل التالي، والتي سيتم استخدامها حسب تسلسل خطوات البرنامج ويجب ان يعرف نوع العدة في البرنامج بالرمز T متبوعا برقم العدة (مثلا T01 تعني العدة الموجودة في الجيب رقم 1 لبرج العدة). يتم إدخال القيم السابقة في شاشة البرنامج كما هو موضح في شكل ٦٩.

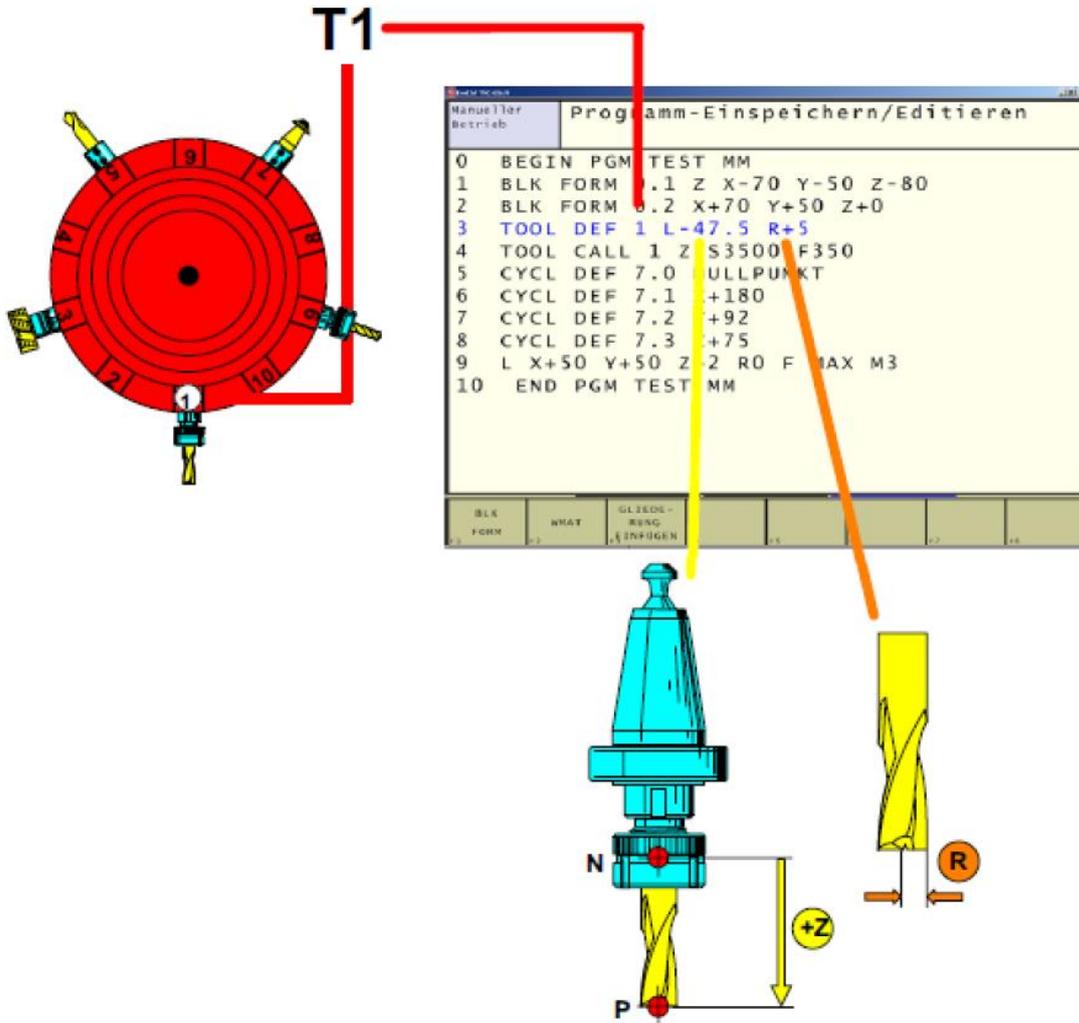

شكل رقم ٦٩: إدخال نوع العدة وإحداثياتها ونصف القطر لتنفيذ تمرين قياس العدة


يجب أيضا إدخال وتعريف الماكينة بنوع عدة القطع المثبتة بحامل العدة بمعنى عدة قطع داخلية أو خارجية، انظر الشكل التالي، والتي سيتم استخدامها حسب تسلسل خطوات البرنامج ويجب ان يعرف نوع العدة في البرنامج بالرمز T متبوعا برقم العدة (مثلا T01 تعنى العدة الموجودة في الجيب رقم ١ لبرج العدة).




خطوات تنفيذ التدريب

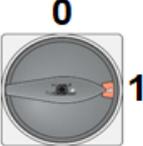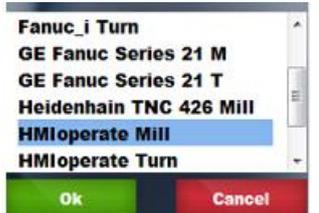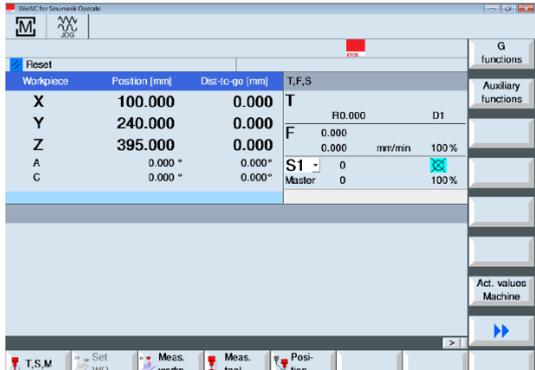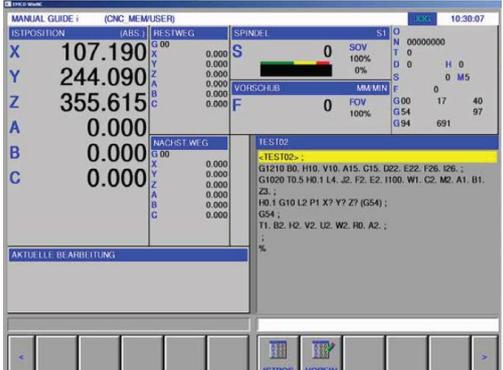
١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.		
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار		
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الخلفي أو الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.	
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر	
٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للفريز باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Mill) كما هو موضح أمامكم أو HMI Operate Mill الخاص بسينوميك Sinumerik أو يمكنك اختيار أي نظام آخر مثل Heidenhain TNC Mill ثم اضغط OK.		
		
٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب النظام الذي تم اختياره سواء Fanuc و Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)		
		

Manual operation		Programming and editing
ACTL.	<input checked="" type="checkbox"/>	+100,000
Y		+240,000
Z		+395,000
A		+0,000
C		+0,000
T	Z S 0 0	F 2500 0 M 5/9
		0% SPWR 100% SOVR 100% FOVR
M	S	F
F3	F2	F3
F4	F5	F6
DATUM POINT SET	INCRE- MENT OFF/ON	TOOL TABLE

شكل رقم ٧٠: شاشة البرنامج لنظامي التحكم Sinumerik و Heidenhain و Fanuc

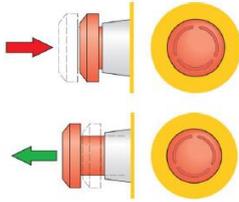	٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.
	٨. قم بفتح وغلق باب الفريزة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) الجانبي للتأكد من جاهزية الباب ثم اتركه مفتوحا.
	٩. أضغط على مفتاح AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتشغيل الدائرة الهيدروليكية.
	١٠. قم بتثبيت قطعة شغل من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات إبعاد مناسبة على المنجلة Vice
	١١. يستخدم زر منجلة التثبيت Clamping devices مع توضيح الطريقة الصحيحة لربط وفك الشغلة على المنجلة
في حالة نظام التحكم فانوك يكون قد تم اختيار Fanuc_31i Mill في الخطوة ٥	
	١٢. اضغط مفتاح  لإظهار صفحة البرنامج وتظهر على الناحية العلوية اليسرى كلمة PROGRAM (MDI)
	١٣. اختر وضع MDI من المفاتيح متعدد الوظائف أو الضغط على مفتاح MDI من لوحة التحكم، الذي يتيح إدخال القيم يدويا للضبط والبرنامج اليدوي الصغير.
	١٤. اكتب في البرنامج T2 M06 لتفعيل جيب العدة الخالي رقم (٢ مثلا) ثم اضغط على  أو  لإدخال البيانات ملحوظة: حيث ترمز (M06) إلى مؤشر Index تغيير العدة Tool change (بالسحب الآلي)، ويرمز (T2) إلى اختيار العدة رقم (٢)

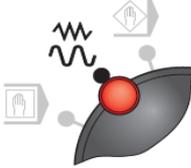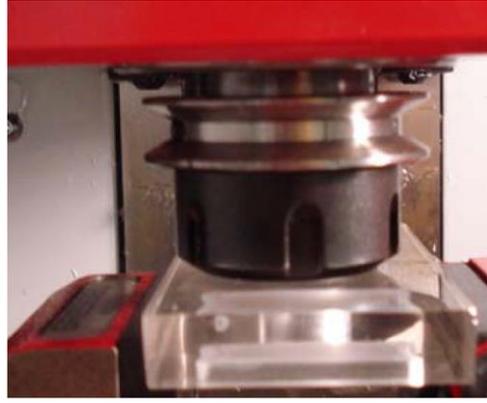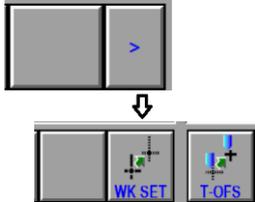
	<p>١٥. أختَر وضع JOG من بكرة اختيار اوضاع التشغيل أو الضغط على زر</p> 
 <p>المحاور -X و -Y</p>	<p>١٦. اعمل تلامس لِماسك العدة tool housing reference point (الخالي من سكينه قطع) مع سطح الشغلة، بالضغط على مفتاح -Z لتحريك محور الدوران Spindle في اتجاه محور Z حتى يتلامس بحذر طرف ماسك العدة مع اعلى سطح الشغلة في اتجاه محور Z. ملحوظة: يجب التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية  ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من الشغلة ويمكن استخدام مفتاح الخطوة Steps  عند الاقتراب من الشغلة. ملحوظة: قد تحتاج إلى الضغط على مفاتيح -X و -Y لتحريك منزلقة برج العدة في اتجاه محور X, Y لضبط ماسك العدة ليكون مباشرة فوق الشغلة حتى يحدث التلامس في اتجاه محور Z.</p>  <p>شكل رقم ٧١: ملامسة طرف جلبية حامل العدة لوجه الشغلة العلوي</p> <p>ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler بين ماسك العدة وسطح الشغلة للتأكد من الملامسة.</p>
	<p>١٧. اضغط مفتاح إظهار الوضع POS حتى تظهر قيم X, Y, Z الحالية على الشاشة (سجل القيمة في جدول النتائج تحت ملحوظة صفر الشغلة).</p>
	<p>١٨. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة  حتى تظهر  ثم اضغط عليه، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة قياس العدة Tool offset.</p>

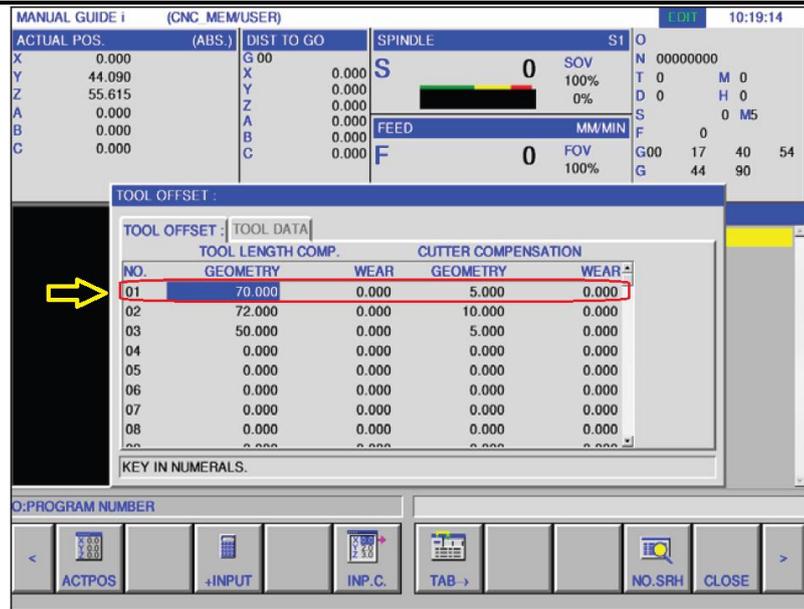

ملحوظة: T-OFS يفتح نافذة احداثيات الشغلة في كل الأوضاع التالية



١٩. اضغط على مفتاح (الوضع الحقيقي Actual position) لإظهار الإحداثيات النسبية كما هو مبين في الشكل التالي.

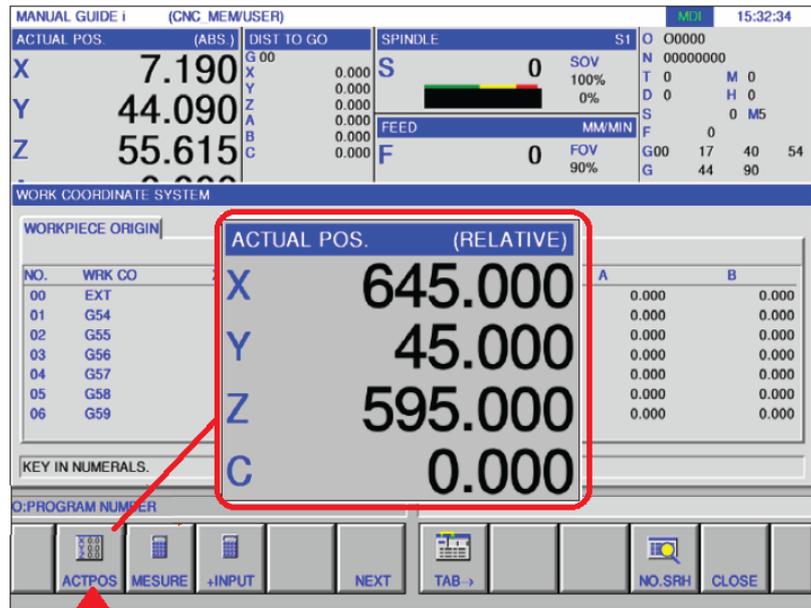

٢٠. اضغط مفتاح الضبط الأولي PRESET ثم عدل قيمة Z إلى "صفر"



PRESET RELATIVE POSI.

X-AXIS	645.000
Y-AXIS	45.000
Z-AXIS	0.000
C-AXIS	0.000

INPUT PRESET VALUE.




ALTER




ALTER

٢١. ثم اضغط على مفتاح لتفعيل وقبول المدخلات

يمكن تعريف نقطة الصفر لقياس أطوال العدة بطريقة بديلة للخطوات من ١٨ إلى ٢١ كالآتي

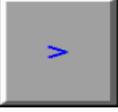

٢٢- اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة حتى تظهر

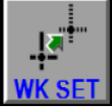

WK SET

ثم اضغط عليه، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة إزاحة الصفر.

ملحوظة: زر WK SET يفتح نافذة احداثيات الشغلة في كل الأوضاع التالية


OR

OR

OR


MANUAL GUIDE i (CNC MEMUSER) MDI 15:32:34

ACTUAL POS.	(ABS)	DIST TO GO	SPINDLE	SI	O 00000
X	7.190	G00 0.000	S 0	SOV 100%	N 00000000
Y	44.090	X 0.000		0%	T 0 M 0
Z	55.615	Y 0.000			D 0 H 0
		Z 0.000			S 0 MS
		A 0.000			F 0
		B 0.000			G00 17 40 54
		C 0.000			G 44 90

FEED MM/MIN F 0 FOV 90%

WORK COORDINATE SYSTEM

WORKPIECE ORIGIN

NO.	WRK CO	X	Y	Z	A	B
00	EXT	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
01	G54	100.000	200.000	300.000	0.000	0.000
02	G55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
03	G56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
04	G57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05	G58	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06	G59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

KEY IN NUMERALS.

O:PROGRAM NUMBER

ACTPOS
MESURE
+INPUT
NEXT
TAB ->
NO.SRH
CLOSE



↓







OFS/SET

ملحوظة: يمكن أيضا الضغط على زر OFS/SET للوصول لشاشة ضبط صفر الشغلة

٢٣- تحرك بالمؤشر الى مكان إدخال قيمة X,Y, Z في سطر G54 ثم اكتب "صفر" في خانة احداثي Z ثم اضغط Enter و بذلك يتم تحديد هذا الموضع بالصفر التي تقاس منه اطوال العدد.

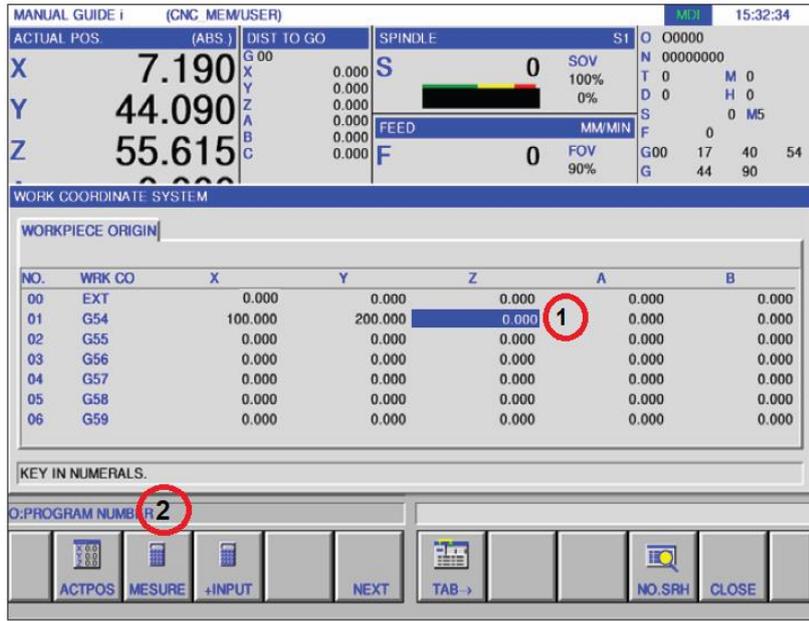

٢٤- اضغط مفتاح **MESURE** ستظهر الشاشة التالية لحساب أو قياس الترحيل، ادخل قيمة "صفر" في خانة إحداثيات الشغلة المستهدفة ثم اضغط من لوحة المفاتيح Enter

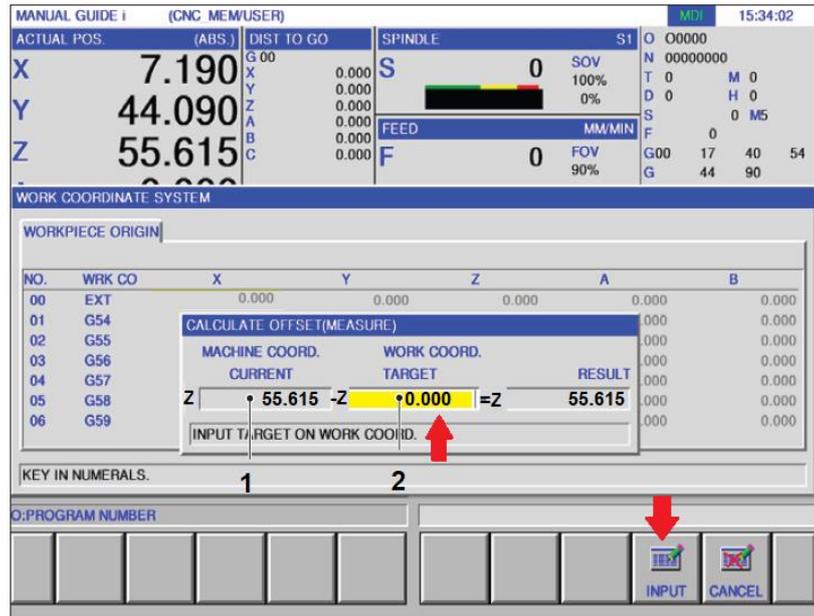

٢٥- اضغط مفتاح **INPUT** من على الشاشة أو مفتاح **INPUT** من لوحة المفاتيح لتنفيذ عملية الحساب، حيث يتم حساب نتيجة Result الفارق بين إحداثيات نقطة Z الحالية والنقطة المستهدفة.

يمكن للمدرب تنفيذ الخطوات من ١٨ إلى ٢١ بأي من الطريقتين السابقتين ويستكمل الخطوات بدء من ٢٢	
	٢٦- اعد اختيار وضع JOG من بكرة اختيار أوضاع التشغيل لتحريك المحاور الخطية X, Y, Z يدويا أو قم بالضغط على زر 
	٢٧- حرك العدة بعيدا عن سطح الشغلة بالضغط على مفتاح +Z استعدادا للقياس في المحور التالي.
	٢٨- اغلق باب الفريزة بالضغط على مفتاح (Enable/consentKey).
	٢٩- استدعي جيب العدة المراد قياسها (عدة رقم ١ مثلا) من برج العدة Magazine عن طريق الضغط على ازرار تدوير البرج حتى تكون العدة رقم ١ في برج العدة موازية لمحور الدوران ثم تركيب العدة المراد قياسها ويمكن تركيبها اتوماتيكيا عند الضغط على زر تغيير العدة في الموضع رقم ١.
	٣٠- اضغط على زر تغيير العدة  ليضع العدة التي تم تركيبها في جيب العدة رقم ١.
	٣١- استدعي العدة المركبة بالضغط على مفتاح  لإظهار صفحة البرنامج وتظهر على الناحية العلوية اليسرى كلمة PROGRAM (MDI)
	٣٢- اختر وضع MDI من المفاتيح متعدد الوظائف أو الضغط على مفتاح MDI من لوحة التحكم، الذي يتيح ادخال القيم دويا للضبط والبرنامج اليدوي الصغير.
	٣٣- اكتب في البرنامج M06 T1 لاستدعاء جيب العدة رقم (١) المركب به العدة المراد قياسها في هذا التمرين (Facing tool 40MM) ثم اضغط على  أو  لإدخال البيانات ملحوظة: حيث ترمز (M06) الى مؤشر Index تغيير العدة Tool change (بالسحب الآلي)، ويرمز (T1) الى اختيار العدة رقم 1
	٣٤- اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية X, Y, Z يدويا

٣٥- اعمل تلامس العدة مع سطح الشغلة، بالضغط على مفتاح **-Z** لتحريك محور الدوران (في اتجاه محور Z حتى يتلامس بحدز طرف ماسك العدة مع اعلى سطح الشغلة في اتجاه محور Z.

ملحوظة: يجب التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل

سرعة التغذية  ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من الشغلة ويمكن


استخدام مفتاح الخطوة Steps  عند الاقتراب من الشغلة.


ملحوظة: قد تحتاج إلى الضغط على مفاتيح **-X** و **-Y** لتحريك منزلقة برج العدة في اتجاه محور X, Y لضبط ماسك العدة ليكون مباشرة فوق الشغلة حتى يحدث التلامس في اتجاه محور Z.




ملامسة طرف حامل العدة لوجه الشغلة العلوي

ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler بين ماسك العدة و سطح الشغلة للتأكد من الملامسة.

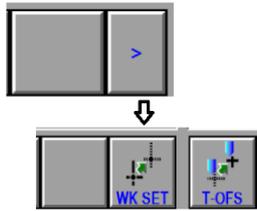

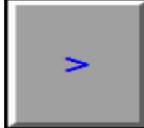٣٦- اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة  حتى تظهر

ثم اضغط عليه، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة قياس العدة  Tool offset.

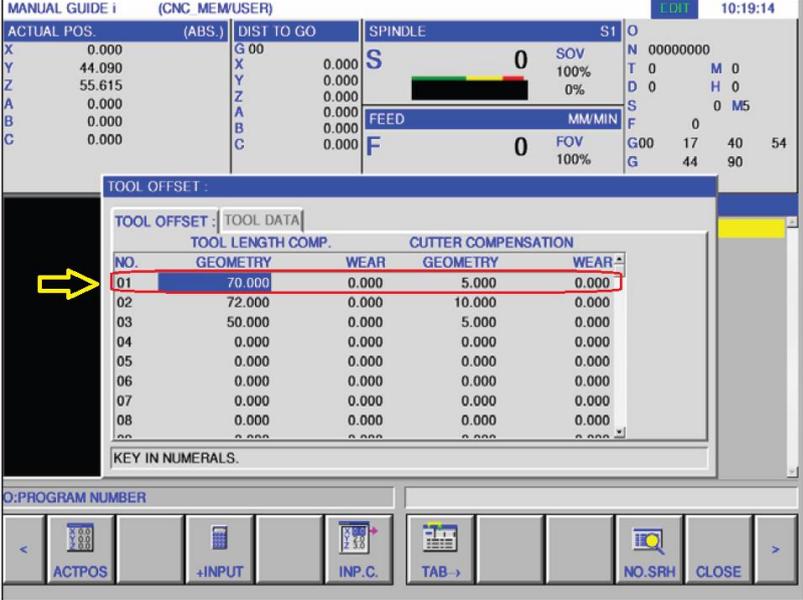


TOOL LENGTH COMP.		CUTTER COMPENSATION	
NO.	GEOMETRY	WEAR	WEAR ±
01	70.000	0.000	5.000
02	72.000	0.000	10.000
03	50.000	0.000	5.000
04	0.000	0.000	0.000
05	0.000	0.000	0.000
06	0.000	0.000	0.000
07	0.000	0.000	0.000
08	0.000	0.000	0.000


ملحوظة: T-OFS يفتح نافذة إحدائيات الشغلة في كل الأوضاع التالية



٣٧- قم بالضغط على العدة رقم 01 (المطلوب قياسها حسب التمرين

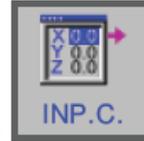


الحالي) ثم اضغط على مفتاح ستظهر الشاشة التالية

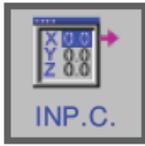

INPUT RELATIVE COORD.	
X-AXIS	645.000
Y-AXIS	45.000
Z-AXIS	43.767
C-AXIS	0.000

٣٨- انقر بمؤشر الماوس على الخانة المقابلة للمحور Z-axis واضغط على

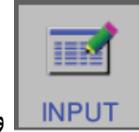

مفتاح وسيكون قد تم قياس طول العدة في محور Z وستظهر على الشاشة قيمة طول العدة وعليها أضواء باللون الأصفر

٣٩- ادخل قيمة نصف قطر العدة R=22 mm في مكانها تحت عنوان (تعويض القاطع Cutter compensation)


TOOL OFFSET :				
TOOL OFFSET : TOOL DATA				
TOOL LENGTH COMP.			CUTTER COMPENSATION	
NO.	GEOMETRY	WEAR	GEOMETRY	WEAR
01	0.000	0.000	0.000	0.000
02	0.000	0.000	0.000	0.000
03	43.767	0.000	22.000	0.000
04	0.000	0.000	6.000	0.000
05	0.000	0.000	0.000	0.000
06	0.000	0.000	4.000	0.000
07	0.000	0.000	0.000	0.000
08	0.000	0.000	0.000	0.000

طريقة أخرى لقياس العدد

كرر الخطوات من ١ إلى ١٢

١٣- قم بقياس ارتفاع سطح قطعة العمل بعد تثبيتها في المنجلة بواسطة تركيب ساعة القياس في برج العدة Magazine قبل البدء في قياس العدة.

ملحوظة: تلامس ساعة القياس طاولة الماكينة ويتم تصفير طول العدة (الساعة 3D probe) بمعنى وضع $Z_0=0$ في شاشة measure tool، ثم يتم تلامس ساعة القياس مع السطح العلوي لقطعة العمل الخام (الغير مشطبة) ويتم ملاحظة احداثي Z الظاهر على الشاشة (يفترض مثلاً بقيمة ١٢٥ مم) والتي تمثل ارتفاع سطح الخام عن طاولة الماكينة، يتم تسجيل هذه القيمة، لكي يتم ادخال هذه القيمة عند قياس العدد. يمكن الأخذ في الاعتبار ٢ مم لتشطيب السطح العلوي.

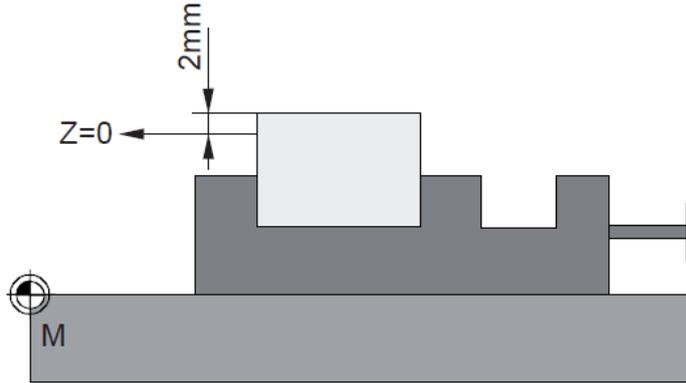

١٤- اغلق باب الفريزة بالضغط على مفتاح (Enable/consentKey).



١٥- اضغط مفتاح  لإظهار صفحة البرنامج وتظهر على الناحية العلوية اليسرى كلمة **PROGRAM (MDI)**





١٦- اختر وضع MDI من المفاتيح متعدد الوظائف أو الضغط على مفتاح MDI من لوحة التحكم، الذي يتيح ادخال القيم دويًا للضبط والبرنامج اليدوي الصغير.



١٧- اكتب في البرنامج M06 T1 لتفعيل جيب العدة رقم (١) المركب به العدة المراد قياسها في هذا التمرين (Facing tool 40MM) ثم اضغط

على  أو  لإدخال البيانات

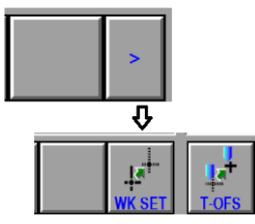
	<p>ملحوظة: حيث ترمز (M06 الى مؤشر Index تغيير العدة Tool change بالسحب الآلي)، ويرمز (T1 الى اختيار العدة رقم 1)</p>
	<p>١٨- اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية X, Z, Y يدويا</p>
  	<p>١٩- اعمل تلامس العدة مع سطح الشغلة، بالضغط على مفتاح -Z لتحريك محور الدوران (في اتجاه محور Z حتى يتلامس بحذر طرف ماسك العدة مع اعلى سطح الشغلة في اتجاه محور Z.</p> <p>ملحوظة: يجب التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية  ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من الشغلة ويمكن استخدام مفتاح الخطوة Steps  عند الاقتراب من الشغلة.</p> <p>ملحوظة: قد تحتاج الى الضغط على مفاتيح -X و -Y لتحريك منزلقة برج العدة في اتجاه محور X, Y لضبط ماسك العدة ليكون مباشرة فوق الشغلة حتى يحدث التلامس في اتجاه محور Z.</p>  <p>شكل رقم ٧٢: ملامسة طرف حامل العدة لوجه الشغلة العلوي</p> <p>ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler بين ماسك العدة و سطح الشغلة للتأكد من الملامسة.</p>
	<p>٢٠- اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة  حتى تظهر  ثم اضغط عليه، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة قياس العدة Tool offset.</p>

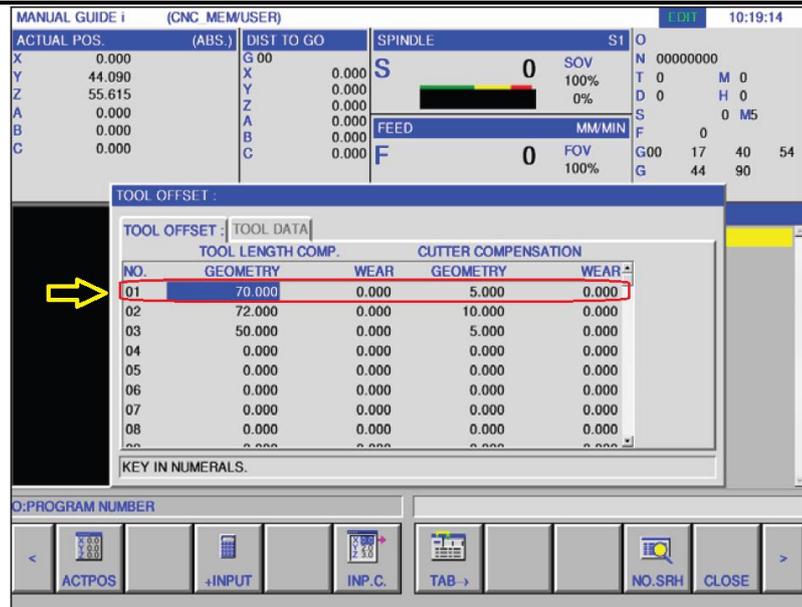



ملحوظة: T-OFS يفتح نافذة أحداثيات الشغلة في كل الأوضاع التالية



٢١- قم بالضغط على العدة رقم ١ (حسب التمرين الحالي) وتحت عنوان

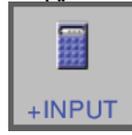

طول العدة Tool length comp. اضغط مفتاح ستظهر الشاشة التالية

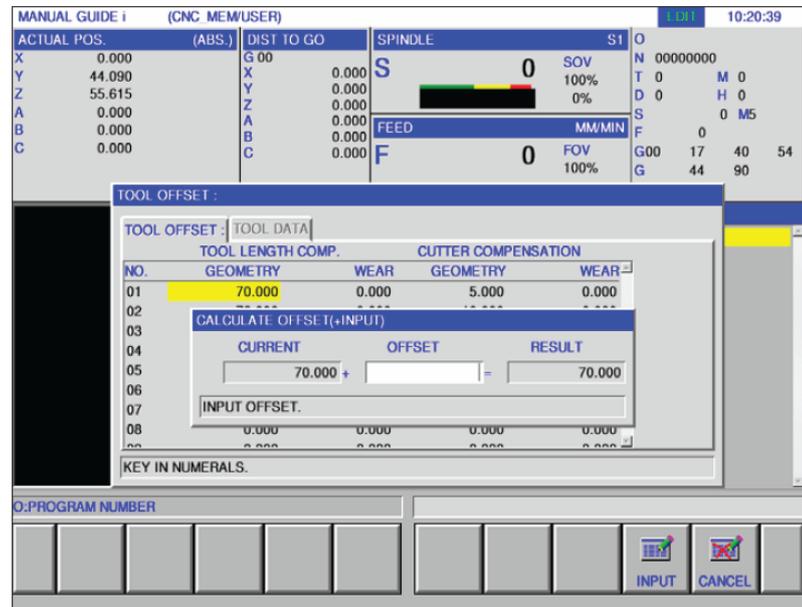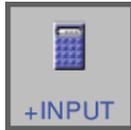

٢٢- سجل في الخانة offset قيمة ارتفاع الخام التي تم تسجيلها من قبل في ورقة بالخطوة رقم ١٣ وهي ١٢٥ ثم اضغط (Enter) ثم اضغط على



مفتاح ستجد القيمة Z الظاهرة على إحدائيات قد تغيرت وبهذا يكون قد تم قياس طول العدة وتعديله في ذاكرة الجهاز.



في حالة نظام التحكم سينوميرك يكون قد تم اختيار HMI Operate Mill في الخطوة ٥

لتظهر الشاشة التالية

٢٣- اضغط MACHINE ثم

The screenshot shows the WinNC for Sinumerik Operate interface. At the top, there is a 'MACHINE' button and a 'Reset' button. Below these, there is a table with columns for Workpiece, Position [mm], Dist-to-go [mm], and T,F,S. The table contains the following data:

Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	100.000	0.000	T R0.000 D1
Y	240.000	0.000	F 0.000
Z	395.000	0.000	0.000 mm/min 100%
A	0.000 °	0.000 °	S1 0
C	0.000 °	0.000 °	Master 0


Below the table, there are several buttons: T,S,M, Set WO, Meas. workp., Meas. tool, and Position. On the right side, there are buttons for G functions, Auxiliary functions, and Act. values Machine.

٢٤- اضغط مفتاح T,S,M ثم اضغط مفتاح Select tool من المفاتيح الموجودة ناحية اليمين على الشاشة وذلك لاختيار احد العدد السابق اضافاتها الى نظام التحكم بالماكيينة ثم اضغط على المفتاح

In Manual

ثم اضغط مفتاح

٢٥- اضغط على مفتاح بدء التشغيل NC-Start، لتأكيد عملية توافق أو تفعيل العدة التي تم تحميلها في جدول العدد مع العدة التي تم تركيبها مسبقا بمحور الدوران وستلاحظ ظهور اسم العدة الحقيقي (Facing tool 40MM) امام الحرف T في الجزء الخاص بـ T,F,S الوجود على يمين الإحداثيات.

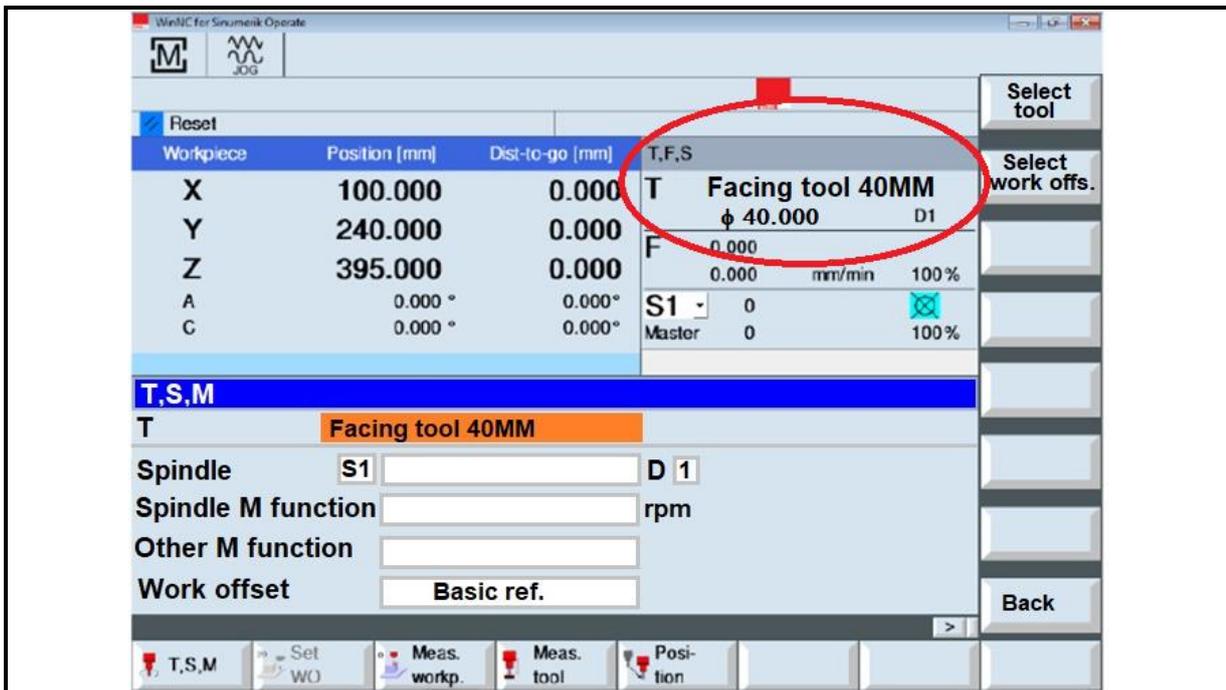

وبذلك تتعرف الماكينة على ان العدة الحالية (Facing tool) مثبتة في المكان رقم (1) ببرج العدة Magazine



٢٦- اضغط على مفتاح  من على لوحة التحكم لظهور شاشة العدد المحملة على ذاكرة الماكينة واختار العدة Facing tool

Loc.	Type	Tool name	D	ΔLength	ΔRadius	D
1		Facing tool 40MM		82.960	20.000	
2		DIEMILL_TAPER	1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/>
3		SPIBO 6.8	1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/>
4		NC ANB. 12MM 90°	1	6.000	0.000	<input type="checkbox"/>
5		CUTTER	1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/>
6		DRILL	1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/>
7						
8		DRL_THRD_MILL	1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/>
9		3D_TASTER_Uhr	1	0.000	0.000	<input type="checkbox"/>
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



٢٧- يمكن الضغط على مفتاح دوران برج العدة يمينا او يسارا حتى تجعل العدة رقم (1) في وضع التشغيل (ظهور سهمين باللون الأخضر على العدة المطلوب قياسها في هذا التمرين Facing tool)

٢٨- قم بتنظيف العدة من الرايش وكذلك قم بتنظيف سطح الشغلة لضمان تلامس العدة بسطح الشغلة في اتجاه محور Z

أولاً: قياس طول العدة



٢٩- اضغط مفتاح لمشاهدة الحركة اثناء تلامس العدة مع سطح الشغلة



٣٠- قم بتحريك العدة لتلامس سطح الشغلة بالضغط على مفتاحي



و معاً وذلك لضمان ان يكون العامل بعيداً عن نطاق حركة العدة حتى لا يتعرض لإصابات، ويجب تقليل السرعة كلما اقتربنا من سطح الشغلة ويفضل استخدام ريموت الحركة وتغيير وضع التشغيل وضع التغذية من تغذية مستمرة الى تغذية خطوة بخطوة بالميكرون (يفضل اختيار وضع

١٠ μm (ميكرون) 10 حتى تتحرك العدة ببطيء خطوة بخطوة (Step by step)

اضغط مفتاح محور (-Z) ثم لف يد ريموت الحركة ببطء حتى عكس عقارب الساعة يتلامس طرف عدة القطع مع سطح الشغلة.

ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة



لتظهر شاشة قياس العدة، اضغط مفتاح



٣١- اضغط مفتاح ثم قياس العدة الموجود في أسفل الشاشة

Length Manual

٣٢- اضغط على مفتاح الموجود ناحية اليمين على الشاشة وذلك لاختيار احد العدد السابق اضافاتها الى نظام التحكم بالماكينه والذي ستجدها ظاهرة بالفعل على الشاشة وهي العدة رقم

In Manual

(١) Facing mill ثم اضغط مفتاح

The screenshot shows a CNC control interface with the following data:

Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	-10.000	0.000	T Facing tool 40MM φ 40.000 D1
Y	-10.000	0.000	F 0.000 0.000 mm/min 100%
Z	-153.932	0.000	S1 0 Master 0 100%
A	0.000 *	0.000	
B	0.000 *	0.000	
C	0.000 *	0.000	

Below the table, there is a "Length manual" section with a diagram of a tool and a workpiece. The tool data is as follows:

Tool data	T
L 133.932	Facing tool 40 mm D1
R 2.700	Reference point: Workpiece
	Z0

At the bottom, there are several buttons: "T,S,M", "Set WO", "Meas. workp.", "Meas. tool", and "Position".



٣٣- سجل في الخانة Z0 قيمة ارتفاع الخام التي تم تسجيلها من قبل في ورقة بالخطوة ١٨ وهي ١٢٥

ثم اضغط (Enter) ثم اضغط على مفتاح **Set length** ستجد القيمة Z الظاهرة على إحدائيات قد تغيرت وبهذا يكون قد تم قياس طول العدة وتعديله في ذاكرة الجهاز.

ثانياً: قياس نصف قطر العدة

٣٤- اضغط **MACHINE** ثم **Meas. tool** لتظهر شاشة قياس العدة، اضغط مفتاح قياس العدة الموجود في أسفل الشاشة

٣٥- اضغط على مفتاح بدء التشغيل **NC-Start**، لتأكيد عملية توافق أو تفعيل العدة التي تم تحميلها في جدول العدد مع العدة التي تم تركيبها مسبقاً بمحور الدوران وستلاحظ ظهور اسم العدة الحقيقي (Facing tool40MM) أمام الحرف T في الجزء الخاص بـ T,F,S الموجود على يمين الإحدائيات

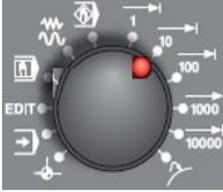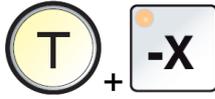

-X

٣٦- قم بتحريك العدة لتلامس سطح الشغلة بالضغط على مفتاحي



و (T) معا وذلك لضمان ان يكون العامل بعيدا عن نطاق حركة العدة حتى لا يتعرض لإصابات، ويجب تقليل السرعة كلما اقتربنا من سطح الشغلة ويفضل استخدام ريموت الحركة وتغيير وضع التشغيل وضع التغذية من تغذية مستمرة الى تغذية خطوة خطوة بالميكرون (يفضل اختيار وضع

10 μm (ميكرون) حتى تتحرك العدة ببطيء خطوة بخطوة (Step (by step

اضغط مفتاح محور (-X) أو (-Y) اذا كان التلامس في محور Y ثم لف يد ريموت الحركة ببطء حتى عكس عقارب الساعة يتلامس طرف عدة القطع مع جانب الشغلة.

تكرر هذه الخطوة للتلامس مع محور (Y)

ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة

Radius Manual

٣٧- اضغط على مفتاح الموجود ناحية اليمين على الشاشة وذلك لاختيار احد العدد السابق اضافتها الى نظام التحكم بالماكينه والذي ستجدها ظاهرة بالفعل على الشاشة وهي العدة رقم


In Manual

(١) Facing mill ثم اضغط مفتاح

Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	-10.000	0.000	T Facing tool 40MM φ 40.000 D1
Y	-10.000	0.000	F 0.000 0.000 mm/min 100%
Z	-20.000	0.000	S1 0 Master 0 100%
A	0.000 *	0.000	
B	0.000 *	0.000	
C	0.000 *	0.000	




Tool data	T
L 0.000	Facing tool 40 mm D1
R 0.000	X0 0.000
	Y0 0.000

٣٨- سيقوم الحاسب بحساب القطر أوتوماتيكيا، اضغط **Set radius** ستجد القيمة X الظاهرة على إحدائيات قد تغيرت وبهذا يكون قد تم قياس قطر العدة وتعديله في ذاكرة الجهاز.

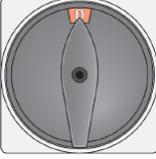٣٩- قم بتكرار الخطوات من ١٩ إلى ٣٤ في قياس باقي العدد.	
	٤٠- أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.
	٤١- اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.
	٤٢- ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.
٤٣- اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور	


في حالة نظام التحكم هايدن هاين (يتم اكتساب مهارة جهاز قياس العدد HB50A)

	٤٤- قم بتثبيت شغلة مستوية على المنجلة ووضع (المقياس الميكانيكي لضبط وضع المحور Z بساعة قياس وبقاعدة مغناطيسية قطر القرص ٥٠مم) جهاز قياس العدد HB50A فوق سطح الشغلة
	٤٥- قم بتفعيل وضع Handwheel mode  ومسك الريموت والتحرك في المحاور الى ان يمس جهاز قياس العدد
	٤٦- كما يمكن تحريك المحاور عن طريق الضغط على وضع  ثم الضغط على مفاتيح المحاور بلوحة التحكم مع تغذية متوسطة وتقليل التغذية كلما اقتربنا من المقياس الميكانيكي (جهاز قياس العدة) حتى يحصل التلامس
٤٧- اضغط على مفتاح Z من لوحة المفاتيح (في وضع الشاشة الافتتاحية) ثم اضغط على رقم ٠ (صفر) ثم ENTER فيتم تصفير قيمة Z وبذلك يكون سطح HB50A هو نقطة الصفر التي سوف نقيس بها العدد	

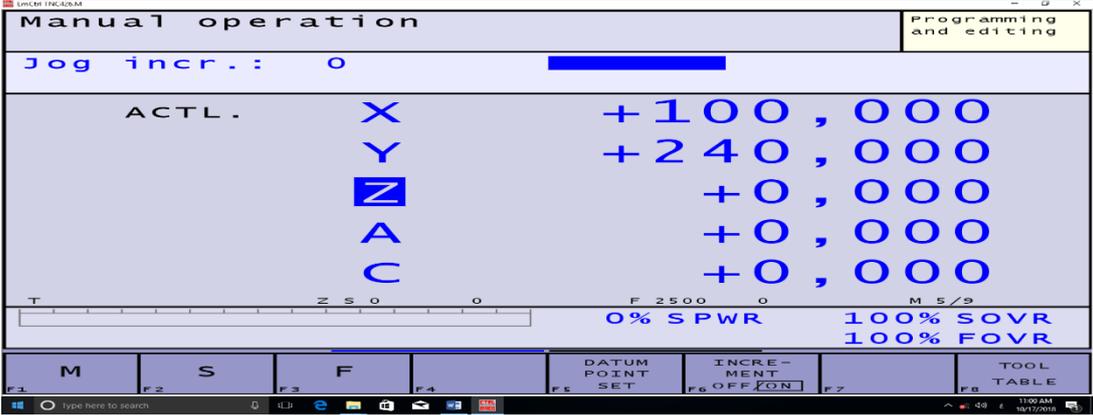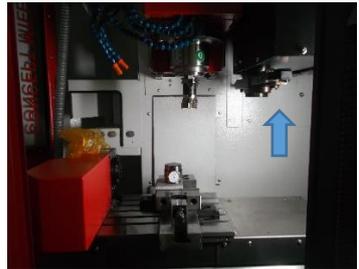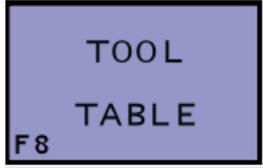	
	<p>٤٨- اضغط على مفتاحي دوران برج العدة في اتجاه عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة حتى نحضر جيب العدة المطلوب وليكن رقم ١، يجب ان تكون العدة المطلوب احضارها العدة رقم ١ في منتصف برج العدة</p> 
	<p>٤٩- اضغط على مفتاح Manual tool change تغيير العدة يدويا فنلاحظ تغير العدة ووضعها في عامود الدوران الرئيسي</p> 
	<p>٥٠- قم تفعيل وضع Handwheel mode</p>  <p>ومسك الريموت والتحرك في المحاور الى ان يمس المقياس الميكانيكي (جهاز قياس العدد) مع تغذية مناسبة وتقليلها كلما اقتربنا من المس</p>
	<p>٥١- يتم اضغط على tool table من الشاشة الافتتاحية بالماوس او الضغط F8 من لوحة المفاتيح</p>
	<p>٥٢- تظهر هذه الشاشة فنقوم بالضغط على EDIT لتغيير الوضع من OFF إلى ON او الضغط F6</p>




٥٣- قم بكتابة اسم العدة اسفل NAME وأمام المحطة رقم ١ وليكن FACING D50MM ونضع نصف قطر العدة 25MM اسفل R وأمام المحطة ١ ثم نقف اسفل L (طول العدة) أمام العدة رقم ١

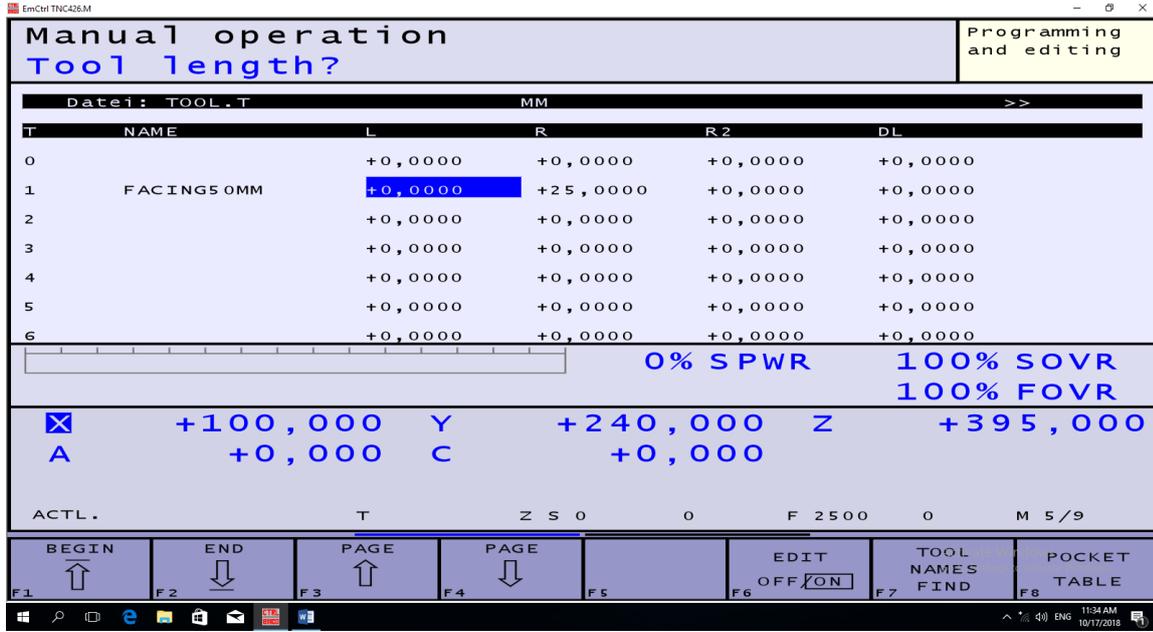

٥٤- اضغط على مفتاح + TOOL CALCULATION (مفتاح حساب طول العدة) من لوحة الكونترول


٥٥- لاحظ تسجيل طول العدة في المكان المخصص لها في هذه الصورة

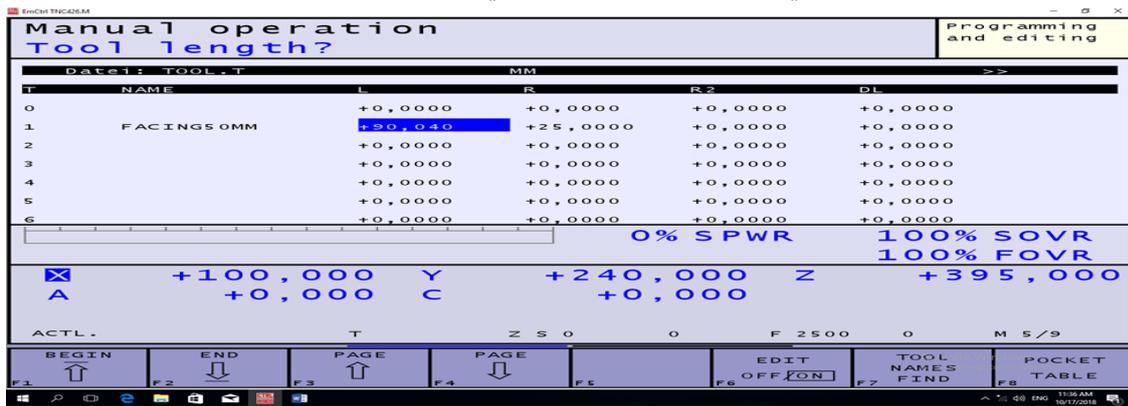

ثم نكرر هذه الخطوات من ١٨ إلى ٢٦ مع باقية العدد وبعد نهاية التمرين نغلق الماكينة بخطوات الآتية





٥٦- أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.

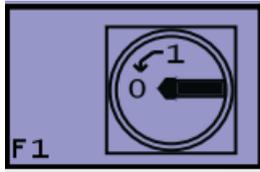

٥٧- اضغط على هذه النافذة او F1 من لوحة المفاتيح

٥٨- اضغط على كلمة YES او F1 من لوحة المفاتيح وبذلك نكون قد تم غلق البرنامج ثم نغلق الكمبيوتر من قائمة shut down

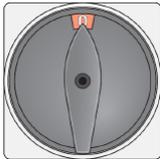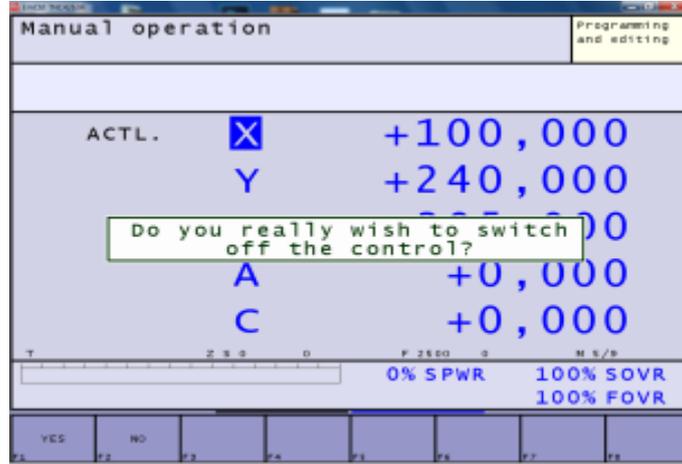

٥٩- ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند ضبط قياس العدة tool measurement عند العمل على الفريزة CNC

.....

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يحدد النقاط المرجعية على الفريز CNC.
			٣	يقوم بقياس العدة على الفريزة.
			٤	ينفذ وضع الحركة اليدوي باستعمال الوضع  Jog
			٥	يضبط احداثيات العدة بشكل صحيح
			٦	يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية
			٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ٤٠

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

للم التعرف على قياس العدة في الفريزة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للم يحدد قياس عدة مركبة على بالفريزة CNC.

ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) على ماكينات الفريز الـ CNC

تدريب رقم	٩	الزمن	٢٤ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

المقدرة على ترحيل/إزاحة صفر الماكينة (M) الى مكان مناسب على وجه الشغلة (W) بمعنى تحديد صفر الشغلة.

متطلبات التدريب


العدد والأدوات	المواد والخامات
الآت قطع الفريز اندمیل (End mill) معلومة القطر (مثلا: ٨ ملی متر) فريزة نظام تحكم EMCO Fanuc 31i فريزة نظام تحكم EMCO Sinumerik Shop mill فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill عدة مقاسة معلوم قطرها جهاز قياس العدد HB50A المجس الإلكتروني الحساس	ارتداء افرول العمل أدوات تنظيف قطعة شغل مستطيلة من الحديد أو النحاس أو الألمنيوم أو من مادة الأرتيلون بأبعاد مناسبة مثلا 80x80x20مم أجهزة مصنعة مستطيلة المقطع

جدول رقم ٤١

المعارف المرتبطة بالتدريب


إزاحة الصفر Zero-point offset لفريزة CNC ماركة EMCO Turn تقع نقطة صفر ماكينة (M) الفريزة المبرمجة بالحاسب الـ CNC عادة في أعلى يسار واجهة الجزء الأمامي الأيسر لفرش الفريزة كما هو مبين بشكل (١) في أنواع كثيرة من الفريز مثل موديلات EMCO، وهذا الموضع غير مناسب كنقطة ابتداء في عملية البرمجة وقياس الأبعاد، مما قد يصعب حسابات الحركة اذا تم اعتبار نقطة M كنقطة بداية تنسب اليها الأبعاد اثناء التشغيل. ولتجاوز هذا الوضع يستخدم ما يسمى ترحيل أو إزاحة نقطة الصفر Zero point offset، الى موضع مناسب داخل مساحة التشغيل كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل. والهدف من ترحيل الصفر هو إيجاد مكان مناسب لصفر البرنامج أو صفر الشغلة ويعتمد ذلك على طريقة وضع الأبعاد على الرسم لتصميم المنتج. حيث يتم تحريك نظام المحاور وترحيل نقطة صفر الماكينة الى موضع مناسب داخل مساحة تشغيل الماكينة كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات

التشغيل. عند عمل البرنامج يمكن تعريف نقطة صفر واحدة عن طريق ادخال قيم إزاحة أو احداثيات نقطة صفر جديدة ليتم إزاحة نقطة صفر الماكينة M إلى نقطة صفر الشغلة W، حيث يتم العمل بها تلقائيا عند بداية تنفيذ البرنامج.

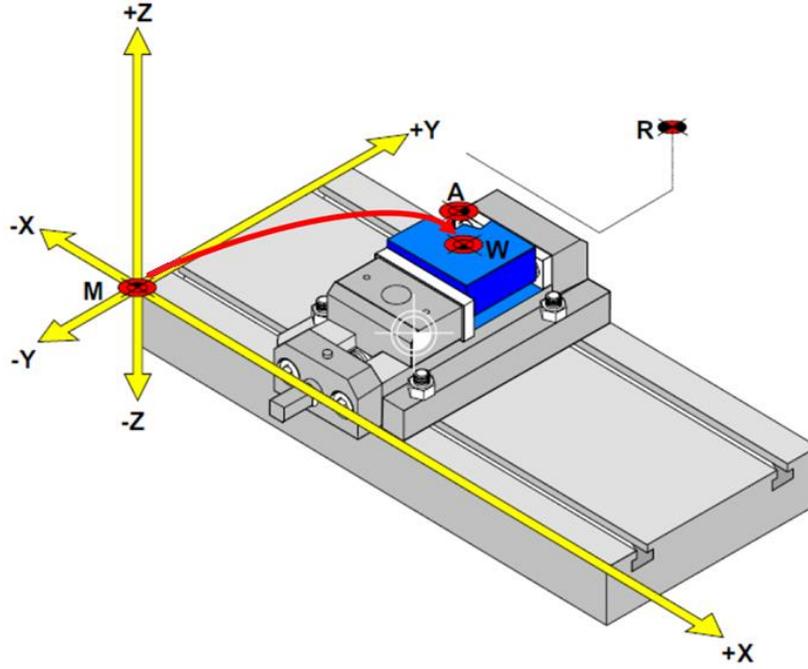


شكل رقم ٧٣: مثال على ترحيل صفر الماكينة على أحد النقاط على الشغلة (ضبط صفر الشغلة) نقطة A هي نقطة التوقف Stop point

ويستخدم صفر الشغلة فقط عند تشغيل قطعة عمل وأثناء تنفيذ البرنامج فقط، وفيما عدا ذلك نستخدم صفر الماكينة M الذي تنسب اليه جميع الأبعاد وتكون عنده $X=0, Y=0, Z=0$. يستحسن عند إجراء ترحيل صفر الماكينة (M) إلى نقطة جديدة تسمى صفر الشغلة (W) في المحاور الثلاثة X, Y, Z ان يتم اختيار الركن السفلي من جهة اليسار للشغلة كما هو مبين في شكل (2) حيث يعتبر افضل مكان يمكن اختياره ليكون صفر الشغلة حيث ستكون الأبعاد موجبة بالنسبة الى هذه النقطة داخل البرنامج وفيما عدا هذه النقطة ستكون قيم احد او كلا المحاور X, Y سالبا.

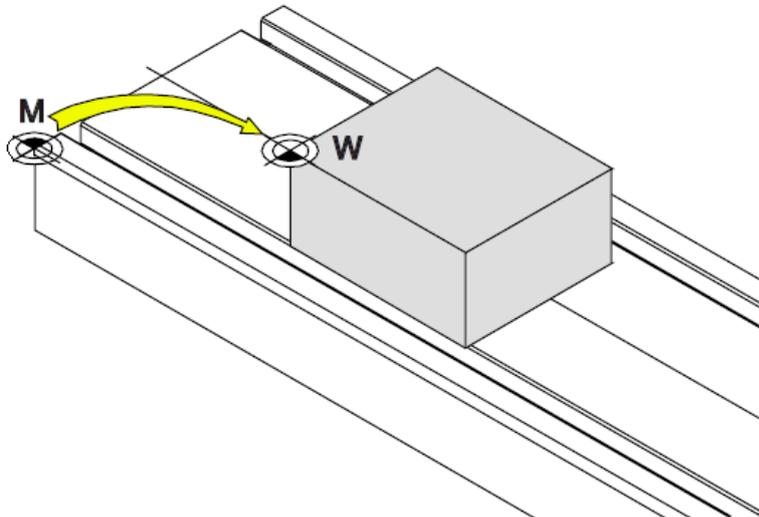

شكل رقم ٧٤: ترحيل صفر الماكينة (M) الى صفر الشغلة (W)

لقياس صفر الشغلة يتم تلامس عدة معلومة القطر او محدد الحواف Edge finder القياسي للأسطح في اتجاه المحاور الثلاثة X, Y, Z كما هو مبين في شكل (٣) وطرح قيمة نصف قطر العدة من قيمة احداثي X و Y اما في احداثي Z فتطرح قيمة ارتفاع العدة وتسجل القيم المحسوبة في دالة صفر الشغلة المسجلة في البرنامج من G54 حتى G59.

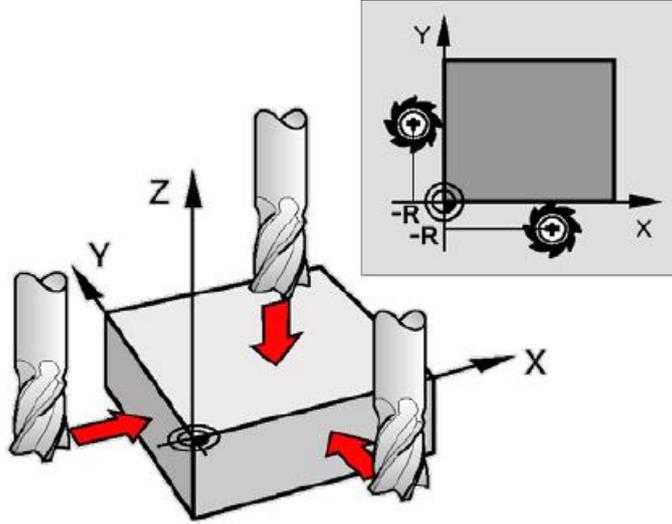


شكل رقم ٧٥

يمكن تعريف سبعة نقاط لإزاحة نقطة الصفر في صفحة إزاحة نقطة الصفر (Work)، وهذه النقاط يتم استدعائها داخل البرنامج باستخدام الأكواد (G54-G59).

عند كتابة برنامج التشغيل، يقوم المبرمج باستدعاء الكود الذي تم تخزين قيم الترحيل به من بين القيم المتاحة للتخزين من (G54 -G59) فيقوم نظام التشغيل بتخزين نقطة صفر احداثيات الشغلة W وينسب اليها كافة الإحداثيات اللاحقة لتبعد عن نقطة صفر الماكينة M بهذه القيم، وبالتالي تنسب أي احداثيات تكتب داخل البرنامج الى النقطة W، حيث يقوم نظام التشغيل بالجمع الجبري لإحداثيات النقطة المكتوبة داخل البرنامج والمطلوب الذهاب اليها مع الإحداثيات المسجلة في ملف G54 والإحداثيات المسجلة في ملف العدة المستخدمة ويكون قياس الإحداثيات هو ناتج الجمع من نقطة صفر الماكينة M الى النقطة المرجعية N.

لأجراء ضبط صفر الشغلة يجب استخدام عدة معروفة القطر محملة داخل الماكينة أو استخدم عدة مستكشف الحافة Edge finder والتي تتركب في حامل العدة وكذلك يجب تثبيت الشغلة على المنجلة بشكل سليم، وتعمل ماسك العدة بقوة الهواء المضغوط (النيوماتي) ويتم ربط الشغلة باليد كما هو مبين في شكل (٤).

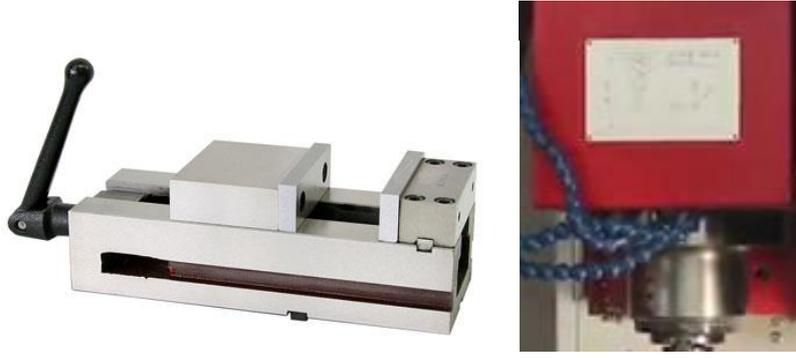

1- Spindle عمود الدوران 2- Chuck الظرف
3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل

شكل رقم ٧٦: مكونات ظرف العدة ومنجلة تثبيت المشغولات

يعرف نظام البرمجة للفريز المحوسبة CNC mill الحركة في خطوط مستقيمة أو بشكل دائري.

نقطة الأصل لنظام المحاور والأبعاد هي نقطة صفر الماكينة (M)

بعد عمل برمجة لترحيل نقطة الصفر تصبح هي نقطة صفر الشغلة (W) هي نقطة قياس الأبعاد.



أنواع ترحيل نقطة الصفر zero point offsets:

يبين شكل (٧٧) النظم المختلفة للإحداثيات

١. نظام احداثيات الماكينة (MCS) Machine coordinate systems باستخدام نقطة صفر

الماكينة M

في هذا النظام تعرف نقاط تغير وضع الشغلة طبقا لنظام احداثيات الماكينة. حيث يظهر وضع التحكم الرقمي احداثيات المحاور بعد الوصول الى نقطة المرجع منسبة الى نقطة صفر الماكينة M في نظام (MCS).


٢. نظام نقطة الصفر الأساسية (BZS) Base Zero Point System

إذا تم إجراء ترحيل أساسي Base في نظام إحداثيات الجهاز (MCS)، سينتج ما يسمى إزاحة نقطة صفر الأساس (BZS). وبذلك يمكن تحديد نقطة الصفر للوحة palette على سبيل المثال.

٣. نقطة الصفر القابلة للتهيئة (الشكلية) (CZS) Configurable Zero Point System

إذا تم تنفيذ نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (G54-G59) من نظام نقطة صفر الأساس (BZS)، سينتج ما يسمى نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (CZS).

٤. نظام إحداثيات الشغلة (WCS) Workpiece coordinate system باستخدام نقطة صفر الماكينة W
 ينسب برنامج تشغيل قطعة الشغل الى نظام إحداثيات الشغلة WWorkpiece zero point (WZS).

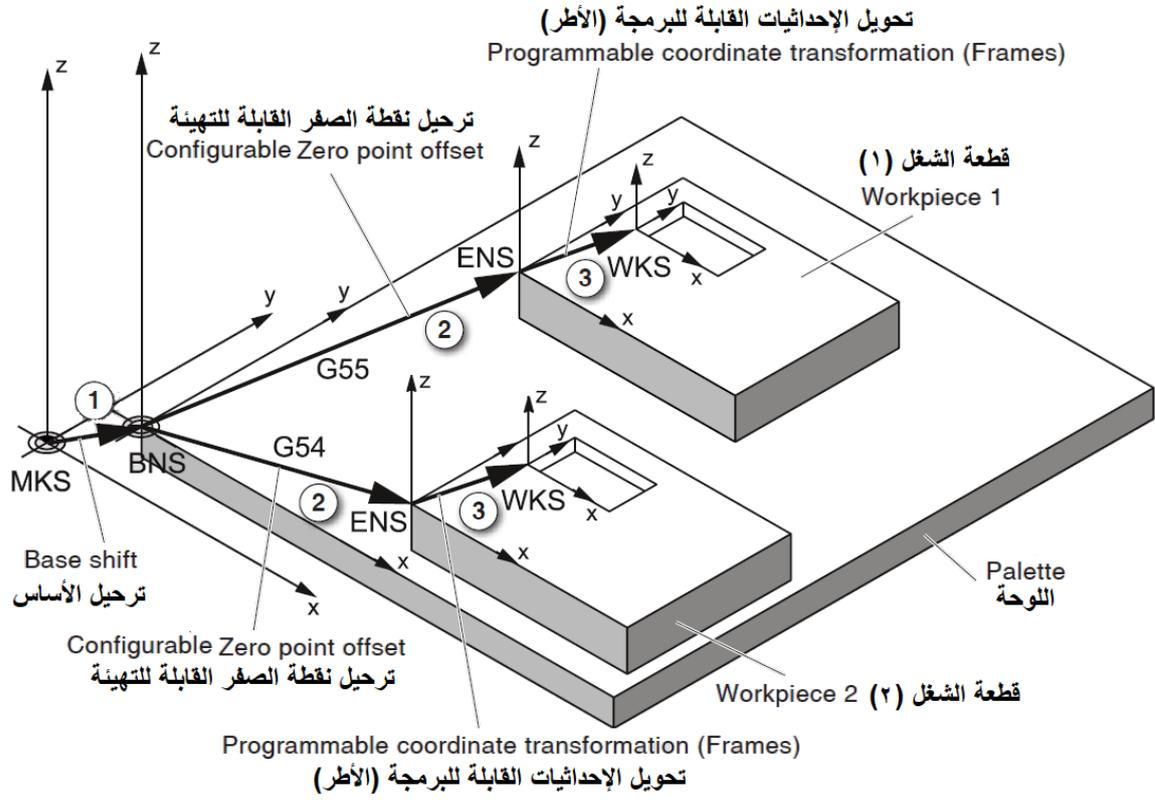

شكل رقم ٧٧: العلاقة بين أنظمة الإحداثيات المختلفة

العلاقة بين أنظمة الإحداثيات المختلفة للفريزة

بالرجوع إلى شكل (٧٧) الذي يبين العلاقة بين أنظمة الإحداثيات المختلفة للفريزة،

١. في حالة الترحيل الأساسي basic offset ، يتم إجراء أزاحه نقطة الصفر الأساسية (BNS) مع مدى نقطة الصفر the range zero point.
٢. في حالة ترحيل نقطة الصفر المتغيرة variable zero point offset بالأكواد (G54-G59) ومع الأطر (with frames)، يتم تعريف نظام نقطة الصفر للشغلة (١) أو الشغلة (٢).
٣. وفي حالة تحويل الإحداثيات القابل للبرمجة (الأطر) programmable coordinate transformation (frames)، يعرف نظام إحداثيات الشغلة (WCS) للشغلة (١) أو الشغلة (٢).

نظام الإحداثيات

يتم تحديد أنظمة الإحداثيات التالية في موضعين مختلفين: (انظر شكل ٧٨)

١. نظام إحداثيات على رسمة قطعة الشغل:


تتم كتابة نظام الإحداثيات على رسم الشغلة كما سيتم إدخالها في بيانات البرنامج، حيث تستخدم قيم موضع المحاور (مثلا $X=-20, Y=-10, Z=-10$) بالنسبة لنظام إحداثيات الرسمة.

٢. نظام الإحداثيات المحدد على الفريزة CNC

يتم إعداد نظام الإحداثيات على طاولة أداة الماكينة الفعلية. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق برمجة المسافة من الموضع الحالي للعدة tool إلى نقطة الصفر لإحداثيات النظام المقرر.


تتحرك أداة القطع طبقا للإحداثيات المحددة على الماكينة والمنتشأة في برنامج الأوامر بالنسبة للإحداثيات الموقعة على رسمة الجزء المراد تشغيله من أجل للحصول على الشكل المرسوم. لذلك من أجل تشغيل قطعة الشغلة كما هو محدد على الرسم، يجب ضبط نظامي الإحداثيات ليكونوا عند نفس الموضع.

يبين الشكل التالي العلاقة بين إحداثيات قطعة الشغل على الرسم وإحداثياتها عند التنفيذ على الفريزة CNC

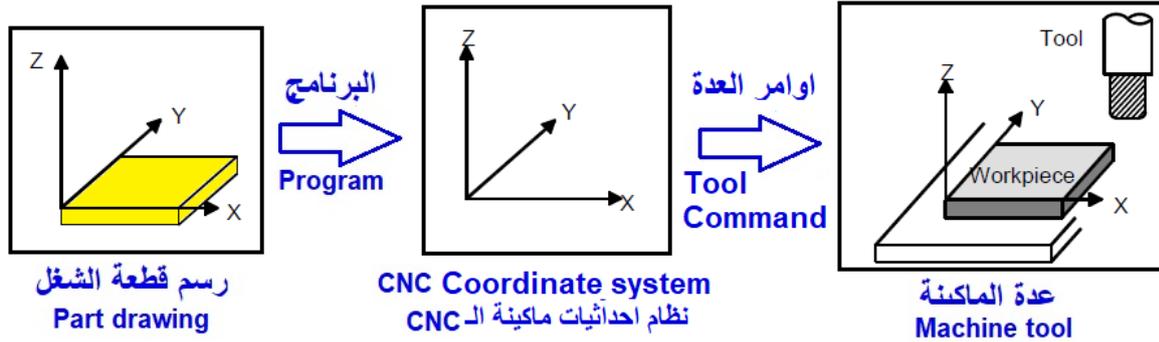

شكل رقم ٧٨: العلاقة بين إحداثيات رسمة الشغلة وإحداثيات الماكينة للفريز CNC

مثال: عند ضبط نظام الإحداثيات الرسم لكل من قطعة الشغلة والفريزة المبرمجة بالحاسب CNC ليكونوا عند نفس الموضع، في هذه الحالة يجب ضبط مركز البرنامج على حافة الوجه الأمامي الأيسر لقطعة الشغل كما هو مبين في شكل ٧٩.

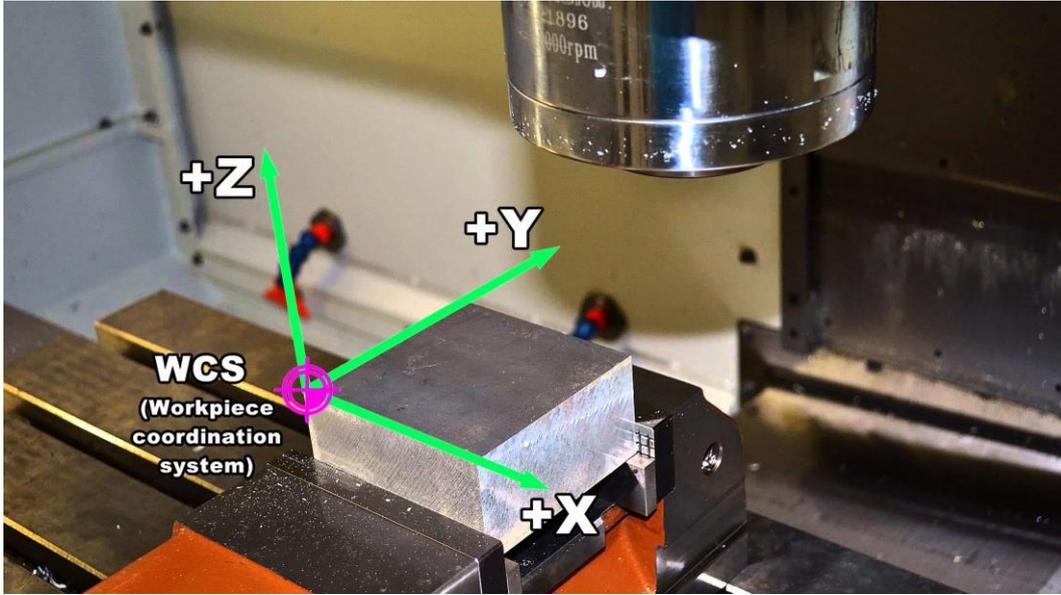

شكل رقم ٧٩: ضبط مركز البرنامج على حافة الوجه الأمامي الأيسر لقطعة الشغل

- ✍ يستخدم الكود G53 X. Y. Z. في الفريزة CNC ماركة Emco ليتم اختيار نظام الإحداثيات **coordinates system Selecting the machine**، إزاحة نقطة صفر الماكينة M إلى نقطة صفر الشغلة W.
- ✍ يجب استخدام G53 بالنظام المطلق للمحاور، ويتم تجاهل كود G53 في النظام النسبي للمحاور.
- ✍ يستخدم الكود T0 (الغاء ترحيل المعدة) والذي لا يجب ان يكون في نفس البلوك مع G53



خطوات تنفيذ التدريب



أولا بدون تركيب عدة وباستخدام حامل العدة فقط **collet tool holder**

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الخلفي أو الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر


٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للفريز باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Mill) كما هو موضح أمامكم أو HMI Operate Mill الخاص بسينوميك Sinumerik أو يمكنك اختيار أي نظام اخر مثل Heidenhain TNC Mill ثم اضغط OK.



٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب النظام الذي تم اختياره سواء Fanuc و Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)

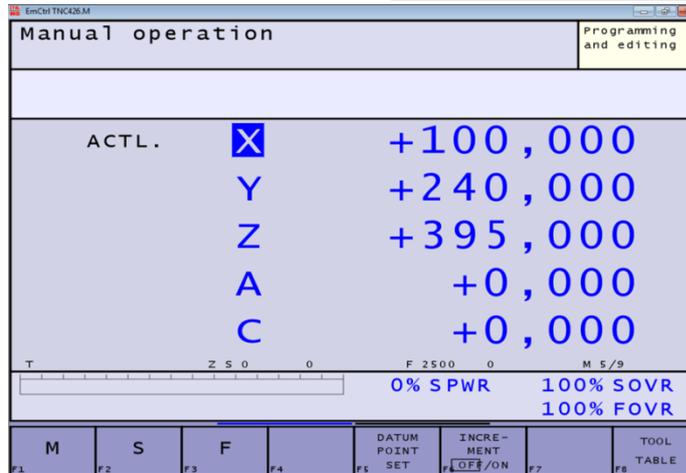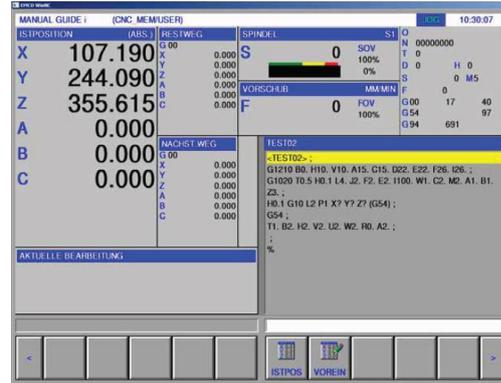



شكل رقم ٨٠: شاشة البرنامج لنظامي التحكم Fanuc و Sinumerik و Heidenhain

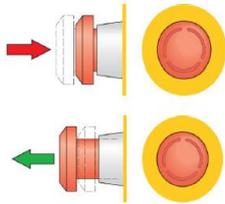


٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.



٨. اضغط على مفتاح إعادة الضبط RESET لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة وليتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة وتهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.

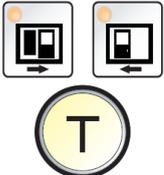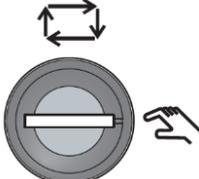	<p>٩. قم بفتح واغلاق باب الفريزة مع الضغط على مفتاح (Enable/consent Key) للتأكد من صحة عمل مفتاح الأمان للباب.</p>
	<p>١٠. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/اليديوي HAND ملحوظة: باستخدام هذا المفتاح، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحاً.</p>
	<p>١١. أضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>
	<p>١٢. قم بتثبيت قطعة شغل مستوية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات إبعاد مناسبة على المنجلة Vice</p>
	<p>١٣. يستخدم زر منجلة التثبيت Clamping devices لربط وفك الشغلة في المنجلة</p>
	<p>١٤. اغلق باب الفريزة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key).</p>
	<p>١٥. استدعي جيب عدة فارغ رقم ٢ مثلاً من برج العدة Magazine عن طريق على عن طريق الضغط المتكرر على زر تدوير برج العدة في اتجاه اليمين أو اتجاه اليسار حسب الأقرب</p>
	<p>١٦. اضغط على زر تغيير العدة  ليحجز جيب العدة الخالي رقم ٢. فنلاحظ تغيير العدة ووضعها في عامود الدوران الرئيسي</p> 
<p>في حالة نظام التحكم Fanuc نختار Fanuc_i Turn</p>	
	<p>١٧. اضغط مفتاح  لإظهار صفحة البرنامج وتظهر على الناحية العلوية اليسرى كلمة PROGRAM (MDI)</p>
	<p>١٨. اختر وضع MDI من المفاتيح متعدد الوظائف أو الضغط على مفتاح MDI من لوحة التحكم، الذي يتيح ادخال القيم يدوياً للضبط والبرنامج اليدوي الصغير.</p>

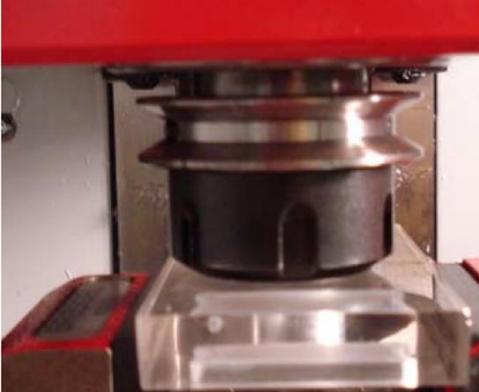	<p>١٩. اكتب في البرنامج T2 M06 لتفعيل جيب العدة الخالي رقم (٢) ثم اضغط على  أو  لإدخال البيانات</p> <p>ملحوظة: حيث ترمز (M06 إلى مؤشر Index تغيير العدة Tool change بالسحب الآلي)، ويرمز (T2 إلى اختيار العدة رقم ٢)</p>
	<p>٢٠. اختر وضع JOG من بكرة اختيار أوضاع التشغيل أو الضغط على زر </p>
 <p>المحاور -X و -Y</p>  	<p>٢١. اعمل تلامس لماسك العدة collet tool holder (الخالي من سكينه قطع) مع سطح الشغلة، بالضغط على مفتاح  لتحريك محور الدوران Spindle في اتجاه محور Z حتى يتلامس بحذر طرف ماسك العدة مع اعلى سطح الشغلة في اتجاه محور Z.</p> <p>ملحوظة: يجب التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية  ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من الشغلة ويمكن استخدام مفتاح الخطوة Steps  عند الاقتراب من الشغلة.</p> <p>ملحوظة: قد تحتاج إلى الضغط على مفاتيح  و  لتحريك منزلقة برج العدة في اتجاه محور X, Y لضبط ماسك العدة ليكون مباشرة فوق الشغلة حتى يحدث التلامس في اتجاه محور Z.</p>  <p>شكل رقم ٨١: ملامسة طرف جلية حامل العدة لوجه الشغلة العلوي</p> <p>ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler بين ماسك العدة و سطح الشغلة للتأكد من الملامسة.</p>
	<p>٢٢. اضغط مفتاح إظهار الوضع POS حتى تظهر قيم X, Y, Z الحالية على الشاشة (سجل القيمة في جدول النتائج تحت ملحوظة صفر الشغلة)</p>



٢٣. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة حتى تظهر



ثم اضغط عليه، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة إزاحة الصفر.


ملحوظة: زر WK SET يفتح نافذة إحدائيات الشغلة في كل الأوضاع التالية

EDIT OR W Jog OR MDA OR Auto



↓



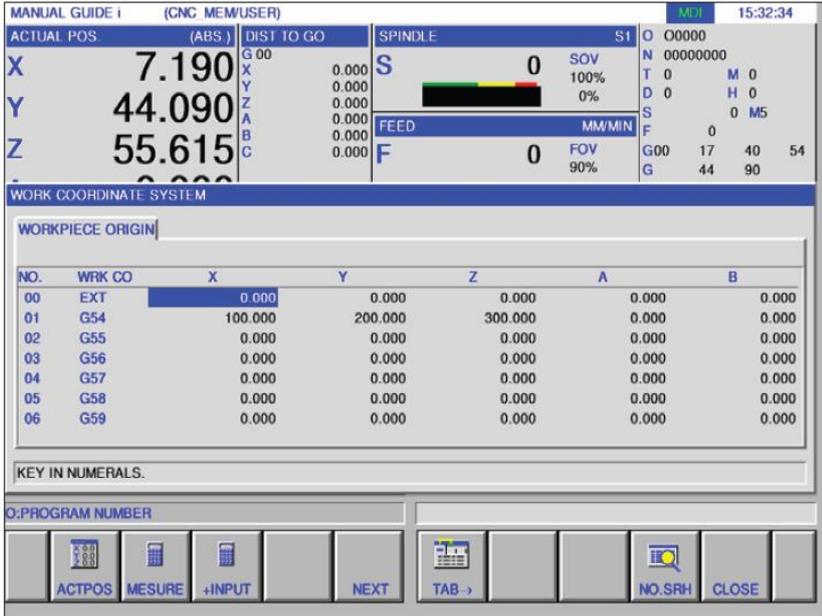


ملحوظة: يمكن أيضا الضغط على زر OFS/SET للوصول لشاشة ضبط صفر الشغلة




٢٤. تحرك بالمؤشر إلى مكان إدخال قيمة X, Y, Z في سطر G54 ثم واكتب "صفر" في خانة إحدائيات Z ثم اضغط Enter ثم اضغط مفتاح




كما هو موضح بالشكل التالي

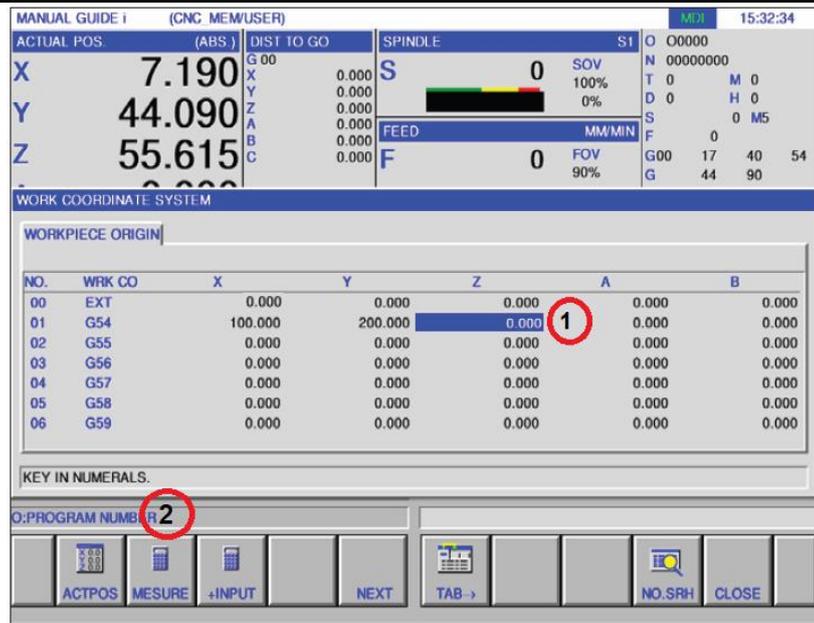

٢٥. بعد الضغط على زر Measure ستظهر شاشة حساب أو قياس الترحيل Enter، ادخل قيمة "صفر" في خانة إحداثيات الشغلة المستهدفة ثم اضغط Enter من لوحة المفاتيح ثم اضغط مفتاح

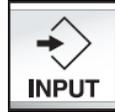

من على الشاشة أو مفتاح INPUT من لوحة المفاتيح لتنفيذ عملية الحساب، حيث يتم حساب نتيجة Result الفارق بين إحداثيات نقطة Z الحالية والنقطة المستهدفة.

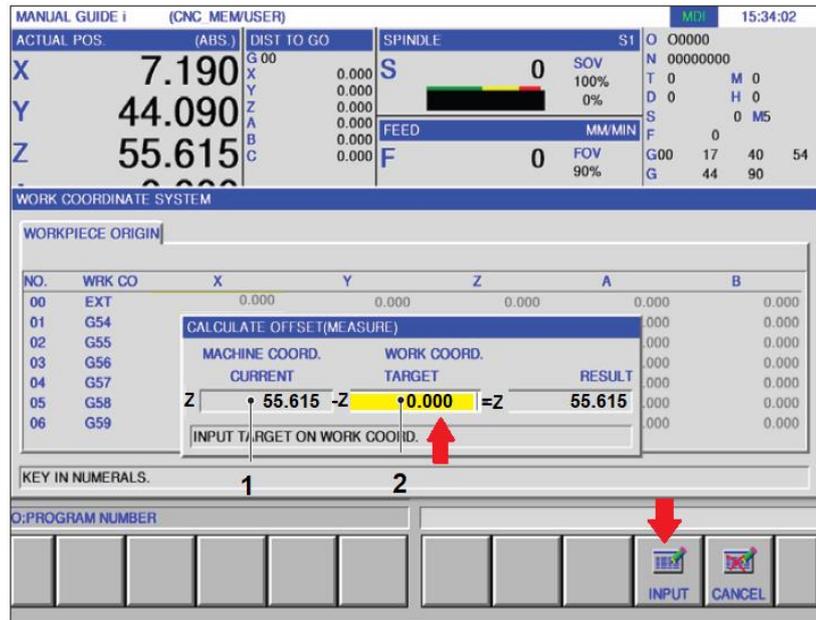


٢٦. اعد اختيار وضع JOG من بكرة اختيار اوضاع التشغيل لتحريك





المحاور الخطية X, Y, Z يدويا أو قم بالضغط على زر

٢٧. استدعي جيب عدة رقم ٣ مثلا من برج العدة Magazine عن طريق الضغط على أزرار تدوير البرج

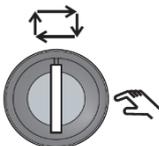

	<p>٢٨. احضر حامل عدة مركب به عدة قطع معلومة القطر (اندميل Endmill ١٢ مم مثلا).</p>
	<p>٢٩. ادخل العدة في المكان رقم ٣ مثلا مع مراعاة شروط التركيب السابق تعلمها.</p>
	<p>٣٠. اضغط على مفتاح تثبيت العدد اثناء مسك حامل العدة باليد، مع مراعاة التأكد من تركيب العدة بشكل سليم حتى لا تعرض نفسك أو الماكينة الى اية اخطار. بعد الضغط على الزر ستمسك قوة الهواء المضغوط العدة بإحكام.</p>
	<p>٣١. اضغط على زر تغيير العدة  ليضع العدة التي تم تركيبها في جيب العدة رقم ٣.</p>
	<p>٣٢. اضغط مفتاح  لإظهار صفحة البرنامج وتظهر على الناحية العلوية اليسرى كلمة PROGRAM (MDI)</p>
	<p>٣٣. اكتب في البرنامج M06 T3 بافتراض ان حامل العدة في الجيب رقم (٣) ثم اضغط على  أو  لإدخال البيانات وذلك لاستدعاء العدة رقم ٣ الذي تم تركيبها سابقا في وضع التشغيل ملحوظة: حيث ترمز (M06) الى مؤشر Index تغيير العدة Tool change (بالسحب الآلي)، ويرمز (T3) الى اختيار العدة رقم ٣</p>
	<p>٣٤. اضغط مفتاح  لحساب تبديل العدة ثم اضغط على ضع مفتاح على وضع اتوماتيك</p>
	<p>٣٥. اضغط على مفتاح تشغيل الدورة  ، ستلاحظ ظهور العدة في حيز التشغيل وتأكد عملية تفعيل العدة التي تم تركيبها مسبقا بمحور الدوران. ثم اضغط  Reset لإيقاف الدورة.</p>
	<p>٣٦. اعد اختيار وضع JOG من بكرة اختيار اوضاع التشغيل لتحريك المحاور الخطية X ,Y, Z يدويا أو قم بالضغط على زر </p>


٣٧. قم بالقياس في محور X وملامسة جانب العدة بالجانب الأيسر من الشغلة بحذر في اتجاه محور X، عن طريق الضغط على المفاتيح الموجبة أو السالبة لتحريك محاور الحركة في اتجاه X, Y, Z

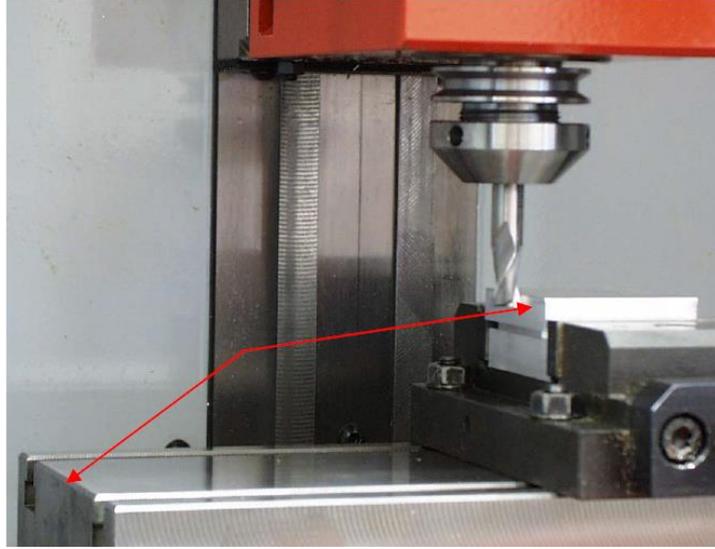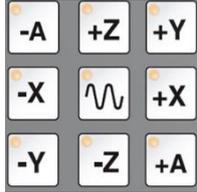

شكل رقم ٨٢: تلامس العدة مع محور X

ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة


٣٨. شاهد قيمة X على الشاشة سجلها في جدول النتائج اطرح أو اجمع قيمة نصف القطر حسب الاتجاه الذي تلامس فيه ($X \pm R$) حيث ان $R=12$ في هذا التمرين

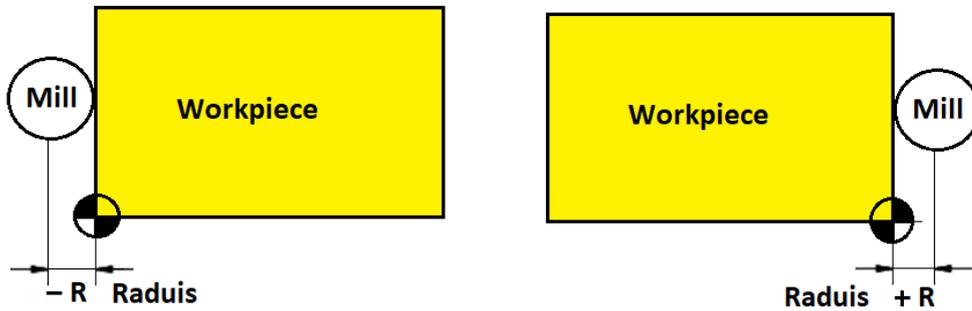

شكل رقم ٨٣: تلامس العدة في محور X



٣٩. اضغط مفتاح اظهار الوضع POS حتى تظهر قيم X, Y, Z الحالية على الشاشة (سجل قيمة X في جدول النتائج تحت ملحوظة صفر الشغلة في اتجاه محور X)

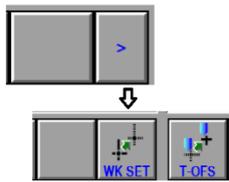

٤٠. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر WK SET، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة إزاحة الصفر.

ACTUAL POS (ABS.)		DIST TO GO		SPINDLE		S1	
X	7.190	G00	0.000	S	0	SOV	00000
Y	44.090	X	0.000			100%	N 00000000
Z	55.615	Y	0.000			0%	T 0 M 0
		Z	0.000				D 0 H 0
		A	0.000				S 0 M5
		B	0.000				F 0
		C	0.000				G00 17 40 54
			0.000				G 44 90

WORK COORDINATE SYSTEM						
WORKPIECE ORIGIN						
NO.	WRK CO	X	Y	Z	A	B
00	EXT	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
01	G54	100.000	200.000	300.000	0.000	0.000
02	G55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
03	G56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
04	G57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05	G58	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06	G59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

KEY IN NUMERALS.						
O:PROGRAM NUMBER						
ACTPOS	MESURE	+INPUT	NEXT	TAB >	NO.SRH	CLOSE

ملحوظة: يمكن الضغط على زر  للوصول لشاشة ضبط صفر الشغلة


ملحوظة: زر **WK SET** يفتح نافذة احداثيات الشغلة في كل الأوضاع التالية



٤١. تحرك بالمؤشر الى مكان إدخال قيمة X,Y,Z في سطر 01 G54، انقر بمؤشر الماوس على قيمة

محور X، واكتب قيمة ترحيل X ثم اضغط مفتاح . حرك العدة بعيدا عن سطح الشغلة بالضغط على مفتاح  استعدادا للقياس في المحور التالي.


٤٢. قم بالقياس في محور Y ولامسة جانب العدة بالجانب الأمامي للشغلة بحذر في اتجاه محور Y، عن طريق الضغط على المفاتيح الموجبة أو السالبة لتحريك محاور الحركة في اتجاه X, Y, Z

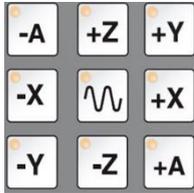

شكل رقم ٨٤: تلامس العدة مع محور Y

ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة


٤٣. شاهد قيمة Y على الشاشة سجلها في جدول النتائج اطرح أو اجمع قيمة نصف القطر حسب الاتجاه الذي تلامس فيه (Y±R) حيث ان R=12 في هذا التمرين

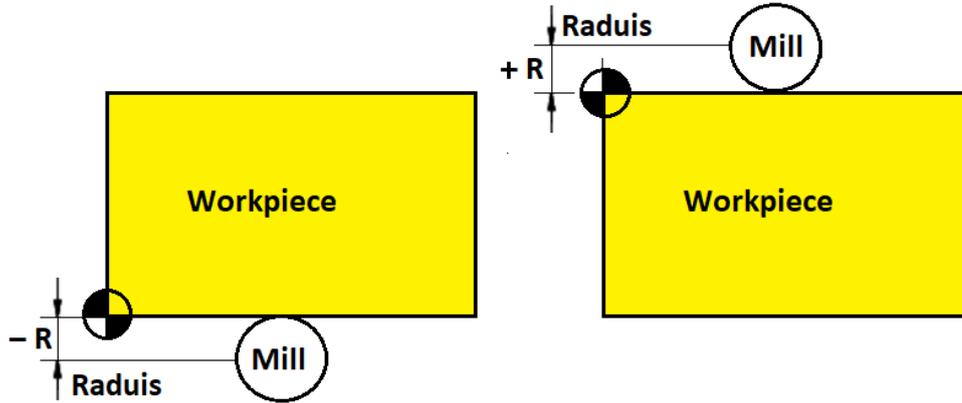

شكل رقم ٨٥: تلامس العدة في محور Y



٤٤. اضغط مفتاح اظهار الوضع POS حتى تظهر قيم X, Y, Z الحالية على الشاشة (سجل قيمة Y في جدول النتائج تحت ملحوظة صفر الشغلة في اتجاه محور Y)

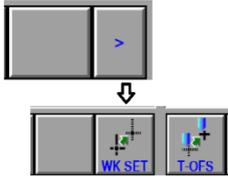


٤٥. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر WK SET، ستظهر الشاشة التي تبين صفحة إزاحة الصفر.

٤٦. تحرك بالمؤشر الى مكان إدخال قيمة X,Y,Z في سطر 01 G54، انقر بمؤشر الماوس على قيمة


محور Y، واكتب قيمة ترحيل Y ثم اضغط مفتاح INPUT. حرك العدة بعيدا عن سطح الشغلة بالضغط على مفتاح +Z استعدادا للقياس في المحور التالي.

٤٧. يمكن أيضا القياس في محور Z بنفس العدة المركبة وملامسة طرف العدة (النقطة P) بسطح الشغلة العلوي بحذر في اتجاه محور Z، عن طريق الضغط على المفاتيح الموجبة أو السالبة لتحريك محاور الحركة في اتجاه X, Y, Z

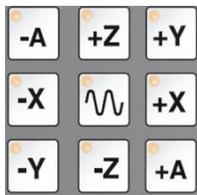


شكل رقم ٨٦: تلامس العدة مع محور Z

ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة

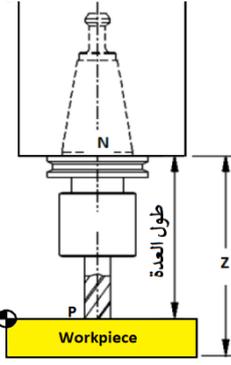

الحالة (أ)

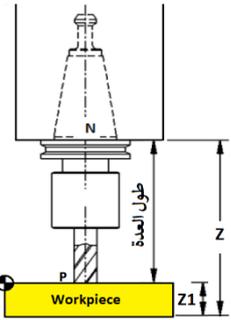

الحالة (ب)

٤٨. راعي اخذ قيمة طول العدة في الاعتبار (قيمة ترحيل نقطة صفر العدة N الى نقطة طرف العدة P أي طول العدة المسجل في صفحة قياس العدة المستخدمة) وتوجد حالتين لتسجيل قياس العدة في ذاكرة الماكينة:

عند التشغيل باستخدام عدة قطع واحدة

قم بتسجيل طول العدة في الشاشة الخاصة بقياس العدة بالقيمة صفر وفي شاشة صفر الشغلة في سطر 01 G54، انقر بمؤشر الماوس على قيمة محور Z، وسجل قيمة ترحيل الإحداثي Z (الذي يساوي طول العدة + ارتفاع



الشغلة) الموضح بالرسم في خانة الـ Z ثم اضغط مفتاح

عند التشغيل باستخدام اكثر من عدة قطع للتشغيل

قم بتسجيل أطول العدد المستخدمة في التشغيل (قياس العدد) في الشاشة الخاصة بقياس العدد وفي شاشة صفر الشغلة في سطر 01 G54، انقر بمؤشر الماوس على قيمة محور Z، وقم بتسجيل قيمة الإحداثي Z1 (الإحداثي Z مطروحا منه طول العدة) المبين بالرسم التالي وسجل قيمة



ترحيل الإحداثي Z الموضح بالرسم في خانة الـ Z ثم اضغط مفتاح





وبذلك تصبح جميع قراءات X, Y, Z بعد ذلك منسوبة إلى مكان تمرکز جلبة حمل العدة مع الشغلة (النقطة W) بدلا من نقطة صفر الماكينة (النقطة M)






في الفريزة بنظام تحكم سيمنز ٤٨٠ D في siemens 480 D


Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	100.000	0.000	T
Y	240.000	0.000	R0.000 D1
Z	395.000	0.000	F 0.000
A	0.000 °	0.000 °	0.000 mm/min 100%
C	0.000 °	0.000 °	S1 0
			Master 0 100%

قم بتكرار الخطوات من ١ إلى ١٤

أولاً: اختيار العدة التي ستمس الشغلة

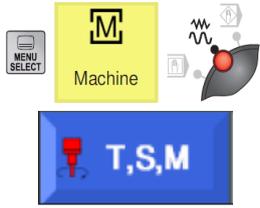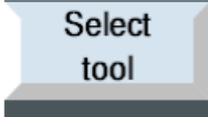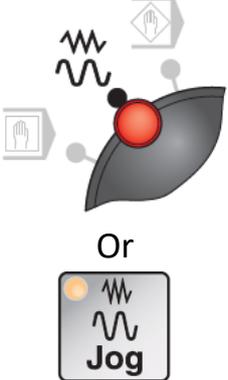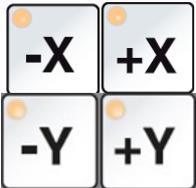	<p>١٥- اضغط على التوالي ثم  ثم  ثم  أسفل يسار الشاشة</p> 																		
	<p>١٦- اختر العدة بالضغط على زر  أعلى يمين الشاشة، ثم نختار العدة المطلوبة مثلاً عدة رقم ٢ (ENDMILL@12) ذات نصف القطر ١٢ ثم محور الدوران Z</p>																		
	<p>١٧- ادخل قيمة سرعة الدوران في الشاشة التالية، أمام خانة S1 اكتب السرعة الدورانية (مثلاً ٥٠٠ لفة/دقيقة) ثم اختر دوران العدة يمين من السطر (Spindle M function)</p> <table border="1" data-bbox="842 987 1358 1227"> <thead> <tr> <th colspan="3">T,S,M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T</td> <td>FACING TOOLD63</td> <td>D 1</td> </tr> <tr> <td>Spindle</td> <td>S1</td> <td>500.000 rpm</td> </tr> <tr> <td>Spindle M function</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Other M function</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Work offset</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	T,S,M			T	FACING TOOLD63	D 1	Spindle	S1	500.000 rpm	Spindle M function			Other M function			Work offset		
T,S,M																			
T	FACING TOOLD63	D 1																	
Spindle	S1	500.000 rpm																	
Spindle M function																			
Other M function																			
Work offset																			
	<p>١٨- اضغط على مفتاح بدء دورة القطع  NC-Start</p>																		
<p>ثانياً: ترحيل صفر الماكينة الى صفر الشغلة Measure workpiece zero point</p>																			
	<p>١٩- أختار وضع JOG من مفتاح اختيار الأوضاع أو اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية X, Y, Z يدوياً</p>																		
	<p>٢٠- قم بالقياس في محور X وملامسة جانب العدة بالجانب الأيسر من الشغلة بحذر في اتجاه محور X، عن طريق الضغط على المفاتيح الموجبة أو السالبة لتحريك محاور الحركة في اتجاه X, Y, Z</p>																		

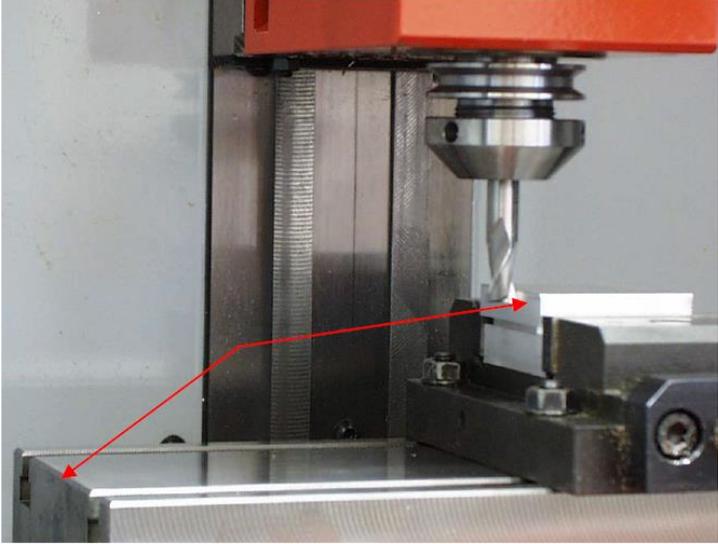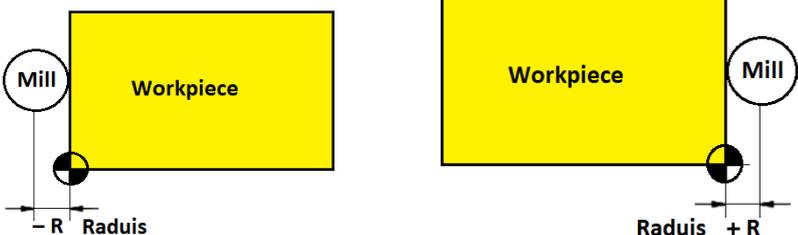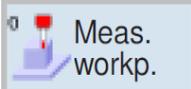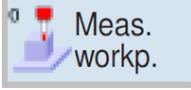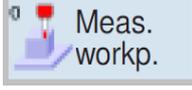	 <p>شكل رقم ٨٧: تلامس العدة مع محور X</p> <p>ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة</p>
	<p>٢١- إذا لم تكن شاشة إحداثيات الحركة هي الظاهرة على الشاشة اضغط مفتاح  وشاهد قيمة X على الشاشة سجلها في جدول النتائج</p>  <p>شكل رقم ٨٨: تلامس العدة في محور X</p>
	<p>٢٢- في وضع JOG اضغط على مفتاح إظهار الوضع  ثم  ثم </p> <p>ملحوظة: يمكن أيضا الوصول لنفس شاشة قياس الشغلة في وضع JOG بالضغط على مفتاح  ثم  ثم  كما في الشكل التالي.</p>

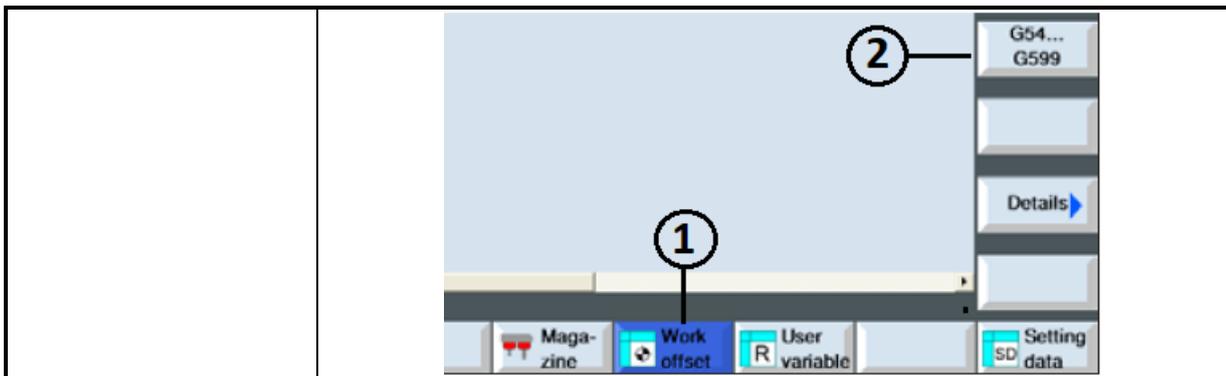

٢٣- قم باختيار ضبط الحافة العدلة Set edge


Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	10.000	0.000	T
Y	24.000	0.000	R0.000 D1
Z	95.000	0.000	F 0.000
A	0.000 °	0.000 °	0.000 mm/min 100%
C	0.000 °	0.000 °	S1 0
			Master 0 100%

٢٤- قم بالضغط على زر X لتظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة إزاحة الصفر في اتجاه محور X

Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	10.000	0.000	T
Y	24.000	0.000	R0.000 D1
Z	95.000	0.000	F 0.000
A	0.000 °	0.000 °	0.000 mm/min 100%
C	0.000 °	0.000 °	S1 0
			Master 0 100%

اطرح قيمة نصف القطر من قيمة X بمعنى (X-R) حيث ان R=12 في هذا التمرين وادخل القيمة الجديدة في خانة X0 ثم اضغط مفتاح ضبط الشغلة وستلاحظ بعدها تغير قيمة X الظاهرة على الشاشة

SET
WO

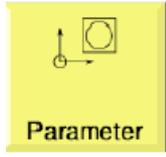


ملحوظة: يمكن أيضا إدخال قيمة X بالضغط على مفتاح اسفل يسار الشاشة بعد تحريك

Work
offset

الأسمم ثم نضغط على زر الأضواء، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة إزاحة الصفر


Work offset - G54 ... G599 [mm]				
	X	Y	Z	
G54	0.000	0.000	0.000	

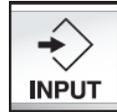

قم بتسجيل قيمة (X-R) تحت عنوان X للدالة G54 ثم نضغط اضغط مفتاح اظهار الوضع POS حتى تظهر قيم X الحالية على الشاشة (سجل القيمة في جدول النتائج تحت ملحوظة صفر الشغلة)

٢٥- حرك العدة بعيدا عن سطح الشغلة بالضغط على مفتاح +Z استعدادا للقياس في المحور التالي.

٢٦- قم بالقياس في محور Y وملامسة جانب العدة بالجانب الأيسر من الشغلة بحذر في اتجاه محور Y، عن طريق الضغط على المفاتيح الموجبة أو السالبة لتحريك محاور الحركة في اتجاه X, Y, Z

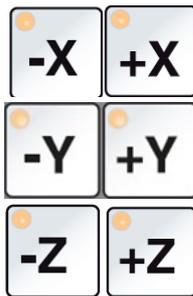


شكل رقم ٨٩: تلامس العدة مع محور Y

ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة

٢٧- في وضع JOG اضغط على مفتاح اظهار الوضع ثم



ملحوظة: يمكن أيضا الوصول لنفس شاشة قياس الشغلة في وضع JOG

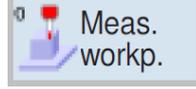


ثم




ثم



بالضغط على مفتاح كما في الشكل التالي.

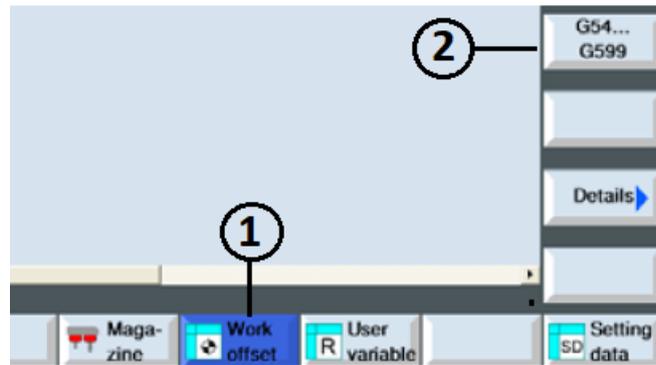

٢٨- قم مرة أخرى باختبار ضبط الحافة العدلة Set edge

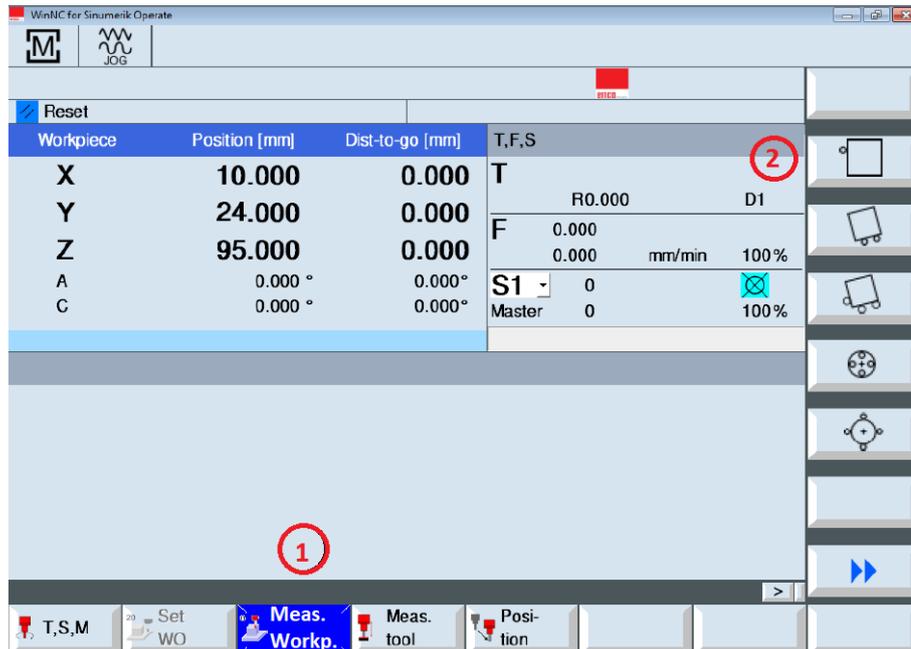


٢٩- قم بالضغط على زر Y لتظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة إزاحة الصفر في اتجاه محور Y

Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	10.000	0.000	T
Y	24.000	0.000	R0.000 D1
Z	95.000	0.000	F 0.000
A	0.000 °	0.000 °	0.000 mm/min 100 %
C	0.000 °	0.000 °	S1 0
			Master 0 100 %

Values WO	Work offset
X 0.000	G58
Y 0.000	Meas. direct -
Z 0.000	Y0
Measured values	Y0 G58
Z0	Meas. direct

٣٠- اطرح قيمة نصف القطر من قيمة Y بمعنى (Y-R) حيث ان R=12 في هذا التمرين وادخل القيمة


الجديدة في خانة Y0 ثم اضغط مفتاح ضبط الشغلة وستلاحظ بعدها تغير قيمة Y الظاهرة على الشاشة

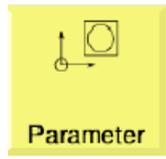


ملحوظة: يمكن أيضا إدخال قيمة Y بالضغط على مفتاح

الأسهم ثم نضغط على ، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة إزاحة الصفر

Work offset - G54 ... G599 [mm]			
	X	Y	Z
G54	0.000	0.000	0.000

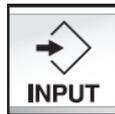


قم بتسجيل قيمة (Y-R) امام خانة Y للدالة G54 ثم نضغط  اضغط مفتاح اظهار الوضع POS حتى تظهر قيم Y الحالية على الشاشة (سجل القيمة في جدول النتائج تحت ملحوظة صفر الشغلة)

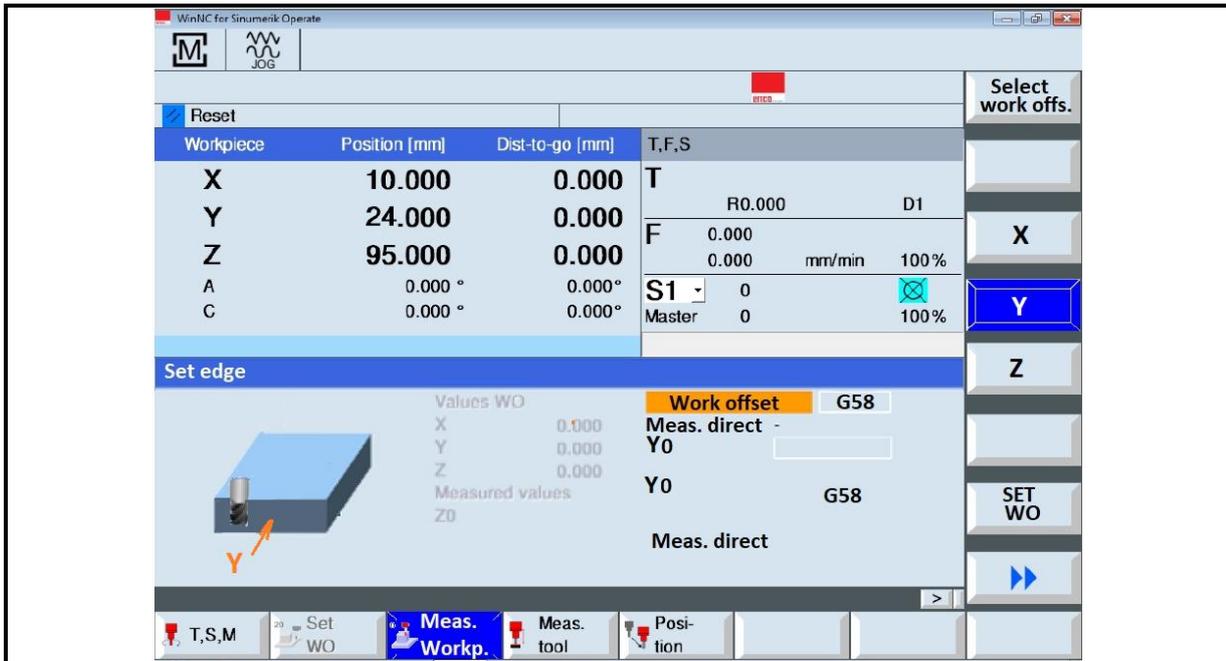

+Z

٣١- اضغط على **+Z** لإبعاد العدة عن سطح الشغلة في اتجاه محور Z


٣٢- قم بالقياس في محور Z وملامسة طرف العدة (النقطة P) بسطح الشغلة العلوي بحذر في اتجاه محور Z، عن طريق الضغط على المفاتيح الموجبة أو السالبة لتحريك محاور الحركة في اتجاه X, Y, Z

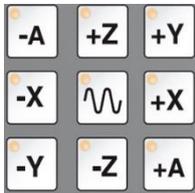


شكل رقم ٩٠: تلامس العدة مع محور Z


ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة

٣٣- في وضع JOG اضغط على مفتاح اظهار الوضع ثم  ثم  ثم  ثم

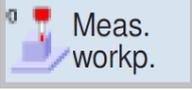ملحوظة: يمكن أيضا الوصول لنفس شاشة قياس الشغلة في وضع JOG بالضغط على مفتاح  ثم  ثم  كما في الشكل التالي.

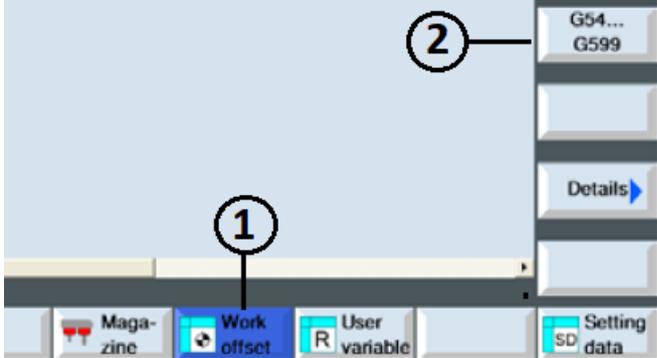

٣٤- قم مرة أخرى باختيار ضبط الحافة العدلة Set edge

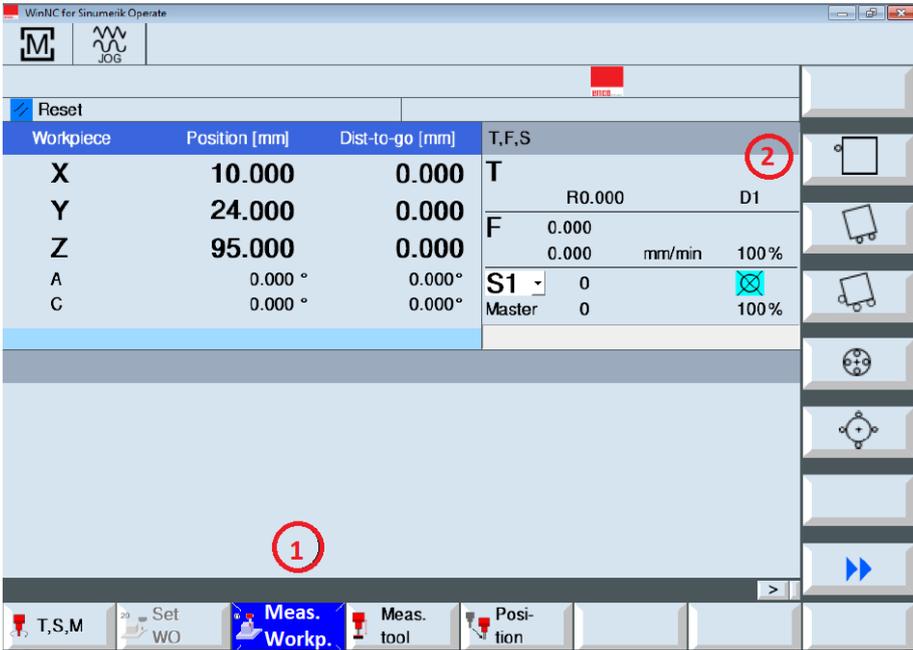


Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	10.000	0.000	T
Y	24.000	0.000	R0.000 D1
Z	95.000	0.000	F 0.000
A	0.000 °	0.000 °	0.000 mm/min 100 %
C	0.000 °	0.000 °	S1 0
			Master 0 100 %

٣٥- قم بالضغط على زر Z لتظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة إزاحة الصفر في اتجاه محور Z

اطرح قيمة طول العدة المستخدمة في التشغيل لقطعة العمل المثبتة على المنجلة من قيمة Z بمعنى (Z-L) حيث ان L مسجلة في قياس العدة وادخل القيمة المحسوبة في خانة Z0 ثم اضغط مفتاح ضبط


الشغلة وستلاحظ بعدها تغير قيمة Z الظاهرة على الشاشة

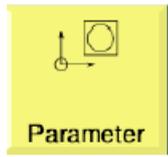


ملحوظة: يمكن أيضا إدخال قيمة Z بالضغط على مفتاح

الأسهم ثم نضغط على **Work offset** ، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة إزاحة الصفر


Work offset - G54 ... G599 [mm]			
	X	Y	Z
G54	0.000	0.000	0.000

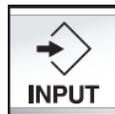

قم بتسجيل قيمة (Z-L) تحت عنوان Z للدالة G54 ثم نضغط ملحوظة: يمكن استدعاء جيب عدة خالي وملامسة سطح الشغلة العلوي وتسجيل القيمة "صفر" في

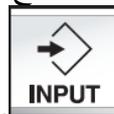


خانة صفر الشغلة امام الدالة G54، ثم نضغط وبذلك تصبح جميع القراءات بعد ذلك منسوبة إلى وجه الشغلة (النقطة W) بدلا من نقطة صفر الماكينة (النقطة M)

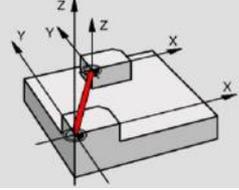	<p>٣٦- اضغط مفتاح اظهار الوضع POS حتى تظهر قيم الاحداثيات الحالية على الشاشة (سجل القيمة في جدول النتائج تحت ملحوظة صفر الشغلة)</p>
	<p>٣٧- اضغط على  لإبعاد العدة عن سطح الشغلة في اتجاه محور Z</p>
	<p>٣٨- ملحوظة: يمكن ترحيل الصفر من داخل البرنامج عن طريق استخدام الدورة (٧) كما يلي: Example: NC blocks 13 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT 14 CYCL DEF 7.1 X+60 16 CYCL DEF 7.3 Z-5 15 CYCL DEF 7.2 Y+40</p>
	<p>٣٩- اضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة. مع مراعاة</p>
	<p>٤٠- اضغط على مفتاحي SKIP + RESET في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٤١- أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٤٢- ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٤٣- اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

في حالة نظام التحكم هايدن هاين Heidenhain

تكرر الخطوات من ١ إلى ١٧ وافترض قطر العدة ١٠ مم في هذا الجزء

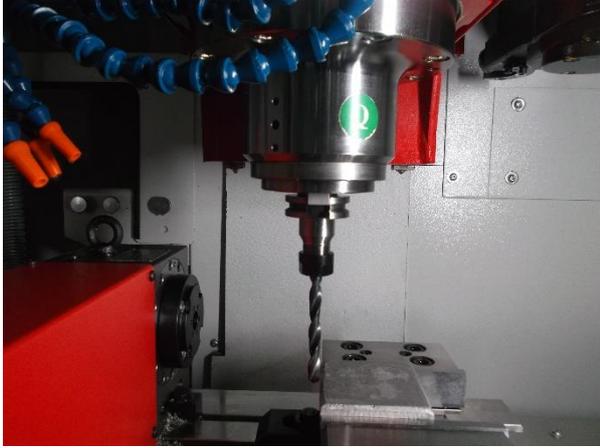


١٨- قم بتفعيل وضع Handwheel mode



وامسك الريموت والتحرك في المحاور الى ان يمس الشغلة بالعدة في محور X مع التحرك بتغذية مناسبة وتقليل التغذية كلما اقتربنا من الشغلة

١٩- اضغط على محور X في حالة ظهور الشاشة الافتتاحية فيتم تفعيل المحور ثم كتابة 5- ثم الضغط مفتاح ENTER فنلاحظ تسجيل قيمة 5- امام محور X وبذلك يكون تم قياس محور X


Manual operation		Programming and editing
ACTL.	<input checked="" type="checkbox"/>	- 5,000
Y	<input type="checkbox"/>	+240,000
Z	<input type="checkbox"/>	+395,000
A	<input type="checkbox"/>	+0,000
C	<input type="checkbox"/>	+0,000
T	Z S O D	F 2500 D M S / 9
		0% SPWR 100% SOVR
		100% FOVR
M	S	F
F1	F2	F3
F4	F5	F6
DATUM POINT SET		INCRE- MENT LOCK/ON
F7		F8
TOOL TABLE		

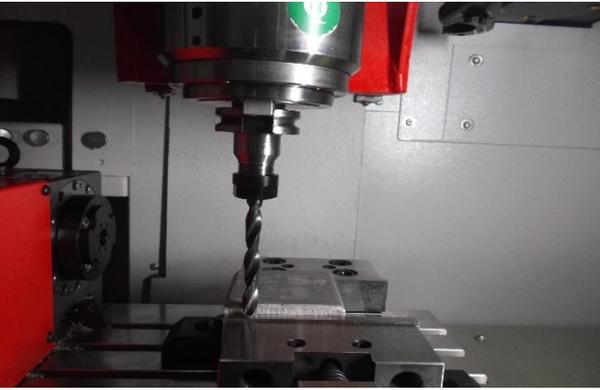

٢٠- حرك بالمحاور الى ان تمس الشغلة في محور Y مع التحرك بتغذية مناسبة وتقليل التغذية كلما اقتربنا من الشغلة

٢١- الضغط على محور Y فيتم تفعيل المحور ثم اكتب 5- ثم اضغط مفتاح ENTER ستلاحظ تسجيل قيمة 5- أمام محور Y، وبذلك يكون تم قياس محور Y

Manual operation		Programming and editing
ACTL.	X	- 5 , 000
	Y	- 5 , 000
	Z	+ 395 , 000
	A	+ 0 , 000
	C	+ 0 , 000
T	Z S 0 0	F 2500 0 M 5/9
		0% SPWR 100% SOVR 100% FOVR
M	S	F
F1	F2	F3
DATUM POINT SET		INCRE- MENT F6 OFF/ON
		F7
		F8
		TOOL TABLE

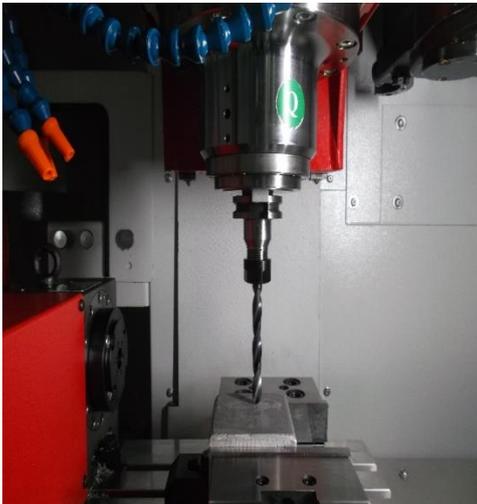

٢٢- تحرك بالمحاور إلى ان تمس محور Z


٢٣- اضغط على محور Z فيتم تفعيل المحور ثم كتابة 0 ثم الضغط مفتاح ENTER فنلاحظ تسجيل قيمة 0 أمام محور Z وبذلك يكون تم قياس محور Z

Manual operation		Programming and editing
ACTL.	X	- 5 , 000
	Y	- 5 , 000
	Z	+ 0 , 000
	A	+ 0 , 000
	C	+ 0 , 000
T	Z S 0 0	F 2500 0 M 5/9
		0% SPWR 100% SOVR 100% FOVR
M	S	F
F1	F2	F3
DATUM POINT SET		INCRE- MENT F6 OFF/ON
		F7
		F8
		TOOL TABLE

٢٤- وبذلك يكون قد تم قياس الشغلة (ترحيل صفر الشغلة) باستخدام عدة مفاصة معلومة القطر

ثانياً: قياس صفر الشغلة باستخدام المجس الإلكتروني الحساس

تكرر الخطوات من ١ إلى ١٧ وافترض قطر المجس ١٠ مم في هذا الجزء

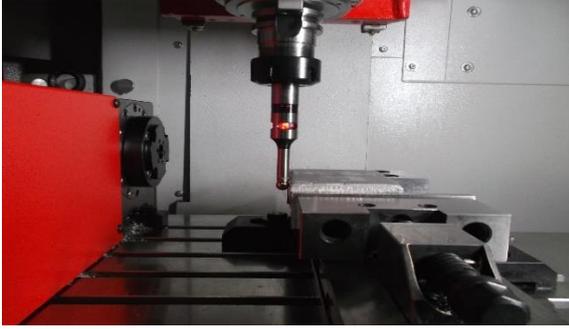


١٨- قم بتفعيل وضع Handwheel mode



ومسك الريموت والتحرك في المحاور الى ان تمس الشغلة بالعدة في محور X وتسمع صوت الصفارة مع التحرك بتغذية مناسبة وتقليل التغذية كلما اقتربت من الشغلة

١٩- اضغط على محور X فيتم تفعيل المحور ثم اكتب -5- ثم اضغط مفتاح ENTER ستلاحظ تسجيل قيمة -5- أمام محور X وبذلك يكون تم قياس محور X


Manual operation		Programming and editing
ACTL.	<input checked="" type="checkbox"/>	- 5 , 000
	<input type="checkbox"/>	+ 240 , 000
	<input type="checkbox"/>	+ 395 , 000
	<input type="checkbox"/>	+ 0 , 000
	<input type="checkbox"/>	+ 0 , 000
T	Z 5 0	0 M 5/9
		0% SPWR 100% SOVR
		100% FOVR
M	S	F
F1	F2	F3
F4	F5	F6
DATUM POINT SET		INCRE- MENT OFF/ON
		TOOL TABLE
		F7
		F8

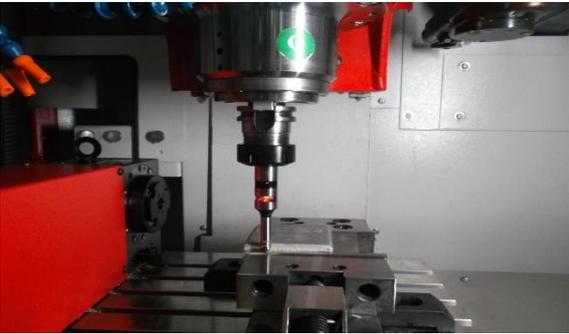


٢٠- تحرك بالمحاور الى ان تمس الشغلة وتسمع صوت الصفارة في محور Y مع التحرك بتغذية مناسبة وتقليل التغذية كلما اقتربت من الشغلة

٢١- اضغط على محور Y فيتم تفعيل المحور ثم كتابة -5- ثم اضغط مفتاح ENTER ستلاحظ تسجيل قيمة -5- أمام محور Y وبذلك يكون تم قياس محور Y

Manual operation		Programming and editing
ACTL.	<input type="checkbox"/>	- 5 , 000
	<input checked="" type="checkbox"/>	- 5 , 000
	<input type="checkbox"/>	+ 395 , 000
	<input type="checkbox"/>	+ 0 , 000
	<input type="checkbox"/>	+ 0 , 000
T	Z 5 0	0 M 5/9
		0% SPWR 100% SOVR
		100% FOVR
M	S	F
F1	F2	F3
F4	F5	F6
DATUM POINT SET		INCRE- MENT OFF/ON
		TOOL TABLE
		F7
		F8

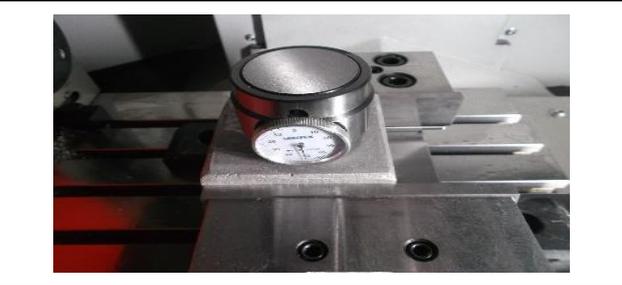
	<p>٢٢- اغلق الباب وتحرك بالمحاور من لوحة التحكم وذلك للخروج لمنطقة امنه لتغيير العدة</p>
	<p>٢٣- اضغط على مفتاح Manual tool change لتغيير العدة يدويا فنلاحظ دخول عدة المجس الإلكتروني الحساس في برج العدة ثم عمود الدوران الرئيسي فارغ</p> 
	<p>٢٤- قم بفتح الباب</p>
	<p>٢٥- ضع المقياس الميكانيكي (جهاز قياس العدد HB50A) المعلوم ارتفاعه ٥٠مم او أي قطعة ارتيلون او الالمنيوم معلوم طولها فوق سطح الشغلة وذلك لان الفرش المورد قصير (عمود الدوران الرئيسي لا يستطيع النزول ليمس الشغلة)</p>
	<p>٢٦- قم بتفعيل وضع Handwheel mode الشغلة</p>
	<p>٢٧- تحرك في المحاور الى ان يمس وجه عمود الدوران الرئيسي المقياس الميكانيكي (جهاز قياس العدد HB50A) المعلوم ارتفاعه ٥٠مم او أي قطعة ارتيلون او الالمنيوم معلوم طولها مع التحرك بتغذية مناسبة وتقليل التغذية كلما اقتربنا من المس</p>
<p>٢٨- اضغط على محور Z فيتم تفعيل المحور ثم كتابة ٥٠ وهي قيمة ارتفاع HB50A ثم اضغط مفتاح ENTER ستلاحظ تسجيل قيمة ٥٠ امام محور Z وبذلك يكون عامود الدوران الرئيسي على بعد ٥٠مم من سطح صفر الشغلة</p>	

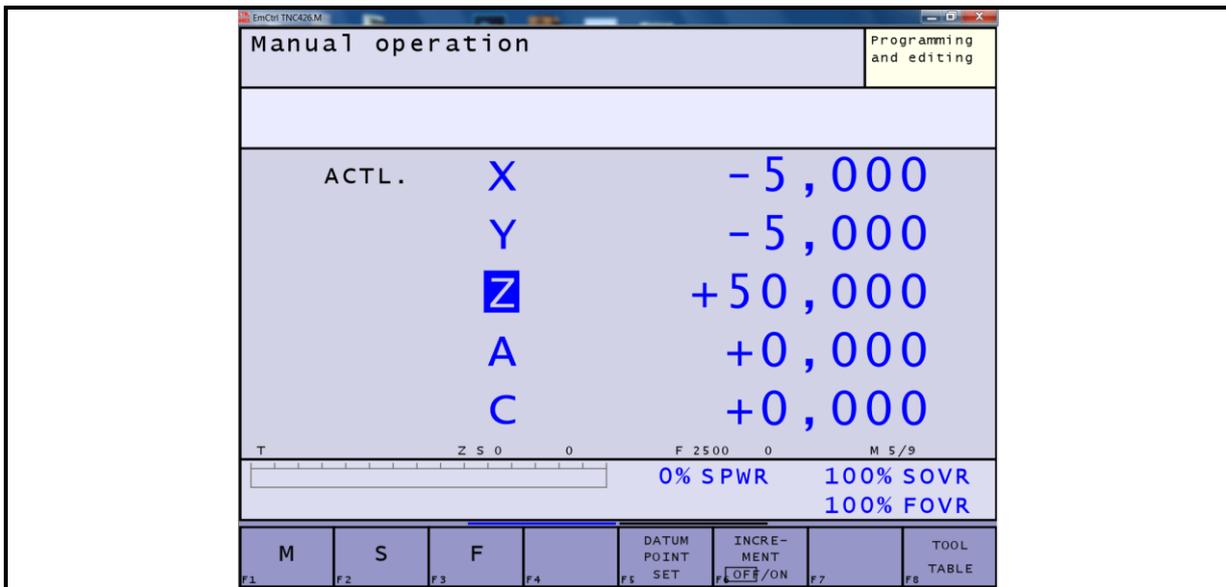

٢٩- وبذلك يكون قد تم قياس الشغلة (ترحيل صفر الشغلة) باستخدام المجس الإلكتروني الحساس





٣٠- أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.

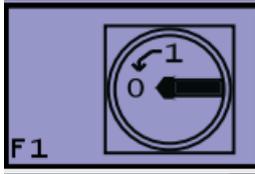

٣١- اضغط على هذه النافذة او F1 من لوحة المفاتيح

٣٢- اضغط على كلمة YES او F1 من لوحة المفاتيح وبذلك نكون قد تم غلق البرنامج ثم نغلق الكمبيوتر من قائمة shut down

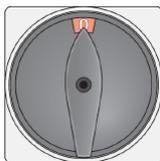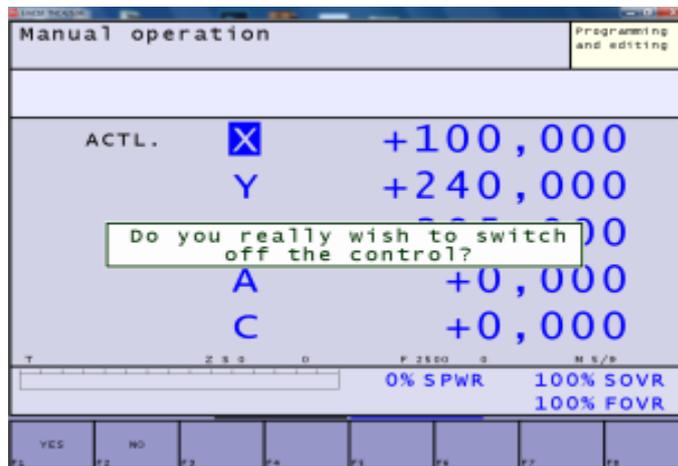

٣٣- ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.

تسجيل النواتج

قيم الإحداثيات			النقطة
X	Y	Z	
.....	صفر الشغلة في نظام فانوك
.....	صفر الشغلة في نظام سينوميك

جدول رقم ٤٢

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند قياس صفر الشغلة على الفريزة CNC

.....

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معايير الأداء	تحقق		ملاحظات
		لا	نعم	
١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يحدد نقاط الصفر المختلفة لماكينات الفريز الـ CNC وتحديد العلاقة بين كل منها.			
٣	ينفذ وضع الحركة اليدوي باستعمال الوضع  ويتحكم في اتجاه الحركة بإدخال قيم احداثيات موجبة باستخدام مفاتيح  و  و  قيم احداثيات سالبة  و  و  .			
٤	ترحيل/إزاحة صفر الماكينة (M) الى مكان مناسب على وجه الظرف أو على وجه الشغلة (W).			
٥	يتحكم في الفريزة بشكل منظم			
٦	يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية			
٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا			

جدول رقم ٤٣

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

للترحيل صفر الشغلة في الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للضبط صفر الشغلة ويتحكم في اتجاهات محاور الحركة على للفريز CNC بشكل سليم.

التعامل مع قوائم البرنامج على الفرايز المبرمجة بالحاسب CNC

تدريب رقم	١٠	الزمن	٨ ساعات
-----------	----	-------	---------

أهداف

للم إدخال البيانات على ماكينات الفرايز المبرمجة بالحاسب CNC Mill.

للم فتح قائمة أنشاء برنامج جديد على الماكينة

للم فتح البرامج المخزنة على ذاكرة الجهاز

للم فتح قائمة تعديل داخل البرامج المخزنة على الجهاز

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
فريزة نظام تحكم EMCO Fanuc 31i فريزة نظام تحكم EMCO Sinumerik Shop mill فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill	ارتداء افروول العمل مواد تنظيف

جدول رقم ٤٤

المعارف المرتبطة بالتدريب

من المهارات الأساسية للعمل على ماكينات الفرايز المبرمجة بالحاسب CNC mill هي المقدرة على انشاء

برامج جديدة أو فتح برامج مخزنة على ذاكرة الجهاز، أو تعديل البرامج السابق تخزينها

The screenshot displays a CNC control interface with the following sections:

- MANUAL GUIDE i (CNC MEM/USER):** Shows actual positions (X: 7.190, Y: 44.090, Z: 55.615, A: 0.000, B: 0.000, C: 0.000) and distances to go (G00, X: 0.000, Y: 0.000, Z: 0.000, A: 0.000, B: 0.000, C: 0.000).
- SPINDLE S1:** Shows speed (S) at 0 SOV (100%) and feed (F) at 0 MM/MIN (100%).
- FEED F:** Shows feed rate (F) at 0 MM/MIN (100%).
- BOHREN G1101:** A list of G-codes for a drilling program, including G54, T002002, G96 S300 M4, G1990 (GROUP START), G1200 T3 H10 V-5 B10 L5 A1 (BEGINN DER KONTURDEFINITION), G1206 (ENDE DER KONTURDEFINITION), G1200 T2 H10 V-5 B10 L5 A1 (BEGINN DER KONTURDEFINITION), G1206 (ENDE DER KONTURDEFINITION), G1991 (GROUP END), G95 F0.99, and G0 Y0.
- O:PROGRAM NUMBER:** A field for entering the program number.
- Control Panel:** A row of buttons for program management: NEWPRG (1), O LIST (2), SRCH↑ (3), SRCH↓ (4), COPY (5), CUT (6), DELETE (7), KEYPST (8), and PASTE (9).



جدول: بيانات تقسيم الشاشة عند العمل على البرنامج

1- Create a new machining program	انشاء برنامج جديد
2- Call program list	استدعاء قائمة البرنامج
3- Search for text from the input line in the program	البحث عن نص في خط الإدخال بالبرنامج
4- Search for and open the program	البحث عن وفتح البرنامج
5- Copy marked text into a buffer file	نسخ النص المختار الى الملف الفاصل
6- Move marked text into a buffer file	نقل النص المختار الى الملف الفاصل
7- Delete marked text	الغاء النص المختار
8- Insert marked text into an input file	اضافة النص المختار الى ملف الإدخال
9- Insert text from a buffer file	اضافة نص من الملف الفاصل
10- Forward and Back (Extension keys)	مفاتيح التنقل للأمام والخلف



يمكن استخدام الأزرار الموجودة على قائمة الأدوات التشغيل من ١ إلى ١٠ بنفس الوظيفة من F1 إلى F10 (مثل برنامج جديد=F1، إضافة/حشر=F10)



خطوات تنفيذ التدريب

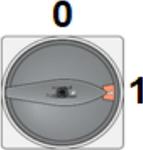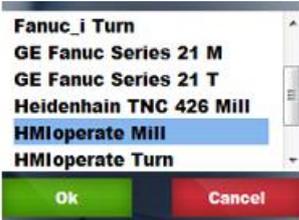١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.		
أولاً: خطوات انشاء برنامج جديد على الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC turn		
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1).	
	٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر	
٤. اختر نظام البرمجة المطلوب للفريز باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Mill) كما هو موضح أمامكم أو HMI Operate Mill الخاص بسينوميك Sinumerik أو يمكنك اختيار أي نظام اخر مثل Heidenhain TNC Mill ثم اضغط OK.		
		



٥. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب النظام الذي تم اختياره سواء Fanuc أو Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أية أوامر)

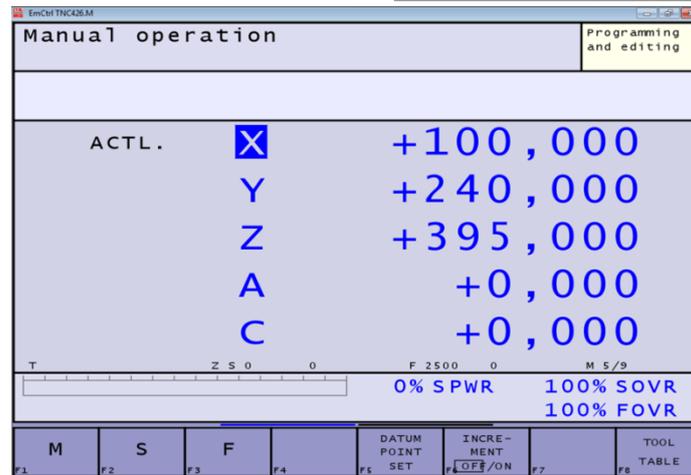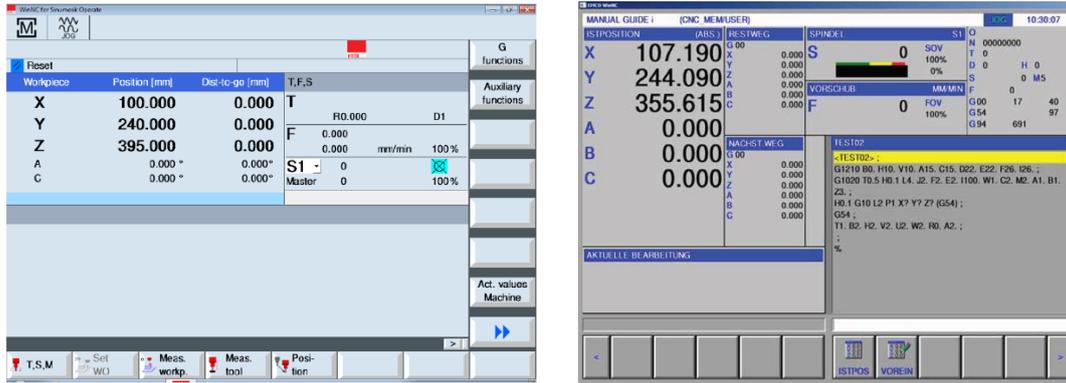

شكل رقم ٩١: شاشة البرنامج لنظامي التحكم Fanuc و Sinumerik و Heidenhain

٦. اختر وضع التحرير بالضغط على مفتاح **EDIT** أو ALT+F6

٧. اضغط على زر الوظيفة **NEWPRG** لفتح برنامج جديد
ستظهر الشاشة التالية، قم بإخال اسم البرنامج أو اسم المجلد Folder

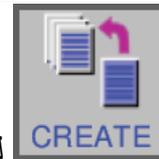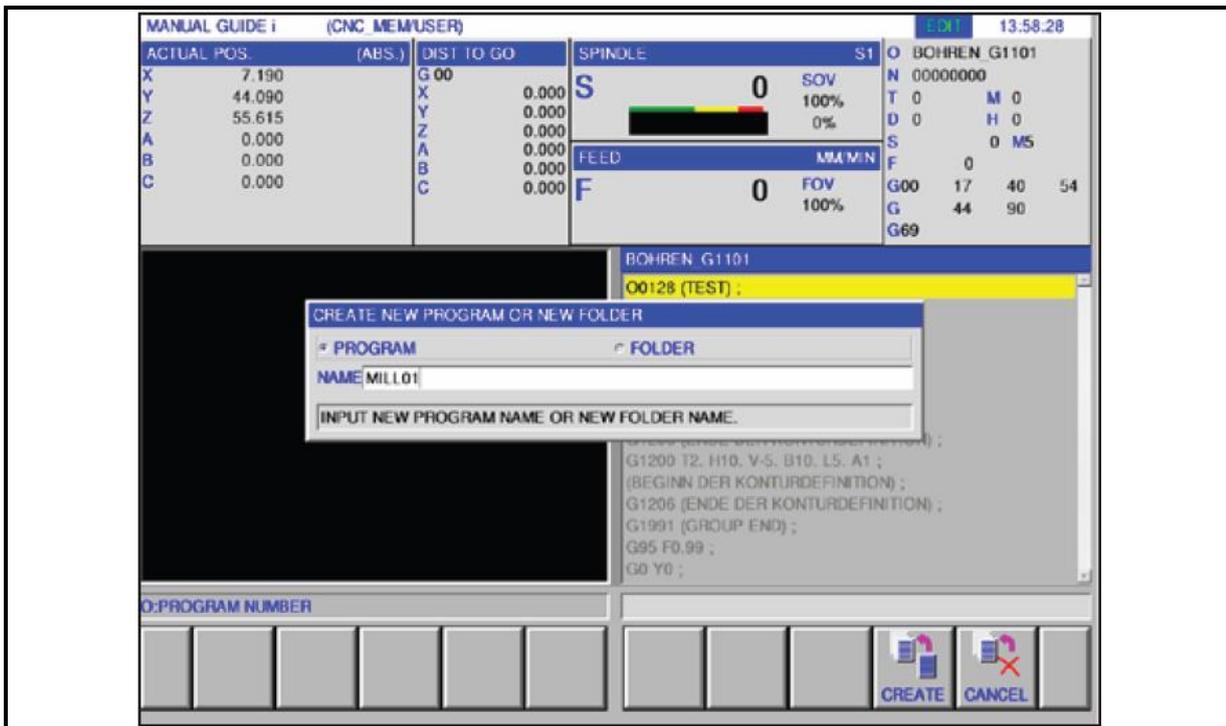

٨. اضغط زر **CREATE** لتأكيد إنشاء برنامج جديد، (اكتب أي اسم مثلا Mill01 ستظهر الشاشة

التالية وبها برنامج فارغ اسمه Mill01

ملحوظة: اذا كان الاسم موجود من قبل ستظهر رسالة تحذير، بعد تأكيد اسم البرنامج ستظهر الشاشة التالية



ثانيا: فتح برنامج موجود من قبل


تنفذ الخطوات من ١ إلى ٧ في الجزء الأول لعمل برنامج جديد.

٨- اضغط على زر الوظيفة  لفتح برنامج موجود من قبل. يمكن فتح البرامج المخزنة على نظام التحكم من مجلد البرامج أو فتحة من وسيلة حفظ ملفات مثل وحدة تخزين بيانات USB ستظهر الشاشة التالية، قم بإخال اسم البرنامج أو اسم المجلد Folder

ثالثا: فتح قائمة البرامج

تنفذ الخطوات من ١ إلى ٧ في الجزء الأول لعمل برنامج جديد.

٨- اضغط على زر الوظيفة  لفتح برنامج موجود من قبل. يمكن فتح البرامج المخزنة على نظام التحكم من مجلد البرامج أو فتحة من وسيلة حفظ ملفات مثل وحدة تخزين بيانات USB ستظهر الشاشة التالية، قم بإخال اسم البرنامج أو اسم المجلد Folder

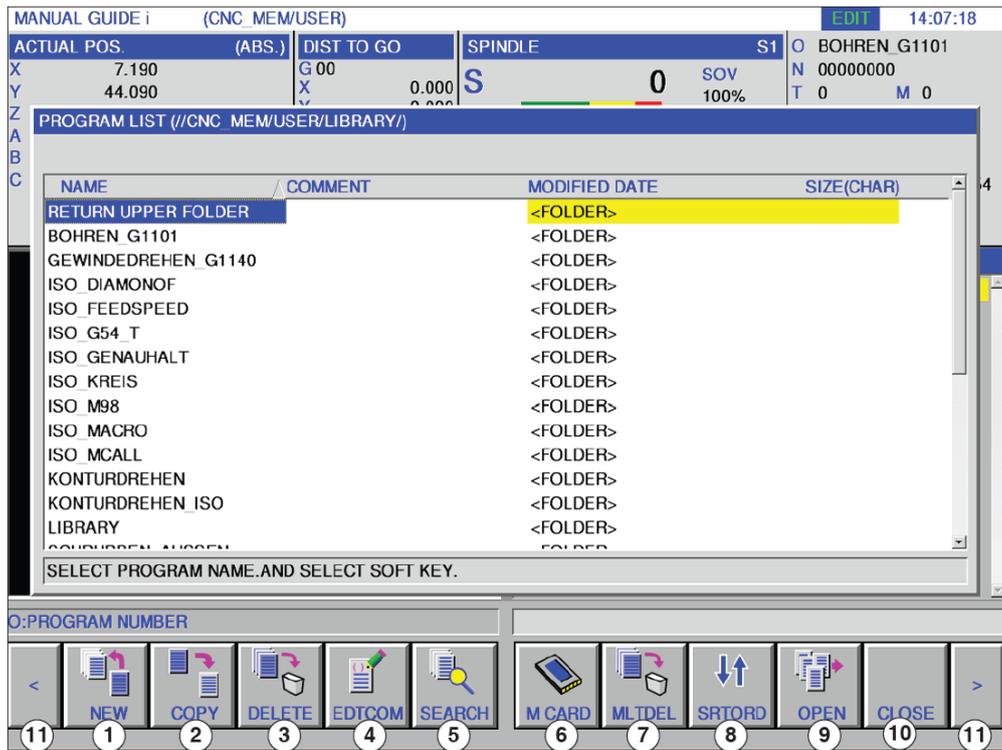

- ٢- نسخ برنامج
- ٤- ادخال ملحوظة لبرنامج
- ٦- تصدير برنامج الى ذاكرة خارجية
- ٨- تغيير تتابع الفرز/الترتيب/التصنيف
- ١٠- انتهاء و غلق قائمة البرنامج

- ١- عمل برنامج جديد
- ٣- الغاء البرامج
- ٥- البحث عن برنامج
- ٧- الغاء عدد من البرامج
- ٩- فتح برنامج
- ١١- مفاتيح التنقل للأمام والخلف



رابعاً: تنفيذ مجموعة من أوامر البرامج (الغاء، نسخ، ... الخ)

نسخ ملف Copy file



١. اختر وضع التحرير بالضغط على مفتاح ALT+F6 أو

٢. لنسخ ملف اذهب إلى البرنامج المراد نسخه من القائمة

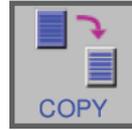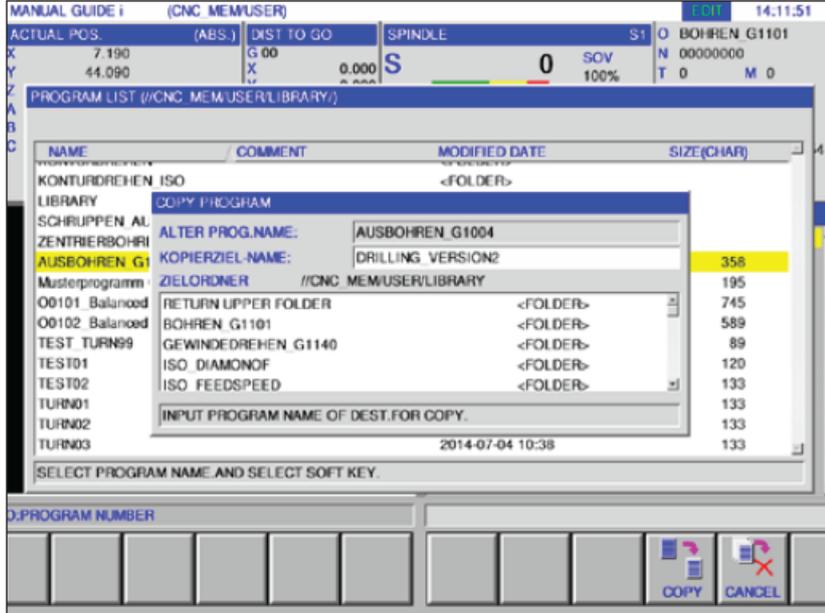


٣. اضغط على زر الوظيفة لنسخ برنامج موجود من قبل.

الغاء ملف Delete File



١. اختر وضع التحرير بالضغط على مفتاح ALT+F6 أو

٢. لإلغاء ملف اذهب إلى البرنامج المراد نسخه من القائمة

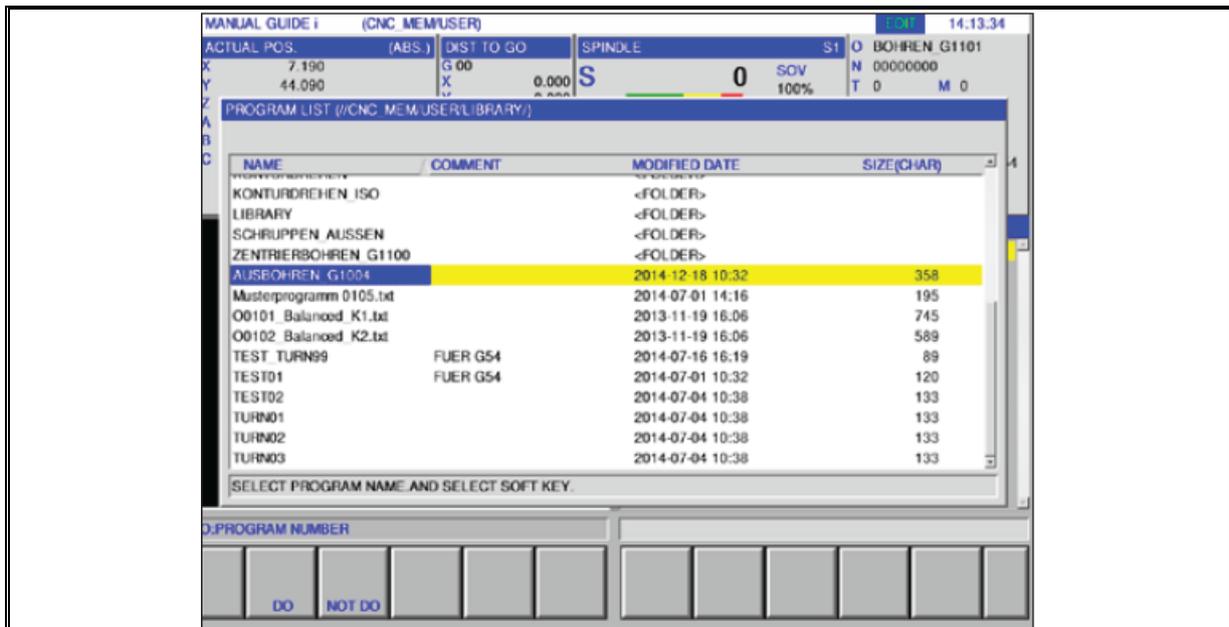

٣. اضغط على زر الوظيفة لإلغاء البرنامج

٤. اختر "DO" لإلغاء البرنامج أو "Not DO" للرجوع عن الغاء البرنامج


الغاء مجموعة من البرامج



١. اختر وضع التحرير بالضغط على مفتاح ALT+F6 أو EDIT



٢. اضغط على زر الوظيفة لاستدعاء قائمة الغاء البرامج

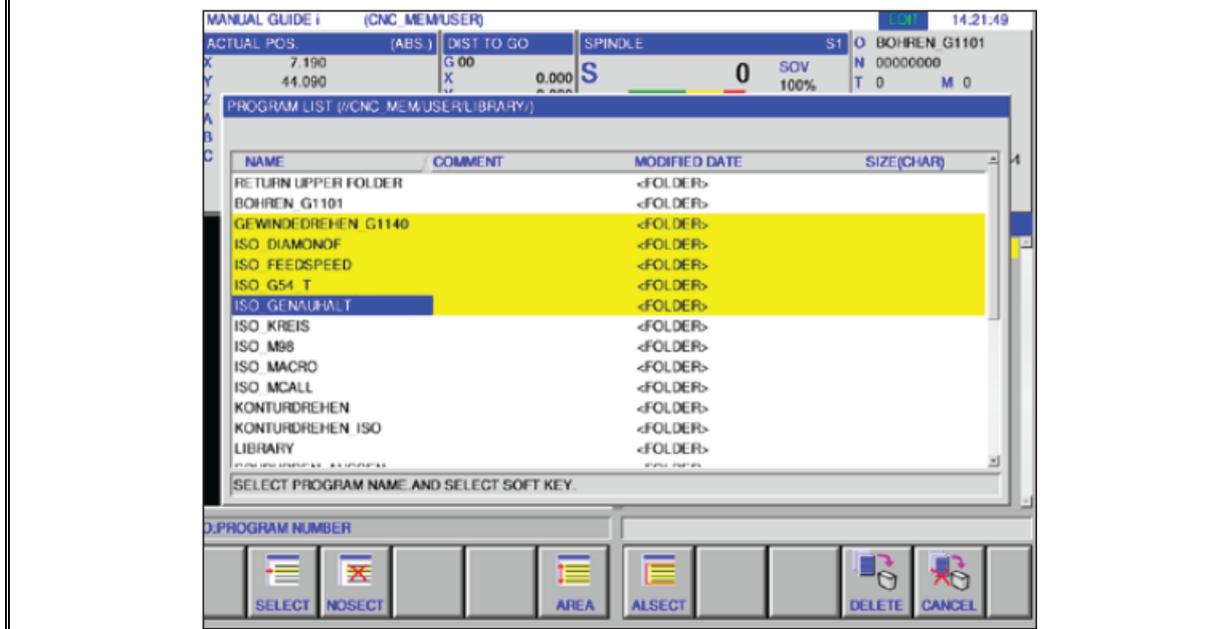

٣. استخدم مجموعة الأزرار الموجودة اسفل الشاشة للتعامل مع الملفات

اضغط  للاختيار البرامج

اضغط  لإلغاء اختيار البرامج

اضغط  لاختيار مساحة معينة

اضغط  لإلغاء جميع البرامج بالمجلد

اضغط  لإلغاء البرنامج

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند التعامل مع قوائم البرنامج المختلفة وعند التعامل مع ملفات البرنامج



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			ينشى ملف برنامج تشغيل جديد	٢
			يفتح برنامج مخزن على ذاكرة الجهاز أو وحدة تخزين خارجية	٣
			يعدل في برنامج منشى من قبل	٤
			يمكنه الغاء ملف أو مجموعة من الملفات	٥
			يتعامل مع قوائم البرنامج بمهارة عالية	٦
			يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية	٧
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٨

جدول رقم ٤٥

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

للم التعرف على طريقة ادخال البيانات في برامج الفرايز مبرمجة بالحاسب CNC Mill

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للم يتمكن من ادخال البيانات على برامج ماكينات الفرايز المحوسبة CNC.

للم يتمكن من فتح قائمة أنشاء برنامج جديد على الماكينة أو برمج مخزنة على الماكينة

للم يتمكن من دخول قائمة تعديل داخل البرامج المخزنة على الجهاز.

انشاء وتعديل برنامج جديد على ماكينات الفريز ال CNC

تدريب رقم	١١	الزمن	٨ ساعات
-----------	----	-------	---------

أهداف

- ✍ يدخل البيانات على ماكينات الفريز ال CNC.
- ✍ فتح قائمة أنشاء برنامج جديد على الماكينة
- ✍ فتح البرامج المخزنة على ذاكرة الجهاز
- ✍ فتح قائمة تعديل داخل البرامج المخزنة على الجهاز

متطلبات التدريب


العدد والأدوات	المواد والخامات
فريزة نظام تحكم EMCO Fanuc 31i فريزة نظام تحكم EMCO Sinumerik Shop mill فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill	ارتداء افول العمل مواد تنظيف

جدول رقم ٤٦

المعارف المرتبطة بالتدريب

من المهارات الأساسية للعمل على ماكينات الفريز المبرمجة CNC هي المقدرة على انشاء برامج جديدة أو فتح برامج مخزنة على ذاكرة الجهاز، أو تعديل البرامج السابق تخزينها

خطوات تنفيذ التدريب

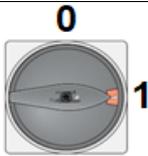١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
أولاً: خطوات انشاء برنامج جديد على الفريزة المبرمجة بالحاسب Creating a Shop Mill program	
يتم انشاء برنامج جديد لكل قطعة شغل جديدة يراد تشغيلها على الماكينة، يحتوي البرنامج على الخطوات التفصيلية التي يجب تنفيذها لإنتاج الشغلة. عند عمل برنامج جديد، يتم انشاء رأس البرنامج program header ونهايته program end اوتوماتيكيا. يمكن انشاء برنامج للفريزة ShopMill programs لشغلة جديده أو تحت مجلد "Part programs" folder	
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1).






٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة

٤. اختر نظام البرمجة المطلوب للفريز باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Mill) كما هو موضح أمامكم أو HMI Operate Mill الخاص بسينوميك Sinumerik أو يمكنك اختيار أي نظام اخر مثل Heidenhain TNC Mill ثم اضغط OK.



٥. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب النظام الذي تم اختياره سواء Fanuc و Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)

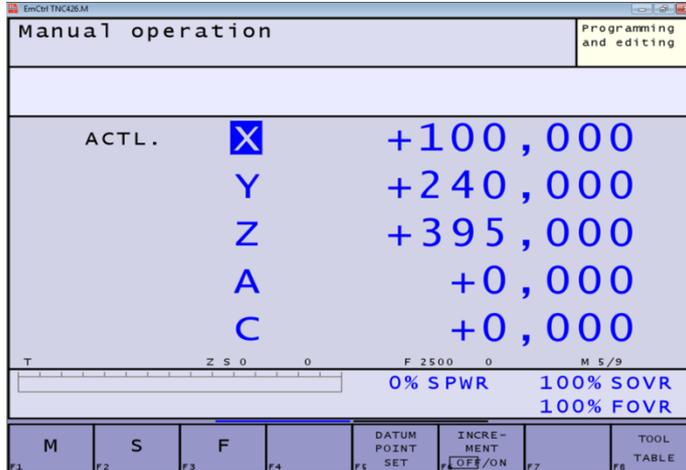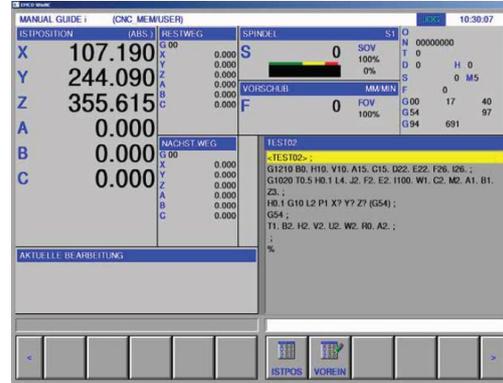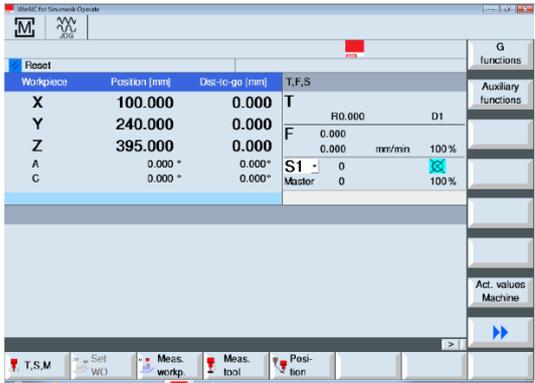

شكل رقم ٩٢: شاشة البرنامج لنظامي التحكم Fanuc و Sinumerik و Heidenhain



٦. اختر مدير البرامج

٧. اختر مكان التخزين وضع مؤشر على مجلد "Part programs" أو تحت مجلد "Workpieces" للشغلة التي تريد ان تنشئ لها لبرنامج.


ShopMill


New

٨. أفتح زر برنامج جديد بالضغط على زر
٩. ستظهر شاشة برنامج تشغيل جديد، قم بإخال اسم البرنامج "يجب ان يكون اسم البرنامج بحد

اقصى ٢٨ حرف" ثم اضغط  ستفتح شاشة برنامج جديد

ملحوظة: اذا كان الاسم موجود من قبل ستظهر رسالة تحذير

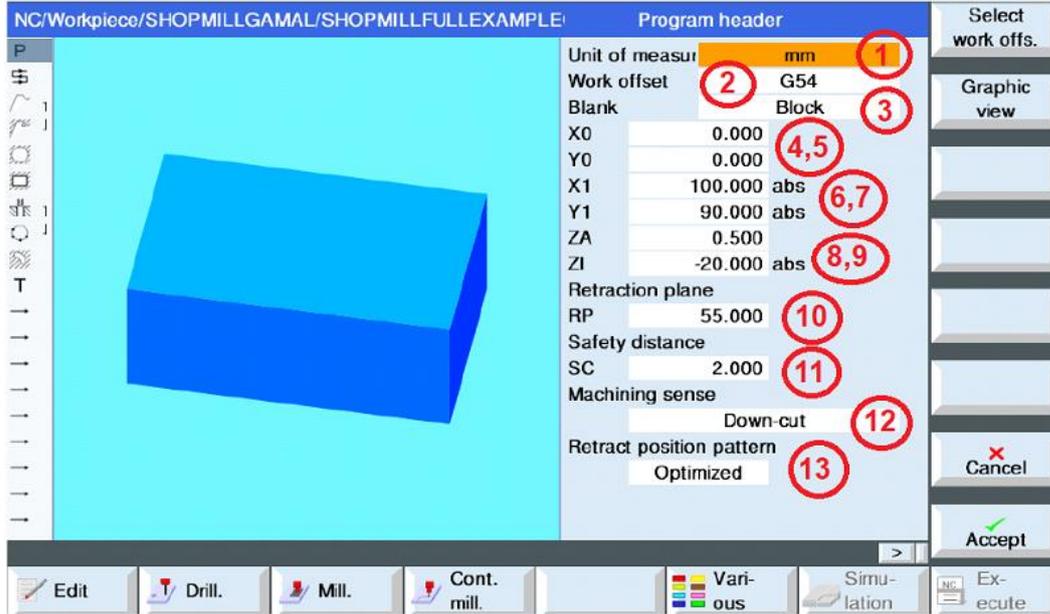

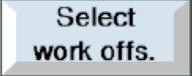
١٠. اختر  وادخل البيانات التالية work offset وادخل ابعاد خامة الشغل  والمحاور العدة... الخ كما يلي.

Seq.	Parameter	Meaning
1	Unit of measure	وحدة القياس وتكون ملليمتر للنظام الفرنسى او بوصة للنظام الانجليزى
2	Work offset	صفر الشغلة او صفر البرنامج
3	Blank	شكل الخامة
4	X0	قيمة X للركن السفلى الايسر للخامة وتكون X=0
5	Y0	قيمة Y للركن السفلى الايسر للخامة وتكون Y=0
6	X1	قيمة X للركن العلوى الايمن للخامة وتكون X=100
7	Y1	قيمة Y للركن العلوى الايمن للخامة وتكون Y=90
8	ZA	قيمة Z لعمل تسوية لسطح الشغلة وتكون Z=0.5 mm
9	ZI	البعد النهائى للشغلة وتكون Z=-20
10	RP	مستوى الارتداد والرجوع ويكون مثلا RP=55
11	SC	مسافة امان عند الاقتراب وتكون مثلا SC=2
12	Machining sense	نوع التفريز اما ان يكون تفريز علوى او سفلى UP or DOWN MILL
13	Retract position pattern	طريقة الارتداد بعد ثقب مجموعة من الثقوب لثقب مجموعة اخرى

Unit of measur	mm
Work offset	G54
Blank	Block
X0	0.000
Y0	0.000
X1	100.000 abs
Y1	90.000 abs
ZA	0.500
ZI	-20.000 abs
Retraction plane	
RP	55.000
Safety distance	
SC	2.000
Machining sense	Down-cut
Retract position pattern	Optimized

Accept

١١. اضغط زر **Accept** سيظهر مستوى الشغل work plan كما بالشاشة التالية وسينشئ رأس البرنامج ونهاية البرنامج كبلوك للبرنامج program blocks

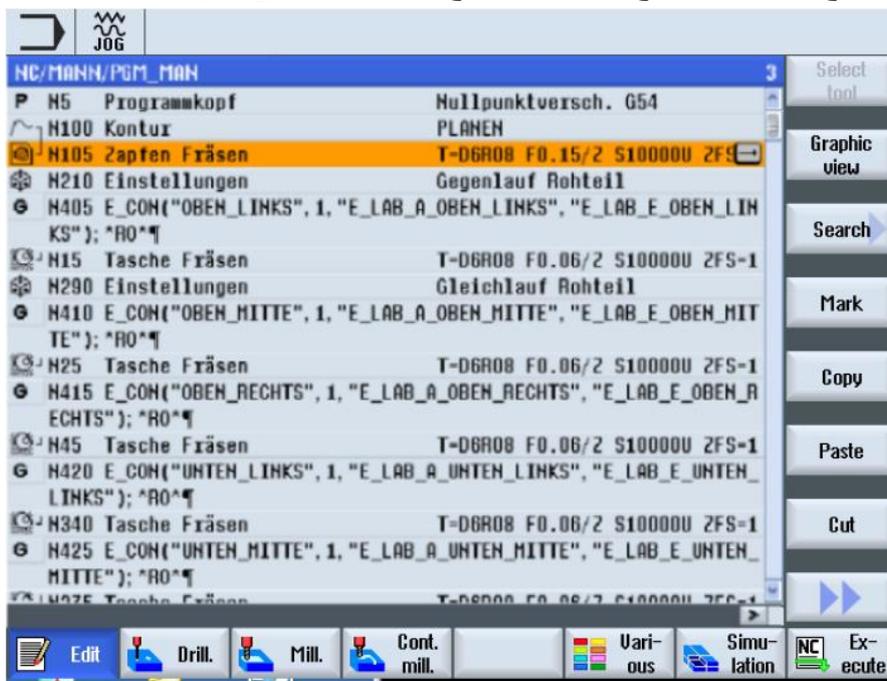

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند التعامل مع قوائم البرنامج المختلفة وعند التعامل مع ملفات البرنامج

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	ينشئ ملف برنامج تشغيل جديد
			٣	يفتح برنامج مخزن على ذاكرة الجهاز أو وحدة تخزين خارجية
			٤	يعدل في برنامج منشئ من قبل
			٥	يمكنه الغاء ملف أو مجموعة من الملفات
			٦	يتعامل مع قوائم البرنامج بمهارة عالية
			٧	يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية
			٨	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ٤٧

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

ل التعرف على كيفية فتح برنامج جديد في الفريزة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

ل إمكانية فتح قائمة برنامج جديد بالفريزة CNC.

محاكاة واختبار البرنامج على الفريز المبرمجة بالحاسب ال CNC

تدريب رقم	١٢	الزمن	٨ ساعات
-----------	----	-------	---------

أهداف

- اختبار البرنامج عن طريق الرسم ثلاثي الأبعاد 3D-view بدون تشغيل الماكينة
- اختبار البرنامج عن طريق التشغيل الجاف Dry Run بدون شغلة.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افول العمل	لا يوجد

جدول رقم ٤٨

المعارف المرتبطة بالتدريب

الهدف من تنفيذ محاكاة واختبار البرنامج قبل عملية التشغيل الفعلي على ماكينات الفريز المبرمجة بالحاسب CNC mill هو معرفة أخطاء البرنامج التشغيلية والبرمجية وتصحيحها، وبفضل إجراء المحاكاة بالطريقة المفردة حتى يمكن تحديد مكان الأخطاء في البرنامج وتصحيحها. ومن أمثلة الأخطاء في البرنامج:

١. خطأ تشغيلي: شكل المحاكاة لا يتناسب ولا يشابه شكل الرسم
٢. التصحيح: مراجعة إحداثيات وخطوات البرنامج ومتغيرات التشغيل وقواعد البرمجة.
٣. برمجة مزدوجة لنفس المحور المحور مكتوب مرتين في البرنامج Double program
٤. معطيات حدود الخامة خطأ B.F. definition incorrect
٥. التصحيح: مراجعة حدود الخام وتسجيلها في مواقعها الصحيحة في برنامج لتشغيل
٦. عدم وجود تعويض لنصف قطر أداة القطع Tool radius compensation
٧. التصحيح: التأكد ولتدقيق من تعويض نصف قطر أداة القطع داخل برنامج التشغيل.
٨. عدم وجود تغذية عكسية Feedback missing
٩. التصحيح: يجب وجود تغذية محددة في بداية برنامج التشغيل
١٠. فقدان إحداثي (غالبا في مركز الدائرة)
١١. التصحيح: يتم ادخال الاحداثي المفقود
١٢. نصف قطر العدة كبير أو صغير عن قيمته الفعلية Tool radius too large/small

١٣. العدة مفقودة Toll call missing

بعد إجراء التعديلات وتصحيح البرنامج يتم إجراء محاكاة أخيرة للبرنامج التشغيلي للتأكد من صحته قبل التشغيل الفعلي.



ضبط البرمجة Programming Setup:

يتم ادخال البرنامج الجديد طبقا لخطوات التالية " START " و " CYCLE " و " END "



وتقسم الدورة الى جزئين هما:

لـ شروط التشغيل Machining conditions


لـ والبيانات الهندسية Geometric data

خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC	
أولاً: اختبار البرنامج عن طريق الرسم ثلاثي الأبعاد 3D-view بدون تشغيل ماكينة الفريزة المبرمجة بالحاسب	
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1).
	٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة
	٤. ثم نختار نظام البرمجة للفرايز (FANUC_i Mill) كما هو موضح أمامكم
٥. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية للنظام Fanuc	



١٠. اضغط على مفتاح Strat الذي يظهر اربع مجموعات من الدورات الأساسية وهي (الثقب، التسوية، المسارات، التجويفات " الجيوب ") ملحوظة: سيتم التطرق إلى الدورات وضبط بياناتها في الصف الثاني.

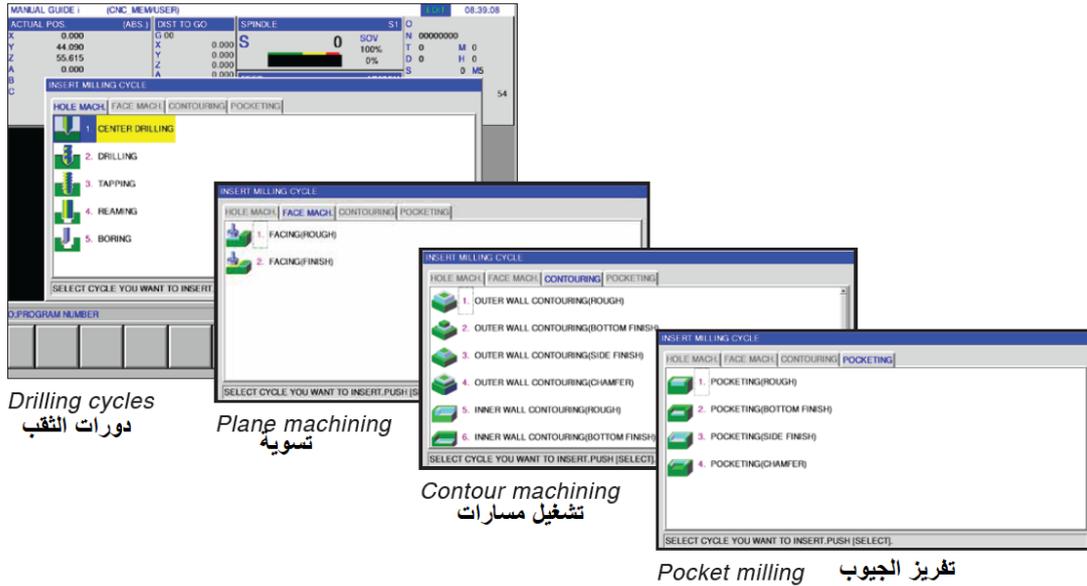


١١. اختر الدورة المناسبة واكد الاختيار بالضغط على مفتاح "Select" أو قم بإلغائها


بواسطة مفتاح "Cancel" واختيار دورة أخرى.

١٢. قم بتعريف بيانات الدورة التي تم اختيارها

١٣. قم بتعريف قطعة الشغل (الخام) Unmachined part باختيار سجل "Blank" الموجود في قائمة "Start"

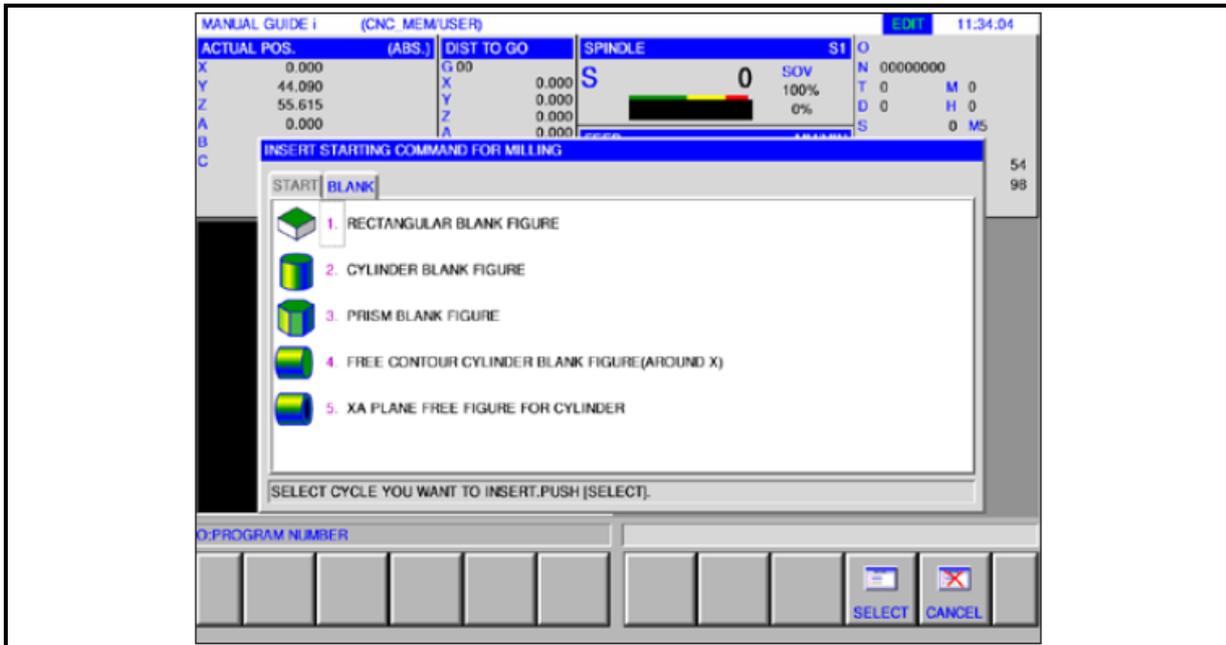


١٤. قم بتعريف العدد عن طريق اختيار سجل "Tool Data" في قائمة "T-OFS" اختر اسم العدة بالنقر عليها بالماوس

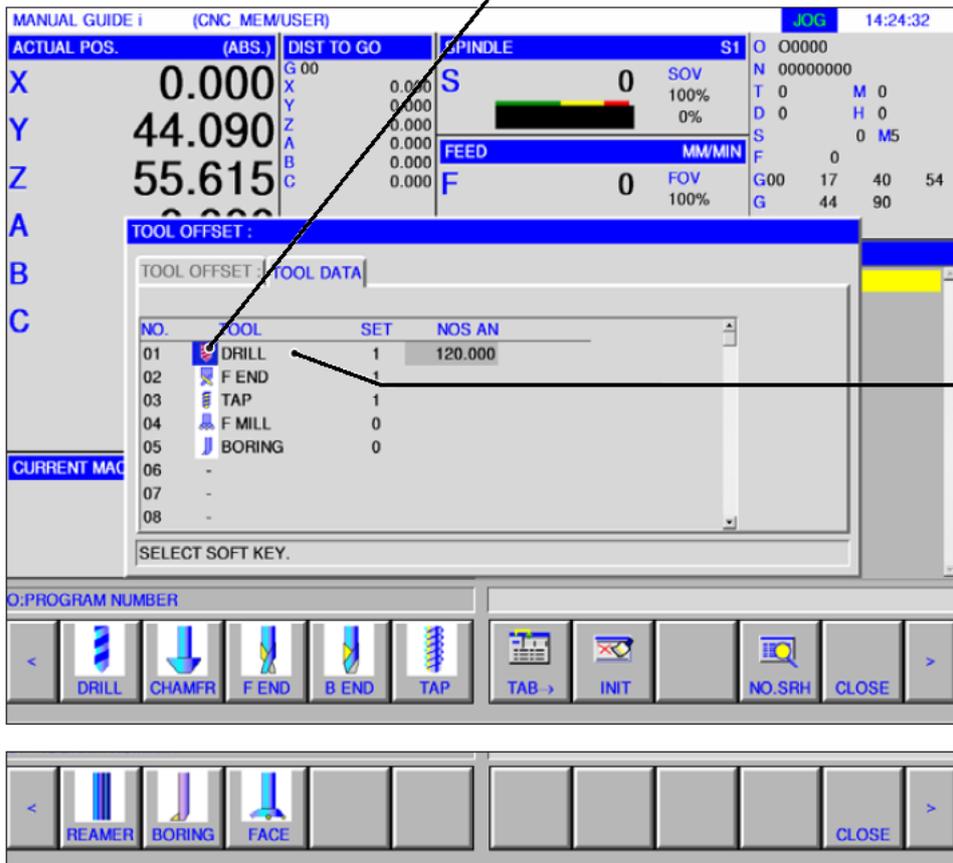


ادخل اسم العدة


١٥. اختر وضع العدة بالضغط على الرقم تحت عنوان Set لتظهر شاشة تبين الأوضاع.

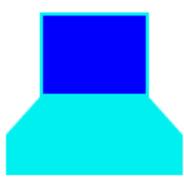


1

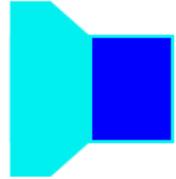


2

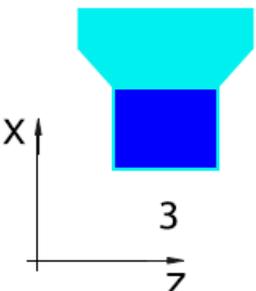

3

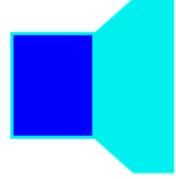

4

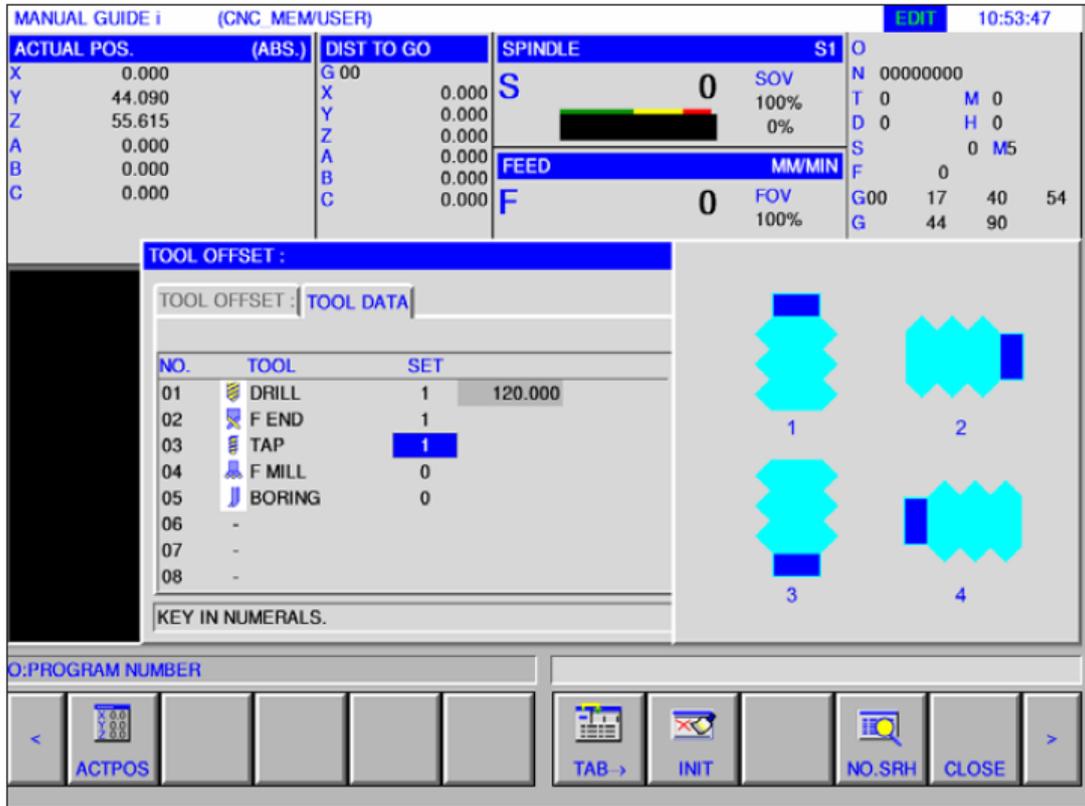

The screenshot shows the CNC control interface with the following data:

ACTUAL POS. (ABS.)		DIST TO GO		SPINDLE		FEED	
X	0.000	X	0.000	S	0	F	0
Y	44.090	Y	0.000				
Z	55.615	Z	0.000				
A	0.000	A	0.000				
B	0.000	B	0.000				
C	0.000	C	0.000				

NO.	TOOL	SET	VALUE
01	DRILL	1	120.000
02	F END	1	
03	TAP	1	
04	F MILL	0	
05	BORING	0	
06	-		
07	-		
08	-		

16. اضغط زر **Auto** للتغيير الى الوضع الآلي (الأتوماتيكي)، ستظهر الوظائف الإضافية التالية على شاشة الجهاز في وضع التحرير (EDIT) وتكون متاحة عند الضغط على زر **AUTO** كما بالشكل التالي

MANUAL GUIDE i (CNC.MEM/USER)		MEM 15:12:58	
ACTUAL POS. (ABS.)	DIST TO GO	SPINDLE S1	O BOHREN G1101
X 7.190	G00 0.000	S 0 SOV 100%	N 00000000
Y 44.090	X 0.000	0%	T 0 M 0
Z 55.615	Y 0.000		D 0 H 0
A 0.000	Z 0.000	FEED MM/MIN	S 0 M5
B 0.000	A 0.000	F 0 FOV 90%	F 0
C 0.000	B 0.000		G00 17 40 54
	C 0.000		G 44 90
			G69
NEXT DIST		BOHREN_G1101	
G00 0.000	X 0.000	00128 (TEST);	
X 0.000	Y 0.000	G54 ;	
Y 0.000	Z 0.000	T002002 ;	
Z 0.000	A 0.000	G96 S300 M4 ;	
A 0.000	B 0.000	G1990 (GROUP START) ;	
B 0.000	C 0.000	G1200 T3. H10. V-5. B10. L5. A1 ;	
C 0.000		(BEGINN DER KONTURDEFINITION) ;	
		G1206 (ENDE DER KONTURDEFINITION) ;	
		G1200 T2. H10. V-5. B10. L5. A1 ;	
		(BEGINN DER KONTURDEFINITION) ;	
		G1206 (ENDE DER KONTURDEFINITION) ;	
		G1991 (GROUP END) ;	
		G95 F0.99 ;	
		G0 Y0 ;	
CURRENT MACHINING			
O:PROGRAM NUMBER			
11	1	2	3
4	5	6	7
8	11		

1- الذهاب الى بداية البرنامج الذي تم اختياره
 2- استدعاء قائمة البرنامج
 3- تحرير في الخلفية لمقاطع أخرى اثناء التشغيل
 4- البحث عن رقم بلوك
 5- البحث عن برنامج وفتحه
 6- الوضع النسبي الافتراضي
 7- المحاكاة SIMULATION
 8- ضبط ترحيل الآلة (العدة)
 9- نظام احداثيات الشغلة
 10- الضبط
 11- أسهم التغير امام وخلف

17. اختر السهم أسفل يمين الشاشة حتى تظهر كلمة SIMLAT أو اضغط المفتاح GRAPH لإظهار صفحات المحاكاة بالرسم Simulation (3D view ومسار الآلة القطع).

The screenshot displays a CNC control interface with the following sections:

- MANUAL GUIDE i (CNC MEM/USER):** Shows actual positions (X: 107.190, Y: 244.090, Z: 355.615) and distances to go (X: 0.000, Y: 0.000, Z: 0.000).
- SPINDLE:** Shows speed (S1) at 6640 SOV (100%) and 0% FOV.
- FEED:** Shows feed rate (F) at 0 MM/MIN.
- BOHREN G1101:** Lists G-code commands such as G96 S300 M4, G1990 (GROUP START), G1200 T3, H10, V-5, B10, L5, A1, G1206 (ENDE DER KONTURDEFINITION), G1200 T2, H10, V-5, B10, L5, A1, G1206 (ENDE DER KONTURDEFINITION), G1991 (GROUP END), G95 F0.99, G0 Y0, G0 X10 Z10, G1101 Q5, H1, C2, F0.1 P1, Z22, B2, L-10, Y1, and G1101 Q5, H1, C2, F0.1 Z22, B2, L-20, Y1, A6, S0.12 D7.
- SIMULATE-ANIMATE:** Shows a 3D simulation of a drill bit cutting a hole in a block.
- 3514 WRONG FIGURE DATA:** A yellow warning message.
- Buttons:** Includes REWIND, START, PAUSE, SINGLE, STOP, INIT, INTERF, TLPATH, and GRPOFF.

١٨. اضغط على مفتاح بدء دورة محاكاة القطع  وسجل ما شاهدتاك عند تشغيل هذا الوضع.

ثانياً: اختبار البرنامج عن طريق التشغيل الجاف للبرنامج DRY RUN بدون تشغيل الفريزة المبرمجة بالحاسب

يتم تنفيذ الخطوات السابقة من ١ إلى ١٠

١١- اضغط مفتاح التشغيل الجاف  لاختبار تشغيل البرنامج ومعدل التغذية حتى تظهر كلمة Dry Run على الشاشة.

ملحوظة: تأكد من عدم وجود شغلة عند تشغيل dry run حيث تكون سرعة قيم التغذية أعلى من القيم الحقيقية

١٢- اضغط على مفتاح بدء دورة القطع , يتم في نفس الوقت استعمال مفتاح معدل التغذية

وذلك للتحكم في حركة العدة سواء بزيادة سرعة التغذية أو تقليلها بحيث لا يحدث تصادم. سجل ما شاهدتاك عند تشغيل هذا الوضع.



المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند في أوضاع المحاكاة الموجودة بالتدريب عند العمل على الفريزة CNC

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يستطيع تشغيل برنامج المحاكاة.	٢
			يستطيع تشغيل برنامج التشغيل الجاف DRY RUN لاختبار البرنامج باقتدار.	٣
			يتحكم في تشغيل الماكينة باستعمال المفاتيح الصحيحة	٤
			يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية	٥
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٦

جدول رقم ٤٩

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

للتحكم في تنفيذ المحاكاة واختبار البرامج على الفريزة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للتنفيذ برنامج المحاكاة للفرايز CNC بشكل سليم لاختبار البرنامج.

الأسئلة النظرية

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة

()	١. طبقا لقاعدة اليد اليمنى يمثل الابهام محور Z
()	٢. يناسب معدن (HSS) سكاكين الفرايز المبرمجة بالحاسب اكثر من كربيد التنجستين
()	٣. يفضل العمل بملابس فضفاضة على الفرايز المبرمجة بالحاسب
()	٤. لترحيل صفر العدة يجب معرفة نصف قطر العدة والمسافة بين النقطة (P) والنقطة (N)
()	٥. نقطة صفر الشغلة W هي نقطة وضعت بمعرفة المصنع وتقع في مكان مناسب على وجه عمود الدوران وبها يحدد النظام موضع العدة بالنسبة لصفر الماكينة
()	٦. تستخدم المحاور الكارتيزية لتسمية الاتجاهات ولتحديد مكان المشغولة على طاولة الفريزة

المصطلحات

النظام النسبي للمحاور: هي محاور تقاس من أي مكان عشوائي في مستوى الإحداثيات، ويمكن وصفها بالإحداثيات المتزايدة (Incremental System) بحيث ينسب الوضع الجديد لعدة القطع الى النقطة التي قبلها (والتي تعتبر نقطة الصفر الافتراضي) وليس الى نقطة صفر المحاور الرئيسية	Relative coordinates System
الرؤية ثلاثي الأبعاد	3D-view
نظام المحاور المطلقة: في هذا النظام تقاس حركة عدة القطع الى نقطة صفر المحاور المرجعية الأساسية.	Absolute coordinates System
الأبعاد المطلقة للإحداثيات	Absolute dimensions
شاقة (محور ربط)	Arbor
تسجيل البرنامج وحفظه	archive proved program
وضع المحور	Axis position
نقطة الصفر الأساسية: إذا تم إجراء ترحيل أساسي Base في نظام إحداثيات الجهاز (MCS)، فإن إزاحة نقطة صفر الأساس هي النتيجة (BZS). مع هذا، على سبيل المثال، يمكن تحديد نقطة الصفر للوحة.	Base Zero Point System (BZS)
رقم البلوك (المقطع) داخل البرنامج	Block number
التجويف	Boring
ملف فاصل	Buffer file
الكربيد الأسمنتي	cemented carbide
سيراميك	Ceramics
الرائش	Chip
نوع قاطع الرائش	Chip breaker type
ظرف الفريزة: المستخدم في تثبيت الشغلة	Chuck
التثبيت (لإحكام ربط الشغلة)	clamping
الفراز ذات التحكم الرقمي بالحاسب	CNC milling
طوق	Collet
تعويض	Compensation
نقطة الصفر القابلة للتهيئة: إذا تم تنفيذ نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (G54-G599) من نظام نقطة صفر الأساس (BZS)، ينتج نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (CZS).	Configurable Zero Point System (CZS)
لوحة التحكم	Control panel

سائل التبريد	Coolant
تغذية سائل التبريد	coolant supply
نقطة الركن	Corner point
عشري	Decimal
الماس	diamond
التشغيل الجاف: الذي يتم لاختبار البرنامج قبل تنفيذه على الشغلة	Dry Run
طوارئ	Emergency
مفتاح إيقاف الطوارئ	EMERGENCY SHUTDOWN
سكينة طرفية	End mills
معدلات التغذية	feed rates
تغذية عكسية	Feedback
الفرايز الناعمة: والتي تتم لتشطيب السطح في المراحل النهائية للتشغيل	FINISH MILLING
النسبة	Fractional
التفريز الأمامي وهي احد أنواع القطع الخارجية المستخدمة للقطع على الماكينات، والتي يتحرك فيها قلم القطع في اتجاه موازى لمحور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور Z-axis)	Front milling
بوصة	Inch
الأبعاد النسبية (المتسلسلة) للإحداثيات	Incremental (chain) dimensions
إدخال	Input
لقم القطع التي تتركب على حامل العدة	Inserts
لقم	Inserts
وضع الحركة اليدوي باستخدام مفاتيح الإحداثيات X و Y و Z	JOG
لوحة المفاتيح	Keyboard
مفاتيح النهايات	Limit switches
نقطة الصفر للماكينة هي نقطة مرجعية ثابتة تعرف بواسطة مصنع الماكينة، وتقاس جميع الأبعاد من هذه النقطة. تكون نقطة الأصل للمحاور في نظام الماكينة (X0 و Z0) منطبقة على هذه النقطة.	M = Machine zero point

نظام إحداثيات الماكينة: في هذا النظام تعرف نقاط تغير وضع الشغلة طبقا لنظام إحداثيات الماكينة. يظهر وضع التحكم الرقمي إحداثيات المحاور بعد الوصول لنقطة المرجع منسوبة الى نقطة صفر الماكينة M في نظام (MCS).	Machine coordinate systems (MCS)
مفتاح التشغيل الرئيسي	Main Switch
قياس	Measuring
شاشة	Monitor
متعدد الوظائف	Multifunction
نقطة صفر برج العدة: هي نقطة البداية لقياس حركة العدة. وتوضع N على وش برج العدة حيث تعرف بواسطة مصنع الماكينة.	N=T Tool housing zero point
ترحيل (إزاحة)	offset
مفتاح التجاوز (تجاهل) (تجاوز معدل التغذية)	Override switch (feed rate override)
كلمة سر	Password
المحاور الأساسية للماكينة: هي المحاور الثلاثة الشهيرة المتعامدة X, Y, Z والمسماة بالمحاور الديكارتيه Cartesian Coordinate والتي يمكنها تحديد أي نقطة في الفراغ	Primary machine axes
نافذة البرنامج	Program window
طريقة البرمجة	PROGRAMMING PROCEDURE
نقطة الإسناد (المرجع) هي نقطة داخل مجال العمل المسموح به في الماكينة، وتحدد بدقة بواسطة مفاتيح النهايات Limit switches. بعد كل فصل للكهرباء.	R=Reference Point
التفريز القطري وهي تمثل اتجاه حركة القطع في اتجاه عمودي على محور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور X-axis)	radial milling
انتقال سريع	Rapid traverse
الوضع المرجعي	Reference mode
التفريز الخشن: وهي التفريز الأولية التي تنفذ على قطعة الشغل لتحديد ابعادها الخارجية	ROUGH MILLING
نصف آلي	Semi-Automatic
ضبط (اعداد)	Setting
المحاكاة	Simulation
يدور عمود الدوران	Spindle

سرعات عمود الدوران	spindle speeds
بدء التشغيل الأتوماتيكي	start auto cycle
برنامج فرعي	Sub-Program
المحاور الإضافية: هي محاور ثانوية أو متوازية باستخدام أحرف U و V و W. تكون هذه المحاور متوازية عادة مع محاور X و Y و Z الأساسية على التوالي	Supplementary machine axes
القيمة المستهدفة	target value
اختبار وتعديل البرنامج	test and edit program
برج العدة	Toll tower
آلة القطع (عدة)	Tool
مثبت العدة	Tool clamp
حركات الآلة (العدة)	tool motions
نصف قطر العدة	Tool radius
تعويض لنصف قطر أداة القطع	Tool radius compensation
العدد المراد استخدامها	tools used
قطع بالسلك: احد لطرق الحديثة لقطع المعادن بالسلك الكهربائي	Wire cut
نقطة الصفر لقطعة الشغل: هي نقطة البداية لنظام الأبعاد التي يستخدمها المبرمج للتشغيل. يتم تعريفها بحرية بواسطة المبرمج. يمكن اختيار أكثر من صفر للشغلة داخل البرنامج الواحد	Work piece Zero Point (W)
الشغلة (قطعة الشغل) المشغولة	WORKPIECE
نظام احداثيات الشغلة: باستخدام نقطة صفر الماكينة W ينسب برنامج تشغيل قطعة الشغل الى نظام احداثيات الشغلة W الى نظام احداثيات الشغلة Base zero point (BZS)	Workpiece coordinate system (WCS)
نقطة صفر (مركز) الشغلة	WORKPIECE ORGIN
إزاحة الصفر: حيث يتم تحريك نظام المحاور وترحيل نقطة صفر الماكينة الى موضع مناسب داخل مساحة تشغيل الماكينة كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل.	Zero-point offset