

# القياسات وأدوات القياس

## Measurements and Metrology



وحدة مشتركة للمهن المعدنية والميكانيكية  
الصف الأول

العام التدريسي (٢٠٢٠ / ٢٠١٩)



## الفهرس

١	القياسات وأدوات القياس .....
٥	أدوات القياس .....
٦	تعريف علم القياس (المترولوجيا) .....
٦	العناصر الأساسية لعلم القياسات Basic Components of Metrology .....
٨	الإجراءات العملية الواجب مراعاتها عند إجراء عملية القياس .....
٨	طرق إجراء عملية القياس .....
٩	وحدات القياس .....
١٣	مصطلحات القياس Terminology of measurement .....
١٦	أنواع أخطاء القياس .....
١	١ - قياس الأبعاد باستخدام المسطرة المدرجة والمتر Dimensional measurements using the Ruler and tape .....
٢١	٢ - نقل الأبعاد باستخدام البرجل Dimensional transfer using the Divider .....
٣٠	٣ - قياس الأبعاد باستخدام القدمة ذات الورانية (البوكليز) Dimensional measurements using the Vernier caliper .....
٣٦	٤ - قياس الأبعاد باستخدام الميكرومتر Dimensional measurements using the micrometer .....
٥٤	٥ - قياس الزوايا Angular Measurements .....
٧٧	٦ - استخدام ساعات القياس (الأنديكيتور) Dial Indicator .....
٩٨	٧ - القياس الدقيق للزوايا باستخدام قضيب الجيب Sine bar وقوالب القياس Gage Blocks .....
١٠٩	أولاً: قضيب الجيب Sine bar .....
١٠٩	ثانياً: قوالب قياس الزوايا (Angle Gage Blocks) .....
١١٣	ثالثاً: قوالب قياس الزوايا باستخدام الكرة والأسطوانات (البكرات) Ball and rollers bar .....
١١٦	٨ - قوالب القياس Gauge blocks ومعايير القدمة والميكرومتر .....
١٢٤	٩ - محدّدات القياس والشبلونات Gages .....
١٣٤	١٠ - قياس خشونة الأسطح Surface Roughness .....
١٥٩	

## مقدمة

لقد استعمل الإنسان القياسات منذ فجر التاريخ كوسيلة عملية للتعرف على الظواهر الطبيعية المحيطة به ولتحديد أشياء يستعملها خلال حياته اليومية. فقد اخترع الإنسان أجهزة قياس الأطوال والكيل منذ الحضارات الإنسانية الأولى لتنظيم أسلوب حياته الاجتماعية والاقتصادية. فقد استعملت قياسات الأبعاد من طرف المصريين الفراعنة بالدقة التي سمحت ببناء الأهرامات كما استعملت مكاييل دقيقة في المعاملات التجارية بين مختلف الأمم في ذلك الزمان. وقد أخذ القياس دوراً مهماً جداً في جميع مجالات الحياة البشرية القديمة والحديثة. إن التطور الصناعي والتكنولوجي والاقتصادي الذي نعيشه في العصر الحديث هو نتاج الاستعمال الصحيح لمبادئ القياسات واستدامه هذا التطور مرتبطة بدقة عملية القياس وخلوها من الأخطاء. إن القياسات (أو المترولوجيا) هي علم شامل يدخل في جميع العلوم الطبيعية والتكنولوجيا. ولتطبيقاتها تأثير بالغ و مهم على جميع النشاطات البشرية. بحيث أن عدم إجراء القياسات الدقيقة عن قصد أو عن غير قصد يؤدي إلى نتائج سلبية جداً على كل المستويات.

القياسات الميكانيكية من الأساسية الهامة لجميع العاملين في المهن الميكانيكية. إن جودة المنتجات الصناعية تستدعي تصنيع قطع ميكانيكية بدقة عالية ولهذا يجب على الفنيين استيعاب كافة المفاهيم والمعارف المتعلقة بأجهزة القياس. تستعمل أجهزة القياس الدقيقة أثناء التشغيل على الماكينات كما تستعمل أثناء تركيب الماكينات وأدوات القطع وإجراء عمليات الصيانة عليها. ومن الأجهزة الشائعة في القياس أثناء تصنيع المنتجات الميكانيكية هي القدرة ذات الورانية والميكرومتر.

والهدف لعام لهذه الوحدة module هو أن يكون المتدرب قادراً على معرفة الوحدات المختلفة للقياس ولديه القدرة على اختيار جهاز القياس المناسب لطبيعة العملية المطلوب تنفيذها ويكون لديه القدرة على استخدام أدوات القياس المختلفة في المهن الميكانيكية بالطريقة الصحيحة مع معرفة مقدار التفاوتات والإزدواجات المسماوح بها في القياس حتى يتمكن من تنفيذ المتطلبات الخاصة بالتشغيل بدقة عالية.

وتتلخص الأهداف الخاصة عن اكتمال التدريب على هذه الوحدة أن يكون لدى المتدرب المقدرة على أن:

لله يتمكن من قياس الأبعاد الداخلية والخارجية بأدوات القياس المختلفة.

لله يستخدم زوايا القياس بالطريقة الصحيحة والتعرف على أنواعها.

لله يتعرف على أخطاء القياس وأسبابها.

لله يتعرف على التفاوتات وأنواع الإزدواجات ومحددات القياس.

لله يتعرف على قوالب القياس واستخداماتها وطرق المحافظة عليها.

# الجزء الأول

## أساسيات علم القياس (المتريولوجيا)

إنه لمن السهل أن يلاحظ أحدها أن حياته اليومية مملوءة بأنواع عدّة من القياسات بل أصبحت حياتنا (الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية) مرتبطة بأجهزة قياس مختلفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر:

لــ الساعـة التي نــستخدمـها لــمعـرـفـة وــتنــظـيم وــقــتناـ، تعد جــهاـزـ قــيــاسـ مــهمــ. أــلــيــســ كــذــلــكــ؟

لــ قــيــادـتكـ لــالــسيــارــةـ بــأــمــانــ مــرــتــبــطــةـ بــعــدــ أــجــهــزــةـ قــيــاســ (ــعــدــ ســرــعــةــ الســيــارــةــ —ــ مــؤــشــرــ درــجــةــ الــحــرــارــةــ)ــ

ــ مــؤــشــرــ خــزانــ الــوقــودــ ....ــ إــلــخــ)

لــ قــيــاســ درــجــةــ الــحــرــارــةــ وــســرــعــةــ الرــيــاحــ وــاتــجــاهــهاـ عنــ طــرــيــقــ أــجــهــزــةــ قــيــاســ مــهــمــ جــداـ لــلــمــلاـحةــ الــجــوــيــةــ

ــ وــبــالــتــالــيــ عــلــىــ تــنــقــلــاتــنــاـ.

لــ عــدــ الــكــهــرــبــاءــ وــالــمــاءــ الــمــجــوــدــينــ عــنــدــ مــدــخــلــ الــبــيــتــ هــمــاـ أــجــهــزــةــ قــيــاســ الــإــســتــهــلــاـكــ وــعــلــىــ أــســاســهــاـ نــدــفــعــ

ــ الــفــاتــورــةــ إــلــىــ شــرــكــاتــ الــمــرــاـفــقــ.

لــ التــبــادــلــاتــ التــجــارــيــةــ بــيــنــ مــخــتــفــلــ الدــوــلــ مــبــنــيــ عــلــىــ الــمــواــزــيــبــ وــالــمــكــاـبــيــلــ.

لــ اــســتــخــدــامــ الــمــســطــرــةــ لــتــحــدــيــدــ أــطــوــالــ الــمــرــبــعــاتــ وــالــمــســتــطــيــلــاتــ وــالــمــنــقــلــةــ لــحــســابــ الزــوــاـيــاـ خــلــالــ الــدــرــاـســةــ

ــ لــمــخــتــفــلــ الــعــلــومــ مــنــذــ الــمــدــرــســةــ الــإــبــدــائــيــةــ.

لقد قام المجتمع الدولي بإيجاد تنظيم وتشريع وضعى للقياسات حتى يمكن تنظيم مختلف مجالات الحياة المعاصرة خاصة منها ما يتعلق بالمعاملات التجارية والصناعية. ومنه أنشأت فكرة المنظمات الدولية والوطنية للمقاييس والمواصفات. وقد اهتمت هذه الهيئات بدقة القياس وضبط أجهزته وتوحيد الوحدات المستعملة فيه وأساليبه. وقد أدى هذا التنظيم إلى الوصول إلى نتائج مهمة جداً على مستوى الصناعة التي أصبحت قادرة على تصنيع منتجات تتتوفر فيها خاصية التبادلية ذات جودة عالية وحسب المواصفات المطلوبة في الأسواق الدولية والمحليّة مما أدى إلى نمو وازدهار الاقتصاد العالمي. ومع تطور الصناعات الميكانيكية منذ بداية الثورة الصناعية وعلى مر العصور، ابتكر الإنسان لنفسه أدوات قياس تلبى احتياجاتــهــ،ــ وــعــنــدــ اــنــفــتــاحــ الدــوــلــ عــلــ بــعــضــهــاـ تــطــلــبــ الــأــمــرــ وــضــعــ بــعــضــ الــمــعــاـيــرــ وــالــقــيــاســاتــ الــمــوــحــدــةــ لــتــتــوــافــقــ مــعــ غــيرــهــاـ وــمــنــ هــنــاـ نــأــشــتــ فــكــرــةــ التــوــحــيدــ الــقــيــاســيــ لــلــوــحــدــاتــ.

تــتــعــدــ الــأــجــهــزــةــ الــمــســتــخــدــمــةــ لــالــقــيــاســ فــيــ الــمــهــنــ الــمــيــكــاـنــيــكــيــةــ،ــ وــلــكــ جــهاـزــ قــيــاســ طــبــيــعــةــ وــاــســتــخــدــامــ خــاصــ يــنــاســ إــمــكــانــيــاتــ.ــ فــتــوــجــدــ أــجــهــزــةــ تــســتــخــدــمــ فــيــ الــقــيــاســ الــمــبــاـشــرــ وــأــخــرــىــ تــســتــخــدــمــ فــيــ الــقــيــاســ الــغــيــرــ مــبــاـشــرــ.

وــتــشــتــرــكــ مــعــظــمــ أــجــهــزــةــ الــقــيــاســ فــيــ بــعــضــ الــأــســاســيــاتــ وــالــمــفــاهــيمــ الــعــامــةــ،ــ فــعــلــيــ ســبــيلــ الــمــثــالــ لــاــ الــحــصــرــ،ــ نــظــامــ الــوــحــدــاتـ~ unitsــ الــمــصــمــمــ عــلــيــهــ الــجــهــاـزــ (ــنــظــامــ مــتــرــيــ أوــ نــظــامــ إــنــجــلــيــزــيــ)ــ وــســيــتــمــ تــوــضــيــحــ الــفــرــقــ بــيــنــهــمــ بــالــتــفــصــيــلــ فــيــ هــذــهــ الــوــحــدةــ،ــ وــدــقــةــ الــجــهــاـزــ لــأــصــغــرــ قــيــمــةــ مــقــاـســةــ عــلــيــهــ ....ــ إــلــخــ.

## أدوات القياس

تصنف أدوات القياس إلى أربع أقسام أساسية وهي:

### ١. أدوات قياس بدائية:

وهي أدوات قياس استخدمها الإنسان البدائي من خلال الاستفادة من خلال جسده أو الأشياء المحيطة به والتي تتميز بقلة التفاوت بينها باختلاف الشخص القائم بها ومنها على سبيل المثال:

للمتر **Span**

للمتر **Arm**

للمتر **Cane**

للمتر **Feet**

### ٢. أدوات قياس تقربيه

وهي الأدوات التي تستخدم لقراءة أو نقل الأبعاد من على القطع المراد قياس ابعادها

للمتر **Ruler**

للمتر **Tape**

للمتر **Meter**

للمتر **Compass**

للمتر **Protractor**

### ٣. أدوات قياس دقيقه

للمتر **Vernier caliper**

للمتر **Micrometer**

للمتر **Protractor Vernier**

### ٤. أدوات قياس عالية الدقة

للمتر **Limit gauges**

للمتر **قوالب القياس الأطوال**

للمتر **قوالب قياس الزوايا**

## تعريف علم القياس (المترولوجيا)

علم القياس (المترولوجيا) (Metrology) في القاموس الدولي للقياسات ١٩٩٣ م بأنه "علم إجراء عملية القياس مع تحديد نسبة الخطأ المترتبة على عملية القياس".

The International Vocabulary of Metrology (VIM- 1993) defines metrology as the Science of measurements associated to the evaluation of its uncertainty.

## العناصر الأساسية لعلم القياسات

توجد ثلاثة عناصر أساسية لعلم القياسات هي:


عملية القياس Measurement

نظام وحدات القياس Unit of measurement

مرجعية عملية القياس Traceability

### أولاً: عملية القياس (Measurement process)

تعرف عملية القياس بأنها عملية تحديد البعد المراد قياسه بواسطة جهاز قياس له وحدة قياس معلومة. حيث تسمح عملية القياس بتحديد قيمة البعد المقاس بقيمة عددية بالنسبة لوحدة قياس معلومة كما هو مبين في شكل. فمثلاً نتيجة قياس أبعاد الشغالة التقريبية باستخدام مسطرة القياس لتحديد الطول والارتفاع بقيم عدديّة (رقمية) بوحدة مليمتر أوبوصة، مع تحديد نسبة الخطأ المترتبة على عملية القياس.

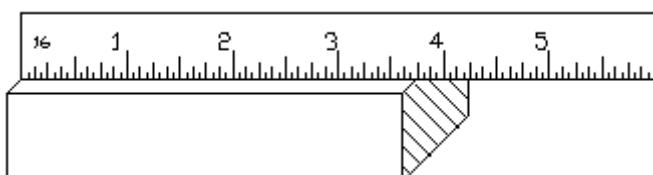

شكل رقم ١ : قياس طول الشغالة = مقارنة الطول مع مسطرة القياس

وتنتمي عملية القياس باستخدام أجهزة ومعدات خاصة تناسب أغراض القياس (مثل: أجهزة القياس - .  
وأحد هذه الأجهزة هو محددات القياس (Gages) أو محدّدات القياس Measurement Instruments




شكل رقم ٢: عرض أجهزة ومعدات القياس

تحتوي نتيجة عملية القياس على ثلاثة معلومات أساسية وهي:

## ١. القيمة العددية

التي من خلالها يحدد وصف للبعد أو الخاصية المقاسة. عند استخدام أجهزة القياس يتم الحصول على القيمة في صورة عددية أو رقمية، وتنقسم الأرقام بصفة عامة إلى أرقام عشرية وأرقام صحيحة.

لهم الأرقام الحقيقية (العشرية) وهي التي تمثل كميات متصلة/مستمرة، مثل طول عمود، كتلة عينة، سرعة سيارة ... الخ (مثلاً ١١,٣ مم).

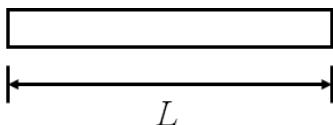

شكل رقم ٣

لهم الأرقام الصحيحة وهي التي تمثل كميات صحيحة ومنفصلة، مثل عدد الأشخاص، عدد العينات، عدد الأجهزة. الخ (مثلاً ١٢ كجم).



شكل رقم ٤

## ٢. وحدة قياس مناسبة:

وهي الوحدات التي تصف القيم العددية ويكون متفق عليها عادة في إطار نظام وحدات القياس الدولي.

## ٣. نسبة خطأ معينة:

عادة كل عملية قياس توجد بها نسبة أخطاء معينة تعود لأسباب متعلقة بالجهاز أو طريقة استعمال الجهاز بواسطة المستخدم والظروف المحيطة عند الاستعمال.

### ثانياً: نظام وحدات القياس

وهو النظام المتبع في القياس وأشهرها هو النظام الدولي للوحدات- International System of Units- SI، في هذا النظام تم الاتفاق على وحدات قياس مناسبة في إطار نظام وحدات القياس الدولي. وسيتم توضيح هذا البند لاحقاً بالتفصيل.

### ثالثاً: مرجعية عملية القياس Traceability

والتي تعرف بأنها "خاصية لنتيجة عملية القياس والتي يمكن ربطها بمرجعية محدد مثل هيئة القياس والمعايرة المصرية أو الدولية، وذلك وفق سلسلة متواصلة من المقارنات ذات النسب المعروفة من الأخطاء". ويتم الحصول على المرجعية Traceability غالباً بالمعايير.

(مثلاً المترال الذي يستعمله البائع والذي يزن ١ كجم يجب أن يتم معايرته ومقارنته بالكجم القياسي الموجود بهيئة القياس والمعايرة وإعطاء شهادة بذلك من الهيئة)

## الإجراءات العملية الواجب مراعاتها عند إجراء عملية القياس

خلال إجراء عملية القياس في ورش التشغيل والمعامل تكمن مهمة الفني في تحديد قيم الأبعاد بالنسبة لوحدة القياس الدولية بالدقمة اللازمة واتخاذ جميع التدابير للحيلولة دون وقوع أخطاء قياس بنسب كبيرة ومن بين أهم هذه الإجراءات العملية ذكر ما يلي:

١. المحافظة على جهاز القياس في حالة عملية جيدة وعدم تعرضه لأي شيء قد يتلفه.
٢. المحافظة على بيئة عمل خاصة (درجة حرارة =  $20^{\circ}\text{C}$ ، درجة رطوبة = ٥٠٪ ومحيط نظيف خالي من الأتربة).
٣. اتخاذ جميع الاحتياطات لإجراء قراءة نتيجة القياس الصحيحة (القراءة العمودية على تدريج الجهاز. الخ).
٤. استعمال وحدة القياس المناسبة.
٥. المعايرة الدورية لجهاز القياس وهذا بمقارنته مع معايير معلومة.

## طرق إجراء عملية القياس

تجري عملية القياس على طريقتين، إما أن يكون بطريقة مباشرة Direct Measurement أو غير مباشرة Indirect Measurement.


١. **القياس المباشر:** الذي يتم تحديد البعد المراد قياسه مباشرة بواسطة جهاز القياس كما هو مبين في شكل رقم ٥.



شكل رقم ٥: عملية القياس المباشر

**القياس الغير مباشر:** يتم عن طريق وسائل مساعدة مثل الفراغير لنقل البعد المراد قياسه من الشغالة ومن ثم مقارنته مع جهاز قياس مثل المسطرة أو القدمة ذات الورنية بطريقة غير مباشرة

كما هو مبين في شكل رقم ٦. تستعمل هذه الوسائل في الحالات التي يتعدى فيها وصول جهاز القياس إلى بعد المقاس.

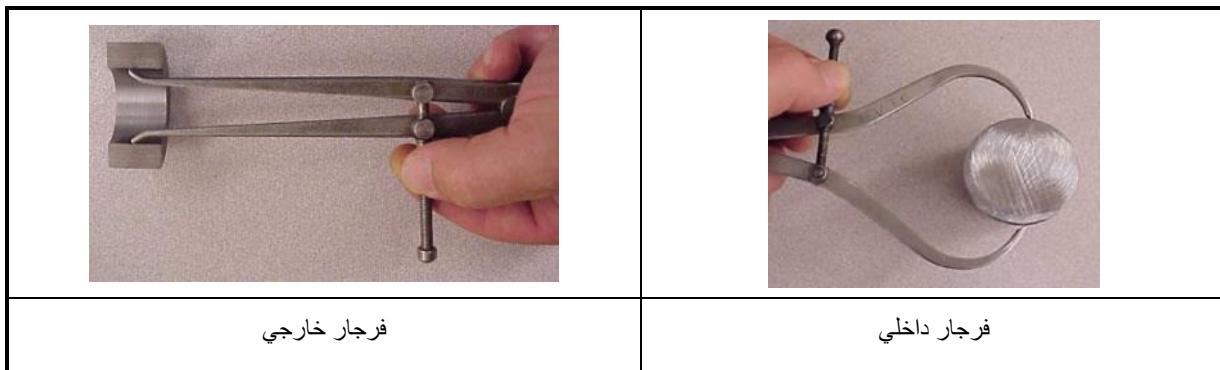

شكل رقم ٦: استعمال الفرجار لنقل الأبعاد وإجراء القياس الغير مباشر

## وحدات القياس

### ١- وحدات القياس الدولية International System of Units

لقد استعمل الإنسان منذ فجر التاريخ القياسات لتحديد ومعرفة العوامل الفيزيائية المتواجدة في محبيه. ولتحديد ذلك كان توجهه إلى استعمال وحدات قياس طبيعية مستقاة من محبيه المعهود. فقد استعمل الذراع والقدم لتحديد الأبعاد والأطوال كما استعمل وحدة الزمن المتمثلة في الليلة واليوم لتحديد المسافات البعيدة. كانت هذه المعايير ووحدات القياس كافية في العصور الأولى من التاريخ البشري رغم تنوعها واختلافها من مكان إلى آخر. ومع التقدم الصناعي الذي واكب الثورة الصناعية مع مطلع القرن الثامن عشر الميلادي أصبحت هذه المعايير ووحدات القياس لا تفي بالغرض. وقد دفعت ظروف الحرب العالمية الثانية إلى تطور صناعي مذهل كان أساسه تبادلية المنتجات الصناعية مما أبرز الحاجة الماسة إلى توحيد نظم القياس على المستوى الدولي. اتبثق عن هذا النظام الدولي لوحدات القياس International System of Units SI - المتفق عليه في المؤتمر الدولي للقياسات في سنة ١٩٦٠ م. يحدد هذا النظام وحدات قياس الكميات الطبيعية التي نتعامل معها في حياتنا الصناعية، الاقتصادية والاجتماعية.

يحتوي النظام الدولي لوحدات القياس على وحدات أساسية مبنية في جدول رقم ١ ووحدات مشتقة مبنية في جدول رقم ٢.

**A. الوحدات الأساسية في نظام الوحدات الدولية Units Base SI**

هي الوحدات الأولية التي تصف القيمة الفيزيائية لليقياس

رمز الوحدة		الوحدة		الكمية المقاسة Measured quantity	
m	م	meter	المتر	Length	الطول أو البعد
Kg	كجم	Kilogram	الكيلوجرام	Mass	الكتلة
s	ث	Second	الثانية	Time	الزمن
K	ك	Kelvin	درجة الكلفين	Temperature	درجة الحرارة
A	أ	Ampere	الأمبير	Electrical Current	التيار الكهربائي
mol	مول	Mole	المول	Quantity of matter	كمية المادة
Cd	كاد	Candela	القنديلة	Luminosity	شدة الاستضاءة
rad	راد	Radian	الراديان	Plane angle	الزاوية المسطحة

جدول رقم ١: الوحدات الأساسية

لكل وحدة من الوحدات الأساسية معيار دولي معروف بدقة متناهية ومحفوظ من طرف المنظمة العالمية للمقاييس Standards Organization ISO International. يستعمل هذا المعيار الدولي لمعايير المعايير الوطنية الموجودة على مستوى مختلف دول العالم والمحفوظة من طرف الهيئات الوطنية للمقاييس Egyptian Organization for measurements and Standards.

ب. الوحدات المشتقة Derived Units

من الوحدات الأساسية يمكن استنبط وحدات عملية أخرى تسمى بالوحدات المشتقة. تشنق هذه الوحدات عن طريق القوانين الفيزيائية التي تحكم الكمية المدروسة. جدول رقم ٢ يمثل بعض الوحدات المشتقة التي نستعملها بكثرة في واقعنا الصناعي.

الرمز	الوحدة	Measured quantity	الكمية المقاسة
$m^2$	الطول × الطول	Surface	المساحة
$m^3$	الطول × الطول × الطول	Volume	الحجم
$m/s$	الطول / الزمن	Speed	السرعة الخطية
Hz	/ الزمن	Frequency	الذبذبة
$kg/m^3$	الكتلة / الحجم	Density	الكثافة
$m/s^2$	السرعة / الزمن	Acceleration	التسارع
N	الكتلة × التسارع	Force	القوة
$N/m^2$	القوة / المساحة	Pressure	الضغط
$m^3/s$	الحجم / الزمن	Flow Rate	التدفق

جدول رقم ٢: الوحدات المشتقة

نستعمل بعض أجزاء أو مضاعفات وحدة القياس وهي مبينة على جدول رقم ٣.

معامل الضرب	الرمز	اسم المعامل Prefix
$10^{12}$	T	تيرا Tera
$10^9$	G	جيغا Giga
$10^6$	M	ميجا Mega
$10^3$	K	كيلو Kilo
10	-	ديكا Dica
$10^{-1}$	dm	ديسي Deci
$10^{-2}$	c	السنتي centi
$10^{-3}$	m	الميلي milli
$10^{-6}$	$\mu$	الميكرو micro
$10^{-9}$	n	نانو nano
$10^{-12}$	p	بيكو pico
$10^{-15}$	v	فييمتو Vimto

جدول رقم ٣: مضاعفات وأجزاء الوحدات الأساسية المعتمدة

حسب النظام الدولي للمقاييس SI ففي المختبرات وورش الميكانيكا تستعمل وحدة المتر في قياس الأبعاد والأطوال كوحدة أساسية. إلا أنه عملياً كثيراً ما تستعمل وحدة المليمتر أو السنتيمتر عند إجراء القياس والرسومات الهندسية وهي معرفة كما يلي:

$$1 \text{ mm} = 1/1000 \text{ m} = 10^{-3} \text{ m}$$

$$1 \text{ cm} = 1/100 \text{ m} = 10^{-2} \text{ m}$$

## ٢- وحدات القياس في النظام الإنجليزي English Units

وحدات النظم الإنجليزي تعود إلى وحدات القياس المستخدمة في إنجلترا وبعض الدول مثل أمريكا والهند. إن وحدة المتر المستعملة في النظام الدولي أخذت من النظام المتري الفرنسي. وبالموازاة مع هذا النظام يوجد هناك النظام الإنجليزي الذي ما زال مستعملاً بصورة أقل شمولية من النظام الدولي. يعتمد النظام الإنجليزي على وحدات القياس التالية: الميل، الياردة، القدم والبوصة. وهي معرفة كما يلي:

معامل تحويلها في نظام الدولي SI	رموزها وقيمتها	الوحدة الإنجليزية
$1 \text{ mile} = 1.609 \text{ km}$	$1 \text{ mile} = 1760 \text{ yard}$	الميل miles
$1 \text{ yd} = 91.44 \text{ cm}$	$1 \text{ yard} = 3 \text{ ft}$	الياردة yard
$1 \text{ ft} = 30.48 \text{ cm}$	$1 \text{ ft} = 12 \text{ in}$	القدم foot
$1 \text{ in} = 25.4 \text{ mm}$	in	البوصة inch

جدول رقم ٤

تعتبر وحدة البوصة من بين الوحدات المعتمل بها في المجال الصناعي مثل اقطار المواسير. لذا نجد أن معظم أجهزة قياس الأبعاد مثل المسطرة الحديدية أو القدم ذات الورنية مدرجة بهذه الوحدة إضافة إلى وحدة المليمتر.

أجزاء البوصة هي:

$1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8$

حتى يسهل علينا استعمال هذه الأجزاء وما يقابلها كأعداد عشرية يمكن لنا أن نستعمل الجداول الصناعية المتوفرة في ورش التشغيل والتي تعد كأدوات مساعدة للفني في عمليات القياس.

## عمليات التحويل بين الوحدات Conversion of Units

نظراً لأهمية وحدات قياس الأبعاد (mm, cm, in) في مجال القياسات الصناعية فإن عمليات التحويل بين مختلف هذه الوحدات. من الأمور الضرورية التي يجب الإلمام بها لتجنب الوقوع في أخطاء أثناء عمليات القياس، لأن كتابة الأرقام بدون مراعاة الوحدة السليمة لها قد يؤدي إلى أخطاء فادحة قد تؤدي إلى خسائر مادية أو قد تصيب إلى خسائر في الأرواح. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، إن انفجار المكوك الفضائي

الأمريكي في فضاء كوكب المريخ في أكتوبر ١٩٩٩ م لم يكن إلا نتيجة خطاء في استعمال وحدات القياس للتسارع بين الوحدة البريطانية ووحدة النظام الدولي).

١. للتحويل من قدم Feet الى بوصة Inch

$$L = 1 \text{ قدم} (1 \text{ ft}) = 30 \text{ بوصة} (30")$$

٢. للتحويل من بوصة الى سنتيمتر

$$L = 5 \text{ بوصة} (5 \text{ in}) = 12.7 \text{ سم} (12.7 \text{ cm})$$

٣. للتحويل من بوصة الى مليمتر

$$L = 5 \text{ بوصة} (5 \text{ in}) = 127 \text{ مم} (127 \text{ mm})$$

٤. التحويل من مليمتر الى بوصة

$$L = 508 \text{ مم} (508 \text{ mm}) = 20.8 \text{ بوصة} (20.8")$$

٥. للتحويل من متر الى سنتيمتر

$$L = 3.5 \text{ متر} (3.5 \text{ m}) = 350 \text{ سم} (350 \text{ cm})$$

٦. للتحويل من سنتيمتر الى مليمتر

$$L = 350 \text{ سم} (350 \text{ cm}) = 3500 \text{ مم} (3500 \text{ mm})$$


## مصطلحات القياس Terminology of measurement

١. المدى Span: يعرف النطاق الذي يستطيع الجهاز قياسه بالمدى، والذي يعبر عن النهايات العظمى والصغرى التي يستطيع الجهاز قراءتها

$$\text{المدى} = \text{القيمة القصوى} - \text{القيمة الصغرى}$$

وتكون قراءة التدرج الكلى للجهاز Full scale reading هي القيمة القصوى للتدرج.

يوضح شكل رقم ٧ أن المدى لهذا الجهاز = ٣-٥ = ٢ وحدة قياس

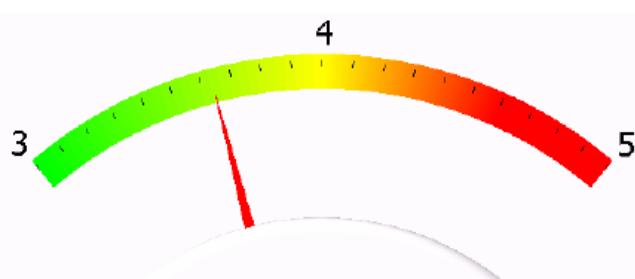

شكل رقم ٧: التدرج الكلى للجهاز

٢. الخطأ Error: الخطأ هو الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الصحيحة (الحقيقية) المثلالية. ويعرف الخطأ أيضاً بأنه الفارق بين قراءة الجهاز عن قيمة قياسية معروفة مسبقاً. فمثلاً جهاز يقرأ قطر عمود بقيمة ٢٠،٢ مم مع أن قطر العمود المعياري هو ٢٠ مم فيكون الخطأ ٠،٢ مم

٦) الخطاء المطلق Absolute error

$$\text{Measured value} - \text{True value} = \text{القيمة المقاسة - القيمة الحقيقة}$$

$$\frac{\text{خطاء المطلق}}{\text{قيمة الصحيحة}} = \frac{\text{خطاء النسبي}}{\text{قيمة الصحيحة}} = \text{Relative (Fractional) error}$$

$$\text{خطاء النسبي} = \text{نسبة المؤية للخطاء} \times 100$$

تدريب: أحسب الخطاء ونسبة الخطاء **fractional error** والنسبة المؤية للخطاء **percent error** للقيم

التالية:

القيمة المقاسة (m)	القيمة الصحيحة (m)	القيمة المقاسة (m)	القيمة الصحيحة (m)	القيمة المقاسة (m)
١٧	٤٥	١٠٥٠	١٠٩	٢٠
٤٥	١٠٠٠	١٠٩	١٠٠	٥٠

جدول رقم ٥

٣. دقة القياس **Accuracy**: دقة الجهاز هي مقداره على إظهار القيمة الصحيحة بشكل مضبوط، أو هي مدى اقتراب القراءة المأخوذة (الوحيدة) على الجهاز بالقيمة الحقيقة للبعد المقاس. وتختلف الدقة عن مصداقية **trueness** القراءة في أن المصداقية تعبّر اقتراب القيمة المتوسطة لمجموعة قراءات إلى القيمة الحقيقة.

ويمكن التعبير عن الدقة بأحد الطرق التالية:

٦) الدقة كنسبة من القيمة الحقيقة Percentage of true value

$$\frac{\text{خطاء المطلق}}{\text{قيمة الصحيحة}} = \frac{\text{الدقة (أو النسبة المؤية للخطأ)}}{\text{قيمة المقاسة}} = \frac{100 \times \text{قيمة}}{(\text{قيمة المقاسة} - \text{قيمة الحقيقة})}$$

$$= \frac{100 \times \text{قيمة}}{\text{قيمة المقاسة}}$$

٧) الدقة كنسبة من التدرج الكلى للجهاز (F.S.O) Percentage of full-scale deflection

$$\frac{\text{خطاء المطلق}}{\text{Span}} = \frac{\text{الدقة}}{100 \times \text{قيمة}} = \frac{100 \times (\text{قيمة المقاسة} - \text{قيمة الحقيقة})}{\text{قيمة المقاسة} \times \text{اقصى قيمة للتدرج}}$$


٨) الدقة كنسبة من القيمة المقاسة (تعتبر الأقل شيوعا) Percentage of measured value

$$\frac{\text{خطاء المطلق}}{\text{قيمة المقاسة}} = \frac{\text{الدقة}}{100 \times \text{قيمة}} = \frac{\text{قيمة}}{\text{Measured value}}$$

٤. الانضباطية أو التكرارية **Precision or repeatability**: الانضباطية هي تكرارية القراءات بنفس القيمة وبنفس الجهاز، حتى لو كان الجهاز يكرر في كل مرة القراء بالخطاء. أي إذا أخذت

عدة قراءات لنفس البعد وكانت القراءات متماثلة تماماً فانه يقال إن الجهاز المستعمل مضبوط. دائماً يحدث خلط وتشویش بين الانضباطية والدقة وشكل ٢ يشير إلى عدد التصويبات التي يطلقها أربعة أشخاص لتوضيح الفارق بين الانضباطية والدقة.

- الرامي الأول: يمتاز بالدقة والانضباطية
- الرامي الثاني: غير دقيق لأنّه يخطأ الهدف دائماً ولكنه مضبوط فهو يطلق كل مرّة في نفس المكان تقريباً
- الرامي الثالث: دقيق لأنّ كل تصويباته كانت حول الدائرة الثانية وقريب من المركز ولكنه غير مضبوط لأنّ كل تصويبات متفرقة.
- الرامي الرابع: غير دقيق لأنّ كل تصويباته بعيدة عن المركز ومشتّتة وهو أيضاً غير مضبوط لأنّ كل تصويبات متفرقة.

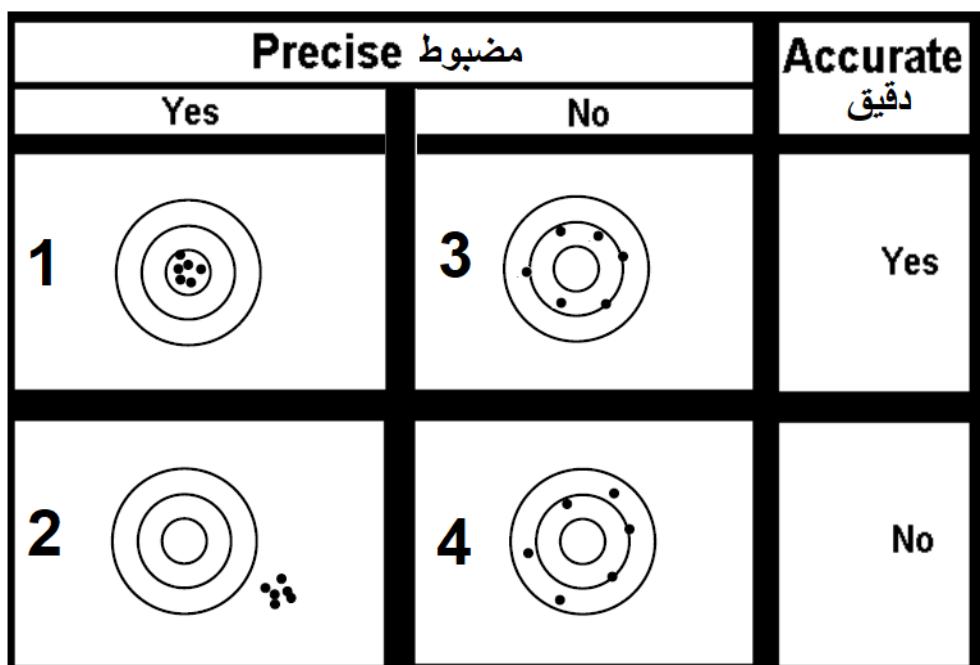

شكل رقم ٨: الفارق بين الدقة والانضباطية

٥. **الحساسية:** Sensitivity: الحساسية تعبر عن إلى أي مدى يستشعر الجهاز الإشارة المقاسة أو الداخلية، مثلاً عند قياس الفولت إذا كانت أقل قراءة يحس بها الجهاز هي ٣ فولت ولا يستشعر أي قيمة تحت هذه القيمة فتكون حساسية الجهاز ٣ فولت. وكلما كانت حساسية الجهاز عالية كلما كان أفضل.

يعبر عن حساسية الجهاز بالنسبة بين التغير في قيمة الخرج على التغير في الإشارة الداخلة للجهاز كما يلي:

$$\text{الحساسية} = \frac{\text{التغير في خرج الجهاز}}{\text{التغير في الأشارة الداخلة للجهاز}} = \frac{\text{Change in output}}{\text{Change in input signal}}$$

كل جهاز قياس يفضل أن يكون ذو حساسية عالية بحيث يستشعر قيم المتغيرات المقاس حتى ولو كانت صغيرة لذلك ولزيادة الحساسية تزود الأجهزة بوسيلة تكبير للإشارة الداخلية ويمكن تقسيم وسائل التكبير المستخدمة إلى أربعة أنواع:

لـه ميكانيكية وفيها يكون التكبير باستخدام أذرع أو تروس.

لـه كهربائية وفيها يتم التكبير من خلال أحد العناصر الكهربائية مثل شدة التيار أو الفولت.

لـه ضوئية وفيها يتم التكبير باستخدام المرايا أو العدسات.

لـه هوائية وفيها يتم التكبير باستخدام ضغط الهواء أو معدل تصرف الهواء.

٦. الاستشعار **Resolution**: هو أقل تغيير في الإشارة المقاومة (الداخلة للجهاز) التي ينتج عنها تغير في قيمة الخرج المفروعة بالجهاز أي التي يستشعرها أو يكشف عنها الجهاز.

يسمى الاستشعار Resolution أيضاً (أقل قيمة تقرأ least count) وبطريق على القيمة التي لا يحسها ولا يشعر الجهاز بقراءتها اسم (النطاق الميت Dead band)

في أي عملية قياس يجب اختيار الأجهزة بحيث يكون استشعارها Resolution مرتب بمدى الدقة المطلوبة في قياس الجزء المراد قياسه، فمثلاً إذا كانت الدقة المطلوبة هي ٠٠١ مم عند قياس عمود أسطواني فمن الممكن استخدام الميكرومتر العادي أما إذا كانت الدقة المطلوبة في القياس هي ٠٠٠١ مم (١ ميكرون) فإن استخدام مثل هذا الميكرومتر لا يفي بالغرض المطلوب ولذلك وجب استخدام أجهزة أخرى بحيث يمكن قياس الكسر العشري التالي للدقة المطلوبة عليها (أي يمكن قراءة حتى ٠٠٠٥ مم) والعكس أيضاً صحيح فلا يجب استخدام جهاز ذو استشعار Resolution عالي جداً في قياس الأبعاد غير المطلوب فيها دقة عالية.

## أنواع أخطاء القياس

مما لا شك فيه أن كل عملية قياس يوجد بها نسبة خطأ معينة تعود لأسباب تتعلق بالنقاط التالية:

لـه كفاءة جهاز القياس المستخدم.

لـه قدرة ومهارة القائم بالقياس.

لـه طريقة وظروف عملية القياس.

يمكن تقسيم أخطاء القياس إلى الأنواع الثلاثة التالية:

### ١. الأخطاء العشوائية Random error

الأخطاء النظامية Systematic error

الأخطاء الغير منطقية Illegitimate error

## أ- الخطأ العشوائي

هذا الخطأ يحدث بطريقة عشوائية لا يمكن التكهن بها ومن الصعب استقباطه. ولا يخضع لأية قوانين معروفة، ويتم الكشف عنه، عن طريق تكرار قياس كمية ما بجهاز القياس نفسه وفي الظروف نفسها، ثم تعين الحدود القصوى والصغرى التي يقع ضمنها الخطأ العشوائي وتسمى هذه الحدود بالحدود الحدية (Limiting errors) ويكون احتمال وقوعه ضمن هذه الحدود معروفاً.

### **مصدر الأخطاء العشوائية:**

إن الأسباب الرئيسية لحدوث الأخطاء العشوائية تنتج عن متغيرات لا يمكن حصرها، وكلما تطورت تقنيات القياس برزت أسباب ومصادر جديدة لمثل هذه المتغيرات، ولكن الأسباب الرئيسية لهذه الأخطاء تتمثل في:

#### ١. التغيرات الناتجة عن مصادر الاهتزازات المختلفة

التغيرات أو الإزاحات الصغيرة في وضعية جهاز القياس

أية تغيرات مهما كانت بسيطة في الشروط البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة النسبية

تغيرات ناتجة عن مكان وجود جهاز القياس والمشغولة التي تتم قياسها

تغيرات إضافية ذات مصادر مختلفة مثل الاحتكاك بين أجزاء جهاز القياس والشغالة

تغيرات تنتج عن الشخص القائم بالقياس

## ب- الخطأ النظمي (الرتبي)

الخطأ النظمي هو جزء من الخطأ المطلق absolute error الذي يبقى ثابت دائماً عند تكرار عملية القياس لنفس الكمية. الخطأ النظمي هو انحراف (انحياز Bias) عن القيمة الحقيقية true value عند تكرار عملية القياس لنفس الكمية.

الانحياز = القيمة المتوسطة للقراءات average value – القيمة الحقيقية المثالية ideal value

الانحراف = القيمة المقاسة – القيمة المتوسطة average value

الخطأ النظمي هو الخطأ التي يتخذ دائماً نفس القيمة عند استخدام نفس طريقة القياس للكمية المقاسة تحت الشروط البيئية نفسها. المقصود بالشروط البيئية هي درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والضغط الجوي في الوسط المحيط بجهاز القياس، وأهمها درجة الحرارة حيث أن كلًا من المشغولة وأداة القياس تتأثر بأي تغير في درجة الحرارة.

ومن أسباب تواجد الأخطاء النظمية الرئيسية هو خطأ في معايرة الجهاز المستخدم مثلًا أو وجود عيب بمجسات القياس وغيرها ويمكن التخلص من مثل هذه الأخطاء في نتيجة القياس بطريق الحساب

لـ<sup>لـ</sup> الخطاء النظامي ليس من السهل اكتشافه عند تكرار عملية القياس.

لـ<sup>لـ</sup> اختبر أي من اتجاهي حركة المؤشر في اتجاه عقارب الساعة أو العكس يعني ارتفاع السطح المفتوح أو هبوطه (الارتفاع + والهبوط -)



### تأثير درجة الحرارة على الأخطاء النظامية وتصحيحها

درجة الحرارة القياسية هي  $20^{\circ}\text{M}$  ومن المستحسن أن تجرى جميع القياسات عند هذه الدرجة. غير أنه ليس من الملزم أن يتم ذلك ما دام سيؤخذ في الاعتبار الفروق الناتجة عن التغير في درجات الحرارة. وحيث أن أغلب أجهزة القياس مصنوعة من الصلب فإنه إذا كان الجزء المراد قياسه مصنوعاً من نفس المعدن وسمح له بأن يكتسب نفس درجة حرارة الجهاز، وذلك بتركه فترة في نفس مكان الجهاز فعندئذ تكون القراءة المبينة على الجهاز صحيحه وهي البعد الحقيقي للجزء المقاس عند  $20^{\circ}\text{M}$  أما إذا كان هناك فرق بين درجتي حرارة الجهاز والجزء المراد قياسه أو كان هناك اختلاف في معدنيهما فإنه يمكن حساب قيمة التصحيح وبفرض أن معامل التمدد الطولي للجزء المراد قياسه هو ( $\alpha_1$ )، وأن معامل التمدد الطولي للجهاز هو ( $\alpha_2$ )، وأن درجة الحرارة هي ( $T^{\circ}\text{M}$ )، وأن القراءة المبينة على الجهاز هي ( $s$ ) مم فيصبح مقدار التصحيح ( $c$ ) هو:

$$\text{مقدار التصحيح} \rightarrow c = s \times (\alpha_1 - \alpha_2) \times (20 - T^{\circ}\text{M})$$

$$\text{البعد الحقيقي للجزء عند } 20^{\circ}\text{M} = s + c$$

حيث أن:

لـ<sup>لـ</sup>  $s$ : مقدار التصحيح (خط القياس)

لـ<sup>لـ</sup>  $c$ : القراءة المبينة على الجهاز

لـ<sup>لـ</sup>  $\alpha_1$ : معامل التمدد الطولي للجزء المراد قياسه

لـ<sup>لـ</sup>  $\alpha_2$ : معامل التمدد الطولي للجهاز

لـ<sup>لـ</sup>  $T^{\circ}\text{M}$ : درجة الحرارة الشاغلة

### مثال

إذا كان الجزء المراد قياسه هو قضيب مصنوع من النحاس الأحمر معامل تمدده الطولي هو  $0,0000165$  م/درجة مئوية والجهاز المستعمل مصوّع من الصلب ومعامل تمدده الطولي هو  $0,0000115$  م/درجة مئوية وكانت القراءة المبينة عليه هي  $150$  مم ودرجة الحرارة حين أخذت القراءة كانت  $30^{\circ}\text{M}$ . أحسب طول القضيب عند  $20^{\circ}\text{M}$

### الحل

$$\text{مقدار التصحيح } c = s \times (\alpha_1 - \alpha_2) \times (20 - T^{\circ}\text{M})$$

$$c = 150 \times (0,0000115 - 0,0000165) \times (30 - 20) = -0,0075 \text{ مم}$$


البعد الحقيقي لطول القضيب عند  $20^{\circ}\text{ م} = \text{س} + \text{ص} = 149,9925 - (0,0075)$

### ت- الخطاء الغير منطقي

هو خطاء منطقي ينبع من خطاء في مؤشر جهاز القياس أو شاشة عرض القيمة، أو خطاء بشري في قراءة القيمة بالخطاء أو قد يكون نتيجة عطب في الجهاز

#### **:Misalignment Error (أي خطأ التباين)**


إحدى حالات الخطأ في قراءة البعد نتيجة تغيير وضع جهاز القياس (أي تغيير مكان النظر إلى المقاس)

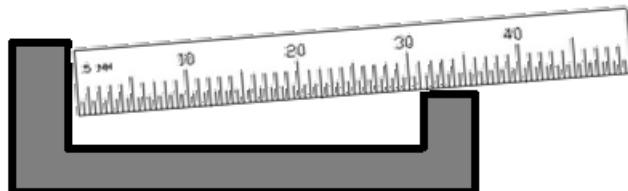

شكل رقم ٩

#### **:Visual Error**


ينشأ عن قراءة خطأ للمقاس عند النظر إليه.

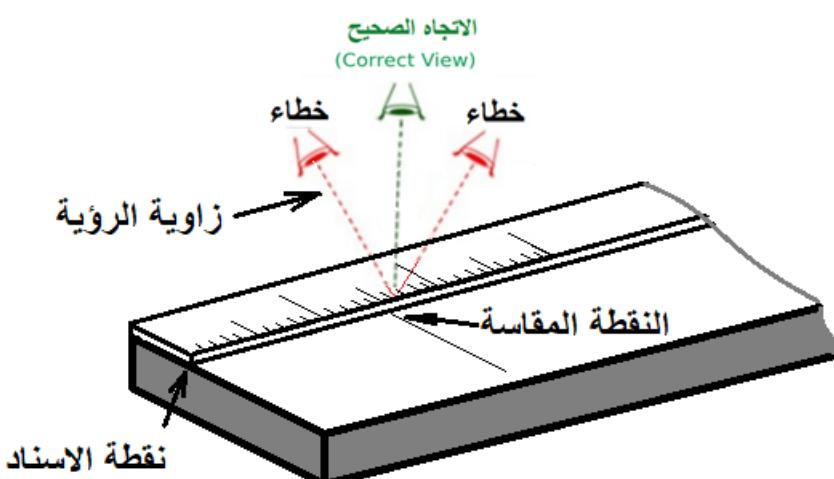

شكل رقم ١٠

#### **:Handling Error – Position Error**

الشكل التالي يوضح أخطاء القياس بسبب تداول غير صحيح للأداة القياس أو الشغله بالنسبة الى بعضهما البعض أثناء القياس

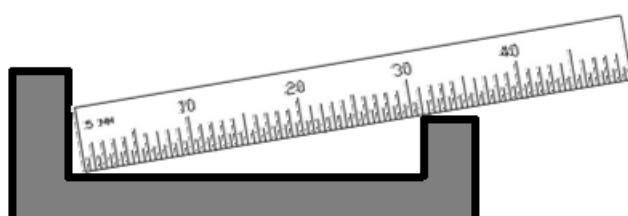

شكل رقم ١١

## الاحتياطات والأمان الواجب مراعاتها في معمل القياسات

- ١) التزم بإجراءات وإرشادات السلامة والأمان وارتدي الملابس المناسبة أثناء العمل في المعمل.
- ٢) تعامل مع زملائك ومع المدربين بجدية والتزام وروح الفريق وحسن التعامل مع الجميع.
- ٣) حافظ على تنظيم وترتيب أدوات القياس بعيداً عن الأدوات القاطعة والعدد الأخرى حتى لا تتعرض إلى التلف.
- ٤) تنظيف الأتربة والرطوبة من على قطع القياس والقديمة ذات الورانية (حيث أن تواجد الأتربة المتراكمة على جوانب القدمة تسبب خطاء في القياس يتراوح من ٢ إلى ٥ ميكرومتر أدوات القياس بأنواعها المختلفة دقيقة وحساسة جداً، فيجب التعامل معها بلطف وتجنب الخشونة).
- ٥) يجب تنظيف المشغولات من الرائش والأوساخ قبل إجراء عملية لقياس.
- ٦) التزم بالطرق الصحيحة في استخدام أدوات القياس حسب إرشادات المدرب لحفظها على دقتها وسلامتها.
- ٧) لا تستخدم أدوات القياس في أي أعمال أخرى تسبب تلفها كالشنكرة أو الطرق على المعادن أو خلافه من أعمال حتى لا تتلف.
- ٨) تحفظ أدوات لقياس في صناديق أو أماكن تعليقها ويجب عدم إلقاء أدوات القياس مع العدد الأخرى حتى لا تتلف.
- ٩) عدم استخدام أدوات قياس المشغولات أثناء عمل دوران آلات القطع المختلفة حتى تتوقف عن العمل.
- ١٠) تزيبيت أدوات القياس المختلفة وعدم تعريضها للغبار أو الماء أو الأوساخ حتى لا تتلف.
- ١١) تجنب المزاح بأدوات القياس عامة وبصفة خاصة الحادة منها مع زملائك أثناء العمل لما يتسبب ذلك في حواد خطيرة.
- ١٢) لا تضغط بقوة على أجهزة القياس وخصوصاً فكي القدمة ذات الورانية عند القياس

## قياس الأبعاد باستخدام المسطرة المدرجة والمتر Dimensional measurements using the Ruler and tape

٤ ساعات	الزمن	١	تدريب رقم
---------	-------	---	-----------

### أهداف

للحصول على التمكّن من قياس الأشياء بالمسطرة المعدنية

للحصول على معرفة أنواع المساطر

### متطلبات التدريب

المواد والخامات	العدد والأدوات
	ارتداء افروف العمل
عينة معدنية أو قطعة ماسورة	مساطر معدنية (قدمه) بأطوال مختلفه
	متر نظام دولي
	متر نظام إنجليزي

جدول رقم ٦



شكل رقم ١٢: شكل عينة معدنية مسطحة للقياس

### المعارف المرتبطة بالتدريب

تستخدم المساطر بصفة عامة لقياسات التقريرية للأبعاد الطولية وللحصول على قياسات دقة يتم استخدام القدمة ذات الورانية والميكرومتر.

تناسب المساطر بأطوال مختلفة قد تصل إلى واحد متر، تعتمد دقة القياس بالمسطرة على مهارة الفني أي أنها تعتمد على العنصر البشري ويمكن الوصول لدقة قراءة بواسطة المساطر تصل إلى  $\pm 0.5\%$ . ويستخدم أيضا المتر Tape في قياس أطوال من ١ مم إلى ١٠ متر أو أكثر.


### أولاً: المتر Tape

يفضل استخدامه لقياس الأجسام الطويلة كالمواسير ويستخدم بكثرة في أعمال الصاج والألواح المعدنية وصناعة الأثاث المعدني وأعمال الألوميتال وتمديدات شبكات المواسير.




شكل رقم ١٣: شكل متر القياس الطولي tape

يكون تدرج المتر طبقاً لأحد النظامين النظام الدولي أو النظام الإنجليزي، وحدة الأطوال في النظام الدولي هي المتر والذي يقسم إلى سنتيمتر ومليمتر كما هو مبين في شكل، وفي النظام الإنجليزي يكون التدرج مقسماً بالبوصة inch والقدم Feet و القدم يساوي ١٢ بوصة.

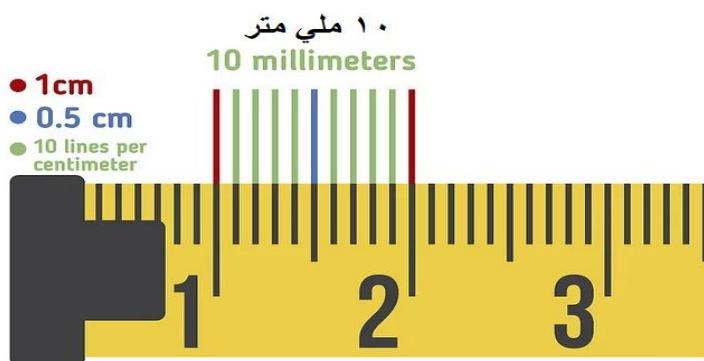


شكل رقم ١٤: تدرج المتر Tape بالسنتيمتر في النظام الدولي المتر

عادة يتم تقسيم البوصة ليكون أصغر تدرج في البوصة هو  $\frac{1}{16}$  (واحد على ١٦) من البوصة كما هو مبين في شكل ويليها ثمن ثم ربع ثم نصف وثلاثة أرباع وبوحدة كاملة وبالتالي فان البوصة تقسم إلى ١٦ جزء على المتر الطولي وهي بالترتيب  $\frac{1}{16}, \frac{2}{16}, \frac{3}{16}, \frac{4}{16}, \frac{5}{16}, \frac{6}{16}, \frac{7}{16}, 1, \frac{1}{16}, \frac{2}{16}, \frac{3}{16}, \frac{4}{16}, \frac{5}{16}, \frac{6}{16}, \frac{7}{16}$  و  $\frac{8}{16}$  و  $\frac{9}{16}$  و  $\frac{10}{16}$  و  $\frac{11}{16}$  و  $\frac{12}{16}$  و  $\frac{13}{16}$  و  $\frac{14}{16}$  و  $\frac{15}{16}$  و  $\frac{16}{16}$ . وفي الحياة العملية تباع المنتجات طبقاً للنظام الإنجليزي، مثلاً ماسورة نصف بوصة أو حديد سمك ربع بوصة وهكذا.

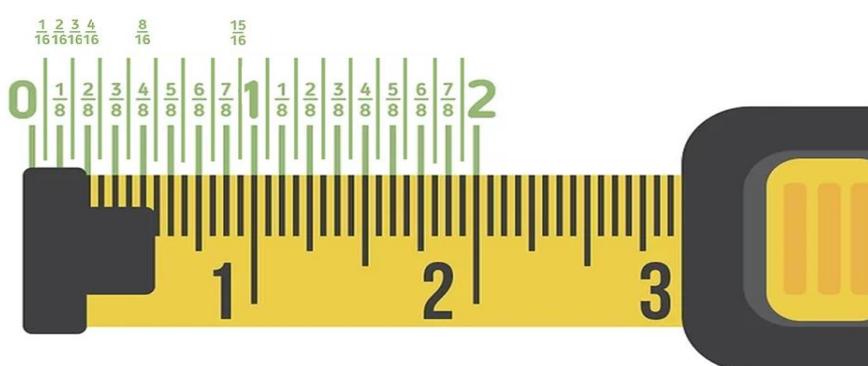

شكل رقم ١٥: تدرج المتر Tape بالبوصة في النظام الإنجليزي

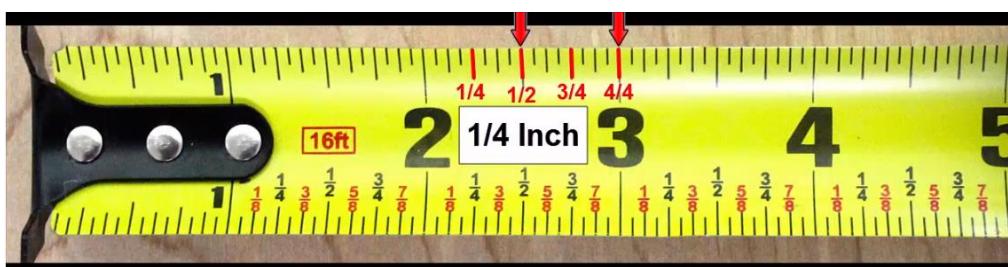

شكل رقم ١٦: تقسيم البوصة في النظام الإنجليزي

### ثانياً: القدم (المساطر الحديدية):

يوجد العديد من أنواع القدمات (المساطر الحديدية) التي سيتم التطرق إليها في النقاط التالية:

#### أنواع المسطرة الحديدية:

##### ١. مسطرة حديدية عادية:

تعتبر المسطرة من أول أجهزة قياس الأبعاد التي تعاملنا معها منذ السنوات الأولى للدراسة الابتدائية نظراً لسهولة استعمالها حيث أن قراءة القياس عليها بسيط جداً. عادة ما تكون المسطرة مدرجة بالمليمتر (1 mm) وبنصف الملليمتر (0.5 mm).

تصنع المسطر المسطرة المستخدمة في الورش من الصلب الذي لا يصدأ، أكثر أنواع مساطر القياس المستعملة في الورش هي ذات أطوال ٦ بوصة أو ١٢ بوصة أو ١٨ بوصة.



شكل رقم ١٧: مسطرة عادية

#### مسطرة ذات نهاية طرفية:

يمكن استعمال مسطرة حديدية مع نهاية لوضعها مع حافة القطعة المقاسة لكي يمكن الحصول على أحسن دقة قياس.



شكل رقم ١٨: مسطرة ذات نهاية معدنية

#### مسطرة رفيعة:

يستعمل هذا النوع من المسطر الصغيرة لقياس أعماق الثقوب



شكل رقم ١٩: مسطرة ضيقة لقياس أعماق الثقوب

**مسطرة قصيرة بمسارك:**

هي مسطرة حديدية قصيرة بمسارك ويستعمل هذا النوع من المساطر لقياس الأبعاد الصغيرة




شكل رقم ٢٠: مسطرة قصيرة بمسارك

### خطوات تنفيذ التدريب

#### **أولاً: المتر الطولي Tape**

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالمعلم.
٢. ضع أول طرف المتر على حرف الشغالة وتأكد من تعامده عليهما كما في شكل رقم ٢١.

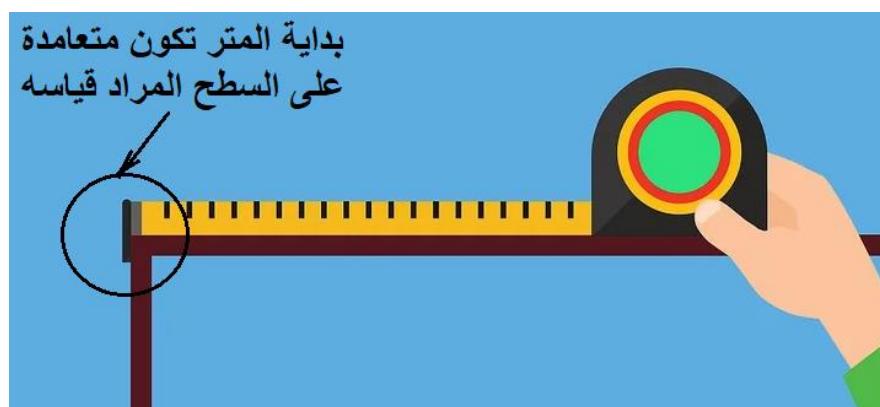

شكل رقم ٢١: وضع طرف المتر على حافة الجسم المراد قياسه



شكل رقم ٢٢: تأكد من تعامد بداية طرف المتر على السطح المراد قياسه

٣. علم على الجزء المطلوب قياسه بواسطة شوكة علام



شكل رقم ٢٣: تحديد الطول المطلوب


٤. أقراء القيمة الصحيحة الأكبر ثم أجزاء الوحدة

أ- القياس المترى كما هو مبين في شكل رقم ٢٤ هو ٣٣,٦ سم




شكل رقم ٢٤: قياس طول الماسورة ٣٣,٦ سم

ب- القياس بالبوصة الصحيحة ثم يليها عدد الأجزاء كما هو موضح في شكل رقم ٢٥.

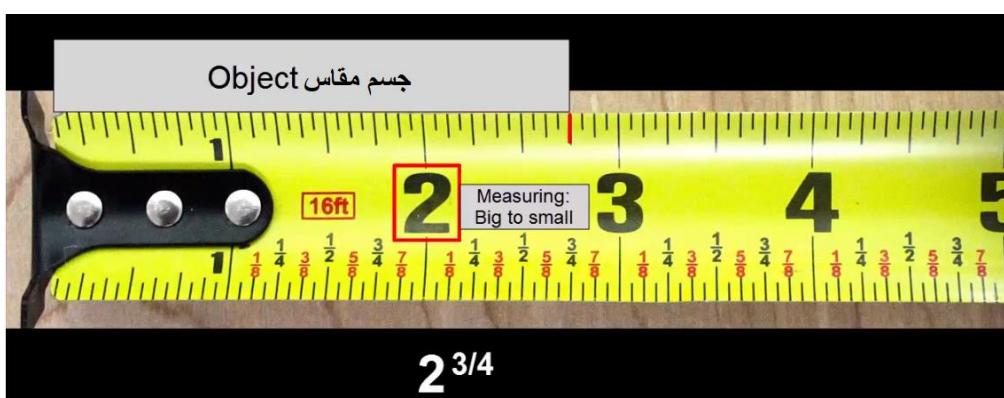

شكل رقم ٢٥: قياس طول قطعة شغل طولها ٢ و١٣/٤ بوصة

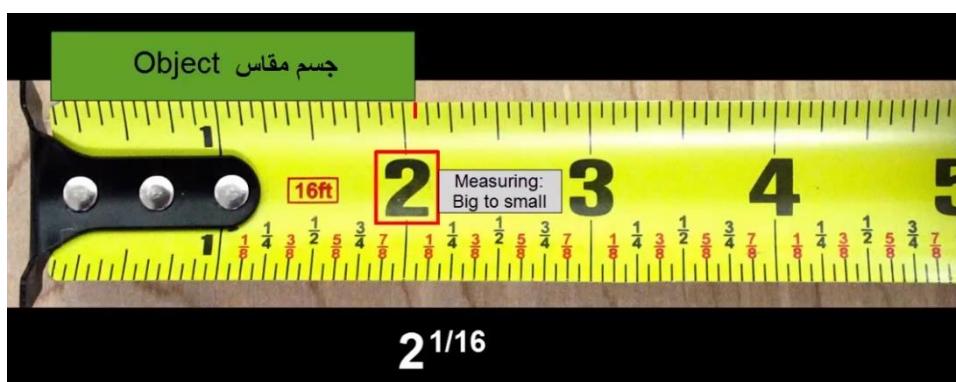


شكل رقم ٢٦: قياس طول قطعة شغل طولها ٢ و١٦/١١ بوصة

٥. سجل القراءات في جدول النتائج حسب الأشكال الظاهرة في التدريب أو حسب ما يتم قياسه في المعمل.

**ثانياً: القدم أو المسطرة الحديدية**

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالمعمل.
٢. احضر مسطرة حديدية ذات تدرج واضح بالنظام المترى من الورشة كما في شكل رقم ٢٧

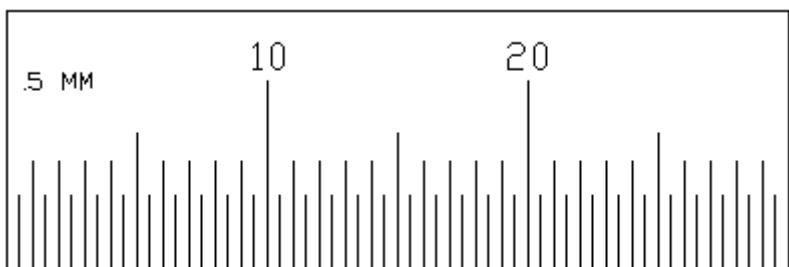

شكل رقم ٢٧: مسطرة مدرجة بالملي متر

٣. قم بتحديد دقة القياس على المسطرة بقياس أصغر وحدة قياس يمكن قياسها على المسطرة عادة تكون ١ مم أو ٠,٥ مم في حالة المسطرة المترية أو أحد أجزاء البوصة في حالة المسطرة البريطانية (٨/١ أو ١٦/١ إلخ...)
٤. في الشكل السابق يتضح أن أقل وحدة قياس يمكن قياسها هي ٠,٥ مم أدنى تكون دقة المسطرة


0.5 mm

٥. احضر مسطرة حديدية ذات تدرج واضح بالنظام الإنجليزي من الورشة كما في شكل رقم ٢٨



شكل رقم ٢٨: مسطرة مدرجة بالبوصة

- في الشكل السابق يتضح أن أقل وحدة قياس يمكن قياسها هي ١٦/١ أدنى تكون دقة المسطرة ١٦.
٦. احضر قطعة معدنية مستطيلة محددة الطول لقياس طولها.
٧. احضر مسطرة بالنظام المترى وضعها موازيا للحافة الأولى للبعد المراد قياسه مع صفر المسطرة (عادة ما يكون مع حافتها).
٨. أقرأ قيمة القياس على المسطرة والذي يكون موازيا للحافة الثانية للبعد. يجب أن نراعي دائماً أن يكون نظراً عمودياً على القياس لأن القراءة من زاوية غير عمودية يسبب خطأ في القياس يسمى بخطأ الزاوية (Parallax Error)

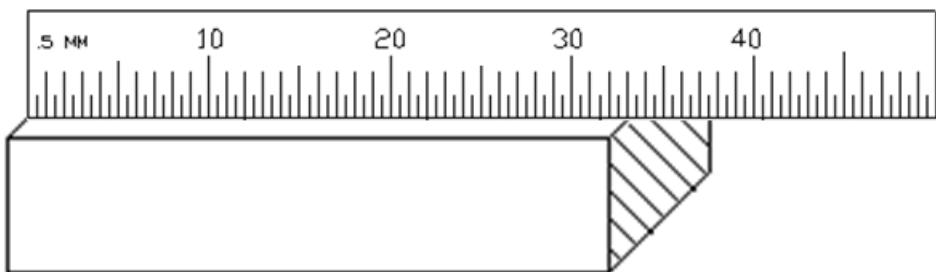


شكل رقم ٢٩: قياس طول قطعة الشغل باستخدام المسطرة مدرجة بالنظام المترى

#### ٩. سجل القراءة المترية في جدول النتائج

قيمة القراءة على الرسمة ٣٣ مم ليس بالضرورة أن تكون هي القيمة الفعلية لقطعة الموجدة بالمعلم.




١٠. اعد الخطوات من ٦ إلى ٩ باستخدام مسطرة مدرجة بالنظام الإنجليزي كما في شكل رقم ٣٠ وسجل مشاهداتك لتبيين العلاقة بين البوصة والستيمتر.

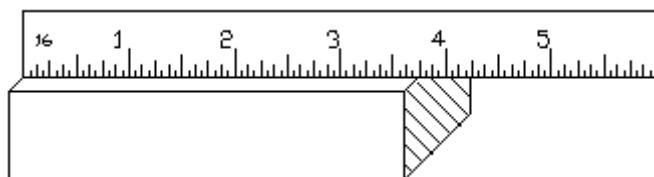

شكل رقم ٣٠: قياس طول قطعة الشغل باستخدام المسطرة مدرجة بالنظام الإنجليزي

انظر إلى شكل رقم ٣١ والذي يبين قياس طول قطعة بمسطرة مدرجة بالبوصة .inch.

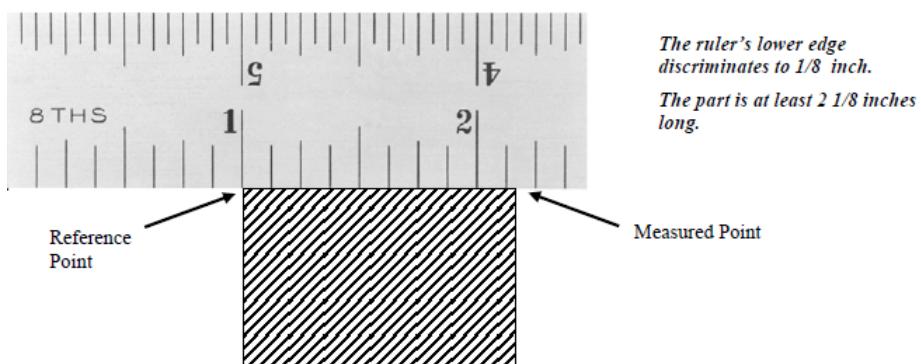

شكل رقم ٣١: مثال للقياس بمسطرة مدرجة بالنظام الإنجليزي

١١. استخدم المسطرة لفحص استوائية قطعة الشغل كما هو مبين في شكل رقم ٣٢.



شكل رقم ٣٢: قياس استوائية السطح باستخدام حافة المسطرة

يجب التتحقق أو التأكد من مدى مطابقة مواصفات الأسطح التي تم إنجازها في عمليات التشغيل مثل القشط أو البرادة للمواصفات المطلوبة. وأهم المواصفات أو الخصائص التي يتم فحصها هي الاستوائية Flatness، لذا يتم استخدام حافة المسطرة لفحص استوائية السطح المبرود.

١٢. قم بالنظر عمودياً على سطح التلامس بين حافة المسطرة والسطح والشق الضوئي بين السطح وحافة المسطرة كما هو موضح في شكل رقم ٣٢. ظهور ضوء يدل على عدم استواء السطح سجل ما تشاهده في هذه الحالة.

### تسجيل النواتج

طول قطعة المعدن			m
بوصة	سم	Tape المتر	١
			٢
		Ruler (المسطرة)	٣
			٤

جدول رقم ٧

### المشاهدات



.....

.....

.....

.....

.....

**تقييم الأداء**

أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	م
	نعم	لا		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يتعرف على أنواع المساطر المختلفة.	٢
			يحدد قراءة الأطول بالمسطرة المدرجة.	٣
			يميز بين القياس المترى والقياس بالوحدات الإنجليزية.	٤
			يحدد مدى استواء السطح باستخدام المسطرة.	٥
			يحافظ على أدوات القياس أثناء وبعد الاستخدام.	٦
			يرجع الأجهزة إلى حالتها الأصلية	٧
			يرتب مكان العمل وينتركه نظيفاً	٨

جدول رقم ٨

**توقيع المدرب**

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....


**الاختبار العملي**

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

مسطرة مدرجة بالنظام المترى.

ينبغي أن يكون المتدرب قادرًا على أن يقوم بالاتي في زمن ٥ دقائق:

قراءة أطوال النقاط A, B, C, D المبينة على المسطرة.

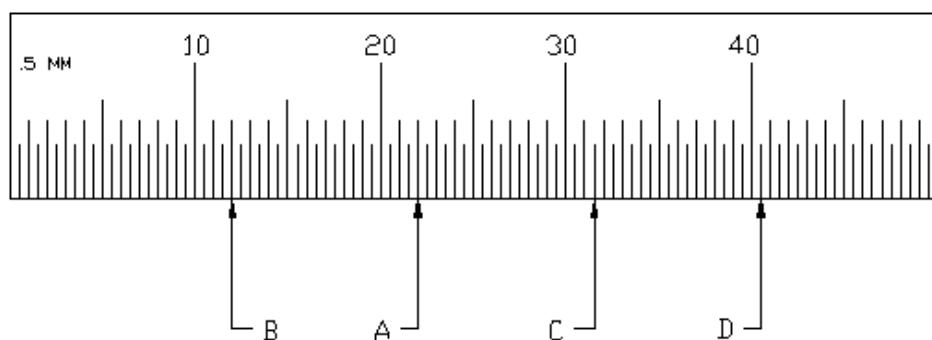

شكل رقم ٣٣

## نقل الأبعاد باستخدام البرجل (Compass) Divider

٤ ساعات

الزمن

٢

تدريب رقم

### أهداف

- لـه استخدام الفرجار الخارجي والخارجي بشكل سليم.
- لـه نقل وقياس الأبعاد بشكل سليم.


### متطلبات التدريب

المواد الخامات	العدد والأدوات
قطع معدن أسطوانية بها ثقب داخلي	فرجار داخلي
قطرها الخارجي ٣٠ مم و الداخلي ١٥ مم و ارتفاعها ١٥ مم	فرجار خارجي
فوطة قماش قطن	مسطرة معدنية

جدول رقم ٩

### المعرف المرتبطة بالتدريب

البراجل / الفراجار (Compass): تتعدد أنواع البراجل تبعاً لتنوع أغراض استعمالها فمنها المستخدم في عمليات القياس ومنها المستخدم في عملية الشنكرة أي نقل الأبعاد إلى قطعة الشغل أو لرسم الدوائر. تصنع البراجل من الصلب متوسط الكربون وله أنواع متعددة تصنف حسب شكل الساقين فمنها البرجل العدل وأبو شوكة وذي السنين والكريوي، ويكون جناحاً من النوع المثبت بالبرشام أو النوع الذي يتم التحكم في جناحيه عن طريق سوستة كما هو مبين في شكل رقم ٣٤.

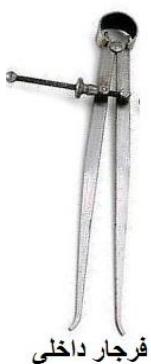

فرجار داخلي



فرجار ذو شوكتين



فرجار خارجي

شكل رقم ٣٤: الأنواع المختلفة للفرجار

يستخدم الفرجار الخارجي لقياس ومراجعة الأقطار والأبعاد الخارجية للمشغولات المختلفة أثناء تشغيلها، ويستخدم فرجار القياس الداخلي للحصول على القياسات الداخلية حيث يدخل الفرجار إلى المكان المراد قياسه ثم يفتح بعد ذلك باتجاه الخارج وببطء حتى يتم التلامس بين الذراعين وحافة المكان المراد قياسه ويتم بعد ذلك إخراج الفرجار مع تماشى الضغط على الساقين وذلك للاحتفاظ بدقة القياس ثم يتم بعد ذلك قراءة القياس المعطى بواسطة الفتحة بالقدم أو المسطرة، بينما الفرجار ذو الشوكتين والذي يسمى بفرجار العلام أو الفرجار العدل لأنه يتكون من ساقين مبطنين مستقيمين لكل منهما سن على شكل شوكة ويستعمل لنقل الأبعاد إلى قطعة العمل أو لعمل علام أو دوائر عليها. ويوضح شكل رقم ٣٥ استخدامات الأنواع المختلفة من الفرجار.



شكل رقم ٣٥: استخدامات الأنواع المختلفة من الفرجار

## خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالمعلم.
٢. قم بتحضير وتنظيف القطعة المطلوب قياسها قبل إجراء عملية القياس.
٣. قم بملامسة طرف الذراع الثابت لاحد أسطح قطعة العمل حسب نوع القياس كما يلي:
  - أ. من الخارج في حالة الفرجار الخارجي:  
أغلق الزراع المتحرك ببطء حتى يلامس محيط قطعة العمل المستديرة بشكل قطري



شكل رقم ٣٦: قراءة البعد من الخارج

- ب. من الداخل في حالة الفرجار الداخلي:  
افتح الذراع المتحرك باتجاه الخارج وببطء حتى يتم التلامس بين الذراعين وحافة المكان المراد قياسه




شكل رقم ٣٧: قراءة البعد من الداخل

٤. اربط مسامر التثبيت، في كلا الحالتين السابقتين، لضمان عدم تغير قيمة البعد المطلوب قياسه، أو اضغط ضغطا خفيفا على الساقين حتى لا يفتح عن القيمة المقاسة في حالة عدم وجود مسامر.
٥. سجل في جدول المشاهدات أيهما أفضل وأدق، استخدام مسامر التثبيت أم التحكم بقوة اليد.
٦. ضع الفرجار على مقياس القدمة الصلب (المسطرة المعدنية) وأقراء حسب الحالة:
  - أ. البعد الخارجي وسجله في جدول النتائج



شكل رقم ٣٨: قراءة البعد الخارجي على المسطرة

ب. البعد الداخلي وسجله في جدول النتائج

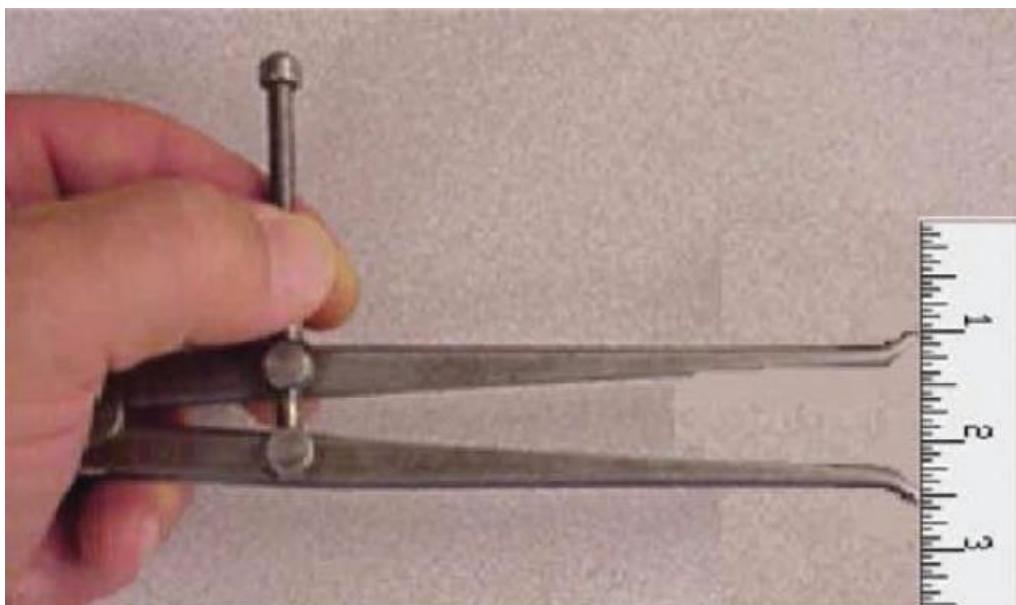

شكل رقم ٣٩: قراءة البعد الخارجي على المسطرة

٧. قم بمطابقة القيمة المفروضة مع القيم الصحيحة لقطعة العمل.

### تسجيل النواتج

بعاد قطعة العمل الوحدة (مم)	نوع البعد المقاس	م
	البعد الخارجي	١
	البعد الداخلي	٢

جدول رقم ١٠

**المشاهدات****تقييم الأداء**

أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	م
	نعم	لا		
			يطبق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يتعرف على أنواع البراجيل المختلفة.	٢
			يحدد قراءة الأبعاد و اختيار البرجل المناسب للقراءة.	٣
			ينقل الأبعاد من قطعة العمل إلى المسطرة باستخدام برجل القياس الخارجي.	٤
			ينقل الأبعاد من قطعة العمل إلى المسطرة باستخدام برجل القياس الداخلي.	٥
			يتحكم في القراءة المأخوذة بالفرجار	٦
			يرجع الأجهزة إلى حالتها الأصلية	٧
			يرتب مكان العمل و يتركه نظيفاً	٨

جدول رقم ١١

**توقيع المدرب**

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

### الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

لـه برج داخلي وآخر خارجي.

لـه قطعة شغل مجوفة.

ينبغي أن يكون المتدرب قادرًا على أن يقوم بالاتي في زمن ٥ دقائق:

لـه قراءة البعد الخارجي والبعد الداخلي.

## قياس الأبعاد باستخدام القدمة ذات الورانية (البوكليز) Dimensional measurements using the Vernier caliper

٨ ساعات

الזמן

٣

تدريب رقم


### أهداف

- لله التعرف على شكل وأجزاء وأنواع وطرق استخدام القدمة ذات الورانية
- لله المقدرة على قياس الأقطار الداخلية والخارجية والارتفاعات والأعماق
- لله المقدرة على القياس بدقة عالية بالقدمة ذات الورانية


### متطلبات التدريب

المواد الخامات	العدد والأدوات
قطع معدن متدرجة لقياس $50 * 50 * 12,5$ مم	القدمة ذات الورانية
قضيب معدني بأقطار $\Phi$ مختلفة ( $30, 50, 70$ مم)	
فروطة قماش قطن	

جدول رقم ١٢

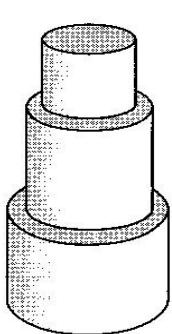

(a)

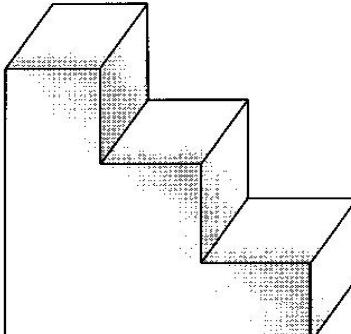

(b)

شكل رقم ٤٠: القطع المعدنية المستخدمة في القياس

### المعارف المرتبطة بالتدريب

خلال عمليات التشغيل ومن حين لآخر يقوم الفني بالتحقق من مطابقة أبعاد القطع المشغولة مع المواصفات الموضوعة على التصاميم سواء من ناحية الشكل، أو الأبعاد أو جودة الأسطح. ولا يمكن أن يتّأْتى ذلك إلا عن طريق إجراء عمليات القياس على هذه الخصائص. إن جودة المنتجات الصناعية تستدعي تصنيع قطع ميكانيكية بدقة عالية تتجاوز دقة المسطرة الحديدية، لهذا فإن القياسات الدقيقة تستلزم استعمال أجهزة أكثر

دقة مثل القدم ذات الورنية والميكرومتر. كما تستعمل هذه الأجهزة الدقيقة أثناء تركيب الماكينات وأدوات القطع وأثناء إجراء عمليات الصيانة عليها.

تعتبر القدم ذات الورنية من بين أهم أجهزة القياس المستعملة في ورش الميكانيكا بصفة عامة وورش التشغيل بصفة خاصة. ترجع هذه الأهمية للإمكانات المتعددة للقدم في قياس الأبعاد مقرونة مع سهولة الاستعمال زيادة على دقتها الممتازة.

اخترعت القدم ذات الورنية بواسطة المخترع الفرنسي بير فينير Pierre Vernier سنة 1632 م وهي عبارة عند دمج المسطرة مع الكالibr caliper

يركز هذا التدريب على التعريف بمكونات القدم ذات الورنية وأنواعها القياسية وكيفية استخدامها والتمكن من معرفة التدرجيات المسجلة عليها ودقة القياس التي يمكن الحصول عليها حسب التدرج الواقع على القدم ذات الورنية.


أتي اسم القدم ذات الورنية في اللغة العربية من شكلها المشابه للقدم ومقاييس الورنية المستخدم فيها. تجمع القدم ذات الورنية بين المسطرة والكالibr Caliper، وتستخدم لقياس الأبعاد والأقطار الداخلية والخارجية والأعمق والطول للمشغولات.

وتستخدم القدم ذات الورنية في قياس الأبعاد والأطوال التي يصعب قياسها في المسطرة المترية كالأقطار الداخلية والخارجية للأنابيب وأعمقها، وهي بذلك أدق في القياس من المسطرة المترية حيث تصل دقتها إلى حدود 0.1 mm ونستطيع بواسطتها قياس الأبعاد التي لا يزيد طولها عن 10 cm.

### ١. مكونات القدم ذات الورنية Vernier calipers

تتركب القدم ذات الورنية من جزئين أساسين هما:

- **الجزء الثابت:** يحتوي هذا الجزء على فك ثابت Fixed jaw متصل بمسطرة القياس الرئيسية main scale والتي عادة ما تكون مدرجة بالتدريج المترى (بالملي متر mm) من جهة وبالتدريج الإنجليزي (بالبوصة Inch) من جهة أخرى. ويستخدم القياس الرئيسي ليتم قراءة الملي مترات الصحيحة.

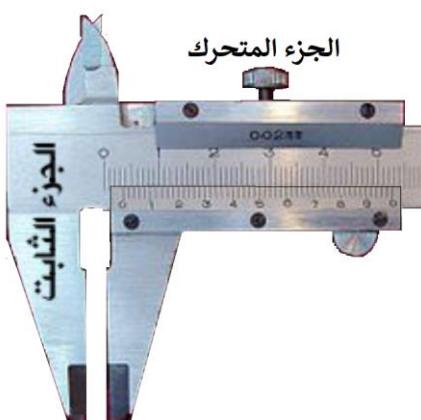


شكل رقم ٤: الجزء الثابت والجزء المتحرك بقدم ذات ورانية من النوع M1

- **الجزء المتحرك:** وهو عبارة عن منزلقة تحمل الفك المتحرك (movable jaw) والجزء المسمى بورنية القياس Vernier scale. والورنية هي مقياس صغير ينزلق على مقياس أساسي يسمى القدمة والتي هي جزء من المسطرة المترية. وتكون ورنية القياس مدرجة بأجزاء الملي متر ونستخدم لقياس الكسور العشرية. ويتم تحديد دقة الجهاز بالتقسيم الموجود على الورنية. وعادة ما تكون دقة قياس الورنية بـ  $(1,1 = 0,1 \text{ مم})$  أو  $(1,05 = 0,05 \text{ مم})$  أو  $(1,02 = 0,02 \text{ مم})$  ويوجد ساق في نهاية الجزء المتحرك بالقدمه ذات الورانية عبارة عن عمود لقياس أعمق التقوب والمجارى العميقة (Stem for depth measurements).

ويبين الشكل التالي تفصيلاً كاملاً للقمة ذات الورانية و مكوناتها التالية:

- لـمسطرة القياس الرئيسية (القمة): وتكون مدرجة بالملليمترات من طرف والبوصة من طرف آخر.
- لـالورانية Vernier: هي مقياس صغير ينزلق على المقياس الأساسي (القمة)
- لـالفكين الخارجيين External jaws: أحدهما ثابت، الآخر متحرك كما هو مبين في شكل رقم ٤ وتستخدم لقياس الأقطار الخارجية الكبيرة.
- لـالفكين الداخليين Internal jaws: وتستخدم لقياس الأقطار الداخلية الصغيرة.

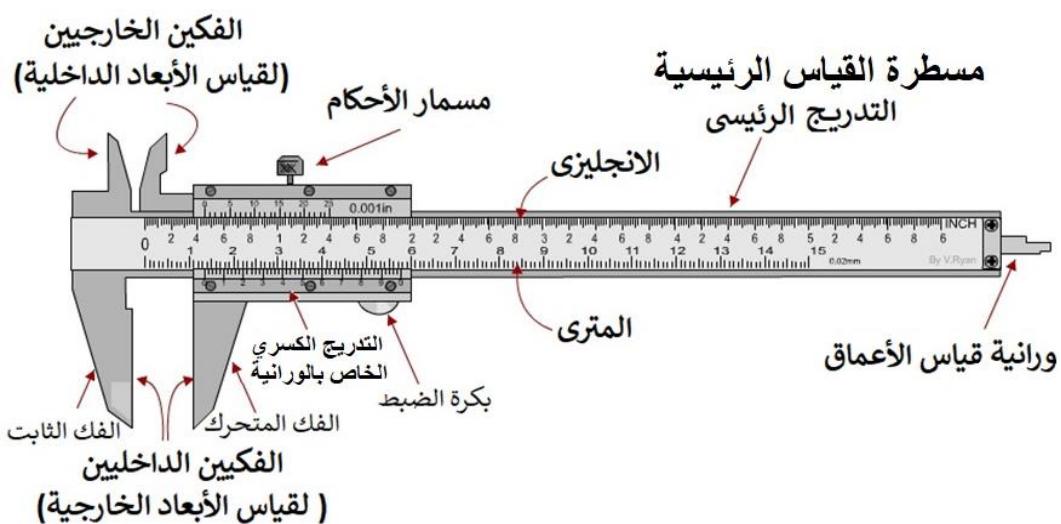


#### شكل رقم ٤ : قدمه ذات ورانية من النوع M1

## استخدامات القدمة ذات الورانية

تستخدم القدمة ذات الورانية لقياس الأبعاد الداخلية أو الخارجية أو قياس الأعماق كما هو مبين في شكل رقم ٣


### قياس الأبعاد الداخلية

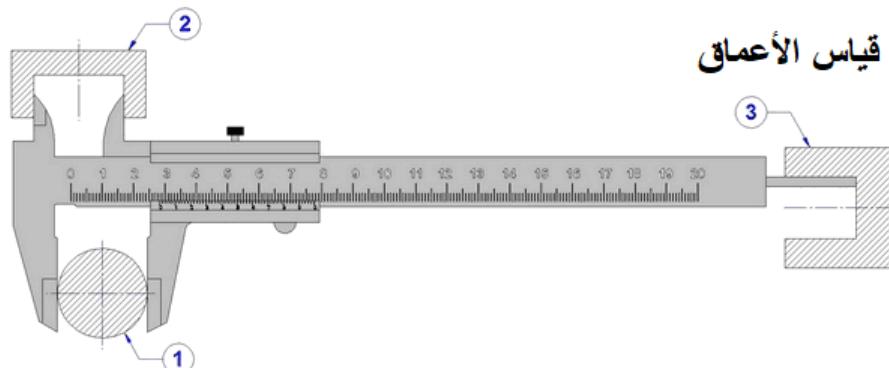

### قياس الأبعاد الخارجية


شكل رقم ٣: أنواع القياس التي يمكن قياسها بالقدمة ذات الورانية

#### أ- قياس الأبعاد الخارجية

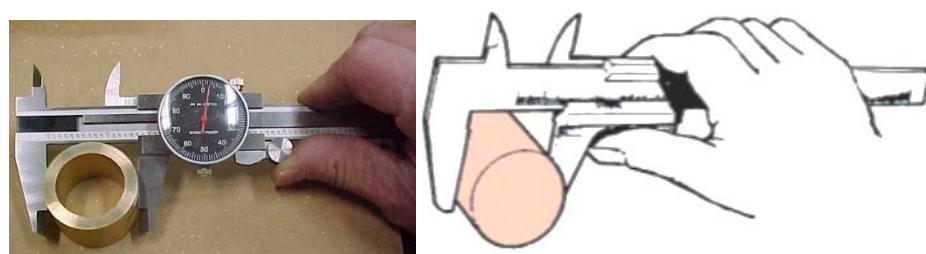


شكل رقم ٤: قياس الأبعاد الخارجية بالقدمة ذات الورانية

#### ب- قياس الأبعاد الداخلية

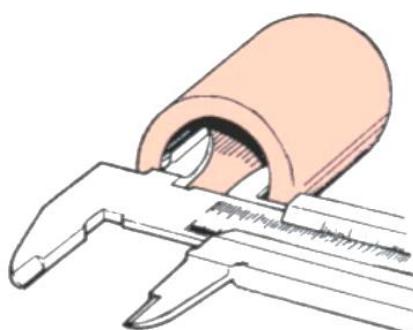

شكل رقم ٥: قياس القطر الداخلي بالقدمة ذات الورانية


#### ت- قياس العمق (مثل قياس عمق مجاري الباور أو عمق الثقوب والمجاري)

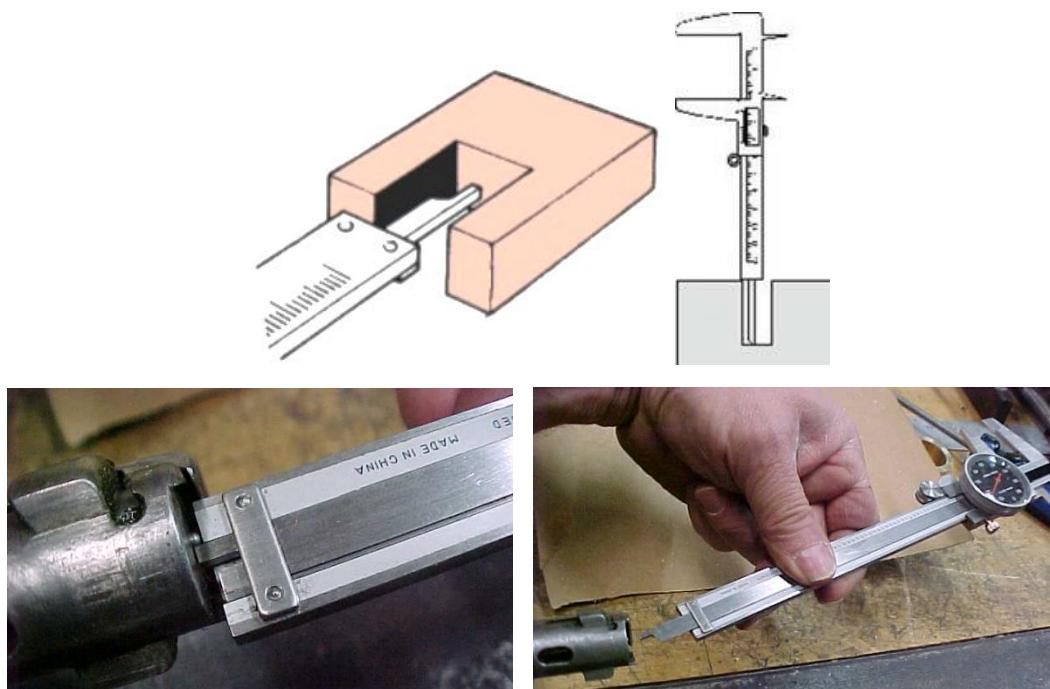

شكل رقم ٦: قياس الأعماق بالقدم ذات الورانية

#### العلاقة بين تدريج الورانية والتدريج الرئيسي


يختلف تدريج مقياس القدم Vernier في الطول عن تدريج مسطرة القياس الرئيسية، ففي معظم الأنواع المعتادة للقدمات ذات الورانية يكون عدد تقسيمات القياس الكاملة على المسطرة الرئيسية وليكن ( $n$ ) يناظر في الطول عدد ( $n+1$ ) على مقياس الورانية Vernier في الشكل. القدم مقسمة إلى ١٠ أجزاء والذي يناظر ٩ أجزاء على التدريج الرئيسي وبالتالي كل جزء على تدريج القدم يكون أقل بـ  $(1/10)$  من الجزء للتدريج الموجود على مسطرة القياس الرئيسية.

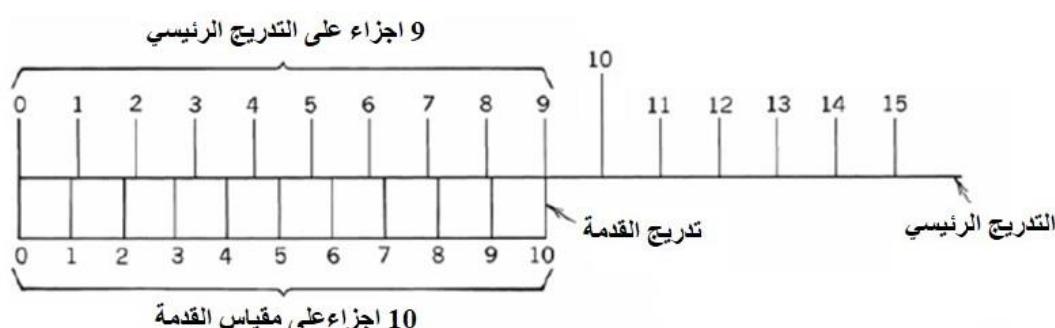

كل جزء على تدريج القدم يكون أقل بـ  $1/10$   
من الجزء الموجود التدريج الرئيسي

شكل رقم ٧: ورانية مقسمة إلى ١٠ أجزاء لقدمة أقل قياس صحيح بها هو ١ مم

شكل رقم ٨ يبين قدمه ذات ورانية، بها مسطرة القياس الرئيسية مقسمة بوحدة ١ مم، وطول القدمة مقسم إلى ٥٠ جزء والذي يناظر ٤٩ مم على المسطرة الرئيسية وبالتالي كل شرطة أو وحدة على القدمة أصغر بقيمة  $(1/100)$  من الوحدات على المقياس الرئيسي.

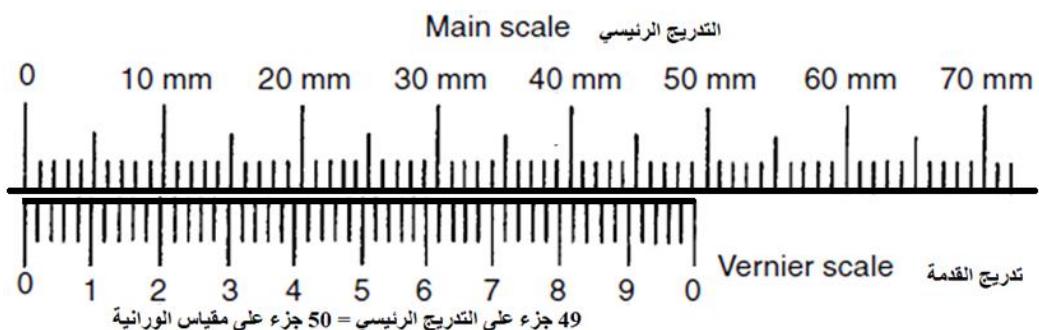

شكل رقم ٤٨: ورانية مقسمة إلى ٥٠ جزء لقمة اقل قياس صحيح بها هو ١ مم

إن تدريج الورانية يقسم اقل وحدة قياس يمكن قياسها بالقمة (مسطرة القياس الرئيسية) إلى عدد الأجزاء الموجودة على مقياس الورانية. مثلاً إذا كانت اقل وحدة قياس على القمة هي ١ مم وكانت عدد أجزاء الورانية ٥٠ جزء فيعني ذلك أن الـ ١ مم يمكن تقسيمة إلى ٥٠ جزء أي بدقة ٠٠٢ مم.



### دقة الورانية

دقة الورانية هي أصغر تدريج على الورانية وتحسب بالعلاقة التالية:

$$\text{الدقة} = \frac{1}{n}$$

حيث (ن): هي عدد التدرجات (الأجزاء) على الورانية  
إذا كان اقل تدريج على القمة هو ١ مم، وعدد التدرجات على الورانية ٥٠ جزء تكون ( $n=50$ ) فأنها تسمى الورانية الخمسينية وتكون دقتها  $(1/50) = 0.02$  مم  
إذا كان اقل تدريج على القمة هو ١ مم، وعدد التدرجات على الورانية ٢٠ جزء تكون ( $n=20$ ) فأنها تسمى الورانية العشرينية وتكون دقتها  $(1/20) = 0.05$  مم



لـ الورانية العشرية (مقسمة إلى ١٠ أقسام) تعطي دقة قياس مقدارها ٠٠١ مم

لـ الورانية العشرينية (مقسمة إلى ٢٠ قسم) تعطي دقة قياس مقدارها ٠٠٥ مم


لـ الورانية الخمسينية (مقسمة إلى ٥٠ قسم) تعطي دقة قياس مقدارها ٠٠٢ مم

### أنواع القمة ذات الورانية:


يوجد ثلاثة أنواع قياسية من القمة هي كما يلي:

- القمة ذات الورانية Vernier caliper: والتي تم شرحها بالتفصيل في الأجزاء السابقة
- قدمه قياس الأعمق Depth caliper: تستعمل قدمه قياس الأعمق في قياس أعمق الثقوب وأعمق التجاويف والمجاري المختلفة.

ت تكون القدمة كما هو مبين في شكل رقم ٤٩ وشكل رقم ٥٠ من عمود لقياس الرئيسي وقطرة عليها ورنية القياس.

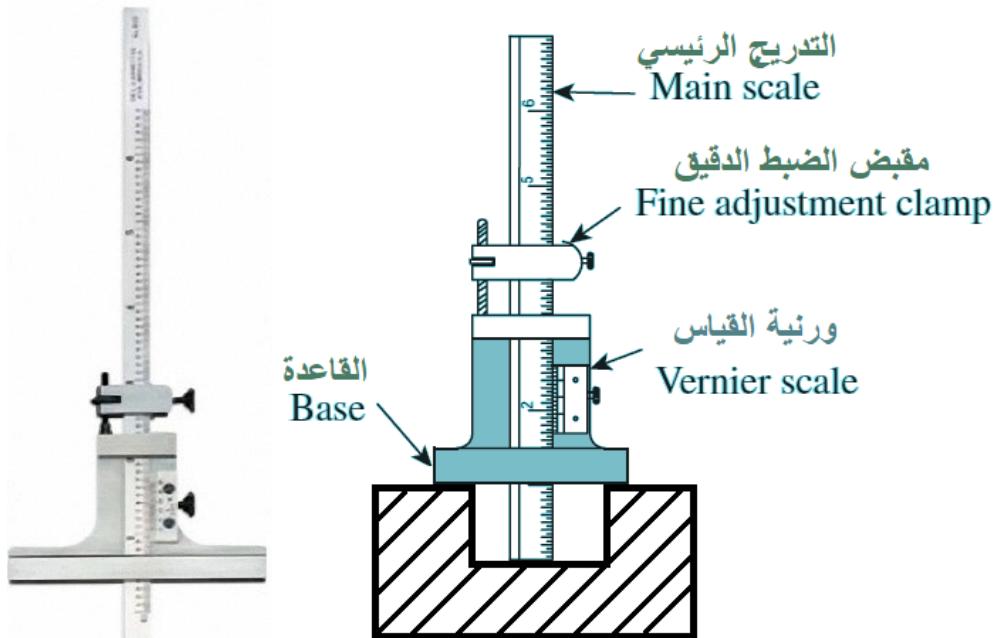


شكل رقم ٤٩: قدمه الأعمق للمشغولات المسطحة

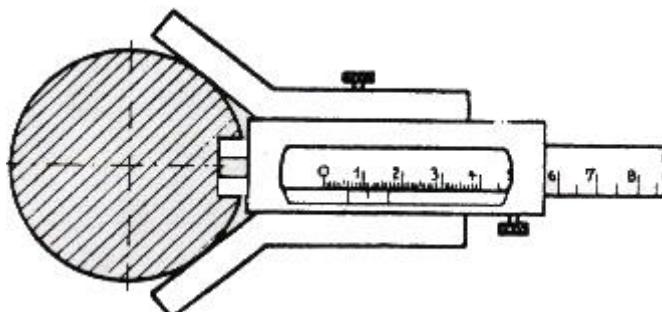

شكل رقم ٥٠: قدمه الأعمق للمشغولات الدائرية

لـ **قدمه قياس الارتفاع Height Vernier caliper**: تستخدم هذه القدمة في قياس الارتفاع ويمكنها ترك علامة على قطعة الشغل وبالتالي فهي أداة مفيدة في عمليات الشنكرة كما هو مبين في شكل رقم ٥١.

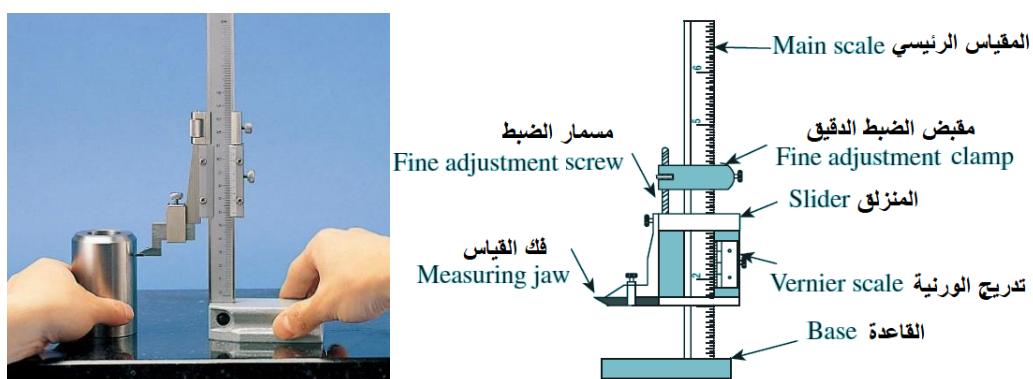

شكل رقم ٥١: قدمه الارتفاع

### طرق القراءة من القدمة

النوع المنتشر من القدّمات ذات الورنية هو النوع التي يقوم فيه الفني بقراءة القيم بالنظر إلى وضع الورنية وحساب البعد النهائي وقد تكون الورنية الكترونية لإظهار قيمة القراءة على شاشة أو قد تكون ذات ساعة قياس.

- **قدمه لقراءة بالحساب اليدوي:** في هذا النوع يتم حساب عدد التدريجيات الصحيحة ونسبة التقسيم من الورانية والتي سيتم التدريب عليها بالتفصيل في هذا التدريب.


- **قدمه الكترونية رقمية Digital Vernier caliper:** تستعمل القدمة الإلكترونية الرقمية بنفس قواعد وشروط استخدام القدمة ذات الورنية التقليدية ولكنها تسهل الحصول على القراءة مباشرة من خلال الشاشة الإلكترونية كما هو مبين في شكل رقم ٥٢ هذا النوع قد يتأثر هذا النوع بالماء والرطوبة والحرارة والمواد الكيميائية.



شكل رقم ٥٢: قدمه الكترونية رقمية Digital caliper


وشكل يبين مثال على قياس قطر ماسورة بوحدة المليمتر أو البوصة أو ظهر القراءة كنسبة ٢,٤٩٧٠

$$\text{م} = \frac{1}{2} \times 2,4970 \text{ بوصة}$$

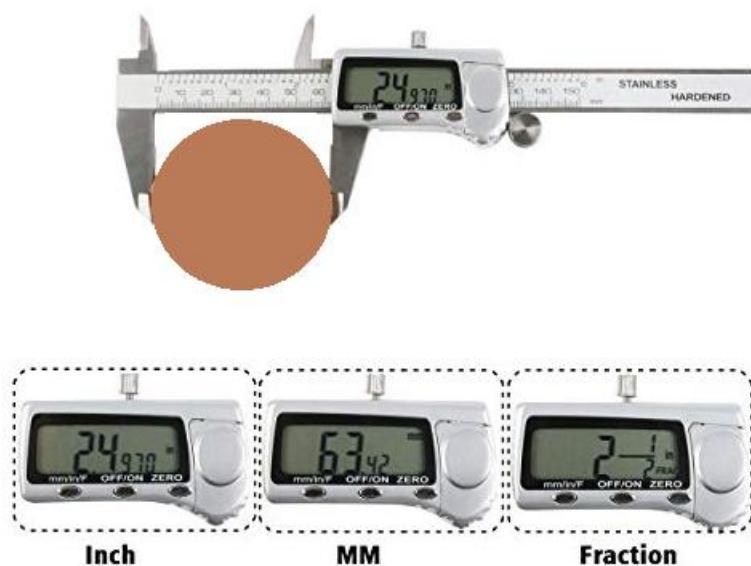

شكل رقم ٥٣: مثال على القياس وقراءة تدريج من على الشاشة


○ قدمه ذات ساعة **Dial Vernier Caliper**: تعمل بنفس فكرة القدم ذات الورنية التقليدية ويتم قراءة القيمة الصحيحة بالعين والحصول على قيمة الكسر العشري من خلال قراءة مؤشر الساعة.

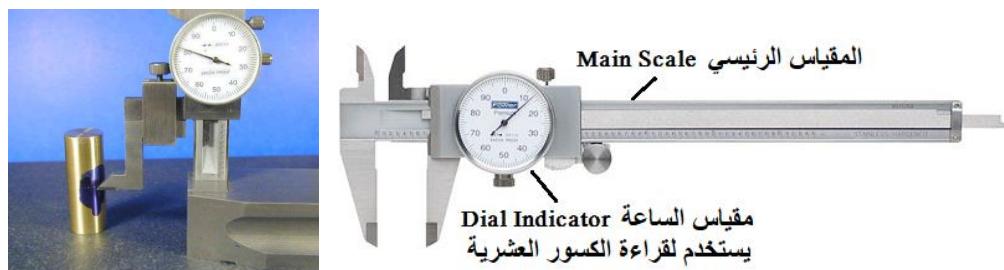

شكل رقم ٥٤

وشكل رقم ٥٤ يبين مثال على قياس قطر ماسورة بوحدة المليمتر أو البوصة أو ظهر القراءة كنسبة


$$\frac{1}{2} \text{ بوصة} = 2,4970 \text{ مم} = 6,342 \text{ مم}$$

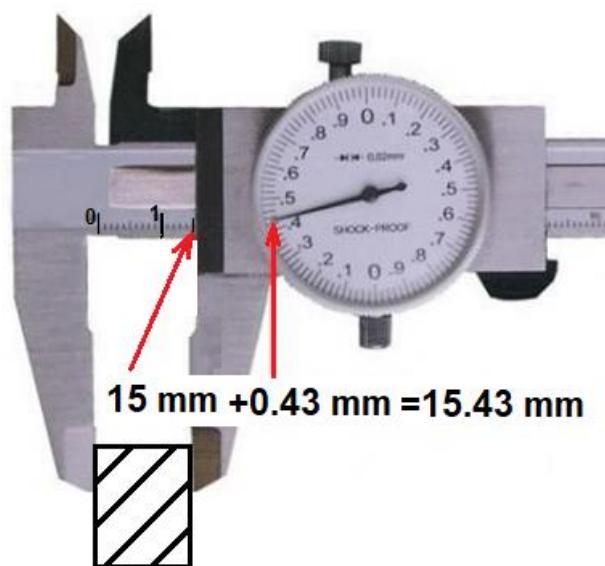

شكل رقم ٥٥: مثال على القياس وقراءة تدريج باستخدام الساعة

#### أخطاء ينبغي تجنبها عند القياس بالقدم ذات الورنية:

- لـ تحريك القدمة وسحبها على قطعة الشغل.
- لـ وجود خلوص ملحوظ بين القدمة والورنية (يقال إن القدمة مبوشة).
- لـ الضغط بقوة شديدة أو ضعيفة على فكي القياس مع قطعة الشغل.
- لـ وضع فكي قدمه القياس على قطعة الشغل في وضع مائل كما هو مبين في شكل رقم ٥٦.

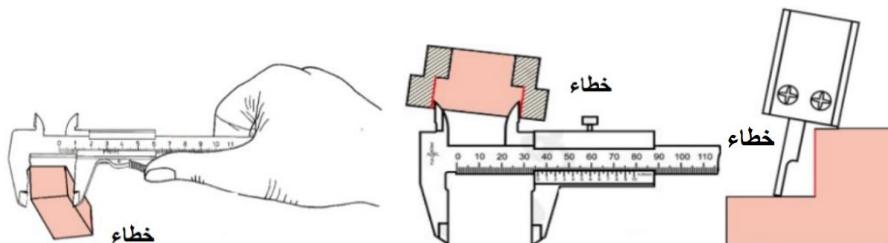


شكل رقم ٥٦



شكل رقم ٥٧: خطاء ميل القدمة عند إجراء عملية القياس

لـ<sup>لـ</sup> عدم امتداد دخول فكي قدمه القياس مسافة كافية على سطح الشغالة المراد قياسها.

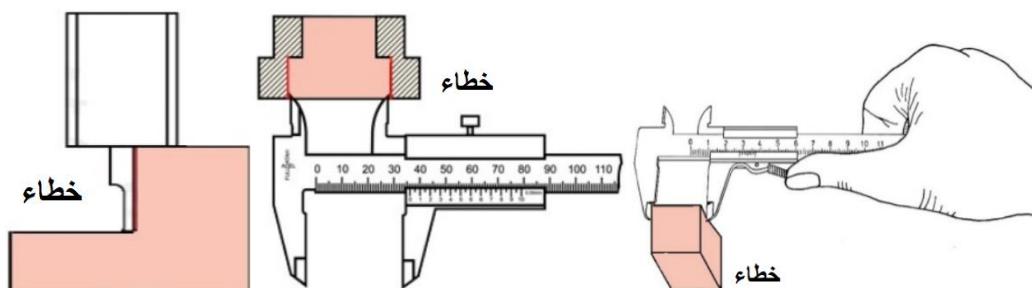


شكل رقم ٥٨: وضع الشغالة على طرف القدمة عند إجراء عملية القياس الخارجي



شكل رقم ٥٩: الاستخدام الصحيح عند إجراء عملية القياس

## ٢. استخدامات أخرى للقدمة ذات الورانية:


تستخدم القدمة ذات الورانية فحص التوازي للمشغولات Parallelism حيث يتم تفحص موازاة الأسطح المتقابلة بواسطة فكي القدمة ذات الورانية (الكليبر) كما في شكل رقم ٦٠ .

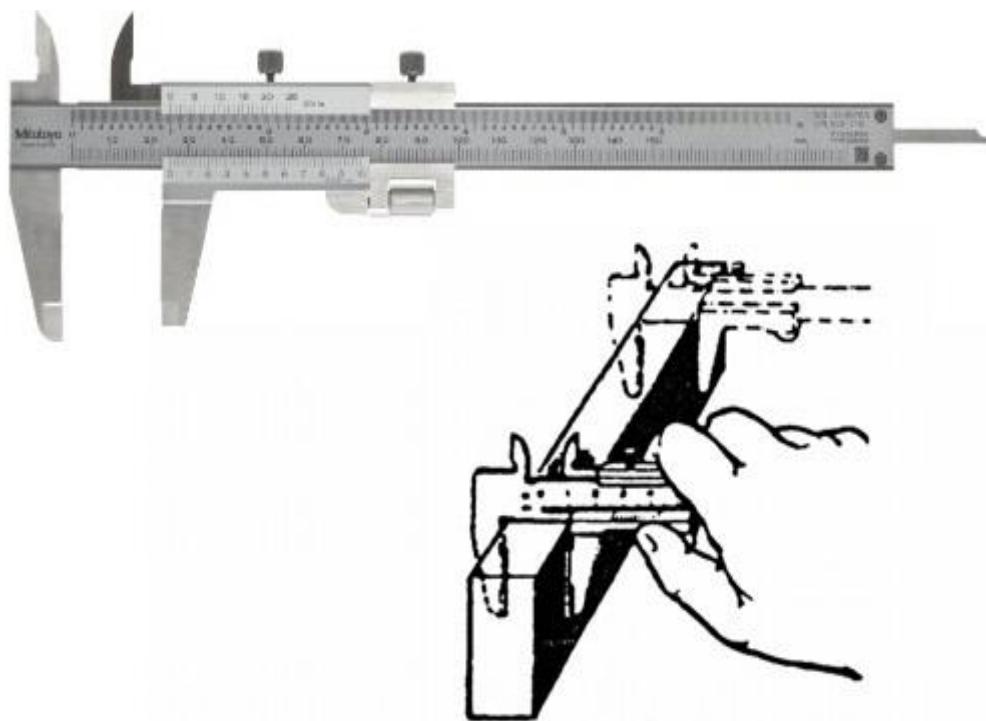

شكل رقم ٦٠: يوضح قياس توازي الأسطح باستخدام فكر الكليبر


## خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.
٢. حدد دقة مسطرة القياس الرئيسية عن طريق تحديد أقل وحدة قياس يمكن قياسها على التدرج الرئيسي Main scale (مثلا: إذا كانت أقل قراءة على القدمة هي ١٠ مم أذن تكون دقة القدمة هي ١ mm) سجل دقة القدمة في جدول النتائج في الخانة (١).
٣. حدد دقة الورانية بمعرفة عدد أجزاء التقسيم على الورانية (مثلا ورانية بها ١٠ جزء تكون  $(n=10)$  وتكون دقتها  $(1/10) = 0.1$  مم سجل دقة القدمة في جدول النتائج في الخانة (٢).
٤. اضبط فكي القياس على مقاس أكبر من بعد الشغالة المراد قياسه.
٥. ضع الجسم المراد قياس أبعاده بين فكي القدمة (يفضل أن يكون معروفة أبعاده للتحقق من دقة القراءة)، ويضغط عليه ضغطا خفيفا
٦. اسند الفاك الثابت للقدمة على سطح الشغالة.

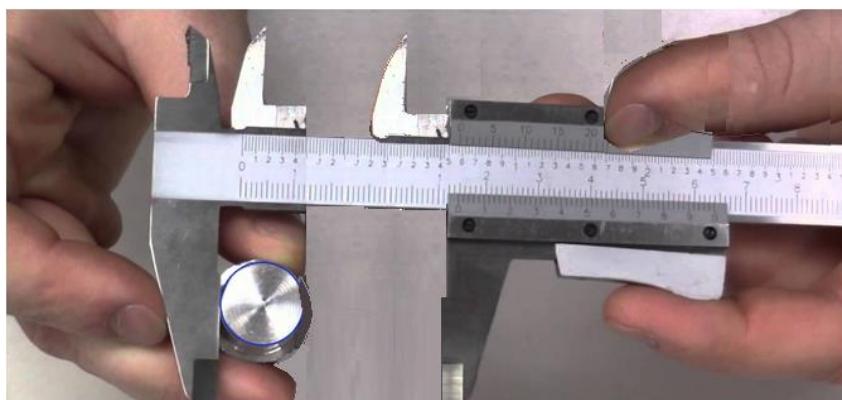


شكل رقم ٦١: إسناد الفاك الثابت على سطح الشغالة

٧. حرك الفاك المتحرك في اتجاه السطح الآخر للشغالة.
٨. ثبت وضع الورانية بربط المسamar في اتجاه اليمين أو تحرير زر الفرملة.

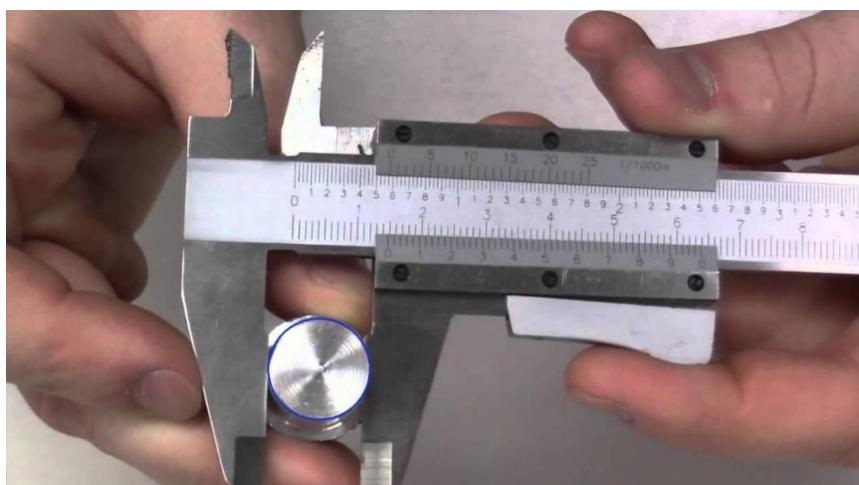


شكل رقم ٦٢: إسناد الفاك الثابت على سطح الشغالة



٩. أقراء التدرج على مسطرة القياس الرئيسية Main scale (القدمة) والذي يسبق صفر الورنية Vernier مباشرة، وهو يساوي 2,6 cm في المثال المبين في **شكل** ... ثم سجل قيمة القراءة بالملليمترات الصحيحة في جدول النتائج في الخانة (٣).

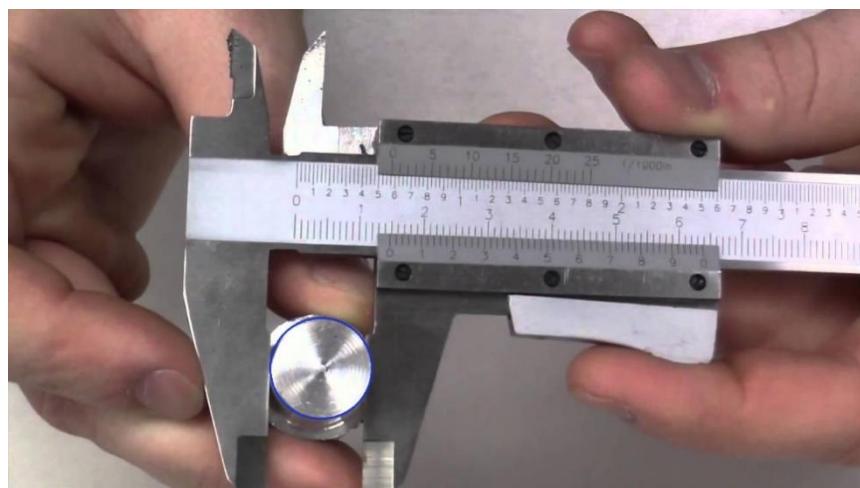

شكل رقم ٦٣

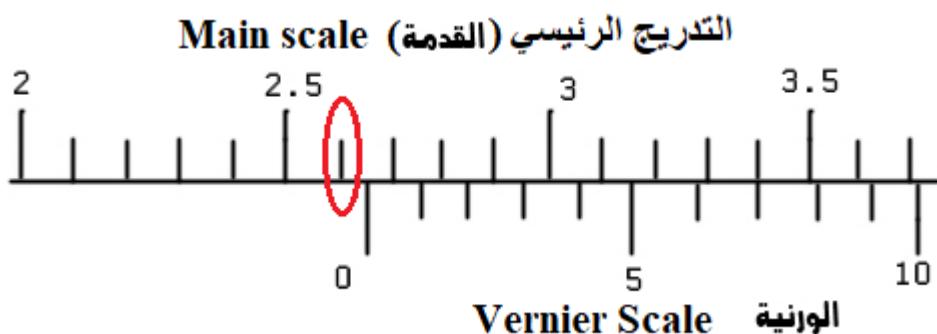


شكل رقم ٦٤: قراءة الرقم (البعد) الصحيح الموجود على مسطرة القياس الرئيسية Main scale

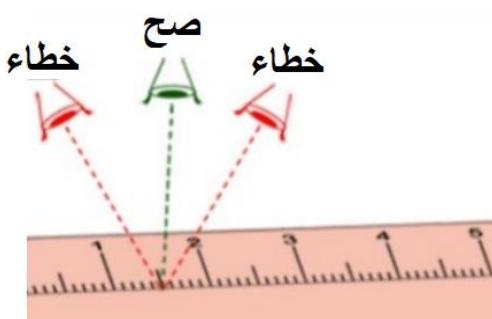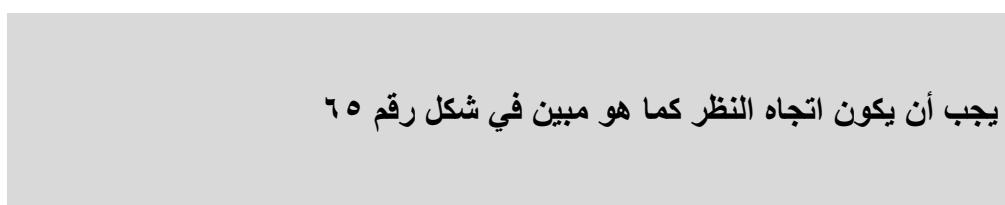

شكل رقم ٦٥

١٠. حدد ترتيب الرقم المطابق من تدرج الورنية مع تدرج القدمة (مسطرة القياس الرئيسية Main scale) ثم سجل عدد شرط تدرج الورنية في جدول النتائج في الخانة (٤)، وهي في هذا المثال الخط السابع والذي يمثل المسافة التي تحركها صفر الورنية عن الرقم 2,6cm.

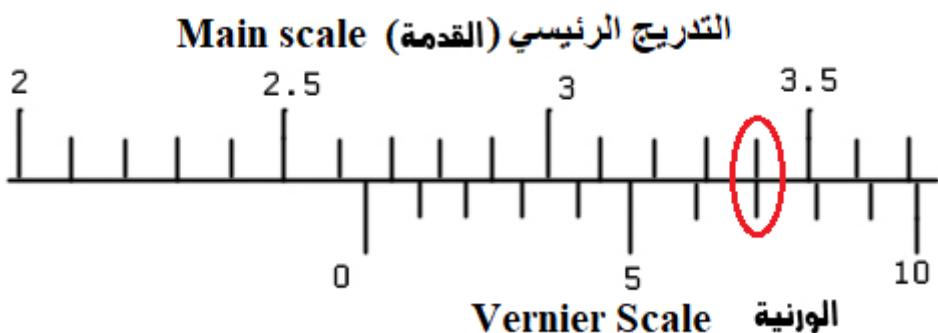

شكل رقم ٦٦: تطابق أحد الخطوط الموجودة على الورنية مع تدرج مسطرة القياس الرئيسية Main scale وهي عند الشرطة رقم ٧

١١. اضرب عدد الشرط الموجودة على الورنية في دقة الورنية ( $7 \times 0.1 = 0.7$  mm) وبالتالي تحصل على قيمة الكسر لقيمة القراءة الخاصة بالبعد المراد قياسه وتبلغ 0,07cm أي 0,7mm، ثم سجل قيمة الكسر في جدول النتائج في الخانة (٥).

١٢. اجمع القيمة المسجلة على القدمة والمسجلة في الخانة رقم (٤) مع القيمة الخاصة بالجزء العشري بواسطة الورنية والمسجلة في الخانة رقم (٥) لتحصل على البعد المطلوب قياسه بالمليمتر. في هذا المثال تكون المسافة بين صفر القدمة، وصفر الورنية، والتي تدل على الطول المطلوب قياسه هي:  $2,6 + 0,07 = 2,67$  cm

#### ملخص قراءات المثال الحالي:

$$\text{دقة القدمة} = 1 \text{ mm}$$

$$\text{دقة الورنية} = 1/10 = 0,1 \text{ mm}$$


$$\text{قراءة القدمة (المسطرة الرئيسية)} = 26 \text{ mm}$$

$$\text{الرقم المطابق من تقسيم الورنية} = 7$$

$$\text{قراءة الورنية} = \text{الرقم المطابق من تقسيم الورنية} \times \text{دقة الورنية} = 7 \times 0.1 = 0.7 \text{ mm}$$

$$\text{القراءة الكلية} = \text{قراءة القدمة} + \text{قراءة الورنية} = 26 + 0.7 = 26.7 \text{ mm}$$


١٣. في حالة كون صفر تدرج الورنية على استقامة خط تدرج القدمة تماماً فإن القراءة التي تقابل صفر تدرج الورنية على القدمة تكون مساوية للطول المطلوب قياسه كما في الشكل التالي والذي يبين قراءة ٢,٦ سم بالضبط.

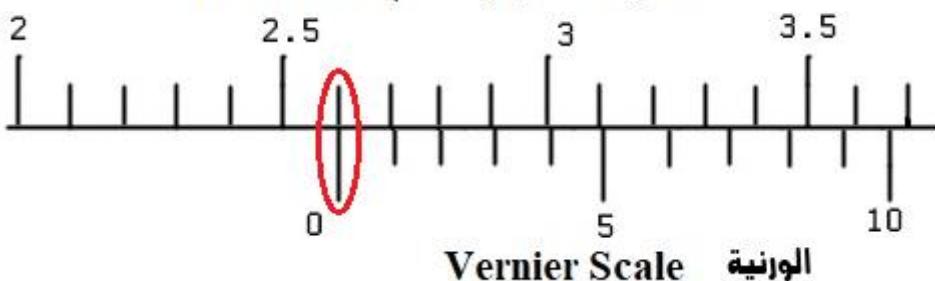**التدريج الرئيسي (القدمة) Main scale**

شكل رقم ٦٧: تطابق صفر الورانية مع تدريج القدمة عند قيمة ٢٦ مم بالضبط

**إجراءات يجب مراعاتها عند القياس بالقدم ذات الورانية:**

١. يجب القراءة دائماً بداية من صفر الورانية وليس من حافة الورانية كما في شكل رقم ٦٨.

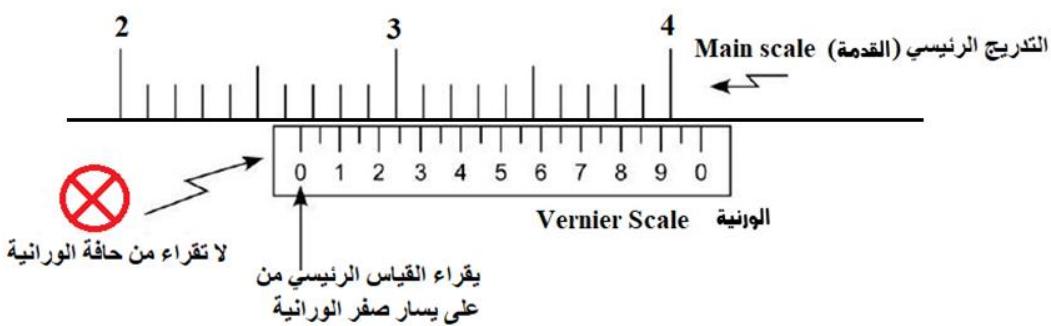

شكل رقم ٦٨: الطريقة الصحيحة لقراءة القياس على القدمة ذات الورانية

٢. يجب أن يكون النظر عمودي على خط صفر الورانية عند أخذ القراءة.
٣. يجب اختبار دقة قياس القدمة عن طريق وضع خط صفر الورانية على خط صفر المسطرة والتأكد من عدم وجود شق ضوئي بين فكين القدمة.
٤. يجب مراعاة أن يكون صفر تدريج الورانية منطبقاً تماماً على صفر تدريج القدمة عند انطباق الفكين على بعضهما، فإذا لم يكن كذلك فهذا يعني وجود خطأ صفرائي في القدمة فلو كان الخط الثاني مثلاً من الورانية منطبقاً تماماً على أحد تدرجات القدمة فإن الخطأ الصفرائي هنا يساوي ٠,٠٢ cm أي ٠,٠٢ mm ويجب أن تؤخذ هذه القيمة بإشارتها بالاعتبار أثناء استخدام تلك القدمة في القياس.
٥. يجب تنظيف المشغولات من الرائش والأوساخ قبل إجراء عملية القياس.
٦. عند إجراء القياس الخارجي توضع الشغالة بين فكين القدمة بالقرب من ساق قدمه القياس (قضيب القياس) قدر الإمكان.
٧. يجب المحافظة على القدمة بوضعها على قاعدة غير صلبة مثل البلاستيك أو الخشب وعدم إلقائها مع العدد والأدوات.



شكل رقم ٦٩

٨. يجب تشحيم الورنية بانتظام بشحم خال من الأحماض.

### تسجيل النواتج

الوحدة	القيمة	نوع القراءة المطلوبة	حالة رقم
			١
			٢
			٣
			٤
			٥
			٦
			٧

جدول رقم ١٣

### المشاهدات



.....

.....

.....

.....

**تقييم الأداء**

أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	م
	نعم	لا		
			يطبق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يتعرف على أنواع الخدمات المختلفة.	٢
			يمكن من استخدام القدرة ذات الورانية.	٣
			يمكن من تحديد دقة الورانية	٤
			يستطيع القياس للأبعاد الداخلية والخارجية والأعمق.	٥
			يحافظ على أدوات القياس أثناء وبعد الاستخدام.	٦
			يرجع الأجهزة إلى حالتها الأصلية	٧
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفاً	٨

جدول رقم ١٤

**توقيع المدرب**

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

**الاختبار العملي**


في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب التالي:

لله أحد أنواع الخدمات المتوفرة في المعمل

لله قطعة شغل

ينبغي أن يكون المتدرب قادراً على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

لله حدد دقة جهاز القدرة ذات الورانية المبنية على الاشكال التالية ثم حدد قيمة القياس.

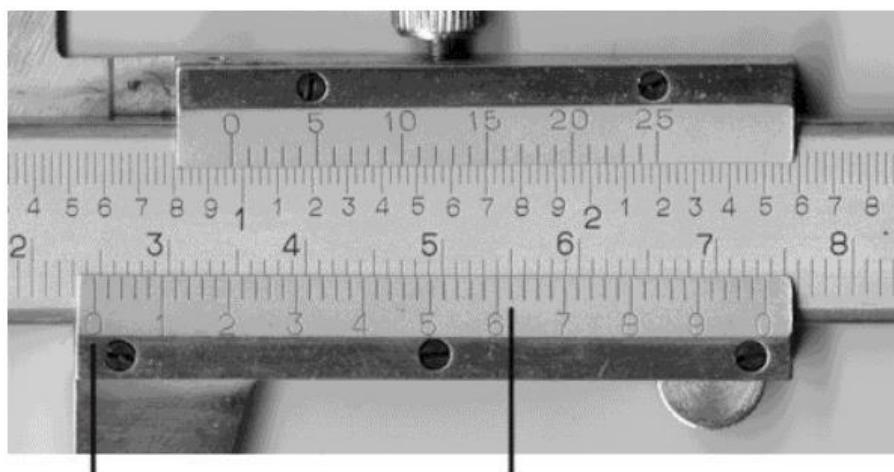

شكل رقم ٧٠

الدقة = ..... مم

قيمة القياس: .....



شكل رقم ٧١

الدقة = ..... مم

قيمة القياس: .....



شكل رقم ٧٢

الدقة = ..... مم

قيمة القياس: .....

## قياس الأبعاد باستخدام الميكرومتر Dimensional measurements using the micrometer

٨ ساعات

الزمن

٤

تدريب رقم

### أهداف

- لله التعرف على شكل وأجزاء وأنواع وطرق استخدام الميكرومتر
- لله المقدرة على قياس الأقطار الداخلية والخارجية والارتفاعات والأعماق
- لله المقدرة على القياس بدقة عالية بالميكرومتر

### متطلبات التدريب

المواد الخامات	العدد والأدوات
قطع معدن متدرجة للقياس ١٢,٥ * ٥٠ * ٥٠ مم	ميكرومتر خارجي
قضيب معدني بأقطار $\Phi$ مختلفة (٣٠, ٥٠, ٧٠ مم)	ميكرومتر داخلي
فوطة قماش قطن	ميكرومتر أعماق

جدول رقم ١٥


### المعارف المرتبطة بالتدريب

إن الميكرومتر جهاز حساس يستعمل في القياسات الدقيقة وهو أحد أدق أجهزة قياس الأبعاد المتوفر في ورش التشغيل والمخابر ولأغراض خاصة في المجال الصناعي، لذلك فإن على مستخدمه مراعاة بعض القواعد الأساسية التي تسمح بإجراء القياس الدقيق على الجهاز. زيادة على دقته يتميز جهاز الميكرومتر باستعمالاته المتعددة في قياس الأبعاد وسهولة استخدامه. استعمال جهاز الميكرومتر بالطريقة الصحيحة ضروري وهام لكل فني أو مهندس ميكانيكا يشرف على أعمال التشغيل والتفتیش عن جودة المشغولات المصنعة.

عادة ما تكون دقتها ٠,٠١ مم وقد تصل في بعض الأجهزة فيما دون ذلك مثل ٠,٠٠١ مم.

#### ١. مبدأ عمل جهاز الميكرومتر:

جهاز الميكرومتر مبني على عل نظرية تحويل الحركة الدائرية الدورانية للولب أو القلاووظ الداخلي إلى حركة مستقيمة. يتم تحديد كل دورة كاملة من دورات جبلة القياس المدرجة إلى خطوة عمود لولب القياس المقلوب لكي يحول القياسات الصغيرة إلى قراءات كبيرة يمكن قراءتها

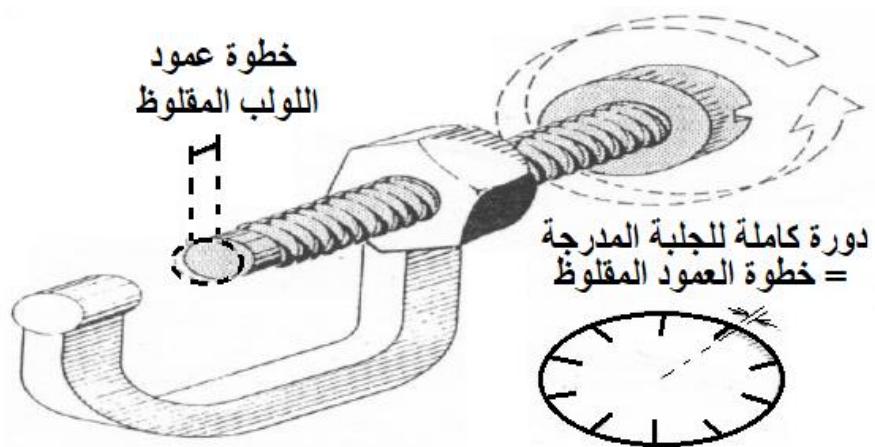


شكل رقم ٧٣: نظرية عمل الميكرومتر

### مكونات جهاز الميكرومتر:

يتكون جهاز ميكرومتر القياس الخارجي من جزئين أساسين:

- **الجزء الثابت Fixed part:** ويحتوي على إطار أو هيكل الجهاز (Frame) على شكل حرف (U) لحمل بقية مكونات الجهاز الثابتة والمتحركة منها. يسند الإطار كل من العمود السائد (Anvil) وعمود القياس (Measuring rod - Spindle) الذين يستعملان لثبيت الشغالة المراد قياس أبعادها. كذلك يحمل إطار الجهاز التدرج الرئيسي للقياس أو أسطوانة التدرج الطولي (main scale Sleeve with).
- **الجزء المتحرك Moving parts:** الجزء الأساسي المتحرك هو جلبة القياس (Sleeve) التي إذا فمنا بحركتها حركة دوارة عن طريق المقبض ذو الساقطة (Ratchet Knob) فيتحرك محور عمود القياس لثبيت الشغالة المراد قياسها.

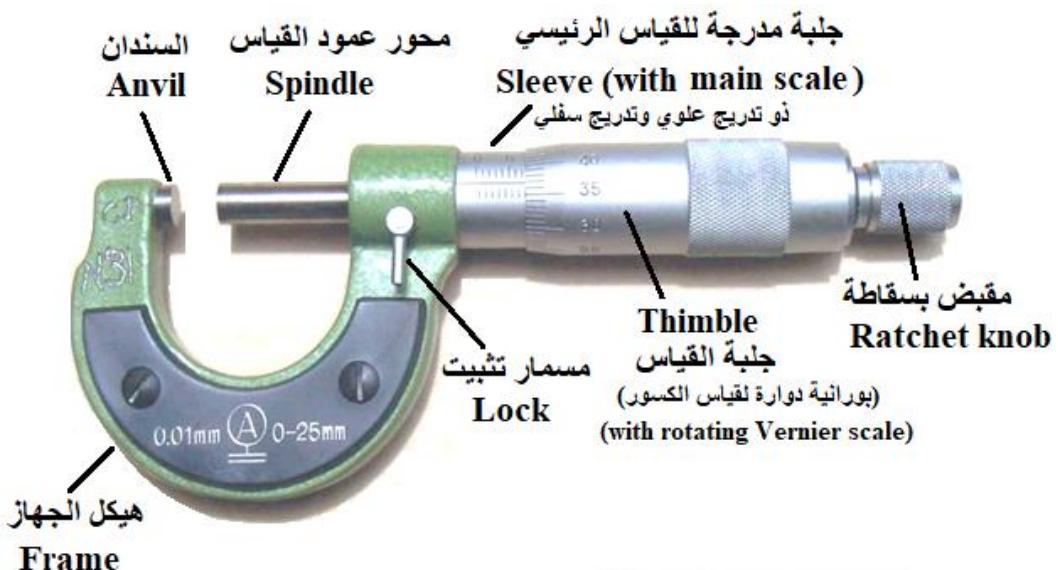

شكل رقم ٧٤: الأجزاء المكونة لميكرومتر القياس الخارجي

عادة يكون التدرج الرئيسي للفياس مدرج بالمليمتر (1 mm) من جهة ومن الأسفل مدرج ب (0.5 mm). ويكون محيط جلبة الفياس مقسم إلى ٥٠ جزءاً وعند تدويرها دورة كاملة يتقدم محور الفياس بمقدار ٠,٥ مم.

## ٢. حساسية الميكرومتر **Micrometer sensitivity**

دقة الميكرومتر هي أصغر تدرج على جلبة الفياس الرئيسي، أما حساسية الميكرومتر فهي نسبة أصغر وحدة قياس على جلبة الفياس الرئيسي إلى عدد التدرجات (الأجزاء) على الورانية الدوارة = س/ن حيث أن:

س: أصغر وحدة قياس على جلبة الفياس الرئيسي

ن: عدد التدرجات (الأجزاء) على الورانية الدوارة

مثال: إذا كان أقل تدرج على جلبة الفياس الرئيسي هو 0.5 mm تكون ( $S = 0.5$  mm)، وعدد التدرجات على الورانية ٥٠ جزءاً تكون ( $N = 50$ ) حساسية الجهاز  $S/N = 0.5 / 50 = 0.01$  mm.



شكل رقم ٧٥: مجال قياس ميكرومتر هو ٢٥ mm ودقتة هي ٠,٠١ mm


## ٣. طريقة قراءة الميكرومتر **Micrometer reading**

نتيجة القياس على الميكرومتر هي حاصل جمع (الجزء العلوي الصحيح للفياس الرئيسي + التدرج السفلي للفياس الرئيسي + قيمة الجلبة الدوارة)



الـ ميكرومتر دقة (٠,٠١ )

هذا النوع هو الأكثر انتشاراً، يوجد به تدرج على عمود الفياس الرئيسي مقسم إلى وحدات ٠,٥ mm ويكون عدد التدرجات على الجلبة الدوارة هو ٥٠ تقسيم كما هو مبين في شكل رقم ٧٦.

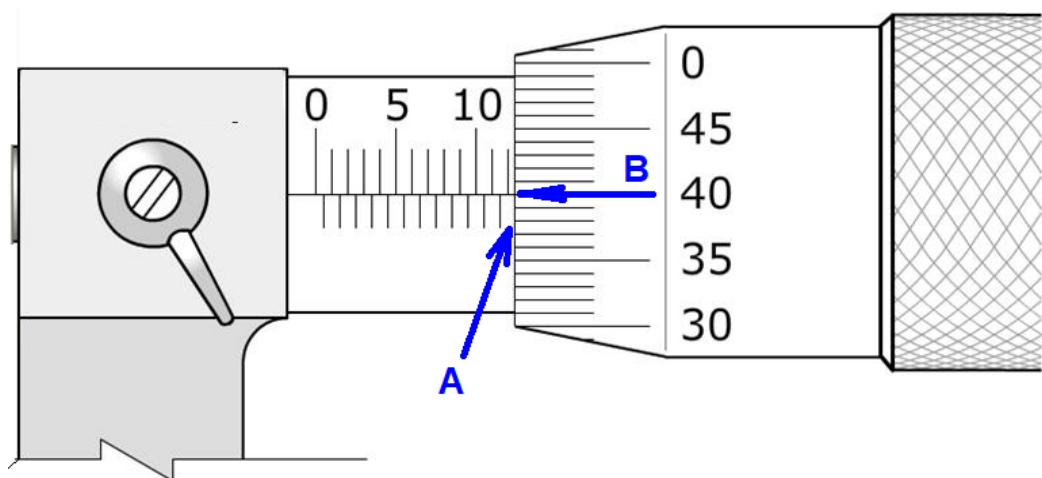

شكل رقم ٧٦: ميكرومتر مزودة بتدريج لتقسيم أجزاء الورانية

وتؤخذ القراءة كالتالي، أولاً قراءة المليمترات الصحيحة ثم جزئها العشري من المقياس الرئيسي، ثم أجزاء واحد على المئات من المليمتر والتي يتم الحصول عليها من تطابق أحد خطوط الجلبة الدوارة مع خط محور القياس الرئيسي.

وتقرأ القيمة أولاً من على جلبة القياس الرئيسي ( $A = 5,1$  مم)، ويضاف عليها عدد الشرط على الجلبة الدوارة المقابلة لمحور القياس الرئيسي ( $B = 40,0$  مم) ويحسب بقاعدة ( $B = 40$ ) يضرب في دقة الميكرومتر (٠,٤٠ ليتتج ١٠,٤٠).

A	B	قياس الميكرومتر
5.1	0.28	١٢,٤٠ مم

جدول رقم ١٦


### ٣) ميكرومتر دقة (٠,٠٠١)

يزود هذا النوع من الميكرومترات بورانية مدرجة على جلبة القياس الرئيسية بالإضافة إلى التدرج العادي كما هو مبين في شكل رقم ٧٧.

وهذه القدمة تمكن من القياس بدقة ٠,٠٠١ مم أو ٠,٠٠٠١ بوصة. هذا التدرج الزائد يستخدم لتقسيم وحدة القياس الموجودة على الجلبة الدوارة. حيث يتم النظر إلى الخط المنطبق من خطوط الجلبة الدوارة على أحد تدرجات الورانية الموجودة أعلى جلبة القياس الرئيسية والتي عادة ما تقسم إلى ١٠ أجزاء وتكون الشرطة المنطبقية من خطوط الجلبة مع أحد خطوط الورانية هو القيمة الجزئية كما هو مبين في شكل رقم

٧٧

## Vernier ورانية

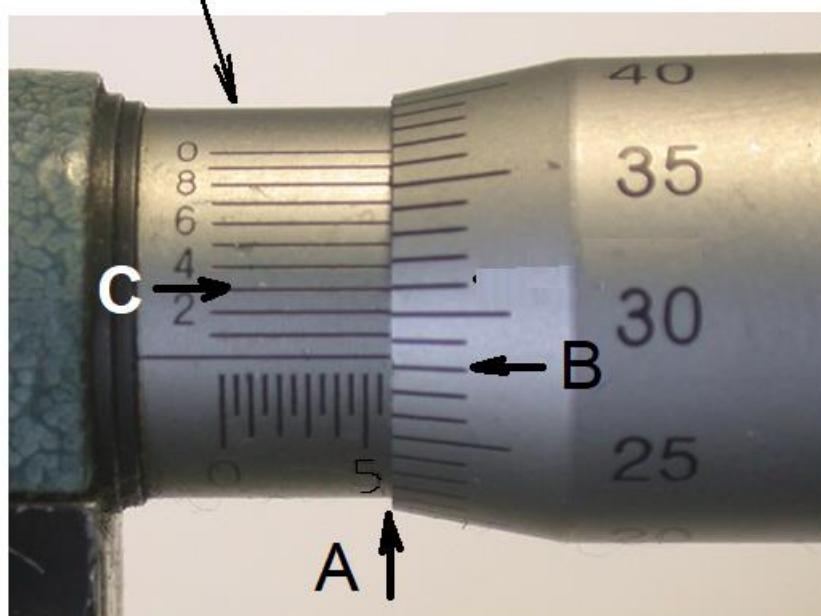

شكل رقم ٧٧: ميكرومتر مزودة بتدرج لتقسيم أجزاء الورانية


وتكون القراءة كالتالي، أولاً قراءة المليمترات الصحيحة من المقياس الرئيسي، ثم أجزاء واحد على المئات من المليمتر كما هو الحال في الأنواع العادية، ثم قيمة واحد على الأللاف من المليمتر والتي يتم الحصول عليها من تطابق خط الجلبة الدوارة thimble مع أحد خطوط تقسيم الورانية Vernier الموجودة على جلبة القياس وهي عشرة أجزاء في الشكل المبين.

ونقرأ القيمة أولاً من على جلبة القياس الرئيسي ( $A = 5$  مم)، وبضاف عليها عدد الشرط على الجلبة الدوارة المقابلة لمحور القياس الرئيسي ( $B = 28$  مم). ثم يضاف عليها قيمة الورانية بتحديد الخط المتطابق من خطوط الورانية مع خطوط الجلبة الدوارة سنجده في الشكل ( $C = 3$ ) يضرب في دقة الميكرومتر (٠.٠٠٣ ليتنتج).  
 $0.003 \times 5.1 = 0.0153$

A	B	C	قياس الميكرومتر Reading
5.1	0.28	$3 \times 0.001 = 0.003$	5.383


جدول رقم ١٧

٦) الميكروميترات ذات الورنية (دقة ٠٠٢ مم)

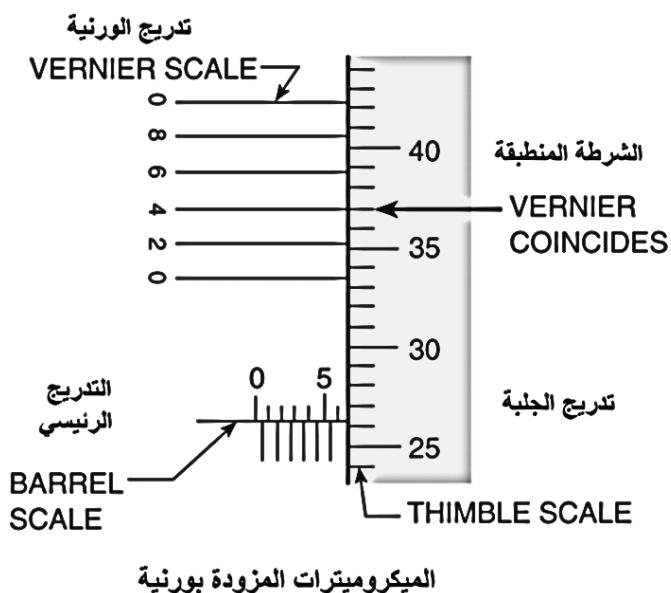

شكل رقم ٧٨

كيفية قراءتها

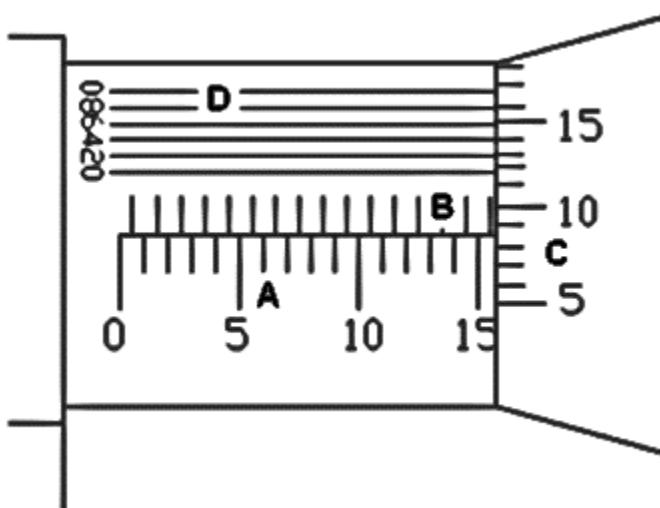

شكل رقم ٧٩

$$\text{mm } A = 15.00 \text{ mm } B = 0.5 \text{ mm } C = 8 \times 0.01 = 0.08 \text{ mm } D = 2 \times 0.002 = 0.004$$

لتحديد قيمة قراءة القياس تجمع الثلاث أرقام الآتية:

٦) عدد المليمترات الكاملة الظاهرة عند حد الجبلة A.

٧) عدد أنصاف المليمترات الظاهرة B.

٨) رقم الخط المطابق من التربيع المئوي لخط الأساس مضروبا في (١٠٠٠ مم). C.

٩) رقم الخط المطابق من التربيع الألفي لخط الأساس مضروبا في (٢٠٠٠ مم). D.

$$\text{القراءة تساوى: } A + B + C + D = 15.00 + 0.50 + 0.08 + 0.004 = 15.584 \text{ mm}$$

#### ٤. أنواع الميكرومتر:

يوجد ثلاثة أنواع فياسية من الميكرومتر هي كما يلي:

- **الميكرومتر الخارجي Outside Micrometer:** يوجد عدة أنواع لميكرومتر القياس الخارجي وبأشكال مختلفة مصممة لقياسات خاصة. وهي متوفرة بأحجام مختلفة حسب نطاق القياس المتوفّر. المقاسات المتوفّرة عادة هي: ٠ - ٢٥ مم، ٥٠ - ٧٥ مم، ٧٥ - ١٠٠ مم حتى يصل المقاس إلى ١٠٠٠ مم. تستعمل هذه الأجهزة لقياس الأبعاد الخارجية للقطع المشغولة مثل الأقطار الخارجية والسطح.



شكل رقم ٨٠: ميكرومتر خارجي


- **ميكرومتر القياس الداخلي Inside micrometer:** يستعمل هذا النوع من الميكرومترات لقياس الأقطار الداخلية، الثقوب والتجاويف للمشغولات، وهو مزود بأعمدة تطويل يمكن استخدامها لزيادة مجال القياس. تتم قراءة القياس على الميكرومتر الداخلي بنفس الطريقة المستخدمة للميكرومتر الخارجي ويضاف إلى النتيجة قيمة الطول الصافي للميكرومتر (الطول العمود المضاف).



شكل رقم ٨١: ميكرومترات داخلية بمقاسات مختلفة




شكل رقم ٨٢: ميكرومتر داخلي بفكين

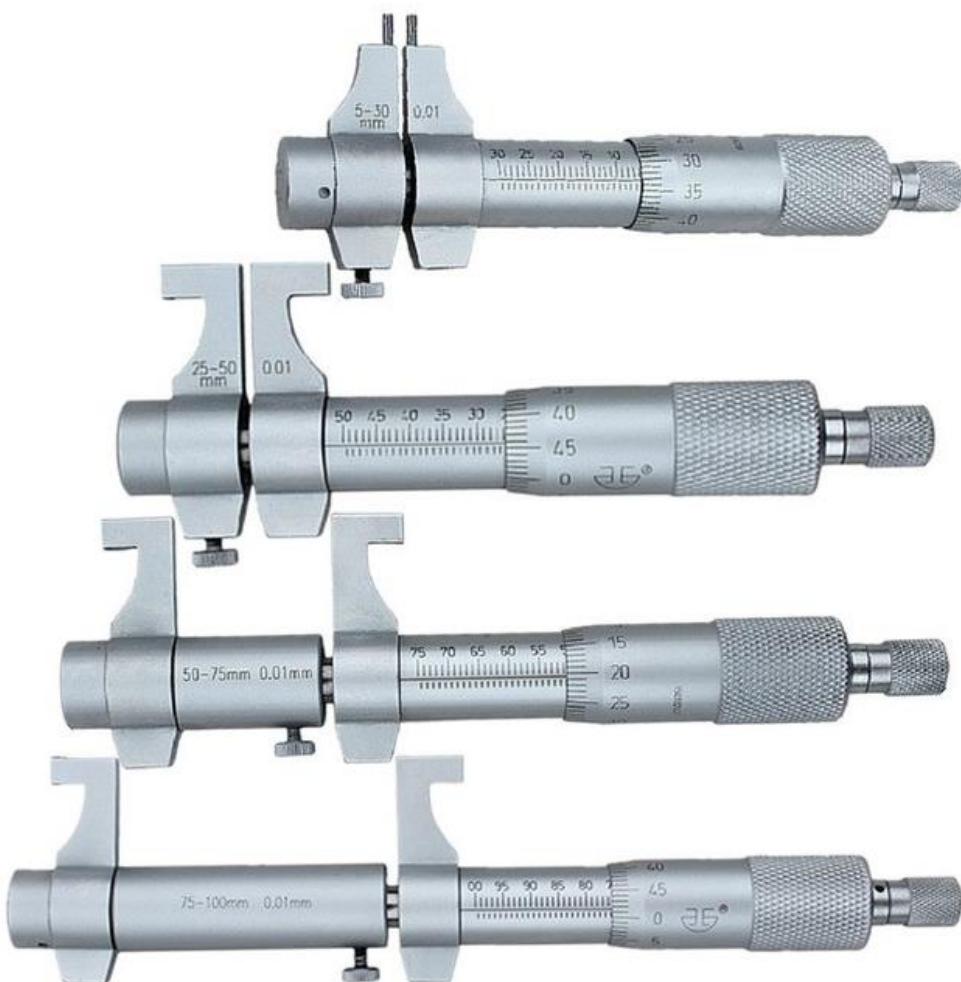

شكل رقم ٨٣: ميكرومترات داخلية بمقاسات مختلفة

- ميكرومتر قياس الأعماق Micrometer Depth: يتكون هذا النوع من جزء ثابت وجزء متحرك كما في الميكرومتر الخارجي باستثناء أن له قاعدة تستعمل لارتكاز الجهاز على الشغله المراد قياسها ويستعمل لقياس أعمق الثقوب والمجاري.

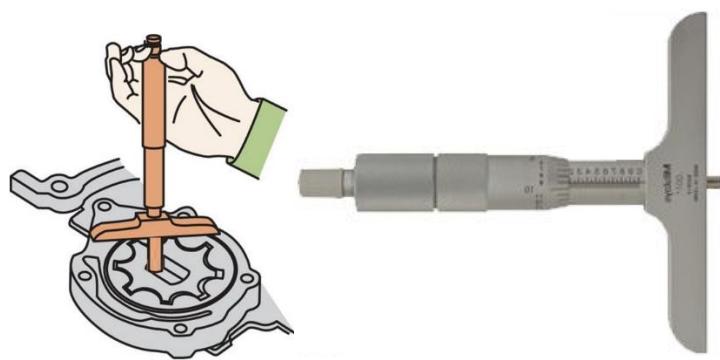

شكل رقم ٨٤: ميكرومتر قياس الأعماق يستخدم لقياس ارتفاع سطح الترس عن سطح المضخة

#### ٥. طرق القراءة من الميكرومتر

النوع المنتشر من الميكرومترات هو الأنواع التي يقوم فه الغني بقراءة القيم بالنظر إلى وضع جلبة القياس وحساب البعد النهائي ومتاح أيضاً أنواع الكترونية لإظهار قيمة القراءة على شاشة أو قد تكون ذات ساعة قياس.



شكل رقم ٨٥: ميكرومتر عادي

- **ميكرومتر عادي (قراءة بالحسابات):** في هذا النوع يتم حساب عدد التدرجات الصحيحة على المقياس الرئيسي ونسبة التقسيم من جلبة أسطوانة الورانية كما هو مبين في الأشكال السابقة ببند أنواع الميكرومتر والتي سيتم التدريب عليها بالتفصيل في هذا التدريب.
- **ميكرومتر الكتروني رقمي Digital micrometer:** تستعمل الميكرومترات الإلكترونية الرقمية بنفس قواعد وشروط استخدام الميكرومترات التقليدية ولكنها تسهل الحصول على القراءة مباشرة من خلال الشاشة الإلكترونية كما هو مبين في شكل .... هذا النوع قد يتأثر هذا النوع بالماء والرطوبة والحرارة والمواد الكيميائية.



شكل رقم ٨٦: ميكرو مترات الكترونية رقمية Digital micrometer

- **ميكرومتر بساعة Dial micrometer:** يعمل بنفس فكرة الميكرومترات التقليدية ويتم قراءة القيمة الصحيحة بالعين والحصول على قيمة الكسر العشري من خلال قراءة مؤشر الساعة.




شكل رقم ٨٧: ميكرومتر مزود بساعة Dial micrometer

## ٦. مزايا وعيوب الميكرومتر

### أولاً: المزايا Advantages

	<p>يعطي قراءات دقيقة جدا، فهو يعد من دق أجهزة القياس. يمكن الحصول من معظم الميكرومترات على دقة تصل إلى ٠,٠٠١ مم أو ٠,٠٠٠١ بوصة</p>
	<p>توفر آلية (عجلة التقويت أو مسرع الشفاطة mechanism Rachet speeder) بالميكمتر ضغط منتظم على جلبة القياس مما يضمن الوثوقية reliable في النتائج.</p>
	<p>تكلفة فعالة عند استخدام الميكرومتر ذو السنдан Anvil micrometers للمستخدمين الذين يريدون مدى كبير من القياسات. حيث يتوفر ازرع anvils تبادلية بأطوال مختلفة تمكن من قياس ابعاد مختلفة بإطار واحد single frame للميكرومتر.</p>

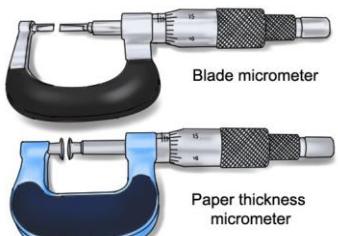

الميكرومترات متاحة بأنواع خاصة لقياس مشغولات مخصصة مثل المجاري والتجويفات الدقيقة أو حتى لقياس سمك الورق.

جدول رقم ١٨


### ثانياً: العيوب Disadvantages

	<p>محدود المدى لأن معظم الميكرومترات متوفرة لقياس مسافة ٢٥ مم فقط أو ١ بوصة</p>
	<p>ارتفاع سعر الميكرومترات الكبيرة بالمقارنة بطرق القياس الأخرى مثل القدمة.</p>
<p>Outside micrometer to measure external diameter Inside micrometer to measure internal diameter of hole</p>	<p>على عكس القدمة ذات الورانية التي يمكن استخدامها للقياس الخارجي والداخلي والأعمق، أما الميكرومتر الواحد يستخدم لوظيفة واحدة فقط حسب نوعه أما قياس داخلي أو خارجي</p>

جدول رقم ١٩

### ٧. احتمالات الأخطاء عند استعمال ميكرومتر القياس الداخلي

كما هو موضح في شكل رقم ٨٨، يراعى أن يكون وضع الميكرومتر الداخلي في وضع قطري غير مائل على محور التماثل عند إجراء عملية القياس

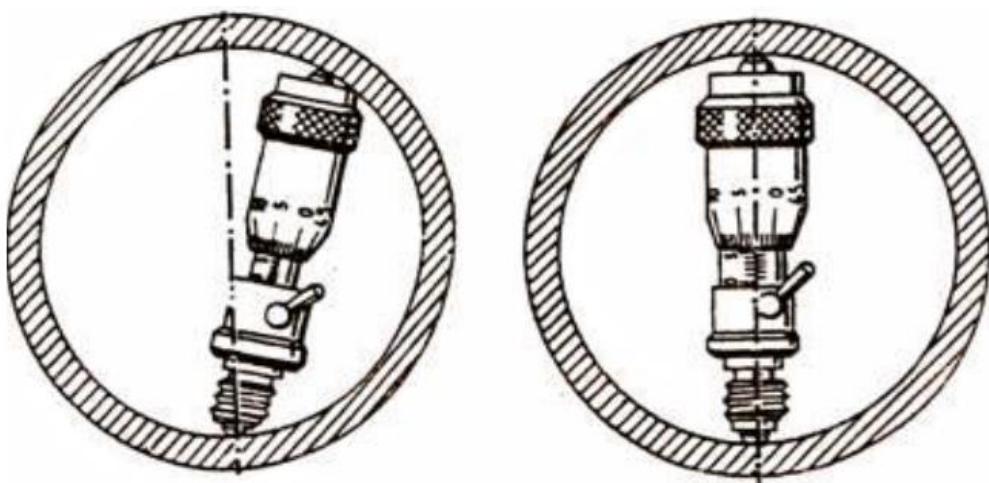


شكل رقم ٨٨: الطريقة الصحيحة لاستعمال للميكرومتر الداخلي في القياس

#### ٨. العناية وصيانة الميكرومتر:


يعتبر جهاز الميكرومتر من أدوات القياس ذات الحساسية العالية جدا حيث تصل حساسية الجهاز إلى  $0,001$  مم وفي بعض الأحيان إلى  $0,0001$  مم. لذا وحتى نحافظ على هذه الدقة الجيدة فيجب علينا أن نتعامل مع الجهاز بعناية كبيرة وحرص عال وإلا فسوف يتلف وتتفقد دقته. لهذا فينصح مستعمل الميكرومتر بمراعاة ما يلي:

- يجب عدم تعرض الميكرومتر للسقوط أبداً،
- يجب تنظيف الميكرومتر بانتظام قبل الاستعمال

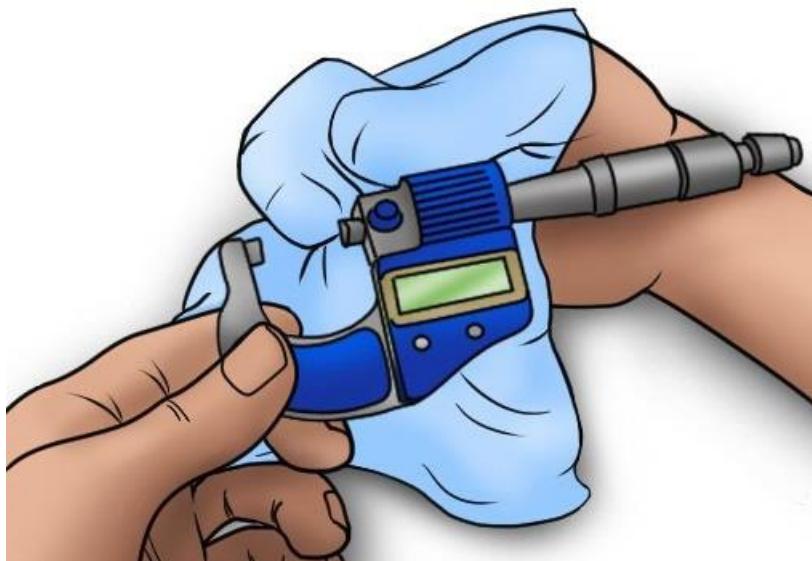

شكل رقم ٨٩

- عدم ترك الجهاز وسط عدد التشغيل أو مواد أخرى بل يجب وضعه في علبة أو في مكان آمن ونظيف بعد الاستعمال.

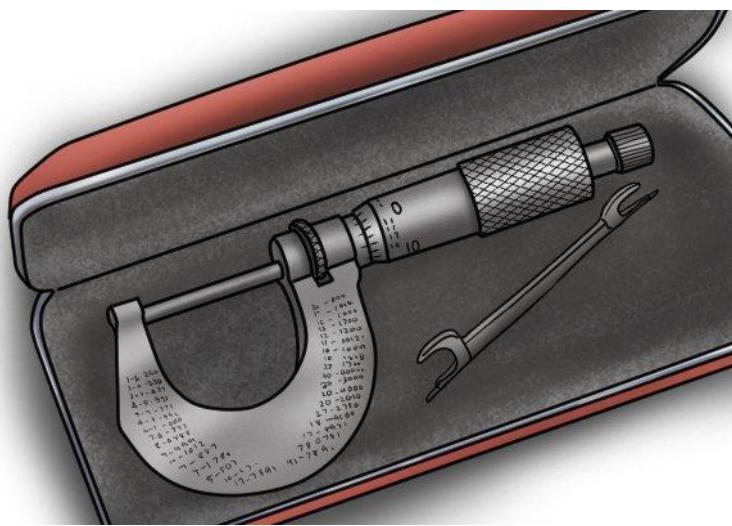

شكل رقم ٩٠

- عند القياس يجب استعمال عجلة التفويت والمسمار الجاس وهذا حتى تتجنب الضغط المبالغ فيه لعمود القياس مما قد يؤثر سلبا على القلاووظ الداخلي للجهاز وبالتالي على دقة الجهاز.
  - عدم الضغط على الميكرومتر بقوة أو استعماله بعنف، بل يجب استعماله بعناية
  - عدم وضع الميكرومتر على الرائش الناتج عن عمليات تشغيل المواد أو غبار التجليخ.
  - عدم تعرضه للزيوت وزيوت وسائل التبريد.
  - عدم استخدامه لأجسام ساخنة، حتى تصل درجة حرارة الجسم المطلوب قياسه إلى درجة حرارة الغرفة.
  - عدم فك الميكرومتر إلا عند الضرورة في حالة وجود خطاء صفرى أو لتنظيف اللولب من الأتربة والغبار.
  - عدم تخزين الميكرومتر وفك القياس متلاصقين حتى لا يتأكل سطى القياس من الرطوبة.
  - عدم تنظيف الميكرومتر بأوراق الصنفراة، بل ينطف بقطعة من القماش القطن.
- إذا تمت مراعاة هذه التعليمات وأجريت القراءة بالطريقة الصحيحة، فإن القياس باستعمال الميكرومتر سيكون دقيقا جدا.

#### ضبط ومعايير الميكرومتر:


	<ol style="list-style-type: none"> <li>١. نظف فكي الماكروميتр بوضع قطعة من الورق المقوى بين فكي الميكروميتр وضم الفكين عليها برفق ثم سحب الورقة إلى الخارج.</li> </ol>
--	--



٢. ضم الفكين على بعضهما مستخدما  
الجزء الخشن من جلبة القياس أو  
المسمار الخلفي.



٣. اختبر نقطة الصفر هل هي بمحاذاة خط  
التقسيم أم لا.  
لو كان الصفر غير محاذى لخط التقسيم فهذا  
يعنى أن الميكرومتر في حاجة إلى ضبط.

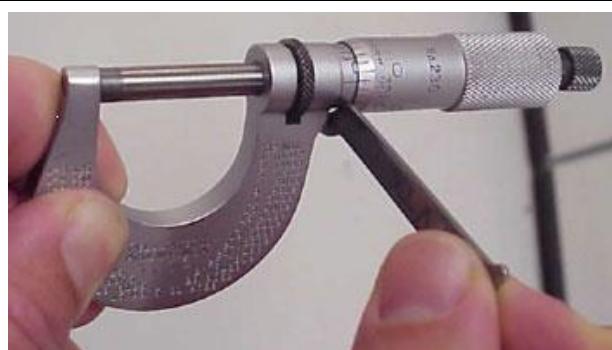

٤. أستخدم المفتاح الملحق بالمايكرومتر  
والموضح بالرسم للفأسطوانة التدريج  
الطولي إلى أن يتطابق خط التقسيم  
الموجود الأسطوانة مع نقطة الصفر  
الموجودة على جلبة القياس.



٥. في حالة وجود أي حركه (لعب أو  
بوش) في قلاووظ العمود الرئيسي  
نتيجة للتأكل من كثرة الاستخدام، أضبط  
صاملة العمود وذلك بلف جلبة القياس  
إلى الخلف حتى تصبح صاملة ضبط  
العمود ظاهر أمامك.



٦. أدخل المفتاح في شق صاملة الضبط  
واربطةها بالقدر الكافي لأخذ اللعب.

## خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.

### أولاً: ميكرومتر القياس الخارجي

٢. حدد دقة جلبة القياس الرئيسية عن طريق تحديد أقل وحدة قياس يمكن قياسها على التدرج الرئيسي

(مثلاً: إذا كانت أقل قراءة على التدرج الرئيسي (التدرج الموجود تحت الخط)

هي  $0,5 \text{ مم}$  مم أذن تكون دقة القدمة هي  $s = 0,5 \text{ مم}$ ) سجل دقة جلبة القياس الرئيسي في جدول

النتائج في الخانة (١).

٣. حدد دقة الورانية الدوارة Rotating Vernier بمعرفة عدد أجزاء التقسيم على الورانية (مثلاً

ورانية بها 50 جزء تكون ( $n=50$ ) سجل القيمة في جدول النتائج في الخانة (٢).

٤. احسب حساسية الميكرومتر بالمعادلة  $= s/n$ ، إذا افترضنا القيم السابقة تكون دقة الميكرومتر

$= 0,005 = 0,01 = 0,01 \text{ مم}$ ، قم بتسجيلها في جدول النتائج بالخانة رقم (٣)

٥. امسك الميكرومتر باليد اليمنى حيث يكون الإطار Frame في راحة اليد والخنصر داخل الإطار

كما هو مبين في شكل رقم ٩١.



شكل رقم ٩١: الطريقة الصحيحة لاستعمال ميكرومتر القياس الخارجي والقراءة المبينة قيمتها  $0,005 \text{ بوصة}$ ، بوصة ودقة الجهاز هي  $0,001 \text{ بوصة}$ .

٦. استخدم الإبهام والسبابة لتدوير الجلبة بقصد تحديد مقاس الشغالة.

٧. اضبط فكي القياس على مقاس أكبر بقليل من بعد الشغالة المراد قياسه.

٨. امسك الشغالة باليد اليسرى

٩. ضع الشغالة أو الجسم المراد قياس أبعاده بين فكي الميكرومتر، ويضغط عليه ضغطاً خفيفاً (يفضل


أثناء التدريب أن يكون معروفة أبعاد الشغالة حتى يتم التحقق من دقة القراءة للطلاب)

١٠. اسند سطح الشغالة على السنдан الثابت للميكرومتر.
١١. حرك الفك المتحرك في اتجاه السطح الآخر للشغالة باستخدام الإبهام والسبابة لتدوير الجبة جهة عقارب الساعة.




شكل رقم ٩٢: تحريك المقاييس بالابهام والسبابة مع مسك الشغالة باليدي اليسرى

١٢. ثبت وضع الميكرومتر بربط مسمار الثبيت وتدويره جهة اليمين.
١٣. انظر إلى حافة جبة القياس الدوارة وأقراء القياس الرئيسي العلوي من التدرج الطولي الموجود على جبة القياس الرئيسية Main scale (القدمة) والذي يسبق الجبة الدوارة Vernier مباشرة، ثم سجل قيمة القراءة بالملليمترات الصحيحة في جدول النتائج في الخانة (٤) وارمز اليه بالرمز A. مثلا (A=7 mm) في المثال الاسترشاد الأول والثاني المبين في شكل رقم ٤.

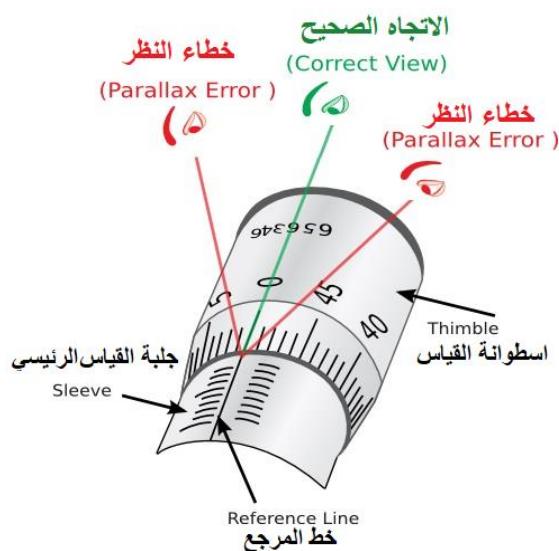

شكل رقم ٩٣: الوضع لصحيح لقراءة التدرج

٤. حدد وجود أو عدم وجود أي تدرج لقيمة الشرطة السفلية (التي قيمتها ٥٠ مم) على أسطوانة التدرج الطولي بعد قيمة A، في حالة عدم وجود التدرج نأخذ قيمة  $B = 0 \text{ mm}$  في شكل رقم ٩٤ أما في حالة وجود هذا التدرج أضف قيمة  $B = ٥٠ \text{ mm}$  إلى القياس (كما في شكل رقم ٩٥)، ثم سجل قيمة القراءة في جدول النتائج في الخانة (٥).

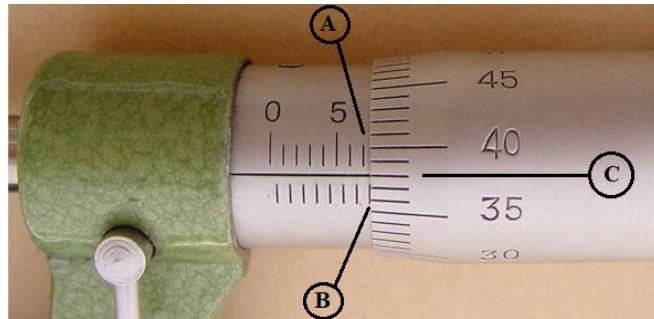

A	B	C	قياس الميكرومتر
7.00 mm	0.0 mm	$0.38 \text{ mm} = 38 \times 0.01$	$A + B + C = 7.0 + 0 + 0.38 = 7.38 \text{ mm}$

شكل رقم ٩٤: شكل (٤-أ)



A	B	C	قياس الميكرومتر
7.00 mm	0.5 mm	$0.22 = 22 \times 0.01 \text{ mm}$	$A + B + C = 7.00 + 0.50 + 0.22 = 7.72 \text{ mm}$

شكل رقم ٩٥: شكل (٤-ب)

قراءة الرقم (البعد) الصحيح الموجود على جلبة القياس الرئيسية Main scale

٥. قم بقراءة القياس على الجلبة الدوارة، بتحديد التطابق بين أحد شرط التدرج الموجود على جلبة القياس الدوارة مع الخط الرئيسي على أسطوانة التدرج الطولي (مسطرة القياس الرئيسية Main scale)، ثم سجل عدد شرط تدرج الورنية في جدول النتائج في الخانة (٦)، وهي في هذا المثال عدد الشرط يساوي 38 للشكل (أ) و 22 للشكل (ب)



في حالة كون صفر تدرج الورنية الدوارة على استقامة خط المرجع الطولي المرسوم على عمود القياس الرئيسي فإن القراءة التي تقابل صفر تدرج الورنية على المقاييس الرئيسي تكون هي الطول المقاس مباشرة.

٦. اضرب قيمة التدرج المسجل على الجلبة بدقة (حساسية) الجهاز وتكون النتيجة هي قيمة القراءة على جلبة القياس ونرمز لها بـ C، والذي يمثل المسافة التي تحركها صفر الورنية عن الرقم (A)، وهي في هذا المثال (أ)  $0.38 \text{ mm} = c = 38 \times 0.01$  (للشكل (أ)) و (B)  $0.22 \text{ mm} = c = 22 \times 0.01$  (للشكل (ب)، سجل قيمة (C) في جدول النتائج في الخانة (٧)

٧. اجمع القيمة المسجلة على قدمه القياس الرئيسية (القيمة A) والمسجلة في الخانة رقم (٤) مع القيمة الخاصة بالجزء العشري بواسطة الورانية الدوارة (القيمة B) والمسجلة في الخانة رقم (٥) مع القيمة (C) لتحصل على البعد المطلوب قياسه بالمليمتر.

**نتيجة القياس على الميكرومتر:** هي حاصل جمع هي حاصل جمع (الجزء العلوي الصحيح للقياس الرئيسي + التدرج السفلي للقياس الرئيسي + قيمة الورانية الدوارة) بمعنى  $(A + B + C)$

$$\text{Sleeve (A)} + \text{thimble (B)} + \text{Vernier (C)} = \text{measured value}$$

#### ملخص قراءات المثال الحالى:

دقة جلبة القياس الطولي (القدمه) = 0.5 مم

دقة الورانية = ١٠٠٠٥ / ١ = ٥٠٠٥ مم

حساسية الميكرومتر = ٥٠٠١ / ٥٠٠١ = ٥٠٠١ مم

القيمة (A) قراءة القدمه (المسطرة الرئيسية) = ٧ مم

القيمة (B) (الحالة أ) = صفر، (الحالة ب) = ٠.٥ مم

الرقم المطابق من تقسيم الورانية (الحالة أ) = ٣٨

القيمة (C) للحالة أ = الرقم المطابق من تقسيم الورانية  $\times$  حساسية الميكرومتر =  $0.38 \text{ mm} =$

الرقم المطابق من تقسيم الورانية (الحالة ب) = ٢٢

القيمة (C) للحالة أ = الرقم المطابق من تقسيم الورانية  $\times$  حساسية الميكرومتر =  $0.22 \text{ mm} =$

قراءة الميكرومتر للحالة (أ) =  $7.38 \text{ mm} =$


قراءة الميكرومتر للحالة (ب) =  $7.72 \text{ mm} =$

إن طريقة القراءة المستخدمة في الميكرومتر الخارجي هي نفسها المستخدمة في الميكرومتر الداخلي وميكرومتر الأعماق




### ثانياً: ميكرومتر القياس الداخلي

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.
٢. تنفذ نفس الخطوات ١ إلى ٥
٣. اختر الوصلة المناسبة extension rod ليتم تركيبها مع جسم الميكرومتر الداخلي لتناسب القطر المطلوب قياسه تقريباً.

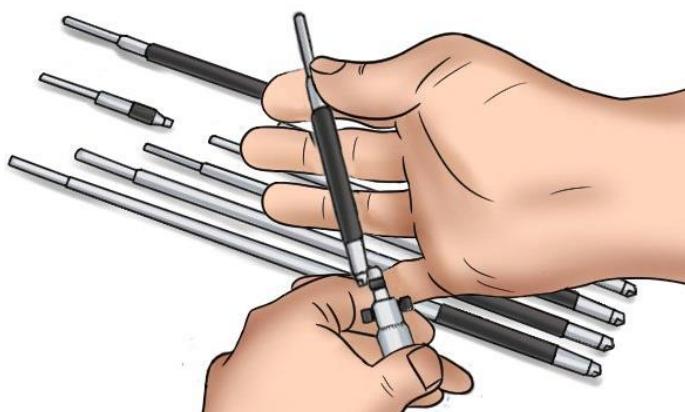


شكل رقم ٩٦: اختيار عمود الاستطالة (الوصلة) المناسب للبعد المطلوب قياسه

٤. امسك الميكرومتر وضعه داخل الجسم المراد قياسه كما هو مبين في شكل رقم ٩٧ .

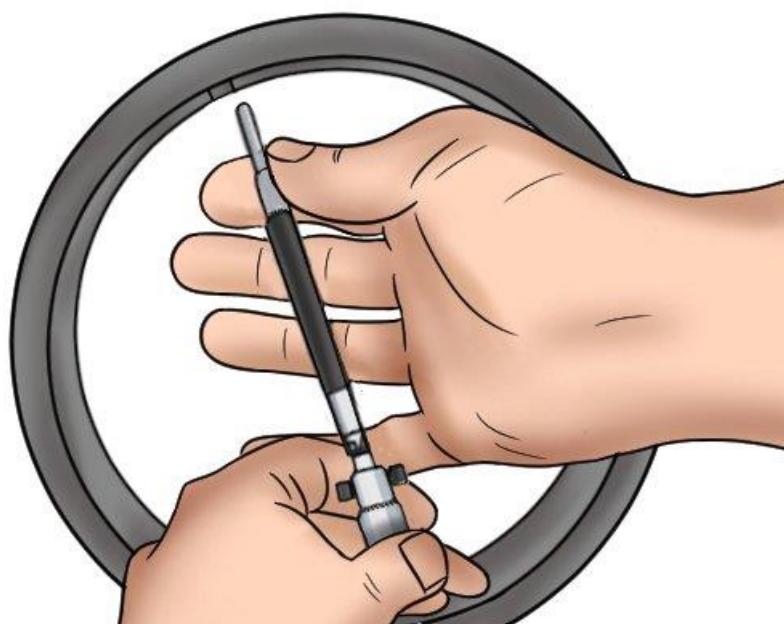


شكل رقم ٩٧: وضع الميكرومتر داخل الجسم المراد قياسه

٥. لف الجلبة حتى يكون صفر الورنية منطبق على خط المرجع الطولي الموجود على عمود القياس الرئيسي كما هو مبين في شكل رقم .٩٨.

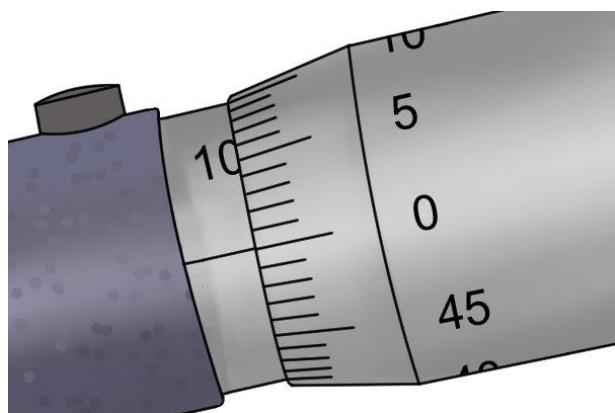

شكل رقم ٩٨: وضع تدريج الورنية على الصفر

٦. استخدم الإبهام والسبابة لتدوير الجلبة بقصد تحديد مقاس الشغالة حتى يصل عمود القياس spindle إلى الجسم المراد قياسه ويثبت بداخلة ولا نستطيع تدوير الجلبة أكثر من ذلك

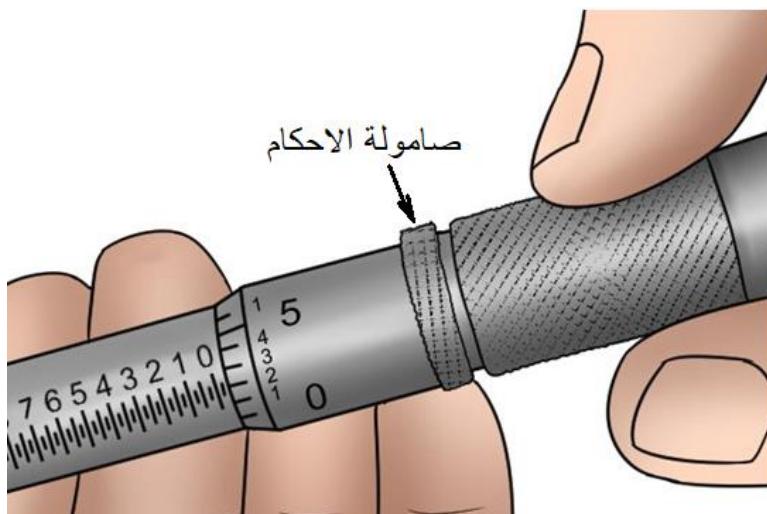

شكل رقم ٩٩: لف الجلبة حتى يصل عمود القياس للجسم الداخلي ويلامسه بأحكام به

٧. اربط الصامولة الزنق (صامولة الأحكام) حتى يمكنك إخراج الميكرومتر وقياس القطر الداخلي بنفس طريقة قياس ميكرومتر القياس لخارجي
٨. أقراء القياس الرئيسي العلوي ثم التدريج السفلي من التدريج الطولي الموجود على جلبة القياس الرئيسية Main scale (القدمة) والذي يسبق الجلبة الدوارة Vernier مباشرة، ثم سجل قيمة القراءة.

**تسجيل النواتج**

الوحدة	القيمة	نوع القراءة المطلوبة	حالة رقم
			١
			٢
			٣
			٤
			٥
			٦

جدول رقم ٢١

**المشاهدات****تقييم الأداء**

أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	م
	نعم	لا		
			يطبق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يتعرف على أنواع الخدمات المختلفة.	٢
			يمكن من استخدام القدرة ذات الورانية.	٣
			يمكن من تحديد دقة الورانية	٤
			يستطيع القياس للأبعاد الداخلية والخارجية والأعمق.	٥
			يحافظ على أدوات القياس أثناء وبعد الاستخدام.	٦
			يرجع الأجهزة إلى حالتها الأصلية	٧
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفاً	٨

جدول رقم ٢٢

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب التالي:

أحد أنواع الميكرومتر

ينبغي أن يكون المتدرب قادراً على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:  
الحصول على قراءات الميكرومتر التالية.

تمرين ١



شكل رقم ١٠٠

A	B	C	قياس الميكرومتر Reading
.....mm	.....mm	mm=.....x.....	A + B + C = .....+ ..... + ..... = ..... mm

جدول رقم ٢٣

## تمرين ٢



شكل رقم ١٠١

A	B	C	قياس الميكرومتر
.....mm	.....mm	$mm = ..... \times .....$	$A + B + C = ..... + ..... + ..... = ..... mm$

جدول رقم ٢٤

## تمرين ٣



شكل رقم ١٠٢

A	B	C	قياس الميكرومتر
.....mm	.....mm	$mm = ..... \times .....$	$A + B + C = ..... + ..... + ..... = ..... mm$

جدول رقم ٢٥

## قياس الزوايا Angular Measurements

٨ ساعات	الزمن	٥	تدريب رقم
---------	-------	---	-----------

### أهداف

- للمتدرب يتعلم على الطرق المختلفة لقياس الزوايا.
- للمتدرب يتعلم على أنواع القياس بالزوايا (أنواع المناقل).
- للمتدرب تحديد قراءة الزوايا.


### متطلبات التدريب

المواد والخامات	العدد والأدوات
عينات بزوايا مختلفة	ارتداء افروف العمل منقلة قياس عادية
فوطة قماش قطن	منقلة محورية عامة منقلة شاملة

جدول رقم ٢٦

### المعارف المرتبطة بالتدريب

يعتبر قياس الزوايا من القياسات الأساسية في مجالات التشغيل نظراً لانتشار الأسطح المائلة والجوانب المشطوفة (أي غير المتعامدة) (فعلى سبيل المثال، قياس زوايا القطع الموجدة بعد القطع بأقلام الخراطة وبنط الثقب الموضحة في شكل ١-٤ والمشغولات ذات الأسطح المخروطية وغير ذلك من التطبيقات. ولهذا تعتبر الزوايا تعتبر من المعاصفات المهمة في القطع الميكانيكية وفي المشغولات. لذلك يتوجب على الفني الإلمام بطرق قياس الزوايا الموجدة في المشغولات وفحصها.

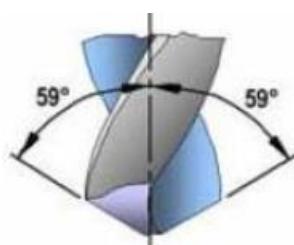


شكل رقم ١٠٣: زاوية القطع في طرف المقاب (البنطة)

من خلال هذا التدريب سنتطرق إلى مفاهيم أساسية عن الزوايا ومعرفة أهم الطرق التقنية المستعملة لقياس الزوايا في الورش وفي المصانع.


## ١. تعريف الزاوية

تعرف الزاوية بأنها التقاطع بين خطين  $AC - BC$  عند محور معين Vertex C كما هو مبين في شكل رقم ١٠٤.

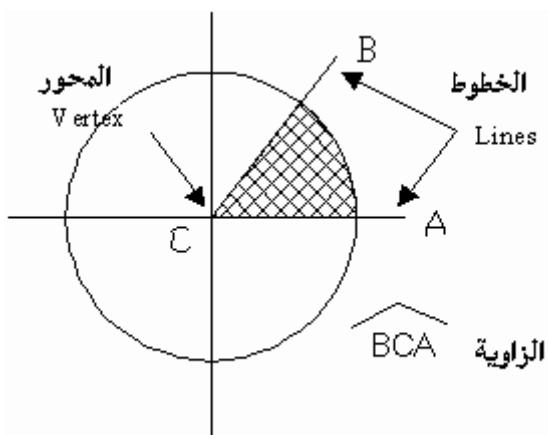

شكل رقم ١٠٤: تحديد وضع الزاوية

وتعتبر الزاوية حادة Acute angle إذا كانت أقل من  $90^\circ$  درجة وتعتبر زاوية منفرجة obtuse angle وإذا كانت تساوي  $90^\circ$  تسمى زاوية قائمة وإذا كانت أكبر من  $90^\circ$  درجة كما هو مبين في شكل رقم ١٠٥.

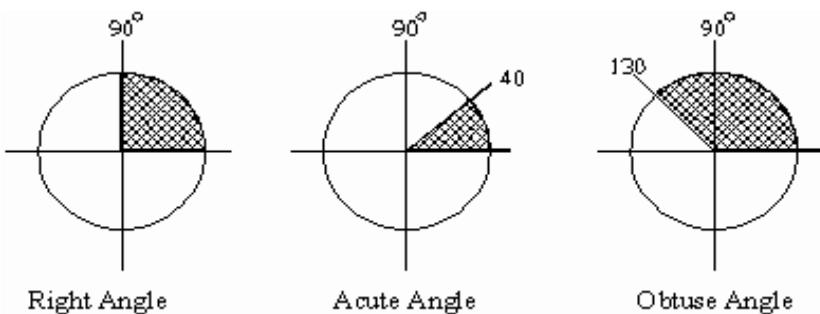

شكل رقم ١٠٥: أنواع الزوايا

## ٢. الوحدة المستعملة في قياس الزاوية

أ- النظام الإنجليزي: وحدة قياس الزاوية في النظام الإنجليزي هي الدرجة Degree ( ) وأجزائها

هي:

○ الدقيقة Minute (') بحيث أن الدرجة تساوي ٦٠ دقيقة:  $1' = 60''$

○ الثانية Second (") بحيث أن الدقيقة تساوي ٦٠ ثانية:  $1'' = 60'''$

ومنه يمكن الحصول على العلاقة:  $1' = 60'' = 3600'''$

ويسمى هذا النظام بالنظام الستيني

تناظر الدورة الكاملة على محيط الدائرة زاوية مقدارها  $360^\circ$ ، أي أن الدائرة تقسم إلى  $360^\circ$ ، وتعرف الدائرة المغلقة بالزاوية الكاملة ( $= 360^\circ$ )، كما تعرف الزاوية  $180^\circ$  بالزاوية المستقيمة



بـ- النظام المترى (النظام الدولى للقياسات): تقاس الزاوية في النظام المترى بما يسمى (الراديان) (rad) ويكتب اختصارا Radian.

تناظر الدورة الكاملة على محيط الدائرة زاوية مقدارها  $2\pi$ ، حيث أن (بأى  $\pi$ ) هي النسبة بين محيط الدائرة وقطرها، ويكون مقدار الزاوية المستقيمة هو  $\pi$ .



بحيث أن  $(\pi)$  أو  $(\text{ط})$  عبارة عن عدد حقيقي ثابت (يستعمل في حساب المثلثات) وتساوي قيمته  $3.141592$ .

#### التحويل بين النظام الإنجليزى والنظام المترى:

$$\frac{360}{2\pi} \times \text{الزاوية بالتقدير الدائري (راديان rad)} = \text{الزاوية بالتقدير الستيني (الدرجة }^\circ) \times$$

$$\frac{360}{2\pi} = \text{الزاوية بالتقدير الستيني (درجة }^\circ) \times \text{الزاوية بالتقدير الدائري (راديان)}$$

ومنه يمكن استخلاص أن:

$$\text{لله الزاوية القائمة } 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ رadian}$$

$$\text{لله الزاوية المستقيمة } 180^\circ = \pi \text{ رadian}$$

$$\text{لله الزاوية القائمة } 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ رadian}$$

$$\text{لله الزاوية القائمة } 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ رadian}$$

$$\text{لله الزاوية القائمة } 45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ رadian}$$

التعبير عن ميل السطح: يعبر عن ميل السطح كنسبة بين مقدار الارتفاع أو الانخفاض وبين مقدار المسافة بينهم تساوى واحد متر في النظام المترى وتكون الوحدة هي (مم/متر) أي مقدار الزيادة أو الانخفاض في الارتفاع لكل واحد متر طولي. مثلاً ٤مم /م تعنى ان السطح ينخفض ٤مم في أحد الأطراف لكل ١م من طوله.

### ٣. المنقلة الرقمية ومحدّدات الزوايا Digital Protractors and Angle Gauges


#### أ. محدد زاوية قائمة:

تعتبر الزاوية القائمة المبنية في شكل ٤٠، أحد أنواع محدّدات القياس الثابتة التي تستخدم لقياس الزوايا القائمة و ( $90^\circ$ ) ويصنع سلاح الزاوية القائمة من الصلب والمثبت على عمود خشبي أو معدني يسمى (stock). ويوجد عادة تدرج على السلاح.




شكل رقم ١٠٦: محدد قائم وزاوية قائمة Try square angle

وتستخدم الزاوية لفحص استوائية الأسط طبقاً لما هو مبين في شكل رقم ١٠٧ أ.

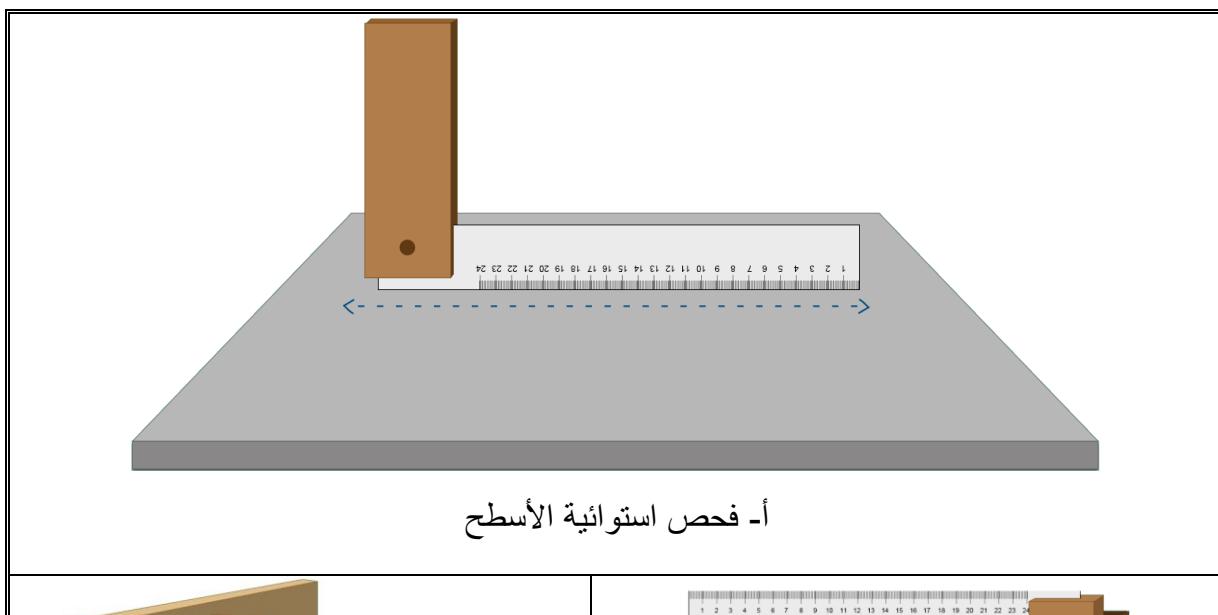


أ- فحص استوائية الأسطح

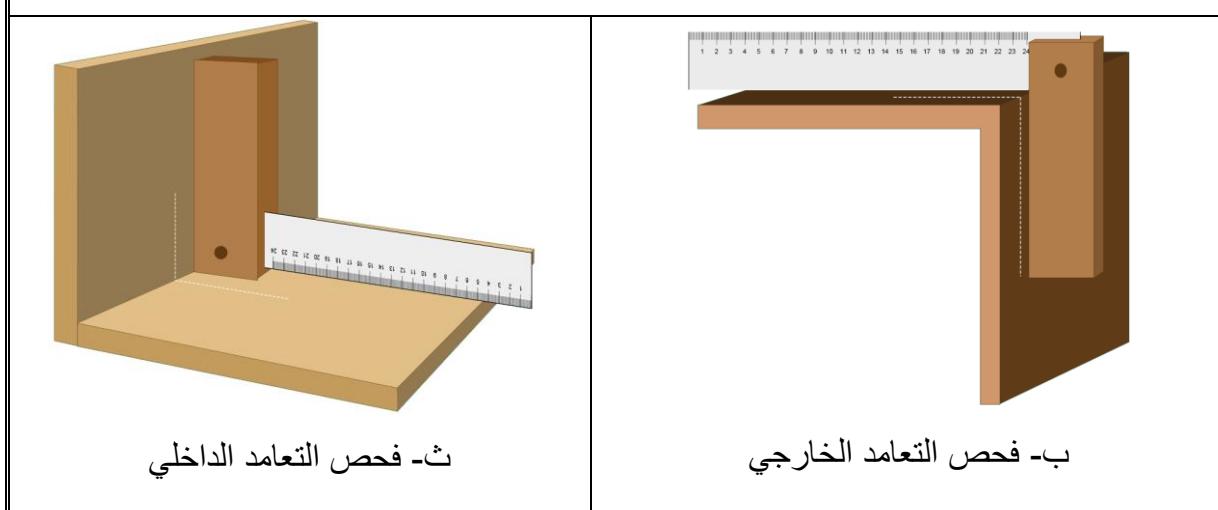

ثـ- فحص التعماد الداخلي

بـ- فحص التعماد الخارجي

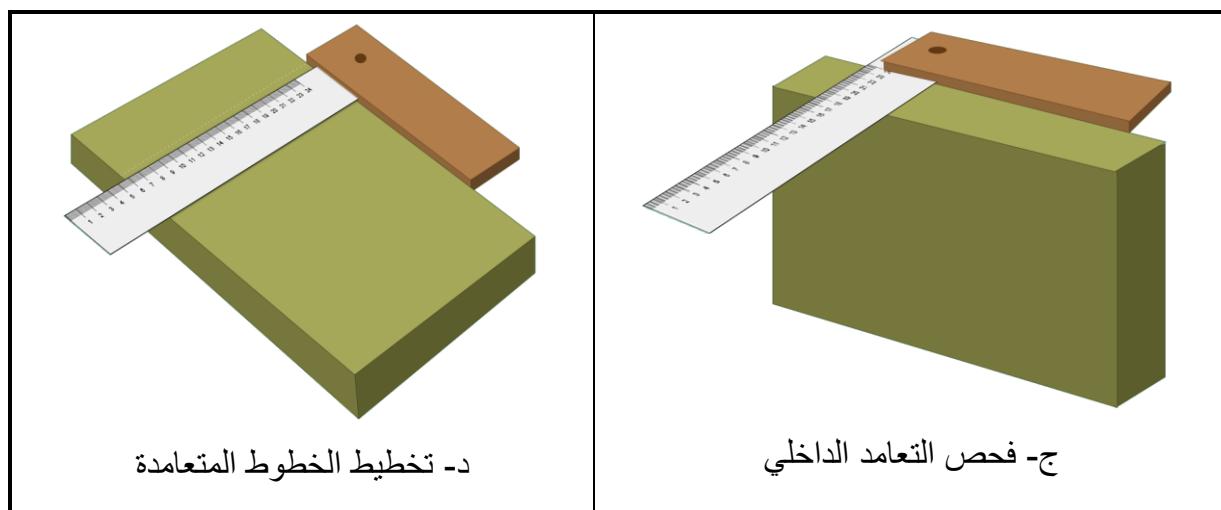

شكل رقم ١٠٧: الأوضاع المختلفة لاستخدام محدد الزاوية القائمة

**ب- محدد الزوايا المنفرجة:**

هذه المحدد يستعمل لقياس زاوية ١٢ درجة وهي زاوية الشكل السادس كما هو مبين في شكل رقم

.١٠٧



شكل رقم ١٠٨: محدد قياس زاوية منفرجة ٥١٢٠

**ت- محدد الزوايا القابل للحركة ذو المنقلة الرقمية Digital Protractors and Angle Gauges:**

محدد قياس الزوايا الرقمي المبين في شكل رقم ١٠٩ عبارة عن جزئين كل جزء على شكل مسطرة ومتصلين بمحور دوران مركب حساس قياس الزوايا وعليه عداد رقمي لإظهار قيمة الزاوية.




شكل رقم ١٠٩: استعمال محدد قياس الزوايا الرقمية

#### ٤. مناقل قياس الزوايا Angle protractor

تستخدم المناقل بأنواعها لقياس زوايا مائلة سواء حادة أو منفرجة ويمكنها أيضا قياس الزوايا القائمة وتستخدم كذلك لأجراء عمليات الشنكره ورسم الزوايا ويوجد ثلاثة أنواع شائعة الاستخدام من المناقل المستخدمة لقياس الزاوية وهي:

- المنقلة العادية المعدنية Regular Protractor
  - المنقلة المحورية العامة A (universal) bevel protractor
  - المنقلة الشاملة Combination Squares protractor
- A- المنقلة العادية المعدنية Regular Protractor**

هي المنقلة المعدنية من أبسط معدات القياس المباشر المستخدمة لقياس زوايا المشغولات المعدنية وزوايا القطع للعدد والآلات في الورش الميكانيكية دققها إلى ربع أو نصف أو درجة واحدة. وهي عبارة عن منقلة عادية مدرجة من صفر إلى ١٨٠ درجة كما هو مبين في شكل رقم ١١٠.

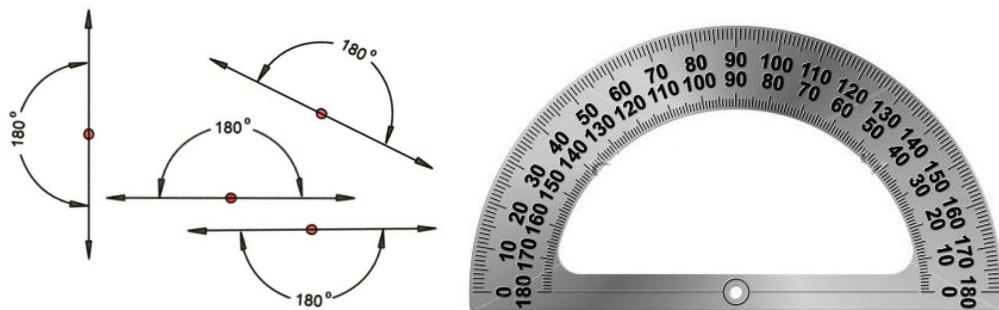

شكل رقم ١١٠: زاوية قياس المنقلة ١٨٠ درجة

المنقلة البسيطة مزودة بذراع القياس الذي يتحرك حول محور المنقلة يوجد مؤشر لتحديد قيمة قراءة الزاوية على المنقلة مركب بنهاية الذراع كما هو مبين في شكل رقم ١١١.



شكل رقم ١١١: المنقلة العادية Plate protractor


تستعمل المنقلة لقياس زوايا المشغولات، زوايا الأسطح المائلة الخارجية، قياس السطبات وفي عمليات التخطيط (Layout) والشنكره Benchmarking وقياس زاوية ريشة المثقب.

## بــ المنقلة المحورية العامة ذات الورانية أو الزاوية العامة (الكوسستيلا) (universal bevel)


### protractor

تستخدم المنقلة العامة لقياس زوايا المشغولات وتسمى (الكوسستيلا) وهي أحد الأشكال المتطرفة للمنقلة البسيطة. وعلى عكس المنقلة العادية فإن المنقلة العامة يتم ضبطها لتناسب زاوية الميل المقاسة. وت تكون أجزاؤها من الساق الثابتة والساق المتحركة القابلة للحركة في الاتجاه الطولي وتدريج دائري كامل وصاملة لثبيت وضع المنقلة عند القياس وورنية مدرجة لقياس أجزاء الدرجة وينتهي أحد أطراف الساق المتحركة بحافة قياس بزاوية  $45^{\circ}$  بينما ينتهي الطرف الآخر بحافة زاوية  $30^{\circ}$  كما هو مبين في شكل رقم ١١٢.


وقد يتواجد فيها جناح ينزلق ويدور حول محور ثابت باليد ويمكن به رسم أو قياس أي زاوية مختلفة

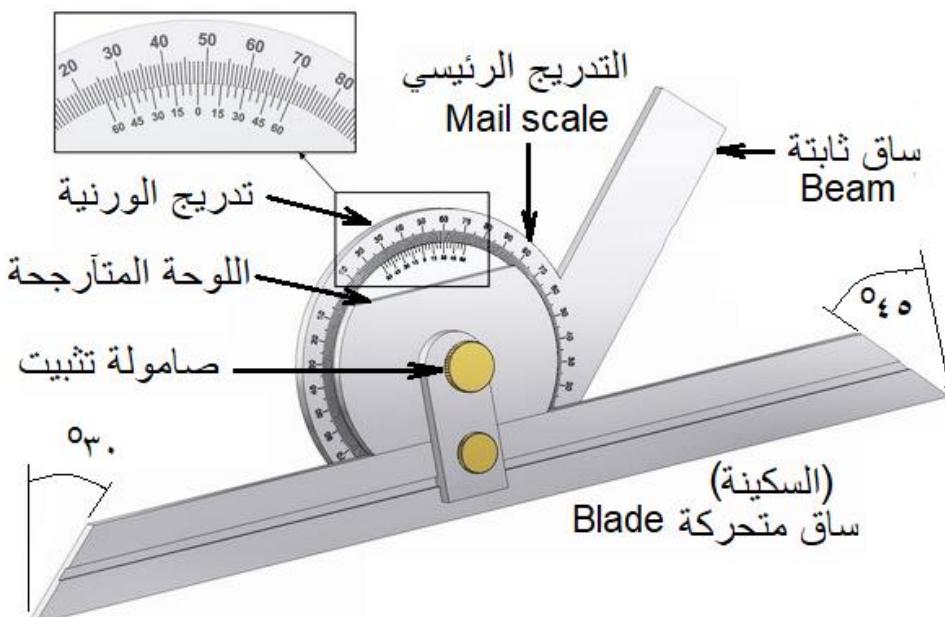

شكل رقم ١١٢: المنقلة العامة ذات الورنية لقياس الدقيق للزوايا Universal Protractor Bevel

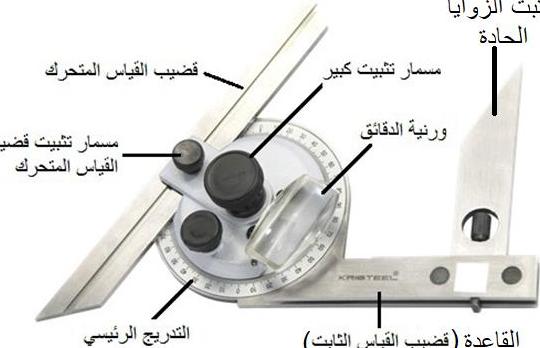
<b>أجزاء المنقلة العامة ذات الورانية (الكوسستيلا)</b>	
 <p>القاعدة (Base) وبها القرص المدرج أو المقاييس أو التدرج الرئيسي (Main Scale).</p>	<p>القاعدة (Vernier Scale) وهي تدور داخل القرص المدرج.</p>
<p>شكل رقم ١١٣ المنقلة العامة (الكوسستيلا) ذات الورانية لقياس الدقيق للزوايا الصغيرة جداً بواسطة مثبت الزوايا الحادة.</p>	<p>ساخ متحرك (Blade) وهي تثبت مع الورنية عن طريق مسام تثبيت.</p> <p>مثبت الزوايا الحادة (Acute Angle Attachment): المبين في شكل رقم ١١٣ يستخدم أحياناً لقياس الزوايا الصغيرة جداً والتي تعتمد على النوع المتاح في المعمل.</p>
	<p>جدول رقم ٢٧</p>

ورنية المنقلة مقسمة إلى نصفين يفصل بينها الصفر وكل منهما عبارة عن ورنية في حد ذاتها، وعادة تضم كل منها ١٢ قسم على جانبي خط الصفر بحيث يساوي طول كل جزء من هذه الأقسام ٢٣ درجة كما هو مبين في شكل رقم ١١٤، وبذلك يكون طول هذا الجزء بالدرجات  $0^{\circ} 23 \times 12 = 138^{\circ}$  (١٣٨٠ درجة)، كل قسم من أقسام الورانية يكافئ زاوية مقدارها  $\frac{1380}{12} = 115^{\circ}$  وحيث أن كل قسمين (شرطتين) من التدرج الرئيسي يكافئان  $0^{\circ} 2 = 120^{\circ}$ .

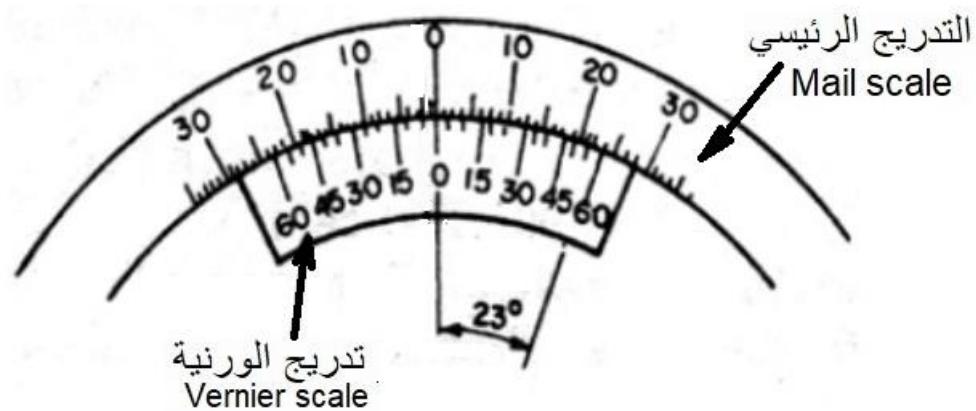


أي أن الفرق بين تدرجتين على المنقلة وقسمين على الورانية  $= 115 - 120 = 5^{\circ}$  (٥ دقائق) والتي تعتبر دقة الورانية. وبالتالي تكون قيمة كل قسم (شرطه) على الورانية تساوي  $(5')$  ابتداء من الصفر.

ويتم قراءة الزاوية الموجودة على المنقلة من الصفر وفي اتجاه الزاوية  ${}^{\circ}90$  وتقرا الزاوية بالدرجات من أقرب (تدرج) شرطة على القياس الرئيسي تقابل صفر الورنية، وللحصول على الدقائق يتم النظر إلى تطابق خطين متطابقين على كل من التدرج واحد خطوط تقسيم الورانية كما هو مبين في شكل رقم ١١٥.

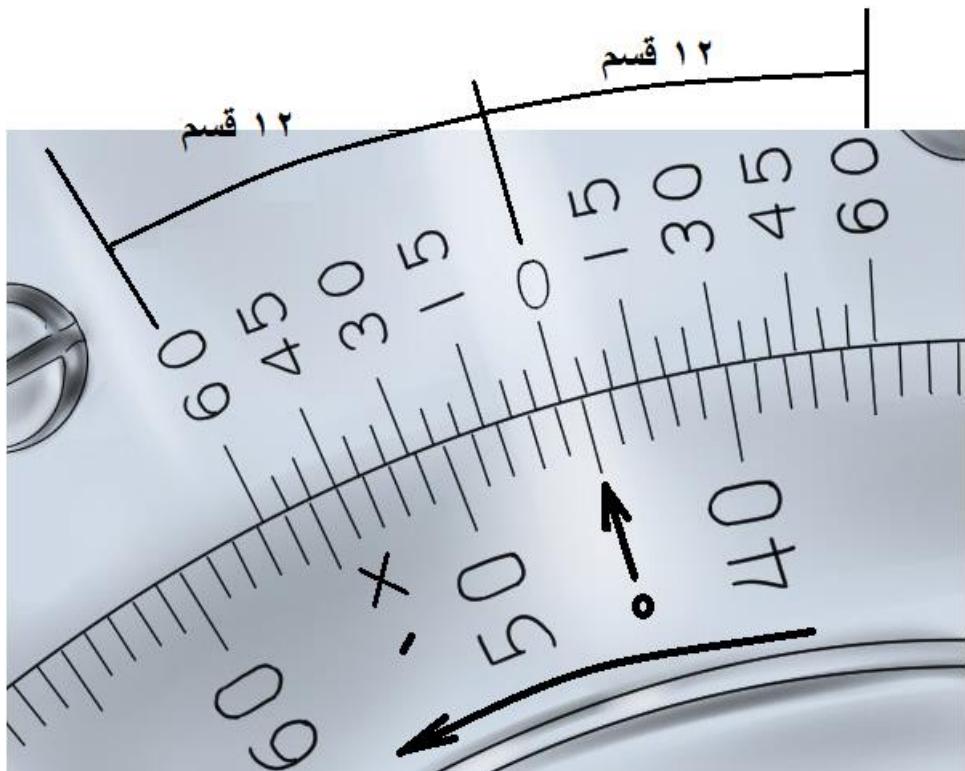

شكل رقم ١١٥: تدرج الورانية (القراءة المسجلة  ${}^{\circ}45$  )

المثال المبين في شكل رقم ١١٦ يبيّن قراءة قيمتها  $10$  درجات و  $50$  دقيقة ( ${}^{\circ}10'50''$ ).

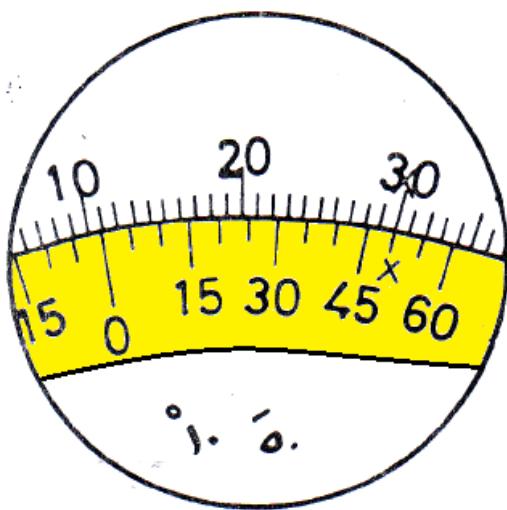

شكل رقم ١١٦: قراءة للمنقلة العامة  ${}^{\circ}10'50''$


أقل وحدة قياس على مسطرة القياس الرئيسية

عدد التقسيمات الكلية على مقياس الورانية

حساسية الورانية (أقل قيمة يمكن قراءتها) =

وبالتالي يكون حساسية الورانية المقسمة إلى ١٢ قسم لكل واحد درجة (٦٠ دقيقة) من التدرج الرئيسي

$$\text{حساسية الورانية (أقل قيمة يمكن قرائتها)} = \frac{60 \times 01}{12} = 5 \text{ دقائق و تكتب } (5')$$

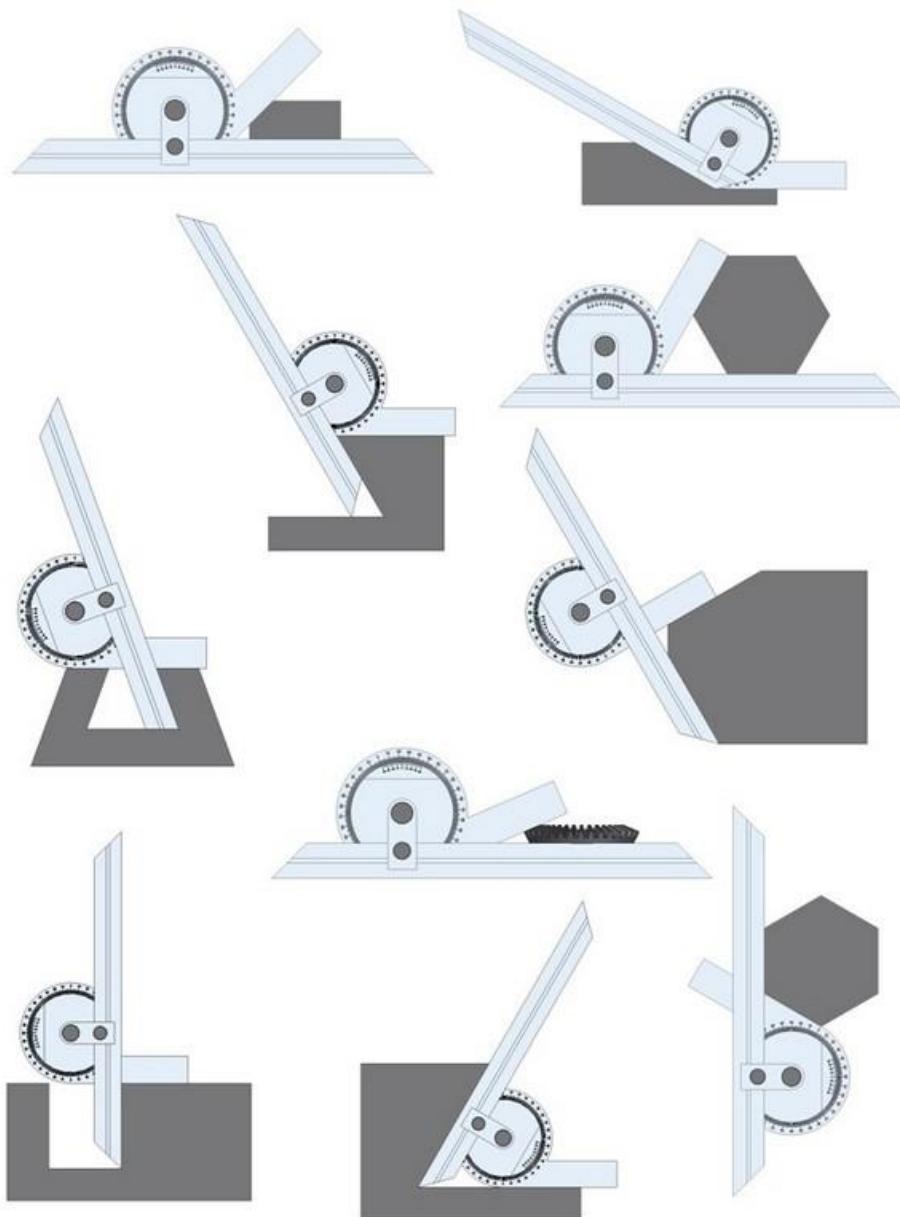

شكل رقم ١١٧: الأوضاع المختلفة لقياس زوايا الأسطح باستخدام المنقلة العامة ذات الورانية.


تستعمل المنقلة المحورية العامة لقياس زوايا المشغولات بدقة جيدة وهذا بوضع الزاوية المراد قياسها بين الساق المتحركة ومثبت الزوايا الحادة (في حالة زاوية حادة) أو سطح ثابت (في حالة زاوية منفرجة).




## تـ. المنقلة الشاملة Combination Squares

وهي منقلة متعددة الاستعمالات في الورش، فمن خلالها يمكن قياس الزوايا، فحص الزوايا القائمة والمسطحة وفحص تعامد الأسطح. تسمى كذلك بالزاوية المؤلفة وهذا لأنها تتكون من عدة قطع للاستعمالات المذكورة.

المنقلة الشاملة وهي تسمى جهاز (مور ورايت CSM) مزودة بمسطرة يمكن تحريكها طولياً ومدرجة من الجانبين بالبوصة والمليمتر، ورأس المنقلة Protractor head، والرأس المربع Square head ورأس تحديد المراكز Centre head. ويكون الوجه المرجعي مقسّى بصلادة عالية لمقاومة الأكل. وتوجد منقلة مركبة لها تقسيم ٣٦٠ درجة مقسمة إلى قياس من  $0^{\circ}$  -  $180^{\circ}$  -  $90^{\circ}$ . ويوفّر الرأس المركزي قياس زاوية قائمة قيمتها  $90^{\circ}$  ويمكن من خلاله إيجاد مركز عمود دائري يصل قطره إلى ١٢٠ مم، ويوجّد في كل جزء مسامر زنق.

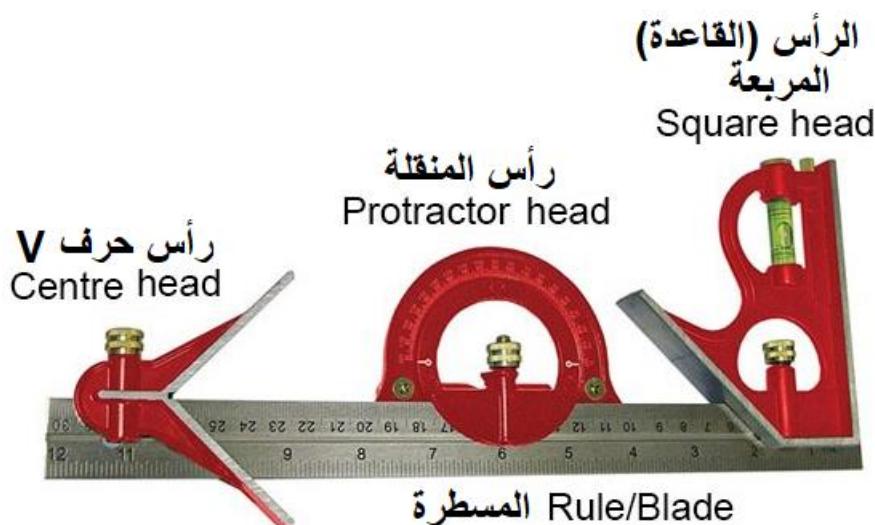


شكل رقم ١١٨

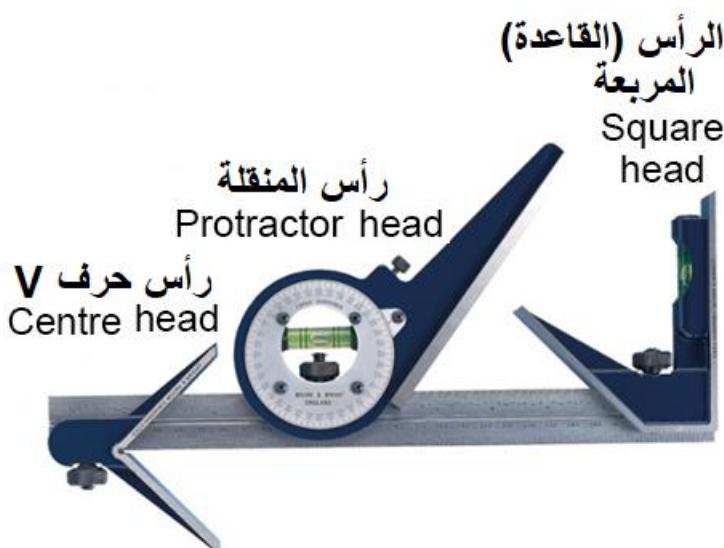

شكل رقم ١١٩: تصميمات مختلفة للمنقلة الشاملة Combination Squares

### الأجزاء المكونة للمنقلة الشاملة

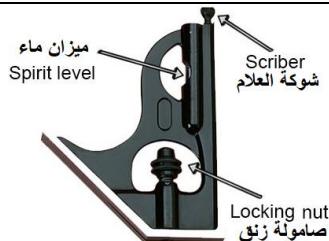

**الرأس (القاعدة) المربعة القائمة:** يستخدم لقياس الزوايا القائمة ( $90^\circ$ ) وكذلك الزاوية ( $45^\circ$ ) ويمكن استخدامه أيضا لقياس الأعماق.



**قاعدة حرف 7:** تستخدم لقياس نصف قطر الأجسام الدائرية، ويمكن بواسطتها أيضا قياس زاوية ( $45^\circ$ ) عند تثبيتها للمسطرة وكذلك قياس الزاوية القائمة عند استخدامها منفصلة المسطرة.




**المنقلة:** تستخدم المنقلة أساسا لقياس الزوايا مع المسطرة.



**المسطرة:** تسمى أحيانا السلاح ويمكن تحريها بحرية ويركب عليها الرأس المربعة والرأس حرف 7 والمنقلة.

شكل رقم ١٢٠

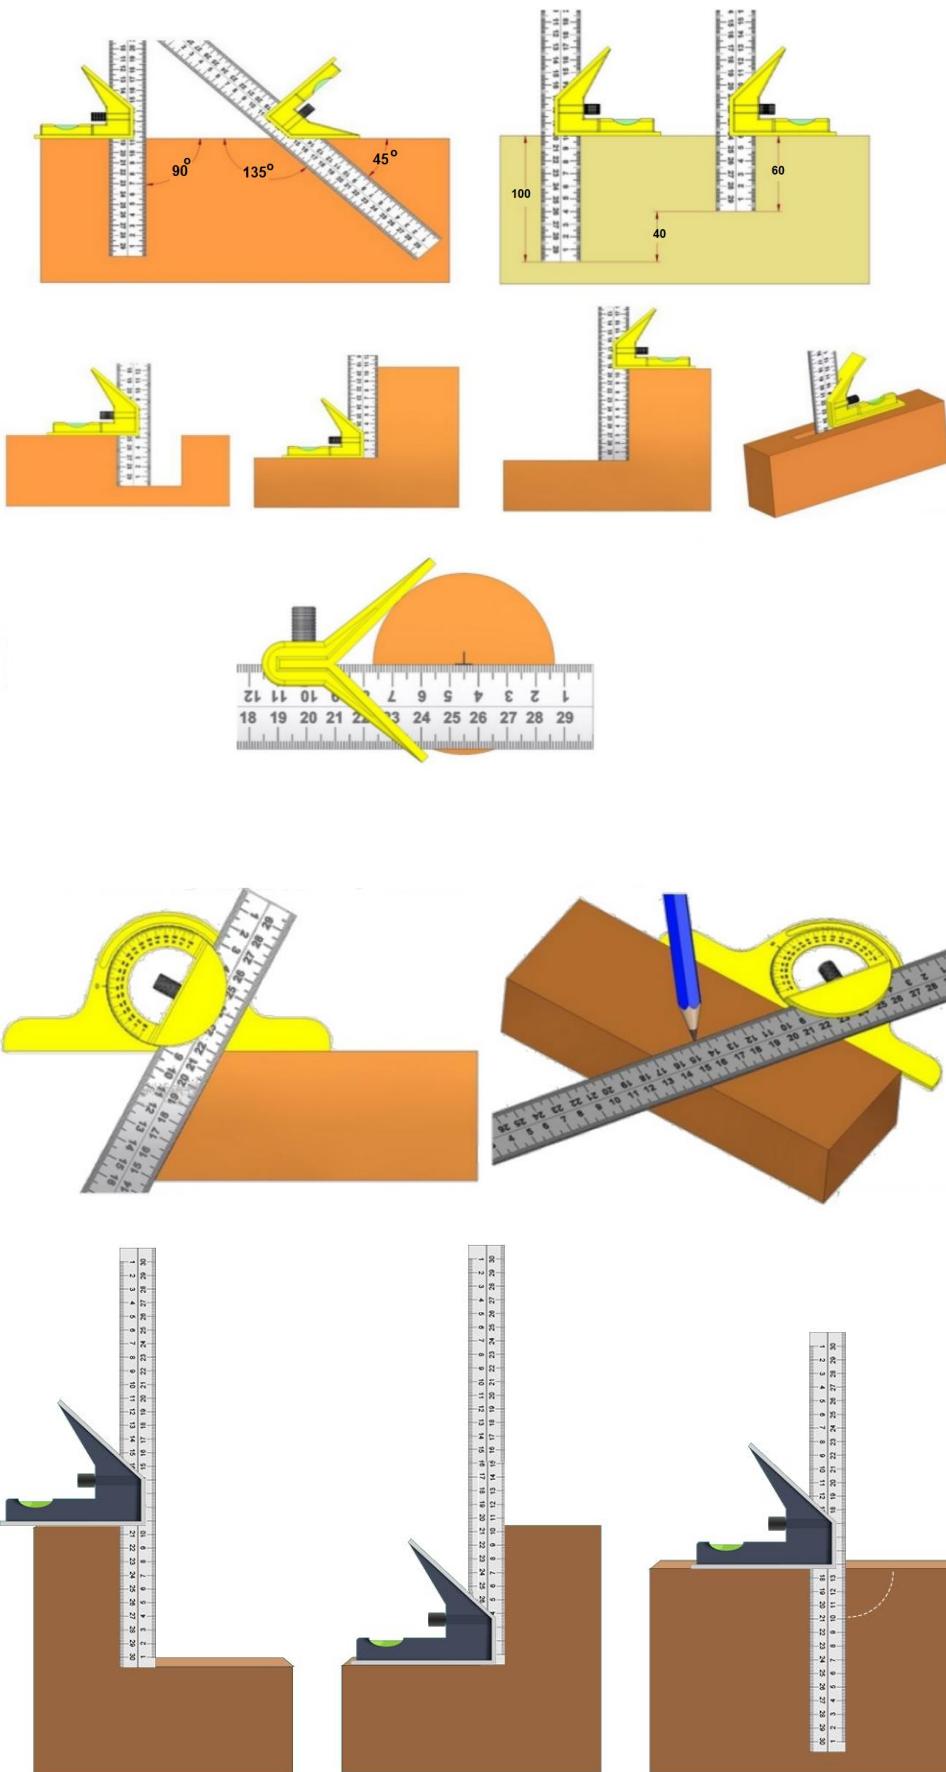



شكل رقم ١٢١: الأوضاع المختلفة لقياس زوايا الأسطح والأقطار باستخدام المنقلة الشاملة


تستعمل المسطرة المتحركة مع إحدى القطع الأخرى لتنفيذ عملية قياس معينة.



## خطوات تنفيذ التدريب

### أولاً: المنقلة العادية المعدنية Regular Protractor

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.
٢. سجل مشاهداتك عن أقل زاوية قياس على المنقلة البسيطة التي تنفذ عليها التمرين.
٣. اسند المنقلة على أحد أسطح القطعة المراد قياسها.
٤. حرك ساق القياس المتحرك على أحد الأسطح الأخرى حتى تستقر على السطح الثاني للقطعة المراد قياس زاويتها كما هو مبين في شكل رقم ١٢٢.

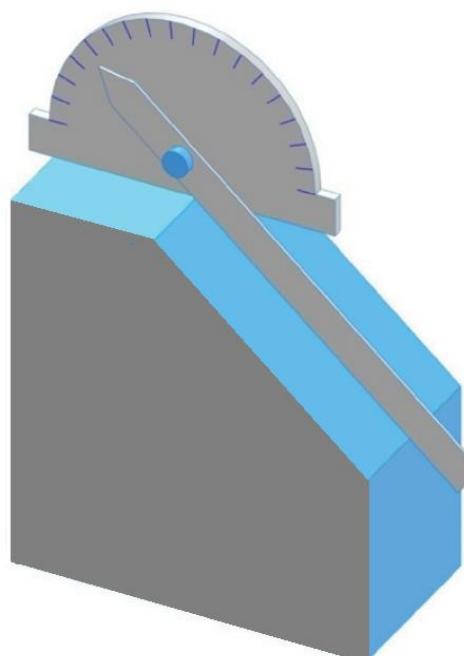

شكل رقم ١٢٢: وضع المسطرة على السطح المائل

٥. ثبيت وضع الزراع المتحرك بمسمار التثبيت
٦. قم بقراءة القيمة المقابلة لامتداد الزراع المتحرك على تدرج المنقلة في شكل رقم ١٢٣، ثم سجل قيمة الزاوية في جدول النتائج.



شكل رقم ١٢٣ : القياس بالمنقلة البسيطة

#### ثانياً: المنقلة المحورية العامة (الكوسستيلا) A (universal) bevel protractor

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.
٢. سجل مشاهداتك عن دقة (حساسية) المنقلة المحورية العامة التي تنفذ عليها التمرين
٣. تسند ساق القياس الثابتة على أحد أسطح الزاوية المطلوب قياسها.
٤. قم بإزاحة الساق المتحركة حتى تستقر على السطح الثاني للزاوية المطلوب قياسها ويراعى التالي:  
في حالة الزاوية الحادة والقائمة: توضع زاوية قطعة الشغل المراد قياسها بين الساق المتحركة ومثبت الزوايا الحادة كما هو مبين في شكل رقم ١٢٤ (أ، ب).  
في حالة الزاوية المنفرجة: توضع زاوية قطعة الشغل المراد قياسها بين الساق المتحركة وسطح ثابت كما هو مبين في شكل رقم ١٢٤ (ج).



ب- قياس زاوية حادة



أ- قياس زاوية قائمة



ج- قياس زاوية منفرجة

شكل رقم ١٢٤: احتمالاً قياس لزوايا المختلفة بالمنقلة المحورية العامة

٥. ثبيت وضع الفك المتحرك بمسمار التثبيت في شكل رقم ١٢٤ ، ثم سجل قيمة الزاوية لقطعة الشغل المستخدمة لديك في التدريب في جدول النتائج والتي قد تكون ذات زاوية حادة، قائمة أو منفرجة
٦. قم بأخذ القياس الرئيسي بالدرجة على الجهاز وهذا بداية من صفر الورنية وتضاف إليها قيمة القياس على الورنية التي يتم الحصول عليها من تطابق التدرج الرئيسي وتدرج الورنية (افترض القراءة المبنية في شكل رقم ١٢٥ للتوضيح). لاحظ تحرك صفر الورنية ٢٨ درجة ناحية اليمين من صفر التدرج الرئيسي، وتطابق الخط الثالث للورنية مع أحد خطوط الورنية المشار إليها بالسهم في شكل ٥٢ (بضرب ٣ شرط  $\times$  قيمة الشرطة (٥ دقائق) = ١٥ دقيقة) تكون قيمة الزاوية المقوءة هي (٥٢٨°١٥)
٧. قم بتسجيل القيمة الحقيقية لقطعة الشغل التي تعمل عليها في جدول النتائج.




شكل رقم ١٢٥: تدرج الورانية (القراءة المسجلة ١٥٠٢٨)


### ثالثاً: المنقلة الشاملة Combination protractor

**المطلوب: تحديد قطر عمود دائري مجهول المركز**

المنقلة الشاملة بها مجموعة من الأجزاء التي تستخدم منفصلة أو متصلة بالمسطرة المتحركة، ولا تختلف كثيراً عن طريقة استخدام المنقلة البسيطة أو المنقلة المحورية العامة، أما الجزء المختلف فهو قياس مركز القطع الدائري وهو الذي سيتم تناوله في هذا التدريب.

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.
٢. سجل مشاهداتك عن دقة (حساسية) المنقلة الشاملة التي تنفذ عليها التمرين
٣. قم بإسناد الجسم الدائري المطلوب قياسه ليلامس أسطح الرأس التي حرف ٧ سند ساق القياس الثابتة على أحد أسطح الزاوية. كما هو مبين في شكل رقم ١٢٦.

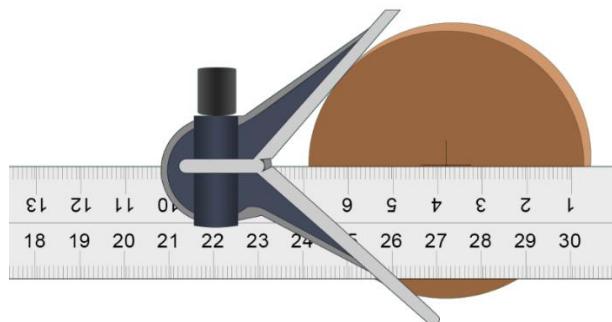

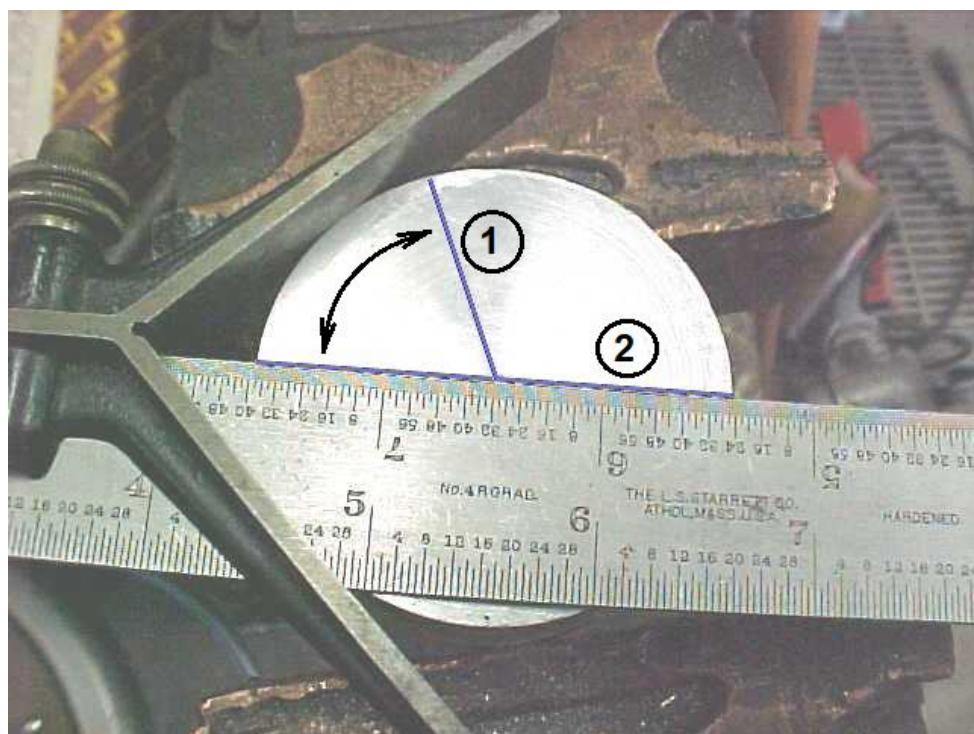

شكل رقم ١٢٦: قياس وتحديد مركز جسم دائري

٤. ارسم خط على الجسم الدائري بقلم العلام Scriber مماسا لحرف المسطرة.
٥. قم بتدوير قاعدة تحديد المراكز حوالي نصف لفة وقم برسم خط آخر.
٦. تقاطع الخطين هو مركز الجسم الدائري.
٧. قم بقياس نصف القطر بالمسطرة المتحركة وسجله في جدول النتائج.

### تسجيل النواتج

قيم الروايا التي تم قرائتها من على المنقلة حسب نوعها لثلاث قطع شغل.

قطعة شغل منفرجة	قطعة شغل قائمة	قطعة شغل حادة	النوع	م
.....	.....	.....	المنقلة البسيطة	١
.....	.....	.....	المنقلة المحورية العامة	٢
.....	.....	.....	المنقلة المحورية العامة	٣

جدول رقم ٢٨

**المشاهدات****تقييم الأداء**

أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	م
	لا	نعم		
			يطبق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يتعرف على أنواع المناقل المختلفة.	٢
			يتتمكن من استخدام المناقل لقياس لزوايا.	٣
			يتتمكن من تحديد دقة المنقلة المحورية العامة.	٤
			يستطيع القياس الزوايا الحادة والقائمة والمنفرجة.	٥
			يحافظ على أدوات القياس أثناء وبعد الاستخدام.	٧
			يرجع الأجهزة إلى حالتها الأصلية.	٨

جدول رقم ٢٩

**توقيع المدرب**

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب التالي:


لله الأنواع المتاحة من المناقل الموجودة في الورشة وقطع شغل مختلفة

ينبغي أن يكون المتدرب قادراً على أن يقوم بالاتي في زمن ٥ دقائق:

لله قياس زاوية ميل الجسم بشكل سليم.

لله حساب دقة النقلة

لله قراءة المنقلة ذات الورنية

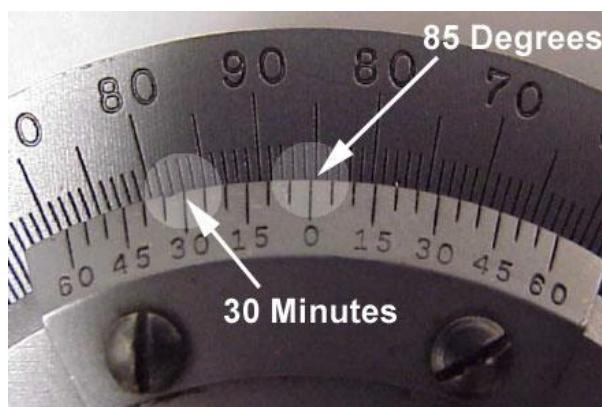


شكل رقم ١٢٧

${}^{\circ}$ .....	A	القياس الرئيسي
'.....	B	قياس الورنية
${}^{\circ}$ ..... '.....	A+B	قيمة القياس على الجهاز

جدول رقم ٣٠

لله قراءة المنقلة ذات الورنية

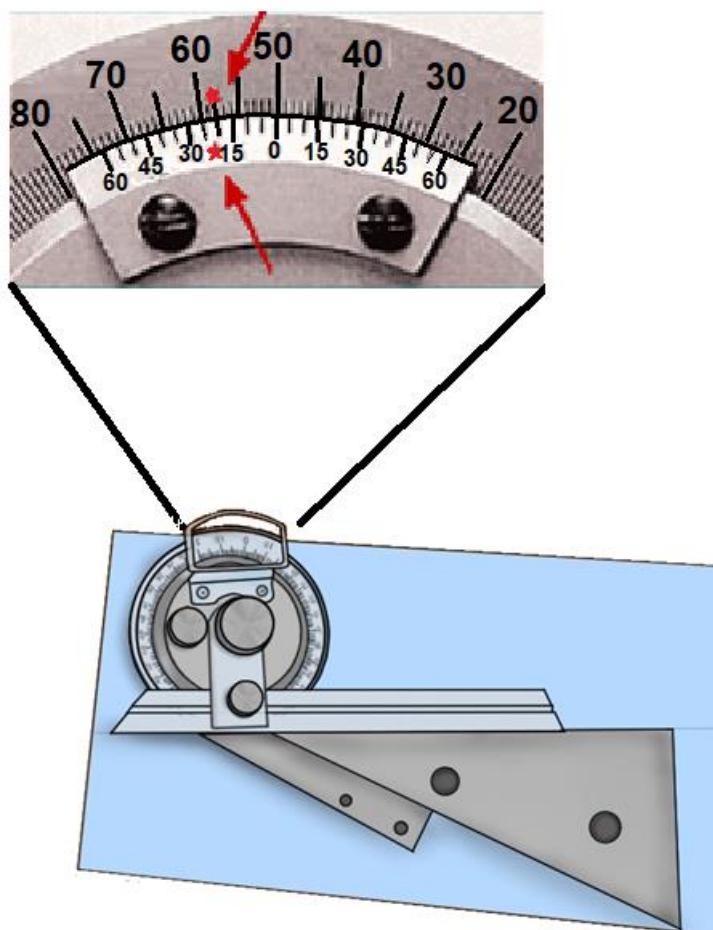

شكل رقم ١٢٨

$^{\circ} \dots\dots\dots$	A	القياس الرئيسي
' \dots\dots\dots	B	قياس الورنية
$^{\circ} \dots\dots\dots$	A+B	قيمة القياس على الجهاز

جدول رقم ٣١

## استخدام ساعات القياس (الأنديكيتور)

٨ ساعات

الزمن

٦

تدريب رقم

### أهداف

- لله التعرف ساعات القياس وطريق عملها.
- لله استخدام ساعات القياس لفحص استوانية الأسطح
- لله استخدام الأنديكيتور في فحص استدارة شغله مستديرة


### متطلبات التدريب

المواد الخامات	العدد والأدوات
كتلة حرف ٧ قياسية أو أي كتلة مجلخة خالية من الخدوش.	ارتداء افروف العمل زهرة قياس
مواد تنظيف	مبين ذو وجه الساعة (ساعة قياس). حامل انضباطي للمبین ذو وجه الساعة قاعدة مغناطيسية لحامل الأنديكيتور
فوطة صفراء لتنظيف القطع	زهرة حرف ٧ زهرة الاستواء

جدول رقم ٣٢

### المعارف المرتبطة بالتدريب


ساعات القياس هي عبارة عن محددات قياس ذات قرص مدرج أو مبين Dial تستعمل لاختبار استواء الأسطح وانتظام أعمدة الدوران ولتحديد قيم انحرافات مقاسات وأبعاد القطع المصنعة عن الأبعاد المنصوص عليها في المواصفات والتصاميم.

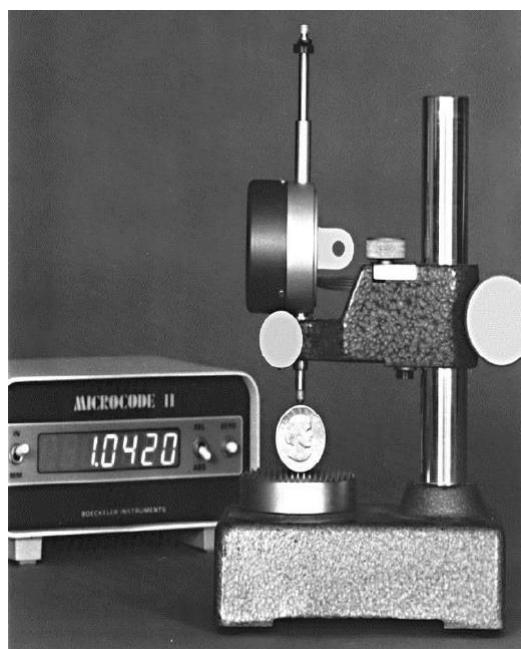

شكل رقم ١٢٩: ساعة القياس

#### **مكونات ساعة القياس:**

تتكون أساساً من عمود حساس للاستشعار وعمود ثابت وتدرج ثابت وآخر قابل للدوران كما هو مبين في شكل رقم ١٣٠ كما يستخدم المبين ذو الساعة مع ميزان المياه في فحص محاور ماكينات التشغيل وضبط حركتها

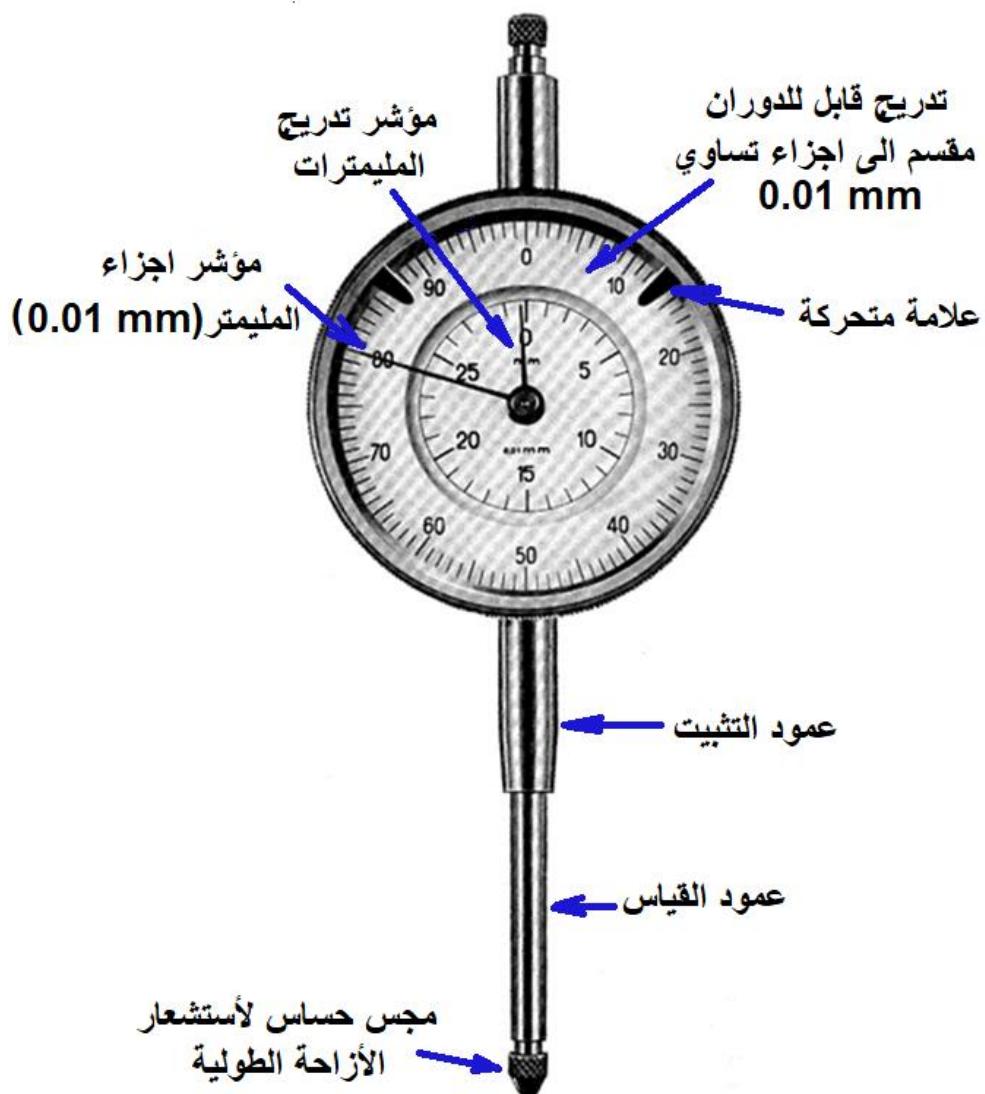


شكل رقم ١٣٠: مكونات جهاز ساعة القياس

عند الاستعمال يجب تثبيت ساعة القياس على سطح مستوي وعن طريق تحريك إصبع الاستشعار على السطح المراد فحصه تنتقل انحرافات الأبعاد عن طريق الإصبع إلى المؤشر على الساعة المدرجة بدرج يساوي  $1/100$  مم أي  $0.01$  مم. ومنه يمكن تحديد قيم الانحرافات على السطح المقاس. عادة ما تستعمل هذه الطريقة في ورش التشغيل لفحص استواء الأسطح واستدارة الأعمدة ومقارنة الأبعاد مع قوالب القياس.



شكل رقم ١٣١: تثبيت ساعة القياس على قاعدة قياس مغناطيسية مستوية

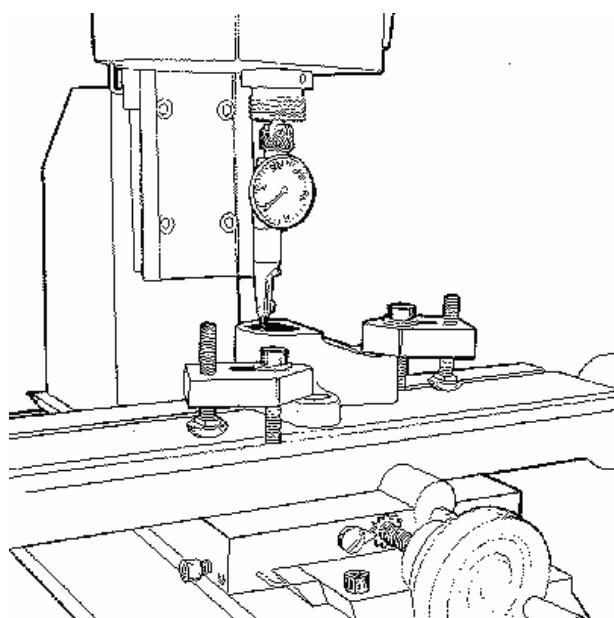


شكل رقم ١٣٢: استعمال ساعة القياس لفحص شغلة على آلة التشغيل

## خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.
٢. نطف زهرة الاستواء من الغبار والزيوت والشوائب العالقة وتأكد انه مستوى تماما لضمان دقة القياس
٣. نطف القطعة المراد قياسها.
٤. ثبت قطعة الشغل المراد قياس مدى الانحراف بها
٥. قم بتركيب ساعة القياس على الحامل الخاص بها واحكم تثبيتها.
٦. اضبط صفر مؤشر الساعة على المقاس المطلوب باستخدام قوالب أو محددات القياس المناسبة للضبط.


### أولاً: فحص استواء سطح عدل باستخدام ساعة القياس

قسم طول سطح الجسم المراد اختبار استوائه بمسافات متساوية على بعد ٢ سم مستخدما أساليب العلام الشنكرة (أي باستخدام حبر علام قابل للإزالة واستخدم شوكة علام وقدم أو زاوية قائمة ولا يخಡس السطح أو يمكن استخدام قلم علام مباشرة والاستغناء عن الحبر)، إذا كان السطح المراد اختباره عريض يقسم بعمل مربعات على بعد ٢ سم كما هو مبين في شكل رقم ١٣٣ .

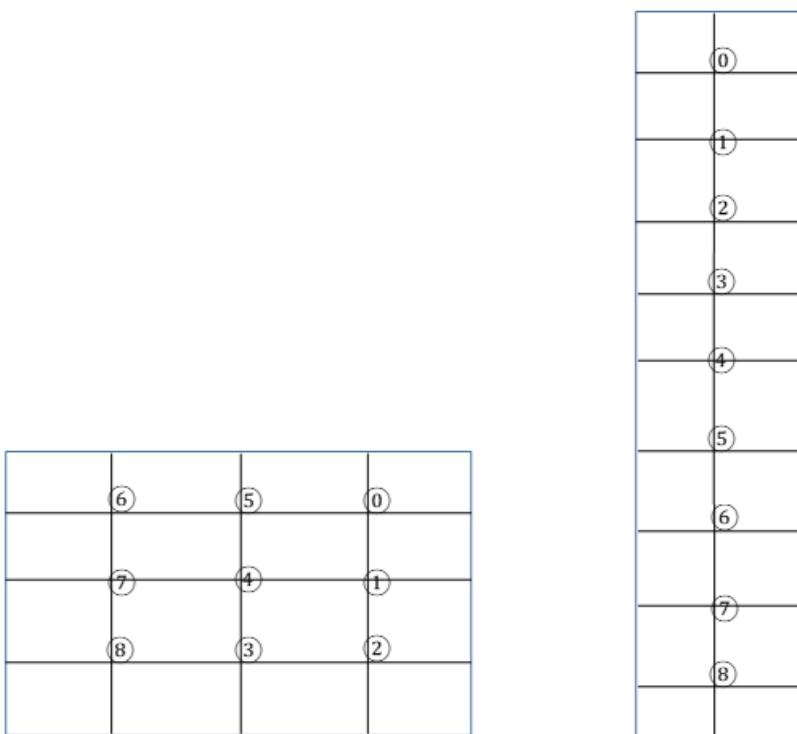

شكل رقم ١٣٣: تقسيم السطح العريض

٧. ضع عند النقطة ① حساس مبين الساعة و قم بتصغير تدرج المبين ذو الساعة، بمعنى ضبط قراءة المبين لتكون صفر عند النقطة ① لمقارنة بقية النقاط على السطح بالنسبة لهذه النقطة كما هو موضح في شكل ٦

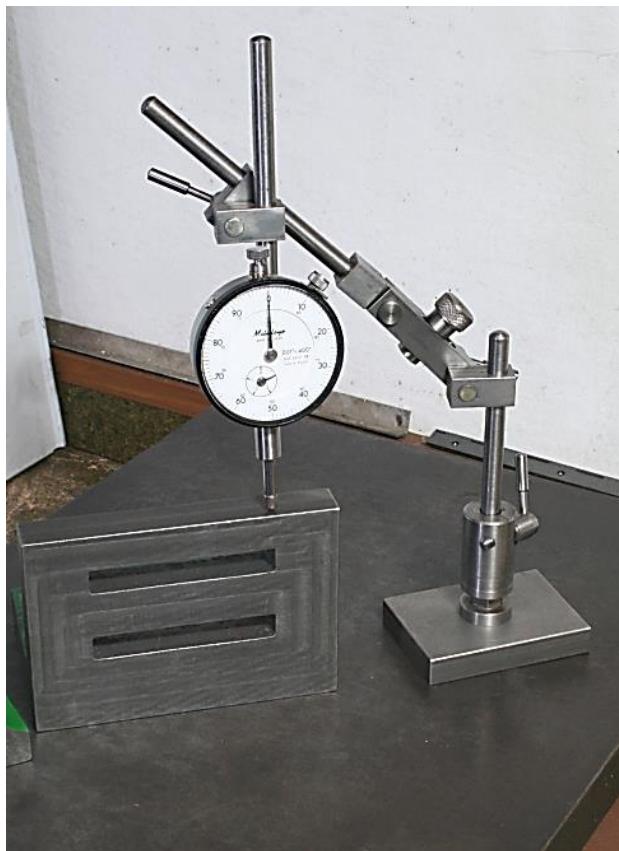

شكل رقم ١٣٤: فحص استواء سطح عدل


٨. حرك برفق الزهرة القياس دون اهتزاز إلى النقطة رقم ① ويسجل قراءة المؤشر سواء بالنقص أو بالزيادة في جدول النتائج ويكرر ذلك مع كل النقاط، لاحظ أنه لو كانت الكتلة نظيفة وسليمة فربما تكون كل القراءات تساوي صفر إلا أن المتوقع أن تكون القراءات  $\pm 0.02$  املأ جدول النتائج.

٩. قارن بين القراءات وحدد وصف السطح مثلاً (السطح مائل إلى أعلى بدء من النقطة ② وفي اتجاه النقطة ⑥ وهذا).

#### ثانياً: فحص استواء سطح دائري باستخدام ساعة القياس

تكرر الخطوات الأساسية من ١ إلى ٥

٦. يثبت الجسم الدائري بين ذنبتين على مستوى أفقى مثل زهرة العلام مستوية وزهرتين حرف ٧ أو يثبت في ظرف المخرطة كما هو مبين في شكل رقم ١٣٥.

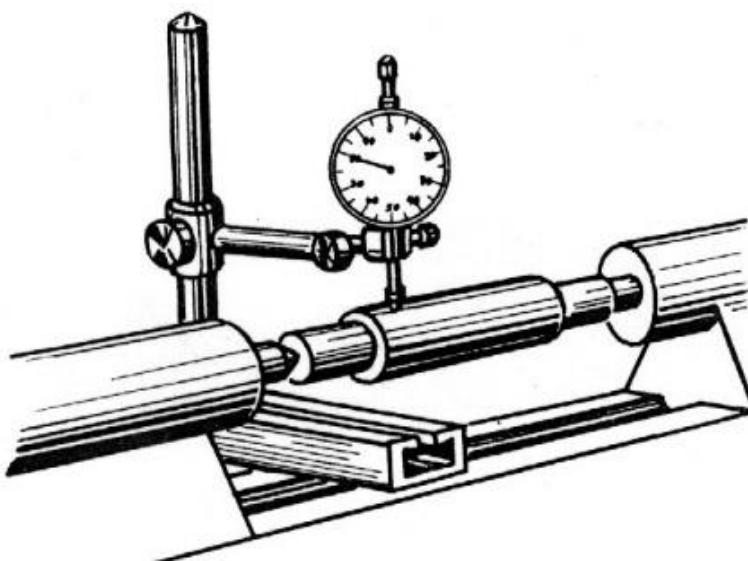

شكل رقم ١٣٥: فحص مركزية الأعمدة الأسطوانية استخدام مبين الساعة لقياس

٧. حدد المساحة المطلوب العمل عليها بتقسيم طول سطح الجسم المراد اختبار استوائه بمسافات متساوية مستخدماً أساليب العلام الشنكرة (أي باستخدام حبر علام أو طباشير قابل للإزالة واستخدم شوكة علام وقلم ولا يخدش السطح أو يمكن استخدام قلم علام مباشره والاستغناء عن الحبر)، أو يمكن تحديد نقطة تلامس واحدة على العمود.
٨. ضع (الأنديكيتور) ساعة القياس بحيث يلامس حساس القياس سطح (محيط) طرف القضيب المراد تحديد استدارته من ناحية الجزء المثبت به (مثلاً ناحية الظرف) أو في النقطة المحددة على العمود.
٩. لف العمود باليدي عدة لفات ولاحظ القراء الصغرى والقراءة الكبرى الظاهرة على شاشة المبين (الأنديكيتور)
١٠. لف العمود برفق حتى يصل مؤشر المبين إلى القيمة الصغرى.
١١. حرك الذراع المنزلق الذي يحمل الانديكيتور برفق حتى يتم ضبط مؤشر ساعة القياس على الصفر وقم بالتأكد من انتظام المؤشر على الصفر.

١٢. لف الطرف لفة كاملة باليد وقم بمراقبة حركة مؤشر القياس سواء في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة لتفحص مدى اللامركزية في الجسم الدائري، قد يعطى المؤشر قراءة توضح قيمة الزيادة أو النقص
١٣. سجل أكبر قيمة وصل إليها المؤشر (اللفة الكاملة للمؤشر تساوي ١ مم)
١٤. إذا كان العمود مثبت من الطرفين بذنبة تكون أكبر قيمة هي قيمة اللامركزية في العمود عند هذه النقطة.
١٥. حرك حساس ساعة القياس إلى النقطة التالية المراد اختبارها أو إلى نهاية العلام حسب الحاجة وتكرر الخطوات من ١٠ إلى ١٤ حتى يتم إيجاد النقطة التي عندها أكبر قيمة للانحراف عن مركز العمود.
١٦. إذا كان العمود مثبت من طرف واحد مثل ظرف المخرطة، يمكن فك ربط الشغالة قليلاً والطرق عليها بالمطرقة الكاوتش (الدقماق) لضبط الانحراف في مركز الشغالة، ثم تربط ثانية ويرافق حركة المؤشر عند لف العمود لفة كاملة
١٧. تكرر الخطوة السابقة حتى نلاحظ حركة بسيطة لمؤشر المبين حول الصفر وبذلك يكون قد تم ضبط مركزية الشغالة المركبة على ظرف المخرطة
١٨. قم بفك الأنديكيتور واعده إلى موضعه الآمن
١٩. نظف ورتب مكان العمل بعد الانتهاء من العمل.

لـ<sup>لـ</sup> عند تركيب الساعة بالحامل تجنب سقوطها ولا تربط على عمود القياس إذا كان المبين ليس له بروز للربط من الخلف اربط على الأسطوانة المحيطة بعمود القياس وعند ربط مسمار قفيز الحامل الضاغط على أسطوانة عمود القياس اربط برفق بالقدر الذي يمنع المبين من الحركة لأن الربط الشديد يتلف الماسورة المحيطة بعمود القياس فتحتاك بالعمود.



لـ<sup>لـ</sup> عندأخذ قراءة التدرج تذكر أن قيمة التدرج ١٠٠٠ مم.

لـ<sup>لـ</sup> اختبر أي من اتجاهي حركة المؤشر في اتجاه عقارب الساعة أو العكس يعني ارتفاع السطح المفحوص أو هبوطه (الارتفاع + والهبوط -)

## تسجيل النواتج

**جدول النتائج لقطعة العمل العدلة:**

قيمة زاوية الساعة	المسافة	رقم النقطة
اتجاه عقارب الساعة	اتجاه عقارب الساعة	
	بداية القياس	① ٠
	على بعد ٢ سنتيمتر	② ١
	على بعد ٤ سنتيمتر	③ ٢
	على بعد ٦ سنتيمتر	④ ٣
	على بعد ٨ سنتيمتر	⑤ ٤
	على بعد ١٠ سنتيمتر	⑥ ٥
	على بعد ١٢ سنتيمتر	⑦ ٦
	على بعد ١٤ سنتيمتر	⑧ ٧
	على بعد ١٦ سنتيمتر	٨

جدول رقم ٣٣

**جدول النتائج للعمود الدائري:**

النقط									
⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	①	٠
قراءة مؤشر مبين الساعة									
									٠

جدول رقم ٣٤

**المشاهدات****تقييم الأداء**

أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	م
	نعم	لا		
			يطبق إجراءات السلامة المهنية	١
			ينظف كل الأدوات بعناية ورفق دون اصطدام	٢
			يربط المبين بالحامل بطريقة صحيحة	٣
			يتعرف على طريقة عمل ساعة القياس	٤
			يقسم السطح لأجزاء متساوية	٥
			يضع مجس عمود القياس على السطح وصفر المبين	٦
			يتتمكن من استخدام ساعة القياس لإيجاد الانحرافات	٧
			يحرك المبين من نقطة إلى أخرى باستقرار دون اهتزاز أو تغيير لضبط الساعة وأخذ القراءات بطريقة صحيحة، واستطاع أن يفسر القراءات ويف السطح المفخوس	٨
			يستطيع قياس الانحرافات للسطح المستوية	٩
			يستطيع قياس تحديد الانحرافات للسطح الأسطوانية	١٠
			يحافظ على أدوات القياس أثناء وبعد الاستخدام	١١
			يرجع الأجهزة إلى حالتها الأصلية	١٢

جدول رقم ٣٥

**توقيع المدرب**

..... التوقيع: ..... الاسم: .....

**الاختبار العملي**


في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب التالي:

لله جهاز ساعة قياس Dial indicator

لله حامل جهاز ساعة القياس

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

لله تحديد وقياس الانحرافات لسطح مستوى بطول قصير.

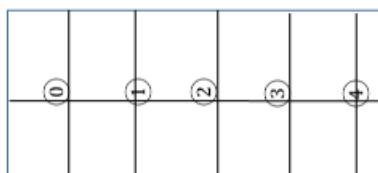

## القياس الدقيق للزوايا باستخدام قضيب الجيب Sine bar وقوالب (Gage Blocks)

٨ ساعات	الزمن	٧	تدريب رقم
---------	-------	---	-----------

### أهداف

للح قياس الزوايا باستخدام قضيب الجيب

للح قياس الزوايا باستخدام قوالب القياس

### متطلبات التدريب

المواد والخامات	العدد والأدوات
عينة معدنية	ارتداء افروف العمل
فوطة قماش قطن	قضيب الجيب
	قوالب القياس

جدول رقم ٣٦

### المعرف المرتبطة بالتدريب


تستعمل قوالب القياس Gage Blocks لقياس للأبعاد بدقة عالية جدا وتعتبر قوالب القياس من الدعامات الأساسية في عمليات التقييس الصناعي، إذ أنها تعد مراجع (أو معايير) لاختبار وفحص دقة أجهزة قياس الأبعاد مثل القدم ذات الورنية والميكرومتر. كما تستعمل قوالب القياس في المختبرات وورش التشغيل في القياس المباشر وفي مقارنه القياسات بهف التفتيش عن جوده المنتجات.

### أولاً: قضيب الجيب Sine bar

قضيب الجيب عبارة عن قضيب بطول ثابت يرتكز على بكرتين متساوية الأقطار كما هو مبين في شكل رقم ١٣٦. يستعمل قضيب الجيب مع قوالب القياس لإجراء عمليات القياس الدقيقة لزوايا المشغولات وزاوية ميل الأعمدة وزاوية ميل المخروط.

يتوفر قضيب الجيب بأطوال ١٠٠، ٢٠٠ و ٣٠٠ مم.


تكون المسافة بين مركزي الأسطوانتين (البكرتين) محددة ومعروفة بدقة، ويكون سطح قضيب القياس موازي للخط الافتراضي الواصل بين مركزي البكرتين.

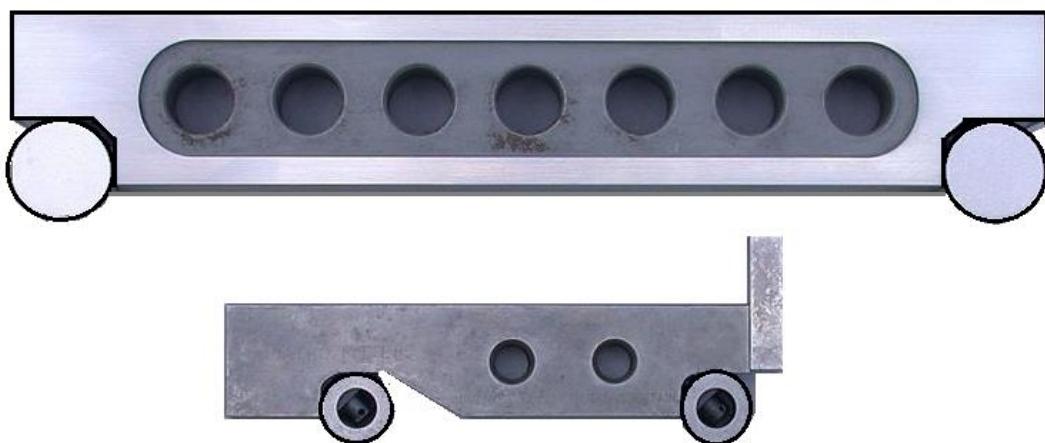

شكل رقم ١٣٦: أشكال مختلفة لقضيب الجيب


#### إجراء عملية القياس:

لإجراء القياس يوضع السطح المائل للقطعة المراد قياس زاويتها تحت أو فوق قضيب الجيب حسب الشكل الهندسي للقطعة المقاسة كما هو مبين في شكل رقم ١٣٧. ثم يرفع أحد طرفي القضيب تدريجياً باستعمال قوالب قياس الأبعاد حتى يصير سطح القطعة مماس ويوازي قضيب القياس وبالتالي تكون زاوية ميل قضيب الجيب هي نفسها زاوية ميل القطعة المقاسة.

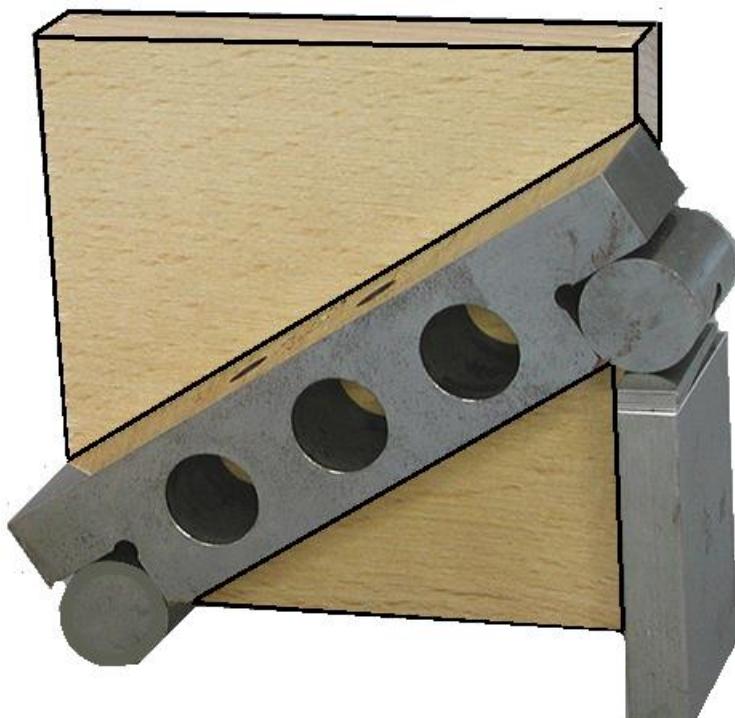

شكل رقم ١٣٧: القياس بقضيب الجيب Sine bar


ويمكن أيضاً رفع أحد طرفي القضيب تدريجياً باستعمال قوالب قياس الأبعاد حتى يصبح سطح القطعة أفقية ولكن يجب استعمال ساعة قياس للتأكد من أفقية قضيب الجيب كما هو مبين في شكل رقم ١٣٨. وبهذا تكون زاوية الميل في القطعة مساوية لزاوية ميل قضيب الجيب مع القوالب.

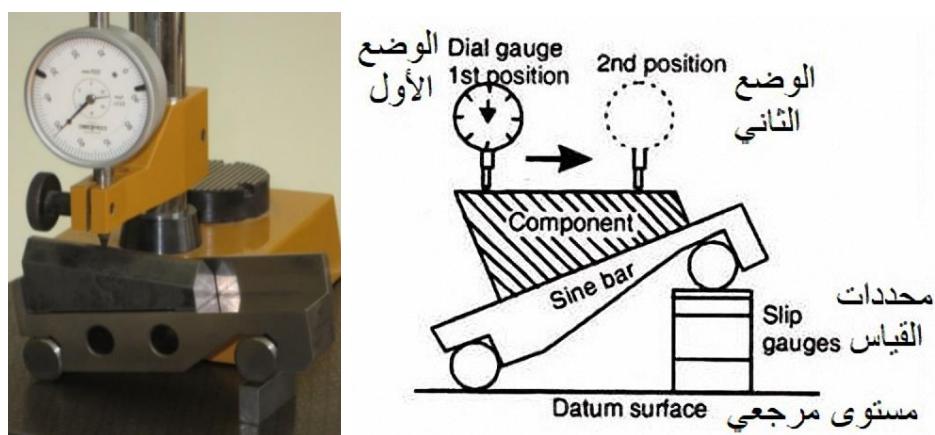

شكل رقم ١٣٨: القياس بقضيب الجيب وساعة القياس

### حساب زاوية الميل:

تكون المسافة بين البكرتين عادة من ١٠٠ إلى ٥٠٠ مم، ويمكن ضبط الزاوية يدوياً من ناحية واحدة أو من الناحيتين، بحيث يوضع الجسم المراد قياسه على مستوى مسطح كما هو مبين في شكل رقم ١٣٩.

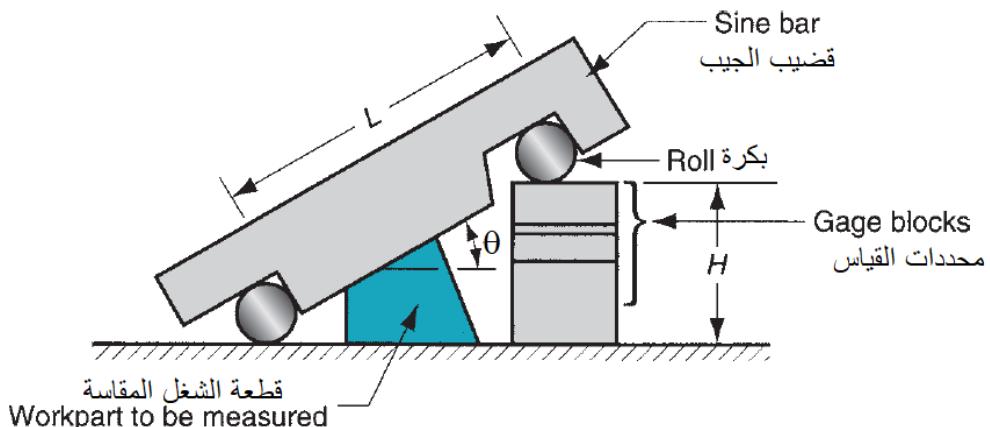

شكل رقم ١٣٩: حساب قياس الزوايا باستخدام قضيب الجيب

من قانون المثلثات يمكن استنتاج العلاقة بين الزاوية  $\theta$  وطول قضيب الجيب  $L$  وارتفاع قوالب القياس  $H$ ، جيب الزاوية يساوي المقابل على الوتر

$$\text{أولاً حساب جيب الزاوية من العلاقة } \sin \theta = \frac{H}{L} \text{ وبالتالي تكون الزاوية } \theta = \sin^{-1} \frac{H}{L}$$

وبما أن كلاً من ارتفاع قوالب القياس وطول القضيب معروفيْن فإنه يمكن تحديد جيب الزاوية ومن ثم الزاوية.

مثال: إذا كانت المسافة بين بكرتين القياس المستخدم لقياس أحد الزوايا يساوي ١٠٠ مم، وارتفاع قوالب القياس كان ٢٦,٦٥٢ احسب زاوية الجيب للسطح المائل.

$$\theta = \sin^{-1} \frac{H}{L} = \sin^{-1} \frac{26.652}{100} = 15.46^\circ$$

وتكون الزاوية هي  $26^\circ$  و  $15^\circ$

## قضيب الجيب للمراكز Sine gauge center


يستخدم جهاز جيب الزوايا لثبت المشغولات المخروطية الأسطوانية والتي لا يمكن وضعها على جهاز قضيب الجيب التقليدي لعرضها للتزلق. جهاز قياس زاوية ميل المراكز هو في الأساس مثل قضيب الجيب ولكن محمل به قطع لثبت مراكز الجسم المخروطي عند الأطراف والتي يمكن ضبطها وتثبيتها في أي وضع كما هو مبين في شكل رقم ١٤٠ وبهذا نضمن الدقة لأن المحور الصحيح هو محور قطعة العمل. يتكون جهاز قياس جيب لمراكز من قضيب جيب مثبت في محور بكرة مرتكزة على سطح مرجعي مستوي. يوجد في أعلى القضيب مثبتات لثبت مراكز المشغولات المخروطية.




شكل رقم ١٤٠: جهاز المراكز

وعند قراءة مبين الساعة إلى قيمة صفر عند تحركه على السطح المخروطي تحسب الزاوية بالعلاقة التالية

$$\theta = \alpha = \sin^{-1} \frac{H}{L}$$

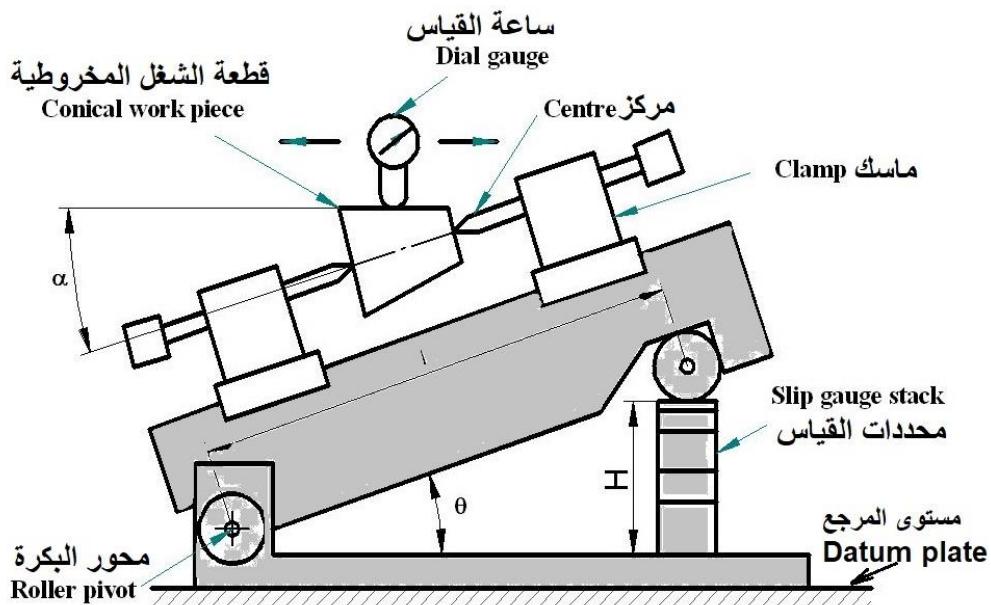

شكل رقم ١٤١: قضيب الجيب لجهاز قياس زاوية ميل المراكز

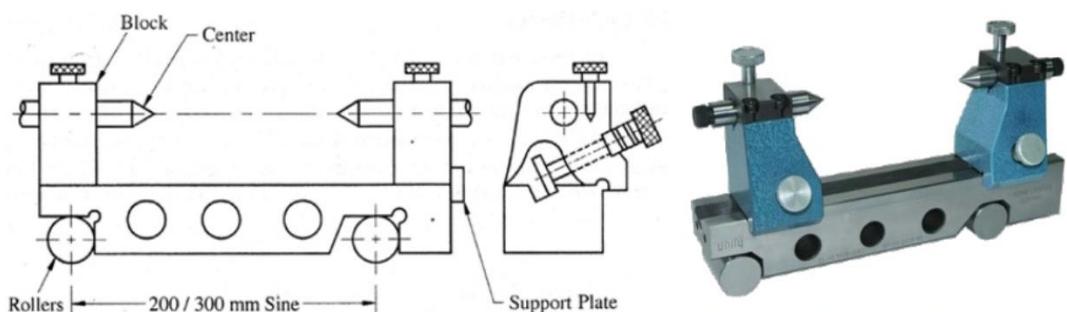

شكل رقم ١٤٢: أجزاء جهاز قياس زاوية ميل المراكز

## مزايا وعيوب قضيب الجيب

### المزايا

لـه من أدق الأجهزة المستخدمة لقياس الزوايا

لـه بسيط في التصميم والتركيب

لـه متاح بسهولة

### العيوب

لـه دقة الجهاز مقبولة حتى زاوية أقل من ١٥ درجة وتقل الدقة كلما زادت زاوية القياس ولا يناسب مطلاً زوايا أكبر من أو يساوي ٤٥ درجة.

لـه يصعب التعامل معه وثبتت محددات القياس  
لـه جهاز بدائي يصعب ثباته في مكانه

لـه يستخدم في التطبيقات التي يكون المسافة محدودة بين المراكز ولهذا لا يعتبر طريقة مثلى لقياس المشغولات.

لـه قد ينتج خطاء كبير في الزاوية لأي خطاء بسيط في قضيب الجيب

## ثانياً: قوالب قياس الزوايا (Angle Gage Blocks)

قوالب قياس الزوايا هي قوالب من الصلب متوفرة على شكل أطقم محفوظة في علب خشب لحمايتها من الخش كما هو مبين في شكل رقم ١٤٣ . تم ابتكارها سنة ١٩٣٩ بواسطة Dr.Tomilson طول كل قالب ٧٥ مم وعرض ١٦ مم ولها أسطح مائلة مصنوعة بزاوية ميل دقيقة جداً . وعليها علامة (>) محفورة بكل قطعة والتي تشير قيمة الزاوية للقالب، ويوجد عادة ١٣ قطعة مرتبة كما بالجدول التالي . وقد تختلف طبقاً لما هو مدون على العلبة من بيانات لزوايا المتاحة .

٤١	٢٧	٩	٣	١	درجة
	٢٧	٩	٣	١	دقيقة
	٣٠	١٨	٦	٣	ثانية

جدول رقم ٣٧: قيم الزوايا لمجموعة من قوالب القياس

قوالب قياس الزوايا تجسّد بدقة جيدة مقاسات زوايا معينة. تستعمل قوالب قياس الزوايا في أعمال معايرة الأجهزة الأخرى (المنقلة، محددات الزوايا) وفي الفحص الدقيق لزوايا المشغولات ولضبط ماكينات التشغيل.



شكل رقم ٤٣ : أشكال مختلفة لقوالب قياس الزوايا (Blocks Angle Gage)


Smallest increment by which any angle can be produced	Number of individual blocks contained in the set	Detailed listing of the blocks composing the set
1 degree	6	6 blocks of 1,3,5,15,30 and 45 degrees
1 minute	11	6 blocks of 1,3,5,15,30 and 45 degrees 5 blocks of 1,3,5,20 and 30 minutes
1 second	16	6 blocks of 1,3,5,15,30 and 45 degrees 5 blocks of 1,3,5,20 and 30 minutes 5 blocks of 1,3,5,20 and 30 seconds

جدول رقم ٣٨: بيانات القوالب الموجودة بأحد علب قوالب قياس الزوايا

### طرق استخدام أطقم قوالب قياس الزوايا:


يمكن استعمال مجموعة من القوالب لتركيب زاوية معينة على طريقتين: طريقة الإضافة وطريقة الطرح.

١. طريقة الإضافة (assembly Additive): نجمع القوالب بحيث يكون اتجاه ميل السطح المائل لجميع القوالب واحد وتكون الزاوية المركبة هي مجموع زوايا كل قالب. فمثلا بإضافة قالب الزاوية ٥ إلى ٣٠ وعلى نفس الميل نحصل على زاوية ٣٥ درجة.
٢. طريقة الطرح (assembly Subtractive): نركب القوالب بحيث يكون اتجاهاتها معاكسة لبعضها البعض. وبالتالي تكون الزاوية المركبة هي الفرق بين القوالب في اتجاه الميل الرئيسي وبقية الزوايا في الاتجاه المعاكس. فمثلا بوضع قالب الزاوية ٥ في الاتجاه المعاكس مع قالب الزاوية ٣٠ نحصل على زاوية  $30 - 5 = 25$  درجة.

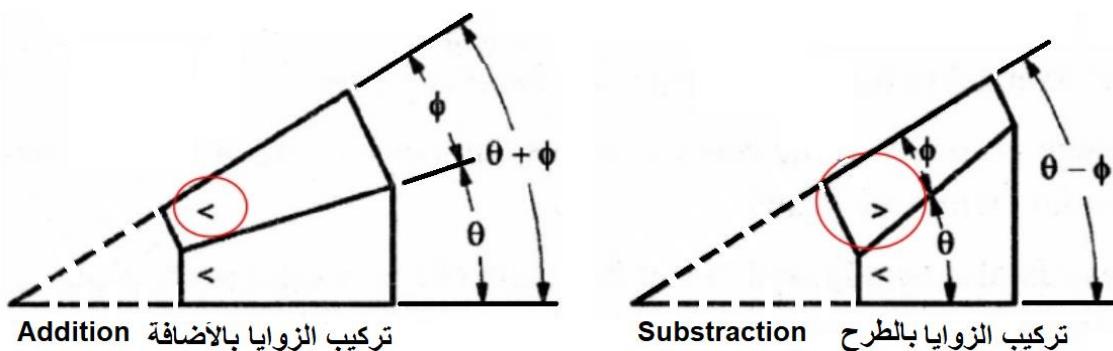

شكل رقم ١٤٤: تركيب الزوايا باستعمال قوالب قياس الزوايا

مثال: شكل رقم ١٤٥ يبين تركيبة من قوالب القياس لقطعة أساسية زاويتها ٣٠ درجة وتم طرح قالب (يركب بالعكس) بقيمة ٣ درجات ليكون الناتج زاوية ٢٧ درجة، والجزء الذي على اليسار تم إضافة قالب بقيمة ٣ درجات (في نفس الاتجاه) ليصبح قيمة الزاوية الإجمالية ٣٣ درجة

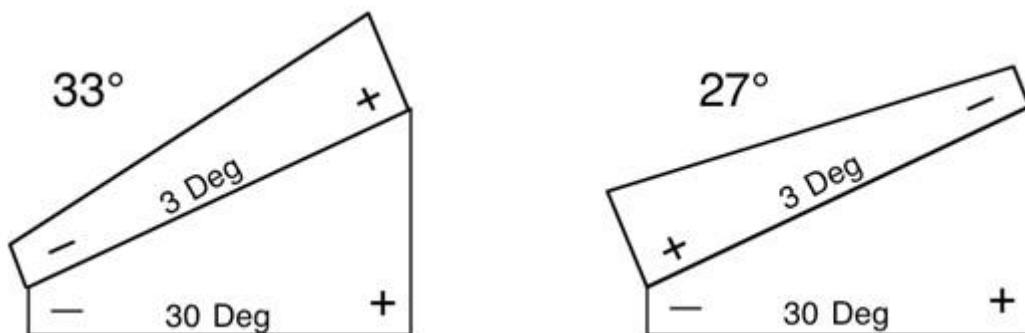

شكل رقم ١٤٥: شكل يبين فكرة قوالب قياس الزوايا


### ثالثاً: قوالب قياس الزوايا باستخدام الكرة والأسطوانات (البكرات)

تستخدم القوالب الأسطوانية والكروية المبينة في شكل رقم ١٤٦ في قياس زوايا الثقوب المخروطية والمخروط الناقص.



شكل رقم ١٤٦: محددات قياس كروية Gauge ball لقياس السلبة المخروطية

استخدام الكرات المعروف قطرها بدقة يلائم إيجاد زاوية ميل الثقوب المخروطية أما في حالة مجسم المخروط القائم فإن الأسطوانات تتناسب مع إيجاد زاوية المخروط من الخارج.

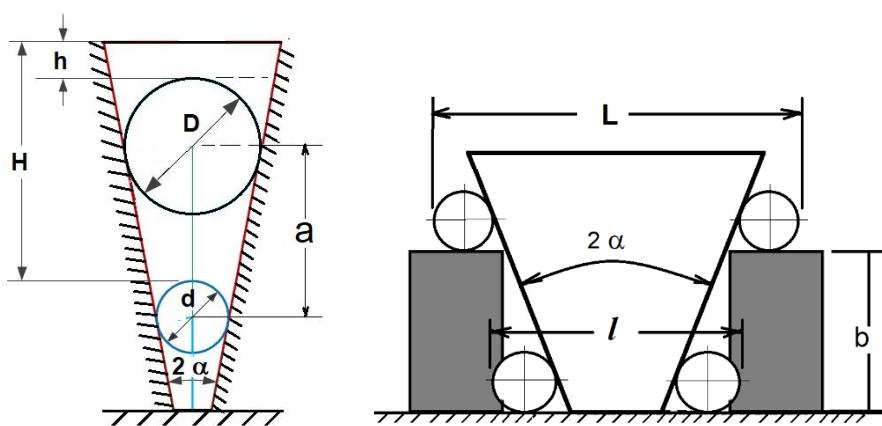

شكل رقم ١٤٧: الأشكال التي يمكن إيجاد زواياها الداخلية الخارجية باستخدام الأسطوانات والكرات

### خطوات تنفيذ التدريب

#### أولاً: قياس زاوية غير معلومة باستخدام قضيب الجيب sine bar

لقياس زاوية معلومة أو تحديد زاوية وضع شغالة معينة


١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.

٢. تأكد من نظافة سطح القياس وانه مستوى تماماً لضمان دقة القياس.

٣. اسند أحد البكرتين على لوح مستوي أو زهرة العالم واسند البكرة الأخرى على محددات القياس

٤. سجل قيمة البعد  $L$  الخاص بجهاز قضيب الجيب حيث أن  $L$  هي المسافة بين مركزي البكرتين

٥. اضبط قضيب الجيب القطعة sine bar ليميل بزاوية زاوية  $\theta$  المراد قياسها

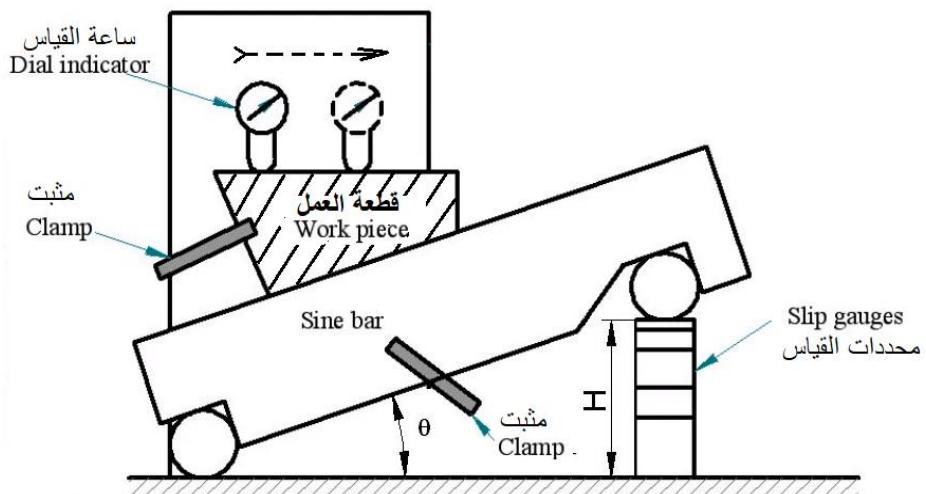

شكل رقم ١٤٨


٦. قم بقياس مجموع ارتفاعات محددات القياس  $H$

٧. احسب الزاوية من العلاقة  $L/H = \sin(\theta)$  حيث أن  $L$  هي المسافة بين مركزي البكرتين

#### ثانياً: قياس زاوية غير معلومة باستخدام قضيب الجيب وساعة القياس Dial indicator

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.

٢. تأكد من نظافة سطح القياس وانه مستوى تماما لضمان دقة القياس.
٣. اسند أحد البكرتين على لوح مستوي أو زهرة العلام واسند البكرة الأخرى على محددات القياس
٤. سجل قيمة البعد  $L$  الخاص بجهاز قضيب الجيب حيث ان  $L$  هي المسافة بين مركزي البكرتين
٥. اضبط قضيب الجيب القطعة sine bar ليميل بزاوية زاوية  $\theta$  المراد قياسها
٦. ضع ساعة القياس قرب حرف قطعة العمل وقم بتحريكها على طول سطح الشغالة لاحظ أي انحرافات.

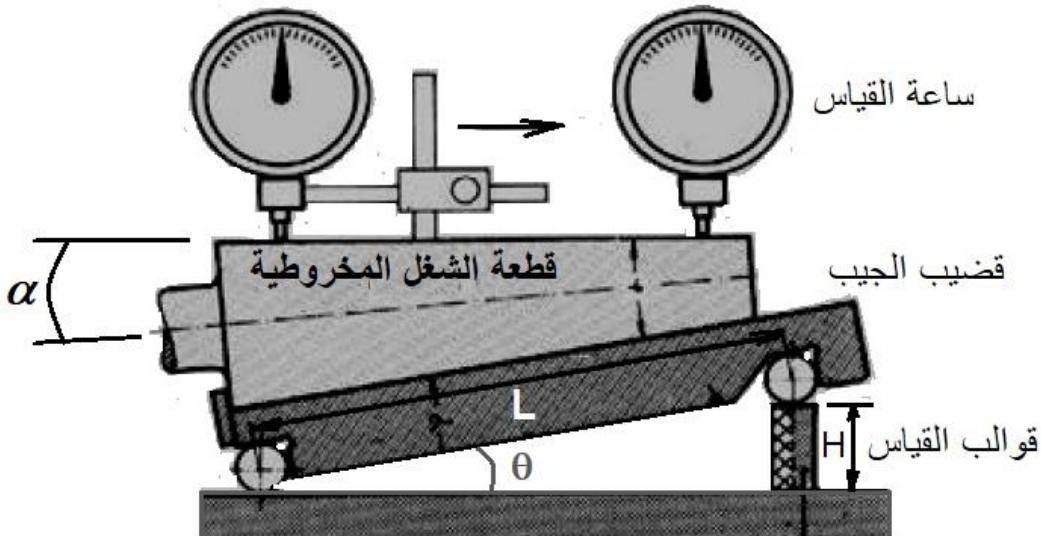

شكل رقم ١٤٩

٧. قم بزيادة أو تقليل عدد قطع محددات القياس حتى تسجل ساعة القياس القيمة "صفر" عند تحريكها من طرف إلى طرف آخر.
٨. قم بقياس مجموع ارتفاعات محددات القياس  $H$  وسجله في جدول النتائج
٩. احسب زاوية ميل المخروط ( $\alpha$ ) من العلاقة  $\sin(\theta) = H/L$

$$\text{حيث أن: } \theta = \alpha = \sin^{-1} \frac{H}{L}$$


### ثالثاً: قياس زاوية باستخدام محددات الزوايا

- تدريب: قم بإنشاء زاوية مقدارها المسجلة (٤٢°١٦'٠٣٧") باستخدام محددات القياس
١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.
  ٢. تأكد من نظافة سطح القياس وانه مستوى تماما لضمان دقة القياس.
  ٣. قم بإحضار القطع التالية ذات الزوايا بالدرجات، ٥٢٧، ٥٩، ٥١ من صندوق блوكات ليكون ناتج مجموعها بالدرجات يساوي  $= ٥٢٧ + ٥٩ + ٥١ = ١٣٧$
  ٤. قم بإحضار القطع التالية ذات الزوايا بالدقائق، ١٢٧، ١٩، ١٣، ١١ من صندوق блوكات ليكون ناتج مجموعها بالدقائق يساوي  $= ١٢٧ - ١٩ - ١٣ + ١١ = ١٦$

٥. قم بإحضار القطع التالية ذات الزوايا بالثوانی  $30''$  ،  $6''$  ،  $30''$  ،  $6''$  من صندوق блوكات ليكون

$$\text{ناتج مجموعها بالدقائق يساوي} = 30'' + 30'' + 6'' + 6'' = 42''$$


لينتج الشكل التالي من مجموعة محدّدات الزوايا

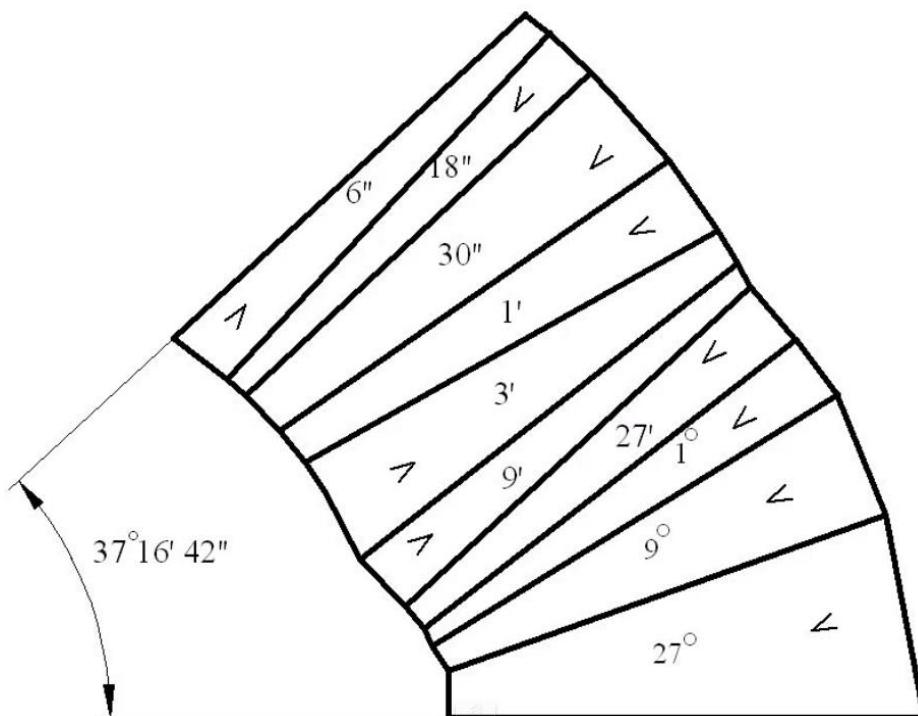

شكل رقم ١٥٠: مجموعة محدّدات القياس المستخدمة في التدريب

#### رابعاً: قياس الزوايا بالأسطوانات والكرات bar and rollers

تدريب (أ): قم بتحديد الزاوية الخارجية للمخروط الناقص المبين في شكل رقم ١٥١.

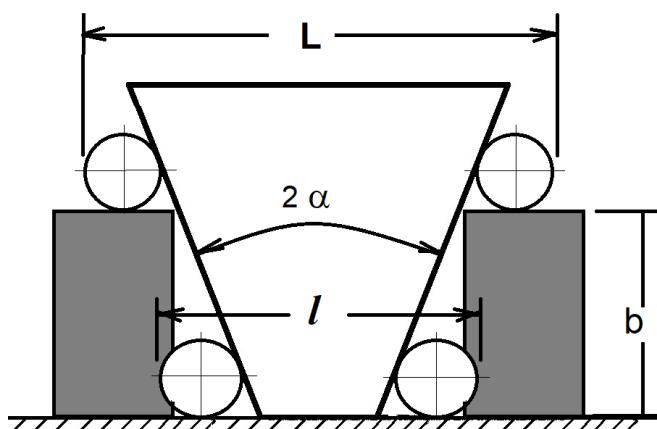

شكل رقم ١٥١: قياس زاوية المخروط الناقص

بالنظر إلى المخروط الناقص المبين في شكل رقم ١٥١ نجد أن له قاعدتان واحدة صغيرة مرتكز عليها وأخرى كبيرة.

٦. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.

٧. تأكد من نظافة سطح القياس وانه مستوى تماماً لضمان دقة القياس.


٨. قم بقياس البعد ( $L$ ) المماس للأسطوانتين عند القاعدة الكبيرة بأحد أجهزة القياس المناسبة مثل القدم ذات الورانية.

٩. قم بقياس البعد ( $l$ ) عند القاعدة الصغرى بأحد أجهزة القياس المناسبة مثل القدم ذات الورانية.  
١٠. حدد الارتفاع والذي سيكون نفس قيمة قالب القياس المعياري

$$\tan \alpha = \frac{L-l}{2b}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{L-l}{2b}$$

**تدريب (ب):** قم بتحديد الزاوية الثقب مخروطي المبين في شكل رقم ١٥٢.

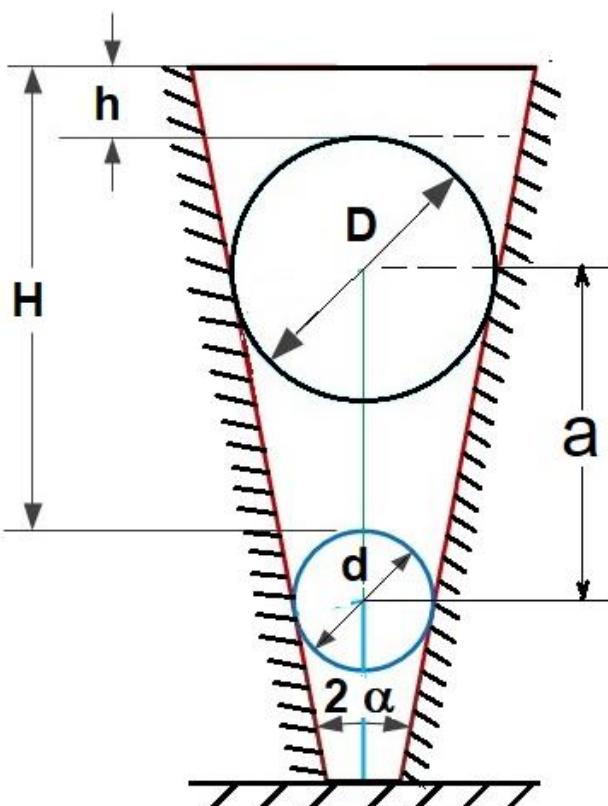

شكل رقم ١٥٢: قياس زاوية الثقب المخروطي

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعامل القياسات.
٢. تأكد من نظافة سطح القياس وانه مستوى تماماً لضمان دقة القياس
٣. قم بقياس الطول  $H$  من أعلى سطح الكرة الصغيرة بجهاز قياس مناسب مثل قدمه الأعمق ذات الورانية.
٤. قم بقياس الطول  $h$  بجهاز قياس مناسب مثل قدمه الأعمق ذات الورانية من أعلى سطح الكرة الكبيرة

الكرة الصغيرة والكبيرة معروفة أقطارهما، حيث أن  $d$  قطر الكرة الصغيرة،  $D$  قطر الكرة الكبيرة.



٥. قم بقياس المسافة بين مركز الكرتين بدلالة الأطوال  $H$  و  $h$ .

$$6. \text{ يتم حساب الزاوية من العلاقة } \sin \alpha = \frac{d}{(2a - D + d)}$$

وبالتالي تكون الزاوية

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{L-l}{2b}$$

$$\text{حيث أن } b = H - h + \frac{(d-D)}{2}$$

### تسجيل النواتج

#### أولاً: جهاز قياس الجيب

جهاز الجيب و ساعة القياس	جهاز قضيب الجيب	نوع البعد	م
		البعد $L$ الخاص بجهاز قضيب الجيب	١
		ارتفاع محدّدات القياس $H$	٢
		زاوية ميل قضيب الجيب	٣

جدول رقم ٣٩

ثانياً: تحديد الزاوية الخارجية للمخروط الناقص باستخدام الأسطوانات والكرات

bar

قيمة البعد	نوع البعد	م
	البعد ( $L$ ) المماس للأسطوانتين عند القاعدة الكبيرة	١
	البعد ( $l$ ) المماس للأسطوانتين عند القاعدة الصغيرة	٢
	ارتفاع محدّدات القياس ( $b$ )	٣
	حساب زاوية ميل المخروط	٤

جدول رقم ٤٠

### ثالثاً: تحديد الزاوية الداخلية للثقب المخروطي باستخدام الأسطوانات والكرات Ball and rollers bar

قيمة البعد	نوع البعد	م
	الطول (H) من فوق الكرة الصغيرة	١
	البعد (h) من فوق الكرة الكبيرة	٢
	احسب الطول (a)	٣
	حساب زاوية ميل الثقب المخروطي	٤

جدول رقم ٤١

#### المشاهدات



#### تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	م
	نعم	لا		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية	١
			يتعرف على أنواع محدّدات قياس الزوايا	٢
			يتّمكّن من استخدام جهاز قضيب الجيب لقياس الزوايا	٣
			يتّمكّن من استخدام محدّدات قياس الزوايا	٤
			يستطيع قياس زوايا جسم مخروطي أو أسطواني بساعة القياس	٥
			يحافظ على أدوات القياس أثناء وبعد الاستخدام	٦
			يرجع الأجهزة إلى حالتها الأصلية	٧

جدول رقم ٤٢

**توقيع المدرب**

..... التاریخ: ..... التوقيع: ..... الاسم:

**الاختبار العملي**

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب التالي:

- لـ جهاز قضيب الجيب Sine bar وقطع شغل مخروطية
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٥ دقائق:
  - لـ قياس زاوية ميل الجسم المخروطي بشكل سليم.

## قوالب القياس Gauge blocks ومعاييرة القدمة والميكرومتر

٤ ساعات

الزمن

٨

تدريب رقم

### أهداف

لـ**هـ** استخدام قوالب القياس لتحديد الأبعاد الدقيقة

لـ**هـ** استخدام قوالب القياس لمعاييرة القدمة ذات الورانية والميكرومتر

### متطلبات التدريب

المواد الخامات	العدد والأدوات
	قوالب القياس
فوطة للتنظيف	قدمة ذات ورانية
	ميكرومتر

جدول رقم ٤٣

### المعرف المرتبطة بالتدريب


قوالب القياس عبارة عن متوازي مستطيلات ذات أبعاد ثابتة ومصنوع من الصلب السبائك المعالج حرارياً لمقاومة التآكل والصداء حتى لا تتأثر بظروف محيط العمل من درجة حرارة ورطوبة. تتوفر قوالب القياس على شكل أطقم تحتوي على مجموعات معينة من القوالب وتكون موضوعه في صناديق خشبية للمحافظة عليها وعلى دقتها.

تستخدم محددات القياس في معايرة أجهزة القياس واختبار دقة معدات القياس وتحديد مقدار الخطاء في أجهزة القياس وكذلك تستخدم قوالب القياس في إجراء بعض عمليات القياس البسيطة.



شكل رقم ١٥٣ : قوالب لقياس

يتوفر مع كل مجموعة من القوالب، قالبان يسميان قالبان مقاومة التآكل (يكون كلاً منها بسمك 1 مم أو 2 مم) وهما معالجان معالجة خاصة لمساعدة مقاومتهم للتآكل نتيجة الاستعمال المتكرر والاحتكاك مع أسطح القياس، حيث يتم وضعهم بين قوالب القياس والسطح المراد قياسه لحماية قوالب القياس الأقل صلابة، ويجب إضافة سميكة قالبي الحماية عن حساب البعد المقاس.

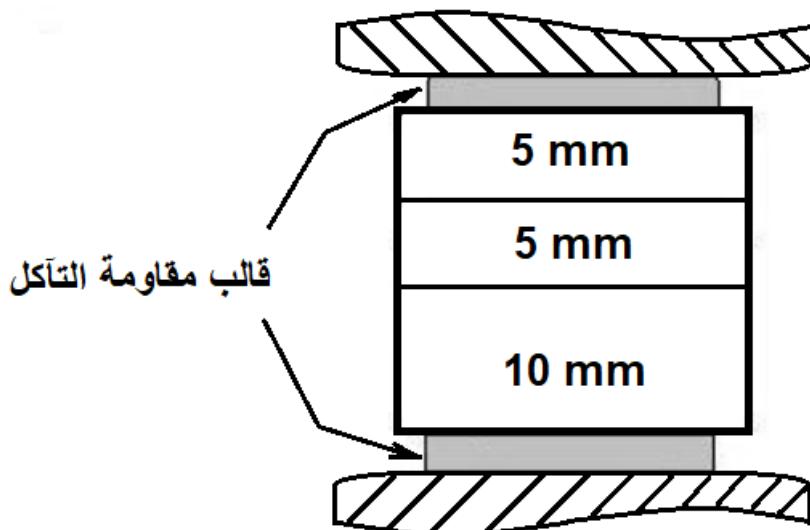

شكل رقم ١٥٤: تركيب قالبي مقاومة للتآكل

ويوجد حالياً قوالب قياس حديثة مصنوعة من السيراميك (CERA blocks) المبينة في شكل ١٠. وتمتاز قوالب السيراميك بخفة وزنها ومقاومتها العالية للتآكل والتي تفوق مقاومة الصلب بعده أضعاف ومعامل تمددها الحراري منخفض ولذلك فإن أسعارها مازالت مرتفعة المقارنة بالقوالب الصلب.



شكل رقم ١٥٥: قوالب قياس من السيراميك شديد المثانة

## ١- مواصفات قوالب القياس طبقاً للمواصفات الدولية ISO والألمانية DIN

- أ- رتبة (AA) 00 : تستخدم في المعامل و تصنيع النماذج و تبلغ دقة عالية جداً تصل إلى ( $\pm 0.06$ ) ميكرون.
- ب- رتبة (A) 0: تستخدم في ضبط و معايرة أجهزة القياس في المعامل و تصل دقتها إلى ( $\pm 0.12$ ) ميكرون.
- ت- رتبة 1: تستخدم لفحص المشغولات ذات الدقة العالية بقسم الجودة و تصل دقتها إلى ( $\pm 0.2$ ) ميكرون.
- ث- رتبة 2: تستخدم لكافة تطبيقات قياس الأبعاد في الورش، و تكون دقتها في حدود ( $\pm 0.45$ ) ميكرون.

تتكون أطقم القياس من عدد معين من القوالب متدرجة الأبعاد سواء بالنظام المترى أو النظام الإنجليزى ويوضح الجدول التالي مثال لبيانات ومواصفات قوالب القياس يكتب على سطحي قالب لقياس أبعاد القالب، وهو ذو دقة عالية تصل من 0.00006 إلى 0.00045 مم

عدد القوالب	أطوال القوالب (mm)	مقدار التزايد (الخطوة) (mm)
2	من 1.01 إلى 1.005	0.005
9	من 1.10 إلى 1.02	0.01
9	من 1.20 إلى 1.90	0.1
10	من 1 إلى 10	1
2	من 20 إلى 30	10
1	60	30

جدول رقم ٤: مواصفات أحد أطقم قوالب القياس

## ٢- معايرة أدوات القياس

تحتاج أدوات القياس المستخدمة في الورش مثل القدمة ذات الورانية والميكرومتر إلى المعايرة الدورية وبانتظام يتتساب بدقة الأداة ومعدل استخدامها، وتستخدم من أجل ذلك محددات أو قوالب معيارية خاصة صنعت لهذا الغرض وبدقة تفوق دقة قياس الأداة المستخدمة، تكون هذه القطع عادة ضمن علب خشبية خاصة لحفظها من التلف والتشوه. تجري عملية المعايرة في جو نظيف وبدرجة حرارة  $20 \pm 0.5$  م (درجة مئوية). يجري المسؤول عن هذه المعايرة عدداً من عمليات القياس يسجل خلالها مختلف النتائج، ويحسب منها الخطأ المطلق والنسبة والانحراف، وتعاد أداة القياس مع الجدول الناتج إلى مصدرها. يستخدم مستعمل الأداة الجدول المذكور من أجل تصحيح قيم الأبعاد المقاسة بوساطتها.

**٣- القواعد العامة لاستخدام قوالب القياس:**

١. اختيار قالب قياس الذي يحقق أقل بعد عشري في البعد المطلوب
٢. يلى قالب الأول، قالب قياس آخر يحقق الرقم العشري التالي و هكذا حتى يكتمل البعد الكلى المراد تحديده
٣. يراعى عند اختيار القوالب أن يكون عددها أقل ما يمكن لتنقلي الأخطاء المحتملة في القياس وكذلك لعدم استهلاك عدد اكبر من القوالب


**خطوات تنفيذ التدريب****أولاً: تركيب بعد معين باستخدام قوالب القياس:**

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.
٢. أحضر قالبى القياس من صندوق القوالب
٣. تأكد من النظافة التامة للقوالب وخلوها من الأتربة والزيوت وأية شوائب ... الخ.
٤. قم بتجميع قالبين بوضع نهاية أحد القالبين على نهاية قالب الآخر بزاوية ٩٠ درجة كما هو مبين في شكل رقم ١٥٦ .



شكل رقم ١٥٦: طريقة تجميع قالبين

٥. قم بعملية انزلاق سطح أحد القالبين على سطح قالب الثاني مع الضغط الخفيف حتى تشعر بالانصاق التام للقالبين (Wringing) المراد تجميعهم.
٦. كمل ترافق القطعة حتى تلتصق وتحاري القطعة الأولى كما هو مبين في شكل رقم ١٥٧ .

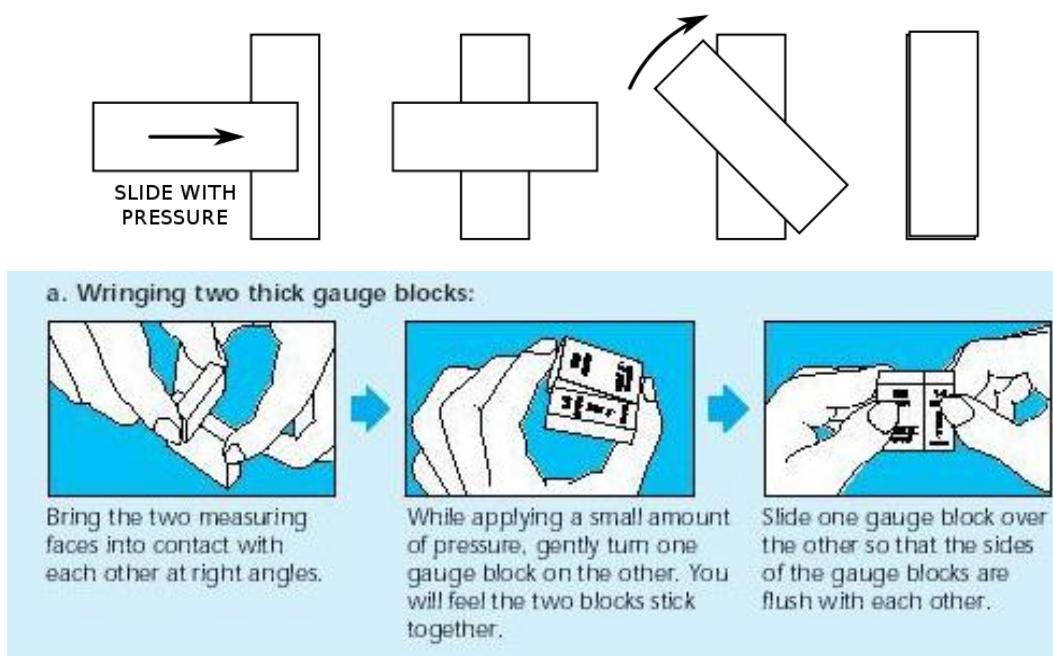

شكل رقم ١٥٧: إتمام خطوات تجميع القالبين

٧. لتحديد مقاسات القوالب التي تحتاجها في تركيب المقاس المطلوب نقوم بإجراء عملية حسابية بسيطة على النحو التالي:

- نبدأ باختيار قالب القياس الذي يحقق أصغر رقم عشري في قيمة البعد المطلوب يليه قالب يحقق الرقم العشري التالي وهكذا حتى يكتمل البعد الكلي المراد تحديده.
  - يجب أن يراعى خلال هذه العملية أن نستعمل أقل عدد ممكن من قوالب القياس وهذا للتقليل من نسبة الخطأ في البعد المطلوب تحقيقه.
- تدريب محلول : مطلوب تركيب البعد 5.615 مم باستعمال قوالب القياس.
- الطريقة العملية الصحيحة لتجميع القيمة 5.615 مم**

١. أختر قالب الذي يحقق أصغر رقم عشري في البعد المطلوب وهو: 0.005 مم، مقاس هذا القالب هو 1.005 مم.

٢. أطرح هذه القيمة من قيمة البعد المطلوب:  $4.61 - 1.005 = 3.61$  مم.

٣. أختر قالب الذي يحقق الرقم العشري الأصغر أي 0.01 مم وهو 1.01 مم  
أطرح هذه القيمة من القيمة المتبقية:  $3.61 - 1.01 = 2.60$  مم.

٤. أختر قالب الذي يحقق أصغر رقم عشري وهو 0.6 مم ، مقاس هذا القالب هو 1.6 مم

٥. أطرح هذه القيمة من القيمة المتبقية بنفس الطريقة السابقة  $2.60 - 1.6 = 1.00$  مم ، لينتج آخر قالب يحتاجه وهو 2.0 مم

إذن القوالب المستعملة في تركيب البعد 5.615 مم هم : 2.0 - 1.01 - 1.6 - 0.005 = 1.001 مم

من السهل توضيح هذه الطريقة عن طريق العملية الحسابية التالية

البعد المراد تحقيقه هو

$$\begin{array}{r}
 5.615 \text{ مم} \\
 - 1.005 \\
 \hline
 = 4.610 \\
 - 1.01 \\
 \hline
 = 3.60 \\
 - 1.6 \\
 \hline
 2.00 \\
 - 2 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

من الأخطاء الشائعة أن يبدأ في تركيب البعد المطلوب باختيار القالب الذي يحقق أكبر رقم عشري. ولكن يجب أن تبدأ بأصغر رقم عشري (أي العدد الموجود في أقصى اليمين).



#### ثانياً: معايرة القدمة ذات الورانية:

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.
٢. نطف فكي القدمة ذات الورانية أو (الميكرومتر) جيداً وتأكد من عدم وجود أية أتربة أو شوائب أو شحم بالأجزاء المتحركة.
٣. حرك فكي القدمة يميناً ويساراً حتى تتأكد من عدم وجود عائق في الحركة
٤. اقفل فكي القدمة للتحقق من قراءة الصفر (ملحوظة: في حالة القدمة ذات الساعة أو الرقمية يمكن ضبط الصفر يدوياً وفكى القدمة متلامسين)
٥. ضع قالب قياس بقيمة معلومة (يمكن البدء بقالب ٥ مم كما هو موضح في شكل رقم ١٥٨ بين فكي القدمة ذات الورانية، ولا تضغط بقوة على فكي القدمة، قم بتسجيل القراءة الحقيقية على تدريب القدمة في جدول النتائج.



شكل رقم ١٥٨: وضع قالب قياس بين فكى القدمة ذات الورانية

٦. احسب الخطاء في القياس (الخطاء المطلق = القراءة الفعلية - القيمة الصحيحة للفالب)
٧. كرر الخطوتين ٥ و ٦ ثلث مرات بوضع قالب ١٠ مم ثم ١٥ مم و ٢٠ مم
٨. سجل الخطاء الناتج في القراءات وتتغل القدمة لضبطها إذا وجد بها انحراف.

### ثالثاً: معايرة الميكرومتر:

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.
٢. نطف المغزل (anvil) والمصد (spindle) الخاص بالميكرومتر جيداً وتأكد من عدم وجود أية أتربة أو شوائب أو شحم بالأجزاء المتحركة.





شكل رقم ١٥٩: الميكرومتر

٣. حرك المغزل بلف الجلبة الدوارة يميناً ويساراً حتى تتأكد من عدم وجود عائق في الحركة
٤. اغلق فكي الميكرومتر من قراءة الصفر (ملحوظة: في حالة الميكرومتر المزود بساعة أو شاشة رقمية يمكن ضبط الصفر يدوياً عند تلامس المغزل مع المصعد)
٥. وضع قالب قياس بقيمة معلومة (يمكن البدء بقالب ٥ مم كما هو موضح في شكل رقم ١٦٠ بين المغزل والمصعد، ولا تضغط بقوة على جلبة القياس، قم بتسجيل القراءة الحقيقية في جدول النتائج.



شكل رقم ١٦٠: وضع قالب قياس بين اطراف القياس بالميكرومتر

٦. احسب الخطاء في القياس (الخطاء المطلق = القراءة الفعلية - القيمة الصحيحة للقالب)
٧. كرر الخطوتين ٥ و ٦ ثلاثة مرات بوضع قالب ١٠ مم ثم ١٥ مم و ٢٠ مم
٨. سجل الخطاء الناتج في القراءات وينقل الميكرومتر لقسم الصيانة لضبطها إذا وجد بها انحراف.

**المشاهدات****تقييم الأداء**

أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	م
	نعم	لا		
			يطبق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يتعرف على أنواع قوالب قياس الأبعاد.	٢
			يتتمكن من استخدام قوالب القياس.	٣
			يتتمكن من حساب أبعاد كل قالب للقيمة المطلوبة	٤
			يستطيع تجميع القوالب المناسبة للبعد الذي تم حسابه	٥
			يستطع معايرة القدمة ذات الورانية وتحديد الخطاء به	٦
			يستطع معايرة الميكرومتر و تحديد الخطاء به	٧
			يحافظ على أدوات القياس أثناء وبعد الاستخدام.	٨
			يرجع الأجهزة إلى حالتها الأصلية	٩

جدول رقم ٤٥

**توقيع المدرب**

..... التوقيع: ..... الاسم: .....

**الاختبار العملي**

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب التالي:

لـ صندوق محدّدات القياس

ينبغي أن يكون المتدرب قادراً على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

لـ يحدد مقاسات قوالب القياس اللازمة لحساب البعد ٦٧,٩٨٤ مم

## محددات القياس والشبلونات Gages

٤ ساعات

الزمن

٩

تدريب رقم

### أهداف

لله يُتَعْرِفُ عَلَى أَنْوَاعِ مَحْدُودَاتِ الْقِيَاسِ.

لله استعمال محددات القياس

### متطلبات التدريب


المواد الخامات	العدد والأدوات
مشغولات بها ثقوب	محدد دخول (GO) و لا دخول (No GO)
	محددات قلاووظ
	محدد ثقوب
	محدد اقطار
اسطح متوازية	محدد سمك
	محدد خلوص
	محدد توازي
ارتداء افرويل العمل	محدد مستوى
	محدد نصف قطر
	ميكرومتر
	قدمة ذات ورانية

جدول رقم ٤٦

### المعارف المرتبطة بالتدريب

تنقسم الصناعات الميكانيكية المعاصرة بأنها صناعات ذات إنتاج كمي (Production Mass) أي أنه ينتج كميات هائلة من قطع المنتج. وللتقتيس عما إذا كانت القطع مصنعة حسب المواصفات القياسية فإن عمليات القياس قد تكون غير عملية لما تتطلبه من وقت وجهد كبيرين. لذا نستعمل في هذه الحالة محددات القياس (Gages). وهي أدوات تمثيل لأبعاد أو أشكال بقيم معينة وثابتة ودقيقة جداً. باستعمال محددات القياس لا يمكن الحصول على قيم عدديّة للمقاس وإنما يمكن التأكد مما إذا كان البعد أو الشكل مطابقاً للمواصفات. بصفة عامة، تستعمل محددات القياس لفحص واختبار المقاسات والأشكال عن طريق المقارنة وهذا قصد

التفتيش عن جودة المنتجات. عادة ما تكون محددات القياس مصنعة من الصلب السبائكى الذى يعطىها خاصية مقاومة التآكل الاحتكاكى وهذا ما يسمح لها بالمحافظة على دقتها العالية لمدة زمنية أطول.

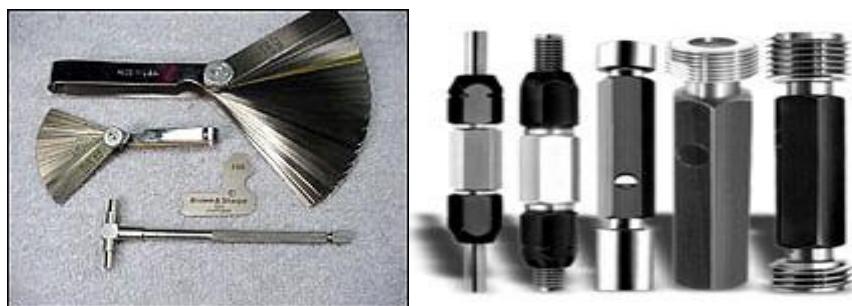

شكل رقم ١٦١: محددات القياس Gages



شكل رقم ١٦٢

#### ١- التفاوتات والتسامحات المعيارية

قسمت المنظمة العالمية للمعايير International Standards Organization (ISO) مستوى الدقة في عمليات الإنتاج إلى عشرين مرتبة، تتناسب كل منها طريقة إنتاج معينة أو تطبيقاً ما. وضعت في البداية المراتب من ١ إلى ١٨، ثم أضيفت إليها المرتبان ٠٠ و ٠١ من أجل الدقة العالية. خصصت المراتب من ٠١ إلى ٦ لمستوى الدقة المناسب لإنتاج أدوات القياس. وخصصت المراتب من ٥ حتى ١٢ لمستوى الدقة المناسب للأعمال الهندسية المختلفة. وخصصت المراتب من ١١ حتى ١٦ للمنتجات نصف المصنعة. وخصصت المراتب من ١٦ إلى ١٨ للإنشاءات. وخصصت المراتب من ١١ حتى ١٨ للانحرافات الحدية للأبعاد غير المرفقة بتسامحاتها. يتضمن جدول رقم ٤٧ قيم الانحرافات المعيارية بوحدة микرون (١٠٠٠/١ مم) من المرتبة ٥ حتى المرتبة ١٢ تبعاً للقيمة الاسمية للبعد.

العيار الاسمي (مم)								
180	120	80	50	30	18	10	6	أكثر من
250	180	120	80	50	30	18	10	ضمناً
مجال التسامح (ميكروميلي)								درجة التسامح الدولية
20	18	15	13	11	9	8	6	5
29	25	22	19	16	13	11	9	6
46	40	35	30	25	21	18	15	7
72	63	54	46	39	33	27	22	8
115	100	87	74	62	52	43	36	9
185	160	140	120	100	84	70	58	10
290	250	220	190	160	130	110	90	11
460	400	350	300	250	210	180	150	12

جدول رقم ٤٧

## ٢- أنواع محدّدات القياس

توجد هناك أنواع عديدة من محدّدات القياس التي تستعمل بكثرة في ورش التشغيل وفي المجال الصناعي. ويمكن تصنيفها إلى:

أ- محدّدات قياس حدية Limit gages

ب- محدّدات قياس بسيطة (شبلونات) Indirect gages

### أولاً: محدّدات القياس الحدية Limit gages:

وهي عبارة عن فكين يحملان مقاسين بقيمتين محدّدين (في حالة القياس الخارجي)، أو على جانبي مقبض (في حالة القياس الداخلي) ويمثل أحد القياسين الحد الأعلى للبعد المطلوب التحقق منه، وتعرف قيمة التفاوتات بالميكون، (الميكرون = ٠٠٠١ ملليمتر) كما يمثل القياس الآخر الحد الأدنى لنفس البعد ويكون الفرق بين هذين المقاسين هو مقدار التجاوز أو الانحراف لقياس النموذجي. تسمح هذه المحدّدات بالتأكد بطريقة سريعة وسهلة فيما إذا كان بعد القطعة المقاسة في نطاق حدي التجاوز المطلوب (أو التفاوت المسموح به).

ويعتبر الجزء المراد فحصه مقبولاً "إذا مر بأحد قياسي المحدد ولم يمر بالقياس الآخر و مرفوضاً "إذا مر بالقياسين معاً" حسب نوع القياس أي في حالة القياس الداخلي أو خارجي (ومن هنا جاءت تسمية هذه المحدّدات بمحدّدات دخول ولا دخول ( Go , Not Go Gauges )

من أهم هذه المحددات نجد محددات القياس السدادية التي تستعمل لفحص تفاوتات الثقوب، ومحددات القياس الفكية (لفحص أقطار الأعمدة)، ومحددات قياس اللوالب السدادية (للفلاوطن الداخلي) ومحددات قياس اللوالب الحقيقة.



شكل رقم ١٦٣

#### (أ) محدد قياس السدادية Plain Cylindrical gages

تستعمل محددات القياس السدادية ذات الجانبين ثنائية الطرف في مراجعة و فحص قياس الأقطار الداخلية للمشغولات الدقيقة ما بين ٠٠,٧٥ : ١٥٠ مم، يعرف الجانب السماحي الدخول Go بأنه أطول من الجانب الآخر اللاسمahi أو اللا دخول Not Go وشكل رقم ١٦٤ يوضح محددات قياس سداديه ذات جانبين ثنائية الطرف ويلاحظ وجود ثقب صغير بكل منها لطرد الهواء الذي ينضغط أمام محددات القياس السدادية، أثناء عملية فحص الثقوب الغير نافذة.



شكل رقم ١٦٤: محددات القياس السدادية

#### (ب) محددات قياس فكية Snap gages

ت تكون محددات القياس الفكية ذات الطرفين من حلقتين متقابلين و هما الطرف السماحي والطرف اللاسمahi لقياس الأقطار الخارجية، وأحيانا تتكون من حلقة واحدة أي أن الطرف السماحي والطرف اللاسمahi يوجدان وراء بعضهما البعض على نفس الحلقة (الساقي) مما يقلل من وقت الاختبار.

ينقش المقاس الأزوجي لمحددات القياس الحدية مثل  $H7$  على سطح معد لذلك. ويوضع كل من انحرافي المقاس مقدراً بالميكرون  $\mu\text{m}$ ، على الجوانب المناظرة لكل منها في الحدان، كما يميز وضعها بالنسبة لخط الصفر من خلال العلامات (+) أو (صفر) أو (-).



#### (ج) محدد فحص اللواليب (الحلقي والسدادي) :Thread Gages

تصنع محددات فحص القلاووظ من نوع خاص من الصلب مقاوم للتآكل بالبرى وتعالج حرارياً لرفع صلادتها والتي تصل إلى ٦٠ رووكويل ثم يجلخ القلاووظ ويكتفى الفحص بالمحددات للواليب للحكم على القلاووظ بأنه مقبول أو مرفوض حيث يكون الطرف السماحي للمحدد طويلاً ويجب أن يربط بالكامل ذلك للتأكد من خطوة القلاووظ أما الطرف اللاسماسي فهو قصير ولا يجب أن يمر داخل الشغله. غير انه يمكن أن تكون هنالك أخطاء في الأبعاد التفصيلية للواليب ما ورغم استيفائه لقم محدد القياس ولفحص اللواليب الخارجية تستخدم محددات فحص اللواليب الحلقي.


اما اللواليب الداخلية فتستخدم محددات فحص اللواليب السدادية ويميز كل من المحدد الحلقي اللاسماسي والطرف اللاسماسي للمحدد السدادي باللون الأحمر. غالباً ما يتعرض الطرف السماحي للمحددات الحلقية أو السدادية للتآكل والاستهلاك قبل الطرف اللاسماسي



شكل رقم ١٦٥: محددات فحص لواليب حلقيه و سداديه Thread and Ring gages

#### (د) محددات فحص السلبة (الاستدقاق) Taper gages

تستخدم هذه المحددات لفحص السلبة الدائرية الخارجية ويسمى محدد فحص استدقاق سدادي أو الداخلية والتي تسمى محددات فحص استدقاق حلقي.

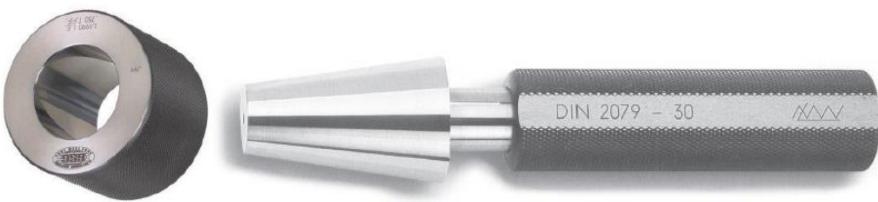

## خصائص محدّدات القياس الطرف السماحي (دخول GO) والطرف اللاسماسي (لا دخول NOT GO)


### (NOT GO)

تستعمل هذه المحدّدات لاختبار البسيط للمرور أو الفشل في المرور للمشغولات لقطر معين. وهذه المحدّدات هي الأنسب للعاملين الغير مهرة عند اختبار وفحص مشغولات عديدة المحدد ذو الطرف دخول (GO) يصنع بقطر يناسب الحد الأقصى لقطر لشغالة المراد فحصها، ويجب أن يتمكن من الانزلاق كاملا داخل الثقب المراد اختباره دون أيه عوائق. المحدد اللاسماسي (No GO) مصنوع ليكون تقريبا عند أقل ظروف للمشغولة. ولا يجب أن يمر في المشغولة.


تصنع المحدّدات السماحية واللاسماسية بتفاوت يصل إلى ١٠٪ من قيمة التفاوت المسموح به للشغالة. يستخدم مصطلح أقل حد للشغالة terms minimum metal condition واقصى حد للشغالة maximum metal condition لوصف التفاوت الخاص بالشغالة، في حالة الثقب المنشاة بالمتقارب يكون اقصى حد للشغالة maximum metal condition عندما يكون الثقب صغير ولم يتم إذالة كمية المعدن المناسب، أما أقل حد للشغالة minimum metal condition يكون عندما تم الثقب و توسيع الثقب عن المطلوب بازالة لكثير من المعدن. ويعرف التفاوت انه الفرق بين الحد الأعلى والحد الأقل للشغالة.

أما إذا كان الوصف السابق لقطعة ذات قطر خارجي كالأعمدة فيكون اقصى حد للشغالة maximum هو البعد أو القطر الأكبر وأقل حد للشغالة minimum metal condition هو أقل قطر أو بعد.

المحدد ذو الطرف السماحي (GO) ممكن أن يناسب أحد الفتحات الداخلية أو الخارجية بينما المحدد اللاسماسي (No GO) لا يمر. أما إذا لم يمر المحدد GO في الشغالة سواء داخليا أو خارجيا فهذا يعني أن التفاوت أعلى من القيمة القصوى المسموح بها للمشغولة. أما إذا مر المحدد (Not GO) بفتحة الشغالة فهذا يبين أن التفاوت أقل من الحد الأدنى المسموح به للشغالة.

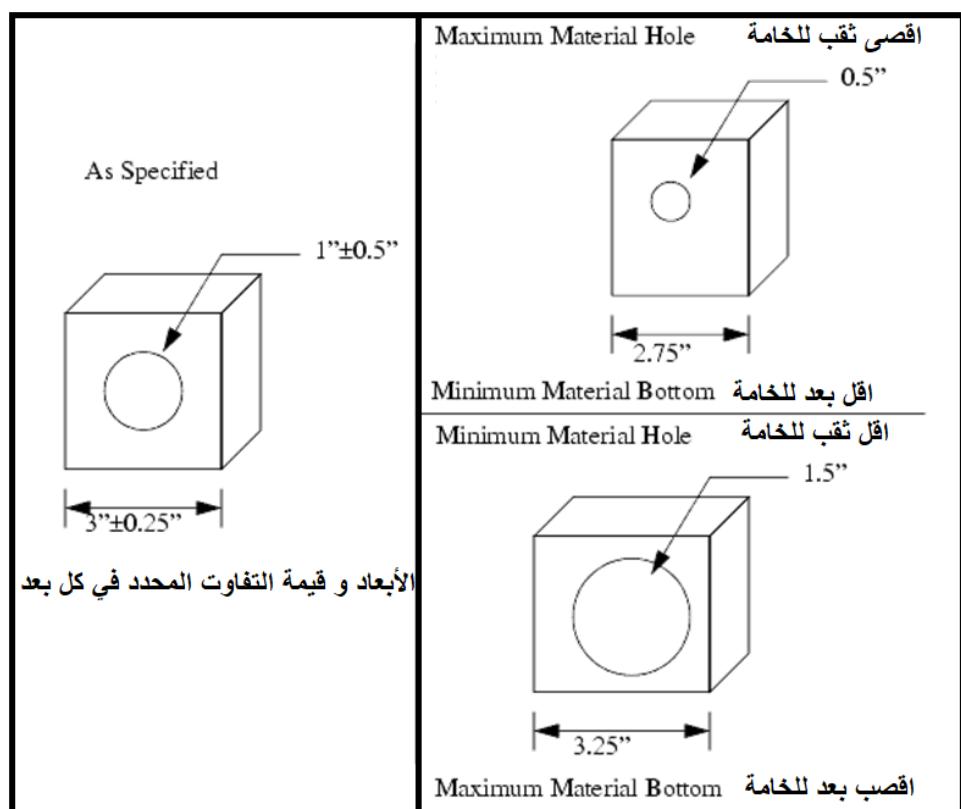

شكل رقم ١٦٦: القيم المسماو بها للتفاوت للشغالة

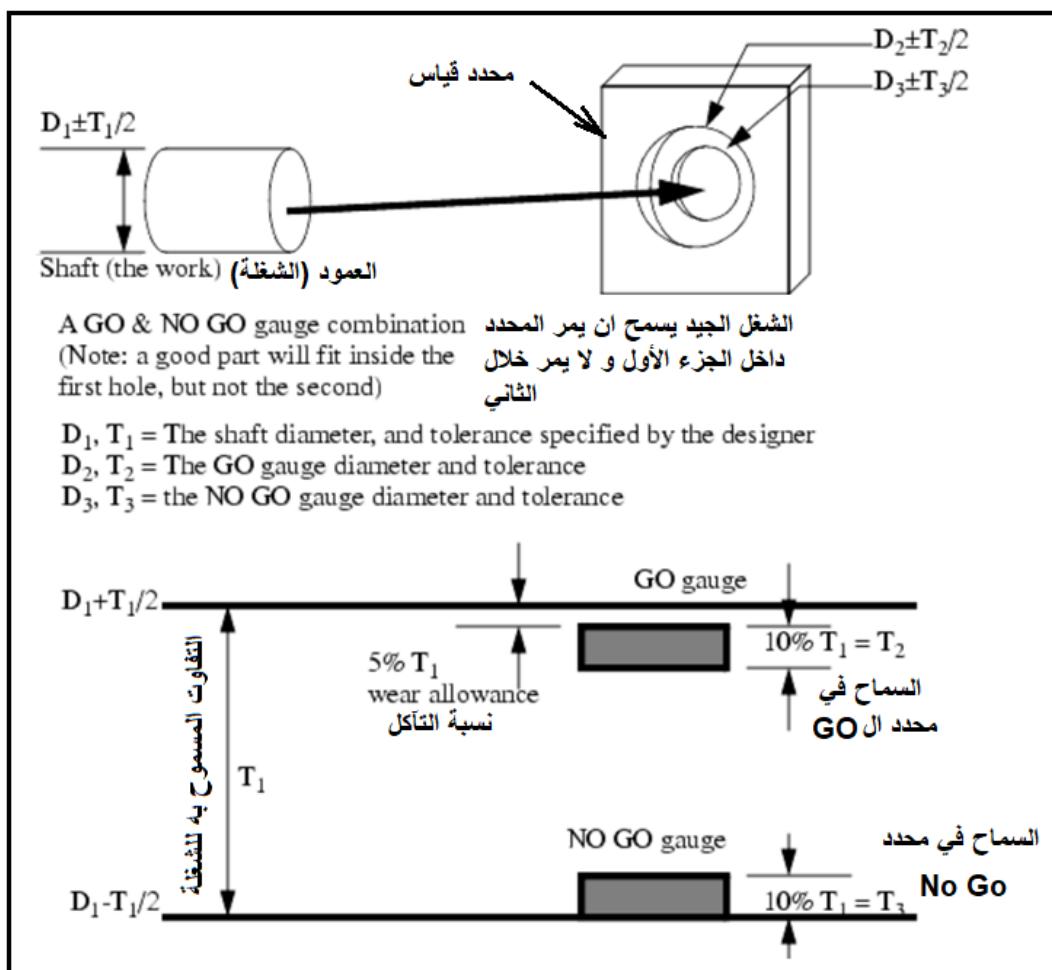

شكل رقم ١٦٧: محدد قياس القطر الخارجي للعمود

## نصائح مهمة للاستعمال الصحيح لمحددات القياس الحديثة

من أهم مميزات محددات القياس هي دقتها الجيدة وسهولة استعمالها في عمليات الفحص على أبعاد القطع المصنعة. حتى يمكن المحافظة على هذه الميزات خلال عملنا بهذه الأدوات ينصح بمراعاة ما يلي:

- لـ<sup>لـ</sup> علينا دائماً تنظيف القطعة التي نريد فحصها بالمحدد.

- لـ<sup>لـ</sup> لا يسمح بضغط المحددات السدادية أو الفكية وإدخالها بالقوة داخل القطعة المفحوصة. استعمل تأثير الوزن الذاتي للمحدد حتى يدخل داخل القطر المراد فحصه.

- لـ<sup>لـ</sup> عند استعمال محددات القياس بطرفين نبدأ دائماً بالجانب اللاسماسي ومنه تكون لدينا إحدى الاحتمالات التالية:

١. عند دخول محدد القياس من الجانب اللاسماسي تعتبر القطعة غير مطابقة للمواصفات ويمكن اعتبارها تالفة ولا يمكن إعادة تشغيلها من جديد.

٢. إذا لم يدخل المحدد من الطرفين اللاسماسي والسماسي تعتبر القطعة مرفوضة ولكن يمكن إعادة تشغيلها.

٣. عدم دخول المحدد من الطرف اللاسماسي ودخوله من الطرف السماسي، تكون القطعة مطابقة للمواصفات وضمن نطاق التفاوت المسموح به.

عند استعمال محددات القياس السدادية نبدأ بإدخال الطرف السماسي إلى أبعد حد ممكن داخل الثقب حتى نتأكد من أن أبعاد الثقب لا تتغير.

## ثانياً: محددات القياس البسيطة


تستعمل هذه المحددات للفحص السريع والدقيق لأشكال وأبعاد القطع. من أكثر هذه المحددات استعمالاً نجد محددات قياس خطوة القلاووظ الداخلية والخارجية، محددات قياس سمك الثقوب، ومحددات الاستدارة، ومحددات قياس الثقوب الصغيرة والمحددات التلسكوبية التي تستعمل بكثرة في نقل أبعاد الأقطار ومقارنتها مع جهاز القدرة ذات الورنية أو الميكرومتر أو قوالب القياس.

وفيمما يلي بعض الأنواع الشائعة للمحددات البسيطة

١. محددات قياس تلسكوبية Telescopic gages
٢. محددات (مجسات) قياس السمك Thickness gages
٣. محددات قياس خطوة وزاوية القلاووظ Thread gages
٤. محددات قياس الأقطار (Moldes de Starrett) Taper gages (Starrett)
٥. محددات قياس البنط Drill gages
٦. محددات قياس نصف القطر Radius Gages
٧. محددات قياس الثقوب Small hole gages

٨. محددات قياس الخلوص Feeler Gauges
٩. محددات قياس الشكل Profile Gauges
١٠. محددات (المتوازيات القابلة للضبط Adjustable parallels)
١١. محدد المستوى Planer Gage
١٢. محددات قياس الثقوب Small hole gages
- أ- محددات قياس تلسكوبية Telescopic gages

تستعمل بكثرة في نقل اقطار الثقوب الداخلية ثم تحديد القياس على جهاز ميكرومتر أو القدم ذات الورنية أو الميكرومتر، وتتوارد في أطقم بأبعاد مختلفة.

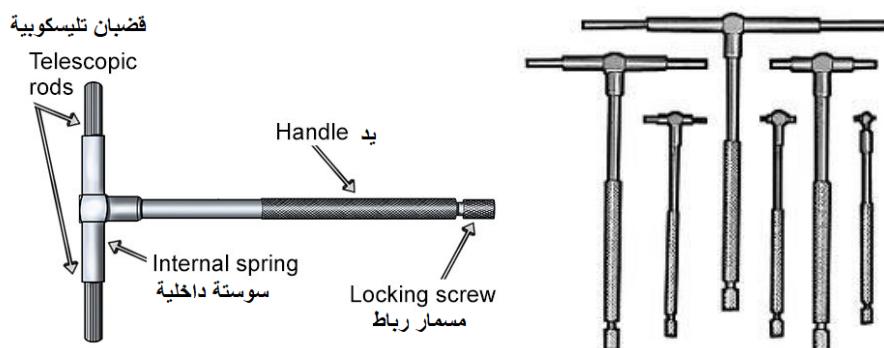

شكل رقم ١٦٨: محدد قياس تلسكوبى




شكل رقم ١٦٩: استعمال محدد قياس تلسكوبى لقياس قطر ثقب في أسطوانة محرك

## خطوات تنفيذ التدريب

### خطوات تنفيذ التدريب (المحدد التلسكوبى)

١. اختار المقاس المناسب للثقب المراد قياسه.
٢. اضغط عواميد التلسكوب plungers للداخل واربط مسامر الأحكام بشكل خفيف حتى لا تخرج مرة أخرى. لا تزيد ربط مسامر الإحكام عن اللازم لتنبيه عمود التلسكوب في مكانه.
٣. ادخل محدد الثقب داخل فتحة الثقب بميل خفيف ثم افتح مسامر الأحكام حتى تخرج أطراف التلسكوب للخارج وتلامس مع جوانب فتحة الثقب، واربط مسامر الإحكام مرة أخرى.

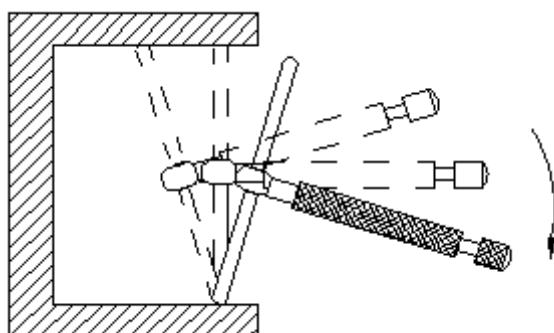

شكل رقم ١٧٠: استخدام المحدد التلسكوبى

٤. زحزح الزراعين حتى تمر بالمركز وبشكل قطري عليه لتعطي القيمة الصحيحة للقطر، وتأكد من ربط مسامر الإحكام بقوة مناسبة. المحدد مصمم بحيث يتمركز داخل قطر الفتحة.



شكل رقم ١٧١: وضع محدد الثقب بشكل متوازى داخل الثقب

في حالة قياس المجاري أو اسطح عدلة، يجب تحريك المحدد بحرية للتأكد من تعامده على السطح المراد قياسه لتسجل اقطار طول بين السطحين.



٥. أخرج محدد القياس من الثقب بعناية  
٦. قم بقياس قيمة البعد بين زراعي محدد القياس بواسطة الميكرومتر بتحريك سندان الميكرومتر ليلامس زراعي المحدد بدون الضغط بقوة حتى لا يتحرك الذراع وتفقد القيمة الحقيقية للقطر.



شكل رقم ١٧٢: قياس القطر باستخدام ميكرومتر

٧. قم بعمل قراءة مرة أخرى عن طريق تكرار الخطوات من ٢ إلى ٦، للتأكد من القيمة المقرؤة

**بـ- محددات (مجسات) قياس السمك : Thickness gages**


تستخدم للتفتيش عن سمك مجرى في قطعة ميكانيكية كما هو مبين في الشكل وقياس سمك الألواح المعدنية.



شكل رقم ١٧٣: محدد قياس سمك الألواح المعدنية

**خطوات تنفيذ التدريب (محدد قياس السمك)**

١. تطبق قواعد السلامة والأمان بارتداء قفازات اليد.
٢. يتم إدخال أحد الفتحات الموجودة بمحدد قياس السمك في طرف اللوح المعدني، مع التأكد من عدم وجود خلوص في الفتحة.

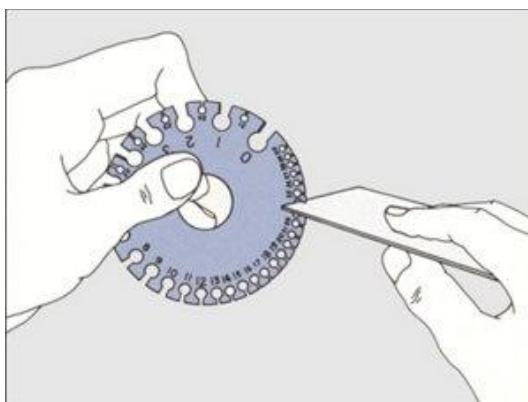

شكل رقم ١٧٤: إدخال محدد قياس السمك بطرف اللوح المعدني


٣. قم بقراءة القيمة المسجلة على محدد السمك بجانب الفتحة
٤. اخرج محدد القياس حاول إدخال الفتحة الأصغر، اذا لم تتمكن من إدخالها ف تكون القيمة السابقة هي سمك لوح المعدن.

**تـ- محددات قياس خطوة وزاوية القلاووظ :Thread gages**

وهي عباره عن شراح من الصلب تستعمل لمعرفة خطوة القلاووظ ولها طرفان أحدهما للقلاووظ الإنجليزي والآخر للفرنسي كما يوجد قدوود قياس تستخدم عند سن العدد التي تستخدم في تصنيع اللولب threads per inch (TPI) كما في حالة أقلام خراطة اللوالب. يتم عدد أسنان القلاووظ في البوصة (TPI) وبالنالي يسهل الحصول على الخطوة من معرفة عدد الأسنان المقاسة.




شكل رقم ١٧٥: محدد قياس سن القلاووظ

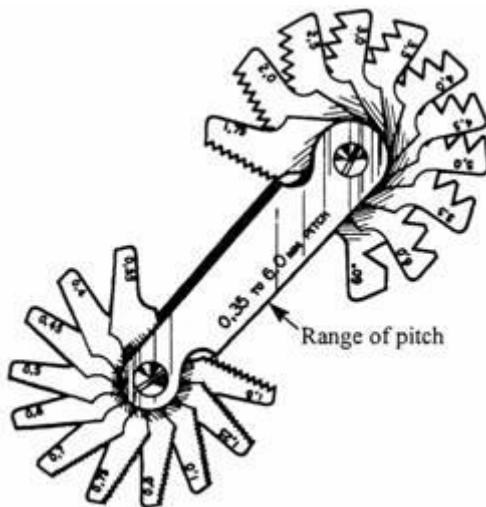

شكل رقم ١٧٦


### خطوات تنفيذ التدريب (محدد قياس القلاووظ):

١. تطبق قواعد السلامة والأمان.
٢. قم بوضع الرأس المدبب داخل أحد أسنان القلاووظ لقياس ميل زاوية السنّة.
٣. قم باختيار المشط المناسب لنوع القلاووظ (مترى، إنجليزي، آكم ... الخ)
٤. ضع المشط على أسنان القلاووظ سواء قلاووظ داخلي أو خارجي وقم بتحريكه لأعلى ولأسفل على سن القلاووظ. يمكن الاستعانة بضوء كشاف في الناحية العكسية، إذا مر ضوء من خلال الأسنان ومشط قياس الخطوة فيدل ذلك على عدم دقة القلاووظ، أما إذا لم يمر ضوء فيكون سن القلاووظ مضبوط تماماً

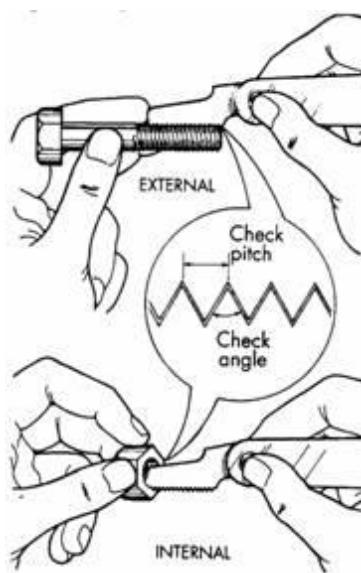

شكل رقم ١٧٧: قياس خطوة القلاووظ الداخلي والخارجي

٥. قم بتكرار خطوة ٤ في أماكن مختلفة على سن القلاووظ المراد فحصه للتأكد من سلامته.

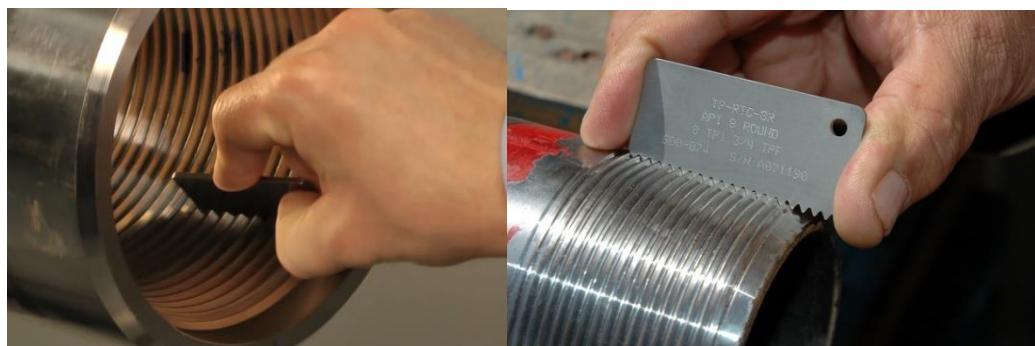


شكل رقم ١٧٨: اختبار الأسنان الداخلية والخارجية في أماكن مختلفة

٦. قم بقراءة القيمة المسجلة على محدد القلاووظ وسجلها في النتائج.

٧. سجل مشاهداتك عند فحص القلاووظ.

### ثـ- محددات قياس الأقطار (Machinist's Taper Gages (Starrett)


مصنوعة من الحديد الصلب المعالج ولها تأثير السوسته، وهي مصممة لسرعة فحص الأقطار الداخلية للمواشير والتقويب وتستخدم أيضا لقياس عرض المجرى وضبط أجهزة لقياس القدم ذات الورانية والسلبية الموجودة بها تسمح بقياس ندى واسع من الأقطار.

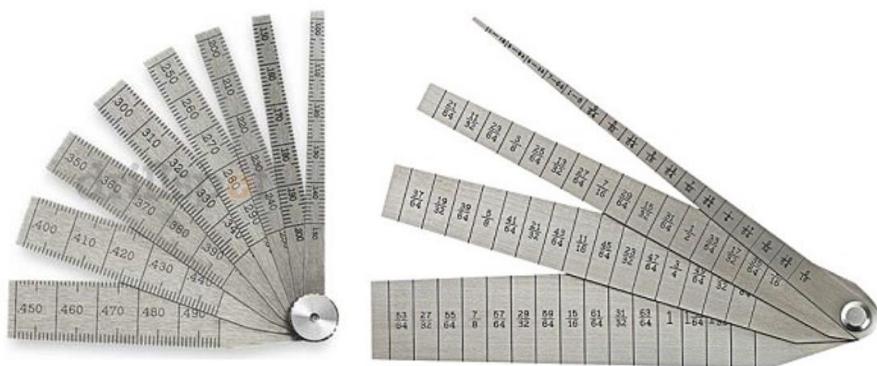

شكل رقم ١٧٩: محدد قياس الأقطار Starrett

### خطوات تنفيذ التدريب (المحدد قياس الأقطار):

١. اختر الشريحة المناسبة للمجرى أو الثقب المراد قياسه
٢. ادخل الشريحة داخل الثقب، ثم انظر بشكل متعمد على حافة الثقب والقيمة المناظرة لها على الشريحة المعدنية المدرجة بشكل عرضي
٣. سجل القيمة التي تظهر على الشريحة تحت الرمز (A)

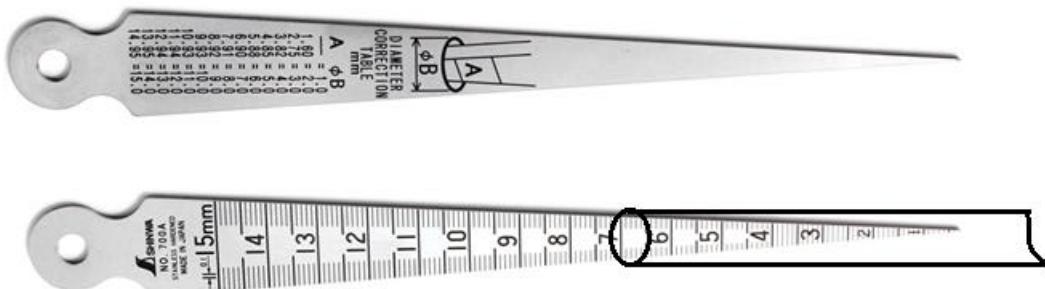

شكل رقم ١٨٠

٤. اخرج الشريحة وراجع القيم المنقوشة على الجهة الأخرى وقم بتحديد القيمة المناظرة للرمز (A) من الجدول المنقوش على الشريحة بعد إضافة معامل التصحيح لتحديد قيمة القطر الحقيقي (B)



شكل رقم ١٨١: القيم المقاسة A و ما يساويها لقطر الثقب

### ج- محددات قياس البنط Drill gages


تستعمل محددات البنط لتحديد القطر المناسب، أو فحص طول الحد القاطع و زاوية الرأس لأنواع مختلفة من البنط كما هو مبين في شكل رقم ١٨٢.



شكل رقم ١٨٢: قياس طول الحد القاطع و زاوية الرأس


### خطوات تنفيذ التدريب (المحدد قياس البنط):

١. ضع البنطة المراد فحصها على محدد القياس المنقوش عليه قيمة الزاوية سواء كانت زاوية (٦٠، ٩٠، ١٣٥، ١١٨، ... الخ)

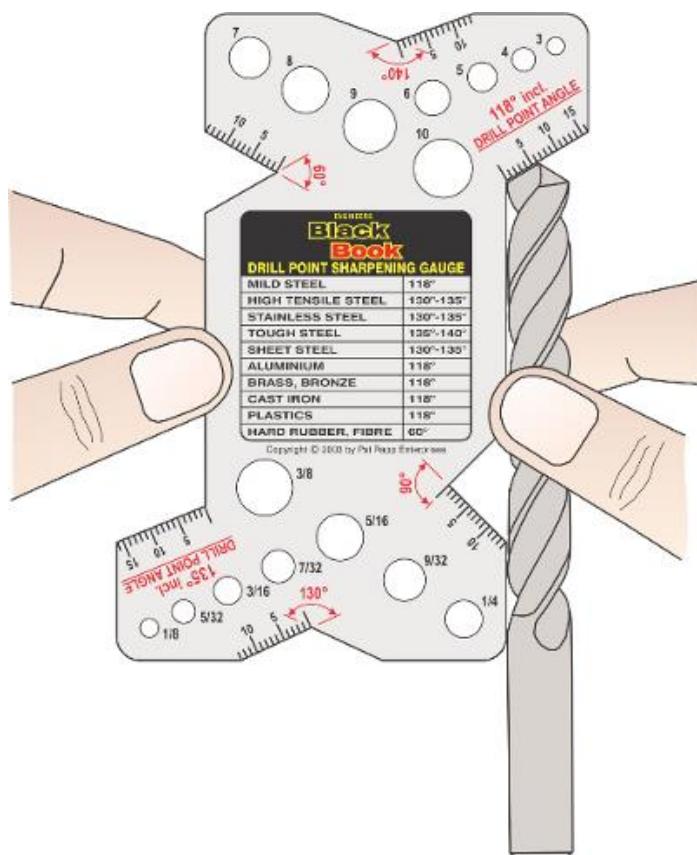

شكل رقم ١٨٣: محدد البنط الشامل لقياس البنط drill gages

٢. تأكّد من انطباق سطف البنطة مع زاوية محدد البنط، ثم قم بتسجيل قيمة الزاوية
٣. قم بقياس طول الحد القاطع المنطبق على حافة محدد الزاوية وسجل القيمة بجدول النتائج.

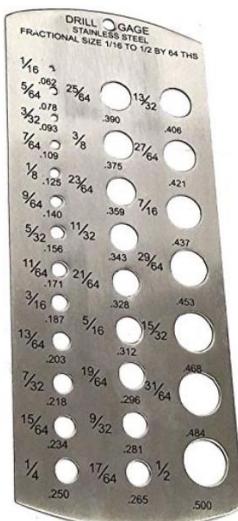

شكل رقم ١٨٤: محدد قياس قطر البنط drill gauges


٤. ادخل البنطة في أحد فتحات محدد قياس قطر البنط للحصول على قطر البنطة المجهول وتسجيّله في جدول النتائج.

## ح- محددات قياس نصف القطر Radius Gages

تستخدم لفحص قطر الدوائر الخارجية والداخلية. وهي عبارة عن رقائق من الصلب لها تعرق convex (القياس الأقطار الخارجية) أو تحدب concave خارجي لقياس الأقطار الداخلية، ويرقم على كل ورقة رقم القطر الذي يمكن قياسه وتسمى محدد الحدية fillet gauge.

### خطوات تنفيذ التدريب (المحدد قياس نصف القطر):

1. ضع محدد نصف القطر المناسب للمنحنى المطلوب تحديد قياس صف قطرة سواء كان المنحنى مجوف أو بارز للخارج.

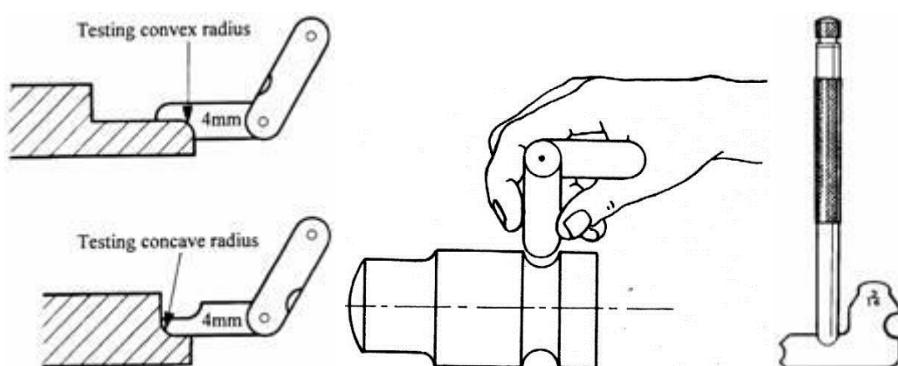


شكل رقم ١٨٥: محدد نصف القطر

2. سجل قيمة نصف القطر في جدول النتائج

## خ- محددات قياس الخلوص Feeler Gauges

تستخدم هذه المحددات لقياس الخلوص بين الأسطح المتتماسة ولقياس عرض المجاري الصغيرة جداً، فيمكن بواسطتها قياس خلوص من ٠٠٥ مم إلى ١ مم. ويمكن استخدامها لضبط الخلوص المطلوب عند تجميع الأجزاء.

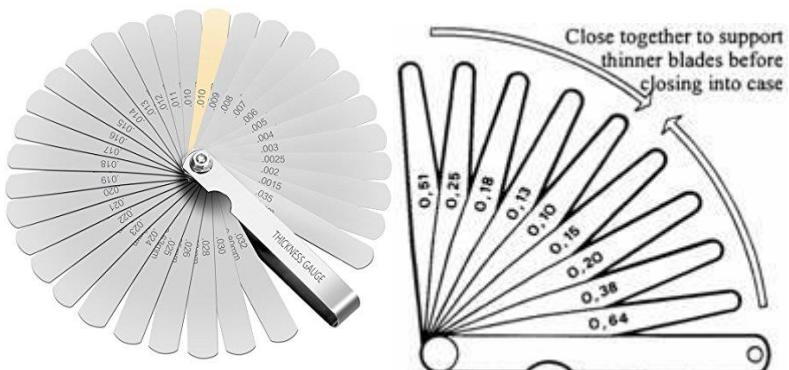


شكل رقم ١٨٦: محدد قياس الخلوص



شكل رقم ١٨٧: تحديد سمك مجرى في قطعة ميكانيكية

### خطوات تنفيذ التدريب (المحدد قياس الخلوص):

١. اختر محددا لخلوص المناسب لفراغ المطلوب قياسه، وجرب مجموعة من الأمشاط حتى تجد المناسب منها.

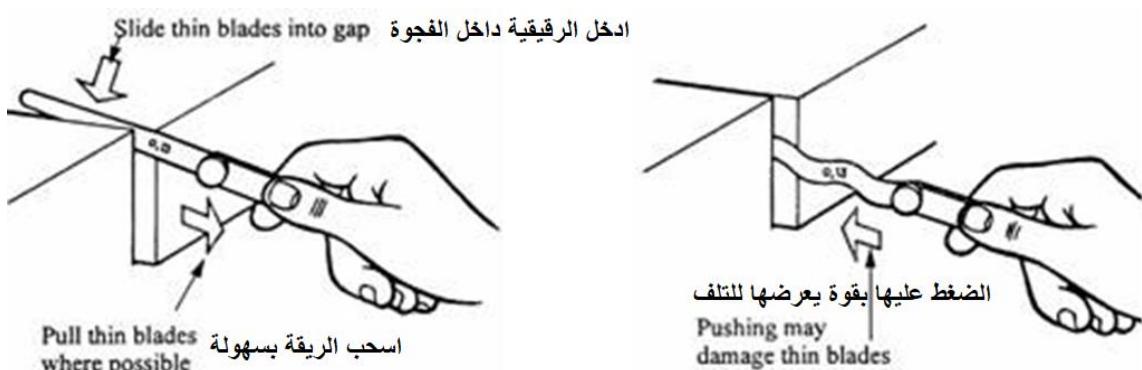


شكل رقم ١٨٨: الاستعمال الصحيح للfiller

٢. ضع محدد قياس الخلوص داخل الفراغ المطلوب تحديد قيمته، مع مراعاه الضغط برفق من اعلى إلى أسفل كما هو مبين بالشكل، ولا يدخل المشط بشكل عمودي حتى لا يتعرض للثني ويتلف.

#### د- محددات قياس الشكل Profile Gauges

تستخدم لمقارنة الأشكال بعد تصنيعها، قد تكون ثابتة الشكل أو قابلة للضبط. بالنسبة لأنواع القابلة للضبط، يتم ضبطها أولاً على الشكل الرئيسي ثم تقارن إلى الشكل المطلوب حسب مقاسة وشكله تطابقه مع الضبعة

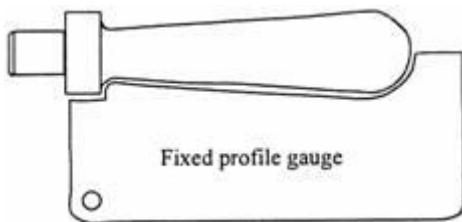

شكل رقم ١٨٩: محددات الأشكال

#### ذ- محددات (المتوازيات القابلة للضبط Adjustable parallels)

هي عبارة عن قطعتين مسلوبتين مثبتتين معا بوصلة تعشيق dovetail joint. تتغير المسافة بين السطحين الخارجيين المتوازيين بتحريك القطعتين المتماستين على السطح المائل. تستعمل لضبط المشغولات عند

ثبيتها على الماكينات أو لنقل الأبعاد الصعبة وغير المتاحة لأجهزة القياس العادية. وهي عبارة عن أطقم من مجموعات محددة.



شكل رقم ١٩٠: أطقم محددة توازي الأسطح

كل قطعة من محدد المتوازيات المقابلة لها مدى لقياس البعد بين سطحين متوازيين كما هو مبين في الشكل التالي من ٢/١ (عند اقصى فتحة مسموح بها) إلى  $\frac{8}{3}$  بوصة (عندما تكون القطعتين فوق بعضهما بالضبط "وضع الغلق")



شكل رقم ١٩١: محدد توازي مبين عليه القيم الصغرى والكبرى التي يمكن قياسها.

تستخدم لنقل البعد بين سطحين متوازيين، أو لرفع مستوى جهاز قياس الجيب لقياس الزاوية المبين في الشكل التالي.



شكل رقم ١٩٢


### خطوات تنفيذ التدريب (المحدد قياس المتوازيات):

١. اختر محدد التوازي المناسب للمنسوب المطلوب قياسها، فاك مسامر الأحكام لموجود في وسطها، يمكن تجربة مجموعة من المحددات حتى تجد المناسب منها.
٢. زحلق أحد قطعتي المتوازيات حتى تلامس السطح المطلوب قياس عرضة حتى يحدث انطباق تام بين السطحين



شكل رقم ١٩٣: قياس بعد المسافة الخارجية لمحدد التوازي

٣. اربط مسامر الأحكام بعد التأكد من تمام التلامس
٤. اخرج محدد التوازي برفق، أو اتركه في مكانه وقم بقياس بعد الخارجي بواسطة الميكرومتر.

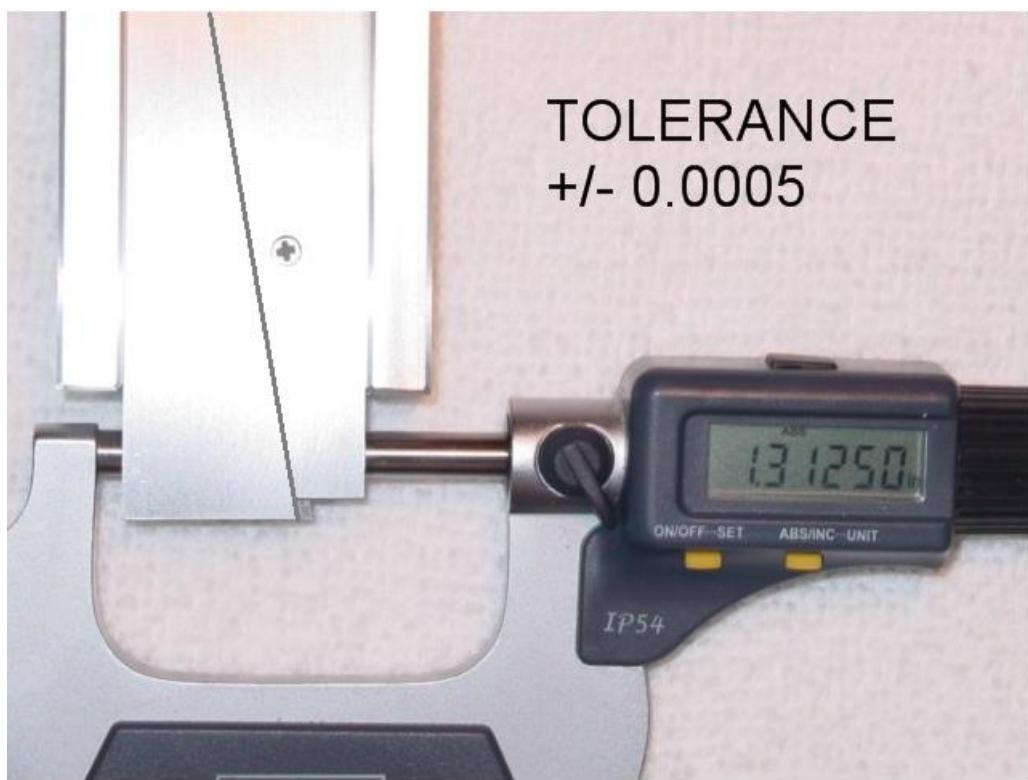

شكل رقم ١٩٤: قياس المسافة الخارجية لمحدد التوازي بجهاز ميكرومتر دقة .٠٠٠٥

#### **ر- محدد المستوى Planer Gage**

عن طريق هذه المحددات يمكن نقل الأبعاد بدقة عالية ومن ثم مقارنة هذه الأبعاد مع جهاز قياس دقيق مثل القدماء ذات الورنية أو الميكرومتر كما هو موضح في الأشكال التالية.  
غالباً ما يستخدم محدد المستوى في نقل الأبعاد. بتحريك الجزء المنزليق وتنبيته في الوضع أو البعد المطلوب عن طريق مسمار الأحكام



شكل رقم ١٩٥: محدد المستوى لقياس ارتفاع السطح على المقاشط

#### **خطوات تنفيذ التدريب (المحدد المستوى):**

١. اضبط البعد المطلوب باستخدام الميكرومتر كما هو مبين في الشكل، مع مراعاة ترافق الجزء العلوي حتى يسمح بدخول محدد المستوى داخل فكي الميكرومتر.



شكل رقم ١٩٦: ضبط البعد المطلوب باستخدام ميكرومتر

٢. ضع محدد المستوى على زهرة العلام، وقم بضبط الشنكار عن طريق ملامسة سن شوكة العلام مع سطح محدد المستوى كما هو مبين في الشكل.



شكل رقم ١٩٧: ضبط ارتفاع شوكة العلام

#### ز- محددات قياس الثقوب : Small hole gages

تستخدم هذه المحددات لقياس السريع والدقيق للثقب الصغيرة التي لا يمكن قياسها بأجهزة القياس العادية، ويكون طقم محددات الثقب عادة من أربعة قطع، بمدى يتراوح من ٠٠٥ إلى ١٢٥. وتستخدم محددات قياس الثقب لنقل الأبعاد من الثقب الضيق وتحديد قيمتها بوضعها على الميكرومتر أو القدمة ذات الورانية وقراءة البعد المجهول.



شكل رقم ١٩٨: محددات الثقب و تحديد قيمة القطر عن طريق الميكرومتر

## خطوات تنفيذ التدريب (المحدد الثقوب الصغيرة):

١. اختر المحدد المناسب للثقب المراد قياسه.
٢. ادخل المحدد في الثقب ولف جلبة السقاطة المحدد الموجودة في نهايته العليا والتي تقوم بسحب جزء مخروطي داخل طرف المحدد ليسمح بتباعد أطرافها، قم بتدوير الجلبة حتى تتأكد من عدم وجود خلوص بين المحدد والثقب.



شكل رقم ١٩٩: إدخال محدد الثقوب داخل التجويف

٣. اخرج المحدد وقم بقياس طرف المحدد بوضعه بين فكي الميكرومتر، ثم قم بتسجيل القيمة في جدول النتائج.



شكل رقم ٢٠٠: قياس البعد المقاس بطرف محدد الثقوب

٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ حتى تتأكد من سلامة وصحة لقيمة التي قمت بقياسها.

## تسجيل النواتج

محدد الثقوب	محدد المستوى	محدد التوازي	محدد الخلوص	محدد البنط	محدد السمك	محدد القلاووظ	محدد الثقوب

جدول رقم ٤٨

## المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند العمل مع كل محدد على حدة




---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**تقييم الأداء**

أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	م
	نعم	لا		
			يطبق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يتعرف على أنواع محددات القياس.	٢
			يتتمكن من استخدام محددات القياس GO.	٣
			يتتمكن من استخدام محددات قياس Non Go	٤
			يعمل بإتقان	٥
			يرجع الأجهزة إلى حالتها الأصلية	٦
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	٧
			يحافظ على أدوات القياس أثناء وبعد الاستخدام.	٨

جدول رقم ٤٩

**توقيع المدرب**

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

**الاختبار العملي**

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب بال التالي:

لله مجموعة من المحددات والشبلونات

ينبغي أن يكون المتدرب قادرًا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

لله يتعرف على نوع وظيفة كل محدد قياس

## قياس خشونة الأسطح Surface Roughness

٤ ساعات	الزمن	١٠	تدريب رقم
---------	-------	----	-----------

### أهداف

فحص خشونة الأسطح

### متطلبات التدريب

المواد الخامات	العدد والأدوات
لا يوجد	ارتداء افروف العمل

جدول رقم ٥٠

### المعرف المرتبطة بالتدريب


تعتبر جودة تشطيب الأسطح (surface finish) إحدى المتطلبات الأساسية في قطع المحركات والآلات الطاقوية، إذ من خلال ضمان نعومة السطح يمكن الحصول على ما يلي:

- التقليل من الاحتكاك بين القطع المتحركة وبالتالي تخفيض درجة الحرارة والسهولة في الحركة.
- التقليل من التآكل بين القطع المتحركة.
- التقليل من إجهادات الكلل للمعادن (Fatigue Strength)

نظراً لهذه الأهمية يتوجب على الفني والمهندس الميكانيكي الإمام بطرق قياس وفحص خشونة الأسطح للمشغولات والقطع، فمن خلال هذا الباب سنتطرق إلى المفاهيم الأساسية عن خشونة الأسطح وتطبيقاتها الصناعية وطرق قياسها وفحصها.


٢٠١ علامات خشونة الأسطح

٣.٢

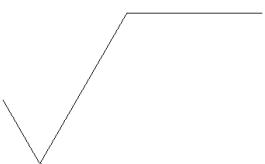



شكل رقم ٢٠١: طريقة أخرى لوضع علامات التشطيب.

٢٠٢ يكتب فوقها رقم الخشونة (وهو عادة عبارة عن الجذر التربيعي لمتوسط مربع الارتفاعات لمقطع السطح عن الخط المتوسط) بوحدة الميكرومتر ( $\mu\text{m}$ ).  
٢٠٣ ويمكن رسمها كما بالشكل.

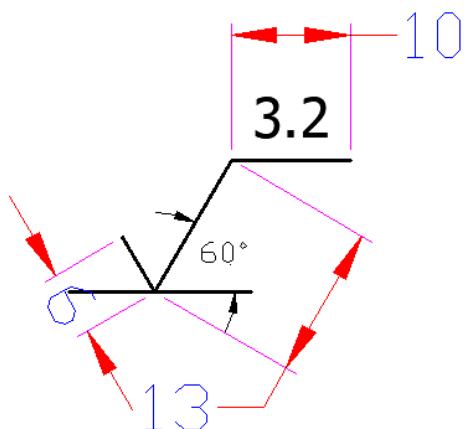



شكل رقم ٢٠٢: طريقة رسم علامات التشطيب.

لـه والشكل يبين وضع علامات تشطيب الأسطح.

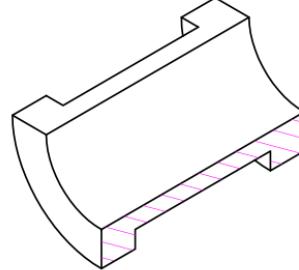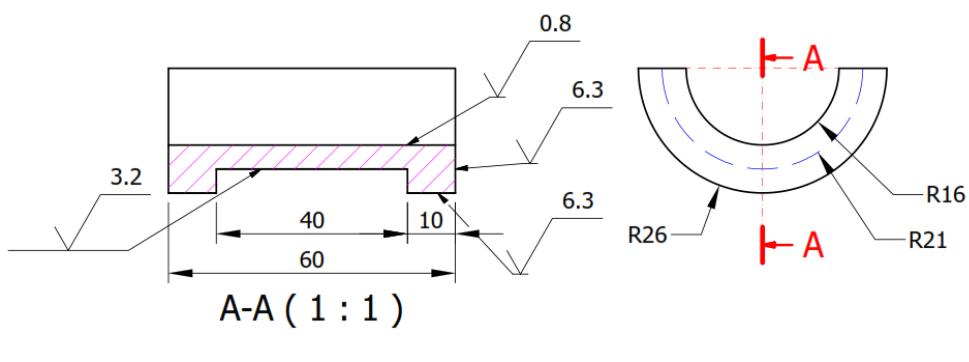

شكل رقم ٢٠٣: طريقة وضع علامات التشطيب.

  علامات التشغيل، وما يقابلها من أرقام الخشونة بالميكرون ( $\mu\text{m}$ ) وبيان الغرض الذي يصلح له السطح المشغل.

أوجه الاستعمال	المواصفات	علامات التشغيل مع رقم الخشونة	متوسط رقم الخشونة	علامات التشغيل
سطوح عادية، بدون تشغيل، مثل السلسل.	هذا السطح على حالته بعد التشكيل بالسباكطة.	_____	_____	_____
أسطح المسبوكات، مثل فرش المخرطة.	إزاله الرايش، بالمبرد.	_____	_____	
أسطح ذات تشغيل عادي، مثل نهايات الأعمدة.	أسطح تم عليه عمليات تشغيل مبئية بالمكشطة.	50-100 25-50 12.5-25	100 ✓ 50 ✓ 25 ✓	100-25 
أسطح مستوية أقل من الممتاز، تستخدم في التركيبات التي لا تحتاج دقة عالية.	أسطح أنعم من السابقة.	12.5-6.3 6.3-3.2 2.3-1.6	12.5 ✓ 6.3 ✓ 3.2 ✓	12.5- 1.6 
أسطح مستوية مممتازة، مثل أسطح الأسطوانات.	أسطح أدق من السابقة.	1.6-0.8 0.8-0.4 0.4-0.2	1.6 ✓ 0.8 ✓ 0.4 ✓	1.6-0.2 

أوجه الاستعمال	المواصفات	علامات التشغيل مع رقم الخشونة	متوسط رقم الخشونة	علامات التشغيل
أسطح قياسية ممتازة، و تستعمل في أجهزة القياس،	سطح قياسي أي في منتهي النعومة.	0.2-0.1 0.1-0.05 0.05-0.0	0.2 0.1 0.05	0.2-0.0

جدول رقم ٥١

## المشاهدات



.....

.....

.....

.....

**تقييم الأداء**

أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	م
	نعم	لا		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يتعرف على أنواع محددات القياس.	٢
			يتمكن من استخدام محددات القياس.	٣
			يتمكن من استخدام محددات قياس	٤
			يستطيع قياس زوايا جسم مخروطي أو أسطواني بساعة القياس	٥
			يحافظ على أدوات القياس أثناء وبعد الاستخدام.	٦
			يرجع الأجهزة إلى حالتها الأصلية	٧
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	٨

جدول رقم ٥٢

**توقيع المدرب**

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

**الاختبار العملي**

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بال التالي:

لـه التعرف علامات التشغيل ورقم الخشونة

ينبغي أن يكون المتدرب قادراً على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

لـه تحديد خشونة أسطح ذات تشطيب مختلف

بنك الأسئلة النظرية

١٠. أذكر وحدات القياس المعتمدة في نظام الوحدات الدولي SI؟

٢. قم بالتحويل بين مختلف الوحدات وأملئ الجدول التالي.

التحويل		البعد
cm	mm	
.....	.....	A = 4 in
.....	.....	B = 35.85 cm +150.50mm

جدول رقم ٥٣

٣. ما هي أنظمة وحدات القياس المستعملة في المجال الصناعي؟

---

---

---

---

---

---

## ٤. أذكر الوحدات الأساسية في نظام الوحدات الدولي ISO

رمز الوحدة	اسم الوحدة	الكمية المقاسة
		الأبعاد
		الكتلة
		الزمن
		التيار الكهربائي
		درجة الحرارة
		كمية المادة
		شدة الاستضاءة

جدول رقم ٥٤

٥. تحويل الأبعاد بين أجزاء المتر (ضع علامة صح ... أو خطأ X)

خطأ	صحيح	
		$20 \text{ mm} = 0.2\text{cm}$
		$20 \text{ mm} = 2 \text{ cm}$
		$20 \text{ cm} = 2 \text{ cm}$
		$2 \text{ mm} = 20 \text{ cm}$
		$15\text{cm} = 150 \text{ mm}$

جدول رقم ٥٥

خطأ	صحيح	
		$12 \text{ in} = 1 \text{ ft}$
		$5\text{in} = 50 \text{ cm}$
		$5 \text{ in} = 127 \text{ mm}$
		$1\text{in} = 25.4 \text{ mm}$
		$1\text{in} = 2.54 \text{ mm}$

جدول رقم ٥٦

٦. ما هي أنواع التدرجات الموجودة على المسطرة الحدية وأذكر العلاقة بينهما؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٧. أذكر أنواع طرق القياس؟ وشرح مفهوم القياس الغير مباشر وكيف يتم؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٨. عن طريق الحساب قم بالتحويل بين مختلف الوحدات وأملئ الجدول التالي.

وحدة النظام الدولي للقياسات				وحدة النظام البريطاني
m	dm	cm	mm	
.....	.....	.....	.....	1 in
.....	.....	.....	.....	1 ft


جدول رقم ٥٧

٩. ضع علامة صح ... أو خطأ X

خطأ	صحيح
	تصنع مساطر القياس من الصلب وذلك لحمايتها من التلف
	يتخذ النظام الإنجليزي الياردة كوحدة لقياس وهي أصغر وحدات القياس في النظام
	يتخذ النظام الإنجليزي البوصة كوحدة لقياس وهي أصغر وحدات القياس في النظام
	المليمتر هو وحدة القياس الأساسية في النظام الدولي لقياسات (النظام المترى)
	المتر هو وحدة القياس الأساسية في النظام الدولي لقياسات (النظام المترى)
	تحتوي مسطرة القياس على تدرج المليمتر والبوصة
	البوصة هي وحدة القياس في النظام البريطاني
	يتم القياس المباشر باستعمال فرجار القياس لنقل الأبعاد
	يتم القياس الغير المباشر باستعمال فرجار القياس لنقل الأبعاد

جدول رقم ٥٨

١٠. اشرح الأجزاء المكونة لقدمة ذات الورنية مستعيناً بالشكل التالي؟

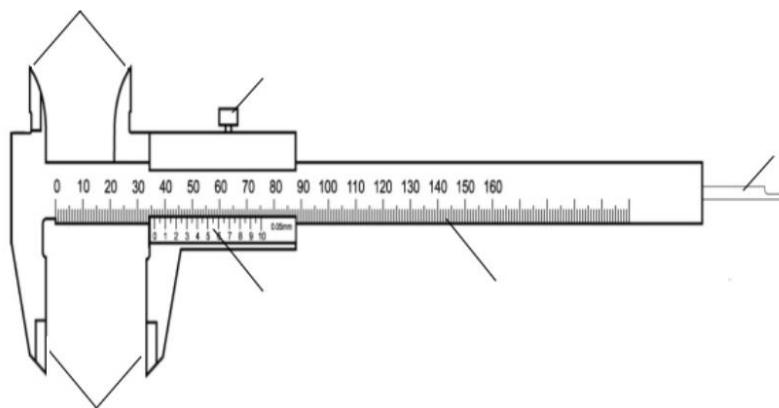

شكل رقم ٢٠٤

.....

.....

.....


.....

.....

.....


.....

١١. اشرح طريقة قراءة القياس على جهاز القدم ذات الورنية مستعيناً بالشكل.

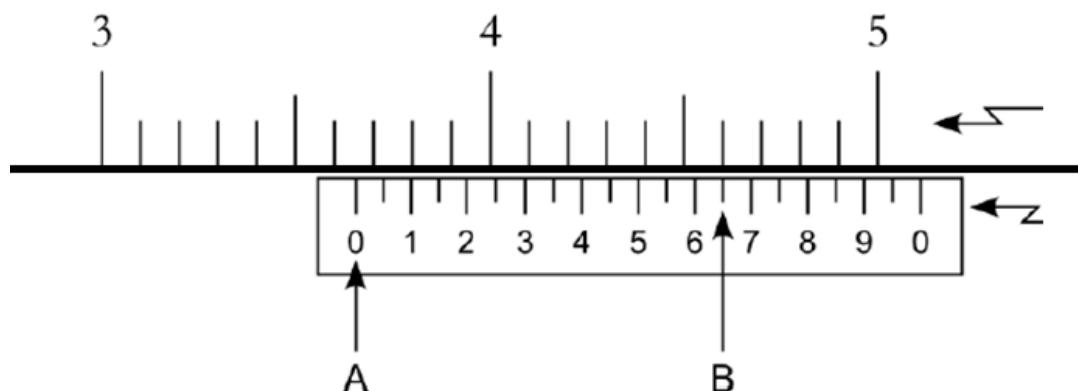


شكل رقم ٢٠٥


١٢. سجل قيم قراءة القدم ذات الورنية في الأوضاع التالية

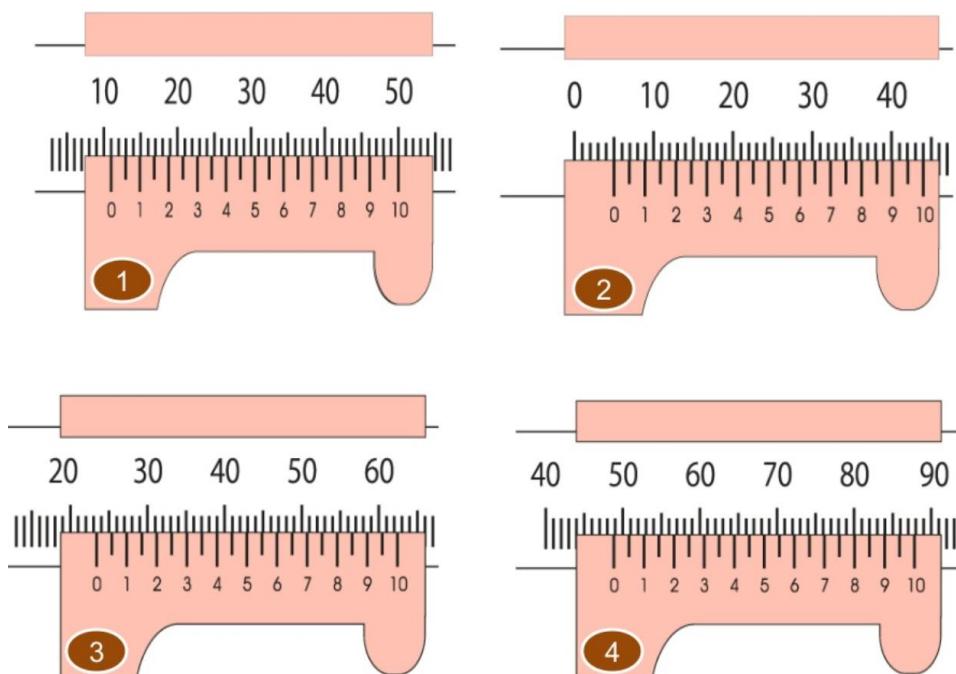

شكل رقم ٢٠٦

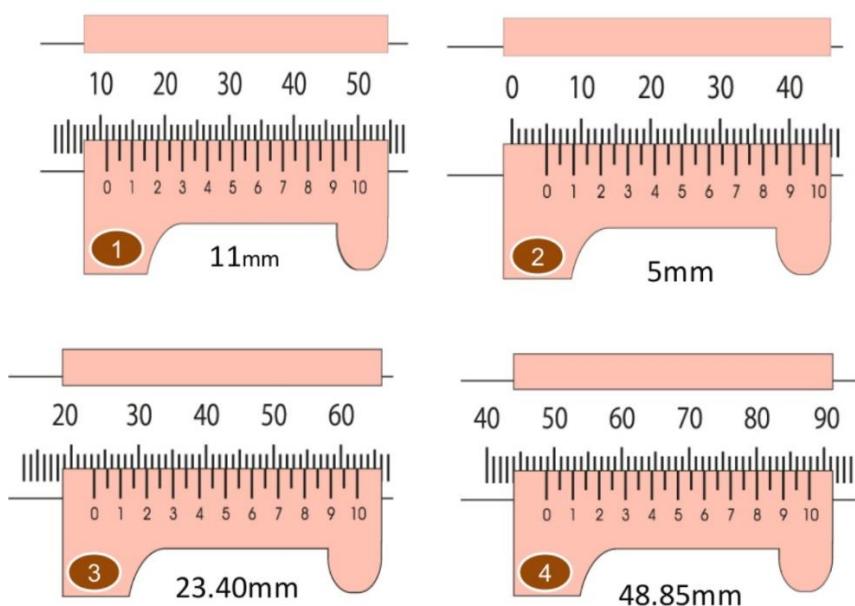

شكل رقم ٢٠٧

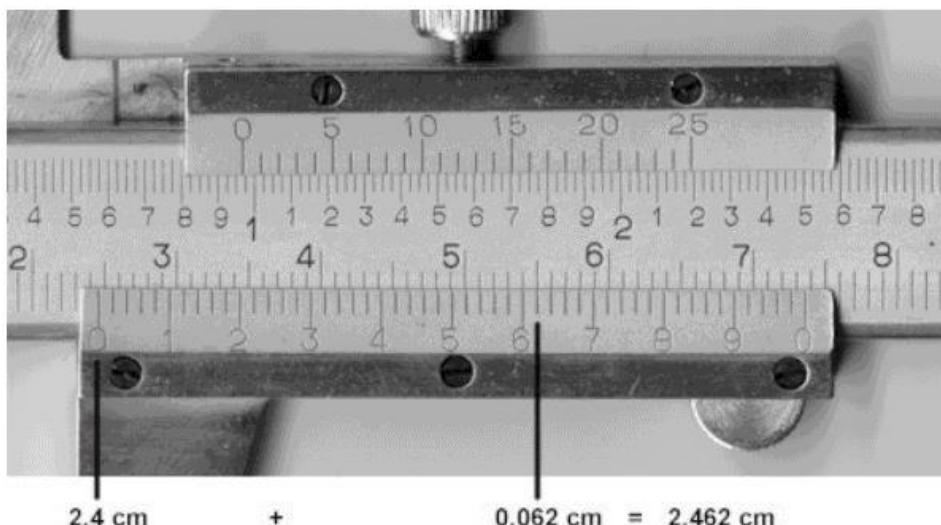

شكل رقم ٢٠٨

١٣. أذكر أنواع القدرات التي تعرفت عليها في معمل القياسات مع تحديد قيمة دقتها واستعمالاتها الصناعية.

الاستعمال	الدقة	اسم الجهاز

جدول رقم ٥٩

## ٤. أكمل الفراغات في العبارات التالية:

○ إذا كان طول الخطوة للولب عمود الميكرومتر 0.5 مم فإن الحركة المحورية للعمود =

مم/لفة.....

وتكون دقة الميكرومتر = ..... مم

○ من أنواع الميكرو مترات:

.....  
.....  
.....  
.....

## ٥. حدد قراءة كل من الميكرو مترات الظاهر في الأشكال التالية كل حسب نوعه



شكل رقم ٢٠٩

A	B	C	قياس الميكرومتر Reading
.....mm	.....mm	mm=.....x.....	$A + B + C = ..... + ..... + ..... = ..... \text{ mm}$

جدول رقم ٦٠



شكل رقم ٢١٠

A	B	C	قياس الميكرومتر
.....mm	.....mm	$mm = ..... \times .....$	$A + B + C = ..... + ..... + ..... = ..... mm$

جدول رقم ٦١



شكل رقم ٢١١

A	B	C	قياس الميكرومتر
.....mm	.....mm	$mm = ..... \times .....$	$A + B + C = ..... + ..... + ..... = ..... mm$

جدول رقم ٦٢




جدول رقم ٦٣

A	B	C	قياس الميكرومتر Reading
.....mm	.....mm	mm=.....x.....	$A + B + C = ..... + ..... + ..... = ..... \text{ mm}$

جدول رقم ٦٤


٦. ارسم ميكرومتر يوضح نتيجة القياس التالية (حسب المثال الموضح أدناه):

$$\text{نتيجة القياس } L = 20.11 \text{ mm}$$

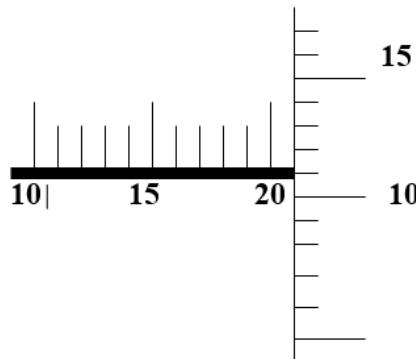

1- $L = 17.61 \text{ mm}$	3- $L = 10.18 \text{ mm}$
..... ..... ..... ..... ..... .....	..... ..... ..... ..... ..... .....
$L = 28.42 \text{ mm}$	4- $L = 30.85 \text{ mm}$
..... ..... ..... ..... ..... .....	..... ..... ..... ..... ..... .....


١٧. حدد قراءة الميكرومتر الآتي:

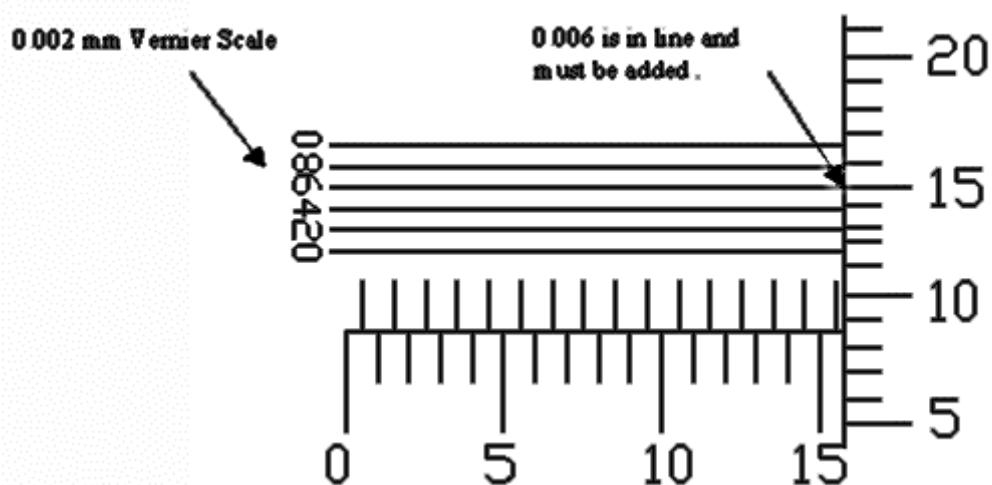

شكل رقم ٢١٢

$$A + B + C + D = \dots + \dots + \dots = \dots \text{mm}$$

١٨. حدد قراءة كل من الميكرومترات الظاهر في الأشكال التالية كل حسب نوعه ودقته

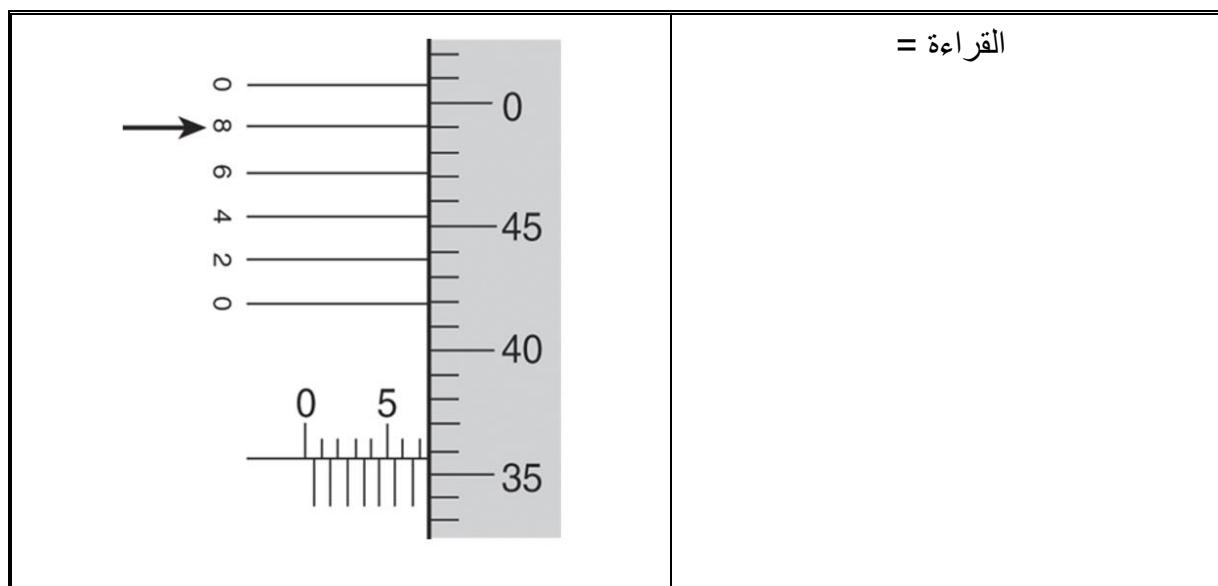

شكل رقم ٢١٣

١٩. ارسم قراءة الميكرومتر التالية ٢٨,٧٢٧ مم على ميكرومتر مزود بورانية دقتها ٠,٠٠١ مم

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

٢٠. أذكر تقنيات وطرق قياس زوايا القطع الميكانيكية.

٢١. حول بين وحدات قياس الزوايا (وحدة الرadian والدرجة)

45 °	.....	180 °	.....	60 °	الزاوية بالدرجة
.....	$\Pi / 3$	.....	$\Pi / 4$	.....	الزاوية بالراديان

٢٢. قراءة قياس المنقلة ذات الورنية

قيمة القياس .....=	قيمة القياس .....=	قيمة القياس .....=

شكل رقم ٢٤

٢٣. لقياس زاوية قطعة استعملنا قضيب الجيب بطول ٢٠٠ مم وقوالب قياس الأبعاد بارتفاع ١٠٠ مم. احسب الزاوية.

٤٤. بمعلومية قيم الزوايا لمجموعة من قوالب القياس المبنية بالجدول التالي، احسب التجمعية المناسبة من قوالب القياس مع الرسم للحصول على زاوية (٩٣٤'٥٧°)

٤١	٢٧	٩	٣	١	درجة
	٢٧	٩	٣	١	دقيقة
	٣٠	١٨	٦	٣	ثانية

٦٥ رقم جدول

٢٥. باستعمال قوالب القياس المتوفرة في الطقم الموضح في الجدول ١ قم بتركيب الأبعاد التالية: .90.531 mm, 105.045 mm, 45.342 mm, 7.52 mm



### شكل رقم ٢١٥: طقم قوالب القياس

عدد قوالب القياس	أطوال قوالب القياس (mm)	مقدار التزايد
9	من ١,٠٠١ إلى ١,٠٠٩	0.001
49	من ١,٠١ إلى ١,٤٩	0.01
4	من ١,٦ إلى ١,٩	0.1
19	من ٠,٥ إلى ٩,٥	0.5
10	من ١٠ إلى ١٠٠	10
91	عدد قوالب القياس في المجموعة	

جدول رقم ٦٦: طقم قوالب القياس

القوالب المستعملة	طريقة الحساب	البعد المراد تركيبه
		7.52 mm
		45.342 mm
		105.045 mm,
		90.531 mm

٢٦. ما الهدف من التقليل في عدد القوالب عند تجميع قوالب القياس لتركيب بعد معين؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢٧. أشرح كيفية معايرة أجهزة القياس (مثل الميكرومتر) باستخدام قوالب القياس. ما الهدف من العملية؟

٢٨. لقياس زاوية قطعة دقيقة استعملنا قضيب الجيب بطول ٢٠٠ مم وقوالب قياس الأبعاد بارتفاع ١٠٠ مم. احسب الزاوية.

**المصطلحات**

اللغة الإنجليزية	اللغة العربية
Absolute error	الخطاء المطلق
Advantages	المزايا
anvil	عمود سندان
Arm	الذراع
Axis position	وضع المحور
Base	قاعدة
Block number	رقم البلوك (المقطع) داخل البرنامج
calibration	معايرة
Cane	القصبة
Care and maintenance	العناية و الصيانة
Clamping	الثبيت (إحكام)
Compensation	تعويض
compensation	تعويض
conversion factor	معامل تحويل
Dial Vernier Caliper	قدمه ذات ساعة
Divider (Compass)	البراجل / الفراجير
Digital	الكترونية رقمية
Dimensions	الأبعاد
Direct Measurement	القياس المباشرة
Disadvantages	العيوب
Error	الخطاء
Extension rod	عمود تطويل (وصلة)

اللغة الإنجليزية	اللغة العربية
Feet	القدم
Flatness	الاستوائية
Foot	القدم
Frame	اطار
Gages	محددات القياس
gland	جلبة
Illegitimate error	الخطاء الغير منطقي
Inch	البوصة
Indirect Measurement	القياس غير المباشر
Limit	نهاية (حد)
Limit gauges	محددات القياس
Machine	ماكينة
Main scale	تدرج رئيسي
Main scale	القياس الرئيسية
Measured value	القيمة المقاسة
Measuring	قياس
Metrology	علم القياس (المترولوجيا)
micrometer	جهاز الميكرومتر
Micrometer	الميكرومتر
miles	الميل
Misalignment Error	خطأ التباین (أي خطاء المحاذاة)
Mistake	خطاء
Motions	حركات
Multifunction	متعدد الوظائف

اللغة الإنجليزية	اللغة العربية
Offset	ترجميل (إزاحة)
ORGIN	اصل أو مركز
Override	تجاوز (تجاهل)
panel	لوحة
Percentage error	النسبة المئوية للخطاء
Primary	أساسية
Protractor	منقلة
Radial	قطري
radius	نصف قطر
Random error	الأخطاء العشوائية
Reference Point	نقطة الإسناد (المرجع)
Relative (Fractional)	الخطاء النسبي
Resolution	الاستشعار
Ruler	المسطرة
Run	التشغيل
Screw	مسمار
Sensitivity	الحساسية
Setting	ضبط (إعداد)
sleeve	جلبة
sleeve	جلبة دوارة
Span	الشبر
Spindle	محور عمود الدوران
Spirit level	ميزان ماء
System	نظام

اللغة الإنجليزية	اللغة العربية
Systematic error	الأخطاء النظامية
Tape	متر (القياس الطولي)
Thimble	جلبه دوارة
Traceability	المرجعية
True value	القيمة الحقيقية
value	قيمة
Vernier	ورانية
Vernier	الورانية
Vernier caliper	قديمة ذات ورانية
Vernier caliper	قديمة ذات ورانيه
Vernier Protractor	منقله ذات ورانيه
Visual Error	خطأ الرؤية
WORKPIECE	الشغالة (قطعة الشغل) المشغولة
Yard	الياردة

**المراجع References**

١. الصفحة الإلكترونية لمادة القياسات <http://hctmetrology.tripod.com>
2. Mechanical Measurements, Beckwith Marangoni and Lienhard, Pearson
3. Education, 6th Ed., 2006.
4. Engineering Metrology, R.K. Jain, Khanna Publishers, 1994.
5. <https://www.wonkeedonkeetools.co.uk/productindex/learning>
6. <https://www.wisc-nline.com/LearningContent/mlt3902/MLT3902.htm>
7. Catalogue, Starrett Company, U.S.A. ,2016
8. Catalog, Measuring Instruments, Mitutoyo Company, Japan ,2016
9. Catalog, Dimensional Metrology , Mahr Company, Germany.
10. Catalogue, Measuring Instruments, Mauser Company, Germany.
11. Catalogue, The Innovative Measurement Experts,