

# مهنة لحام المعادن

## الوحدة السادسة



# اللحام بالقوس الكهربائي

## Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

### الصف الأول

العام التدريبي (٢٠١٩ / ٢٠٢٠)

تم الإعداد والتطوير بواسطة شركة يات لحلول التعليم

تليفون: (+202) 27498297 - محمول: (+2) 01001726642

Website: [www.YATLearning.com](http://www.YATLearning.com) - E-Mail: [info@yat.com.eg](mailto:info@yat.com.eg)



## الفهرس

١٨	أولاً: الجزء النظري
١٩	اللحام بالقوس الكهربى Electric Arc Welding
١٩	نبذة تاريخية عن اللحام بالقوس الكهربى
٢٠	أنواع التيار الكهربى
٢٠	التيار المباشر أو التيار المستمر (DC) Direct Current:
٢١	التيار المتردد أو التيار المتناوب (Alternating current):
٢٢	تأثير التيار الكهربى
٢٥	مبدأ عمل اللحام بالقوس الكهربى بالالكتروود المغلف Electrical Arc welding
٢٦	ماكينة ودائرة اللحام بالقوس الكهربى:
٢٧	أولاً: اللحام بالتيار المتردد AC welding
٢٨	ثانياً: اللحام بالتيار المستمر (DC welding):
٣٠	أنواع ماكينات اللحام بالقوس الكهربى:
٣٣	ماكينة اللحام ذات المحول والمود Transformer-Rectifier welding machine
٣٥	ماكينة اللحام ذات مغير الفولتية (انفرتر) INVERTERS
٣٨	العدد والملحقات المستخدمة في لحام القوس الكهربى اليدوى (MMAW)
٤١	أسلاك اللحام (إلكترودات) (Electrods):
٤٤	فوائد استخدام مساعد الصهر (الفلكس) على الالكتروود:
٤٥	تصنيف سلك الالكتروود طبقاً لسلك غلاف البودرة
٤٨	العوامل التى تؤثر على جودة اللحام بالقوس الكهربى
٤٩	أنواع وصلات اللحام بالقوس الكهربى
٥٢	تجهيز وصلات (حواف) اللحام:
٥٣	أوضاع اللحام أوضاع اللحام طبقاً لجمعية اللحام الأمريكية (AWS)
٥٦	أوضاع اللحام طبقاً لجمعية اللحام الأمريكية (AWS)
٥٩	الرموز الأساسية والمساعدة لرموز وصلات اللحام:
٦٠	ثانياً: التدريبات العملية
٦٣	١- لحام خطوط تحت مستوى النظر (وضع مسطح)
٧٤	٢- لحام زاوية خارجية تحت مستوى النظر (وضع مسطح)
٨١	٣- لحام زاوية داخلية (وصلة T) تحت مستوى النظر (مسطح)
٨٩	٤- لحام وصلة تقابليه (تناكبية) امام مستوى النظر (كونيش)
٩٦	٥- لحام زاوية داخلية (وصلة حرف T) تصاعدي
١٠٣	٦- لحام وصلة تقابليه (تناكبية) تصاعدي
١١٠	٧- لحام وصلة تقابليه (تناكبية) مشطوفة حرف V تصاعدي
١١٧	المصطلحات الفنية
١١٩	قائمة المراجع

## المقدمة

إن التطورات الحديثة في طرق وأساليب اللحام قد توصلت إلى العديد من الحلول للحصول على فاعلية وكفاءة عالية للحام وخاصة المعادن اللاحديدية وقد كانت الصعوبة في الحصول على خطوط لحام خالية من العيوب هو تأثير المعادن بالهواء المحيط وما يحتويه من غازات عند التصنيع عامة وأثناء إجراء عملية اللحام خاصة، حيث تتأثر بركة (بؤرة) اللحام بشكل كبير بهذا الهواء. فكان لابد من البحث عن طرق للحيلولة دون وصول الغازات الموجودة في الهواء التي تؤثر سلباً على بركة (بؤرة) اللحام. ومن طرق وقاية بركة اللحام من هذه الغازات استخدام بوردرة لتغليف أسلاك اللحام بحيث تعمل هذه البوردرة على تغليف بركة اللحام وكذلك استخدام الغازات النشطة أو الخاملة لوقاية هذه البركة، ولما كانت الحاجة شديدة لإنتاج خطوط لحام بسرعة وخالية من العيوب ما أمكن، تم التوصل إلى طريقة اللحام بالقوس الكهربائي. وقد أصبحت هذه الطريقة الآن من أكثر طرق اللحام انتشاراً في الصناعات المعدنية وتمتاز بملائمتها للحام سماكات مختلفة وبأوضاع مختلفة.

وقد أدى الإهتمام بعلم اللحام إلى التقدم في عمليات اللحام باستخدام أشعة الليزر ، والتحكم عن بعد في عمليات ما كان من الممكن تحقيقها من سنوات قليلة مضت، مثل لحام وإصلاح أجزاء بمركبة فضاء أثناء دورانها حول الأرض من خلال التحكم بجهاز تشغيل من على سطح الأرض، أو لحام أسلاك لا يزيد قطرها عن بضعة أجزاء من الألف من المليمتر ، أو إجراء عمليات لحام في داخل مفاعل نووي عامل دون خطر التعرض للإشعاعات النووية المدمرة ، ومن ثم فقد أدى ذلك إلى إنتشار وسائل الوصل باللحام باعتبارها من أفضل أنواع الوصلات الدائمة، وبالتالي فقد حلت محل وسيلة الوصل بمسامير البرشام بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه في الوقت الحالي قد بدأت الأجزاء الموصلة باللحام تحل محل أجزاء الماكينات المشكلة بالطرق والسبك بنجاح.

إن المهارات الأساسية التي يكتسبها الطالب في بداية مرحلة تعلمه المهني هي القاعدة الأساسية التي تبني عليها كل الخبرات العملية، وما يتصل بها من المعارف الفنية. وهذه القاعدة من المهارات لابد من تعلمها لكل من سلك طريق التعليم المهني الصناعي، ولذا تم الحرص في هذه الوحدة علي تعريف الطالب بالطرق المختلفة لمهارات اللحام بالقوس الكهربائي المحجب. ولقد روعي في تصميم هذه الوحدة أن يستطيع الطالب الاعتماد على ذاته في استيعاب المهارات وتقليل العبء على المدرب بإتباع الخطوات والتعليمات المبينة في التدريبات العملية.

لقد تم تصميم الوحدة بحيث، يتبع كل باب للمعارف النظرية بمجموعة من الأسئلة المتنوعة والمتدرجة لتساعد المتدرب على اختبار معارفه وتثبيت معلوماته، بينما يتبع كل تدريب عملي تقييم للطالب حسب معايير التقييم الخاصة بكل مهارة بالإضافة إلى اختبار عملي يبين مدى اكتساب الطالب للمهارة لتحقيق هدف التدريب في زمن قياسي محدد بالاختبار العملي.

أخيرا في نهاية هذه الوحدة تم إضافة ملخص خاص بالمصطلحات الإنجليزية الهامة المستخدمة بالوحدة وذلك لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية التي سيحتاجها المتدرب أثناء عمله في قراءة كتالوجات الشركات المنتجة الأجنبية وتعليمات التشغيل الهامة. مع تمنياتنا لجميع المتدربين بالنجاح والتوفيق في حياتك العملية.



### السلامة أولاً SAFETY FIRST

يمكن أن تتم معدات اللحام بالقوس الكهربائي آمنة، إذا كان المشغل على علم بالأخطار التي تنطوي عليها هذه العمليات. يجب أن يبقى تركيز المشغل دائماً على عمله في اثناء العمل سواء الورشة أو موقع العمل أو أي مكان لتجنب الحوادث. ويجب تطوير عادات العمل الآمنة في استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية والأجهزة الواقية. معايير السلامة ما هي الا توجيهات لمساعدتك على القضاء على الممارسات والإجراءات الغير آمنة.

## الاحتياطات الواجب إتباعها في ورشة اللحام بالقوس الكهربائي

للالتزام بإجراءات وإرشادات السلامة والأمان.



شكل : أدوات السلامة الشخصية Personal Protective Equipment

للارتداء الملابس الخاصة بالعمل مثل الأفرول (العفريته) الغير قابل للاشتعال **Protective Suit** بحيث تكون غير فضفاضة وخصوصا الأكمام.



شكل : الأفرول.

لعدم لبس الساعات والخواتم والاساور أثناء العمل.

يجب ارتداء النظارة الواقية **Protective Glass** الخاصة باللحام أثناء تنفيذ عمليات اللحام لحماية العين من وتطاير الشرر أو من شدة اللهب أثناء عملية اللحام الناتج من اللحام.



شكل : النظارة الواقية.

- ❏ لا يسمح بأداء اللحام باللهب الغير المدربين على استعماله وتحت إشراف مدربيهم.
- ❏ وضع لافتة على معدات اللحام التالفة مكتوب عليها (غير جاهزة للعمل توضح أن هذه المعدات معطلة ولا يجوز العمل بها).
- ❏ التأكد من إن اسلاك التوصيل والكابلات الكهربائية الخارجة من الماكينة سليمة ١٠٠%
- ❏ لبس حذاء السلامة والأمان **Safety Shoes** لحماية القدمين ومنع التزحلق.



شكل : حذاء الأمان.

- ❏ يجب ارتداء الخوذة **Helmet** لحماية الرأس من أية أشياء قد تسقط عليها اثناء العمل.



شكل : الخوذة.

- ❏ يجب ارتداء سدادات الأذن **Hearing Protection Tool** لحماية الأذن من الأصوات العالية داخل الورشة أو المصنع.



شكل : سماعة الأذن.

- ❏ إتباع النظام والدقة في العمل.
- ❏ يجب ارتداء القفازات **Gloves** لحماية الأيدي من الإصابات.





شكل : القفاز

يجب ارتداء الكمامات **Breathing Mask** على الأنف عند تنفيذ اعمال اللحام لحماية الجهاز التنفسي من غازات الأدخنة الضارة.



شكل: الكمامة

يجب عدم حمل الأشياء الثقيلة حتى لا تتأذى فقرات الظهر




شكل: الطرق الصحيحة لرفع أي حمل عن الأرض

يجب اتخاذ الوضعية المناسبة عند تنفيذ الأعمال، مثل ثني الجسم أو الجلوس حتى لا تتأذى فقرات الظهر.

يجب تصفية وتنظيف سطح القطع الحديدية من الأكاسيد والزيوت لضمان وصلة لحام خالية من العيوب

التركيز والانتباه أثناء تنفيذ عمليات اللحام.

اعتماد وسائل السلامة المساعدة عند العمل في المناطق المرتفعة (حزام الأمان).

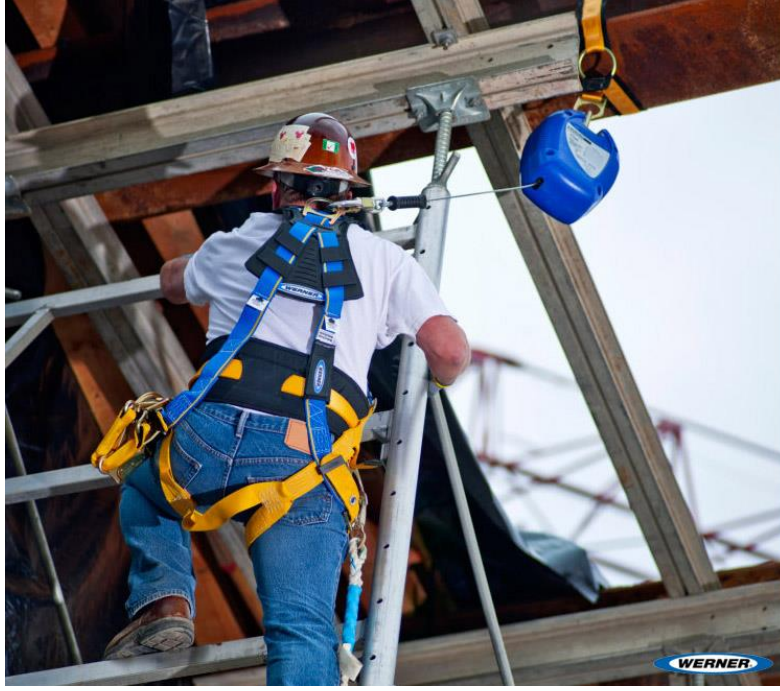

شكل: أهمية حزام الأمان عند العمل في الأماكن المرتفعة

- ✍ حفظ المواد الخطرة وسريعة الاشتعال في أماكن آمنة بعيدا عن مناطق اللحام
- ✍ يجب تنظيف المعدات من الشوائب أو الترسبات أو الراتش والأوساخ بعد الانتهاء من العمل عليها.
- ✍ التأكد من سلامة كابلات التوصيل الكهربائي والأرضي وعدم وجود أماكن مكشوفة قبل وبعد الاستعمال.
- ✍ يجب استعمال أسلاك اللحام السميكة الملائمة لنقل أكبر قيمة ممكنة للتيار المستعمل في اللحام، على أن تبقى دائما بأقصى طول ممكن
- ✍ إتباع الطريقة الصحيحة عند استعمال ماكينة اللحام.
- ✍ يجب مراعاة التهوية الكافية في أماكن اللحام حتى لا يصاب القائمين عليها بالأختناق
- ✍ يجب مراعاة عدم وضع أي زيت أو شحم على أجزاء صمام الاسطوانة.
- ✍ تعامل مع زملائك ومع المدربين بجدية والتزام وروح الفريق وحسن التعامل مع الجميع.
- ✍ التزم بالطرق الصحيحة في استخدام العدد والآلات حسب إرشادات المدرب للحفاظ على دقتها وسلامتها.
- ✍ حافظ على تنظيم وترتيب العدد وأدوات العمل في مكان آمن حتى لا تتعرض إلى التلف.
- ✍ تنظيف الأدوات والمكان بعد الانتهاء من العمل
- ✍ يجب عدم استعمال العدد التالفة حتى لا تتعرض أنت أو زملائك للإصابة.
- ✍ التأكد من سلامة الأدوات قبل وبعد الاستعمال.
- ✍ إتباع الطريقة السليمة في استخدام العدد واستعمالها في الأغراض المخصصة لها.
- ✍ إجراء صيانة دورية على المعدات باستمرار.

- يجب توفر صندوق اسعافات أولية وطفاية حريق بمكان العمل أو بالورشة
- يجب التأكد من توافر طفايات حريق خصوصا عند اجراء عمليات لحام او قطع بواسطة اللهب.


### اجراءات احترازية للحام بالقوس الكهربى

1. يجب ارتداء واقي العين اثناء عملية اللحام، لأن تعرض العين للأشعة يحدث توهج بسبب تأثير الحرارة والأشعة، حيث ينتج عن الـ Arc أشعة فوق بنفسجية وأشعة ظاهرة تحت الحمراء قد تؤدي إلي أضرار جسيمة للعين و إحمرار شديد في الجلد.



شكل رقم ١: ارتداء واقي العين عند اللحام بالقوس الكهربى

2. علي فني اللحام إختيار الوضع الصحي السليم أثناء اللحام مع الاستخدام السليم للدرع الواقى.

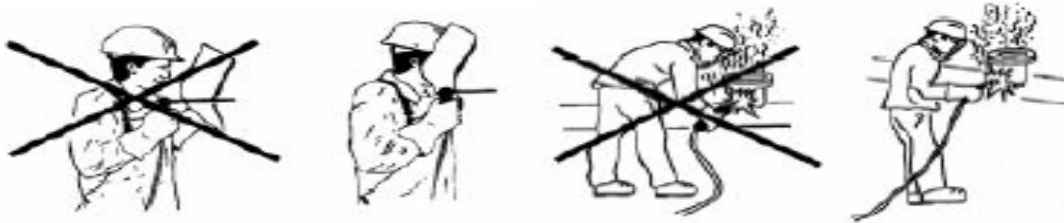


شكل رقم ٢: إختيار الوضع الصحي السليم لفنى اللحام أثناء اللحام

3. إرتباط رقم زجاجة الحماية الخاصة بخوزة أو درع اللحام بشدة التيار  
يبين جدول إرتباط رقم زجاجة الحماية الخاصة بخوزة أو درع اللحام بشدة التيار

٤٠٠-٢٥٠	٢٥٠-١٧٥	١٧٥-١٠٠	١٠٠-٤٠	٤٠-٢٠	٢٠-٥	شدة التيار بالمأمبير
١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	رقم الزجاجة

## زيادة تأثير الضلتر

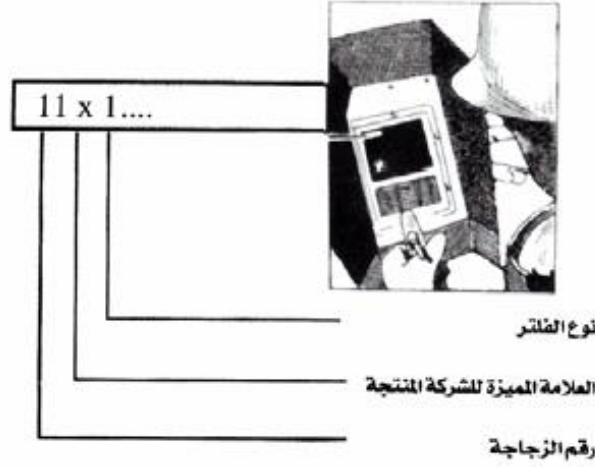

شكل رقم ٣: إختيار رقم الزجاج المناسب


٤. يفضل استشارة طبيب العيون لأن الأشعة الصادرة من لحام القوس الكهربائي تؤدي الى توسيع الأوعية الدموية للعين وتسبب حكة واحمرار أو زيادة في إفرازات دمعية.
٥. يفضل استخدام الـ Arc القصير والحرص علي توافر أجهزة التهوية و الشفط.
٦. يراعى عدم المبالغة في شدة التيار الكهربائي وفرق الجهد وكمية الغاز.
٧. يجب غسل العين بمطهر طبي حسب توصيات طبيب العيون ويكون موجودا دائما في صندوق الأسعافات الأولية في ورش اللحام ويستعمل على فترات متساوية كل ٤ ساعات.

**التيار الكهربائي وتأثيره على صحة فني اللحام**

بناء على الجهد ونوع وزمن التلامس وكذلك عمر وحساسية الشخص الملامس تسبب الصعقة الكهربائية رد فعل فسيولوجي يتراوح بين مجرد الإحساس برعشة إلى توقف كامل للقلب مسببا الوفاة والأمثلة التالية توضح خطورة إحتكاك فني اللحام بالتيار الكهربائي. سريان تيار كهربى داخل جسم الانسان حتى لو كانت شدته ضعيفة (٠,٥ إلى ٠,١ أمبير) يؤدي إلى خطر الموت عن طريق صدمات القلب وتتوقف شدة التيار السارى داخل الجسم على فرق جهد التيار ومقاومة جسم الانسان.

**أولا : سريان التيار طوليا**


في هذه الحالة تكون مقاومة الجسم ٧٥٠ أوم مع الوضع في الإعتبار أن جهد الدائرة المفتوحة حوالي ٨٠ فولت فتصبح قوة التيار السارية في جسم الانسان ١٠٧ مللى أمبير.

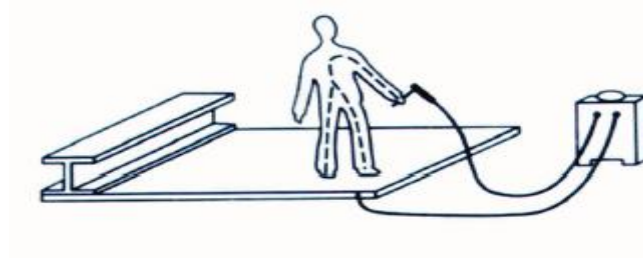

شكل رقم ٤: سريان التيار طوليا

### ثانيا : سريان التيار عرضيا


في هذه الحالة تكون مقاومة الجسم ١٠٠٠ أوم مع الوضع في الإعتبار أن جهد الدائرة المفتوحة حوالي ٨٠ فولت فتصبح قوة التيار السارية في جسم الانسان ٨٠ مللى أمبير.

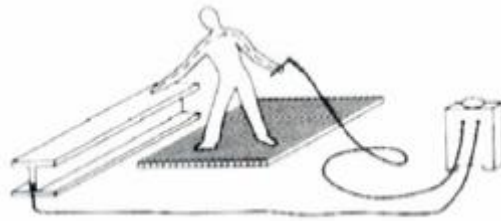

شكل رقم ٥: سريان التيار عرضيا


### تأثيرات سريان التيار الكهربى فى جسم الانسان

- ❖ تقلص بالعضلات (١- ١٥ مللى أمبير) .
  - ❖ ضيق بالتنفس (٢٥- ٨٠ مللى أمبير) .
  - ❖ اضطرابات قلبيةه (أكبر من ٨٠ مللى أمبير) .
  - ❖ حروق خطيرة (أكبر من ٥ أمبير) .
  - ❖ صدمات عصبية قد تؤدى إلى دخول فنى اللحام فى غيبوبة .
١. يجب مراعاة أن الخطر لا يتواجد فقط فى حالة الإحتكاك بجهد الشبكة (٢٣٠ او ٤٠٠ فولت) وإنما يكمن الخطر ايضا فى الإحتكاك بتيار اللحام حتى وإن لم يتعدى فرق الجهد لتيار اللحام ١١٣ فولت.
  ٢. يجب مراعاة جهد الدائرة المفتوحة المسموح به العادى هو ١٣٣ فولت للتيار المستمر و ٨٠ فولت للتيار المتغير.
  ٣. يجب فصل ماكينة اللحام عند التوقف عن العمل لفترات طويلة أو عند التوصيل أو الفصل لكابل اللحام أو تغيير سلك اللحام .
  ٤. يجب مراجعة سلامة ومكان وصلة الأرضى .
  ٥. يجب التأكد من سلامة العزل لماسك (لبنسة) اللحام .

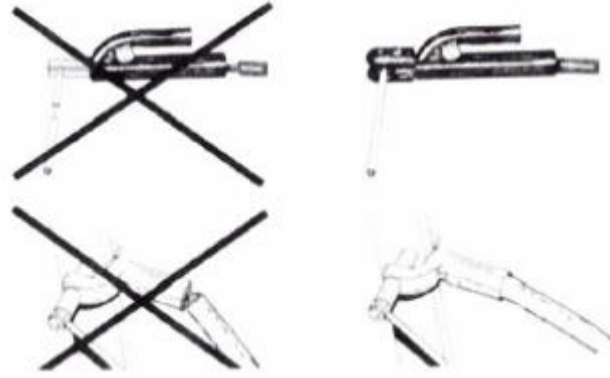


شكل رقم 6: تعليمات الوقاية عند التعامل مع تيار اللحام

٦. تجنب مرور المارة والمركبات المتحركة فوق كابلات اللحام.
٧. يجب تجنب وضع بنسة اللحام أو الطورش فوق ماكينة اللحام.

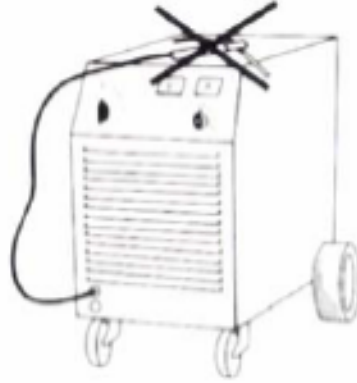

شكل رقم ٧: عدم وضع بنسة اللحام فوق الماكينة


٨. تغيير الإلكتروودات في لحام الكهربياء يجب ان يتم باستخدام جوانتى اللحام العازل .
٩. عدم تحميل الكابلات علي الأكتاف أثناء التشغيل لإحتمالية وجود أجزاء غير معزولة.
١٠. حماية فنى لحام الكهربياء بإجراءات العزل الكافية من خلال حماية الأقدام بأحذية جافة واليد بقفازات جافة من الجلد وإرتداء بدلة العمل المطابقة لمواصفات الأمن الصناعى .

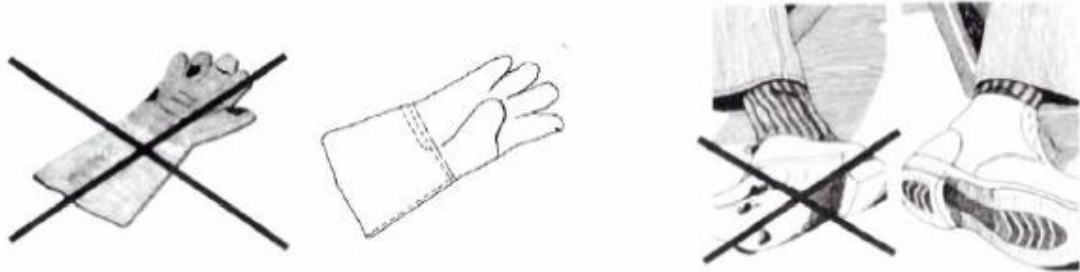

شكل رقم ٨: أخطار التيارات الكهربائية المتسربة


١١. يجب حماية فنى اللحام من التيارات الكهربائية المتسربة، هذه التيارات غير محددة الإتجاه وهى تنشأ نتيجة أخطاء من فنى اللحام بأن يضع مثلاً بنسة اللحام أو ماسك الإلكتروود علي الماكينة أو أن

- ينسى توصيل الماس الأرضي بالشغلة مباشرة أو أن يقوم فني اللحام بتوصيل الماس الأرضي في غير مكانه المناسب أو أن يستخدم فني اللحام كابلات غير معزولة.
١٢. عند توصيل ماكينة اللحام، يجب أخذ هذه العناصر بالإعتبار:
- ✍ توصيل الجسم الخارجي للماكينة بالأرض.
  - ✍ توصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة اللحام للإستعمال في حالات الطوارئ.
  - ✍ وجود قاطع كهربائي فيوز (Fuse) أو قاطع للتيار (Circuit Breaker).
١٣. يجب أن تكون الكابلات المستخدمة في عمليات اللحام بالقوس الكهربائي سليمة وخالية من العقد والوصلات وذلك على الأقل في ١٠ قدم الأخيرة قبل الوصول إلى الإلكتروود.
١٤. لحام الخزانات المحتوية على مواد خطرة مثل المواد السامة، المواد القابلة للإشتعال، المواد القابلة للإنفجار، قد يؤدي الى الانفجار حتى لو كانت الكمية المتبقية صغيرة فانها ستظل تشكل خطورة

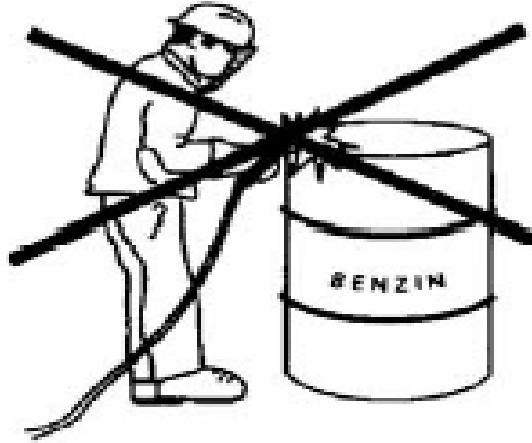

شكل رقم ٩: يجب الحرس عند لحام الخزانات التي تحتوي على مواد خطرة

١٥. لا تستخدم الخزانات كسنادة لمواد التصنيع.
١٦. تعامل مع الخزانات غير معروفة المحتوى وكأنها أو عية محتوية على مواد خطرة.
١٧. يجب وضع حاجز لحجب ضوء اللحام عن المتواجدين في محيط منطقة اللحام وذلك لحماية اعيينهم من الألتهاجات

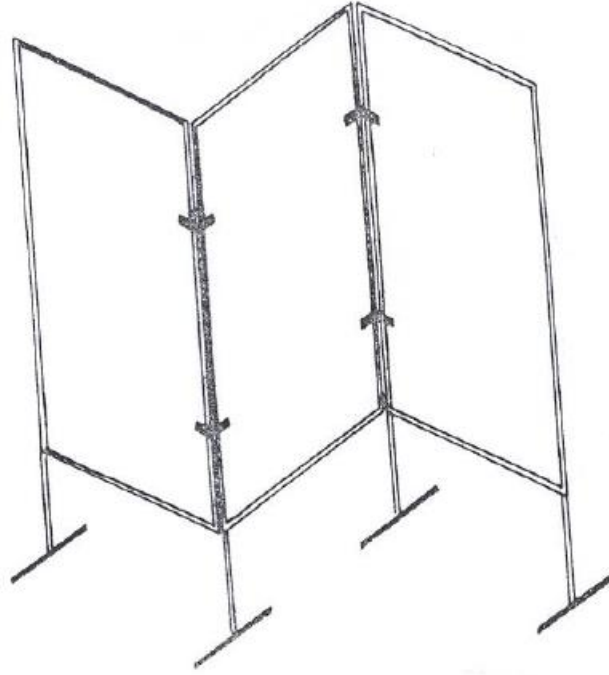

شكل رقم ١٠: حاجز للضوء الشديد الناتج عن لحام القوس الكهربائي

### إجراءات يجب تنفيذها قبل عملية اللحام مباشرة

١. أبعاد المواد القابلة للاشتعال جميعها عن منطقة اللحام.
٢. تأكد من توافر وصلات طفايات الحريق.
٣. وفر عناصر التهوية في مكان اللحام بحيث لا تسمح لتجمع الغازات نظرا لانبثاق غازات بسبب عملية اللحام.
٤. ارتداء ملابس الوقاية اللازمة قبل المباشرة لعمليات اللحام مثل النظارات الواقية لحماية العين من الحرارة والتوهج والقطع المعدنية الحامية المتطايرة من اللحام، وكمام الغاز الذي يحول دون استنشاق الغازات السامة المنبعثة بسبب عمليات اللحام إضافة إلى ذلك يجب أن تكون ملابس الوقاية مثل واقية الصدر والرجلين و واقية البطن والأكمام مصنوعة من الجلد وخالية من الزيوت والشحوم القابلة للاشتعال كما هو مبين في **شكل** رقم ..... .





شكل رقم ١١: أدوات الحماية الشخصية

### أدوات السلامة الواجب توافرها داخل الورشة

وهى الأدوات الواجب توافرها داخل ورشة العمل و التى توفر جميع عوامل السلامة من الحرائق ، حيث يتم تزويد ورش العمل بأجهزة الإنذار و الإطفاء و الخروج من موقع العمل بأمان. و من أهم أدوات السلامة الأساسية الواجب توافرها داخل مكان العمل الأتى ؛

### حقيبة الإسعافات الأولية first Aid Kit :

يوضح شكل ١-٩ حقيبة الإسعافات الأولية وهى حقيبة تحتوى على المواد الضرورية للإسعافات الأولية كالقطن و اللصق الطبى و البيتادين و المواد المطهرة للجروح و غيرها من المواد اللازمة لحالات الطوارئ.



شكل رقم ١٢: حقيبة الإسعافات الأولية.

### طفايات الحريق Fire Extinguisher :

يوضح شكل ١-١٠ طفايات الحريق و هى متعددة الأغراض و الأشكال و يجب توافرها فى الورشة للمساهمة فى التعامل مع البدايات الأولى للحريق و إخمادها سريعا ، و تزيد أهميتها فى الأماكن التى يكون احتمال حدوث الحرائق فيها كبيرا.



شكل رقم ١٣: طفايات الحريق.

## اللوحات الإرشادية :

يوضح شكل ١-١١ مجموعة من اللوحات الإرشادية و التي يجب أن تتواجد داخل الورشة أو موقع العمل لتحديد أماكن الخروج و إلزام العامل بارتداء الملابس الواقية و علامات منع التدخين و أماكن تواجد حقيبة الإسعافات الأولية وغيرها من اللوح الإرشادية الواجب تواجدها لتوجيه العامل داخل مكان العمل للحفاظ على سلامته وسلامة مكان العمل.



شكل رقم ١٤: بعض اللوح الإرشادية.

## تعليمات السلامة الخاصة بالحرائق


- أ- يجب منع بدء اشتعال الحريق بأبعاد المواد القابلة للاشتعال والمواد السريعة الانفجار.
- ب- تأمين وسائل الإطفاء الفوري للحرائق، مثل طفاية الحريق.
- ج - اتباع أساليب الإخلاء المنظم من مناطق العمل بوضع مخارج للطوارئ.
- د - استعمال طفاية الحريق المناسبة، أي أن لكل حريق نوع خاص من الطفايات فمثلا:  
لحرق محروقات المواد الكهربائية الطفاية المناسبة لها هي من نوع ثاني أكسيد الكربون.
- هـ - فحص طفاية الحريق بشكل دوري، (شهريا - سنويا).

## أنواع طفايات الحريق

<p>طفاية ثانى أوكسىد الكربون: تستخدم لإطفاء حرائق المواد السائلة مثل الزيوت والشحوم كما تستخدم للمحروقات الكهربائية مثل المواد الكهربائية والمحركات موضحة فى شكل رقم .....</p>	<p>طفاية رغوية: تستخدم فى إطفاء المواد الصلبة مثل الورق والمطاط والخشب موضحة فى شكل رقم .....</p>
<p>شكل رقم ٤: طفاية ثانى أوكسىد الكربون</p>	<p>شكل رقم ٣: طفاية رغوية</p>
<p>٢. طفاية مواد كىماوية جافة (بودرة): تستخدم للمعادن القابلة للاحتراق بسهولة مثل الرصاص والزنك، وتستخدم للمحروقات الكهربائية موضحة فى شكل رقم .....</p>	<p>١. طفاية الماء المضغوط: تستخدم فى إطفاء المواد الصلبة مثل الورق والبلاستيك والخشب موضحة فى شكل رقم .....</p>
<p>شكل رقم ٦: طفاية بودرة جافة</p>	<p>شكل رقم ٥: طفاية الماء المضغوط</p>

جدول رقم ١

## أولاً: الجزء النظري

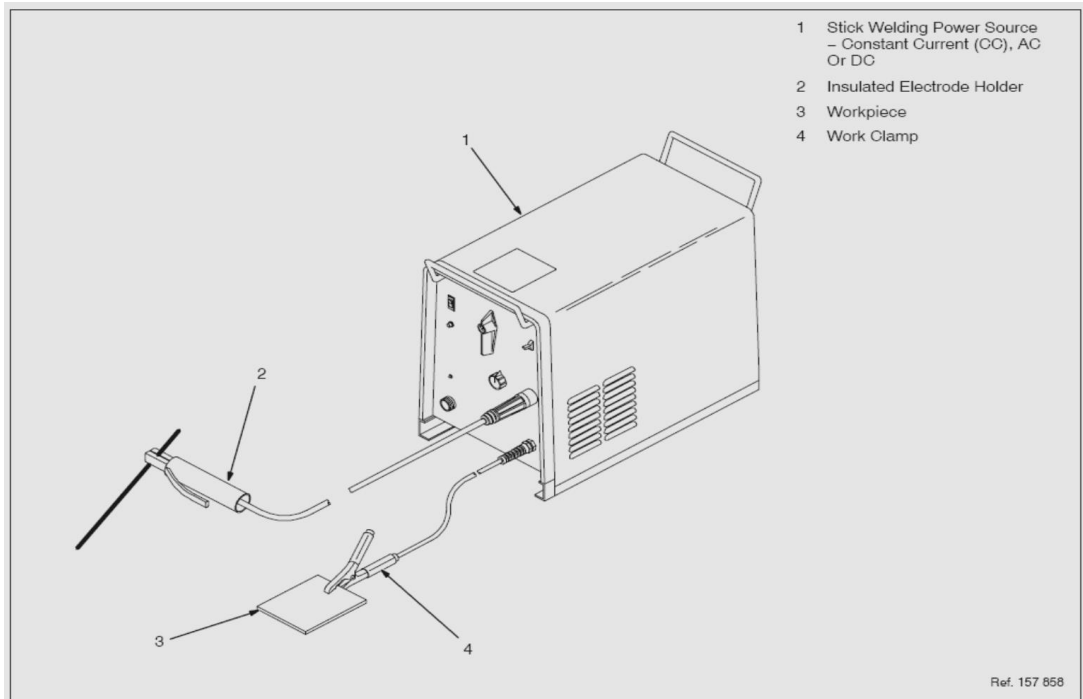

# اللحام بالقوس الكهربى Electric Arc Welding

## نبذة تاريخية عن اللحام بالقوس الكهربى

ظهرت فكرة استخدام القوس الكهربى في عمليات اللحام في نهاية القرن التاسع عشر ١٨٨١ م ثم اخترع اللحام بالقوس الكهربى باستخدام قطب من الكربون من قبل العالم (برناردوس) وكان ذلك في عام ١٨٨٦ م واشتهر هذا الاختراع في اوروبا وذلك في اصلاح غلايات البخار بواسطة اللحام بالقوس الكهربى. قطب الكربون اثناء اللحام ينتج عنه خط لحام فيه نسبة عالية من الكربون مما يؤدي الي ظهور شروخ في خط اللحام نتيجة للصلادة المرتفعة. استمرت بعد ذلك التجارب من قبل العلماء علي قطب معدني ونجح العالم الروسي (كوفن) في عام ١٨٨٩ م. من أختراع اللحام بالقوس الكهربى ومع بداية الحرب العالمية الاولي زاد الاقبال علي اللحام لاصلاح المعدات الحربية. لكن الخطوة الهامة في تطور اللحام وانتشاره جاءت عام ١٩٠٤ عندما اخترع اوسكار كجيلبرج Oscar Kjellberg أول سلك لحام Electrode مغطى بالبودرة، حيث قام بغمس سلك عاري في خليط من الكربونات وسيليلوس cellulose وسيلكات كرابط، واستمر التطوير في الالكتروود بعد ذلك، وتعتبر هذه الاسلاك نقطة مهمة في تحول تاريخ اللحام حتى يومنا هذا. فالبودرة عامل مهم في عملية اللحام والاقطاب العارية تعرض اللحام للهواء الجوي مما يجعله ضعيفا وهشا سريع الكسر. وبأستخدام اسلاك اللحام المغطاة بالبودرة أصبح بالامكان استخدام التيار المتردد بعد ان كان اللحام مقتصر على اللحام بالتيار المستمر. بعد الحرب العالمية الثانية تطور اللحام بشكل كبير وبسرعة فظهرت ماكينات الترانزستور والثريستور وكذلك ماكينات Inverter

اللحام بالقوس الكهربائى Electric arc welding أو لحام المعادن بالسلك المغلف Shielded metal arc welding (SMAW) يسمى اختصارا " اللحام بالكهرباء" هو أحد أنواع اللحام بالأنصهار Fusion welding وفيها تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية تعمل على صهر حواف القطع المراد لحامها حيث يستخدم اللحام الكهربائى الحرارة الناتجة من التيار الكهربائى لإذابة وتجميع أجزاء المعدن ببعضها. ويستخدم كل من التيار المستمر DC current والتيار المتناوب AC current في عمليات لحام القوس الكهربى على أن تتراوح جهد التيار في الحالتين بين ٢٠ , ٨٠ فولت أما شدة التيار فتتراوح في العادة بين ٨٠ , ٥٠٠ أمبير. ويمكن استخدام التيار المستمر في اللحام وهو يمتاز عن التيار المتردد من الناحية الفنية ولأسباب تتعلق بالأمان إلا أن التيار المتردد يمتاز من الناحية الاقتصادية. يجب توصيل الجسم الخارجى

لماكينة اللحام بالأرض، ويتم ذلك بتوصيل ملقط الأرضي بطاولة اللحام أو بالمعدن المراد لحامه. يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة وعلى وجه الخصوص واقيات العين ذات الفلاتر الخاصة وحسب قطر الإلكتروود. تتميز طريقة اللحام بالقوس الكهربائي على سائر الطرق الأخرى في عمليات اللحام بمميزات عديدة، لذلك فإن انتشارها يبلغ نحو ٩٠ % من مجموع طرق اللحام بالصهر. في اللحام بالقوس الكهربى يتم تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية تؤدي إلى صهر موضعي للأطراف المراد توصيلها لإجراء عملية اللحام المطلوبة.


يستخدم في طريقة اللحام بالقوس الكهربائي التيار الكهربائي نوعين أساسيين هما:

١. التيار المستمر (DC) Direct current

٢. التيار المتغير (AC) Alternating current

## أنواع التيار الكهربى


يوجد نوعين من التيار الكهربى المستخدم في التطبيقات المنزلية والصناعية، هما التيار المستمر والتيار المتردد، وغالبا ما تستخدم الاختصارات (AC) للتيار المتردد، و (DC) للتيار المستمر، كما يمكن التعبير عنها مع الجهد الكهربائي وبيين **شكل** ..... مقارنة بين اشكال التيار الكهربى المختلفة

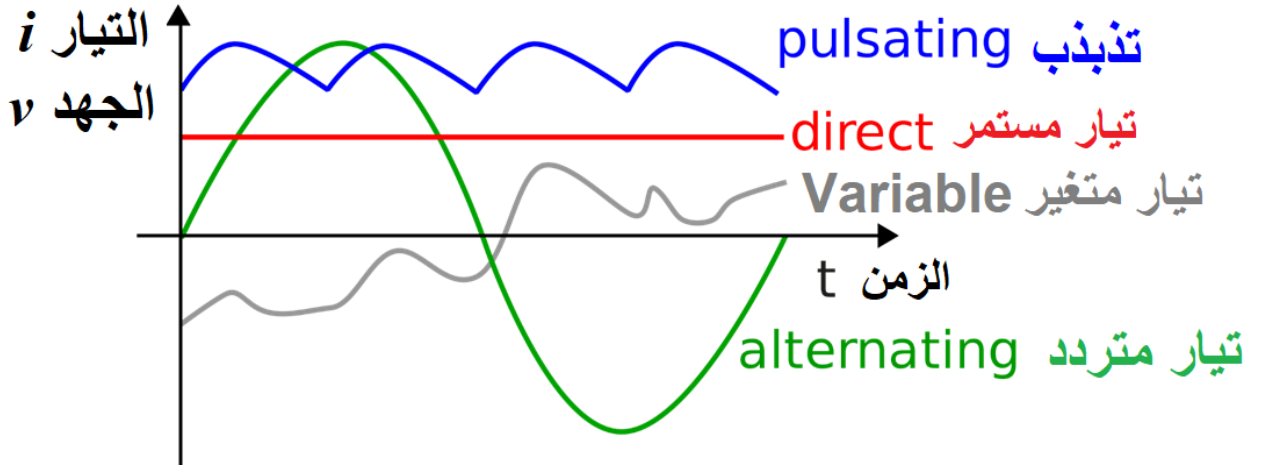

شكل رقم ١٥: مقارنة بين اشكال التيار المختلفة

## التيار المباشر أو التيار المستمر (DC) Direct Current:

هو عبارة عن تدفق ثابت للإلكترونات من منطقة ذات جهد عال إلى أخرى ذات جهد أقل وتتدفق الشحنة الكهربائية في حالة التيار المباشر في نفس الاتجاه. وبذلك يعرف التيار المستمر بأنه التيار الكهربى الذى يسير فى نفس الاتجاه وب نفس الشدة ويندر استخدامه فى المنشآت الصناعية. يمكن الحصول على التيار المستمر من التيار المتردد أو المتناوب عن طريق موحد Rectifier والذي يتكون من دائرة إلكترونية، كما يمكن أيضا تحويل التيار المستمر إلى تيار متناوب عن طريق العاكس Inverter أو عن طريق بعض المولدات Generators.

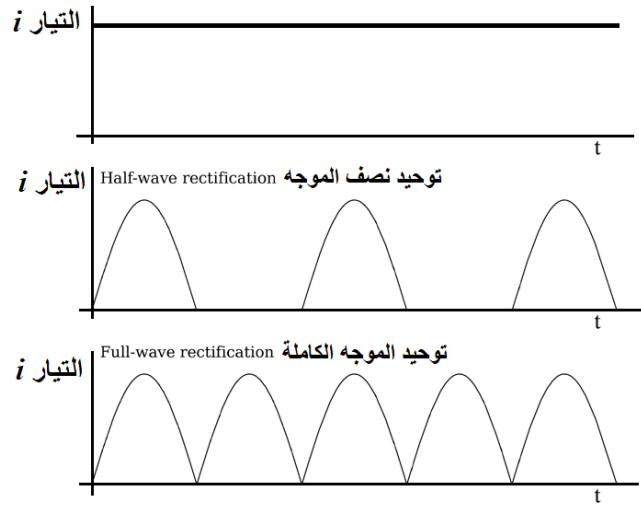

شكل رقم ١٦: توحيد التيار للحصول على التيار المستمر

ويستخدم طرفين أو قطبين كهربيين في دوائر التيار المستمر، احدهما موجب (P) Positive و الآخر سالب (N) Negative كما هو مبين في شكل .....

**P(+)**

**N(+)**

شكل رقم ١٧: اقطاب التيار المستمر

وللتيار المستمر أهمية كبرى في مجال اللحام فهو يستخدم في معظم أنواع اللحام بالقوس الكهربى ARC كما يفضل استخدامه في لحام غالبية المعادن.

### التيار المتردد أو التيار المتناوب (Alternating current):

هو تيار كهربائي يعكس اتجاهه بشكل دوري ويتذبذب في مكانه ذهابا وإيابا ٥٠ أو ٦٠ مرة في الثانية حسب النظام الكهربائي المستخدم. يمكن توليده حسب قانون فرداي عن طريق مولد كهربائي متردد. شكل موجة التيار المتردد الأكثر انتشارا هو الشكل الموجي (موجة جا Sin wave)، ولكن في بعض التطبيقات من الممكن استخدام موجة مثلثية أو مربعة. ويوجد تيار ذو فازه واحدة أو ٣ فاز لتشغيل ماكينات اللحام بالقوس الكهربى.


١. **التيار ذو الطور الواحد Single phase:** يستخدم في الأغراض المنزلية حيث يبلغ فرق الجهد

٢٢٠ الى ٢٥٠ فولت و يتم توصيل الأجهزة عن طريق خط تغذية يرمز له عادة بالرمز (L1,

L2 أو L3) وخط محايد (Nutral) يرمز له بالرمز (N) كما هو مبين في شكل .....


الدول المتقدمة يستخدم خط حماية (الأرضي Ground) لتسريب الكهرباء في الأرض وحماية

الأشخاص من الصعقات الكهربائية.

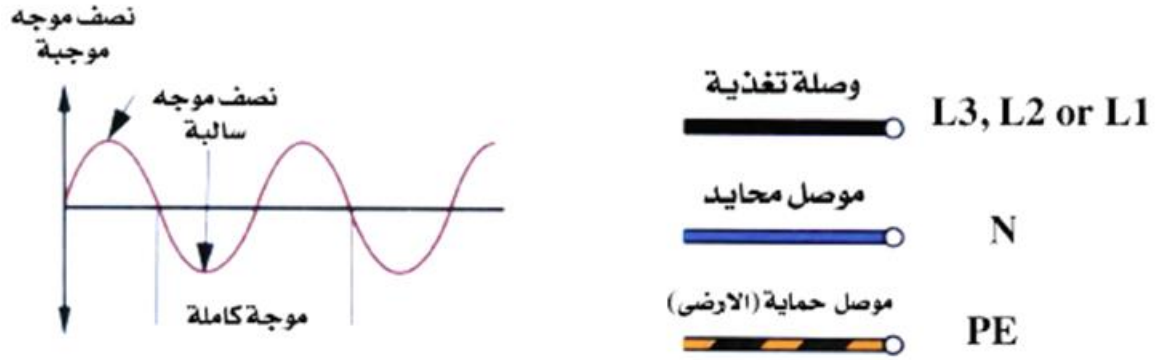

شكل رقم ١٨: التيار المتغير ذو الطور الواحد Single phase alternating current

٢. **التيار المتردد (٣ فاز Three phase):** يستخدم في الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك الكهربى وهذا التيار الموجود فى شبكات تغذية المحطات الكهربائية حيث يبلغ فرق الجهد من ٣٨٠ الى ٤٠٠ فولت، ويبين شكل ..... موجات التيار المتردد ثلاثي الطور 3 phase.

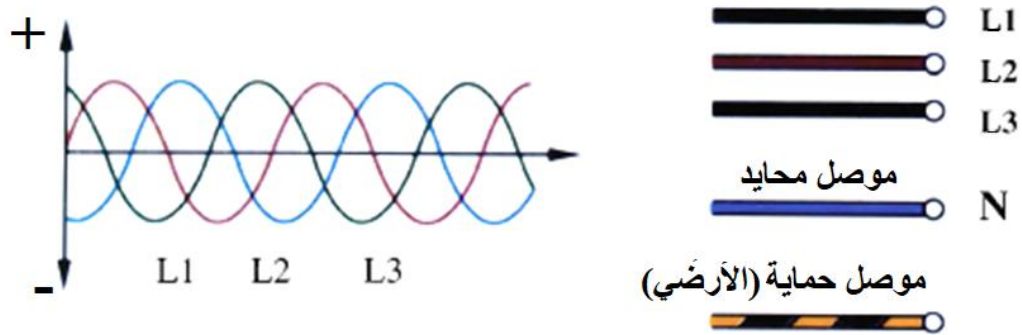


شكل رقم ١٩: التيار المتردد ثلاثي الطور 3 phase alternating current

## تأثير التيار الكهربى

### التأثير الحرارى للـ ARC (القوس الكهربى)

يتم توليد الحرارة سواء بمرور التيار الكهربى من خلال مقاومة فجوه هوائية لاكمال الدائرة الكهربائية كما فى اللحام بالقوس الكهربى (ARC).

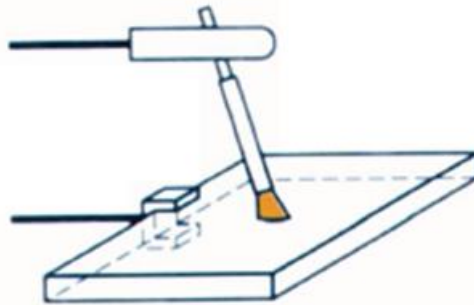


### توليد الحرارة فى اللحام بالقوس الكهربى (ARC)

شكل رقم ٢٠: التأثير الحرارى للتيار الكهربى



تتولد الحرارة اللازمة لتسخين وصهر الأطراف المراد لحامها عن طريق قطبين، أحدهما الإلكترود الذي يتمثل في سلك اللحام، والآخر هو الجزء المراد لحامه، عند تلامس سلكتة الإلكترود لقطعة العمل تغلق الدائرة الكهربائية وتحت تأثير شدة التيار يتم تسخين نهاية سلك الإلكترود بشدة فتتفصل الإلكترونات من هذا الجزء من الإلكترود كما هو مبين في شكل ..... وتتجه بسرعة كبيرة تجاه القطب الموجب المتصل بقطعة العمل، وفي الطريق تصطدم هذه الإلكترونات بالذرات الغازية الموجودة في نطاق الغاز المتأين المحيط بمكان اللحام فتتفصل إلكترونات إضافية من هذه الذرات وبذلك يزداد عدد الإلكترونات المصطدمة في النهاية بالقطب الموجب، ومن خلال الحرارة الشديدة المتولدة من القوس الكهربائي، يحدث تسخيننا سريعا يؤدي إلى انصهار الإلكترود والأجزاء المراد وصلها، ويتم الالتحام عندما تنخفض درجة الحرارة وتتصلد منطقة التأثير، حيث تتكون ما يسمى بدرزة اللحام. وتمثل الحرارة المتولدة عند هذا القطب ٧٠ % من الحرارة الكلية.

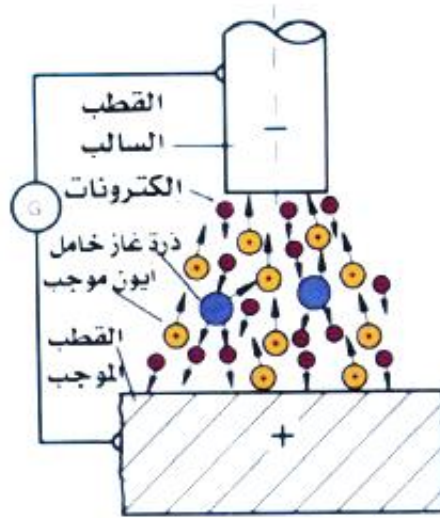

شكل رقم ٢١: التأثير الحرارى للقوس الكهربى

ويبين شكل ..... العلاقة بين درجة حرارة القوس الكهربى ARC وقوة التيار وفرق الجهد الكهربى، والذي يبين ان درجة حرارة القوس الكهربى تزداد بزيادة شدة التيار الكهربى وفرق الجهد والتي تستخدم في حالة المعادن السميكة و تقل بتخفيضهما وهو ما يتم ضبطه عند لحام المعادن منخفضة السمك.




شكل رقم ٢٢: العلاقة بين درجة حرارة القوس الكهربى ARC وقوة التيار وفرق الجهد الكهربى

### التأثير المغناطيسى


حسب قاعدة فارادى، فان أي موصل يمر به تيار كهربى يحيط به مجال مغناطيسى، ويمكن ملاحظة التيار المغناطيسى عند إنحراف القوس الكهربى ARC عن اتجاهه الأصلي اثناء اللحام بالتيار المستمر وذلك

نتيجة للتأثير المغناطيسي كما هو مبين في شكل ..... وهو ما يسمى (هبة التيار) والمقصود بها انحراف القوس الكهربائي تحت تأثير المجالات المغناطيسية المتولدة بين الألكترود والشغلة وخصوصا عند لحام المعادن الحديدية (ال فولاذ)، وقد تبلغ الهبة درجة يستحيل معها اللحام، لاحتراق الغازات المنطلقة نتيجة انصهار الألكترود القضبي من غلافه بلهب مرئي.

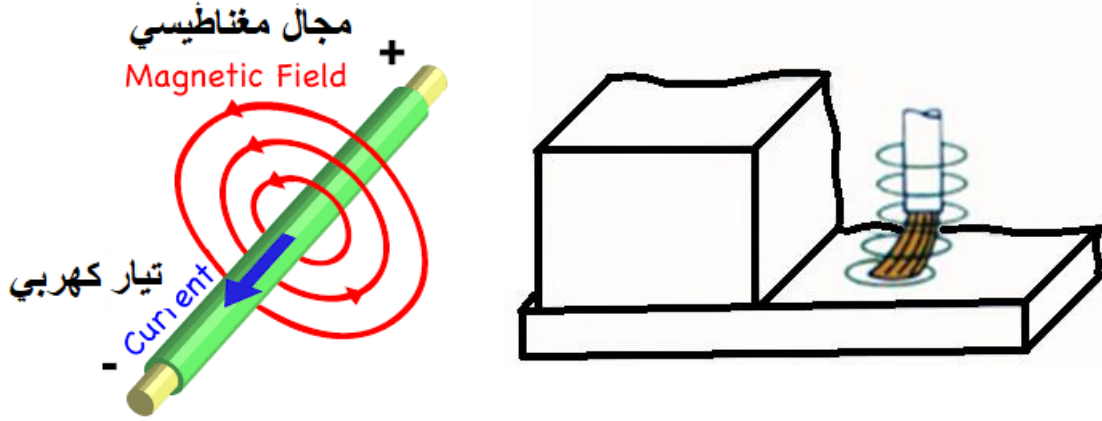

شكل رقم ٢٣: التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي


ويستدل من انحراف اللهب على اتجاه انحراف القوس الكهربائي. ويمكن تلافي هذا العيب بتثبيت الألكترود في الاتجاه العكسي للهبة، وتعديل موضع تثبيت ماسك القطب على الشغلة (القطب العكسي)، ولا تسبب الهبو ايه مضايقات عند استخدام الكترودات سميكة الغلاف، ويضعف تأثيرها الى حد كبير عند استخدام التيار المتردد بدلا من التيار المستمر، ويتعذر استنباط قواعد عامة عن آثار الهبة الا في نطاق محدود، ويظهر تأثيرها بوضوح في المشغولات ذات اللحامات الدرزية القصيرة.

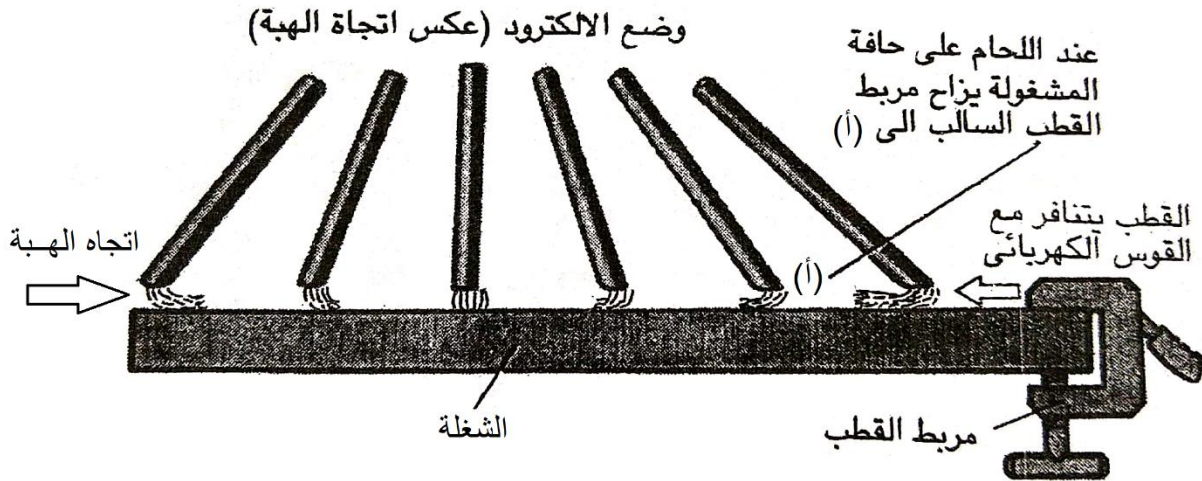

شكل رقم ٢٤: تأثير المجالات المغناطيسية (هبة اللحام)

## مبدأ عمل اللحام بالقوس الكهربى بالالكترود المغلف Electrical Arc welding


يبين شكل ٢٥.... طريقة توصيل الدائرة الخارجية لماكينة اللحام بالقوس الكهربى، حيث يجب توصيل الجسم الخارجى لماكينة اللحام بالأرض، ويتم ذلك بتوصيل ملقط الأرضى بطاولة اللحام أو بالمعدن المراد لحامه.

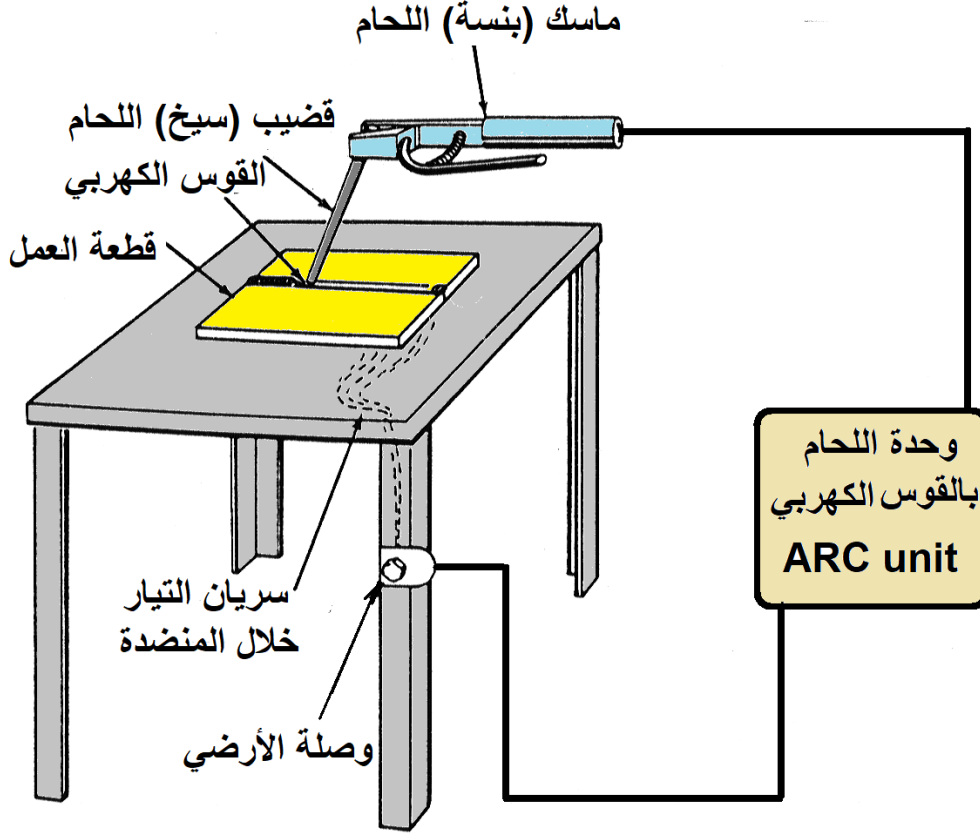

شكل رقم ٢٥: أطراف توصيل ماكينة اللحام بالقوس الكهربى

عندما يسري التيار الكهربى القادم من ماكينة اللحام (سواء تيار مستمر أو متردد) خلال الفجوة بين نهاية سلك اللحام و قسطعة العمل يتولد قوس كهربى، يولد القوس الكهربائى درجة حرارة عالية تصل إلى ٣٢٠٠ °م، هذه الحرارة تكفى لانصهار موضعى لكل من اطراف قسطعتى العمل المراد لحامها وطرف سلك اللحام و الذى يمثل معدن الإضافة ويمتزج بالمعدن المصهور من قسطعة العمل لتكوين خط اللحام كما هو مبين فى شكل ٢٥..... ومبدأ عمل القوس هو إحداث تفريغ عند مرور تيار شديد من الإلكترونات عبر الثغرة الضيقة بين الألكترود Electrode (سلك اللحام) والجزء المراد لحامه. ونتيجة لمرور الإلكترونات بسرعة عالية واصطدامها بذرات الهواء أو الغازات الموجودة فى الفجوة، وكذلك الاصطدام بالمشغولة، تتولد نتيجة لذلك حرارة شديدة تكفى لصهر قطرات من معدن الترسيب للألكترود على طرفى معدن الأساس لقسطعتى العمل المنصهر فيحدث اندماج زرات معدن الأساس مع معدن الترسيب فى جو من غازات الحجب ناتج من بودة اللحام الموجودة على معدن الألكترود الذى يمنع تأكسد المعدن المنصهر ويحسن من جودة القوس. ونتيجة لانصهار سلك اللحام ينصهر الغلاف (البودرة) المحيط بسلك اللحام، مكونا غلافا من غازات الحجب ناتج من بودة اللحام الموجودة على معدن الألكترود، الذى يحمى حوض اللحام Weld

pool ويمنع تأكسد المعدن المنصهر ويحسن من جودة القوس وبذلك تمتلئ الفجوة الناشئة بمنطقة الوصل وتتم عملية اللحام، واثناء ذلك يطفو الخبث الأقل كثافة على سطح معدن اللحام ويتجمد علي صورة خبث ليكون قشرة علي خط اللحام يحمي المعدن الساخن من التأكسد حتي يبرد و يمكن ازالة بعد ذلك بالجاكوش، و يتم التحكم بحرارة القوس عن طريق التحكم في طول القوس و ضبط شدة التيار من خلال الماكينة.

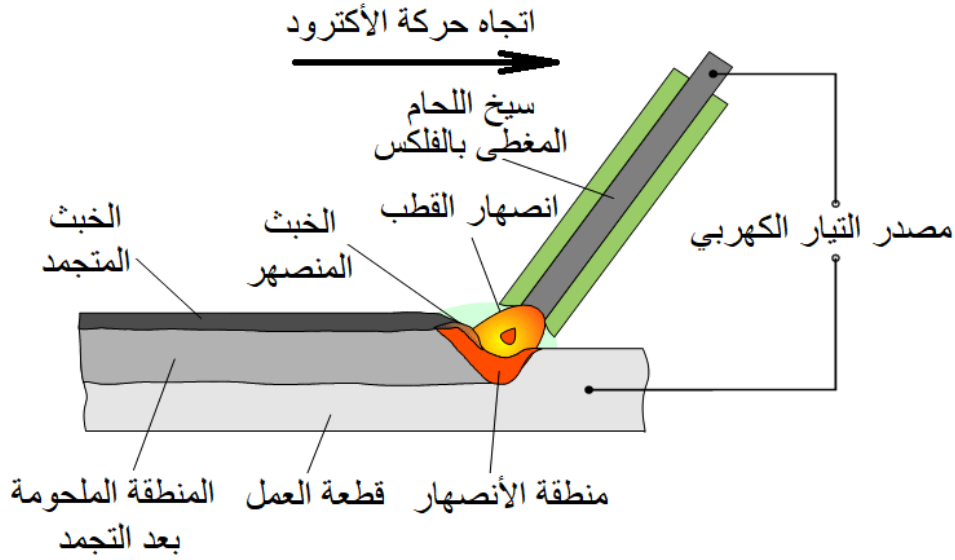

شكل رقم ٢٦: اللحام بالقوس الكهربائي المغلف


### ماكينة ودائرة اللحام بالقوس الكهربائي:

تتكون ماكينة اللحام بالقوس الكهربائي من المكونات التالية:

- ١- مصدر التيار (المنبع الرئيسي)
- ٢- كابلات التوصيل من المنبع الى الماكينة
- ٣- ماكينة اللحام ويوجد بها الملف الابتدائي، الملف الثانوي، والقلب الحديدي.
- ٤- ماسك (بنسة) اللحام
- ٥- كابل بنسة اللحام
- ٦- سيخ اللحام (الالكترود)
- ٧- كابل مماس الشغلة Workpice (الذي يمثل الخط الأرضي)
- ٨- قفيز كابل مماس الشغلة

ويبين **شكل** ..... الدائرة الكهربائية التي تمثل لحام القوس الكهربائي والتي تبين ان قضيب (سلك) اللحام (Electrode) مثبت في ماسك أقطاب خاص يسمح للعامل بأن يمس الشغلة ثم يسحب العامل العود مسافة كافية لتوليد القوس. ولما كانت نوعية القطب هامة بدرجة كبيرة في حالة التيار المستمر أو المباشر DC حيث أن الحرارة تتولد عند القطب الموجب لذلك يجب أن تكون الشغلة هي القطب السالب في الأشغال ذات التخانات الرفيعة بينما في الأشغال السميكة يكون عود الحشو هو القطب السالب. ويستخدم في الوقت

الحالي نوعان من عيدان الحشو في عمليات اللحام. ففي لحام الصلب العادي يمكن استخدام العود العادي المصنوع من الصلب الكربوني ولكن في هذه الحالة يتداخل النيتروجين الجوي في مكان اللحام.

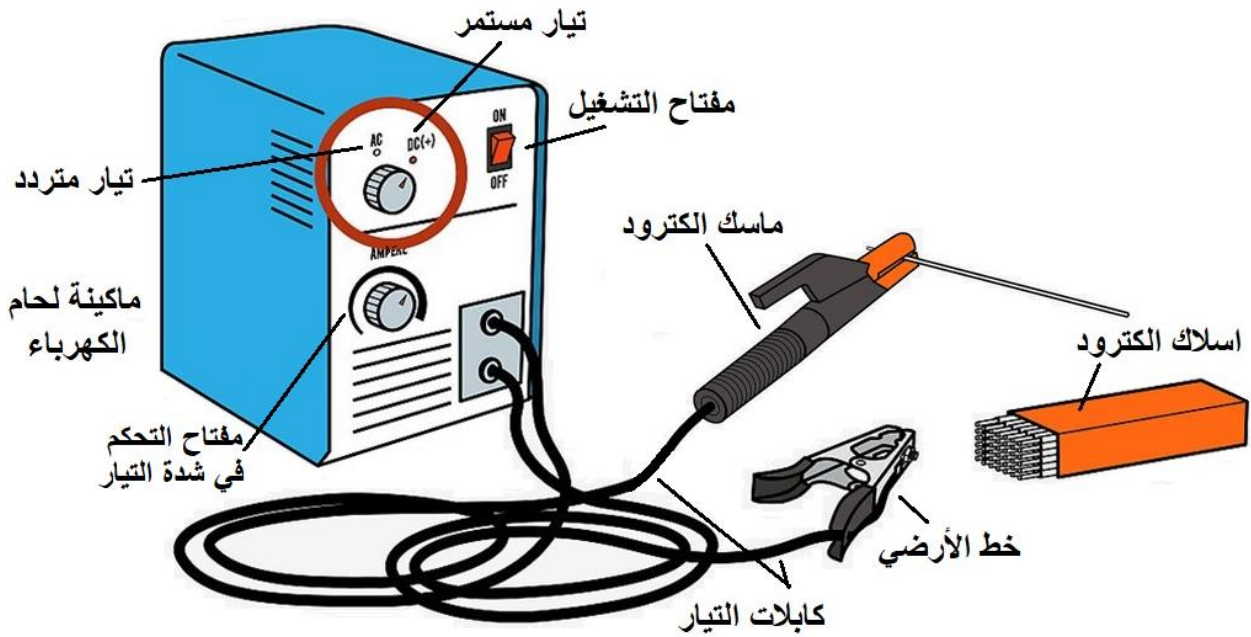

شكل رقم ٢٧: ماكينة اللحام بالقوس الكهربى


عند توصيل ماكينة اللحام، يجب أخذ هذه العناصر بالإعتبار

- ✍️ توصيل الجسم الخارجي للماكينة بالأرضي
- ✍️ توصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة اللحام للإستعمال في حالات الطوارئ
- ✍️ وجود قاطع كهربائي فيوز (Fuse) أو قاطع للتيار (Circuit Breaker) لحماية الماكينة من الأحمال العالية.

توفر معظم الشركات المصنعة ماكينات اللحام بالقوس الكهربى بإمكانية اللحام باستخدام تيار كهربائي مستمر (DC) أو تيار متردد (AC) من خلال مفتاح اختيار نوع التيار الموجود في واجهة الماكينة ويتوقف اختيار نوع التيار أساسا على معدن الشغلة وسمكها وعدد خطوط اللحام.

### أولا: اللحام بالتيار المتردد AC welding

يغير التيار المتردد اتجاهه وبالتالي قطبيته تتغير مائة مرة في الثانية الواحد أي ٥٠ ذبذبة في الثانية)، واتجاه التيار يتغير ١٢٠ مرة في الثانية الواحدة، **شكل** ..... ويمكن لحام الالمنيوم و المغانسيوم و التيتانيوم بهذه الطريقة.

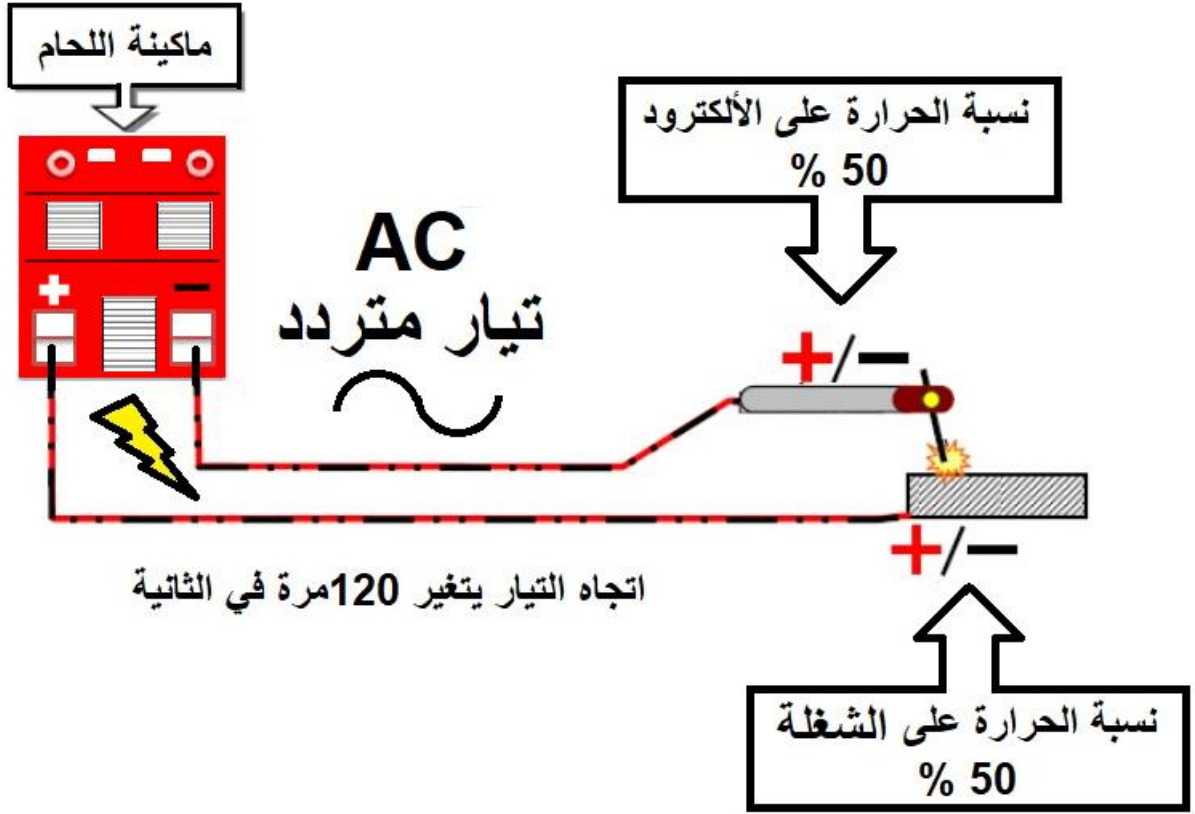

شكل رقم ٢٨: اللحام بالتيار المتردد AC

### مميزات اللحام بالتيار المتردد:

لأن انخفاض تكلفة محول Transformer للحام بنحو ٥٠% وتقل قيمة استهلاك التيار بنحو ٣٠% عنها في حالة مجموعة المحرك المولد، ويصلح في لحام معدن الألمونيوم.

### عيوب اللحام بالتيار المتردد:

لأن ارتفاع خطر الحوادث، وزيادة مفقودات التنائر عند الألكترودات، وكذلك عدم احتراق القوس الكهربائي بهدوء

لأن الحرارة الواقعة على الألكترود تساوي نسبة الحرارة على الشغلة حيث يتم خروج الحرارة ٥٠% للقطب الموجب و ٥٠% للقطب السالب.


### ثانياً: اللحام بالتيار المستمر (DC welding) :

يسمى لحام القوس الكهربائي بالتيار المستمر "اللحام بالأقطاب الكربونية"، ويتم الحصول على التيار المستمر عن طريق محول تيار يعمل بجده ٢٢٠ فولت أو ٣٨٠ فولت ودائرة توحيد التيار وتحويله الى تيار مستمر. ويمكن ضبط تيار اللحام عن طريق طارة يدوية مثبتته بالماكينة.

توجد حالتين للحام بالتيار المستمر هما:

١. القطبية المباشرة (DCSP) Direct Current Straight Poles:




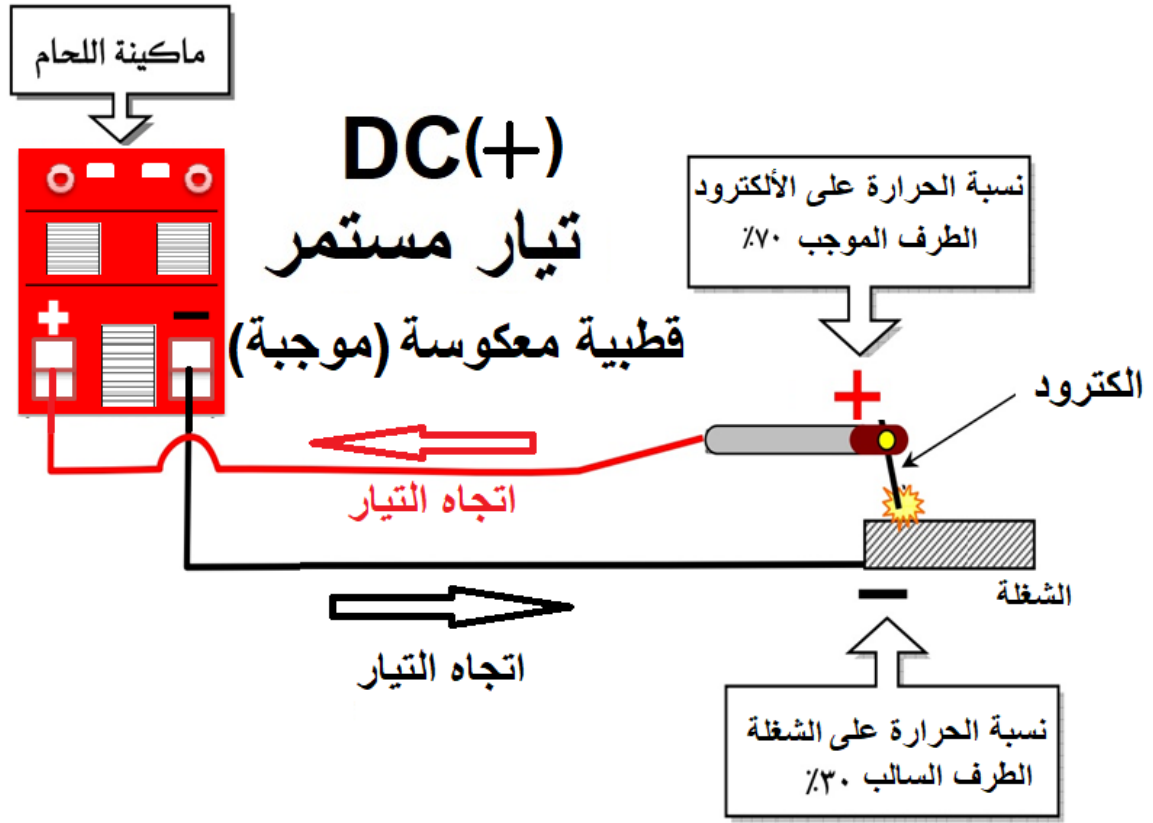

شكل رقم ٢٩: اللحام بالتيار المستمر (DC) قطبية معكوسة، الشغلة (-) والالكترود (+)

### ملحوظة:

- ضبط قوة التيار الصحيحة بواسطة فني اللحام تتوقف على قطر سلك الإلكترود وسمك الشغلة ووضع اللحام (Position).
- توصيل سلكة الإلكترود بالقطب السالب أو القطب الموجب يتوقف على نوع سلكة الإلكترود ويؤثر كثيرا على عمق اللحام داخل الشغلة.

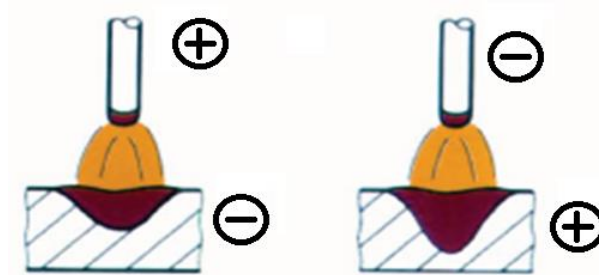

شكل رقم ٣٠: بقعة اللحام للقطبية المباشرة و القطبية المعكوسة


### أنواع ماكينات اللحام بالقوس الكهربائي:

تنقسم أنواع ماكينات اللحام بالقوس الكهربائي الى الأنواع التالية:

١. ماكينة اللحام بالتيار المتردد ذات المحولات AC Transformers type welding machine




العنصر الأساسي هذه الآلة هو المحول الكهربائي الذي يحتوي على ملفات ابتدائية وملفات ثانوية والتي يكون عددها أقل من عدد ملفات الملف الابتدائي، ويبين شكل ..... مكونات ماكينة اللحام بالمحول

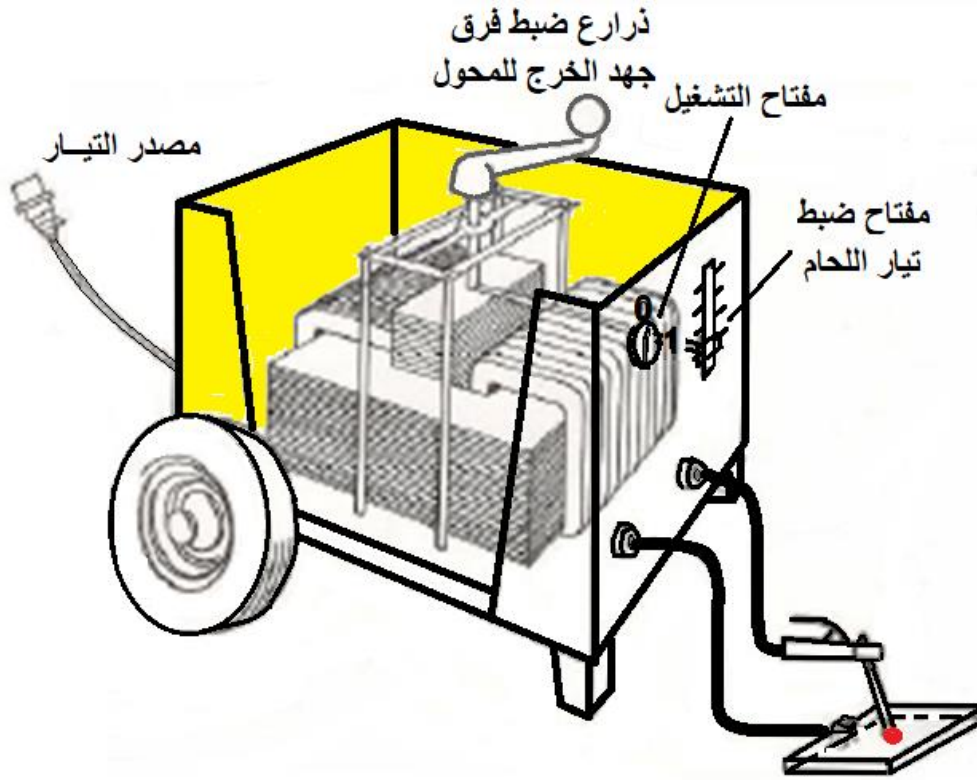

شكل رقم ٣١: ماكينة اللحام التي يتم التحكم بها بالمحول

ويبين شكل ..... دائرة مبسطة لفكرة عمل ماكينة اللحام بالتيار المتردد ذات المحول الكهربائي، حيث تتوقف شدة تيار اللحام المتردد تدريجياً على كثافة المجال المغناطيسي المرتبط بتكبير أو تخفيض الثغرة الهوائية، حيث تقل شدة التيار بابعاده القلب الحديدي المتحرك.

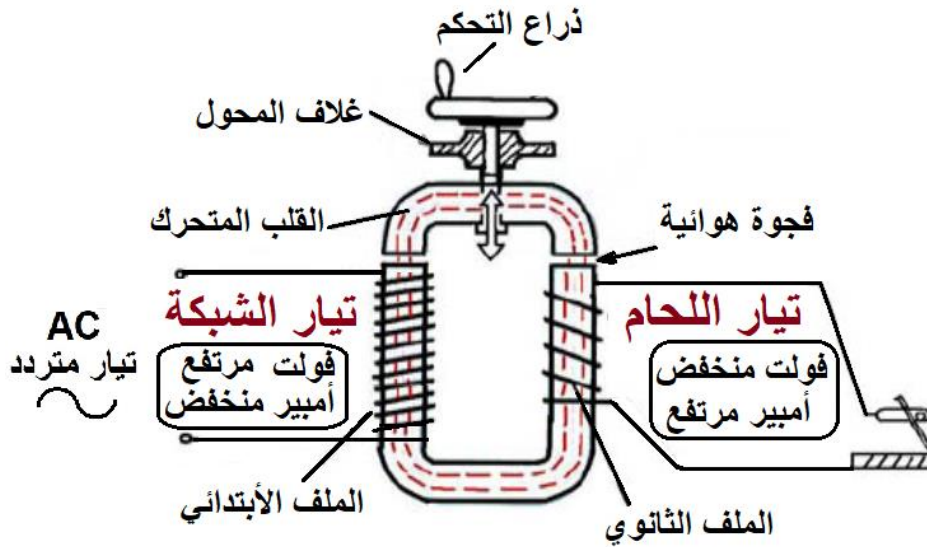

شكل رقم ٣٢: فكرة عمل ماكينة اللحام بالتيار المتردد ذات المحول


في هذا النوع من الماكينات، تكون شدة التيار ثابتة في حين تتغير قيمة الجهد (الفولت)، ولهذا السبب يستخدم منظم الجهد لضبط الفولتية للحفاظ على شدة تيار ثابتة.

وتعتمد ماكينة اللحام بالتيار المتردد Transformer على نظرية أساسية في عملها وهي ان:


$$\text{فرق جهد اللحام} = \frac{\text{عدد لفات الملف الثانوي}}{\text{عدد لفات الملف الابتدائي}} \times \text{فرق جهد الشبكة (فولت الملف الابتدائي)}$$

$$\text{فرق جهد اللحام} = \frac{\text{شدة التيار الابتدائي}}{\text{شدة التيار الثانوي}} \times \text{فرق جهد الشبكة (فولت الملف الابتدائي)}$$

و من العلاقة السابقة يمكن زيادة شدة التيار في الملف الثانوي عن طريق تقليل عدد اللفات و التالي يقل فولت الملف الثانوي عن قيمتها عند الملف الابتدائي

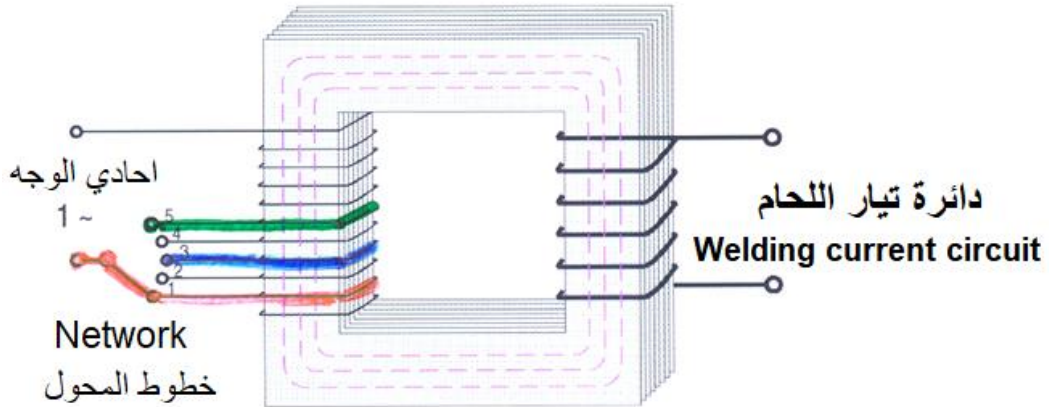

شكل رقم ٣٣: دائر المحول الكهربائي

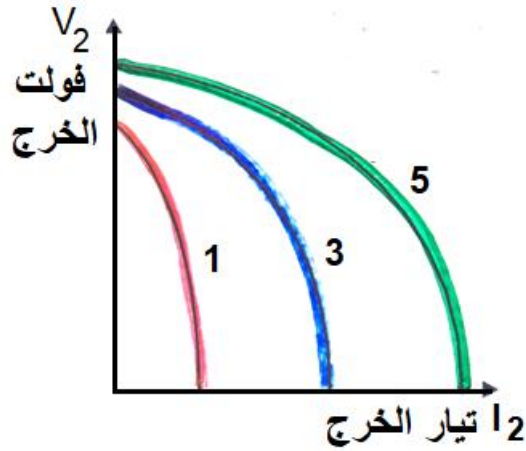

شكل ... علاقة الفولت مع التيار على اطراف الملف الثانوي



## مميزات وعيوب ماكينة اللحام بالتيار المتردد ذات المحول

العيوب	المميزات
<p>للحام عند اللحام في الأماكن الضيقة والمغلقة، يكون أقصى جهد للدائرة المفتوحة ٤٨ فولت، مما يؤثر تأثير سلبي على سرعة وجودة اشعال القوس الكهربائي.</p> <p>للحام لا تستعمل مع سلك الالكتروود E7018</p>	<p>للحام لا يحدث تداخل نتيجة التأثيرات المغناطيسية في النهايات وبالتالي لا ينحرف القوس الكهربائي اثناء اللحام كما يحدث في ماكينات التيار المستمر</p> <p>للحام نقل إمكانية تداخل البودرة مع معدن اللحام، مما يقلل وجود بخبحة (فراغات هوائية) في خط اللحام</p> <p>للحام اصغر الات اللحام بالقوس الكهربائي حجما ووزنا</p> <p>للحام تركيب مبسط</p> <p>للحام عمر تشغيل اقتصادي للماكينة</p> <p>للحام سعر اقتصادي</p>

جدول رقم ٢


## ماكينة اللحام ذات المحول والموحّد Transformer-Rectifier welding machine

هذا النوع من الماكينات توفر اللحام بالتيار المتردد والتيار المستمر، حيث تحتوي على موحد كهربائي بالإضافة الى محول تيار. تتكون دائرة توحيد التيار من محول التيار ومقوم سليكوني لتحويل التيار المتردد AC الى تيار مباشر DC بحيث يسري التيار الكهربائي في اتجاه واحد. عادة ما يستخدم محول قدرة ثلاثي الاطوار، يتصل ملفه الابتدائي بمصدر التيار الكهربائي، ويكون التيار الكهربائي عند مخرج طرف المحول الثانوي تيار متردد، و الذي يتصل بموحّد Rectifier يقوم بتحويل التيار المتردد الى تيار مستمر، و يوجد عادة على واجهة الماكينة مفتاح تحكم في نوع تيار المخرج النهائي (متردد أو مستمر).

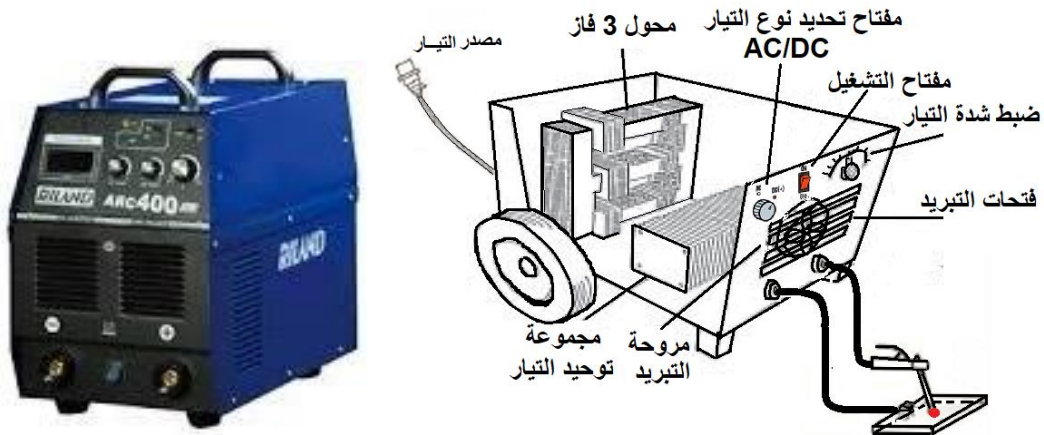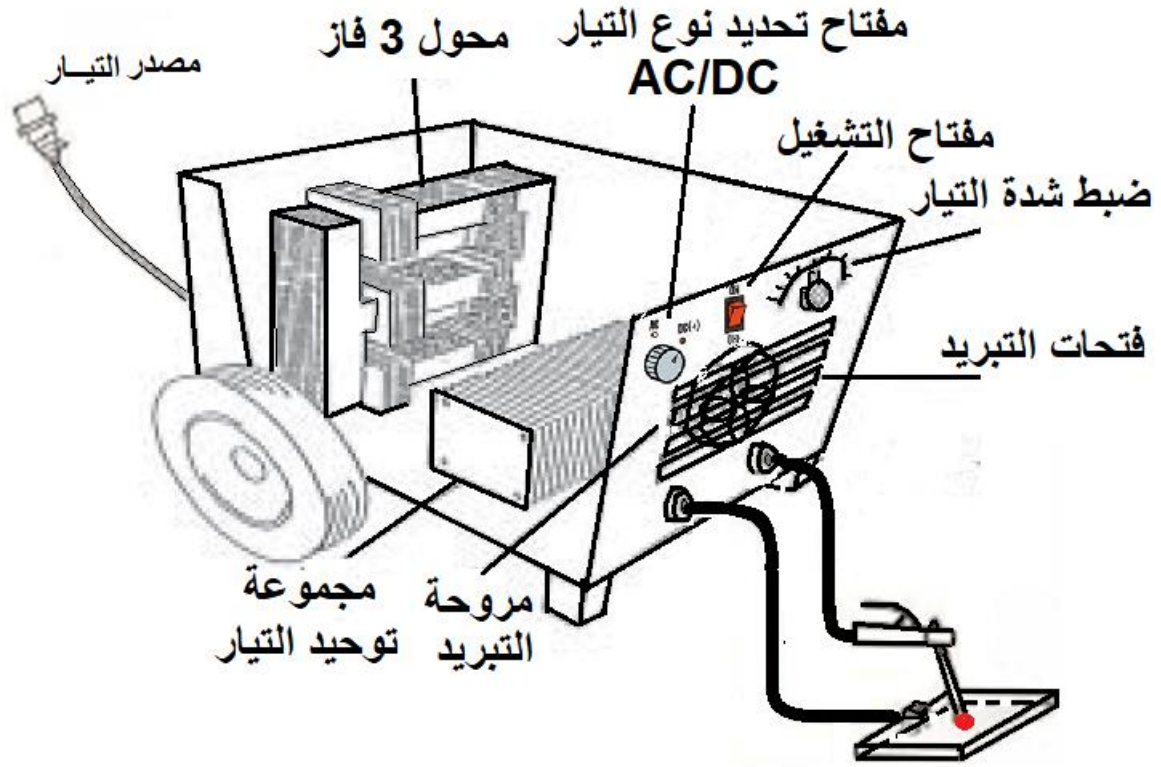

شكل رقم ٣٤: ماكينة اللحام ذات الموحد Rectifier

ويبين شكل ..... دائرة مبسط لفكرة عمل ماكينة اللحام ذات الموحد، حيث يتم توحيد التيار بمجموعة من الموحدات تسمى Diodes تتصل بشكا معين لإعطاء خرج تيار مستمر DC وتزود الماكينة بمروحة تبريد لخفض درجة حرارة المكونات الكهربائية وحماياتها من التلف.

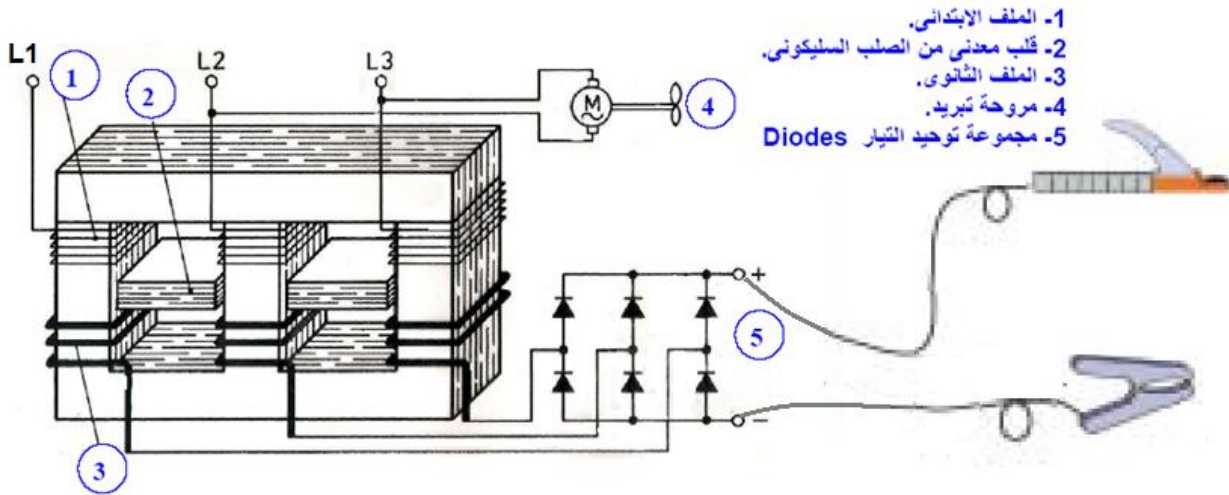

شكل رقم ٣٥: دائرة ماكينة اللحام ذات الموحد Rectifier

**ملحوظة:**


في الأماكن التي لا يتوفر بها مصدر للتيار الكهربى، يتم استخدام ماكينات لحام متنقلة تعمل بمولد كهربى مدمج معها. يتصل مولد الكهرباء بمحرك ديزل أو بنزين حيث يتم تحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقه كهربائية في المولد الكهربى ويتم تغذية ماكينة اللحام بالجهد اللازم لتشغيلها. وقد تكون ماكينة اللحام من نوع المحول Transformer بالتيار المتغير AC أو تزود بموحد تيار للحصول على تيار مستمر DC



شكل رقم ٣٦: ماكينة لحام تعمل بمولد كهربى مدمج بها


**ماكينة اللحام ذات مغير الفولتية (انفرتر) INVERTERS**

تتميز هذه الماكينة بخفة الوزن نتيجة خفة وزن المحول Transformer، و كذلك تتميز بانها موفرة للطاقة، و تستخدم بكفاءة عالية في صهر جميع أنواع سلك الألكترود بلا استثناءات، والماكينة غير حساسة للارتفاع أو الأنخفاض لفرق جهد شبكة التغذية

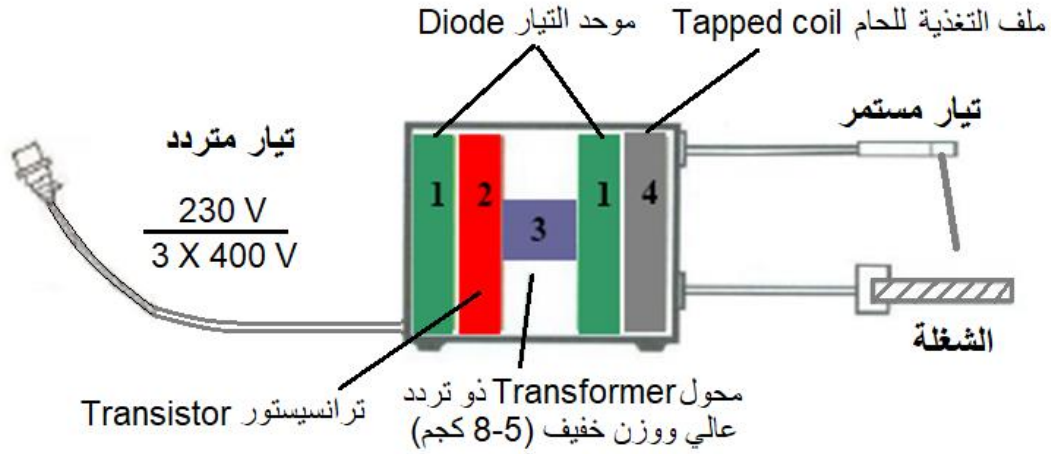

شكل رقم ٣٧: مكونات ماكينة اللحام ذات مغير الفولتية

الترانزيستور Transistor الموجود بالدائرة يستخدم كمفتاح الكتروني لمرور وغلق التيار بسرعة كبيرة جداً، كي يتم ضبط شدة وفرق جهد التيار الكهربائي للحام بدون مستويات الضبط الثابتة. و بالتالي يوفر إمكانية ضبط معاملات اللحام بواسطة الريموت كنترول و يقلل من خطورة الإرتفاع أو الإنخفاض المفاجئ لجهد الشبكة، و يوفر إمكانية اللحام النبضي Pulsed welding و كذلك يوفر الفقد في طاقة تشغيل الماكينة ( $\cos\phi$ ) ويبين شكل ..... الدائرة الكهربائية لماكينة اللحام ذات مغير الفولتية

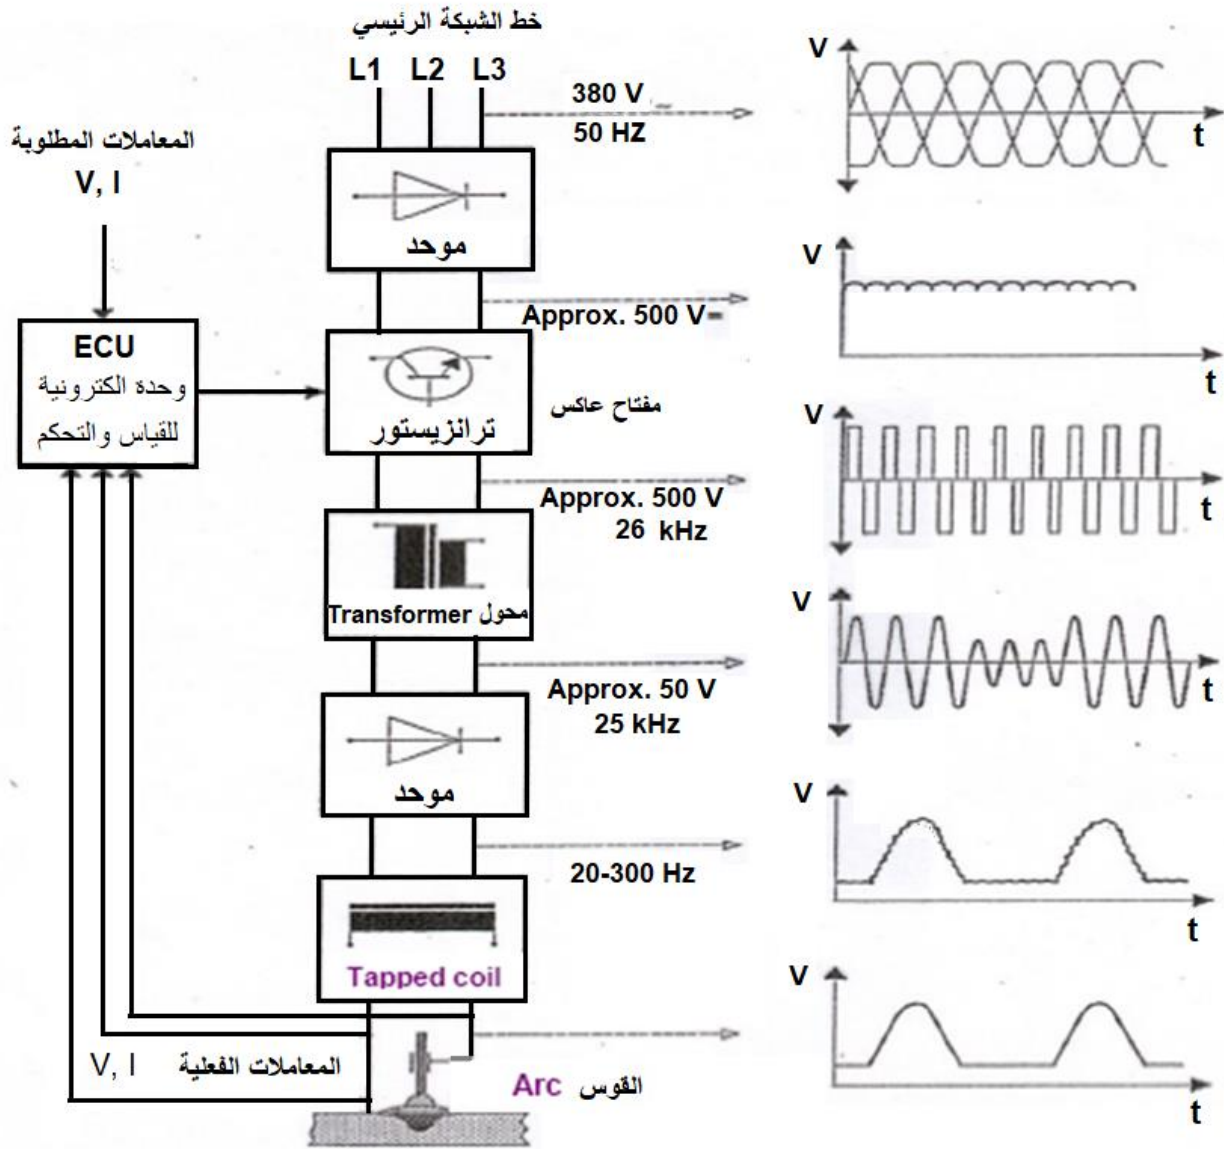

شكل رقم ٣٨: الدائرة الكهربائية لماكينة اللحام ذات مغير الفولت وشكل الفولت خلال الدائرة

تستعمل باللحام بالقوس أقطاب كربونية أو معدنية. الأقطاب الكربونية والجرافيتية عبارة عن قضبان قطرها ٨-٣٠ مم وطولها من ٢٠٠-٣٠٠ مم، وتؤخذ شدة التيار عند اللحام بالأقطاب الجرافيتية ٢-٣ أمثالها عند اللحام بالأقطاب الكربونية.

### مميزات وعيوب ماكينة اللحام بالقوس الكهربى

#### أولاً: المزايا

١. جهاز بسيط، سهل الضبط
٢. سهل النقل والتحرك
٣. ممتاز للاستخدام في الأماكن المفتوحة
٤. لا يتأثر بالملوثات مثل الاتربة والصداء والزيوت
٥. ذو خصائص ميكانيكية ممتازة

٦. تحكم ممتاز لبقعة اللحام في كل الأوضاع
٧. صوت منخفض
٨. يصلح مدى واسع من المواد

### ثانياً: العيوب

١. ضبط الماكينة بالمستويات الثابتة فقط
٢. عدم امكانية تشغيل الماكينة اتوماتيكيا.
٣. تحتاج الى لحام مدرب جيدا لفترة طويلة
٤. سرعة بطيئة للحام
٥. معدل ترسيب منخفض

## العدد والملحقات المستخدمة في لحام القوس الكهربائي اليدوي ( MMAW )

### ماسك الالكترود

هو الجزء الماسك لقطيب اللحام (الالكترود) باحكام عن طريق سوسة ضاغطة، حتى لا يحدث تسريب للتيار الكهربائي وتقل شدة التيار الواصل لالكترود اللحام، ويجب ان يكون القابض معزولا عزلا حراريا جيدا ومريحا للمسك باليد. وان تكزن عملية تركيب الالكترود وفكة بسهولة ويسر، ويراعى ان لا يزيد وزن ماسك الالكترود عن ٦٠٠ جرام لماكينات اللحام ذات اقصى تيار مقداره ٣٠٠ امير




شكل رقم ٣٩: خطافات التثبيت كابل الأرضي بقطعة العمل

### الكابل الأرضي:

هو الكابل الواصل بين الشغلة والطرف الثاني بمكانة اللحام، وهو كابل كهربائي معزول وفي نهايته بنسة أو خطاف نحاسي بسوستة ضاغطة يثبت في قطعة العمل أو الطاولة المعدنية، ويوجد منه اشكال مختلفة كما هو مبين في **شكل** ..... وبتوصيل بنسة الكابل الأرضي بالشغلة يتم اكمال واغلاق دائرة اللحام عند تقريب الالكترود من قطعة العمل.



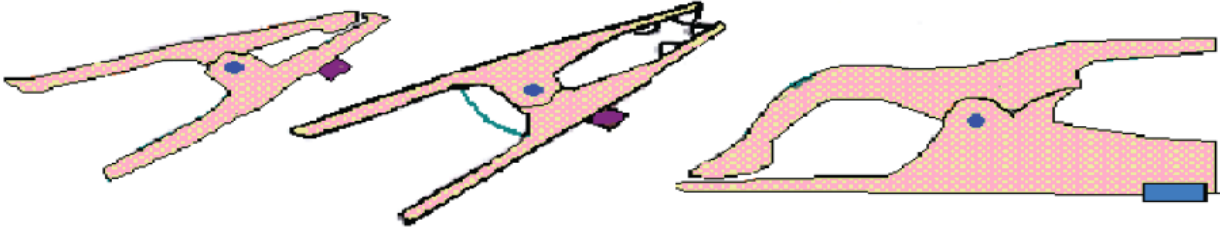

شكل رقم ٤٠: خطافات التثبيت كابل الأرضي بقطعة العمل

### **فرشاة التنظيف (فرشاة سلك) Wire Brush :**


وهي فرشاة من أسلاك الحديد وتستعمل لتنظيف درزات اللحام وإزالة الصدأ من المعدن قبل اجراء عملية اللحام.



شكل رقم ٤١: فرشاة التنظيف

### **الملقط Tweezer :**

يستخدم لمسك المشغولات الساخنة والباردة ويكون ذو ذراع طويل وفكه قوي.

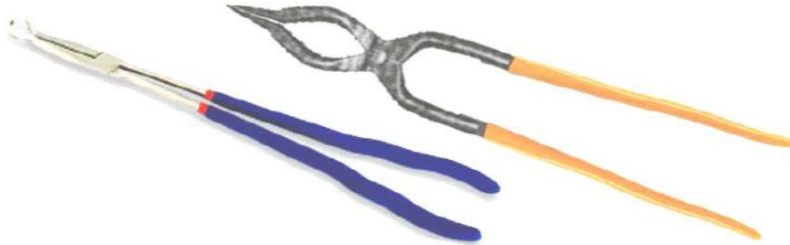

شكل رقم ٤٢: ملقط مسك الشغلة

### **مطرقة:**


تستخدم لاستبدال المشغولات، ويوجد منها أنواع مختلفة في الشكل والحجم



شكل رقم ٤٣: جاكوش للطرق

### **أجنة (ازميل) تنظيف:**

تستخدم لتنظيف الخبث الناتج عن اللحام وإزالة الرايش.

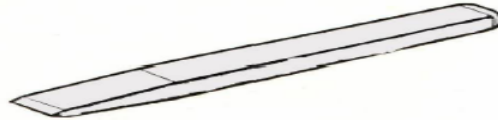

شكل رقم ٤٤ : اجنة تنظيف

## جاكوش التنظيف:

يستخدم للطرق على اللحام لإزالة خبث اللحام وذرات المعدن المتناثرة علي جانبي خط اللحام لامكانية فحص اللحام.




شكل رقم ٤٥ : جاكوش للطرق

## طرق توليد القوس الكهربائي

يتم توليد القوس الكهربائي اثناء اللحام بالطرق التالية:

### ١- طريقة النقر Tapping

يتم توليد القوس الكهربائي في هذه الطريقة بنقر الشغلة Workpice بقضيب اللحام (Electrode) كما هو مبين في **شكل** ..... وعند توليد القوس الكهربائي يتم المحافظة على الفراغ بين طرف قضيب اللحام والشغلة بمقدار يعادل قطر الأكتروود.

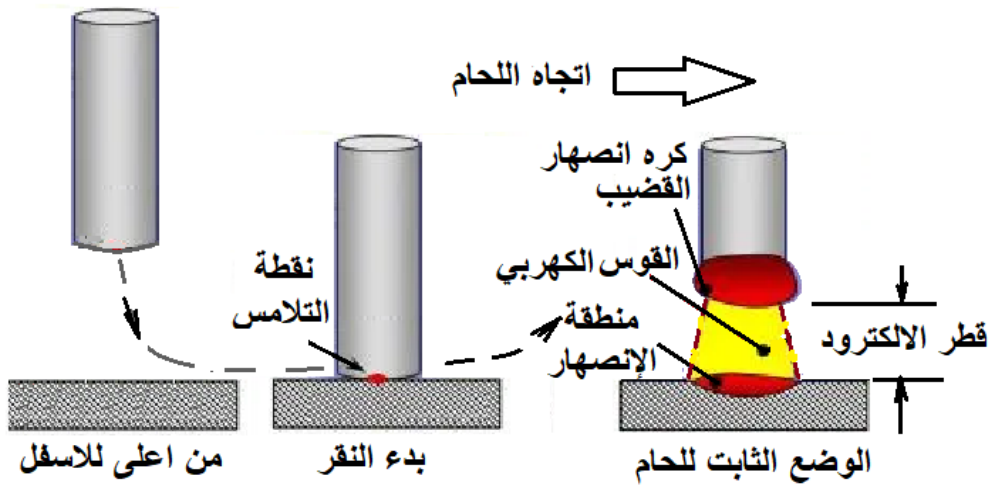


شكل رقم ٤٦ : طريقة توليد القوس الكهربائي بالنقر

وتنشأ عن القوس الكهربائي درجة حرارة عالية تصل الى ٤٢٠٠ م (للاكتروود) وعند القطب الموجب ٣٦٠٠ م (للشغلة).

## ٢- طريقة الخدش Scratch

في هذه الطريقة تتم عملية توليد القوس الكهربى بطريقة مشابهة لاشعال ثقاب الكبريت، حيث يتم تقريب وملامسة طرف إلكترود اللحام مع سطح القطعة ثم يسحب إلى أعلى مسافة لا تتجاوز المسافة اللازمة لإبقاء القوس الكهربى ARC ، والتي تساوي قطر الإلكترود تقريبا كما هو مبين في شكل .....

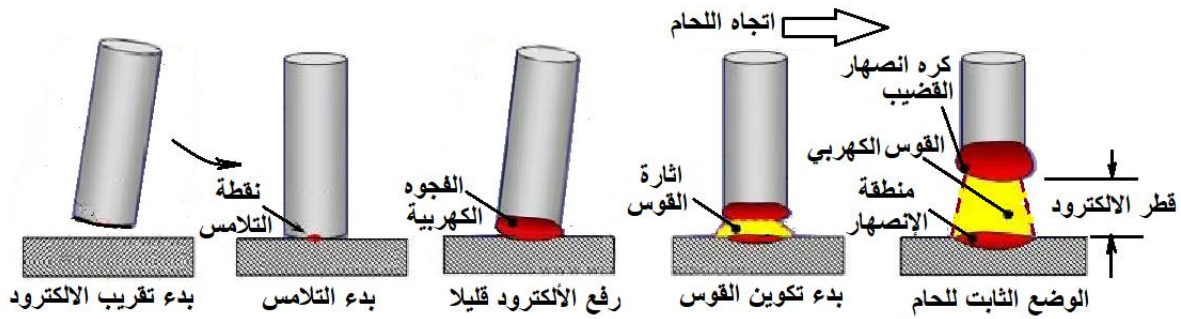

شكل رقم ٤٧: طريقة توليد القوس الكهربى بالخدش

### العوامل الهامة التي تؤثر على إستقرارية القوس:

- ⌘ طبيعة الدائرة التي تغذي التيار - نوعية الإلكترود - الأداء الخاطئ
- ⌘ بخار الماء (الرطوبة) اللذان يتسببان في عدم إستقرارية القوس أو إنحرافه.

### ملحوظة:

- ⌘ يراعى بعد توليد القوس الكهربى أن يكون القوس قصيرا كلما أمكن ذلك أثناء عملية اللحام ولا تتجاوز المسافة المطلوبة (قطر معدن إلكترود) لأن القوس الطويل ينتج عنه لحام ضعيف لوصلة اللحام، وللوصول إلى أفضل نتائج في عمليات اللحام يجب أن يكون القوس مستقرا أو متزنا وثابتا حتى يمكن إنتاج لحامات ناعمة وجيدة.
- ⌘ يراعى ان يتم اللحام بالقوس الكهربى من اليسار الى اليمين

### أسلاك اللحام (إلكترودات Electodes):

أسلاك اللحام الخاصة باللحام الكهربائي اليدوي (SMAW) وتسمى الكترود مغطى (Covered electrode) تصنع بتغطية سلك معدني بطبقة من خلطة مساعدات الصهر تسمى فلكس تصنع من بودرة خاصة ولها فوائد متعددة وتحتوي الكسوة على مقدار معين من السليلوز الذي يحترق مكونا غاز يحيط بالقوس المتولد ويساعد على إبعاد التأثير الجوي عن مكان اللحام وهكذا يولد ما يعرف بالقوس المحجوب. والمفروض في مادة الكسوة أنها تنصهر بمعدل أقل من انصهار معدن الحشو. الطرف العلوي للإلكترود اللحام غير مغطى لمسافة من ٢٥-٣٠ مم ليتم إدخالها داخل مقبض اللحام وتوصيل التيار الكهربى من المقبض الى الإلكترود لتكوين القوس الكهربى. وينصهر معدن الإلكترود مع معدن قطعة العمل (الشغلة) المطلوب لحامها، ونتيجة لانصهار الغلاف تحدث سحابة من الغازات الواقية لمنطقة الانصهار Welding

pool تحول دون وصول الأكسجين أو النيتروجين الموجود بالهواء الجوى الى المعدن المنصهر وتطفو البودة على هيئة خبث فوق اللحام نازغة الشوائب معها لتتجمد على سطح اللحام. ويعتبر النوع من الالكترود الذي يستخدم مع اللحام بالقوس الكهربى من النوع المستهلك Consumable Electrode. وقد تم عمل ترميز لالكترودات المغطى اللحام بالقوس الكهربى باشتراك كل جمعية اللحام الأمريكية American Welding Society (AWS) و الجمعية الامريكية لاختبار المواد American Society for Testing of Materials ASTM لوصف جميع الخواص الهامة للالكترود فى صورته مجموعته رقميه تدل على الخواص الميكانيكية لمعدن اللحام المترسب، نوع الغلاف الكاسى، وضع اللحام الموصى به وكذلك التيار المستخدم.



شكل رقم ٤٨: سلك لحام (الكترود) ترميز E6013

النظام الرقمى يشتمل على مجموعته من أربعة أو خمسة أرقام مسبوقه بحرف لاتينى (E)، اختصار لكلمة الكترود Electrode ثم يلي ذلك أربعة أو خمسة ارقام. فاذا كان الرقم مكون من أربعة ارقام مثل E6013 يدل الرقمين الأولين من اليسار على مقاومة اجهاد الشد tensile strength بمضاعفات الالف (مقاومة المادة للقوى التي تحاول تفكيكها) لطبقة اللحام المتجمعة على الشغلة بوحدة (رطل لكل بوصة مربعة PSI) بمعنى ان مقاومة الشد تبلغ ٦٠,٠٠٠ رطل/بوصة المربعة والتي تساوي ٤٢٠ نيوتن/م<sup>٢</sup>، واذا كان الرقم الذي يلي E خمسة ارقام مثل E10020 فتدل الأرقام الثلاثة الأولى فى المجموعة على ان مقاومة الشد تساوي ١٠٠,٠٠٠ رطل/بوصة المربعة، ويدل الرقم فى خانة العشرات على وضع اللحام الموصى به لهذا الالكترود كما يلي:

الأوضاع التي يصلح لها الالكتروود	الرقم في خانة العشرات
For all positions تصلح لجميع الأوضاع PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG	١
تصلح لجميع أوضاع اللحام المسطح (الأرضي) والافقي فقط Flat and horizontal positions only PA (لحام ارضي ومحور الجسم افقي)	٢
تصلح للحام المسطح (الأرضي) فقط flat position only PA	٣

جدول رقم ٣: صلاحية الالكتروود لاوزاع اللحام المختلفة (Position)

أما الرقم الأخير في خانة الأحاد يعنى نوع بودة الغلاف الكاسى للسلك ودرجة النفاذية ونوع التيار الكهربى (AC or DC) ويبين **جدول** ..... تصنيف الالكتروود


### ملحوظة:

إذا كان الرقم الاحاد (صفر)، يحدد نوع بودة الغلاف والتيار الكهربى من الرقم في خانة العشرات، مثلا الرقم E6010 يبين لحام قوس كهربى باقل اجهاد شد قيمة ٦٠,٠٠٠ psi ، لحام في كل الأوضاع، و يحتاج قطبية معكوسة لتيار مستمر DC.

كسوة غلاف الالكتروود	تيار اللحام	خانة الأحاد
* راجع خانة العشرات	* راجع خانة العشرات	EXXX0
Cellulose-Potassium سيلليوز البوتاسيوم	AC, DCRP, DCSP	EXXX1
Titania-sodium تيتانيا- صوديوم	AC, DCSP	EXXX2
Titania-potassium تيتانيا -بوتاسيوم	AC, DCSP, DCRP	EXXX3
Iron Powder-Titania بودة حديد-تيتانيا	AC, DCSP, DCRP	EXXX4
Low hydrogen-sodium هيدوجين منخفض - صوديوم	DCRP	EXXX5
Low hydrogen-potassium هيدوجين منخفض - بوتاسيوم	AC, DCRP	EXXX6
Iron oxide-iron power أكسيد الحديد- بودة الحديد	AC, DCSP	EXXX7
Low hydrogen-iron powder هيدوجين منخفض- بودة حديد	AC, DCRP, DCSP	EXXX8

جدول رقم ٤

حيث ان: AC تيار متردد، DCRP تيار مستمر قطبية معكوسة، DCSP تيار مستمر قطبية مباشرة **جدول** ..... نوع كسوة الالكتروود، والتيار والقطبية لخانة الأحاد في رقم تصنيف الالكتروود

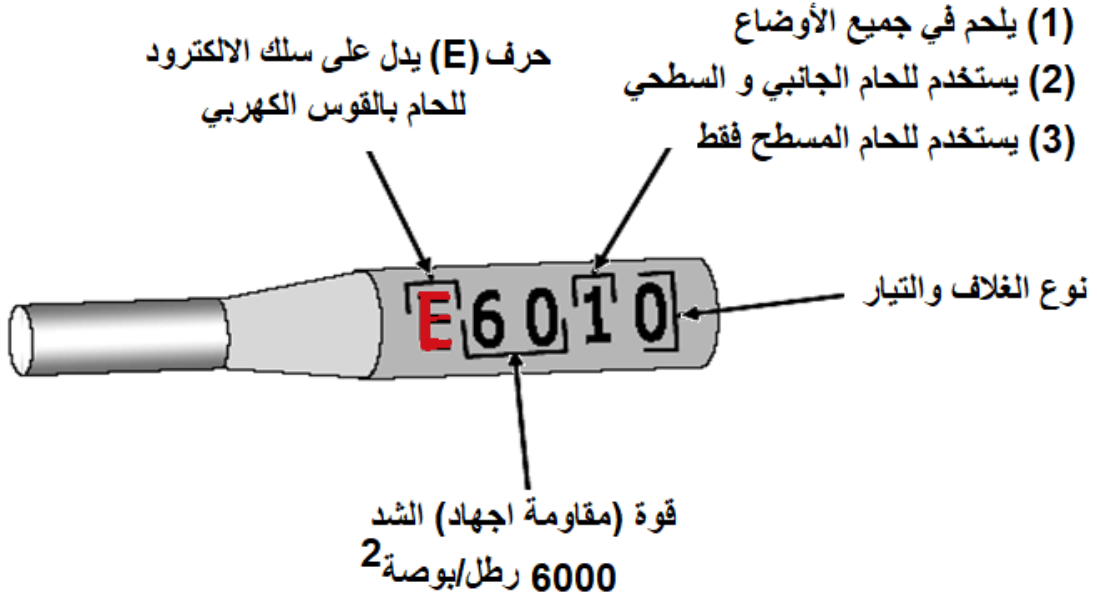**وضعية اللحام**

شكل رقم ٤٩: مواصفات سلك لحام (الكتروود) القوس الكهربائي

**فوائد استخدام مساعد الصهر (الفلكس) علي الالكتروود :**

١. عمل قوس كهربائي مركز وثابت: وذلك عن طريق تأين الغازات الموجودة بين نهاية الالكتروود والشغلة لاحتوائه علي مواد سهلة التأين.
٢. تكوين غازات الحماية اثناء اللحام: عندما ينصهر الفلكس تتكون الغازات الموضحة في **جدول** ..... حول القوس وبواسطة هذه الغازات يتم حماية معدن اللحام المنصهر من عمليات التأكسد والنتردة اثناء اللحام، مما يساعد على رفع جودة وصلات اللحام وكذلك من الممكن الحصول علي لحامات تحتوي علي كمية ضئيلة جدا من الهيدروجين.
٣. تكوين الخبث: تلعب خواص الخبث المتكون اثناء اللحام كنقطة الانصهار واللزوجة والوزن النوعي دورا هاما في التحكم في جودة وصلات اللحام وإذا كانت تغطية الخبث جيدة يكون سطح اللحام ناعما وشكله جيد، كذلك يعمل الخبث على التبريد التدريجي لوصلة اللحام.
٤. منع تأكسد مادة اللحام: عادة تحتوي بودرة اللحام علي عناصر مختزلة مثل السليكون (Si) أو المنجنيز Mn وذلك لاختزال الاكسجين من مادة اللحام تجنباً لتكون البخبة وبالتالي تحسين خواص اللحام.
٥. اضافة عناصر سبائكية: من الممكن اضافة عناصر سبائكية من خلال البودرة اللحام مما يتيح التحكم في الخواص الميكانيكية والميتالورجية للحام.
٦. زيادة كفاءة الترسيب: بأضافة بودرة الحديد الي الفلكس تزداد معدلات الترسيب والتغلغل لمادة اللحام.


٧. زيادة العزل الكهربى: مادة الفلكس لها قدرة عالية علي العزل الكهربى لذا فهي تمنع اى حوادث كهربائية اثناء اللحام.

النسبة المئوية % للغازات المتكونة حول القوس				نوع بودرة الالكترود
الرطوبة $H_2O$	غاز الهيدروجين $H_2$	ثاني اكيد الكربون $CO_2$	أول اكيد الكربون $CO$	
٨,٩	٤٢,٢	٣,١	٤٥,٨	مرتفع السليلوز Cellulose
١٦,٩	٣٧,٨	٤,١	٤١,٢	مرتفع في أكسيد التيتانيوم Rutile
١٤,٤	٣,٩	٣١,٠	٥٠,٧	منخفض الهيدروجين Basic
١٣,١	٢٤,٠	٧,٣	٥٥,٦	مرتفع في أكسيد الحديد Acid covering

جدول رقم ٥: النسبة المئوية للغازات المتكونة حول القوس الكهربى


### تصنيف سلك الالكترود طبقا لسلك غلاف البودرة

تؤثر تخانة غلاف البودرة علي شكل وجودة اللحام و كذلك تؤثر علي عمق النفاذ.

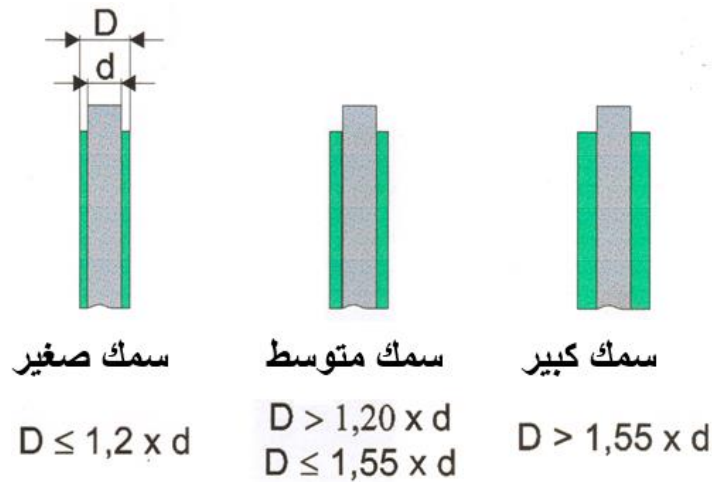

شكل رقم ٥٠: تصنيف الالكترود طبقا لسلك غلاف البودرة

وكذلك يختلف حجم الكرات المنصهرة من سلك الالكترود والمنتقلة إلى بركة إنصهار اللحام طبقا لسلك سيخ الالكترود كما يتضح من الصورة في شكل .....  
.....

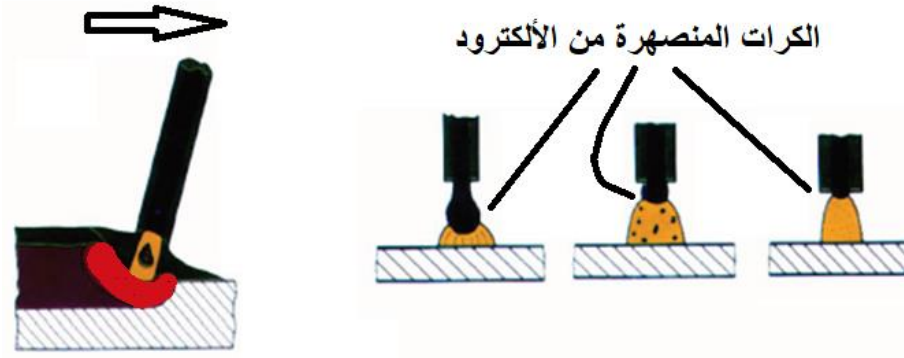


شكل رقم ٥١: اختلاف حجم الكرات المنصهرة من سلك الإلكترود طبقاً لسلك الإلكترود

سمك طبقة التغليف	كبير	متوسط	صغير
حجم الكرات المنصهرة	صغير	متوسط	كبير
لحام الجذر Root	لاتصلح	متوسط	جيد
شكل اللحام	ماعم	متوسط	خشن
عمق النفاذ	عميق	متوسط	ضعيف

جدول رقم ٦: مقارنة بين خصائص الإلكترود طبقاً لسلك طبقة التغليف

### ملحوظة:

يجب حفظ اسلاك اللحام في مكان جاف حتى لا تتلف طبقة البودة المحيطة بالسلك نتيجة الرطوبة، وفي الأماكن شديدة الرطوبة يجب حفظ الأسلاك في افران ذات درجة حرارة لا تزيد عن ٢٠٠ درجة مئوية أو حسب نوع الاسلاك.

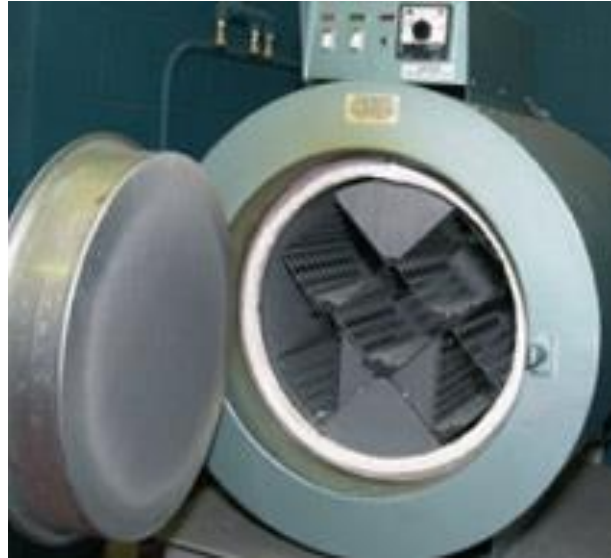

شكل رقم ٥٢: فرن تجفيف الإلكترود Electrode Drying Oven

وجداول ..... يوضح العلاقة بين سمك المعدن وقطر الإلكترود و التيار الكهربائي:



شدة التيار أمبير	نوع التيار	سمك الإلكترود		نوع الإلكترود
		ملم	البوصة	
٩٠ - ٤٠	E6010: DCEP	2.4 mm	3/32	E6010 E6011
١٣٠ - ٨٠		3.2 mm	1/8	
١٦٠ - ١١٠		4.0 mm	5/32	
٢١٠ - ١٤٠	E6011: DCEP - AC	4.8 mm	3/16	
٢٥٠ - ١٦٠		5.6 mm	7/32	
٢١٠ - ٢٠٥		6.35 mm	1/4	
٤٠ - ٢٠	جميع التيارات: DCEP - DCEN - AC	1.6 mm	1/16	E6013
٦٠ - ٢٠		2.0 mm	5/64	
٩٠ - ٤٠		2.4 mm	3/32	
١٣٠ - ٧٥		3.2 mm	1/8	
١٧٠ - ١٠٥		4.0 mm	5/32	
٢٢٥ - ١٥٠		4.8 mm	3/16	
٢٠٠ - ٢١٠		5.6 mm	7/32	
٢٥٠ - ٢٥٠		6.35 mm	1/4	
١٢٥ - ٧٥	جميع التيارات: DCEP - DCEN - AC	2.4 mm	3/32	E7014
١٧٠ - ١١٠		3.2 mm	1/8	
٢١٠ - ١٥٠		4.0 mm	5/32	
٢٧٥ - ٢٠٠		4.8 mm	3/16	
٢٤٠ - ٢٦٠		5.6 mm	7/32	
٤٢٠ - ٢٢٠		6.35 mm	1/4	
١٠٠ - ٦٠	DCEP - AC	2.4 mm	3/32	E7018
١٦٥ - ١٠٥		3.2 mm	1/8	
٢١٥ - ١٥٠		4.0 mm	5/32	
٢٧٥ - ٢٠٠		4.8 mm	3/16	
٢٤٠ - ٢٦٠		5.6 mm	7/32	
٤٠٠ - ٢٢٠		6.35 mm	1/4	
١٤٥ - ١٠٠	جميع التيارات: DCEP - DCEN - AC	2.4 mm	3/32	E7024
١٩٠ - ١٤٠		3.2 mm	1/8	
٢٥٠ - ١٧٥		4.0 mm	5/32	
٢١٠ - ٢٢٠		4.8 mm	3/16	
٢٦٠ - ٢٧٥		5.6 mm	7/32	
٤٢٠ - ٢٢٥		6.35 mm	1/4	

عادة تضبط ماكينة اللحام على شدة تيار مناسبة لقطر سيخ اللحام لتكون في حدود من ١١٠ الى ١٢٠ أمبير، حيث يمكن اعتبار ٣٠ أمبير لكل ١ مم من قطر الكترود (سيخ) اللحام، وهذا الرقم تقريبي وليس قاعدة، حيث تختلف هذه القيمة باختلاف نوع غلاف الإلكترود. **جدول** ..... يوضح علاقة تقريبية بين سلك المعدن و قطر السلك في حالة لحام الصلب منخفض الكربون

سمك المعدن (مم)	قطر السلك (مم)	شدة التيار (أمبير)
١,٥	٢	٥٠-٣٠
٢	٢,٥	٧٠-٤٥
٣	٣	١٠٠-٧٠
٤	٣,٧٥-٣	١٣٠-٩٠
٥	٤	١٦٠-١١٥

**جدول:** علاقة سمك المعدن وقطر سلك الالكتروود بشدة التيار

### ملاحظات :

١. يتم إختيار أقطاب اللحام المغلقة بحيث يتوافق معدنها مع المعدن المراد لحامه .
٢. تميز أقطاب اللحام المغلقة برمز معينة " مثل E6013 ، E6012 ، E6010 ..... إلخ" حسب مواصفات جمعية اللحام الأمريكية (AWS)

### المعادن التي يمكن لحامها بالقوس الكهربائي بالالكتروود الحجب

تستخدم اللحام بالقوس الكهربائي المحجب SMAW في لحام معظم أنواع الحديد الصلب مثل الصلب منخفض الكربون أو الصلب الطري والصلب عالي المقاومة والصلب المقسى والصلب المسبوك، والصلب المقاوم للصدأ (استنستيل) والصلب المقاوم للتآكل، وفي لحام حديد الزهر ولحام الحديد المطاوع. كما تستخدم في لحام المعادن الغير حديدية مثل النيكل وسبائك النيكل، وتستخدم بدرجة اقل في لحام النحاس وسبائك النحاس ونادرا ما تستخدم في لحام الألمنيوم.

### العوامل التي تؤثر على جودة اللحام بالقوس الكهربائي

#### زوايا اللحام:

إن التحكم في ميل الإلكتروود على سطح قطعة العمل على نحو ثابت وبزاوية معينة أثناء إستمرار عملية اللحام مهم جدا حيث أن ذلك له تأثير كبير في تكوين وتحديد حجم وشكل درزات (بنط) اللحام وكذلك ترسيبها في المكان الصحيح في القطعة خاصة في اللحام الزاوي (تراكبي - زاوية داخلية).


وعموما يوجد للإلكتروودات زاويتان هما:

#### زاوية التقدم:

هي زاوية ميل الإلكتروود عن المحور الرأسي بمقدار (٧٠° - ٨٠°) عن سطح القطعة في إتجاه سير اللحام


#### زاوية العمل:

وهي الزاوية الجانبية وتكون حوالي ٩٠°، والشكل التالي يوضح ذلك:

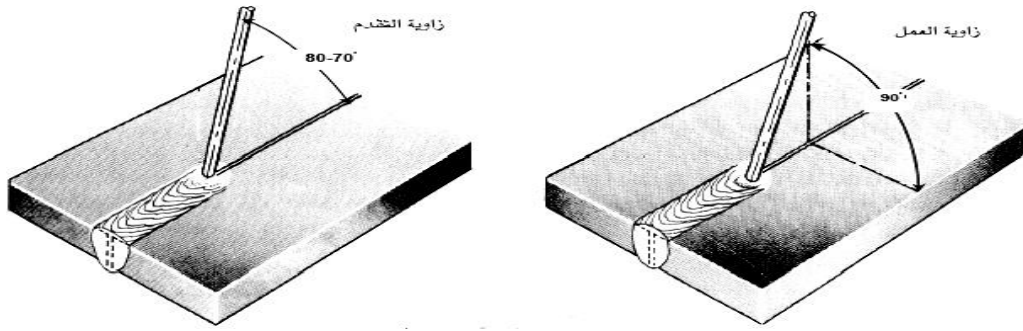

شكل رقم ٥٣

وتختلف زاوية العمل مع إختلاف شكل ووضع الوصلة ، والأشكال الآتية توضح ذلك:

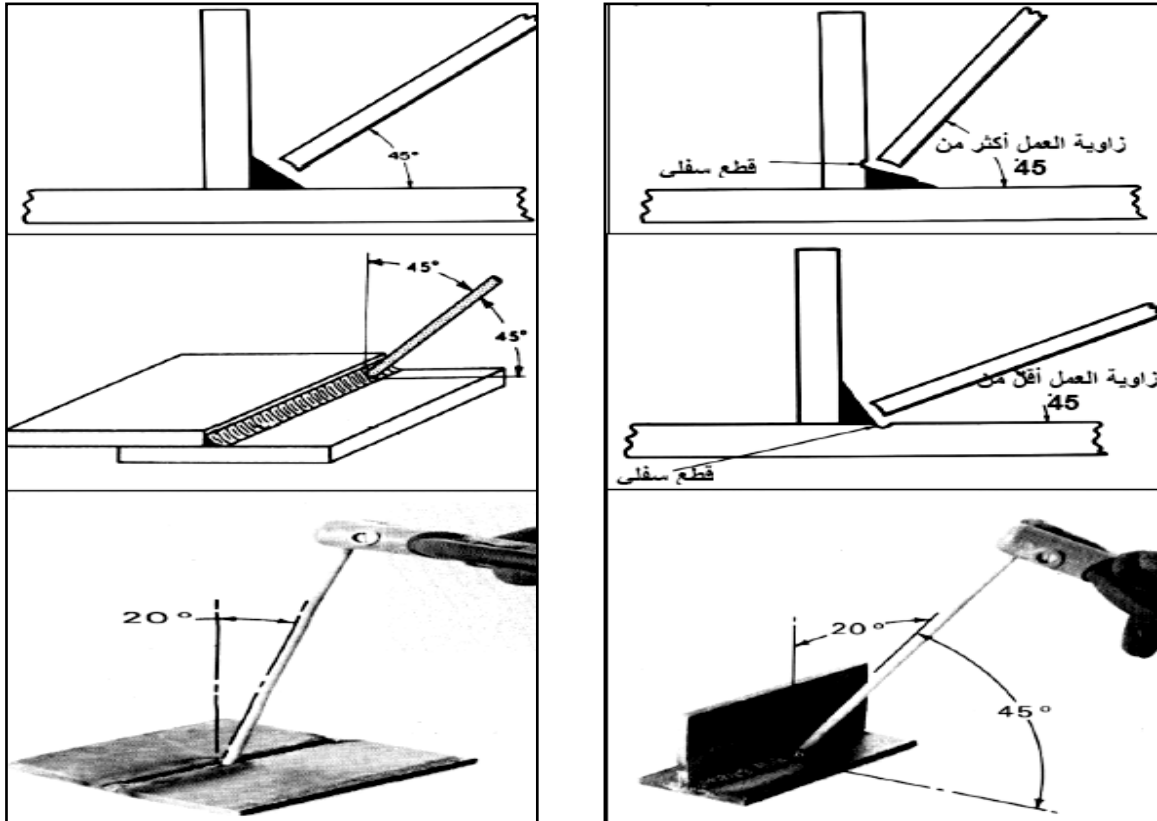


شكل رقم ٥٤: إختلاف زوايا العمل مع شئوع ولة اللحام

## أنواع وصلات اللحام بالقوس الكهربائي

وصلات اللحام هي عبارة عن جمع قطعتين من المعدن بالشكل المراد تنفيذه.

### الوصلة التناكبية أو التقابلية (B) Butt welding:

تتقابل فيها طرفي القطعتين المراد لحامهما (جنباً إلى جنب) كما هو مبين في شكل .....

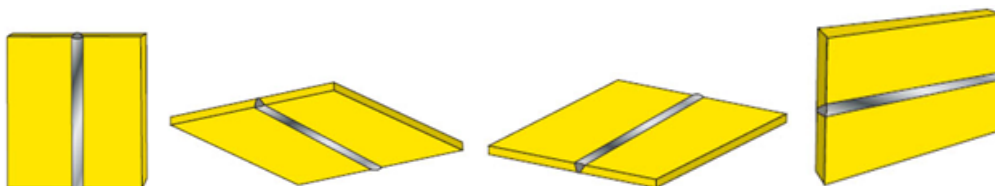

شكل رقم ٥٥: الأوضاع المختلفة للوصلات التناكبية

وأهم ما في هذه الوصلة تحقيق النفاذ الكامل للحام، وذلك بترك فراغ بين حافتي القطعتين أو يتم الشطف لحواف القطعتين للحصول وبالنسبة للفراغ الذي بينهما يكون كما يلي:

اللالواح ذات السمك الأقل من ١م تلحم بدون عمل شطف لها ولا يوجد بها فراغ ويمكن لحامهما بحيث تكون نهاية اللوحين بها شفة مقدارها ٢-٤ مم.

الالواح التي يصل سمك المعدن الى ١م تلحم بدون ترك فراغ بينهما.

الالواح التي يصل سمك المعدن الى ٤م فيكون الفراغ يساوي سمك المعدن

الالواح التي يزيد سمك المعدن فيها الى ٦م فيفضل شطف المعدن



عادة يتم شطف طرفي قطعتي اللحام لاستيعاب معدن اللحام المنصهر من الالكتروود، ويعتمد الشطف على حسب سمك المعدن. ويكون الشطف طبقا للأنواع التالية وكما هو مبين في شكل .....:

على شكل (V).

لـ شطف على شكل حرف V فردي لقطعة واحدة أو مزدوج للقطعتين.

لـ شطف على شكل حرف J


لـ شطف على شكل حرف U فردي لقطعة واحدة أو مزدوج للقطعتين.

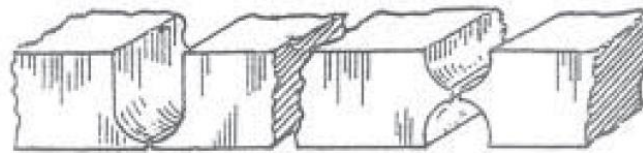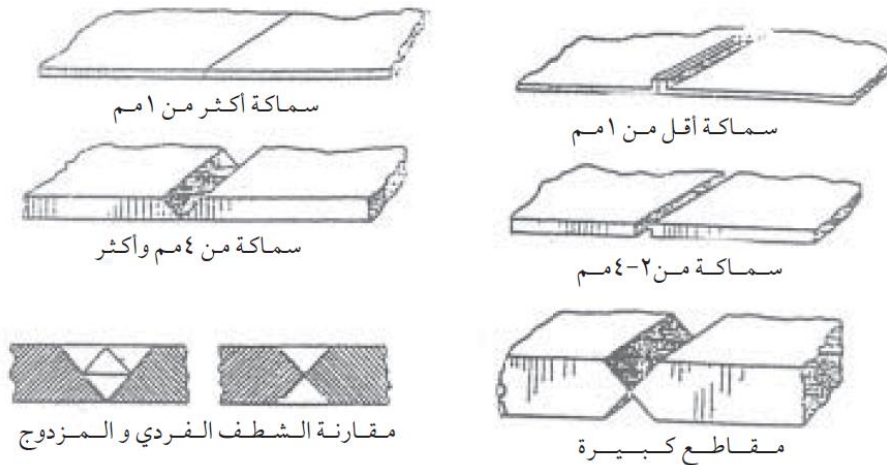

شكل رقم ٥٦: أنواع الشطف للحام القوس الكهربائي

### الوصلة الانطباقية أو التراكيبية (L) Lap joint:



وفيها ينطبق جزء من قطعة العمل الأولى فوق جزء من القطعة الأخرى كما هو مبين في شكل ..... وتعد هذه الوصلة أقوى من السابقة لأن الجزء الأسفل يعمل كمنسد للوصلة. يمكن أن يتم اللحام من جهة واحدة، أو من الجهتين لزيادة المتانة.

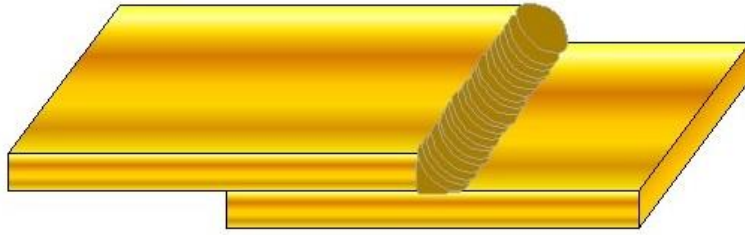

شكل رقم ٥٧: وصلة التراكبية Lap joint

### وصلة حرف TEE (T) (زاوية داخلية):


حيث تشكل قطع العمل زاوية قائمة **شكل** ..... ويمكن أن يكون اللحام من جهة واحدة أو من جهتين لزيادة متانة الوصلة.

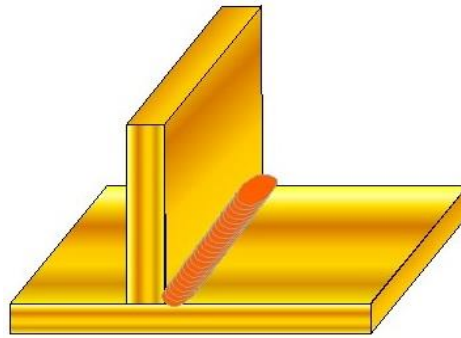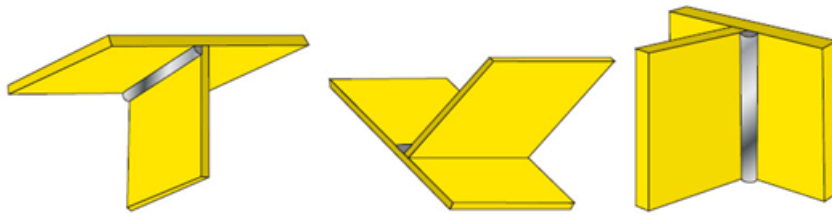

شكل رقم ٥٨: وصلة حرف T.

### وصلة الزاوية الخارجية (Corner C) Fillet weld:


وطريقة تنفيذ الزاوية الخارجية تكون بوضع طرفي القطعتين بشكل متعامد حيث تشكل قطع العمل زاوية قائمة **شكل** ..... أو زاوية غير قائمة، وتكون حواف القطع متلامسة تماما لا يوجد بينهما فراغ، وعندما تزيد سماكة المعدن عن ١,٥ مم فيجب ترك فراغ مناسب بين حواف القطع. وقد يكون اللحام من الخارج أو من الداخل.

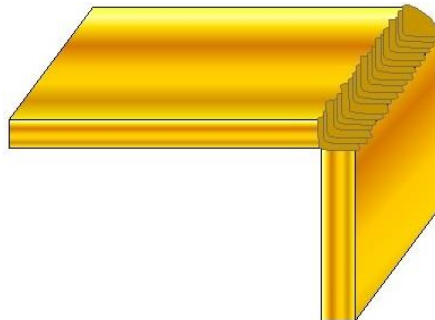

شكل رقم ٥٩: وصلة زاوية خارجية (Corner joint)

## ١ وصلة الحواف المتوازية المتطابقة:

وطريقة تنفيذ وصلة الحواف المتوازية تكون بوضع سطح كل قطعة بالشكل متطابق تماما مع الآخر ثم يتم صهر الحافتين معا بدون استخدام معدن الإضافة ( ذاتي )

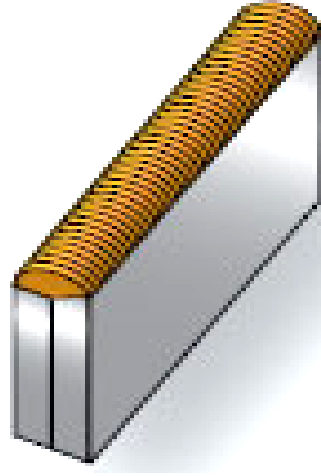

شكل رقم ٦٠: لحام حواف متوازية (Edge joint)

## تجهيز وصلات (حواف ) اللحام :

لإعداد وصلة اللحام هناك أربع خطوات متتالية وهى :

١ . اعداد الحواف والأطراف Setting-Up edges

يتم عملية استعداد القطع على السندال تسوية الاسطح جيداً وإذا كان شطف فيشطف حسب الشطف والشكل المطلوب عملة.

٢ . تنظيف السطح Cleaning the surface

يتم تنظيف وصلات اللحام (البلتات Plates) بالفرشاة السلك والقماش المعد لذلك من الشحوم او الزيوت او الاتربة والصداء ان وجد بها.

٣ . توافق حواف القطعتين Fitting UP edges


يتم ضبط وتوافق الحواف لتجهيزها لعملية التثبيت، حيث يتم إعداد وصلات الحام بوضعها بأحد أوضاع اللحام السابق توضيحها.

٤ . عملية التثبيت Tack welding:

أن عملية التثبيت بالقوس الكهربى تأتى في مقدمة عملية اللحام و في الجزء المراد ترسيم الخط فيه، وتكون والمسافة بين البنطة والبنطة الاخرى حوالى ضعف سمك المعدن عشرون مرة (سمك المعدن X ٢٠ ) مع الاخذ فى الاعتبار ترك مسافة للنفاذية كما هو موضح في شكل .....

ويجب تنظيف البنطة الملحومة من الخبث الموجود على خط اللحام بجاكوش البودرة والفرشاة السلك

مع الحفاظ على أن يظل القوس طويلا حتى نقطة بداية اللحام مما يساعد على تسخين السطح ومنح الوقت الكافي لاستقرار القوس.

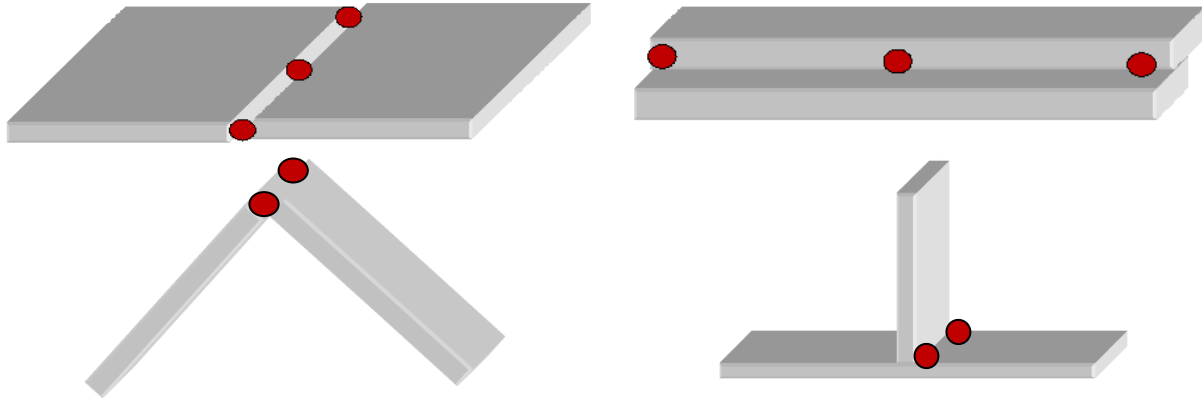


شكل رقم ٦١: عملية التثبيت للوصلة

### أوضاع اللحام أوضاع اللحام طبقا لجمعية اللحام الأمريكية (AWS)

توجد أربعة أوضاع شائعة الاستخدام في اللحام بالقوس الكهربائي المحجب SMAW اليدوي، وهي كالتالي:




١. اللحام في الوضع المسطح (الأرضي) Flat position ويرمز له بالرمز (PA)
٢. اللحام في الوضع الأفقي Horizontal position ويرمز له بالرمز (PC)
٣. اللحام في الوضع الرأسي Vertical position ويرمز له بالرمز (PG) للحام الصاعد، و (PF) للحام النازل
٤. اللحام في الوضع العلوي (فوق الرأس) Overhead position ويرمز له بالرمز (PE) للحام العلوي التقابلي، والرمز (PD) للحام العلوي الزاوي أو الفلنجة

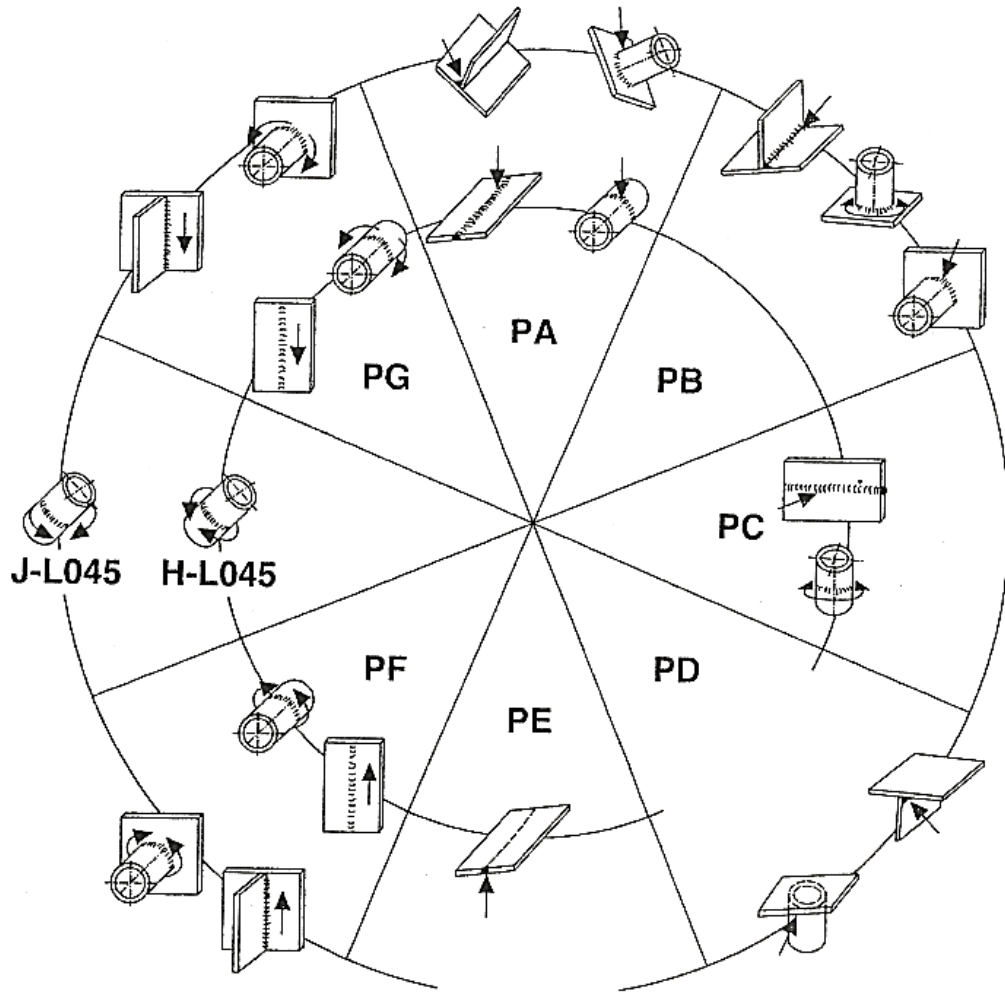





شكل رقم ٦٢: جميع أوضاع اللحام

وصف الوصلة	وضع اللحام
لحام زاوية وتزويد	<p>PA PF PC PB PF</p>
لحام زاوية أوضاع مختلفة	<p>PD PA PB PF PD</p>

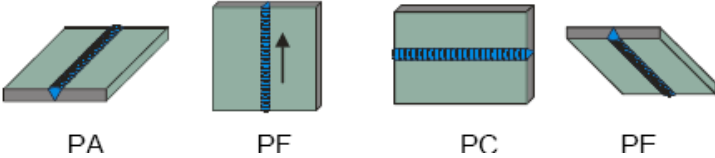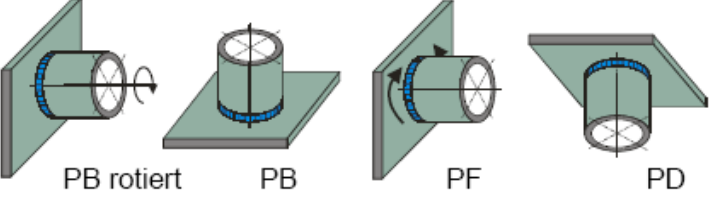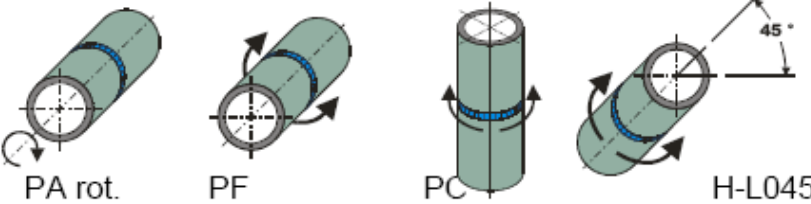

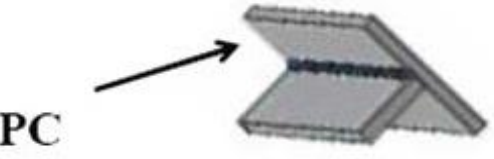
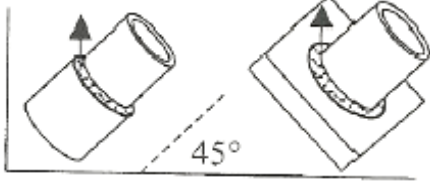
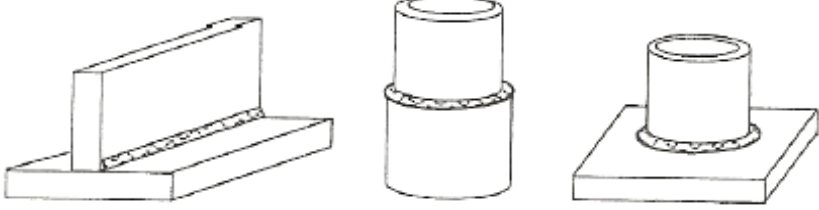

 <p>PA PF PC PF</p>	<p>لحام صاج تقابلي أوضاع مختلفة</p>
 <p>PB rotiert PB PF PD</p>	<p>وصلات مواسير مع صاج</p>
 <p>PA rot. PF PC H-L045</p>	<p>لحام مواسير تقابلية في الأوضاع المختلفة</p>




وضع اللحام	وصف الوصلة
 <p>PC</p>	<p>لحامات زاوية بالعرض Horizontal</p>
 <p>PG</p>	<p>لحامات بليتات ومواسير تقابلية في الوضع علي النازل</p>
 <p>J-L045</p> <p>PG</p>	<p>لحام ماسورة بزاوية ميل <math>45^\circ</math> في الوضع علي النازل</p>

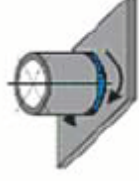	<p>لحام ماسورة مع بليت في الوضع علي النازل</p>
PG	


جدول رقم ٧


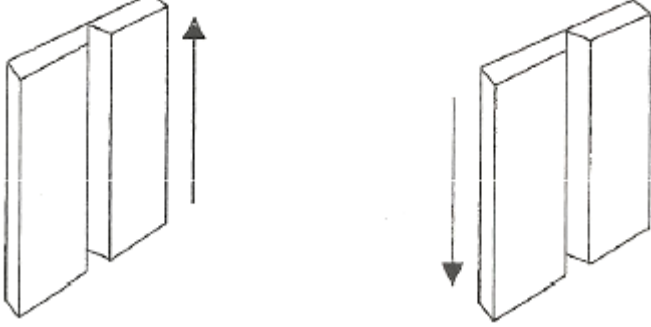
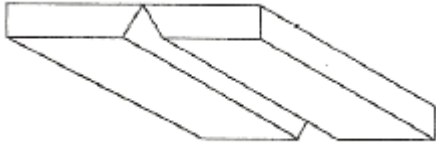
### أوضاع اللحام طبقاً لجمعية اللحام الأمريكية (AWS)



شكل توضيحي للحام الزاوية	AWS	EN ISO 6947
 <p>لحام أرضي مع ميل المشغولة بزاوية ٤٥°</p>	1F	L-45/PA
 <p>لحام أرضي مع ميل المشغولة بزاوية ٤٥° إدارة الماسورة أثناء اللحام يدويا أو آليا</p>	1FR	L-45/PA
 <p>لحام عرضي محور الماسورة رأسي</p>	2F	PB
 <p>محور الماسورة أفقي إدارة الماسورة أثناء اللحام يدويا أو آليا</p>	2FR	PB

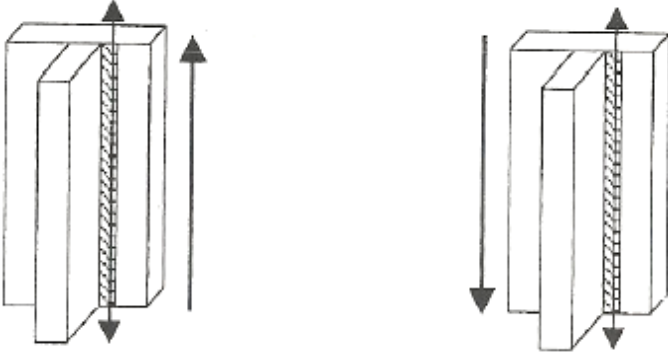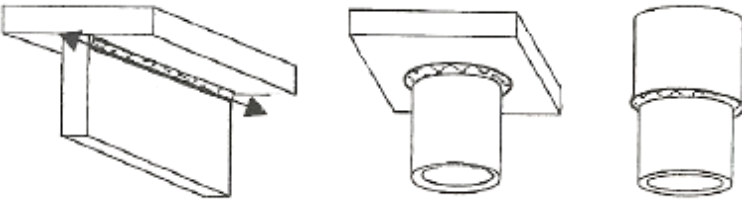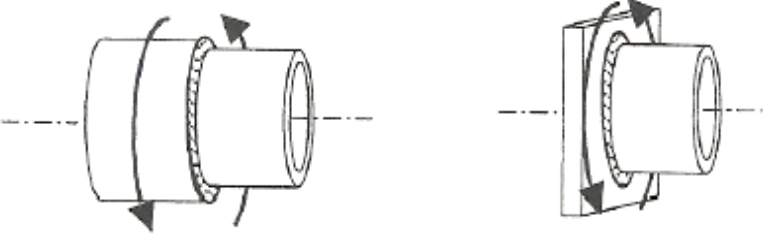شكل توضيحي للحام الزاوية	AWS	EN ISO 6947
 <p>لحام رأسى تنازلى لحام رأسى تصاعدى</p>	3F	PF لحام تصاعدى PG لحام علي النازل
 <p>لحام فوق الرأس</p>	4F	PD
 <p>محور الماسورة أفقى تنفيذ اللحامات في الوضعين التصاعدى والتنازلى</p>	5F	PF لحام تصاعدى PG لحام علي النازل

جدول رقم ٨


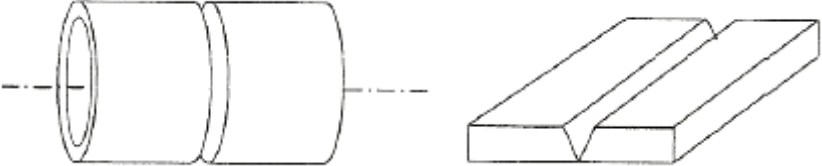

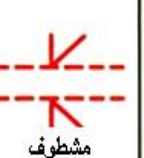
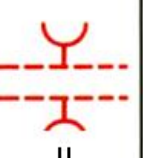
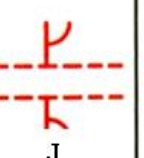

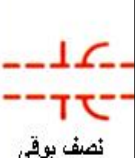




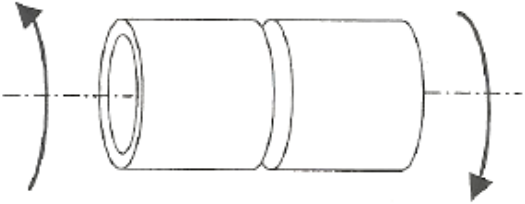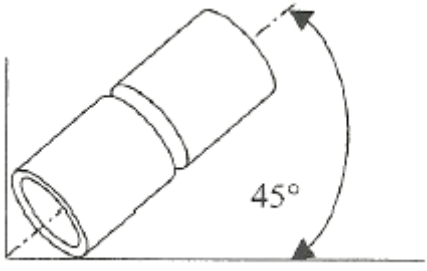


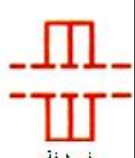



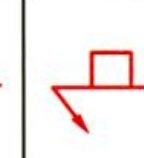


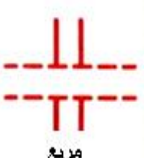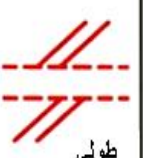

أشكال توضيحية للحامات البلتات والمواسير في الوضع التقابلى	AWS	EN ISO 6947
 <p>لحام أرضى Flat محور الماسورة أفقى إدارة الماسورة أثناء اللحام يدويا أو آليا</p>	1G	PA

 <p>لحام افقي (بالعرض) Horizontal محور الماسورة رأسي</p>	2G	PC
 <p>لحام رأسي Vertical تصاعدي (PF) تنازلي (PG)</p>	3G	PF لحام تصاعدي PG لحام علي النازل
 <p>لحام فوق الرأس</p>	4G	PE

أشكال توضيحية للحامات المواسير في الوضع التقابلي	AWS	EN ISO 6947
 <p>محور الماسورة أفقي ثبات الماسورة أثناء اللحام التصاعدي أو التنازلي</p>	5G	PF لحام تصاعدي PG لحام علي النازل
 <p>لحام الماسورة بزاوية 45°</p>	6G	H-LO45

## الرموز الأساسية والمساعدة لرموز وصلات اللحام:

من المهم على الطالب معرفة الرموز الأساسية لرموز وصلات اللحام والتي قد تعطى له في الورشة قيفهم منها نوع اللحام المطلوب أو نوع الوصلات .... الخ

الشق Groove							
Square	Scarf	V	Bevel	U	J	Flare-V	Flare-bevel
							
مربع	طولي	V	مشطوف	U	J	بوقى	نصف بوقى
Fillet	Plug or slot	Stud	Spot or projection بقعة	Seam مسنن	Back or backing	Surfacing	Edge
							
لحام زاوية	سدادي أو مشقبة	جوط			خلفي أولا أو ثانيا	سطحي	ذو شفة
Weld all around	Field weld	Melt through	Consumable insert (square)	Backing or spacer (rectangle)	المظهر الخارجى Contour		
					Flush or flat	Convex	Concave
							
لحام محيطي	لحام في الموقع	صهر من خلال	مربع	خلفية مستطيلة Backing Spacer	مسطح	محدب	مقعّر

## ثانيا: التدريبات العملية

**الشروط والخطوات الواجب توافرها لعملية اللحام بالقوس الكهربى:****اولاً: قبل البدء فى اللحام .**

١. تنظيف وصلات اللحام قبل البدء فى عملية اللحام للتخلص من الصدأ والأتربة و الزيوت والشحومات .
٢. عمل استعداد للقطع والوصلات المراد لحامها وتسوية الاسطح جيداً .
٣. تجهيز المشغولة لعملية اللحام بعمل الشطف المطلوب حسب نوع خط اللحام فى حالة التخانات للمعدن.
٤. منضده (تزجه) خاصة للحام الكهربائى يجب أن تكون موصله بالكهرباء (قطب اللحام) وتتحمل حرارة اللحام
٥. مصدر للطاقة الكهربائية (محول كهرباء) .
٦. ماسك الاليكترود عازل للكهرباء عن يد العمل.
٧. ماسك لتوصيل الكهرباء للمشغولة.
٨. اليكترود اللحام ويحدد نوعه حسب عملية اللحام ويركب فى البنسة حسب الوضع المطلوب.
٩. الوقوف امام تزجة اللحام بالوضع الصحيح
١٠. عدد مساعده مثل مطرقة الخبث تستخدم لا أزاله الخبث من درزات ووصلات اللحام وكذلك فرشاه من السلك
١١. لتنظيف خط والوصلات وكذلك ملاقط حداده للامسك بالمشغولات أو الأجزاء .

**ثانياً : اثناء عملية اللحام .**

١. ضبط الامبير المستخدم حسب قطر الاليكترود وهى من ٣٠ الى ٤٠ أمبير لكل واحد من قطر سيخ اللحام تقريباً بالطريقة التالية :
  - أ- الوضع تحت مستوى النظر حسب الجاذبية (مريحة ) يأخذ ٤٠ أمبير تقريباً .
  - ب - الوضع امام مستوى النظر حسب الجاذبية (متوسطة ) يأخذ ٣٥ أمبير تقريباً .
  - ج - الوضع فوق الرأس حسب الجاذبية (صعبة ) يأخذ ٣٠ أمبير تقريباً .
٢. وضع الكترود اللحام على الوصلة بزواوية المطلوبة تبع الوضع والشغلة ثم قدح (اشعال) القوس .
٣. يتم عمل التثبيت فى الوصلة حسب النظرية المطلوبة كالتالى .
  - للح المسافة بين البنطة والبنطة الأخرى تساوى سمك المعدن  $\times 20$  .
  - للح طول البنطة تساوى سمك المعدن  $\times 5$  .
  - للح اثناء اللحام اخذ تنفس هادئ ومنتظم .
٤. اثناء اللحام تكون سرعة سلك اللحام منتظمة على الوصلة .

٥. عند تغيير الكترود اللحام ووضع الكترود اخر يتم اللحام فى نهاية اللحام فى البصمة (فى الجزاء الهابط ) وايضاً فى نهاية الوصل واثناء اللحام يتم الرجوع حوالى ١٥ مم ثم الدوران الكترود اللحام مرتين او ثلاثة اثناء اللحام لتفادى الهبوط (البصمة) فى نهاية خط اللحام .

### ثالثاً : بعد الانتهاء من عملية اللحام

١. فصل التيار الكهربى عن ماكينة اللحام .
٢. تنظيف خطوط اللحام من الخبث الموجود على اللحام .
٣. تنظيف و ترتيب العدد ومكان العمل .
٤. فصل التيار عن ورشة اللحام .
٥. تنظيف الايدى والوجة من الاتربة وأدخنة اللحام .



## لحام خطوط تحت مستوى النظر (وضع مسطح)

تدريب رقم	١	الزمن	٢٤ ساعات
-----------	---	-------	----------

### أهداف

يتوقع أن يصبح المتدرب قادراً على أن:

١. تجهيز مكان العمل.
٢. تحضير قطع العمل وتنظيفها.
٣. شنكرة القطعة حسب المخطط التنفيذي المطلوب وعمل التنذيب لخطوط اللحام.
٤. ضبط وتجهيز وتشغيل ماكينة اللحام بالقوس الكهربائي (ترنس اللحام) بطريقة صحيحة وآمنة.
٥. عمل خطوط انصهارية (تكسية) متكررة تحت مستوى النظر على قطعة العمل
٦. تنفيذ للحام بدقة وبدون عيوب

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مجموعة اللحام بالقوس الكهربائي وملحقاتها	
طاولة عمل بالملحقات	
زهرة الشنكره وشوكة العلام	
ذنبه العلام	لحم قطعة من الحديد بمقاس ١٥٠ x ٦٠ مم، سمك ٦ مم (او حسب المتاح في المخازن)
جاكوش استعدال	لحم سلك لحام ٣,٢ مم (E6013).
لقط حدادي	لحم مواد وادوات تنظيف مناسبة.
فرشاة سلكية	
ولاعة (قداحة)	
سندان	
أدوات الوقاية الشخصية وطفائيات الحريق	

جدول رقم ١٠: متطلبات التدريب

### المعارف المرتبطة بالتدريب

التعرف على معدات اللحام وأوضاع اللحام السابق شرحها في المعارف النظرية.

سيتم توضيح هذا التمرين بالتفصيل حيث انه هو التمرين الأول في وحدة اللحام بالقوس الكهربائي.



شكل رقم ٦٣: اللحام بلقوس الكهربائي


### خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة اللحام، ومن أهمها ان يكون المتدرب قد ارتدى أدوات الحماية الشخصية الخاصة باللحام بالقوس الكهربائي به لأهميتها البالغة والموضحة في **شكل**



شكل رقم ٦٤: أدوات الحماية الشخصية اللازمة بالورشة (PPE)

٢. ارتداء الزي المناسب لعملية اللحام

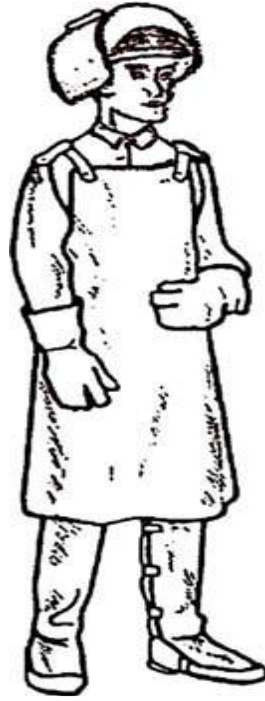


شكل رقم ٦٥: ارتداء الزي المناسب لعمليات اللحام

٣. التأكد من توفر معدات الوقاية وظيفيات الحريق
٤. احضر العدد المساعدة (مثل مطرقة الخبث تستخدم لا أزاله الخبث من درزات ووصلات اللحام وكذلك فرشاه من السلك وملاقط حداده للامساك بالمشغولات أو الأجزاء ومطرقة للاستبدال)




شكل رقم ٦٦: فرشاة التنظيف

٥. جهز مكان العمل واحضر المعدات وشغل شفاط التهوية

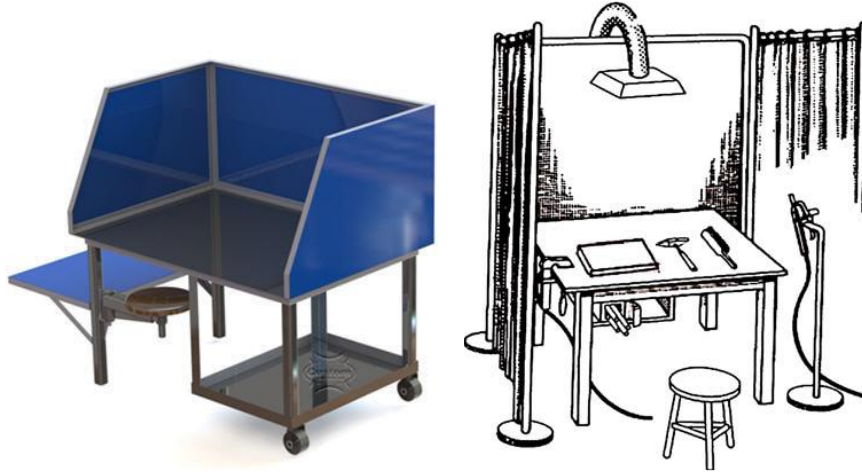

شكل رقم ٦٧: تجهيز مكان و أدوات العمل المطلوبة للحام

٦. قم بإعداد وتجهيز قطعة العمل وتنظيفها من الصدأ ان وجد.
٧. ضع قطعة العمل على طاولة العمل بشكل مسطح بحيث تكون تحت مستوى النظر
٨. قم بقراءة الرسم التنفيذي
٩. قم بشنكرة قطعة العمل حسب المقاسات المطلوبة بالرسم التنفيذي تكون (١ - ٣ سم) بين كل خطين (حسب تعليمات المدرب).
١٠. قم بندق ذنب خفيفة على امتداد خطوط الشنكرة

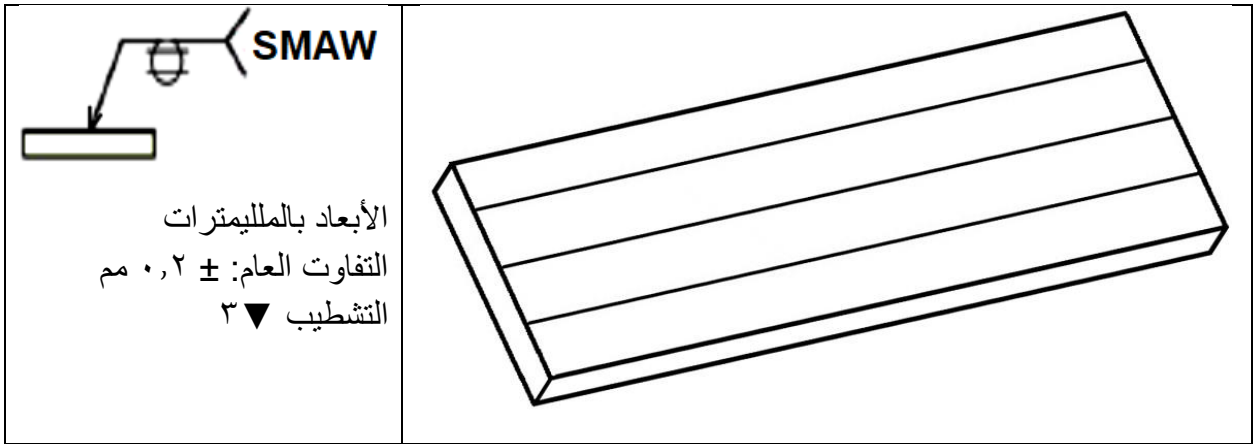

شكل رقم ٦٨: تخطيط وشنكرة قطعة العمل


١١. قم بتوصيل الجسم الخارجي للماكينة بالأرضي
١٢. قم بتوصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة اللحام للإستعمال في حالات الطوارئ
١٣. تأكد من وجود قاطع كهربائي فيوز (Fuse) أو قاطع للتيار (Circuit Breaker) لحماية الماكينة من الأحمال العالية.
١٤. حدد قطر قضيب (الكتروود) اللحام المناسب لنوع وسمك المعدن المطلوب لحامه ويحدد نوعه حسب عملية اللحام

١٥. حدد قطر الالكترود الموافق لسماكة المعدن.




شكل رقم ٦٩: اختيار الكترود اللحام المناسب

١٦.١٥ - ضع الكترود اللحام في مقبض اللحام (ماسك الالكترود) كما هو مبين في شكل ..... حسب وضع اللحام المطلوب

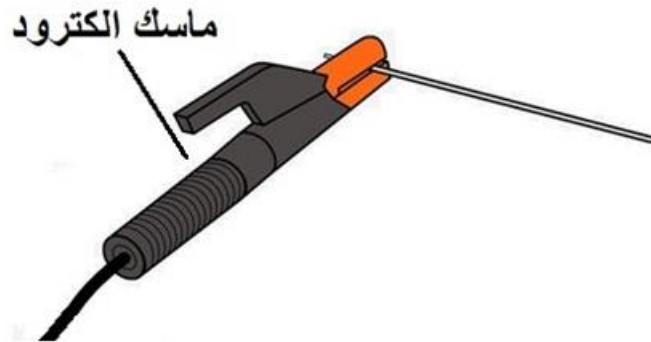

شكل رقم ٧٠: وضع الكترود اللحام في كلابة مسك السلك

١٧.١٦ - وصل كابل بنسة قطعة العمل بالشغلة المطلوب لحامها أو بالطاولة المعدنية التي ستوضع عليها العينة المطلوب لحامها.

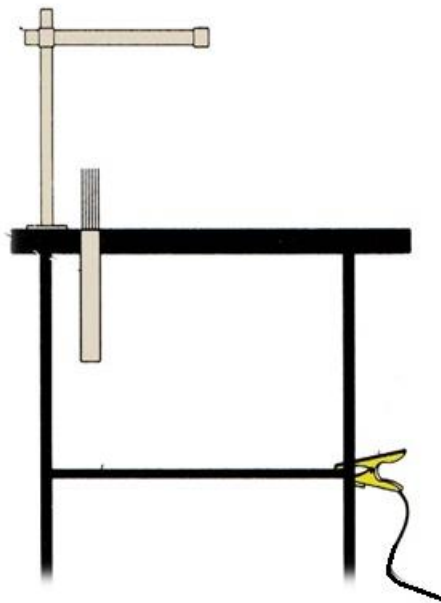

شكل رقم ٧١: توصيل بنسة الشغلة بطاولة العمل

١٨-١٧. تأكد من توصيل الكابلات بالماكينة بشكل سليم


١٩-١٨. قم بتوصيل الكهرباء لماكينة اللحام بالقوس الكهربائي

٢٠-١٩. اضغط على مفتاح تشغيل الماكينة واجعله في وضع ON

٢١-٢٠. قم باختيار نوع التيار سواء (تيار متردد AC أو تيار مستمر DC) في حالة ان الماكينة بها

وضعت للحام كالمبينة في شكل .....، اما إذا كانت الماكينة تعمل على التيار المتردد ( AC 220 )  
(volt 250 Amp).

ملحوظة: وضع الذراع على التيار المتردد (AC) يجعل توزيع الحرارة بنسبة حوالي ٥٠ %  
على الإلكتروود و ٥٠ % على قطعة العمل.

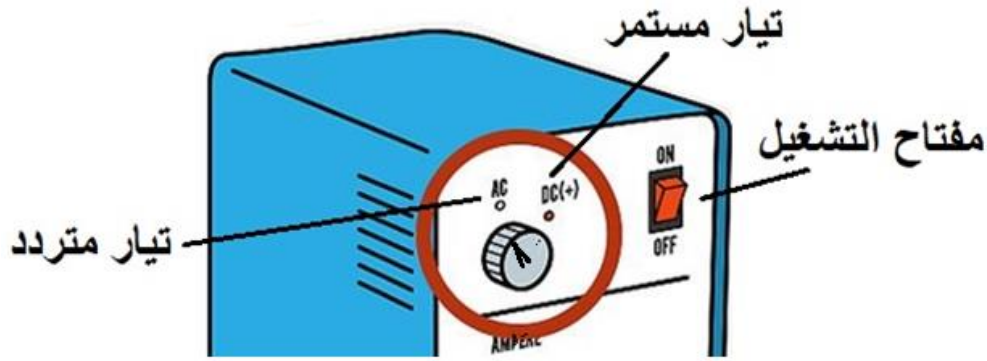

شكل رقم ٧٢: تشغيل مفتاح الكهرباء الرئيسي واختيار وضع تيار متردد AC


٢٢-٢١. اختر شدة التيار المناسبة لقطر الإلكتروود وسلك لينات (الواح) العمل المطلوب لحامها

للإلكتروود بسلك ٨/١ بوصة يستخدم تيار بشدة ١٢٥ امبير ويكون مناسباً


للإلكتروود بسلك ٤/١ بوصة تحتاج شدة تيار من ٢٢٥ الى ٢٥٠ امبير

للإلكتروود بسلك ١٦/٣ لا تلحم بتيار اقل من ١٠٠ امبير

ويراعى تخفيض التيار للعينات الرقيقة

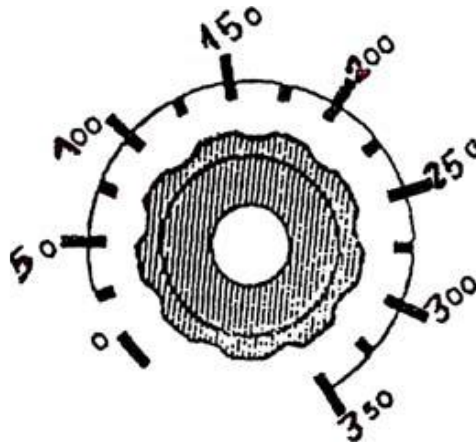

شكل رقم ٧٣: ضبط شدة التيار

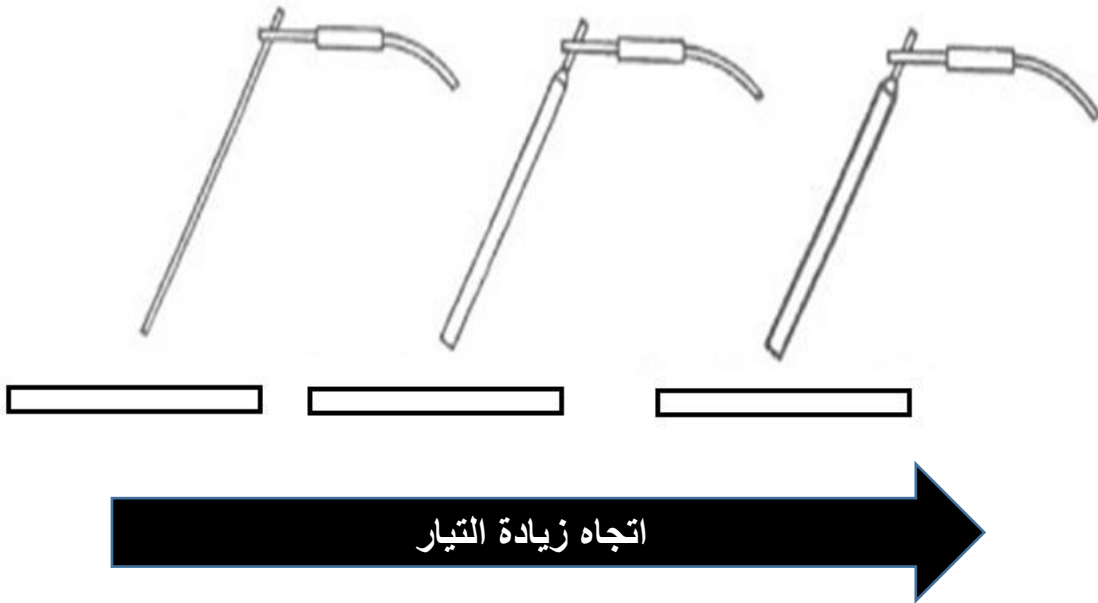


شكل رقم ٧٤: علاقة شدة التيار بتخانة سلك اللحام (الكتروود)

٢٢٠٢٣. قم بالوقوف امام تزجة اللحام بالوضع الصحيح

٢٣٠٢٤. راعى اختيار القطبية المناسبة للحام عند العمل بوضعية التيار المستمر من الأنواع التالية والمبينة في شكل .....


للمقطبية المباشرة Direct Current Straight Poles (DCSP) والتي يتم فيها توصيل الشغلة بالطرف الموجب (+) والالكترود بالطرف السالب (-) لجعل الحرارة بنسبة حوالي ٣٠ % على الإلكترود ضع الذراع على التيار المستمر (-DC).

للمقطبية المعكوسة Direct Current Reverse Poles (DCRP) حيث يتم توصيل الشغلة بالطرف السالب (-) والالكترود بالطرف الموجب (+) لجعل الحرارة بنسبة حوالي ٧٠ % على الإلكترود ضع الذراع على التيار المستمر (+DC).

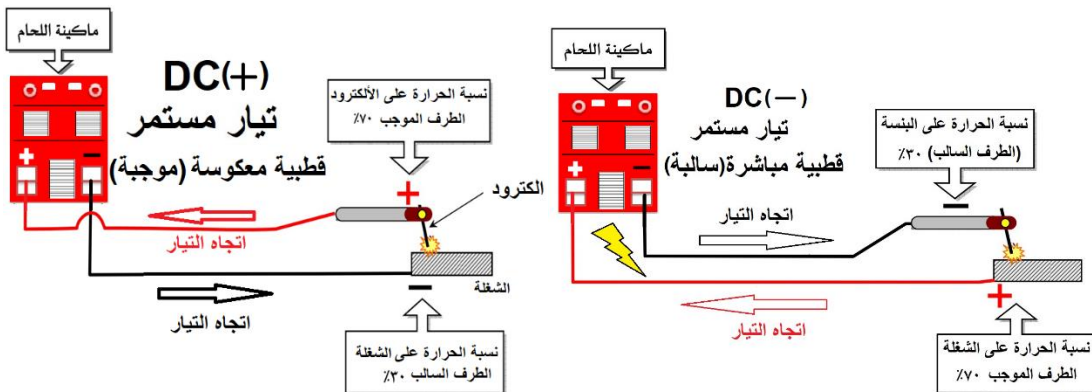

شكل رقم ٧٥: اللحام بالتيار المستمر (DC) قطبية مباشرة وقطبية معكوسة

٢٤٠٢٥. اضبط زاوية التقدم وزاوية العمل لسلك اللحام بالوضع الصحيح لوضعية اللحام

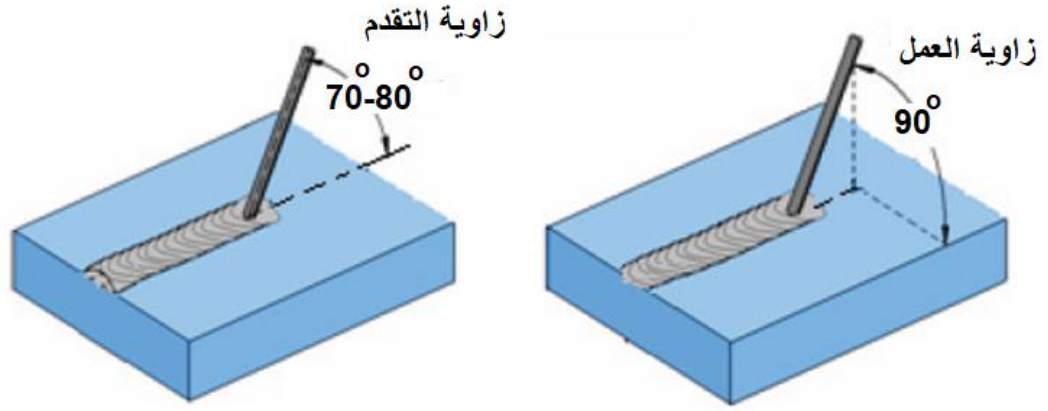

شكل رقم ٧٦: ضبط زاوية العمل وزاوية التقدم لبوري اللحام

### ٢٦-٢٥. قم بإشعال القوس بالنقر على طاوله العمل.




شكل رقم ٧٧: بدء اللحام

٢٧-٢٦. حافظ على الفراغ بين طرف قضيب اللحام والشغلة بمقدار يعادل قطر الأكتروود.

٢٨-٢٧. قم بتحريك الأكتروود من اليسار الى اليمين بسرعة منتظمة للحفاظ على التوافق بين حركة

الأكتروود وسرعة صهر وانسياب المعدن مع تنفيذ الحركات الاهتزازية العرضية للأكتروود اثناء الحركة.

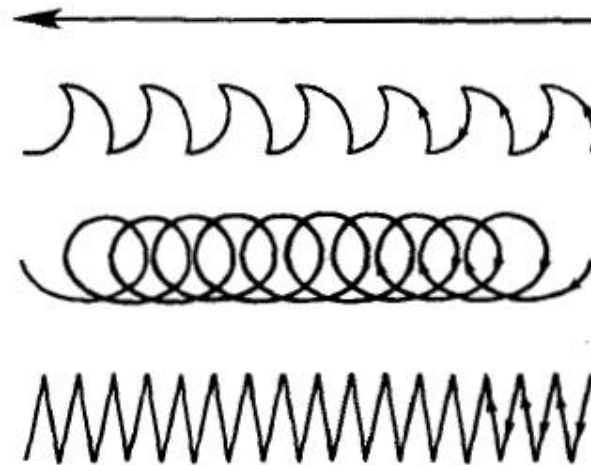


شكل رقم ٧٨: تحريك الكتروود اللحام




٢٩، ٢٨. الحم خط اللحام الاول بشكل مستقيم ومنتظم طبقا للرسم التنفيذي وشروط اللحام مع الحفاظ على استقرار اشتعال القوس اثناء عملية اللحام .

٣٠، ٢٩. نظف خط اللحام الاول بازالة الخبث بالجاكوش قبل تنفيذ خط اللحام التالي.

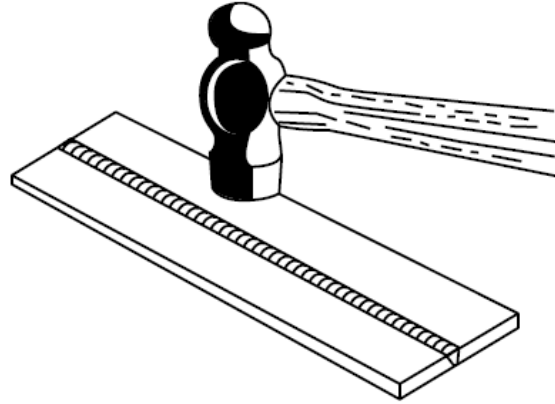


٣١، ٣٠. نفذ خط اللحام الثاني بشكل مستقيم ومنتظم.

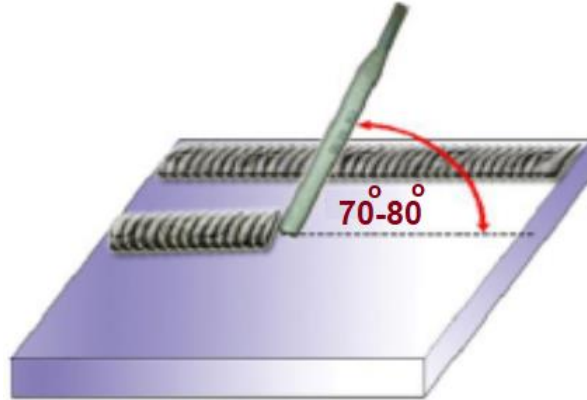

شكل رقم ٧٩: لحام خط اللحام الثاني

٣٢، ٣١. قم بتنظيف كل خط لحام من الخبث قبل تنفيذ خط اللحام التالي.

٣٣، ٣٢. نفذ عمليات وخطوط اللحام المطلوبة بنفس الطريقة حتى يتم الانتهاء من كافة خطوط اللحام على قطعة العمل بشكل كامل.

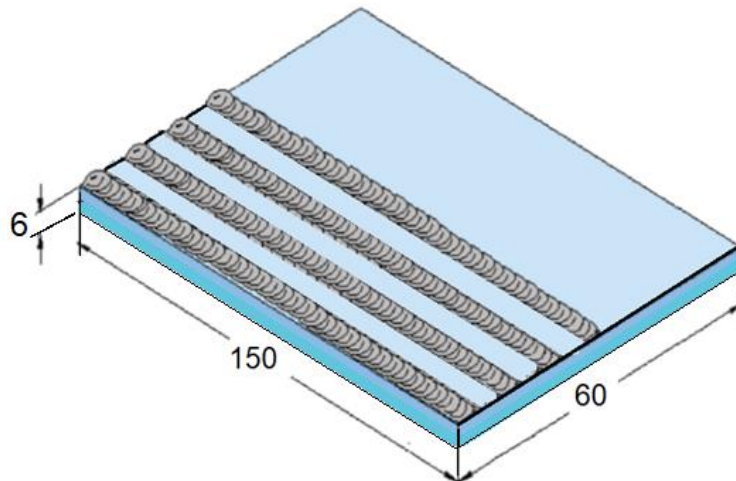

شكل رقم ٨٠: خطوط اللحام

- ٣٤,٣٣. اغلق ماكينة اللحام وفق شروط السلامة المهنية.
- ٣٥,٣٤. قم برفع قطعة اللحام بواسطة اللقط وقم بتبريدها في حوض التبريد ثم قم بتجفيفها.
- ٣٦,٣٥. نظف قطعة العمل باكملها بازاله الخبث منها.
- ٣٧,٣٦. قم بتنظيف اللحام بالفرشاة السلك.
- ٣٨,٣٧. اكشف على حالة اللحام بالنظر والإختبارات (عند اللزوم حسب تعليمات المدرب) لكشف العيوب.
- ٣٩,٣٨. إعادة وإصلاح عمليات اللحام ان كان بها عيوب عند الفحص.
- ٤٠,٣٩. قم بتسليم قطعة العمل للمدرب لإجراء عملية التقييم.
- ٤١,٤٠. تأكد من فصل مفتاح الكهرباء الرئيسي عن وحدة اللحام.
- ٤٢,٤١. قم بطي كابلات اللحام في المكان المخصص لها.
- ٤٣,٤٢. نظف مكان العمل واعد الأدوات المستخدمة الى مكانها بشكل منظم.

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معيار الأداء	تحقق		ملاحظات
		لا	نعم	
١	يطبق تعليمات السلامة و الصحة المهنية			
٢	يجهز مكان وأدوات العمل			
٣	يفحص معدات اللحام بالكهرباء قبل التشغيل			
٤	ينفذ الشنكرة والعلام لخطوط اللحام المطلوبة بشكل سليم			

م	معيار الأداء	تحقق		ملاحظات
		نعم	لا	
٥	يضببط شدة التيار المناسبة لسلك اللحام وسمك الشغلة			
٦	يمسك مقبض الكترود للحام بزاوية سليمة			
٧	يحافظ علي استقرار اشتعال القوس اثناء عملية اللحام			
٨	<u>تنفيذ الحركات الاهتزازيه العرضية للاكترود عند التكريح وامالته بالزاويه المحددة اثناء الحركة</u>			
٩	<u>يحقق توافق بين حركة الالكترود وسرعة انسياب المعدن</u>			
١٠	ينفذ خطوط اللحام في خطوط مستقيمة بشكل سليم			
١١	ينظف قطعة العمل من الخبث ويبردها بشكل سليم			
١٢	يفحص جودة اللحام ويصلح الوصلات المعيبة.			
١٣	يقوم بتنظيف مكان العمل وإعادة الأدوات إلى أماكنها.			

جدول رقم ١١: معايير تقييم أداء المتدرب

### توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

### الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

- ✎ معدات اللحام بالقوس الكهربائي
- ✎ قطعة من الحديد الصلب الطري مقاس (١٠٠ \* ٦٠ \* ٦ مم)
- ✎ الكترود لحام
- ✎ ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٤٥ دقيقة:
- ✎ تشغيل معدات اللحام بالقوس الكهربائي وضبط شدة التيار
- ✎ شنكرة قطعة العمل وتذنيبها
- ✎ عمل خط لحام مستقيم على قطعة العمل تحت مستوى النظر (الوضع المسطح)

## لحام زاوية خارجية تحت مستوى النظر (وضع مسطح)

تدريب رقم	٢	الزمن	١٦ ساعات
-----------	---	-------	----------

### أهداف

يتوقع أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

١. تجهيز مكان العمل.
٢. تحضير قطع العمل وتنظيفها.
٣. تنفيذ لحام خطوط زاوية خارجية تحت مستوى النظر على قطعتين صلب طرى متعامدتين.
٤. تنفيذ للحام بدقة وبدون عيوب.

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مجموعة اللحام بالقوس الكهربائي وملحقاتها	
طاولة عمل بالملحقات	
جاكوش استعداد	
لقط حدادي	
فرشاة سلكية	
ولاعة (قداحة)	
سندان	
أدوات الوقاية الشخصية وطفائيات الحريق	
	قطعتين من الحديد المطاوع أو الصلب الطري بمقاس ١٥٠ × ٦٠ مم، سمك ٦ مم (او حسب المتاح في المخازن)
	سلك لحام ٣,٢ مم (E6013).
	مواد وادوات تنظيف مناسبة.

جدول رقم ١٢: متطلبات التدريب

### المعارف المرتبطة بالتدريب

مراجعة المعارف النظرية السابق شرحها في المعارف النظرية المرتبطة بالتمرين وبأوضاع اللحام واختيار سلك اللحام.


### خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة اللحام، ومن أهمها ان يكون المتدرب قد ارتدى أدوات الحماية الشخصية الخاصة باللحام بالقوس الكهربائي به لأهميتها البالغة والموضحة في شكل




شكل رقم ٨١: أدوات الحماية الشخصية اللازمة بالورشة (PPE)

٢. التأكد من توفر معدات الوقاية وطفائيات الحريق
٣. احضر العدد المساعدة (مثل مطرقة الخبث تستخدم لا أزاله الخبث من درزات ووصلات اللحام وكذلك فرشاه من السلك وملاقط حداده للامساك بالمشغولات أو الأجزاء ومطرقة للاستبدال)
٤. جهز مكان العمل واحضر المعدات وشغل شفاط التهوية

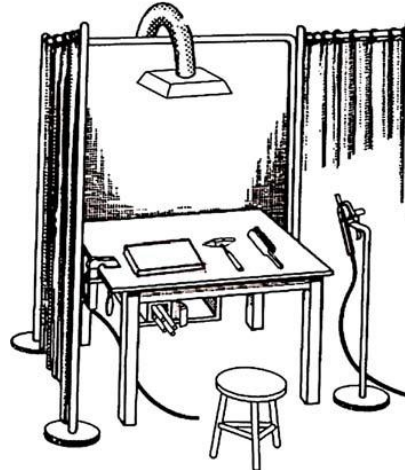


شكل رقم ٨٢: تجهيز مكان و أدوات العمل المطلوبة للحام

٥. قم بإعداد وتجهيز قطعة العمل وتنظيفها من الصدأ ان وجد.
٦. قم بقراءة الرسم التنفيذي
٧. ضع قطعتي العمل على طاولة العمل بشكل زاوية قائمة من الخارج باستخدام مساند في وضع مسطح بحيث تكون تحت مستوى النظر

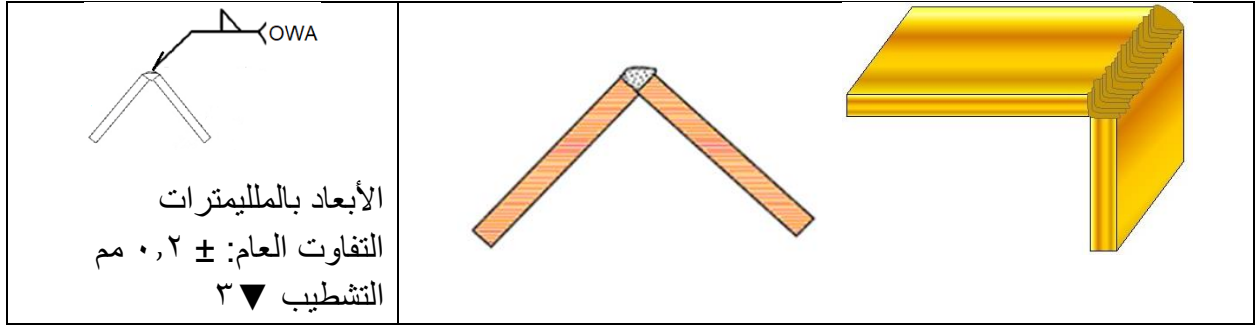

شكل رقم ٨٣: وصلة زاوية خارجية


٨. قم بتوصيل الجسم الخارجي للماكينة بالأرضي
٩. قم بتوصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة اللحام للإستعمال في حالات الطوارئ
١٠. تأكد من وجود قاطع كهربائي فيوز (Fuse) أو قاطع للتيار (Circuit Breaker) لحماية الماكينة من الأحمال العالية.
١١. حدد قطر قضيب (الكتروود) اللحام المناسب لنوع وسمك المعدن المطلوب لحامة
١٢. [حدد قطر الالكتروود الموافق لسمائة المعدن.](#)
١٣. [ضع الالكتروود اللحام في مقبض اللحام \(ماسك الالكتروود\) كما هو مبين في شكل](#) ..... حسب وضع اللحام المطلوب

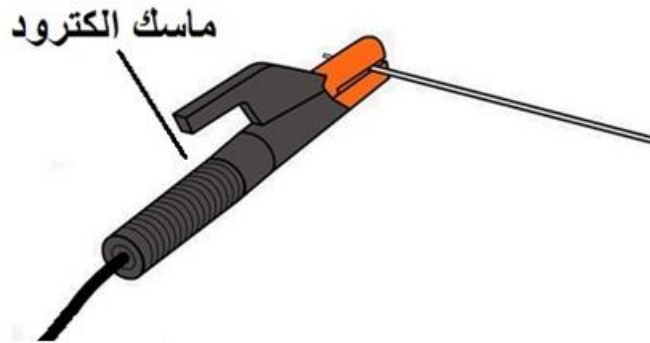

شكل رقم ٨٤: وضع الالكتروود اللحام في كلابة مسك السلك

١٤. [وصل كابل بنسبة قطعة العمل بالشغلة المطلوب لحامها أو بالطاولة المعدنية التي ستوضع عليها العينة المطلوب لحامها.](#)
١٥. [تأكد من توصيل الكابلات بالماكينة بشكل سليم](#)
١٦. [قم بتوصيل الكهرباء لماكينة اللحام بالقوس الكهربائي](#)
١٧. [اضغط على مفتاح تشغيل الماكينة واجعله في وضع ON](#)
١٨. [اضبط شدة التيار المناسبة لقطر الالكتروود وسمك لينات \(الواح\) العمل المطلوب لحامها مع مراعاة اختيار القطبية المناسبة للحام عند العمل بوضعية التيار المستمر.](#)
١٩. [قم بالوقوف امام تزجة اللحام بالوضع الصحيح](#)
٢٠. [قم بإشعال القوس بالنقر على طاولة العمل.](#)


٢١، ٢٢. ثبت قطعتي العمل بنقطتي لحام (تلفيط) منتظمة وموزعة على طول خط اللحام مع ترك فراغ بين حافات القطع المراد لحامها بحدود نصف سمك قطعة العمل، مع مراعاة ان تكون الحواف متوازية كما هو مبين في شكل رقم ٦٦

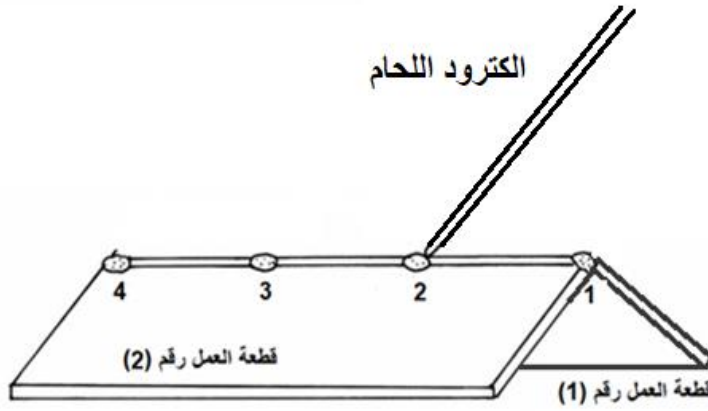

شكل رقم ٨٥: عمل بنط على مسافات منتظمة

٢٢، ٢١. اضبط زاوية التقدم وزاوية العمل لسلك اللحام بالوضع الصحيح لوضعية اللحام  
٢٣، ٢٢. حافظ على الفراغ بين طرف قضيب اللحام والشغلة بمقدار يعادل قطر الأكتروود.


٢٤، ٢٣. قم بتحريك الالكترود من اليسار الى اليمين بسرعة منتظمة للحفاظ على التوافق بين حركة الالكترود وسرعة صهر وانسياب المعدن مع تنفيذ الحركات الاهتزازية العرضية للاكترود اثناء الحركة

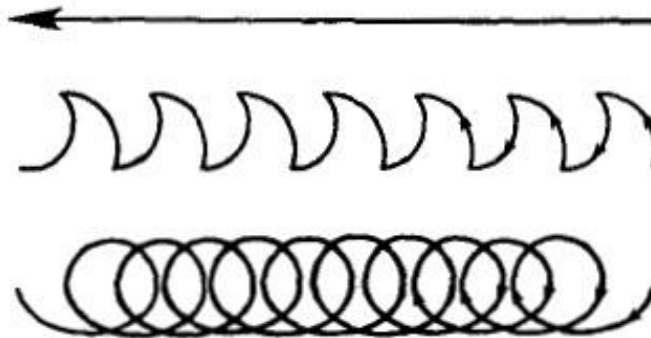

شكل رقم ٨٦: تحريك الكترود اللحام

٢٥، ٢٤. قم بالطرق بالشاكوش بقوة مناسبة لسمك قطعتي العمل لضبط استواء خط اللحام والتخلص من الأجهادات الحرارية.

٢٦، ٢٥. نفذ اللحام على طول خط تقاطع الزاوية الخرجية.

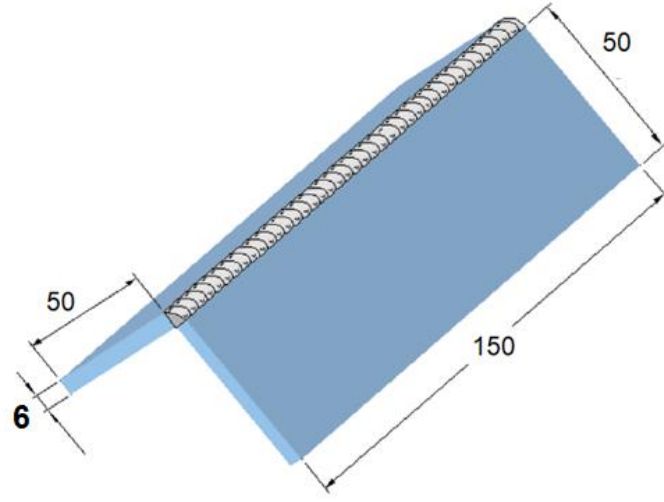

شكل رقم ٨٧: عمل اللحام والمحافظة على الفراغ بين قضيب اللحام والشغلة

- ٢٦-٢٧. اغلق ماكينة اللحام وفق شروط السلامة المهنية.
- ٢٧-٢٨. قم برفع قطعة اللحام بواسطة اللقط وقم بتبريدها في حوض التبريد ثم قم بتجفيفها.
- ٢٨-٢٩. نظف قطعة العمل باكملها بازاله الخبث منها.
- ٢٩-٣٠. قم بتنظيف اللحام بالفرشاة السلك.
- ٣٠-٣١. اكشف على حالة اللحام بالنظر والإختبارات (عند اللزوم حسب تعليمات المدرب) لكشف العيوب.
- ٣١-٣٢. إعادة وإصلاح عمليات اللحام ان كان بها عيوب عند الفحص.
- ٣٢-٣٣. قم بتسليم قطعة العمل للمدرب لإجراء عملية التقييم.
- ٣٣-٣٤. تأكد من فصل مفتاح الكهرباء الرئيسي عن وحدة اللحام.
- ٣٤-٣٥. قم بطي كابلات اللحام في المكان المخصص لها.
- ٣٥-٣٦. نظف مكان العمل واعد الأدوات المستخدمة الى مكانها بشكل منظم.

### المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....

.....





## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق تعليمات السلامة والصحة المهنية
			٢	يجهز مكان وأدوات العمل
			٣	يفحص معدات اللحام بالكهرباء قبل التشغيل
			٤	ينفذ الشنكرة والعلام لخطوط اللحام المطلوبة بشكل سليم
			٥	يضبط شدة التيار المناسبة لسلك اللحام وسمك الشغلة
			٦	يمسك مقبض الكترود اللحام بزواوية سليمة
			٧	يحافظ علي استقرار اشتعال القوس اثناء عملية اللحام
			٨	<u>تنفيذ الحركات الاهتزازيه العرضية للالكترود عند التكسيح وامالته بالزاويه المحددة اثناء الحركة</u>
			٩	<u>يحقق توافق بين حركة الالكترود وسرعة انسياب المعدن</u>
			١٠	ينفذ لحام الزاوية الخارجية بشكل سليم
			١١	ينظف قطعة العمل من الخبث ويبردها بشكل سليم
			١٢	يفحص جودة اللحام ويصلح الوصلات المعيبة.
			١٣	يقوم بتنظيف مكان العمل وإعادة الأدوات إلى أماكنها.

جدول رقم ١٣: معايير تقييم أداء المتدرب

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

✍️ معدات اللحام بالقوس الكهربائي

✍️ قطعتين من الحديد الصلب الطري مقاس (١٠٠ \* ٥٠ \* ٦ مم)

✍️ الكترود لحام

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٤٥ دقيقة:

✍️ تشغيل معدات اللحام بالقوس الكهربائي وضبط شدة التيار

✍️ عمل خط لحام زاوية خارجية تحت مستوى النظر (الوضع المسطح)



## المعارف المرتبطة بالتدريب

مراجعة المعارف النظرية السابق شرحها في المعارف النظرية المرتبطة بالتمرين وباوضاع اللحام واختيار سلك اللحام.


## خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة اللحام، ومن أهمها ان يكون المتدرب قد ارتدى أدوات الحماية الشخصية الخاصة باللحام بالقوس الكهربائي به لأهميتها البالغة والموضحة في شكل



شكل رقم ٨٨: أدوات الحماية الشخصية اللازمة بالورشة (PPE)

٢. التأكد من توفر معدات الوقاية وطفائيات الحريق
٣. احضر العدد المساعدة (مثل مطرقة الخبث تستخدم لا أزاله الخبث من درزات ووصلات اللحام وكذلك فرشاه من السلك وملاقط حداده للمساك بالمشغولات أو الأجزاء ومطرقة للاستبدال)
٤. جهز مكان العمل واحضر المعدات وشغل شفاط التهوية

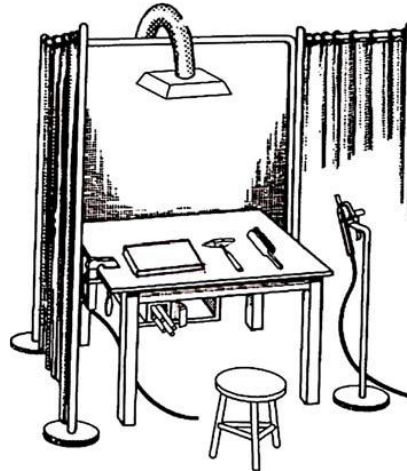


شكل رقم ٨٩: تجهيز مكان و أدوات العمل المطلوبة للحام

٥. قم بإعداد وتجهيز قطعة العمل وتنظيفها من الصدأ ان وجد.

٦. قم بقراءة الرسم التنفيذي

٧. ضع قطعتي العمل على طاولة العمل بشكل زاوية قائمة حرف (T) باستخدام مساند في وضع مسطح بحيث تكون تحت مستوى النظر

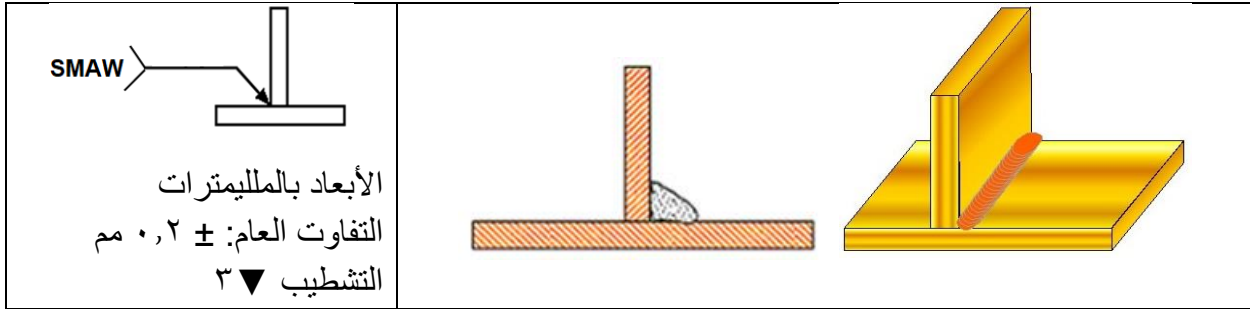

شكل رقم ٩٠: وصلة زاوية داخلية

٨. قم بتوصيل الجسم الخارجي للماكينة بالأرضي


٩. قم بتوصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة اللحام للإستعمال في حالات الطوارئ

١٠. تأكد من وجود قاطع كهربائي فيوز (Fuse) أو قاطع للتيار (Circuit Breaker) لحماية الماكينة من الأحمال العالية.

١١. حدد قطر قضيب (الكتروود) اللحام المناسب لنوع وسمك المعدن المطلوب لحامة

١٢. حدد قطر الالكترود الموافق لسماكة المعدن.

١٣. ١٤. ضع الكترود اللحام في مقبض اللحام (ماسك الالكترود) كما هو مبين في شكل ..... حسب وضع اللحام المطلوب

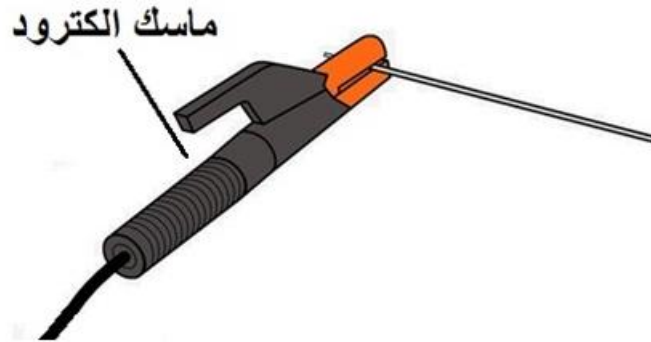

شكل رقم ٩١: وضع الكترود اللحام في كلابة مسك السلك

١٤. ١٣. وصل كابل بنسة قطعة العمل بالشغلة المطلوب لحامها أو بالطاولة المعدنية التي ستوضع


عليها العينة المطلوب لحامها.

١٥. ١٤. تأكد من توصيل الكابلات بالماكينة بشكل سليم

١٦. ١٥. قم بتوصيل الكهرباء لماكينة اللحام بالقوس الكهربائي


١٧. ١٦. اضغط على مفتاح تشغيل الماكينة واجعله في وضع ON

- ١٧ ١٨. اضبط شدة التيار المناسبة لقطر الألكترود وسمك لينات (الواح) العمل المطلوب لحامها مع مراعاة اختيار القطبية المناسبة للحام عند العمل بوضعية التيار المستمر.
- ١٨ ١٩. قم بالوقوف امام تزجة اللحام بالوضع الصحيح
- ١٩ ٢٠. قم بإشعال القوس بالنقر على طاوله العمل.
- ٢٠ ٢١. ثبت قطعتي العمل بنقطتي لحام (تلقيط) منتظمة وموزعة على طول خط اللحام كما هو مبين في شكل رقم ٦٦

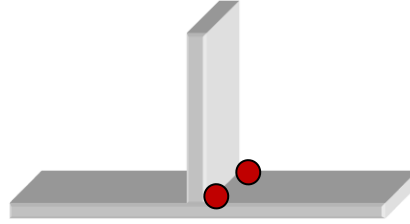

شكل رقم ٩٢: عمل بنط على مسافات منتظمة

- ٢١ ٢٢. اضبط زاوية التقدم وزاوية العمل لسلك اللحام بالوضع الصحيح لوضعية اللحام لتكون في حدود ٤٥ درجة لتلافي عيوب اللحام

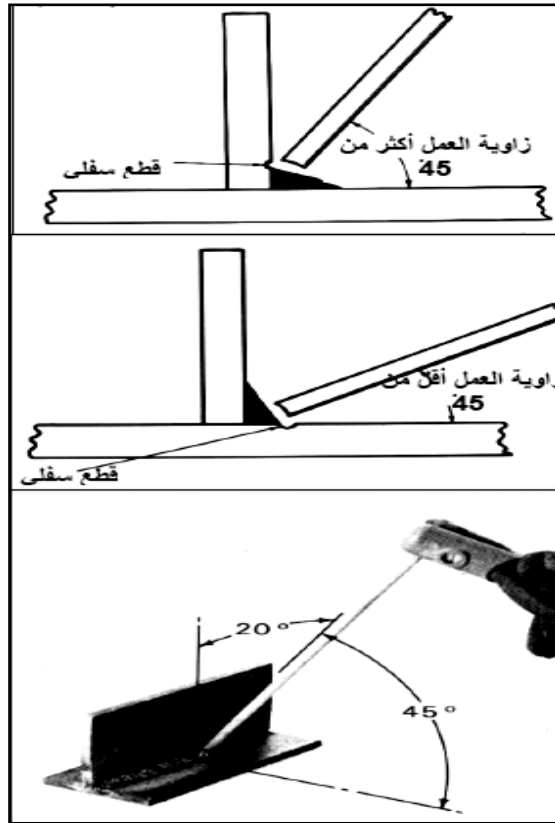


شكل رقم ٩٣: ضبط زاوية العمل لتكون في حدود ٤٥ درجة لتلافي عيوب اللحام

- ٢٢ ٢٣. حافظ على الفراغ بين طرف قضيب اللحام والشغلة بمقدار يعادل قطر الألكترود.




شكل رقم ٩٤: تنفيذ اللحام

٢٤، ٢٣ - قم بتحريك الالكترود من اليسار الى اليمين بسرعة منتظمة للحفاظ على التوافق بين حركة الالكترود وسرعة صهر وانسياب المعدن مع تنفيذ الحركات الاهتزازية العرضية للاكترود اثناء الحركة

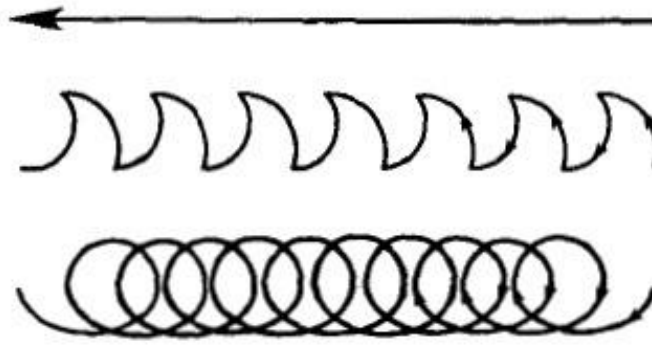

شكل رقم ٩٥: تحريك الكترود اللحام

٢٥، ٢٤ - نفذ اللحام على طول خط تقاطع الزاوية الخرجية.

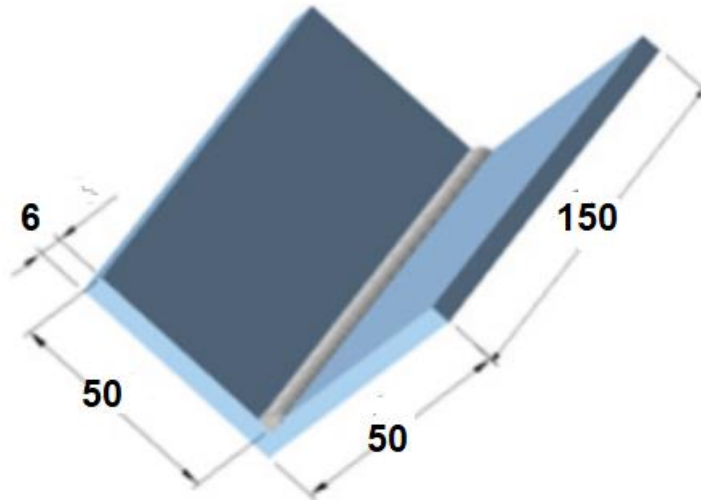



شكل رقم ٩٦: عمل اللحام الزاوية الداخلية

- ٢٦→٢٥. اغلق ماكينة اللحام وفق شروط السلامة المهنية.
- ٢٧→٢٦. قم برفع قطعة اللحام بواسطة اللقط وقم بتبريدها في حوض التبريد ثم قم بتجفيفها.
- ٢٨→٢٧. نظف قطعة العمل باكملها بازاله الخبث منها.
- ٢٩→٢٨. قم بتنظيف اللحام بالفرشاة السلك.
- ٣٠→٢٩. اكشف على حالة اللحام بالنظر والإختبارات (عند اللزوم حسب تعليمات المدرب) لكشف العيوب.
- ٣١→٣٠. إعادة وإصلاح عمليات اللحام ان كان بها عيوب عند الفحص.
- ٣٢→٣١. قم بتسليم قطعة العمل للمدرب لإجراء عملية التقييم.
- ٣٣→٣٢. تأكد من فصل مفتاح الكهرباء الرئيسي عن وحدة اللحام.
- ٣٤→٣٣. قم بطي كابلات اللحام في المكان المخصص لها.
- ٣٥→٣٤. نظف مكان العمل واعد الأدوات المستخدمة الى مكانها بشكل منظم.

### المشاهدات

---



---



---



---



---



---



---



---





## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معايير الأداء	تحقق		ملاحظات
		لا	نعم	
١	يطبق تعليمات السلامة و الصحة المهنية			
٢	يجهز مكان وأدوات العمل			
٣	يفحص معدات اللحام بالكهرباء قبل التشغيل			
٤	ينفذ الشنكرة والعلام لخطوط اللحام المطلوبة بشكل سليم			
٥	يضبط شدة التيار المناسبة لسلك اللحام وسمك الشغلة			
٦	يمسك مقبض الكترود اللحام بزواوية سليمة			
٧	يحافظ علي استقرار اشتعال القوس اثناء عملية اللحام			
٨	<u>تنفيذ الحركات الاهتزازيه العرضية للالكترود عند التكريخ وامالته بالزاويه المحددة اثناء الحركة</u>			
٩	<u>يحقق توافق بين حركة الالكترود وسرعة انسياب المعدن</u>			
١٠	ينفذ لحام زاوية داخلية بشكل سليم			
١١	ينظف قطعة العمل من الخبث ويبردها بشكل سليم			
١٢	يفحص جودة اللحام ويصلح الوصلات المعيبة.			
١٣	يقوم بتنظيف مكان العمل وإعادة الأدوات إلى أماكنها.			

جدول رقم ١٥: معايير تقييم أداء المتدرب

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

✎ معدات اللحام بالقوس الكهربى

✎ قطعتين من الحديد الصلب الطري مقاس (١٠٠ \* ٥٠ \* ٦ مم)

✎ الكترود لحام

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٤٥ دقيقة:

✎ تشغيل معدات اللحام بالقوس الكهربى وضبط شدة التيار

✎ عمل خط لحام زاوية داخلية على قطعتي العمل تحت مستوى النظر (الوضع المسطح)

## لحام وصلة تقابليه (تناكبية) امام مستوى النظر (كونيش)

تدريب رقم	٤	الزمن	١٦ ساعات
-----------	---	-------	----------

### أهداف

يتوقع أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

١. تجهيز مكان العمل.
٢. تحضير قطع العمل وتنظيفها.
٣. تنفيذ لحام وصلة تقابلية باستخدام سلك لحام امام مستوى النظر (كونيش)
٤. تنفيذ للحام بدقة وبدون عيوب

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مجموعة اللحام بالقوس الكهربائي وملحقاتها	
طاولة عمل بالملحقات	
جاكوش استبدال	قطعتين من الحديد المطاوع او الحديد الصلب الطري بمقاس ١٥٠ x ٥٠ مم، سمك ٣ مم (او حسب المتاح في المخازن)
لقط حدادي	سلك لحام ٣,٢ مم (E6013).
فرشاة سلكية	مواد وادوات تنظيف مناسبة.
زرادية مفصلية	
سندان	
أدوات الوقاية الشخصية وطفائيات الحريق	

جدول رقم ١٦: متطلبات التدريب

### المعارف المرتبطة بالتدريب

مراجعة المعارف النظرية السابق شرحها في المعارف النظرية المرتبطة بالتمرين وباوضاع اللحام واختيار سلك اللحام.


### خطوات تنفيذ التدريب

٥. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة اللحام، ومن أهمها ان يكون المتدرب قد ارتدى أدوات الحماية الشخصية الخاصة باللحام بالقوس الكهربائي به لأهميتها البالغة والموضحة في شكل




شكل رقم ٩٧: أدوات الحماية الشخصية اللازمة بالورشة (PPE)

٦. التأكد من توفر معدات الوقاية وطفائيات الحريق
٧. احضر العدد المساعدة (مثل مطرقة الخبث تستخدم لا أزاله الخبث من درزات ووصلات اللحام وكذلك فرشاه من السلك وملاقط حداده للمساك بالمشغولات أو الأجزاء ومطرقة للاستبدال)
٨. جهز مكان العمل واحضر المعدات وشغل شفاط التهوية

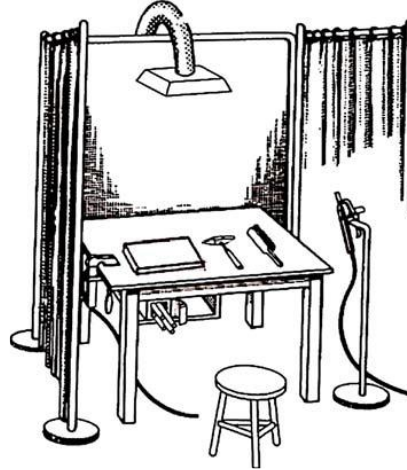

شكل رقم ٩٨: تجهيز مكان و أدوات العمل المطلوبة للحام

٩. قم بإعداد وتجهيز قطعة العمل وتنظيفها من الصدأ ان وجد.
١٠. قم بقراءة الرسم التنفيذي
١١. ضع قطعتي العمل على طاولة العمل فوق بعضهما باستخدام مساند بحيث تكون امام مستوى النظر كما هو مبين في شكل .....

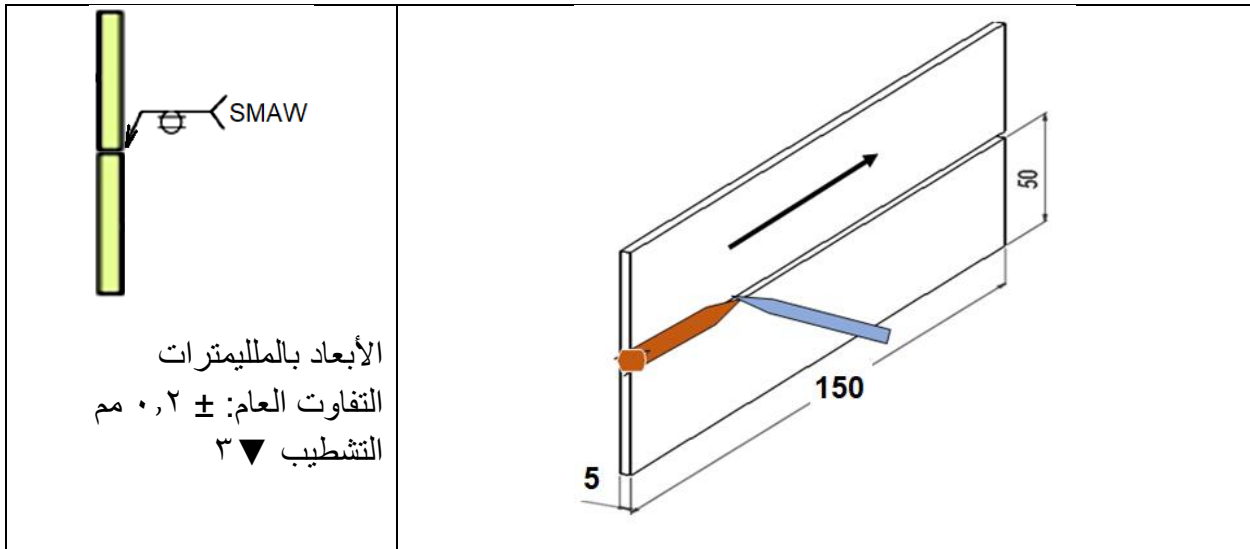

الأبعاد بالمليمترات  
التفاوت العام:  $\pm 0,2$  مم  
التشطيب  $\nabla 3$

شكل رقم ٩٩: وصلة زاوية تقابلية (وضع كونييش)

١٢. قم بتوصيل الجسم الخارجي للماكينة بالأرضي


١٣. قم بتوصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة اللحام للإستعمال في حالات الطوارئ

١٤. تأكد من وجود قاطع كهربائي فيوز (Fuse) أو قاطع للتيار (Circuit Breaker) لحماية الماكينة من الأحمال العالية.

١٥. حدد قطر قضيب (الكتروود) اللحام المناسب لنوع وسمك المعدن المطلوب لحامة

١٦. حدد قطر الالكترود الموافق لسماكة المعدن.

١٧. ضع الالكترود اللحام في مقبض اللحام (ماسك الالكترود) كما هو مبين في شكل ..... حسب وضع اللحام المطلوب

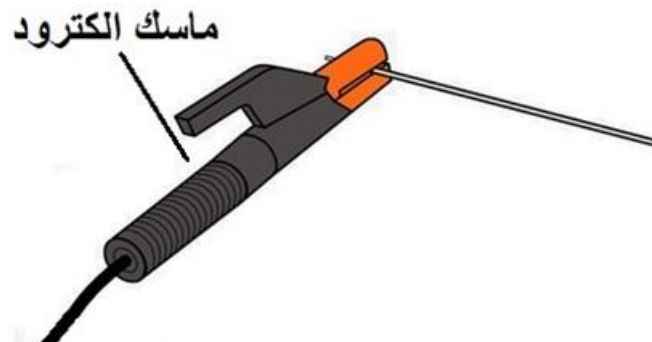

شكل رقم ١٠٠: وضع الكترود اللحام في كلابية مسك السلك


١٨. وصل كابل بنسبة قطعة العمل بالشغلة المطلوب لحامها أو بالطاولة المعدنية التي ستوضع عليها العينة المطلوب لحامها.

١٩. تأكد من توصيل الكابلات بالماكينة بشكل سليم

٢٠. قم بتوصيل الكهرباء لماكينة اللحام بالقوس الكهربائي

٢١. اضغط على مفتاح تشغيل الماكينة واجعله في وضع ON

٢٢→٢١. اضبط شدة التيار المناسبة لقطر الالكترود وسمك لينات (الواح) العمل المطلوب لحامها مع مراعاة اختيار القطبية المناسبة للحام عند العمل بوضعية التيار المستمر.

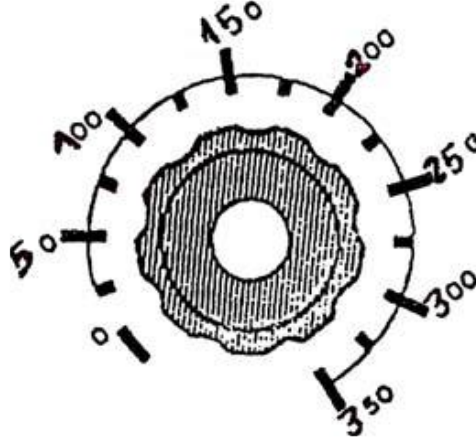


شكل رقم ١٠١: ضبط شدة التيار

٢٣→٢٢. قم بالوقوف امام تزجة اللحام بالوضع الصحيح

٢٤→٢٣. قم بإشعال القوس بالنقر على طاوله العمل.

٢٥→٢٤. ثبت قطعتي العمل بعمل بنط لحام (تلقيط) منتظمة وموزعة على طول خط اللحام مع ترك فراغ بين حافات القطع المراد لحامها بحدود نصف سمك قطعة العمل، مع مراعاة ان تكون الحواف متوازية كما هو مبين في شكل رقم ٦٦.

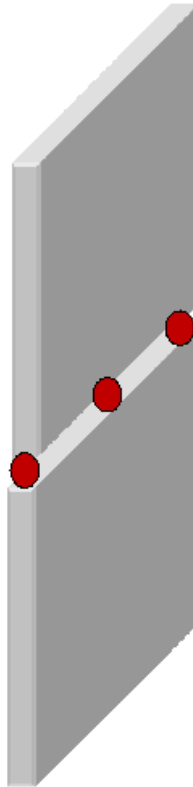


شكل رقم ١٠٢: تبنيط قطعتي العمل

٢٦,٢٥. اضبط زاوية التقدم وزاوية العمل لسلك اللحام بالوضع الصحيح لوضعية اللحام

٢٧,٢٦. حافظ على الفراغ بين طرف قضيب اللحام والشغلة بمقدار يعادل قطر الأكترود.


٢٨,٢٧. قم بتحريك الأكترود من اليسار الى اليمين بسرعة منتظمة للحفاظ على التوافق بين حركة

الأكترود وسرعة صهر وانسياب المعدن مع تنفيذ الحركات الاهتزازية العرضية للأكترود اثناء الحركة.

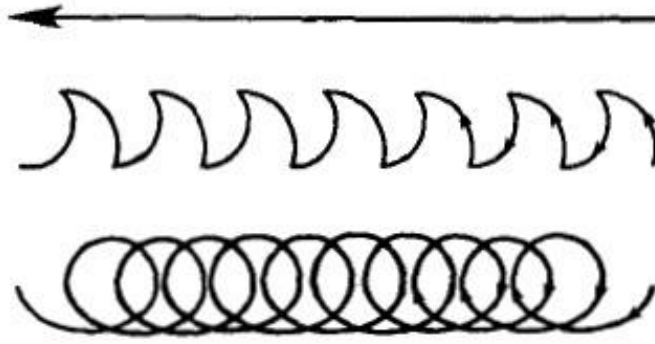

شكل رقم ١٠٣: تحريك الأكترود اللحام

٢٩,٢٨. نفذ اللحام على طول خط تقاطع قطعتي المعدن في الوضع الأفقي.

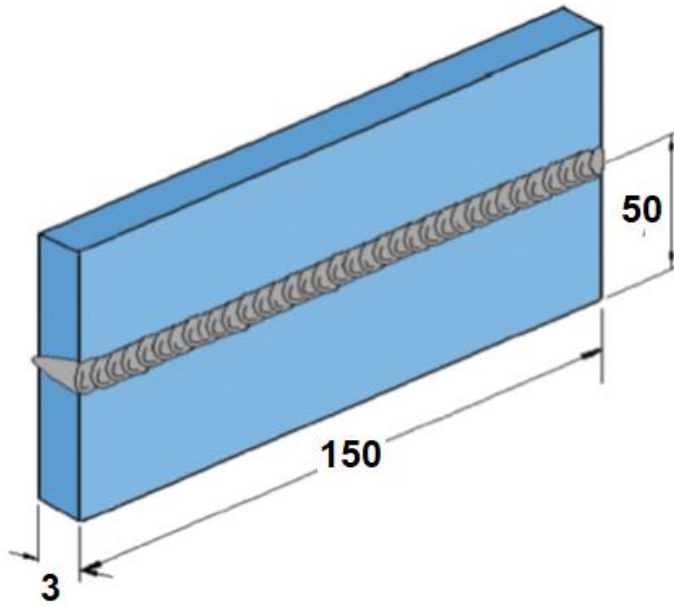

شكل رقم ١٠٤: عمل اللحام

٣٠,٢٩. اغلق ماكينة اللحام وفق شروط السلامة المهنية.

٣١,٣٠. قم برفع قطعة اللحام بواسطة اللقط وقم بتبريدها في حوض التبريد ثم قم بتجفيفها.

٣٢,٣١. نظف قطعة العمل باكملها بازاله الخبث منها.

٣٣,٣٢. قم بتنظيف اللحام بالفرشاة السلك.

٣٤,٣٣. اكشف على حالة اللحام بالنظر والإختبارات (عند اللزوم حسب تعليمات المدرب) لكشف

العيوب.

- ٣٥, ٣٤. إعادة وإصلاح عمليات اللحام ان كان بها عيوب عند الفحص.
- ٣٦, ٣٥. قم بتسليم قطعة العمل للمدرب لإجراء عملية التقييم.
- ٣٧, ٣٦. تأكد من فصل مفتاح الكهرباء الرئيسي عن وحدة اللحام.
- ٣٨, ٣٧. قم بطي كابلات اللحام في المكان المخصص لها.
- ٣٩, ٣٨. نظف مكان العمل واعد الأدوات المستخدمة الى مكانها بشكل منظم.

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق تعليمات السلامة و الصحة المهنية
			٢	يجهز مكان وأدوات العمل
			٣	يفحص معدات اللحام بالكهرباء قبل التشغيل
			٤	ينفذ الشنكرة والعلام لخطوط اللحام المطلوبة بشكل سليم
			٥	يضبط شدة التيار المناسبة لسلك اللحام وسمك الشغلة
			٦	يمسك مقبض الكترود اللحام بزواوية سليمة
			٧	يحافظ علي استقرار اشتعال القوس اثناء عملية اللحام
			٨	<u>تنفيذ الحركات الاهتزازيه العرضية للالكترود عند التكريح واملته بالزاويه المحددة اثناء الحركة</u>



ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			٩	يحقق توافق بين حركة الالكترود وسرعة انسياب المعدن
			١٠	ينفذ لحام وصلة تقابلية امام مستوى النظر بدقة
			١١	ينظف قطعة العمل من الخبث ويبردها بشكل سليم
			١٢	يفحص جودة اللحام ويصلح الوصلات المعيبة.
			١٣	يقوم بتنظيف مكان العمل وإعادة الأدوات إلى أماكنها.

جدول رقم ١٧: معايير تقييم أداء المتدرب

### توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

### الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

- ✎ معدات اللحام بالقوس الكهربى
- ✎ قطعتين من الحديد الصلب الطري مقاس (١٠٠ \* ٥٠ \* ٥ مم)
- ✎ الكترود لحام
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٤٥ دقيقة:
- ✎ تشغيل معدات اللحام بالقوس الكهربى وضبط شدة التيار
- ✎ عمل خط تقابلي على قطعتي العمل امام مستوى النظر (كورنيش)

## لحام زاوية داخلية (وصلة حرف T) تصاعدي

تدريب رقم	٥	الزمن	١٦ ساعات
-----------	---	-------	----------

### أهداف

يتوقع أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

١. تجهيز مكان العمل.
٢. تحضير قطع العمل وتنظيفها.
٣. تنفيذ لحام خطوط زاوية داخلية (وصلة حرف T) تصاعدي.
٤. تنفيذ الحام بدقة وبدون عيوب

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مجموعة اللحام بالقوس الكهربائي وملحقاتها	
طاولة عمل بالملحقات	
جاكوش استعدال	✂️ قطعتين من الحديد المطاوع أو الحديد الصلب بمقاس ١٥٠ × ١٥٠ مم، سمك ٥ مم (او حسب المتاح في المخازن)
لقط حدادي	✂️ سلك لحام ٣,٢ مم (E6013).
فرشاة سلكية	✂️ مواد وادوات تنظيف مناسبة.
زرادية مفصلية	
سندان	
أدوات الوقاية الشخصية وطفائيات الحريق	

جدول رقم ١٨: متطلبات التدريب

### المعارف المرتبطة بالتدريب

مراجعة المعارف النظرية السابق شرحها في المعارف النظرية المرتبطة بالتمرين وبأوضاع اللحام واختيار سلك اللحام.


### خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة اللحام، ومن أهمها ان يكون المتدرب قد ارتدى أدوات الحماية الشخصية الخاصة باللحام بالقوس الكهربائي به لأهميتها البالغة والموضحة في شكل



شكل رقم ١٠٥: أدوات الحماية الشخصية اللازمة بالورشة (PPE)

٢. التأكد من توفر معدات الوقاية وطفائيات الحريق
٣. احضر العدد المساعدة (مثل مطرقة الخبث تستخدم لا أزاله الخبث من درزات ووصلات اللحام وكذلك فرشاه من السلك وملاقط حداده للامساك بالمشغولات أو الأجزاء ومطرقة للاستبدال)
٤. جهز مكان العمل واحضر المعدات وشغل شفاط التهوية

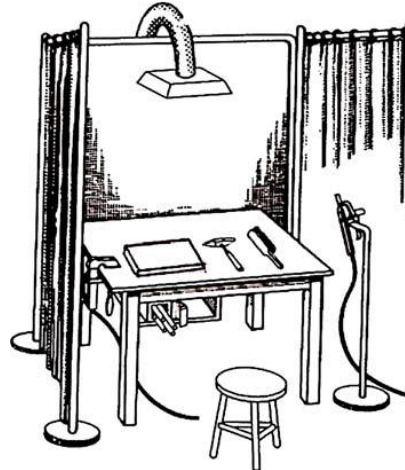


شكل رقم ١٠٦: تجهيز مكان و أدوات العمل المطلوبة للحام

٥. قم بإعداد وتجهيز قطعة العمل وتنظيفها من الصدأ ان وجد.
٦. قم بقراءة الرسم التنفيذي
٧. ضع قطعتي العمل على طاولة العمل بشكل زاوية قائمة من الخارج باستخدام مساند في تصاعدي.



شكل رقم ١٠٧: وصلة زاوية خارجية

٨. قم بتوصيل الجسم الخارجي للماكينة بالأرضي
٩. قم بتوصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة اللحام للإستعمال في حالات الطوارئ
١٠. تأكد من وجود قاطع كهربائي فيوز (Fuse) أو قاطع للتيار (Circuit Breaker) لحماية الماكينة من الأحمال العالية.
١١. حدد قطر قضيب (الكتروود) اللحام المناسب لنوع وسمك المعدن المطلوب لحامة
١٢. [حدد قطر الالكترود الموافق لسمائة المعدن.](#)
١٣. [ضع الالكترود اللحام في مقبض اللحام \(ماسك الالكترود\) كما هو مبين في شكل](#) ..... حسب وضع اللحام المطلوب

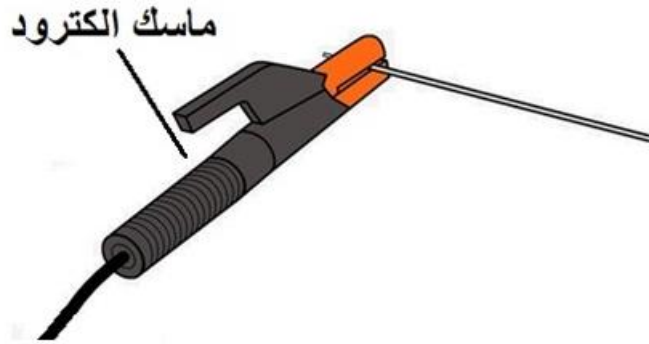

شكل رقم ١٠٨: وضع الالكترود اللحام في كلابة مسك السلك

١٤. [وصل كابل بنسة قطعة العمل بالشغلة المطلوب لحامها أو بالطاولة المعدنية التي ستوضع عليها العينة المطلوب لحامها.](#)
١٥. [تأكد من توصيل الكابلات بالماكينة بشكل سليم](#)
١٦. [قم بتوصيل الكهرباء لماكينة اللحام بالقوس الكهربائي](#)
١٧. [اضغط على مفتاح تشغيل الماكينة واجعله في وضع ON](#)
١٨. [اضبط شدة التيار المناسبة لقطر الالكترود وسمك لينات \(الواح\) العمل المطلوب لحامها مع مراعاة اختيار القطبية المناسبة للحام عند العمل بوضعية التيار المستمر.](#)

١٩.١٨. قم بالوقوف امام تزجة اللحام بالوضع الصحيح

٢٠.١٩. قم بإشعال القوس بالنقر على طاوله العمل.

٢١.٢٠. ثبت قطعتي العمل بنقطتي لحام (تلقيط) منتظمة وموزعة على طول خط اللحام مع ترك فراغ

بين حافات القطع المراد لحامها بحدود نصف سمك قطعة العمل مع مراعاة ان تكون الحواف

متوازية كما هو مبين في شكل رقم ٦٦

شكل رقم ١٠٩: عمل تبييط على طول قطعتي العمل


٢٢.٢١. اضبط زاوية التقدم وزاوية العمل لسلك اللحام بالوضع الصحيح لوضعية اللحام

٢٣.٢٢. حافظ على الفراغ بين طرف قضيب اللحام والشغلة بمقدار يعادل قطر الأكترود.

٢٤.٢٣. قم بتحريك الالكترود من اليسار الى اليمين بسرعة منتظمة للحفاظ على التوافق بين حركة

الالكترود وسرعة صهر وانسياب المعدن مع تنفيذ الحركات الاهتزازية العرضية للاكترود اثناء

الحركة

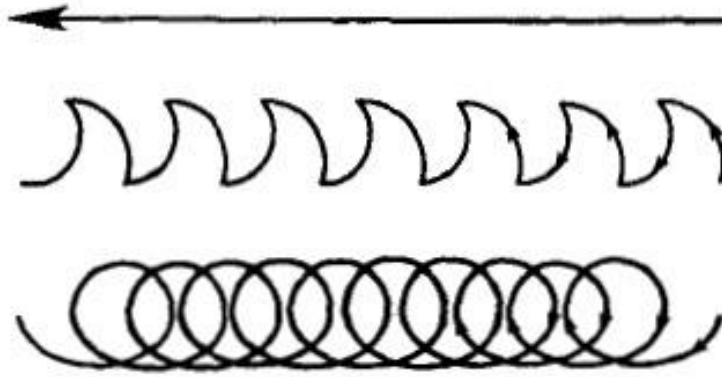


شكل رقم ١١٠: تحريك الكترود اللحام

٢٥.٢٤. قم بالطرق بالشاكوش بقوة مناسبة لسلك قطعتي العمل لضبط استواء خط اللحام والتخلص

من الأجهادات الحرارية.

٢٦.٢٥. نفذ اللحام على طول خط تقاطع الزاوية الخرجية.

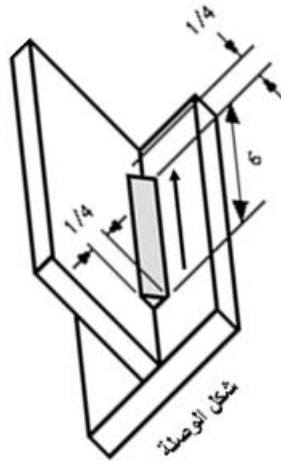

شكل رقم ١١١: عمل لحام زاوية داخلية بشكل تصاعدي

- ٢٦-٢٧. اغلق ماكينة اللحام وفق شروط السلامة المهنية.
- ٢٧-٢٨. قم برفع قطعة اللحام بواسطة اللقط وقم بتبريدها في حوض التبريد ثم قم بتجفيفها.
- ٢٨-٢٩. نظف قطعة العمل باكملها بازاله الخبث منها.
- ٢٩-٣٠. قم بتنظيف اللحام بالفرشاة السلك.
- ٣١-٣١. اكشف على حالة اللحام بالنظر والإختبارات (عند اللزوم حسب تعليمات المدرب) لكشف العيوب.
- ٣١-٣٢. إعادة وإصلاح عمليات اللحام ان كان بها عيوب عند الفحص.
- ٣٢-٣٣. قم بتسليم قطعة العمل للمدرب لإجراء عملية التقييم.
- ٣٣-٣٤. تأكد من فصل مفتاح الكهرباء الرئيسي عن وحدة اللحام.
- ٣٤-٣٥. قم بطي كابلات اللحام في المكان المخصص لها.
- ٣٥-٣٦. نظف مكان العمل واعد الأدوات المستخدمة الى مكانها بشكل منظم.

## المشاهدات

---



---



---



---



---



---



---



---



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق تعليمات السلامة والصحة المهنية
			٢	يجهز مكان وأدوات العمل
			٣	يفحص معدات اللحام بالكهرباء قبل التشغيل
			٤	ينفذ الشنكرة والعلام لخطوط اللحام المطلوبة بشكل سليم
			٥	يضبط شدة التيار المناسبة لسلك اللحام وسمك الشغلة
			٦	يمسك مقبض الكترود اللحام بزواوية سليمة
			٧	يحافظ علي استقرار اشتعال القوس اثناء عملية اللحام
			٨	<u>تنفيذ الحركات الاهتزازيه العرضية للالكترود عند التكسيح وامالته بالزاويه المحددة اثناء الحركة</u>
			٩	<u>يحقق توافق بين حركة الالكترود وسرعة انسياب المعدن</u>
			١٠	ينفذ خط اللحام على زاوية خارجية في وضع تصاعدي.
			١١	ينظف قطعة العمل من الخبث ويبردها بشكل سليم
			١٢	يفحص جودة اللحام ويصلح الوصلات المعيبة.
			١٣	يقوم بتنظيف مكان العمل وإعادة الأدوات إلى أماكنها.

جدول رقم ١٩: معايير تقييم أداء المتدرب

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

✍️ معدات اللحام بالقوس الكهربائي

✍️ قطعتي من الحديد الصلب الطري مقاس (١٠٠ \* ٥٠ \* ٦ مم)

✍️ الكترود لحام

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٤٥ دقيقة:

✍️ تشغيل معدات اللحام بالقوس الكهربائي وضبط شدة التيار

✍️ عمل خط لحام على قطعتي اللحام للزاوية الداخلية في وضع تصاعدي.



## لحام وصلة تقابليه (تناكبية) تصاعدي

تدريب رقم	٦	الزمن	١٦ ساعات
-----------	---	-------	----------

### أهداف

يتوقع أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

١. تجهيز مكان العمل.
٢. تحضير قطع العمل وتنظيفها.
٣. تنفيذ لحام وصلة تقابلية (تناكبية) تصاعدي
٤. تنفيذ اللحام بدقة وبدون عيوب

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مجموعة اللحام بالقوس الكهربائي وملحقاتها	
طاولة عمل بالملحقات	
زهرة الشنكره وشوكة العلام	
ذنبه العلام	لحم شريحة صاج من الحديد بمقاس ١٥٠ x ٦٠
جاكوش استعدال	مم، سمك ٢ مم (او حسب المتاح في المخازن)
لقط حدادي	لحم سلك لحام ٣,٢ مم (E6013).
فرشاة سلكية	لحم مواد وادوات تنظيف مناسبة.
زرادية مفصلية	
سندان	
أدوات الوقاية الشخصية وطفائيات الحريق	

جدول رقم ٢٠: متطلبات التدريب

### المعارف المرتبطة بالتدريب

مراجعة المعارف النظرية السابق شرحها في المعارف النظرية المرتبطة بالتمرين وباوضاع اللحام واختيار سلك اللحام.


## خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة اللحام، ومن أهمها ان يكون المتدرب قد ارتدى أدوات الحماية الشخصية الخاصة باللحام بالقوس الكهربائي به لأهميتها البالغة والموضحة في شكل




شكل رقم ١١٢: أدوات الحماية الشخصية اللازمة بالورشة (PPE)

٢. التأكد من توفر معدات الوقاية وطفائيات الحريق
٣. احضر العدد المساعدة (مثل مطرقة الخبث تستخدم لا أزاله الخبث من درزات ووصلات اللحام وكذلك فرشاه من السلك وملاقط حداده للامسك بالمشغولات أو الأجزاء ومطرقة للاستبدال)
٤. جهز مكان العمل واحضر المعدات وشغل شفاط التهوية

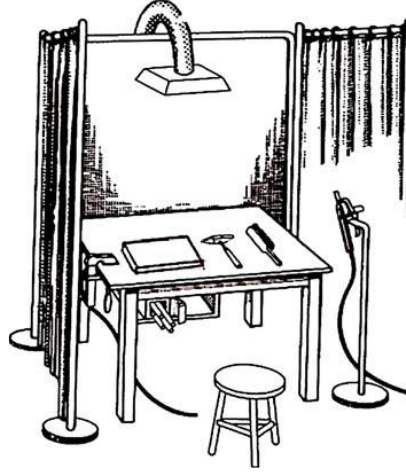


شكل رقم ١١٣: تجهيز مكان و أدوات العمل المطلوبة للحام

٥. قم بإعداد وتجهيز قطعة العمل وتنظيفها من الصدأ ان وجد.
٦. قم بقراءة الرسم التنفيذي
٧. ضع قطعتي العمل على طاولة العمل بشكل قائم من الخارج باستخدام مساند في وضع تصاعدي

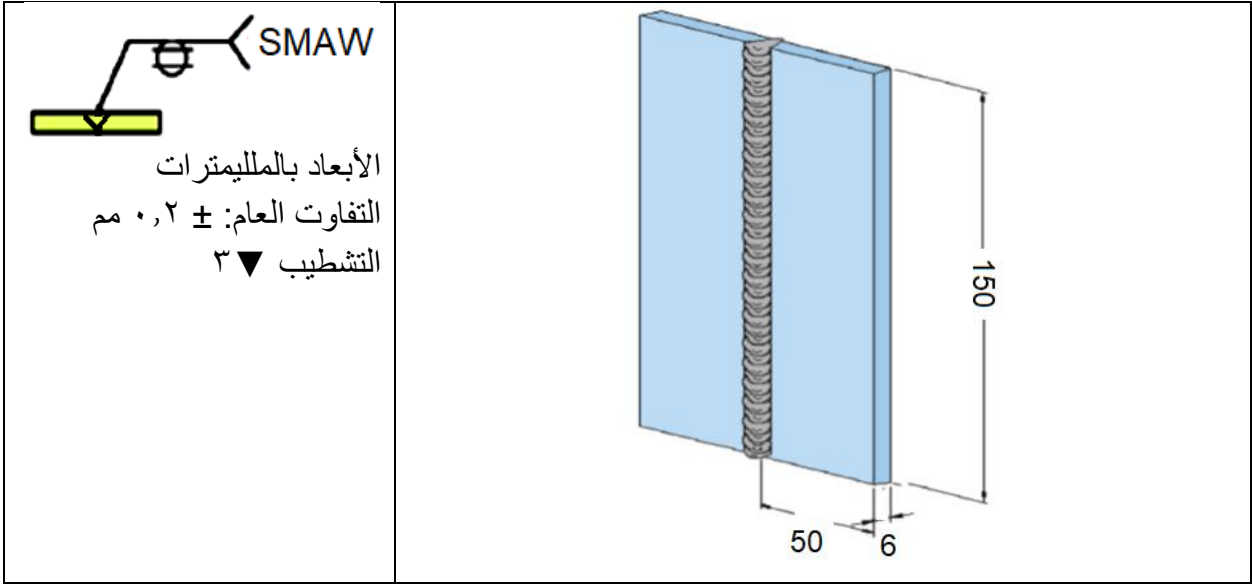

شكل رقم ١١٤: وصلة زاوية خارجية

٨. قم بتوصيل الجسم الخارجي للماكينة بالأرضي
٩. قم بتوصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة اللحام للإستعمال في حالات الطوارئ
١٠. تأكد من وجود قاطع كهربائي فيوز (Fuse) أو قاطع للتيار (Circuit Breaker) لحماية الماكينة من الأحمال العالية.
١١. حدد قطر قضيب (الكتروود) اللحام المناسب لنوع وسمك المعدن المطلوب لحامة
١٢. [حدد قطر الالكترود الموافق لسماكة المعدن.](#)
١٣. [ضع الالكترود اللحام في مقبض اللحام \(ماسك الالكترود\) كما هو مبين في شكل](#) ..... حسب وضع اللحام المطلوب

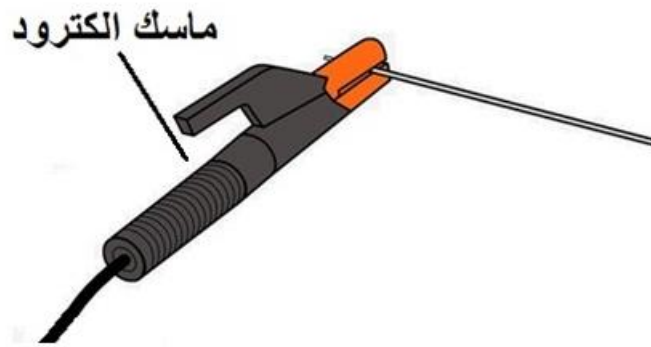

شكل رقم ١١٥: وضع الكترود اللحام في كلابة مسك السلك

١٤. [وصل كابل بنسبة قطعة العمل بالشغلة المطلوب لحامها أو بالطاولة المعدنية التي ستوضع عليها العينة المطلوب لحامها.](#)
١٥. [تأكد من توصيل الكابلات بالماكينة بشكل سليم](#)
١٦. [قم بتوصيل الكهرباء لماكينة اللحام بالقوس الكهربائي](#)


١٧٦١٧. اضغط على مفتاح تشغيل الماكينة واجعله في وضع ON

١٧٦١٨. اضبط شدة التيار المناسبة لقطر الألكترود وسمك لينات (الواح) العمل المطلوب لحامها مع مراعاة اختيار القطبية المناسبة للحام عند العمل بوضعية التيار المستمر.

١٧٦١٩. قم بالوقوف امام تزجة اللحام بالوضع الصحيح

١٧٦٢٠. قم بإشعال القوس بالنقر على طاوله العمل.

١٧٦٢١. ثبت قطعتي العمل بنقطتي لحم (تلقيط) منتظمة وموزعة على طول خط اللحام مع ترك فراغ بين حافات القطع المراد لحامها بحدود نصف سمك قطعة العمل، مع مراعاة ان تكون الحواف متوازية كما هو مبين في شكل رقم ٦٦

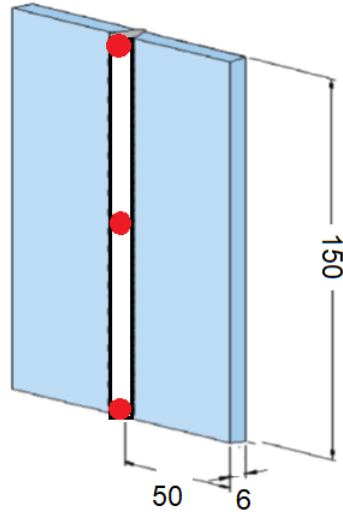


شكل رقم ١١٦: عمل بنط على مسافات منتظمة

١٧٦٢٢. اضبط زاوية التقدم وزاوية العمل لسلك اللحام بالوضع الصحيح لوضعية اللحام

١٧٦٢٣. حافظ على الفراغ بين طرف قضيب اللحام والشغلة بمقدار يعادل قطر الألكترود.


١٧٦٢٤. قم بتحريك الألكترود من اليسار الى اليمين بسرعة منتظمة للحفاظ على التوافق بين حركة

الألكترود وسرعة صهر وانسياب المعدن مع تنفيذ الحركات الاهتزازية العرضية للألكترود اثناء الحركة

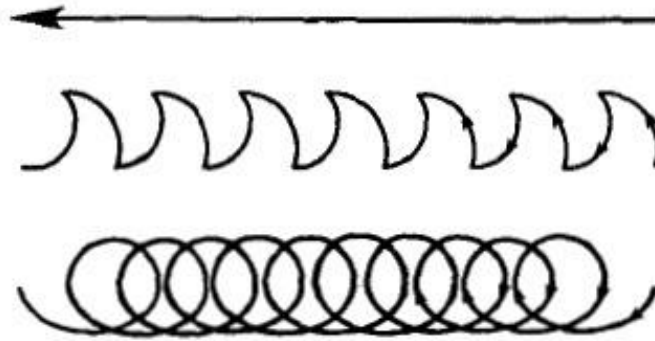

شكل رقم ١١٧: تحريك الألكترود للحام

٢٥,٢٤. نفذ اللحام على طول خط تلاقي قطعتي العمل في وضع تصاعدي.

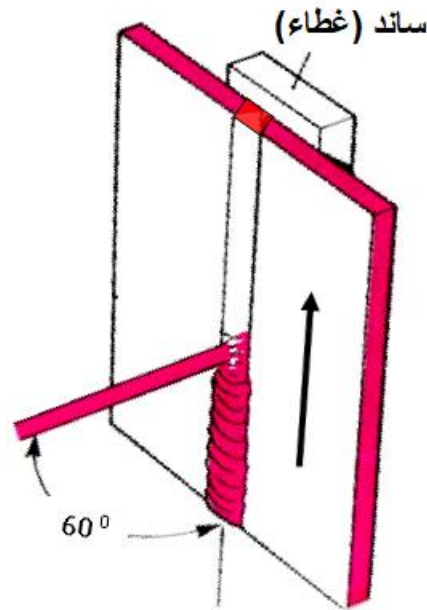

شكل رقم ١١٨: عمل اللحام لعمل وصلة تقابلية تصاعدي

٢٦,٢٥. اغلق ماكينة اللحام وفق شروط السلامة المهنية.

٢٧,٢٦. قم برفع قطعة اللحام بواسطة اللقط وقم بتبريدها في حوض التبريد ثم قم بتجفيفها.

٢٨,٢٧. نظف قطعة العمل باكملها بازاله الخبث منها.

٢٩,٢٨. قم بتنظيف اللحام بالفرشاة السلك.

٣٠,٢٩. اكشف على حالة اللحام بالنظر والإختبارات (عند اللزوم حسب تعليمات المدرب) لكشف

العيوب.

٣١,٣٠. إعادة وإصلاح عمليات اللحام ان كان بها عيوب عند الفحص.

٣٢,٣١. قم بتسليم قطعة العمل للمدرب لإجراء عملية التقييم.

٣٣,٣٢. تأكد من فصل مفتاح الكهرباء الرئيسي عن وحدة اللحام.

٣٤,٣٣. قم بطي كابلات اللحام في المكان المخصص لها.

٣٥,٣٤. نظف مكان العمل واعد الأدوات المستخدمة الى مكانها بشكل منظم.

## المشاهدات



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق تعليمات السلامة و الصحة المهنية
			٢	يجهز مكان وأدوات العمل
			٣	يفحص معدات اللحام بالكهرباء قبل التشغيل
			٤	ينفذ الشنكرة والعلام لخطوط اللحام المطلوبة بشكل سليم
			٥	يضبط شدة التيار المناسبة لسلك اللحام وسمك الشغلة
			٦	يمسك مقبض الكترود اللحام بزواوية سليمة
			٧	يحافظ علي استقرار اشتعال القوس اثناء عملية اللحام
			٨	<u>تنفيذ الحركات الاهتزازيه العرضية للالكترود عند التكتسيح وامالته بالزاويه المحددة اثناء الحركة</u>
			٩	<u>يحقق توافق بين حركة الالكترود وسرعة انسياب المعدن</u>
			١٠	ينفذ لحام وصلة تقابلية بوضع تصاعدي
			١١	ينظف قطعة العمل من الخبث ويبردها بشكل سليم
			١٢	يفحص جودة اللحام ويصلح الوصلات المعيبة.
			١٣	يقوم بتنظيف مكان العمل وإعادة الأدوات إلى أماكنها.

جدول رقم ٢١: معايير تقييم أداء المتدرب

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

✎ معدات اللحام بالقوس الكهربى

✎ قطعة من الحديد الصلب الطري مقاس ( ١٠٠ \* ٦٠ \* ٦ مم)

✎ الكترود لحام

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٤٥ دقيقة:

✎ تشغيل معدات اللحام بالقوس الكهربى وضبط شدة التيار

✎ عمل خط لحام مستقيم على قطعتي العمل لوصلة تقابلية في وضع تصاعدي.

## لحام وصلة تقابلية (تناكبية) مشطوفة حرف V تصاعدي

تدريب رقم	٧	الزمن	٢٤ ساعات
-----------	---	-------	----------

### أهداف

يتوقع أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

١. تجهيز مكان العمل.
٢. تحضير قطع العمل وتنظيفها.
٣. تنفيذ لحام وصلة تقابلية (تناكبية) مشطوفة حرف V في وضع تصاعدي
٤. تنفيذ الحام بدقة وبدون عيوب

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
مجموعة اللحام بالقوس الكهربائي وملحقاتها	
طاولة عمل بالملحقات	
جاكوش استعدال	✂️ قطعتين من الحديد المطاوع أو الصلب الطري
لقط حدادي	مشطوفي الحواف بمقاس ١٥٠ x ٥٠ مم،
فرشاة سلكية	سمك ٦ مم (او حسب المتاح في المخازن)
زرادية مفصلية	✂️ سلك لحام ٣,٢ مم (E6013).
سندان	✂️ مواد وادوات تنظيف مناسبة.
أدوات الوقاية الشخصية وطفائيات الحريق	

جدول رقم ٢٢: متطلبات التدريب

### المعارف المرتبطة بالتدريب

مراجعة المعارف النظرية السابق شرحها في المعارف النظرية المرتبطة بالتمرين وياوضاح اللحام واختيار سلك اللحام.

### خطوات تنفيذ التدريب


١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة اللحام، ومن أهمها ان يكون المتدرب قد ارتدى أدوات الحماية الشخصية الخاصة باللحام بالقوس الكهربائي به لأهميتها البالغة والموضحة في شكل






شكل رقم ١١٩: أدوات الحماية الشخصية اللازمة بالورشة (PPE)

٢. التأكد من توفر معدات الوقاية وطفائيات الحريق
٣. احضر العدد المساعدة (مثل مطرقة الخبث تستخدم لا أزاله الخبث من درزات ووصلات اللحام وكذلك فرشاه من السلك وملاقط حداده للامساك بالمشغولات أو الأجزاء ومطرقة للاستبدال)
٤. جهز مكان العمل واحضر المعدات وشغل شفاط التهوية

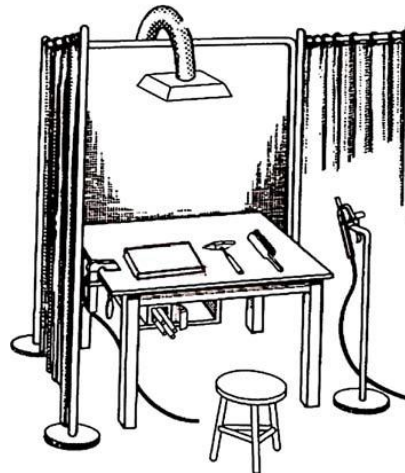


شكل رقم ١٢٠: تجهيز مكان و أدوات العمل المطلوبة للحام

٥. قم بإعداد وتجهيز قطعة العمل وتنظيفها من الصدأ ان وجد.
٦. قم بقراءة الرسم التنفيذي
٧. ضع قطعتي العمل على طاولة العمل بشكل قائم من الخارج باستخدام مساند في وضع تصاعدي

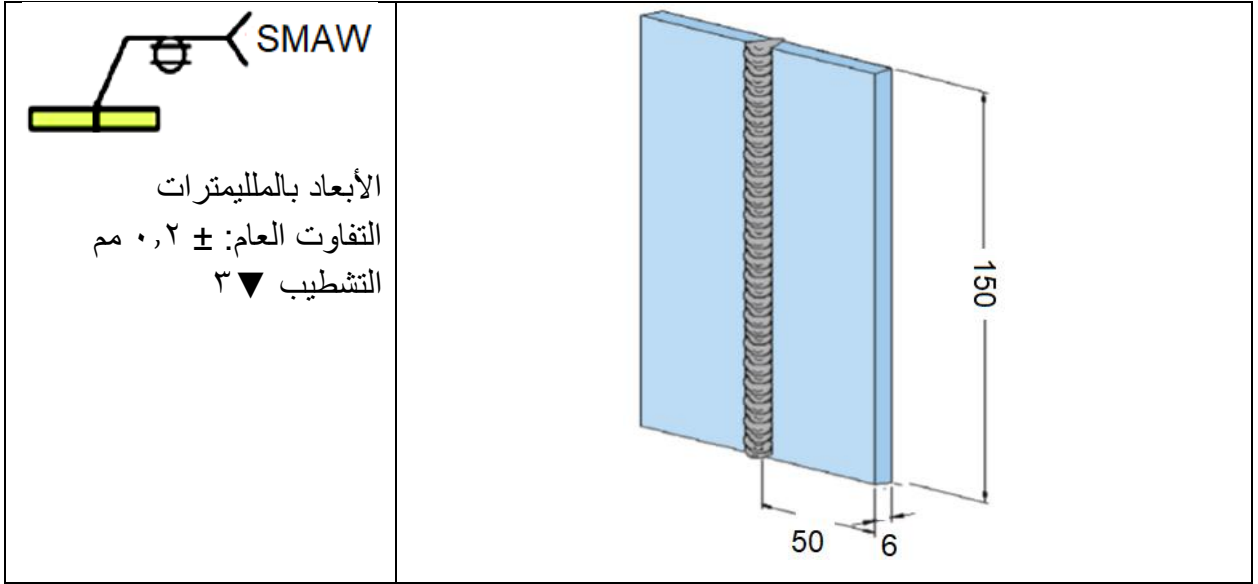

شكل رقم ١٢١: وصلة زاوية خارجية

٨. قم بتوصيل الجسم الخارجي للماكينة بالأرضي
٩. قم بتوصيل مفتاح قاطع للكهرباء بالقرب من ماكينة اللحام للإستعمال في حالات الطوارئ
١٠. تأكد من وجود قاطع كهربائي فيوز (Fuse) أو قاطع للتيار (Circuit Breaker) لحماية الماكينة من الأحمال العالية.
١١. حدد قطر قضيب (الكتروود) اللحام المناسب لنوع وسمك المعدن المطلوب لحامة
١٢. [حدد قطر الالكتروود الموافق لسماكة المعدن.](#)
١٣. [ضع الالكتروود اللحام في مقبض اللحام \(ماسك الالكتروود\) كما هو مبين في شكل ..... حسب وضع اللحام المطلوب](#)

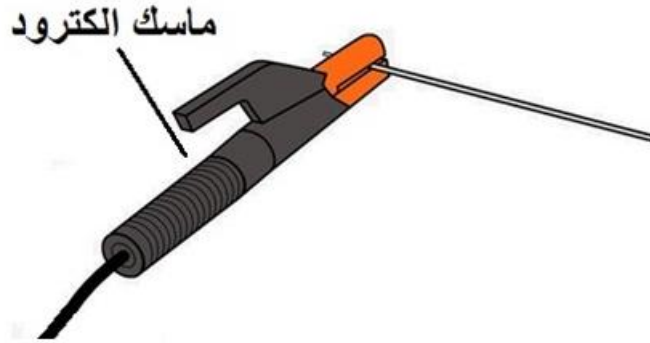

شكل رقم ١٢٢: وضع الالكتروود اللحام في كلابة مسك السلك


١٤. [وصل كابل بنسبة قطعة العمل بالشغلة المطلوب لحامها أو بالطاولة المعدنية التي ستوضع عليها العينة المطلوب لحامها.](#)
١٥. [تأكد من توصيل الكابلات بالماكينة بشكل سليم](#)
١٦. [قم بتوصيل الكهرباء لماكينة اللحام بالقوس الكهربائي](#)
١٧. [اضغط على مفتاح تشغيل الماكينة واجعله في وضع ON](#)

١٨، ١٧. ضبط شدة التيار المناسبة لقطر الألكترود وسمك لينات (الواح) العمل المطلوب لحامها مع مراعاة اختيار القطبية المناسبة للحام عند العمل بوضعية التيار المستمر.

١٩، ١٨. قم بالوقوف امام تزجة اللحام بالوضع الصحيح

٢٠، ١٩. قم بإشعال القوس بالنقر على طاوله العمل.

٢١، ٢٠. ثبت قطعتي العمل بنقطتي لحام (تلقيط) منتظمة وموزعة على طول خط اللحام مع ترك فراغ بين حافات القطع المراد لحامها بحدود نصف سمك قطعة العمل، مع مراعاة ان تكون الحواف متوازية كما هو مبين في شكل رقم ٦٦

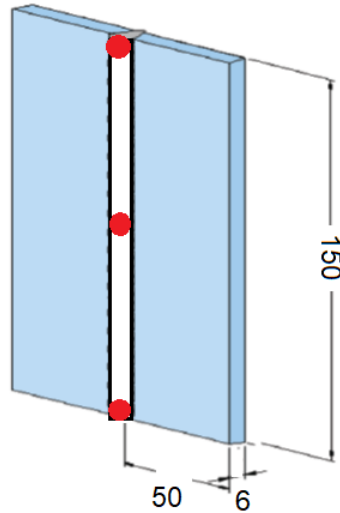

شكل رقم ١٢٣: عمل بنط على مسافات منتظمة


٢٢، ٢١. ضبط زاوية التقدم وزاوية العمل لسلك اللحام بالوضع الصحيح لوضعية اللحام

٢٣، ٢٢. حافظ على الفراغ بين طرف قضيب اللحام والشغلة بمقدار يعادل قطر الألكترود.

٢٤، ٢٣. قم بتحريك الألكترود من اليسار الى اليمين بسرعة منتظمة للحفاظ على التوافق بين حركة


الألكترود وسرعة صهر وانسياب المعدن مع تنفيذ الحركات الاهتزازية العرضية للألكترود اثناء

الحركة

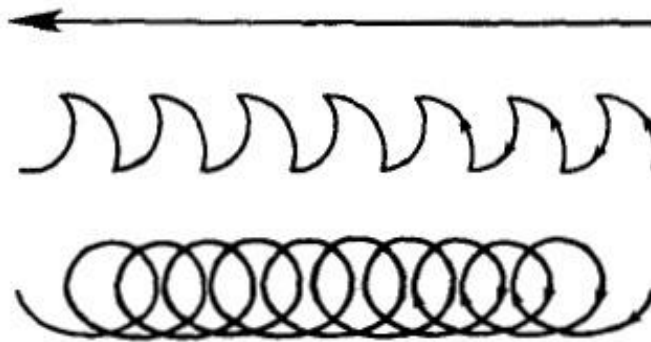

شكل رقم ١٢٤: تحريك الألكترود للحام

٢٥، ٢٤. نفذ اللحام على طول خط تلاقي قطعتي العمل في وضع تصاعدي.

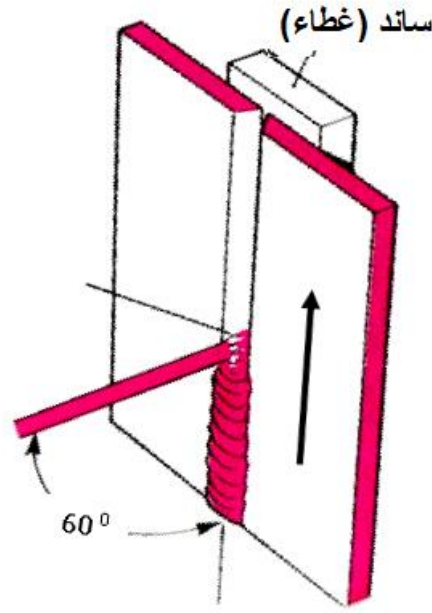

شكل رقم ١٢٥: عمل اللحام لعمل وصلة تقابلية تصاعدي

- ٢٦-٢٥. اغلق ماكينة اللحام وفق شروط السلامة المهنية.
- ٢٧-٢٦. قم برفع قطعة اللحام بواسطة اللقط وقم بتبريدها في حوض التبريد ثم قم بتجفيفها.
- ٢٨-٢٧. نظف قطعة العمل باكملها بازاله الخبث منها.
- ٢٩-٢٨. قم بتنظيف اللحام بالفرشاة السلك.
- ٣٠-٢٩. اكشف على حالة اللحام بالنظر والإختبارات (عند اللزوم حسب تعليمات المدرب) لكشف العيوب.
- ٣١-٣٠. إعادة وإصلاح عمليات اللحام ان كان بها عيوب عند الفحص.
- ٣٢-٣١. قم بتسليم قطعة العمل للمدرب لإجراء عملية التقييم.
- ٣٣-٣٢. تأكد من فصل مفتاح الكهرباء الرئيسي عن وحدة اللحام.
- ٣٤-٣٣. قم بطي كابلات اللحام في المكان المخصص لها.
- ٣٥-٣٤. نظف مكان العمل واعد الأدوات المستخدمة الى مكانها بشكل منظم.

## المشاهدات

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق تعليمات السلامة والصحة المهنية
			٢	يجهز مكان وأدوات العمل
			٣	يفحص معدات اللحام بالكهرباء قبل التشغيل
			٤	ينفذ الشنكرة والعلام لخطوط اللحام المطلوبة بشكل سليم
			٥	يضبط شدة التيار المناسبة لسلك اللحام وسمك الشغلة
			٦	يمسك مقبض الكترود للحام بزواوية سليمة
			٧	يحافظ علي استقرار اشتعال القوس اثناء عملية اللحام
			٨	<u>ينفذ الحركات الاهتزازيه العرضية للالكترود عند التكسيح وامالته بالزاويه المحددة اثناء الحركة</u>
			٩	<u>يحقق توافق بين حركة الالكترود وسرعة انسياب المعدن</u>
			١٠	ينفذ لحام تقابلي لقطعتين المعدن في وضع تصاعدي بدقة
			١١	ينظف قطعة العمل من الخبث ويبردها بشكل سليم
			١٢	يفحص جودة اللحام ويصلح الوصلات المعيبة.
			١٣	يقوم بتنظيف مكان العمل وإعادة الأدوات إلى أماكنها.

جدول رقم ٢٣: معايير تقييم أداء المتدرب

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب الأجزاء التالية:

للـ معدات اللحام بالقوس الكهربائي

للـ قطعة من الحديد الصلب الطري مقاس (١٠٠ \* ٥٠ \* ٦ مم)

للـ الكترود لحام

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٤٥ دقيقة:

للـ تشغيل معدات اللحام بالقوس الكهربائي وضبط شدة التيار

للـ عمل خط لحام مستقيم على قطعتي العمل لوصلة تقابلية في وضع تصاعدي.

المصطلحات الفنية

المصطلح باللغة الإنجليزية	المصطلح باللغة العربية
Personal Protective Equipment (PPE)	أدوات الحماية الشخصية
Protective Helmet	خوذة حماية للرأس
Ear Plugs	سدادات اذن
Vis clothes	ملابس مرئية
Safety Gloves	قفاز امان
Protective (safety) boots	حذاء الحماية (الأمان)
Dust Mask	كمامة
Eye Wear	نظارة حماية
Steel Ruler	القدم الصلب
measuring tape	متر القياس
Vernier caliper	القدمة ذات الورنية
Centre Punch	سنبك العلام
Hammer	المطرقة (الجاكوش)
OAW	اللحام بالأكسي استلين
OAC	القطع بالأكسي استلين
SMAW	اللحام بالقوس المعدني المحجب
GMAW	اللحام بالقوس المعدني والغاز
GTAW	اللحام بقوس التنجستن والغاز
Cracks	الشقوق
Welding	اللحام
Welding Positions	أوضاع اللحام
Gas Regulator	منظم الغاز

المصطلح باللغة الإنجليزية	المصطلح باللغة العربية
Safety valve	صمام أمان
Welding Torch	مشعل اللحام
Cutting Torch	مشعل القطع
Flux	مساعد صهر
Spark arrestor	حاجز الشرر
Neutral Flame	اللهب المتعادل
Oxidizing Flame	اللهب المؤكسد
Carbonizing Flame	اللهب المكربن
Groove Weld	وصلة تقابلية
Fillet Weld	وصلة زاوية
Weld Root	جذر اللحام
Soldering	الحام القصدير
Brazing	الحام المونة
Metal Oxides	أكاسيد المعدن



## قائمة المراجع

للـ المصادر العربية:

- ١- كتاب تكنولوجيا اللحام - الدكتور أحمد ذكى.
- ٢- المؤسسة المصرية للتكنولوجيا والصناعات الهندسية

للـ المصادر الأجنبية:

- 1- Unitor maritime welding handbook- Wilhelmsen (14<sup>th</sup> edition).
- 2- Fabrication and welding Engineering, Roger Timings.

للـ صفحات إنترنت

- 1- <https://safetysystems1.wordpress.com/>
- 2- <https://www.thefabricator.com/>