

مهنة تشغيل المخارط CNC

الوحدة السادسة

COMPUTER NUMERICAL CONTROL
C N C



تشغيل أولى على المخارط
المبرمجة بالحاسب CNC

Basic operation of CNC turning

الصف الأول

العام التدريبي (٢٠١٩ / ٢٠٢٠)

الفهرس

- ١- استكشاف المكونات الأساسية للمخرطة المبرمجة بالحاسب CNC turning ٩
- ٢- تشغيل وإيقاف المخرطة CNC ٤٢
- ٣- ضبط نظام الإحداثيات Coordinate systems ومحاور الحركة لماكينات المخارط الـ CNC ٤٧
- ٤- تركيب وفك العدة على ماكينات المخارط الـ CNC ٥٨
- ٥- ضبط النقاط المرجعية Reference point على المخارط المبرمجة بالحاسب ٦٥
- ٦- اختيار ومواصفات أدوات القطع في المخارط الـ CNC ٧٣
- ٧- تحديد صفر العدة باستخدام عدة المرجع 3D prob والمنظار ٨٥
- ٨- ترحيل صفر العدة (قياس العدة) وطرق وتثبيت الشغلة في المخارط الـ CNC ١٠٠
- ٩- ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) بدون تركيب عدة ١٣٤
- ١٠- ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة) مع وجود عدة قطع مقاسة ١٥٢
- ١١- التعامل مع قوائم البرنامج على ماكينات المخارط الـ CNC ١٦٨
- ١٢- إنشاء وتعديل برنامج على ماكينات المخارط الـ CNC ١٧٩
- ١٣- محاكاة واختبار البرنامج على ماكينات المخارط الـ CNC ١٨٤

تعليمات السلامة المهنية أثناء العمل على ماكينات الفريز CNC

يجب تنفيذ تعليمات السلامة المهنية والبيئية عند الشروع في العمل على ماكينات الـ CNC وذلك للحفاظ على مشغل الماكينة ومن حوله وعلى الماكينة والأدوات والعدد.

١. لا تبدأ العمل دون أن تحصل على التعليمات والإرشادات اللازمة.
٢. مراعاة نظافة وترتيب مكان العمل.
٣. تأكد أن الوصلات الكهربائية بالورشة وخاصة المحيطة بمكان العمل سليمة ١٠٠ %.
٤. تأكد من التهوية الجيدة لمكان العمل (فتح النوافذ أو تشغيل التهوية الصناعية كالشفاطات والمراوح).
٥. تأكد من إضاءة مكان العمل إضاءة كافية منتظمة ومعتدلة.
٦. تجنب ارتداء الملابس الفضفاضة أو أي حلي مثل الخواتم والسلاسل والساعات وما شابهها مما يمكن أن يعلق بأجزاء الماكينة.
٧. تجنب الشعر الطويل أو قم بتجميعه أعلى الرأس.
٨. تأكد أنك تعي جيدا كيفية إيقاف الماكينة عند الطوارئ.
٩. لا يجوز رفع وتثبيت المشغولات الثقيلة (التي يزيد وزنها عن ٢٠ كجم تقريبا) يدويا عند تشغيلها.
١٠. يجب تثبيت المشغولة على المنجلة أو فرش الماكينة تثبيتا جيدا وسليما وكذلك أدوات القطع في أعمدة السكاكين والحوامل (الهالدر)
١١. قبل تشغيل الماكينة تأكد من عدم وجود أي عدد يدوية أو أدوات تنظيف وخلافه داخل حيز التشغيل.
١٢. رغم قدرة ماكينات الـ CNC على العمل دون تدخل من العامل إلا أنه يجب عدم ترك الماكينة أثناء العمل دون مراقبة.
١٣. عدم العبث بوسائل الأمان والوقاية الملحقة بالماكينة (كمحاولة التحايل للعمل على الماكينة والباب مفتوح).
١٤. يفضل قطع التيار الكهربائي عن الماكينة عند تثبيت أو رفع المشغولة وعند تغيير عدد القطع وعند التنظيف أو التزييت وعند جمع الرايش وعند توقف العمل.
١٥. عند مراجعة قياسات المشغولة قبل فكها أو عند تثبيتها أو فكها يجب إبعاد عمود الدوران إلى النقطة المرجعية تجنباً لاصطدامك بالعدد القاطعة.
١٦. عدم إزالة الرايش باليد أثناء تنظيف الماكينة (استعمل الفرشاة والملاقط والقفازات).
١٧. وأخيرا التركيز والانتباه أثناء إعداد الماكينة للعمل وتشغيلها هام جدا لسلامتك وسلامة الآخرين وسلامة الماكينة.

المقدمة Preface

تتناول هذا الوحدة الجزء العملي للتشغيل الأولي على المخارط المبرمجة بالحاسب لمهنة المخارط المبرمجة بالحاسب CNC turning حيث تحتوي على التدريبات والتمارين العملية التي يجب أن يكتسبها المتدرب في هذه المهنة بنظام الجدارات، حيث يتم تسجيل التدريب لكل جدارة عملية على حدة حتى تكتمل كافة المهارات اللازمة للمهنة.

تم إعداد هذا المحتوى العملي لتخصص المخارط المبرمجة بالحاسب لطلاب مصلحة الكفاية الإنتاجية لكي يفهم الطالب ويستوعب قواعد العمل والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالعمل على ماكينات المخارط المبرمجة بالحاسب CNC turning. مثل أنواع واتجاهات الحركة للمخارط المبرمجة بالحاسب، ونقاط الصفر المرجعية للماكينة والشغلة، وكذلك اكتساب الجدارات الأساسية والمقدرة الفنية على عمل وتنفيذ برامج التحكم الرقمي بالحاسب على ماكينات الخراطة كمرحلة أولى للعمل على المخارط المبرمجة بالحاسب. يتكون هذا الموديل من عدد من التدريبات التي تغطي استكشاف مكونات المخارط المبرمجة بالحاسب CNC turning, وتوضيح كل أجزائها بالتفصيل وبيان وظيفة كل جزء ومفتاح الماكينة. وكيفية تركيب وفك الشغلة على الماكينة، وكذلك تدريب عن نقاط الصفر المرجعية ومحاور الحركة لماكينات الخراطة CNC، ترحيل صفر الماكينة وقياس العدة والأوامر الأساسية للموديلات المتاحة والجديدة بمصلحة الكفاية الإنتاجية، وتدريب عن كيفية إنشاء وتنفيذ برامج تشغيل المنتجات على المخارط CNC ثم انتهاء هذا الموديل بمجموعة من التطبيقات العملية والمحاكاة Simulation والتشغيل الجاف بدون شغلة Dry run التي يمكن تنفيذها على المخارط المبرمجة.

المقدمة Introduction

الماكينات المبرمجة بالحاسب أو ماكينات التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC machines) هي الأحدث في عمليات الإنتاج والتصنيع المختلفة والمنتشرة في المصانع وورش الإنتاج لما لديها من مزايا وإمكانيات عديدة سيتم التطرق إليها بإيجاز في هذه الوحدة العملية. وقد مر التطوير في ماكينات القطع والتشغيل من ماكينات يدوية إلى ماكينات ميكانيكية دوارة ثم ظهرت ماكينات التحكم الرقمي NC وصولاً إلى الماكينات المبرمجة بالحاسب CNC.

تتفوق الماكينات المبرمجة باستخدام الحاسب (CNC) عن الماكينات الرقمية (NC) بإمكانية تخزين برنامج التشغيل وعرضه وتعديله وتنفيذه بشكل مباشر على نظام التحكم الرقمي باستخدام الحاسب كما يمكن تخزين أكثر من برنامج على وحدة الحاسب. يمكن توضيح حركه أداة القطع إلكترونياً بالمحاكاة (simulation) على نظام الماكينات المبرمجة بالحاسب (CNC) وهذا غير متوفر بالماكينات الرقمية. يمكن ربط مجموعة ماكينات مبرمجة بالحاسب (CNC) مع بعضها على جهاز مركزي واحد.

إن عمليات قطع المعادن بالطريقة التقليدية Traditional تعتمد بصورة أساسية على مهارة العامل وقدرته على ضبط الطارات wheel، ومع العلم أن العامل في كل مرة يقوم بمراجعته الرسم وقياس أبعاد العينة، وبالتالي تزداد عمليات الحسابات اليدوية. وفي بعض الأحيان يتم استخدام تجهيزات خاصة لإنتاج مثل هذه الأجزاء المعقدة والدورانية ونتيجة المحدودية في التصميم للماكينات التقليدية فإن عمليات تغيير العدة وضبطها وكذلك ضبط العينة المراد تشغيلها تتم أثناء عملية القطع على الماكينة. وبالنظر إلى ذلك يتضح أن معظم الوقت المخصص للإنتاج يستهلك في أعمال ليس لها علاقة بعملية القطع للجزء. ويظهر هذا العيب بصورة واضحة في حالة تكرار إنتاج نفس الجزء بأعداد كبيرة وتكون طبيعة الجزء لا تسمح بوضعه في مثبتات أو مرشحات مما يؤدي إلى عدم تماثل الأجزاء المنتجة من حيث الأبعاد والشكل. ومن العيوب الموجودة في بعض الماكينات التقليدية هي صعوبة الحصول على عوامل القطع المناسبة نتيجة التحكم في السرعات والتغذية بوسائل ميكانيكية تعتمد على نسبة النقل للتروس المتوفرة فيها.

وخلال السنوات الماضية تم تصميم ماكينات مختلفة للتغلب على المشاكل السابقة كالمخارط الناسخة والمخارط البرجية والمخارط الأتوماتيكية باستخدام الكامات. ولكن كل هذا التطور نتج عنه عمليات ضبط طويلة بواسطة أشخاص متخصصين ذو خبرة عالية. ونتيجة لهذا الوقت المستهلك في عمليات الضبط لزم من الناحية الاقتصادية إنتاج كميات كبيره من المنتج لتعويض التكلفة المستخدمة في ضبط أول عينه وهذا ما يسمى في عمليات الإنتاج بالأتوماتيكية الثابتة (Fixed Automation) وعلى العكس من ذلك فإن ماكينات CNC قد تغلبت على معظم هذه المشاكل.

أن الماكينات المبرمجة بالحاسب أكثر فاعليه من الماكينات التقليدية لأنها لا تعتمد اعتمادا كليا على مهارات وخبرات الفني كما هو الحال في الماكينات التقليدية، لان بها نظام تشغيل محكم ويتم برمجته بالحاسب، فهي تتطلب فني أو عامل دقيق محافظ يفكر قبل فعل شيء لان مهمته محدودة وتتلخص في تثبيت وفك الشغلة، تجهيز البرنامج، ملاحظه الماكينة ومن الممكن أن يكون له معرفه بالبرنامج. وتتميز الماكينات المبرمجة بالحاسب بانها أكثر دقه من أي ماكينة وتتيح لك فرصه التحكم العاليه بالشغلة وكذلك تتميز بالبساطة في ضبطها، هذه الماكينات المزودة بالحاسب لها القدرة على إنتاج أكثر من منتج أو من شغله على فرش واحد في وقت واحد ومن الممكن أن تكون العمليات مختلفة من شغله إلى شغله أو متماثلة مع ميزة انعدام نسبه التلف فيها.

ويؤخذ على ماكينات المبرمجة بالحاسب CNC أن زمن التجهيز لتنفيذ المشغولات طويل نسبيا وذلك لتجهيز البرنامج في البداية وتجهز العدد ولكن هذا العيب يتلاشى لأنها تنتهي من المشغولات بسرعة كبيرة وتزيد معدلات الإنتاج عند تشغيل كميات مناسبة على هذه الماكينات.

التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC) COMPUTER NUMERICAL CONTROL

بعد التطوير الذي حدث في التصميمات للحصول على الوظائف المطلوبة ومتطلبات الإنتاج تم تطوير ماكينة التحكم الرقمي NC إلى ماكينة التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC) أو الماكينة المبرمجة بالحاسب.

الماكينات المبرمجة بالحاسب (CNC) تحتفظ بكل الأساسيات والمبادئ الأساسية لماكينات التحكم الرقمي (NC)، ولكن تم إضافة حاسب إلى وحدة التحكم في الماكينة. أضاف الحاسوب أشياء كثيرة في التحكم بالماكينة أولها كتابة البرنامج وتخزينه في ذاكرة الحاسب الذي تم إضافته في الماكينة.

وقد أصبحت عملية التحديث والتطوير أكثر بساطه باستخدام نظام التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC) وأصبح من السهل على المبرمج أن يعدل في البرنامج بكل سهولة وذلك للإمكانيات التي أضافها الحاسوب. إن كلمه CNC و NC لا تعني ماكينة ولكن تعني كما ذكرنا انه نظام التحكم في الماكينة لأننا كما نعلم أن التطوير في أي ماكينة لزيادة السرعة والدقة لابد أن يعتمد اعتمادا كليا على تطور النظام المتحكم بها وبعد ذلك يتبعه التطور في الشكل والهيكل و..... الخ

وانه يمكن أن نرى مخارط وفرايز وثنيات ومقصات وقطع بالسلك (وير كت Wire cut) ومثاقب و..... الخ تعمل بنظام التحكم الرقمي (NC) أو التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC).

إمكانيات ماكينات CNC

١. إمكانية تخزين البرامج: من خلال الحاسب الآلي المتصل بالماكينة يمكن تخزين البرامج المستخدمة في عملية إنتاج جزء معين واستدعائها في أي وقت وتنفيذ الجزء بنفس الشكل والمواصفات التي تم تنفيذها من قبل

٢. إمكانية تجربة البرنامج قبل الاستخدام الفعلي له: معظم ماكينات الـ CNC تضاف إليها مجموعة من البرامج التي تساعد على عملية اختبار البرنامج قبل التنفيذ الفعلي له وذلك يتم برؤية مسار البرنامج بشكل رسومي animation لاختبار العمليات المختلفة المقامة على هذا الجزء.
٣. إمكانية إظهار كلا من الأخطاء في البرنامج والأعطال في الماكينة: يمكن من خلال ماكينات الـ CNC إظهار الأخطاء الناتجة عن عملية البرمجة على شكل رسائل تظهر للمستخدم ويتم في هذه الرسالة تحديد نوعية الخطأ وأيضا تحديد مكان تواجد. وأيضا في بعض ماكينات الـ CNC يكن أن تجهز بمجموعة من البرامج المساعدة في اكتشاف الأعطال في الماكينة وأيضا إخبار المستخدم عن مكان وجودها
٤. إمكانية التحكم في ظروف القطع المناسبة: إن إضافة الحاسب الآلي في ماكينات التشغيل أعطى لها خاصية السهولة في تغيير ظروف القطع من تغذية وسرعة قطع أثناء عمل الماكينة دون الحاجة للتوقف عن العمل
٥. إمكانية استخدام البرامج الفرعية: يمكن عمل برنامج فرعي لتنفيذ عملية تشغيل معينة واستدعائه داخل البرنامج الرئيسي أكثر من مرة وذلك لتقليل عدد السطور في البرنامج الواحد وذلك يؤدي بدوره إلى تقليل الوقت والجهد المستخدم في عملية البرمجة.
٦. إمكانية حفظ عمليات شائعة الاستخدام في الإنتاج: وذلك يتم بتصميم كود لعمل عملية إنتاج معينة مثل عملية الثقب الشائعة الاستخدام في عمليات الإنتاج وذلك لوفير الوقت في عملية البرمجة.
٧. إمكانية التعديل في البرامج المخزنة: إن إضافة الحاسب الآلي في ماكينات التشغيل أعطى بدوره السماحية للمستخدم لاستدعاء البرامج المخزنة على الذاكرة والتعديل فيها وحفظها بعد التعديل.

مميزات ماكينات الـ CNC

١. توفر الوقت المستهلك في عملية ضبط وتجهيز العمل بالمقارنة بالماكينات التقليدية.
٢. توفر الدقة العالية في إنتاج الأجزاء.
٣. القدرة على تكرار الأجزاء المنتجة بنفس الدقة لجميع الأجزاء.
٤. تقليل المثبتات المستخدمة في عملية الإنتاج قدر الإمكان.
٥. إلغاء الأجزاء المنتجة التي يوجد بها عيوب إنتاج بالمقارنة بالماكينات التقليدية.
٦. القدرة في التحكم في ظروف القطع المناسبة.
٧. سهولة عملية التنقل بين الأشكال المختلفة من المنتجات.
٨. تقليل الوقت في عملية تغيير العدد المستخدمة في عملية التشغيل أثناء عملية القطع.
٩. التحكم الكامل في كل المحاور وعوامل القطع المناسبة.
١٠. وقت ضبط الماكينة والعينة قصير جدا.

١١. تقليل الاحتياج للمثبتات والمرشحات Jig and Fixtures.
١٢. دقة عالية في المقاسات وقدرة عالية على تكرارية الأجزاء بنفس المواصفات والدقة المطلوبة مما يقلل من تكلفة التجميع وضبط الجودة Quality control.
١٣. إلغاء المرفوضات والأجزاء التي يعاد تشغيلها.
١٤. المرونة الكاملة في عملية الإنتاج نتيجة القدرة على تغيير أنواع المنتجات بدون الحاجة لوقت كبير لتجهيز الماكينة.
١٥. الاستفادة الكاملة من وقت تشغيل الماكينة في الإنتاج الفعلي نتيجة تجهيز البرامج.

عيوب الماكينات الـ CNC مبرمجة بالحاسب

١. التكلفة الكبيرة للماكينة.
٢. يجب توفير عمالة على أعلى مستوى من التدريب للتعامل مع هذه النوعية من الماكينات.
٣. قلة المتخصصين في صيانة هذه النوعية من الماكينات وتكاليف الخدمات عالية جدا.
٤. توفير أماكن خاصة لعمل البرامج بعيدا عن الماكينة حتى لا يتم إيقاف الماكينة وتقليل وقت عملها.
٥. حساسة ومعرضة للخلل عند العمل عليها بدون تدريب.
٦. تحتاج إلى تجهيز نظام ضخم للتدريب عليها ولتعليم البرمجة.

استخدامات ماكينات الـ CNC

تستخدم ماكينات الـ CNC عادة في الحالات التالية:

١. عندما يتطلب الدقة في الأجزاء المراد إنتاجها.
٢. صعوبة الأجزاء المطلوب إنتاجها على الماكينات التقليدية خاصة عندما تكون الأجزاء ثلاثية الأبعاد.
٣. عند إنتاج تصميمات يتم التعديل فيها وتطويرها باستمرار.
٤. عندما يكون الوقت المسموح به للإنتاج قصير حيث أن من أهم مميزات ماكينات الـ CNC هو توفير الوقت.
٥. عندما تتعدد عمليات الإنتاج المختلفة في الجزء الواحد.

مكونات ماكينة المبرمجة بالحاسب CNC

تتكون أي ماكينة CNC من وحدتين أساسيتين هما

١. الوحدة الميكانيكية (والذي يتم فيها عملية التشغيل)
٢. وحدة التحكم (والذي يتم من خلالها التحكم في الوحدة الميكانيكية وإدخال البرامج)

أولاً: الوحدة الميكانيكية

تتكون من

١. حامل العدد Tools tower (يخزن به مجموعة العدد اللازمة لعملية التشغيل ويحمل حتى ١٢ عدد على هذه النوعية من الماكينات).
٢. عدد القطع Tools المثبتة على حامل العدد.
٣. المثبت الخاص بالمشغولة (الظرف Chuck في المخرطة والمنجلة Vice في المخرطة).
٤. فرش الماكينة.
٥. باب الماكينة (وظيفية حماية العامل من الرائش المتطاير).
٦. مفتاح التحكم في التحويل بين الوضعيين الأوتوماتكي واليدوي بالماكينة.
٧. مفتاح غلق الماكينة عند الطوارئ Emergency.
٨. مفتاح فتح باب الماكينة.

ثانياً: وحدة التحكم

- تنقسم لوحة التحكم إلى ثلاث أجزاء رئيسية سيتم الاستفاضة في توضيحهم في التدريب الأول
١. اللوحة الخاصة بعمل أجزاء الماكينة Control Panel (كالتحكم في السرعة والتغذية وتحريك المحاور.....الخ)
 ٢. الشاشة Monitor (التي يتم من خلالها رؤية البيانات المدخلة والخارجة).
 ٣. اللوحة الخاصة بـ Keyboard بلغة البرمجة (يتم من خلالها عملية إدخال البيانات).

استكشاف المكونات الأساسية للمخرطة المبرمجة بالحاسب CNC turning

تدريب رقم	١	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

أهداف

- التعرف على أجزاء المخرطة المبرمجة بالحاسب (المحوسبة) CNC الأساسية والإضافية
- معرفة وظيفة كل جزء في المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC turning

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افول العمل قلم ليزر (لتوجيه نحو الأجزاء)	لا يوجد

جدول رقم ١

المعارف المرتبطة بالتدريب

ماكينات المخارط المبرمجة بالحاسب Computer Numerical control lathe هي عبارة عن مخرطة متصلة بجهاز تحكم، وجهاز التحكم متصل بحاسب ألي يتم استخدامه سواء في كتابة البرامج البسيطة علي أو نقل البرامج إلى ذاكرة الحاسب بلغة الماكينة ليتم ترجمتها في وحدة التحكم إلى مجموعة من الأوامر التي تحول إلى وظائف تنفذ بواسطة محور الوران وتغير نوع الآلة ومعدل التغذية الخ.

وظائف وأسماء الأزرار الموجودة على لوحات إدخال البيانات في نظام فانوك Faunc وسيمينوريك Simunerik و فاجور Fagor متشابه إلى حد كبير وفي الغالب لمعظم الماكينات المبرمجة بالحاسب CNC machines.




خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالمعمل.
٢. يقوم المدرب بالتعريف بموديل المخرطة من النوع EMCO CT 260 ومواصفاتها الفنية العامة وبيان أهمية المخارط المبرمجة CNC.

٣. يقوم المدرب بتعريف المتدربين بالأجزاء الرئيسية للمخرطة CNC ومكونات كل جزء فيها، كمت هو مبين بشكل ١، وكذلك تحديد وظيفة كل جزء فيها وأهمية عند العمل على المخرطة المبرمجة بالحاسب.

- وحدة التحكم الرئيسية Control panel: والتي تشمل لوحة المفاتيح التحكم في الماكينة ومفاتيح التحكم ولتشغيل والشاشة.
- مساحة التشغيل بالمخرطة: والتي تشمل عمود الدوران وظرف المخرطة وبرج العدة

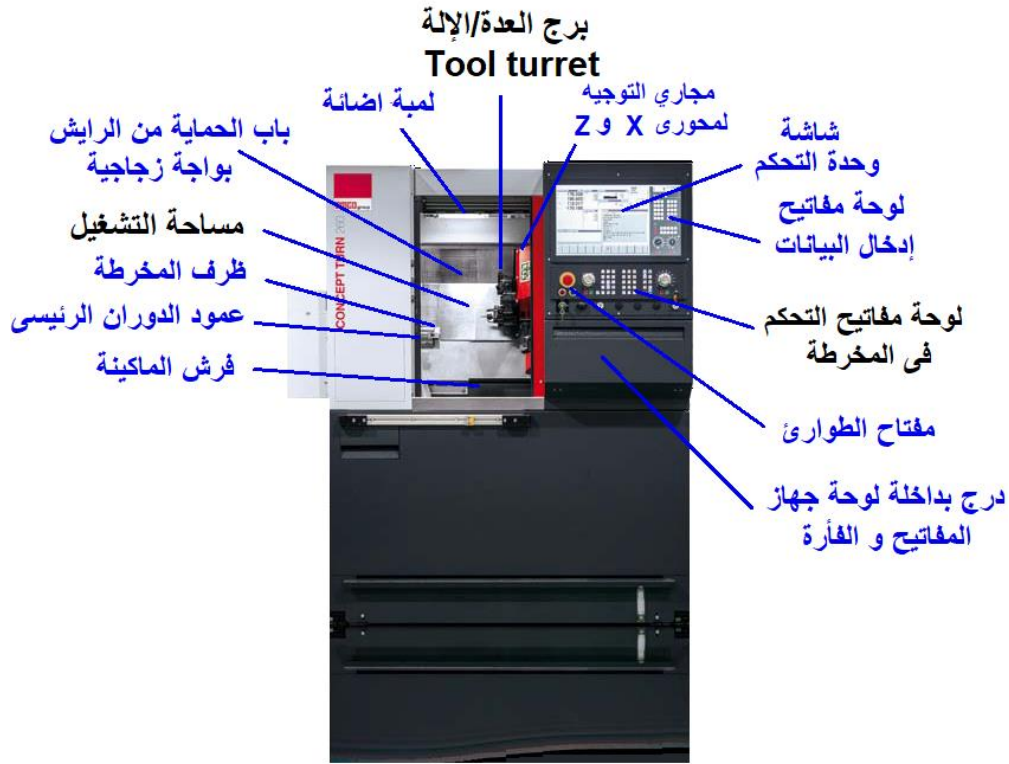


شكل رقم ١: أجزاء المخرطة CNC ماركة EMCO CM 260

٤. يقوم المدرب بشرح مكونات ووظيفة كل جزء بوحدة التحكم الرئيسية حسب نظام التحكم الموجود على الماكينة والمتاح بمركز التدريب، سواء لنظام فانوك EMCO WinNC for Fanuc 31i control panel المبين في شكل ٢، أو في نظام سينمويرك EMCO WinNC for Sinumerik control panel المبين في شكل ٣.

المكونات: يبين المدرب للطلاب أن وحدة التحكم تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية هي:


- لوحة إدخال البيانات
- لوحة مفاتيح التحكم في الماكينة
- شاشة وحدة التحكم

الوظيفة: تستخدم لإدخال البيانات الخاصة بالبرنامج، وتعريف الآلات المستخدمة وأبعاد قطعة الشغل وأيضا بيانات تجهيز الماكينة وإعدادها لهذا البرنامج.

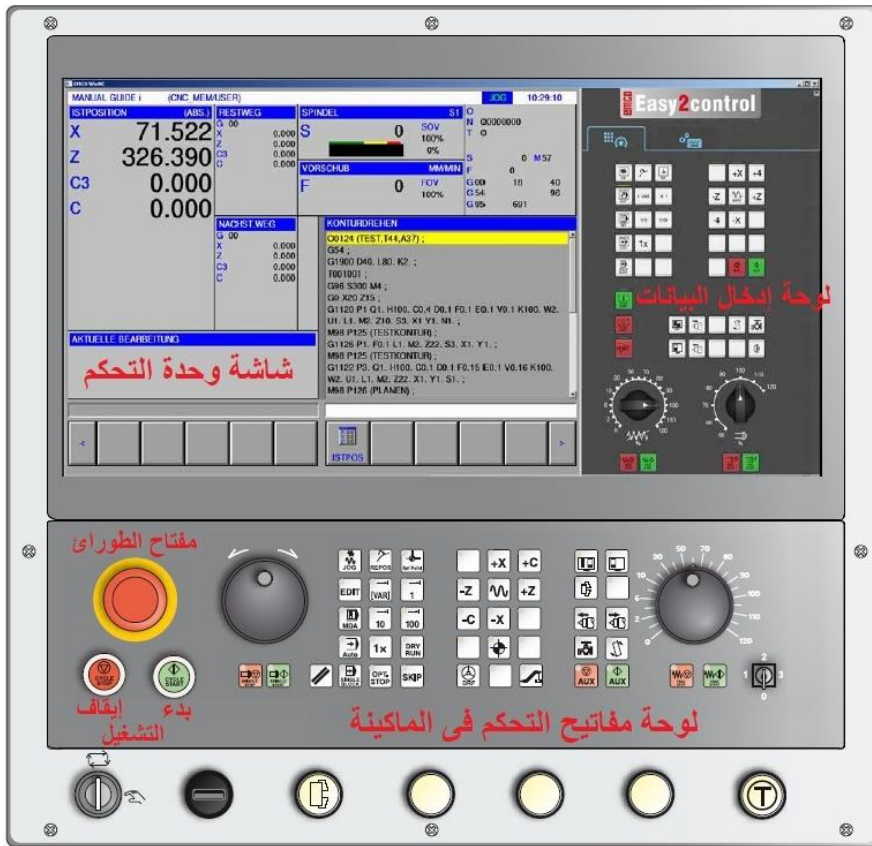


شكل رقم ٢: وحدة التحكم الرئيسية بالخرطة المبرمجة بالحاسب نظام فانوك

EMCO WinNC for Fanuc 31i control panel

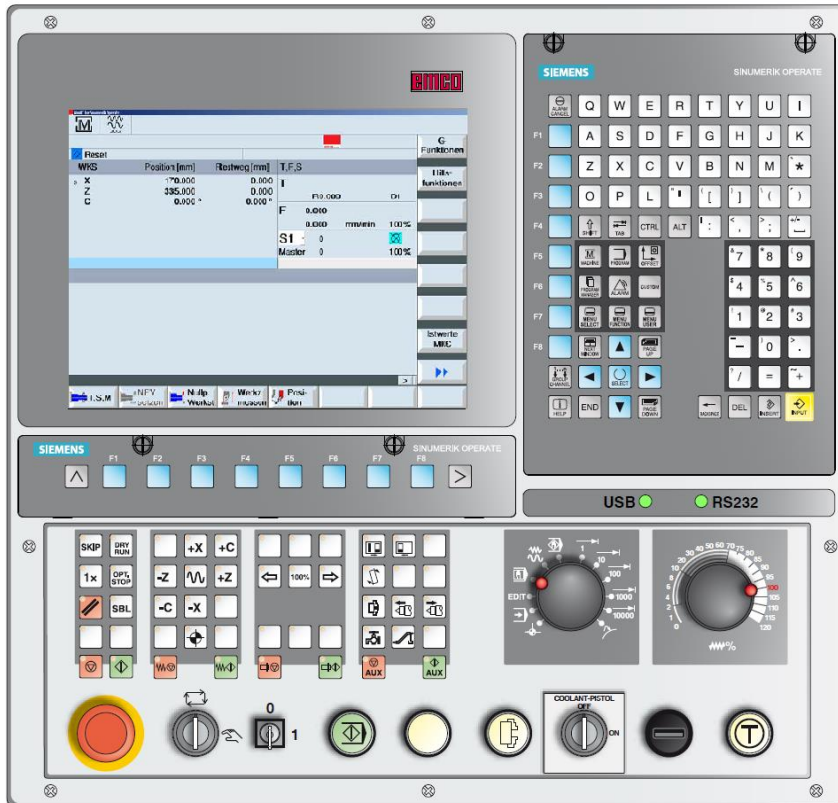

شكل رقم ٣: وحدة التحكم الرئيسية بالخرطة المبرمجة بالحاسب نظام سينوميرك

EMCO WinNC for Sinumerik control panel

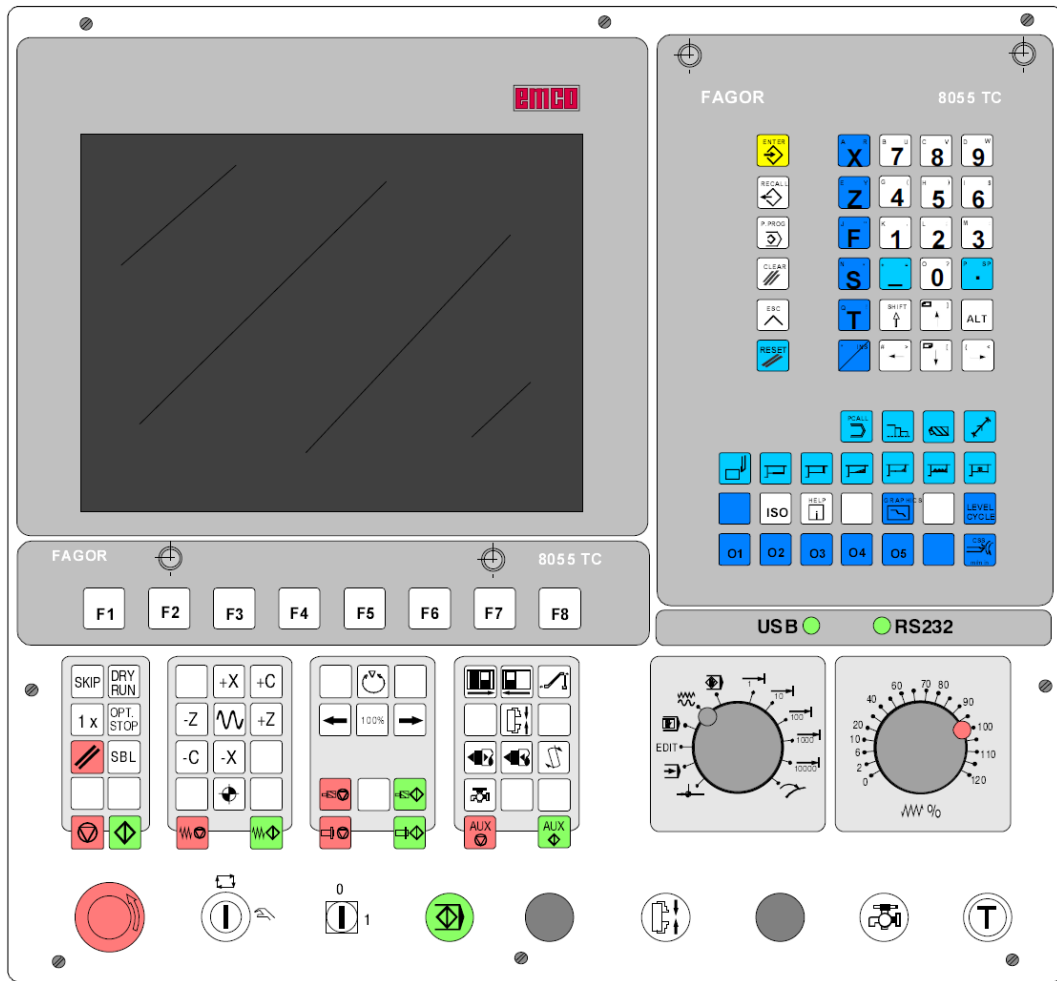


شكل رقم ٤: وحدة التحكم الرئيسية بالخرطة المبرمجة بالحاسب نظام فاجور

EMCO Win NC for Fagor control panel


٥. وحدة مفاتيح إدخال البيانات: يقوم المدرب بشرح مكونات وحدة المفاتيح الرئيسية المكونات: تتكون من مجموعة من المفاتيح التي تستخدم في إدخال الأرقام والحروف لكتابة خطوات البرنامج ومجموعة مفاتيح أخرى مساعدة ومفاتيح الوظائف ومفاتيح أسهم الاتجاه وتغيير الصفحات لأعلى وأسفل كما هو مبين بشكل ٤ و٥ للوحة ماكينة نظام فانوك وسينو ميرك. الوظيفة: تستخدم لإدخال البيانات الخاصة بالبرنامج، وتعريف الآلات المستخدمة وإبعاد قطعة الشغل.



شكل رقم ٥: لوحة مفاتيح إدخال البيانات للماكينة نظام فانوك EMCO Fanuc 31i

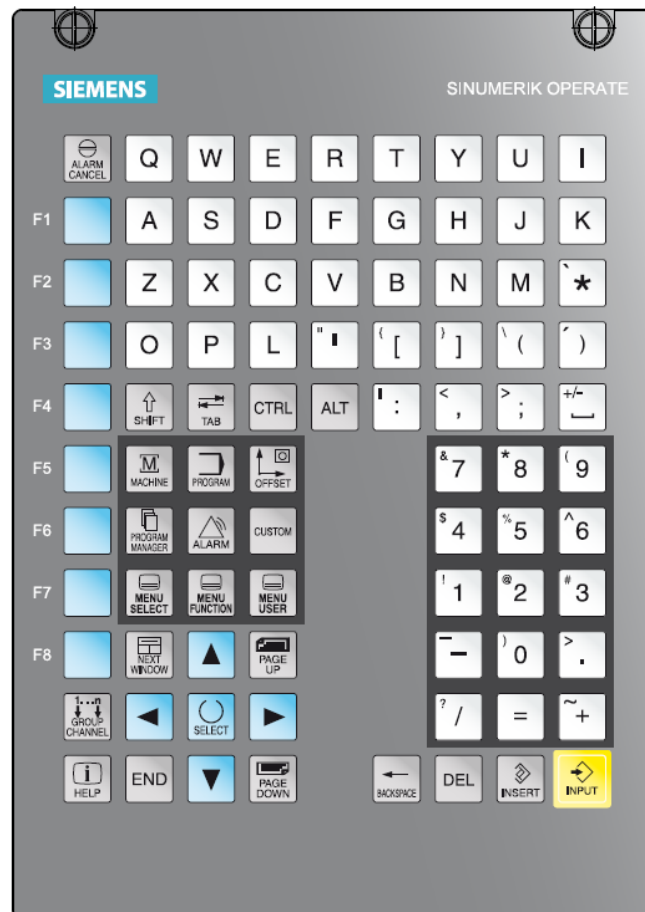

شكل رقم ٦: لوحة مفاتيح إدخال البيانات للماكينة نظام سينوميك EMCO Sinumerik

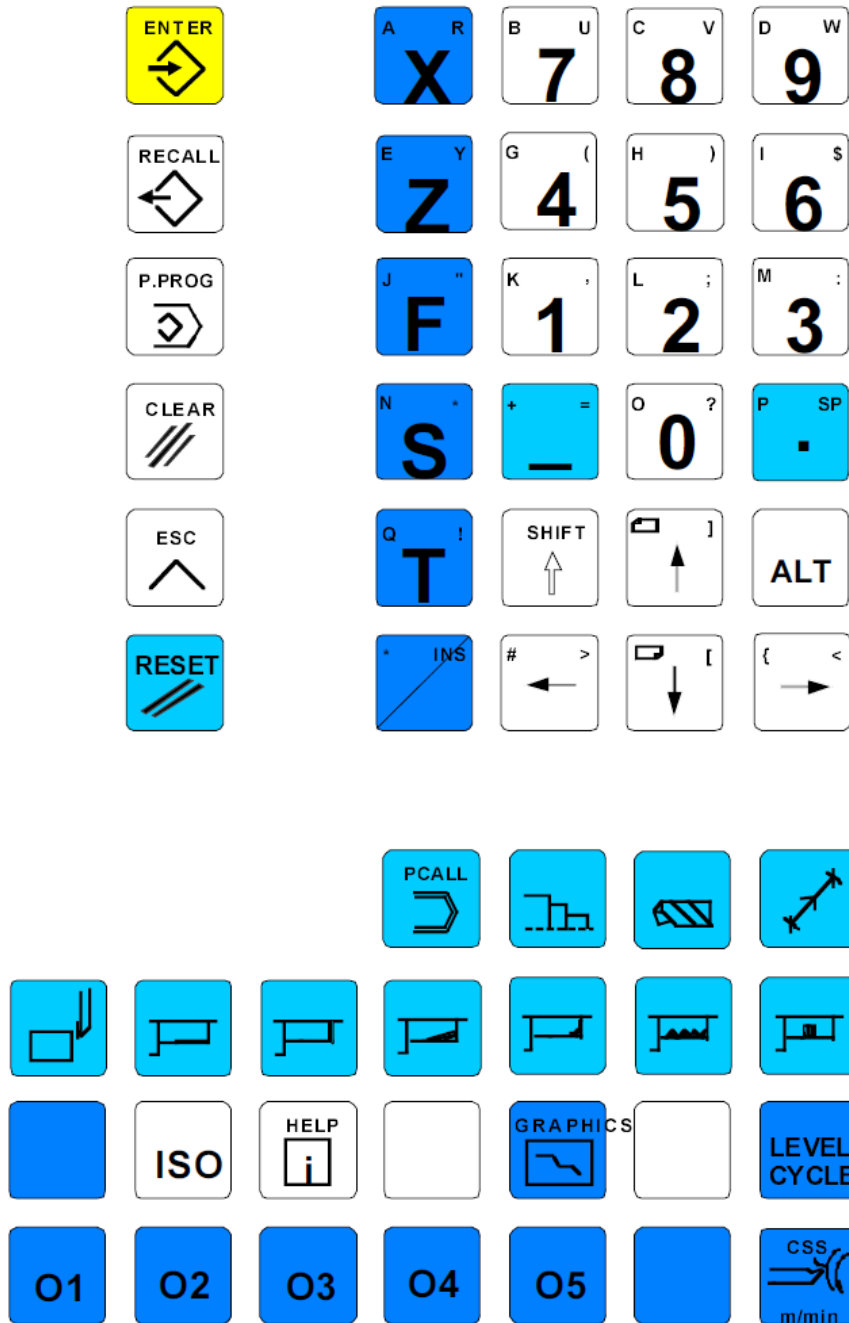











شكل رقم ٧: لوحة مفاتيح إدخال البيانات للماكينة نظام فاجور EMCO Fagor






الوظيفة	الاسم	الرمز																				
تستخدم لإدخال الأرقام من (٠ إلى ٩) وأخرى لإدخال بعض م الحروف الهجائية المستخدمة في البرنامج أو لوصف خطوات البرنامج	مفاتيح الأرقام	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>-</td><td>0</td><td>.</td></tr> </table>	7	8	9	4	5	6	1	2	3	-	0	.								
7	8	9																				
4	5	6																				
1	2	3																				
-	0	.																				
تستخدم لإدخال بعض الحروف الهجائية المستخدمة في البرنامج أو لوصف خطوات البرنامج	مفاتيح الأرقام	<table border="1"> <tr><td>O</td><td>N</td><td>G</td><td>P</td></tr> <tr><td>X</td><td>Z</td><td>C</td><td>Y</td></tr> <tr><td>U</td><td>W</td><td>H</td><td>V</td></tr> <tr><td>M</td><td>S</td><td>T</td><td>L</td></tr> <tr><td>I</td><td>K</td><td>R</td><td>F</td></tr> </table>	O	N	G	P	X	Z	C	Y	U	W	H	V	M	S	T	L	I	K	R	F
O	N	G	P																			
X	Z	C	Y																			
U	W	H	V																			
M	S	T	L																			
I	K	R	F																			

الوظيفة	الاسم	الرمز
مفاتيح مساعدة		
<p>مفتاح EOB: يستخدم لأربعة وظائف هي:</p> <p>للضغط مرة واحدة: يتم إدخال علامة (;) End of block وذلك لإنهاء المقطع الحالي والبدء بمقطع جديد.</p> <p>للضغط مرتين: يتم إدخال علامة (/) Slash والتي توضع قبل البلوك المراد عدم تنفيذه أثناء تشغيل البرنامج.</p> <p>للضغط ثلاثة مرات: يتم إدخال علامة (,) Comma والتي لا يمكن استخدامها داخل البرنامج، ولكن يمكن استخدامها ضمن أية عبارات استرشادية بين الأقواس.</p> <p>للضغط أربعة مرات: يتم إدخال العلامة (#) والتي تستخدم في نظام البرنامج بالعوامل-حسب توافر هذا الميزة بالماكينة)</p>	<p>End of EOB block إنهاء المقطع الحالي</p>	
<p>يتم إدخال علامة (/) Slash</p>	<p>Slash</p>	
<p>يستخدم لإلغاء المدخلات</p>	<p>CAN</p>	
<p>يستخدم لإلغاء رسالة الخطاء وإرجاع المؤشر إلى بداية البرنامج أثناء كتابة أو تعديل البرنامج. وكذلك يقوم بإيقاف تشغيل الماكينة عند الضغط عليه أثناء التشغيل الفعلي أو التشغيل الاختباري للماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>	<p>RESET مفتاح إعادة الضبط</p>	
<p>يستخدم للانتقال إلى مساحة التشغيل لمدير البرامج على</p>	<p>HELP مفتاح المساعدة</p>	
<p>يستخدم لتغيير حالة الأحرف صغيرة أم كبيرة.</p>	<p>ABC مفتاح تحويل من حروف كبيرة إلى صغيرة</p>	

الوظيفة	الاسم	الرمز
<p>يستخدم لإدخال الوظيفة الثانية للمفتاح والمبينة بالركن العلوي الشمال. Y و Y ? + SHIFT</p>	<p>Shift مفتاح العالي</p>	<p>للفانوك  للسيمونيرك </p>
<p>يستخدم لاستبدال كلمة مكان كلمة داخل البرنامج (مثلا G20 بدلا من G10).</p>	<p>ALTER مفتاح التبديل</p>	<p></p>
<p>يستخدم لأداء أكثر من وظيفة كما يلي: ➤ لإدخال البيانات في صفحة البرنامج (يتم كتابة البيانات ثم ضغط مفتاح INSERT لتستقر البيانات في المقطع التي تم اختياره. ➤ فتح مقطع جديد في البرنامج عن طريق الضغط على الزر بدون إدخال بيانات. ➤ إضافة برنامج جديد في مكتبة البرامج Library حيث يتم كتابة اسم البرنامج الجديد، مثلا Y0006K ثم النقر على مفتاح INSERT لإضافة البرنامج</p>	<p>INSERT مفتاح حشر البيانات</p>	<p>للفانوك  للسيمونيرك </p>
<p>يستخدم لحذف (كلمة، مقطع، أو برنامج) كما يلي: ➤ لحذف كلمة: يوضع المؤشر قبل الكلمة المراد حذفها ثم الضغط على مفتاح DELETE ➤ لحذف مقطع: يوضع المؤشر قبل المقطع المراد حذفه ثم كتابة رقم المقطع Block، مثلا N30 ثم الضغط على مفتاح DELETE. ➤ لحذف برنامج: يتم إدخال اسم البرنامج المراد حذفه مثل Y0006K، ثم الضغط على مفتاح DELETE فيتم حذف البرنامج من صفحة البرنامج وكتابة البرامج.</p>	<p>DELETE مفتاح الحذف</p>	<p>للفانوك  للسيمونيرك </p>

الوظيفة	الاسم	الرمز
إدخال كلمة، وقبول إدخال البيانات	INPUT مفتاح الإدخال	للفانوك  للسيمونيرك 
مفاتيح اسهم الاتجاه وتقليب الصفحات		
تستخدم لتحريك المؤشر على الشاشة في أربعة اتجاهات يمين ويسار، لأعلى وأسفل	مفاتيح اسهم الاتجاه	
تستخدم لتغير صفحات الشاشة أو البرنامج لأعلى أو لأسفل.	PAGE مفتاح تقليب الصفحات	
مفاتيح الوظائف		
يستخدم لإظهار إحداثيات الوضع الحالي للألة/المعدة.	POS مفتاح الأوضاع	
يستخدم لإظهار صفحة البرنامج	PROG مفتاح البرنامج	
يستخدم لضبط وإظهار صفحات ترحيل صفر, صفر العدة، ترحيل المتغيرات	OFS/SET مفتاح الترحيل	
مفتاح مخصص ١	CUSTOM1	
مفتاح مخصص ٢	CUSTOM2	
يستخدم لإظهار صفحات المحاكاة بالرسم (Simulation) 3D view ومسار آلة القطع	GRAPH مفتاح الرسم	

الوظيفة	الاسم	الرمز
يستخدم لإظهار الرسائل الخاصة بالتحذير أو الخطاء قبل حذفها	MESSAGE مفتاح الرسائل	
يستخدم لضبط المعاملات والمؤشرات، ومبين الأعطال وإصلاحها	SYSTEM مفتاح الرسم	
مجموعة مفاتيح خاصة بلوحة سينوميريك Sinumerik		
يستخدم لإلغاء رسالة التنبيه	إلغاء التنبيه Alarm cancel	
يستخدم لإدخال الوظيفة الثانية للمفتاح والمبينة بالركن العلوي الشمال. \uparrow و \uparrow ?	Shift زر العالي	
يستخدم للانتقال بعدد محدد من المساحات في البرنامج	انتقال منطقة TAB	
يستخدم مع أزرار الحروف لعمل اختصارات مثل CTRL X Cut و CTRL C Copy CTRL Z Undo و CTRL V Paste	CTRL زر التحكم	
يستخدم مع أزرار أخرى مثلا: إدخال كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر	ALT	
الانتقال إلى وضع العمل على الماكينة وإظهار قيم الحركة اليدوية للمحاور على الشاشة	Machine operating area	
الانتقال إلى وضع البرنامج	Program operating area	
الانتقال إلى وضع المعاملات واختيار العدد	Parameter operating area	

الوظيفة	الاسم	الرمز
الانتقال إلى مدير البرامج	Program operating area	
انتقال إلى حالة التشخيص Diagnosis operating area	تحذير Alarm	
يبين القوائم الرئيسية (اختيار مساحة لتشغيل)، الانتقال إلى مساحة التشغيل السابقة عند الضغط عليه مرة أخرى Show basic menu (operating area selection). Jump to the previous operating area when pressed again.	اختيار القوائم Menu select	
no function	لا توجد له وظيفة	
no function	لا توجد له وظيفة	
زر اختيار قيم محددة في حقل الإدخال واختيار قوائم المعرفة بهذه الرموز تنشيط أو عدم تنشيط حقل اختيار اختيار مقطع من برنامج في محرر البرنامج ومدير البرامج	Selection button/Toggle button زر الاختيار	

جدول رقم ٢: رموز ووظيفة مفاتيح لوحة إدخال البيانات

مجموعة مفاتيح وأزرار خاصة بنظام التحكم Fagor 8055 Turn

الوظيفة	الاسم	الرمز
Selection Key مفتاح الاختيار لاختيار القوائم والتحرك من الشاشة القياسية إلى الشاشة المخصصة	اختيار INS	
Confirm input يستخدم لتأكيد الإدخال	ENTER مفتاح الإدخال	

الوظيفة	الاسم	الرمز
Take over coordinate value or call current cycle اخذ قيم الإحداثيات أو استدعاء الدورة الحالية	Recall مفتاح الاستدعاء	
Delete input يستخدم لإلغاء المدخلات	Clear مفتاح الإلغاء	
Abort dialogue or leave menu إهمال الحوار أو مغادرة القائمة	Esc مفتاح الهروب	
يستخدم لإلغاء رسائل الخطاء في وضع الشاشة Delete error message in graphic mode	Reset key مفتاح إعادة الضبط	
يستخدم لإلغاء رسائل الخطاء في وضع الماكينة Delete error message in Machine mode	Reset key مفتاح إعادة الضبط للماكينة	
Managing program, files WIN NC functions in Fagor إدارة البرامج والملفات في نظام تحكم "فاجور"		
إنشاء الملفات، نسخ أو استدعاء إدارة الملفات	Programing مفتاح البرامج	
مفتاح البرامج القياسية	ISO programing مفتاح البرامج القياسية	
يفتح قوائم المساعدة	مفتاح المساعدة	
شرح رسم قطعة العمل	شرح بالرسم	
يستخدم للانتقال إلى قائمة الدورات	قائمة الدورات	
يستخدم للتشغيل بسرعة قطع ثابتة/لفة في دقيقة	Constant cutting speed مفتاح السرعة الثابتة	

الوظيفة	الاسم	الرمز
الدورات لنظام فاجور Cycles		
Calling cycle selection يستخدم لاختيار الدورات		
Profiling cycle دورة الأقطار المتدرجة		
Drilling cycle دورة الثقب		
Positioning cycle دورة التموضع		
Tool calibration cycle دورة قياس العدة		
Turning cycle دورة خراطة عدلة طولية		
Facing cycle دورة التسوية		
Taper cycle دورة السلبة		
Rounding cycle دورة الشطف الدائري		
Threading cycle دورة القلاووظ		
Grooving cycle دورة التجويفات		

جدول رقم ٣: رموز ووظيفة مفاتيح لوحة إدخال البيانات لنظام فاجور Fagor



يقوم المدرب كذلك بالضغط على المفاتيح الهامة وبيان ما الذي سيظهر عند الضغط عليها



مثال: عند الضغط على مفتاح POS تظهر الشاشة كما يلي:

ويكون أسفل الشاشة ثلاثة أزرار (١) الوضع المطلق، (٢) الوضع النسبي، (٣) كلا الوضعين معا.

ACTUAL POSITION		TEST,T44,A37		KONTURDREHEN N0000			
ABSOLUTE		MACHINE		DISTANCE TO GO			
X	0.000	X	77.761	X	0.000		
Z	326.390	Z	326.390	Z	0.000		
C3	0.000	C3	0.000	C3	0.000		
C	0.000	C	0.000	C	0.000		
MODAL		F		0		MM/MIN	
G0	F	0	M	5			
G96					S		
G90					SOV 100% SLM 0%		
T		0000		DRY RUN F 0 MM/MIN			
G95	G54	S					
G71	G61						
G40	G17						
G69.1							
A>							
JOG **** ** *				09.07.03			
ABSOLU		RELATI		ALL			
TE		VE					

بالضغط على الأزرار في وقت واحد  +  +  يغلق برنامج التشغيل فانوك أو سيمونريك

Close WinNC for Sinumerik and Faunc Operate


٦. لوحة التحكم بالماكينه: يقوم المدرب بشرح مكونات وحدة مفاتيح التحكم

المكونات: تتكون من مجموعة من المفاتيح المسؤولة عن التحكم في الماكينة وتجهيزها للعمل


بالإضافة إلى مفتاحي بدء وإيقاف التشغيل، ومفتاح الطوارئ كما هو مبين بشكل ٤.

الوظيفة: تستخدم لإدخال البيانات الخاصة بالبرنامج، وتعريف الآلات المستخدمة وأبعاد قطعة الشغل.


يقوم المدرب بشرح الأزرار الموجودة على لوحة التحكم وبيان وظيفة كل زر على حدة كما يلي:

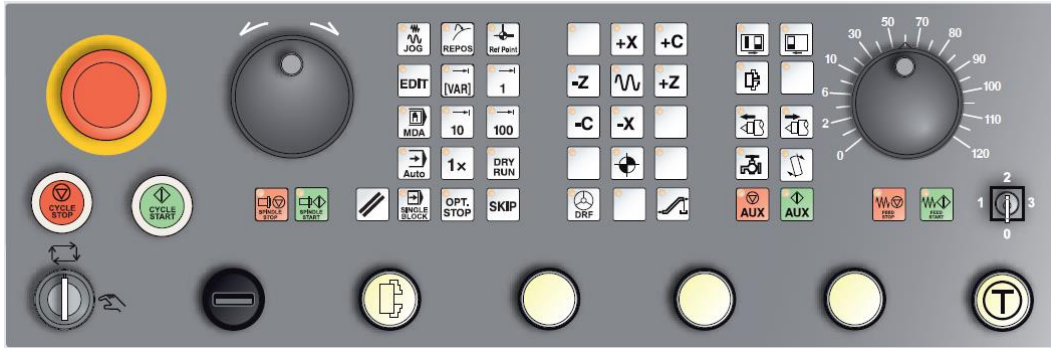


شكل رقم ٨: لوحة التحكم بالماكينه نظام فانوك

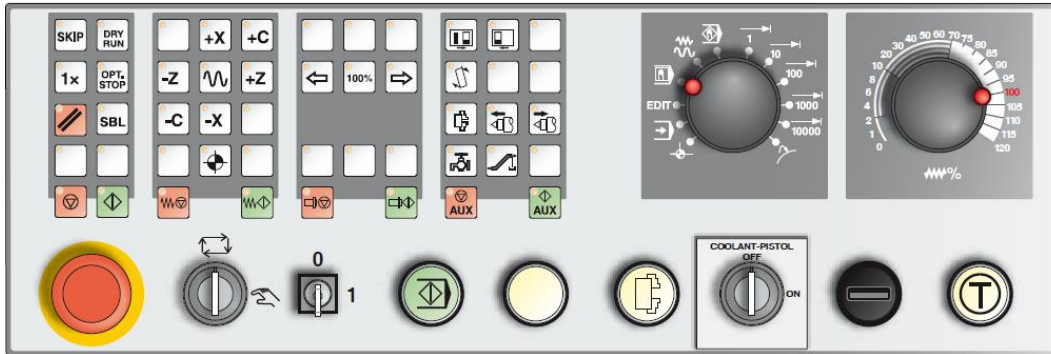

شكل رقم ٩: لوحة التحكم بالماكينه نظام سينوميرك

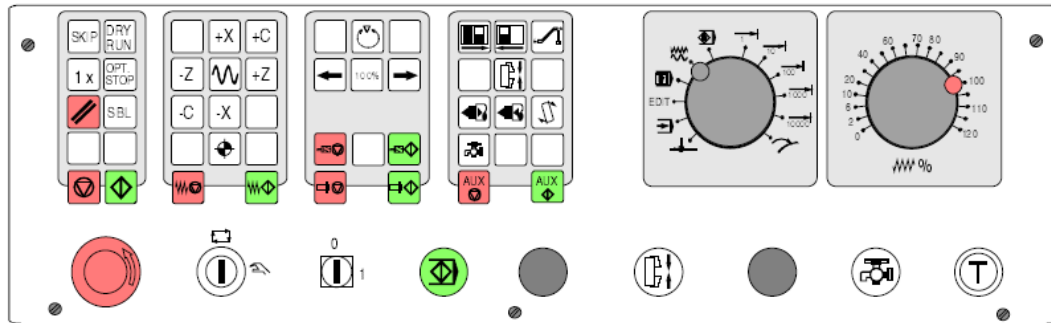



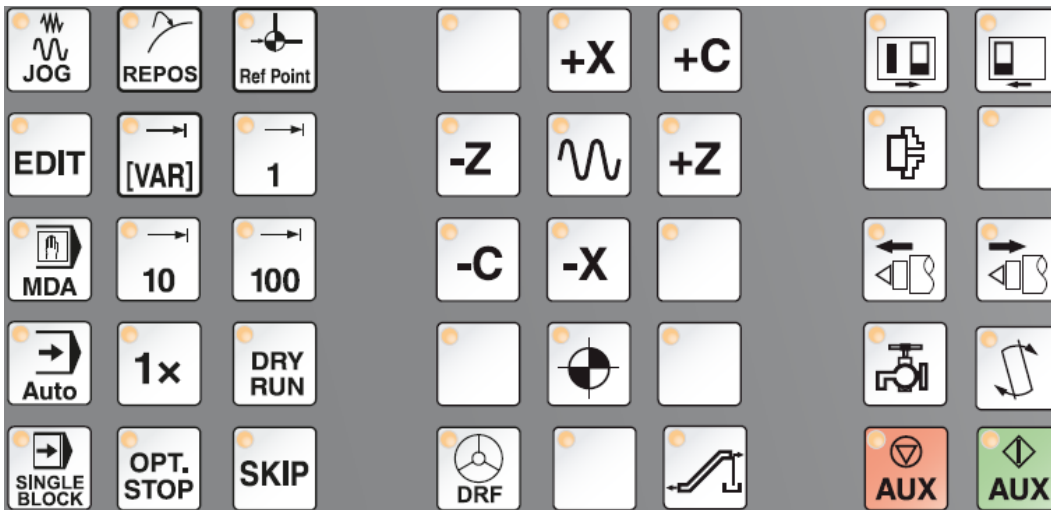



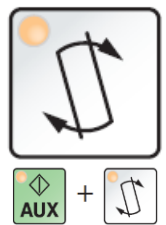
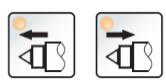
شكل رقم ١٠: لوحة التحكم بالماكينه نظام فاجور






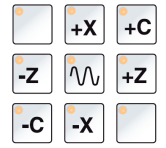

شكل رقم ١١: أزرار الوظائف بلوحة التحكم لنظام فانوك وتتشابه معظمها مع نظام سينوميرك ونظام فاجور

الرمز	الاسم	الوظيفة
	Skip (block mask) تخطي	في وضع التخطي، يتم تخطي كل البلوكات التي أمامها علامة الشرطة المائلة (/) قبل رقم البلوك (مثل N100/)
	Dry run تشغيل جاف لاختبار البرنامج اختبار تغذية للتشغيل (test run feed)	في وضع التشغيل الجاف، لاختبار البرنامج حيث تعتمد حركة الأوضاع على قيم التغذية المنصوص عليها في ضبط مستوى "التشغيل الجاف" ويتم تجاهل أوامر عمود الإدارة، ويفعل عندما تضئ اللمبة
		"تأكد من عدم وجود شغلة عند تشغيل dry run حيث تكون سرعة قيم التغذية أعلى من القيم الحقيقية
	Individual piece mode وضع القطعة الفردية	يجعل وضع قطعة فردية أو عملية مستمرة بالتزامن مع معدات التحميل التلقائي المتاحة للاختيار. حالة القطعة الفردية هي الحالة الافتراضية عند تشغيله. يشار إلى تفعيل وضع القطعة الفردية من خلال إضاءة اللمبة المقابلة للمفتاح على لوحة التحكم.
	Optional stop توقف اختياري	عندما تفعل هذه الوظيفة (بتعليق المفتاح لأسفل)، سيتم إيقاف معالجة البرنامج عند البلوك التي تمت برمجتها بالدالة الخاصة M01. تبدأ التشغيل مرة أخرى مع زر بدء تشغيل NC. إذا كانت الدالة غير نشطة، فإنه سيتم تجاهل الوظيفة الخاصة M01 (من أجزاء البرنامج).
	Edit تحرير	يستخدم للوصول لوضع التحرير في البرنامج
	Handwheel mode وضع عجلة اليد (اختياري) (optional)	يعمل هذا المفتاح على تمكين وفصل عجلة اليد المتصلة (اختياري).

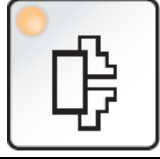الرمز	الاسم	الوظيفة
	Reset key مفتاح إعادة الضبط	بالضغط على مفتاح إعادة الضبط:
		يفصل تشغيل برنامج الأجزاء الحالية.
		يحذف رسائل التحذير ما لم تكن ناتجة من تنبيهات التشغيل أو إعادة التنبيه
		نقل الوضع إلى حالة "إعادة الضبط" هذا يعنى: <ul style="list-style-type: none"> ✎ تظل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة. ✎ يتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة (ولكن ✎ يتم الاحتفاظ بمحتوى ذاكرة برنامج الأجزاء). ✎ يكون نظام التحكم في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.
	Feed Stop إيقاف التغذية	هذا الزر يقطع حركة المبرمجة للعربة
	Feed Start بدء التغذية	يعمل على استمرار حركة النقل المبرمجة ولكن يفصلها إذا تمت مقاطعة حركة محور الدوران الرئيسية أيضا، فيجب أن يشغل مرة أخرى أولا.
	Single block البلوك الواحد	<p>يتيح تشغيل مقاطع أجزاء البرنامج جزء بجزء. يمكنك تمكين ميزة البلوك الفردي في الوضع التلقائي. عندما يتم تفعيل زر SBL معالجة البلوك الواحد:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✎ يتم فقط تشغيل البلوك الحالي إذا ضغطت على مفتاح NC Start. ✎ يتوقف التشغيل بعد تنفيذ البلوك. ✎ يتم تنفيذ البلوك التالي بالضغط على المفتاح NC Start مرة أخرى. ✎ يمكن إلغاء تحديد الوظيفة بالضغط على المفتاح Single Block مرة أخرى.

الرمز	الاسم	الوظيفة
	Cycle stop أيقاف دورة القطع	عند الضغط على زر إيقاف الدورة بعد تشغيل وحدة التحكم، يتم تعليق تشغيل أجزاء البرنامج الحالي يمكن بعد ذلك الاستمرار بالقطع بالضغط على مفتاح بدء دورة.
	Cycle start بدء دورة القطع	عند الضغط على مفتاح بدء دورة، فإن أجزاء برنامج المختارة سوف تبدأ مع البلوك الحالي.
	Axis keys مفاتيح المحاور	تستخدم هذه الأزرار لنقل محاور NC عند اختيار وضع JOG. اعتمادا على تكوين الماكينة، تتاح مفاتيح محاور مختلفة
	Rapid traverse انتقال سريع	إذا تم الضغط على هذا الزر بالإضافة إلى مفاتيح الأسهم، فإن المحاور المعنية (المرادة) تتحرك في الاتجاه السريع.
	Reference point نقطة مرجعية	يستخدم للوصول للنقاط المرجعية لمحاور عمود الدوران وبرج العدة.
	Chip conveyor (Option) سير الرائش (اختياري)	للحركة للأمام: استمر بالضغط على الزر مدة أقل من ثانية: يشغل سير الرائش للحركة للخلف: استمر بالضغط على الزر مدة أكثر من ثانية: سيقف السير بعد فترة محددة (تقريبا ٣٥ ثانية)
	Tool turret برج العدة	للحركة لاستمرار تأرجح برج العدة مع آلة (عدة) واحدة في وضع JOG. إذا تم تفعيل زر "AUX on" في نفس الوقت، سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة.
	Tailstock forwards, tailstock backwards حركة غراب الذيل	تستخدم هذه المفاتيح لتحريك الغراب للأمام أو الخلف





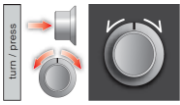
الوظيفة	الاسم	الرمز
يستخدم لتشغيل جهاز التثبيت (الماسك)	Clamping devices أجهزة التثبيت	
<p>❏ يستخدم لتشغيل أو إيقاف تشغيل سائل التبريد. ولمبة البيات تدل على أن طلمبة التبريد تعمل.</p> <p>❏ إذا كان باب الوقاية من الرائش مفتوح تستمر طلمبة التبريد فقط عندما يتم الضغط على الزر.</p> <p>❏ إذا تم الضغط على زر التبريد في وضع التلقائي Automatic mode، بعد تشغيل التبريد في البرنامج ب M8، فإن طلمبة التبريد ستفصل وستومض اللمبة.</p> <p>❏ ولأعاده تشغيلها مرة ثانية أضغط على الزر مرة واحدة أخرى.</p> <p>❏ لبرمجة التبريد استعمل M8 لتشغيله، و M8 لإيقافه.</p>	Coolant سائل التبريد	
تستخدم لفتح أو غلق باب	Automatic machine doors أبواب الماكينة الأتوماتيكية	
بالضغط على هذا الزر يتم إيقاف محور الدوران وقدرة العدة. اذا استعمل أثناء حركة التغذية يجب إيقافها أولا قبل إيقاف محور الدوران.	Spindle Stop إيقاف عمود الدوران	
يعمل هذا الزر على استمرار تنفيذ تسلسل برنامج عمود الدوران المبرمج	Spindle Start بدء عمود الدوران	

جدول رقم ٤

Types of operation تحديد أنواع التشغيل		
يمكن تحديد أوضاع التشغيل من خلال مفاتيح الوظائف الناعمة (لوحة مفاتيح الكمبيوتر) أو باستخدام مفتاح اختيار وضع التشغيل Selector switch = المفتاح متعدد الوظائف ويتم من خلال هذا الجزء (قد يتواجد في بعض الموديلات مفتاح للتبديل بين أوضاع التشغيل (Ref, Auto, Edit, MDI, HOG, Inc ... etc.)		
يعمل عل تشغيل الحركة القياسية للماكينة عن طريق الحركة المستمرة للمحاور عبر مفاتيح الأسهم أو عن طريق الحركة المتزايدة incremental للمحاور عبر مفاتيح الأسهم أو عجلة اليد.	JOG مفتاح الركض (الهرولة)	
يتحكم في الماكينة عن طريق تنفيذ بلوك أو تسلسل من البلوكات (المقاطع). يتم إدخال البلوكات (المقاطع) عن طريق لوحة التحكم.	MDA - Manual Data Automatic دليل البيانات التلقائية	
يستعمل لتشغيل الوضع الآلي للماكينة ويستخدم في الحالات التالية	Automatic أتوماتيك (تلقائي)	
عند اختبار البرنامج بالتشغيل الجاف Dry Run عند التشغيل الأتوماتيكي للبرنامج (التشغيل الآلي).		
الاقتراب من النقطة المرجعية (المرجع) في وضع التشغيل JOG	REF - Reference mode الوضع المرجعي	
التحرك خطوة بخطوة على مسافة محددة مسبقا بقيمة زيادة 1 في العجلة اليدوية / وضع الهرولة JOG. عند نظام القياس المتري: زيادة 1 تعني مع 1 μm (ميكرو متر) عند نظام القياس الإنجليزي (بالبوصة): زيادة 1 تعني تساوي 1, 0 μinch ميكرو بوصة	Inc 1 - Incremental feed مفتاح زيادة التغذية بقيمة 1	

<p>التحرك خطوة بخطوة على مسافة محددة مسبقا بقيمة زيادة ١٠ في العجلة اليدوية / وضع الهرولة JOG. للتحرك نظام القياس المتري: تعنى مع ١٠ μm (ميكرو متر) للتحرك نظام القياس الإنجليزي (بالبوصة): زيادة ١ تعنى تساوي ١ μinch ميكرو بوصة</p>	<p>Inc 10 - Incremental feed مفتاح زيادة التغذية بقيمة ١٠</p>	
<p>التحرك خطوة بخطوة على مسافة محددة مسبقا بقيمة زيادة ١٠٠ في العجلة اليدوية / وضع الهرولة JOG. للتحرك نظام القياس المتري: زيادة ١٠٠ تعنى مع ١٠ μm (ميكرو متر) للتحرك نظام القياس الإنجليزي (بالبوصة): زيادة ١٠٠ تعنى تساوي ١٠ μinch ميكرو بوصة</p>	<p>Inc 100 - Incremental feed مفتاح زيادة التغذية بقيمة ١٠٠</p>	
<p>التحرك في خطوات مع زيادة متغيرة باستمرار.</p>	<p>Inc [VAR] الزيادة [المتغيرة]</p>	
<p>موضع خلفي ، يصل للمسار مرة أخرى في وضع التشغيل JOG</p>	<p>REPOS – Repositioning إعادة تحديد موضع</p>	
<p>يقوم هذا الزر بإيقاف تشغيل الوحدات المساعدة الخاصة بالماكينة. فعال فقط إذا كان عمود الدوران والبرنامج مغلقين.</p>	<p>Auxiliary OFF إيقاف الوحدات المساعدة</p>	
<p>يجعل هذا الزر الوحدات المساعدة للألة جاهزة للتشغيل (المكونات الهيدروليكية، محركات التغذية، محركات عمود الدوران، تشحيم ناقل الرانش، سائل التبريد). يجب الضغط على الزر لمدة حوالي ثانية واحدة. استعمال مفتاح AUX ON هو وظيفة واضحة حيث يعمل على تشغيل نظام التزييت المركزي.</p>	<p>Auxiliary ON تشغيل الوحدات المساعدة</p>	
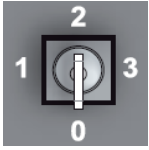
<p>يستخدم المفتاح الدوار لتغيير قيمة التغذية عن القيمة المبرمجة F في البرنامج (بتوافق مع النسبة المئوية%). سيتم عرض قيمة التغذية المحددة F بـ % على الشاشة. نطاق الضبط يتراوح من ٠% (انعدام لتغذية) إلى ١٢٠% من التغذية المبرمجة. في حالة وضع اجتياز سريع rapid traverse لن يتم تجاوز نسبية الـ ١٠٠%.</p> <p>لا يوجد تأثير مع أوامر مؤشر القلوطة G33 thread، G63</p>	<p>Override switch (feed rate override) مفتاح التجاوز (تجاهل) (تجاوز معدل التغذية)</p>	
<p>يستخدم في حالة الطوارئ فقط.</p> <p>كقاعدة عامة، بالضغط على زر الطوارئ سيؤدي إلى إيقاف جميع المحركات بأكثر قدر ممكن من عزم الكبح.</p> <p>للتشغيل مرة أخرى، اضغط على المفاتيح التالية: doors OPEN and CLOSED ،AUX ON ،RESET</p>	<p>EMERGENCY SHUTDOWN مفتاح إيقاف الطوارئ</p>	
<p>مفتاح العمليات الخاصة يستخدم لاختيار أحد الوضعين:</p> <p>١- الوضع الذاتي "AUTOMATIC" عند التشغيل الآلي على الماكينة.</p> <p>٢- الوضع اليدوي HAND للعمليات الخاصة للعمليات الخاصة "SET-UP" مثل عملية قياس العدد وإزاحة نقطة الصفر والباب مفتوح بهدف تحريك المحاور يدويا باستخدام هذا المفتاح، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>	<p>Key Switch Special Operations Mode مفتاح وضع العمليات الخاصة</p>	

<p>يعتمد هذا المفتاح على طبيعة وموديل الماكينة</p>	<p>Key switch مفتاح تشغيل The key switch function is machine-specific.</p>	
<p>الزر الإضافي له نفس الوظيفة الموجودة في لوحة التحكم في الماكينة. (حركة مزدوجة بسبب التشغيل الأفضل).</p>	<p>Additional left button clamping means وسيلة إضافية للتثبيت من اليسار</p>	
<p>وصلة إدخال USB لتبادل البيانات مع الماكينة مثل (نسخ البيانات، تثبيت برنامج التشغيل... الخ)</p>	<p>USB connection (USB 2.0)</p>	
<p>عندما يكون الباب مفتوحا، يتم تهيئة حركات المحور عبر مفاتيح الأسهم وحركات أداة البرج عن طريق الضغط على زر التمكين (مفتاح الفتح المسبق precondition key switch في وضع SET-UP). في الماكينات ذات الأبواب الألية (اختياري)، يؤدي الضغط على مفتاح التمكين إلى فتح أبواب الماكينة. يستخدم هذا لمفتاح لضمان أن يد تضغط عليه ويد تضغط على زر حركة المحاور وبالتالي المشغل يقف بعيدا عن حركة برج العدة لضمان عدم الإصابة</p>	<p>Enable button زر التمكين</p>	
<p>هو مفتاح دوار مع ميزة ضغط.</p>	<p>Multifunction switch for operating modes مفتاح متعدد الوظائف لأوضاع التشغيل</p>	
<p>وظيفة العامة: يتم فتح واجهة المستخدم بالضغط على المفتاح</p>		
<p>يتم الإشارة إلى الوظيفة النشطة بواسطة مربع اختيار أخضر.</p>		

<p>يسمح تدوير المفتاح بالتبديل بين الوظائف. ينتقل الشريط الأسود مع الرموز إلى اليسار أو إلى اليمين.</p> 		
<p>يتم تنشيط وظيفة أو إجراء تغيير في قائمة فرعية بواسطة الضغط على الزر.</p>		
<p>يمكن تغيير شفافية شاشة الخلفية بتدوير المفتاح: تدوير ناحية اليسار: تفتيح الشاشة تدوير ناحية اليمين: تغميق بالضغط مرة أخرى تغلق القائمة ويختفي الاطار الأبيض</p>		
<p>وضع التشغيل الآلي Automatic: يشغل وضع التشغيل الآلي للبرنامج</p>		
<p>وضع التعديل (Edit): لكتابة وتعديل النص</p>	<p>مفتاح أوضاع التشغيل (يتواجد في بعض الموديلات)</p>	
<p>وضع إدخال البيانات يدويا (Manual Data Input MDI): لإدخال برنامج بسيط يدويا يزول بانتهاء تنفيذه (عند تنفيذ خطوات قياس العدة وإزاحة الصفر أو الاستدعاء السريع للعدة)</p>	<p>بدلا من المفاتيح المذكورة في الجدول</p>	
<p>JOG وضع تحريك المحاور: للتحريك يدويا على المحاور X, Y, Z</p>		


<p>1 10 الأوضاع 1 و10 و100 و1000 و10000: لتحريك منزلقات المحاور X, Y, Z يدويا بالقيم الموضحة قرين كل وضع بوحدات الميكرون.</p>	
<p>وضع النقطة المرجعي Reference: وضع  إرجاع الماكينة إلى النقطة المرجعية (صفر الأسناد) ويستخدم لمعايرة نظام القياس بالماكينة. ملحوظة: يجب اللجوء لوضع النقطة المرجعية reference point في كل مرة عند بداية التشغيل أو في حالة التوقف الطارئ للماكينة باستخدام زر EMERGENCY STOP أو عند التوقف الآلي للماكينة عند حدوث تصادم. ويستخدم هذا الوضع ليقوم نظام التحكم بحساب المسافة بدقة بين نقطة صفر الماكينة والنقطة المرجعية لمتثبت العدة N أو T من جديد. ويوجد اختيارين لهذا الوضع الاختيار الأول: ضبط مرجعية محوري X و Z كل على حده عند الضغط على مفتاحي   حيث تتحرك منزلة محور Z ومحور X بالتوالي في مكان آمن. الاختيار الثاني: ضبط المرجعية أوتوماتيكيا عند الضغط على زر  سيتم ضبط مرجعية المحاور بالتوالي وبعد ذلك تضبط مرجعية برج العدة .Tool changer</p>	

جدول رقم ٥

٧. شاشة وحدة التحكم:

يقوم المدرب بشرح البيانات الظاهرة على شاشة التحكم وإظهار العمليات للطلاب ومعنى كل جزء فيها.


تقسيم الشاشة

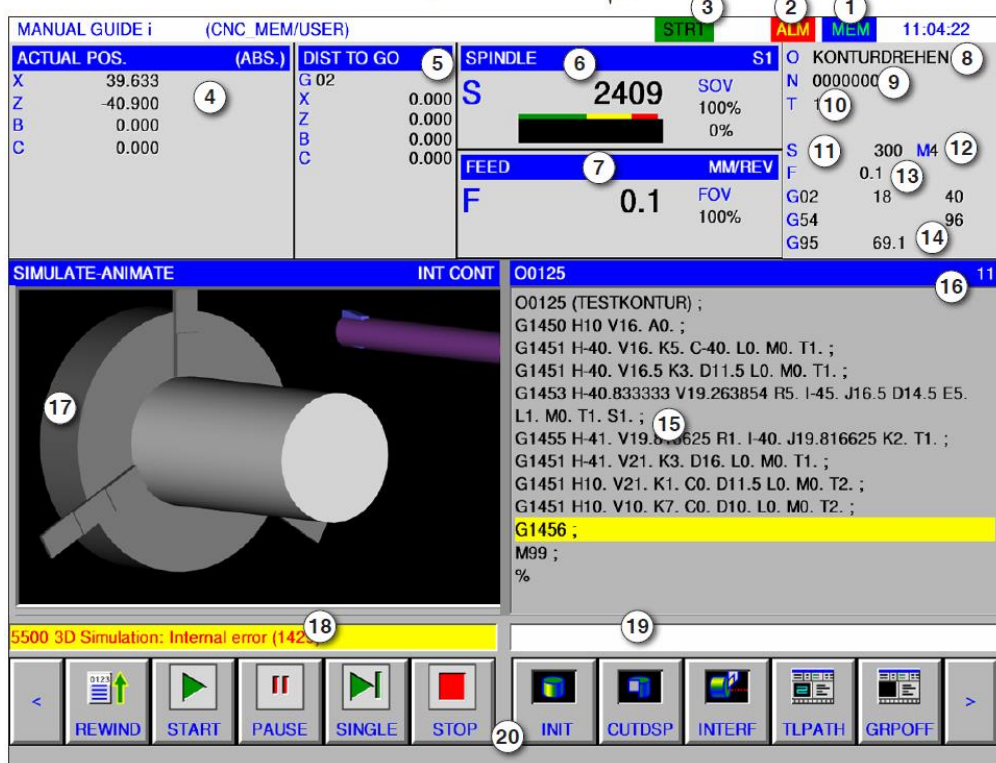

شكل رقم ١٢: شاشة التحكم وإظهار العمليات لماكينة نظام فانوك Fanuc

11-Spindle speed	١١- سرعة العمود	1-Mode	١- وضع التشغيل
12-M-commands	١٢- الأوامر M	2-Alarm	٢- التنبيه /التحذير
13-Feed display	١٣- إظهار لتغذية	3-Program mode	٣- وضع البرنامج
14-Display of active G-functions	١٤- إظهار وظائف G الفعالة	4-Axis position	٤- وضع المحور
15-Program window	١٥- نافذة البرنامج	5-Residual travel	٥- انتقال المتبقي
16-Current line no. in ISO program window	١٦- رقم السطر الحالي	6-Spindle speed	٦- سرعة المحور
17-Graphical simulation	١٧- رسومات المحاكاة	7-Feed	٧- التغذية
18-Message window	١٨- نافذة الرسائل	8-Program name	٨- اسم البرنامج
19-Softkey list	١٩- مصدر لوحة المفاتيح	9-Block number	٩- رقم البلوك
20-Softkey list	٢٠- قائمة المفاتيح	10-Tool number	١٠- رقم الألة/العدة

جدول رقم ٦: بيانات تقسيم الشاشة للوحة نظام الفانوك Fanuc

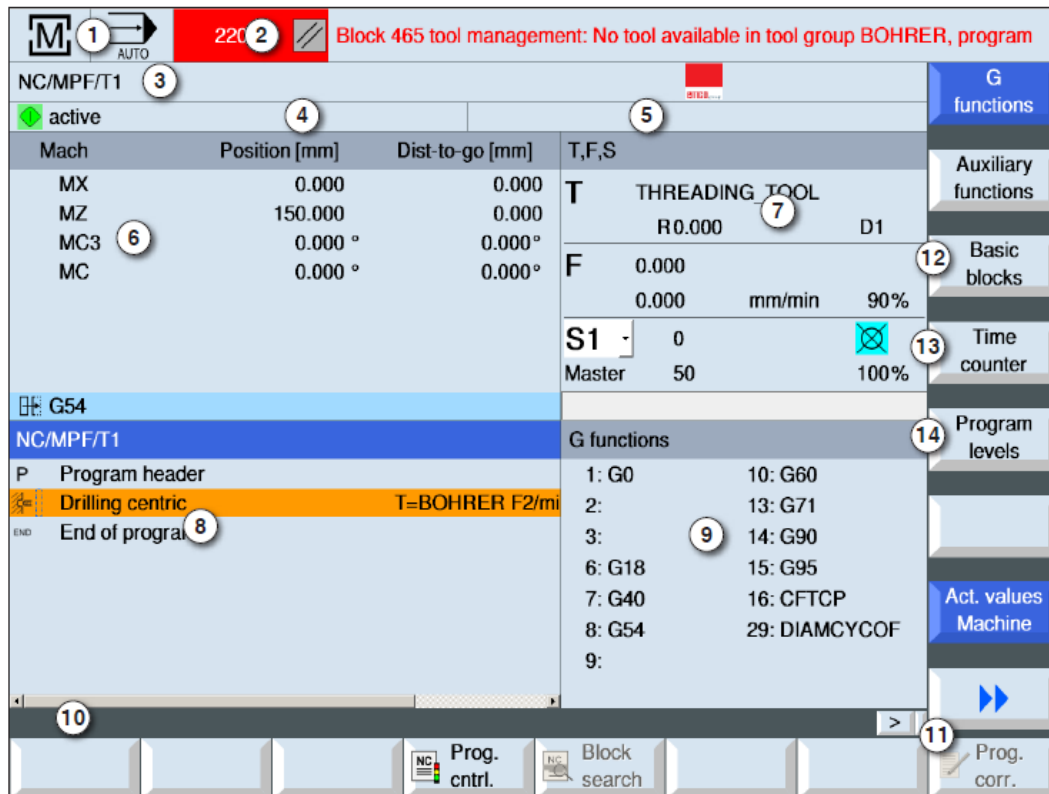


شكل رقم ١٣: شاشة التحكم وإظهار العمليات لماكينة نظام سيمون بيرك Sinumerik

1- Active operating area and operating mode	١- مساحة التشغيل وأوضاع التشغيل
2- Alarm and notification lines	٢- التحذير واسطر التنبيهات
3- Program name	٣- اسم البرنامج
4- Channel status and program influence	٤- حالة القناة وتأثير البرنامج
5- Channel operating report	٥- تقرير تشغيل القناة
6- Position display of the axes in the current values window	٦- إظهار وضع المحاور بالقيمة الحالية على الشاشة
7-Display for: <ul style="list-style-type: none"> ↪ Active tool T ↪ Instantaneous feed F/Programmed feed F ↪ Active spindle with instantaneous speed (s)/Programmed master spindle speed ↪ Spindle utilization in percent 	٧- إظهار كل من: <ul style="list-style-type: none"> ↪ العدة النشطة T ↪ التغذية الحالية لحظيا أو التغذية المبرمجة ↪ سرعة العمود الحالية أو المبرمجة S ↪ نسبة استعمال عمود الدوران
8- Work window for program display	٨- نافذة التشغيل لإظهار البرنامج
9- Display of active G-functions	٩- إظهار وظائف G الفعالة

10- Info line for additional user instructions	١٠- سطر المعلومات والتعليمات للمستخدمين
11- Horizontal and vertical softkey bars	١١- أزرار التنقل الأفقية والرأسية
12- Display of basic blocks	١٢- إظهار البلوكات (المقاطع) الأساسية
13- Time counter for displaying program run time and number of finished workpieces	١٣- إظهار وقت تشغيل البرنامج وعدد المشغولات المنفذة
14- Display the program levels	١٤- إظهار مستويات البرنامج


جدول رقم ٧: بيانات تقسيم الشاشة للوحة نظام سينوميريك Sinumerik

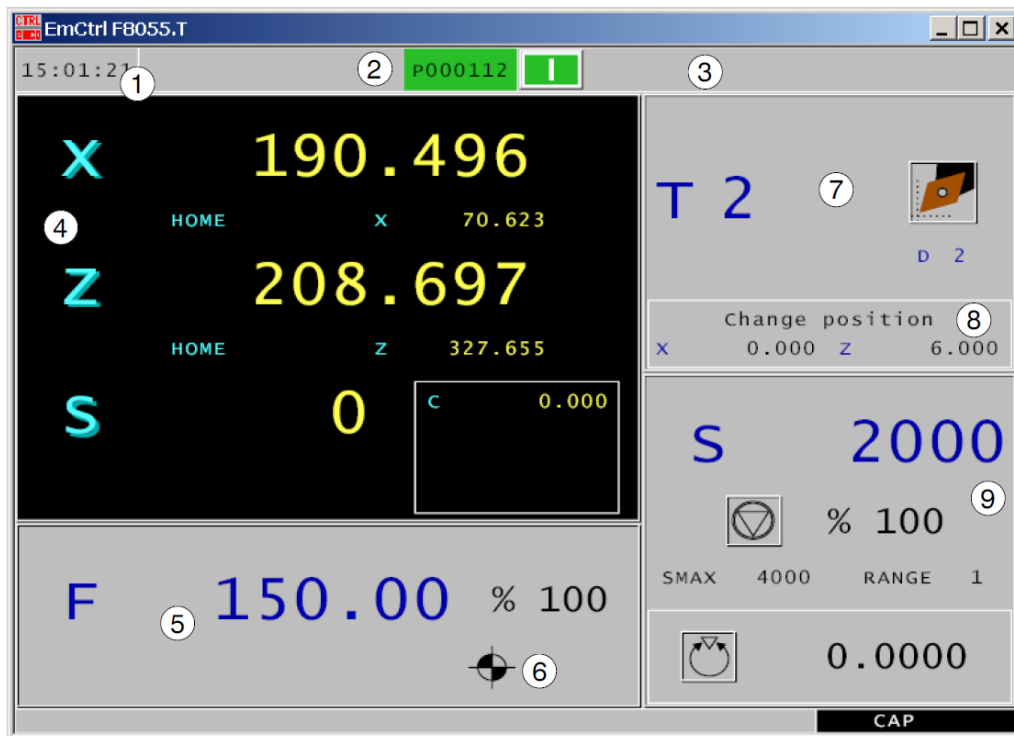

شكل رقم ١٤: شاشة التحكم وإظهار العمليات لماكينة نظام فاجور Fagor


6- Operating mode	٦- وضع التشغيل	1- Time	١- الوقت
7- Selected tool (T) and Correction (D)	٧- رقم العدة (T) والتصحيح (D)	2- SBK	٢- إظهار رقم البرنامج P
8- Coordinate tool changing related to WZP	٨- إحداثيات العدة بالنسبة لنقطة صفر الشغلة	3- Text appear	٣- إظهار الجمل على الشاشة
9- Spindle speed Program window	٩- إظهار سرعة المحور واتجاه الدوران, ونسبة السرعة	4- Working window, NC control	٤- شاشة العمل والتحكم الرقمي
		5- Feed display	٥- إظهار معدل التغذية

٨. لوحة مفاتيح جهاز الحاسب: يقوم المدرب بشرح لوحة مفاتيح Keyboard الحاسب ووظيفة المفاتيح المناظرة

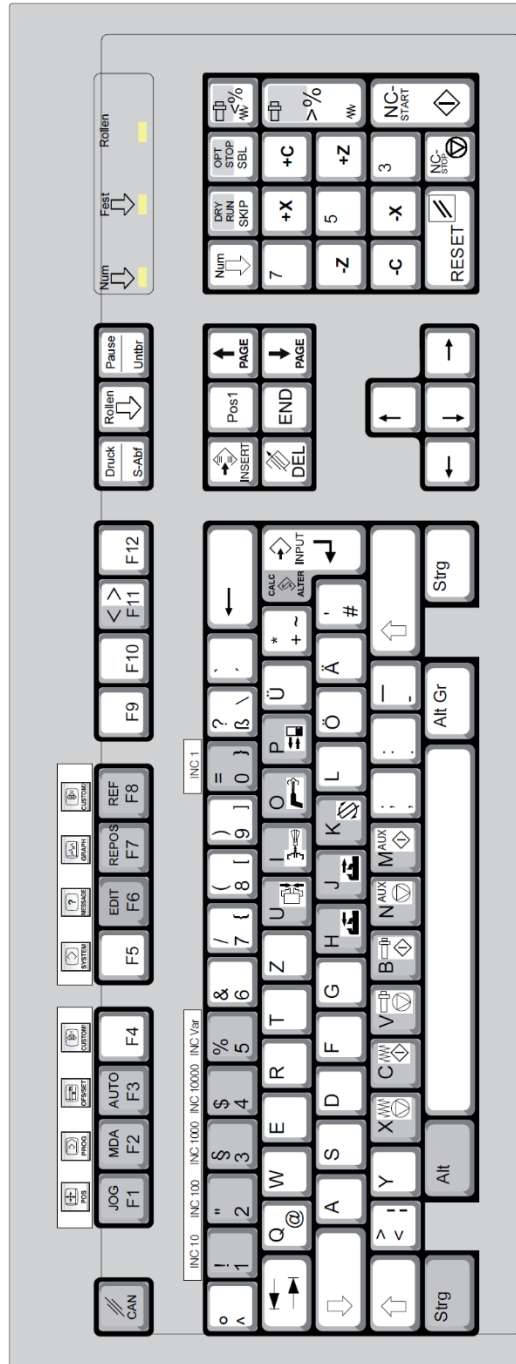







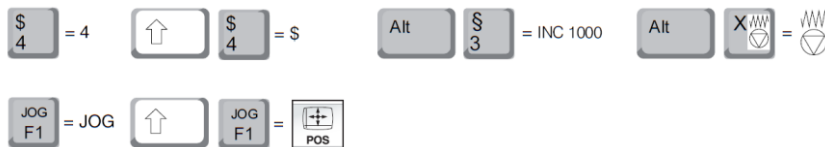







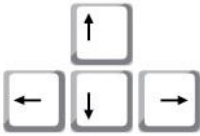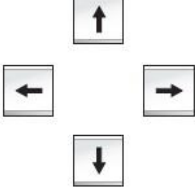












 






شكل رقم ١٥: لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسب


٩. يقوم المدرب بتوضيح كيفية استعمال أزرار لوحة المفاتيح كما بالمثل التالي:



شكل رقم ١٦: يوضح كيفية استعمال لوحة المفاتيح

PC button	Control system button	Check
		Delete input
		Conclude input and continue dialog.
		Move mark
		Upper/lower case
		Single block (SBL)
		Skip (block mask)
		Reset key (Reset)
		Dryrun (test run feed)
		Optional stop
		Indicates the current position
		Program functions
		Setting and indication of the zero point shift, tool offsets, wear offsets and variables
		Not populated.
		Parameter settings and indications, and troubleshooting indications.
		Alarm and message display.
		Manual Guide mode
		Not populated.

جدول رقم ٨: أزرار تعيين عناصر مفاتيح التحكم بلوحة المفاتيح Control keyboard

PC button	Control elements	Check
Alt U		فتح و اغلاق جهاز التثبيت Clamping device open / closed
Alt I	 (Option Concept Turn 55)	Internal/External Clamping تثبيت داخلي /خارجي
Alt O		Coolant / Purge on / off
Alt P		فتح /اغلاق الباب Door open / closed
Alt H		تحريك الغراب للأمام Tailstock forwards
Alt J		تحريك الغراب للخلف Tailstock backwards
Alt K		ماسك العدة المتأرجح Swivel tool holder
Alt X		إيقاف التغذية Feed Stop
Alt C		بدء التغذية Feed Start
Alt V		إيقاف محور لدوران Spindle Stop
Alt B		تشغيل محور الدوران Spindle Start
Alt N		تشغيل الوحدات المساعدة Switch auxiliary drives on AUX ON
Alt M		اييقاف تشغيل الوحدات المساعدة Switch auxiliary drive off AUX OFF
Enter		تشغيل التحكم الرقمي NC start
,		اييقاف التحكم الرقمي NC stop
5		الوصول لنقطة المرجع Approach reference point
Strg - Strg +		تصحيح سرعة محور الدوران Spindle speed correction
- +		تجاوز معدل التغذية Override (feed rate override)

جدول رقم ٩: أزرار تعيين عناصر التشغيل للماكينة Machine Operating Elements

مفتاح F1 : يعرض القوائم التالية (Mem, Edit, MDI, ... etc.)

مفتاح F12: يعرض مفاتيح الوظائف التالية (POS, PROG, OFFSET setting,)

SYSTEM, Messages and GRAPH)

مفتاح ESC: يستعمل لإنهاء رسائل التنبيه والخطأ التي تظهر.

مفتاح Num Lock: يستخدم لتفعيل المفاتيح الرقمية لإدخال القيم الرقمية

مفتاح Alt: يستخدم لاختيار مفاتيح الماكينة بالضغط المستمر عليه ثم اختيار

مفاتيح لماكينة ثم يتم تحرير الضغط على Alt.

لتفعيل مفاتيح وظائف النماذج patterned key functions يتم الضغط على

مفاتيح ALT أو CTRL في نفس الوقت.



المشاهدات

قم بتسجيل اهم المفاتيح والخصائص في كل جزء من أجزاء المخرطة CNC

.....

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يتعرف على أجزاء وحدة التحكم للمخارط CNC.
			٣	يحدد وظيفة المفاتيح الخاصة بلوحة إدخال البيانات.
			٤	يحدد وظيفة المفاتيح الخاصة بلوحة التحكم في الماكينة.
			٥	يحدد عناصر شاشة التحكم وكيفية العمل عليها.
			٦	تحديد أجزاء مساحة الشغل في المخرطة CNC.
			٧	يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية
			٨	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ١٠

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقف المتدرب أمام الأجزاء التالية:

للأ أجزاء لوحة التحكم.

للأ مساحة التشغيل بالمخرطة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للأ يحدد وظيفة المفاتيح الخاصة بلوحة إدخال البيانات ولوحة التحكم في الماكينة.

للأ تحديد عناصر مساحة التشغيل.

تشغيل وإيقاف المخرطة CNC

تدريب رقم	٢	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

أهداف

- القدرة على تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC turning بشكل سليم
- القدرة على إيقاف المخرطة CNC بطريقة آمنة بعد انتهاء العمل عليها

متطلبات التدريب



العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افروال العمل	لا يوجد

جدول رقم ١١

المعارف المرتبطة بالتدريب

تتصل معظم ماكينات المخارط المبرمجة بالحاسب Computer Numerical control lathe بتيار متردد ثلاثة فاز ٣٨٠ فولت لإمداد المشغلات الخاصة بالماكينة بالقدرة المناسبة، وتعمل لوحات التحكم والشاشة على فولت أقل من ذلك ويختلف من ماكينة إلى أخرى ففي بعض الماكينات يكون فولت وحدة التحكم ٢٢٠ فولت والبعض الآخر أو أجزاء معينة تغذى بجهد ٢٤ فولت تيار مستمر. لذا يجب العناية والحرص عند التعامل مع الماكينة أثناء التشغيل والإيقاف.

خطوات تنفيذ التدريب

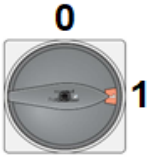أولاً: خطوات تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC lathe	
١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من أن قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر


٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Turn) أو يمكنك اختيار أي نظام مثل HMI Operate Turn الخاص بسينوميك Sinumerik أو نظام تحكم فاجور Fagor 8055 Turn




٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية التالية (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)




شكل رقم ١٧: شاشة البرنامج الافتتاحية لنظام فانوك

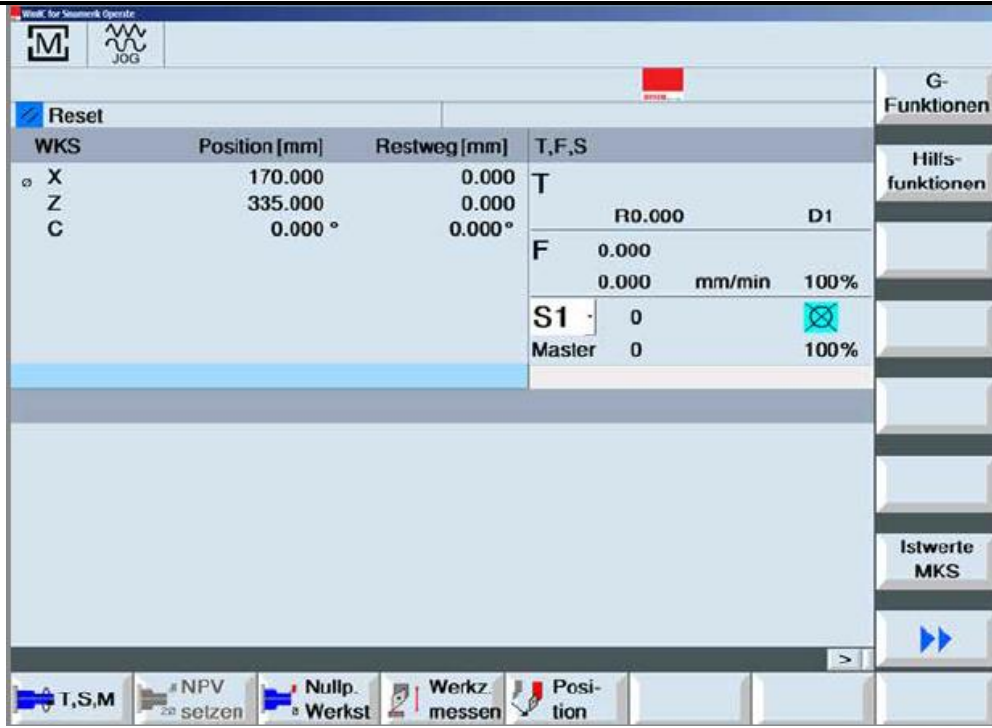

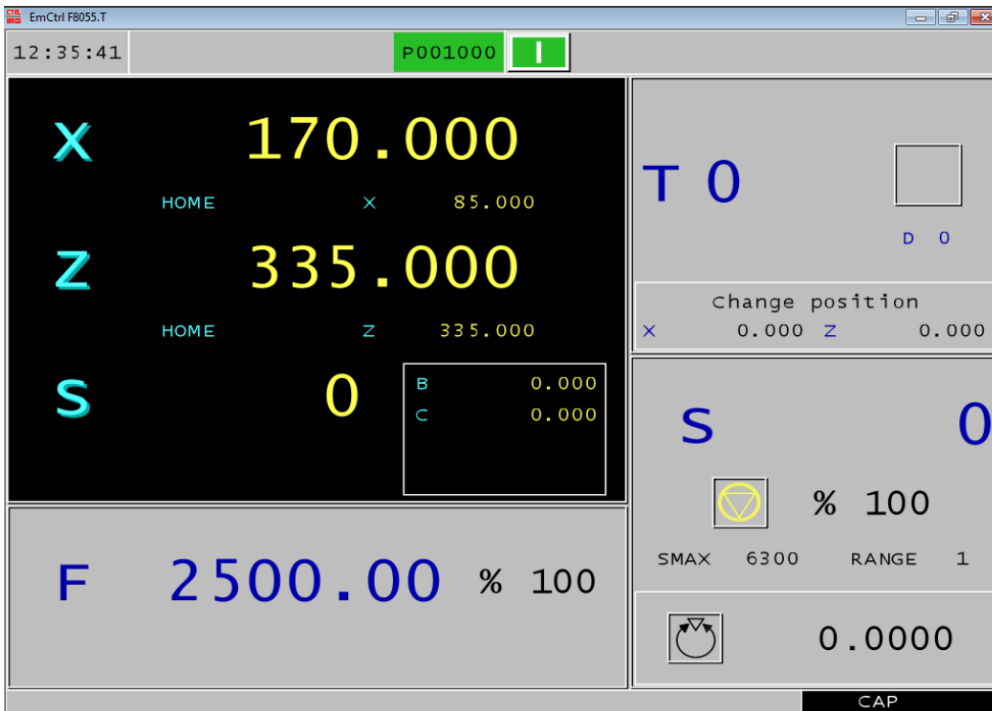


شكل رقم ١٨: شاشة البرنامج لماكينة نظام Sinumerik

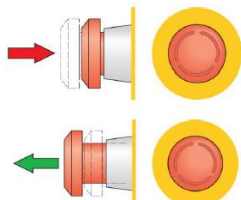

شكل رقم ١٩: شاشة البرنامج لماكينة نظام Fagor



٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء إلى الماكينة للخارج ، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.

 RESET	<p>٨. اضغط على مفتاح إعادة الضبط RESET لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة ولتتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة وتهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.</p>
 	<p>٩. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب. وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل، ويمكنك تشغيلها في الوضع الأتوماتيكي أو الوضع اليدوي حسب ما سيتم تنفيذه على الماكينة.</p>

ثانياً: خطوات إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC lathe

	<p>١٠. قم بإرجاع العدة إلى نقطة أمان. ١١. اضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>١٢. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>١٣. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معاً.</p>
	<p>١٤. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>١٥. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

المشاهدات

سجل ما تم مشاهدة عند تنفيذ خطوات تشغيل وإيقاف ماكينة الخراطة CNC



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معايير الأداء	تحقق		ملاحظات
		لا	نعم	
١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يتمكن من تشغيل المخارط CNC بطريقة سليمة.			
٣	يتمكن من إيقاف تشغيل المخارط CNC بطريقة سليمة.			
٤	يستطيع إيقاف الماكينة في حالة الطوارئ.			
٥	يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية			
٦	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا			

جدول رقم ١٢

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يسمح للمتدرب بالتالي:

للعمل على المخرطة CNC لآحد أنظمة التحكم المتاحة في ورشة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٥ دقائق:

تشغيل المخرطة CNC بشكل منظم وسليم مراعيًا قواعد الأمان.

إيقاف تشغيل المخرطة CNC بشكل سليم.

ضبط نظام الإحداثيات Coordinate systems ومحاور الحركة لماكينات المخارط الـ CNC

تدريب رقم	٣	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

أهداف

- التعرف على نظام الإحداثيات للمخارط الـ CNC قبل استخدام الماكينة.
- تحديد محاور الحركة لمكينات المخارط الـ CNC المستخدمة في البرمجة.

متطلبات التدريب


العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افروال العمل قلم ليزر (لتوجيه نحو الأجزاء)	لا يوجد

جدول رقم ١٣

المعارف المرتبطة بالتدريب

أن المحاور أكثر شيوعاً للمخارط CNC في الصناعة، هي الاتجاه المزدوج للمحاور X, Z. تنقسم مخارط CNC إلى مخارط أمامية وخلفية front and rear lathes. المثال الشهير للمخرطة الأمامية هي المخرطة التقليدية. أما جميع أنواع مخرطة الفرش المائل slant bed lathe هي من النوع الخلفي. عادة تحديد المحاور في التطبيقات الصناعية وخصوصاً ماكينات الـ CNC لا يتبع دائماً المتعارف عليه في المبادئ الرياضية.

- يقوم المدرب بتعريف نظام الإحداثيات المتعامدة للطلاب وبيان الثلاثة محاور الفراغية (X, Y, Z) وبيان تعامد كل محور على الآخر وتقاطعهم في نقطة واحدة وهي نقطة الصفر كما هو مبين بشكل رقم ٢٠ وتوضيح أن المستوى يعرف بواسطة محورين متعامدين مثل (X-Z) أو (X-Y) أو (Y-Z).

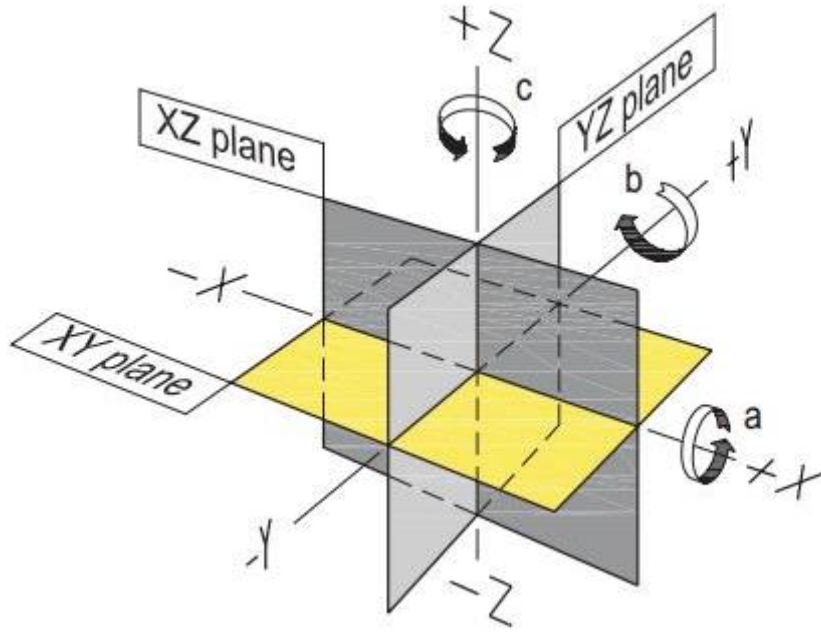


شكل رقم ٢٠: الاتجاهات القياسية لمستويات ومحاور آلات ماكينة الـ CNC

٢. تعريف الطلاب بأنواع محاور الماكينة وتوضيح أنها تنقسم إلى محاور أساسية ومحاور إضافية

أ. المحاور الأساسية للماكينة Primary machine axes:


هي المحاور الثلاثة الشهيرة المتعامدة X, Y, Z والمسماة بالمحاور الديكارتيه Cartesian Coordinate والتي يمكنها تحديد أي نقطة في الفراغ كما هو مبين بالشكل. يكون محور X في اتجاه متعامد (عرضي) على قطعة الشغل، أما محور Z يكون في الاتجاه الطولي أي موازي لمحور قطعة الشغل وعمودي على آلة القطع كما هو مبين بالشكل رقم ٢١، ويمكن لحامل العدة التحرك في محورين، X و Z. القيمة السالبة للمحور تعني حركة العدة في اتجاه قطعة الشغل، والقيم الموجبة للمحاور تعني ابتعاد آلة القطع أو العدة عن قطعة الشغل.

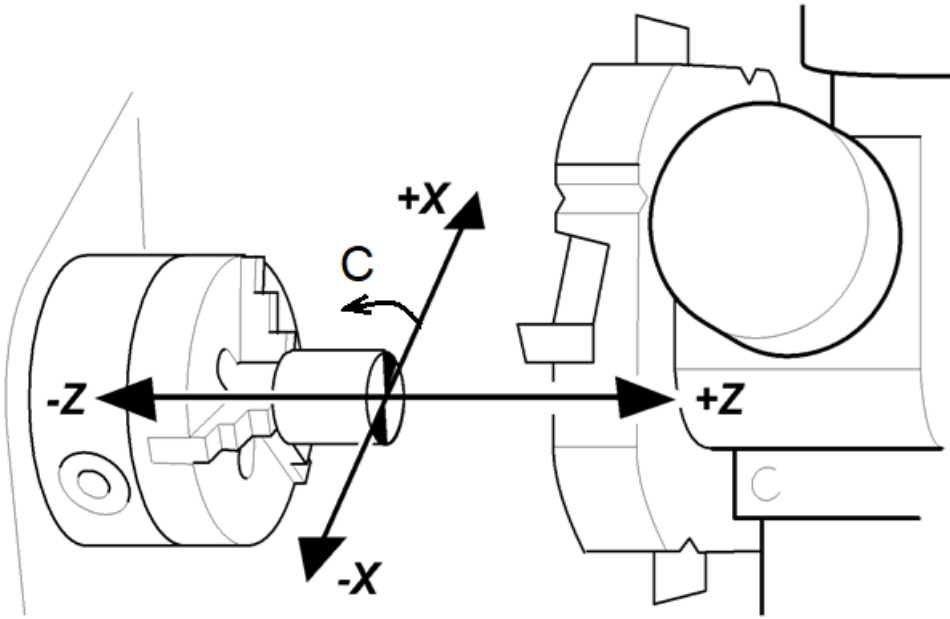

شكل رقم ٢١: المحاور الأساسية على المخارط CNC

ب. المحاور الإضافية Supplementary machine axes:


يمكن تصميم ماكينة CNC من أي نوع مع محور إضافي واحد أو أكثر، يتم تعيينه عادة كمحاور ثانوية أو متوازية باستخدام أحرف U و V و W. تكون هذه المحاور متوازية عادة مع محور X و Y و Z الأساسية على التوالي. بالنسبة إلى التطبيقات الدوارة أو الفهرسة indexing، يتم تعريف محاور إضافية كمحاور A و B و C، حيث يتم تدويرها حول المحاور X و Y و Z، مرة أخرى حسب ترتيبها الخاص. الاتجاه الموجب لمحور الدوران (أو الفهرسة indexing) هو الاتجاه المطلوب والمثابه لربط مسمار في اتجاه اليمين (اتجاه عقارب الساعة) حول المحور X أو Y أو Z الموجب. ويبين شكل رقم ٢٢ العلاقة بين المحاور الأساسية الإضافية.

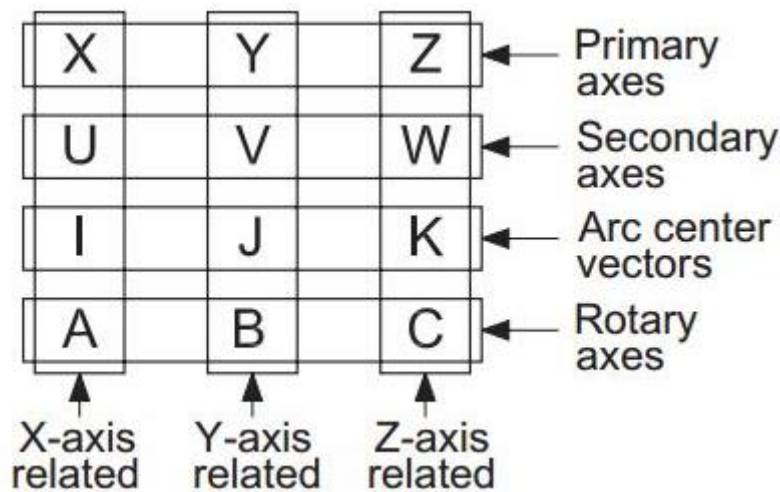

شكل رقم ٢٢: العلاقة بين المحاور الأساسية الإضافية لمكينات الـ CNC

عادة يكون في المخارط المحور الإضافي الخاص بدوران قطعة الشغل (محور-C) فقط والذي يرتبط بنقطة الصفر للمحور-C "C-axis zero point".

يكون محور Z دائما هو المحور الأفقي في المخارط CNC كما في الشكل التالي.

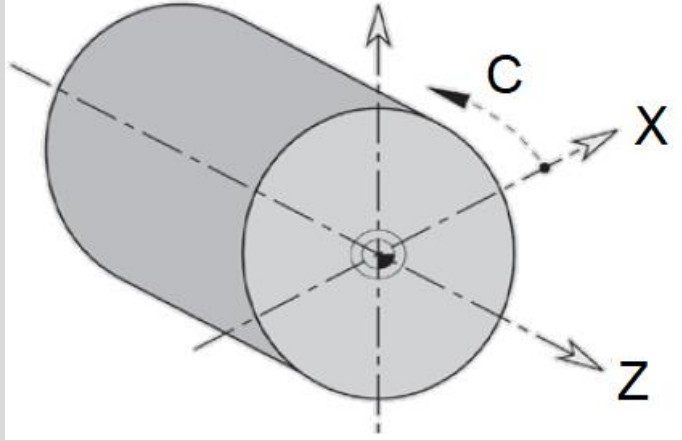

شكل رقم ٢٣: محاور الحركة على قطعة الشغل

يدور عمود الدوران (Spindle) في المخارط الـ CNC حول محور Z، بمعنى يتم الدوران في نفس اتجاه المحور C ولكن ليس له علاقة بحركة المحور C لأن المحور C يتحرك بإزاحة محددة في البرنامج مثل الإزاحة في محور X, Z ولكن بإزاحة زاوية. مثلا عند تصنيع قطعة شغل بشكل سداسي من عمود خام أسطواني، يلزم إدارة الشغلة بزاوية محددة (جزء من لفة) عند تسوية السطح لكل جزء كي يناسب تقسم السطح السداسي. لذ يجب التفرقة بين سرعة دوران (الـ Spindle) عمود الدوران باللفة/دقيقة وإزاحة المحور C بالقياس الزاوي (مثلا: عشر درجات 10° ناحية عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة).




خطوات تنفيذ التدريب

١. تراعي إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من أن قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار.	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر.

٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Turn) أو يمكنك اختيار أي نظام مثل HMI Operate Turn الخاص بسينوميترك Sinumerik أو نظام تحكم فاجور Fagor 8055 Turn.




٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة التالية (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)

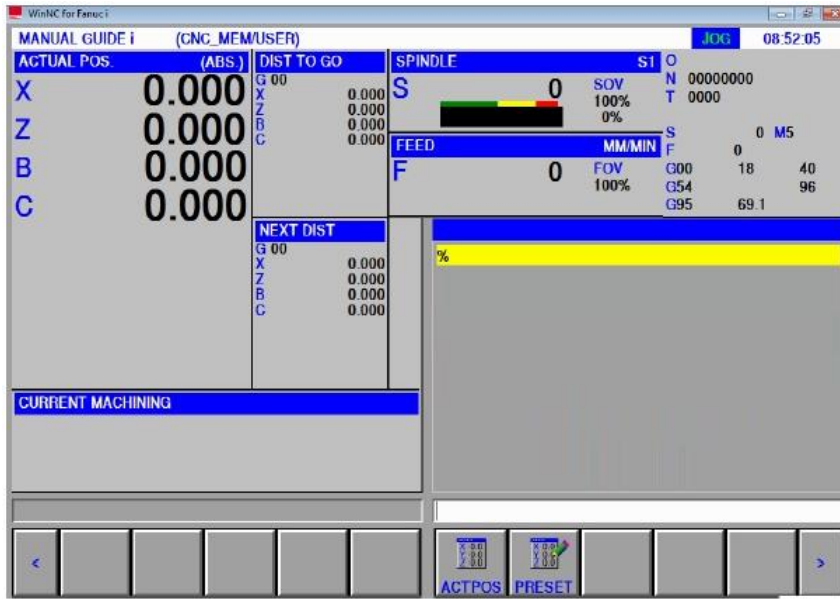

شكل رقم ٢٤: شاشة البرنامج لماكينة نظام FANUC




شكل رقم ٢٥: شاشة البرنامج لماكينة نظام Sinumerik

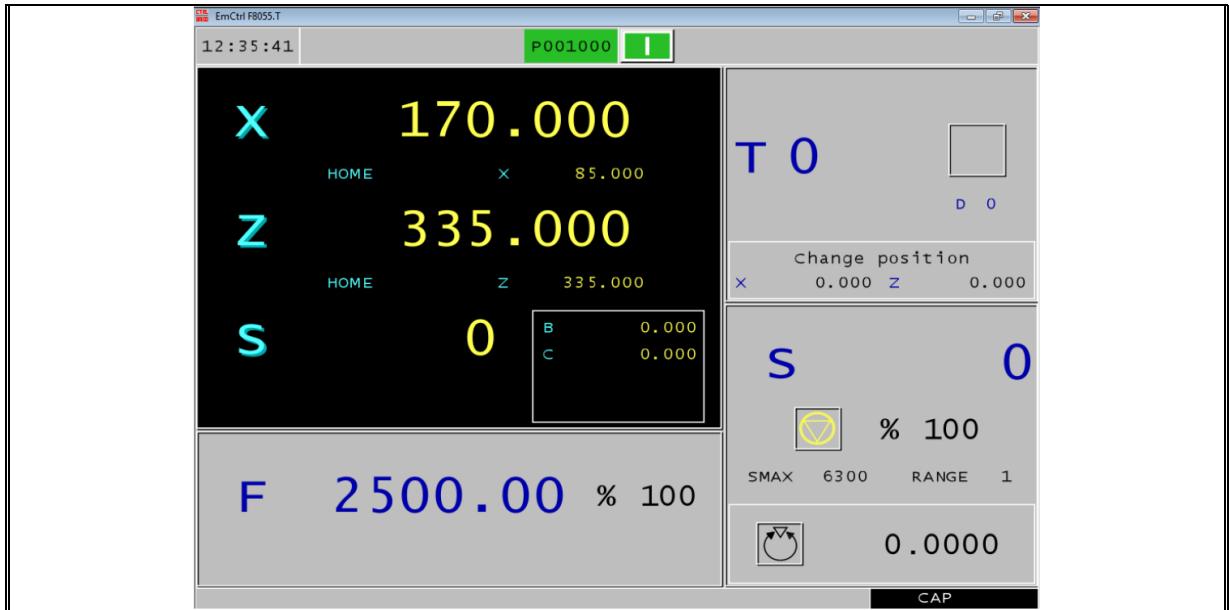


شكل رقم ٢٦: شاشة البرنامج لماكينة نظام Fagor

	<p>٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء إلى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للدخول لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٨. اضغط على مفتاح إعادة الضبط RESET لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة ولتتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة وتهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.</p>
	<p>٩. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب. و بذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل, ويمكنك تشغيلها في الوضع الأتوماتيكي أو الوضع اليدوي حسب ما سيتم تنفيذه على الماكينة.</p>
<p>١٠. يقوم المدرب بتعريف نظام الإحداثيات المتعامدة للطلاب وتعريف الطلاب بالمحاور الأساسية للماكينة (X, Y, Z, C) وكيفية استخدام قاعدة اليد اليمنى لتحديد على المخرطة</p>	

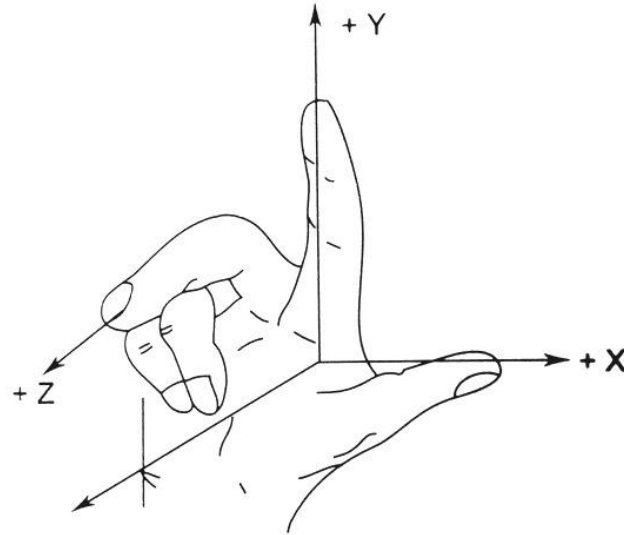





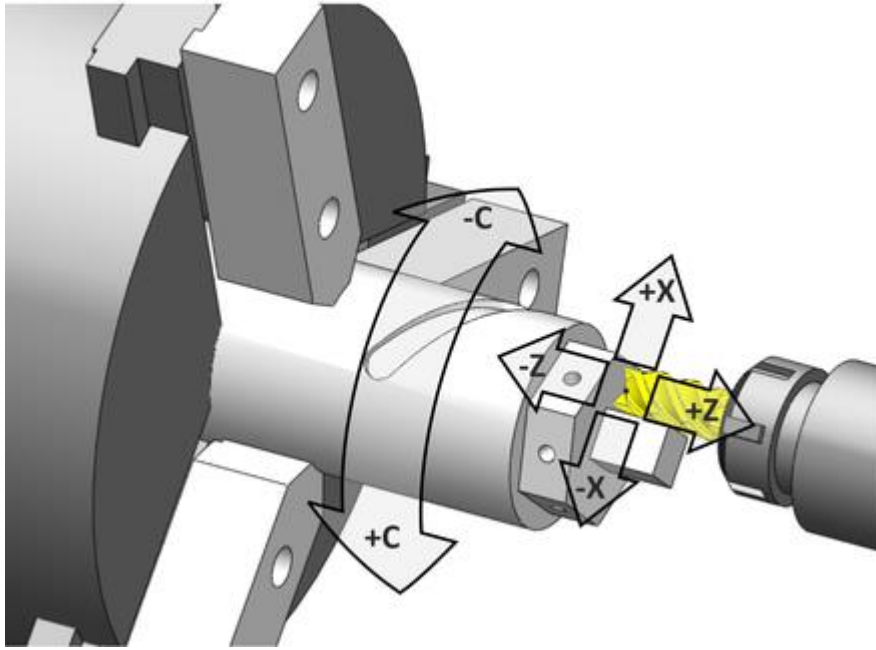




 
 



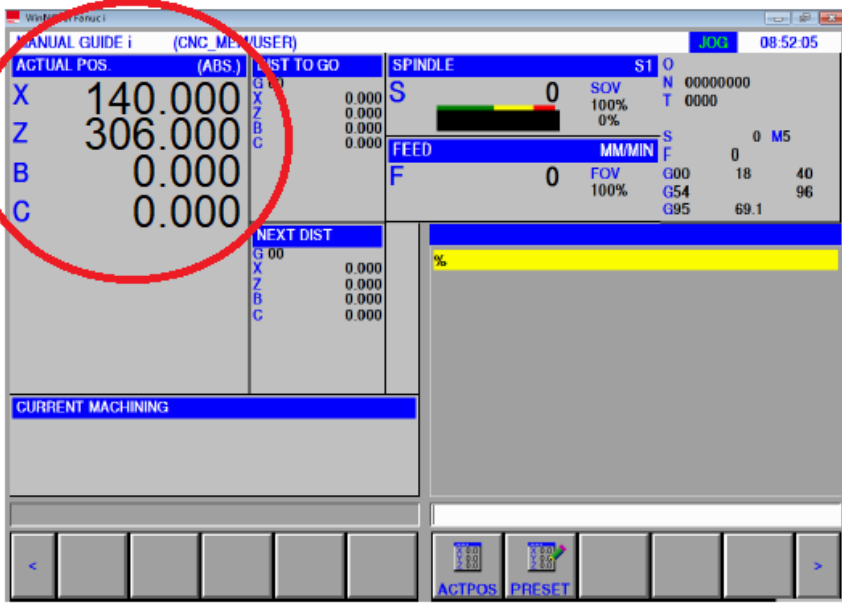



شكل رقم ٢٧: تعيين المحاور بقاعدة اليد اليمنى للمحور Z الأفقي للمخارط CNC






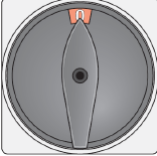
١١. يقوم المدرب بتحديد اتجاه المحاور الخطية Z ، X والإزاحة الزاوية للمحور C على ماكينة المخرطة كما هو مبين بالشكل التالي



شكل رقم ٢٨: حركات المحاور التي يمكن الحصول عليها في ماكينة المخرطة الـ CNC

	<p>١٢. أضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>
	<p>١٣. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent) (Key).</p>
	<p>١٤. اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية Z ، X يدويا.</p>

	<p>١٥. أضغط مفتاح دوران حامل العدة  لاستدعاء جيب عدة فارغ.</p>
<p> </p>	<p>١٦. اضغط مفتاح  لتحريك منزلقة برج العدة في الاتجاه السالب لمحور Z، حتى يتحرك سطح برج العدة ناحية الظرف مع مراعاة عدم تلامسهم أو اضغط مفتاح  لتحريك برج العدة بعيدا عن الظرف.</p>
<p> </p>	<p>١٧. اضغط مفتاح  لتحريك منزلقة برج العدة في الاتجاه السالب لمحور X، حتى يلاحظ الطلاب حركة برج العدة للخارج (ناحية الباب الزجاجي) بعيدا عن الظرف أو اضغط على مفتاح  لتحريك برج العدة للداخل.</p>
<p> </p>	<p>١٨. اضغط مفتاح  لتدوير الظرف بزواوية في اتجاه عكس عقارب الساعة، أو اضغط مفتاح  لتدوير الظرف بزواوية في اتجاه مع عقارب الساعة (و يعتبر محور C هو المحور الرابع في نظام الإحداثيات)</p> <p>سجل ما تشاهده في جدول المشاهدات عند الضغط على كل اتجاه سواء من ناحية دوران الظرف في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة حيث تستعمل هذه الطريقة لتصنيع القضبان السداسية .</p>
	
<p>شكل رقم ٢٩: يبين قيم استرشادية لـ X و Z على شاشة نظام فانوك</p>	
<p> POS</p>	<p>١٩. اضغط مفتاح إظهار الوضع POS مرة أخرى حتى تظهر على قيم Z, X الجديدة على الشاشة (سجل القيمة في جدول النتائج)، وسجل ما تشاهده عن استخدام مفاتيح  و .</p>

 	<p>ملحوظة: للمخارط بنظام سيمون برك Sinumerik يلزم الضغط على زر Machine عند العمل اليدوي على الماكينة حتى يمكن رؤية إحدائيات التحرك مباشرة عند استخدام مفاتيح المحاور</p> <p>ملحوظة: للمخارط بنظام فاجور Fagor يلزم الضغط على زر Machine عند العمل اليدوي على الماكينة حتى يمكن رؤية إحدائيات التحرك مباشرة عند استخدام مفاتيح المحاور</p>
	<p>٢٠. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٢١. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة</p>
	<p>٢٢. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC, ثم أغلق نظام التشغيل Windows</p>
	<p>٢٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٢٤. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبيوتر</p>	

تسجيل النواتج

القيم الموجبة للإحدائيات Positive values			القيم السالبة للإحدائيات Negative Values			النقطة
+C	+X	+Z	-C	-X	-Z	
.....	P1
.....	P2
.....	P3
.....	P4
.....	P5

جدول رقم ١٤: قيم النقاط التي تم قرائتها من على الشاشة

المشاهدات






قم بتسجيل ما تشاهده عند إدخال قيم موجبة أو قيم سالبة لأزاحه الإحداثيات عند العمل على المخرطة

CNC



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يتعرف على أجزاء وحدة التحكم للمخارط CNC.
			٣	يحدد اتجاهات محاور الحركة على للمخارط CNC وتطبيق قاعدة اليد اليمنى.
			٤	ينفذ وضع الحركة اليدوي باستعمال الوضع  Jog.
			٥	يتحكم في اتجاه الحركة بإدخال قيم إحداثيات موجبة باستخدام مفاتيح  +Z و  +X و قيم إحداثيات سالبة  -Z و  -X.
			٦	يتمكن من ضبط زاوية المحور الرابع (محور C) في اتجاه عقارب الساعة وفي عكس عقارب الساعة
			٧	يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية
			٨	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ١٥

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يسمح المتدرب بالتالي:

للعمل على المخرطة CNC المتاحة في الورشة

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للحدد اتجاهات محاور الحركة على للمخارط CNC وتطبيق قاعدة اليد اليمنى المخرطة CNC بشكل سليم.

للتنفيذ وضع الحركة اليدوي JOG والتحكم في اتجاه الحركة المخرطة CNC وإدخال قيم إحداثيات موجبة وسالبة باستخدام مفاتيح التحكم بالمخرطة CNC.

تركيب وفك العدة على ماكينات المخارط الـ CNC

تدريب رقم	٤	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

- تركيب العدة بشكل سليم على المخارط المبرمجة بالحاسب CNC.
- فك العدة بشكل سليم على المخارط المبرمجة بالحاسب CNC.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افول العمل	فوطاة لتنظيف العدة أثناء التركيب
الآت (عدد) قطع المخارط	
مفتاح سداسي للفك والربط	


جدول رقم ١٦

المعارف المرتبطة بالتدريب

يقوم مشغل الماكينات المبرمجة بالحاسب بفك وتركيب العدد في بداية تنفيذ المشغولات ولهذا يجب أن يتدرب على الطريقة الصحيحة لتنفيذ ذلك واستعمال الأدوات اللازمة والمناسبة لإجراء عملية فك وتركيب العدد على برج العدة لتنفيذ عملية قياس صفر العدة.

جيوب برج العدة:



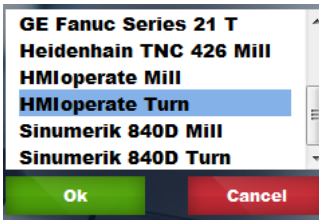

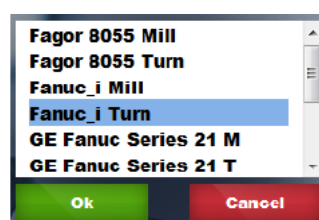
يوجد عادة في برج العدة ١٢ جيب يمكنك تركيب العدد المختلفة بداخلها، بما فيها عدة المرجع. يمكن تصويره المسقط الجانبي لبرج العدة كما هو مبين بشكل رقم ٣٠ والذي يبين أن البرج يحتوي على ١٢ مركز لتثبيت العدد بداخلها مقسمة على دائرتين وتكون المسافة بين المركزين ١٠مم. يتم تركيب العدد الثابتة والتي لن تدور أثناء التشغيل في المركز ذات الأرقام الزوجية (٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، ١٢) مثل أقلام القطع المختلفة. أما العدد التي نحتاج لدورانها حول مركزها فتركب في جيوب برج العدة ذات الأرقام الفردية (١، ٣، ٥، ٧، ٩) مثل بنط الثقب، ودرق القلاووظ ... الخ وتقوم دورة التزييت بضخ زيت التبريد في الجيوب الفردية عند تشغيل الماكينة بعد الضغط على زر **AUX ON** لتقليل الاحتكاك أثناء دوران عدة القطع. لذا يجب أن تركيب السدادة المعدنية في مكان تركيب العدد الدوارة في الجيوب الفردية بعد فك العدة حتى لا ينسكب زيت التبريد أثناء التشغيل.

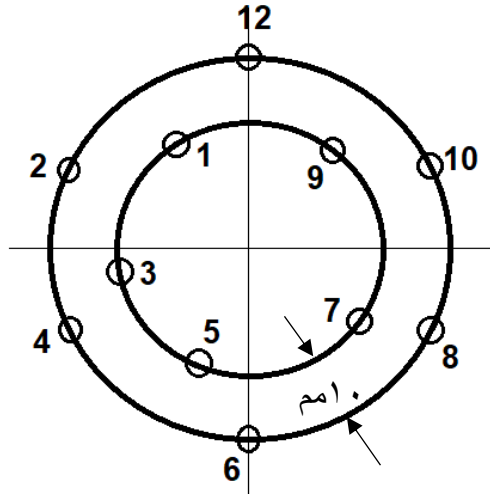


شكل رقم ٣٠: ترتيب جيوب العدة على برج العدة

تنبيه هام: لا تنسى تركيب السدادة عند فك أقلام القطع الدوارة الموجودة في الجيوب الفردية.


خطوات تنفيذ التدريب

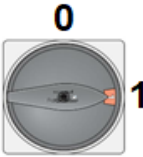١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من أن قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر
٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Turn) أو يمكنك اختيار أي نظام مثل HMI Operate Turn الخاص بسينوميريك Sinumerik أو نظام تحكم فاجور Fagor 8055 Turn	
	
	

٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية

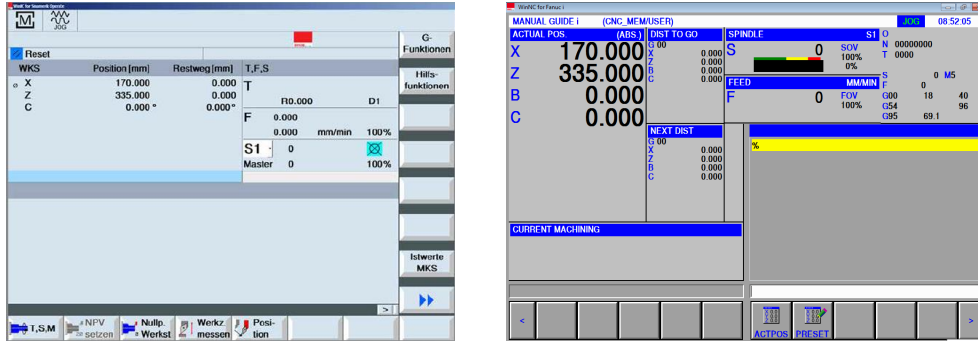

شكل رقم ٣١: شاشة البرنامج لماكينة لكل نظامي Faunc و Sinumerik


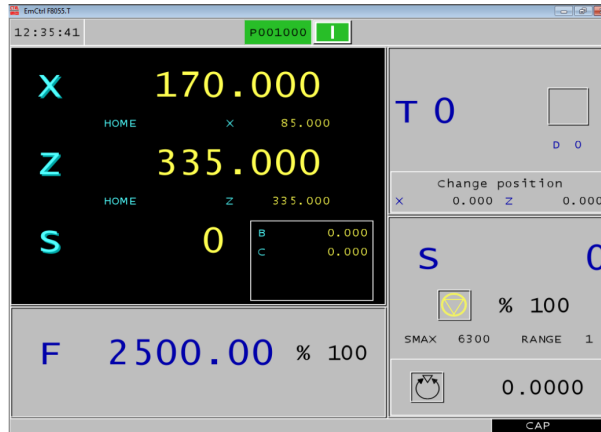


شكل رقم ٣٢: شاشة البرنامج لماكينة نظام Fagor

	<p>٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء إلى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٨. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل. ملحوظة: يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح آخر وذلك لضمان أن المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة لضمان عدم اصطدامه بالأجزاء المتحركة.</p>
	<p>٩. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف أوتوماتيكي/اليدوي HAND ملحوظة: باستخدام هذا المفتاح، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>
	<p>١٠. أضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة وتشغيل دورة الزيت.</p>



 ١١. قم باستدعاء جيب عدة فارغ بالضغط على زر تدوير برج العدة حتى يظهر أمامك المكان الذي تريد تركيب العدة به.
ملحوظة: إذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت, سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة

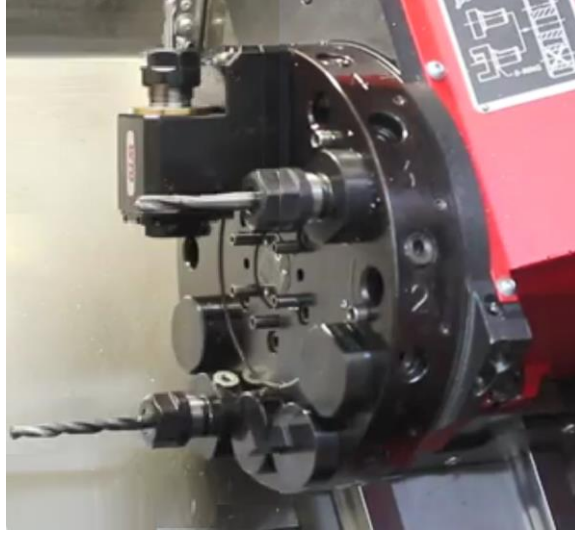

شكل رقم ٣٣: ظهور جيب العدة رقم ٢ فارغ لتركيب عدة به

تركيب عدة القطع ببرج العدة

١٢. احضر أحد عدد القطع من صندوق عدد القطع كالمبين بالشكل التالي:



شكل رقم ٣٤: عدد قطع مختلفة مرتبة في صندوق عدة القطع



شكل رقم ٣٥: قلم قطع من النوع الذي يركب به لقم قطع مختلفة

	<p>١٣. احضر رأس حامل Tool holder عدة يناسب نوع القلم والوظيفة المطلوب لها واربط قلم القطع حسب وضع القطع المطلوب بأحد الأوضاع المبينة بالشكل رقم ٣٦.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Knee Tool Head رأس عدة كوع</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Turning Tool Head رأس عدة رأسي</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Boring Tool Head رأس عدة برغلة</p> </div> </div> <p>شكل رقم ٣٦: أوضاع قلم القطع داخل رأس حامل العدة</p>
	<p>١٤. ركب حامل العدة والقلم في المكان المناسب في برج العدة (في هذا التدريب تم اختيار قلم قطع) ونظرا لأنه من العدد الثابتة التي لا تدور في مكانها فسيتم تركيبه في احد جيوب العدة ذات الرقم الزوجي (رقم ٢ مثلا).</p>
	<p>١٥. احضر المفتاح السداسي الخاص بربط وفك العدة وهو أحد أنواع مفاتيح الألكهيات Alankey. هذا المفتاح يتم توريده مع الماكينة.</p>
	<p>١٦. نظف العدة من الرائش والزيوت باستخدام فوطة تنظيف حتى لا تتجمع داخل حامل العدة وسجل ما تلاحظه في جدول المشاهدات.</p> <p>١٧. ادخل العدة في الجيب رقم ٢ ببرج العدة ويجب مراعاة أن يكون الدليل الموجود في مثبت عدة القطع مكافئ الفراغ الموجود بجيب برج العدة هذا الدليل يستخدم لتركيب العدة في الوضع الصحيح.</p> <p>١٨. اربط مسمار تثبيت العدة باستخدام المفتاح السداسي ولفه بيد واحدة في اتجاه عقارب الساعة وبقوة مناسبة حتى يقاوم المسمار قوة الدوران ثم سجل ملاحظاتك عن عملية الربط في جدول المشاهدات. ملحوظة: لا تربط المسمار بقوة شديدة ولا تخفف قوة الربط إنما يتم الربط بقوة متوسطة تكفي لعدم فك المسمار.</p>

فك عدة القطع من بروج العدة



١٩. احضر المفتاح السداسي الخاص وفك مسمار تثبيت حامل العدة بلف المفتاح في اتجاه عكس عقارب الساعة حتى يخرج حامل قلم العدة.

ملحوظة:

بعد فك حامل العدة، يجب ربط مسار التثبيت مرة ثانية إلى الداخل عدة لفات حتى لا ينفك أثناء دوران برج العدة.

عند فك جيب عدة فردي (١، ٣، ٥ ... الخ) يجب أن تركيب السدادة المعدنية (مبينة في الشكل المقابل) في مكان تركيب العدد الدوارة بعد فك العدة حتى لا ينسكب زيت التبريد أثناء التشغيل.



٢٠. اخرج رأس حامل العدة وفك قلم القطع منه وضع كل جزء في مكانه ويراعى وضع قلم القطع في صندوق أقلام القطع.




٢١. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.



٢٢. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.



٢٣. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا

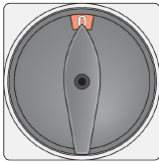

٢٤. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.

٢٥. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يتمكن من تركيب حامل العدة وأقلام القطع في برج العدة للمخارط CNC بطريقة سليمة.
			٣	يتمكن من فك حامل العدة وأقلام القطع من برج العدة للمخارط CNC بطريقة سليمة.
			٤	يستطيع إيقاف الماكينة في حالة الطوارئ.
			٥	يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية
			٦	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ١٧

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب التالي:

✎ قلم قطع وحامل عدة

✎ مفتاح سداسي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

✎ تركيب قلم القطع بشكل سليم

✎ فك قلم القطع وحامل العدة وتخزينه في مكانة الصحيح.

ضبط النقاط المرجعية Reference point على المخارط المبرمجة بالحاسب

تدريب رقم	٥	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

أهداف

- التعرف على نقاط الصفر المرجعية للمخارط المبرمجة بالحاسب CNC.
- تحديد العلاقة بين نقاط الصفر المختلفة.
- المقدرة على تنفيذ ضبط النقاط المرجعية للماكينة في بداية التشغيل.

متطلبات التدريب


العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افروول العمل	لا يوجد

جدول رقم ١٨

المعارف المرتبطة بالتدريب

أولاً: النقاط المرجعية Reference points ونقاط صفر ماكينات المخارط الـ CNC:

نقاط الصفر المرجعية بماكينات المخارط المبرمجة بالحاسب CNC turning هي نقاط تم وضعها على كافة الأجزاء المتحركة داخل مساحة الشغل للمخارط الـ CNC بواسطة المصنع، بحيث تستطيع وحدة التحكم بالماكينة تحديد موضع تلك الأجزاء بالنسبة لنقطة الصفر المرجعية.

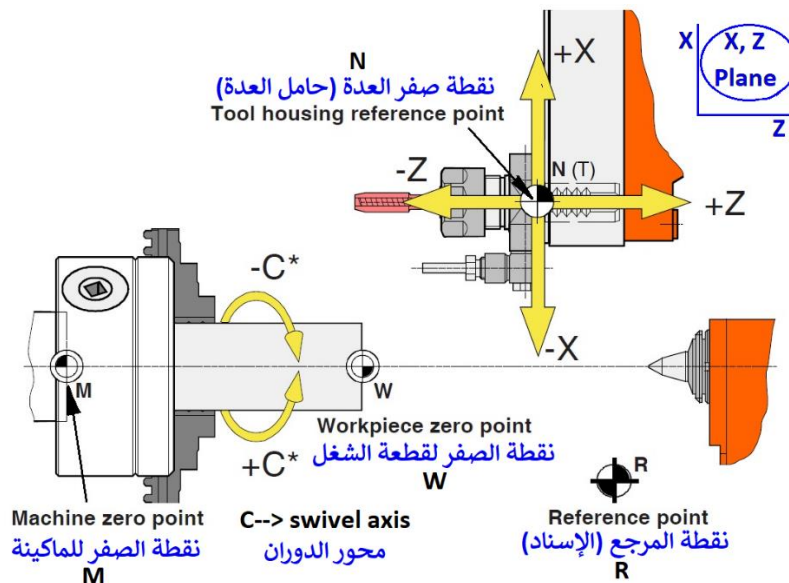

شكل رقم ٣٧: النقاط المرجعية على المخارط الـ CNC

الوصف	النقاط المرجعية Reference points	الرمز
<ul style="list-style-type: none"> ☞ هي نقطة مرجعية ثابتة تعرف بواسطة مصنع الماكينة، وتقاس جميع الأبعاد من هذه النقطة. ☞ تكون نقطة الأصل للمحاور في نظام الماكينة (Z0 و X0) منطبقة على هذه النقطة. 	<p>نقطة الصفر للماكينة M = Machine zero point</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ☞ هي نقطة داخل مجال العمل المسموح به في الماكينة، وتحدد بدقة بواسطة مفاتيح النهايات الحساسات (Limit switches). ☞ بعد كل فصل للكهرباء، حرك المجرى إلى R لتخبر نظام التحكم بالرجوع إلى نقطة المرجع. 	<p>نقطة الإسناد (المرجع) R=Reference Point</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ☞ هي نقطة البداية لقياس حركة العدة ☞ وتوضع T=N على وجه الظرف أو برج العدة حسب موديل الماكينة حيث تعرف بواسطة مصنع الماكينة. 	<p>نقطة صفر برج العدة N=T Tool housing zero point</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ☞ هي نقطة البداية لنظام الأبعاد التي يستخدمها المبرمج للتشغيل. ☞ يتم تعريفها بحرية بواسطة المبرمج ☞ يمكن اختيار أكثر من صفر للشغلة داخل البرنامج الواحد 	<p>نقطة الصفر لقطعة الشغل W=Work piece Zero Point</p>	

جدول رقم ١٩: بيان النقاط المرجعية

تقع نقطة صفر ماكينة (M) المخرطة الـ CNC عادة على محور الدوران وعلى الوجه الخلفي لظرف الماكينة في أنواع كثيرة من المخارط مثل موديلات EMCO، وهذا الموضع غير مناسب كنقطة ابتداء لقياس الأبعاد، ولذلك تأتي الحاجة إلى ترحيل أو إزاحة نقطة صفر الماكينة إلى موضع مناسب داخل مساحة التشغيل كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل.

يجب اللجوء لوضع النقطة المرجعية **reference point** في كل مرة عند بداية يوم التشغيل أو في حالة التوقف الطارئ للماكينة باستخدام زر **EMERGENCY STOP** أو عندما تتوقف للماكينة أوتوماتيكيا عند حدوث تصادم وذلك لمعايرة نظام القياس بالماكينة. ويستخدم هذا الوضع ليقوم نظام التحكم بحساب المسافة بدقة بين نقطة صفر الماكينة **M** والنقطة المرجعية لمتثبت العدة **N** أو **T** من جديد.



يجب الانتباه والتمييز بين أنواع ترحيل نقطة الصفر zero point offsets إلى الأنواع التالية:

١. نظام إحداثيات الماكينة (MCS) Machine coordinate systems باستخدام نقطة صفر الماكينة M

في هذا النظام تعرف نقاط تغير وضع الشغلة طبقاً لنظام إحداثيات الماكينة. حيث يظهر وضع التحكم الرقمي إحداثيات المحاور بعد الوصول إلى نقطة المرجع منسبة إلى نقطة صفر الماكينة M في نظام (MCS).

٢. نظام نقطة الصفر الأساسية (BZS) Base Zero Point System

إذا تم إجراء ترحيل أساسي Base في نظام إحداثيات الجهاز (MCS)، سينتج ما يسمى إزاحة نقطة صفر الأساس (BZS). وبذلك يمكن تحديد نقطة الصفر للوحة palette على سبيل المثال.



٣. نقطة الصفر القابلة للتهيئة (الشكلية) (CZS) Configurable Zero Point System

إذا تم تنفيذ نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (G54-G599) من نظام نقطة صفر الأساس (BZS)، سينتج ما يسمى نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (CZS).

٤. نظام إحداثيات الشغلة (WCS) Workpiece coordinate system باستخدام نقطة صفر الماكينة W

ينسب برنامج تشغيل قطعة الشغل إلى نظام إحداثيات الشغلة W Workpiece zero point (WZS).


خطوات تنفيذ التدريب

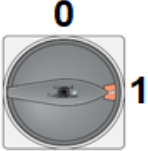١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من أن قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
أولاً: تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
	٤. ننتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) مع إدخال كلمة السر


٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Turn) أو يمكنك اختيار أي نظام مثل HMI Operate Turn الخاص بسينو ميرك Sinumerik أو نظام تحكم فاجور Fagor 8055 Turn




٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب اختيار نظام التحكم

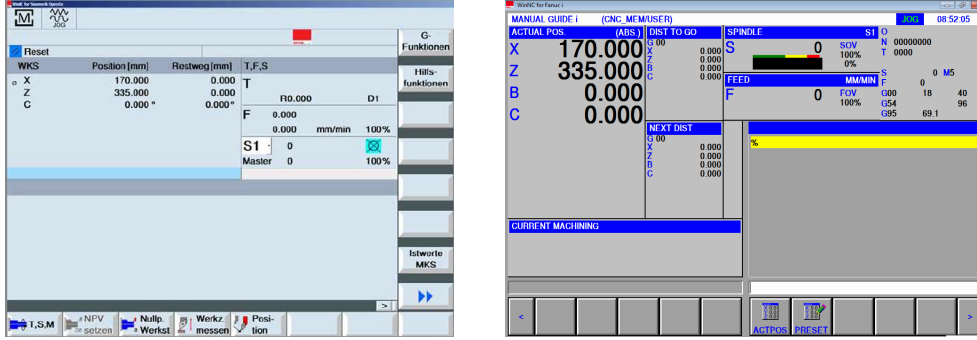



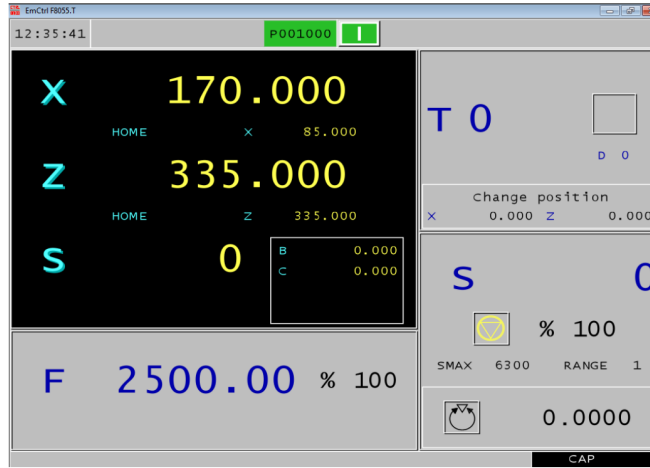

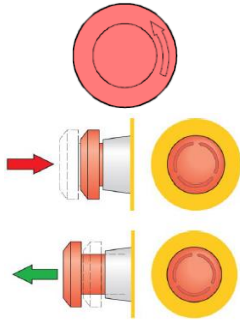



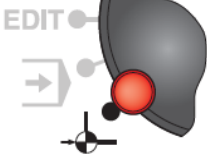


شكل رقم ٣٨: شاشة البرنامج لماكينه لكل من نظامي Faunc و Sinumerik





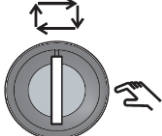


شكل رقم ٣٩: شاشة البرنامج لماكينه نظام Fagor



٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء إلى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للدخول لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.

	<p>٨. اضغط على مفتاح إعادة الضبط RESET لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة ولتتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة وتهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.</p>
 	<p>٩. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل.</p>
	<p>١٠. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>
<p>ثانياً: ضبط وضع المرجع reference للماكينة قبل التشغيل</p>	
	<p>١١. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key). أو عن طريق مفتاح غلق الباب </p>
<p>الطريقة الأولى: الضبط الأتوماتيكي</p>	
	<p>١٢. اختر الوضع الأتوماتيكي عن طريق إدارة المفتاح المركب بهذا المتحكم.</p>
	<p>١٣. لف بكرة التغذية لتزيد معدل التغذية باستخدام المفتاح الدوار لتغيير قيمة التغذية (مثلاً اختر ٨٠) ستلاحظ عرض قيمة التغذية المحددة F بـ % على الشاشة.</p>
	<p>١٤. حرك بكرة أوضاع التشغيل على وضع  النقطة المرجعي Reference. ثم اضغط على مفتاح ضبط المرجعية أوتوماتيكياً ليتم ضبط مرجعية المحاور بالتوالي وبعد ذلك تضبط مرجعية برج العدة Tool changer أوتوماتيكياً. شاهد تحرك برج العدة ليلاص الحساسات وستظهر قيمة X و Z على الشاشة والتي تبين بعد برج العدة عن نقطة المرجع وبالتالي تكون أجزاء الماكينة المتحركة قد تعرفت على موضعها عند بداية التشغيل.</p> <p>للرجوع سجل قيم X و Z الظاهرة على الشاشة</p> <p>للرجوع سجل مشاهداتك حول ضبط نقاط المرجع للماكينة</p> <p>ملحوظة: عند تنفيذ هذا التدريب على ماكينة نظام سينوميرك Sinumerik</p> <p>يتم الضغط على مفتاح  بعد أو قبل الخطوة رقم ١٢ كي تظهر الإحداثيات على الشاشة عند تنفيذ عملية الضبط</p>

	<p>ملحوظة: للمخارط بنظام فاجور Fagor يلزم الضغط على زر Machine </p> <p>عند العمل اليدوي على الماكينة حتى يمكن رؤية إحداثيات التحرك مباشرة عند استخدام مفاتيح المحاور</p>
الطريقة الثانية: الضبط النصف الأتوماتيكي	
	<p>١٥. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف أتوماتيكي/اليدوي HAND ملحوظة: باستخدام هذا المفتاح، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>
	<p>١٦. لف بكرة التغذية لتزيد معدل التغذية باستخدام المفتاح الدوار لتغيير قيمة التغذية (مثلا اختر ٨٠) ستلاحظ عرض قيمة التغذية المحددة F بـ % على الشاشة.</p>
	<p>١٧. حرك بكرة أوضاع التشغيل على وضع  النقطة المرجعي Reference. ملحوظة: عند تنفيذ هذا التدريب على ماكينة نظام سينوميرك Sinumerik يتم الضغط على مفتاح  بعد أو قبل الخطوة رقم ١٢ كي تظهر الإحداثيات على الشاشة عند تنفيذ عملية الضبط ملحوظة: للمخارط بنظام فاجور Fagor يلزم الضغط على زر Machine </p> <p>عند العمل اليدوي على الماكينة حتى يمكن رؤية إحداثيات التحرك مباشرة عند استخدام مفاتيح المحاور</p>
	<p>١٨. اضغط على مفتاح  وثبته لفترة ليتم ضبط مرجعية محور X ، شاهد تحرك برج العدة ليلامس الحساسات وستظهر قيمة X و Z على الشاشة والتي تبين بعد برج العدة عن نقطة المرجع في اتجاه محور X</p> <p>١٩. وبالتالي تكون أجزاء الماكينة المتحركة قد تعرفت على موضعها عند بداية التشغيل. بالتوالي وبعد ذلك تضبط مرجعية برج العدة Tool changer أوتوماتيكيا.</p> <p>📝 سجل قيم X الظاهرة على الشاشة</p> <p>📝 سجل مشاهداتك حول ضبط نقاط المرجع للماكينة</p>
	<p>٢٠. اضغط على مفتاح  وثبته لفترة ليتم ضبط مرجعية محور Z ، شاهد تحرك برج العدة ليلامس الحساسات وستظهر قيمة X و Z على الشاشة والتي تبين بعد برج العدة عن نقطة المرجع في اتجاه محور Z، وبالتالي تكون أجزاء الماكينة المتحركة قد تعرفت على موضعها عند بداية التشغيل.</p> <p>📝 سجل قيم Z الظاهرة على الشاشة</p> <p>📝 سجل مشاهداتك حول ضبط نقاط المرجع للماكينة بالطريقتين</p>

	<p>٢١. اضغط على مفتاح +C وثبته لفترة ليتم ضبط مرجعية محور C ، شاهد تحرك hg/vt ليلامس الحساسات وستظهر قيمة C مع قيمتي X و Z على الشاشة والتي تبين النقطة المرجعية للطرف عند الزاوية "صفر"، وبالتالي تكون أجزاء الماكينة المتحركة قد تعرفت على موضعها عند بداية التشغيل.</p> <p>للـ سجل قيم C الظاهرة على الشاشة بجدول النتائج</p> <p>للـ سجل مشاهداتك حول ضبط نقاط المرجع للماكينة بالطريقتين</p>
ثالثاً: إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC lathe	
	<p>٢٢. اضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة .</p>
	<p>٢٣. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٢٤. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC , ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٢٥. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٢٦. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

تسجيل النواتج

إحداثيات المحاور		القيم على الشاشة
Z	X	
.....	

جدول رقم ٢٠: قيم النقاط التي تم قرائتها من على الشاشة

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يحدد على كل النقاط المرجعية على المخارط CNC.	٢
			يتمكن من تنفيذ ضبط النقاط المرجعية على المخرطة CNC.	٣
			يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية	٤
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٥

جدول رقم ٢١

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

ل التعرف على ضبط النقاط المرجعية على المخرطة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

ل تنفيذ ضبط النقاط المرجعية على المخرطة CNC.

اختيار ومواصفات أدوات القطع في المخارط الـ CNC

تدريب رقم	٦	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

أهداف

- التعرف على أدوات القطع المستخدمة في المخارط المبرمجة بالحاسب CNC.
- التعرف على الخصائص الواجب توافرها في عدد القطع
- التعرف على المواد المصنوع منها عدد القطع
- التعرف على الرموز المستخدمة لتحديد نوع العدة رمز الأداة Tool signature

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افرول العمل	فوطه صفراء لتنظيف لقم وأقلام القطع
أقلام خراطة ذات مقاسات وأشكال مختلفة	
بنطة ثقب ذات مقاسات وأشكال مختلفة	
أجهزة قياس	


جدول رقم ٢٢

المعارف المرتبطة بالتدريب

عدة القطع المستخدمة في الماكينات المبرمجة CNC لها أشكال متعددة، توجد مجموعة من عدد القطع تستخدم للقطع الخارجي وأخرى للقطع الداخلي.

قديمًا استخدم الصلب الكربوني لصنع أدوات القطع ولكنه يفقد صلادته عند 200 م، وبالتالي لا يمكن استخدامه في القطع بسرعة أو التغذية العالية عندما يتطلب الحصول على أسطح ناعمة وعلى إنتاجية كبيرة؛ وفي بداية القرن العشرين تم تصنيع أدوات القطع من سبيكة تعتمد على الكروم والنيكل كعناصر أساسية والذي يفقد صلادته عند 600 م مما أتاح عند استخدامه إمكانية القطع بسرعات عالية ولذا أطلق عليه اسم الصلب سريع القطع (High-Speed Steel HSS)؛ وفي ثلاثينيات القرن العشرين طورت الكريبيدات carbide واستخدمت تكنولوجيا المساحيق في صنع اللقم الكريبيدية carbide inserts من مساحيق الكريبيدات، والكريبيدات تتكون في الأساس من كربيد التنجستين Tungsten- والتيتانيوم Titanium والكوبالت Cobalt)، ويتم تركيب اللقم في حامل العدة عن طريق اللحام أو الربط بمسامير

على سطح حامل العدة (السافورت) والمصنوع من صلب كربوني. كما أصبح تصميم شكل حامل اللقم فأصبح أكثر متانة وأكثر سهوله وسرعه في آلية الفك والتركيب كما هو مبين في شكل رقم ٤٠.

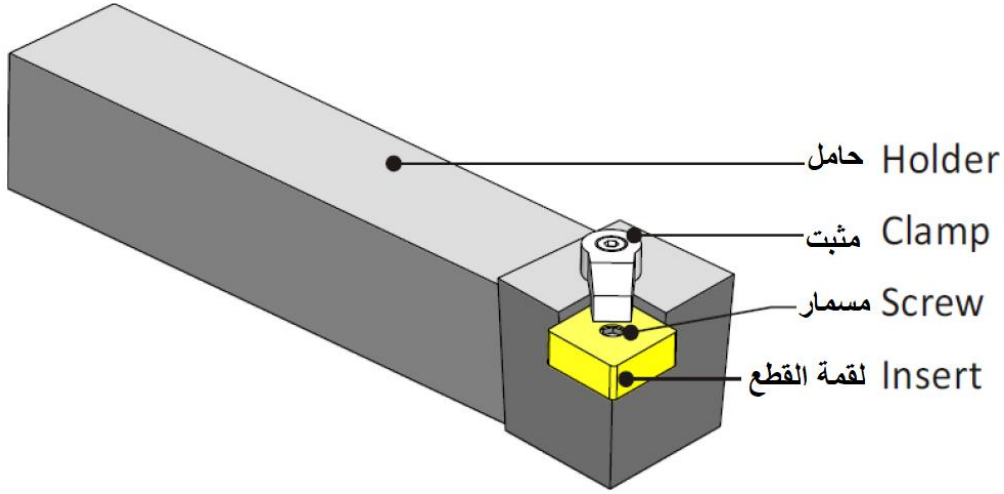

شكل رقم ٤٠: لقمة القطع والتي يتم تثبيتها في حامل العدة عن طريق مسمار ومثبت

ثم تطورت تكنولوجيا المساحيق وتطوير السيراميك والذي يتكون في الأساس من أكسيد الألومنيوم في الستينات من القرن الماضي والذي يفقد صلابته عند 1200 درجة مئوية كذلك حدثت تطورات عديدة في تصميم شكل حامل اللقم فأصبح أكثر متانة وأكثر سهوله وسرعه في آلية الفك والتركيب كما هو موضح بشكل رقم ٤٠.


خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.
٢. قم بوضع العدد في مجموعات مرتبه حسب الشكل والنوع
٣. تعرف على أنواع أقلام القطع الخارجية من النوع J-type المستخدمة في المخارط الأمامية Front turning في ماكينات المخارط المبرمجة بالحاسب تحت إشراف المدرب والذي يوضح وظيفة كل نوع كما هو مبين بشكل رقم ٤١.




شكل رقم ٤١: أنواع أقلام القطع الخارجية من النوع J-type

٤. تعرف على اتجاه حركة القطع من النوع J-type كما هو مبين بشكل رقم ٤٢ والتي يتحرك فيها قلم القطع في اتجاه موازي لمحور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور Z-axis).

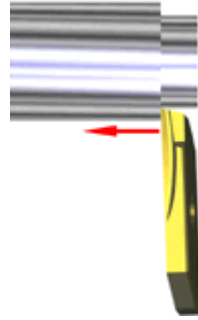


شكل رقم ٤٢: اتجاه القطع بأقلام القطع الخارجية

٥. تعرف على أنواع أقلام القطع الخارجية من النوع K-type المستخدمة في المخارط القطرية radial turning في ماكينات المخارط المبرمجة بالحاسب تحت إشراف المدرب الذي يقوم بتوضيح وظيفة كل نوع كما هو مبين بشكل رقم ٤٣.

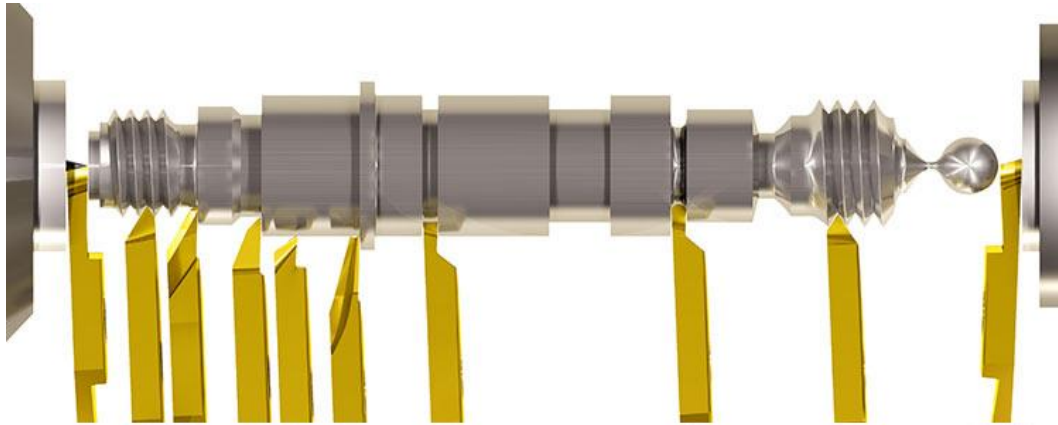

شكل رقم ٤٣: أنواع أقلام القطع الخارجية من النوع K-type

٦. تعرف على اتجاه حركة القطع من النوع K-type والتي يتحرك فيها قلم القطع في اتجاه عمودي على محور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور X-axis) كما هو مبين بشكل رقم ٤٤.

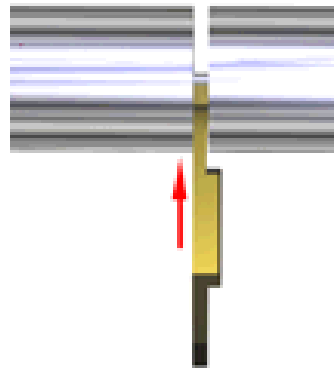


شكل رقم ٤٤: اتجاه القطع بأقلام القطع القطرية من النوع K-type

٧. تعرف على الأشكال المتاحة لحافة لقم القطع inserts لأقلام القطع الخارجية ونصف قطر طرف القطع بها المستخدمة في المخارط على ماكينات المخارط المبرمجة بالحاسب ويوضح وظيفة كل نوع كما هو مبين بشكل رقم ٤٥.

			
طرف حاد Sharp corner	نصف قطر تام Full Radius	مساحة wiper	نصف قط ومساحة Radius and wiper
يستخدم للقطع المحوري في اتجاه محور Z، يتميز بحرف حاد يعطي أقل قوة قطع	يستخدم ليوفر توافق بين ضغط قطري صغير، وعمر طويل و سطح ناعم	له حافة صغيرة (مساحة) موازية لمحور الدوران للشغلة، لإنتاج سطح ناعم جدا	يستخدم للقطع المحوري وله ميزة المساحة وعمل نصف القطر يعطي العمر الطويل وتشطيب الأسطح بنعومة عالية.

شكل رقم ٤٥: أنواع اطراف لقم القطع Inserts alternatives

٨. تعرف على اتجاه لقم القطع inserts في أقلام القطع الخارجية المبينة بشكل رقم ٤٦. والتعرف على الكود المقابل لها والذي سيتم إدخاله في شاشة البرنامج.

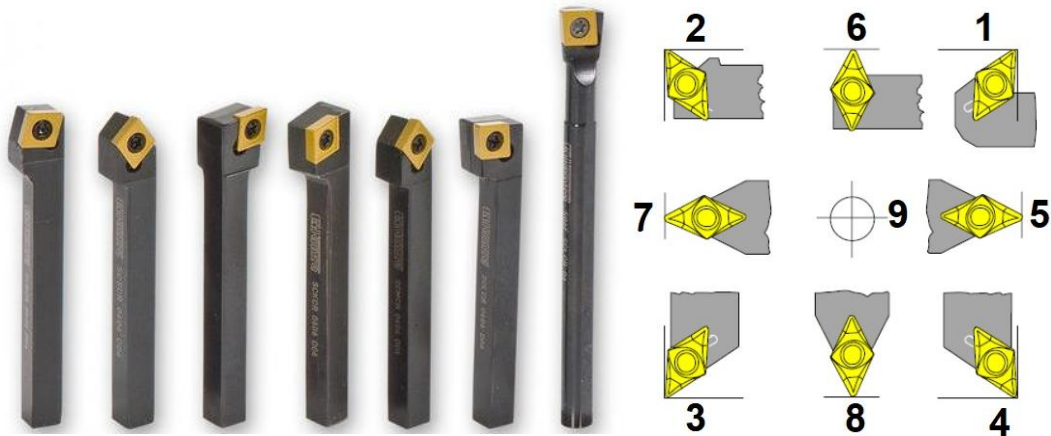

شكل رقم ٤٦: اتجاه والأوضاع المختلفة لحامل العدة والحد القاطع للعدة

٩. تعرف على أقلام الخراطة الخارجية للتخشين والتنعيم المبينة بشكل رقم ٤٧.



شكل رقم ٤٧: قلم خراطة خارجي


١٠. تعرف على أقلام القطع الداخلية المبينة بشكل رقم ٤٨. والمصممة للأقطار الصغيرة بالمشغولات والتي تستخدم أيضا في القطع الداخلي للمشغولات مثل عمل تجاويف داخلية بأشكال متعددة.



شكل رقم ٤٨: أقلام القطع الداخلية المستخدمة في المخارط الـ CNC

١١. تعرف على كيفية فك وربط اللقم في حامل القلم.

١٢. تعرف على أقلام التجويف Boring الداخلية المبينة بشكل رقم ٤٩. بالتصميم التقليدي والتصميم المعدل، حيث يبين الشكل، أن التصميم المعدل به سمك معدن أكثر بحوالي ٥٠% في النقاط الحرجة والضعيفة مقارنة بالنوع التقليدي. وتعني الزاوية التي يثبت بها قلم الثقوب boring bar في حامل العدة أن سمك عمود الثقب يزداد مع طول العمود

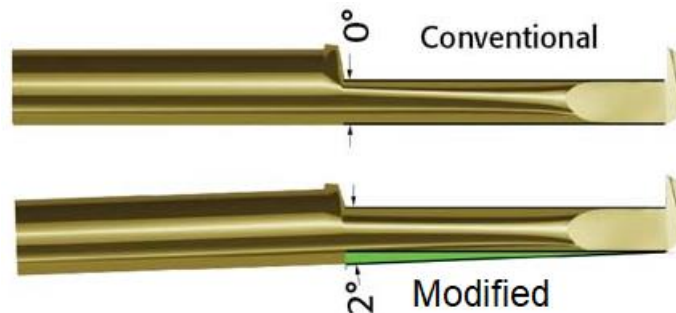


شكل رقم ٤٩: أقلام الجوف Boring الداخلية

١٣. تعرف على أقلام القلاووظ الخارجي Thread tool المبينة بشكل رقم ٥٠.



شكل رقم ٥٠: قلم القلاووظ الخارجي

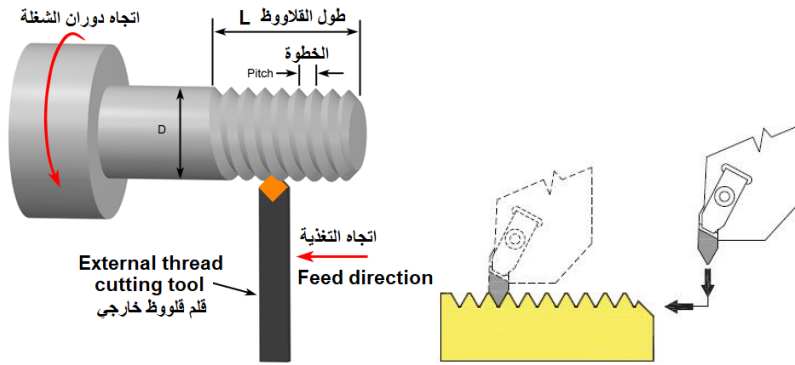

شكل رقم ٥١: حركة قلم القلاووظ أثناء القطع

١٤. تعرف على رموز Codes أو tool signature أقلام القطع المكتوبة خلف علب اللقم والموضوعة طبقاً للمواصفات العالمية ISO لكي يسهل طلب الأدوات من المخازن وكذلك تحديدها في برمجة عمليات التشغيل

١٥. تعرف على ترميز قلم المخارط التالي: ISO2DIN4972L25QK10

ISO2 تشير إلى رقم المواصفة العالمية

DIN4972: تشير إلى رقم المواصفة في نظام المواصفات الألمانية

L : تشير إلى إن القلم يساري


25Q: تشير إلى إن مقطع ساق القلم مربع طول ضلعه 25 مم

K10: تشير إلى نوع اللقمة الكربيدية المستخدمة

١٦. تعرف على رموز اللقم الكربيدية carbide Insert Designations ومعنى الأرقام والحروف

التي تصف شكل وابعاد اللقمة باستخدام أربعة حروف وثلاثة أرقام مثل الرمز TNMG-455

أو CNMG-433 الموضح في شكل رقم ٥٢ .

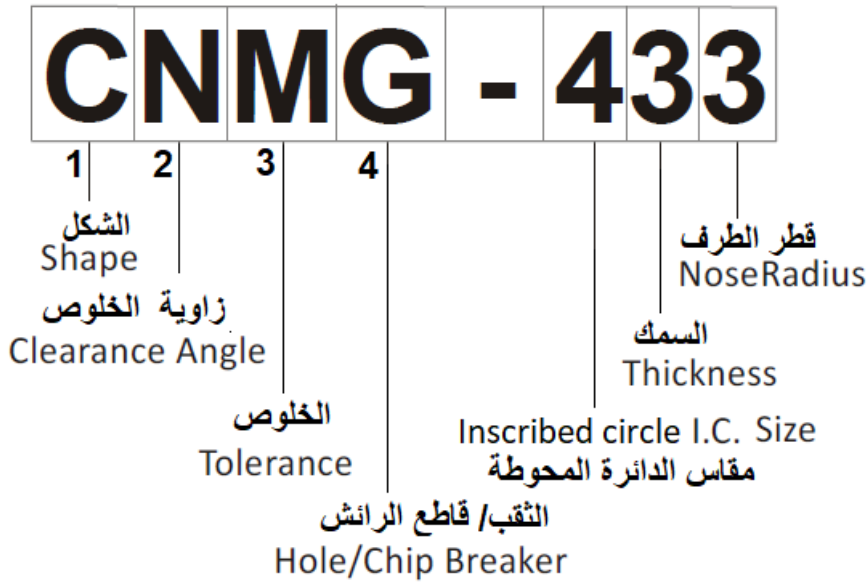

شكل رقم ٥٢: مثال على رموز اللقم الكريديّة








١-١٦ شكل اللقم Shape: يوجد ما لا يقل عن ١٧ شكل للقم الكريديّة. يبين الجدول التالي اللقم الشائعة في الاستخدام ورمز كل منها. زاوية في كل رمز ترجع إلى زاوية الطرف عند نصف قطر القطع.



الرمز	الاسم	الشكل
C	معين ٨٠ درجة 80° Diamond	
D	معين ٥٥ درجة 55° Diamond	
E	معين ٧٥ درجة 75° Diamond	
K	متوازي أضلاع ٥٥ درجة	
L	مستطيل Rectangular	
R	دائري Round	
S	مربع Square	
T	مثلث Triangle	
V	معين ٣٥ درجة 35° Diamond	

الرمز	الاسم	الشكل
W	شكل خاص	

جدول رقم ٢٣: رموز الأشكال الشائعة للقم الكريبيد

٢-١٦ زاوية الخلوص Clearance angle: هي السحب draft الذي على الوجه أو الأوجه للقامة الذي يلامس لخامة أثناء التشغيل

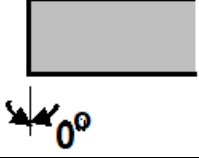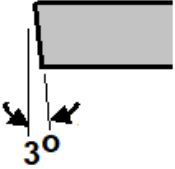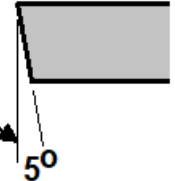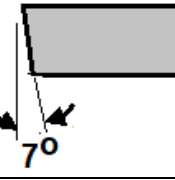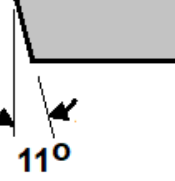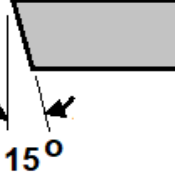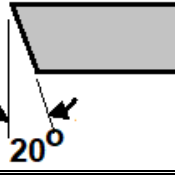الرمز	الاسم	الشكل
N	زاوية صفر	
A	زاوية ٣ درجة	
B	زاوية ٥ درجة	
C	زاوية ٧ درجة	
P	زاوية ١١ درجة	
D	زاوية ١٥ درجة	
E	زاوية ٢٠ درجة	

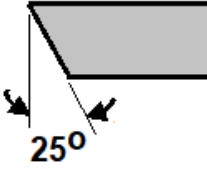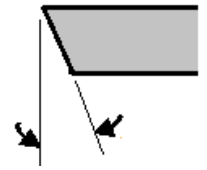الرمز	الاسم	الشكل
F	زاوية ٢٥ درجة	
O	خاص	

جدول رقم ٢٤: زوايا الخلوص الشائعة للقم الكريبيد

٣-١٦ **السماحية Tolerance:** وهي القيمة المسموح بها في أبعاد لقمة الكريبيد. وهي تصف نقطة الركن (نصف قطر الطرف Nose radius)، والثخانة، والدائرة المحوطة والجدول التالي يبين القيم النموذجية للفتاوت.

الرمز	نقطة الركن Corner point	الثخانة (السك) Thickness	الدائرة المحوطة I.C.
M	٠,٠٠٥ – ٠,٠٠٢	٠,٠٠٥	٠,٠٠٥-٠,٠٠٢
G	٠,٠٠١	٠,٠٠٥	٠,٠٠١
E	٠,٠٠١	٠,٠٠١	٠,٠٠١
K	٠,٠٠٠٥	٠,٠٠١	٠,٠٠٥-٠,٠٠٢

جدول رقم ٢٥: سماحية لقم الكريبيد

٤-١٦ **الثقب/قاطع الرانش Hole/Chip breaker:** يصف كلا الخاصيتين بحرف واحد. يجب أن يتوافق الثقب في اللقمة وحامل العدة. إذا لم يتواجد حرف في المكان، فمعنى ذلك أنه لا يوجد ثقب لتثبيتته في حامل العدة، ويثبت بقوة الربط أو المسك فقط.

الرمز	شكل الثقب Hole shape	نوع قاطع الرانش Chip breaker type
G	أسطواني	جانب واحد
W	٦٠-٤٠ درجة، حوض C مزدوج	لا
R	لا	جانب واحد
T	٦٠-٤٠ درجة، حوض C مزدوج	جانب واحد
P	أسطواني	عالي موجب الازدواجية
Z	أسطواني	عالي موجب الازدواجية

جدول رقم ٢٦: رمز الثقب/قاطع الرانش للقم الكريبيد

٥-١٦ **قياس الدائرة المحوطة Inscribed Circle I.C. size:** تقاس اللقم بقطر الدائرة المحوطة والتي تتراوح من ٠,٠٦٢٥ إلى ١,٢٥ بوصة.

الرمز	القيمة العشرية (بوصة Inch) Decimal	النسبة (بوصة Inch) Fractional
3	٠,٣٧٥	3/8
4	٠,٥٠٠	1/2

جدول رقم ٢٧: قيمة قياس الدائرة المحوطة للقم الكريبيد

٦-١٦ الثخانة (السك) Thickness: تصف سمك اللقمة

الرمز	القيمة العشرية (بوصة Inch) Decimal	النسبة (بوصة Inch) Fractional
3	٠,١٨٧	3/16
4	٠,٢٥٠	1/4

جدول رقم ٢٨: قيم الثخانة للقم الكريبيد

٧-١٦ نصف قطر طرف القمة Nose radius: تصف نصف قطر طرف لقمة القطع

الرمز	القيمة العشرية (بوصة Inch) Decimal	النسبة (بوصة Inch) Fractional
1	٠,٠١٦	1/64
2	٠,٠٣١	1/32
3	٠,٠٤٧	3/64

جدول رقم ٢٩: قيم نصف قطر للقم الكريبيد

١٧. تعرف على كيفية التفريق بين المعادن المصنوع منها العدد وذلك لمراعاة ذلك عند التشغيل على الماكينات. الجدول التالي يوضح الأنواع المختلفة لمعادن أقلام القطع.

م	الاسم	الاختصار
1	High speed steel	HSS
2	Tungsten carbide	HW
3	Cermet	HT
4	Coated carbide	HC
5	Ceramics	CA
6	Oxide ceramics	CM
7	Nitride ceramics	CB
8	Coated cutting ceramics	CC

الاختصار	الاسم		م
DP	الماس	Polycrystalline diamond	9
CBN	وهو من عائلة مساحيق النترت	Polycrystalline boron nitride	10

جدول رقم ٣٠

الأنواع من 2 إلى 10 جميعها من المساحيق والتي تصنع منها القم والاندميلات Endmill والبنط بتكنولوجيا المساحيق) يضغط المسحوق عند درجات حرارة عالية لفترات زمنية محددة (والمعروفة باسم البودر ميتالورجي) الأنواع السابقة رتبت تصاعديا من حيث الصلادة، الأصلد فالأصلد ونلاحظ انه كلما زادت الصلادة قلت متانة العدة القاطعة وازدادت هشاشتها (قصفتها) وأمكن القطع بسرعات عالية.



المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند إدخال قيم موجبة أو قيم سالبة لأزاحه الإحداثيات عند العمل على المخرطة CNC



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معياري الأداء	م
	لا	نعم		
			يطبق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يعرف أدوات القطع المستخدمة في المخارط الـ CNC	٢
			التعرف على المواد المصنع منها عدد القطع	٣
			يعرف على الخصائص الواجب توافرها في عدد القطع	٤
			يتعرف على الرموز المستخدمة لتحديد نوع العدة رمز الأداة tool signature	٥
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٦

جدول رقم ٣١

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب التالي:

- ✍ ثلاثة أنواع من أدوات القطع المستخدمة على المخارطة CNC
- ✍ ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:
- ✍ يحدد نوع آلة القطع.
- ✍ يتعرف على الرموز المحفورة على آلة القطع.

تحديد صفر العدة باستخدام عدة المرجع 3D prob والمنظار

١٦ ساعات

الزمن

٧

تدريب رقم

أهداف

تحديد صفر العدة بواسطة عدة المرجع Reference tool.


متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افروول العمل	فوطه للتنظيف
عدة المرجع القياسية 3D probe	
جهاز المنظار (عدسة القياس)	


جدول رقم ٣٢

المعارف المرتبطة بالتدريب

يتم تحديد صفر العدة (النقطة N) بتركيب عدة المرجع في أي مكان ببرج العدة ويجب ضبط هذا المكان على وضع تشغيل أثناء تحديد صفر العدة. والعدد تقاس مرة واحدة فقط ويتم تخزينها للعمل عليها فيما بعد عن إجراء عمليات التشغيل.

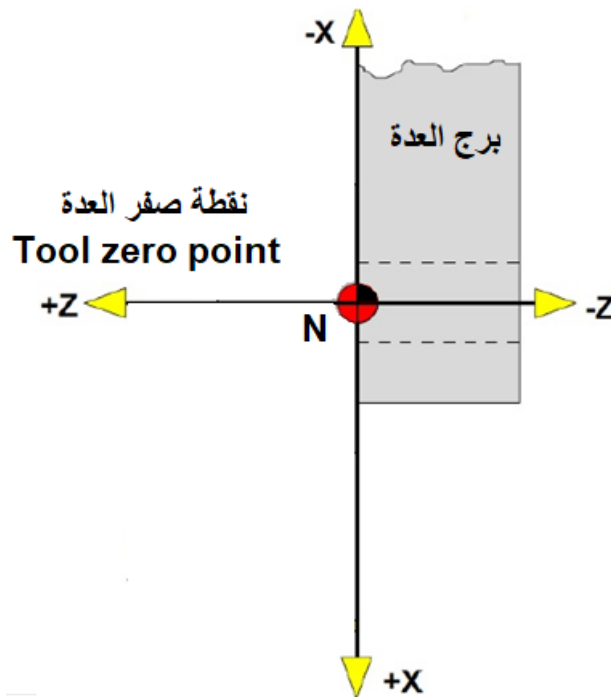

شكل رقم ٥٣: نقطة صفر العدة على برج العدة للمخرطة CNC

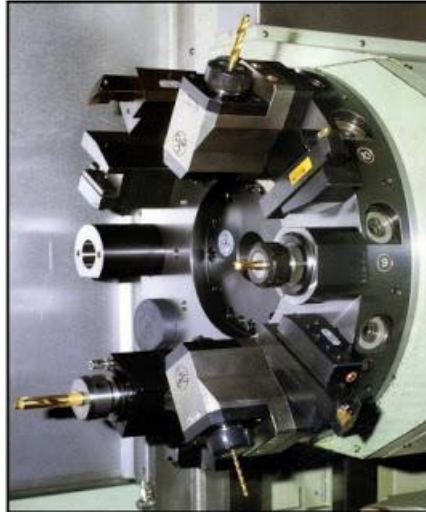


شكل رقم ٥٤: برج العدة

طول عدة المرجع Reference tool أو (3D probe) المبينة شكل رقم ٥٥ ثابت ومعروف لأنه يستخدم في المعايرة وتحديد صفر العدة، وطوله القياسي هو ٣٠ مم من طرف العدة إلى سطحها الدائري الذي سيلاص سطح برج العدة، ويجب معرفة طول عدة المرجع المتاحة لدى كل مشغل حتى لا يحدث خطأ عند تحديد صفر العدة.



شكل رقم ٥٥: عدد المرجع 3D probe

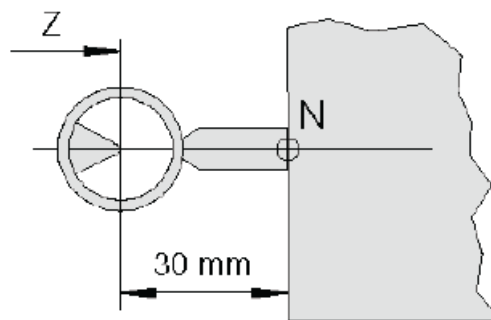

شكل رقم ٥٦: القياس بعدة المرجع (Reference tool) (3D probe)

لذلك فإن الهدف هو قياس طرف العدة المبين في شكل رقم ٥٧، وهي في وضع التشغيل ثم نطرح من محور Z قيمة ٣٠ مم للحصول على صفر العدة. والهدف من تحديد صفر العدة هو التأكد من أن النقطة المرجعية لمثبت العدة (N) قياسها مضبوط قبل العمل على الماكينة. وخلاصة القول انه يتم استخدام عدة المرجع في حساب صفر العدة للحصول على قيم X و Z عند مركز العدة N كي يتم الاستفادة من هذه القيم

في قياس باقي عدد القطع المراد استخدامها على المخرطة المبرمجة وتحديد طول القلم وعرضه من نقطة طرف عدة القطع إلى نقطة صفر العدة N.



شكل رقم ٥٧: طرف عدة المرجع المطلوب تحديده

فائدة جهاز المنظار Optical device في قياس صفر العدة هو

- أكثر الطرق دقة لقياس صفر العدة أو لتحديد قياس العدة حيث تظهر العدة مكبرة على عدسة جهاز المنظار.
- تجنب التلامس بين العدة أو برج العدة مع الشغلة أو الظرف.



يستخدم جهاز المنظار لتحديد موضع تلاقي خطي التقاطع Optic cross hair

على العدسة في نظام إحداثيات الماكينة فقط MCS=MKS.

الطريقة المستخدمة لقياس صفر العدة في هذا التدريب هي نفسها الطريقة التي سوف تستخدم لقياس العدد المختلفة.




خطوات تنفيذ التدريب

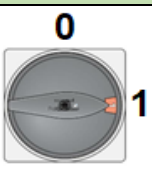١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من أن قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
أولاً: تشغيل الماكينة	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
	٤. ننتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر


٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Turn) أو يمكنك اختيار أي نظام مثل HMI Operate Turn الخاص بسينوميك Sinumerik أو نظام تحكم فاجور Fagor 8055 Turn




٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب اختيار نظام التحكم (Fanuc or Sinumerik)، سجل القيم الحالية لـ X و Z في جدول النتائج

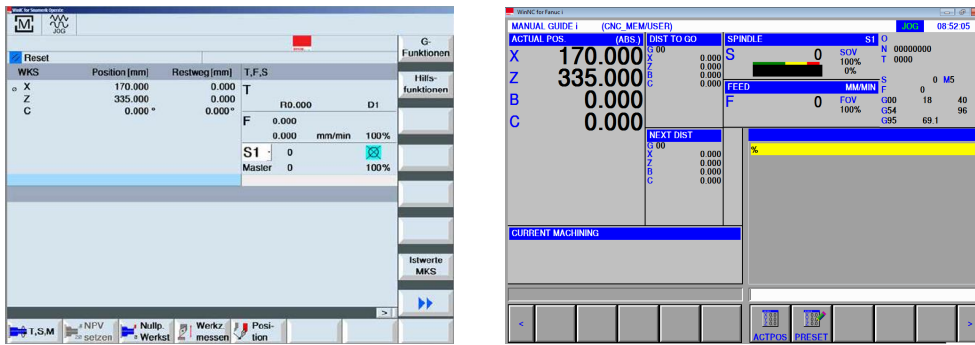

شكل رقم ٥٨: القيم الحالية لـ X و Z على شاشة بدء التشغيل من نظامي Sinumerik و Fanuc

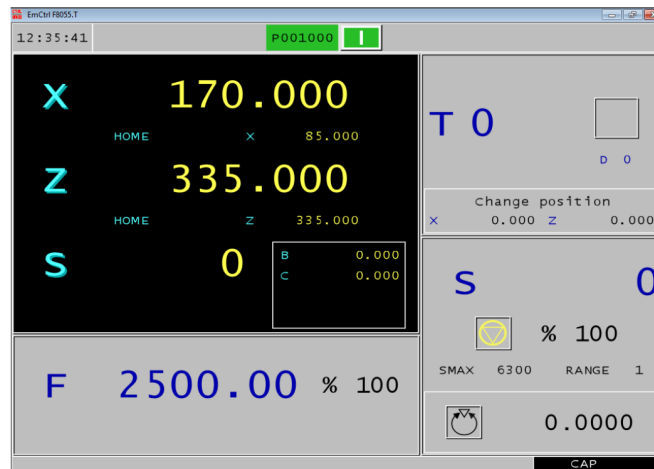


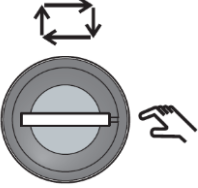


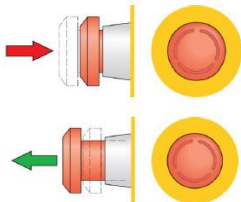


شكل رقم ٥٩: شاشة البرنامج لماكينة نظام Fagor



٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء إلى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.



٨. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل.

	<p>ملحوظة: يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح آخر وذلك لضمان أن المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.</p>
	<p>٩. اضغط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/ اليدي HAND أو اضغط على مفتاح MDA ملحوظة: باستخدام هذا الوضع، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>
	<p>١٠. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لتشغيل محرك الماكينة وتشغيل دورة الزيت المسؤولة عن تحريك الأجزاء والتزييت.</p>
	<p>١١. قم باستدعاء جيب عدة فارغ بالضغط على زر تدوير برج العدة حتى يظهر أمامك المكان الذي تريد تركيب العدة به. ملحوظة: يوجد ١٢ مكان لتركيب العدد بالمخارط ماركة EMCO والموضع رقم ١٢ محجوز عادة لعدة المرجع (3D probe) إذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت، سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة</p>
<p>ثانياً: تركيب عدة المرجع ببرج العدة</p>	
<p>١٢. احضر عدد المرجع من صندوق عدد القطع كالمبينة بالشكل التالي</p>  <p>شكل رقم ٦٠: عدة المرجع</p>	
	<p>١٣. نظف العدة من الرائش والزيوت باستخدام فوطة تنظيف حتى لا تتجمع داخل حامل العدة، ثم ركب عدة المرجع في برج العدة (يمكن تركيبها في أي مكان خالي) ثم اربط مسمار تثبيت العدة باستخدام بالمفتاح السداسي Alankey في اتجاه عقارب الساعة وبيد واحدة حتى لا تربطه بقوة.</p>
<p>ثالثاً: تركيب منظار القياس Optical device</p>	
	<p>١٤. احضر منظار القياس من دولاب العدة لقياس عدة المرجع وكذلك في قياس جميع العدد</p>



١٥. ثبت المنظار خلف الظرف واربط الصامولة الموجودة في الطوق الخاص به كما هو مبين بالشكل المقابل.

أ- في حالة نظام التحكم Sinumerik

١٦. تأكد من تفعيل وضع العدة رقم ١٢ بالضغط على زر **Offset** من لوحة التحكم لإظهار قائمة العدة **Tool list** ، اذا لم تكن الإشارة الخضراء بجانب رقم العدة غير مفعلة اضغط مفتاح تدوير برج العدة مع مفتاح التمكين **T** والذي يعمل في حالة ضبط الوضع اليدوي حتي تكون العدة رقم ١٢ في وضع التشغيل.



Loc.	Type	Tool name	ST	D	Length X	Length Z	Radius	Mag.	Loc. leng	Tool measure
1		DNMG432_OD	1	1	10.5879	-75.1853	0.0312	← 95.0	80	0.5
2		DNMG432_OD	1	1	20.9547	-59.1304	0.0312	← 93.0	55	0.5
3		LT16ERA60_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0050			0.4
4		PLUNGE_0.125_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0070	0.1250		0.5
5		3/8IN_ENDMILL	1	1	1.0000	1.0000	0.3750	4		
6		DRILL_NO.21	1	1	1.0000	1.0000	0.1500		140.0	
7		TAP 10-32 UNF	1	1	1.0000	1.0000	0.1700		32.0000	
8		PLUNGE_CUTTER_3 A	1	1	3.3465	1.7323	0.0079		0.0900	0.3
9		DRILL 1/2IN	1	1	0.0000	0.0000	0.5000		118.0	
10		DRILL OD 1/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.1250		118.0	
11										
12		3D-Probe	1	1	0.0000	0.0000	0.0050	← 60.0	60	0.3
13		DRILL_3/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.3750		140.0	
14										
15										
16										

شكل رقم ٦١: تفعيل المحطة رقم ١٢ بظهور لمبة خضراء بجوارها



١٧. تأكد من أن تفعيل وضع التشغيل بالضغط على مفتاح **Machine** اضبط حركة برج العدة على وضع حركة مستمرة أو تفعيل وضع الحركة المستمرة **JOG**.

	<p>١٨. حرك عدة المرجع حركة سريعة لتكون تقريبا تحت عين المنظار باستخدام أزرار المحاور -X و -Z يمكنك التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية  ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من المنظار.</p> <p>ملحوظة: يجب تفادي اصطدام أي عدة مركبة ببرج العدة مع المنظار ويمكنك فك أيه عدة تتوقع اصطدامها بالمنظار أثناء استخدامه للقياس.</p>
	<p>١٩. انظر في المنظار حتى تتأكد من ظهور طرف عدة المرجع في العدسة ويمكنك تغيير وضع التغذية من تغذية مستمرة إلى تغذية خطوة خطوة بالميكرون (يفضل اختيار وضع $10 \mu\text{m}$ (ميكرو متر) حتى تتحرك العدة ببطيء عند ضبطها تحت المنظار)</p>
	<p>٢٠. انظر ثانية في المنظار وحدد بدقة اتجاه المحور الذي تحتاج تحريكه لجعل طرف عدة المرجع يظهر في مركز المنظار سواء محور X أو محور Z.</p>
	<p>٢١. استخدم العجلة اليدوية (الريموت) وأنت تنظر في المنظار واضغط على زر T الموجود عليها وحرك يد العجلة حتى تتمركز صورة طرف عدة المرجع في مركز العدسة والذي تظهر بشكل معكوس في العدسة.</p> <p>ملحوظة: اضغط على مفاتيح المحاور الموجبة والسالبة حسب بعد طرف العدة عن المركز قبل تدوير يد العجلة</p>
	<p>٢٢. تأكد من تطابق طرف العدة على مركز عين العدسة والذي سيظهر بشكل معكوس في المنظار كما هو موضح بالشكل المقابل ثم سجل ملاحظتك عن استعمال المنظار في جدول المشاهدات.</p>

٢٣. قم بتحديد قيمة X و Z واللاتي تمثلان بعد نقطة طرف عدة المرجع عن نقطة صفر الماكينة M. اضغط Machine لكي تظهر الإحداثيات على الشاشة كما هو مبين بشكل رقم ٦٢ سجل هذه القيم في جدول النتائج.



Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	16.793	0.000	T
Z	114.699	0.000	R0.000 D1
C3	0.000 °	0.000 °	F 0.000
C	0.000 °	0.000 °	0.000 mm/min 100%
			S1 0
			Master 0 100%

شكل رقم ٦٢: إحداثيات بعد نقطة طرف عدة المرجع عن نقطة صفر الماكينة

الطريقة الأولى: حساب صفر العدة مباشرة من القيم الظاهرة على الشاشة

٢٤. احسب إحداثيات صفر العدة كما يلي بعد صفر العدة N (هذه القيم ربما تختلف من ماكينة إلى أخرى)

$$X = \text{إحداثي محور X الظاهر على الشاشة} = 16,793 \text{ مم}$$

$$Z = \text{إحداثي محور Z الظاهر على الشاشة} - \text{طول عدة المرجع}$$

 
$$= 30 - 114,699 = -84,699 \text{ مم}$$

سجل القيم الحقيقية المحسوبة على الماكينة المتاحة لديك في جدول النتائج احتفظ بهذه القيم في ورقة.

ملحوظة: هذه القيم سيتم الاستفادة منها في قياس باقي عدد القطع على المخرطة المبرمجة بالحاسب وتحديد طول القلم وعرضه من نقطة طرف عدة القطع.

الطريقة الثانية: حساب صفر العدة بقياس قيم X و Z ولكن يوصى باستخدام الطريقة الأولى


٢٥. اضغط على زر **Measure Tool** الموجود أسفل شاشة الإحداثيات



Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	16.793	0.000	T
Z	114.699	0.000	R0.000 D1
C3	0.000 °	0.000 °	F 0.000
C	0.000 °	0.000 °	0.000 mm/min 100%
			S1 0
			Master 0 100%

شكل رقم ٦٣: شاشة قياس العدة

 ٢٦. اختر مفتاح **Manual** الموجود على أعلى يمين شاشة قياس العدة لتظهر الشاشة التالية



Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	16.793	0.000	T
Z	114.699	0.001	Ø0.000 D1
			F 0.000
			0.000 mm/min 1%
			S1 0
			Master 0 100%

Länge Manuell

Tool data	T	D
X	5.177	
Z	1.989	X0 109.686
Ø	8.000	

شكل رقم ٦٤: شاشة ضبط طول العدة في محور X

٢٧. اضغط زر X ثم ضع مؤشر الماوس على الخانة X0 المبينة بالشاشة التالية ثم ادخل قيمة صفر العدة وهو إحداثي محور X الظاهر على الشاشة (X = ١٦,٧٩٣) واضغط Enter أو اضغط على زر **Set Length** لتأكيد عملية الإدخال.


 


٢٨. احسب Z0 بالمعادلة التالية:

$Z0 = \text{إحداثي محور Z الظاهر على الشاشة} - \text{طول عدة المرجع}$

$$Z0 = 114,699 - 30 = 84,699 \text{ مم}$$

وذلك كي تتمكن أيضا من إدخال صفر العدة في محور Z، هذه القيمة تخبر الماكينة أن يتم حساب طرف عدة المرجع (P) عند التشغيل وفي البرنامج من نقطة صفر العدة (N).

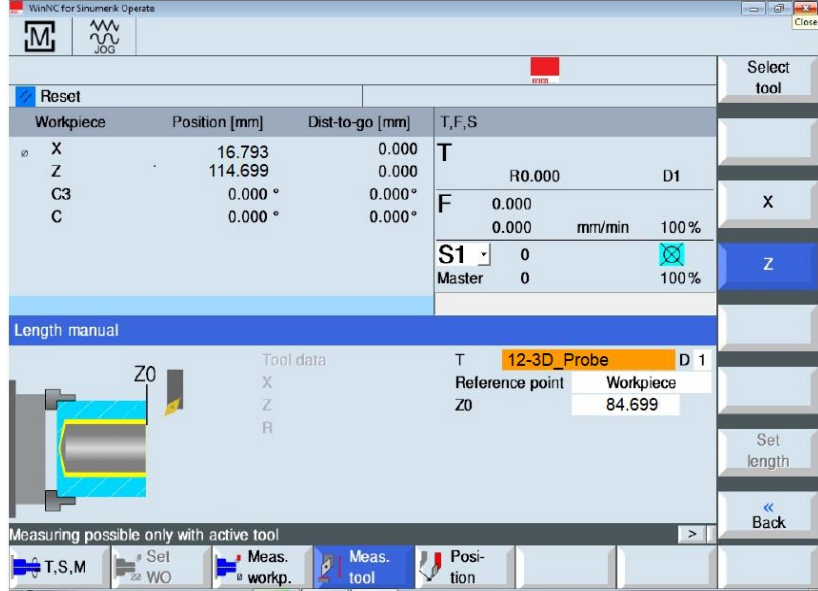


شكل رقم ٦٥: شاشة ضبط طول العدة في محور X

٢٩. ثم اضغط Enter أو اضغط على زر Set Length لتأكيد عملية الإدخال.

ب- نظام التحكم فانوك Fanuc_i Turn نختار في البداية

 
* تنفذ الخطوات السابقة من ١ إلى ١٥ لأنها مشتركة بين النظامين



٣٠. اختيار وضع Jog بعد التأكد من تفعيل وضع MDA اضغط

مفتاح تدوير برج العدة مع مفتاح التمكنين T والذي يعمل في حالة ضبط الوضع اليدوي حتى تكون العدة رقم ١٢ التي مركب بها عدة المرجع في وضع التشغيل.

٣١. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر T- OFS، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة بيانات العدة

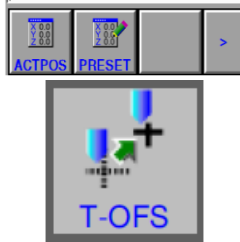

شكل رقم ٦٦: شاشة بيانات العدة

٣٢. ضع مؤشر الماوس على العدة المطلوب إضافتها (في هذه الحالة هي عدة المرجع) ويمكنك تغيير الاسم بالضغط على الاسم المقابل لها ليكون مثلا 3D Probe.



٣٣. حرك عدة المرجع حركة سريعة لتكون تقريبا تحت عين المنظار باستخدام أزرار المحاور -X و -Z. يمكنك التحكم في سرعة



الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من المنظار.

ملحوظة: يجب تفادي اصطدام أي عدة مركبة ببرج العدة مع المنظار ويمكنك فك أيه عدة تتوقع اصطدامها بالمنظار أثناء استخدامه للقياس.






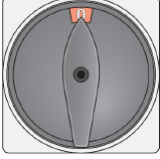


٣٤. انظر في المنظار حتى تتأكد من ظهور طرف عدة المرجع في العدسة ويمكنك تغيير وضع التغذية من تغذية مستمرة إلى تغذية خطوة خطوة بالميكرون (يفضل اختيار وضع ١٠ μm (ميكرو متر) 10 حتى تتحرك العدة ببطيء عند ضبطها تحت المنظار)



٣٥. انظر ثانية في المنظار وحدد بدقة اتجاه المحور الذي تحتاج تحريكه لجعل طرف عدة المرجع يظهر في مركز المنظار سواء محور X أو محور Z.

	<p>٣٦. استخدم العجلة اليدوية (الريموت) وأنت تنظر في المنظار واضغط على زر (T) الموجود عليها وحرك يد العجلة حتى تتمركز صورة طرف عدة المرجع في مركز العدسة والذي تظهر بشكل معكوس في العدسة.</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>ملحوظة: اضغط على مفاتيح المحاور الموجبة والسالبة حسب بعد طرف العدة عن المركز قبل تدوير يد العجلة</p>
	<p>٣٧. تأكد من تطابق طرف العدة على مركز عين العدسة والذي سيظهر بشكل معكوس في المنظار كما هو موضح بالشكل المقابل.</p> <p>٣٨. ثم سجل ملاحظتك عن استعمال المنظار في جدول المشاهدات.</p>
	<p>٣٩. اضغط مفتاح ACTPOS لكي تظهر الإحداثيات النسبية X و Z على الشاشة كما هو مبين بشكل رقم ٦٧ سجل هذه القيم في جدول النتائج والتي تمثل بعد نقطة طرف عدة المرجع عن نقطة صفر الماكينة M.</p>  <p>شكل رقم ٦٧: إحداثيات بعد نقطة طرف عدة المرجع عن نقطة صفر الماكينة</p>

	<p>٤٠. اضغط مفتاح PRESET لتظهر الشاشة التالية، وادخل القيمة صفر (0) في محور X وطول عدة المرجع في محور Z.</p> <div data-bbox="667 259 1209 752" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">PRESET RELATIVE POSI.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">X-AXIS</td> <td style="text-align: right;">0.000</td> </tr> <tr> <td>Z-AXIS</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td>C3-AXIS</td> <td style="text-align: right;">0.000</td> </tr> <tr> <td>C-AXIS</td> <td style="text-align: right;">0.000</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;">INPUT PRESET VALUE.</p> </div> <p style="text-align: center;">شكل رقم ٦٨: شاشة أبعاد العدة</p>	X-AXIS	0.000	Z-AXIS	30.000	C3-AXIS	0.000	C-AXIS	0.000
X-AXIS	0.000								
Z-AXIS	30.000								
C3-AXIS	0.000								
C-AXIS	0.000								
	<p>٤١. قم بتأكيد التعديلات بالضغط على مفتاح ALTER ثم سجل القيم الظاهرة على شاشة البرنامج في جدول النتائج تحت عنوان (صفر العدة)</p>								
<p>ثالثًا : إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC turning</p>									
	<p>٤٢. قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) إلى نقطة أمان</p> <p>٤٣. اضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>								
	<p>٤٤. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>								
	<p>٤٥. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>								
	<p>٤٦. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.</p>								
<p>٤٧. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>									

تسجيل النواتج

إحداثيات المحاور		
Z	X	
.....	القيم على الشاشة
.....	صفر العدة

جدول رقم ٣٣: قيم النقاط التي تم قرائتها من على الشاشة في حالة نظام فانوك Fanuc

إحداثيات المحاور		
Z	X	
.....	القيم على الشاشة
.....	صفر العدة

جدول رقم ٣٤: قيم النقاط التي تم قرائتها من على الشاشة في حالة نظام سينوميريك Sinumerik

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يعرف الهدف من استخدام عدة المرجع.
			٣	استعمار المنظار لقياس صفر العدة
			٤	يتمكن من تحديد صفر العدة على المخرطة CNC.
			٥	يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية
			٦	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ٣٥

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب التالي:

للعدة المرجع (Reference tool) 3D probe

للمنظار قياس العدة Optical device

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقائق:

للعدة صفر العدة على المخرطة CNC.

ترحيل صفر العدة (قياس العدة) وطرق وتثبيت الشغلة في المخارط الـ CNC

تدريب رقم	٨	الزمن	٢٤ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

- ✓ قياس العدة أو ترحيل صفر العدة (تحديد موضع العدة) باستخدام منظار القياس وبدون معرفة أبعاد الشغلة على الظرف بنظام تحكم سينوميرك Sinumerik.
- ✓ قياس العدة أو ترحيل صفر العدة (تحديد موضع العدة) بدلالة نقطة المقدمة للحد القاطع للعدة على قطة شغل معلومة الطول والقطر بنظام تحكم Fanuc.
- ✓ ضبط واختيار الاتجاه وأوضاع المختلفة للحد القاطع للعدة عند التشغيل.


متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افول العمل	
أفلام خراطة ذات مقاسات وأشكال مختلفة	
بنطة ثقب	شغلة من مادة الأرتيلون أو قضيب معدني من الحديد أو النحاس أو الألمنيوم بأبعاد مناسبة
أجهزة قياس	
منظار القياس	

جدول رقم ٣٦

المعارف المرتبطة بالتدريب

عدة القطع المستخدمة في المخارط المبرمجة CNC لها أطوال وأبعاد مختلفة في اتجاهي محور X & Z. عند تركيب عدة القطع ببرج العدة يكون هناك تفاوت بين النقطة المرجعية لمثبت العدة (N) ونقطة المقدمة (طرف) للحد القاطع للعدة (P) كما هو مبين بالشكل، لذا من الضروري تحديد هذا الفارق في الطول وقياس أطوال العدد المختلفة في القطع وتدوين بيانات كل من تصحيح العدة ونصف قطر الحد القاطع للعدة واتجاه موضع العدة في السجل الخاص ببيانات العدة حتى تتم عملية البرمجة والتشغيل على الماكينة بشكل صحيح.

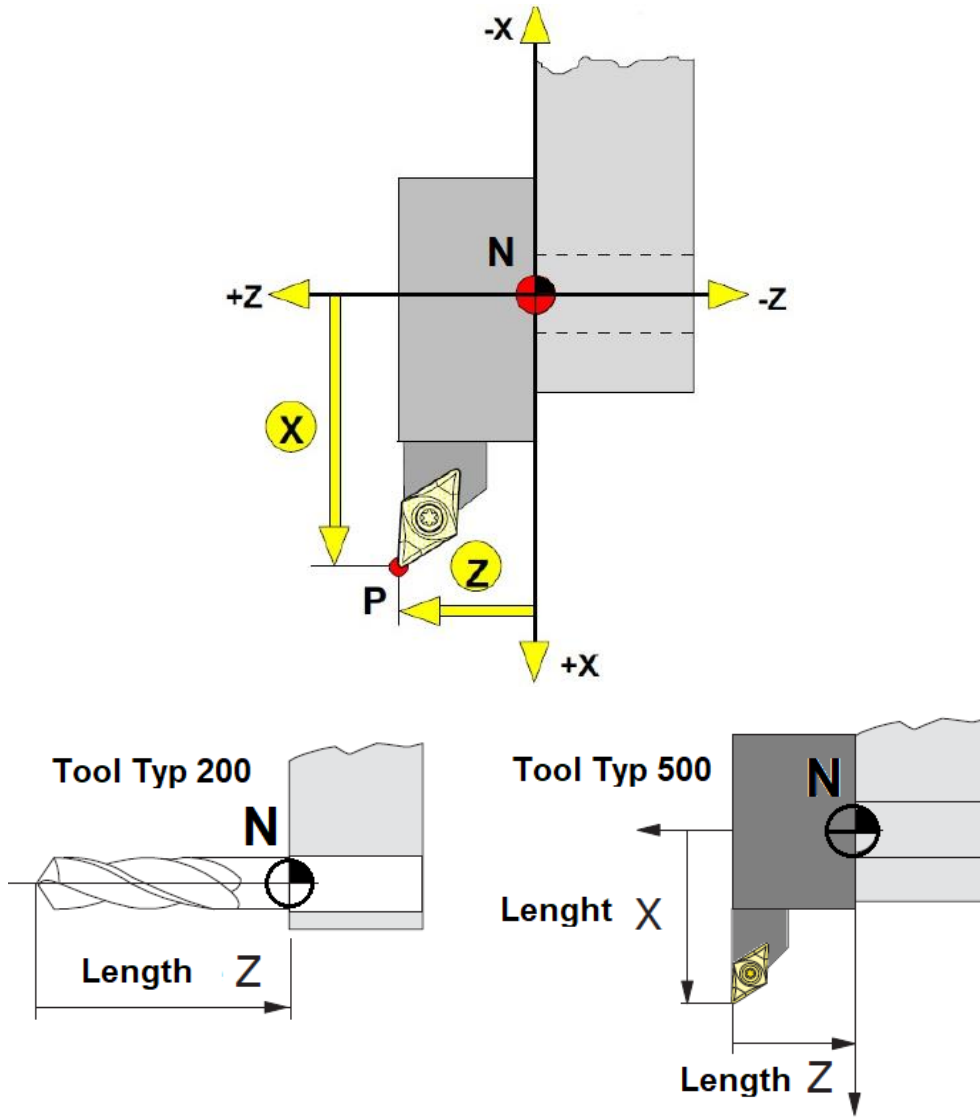


شكل رقم ٦٩: قياس العدة على المخرطة CNC

والهدف من قياس العدة أو ترحيل صفر العدة هو جعل نظام التحكم يتعامل مع النقطة المرجعية بدلالة نقطة طرف الحد القاطع للعدة (P) بدلا من النقطة المرجعية لمثبت العدة (N) لتتحرك على المسار المراد قطعة. ولترحيل صفر العدة لابد من معرفة بعد النقطة P عن النقطة N في اتجاه محور X وكذلك معرفة بعد النقطة P عن النقطة N في اتجاه محور Z (هذه المسافات تقاس بطرق عديده تختلف باختلاف نظام التشغيل المثبت على الماكينة (فانوك – فاجور- سيمنز - الخ) كما تختلف باختلاف التسهيلات الموجودة على الماكينة.

يتم قياس العدد المطلوبة لتنفيذ أي شغلة على الماكينة والتي يجب قياسها كي يتم استخدامها في برنامج التشغيل الذي سيستخدم لتصنيع المشغولات مثل أقلام الخراطة الخشنة والناعمة (التشطيب) Roughing and finishing tool وأقلام القلاووظ الخارجي Thread وبنطة السنتره Center drill وبنطة الثقب drill tool ودكر القلاووظ Tape tool وسكينه قطع أفقيه End mill axial وسكينه أصبعية رأسية End

mill radial وقلم القطع (القطع) Cutting off. طريقة قياس العدد لا تختلف ولكن يختلف وضع العدة تحت المنظار.


أما بالنسبة لنصف قطر العدة المبين بالشكل التالي، فيتم إدخاله يدويا بجدول قياس العدة على لوحة التحكم الماكينة، كي يتم الأخذ به في الاعتبار عند البرمجة باستخدام استعواض نصف قطر العدة.

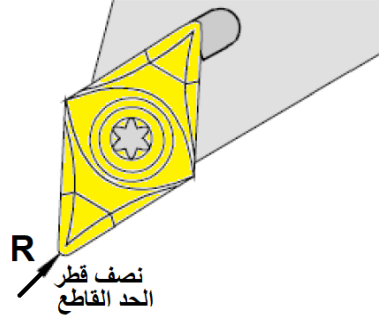

شكل رقم ٧٠: نصف قطر الحد القاطع للعدة

العدد الدوارة

كما يظهر من اسمها فإن العدد الدوارة هي عدد تأخذ حركة دورانية عن طريق تجهيزات نقل حركة خاصة. وهذه الخاصية موجودة في بعض المخارط ال CNC والتي جعل ماكينات الخراطة C.N.C قادرة على تنفيذ عمليات تفريز على المشغولات الأسطوانية.

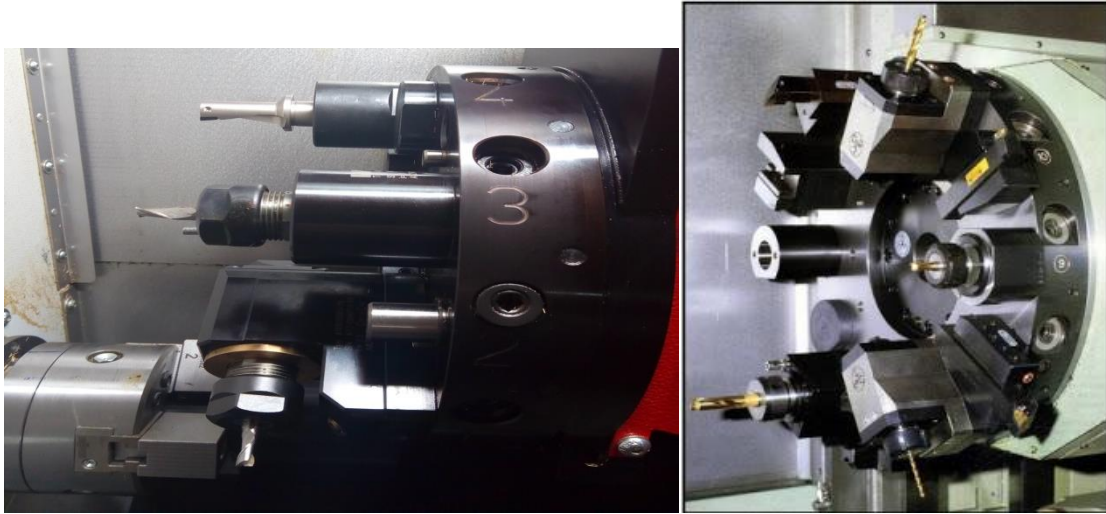

شكل رقم ٧١: برج العدة

لا شك أن هذه العمليات الإضافية ترفع من سعر الماكينات ولكن تزيد كذلك من قدرتها على تنفيذ مشغولات معقدة والقيام بعمليات تشغيل إضافية كانت تحتاج في السابق إلى ماكينات أخرى منفصلة لتنفيذها

أ- العدد الدوارة الأفقية axial tool

هي عدد تعمل في اتجاه محور الشغلة حيث تكون قادرة على القيام بعمليات تشغيل في مختلفة وجه الشغلة مثل الثقب أو عمل البوكيت أو عمل مجاري عدلة أو دائرية أو عمل المضلعات المنتظمة



شكل رقم ٧٢: العدة الدوارة الأفقية

ب- العدة الدوارة الرأسية radial tool

هي عدد تعمل في اتجاه عمودي على محور الشغلة حيث تكون قادرة على القيام بعمليات تشغيل في مختلفة على محيط الشغلة مثل الثقب أو عمل البوكيت أو عمل مجاري عدلة أو دائرية أو عمل المضلعات المنتظمة



شكل رقم ٧٣: العدة الدوارة الرأسية

يعتبر إدخال نصف القطر للعدة والموضع ضروريا في حالات استخدام التعويض في نصف قطر العدة فقط.


و يمكن إدخال أي رقم في سجل بيانات العدة ليمثل رقم تصحيح العدة, على أن يتم استدعاء العدة في البرنامج بنفس رقم العدة في السجل.

يمكن قياس التصحيح في طول العدة بطريقة نصف الية، بينما يتم إدخال نصف قطر الحد القاطع للعدة وتوجيه موضع العدة يدويا.




يجب أيضا إدخال وتعريف الماكينة بنوع عدة القطع المثبتة بحامل العدة بمعنى عدة قطع داخلية أو خارجية، انظر الشكل التالي، والتي سيتم استخدامها حسب تسلسل خطوات البرنامج ويجب أن يعرف نوع العدة في البرنامج بالرمز T متبوعا برقم العدة (مثلا T01 تعني العدة الموجودة في الجيب رقم ١ لبرج العدة). ولإدخال رقم التصحيح يكتب كما يلي T0404 والذي يعنى رقم التصحيح للعدة الموجودة في الجيب رقم

٤ لبرج العدة يتم تخزينه برقم التصحيح ٤، حيث يمثل أول رقمين موضع العدة في أحد جيوب برج العدة، ويمثل الرقمان التاليان رقم التصحيح الخاص بها في السجل.

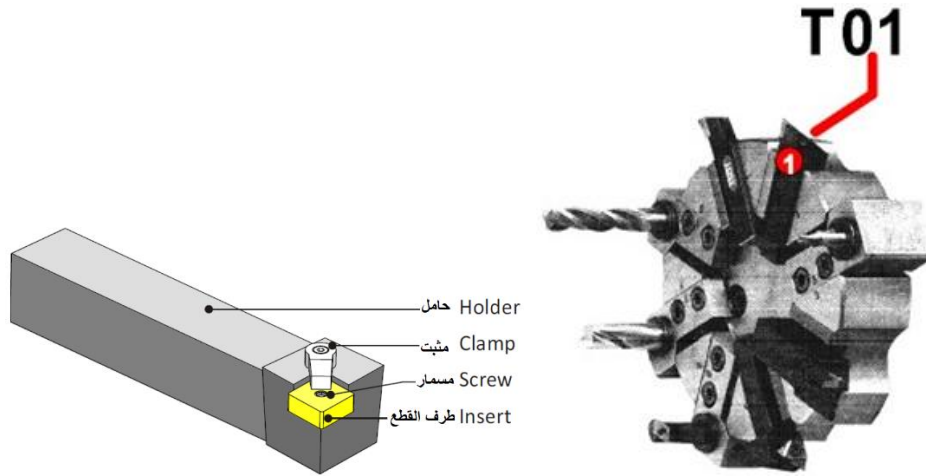

شكل رقم ٧٤: يوضح نوع العدة بالرقم الموجود في جيب العدة

كذلك يتم إدخال وتعريف الماكينة بوضع العدة أي اتجاه الحد القاطع لها عند التشغيل ويوضح شكل ٧٥ الأوضاع المختلفة لاتجاهات العدة.

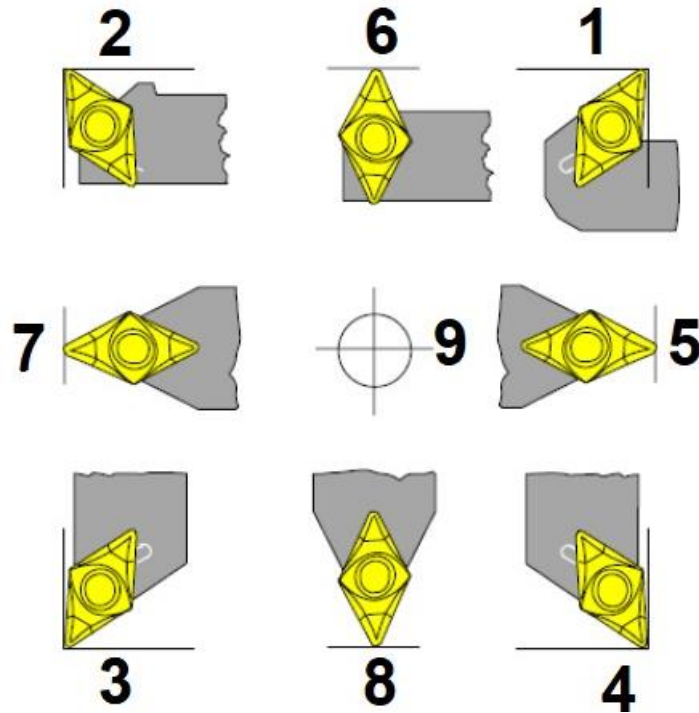

شكل رقم ٧٥: اتجاه والأوضاع المختلفة للحد القاطع للعدة عند التشغيل

يتم إدخال القيم السابقة في شاشة البرنامج كما هو موضح بالشكل رقم ٧٦.


GEOMETRY OFFSET		WEAR OFFSET		TOOL DATA	
NO.	X-AXIS	Z-AXIS	RADIUS	VIRT.TIP	
01	0.000	0.000	5.000	0	
02	0.000	0.000	4.400	3	
03	0.000	0.000	4.000	0	
04	0.000	0.000	0.400	2	
05	0.000	0.000	0.400	0	
06	0.000	0.000	0.000	8	
07	0.000	0.000	4.000	0	

T01

شكل رقم ٧٦: أدخل نوع العدة واحداثياتها ونصف القطر واتجاه طرفها لقياس العدة

خطوات تنفيذ التدريب

أ- قياس العدة بدلالة نقطة المقدمة للحد القاطع للعدة على قطة شغل معلومة الطول والقطر مثلا قطر ٢٩,٤٢٥ مم وطول خارج الظرف ٥٠ مم.

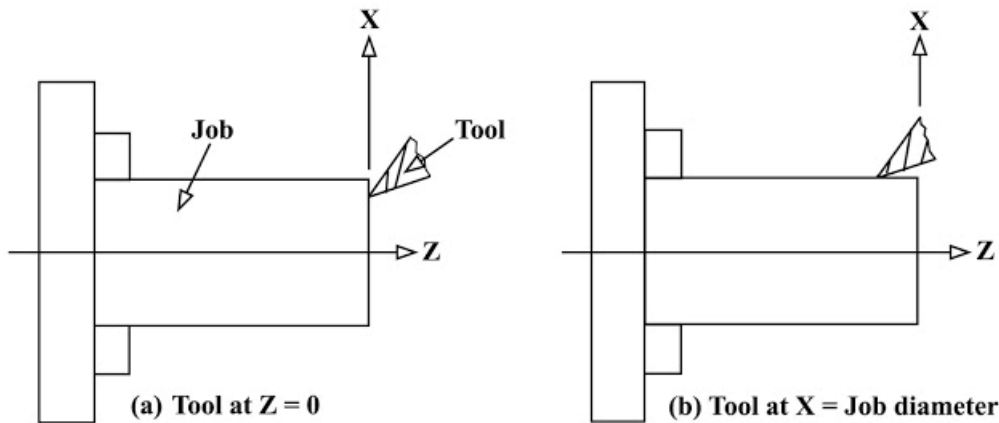

شكل رقم ٧٧: أوضاع ضبط قياس العدة بمعلومية قطر وطول العدة

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من أن قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
أولا: تشغيل الماكينة	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.




٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة
ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار
(ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر


٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Turn) أو
يمكنك اختيار أي نظام مثل HMI Operate Turn الخاص بسينو ميرك Sinumerik أو نظام
تحكم فاجور Fagor 8055 Turn.




٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية لنظام التحكم (Fanuc)

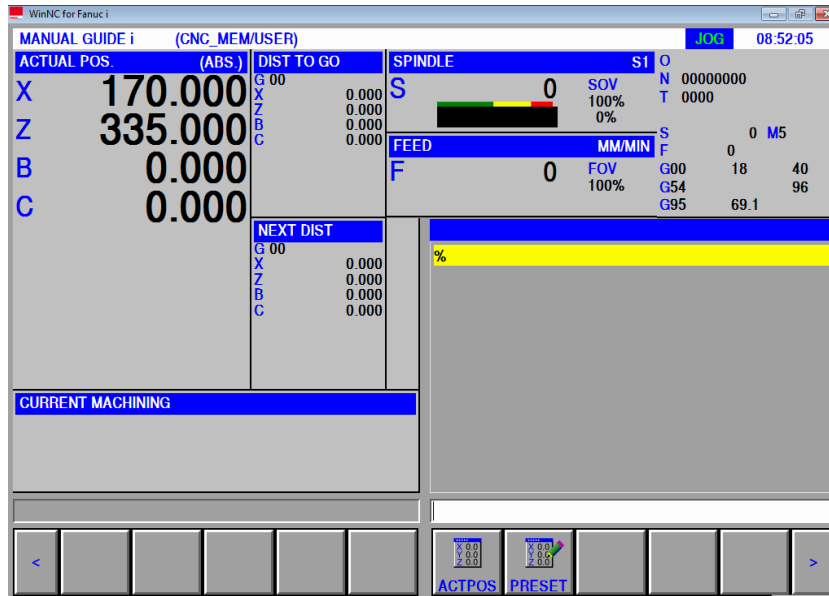

شكل رقم ٧٨: القيم الحالية لـ X و Z على شاشة بدء التشغيل من نظامي Fanuc

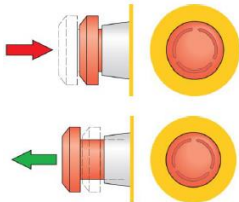

٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء إلى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.

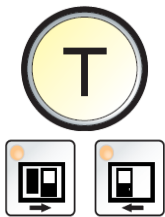

٨. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل.
ملحوظة: يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح آخر وذلك لضمان أن المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.












	<p>٩. اضغط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/ اليدوي HAND أو اضغط على مفتاح MDA ملحوظة: باستخدام هذا الوضع، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>
	<p>١٠. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لتشغيل محرك الماكينة وتشغيل دورة الزيت المسؤولة عن تحريك الأجزاء والتزييت.</p>
<p>ثانيا: تركيب الشغلة</p>	
 <p>1- عمود الدوران Spindle 2- الفرف Chuck 3- الفك Jaws 4- قطعة الشغل Part</p>	<p>١١. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات أبعاد معلومة مثلا قطر (٢٩,٤٢٥ مم) وطول ٥٠ مم ليتم تثبيتها على الطرف</p>  <p>شكل رقم ٧٩: خامة قطعة الشغل</p>
<p>اضغط مره لفتح</p>  <p>واضغط ثانية للربط</p> 	<p>١٢. ضع الشغلة أمام فتحة الطرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.</p>  <p>شكل رقم ٨٠: تثبيت الشغلة بالطرف</p>  <p>شكل رقم ٨١: الشغلة بعد التثبيت في الطرف</p>


ثالثاً: تركيب عدة القطع ببرج العدة وضبط اختيارها داخل البرنامج

  ١٣. احضر عدد القطع المطلوب قياسها (من صندوق عدد القطع كالمبينة بالشكل التالي)



شكل رقم ٨٢: قلم القلاووظ الخارجي

	<p>١٤. اختيار وضع  بعد التأكد من تفعيل وضع  MDA</p> <p>١٥. اضغط مفتاح تدوير برج العدة مع مفتاح التمكين  والذي يعمل في حالة ضبط الوضع اليدوي حتي تكون العدة رقم ١ التي مركب بها عدة القطع التي تم اختيارها في وضع التشغيل.</p> <p>ملحوظة:  يستخدم مفتاح التمكين للضغط مع الوظائف الأخرى طالما الوضع النص اتوماتيكي/اليدوي هو النشط.  إذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت, سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة  + </p>
	<p>١٦. نظف العدة من الرائش والزيوت باستخدام فوطة تنظيف حتى لا تتجمع داخل حامل العدة، ثم ركب عدة القطع المطلوب قياسها في برج العدة ثم اربط مسمار تثبيت العدة باستخدام بالمفتاح السداسي Alan key في اتجاه عقارب الساعة وبيد واحدة حتى لا تربطه بقوة.</p>
	<p>١٧. اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية X , Z يدويا.</p>
	<p>١٨. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر T-OFS، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة بيانات العدة</p>

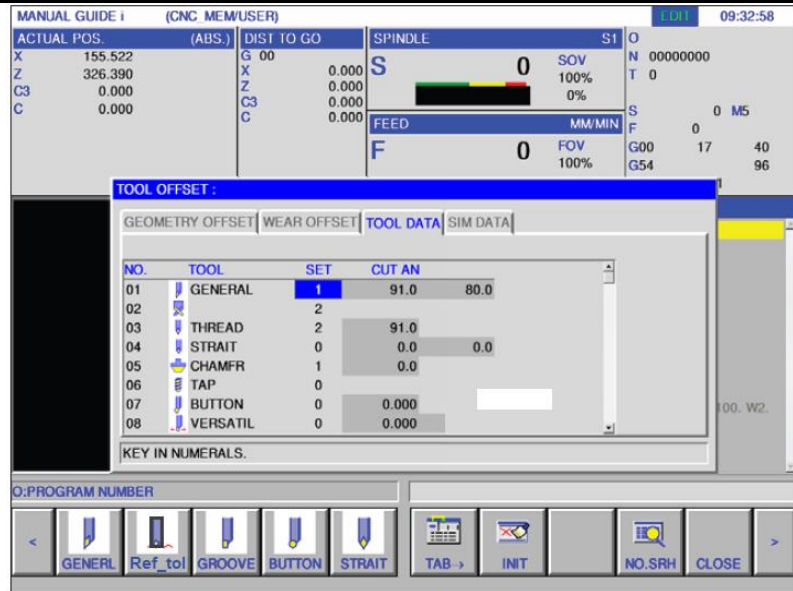

شكل رقم ٨٣: شاشة بيانات العدة

١٩. ضع مؤشر الماوس على العدة المطلوب إضافتها (في الشكل السابق، ولقد تم اختيار العدة رقم ١ مثلاً) ويمكنك تغيير اسم العدة بالضغط على الاسم المقابل لها ليكون مثلاً Roughing.




ملحوظة: يمكنك الضغط على مفتاح **PROG** لإظهار صفحة البرنامج، ثم اكتب في البرنامج T0101 (لاختيار العدة رقم ٢ مثلاً) ثم الضغط على




مفتاح **INPUT** أو مفتاح **INSERT** لتأكيد الاختيار.

٢٠. اضغط على SET واختر وضع العدة المناسب من ١ إلى ١٦ كما هو مبين بالشكل التالي حسب وضع تثبيت العدة على حامل العدة.

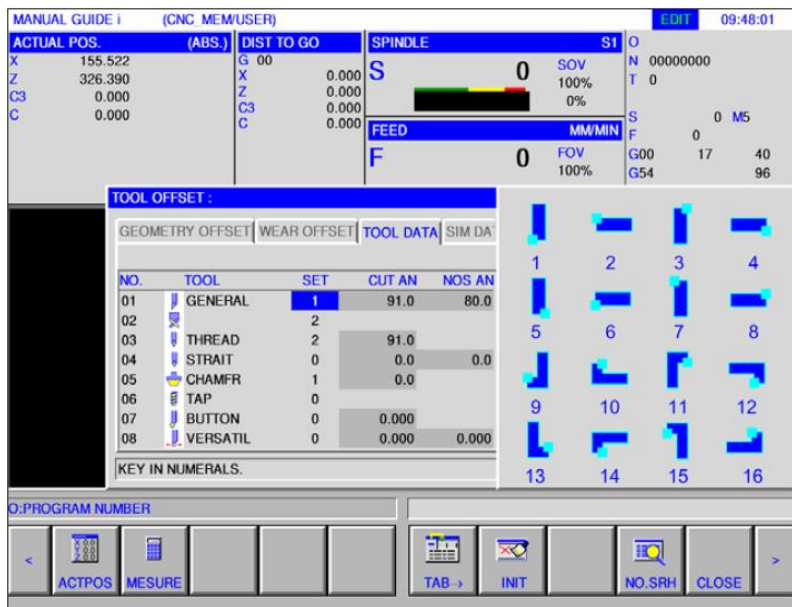


شكل رقم ٨٤: شاشة ضبط اختيار وضع عدة القطع

ملحوظة: تختلف الشاشة السابقة حسب نوع العدة التي يتم ضبطه.

	<p>٢١. اضبط سرعة محور الدوران على ١٠٠٠ لفة/دقيقة (S=1000) وكذلك ضبط اتجاه الدوران في اتجاه عقارب الساعة بالضغط على مفتاح SPINDLE-START أكثر من ثانية لبدء تشغيل عمود الدوران (عكس عقارب الساعة)</p> <p>ملحوظة: يمكن كتابة ذلك في البرنامج بالضغط على مفتاح PROG لإظهار صفحة البرنامج وكتابة S1000 M03 في صفحة البرنامج ثم اضغط على مفتاح INPUT</p>
	<p>٢٢. يتم الضغط على مفتاح بدء دورة القطع</p>
	<p>٢٣. يتم غلق الباب بالضغط على مفتاح التمكين T ومفتاح غلق الباب. ملحوظة: يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح آخر وذلك لضمان أن المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.</p>
	<p>٢٤. اختيار وضع Jog أو اضبط حركة برج العدة على وضع حركة مستمرة.</p>
	<p>٢٥. حرك القلم المثبت على برج العدة في اتجاه سطح الشغلة (المحيط الخارجي للشغلة) باستخدام مفاتيح الحركة -X و -Z يمكنك التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من الشغلة ويمكن استخدام مفتاح الخطوة عند الاقتراب من الشغلة.</p> <p>ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة.</p>  <p>شكل رقم ٨٥: ملامسة العدة لمحيط الشغلة</p>


رابعاً: تحديد صفر العدة (قياس العدة)

٢٦. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر **T-OFS**، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة بيانات العدة واختر صفحة **Geometry Offset**.

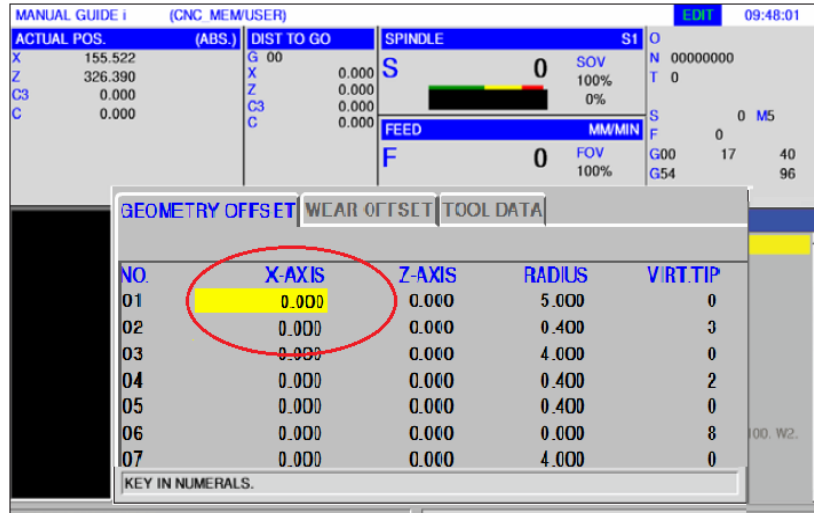

NO.	X-AXIS	Z-AXIS	RADIUS	VIRT.TIP
01	0.000	0.000	5.000	0
02	0.000	0.000	0.400	3
03	0.000	0.000	4.000	0
04	0.000	0.000	0.400	2
05	0.000	0.000	0.400	0
06	0.000	0.000	0.000	8
07	0.000	0.000	4.000	0

شكل رقم ٨٦: صفحة ترحيل صفر العدة (قياس العدة)

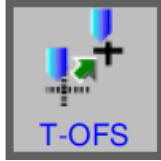



ملحوظة: يمكنك استعمال مفتاح **OFS/SET** من لوحة التحكم للوصول لنفس الشاشة.





٢٧. **الطريقة الأولى:** انقر بمؤشر الماوس على خانة **X-Axis** للعدة المطلوب قياسها (في هذا التدريب العدة رقم ١) وادخل قيمة قطر الشغلة ثم اضغط **MEASURE** لحساب قيمة **X**

٢٨. **الطريقة الثانية:** ضع مؤشر الماوس على خانة **X-Axis** للعدة المطلوب قياسها ثم اضغط على مفتاح **"MEASURE"** لتفتح الشاشة التالية ثم ادخل في خانة **TARGET** قيمة قطر الشغلة (٢٩,٤٢٥) ثم انهي عملية القياس بالضغط على **INPUT**

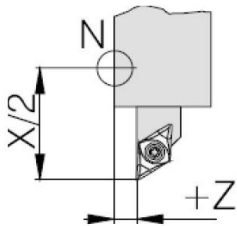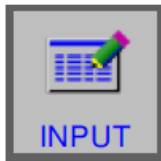

&

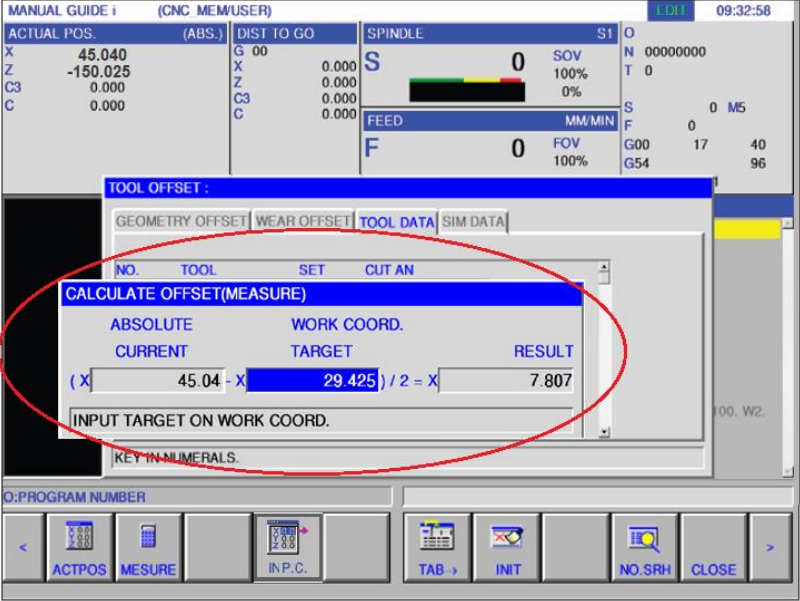

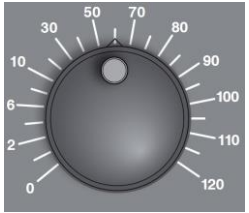	 <p>شكل رقم ٨٧: قياس العدة في محور X</p> <p>ملحوظة: ينفذ أمر "قياس Measure" الحسابات التالية الظاهرة بالشكل كما يلي: القيمة الحالية (١) للإحداثيات المطلقة - القيمة المستهدفة لإحداثيات العمل (٢)</p> <p>Current value (1) of the absolute coordinates - target value for the working coordinates (2).</p> <p>قم بتسجيل قيمة X في جدول النتائج. للعدة الأولى T01 واحسب طول العدة في اتجاه محور X بالمعادلة $(X1-D)/2=X$ حيث أن D هي قطر العدة ، X1 هي القيمة الحالية الظاهرة على الشاشة.</p> <p>سجل مشاهداتك عند اختبار الطريقتين لقياس صفر العدة في اتجاه محور X.</p>
	<p>٢٩. اضغط مفتاح إظهار الوضع POS أو ACTPOS حتى تظهر قيم X على الشاشة (للتأكد من القيمة التي تم تسجيلها في الخطوة السابقة) ملحوظة: يمكن تجاوز هذه الخطوة</p>
	<p>٣٠. بعد الانتهاء من تحديد صفر العدة في اتجاه محور X, اضغط على +Z لإبعاد برج العدة عن سطح الشغلة في اتجاه محور Z الموجب</p>
	<p>٣١. اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية Z ، X يدويا بالضغط على مفاتيح تحريك المحاور -X و -Z لتحريك منزلقة برج العدة بحذر <u>حتى يتلامس طرف العدة مع وجه الشغلة</u> في اتجاه محور Z، يمكنك التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من الشغلة ويمكن استخدام مفتاح الخطوة عند الاقتراب من الشغلة.</p> <p>ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة.</p>




٣٢. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر **T-OFS**، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة بيانات العدة واختر صفحة **Geometry Offset**.

MANUAL GUIDE I (CNC MEM/USER)		E:01 09:48:01	
ACTUAL POS. (ABS.)	DIST TO GO	SPINDLE	SI
X 155.522	G 00 0.000	S 0	SOV 100%
Z 326.390	X 0.000		T 0
C3 0.000	Z 0.000		S 0 M5
C 0.000	C3 0.000		F 0
	C 0.000		FOV 17 40
			G54 96

GEOMETRY OFFSET WEAR OFFSET TOOL DATA				
NO.	X-AXIS	Z-AXIS	RADIUS	VRT.TIP
01	7.807	0.000	5.000	0
02	0.000	0.000	0.400	3
03	0.000	0.000	4.000	0
04	0.000	0.000	0.400	2
05	0.000	0.000	0.400	0
06	0.000	0.000	0.000	8
07	0.000	0.000	4.000	0

 KEY IN NUMERALS.




٣٣. اضغط مفتاح إظهار الوضع **POS** أو **ACTPOS** حتى تظهر قيم **Z** الظاهرة على الشاشة (سجل القيمة في جدول النتائج)

٣٤. انقر بمؤشر الماوس على خانة **Z-Axis** للعدة المطلوب قياسها (في هذا التدريب العدة رقم ١) وادخل القيمة (صفر 0.00) ثم اضغط **MEASURE** لحساب قيمة


ثم تكرر الخطوات من ١٢ إلى ٣٢ مع باقي العدد المطلوب قياسها.

نظام فاجور Fagor يتم تكرار الخطوات من ١ إلى ١٧

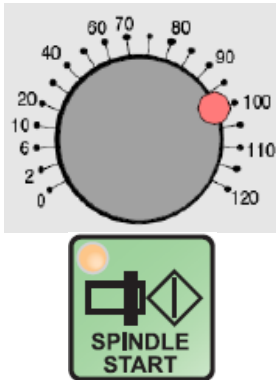


١٨- اضبط سرعة محور الدوران على 1000 لفة/دقيقة (S=1000) وكذلك ضبط اتجاه الدوران في اتجاه عقارب الساعة بالضغط على مفتاح **SPINDLE-START** أكثر من ثانية لبدء تشغيل عمود الدوران (عكس عقارب الساعة)

	<p>ملحوظة: يمكن كتابة ذلك في البرنامج بالضغط على مفتاح ISO لإظهار صفحة البرنامج وكتابة S1000 M04 في صفحة البرنامج ثم اضغط على مفتاح </p>																														
	<p>١٩- يتم الضغط على مفتاح بدء دورة القطع</p>																														
 	<p>٢٠- يتم غلق الباب بالضغط على مفتاح التمكين T ومفتاح غلق الباب. ملحوظة: يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح آخر وذلك لضمان أن المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.</p>																														
<p>٢١- يتم الضغط على مفتاح  ومعايرة العدة أو مفتاح f1 من لوحة المفاتيح</p>  <p>The screenshot shows the 'TOOL CALIBRATION' interface. It includes a 3D model of a tool with 'X-ENTER' and 'Z-ENTER' points marked. Below the model, there are two diagrams showing tool geometry with parameters A=90, B=2R, and C. To the right, there are input fields for X (82.000), Z (313.000), F (2500.002), S (0), and T (2). Below these are sections for 'Tool calibration' and 'Geometry' with various parameters and their values.</p> <table border="1" data-bbox="820 931 1299 1451"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tool calibration</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X-ENTER</td> <td>X</td> <td>44.0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>Z-ENTER</td> <td>Z</td> <td>22.0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>K</td> <td>0.0000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="820 1294 1299 1451"> <thead> <tr> <th colspan="3">Geometry</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cutter angle</td> <td>A</td> <td>55.0000</td> </tr> <tr> <td>Cutter width</td> <td>B</td> <td>12.0000</td> </tr> <tr> <td>Cutting angle</td> <td>C</td> <td>0.0000</td> </tr> <tr> <td>Tool radius</td> <td>R</td> <td>0.4000</td> </tr> </tbody> </table>		Tool calibration			X-ENTER	X	44.0000		I	0.0000	Z-ENTER	Z	22.0000		K	0.0000	Geometry			Cutter angle	A	55.0000	Cutter width	B	12.0000	Cutting angle	C	0.0000	Tool radius	R	0.4000
Tool calibration																															
X-ENTER	X	44.0000																													
	I	0.0000																													
Z-ENTER	Z	22.0000																													
	K	0.0000																													
Geometry																															
Cutter angle	A	55.0000																													
Cutter width	B	12.0000																													
Cutting angle	C	0.0000																													
Tool radius	R	0.4000																													
<p>٢٢- بعد إدخال رقم العدة المطلوب قياسها بكتابة مثلا T2 نضغط على cycle start  أو مفتاح Enter اليمين من لوحة المفاتيح بينما نضغط على مفتاح Enter  الوسط من لوحة المفاتيح بعد إدخال باقي البيانات</p>																															

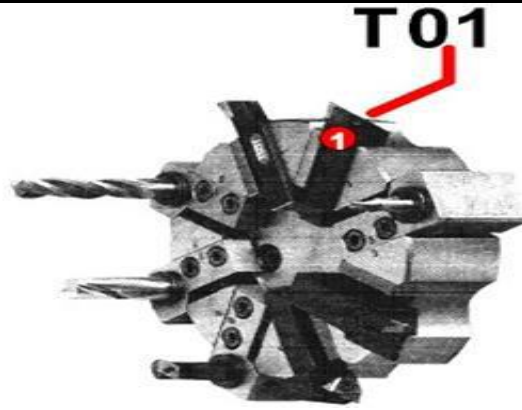

٢٣- اكتب قيمة قطر الخامة ثم نكتب قيمة طول الخامة (لاحظ أن قيمة طول الخامة من M إلى W) علي رسمة الشغلة الموجودة في صفحة قياس ومعايرة العدة

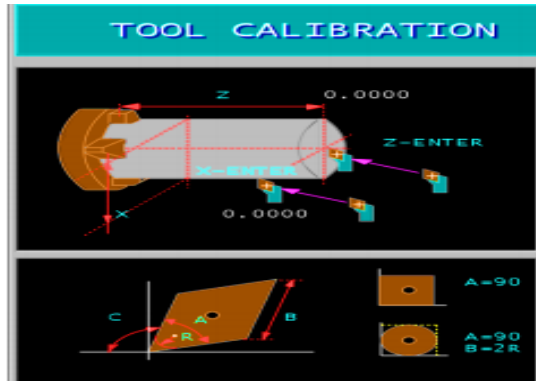


ويمكن الحصول علي قيمة طول الخامة من الخطوات التالية





٢٤- تحرك بالمحاور وعمل تلامس مع وجه الخامة ثم كتابة Z ثم




٢٥- قم بطرح قيمة Z الظاهرة في ال position أعلى الشاشة من قيمة Z الظاهرة أمام محور Z لمعايرة العدة.

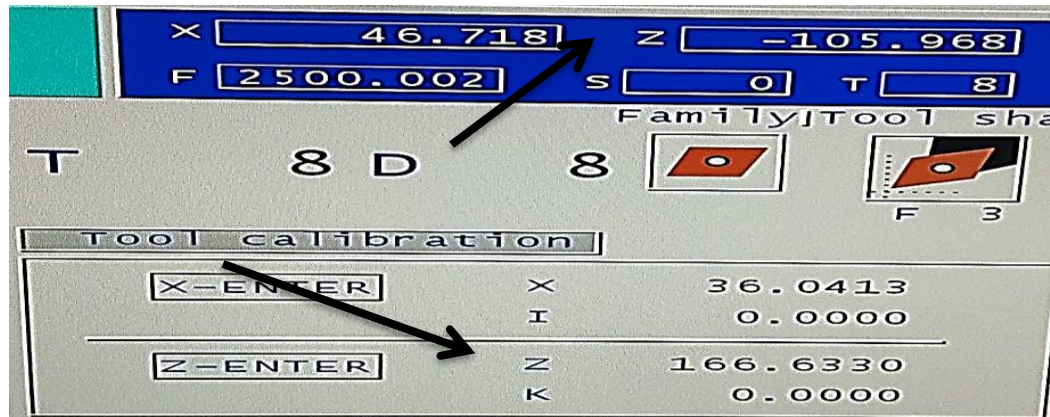

 ٢٦- ندخل ناتج عملية الطرح على الرسم عند طول محور Z

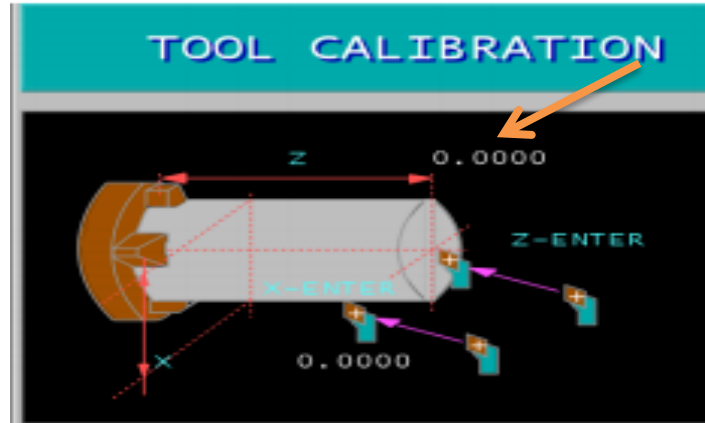

٢٧- ثم نضغط مفتاح **.START** تظهر صفحة (TOOL CALIBRATION) نكتب T2 ثم NC

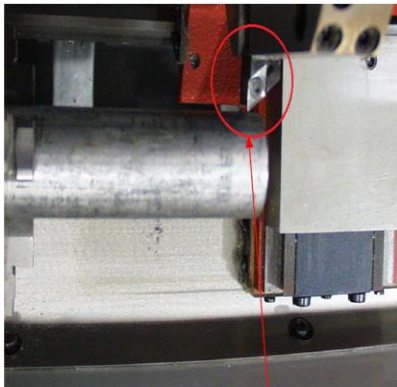

٢٨- اختيار وضع **Jog** وحرك القلم المثبت على برج العدة في اتجاه **سطح الشغلة (المحيط الخارجي للشغلة)** باستخدام مفاتيح الحركة Z-X ويمكنك التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية



ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من الشغلة ويمكن استخدام مفتاح الخطوة عند الاقتراب من الشغلة.

ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة ثم نقوم بلامسة T2 بمحيط الشغلة ثم نتحرك بالأسهم الي X ثم نكتب X ثم ENTER فيتم تسجيل قيمة X اليا

٢٩- قم بلامسة T2 بوجهه الشغلة ثم نتحرك بالاسهم الي Z ثم نكتب Z ثم ENTER فيتم تسجيل قيمة Z اليا




٣٠- قم بتكرار الخطوات من ٣٢ الي ٣٤ لقياس باقي العدد بالوصول إلى هذه الخطوة يكون تم قياس العدة في اتجاه محور X ومحور Z

ترحيل صفر العدة الدوارة الأفقية axial (قياس العدة الدوارة) بنظام التحكم FAGOR




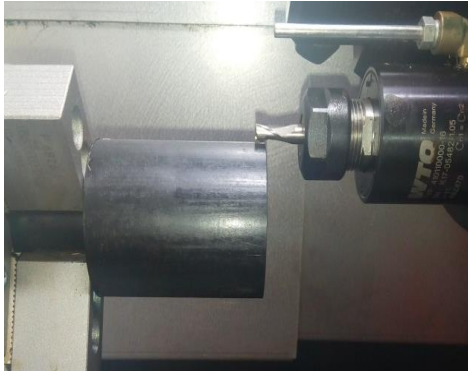
تكرر الخطوات من 1 إلى 21 مع مراعاة استدعاء العدة المطلوب قياسها في هذا التدريب وهي العدة الدوارة الأفقية axial ولتكن (T3) كالمبينة بالشكل المقابل في الخطوة رقم (١٣) وهي عدة دوارة axial (محورية) أو قم بإحضارها من صندوق عدد القطع

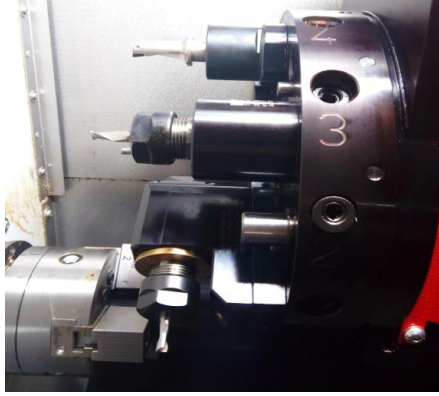

٢٢- قم بإدخال رقم العدة المطلوب قياسها بكتابة مثلا


T3 ثم اضغط علي cycle start  أو مفتاح Enter اليمين من لوحة المفاتيح بينما تضغط علي

مفتاح Enter  الوسط من لوحة المفاتيح بعد إدخال باقي البيانات



٢٣- قم التعويض عن القياس في اتجاه محور X بالنسبة للعدة الدوارة الأفقية axial بقيمة (معامل) ثابتة يتم معرفتها من خلال كتالوج الماكينة وهي بالنسبة لماكينة المخرطة Emco CT 260 تساوي -١٠
ملحوظة: تختلف قيمة المعامل الثابت من ماكينة لأخرى


ملحوظة: لا يشترط تلامس العدة مع المحيط الخارجي للشغلة عند إدخال قيمة المعامل الثابت والذي يعوض عن قياس العدة الدوارة في اتجاه محور

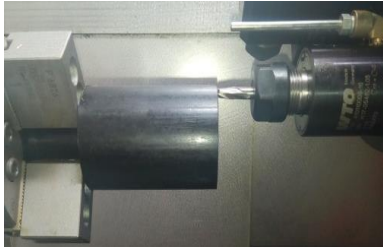



٢٤- تحرك بالمحاور وعمل تلامس مع وجه الخامة في اتجاه محور Z ثم كتابة Z ثم اضغط علي مفتاح


 Enter


٢٥- قم بطرح قيمة Z الظاهرة في position أعلى الشاشة من قيمة Z الظاهرة أمام محور Z لمعايرة العدة

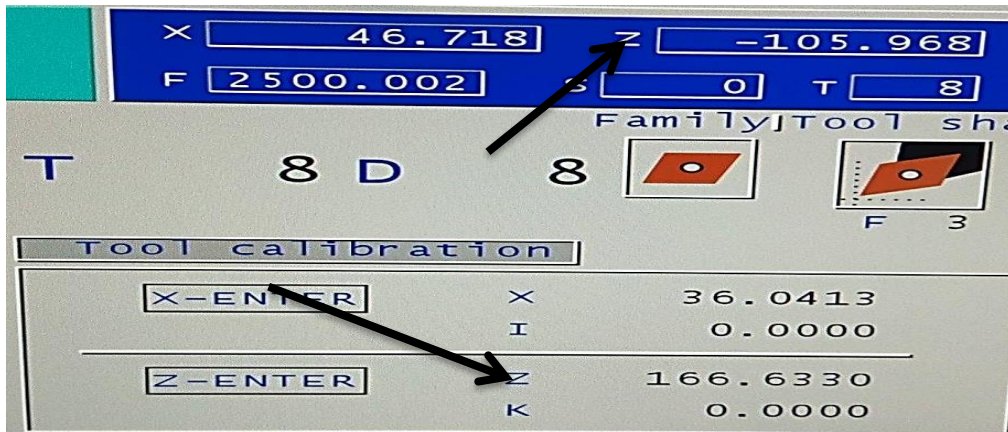

٢٦- ادخل ناتج عملية الطرح على الرسم عند طول محور Z

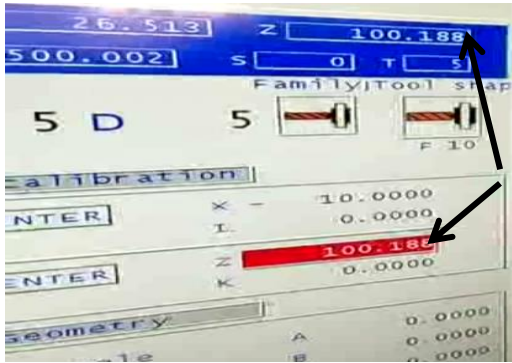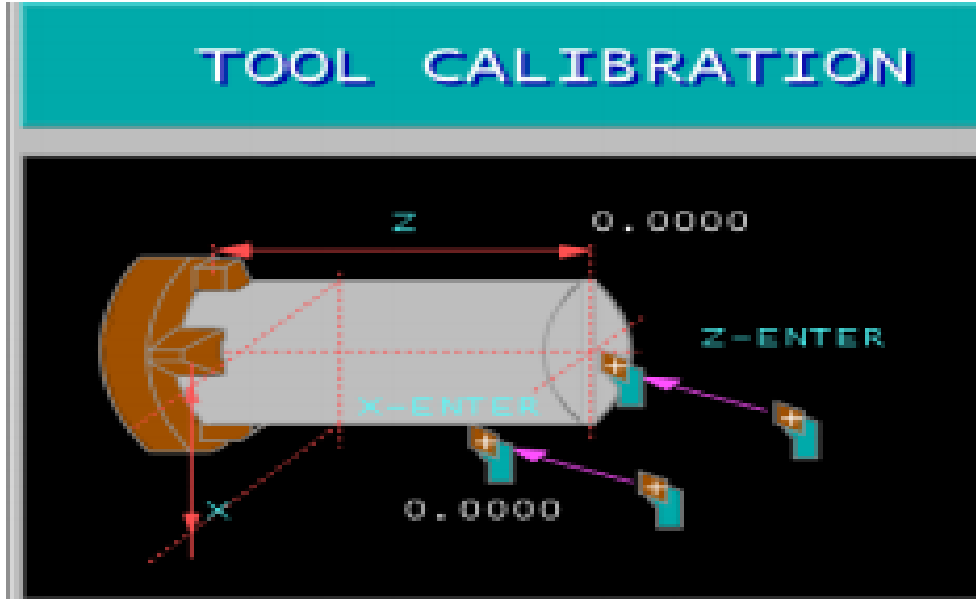

٢٧- اضغط مفتاح Z ثم  لاحظ ظهور نفس القيمة الموجودة في ال position امام المحور Z وبذلك يكون قد تم قياس العدة المحورية الدوارة في اتجاه محور Z

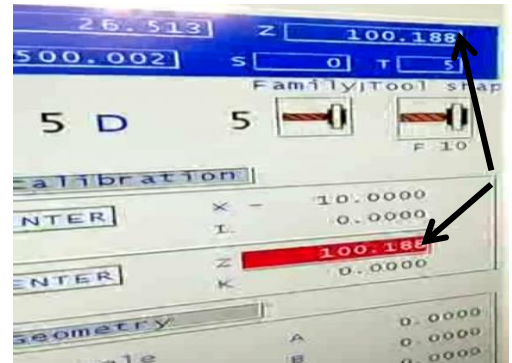

ملحوظة هامة: يمكن ادخال قيمة قياس العدة في اتجاه محور Z يدويا مباشرة بدون الحاجة لحساب قيمة طول الخامة وادخاله على الرسم وذلك على النحو التالي: بعد التلامس مع وجه الخامة (الخطوة رقم ٢٤) قم بنقل القيمة الظاهرة في ال position امام المحور Z يدويا مباشرة



بالوصول لهذه الخطوة يكون تم قياس العدة المحورية الدوارة في اتجاه محور X ومحور Z

قياس العدة الدوارة الرأسية (Radial) بنظام التحكم FAGOR



تكرر الخطوات من ١ إلى ٢٣ مع مراعاة استدعاء العدة المطلوب قياسها في هذا التدريب وهي العدة الدوارة الرأسية radial ولتكن (T10) كالمبينة بالشكل المقابل في الخطوة رقم (١٣) وهي عدة دوارة رأسية radial (قطرية) أو قم بإحضارها من صندوق القطع


٢٤- تاكد من استدعاء العدة الصحيحة وظهور بياناتها امامك على نافذة الكنترول وتاكد من ادخال قطر الخامة على الرسم قبل البدء في عمل التلامس والقياس (لاحظ الاسهم على الصورة التالية)

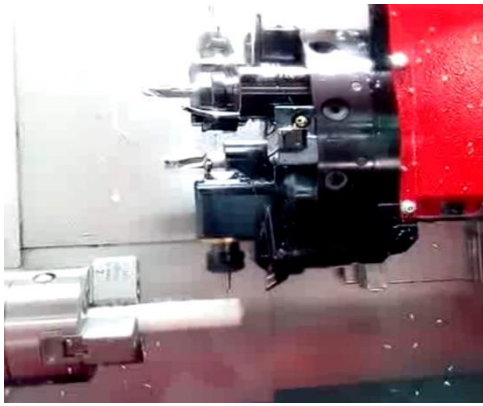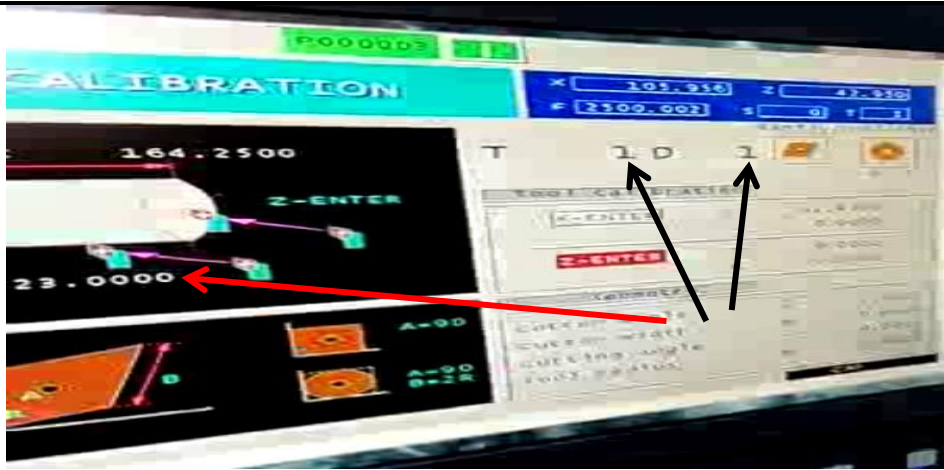

٢٥- تحرك بالمحاور وعمل تلامس مع محيط الشغلة في اتجاه محور X ثم كتابة X ثم اضغط على مفتاح



Enter

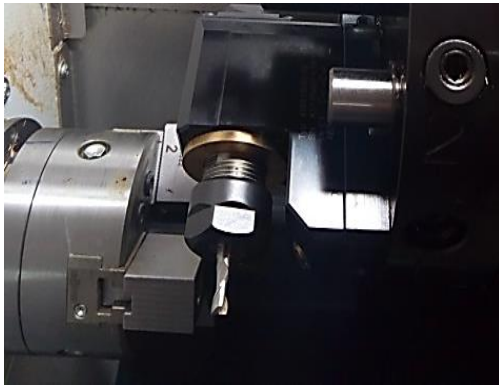

٢٦- يتم التعويض عن القياس في اتجاه محور Z بالنسبة للعدة الدوارة العمودية على المحوري radial بقيمة (معامل) ثابتة يتم معرفتها من خلال كتالوج الماكينة وهي بالنسبة لماكينة المخرطة Emco CT 260 تساوي ٥١

ملحوظة: تختلف قيمة المعامل الثابت من ماكينة لأخرى

ملحوظة: لا يشترط تلامس العدة مع وجه الشغلة عند إدخال قيمة المعامل الثابت والذي يعوض عن قياس العدة الدوارة في اتجاه محور Z

بالوصول لهذه الخطوة يكون تم قياس العدة الدوارة الراسية radial في اتجاه محور X ومحور Z

خامسا: إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC turning










١. قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) إلى نقطة أمان
٢. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.



٣. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.

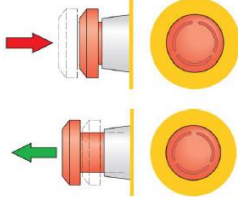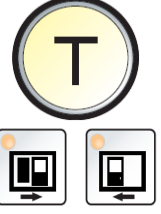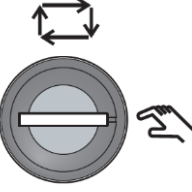	<p>٤. ألق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC, ثم ألق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معاً</p>
	<p>٥. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربي عن الماكينة.</p>
<p>٦. الق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

<p>أ- قياس العدة باستخدام منظار القياس وبدون معرفة أبعاد الشغلة المركبة على الظرف</p>	
<p>١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.</p>	
<p>٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبريسور للماكينة وتأكد من أن قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار</p>	
<p>أولاً: تشغيل الماكينة</p>	
	<p>٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربي للماكينة.</p>
	<p>٤. ننتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معاً لإدخال كلمة السر</p>
<p>٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلاً نظام (FANUC_i Turn) أو يمكنك اختيار أي نظام مثل HMI Operate Turn الخاص بسينوميك Sinumerik</p>	
<p>٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب اختيار نظام التحكم (Fanuc or Sinumerik) سجل القيم الحالية لـ X و Z في جدول النتائج</p>	
<p>شكل رقم ٨٨: القيم الحالية لـ X و Z على شاشة بدء التشغيل من نظامي Fanuc و Sinumerik</p>	

	<p>٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء إلى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٨. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل. ملحوظة: يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح آخر وذلك لضمان أن المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.</p>
	<p>٩. اضغط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/ اليدوي HAND أو اضغط على مفتاح MDA ملحوظة: باستخدام هذا الوضع، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>
	<p>١٠. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لتشغيل محرك الماكينة وتشغيل دورة الزيت المسؤولة عن تحريك الأجزاء والتزييت.</p>
	<p>١١. قم باستدعاء جيب عدة فارغ بالضغط على زر تدوير برج العدة حتى يظهر أمامك المكان الذي تريد تركيب العدة به (مثلا محطة رقم ٢). يتم الضغط على مفتاح التمكين مع مفتاح تدوير برج العدة T + ملحوظة: يستخدم مفتاح التمكين للضغط مع الوظائف الأخرى طالما الوضع النص اتوماتيكي/اليدوي هو النشط. إذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت، سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة AUX + </p>
<p>ثانيا: تركيب عدة القطع ببرج العدة وضبط اختيارها داخل البرنامج</p>	
<p>١. احضر عدد القطع المطلوب قياسها من صندوق عدد القطع كالمبينة بالشكل التالي:</p>  <p>شكل رقم ٨٩: قلم القلاوظ الخارجي</p>	



٢. نظف العدة من الرانثس والزيوت باستخدام فوطة تنظيف حتى لا تتجمع داخل حامل العدة، ثم ركب عدة القطع المطلوب قياسها في برج العدة ثم اربط مسمار تثبيت العدة باستخدام المفتاح السداسي Alan key في اتجاه عقارب الساعة وبيد واحدة حتى لا تربطه بقوة.

ثالثا: تركيب منظار القياس في حالة شغلة غير معلومة القطر والطول



١. احضر منظار القياس من دولاب العدة لقياس عدة المرجع وكذلك في قياس جميع العدد



٢. ثبت المنظار خلف الظرف واربط الصامولة الموجودة في الطوق الخاص به كما هو مبين بالشكل المقابل.

أ- في حالة نظام التحكم Sinumerik

١. تأكد من تفعيل وضع العدة رقم ٢ بالضغط على زر Offset من لوحة التحكم لإظهار قائمة العدة Tool list ، اذا لم تكن الإشارة الخضراء بجانب رقم العدة غير مفعلة اضغط مفتاح التمكين مع تدوير برج العدة (٢) في وضع التشغيل.



Loc.	Type	Tool name	ST	D	Length X	Length Z	Radius	Loc. leng	Tool measure
1		DNMG432_OD	1	1	10.5879	-75.1053	0.0312	95.0 00	0.5
2		Thread	1	1	20.9547	-59.1304	0.0312	93.0 55	0.5
3		LT16ERA60_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0050		0.4
4		PLUNGE_0.125_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0070	0.1250	0.5
5		3/8IN_ENDMILL	1	1	1.0000	1.0000	0.3750	4	
6		DRILL_NO.21	1	1	1.0000	1.0000	0.1500	140.0	
7		TAP 18-32 UNF	1	1	1.0000	1.0000	0.1700	32.000	
8		PLUNGE_CUTTER_3 A	1	1	3.3465	1.7323	0.0079	0.0900	0.3
9		DRILL 1/2IN	1	1	0.0000	0.0000	0.5000	118.0	
10		DRILL OD 1/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.1250	118.0	
11									
12		3D Probe	1	1	0.0000	0.0000	0.0050	60.0 60	0.3
13		DRILL_3/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.3750	140.0	
14									
15									
16									

شكل رقم ٩٠: تفعيل المحطة رقم ٢ بظهور لمبة خضراء بجوارها

	<p>٢. تأكد من أن تفعيل وضع التشغيل بالضغط على مفتاح Machine</p> <p>اضبط حركة برج العدة على وضع حركة مستمرة</p> 
	<p>٣. حرك عدة القطع المطلوب قياسها حركة سريعة لتكون تقريبا تحت عين المنظار باستخدام أزرار المحاور -X و -Z يمكنك التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزييد أو تقليل سرعة التغذية ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من المنظار.</p> <p>ملحوظة: يجب تفادي اصطدام أي عدة مركبة ببرج العدة مع المنظار ويمكنك فك أيه عدة تتوقع اصطدامها بالمنظار أثناء استخدامه للقياس.</p>
	<p>٤. انظر في المنظار حتى تتأكد من ظهور طرف عدة المرجع في العدسة ويمكنك تغيير وضع التغذية من تغذية مستمرة إلى تغذية خطوة خطوة بالميكرون (يفضل اختيار وضع $10 \mu\text{m}$ (ميكرو متر) حتى تتحرك العدة ببطيء تحت المنظار)</p>
	<p>٥. انظر ثانية في المنظار وحدد بدقة اتجاه المحور الذي تحتاج تحريكه لجعل طرف عدة المرجع يظهر في مركز المنظار سواء محور X أو محور Z.</p>
	<p>٦. استخدم العجلة اليدوية (الريموت) واضغط على زر T الموجود عليها وحرك يد العجلة حتى تتمركز صورة طرف عدة المرجع في مركز العدسة والذي تظهر بشكل معكوس في العدسة.</p> <p>ملحوظة: اضغط على مفاتيح المحاور الموجبة والسالبة حسب</p> <p>+X +Z -X -Z</p>
	<p>٧. تأكد من تطابق طرف العدة على مركز عين العدسة والذي سيظهر بشكل معكوس في المنظار كما هو موضح بالشكل المقابل. ثم سجل ملاحظتك عن استعمال المنظار في جدول المشاهدات.</p>

رابعاً: تعريف الماكينة بالعدة وضبط صفر العدة

١. قم بتحديد قيمة X و Z واللاتي تمثلان بعد صفر العدة N عن مركز الماكينة M. اضغط Machine لكي تظهر الإحداثيات على الشاشة كما هو مبين بشكل رقم ٩١ سجل هذه القيم في جدول النتائج.



Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	20.206	0.000	T
Z	150.873	0.000	R0.000 D1
C3	0.000 °	0.000 °	F 0.000
C	0.000 °	0.000 °	0.000 mm/min 100 %
			S1 0
			Master 0 100 %

شكل رقم ٩١: إحداثيات بعد نقطة طرف عدة المرجع عن نقطة صفر الماكينة

٢. اضغط على زر Measure Tool الموجود أسفل شاشة الإحداثيات




Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
X	20.206	0.000	T
Z	150.873	0.000	R0.000 D1
C3	0.000 °	0.000 °	F 0.000
C	0.000 °	0.000 °	0.000 mm/min 100 %
			S1 0
			Master 0 100 %

شكل رقم ٩٢: شاشة قياس العدة

٣. اختر مفتاح Manual الموجود على أعلى يمين شاشة قياس العدة لتظهر الشاشة التالية

Manual

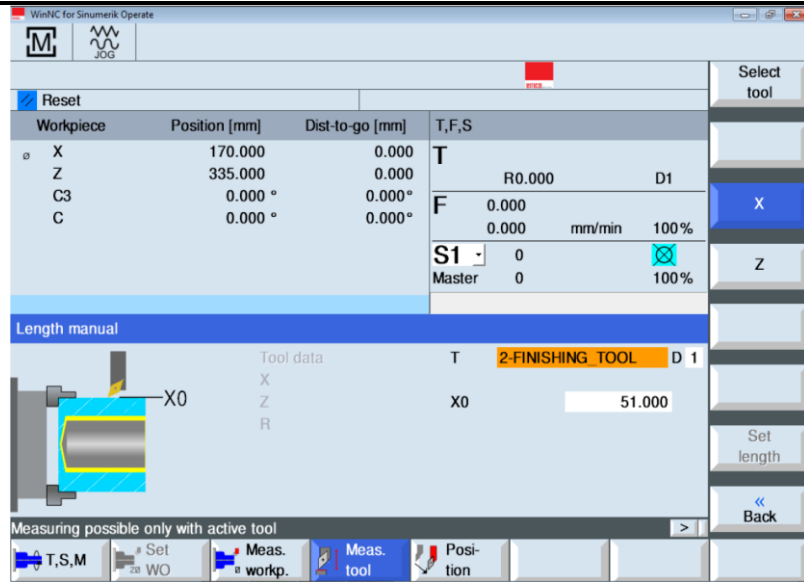


شكل رقم ٩٣: شاشة إدخال أطوال العدة يدويا

٤. ضع مؤشر الماوس على حرف (T) ثم اضغط زر على زر Select tool الموجود اعلى يمين الشاشة، ستظهر الشاشة التالية

Loc.	Type	Tool name	D	Length X	Length Z	Radius		Loc. leng
1		ROUGHING_TOOL	1	0.000	0.000	0.000	93.0 ←	55 0.0
2		FINISHING_TOOL	1	0.000	0.000	0.000	93.0 →	55 0.0
3		PLUNGE CUTTER	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0
4		THREADING_TOOL	1	0.000	0.000	0.000		
5		ROTARY_DRILL	1	0.000	0.000	0.000	0.000	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
		CUTTER	1	0.000	0.000	0.000		0
		DRILL	1	0.000	0.000	0.000		0.0
		TAP	1	0.000	0.000	0.000		0.000
		STOP	1	0.000	0.000	0.000		

 
٥. اختر بمؤشر الماوس العدة المطلوب قياسها من قائمة أسماء العدد (مثلا يمكن اختيار العدة رقم ١ للخراطة الخشنة Roughing tool) بشرط أن يكون القلم الذي تم تركيبه سيستخدم للخراطة الخشنة أو مثلا يتم اختيار قلم قلاووظ خارجي Threading tool) اذا كان القلم المركب على البرج في المكان المطلوب هو قلم قلووظه.



٦. اضغط زر In Manual الموجود اعلى يمين الشاشة لتأكيد اختيار العدة التي تم تحديدها في الخطوة السابقة.




٧. اضغط زر X لإدخال صفر العدة في محور X الذي تم تحديده في التدريب رقم (٦) الذي يوضح تحديد صفر العدة باستخدام عدة المرجع.

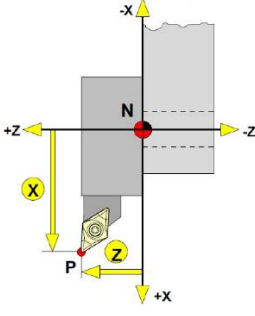


٨. ضع مؤشر الماوس على الخانة X0 المبينة بالشاشة التالية ثم ادخل قيمة صفر العدة (X = 16,793) والتي تخبر الماكينة أن يتم قياس طرف العدة (P) بالنسبة إلى صفر العدة (N).

٩. اضغط على زر **Set Length** لتأكيد عملية الإدخال

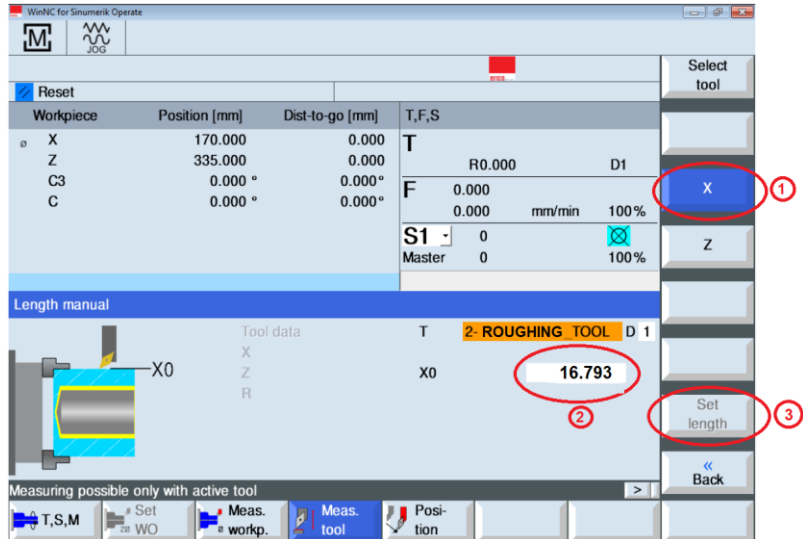

شكل رقم ٩٤: شاشة ضبط طول العدة في محور X



١٠. اضغط زر Z لإدخال صفر عدة المرجع في اتجاه محور Z.

١١. ضع مؤشر الماوس على الخانة Z0 المبينة بالشاشة التالية ثم ادخل قيمة صفر العدة (Z = 84,699) والتي تخبر الماكينة أن يتم قياس طرف العدة (P) بالنسبة إلى صفر العدة (N).

١٢. اضغط على زر Set Length لتأكيد الإدخال قيمة Z


The screenshot shows the WinNC for Sinumerik Operate interface. The 'Length manual' section is active, displaying tool data for 'Z0' with a value of 84.699. The 'Z' button is circled in red and labeled '1'. The 'Set length' button is circled in red and labeled '3'. The '84.699' value is circled in red and labeled '2'.

شكل رقم ٩٥: شاشة ضبط طول العدة في محور Z

وبالوصول لهذه الخطوة يكون قد تم قياس العدة حيث يظهر في بيانات Tool data قيم X و Z ويتم تخزينها في البرنامج للاستخدامات اللاحقة. **ملحوظة:** يمكن قياس باقي العدد المطلوب استخدامها على الماكينة بنفس الخطوات السابقة وتخزين قيمها على البرنامج

ب- نظام التحكم فانوك Fanuc نختار في البداية Fanuc_i Turn

 * تنفذ الخطوات السابقة من ١ إلى ١٥ لأنها مشتركة بين النظامين *





١٦- اختيار وضع بعد التأكد من تفعيل وضع اضغط

مفتاح تدوير برج العدة مع مفتاح التمكين + والذي يعمل في حالة ضبط الوضع اليدوي حتى تكون العدة رقم ١ التي مركب بها عدة القطع التي تم اختيارها في وضع التشغيل.



١٧- اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر T-OFS، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة بيانات العدة

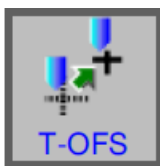


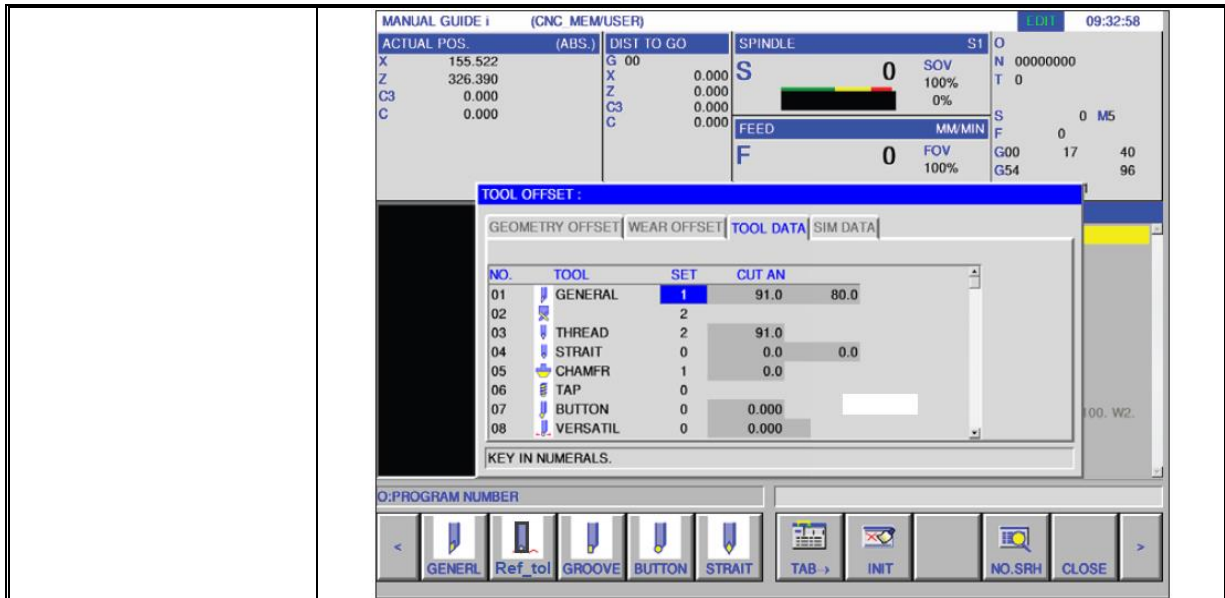

شكل رقم ٩٦: شاشة بيانات العدة

ضع مؤشر الماوس على العدة المطلوب إضافتها (في الشكل تم اختيار العدة رقم ١) ويمكنك تغيير الاسم بالضغط على الاسم المقابل لها ليكون مثلاً Roughing


١٨- اضغط على SET واختر وضع العدة المناسب من ١ إلى ١٦ كما هو مبين بالشكل التالي حسب وضع تثبيت العدة على حامل العدة.

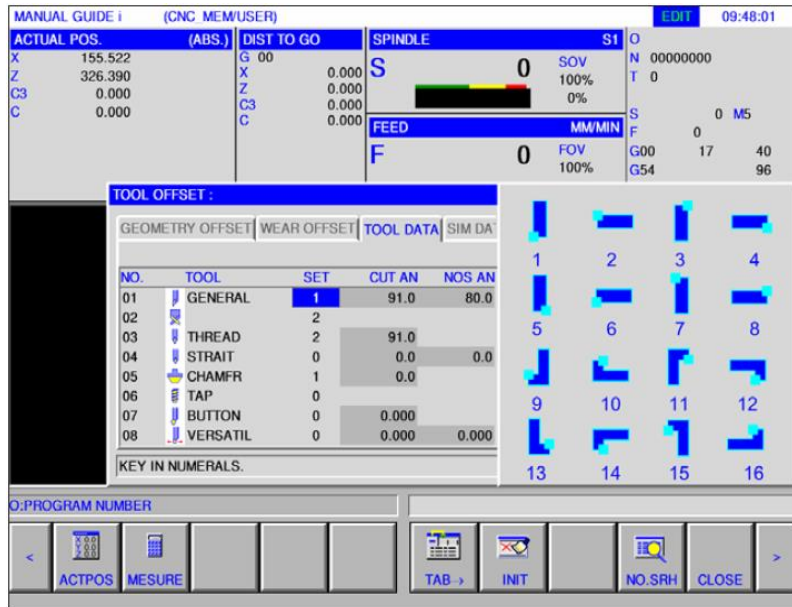


شكل رقم ٩٧: شاشة ضبط اختيار وضع عدة القطع


ملحوظة: تختلف الشاشة السابقة حسب نوع العدة التي يتم ضبطها

١٩- حرك عدة المرجع حركة سريعة لتكون تقريبا تحت عين المنظار باستخدام أزرار المحاور $-X$ و $-Z$ يمكنك التحكم في سرعة الحركة

باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية  ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من المنظار.

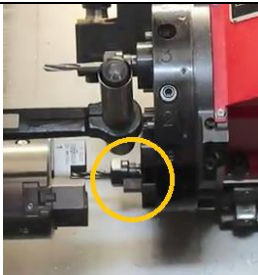

	<p>ملحوظة: يجب تفادي اصطدام أي عدة مركبة ببرج العدة مع المنظار ويمكنك فك أيه عدة تتوقع اصطدامها بالمنظار أثناء استخدامه للقياس.</p>
	<p>٢٠- انظر في المنظار حتى تتأكد من ظهور طرف عدة المرجع في العدسة ويمكنك تغيير وضع التغذية من تغذية مستمرة إلى تغذية خطوة خطوة بالميكرون (يفضل اختيار وضع ١٠ μm (ميكرو متر) 10 حتى تتحرك العدة ببطيء عند ضبطها تحت المنظار)</p>
	<p>٢١- انظر ثانية في المنظار وحدد بدقة اتجاه المحور الذي تحتاج تحريكه لجعل طرف عدة المرجع يظهر في مركز المنظار سواء محور X أو محور Z.</p>
	<p>٢٢- استخدم العجلة اليدوية (الريموت) وأنت تنظر في المنظار واضغط على زر (T) الموجود عليها وحرك يد العجلة حتى تتمركز صورة طرف عدة المرجع في مركز العدسة والذي تظهر بشكل معكوس في العدسة.</p> <p>ملحوظة: اضغط على مفاتيح المحاور الموجبة والسالبة حسب بعد طرف العدة عن المركز قبل تدوير يد العجلة</p>
	<p>٢٣- تأكد من تطابق طرف العدة على مركز عين العدسة والذي سيظهر بشكل معكوس في المنظار كما هو موضح بالشكل المقابل ثم سجل ملاحظتك عن استعمال المنظار في جدول المشاهدات.</p>
	<p>٢٤- اختر سجل Geometry offset من الشاشة السابقة ثم اضغط على العدة رقم (١) لتظهر الشاشة التالية</p>



MANUAL GUIDE I (CNC MEM/USER) 09:48:01

ACTUAL POS. (ABS.) DIST TO GO SPINDLE S1 O N 00000000
 X 155.522 G 00 S 0 SOV 100% T 0
 Z 326.390 X 0.000 0%
 C3 0.000 Z 0.000
 C 0.000 C 0.000

TOOL OFFSET :
 GEOMETRY OFFSET WEAR OFFSET TOOL DATA SIM DATA

NO.	X-AXIS	Z-AXIS	RADIUS	VIRT.TIP
01	0.000	0.000	0.400	3
02	0.000	0.000	8.000	0
03	0.000	0.000	0.400	2
04	0.000	0.000	0.000	0
05	0.000	0.000	0.000	6
06	0.000	0.000	0.000	0
07	0.000	0.000	0.000	0
08	0.000	0.000	0.000	0



KEY IN NUMERALS.

O:PROGRAM NUMBER

< [INP.C] > CLOSE

شكل رقم ٩٨ : شاشة ضبط العدة لمحور X

٢٥- اضغط مفتاح إدخال الإحداثيات INP.C. وضع المؤشر على X كما هو مبين بشكل رقم ٩٩ وادخل قيمة X المحفوظة من حساب نقطة المرجع ولتكن (١٦,٧٩٣)

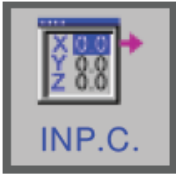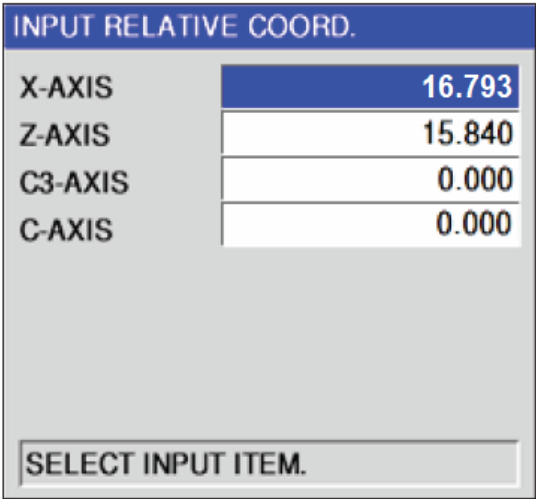INPUT RELATIVE COORD.

X-AXIS	16.793
Z-AXIS	15.840
C3-AXIS	0.000
C-AXIS	0.000

SELECT INPUT ITEM.

شكل رقم ٩٩ : إدخال إحداثي X النسبي للعدة

٢٦- اضغط على مفتاح INPUT لتأكيد إدخال قيمة X لتظهر الشاشة التالية.




TOOL OFFSET :


GEOMETRY OFFSET WEAR OFFSET TOOL DATA SIM DATA

NO.	X-AXIS	Z-AXIS	RADIUS	VIRT.TIP
01	17.600	0.000	0.400	3
02	0.000	0.000	8.000	0
03	0.000	0.000	0.400	2
04	0.000	0.000	0.000	0
05	0.000	0.000	0.000	6
06	0.000	0.000	0.000	0
07	0.000	0.000	0.000	0
08	0.000	0.000	0.000	0

KEY IN NUMERALS.

شكل رقم ١٠٠ : شاشة ضبط العدة لمحور Z

٢٧- اضغط مفتاح إدخال الإحداثيات **INP.C.** وضع المؤشر على Z كما هو مبين بشكل رقم ١٠١ وادخل قيمة Z المحفوظة من حساب نقطة المرجع ولتكن (٨٤,٦٩٩)

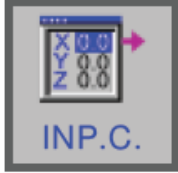

INPUT RELATIVE COORD.	
X-AXIS	16.793
Z-AXIS	84.699
C3-AXIS	0.000
C-AXIS	0.000

SELECT INPUT ITEM.

شكل رقم ١٠١: إدخال إحداثي Z النسبي للعدة

٢٨- اضغط على مفتاح **INPUT** لتأكيد إدخال قيمة Z لتظهر الشاشة التالية.



TOOL OFFSET :				
GEOMETRY OFFSET WEAR OFFSET TOOL DATA SIM DATA				
NO.	X-AXIS	Z-AXIS	RADIUS	VIRT.TIP
01	17.600	15.840	0.400	3
02	0.000	0.000	8.000	0
03	0.000	0.000	0.400	2
04	0.000	0.000	0.000	0
05	0.000	0.000	0.000	6
06	0.000	0.000	0.000	0
07	0.000	0.000	0.000	0
08	0.000	0.000	0.000	0

KEY IN NUMERALS.

شكل رقم ١٠٢: شاشة إنهاء ضبط العدة لمحوري X و Z

بالوصول لهذه الخطوة يكون تم قياس العدة في اتجاه محور X و محور Z

ثالثا: إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC turning

بعد قياس العدة في كلا النظامين يتم إيقاف تشغيل المخرطة




١. قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) إلى نقطة أمان
٢. اضغط مفتاح **AUX-OFF** لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.



٣. اضغط على مفتاحي **RESET + SKIP** في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.



٤. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC, ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا

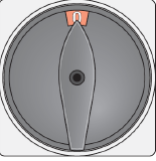	<p>٥. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٦. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

تسجيل النواتج

قياس صفر العدة		رقم العدة
إحداثي Z	إحداثي X	
.....	T01
.....	T02
.....	T03
.....	T04
.....	T05

جدول رقم ٣٧: قيم النقاط التي تم قارنتها من على الشاشة

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند إدخال قيم موجبة أو قيم سالبة لأزاحه الإحداثيات عند العمل على المخرطة

CNC

.....

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معايير الأداء	تحقق		ملاحظات
		نعم	لا	
١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يحدد نقطة صفر العدة وأهمية قياس العدة C على المخارط CNC.			
٣	يتمكن من قياس العدة أو ترحيل صفر العدة بدلالة نقطة المقدمة للحد القاطع للعدة على المخرطة CNC.			
٤	ضبط واختيار اتجاه الحد القاطع للعدة عند التشغيل			
٥	يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية			
٦	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا			

جدول رقم ٣٨

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

لل التعرف على كيفية قياس العدة على المخرطة CNC

لل التحكم في اختيار اتجاه الحد القاطع لعدة القطع عند التشغيل

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٠ دقائق:

لل اختيار الحد القاطع لعدة القطع عند التشغيل على المخرطة CNC.

لل تنفيذ ضبط وقياس العدة على المخرطة CNC.

ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) بدون تركيب عدة

تدريب رقم	٩	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

المقدرة على ترحيل/إزاحة صفر الماكينة (M) إلى مكان مناسب على وجه الظرف أو على وجه الشغلة (W) بمعنى تحديد صفر الشغلة.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افروول العمل	قضيب اسطواني من الحديد أو النحاس أو
الآت قطع المخارط	الألمنيوم أو من مادة الأرتيلون بأبعاد مناسبة


جدول رقم ٣٩

المعارف المرتبطة بالتدريب

إزاحة الصفر Zero-point offset لمخرطة CNC ماركة EMCO Turn

نظرا لوقوع نقطة صفر الماكينة M على الناحية الخلفية لمحور دوران ظرف المخرطة كما هو مبين بشكل رقم ١٠٣ مما قد يصعب حسابات الحركة إذا تم اعتبار نقطة M كنقطة بداية تنسب إليها الأبعاد أثناء التشغيل. ولتجاوز هذا الوضع يستخدم ما يسمى ترحيل أو إزاحة نقطة الصفر Zero point offset، حيث يتم تحريك نظام المحاور وترحيل نقطة صفر الماكينة إلى موضع مناسب داخل مساحة تشغيل الماكينة كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل. عند عمل البرنامج يمكن تعريف نقطة صفر واحدة عن طريق إدخال قيم إزاحة أو إحداثيات نقطة صفر جديدة ليتم إزاحة نقطة صفر الماكينة M إلى نقطة صفر الشغلة W، حيث يتم العمل بها تلقائيا عند بداية تنفيذ البرنامج.

يُخزن في الكود G54 المسافة بين صفر الماكينة M وصفر الشغلة W والتي تمثل طول الخامة، وأيضا فائدة هذا الكود هو اعتماد حساب الأبعاد لقطعة الشغل من نقطة صفر الشغلة بدلا من نقطة صفر الماكينة عند تنفيذ برنامج القطع.

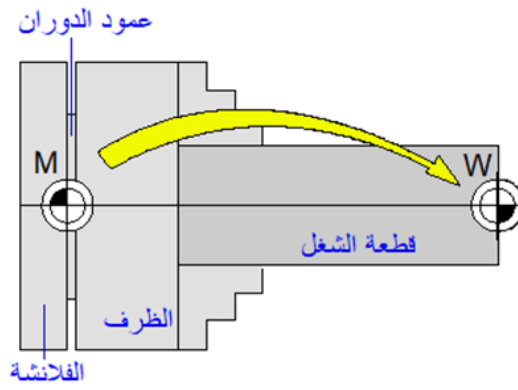


شكل رقم ١٠٣: ترحيل صفر الماكينة إلى صفر الشغلة


نظام البرمجة بمخارط CNC يعرف الحركة في خطوط مستقيمة أو بشكل دائري، وترتبط الحركة الزاوية مرتبطة دائما بصفر المحور C-axis "C-axis zero point"

نقطة الأصل لنظام المحاور هي نقطة صفر الماكينة (M)

بعد عمل برمجة لترحيل نقطة الصفر تصبح هي نقطة صفر الشغلة (W)

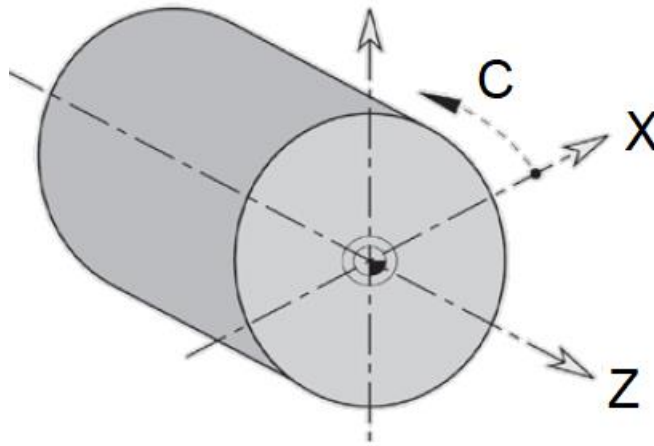

شكل رقم ١٠٤: محاور الحركة على قطعة الشغل

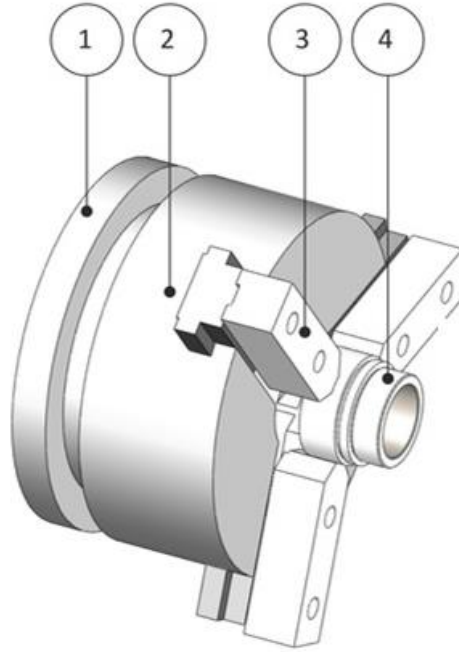

1- Spindle عمود الدوران 2- Chuck الظرف
3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل

شكل رقم ١٠٥: مكونات ظرف تثبيت المشغولات

نظام الإحداثيات على الشغلة وعلى المخرطة:

يتم تحديد أنظمة الإحداثيات التالية في موضعين مختلفين: (انظر شكل ٩-١)


١. نظام إحداثيات على رسمة قطعة الشغل:

تتم كتابة نظام الإحداثيات على رسم الشغلة كما سيتم إدخالها في بيانات البرنامج، حيث تستخدم قيم موضع المحاور (مثلا $X=-20, Z=-10$) بالنسبة لنظام إحداثيات الرسمة.

٢. نظام الإحداثيات المحدد على المخرطة CNC

يتم إعداد نظام الإحداثيات على طاولة أداة الماكينة الفعلية. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق برمجة المسافة من الموضع الحالي للعدة tool إلى نقطة الصفر لإحداثيات النظام المقرر. تتحرك أداة القطع طبقاً للإحداثيات المحددة على الماكينة والمنشأة في برنامج الأوامر بالنسبة للإحداثيات الموقعة على رسم الجزء المراد تشغيله من أجل للحصول على الشكل المرسوم. لذلك من أجل تشغيل قطعة الشغلة كما هو محدد على الرسم، يجب ضبط نظامي الإحداثيات ليكونوا عند نفس الموضع.


يبين الشكل التالي العلاقة بين إحداثيات قطعة الشغل على الرسم وإحداثياتها عند التنفيذ على المخرطة CNC

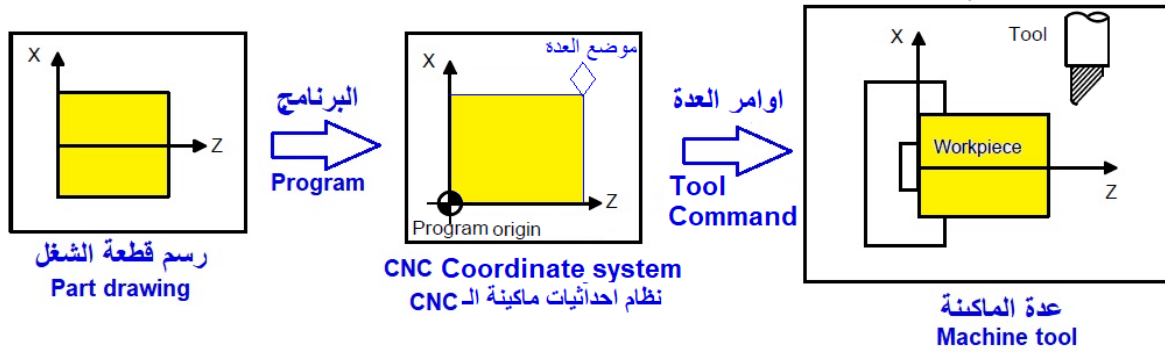

شكل رقم ١٠٦: العلاقة بين إحداثيات الرسم والماكينة


مثال: عند ضبط نظام الإحداثيات لكل من قطعة الشغلة وللمخرطة ال CNC ليكونوا عند نفس الموضع، في هذه الحالة يجب ضبط مركز برنامج التشغيل على حافة وجه ظرف المخرطة.

أولاً: عند ضبط صفر الإحداثيات عند حافة ظرف المخرطة

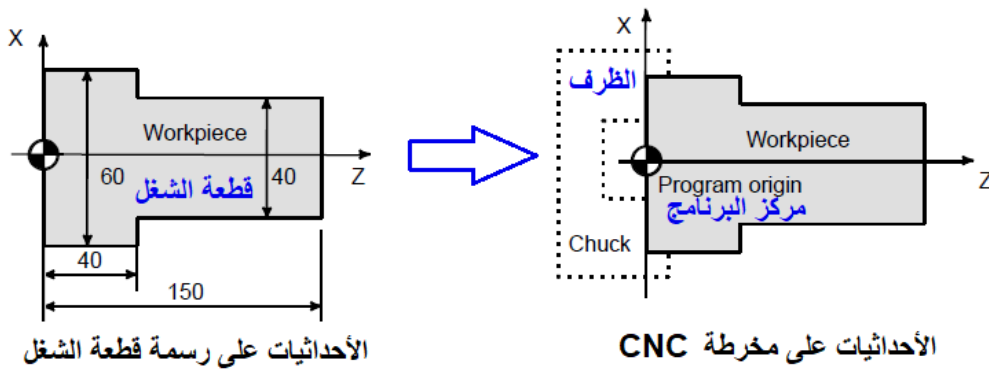

شكل رقم ١٠٧: ضبط صفر الإحداثيات عند حافة ظرف المخرطة

ثانياً: عند ضبط صفر الإحداثيات عند حافة قطعة الشغل

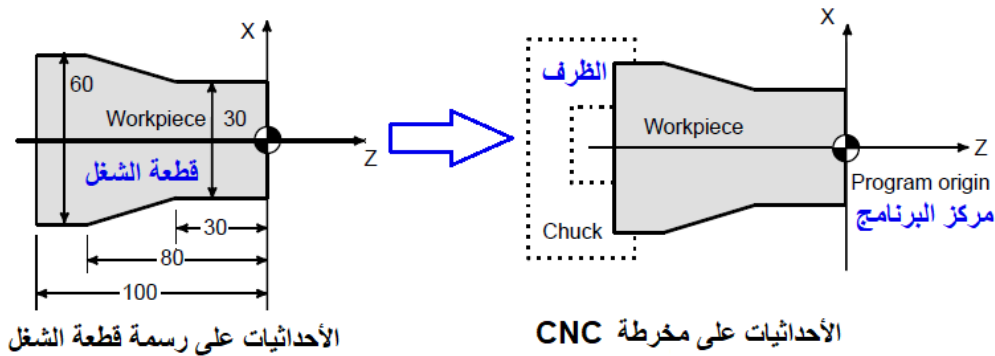

شكل رقم ١٠٨: ضبط صفر الإحداثيات عند حافة الشغلة

يستخدم الكود G53 X.. Z.. في المخرطة CNC ماركة Emco ليتم اختيار

نظام الإحداثيات .Selecting the machine coordinates system

يجب استخدام G53 بالنظام المطلق للمحاور، ويتم تجاهل كود G53 في

النظام النسبي للمحاور عند إزاحة نقطة صفر الماكينة M إلى نقطة صفر

الشفلة W.

يستخدم الكود T0 (إلغاء ترحيل المعدة) والذي لا يجب أن يكون في نفس


البلوك مع G53




خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من أن قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
أولاً: تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر
٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلاً نظام (FANUC_i Turn) أو يمكنك اختيار أي نظام مثل HMI Operate Turn الخاص بسينوميك Sinumerik أو نظام تحكم فاجور Fagor 8055 Turn	

٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية

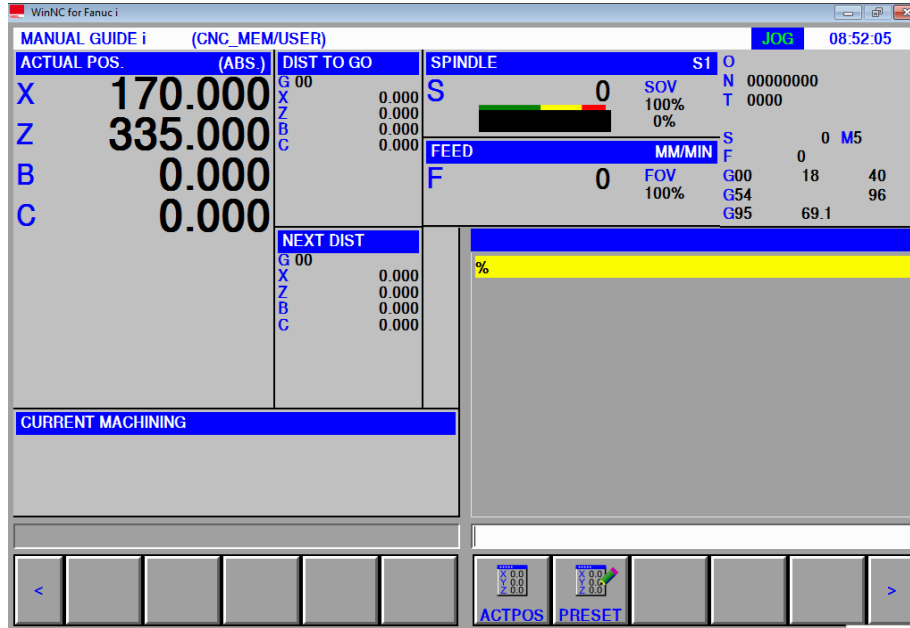


شكل رقم ١٠٩: الشاشة الافتتاحية لنظام التحكم فانوك

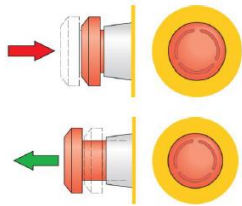

٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء إلى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.



٨. اضغط على مفتاح إعادة الضبط RESET لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة ولتيم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة وتهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.

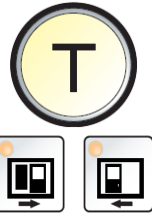

٩. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل.



١٠. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.

ثانياً: ضبط وضع المرجع reference لمكونات الماكينة قبل التشغيل

يجب اللجوء لوضع النقطة المرجعية reference point في كل مرة عند بداية يوم التشغيل أو في حالة التوقف الطارئ للماكينة باستخدام زر EMERGENCY STOP أو عندما تتوقف للماكينة أوتوماتيكياً عند حدوث تصادم وذلك لمعايرة نظام القياس بالماكينة. ويستخدم هذا الوضع ليقوم نظام التحكم بحساب المسافة بدقة بين نقطة صفر الماكينة M والنقطة المرجعية لمتنبت العدة N أو T من جديد.

	<p>١١. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key).</p> <p>أو عن طريق مفتاح غلق الباب</p> 
	<p>١٢. اختر الوضع الأتوماتيكي عن طريق إدارة المفتاح المركب بهذا المتحكم.</p>
	<p>١٣. لف بكرة التغذية لتزيد معدل التغذية باستخدام المفتاح الدوار لتغيير قيمة التغذية (مثلا اختر ٨٠) سيتم عرض قيمة التغذية المحددة F بـ % على الشاشة.</p>
	<p>١٤. حرك بكرة أوضاع التشغيل على وضع  النقطة المرجعي Reference. ثم اضغط على مفتاح ضبط المرجعية أو توماتيكي</p> <p>لتم ضبط مرجعية المحاور بالتوالي وبعد ذلك تضبط مرجعية برج العدة Tool changer أو توماتيكيًا. شاهد تحرك برج العدة ليلامس الحساسات وستظهر قيمة X و Z على الشاشة والتي تبين بعد برج العدة عن نقطة المرجع وبالتالي تكون أجزاء الماكينة المتحركة قد تعرفت على موضعها عند بداية التشغيل.</p> <p>ملحوظة: يمكن تجاهل الخطوات (١١ إلى ١٣) إذا طلب المدرب ذلك وكانت أوضاع الماكينة مضبوطة.</p>
<p>ثالثا: تركيب الشغلة</p>	
 <p>1- Spindle عود الدوران 2- Chuck الطرف 3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل</p>	<p>١٥. احضر قطعة شغل أسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات إبعاد مناسبة ليتم تثبيتها على الطرف</p>  <p>شكل رقم ١١٠: خامة قطعة الشغل</p> <p>ملحوظة: طول الخام = طول المنتج النهائي + الجزء المزال لتسوية السطح (من ٥,٥ إلى ٢مم) + ١٤ مم تثبيت داخل الطرف + مسافة أمان بقيمة ١٠ مم</p>
<p>اضغط مره للفتح</p>  <p>واضغط ثانية للربط</p> 	<p>١٦. ضع الشغلة أمام فتحة الطرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.</p>



 
شكل رقم ١١١: تثبيت الشغلة بالطرف



شكل رقم ١١٢: الشغلة بعد التثبيت في الطرف




١٧. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key).



أو عن طريق مفتاح غلق الباب
ملحوظة: يمكن إهمال هذه الخطوة والعمل وباب الماكينة مفتوح في حالة الضبط النصف اتوماتيكي/يدوي.

رابعا: استدعاء مكان خالي على برج العدة في وضع التشغيل وملامسة الشغلة

أ- نظام فانوك Fanuc

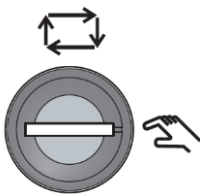




















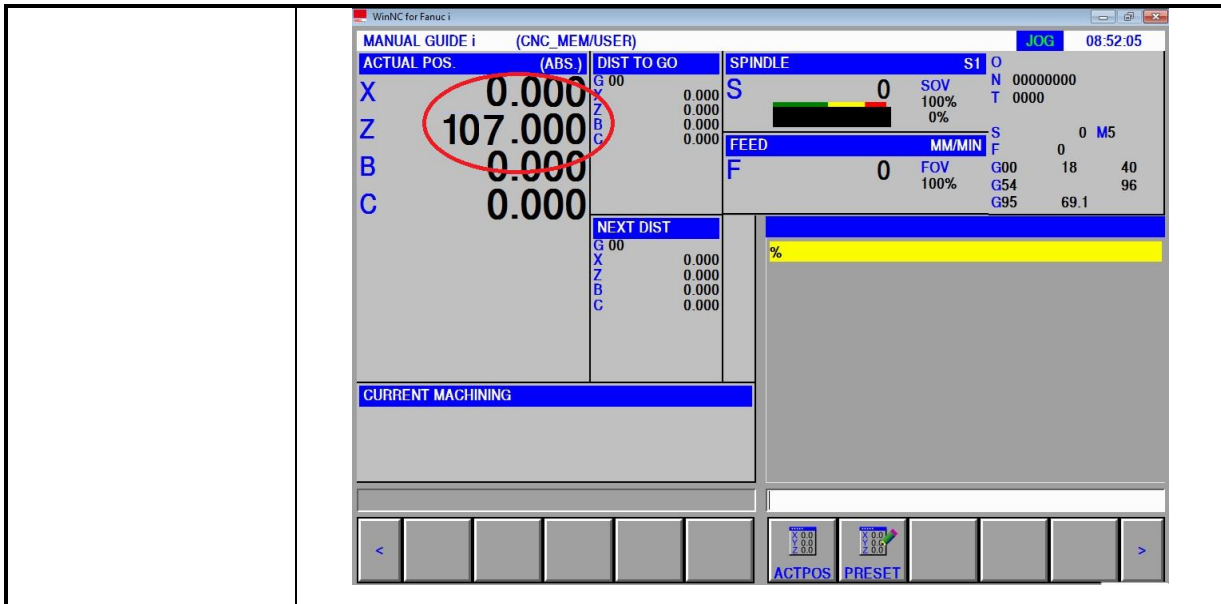
١٨. اختر وضع تشغيل (نصف اتوماتيكي/يدوي) من المفاتيح متعددة الأنظمة، ليتم إدخال البلوكات يدويا عن طريق لوحة التحكم أو اضغط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل اليدوي HAND
ملحوظة: باستخدام الوضع اليدوي، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.

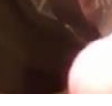

١٩. قم باستدعاء جيب عدة فارغ بالضغط على زر تدوير برج العدة حتى يظهر أمامك المكان الذي تريد تركيب العدة به بأن تكتب مثلا T9 (مكان خالي من العدة)
ملحوظة: يوجد ١٢ مكان لتركيب العدد بالمخارط ماركة EMCO والموضع رقم ١٢ محجوز عادة لعدة المرجع (3D probe)
إذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت، سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة

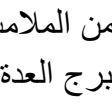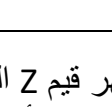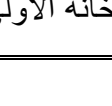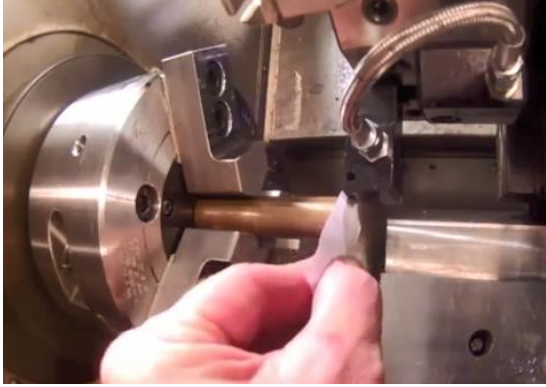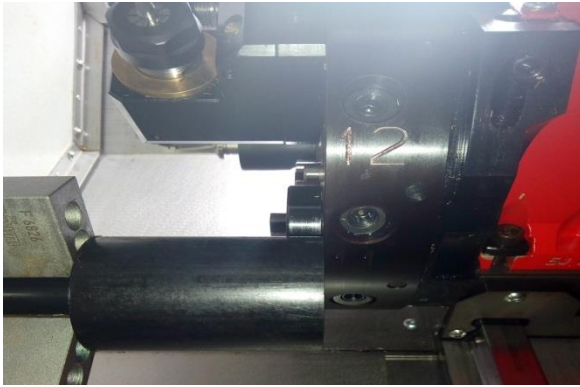



  	<p>٢٠. يتم الضغط على مفتاح بدء دورة القطع في نظام فانوك أو مفتاح AUX سينوميرك أو اضغط على مفتاح AUX لتشغيل البرنامج في نظام فاجور</p>
	<p>٢١. اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية X , Z يدويا</p>
           	<p>٢٢. اضغط مفاتيح تحريك المحاور و -X و -Z لتحريك منزلقة برج العدة، بحذر حتى يلامس سطح الجيب (المحطة) الفارغ ببرج العدة مع وجه الشغلة.</p> <p>أو يمكنك تفعيل جهاز الريموت بالضغط على زر DRF وتحريك برج العدة باستخدامه.</p>   <p>ملحوظة:</p> <ul style="list-style-type: none"> يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة. يجب الحظر من اصطدام اية عدة مركبة ببرج العدة مع الظرف عند تحريك البرج ليلامس الشغلة.
	<p>٢٣. اضغط مفتاح إظهار الوضع POS حتى تظهر قيم Z الحالية على الشاشة (سجل القيمة في جدول النتائج في الخانة الأولى)</p>



خامسا: تحديد صفر الشغلة على وجه الشغلة

٢٤. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر نظام إحدائيات الشغلة WK SET، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة إزاحة الصفر

 
ملحوظة: زر WK SET يفتح نافذة إحدائيات الشغلة في كل الأوضاع التالية

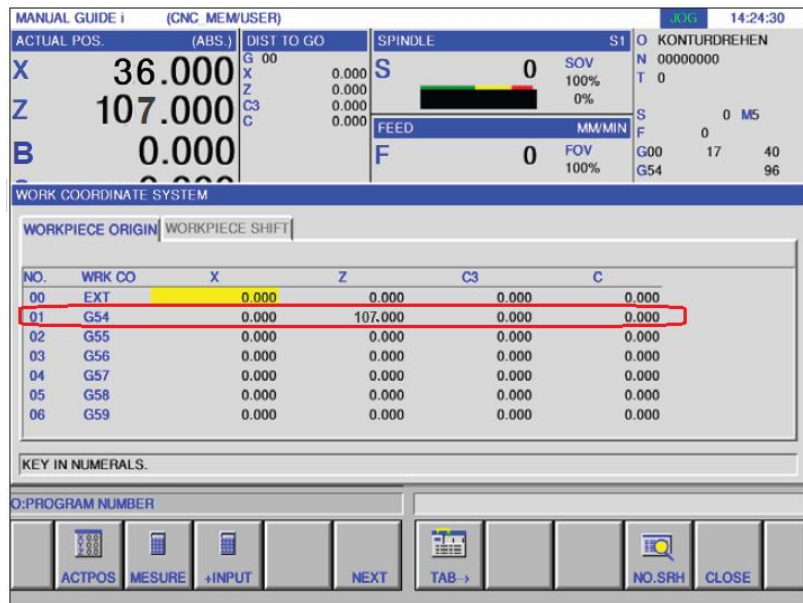

شكل رقم ١١٣: ضبط صفر الشغلة في نظام فانوك

٢٥. تحرك بالمؤشر إلى مكان إدخال قيمة Z في السطر الخاص بالكود G54 وانقر بالماوس فوقه لتفعيله.

ملحوظة: يخزن في الكود G54 المسافة بين صفر الماكينة M وصفر الشغلة W والتي تمثل طول الخامة.

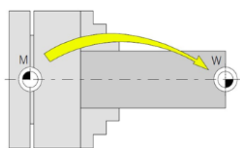

شكل رقم ١١٤: تفعيل قيمة Z المنسوبة إلى نقطة صفر الماكينة M


(الطريقة الأولى)

٢٦. اضغط زر Measure لتظهر الشاشة التالية

شكل رقم ١١٥: شاشة تنفيذ قياس صفر الشعلة

٢٧. اكتب صفر ٠,٠ في خانة الهدف Target كما في شكل رقم ١١٦

Target=0.0

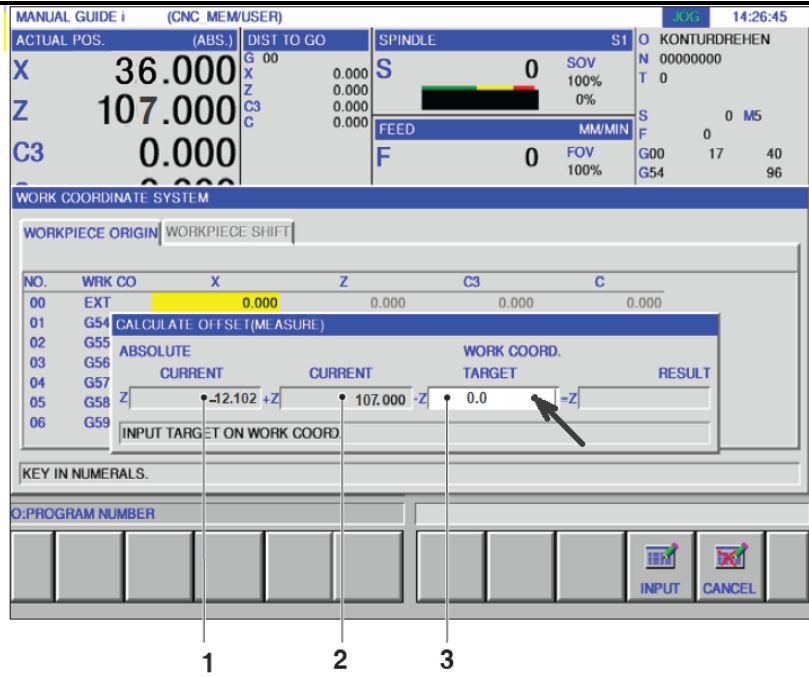


شكل رقم ١١٦: إدخال قيمة صفر في خانة Target

ملحوظة: يقوم امر measure بأجراء الحسابات التالية داخل وحدة المعالجة Current value (1) of the absolute coordinates + current setting (2) - target value for the working coordinates (3).






 
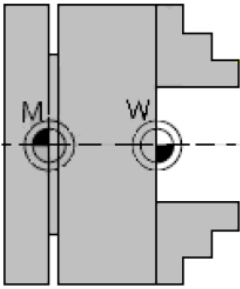


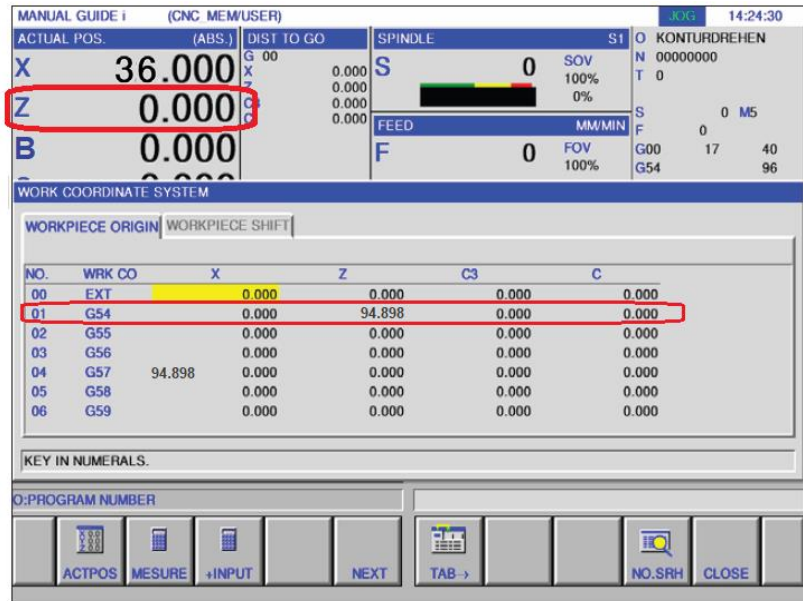
٢٨. اضغط Input لتنفيذ عملية القياس، قم سجل قيمة Z الظاهرة في سطر الكود G54 بجدول النتائج ثم لاحظ تغير قيمة Z في البيانات الظاهرة على الشاشة Actual position لتصبح (Z=0.000) وبذلك يكون قد تم تحديد صفر الشغلة.



أو من على لوحة التحكم




وبالوصول لهذه الخطوة سيتم تنسيب إحداثيات الحركة إلى نقطة صفر الشغلة .W

	<p>٢٩. بعد الانتهاء من تحديد صفر الشغلة، اضغط على  لإبعاد برج العدة عن سطح الشغلة في اتجاه محور Z</p>																
<p>(الطريقة الثانية) بعد الخطوة ٢٤</p>																	
	<p>٢٥ - في خانة Z اضع إشارة سالبة للرقم ثم اضغط  وبذلك تصبح جميع قراءات Z (في هذا المثال -١٠٧) بعد ذلك منسوبة إلى وجه الشغلة (النقطة W) بدلا من نقطة صفر الماكينة (النقطة M).</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">WORKPIECE ORIGIN</th> <th colspan="2">WORKPIECE SHIFT</th> </tr> <tr> <th>NO.</th> <th>WRK CO</th> <th>X</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>EXT</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>G54</td> <td>0.000</td> <td style="background-color: yellow;">-107.000</td> </tr> </tbody> </table>		WORKPIECE ORIGIN		WORKPIECE SHIFT		NO.	WRK CO	X	Z	00	EXT	0.000	0.000	01	G54	0.000	-107.000
WORKPIECE ORIGIN		WORKPIECE SHIFT															
NO.	WRK CO	X	Z														
00	EXT	0.000	0.000														
01	G54	0.000	-107.000														
	<p>٢٦- بعد الانتهاء من تحديد صفر الشغلة، اضغط على  لإبعاد برج العدة عن سطح الشغلة في اتجاه محور Z</p>																
<p>سادسا: تحديد صفر الشغلة على وجه الظرف بنظام فانوك</p>																	
	<p>ملحوظة: لتحريك وإزاحة صفر الماكينة (M) إلى وجه الظرف يتم تنفيذ الخطوات السابقة حتى الخطوة رقم ٢١.</p>																
<p>٢٢- اضغط مفاتيح تحريك المحاور  و  لتحريك منزلة برج العدة للمحاور X, Z، بحذر حتى يلامس سطح برج العدة مع <u>وجه الظرف</u>، مع مراعاة استخدام ورقة أو فيلر Filler لتجنب الخدش وللتأكد من الملامسة</p> <p>٢٣- اضغط مفتاح إظهار الوضع POS حتى تظهر قيم Z الحالية على الشاشة (سجل القيمة في جدول النتائج تحت ملحوظة صفر الظرف)</p> <p>٢٤- اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر WK SET، ستظهر شاشة كالمبينة بالجزء السابق والتي تبين صفحة إزاحة الصفر</p> <p>٢٥- تحرك بالمؤشر إلى مكان إدخال قيمة Z ثم أكتب قيمة Z بالسالب في G54 ثم نضغط</p>																	
																	
<p>٢٦- وبذلك تصبح جميع قراءات Z بعد ذلك منسوبة إلى <u>وجه الظرف</u> (النقطة W) بدلا من نقطة صفر الماكينة (النقطة M)</p>																	


ب- نظام سينوميك

في حالة نظام التحكم Sinumerik نختار HMI Operate Turn وتنفذ الخطوات كما هي من الخطوة ١ إلى ٢٠ بعد تحديد نظام التشغيل

٢١- اختر وضع اختيار القائمة Menu select من لوحة المفاتيح أو ضع مؤشر الفأرة على الشريط السفلي للشاشة الرئيسية، ثم اضغط على الزر الأيمن للفأرة سوف تظهر الشاشة التالية


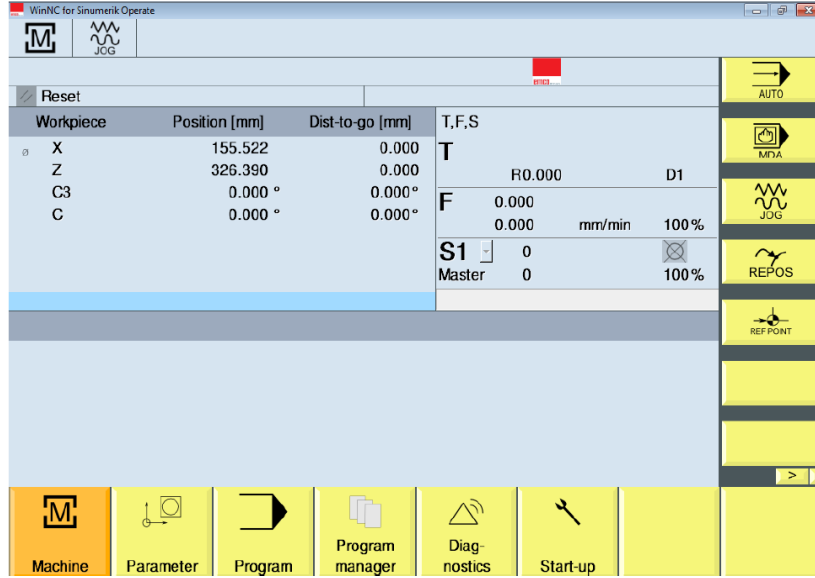


شكل رقم ١١٧: شاشة اختيار قوائم التشغيل والإعدادات

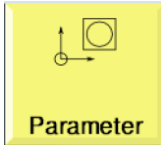

٢٢- اختر زر Parameter من اسفل يسار الشاشة

 ٢٣- اختر زر ترحيل صفر الشغلة Work offset لتظهر الشاشة التالية

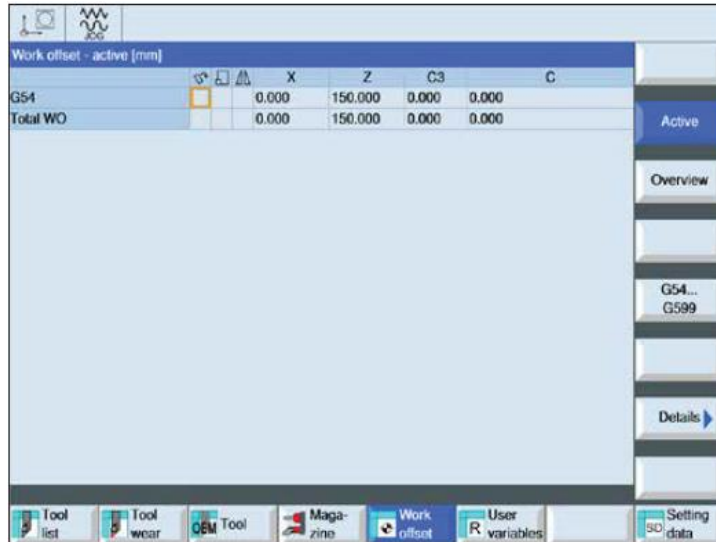

شكل رقم ١١٨: شاشة ترحيل صفر الشغلة

٢٤ - تحرك بالمؤشر إلى مكان إدخال قيمة Z في السطر الخاص بالكود G54 وانقر بالماوس فوقه لتفعيله، ثم ادخل القيمة الظاهرة على الشاشة بالموجب ثم اضغط.

Work offset - G54 ... G599 [mm]			
	X	Z	
G54	0.000	107.000	
Fine	0.000	0.000	

٢٥- بعد الانتهاء من تحديد صفر الشغلة، اضغط على **+Z** لإبعاد برج العدة عن سطح الشغلة في اتجاه محور Z

ج- نظام فاجور Fagor Turn

في حالة نظام التحكم فاجور نختار Fagor 8055 Turn وتنفذ الخطوات كما هي من الخطوة ١ إلى ٢٢ بعد تحديد نظام التشغيل

٢٣- تحرك بالمحاور واعمل تلامس مع وجه الخامة ثم اكتب Z ثم






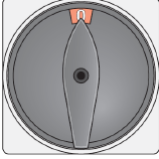
٢٤- اضغط على مفتاح Z ثم



*لاحظ تغيير قيمة Z لتصبح 0 وبذلك يكون قم ترحيل نقطة الصفر لتصبح على وجه الشغلة



سابعا: إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC lathe

	<p>٣٠. قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) إلى نقطة أمان لبدائية إغلاق الماكينة بشكل آمن.</p>
	<p>٣١. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٣٢. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٣٣. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٣٤. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

تسجيل النواتج

م	١	٢	٣	٤	٥
Z

جدول رقم ٤٠: قيم النقاط التي تم قرائتها من على الشاشة

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند تنفيذ خطوات تحديد صفر الشغلة على المخرطة CNC

.....

.....

.....






.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معايير الأداء	تحقق		ملاحظات
		نعم	لا	
١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يحدد على كل النقاط المرجعية على المخارط CNC.			
٣	يحدد نقاط الصفر المختلفة لماكينات المخارط الـ CNC وتحديد العلاقة بين كل منها.			
٤	ينفذ وضع الحركة اليدوي باستعمال الوضع  ويتحكم في اتجاه الحركة بإدخال قيم إحداثيات موجبة باستخدام مفاتيح  و  و قيم إحداثيات سالبة  و  .			
٥	ترحيل/إزاحة صفر الماكينة (M) إلى مكان مناسب على وجه الظرف أو على وجه الشغلة (W).			
٦	يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية			
٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا			

جدول رقم ٤١

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

➤ ترحيل صفر الشغلة على إحداثيات الحركة في المخرطة CNC

➤ التحكم في اتجاه الحركة المخرطة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

➤ يضبط صفر الشغلة ويحدد اتجاهات محاور الحركة على للمخارط CNC وتطبيق قاعدة اليد اليمنى

المخرطة CNC بشكل سليم.

➤ تنفيذ وضع الحركة اليدوي JOG، إدخال قيم إحداثيات موجبة وسالبة باستخدام مفاتيح التحكم

بالمخرطة CNC.

ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة) مع وجود عدة قطع مقاسة

تدريب رقم	١٠	الزمن	١٦ ساعة
-----------	----	-------	---------

أهداف

تحديد صفر الشغلة (W) مع وجود قلم قطع للمخارط المبرمجة بالحاسب CNC.


متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افروول العمل	قضيب اسطواني من الحديد أو النحاس أو الألمنيوم
الآت قطع المخارط	أو من مادة الأرتيلون بأبعاد مناسبة

جدول رقم ٤٢

المعارف المرتبطة بالتدريب

يتلخص تحديد صفر الشغلة في تحديد إحداثي محور Z فقط، حيث يتم تحريك قلم الخراطة حتى يلامس سطح الشغلة وبالتالي تكون هي نقطة صفر الشغلة ووضع (Z=0) أما إذا كان سطح الشغلة غير مستوى فيتم اخذ قيمة تسوية السطح في الاعتبار مثلا تسوية بقيمة ٢ مم فتكون قيمة (Z=2) في الطريقة الأتوماتيكية مع تركيب عدة

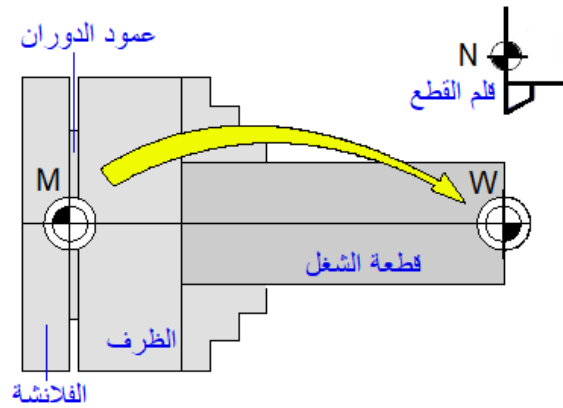


شكل رقم ١١٩: ترحيل صفر الماكينة إلى صفر الشغلة بوجود عدة القطع

خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من أن قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار

أولاً: تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC

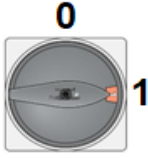

٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.




٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر


٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Turn) أو يمكنك اختيار أي نظام مثل HMI Operate Turn الخاص بسينوميك Sinumerik أو نظام تحكم فاجور Fagor 8055 Turn.



٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب اختيار نظام التحكم (Fagor or Sinumerik) سجل القيم الحالية لـ X و Z في جدول النتائج

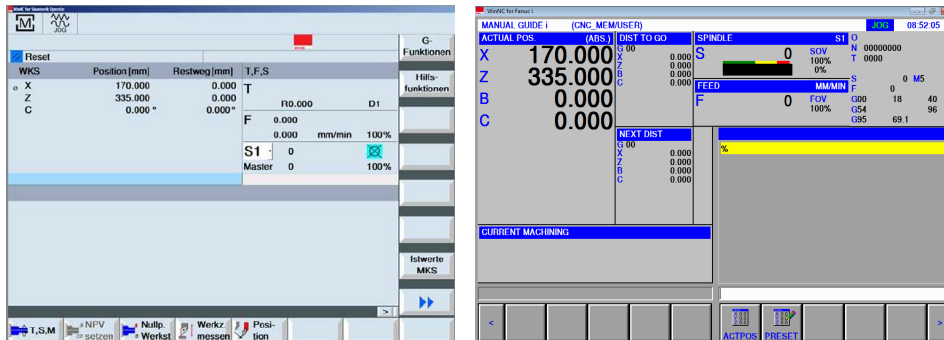



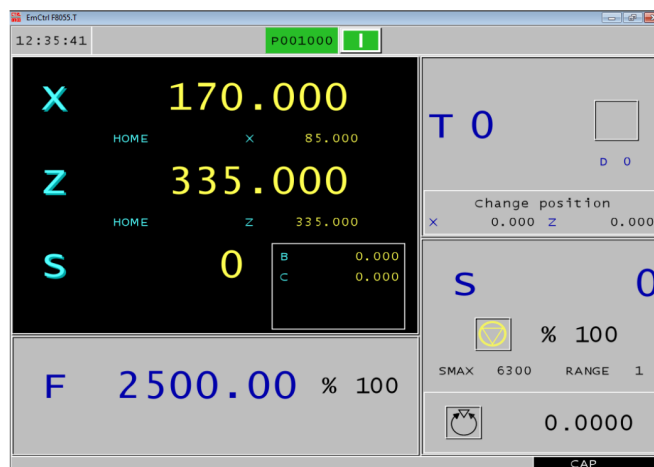










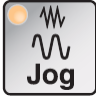
شكل رقم ١٢٠: القيم الحالية لـ X و Z على شاشة بدء التشغيل من نظامي Fanuc وسينوميك




شكل رقم ١٢١: شاشة البرنامج لماكينة نظام Fagor

	<p>٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء إلى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٨. اضغط على مفتاح إعادة الضبط RESET لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة ولتتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة وتهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.</p>
	<p>٩. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل.</p>
	<p>١٠. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>
<p>ثانياً: استدعاء مكان خالي على برج العدة وتركيب قلم القطع</p>	
	<p>١١. اختيار وضع تشغيل (نصف اتوماتيكي/يدوي) من المفتاح متعدد الأنظمة، ليتم إدخال البلوكات يدوياً عن طريق لوحة التحكم أو اضغط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/اليدوي HAND</p> <p>ملحوظة: باستخدام الوضع النصف اتوماتيكي/اليدوي، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحاً.</p>
	<p>١٢. احضر رأس حامل Tool holder عدة يناسب نوع القلم والوظيفة المطلوب لها واربط قلم القطع حسب وضع القطع المطلوب بأحد الأوضاع المبينة بشكل رقم ١٢٢.</p>  <p>شكل رقم ١٢٢: وضع قلم القطع داخل رأس حامل العدة</p>
	<p>١٣. ركب حامل العدة والقلم في المكان المناسب في برج العدة (في هذا التدريب تم اختيار قلم قطع) ونظراً لأنه من العدد الثابتة التي لا تدور في مكانها فسيتم تركيبه في احد جيوب العدة ذات الرقم الزوجي (رقم ٢ مثلاً).</p>




	<p>١٤. احضر المفتاح السداسي الخاص بربط وفك العدة وهو أحد أنواع مفاتيح الألكهيات Alankey. هذا المفتاح يتم توريده مع الماكينة.</p>
	<p>١٥. نظف العدة من الرأش والزيوت باستخدام فوطة تنظيف حتى لا تتجمع داخل حامل العدة وسجل ما تلاحظه في جدول المشاهدات.</p> <p>١٦. ادخل العدة في الجيب رقم ٢ ببرج العدة ويجب مراعاة أن يكون الدليل الموجود في مثبت عدة القطع مكافئ الفراغ الموجود بجيب برج العدة هذا الدليل يستخدم لتركيب العدة في الوضع الصحيح.</p>  <p>شكل رقم ١٢٣: قلم القطع بعد تركيبه ببرج العدة</p>
<h3>ثالثاً: قياس طول الشغلة وتركيبها</h3>	
 <p>1- Spindle - عود الدوران 2- Chuck - الظرف 3- Jaws - الفك 4- Part - قطعة الشغل</p>	<p>١٧. احضر قطعة شغل أسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات إبعاد مناسبة ليتم تثبيتها على الظرف</p>  <p>شكل رقم ١٢٤: خامة قطعة الشغل</p>
	<p>١٨. قم بقياس طول الشغلة باستعمال قدمه ذات ورائية، افترض أن طول الشغلة المقاس = ٦٠ مم وقطر الشغلة هو (29.425 مم)</p> <p>ملحوظة: طول الخام = طول المنتج النهائي المطلوب + الجزء المزال لتسوية السطح (من ١ إلى ٢ مم) + ١٥ مم تثبيت داخل الظرف + مسافة أمان بقيمة ١٠ مم</p>

<p>اضغط مره للفتح</p>  <p>واضغط ثانية للربط</p> 	<p>١٩. ضع الشغلة أمام فتحة الظرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.</p>  <p>شكل رقم ١٢٥: تثبيت الشغلة بالظرف</p>  <p>شكل رقم ١٢٦: الشغلة بعد التثبيت في الظرف</p> <p>ملحوظة: يمكن قياس الجزء الظاهر من الشغلة بعد تركيبها في الظرف باستخدام قدمة ذات ورائية للتحقق من طولها الحقيقي وذلك لتفادي تصادم القلم بالشغلة.</p>
<p>أ- في حالة نظام التحكم Fanuc نختار Fanuc_i Turn</p>	
	<p>٢٠. اختر وضع التشغيل النصف اتوماتيكي MDA ليتم إدخال البلوكات (المقاطع) عن طريق لوحة التحكم</p>
	<p>٢١. ثم اضغط مفتاح  لإظهار صفحة البرنامج</p>
	<p>٢٢. اكتب في البرنامج T1010 ثم اضغط على  أو  لإدخال البيانات</p>
	<p>٢٣. يتم الضغط على مفتاح بدء دورة القطع </p>
	<p>٢٤. تأكد من أن تفعيل وضع على وضع </p>

٢٥. اضغط مفاتيح تحريك المحاور **-X** و **-Z** لتحريك منزلقه برج العدة في اتجاه محور X، Z، بحذر حتى يتلامس طرف العدة مع وجه الشغلة في اتجاه محور Z، يمكنك التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو

تقليل سرعة التغذية  ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من


الشغلة ويمكن استخدام مفتاح الخطوة Steps عند الاقتراب من الشغلة.

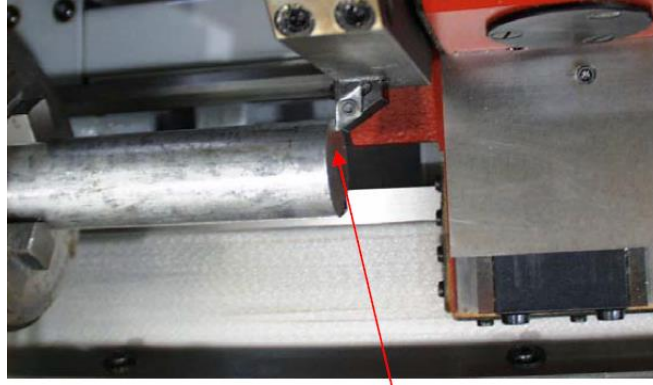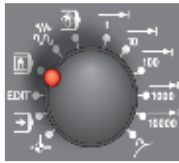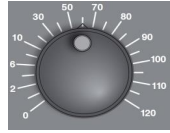

شكل رقم ١٢٧: ملامسة طرف عدة القطع لوجه الشغلة

ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة


٢٦. اضغط مفتاح إظهار الوضع POS حتى تظهر قيم Z الحالية على الشاشة (سجل القيمة في جدول النتائج تحت ملحوظة صفر الشغلة)

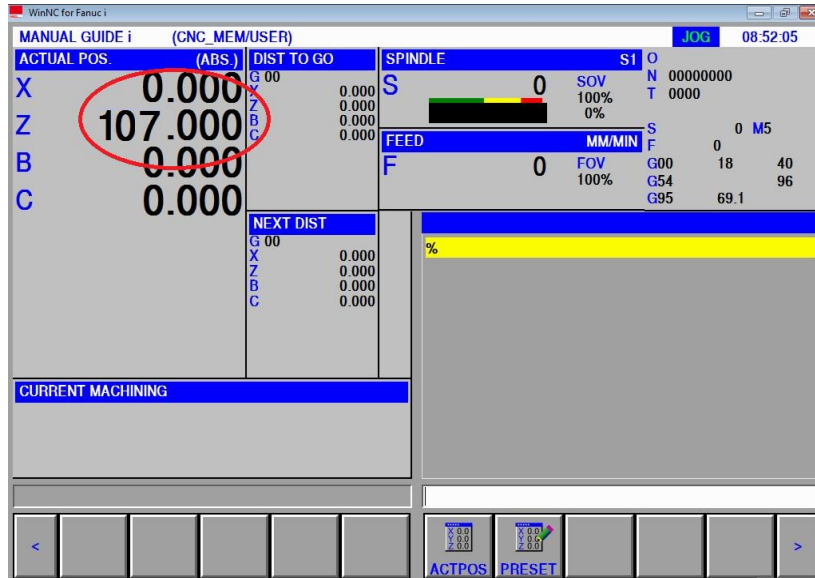
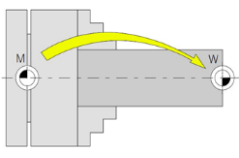








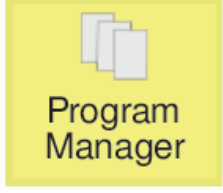

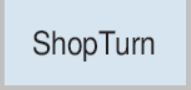
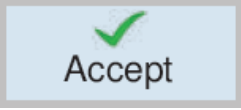
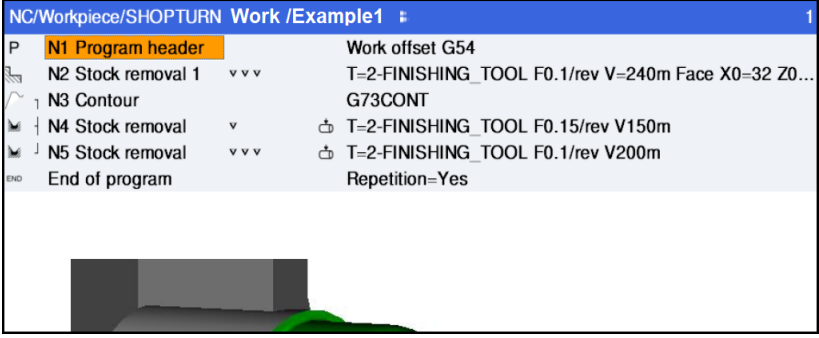
شكل رقم ١٢٨: إظهار قيمة Z

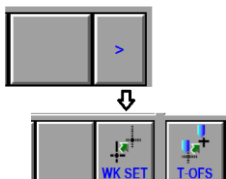


٢٧. اضغط السهم الأيمن أسفل يمين على الشاشة ثم اضغط زر WK SET، ستظهر الشاشة التالية والتي تبين صفحة إزاحة الصفر.

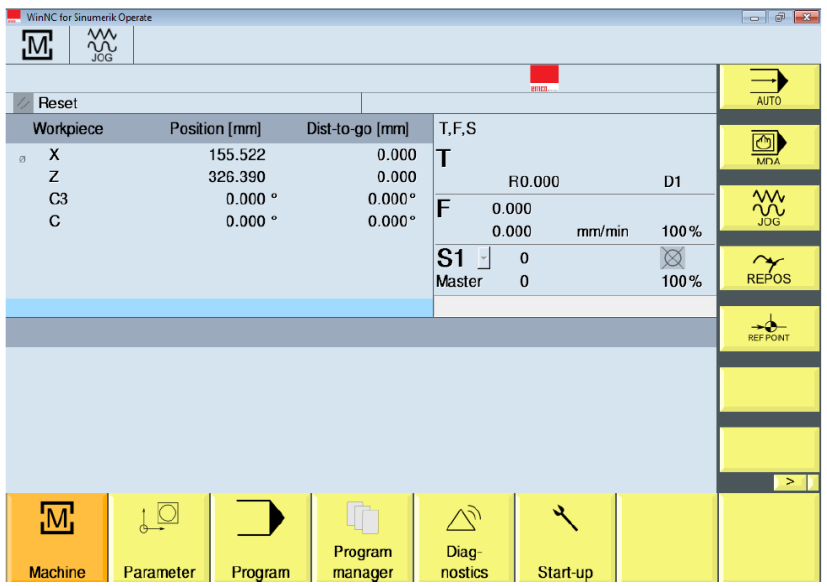

	<div style="text-align: center;">  <p>ملحوظة: يمكن الضغط على زر OFS/SET للوصول لشاشة ضبط صفر الشغلة</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">WORKPIECE ORIGIN</th> <th colspan="2">WORKPIECE SHIFT</th> </tr> <tr> <th>NO.</th> <th>WRK CO</th> <th>X</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>EXT</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>G54</td> <td>0.000</td> <td style="background-color: yellow;">-107.000</td> </tr> </tbody> </table>	WORKPIECE ORIGIN		WORKPIECE SHIFT		NO.	WRK CO	X	Z	00	EXT	0.000	0.000	01	G54	0.000	-107.000
WORKPIECE ORIGIN		WORKPIECE SHIFT															
NO.	WRK CO	X	Z														
00	EXT	0.000	0.000														
01	G54	0.000	-107.000														
	<p>٢٨. تحرك بالمؤشر إلى مكان إدخال قيمة Z ثم أكتب قيمة Z بالسالب في G54 ثم اضغط  وبذلك تصبح جميع قراءات Z بعد ذلك منسوبة إلى وجه الشغلة (النقطة W) بدلا من نقطة صفر الماكينة (النقطة M)</p> <p>ملحوظة: يمكن ادخل قيمة Z=0 في خانة Z</p>																
	<p>٢٩. اضغط على  لإبعاد برج العدة عن سطح الشغلة في اتجاه محور Z</p>																
<p>ب- نظام سينوميك Sinumerik Shop turn</p>																	
<p>في حالة نظام التحكم Sinumerik نختار HMI Operate Turn وتنفذ الخطوات كما هي من الخطوة ١ إلى ١٩ بعد تحديد نظام التشغيل</p>																	
	<p>٢٠- اختر وضع اختيار القائمة من لوحة المفاتيح أو ضع مؤشر الفأرة على الشريط السفلي للشاشة الرئيسية، ثم اضغط على الزر الأيمن للفأرة سوف تظهر الشاشة التالية</p>  <p>شكل رقم ١٢٩: شاشة اختيار قوائم التشغيل والإعدادات</p>																


	<p>٢١- انقر بالماوس على زر Program أو اختر مباشرة مفتاح Program من لوحة مفاتيح التحكم لنظام سينوميك</p> <p>أو اختر </p>
	<p>٢٢- اختر فتح ملف جديد NEW من على يمين الشاشة</p>
	<p>٢٣- اختر تشغيل خراطة Shop Turn</p>
	<p>٢٤- ادخل اسم البرنامج Example1 في مجلد خاص على ذاكرة الجهاز واضغط Enter ثم اختر Accept من أسفل يمين الشاشة، لتفتح الشاشة التالية</p>  <p>ملحوظة: يتم اختيار السهم الأيمن لفتح المجلدات Folder/directory والبرامج المطلوبة من ذاكرة الحاسب، كما يتم استخدام السهم الأيسر لغلاق المجلدات والبرامج.</p>
<p>٢٥- اختر بالفأرة قائمة رأس البرنامج Program Header وعدل بيانات الشغلة (باختيار ترحيل نقطة الصفر وقياسات خامة التصنيع والمعاملات ووحدات القياس مم أو بوصة، مستوى التراجع أو الابتعاد retraction، والمسافة الأمانة واتجاه دوران للتشغيل). ثم سجل بيانات الشغلة المتاحة في الورشة (مثلا: كما في الأبعاد الظاهرة على الشاشة التالية) وبعد الانتهاء اضغط على مفتاح Accept</p>	

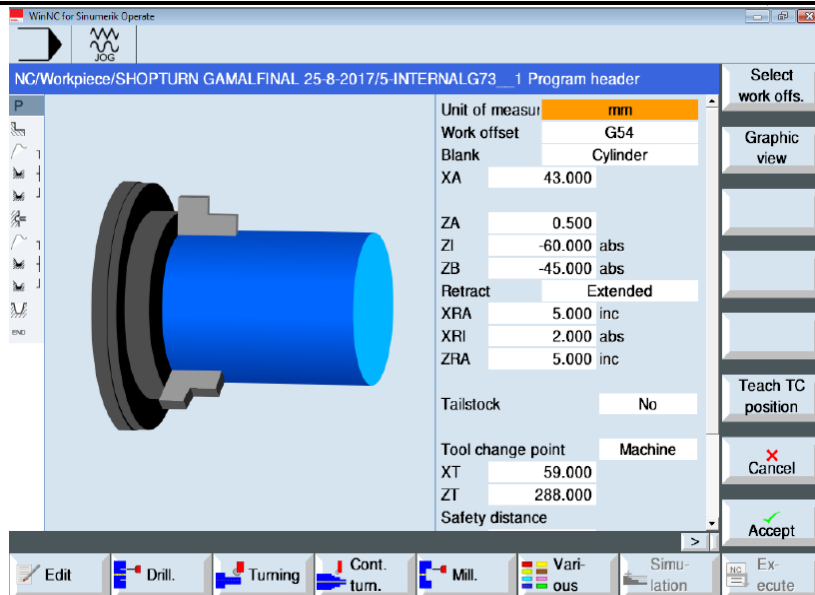

شكل رقم ١٣٠: شاشة بيانات الشغلة

SEQ.	PARAMETERS	المعاملات
1	UNIT MEASURE	وحدة القياس وتكون بالمليمتر
2	WORK OFFSET	صفر الشغلة والبرنامج
3	BLANK	شكل خامة الشغلة اسطوانى او مكعب او انبوية او متعدد الاضلاع منتظم نختار اسطوانى
4	XA	اكبر قطر للخامة ويكون 32 مللى
5	ZA	قيمة التسوية ويكون 0.5 مللى
6	ZI	طول الخامة بالكامل ويكون بالسالب - 60 مللى
7	ZB	طول بروز الخامة عن المثبت ويكون بالسالب - 45 مللى
8	RETRACT	طريقة الابتعاد والارتداد عن الشغلة ويكون EXTENDED ويكون XRA=5 INC ZRA=5 INC and XRI=2 abs او XRA=52 abs اكبر من قطر الخامة 51 mm
9	TAILSTOCK	استخدام الغراب المتحرك ويكون فى هذه الحالة NO
10	TOOL CHANGE POINT	مكان تغيير العدة بالنسبة لصفر البرنامج او بالنسبة لصفر الماكينة ويكون XT=59.231 النسبة لصفر الماكينة ZT=288.180
11	SC	مسافة الامان عند الاقتراب وتكون 2 مللى
12	S1	اقصى سرعة دورانية لعمود الدوران الرئيسى وتكون 4000 RPM
13	MACHINING SENSE	طريقة التفريز علوى او سفلى نختار DOWN-CUT

٢٦- اضغط Program من لوحة تحكم الماكينة ستظهر الشاشة التالية

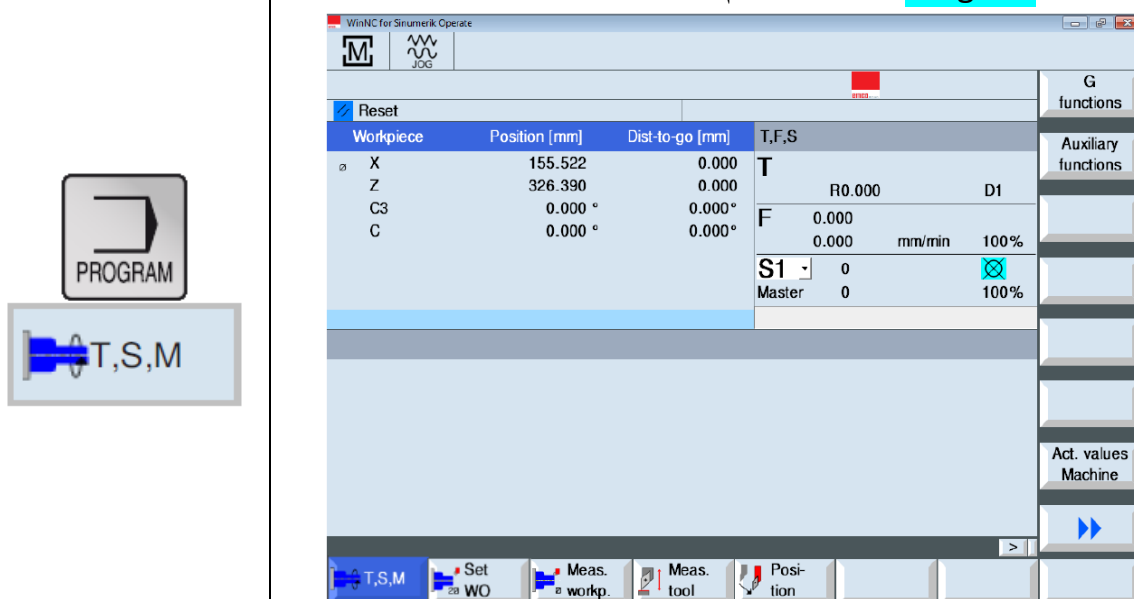

٢٧- اختر منها زر اختيار اسم العدة والسرعة واتجاه دوران الظرف

لتظهر الشاشة التالية

T,S,M

The screenshot shows a CNC control interface with the following elements:

- Reset** button (top left).
- Workpiece** table:

Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]
X	155.522	0.000
Z	194.557	0.000
C3	0.000 °	0.000 °
C	0.000 °	0.000 °
- T,F,S** tool selection area (top right).
- T 1 FINISHING_TOOL** (1) with **D 1** (2).
- F 0.000** (3) with **mm/min 90%**.
- S1** (4) with **4500** (5) and **100%**.
- Master 4500** (6).
- Machining plane G18 (ZX)** (7).
- Buttons**: Select tool (8), Select work offs. (9), Back (10).
- Bottom bar**: T.S.M, Set WO, Meas. workp., Meas. tool, Position, Stock rem.

٦- إدخال اختياري لوظائف إضافية للكود

M

Input option for additional M-functions

١- اسم العدة Tool name

٧- اختيار نقطة ترحيل صفر

Zero point offset selection

٢- رقم موضع عدة القطع
Current tool place number

٨- زر اختيار قوائم عدة القطع

Softkey to switch to the tool list

٣- رقم القطع لعدة القطع
Current tool cutting number

٩- زر قائمة نقاط ترحيل الصفر

Softkey to switch to the table for zero point offsets

٤- سرعة الظرف Spindle speed



١٠- زر حركة التغذية

Infeed movements are made at right angles to the machining plane

٥- اتجاه دوران الظرف Spindle direction of rotation (M3, M4, M5, SPOS)

	<p>٢٨- انقر بالماوس على خانة اسم العدة ثم زر اختيار العدة 'Select tool'، لتظهر القائمة التالية، ثم اختر منها FINISHING_TOOL قلم تسوية</p> 
<p>خانة رقم ٤</p>	<p>٢٩- انقر بالماوس على خانة سرعة دوران الظرف Spindle S1 وادخل رقم مناسب لسرعة الدوران (مثلا ٥٠٠ لفة/دقيقه)</p>
<p>خانة رقم ٥</p>	<p>٣٠- انقر بالماوس على خانة اتجاه دوران الظرف وادخل عكس عقارب الساعة Clockwise direction ملحوظة: يجب أن يكون اتجاه عكس وضع القلم</p>
<p>خانة رقم ٧</p>	<p>٣١- انقر بالماوس على خانة ترحيل الشغلة Work offset لكي يتم حجز G54 لتخزين صفر الشغلة واعتماد قياس الأبعاد من النقطة W، حيث أن G54 هي المخزن المسجل في رأس البرنامج Program Header الذي يخزن المسافة بين صفر الماكينة وصفر الشغلة ليتم اعتبار صفر الشغلة هو الفعال عند تنفيذ عمليات التشغيل. ملحوظة: عند قياس قطعة أخرى يمكن اختيار G55 لحجز صفر الشغلة للقطعة الثانية</p>
 	<p>٣٢- اغلق الباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) مع مفتاح غلق الباب لتأمين خروج المشغل من كابينة التشغيل .</p>
	<p>٣٣- اختر الوضع الأتوماتيكي عن طريق إدارة المفتاح المركب بهذا المتحكم.</p>
 	<p>٣٤- تأكد من أن تفعيل وضع التشغيل بالضغط على مفتاح Machine اضبط حركة برج العدة على وضع حركة مستمرة</p> 

	<p>٣٥- لف بكرة التغذية لتزيد معدل التغذية باستخدام المفتاح الدوار لتغيير قيمة التغذية (مثلا اختر ١٠٠).</p>
	<p>٣٦- اضغط على زر بدء تشغيل عمود الدوران Spindle Start من لوحة تحكم الماكينة ليتم بدء اختيار عدة لقطع ودوران قطعة الشغل في نفس الوقت</p>
	<p>٣٧- ابدأ بتقريب قلم القطع من سطح الشغلة بالضغط على زر  ليتحرك برج العدة في اتجاه الشغلة ويمكن تقليل التغذية عند الاقتراب من وجهة الشغلة، يتم التحرك حتى يحدث التلامس بين قلم القطع وسطح الشغلة.</p>
	<p>٣٨- سجل القيمة (صفر) أمام خانة Z0 في المخزن G54</p>  <p>ملحوظة: يمكن ضبط قيمة Z0 برقم غير الصفر مثلا ١ ملي والذي يفترض انه سيتم إزالته من وجه الشغلة لتسويتها بتحريك المحاور نصف أليا مع متابعة قيمه الإحداثيات الظاهرة على الشاشة حتى لا تتجاوز الـ ١ مم</p>
<p>ب- نظام فاجور Fagor Turn</p>	
<p>في حالة نظام التحكم Fagor نختار Fagor 8055 Turn وتنفذ الخطوات كما هي من الخطوة ١ إلى ١٩ بعد تحديد نظام التشغيل</p>	
<p>٢٠- قم باستدعاء العدة التي سوف تستخدمها في عملية ترحيل الصفر (عدة مقاسة) وذلك بإدخال رقم العدة بهذا الشكل T2 ثم نضغط على </p>	

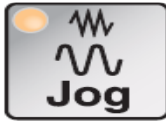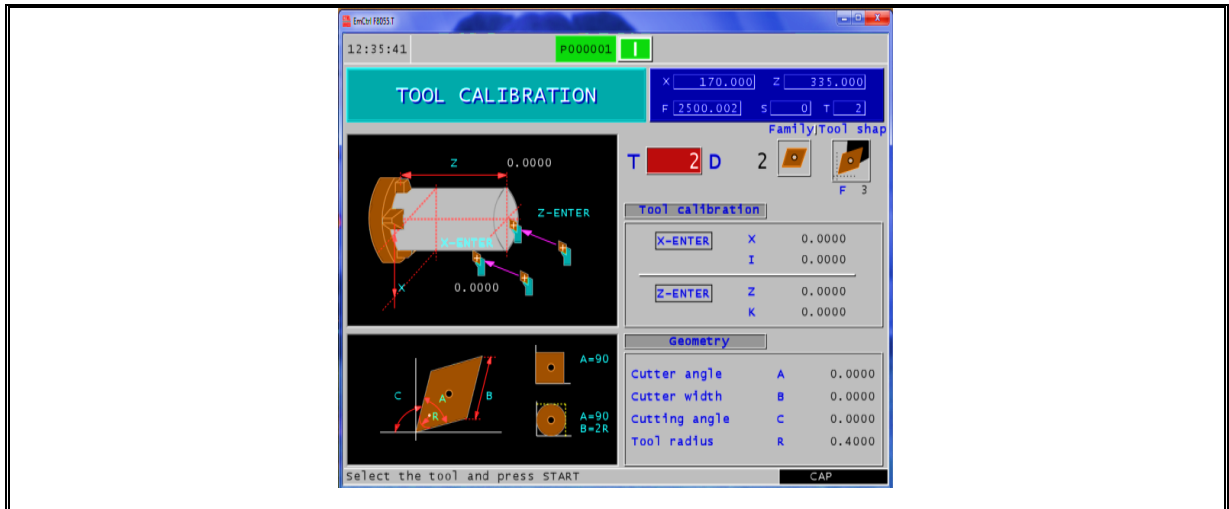

٢١- اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية X, Z يدويا



٢٢- التحرك بالمحاور وعمل تلامس مع وجه الخامة ثم كتابة Z ثم



ثم



٢٣- اضغط على مفتاح Z ثم



* لاحظ تغير قيمة Z لتصبح 0 وبذلك يكون قم ترحيل نقطة الصفر لتصبح على وجه الشغلة



سابعا: إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC lathe

	<p>خطوة (٢٩) فانوك أو (٣٩) سينومبرك، أو (٢٤) نظام فاجور ٢٤- قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) إلى نقطة أمان لبدائية إغلاق الماكينة بشكل آمن.</p>
<p>٢٥- أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة .</p>	
	<p>٢٦- اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٢٧- أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC, ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٢٨- ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٢٩- اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

تسجيل النواتج

م	١	٢	٣	٤	٥
Z

جدول رقم ٤٣: قيم النقاط التي تم قرائتها من على الشاشة

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند تنفيذ خطوات تحديد صفر الشغلة على المخرطة CNC

.....

.....

.....



 

 
.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يحدد على كل النقاط المرجعية على المخارط CNC.
			٣	يحدد نقاط الصفر المختلفة لماكينات المخارط الـ CNC وتحديد العلاقة بين كل منها.
			٤	ينفذ وضع الحركة اليدوي باستعمال الوضع  ويتحكم في اتجاه الحركة بإدخال قيم إحداثيات موجبة باستخدام مفاتيح  و  و قيم إحداثيات سالبة  و 
			٥	ترحيل/إزاحة صفر الماكينة (M) إلى مكان مناسب على وجه الظرف أو على وجه الشغلة (W).
			٦	يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية
			٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ٤٤

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

➤ ترحيل صفر الشغلة على إحداثيات الحركة في المخرطة CNC

➤ التحكم في اتجاه الحركة المخرطة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

➤ يضبط صفر الشغلة ويحدد اتجاهات محاور الحركة على للمخارط CNC وتطبيق قاعدة اليد اليمنى

المخرطة CNC بشكل سليم.

➤ تنفيذ وضع الحركة اليدوي JOG، إدخال قيم إحداثيات موجبة وسالبة باستخدام مفاتيح التحكم

بالمخرطة CNC.

التعامل مع قوائم البرنامج على ماكينات المخارط ال CNC			
تدريب رقم	١١	الزمن	٨ ساعات

أهداف

- ل يدخل البيانات على ماكينات المخارط ال CNC.
- ل فتح قائمة إنشاء برنامج جديد على الماكينة
- ل فتح البرامج المخزنة على ذاكرة الجهاز
- ل فتح قائمة تعديل داخل البرامج المخزنة على الجهاز

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افروال العمل	لا يوجد

جدول رقم ٤٥

المعارف المرتبطة بالتدريب

من المهارات الأساسية للعمل على ماكينات المخارط المبرمجة CNC هي المقدرة على إنشاء برامج جديدة أو فتح برامج مخزنة على ذاكرة الجهاز، أو تعديل البرامج السابق تخزينها

The screenshot displays a CNC control interface with the following sections:

- MANUAL GUIDE i (CNC MEM/USER):** Shows actual positions (X: 71.522, Z: 326.390, C3: 0.000, C: 0.000) and distances to go (G 00, X: 0.000, Z: 0.000, C3: 0.000, C: 0.000).
- SPINDLE S1:** Shows speed (S 0) and feed rate (F 0).
- FEED MM/MIN:** Shows feed rate (F 0) and feed rate (FOV 100%).
- KONTURDREHEN:** Shows program data (O0124 (TEST,T44,A37);) and a list of G-codes (M98 P126 (PLANEN); M98 P127 (INNEN); G54; G1900 D40. L80. K2.; T001001; G96 S300 M4; G0 X20 Z15; G1120 P1 Q1. H100. C0.4 D0.1 F0.1 E0.1 V0.1 K100. W2. U1. L1. M2. Z10. S3. X1 Y1. N1.; M98 P125 (TESTKONTUR); G1126 P1. F0.1 L1. M2. Z22. S3. X1. Y1.; M98 P125 (TESTKONTUR); G1122 P3. Q1. H100. C0.1 D0.1 F0.15 E0.1 V0.16 K100.).
- O:PROGRAM NUMBER:** Shows the current program number (123).
- Bottom Panel:** Contains icons for program management (NEWPRG, O LIST, SRCH↑, SRCH↓, O SRCH) and editing (COPY, CUT, DELETE, KEYPST, PASTE).

1-Create a new machining program	١- إنشاء برنامج جديد
2-Call program list	٢- استدعاء قائمة البرنامج
3-Search for text from the input line in the program	٣- البحث عن نص في خط الإدخال بالبرنامج
4-Search for and open the program	٤- البحث عن وفتح البرنامج
5-Copy marked text into a buffer file	٥- نسخ النص المختار إلى الملف الفاصل
6-Move marked text into a buffer file	٦- نقل النص المختار إلى الملف الفاصل
7-Delete marked text	٧- إلغاء النص المختار
8- Insert marked text into an input file	٨- إضافة النص المختار إلى ملف الإدخال
9- Insert text from a buffer file	٩- إضافة نص من الملف الفاصل
10-Forward and Back (Extension keys)	١٠- مفاتيح التنقل للأمام والخلف



جدول رقم ٤٦: جدول: بيانات تقسيم الشاشة عند العمل على البرنامج

يمكن استخدام الأزرار الموجودة على قائمة الأدوات التشغيل من ١ إلى ١٠ بنفس الوظيفة من F1 إلى F10 (مثل برنامج جديد=F1 , إضافة /حشر=F10)




خطوات تنفيذ التدريب

أولاً: خطوات إنشاء برنامج جديد على المخارطة المبرمجة بالحاسب CNC turn

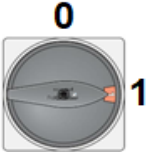
	١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1).
	٣. ننتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة
	٤. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثلا نظام (FANUC_i Turn) أو يمكنك اختيار أي نظام مثل HMI Operate Turn الخاص بسينوميريك Sinumerik أو نظام تحكم فاجور Fagor 8055 Turn



٥. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب اختيار نظام التحكم (Fanuc or Sinumerik)، سجل القيم الحالية لـ X و Z في جدول النتائج

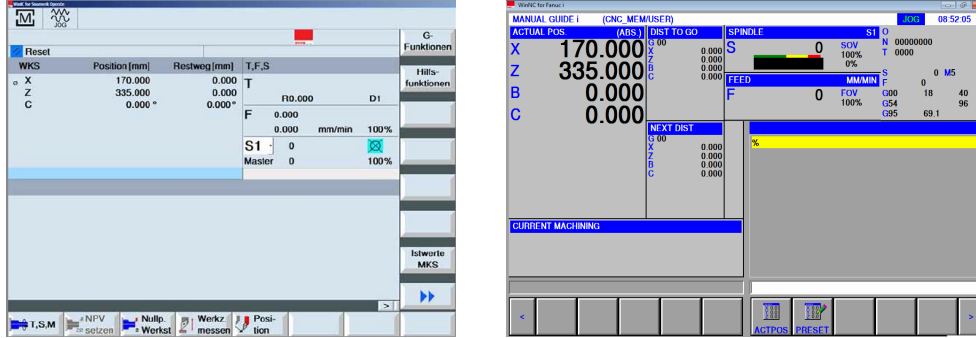


شكل رقم ١٣١: القيم الحالية لـ X و Z على شاشة بدء التشغيل من نظامي Fanuc وسينوميك

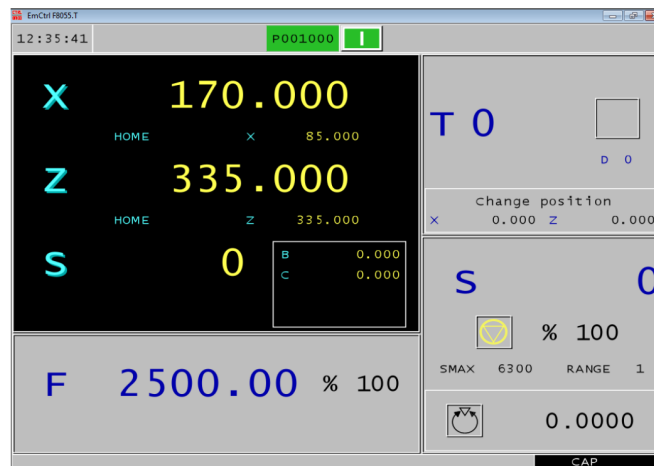

شكل رقم ١٣٢: شاشة البرنامج لماكينه نظام Fagor

٦. اختر وضع التحرير بالضغط على مفتاح **EDIT** أو ALT+F6


٧. اضغط على زر الوظيفة **NEWPRG** لفتح برنامج جديد، ستظهر الشاشة التالية، قم بإخال اسم البرنامج أو اسم المجلد Folder

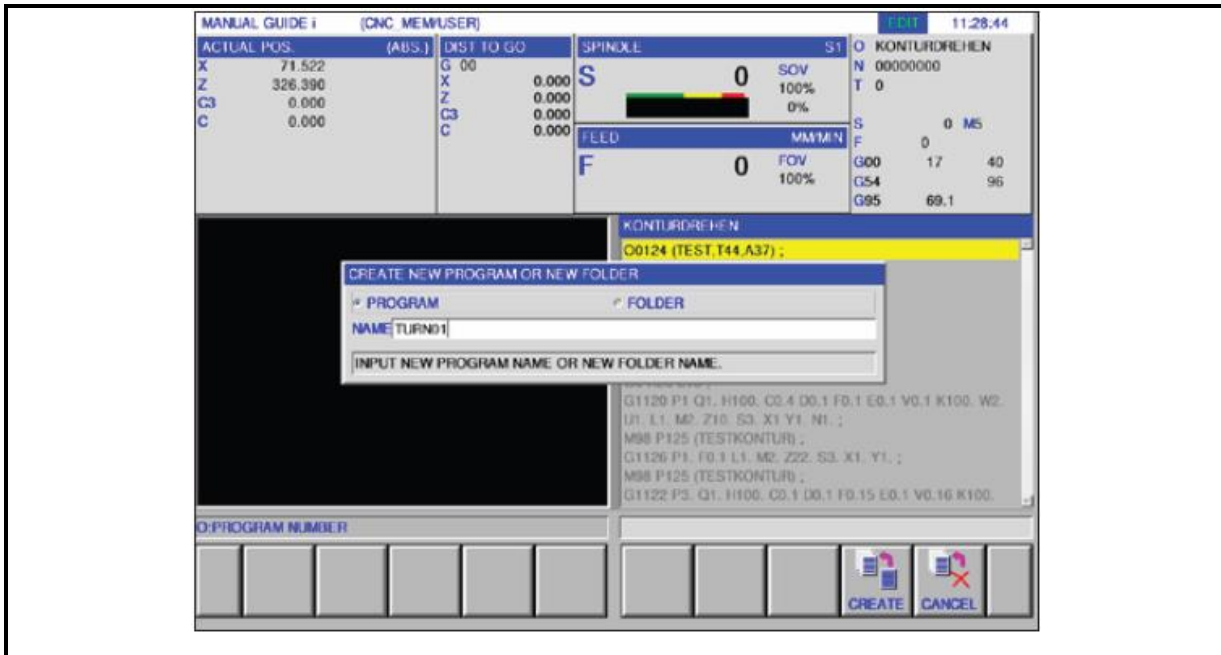

٨. اضغط زر  لتأكيد إنشاء برنامج جديد، (اكتب أي اسم مثلا EX1 ستظهر الشاشة


التالية وبها برنامج فارغ اسمه EX1

ملحوظة: إذا كان الاسم موجود من قبل ستظهر رسالة تحذير، بعد تأكيد اسم البرنامج ستظهر الشاشة التالية

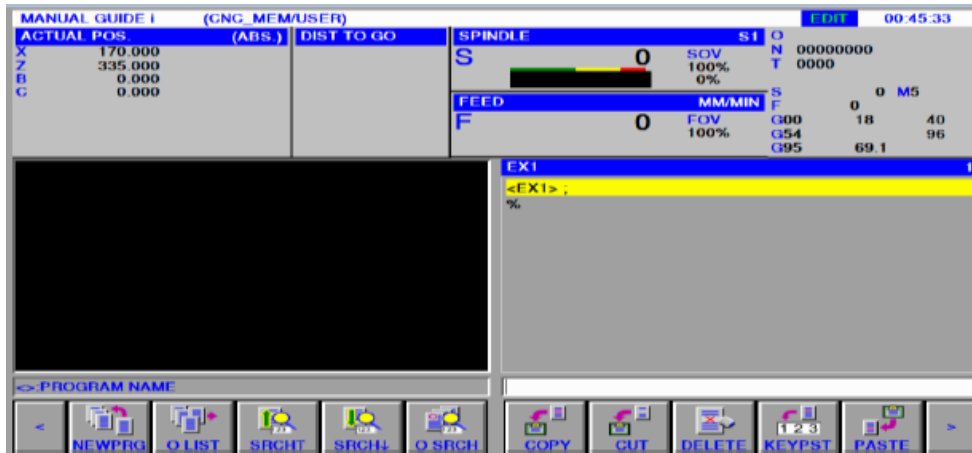

ثانياً: فتح برنامج موجود من قبل


تنفذ الخطوات من ١ إلى ٧ في الجزء الأول لعمل برنامج جديد.

٨- اضغط على زر الوظيفة  لفتح برنامج موجود من قبل. يمكن فتح البرامج المخزنة على نظام التحكم من مجلد البرامج أو فتحة من وسيلة حفظ ملفات مثل وحدة تخزين بيانات USB ستظهر الشاشة التالية، قم بإدخال اسم البرنامج أو اسم المجلد Folder

ثالثاً: فتح قائمة البرامج

تنفذ الخطوات من ١ إلى ٧ في الجزء الأول لعمل برنامج جديد.

٨- اضغط على زر الوظيفة **O LIST** لفتح برنامج موجود من قبل. يمكن فتح البرامج المخزنة على نظام التحكم من مجلد البرامج أو فتحة من وسيلة حفظ ملفات مثل وحدة تخزين بيانات USB ستظهر الشاشة التالية، قم بإخال اسم البرنامج أو اسم المجلد Folder


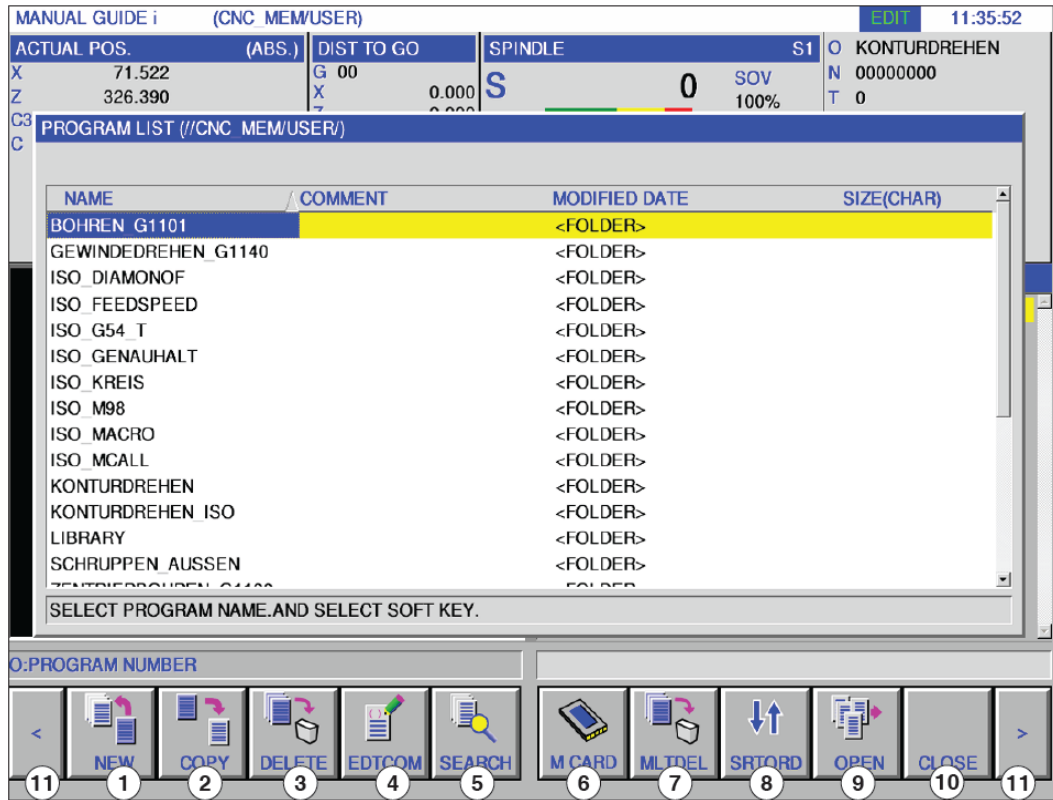


- ١- عمل برنامج جديد
- ٢- نسخ برنامج
- ٣- إلغاء البرامج
- ٤- إدخال ملحوظة لبرنامج
- ٥- البحث عن برنامج
- ٦- تصدير برنامج إلى ذاكرة خارجية
- ٧- إلغاء عدد من البرامج
- ٨- تغيير تتابع الفرز/الترتيب/التصنيف
- ٩- فتح برنامج
- ١٠- إنهاء و غلق قائمة البرنامج
- ١١- مفاتيح التنقل للأمام والخلف

رابعاً: تنفيذ مجموعة من أوامر البرامج (إلغاء، نسخ، الخ)**نسخ ملف Copy file**

١. اختر وضع التحرير بالضغط على مفتاح ALT+F6 أو

٢. لنسخ ملف اذهب إلى البرنامج المراد نسخة من القائمة

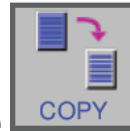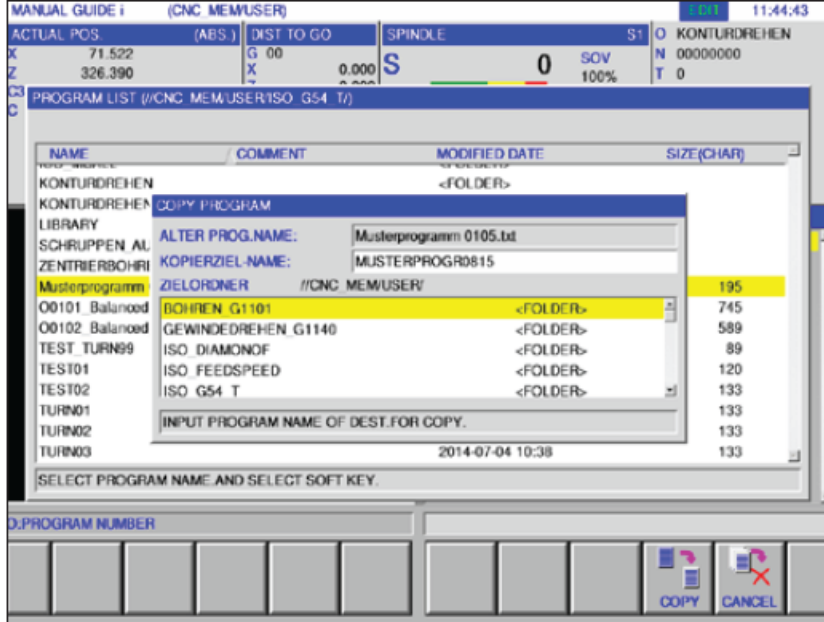


٣. اضغط على زر الوظيفة لنسخ برنامج موجود من قبل.

Delete File إلغاء ملف

١. اختر وضع التحرير بالضغط على مفتاح ALT+F6 أو

٢. لإلغاء ملف اذهب إلى البرنامج المراد نسخة من القائمة

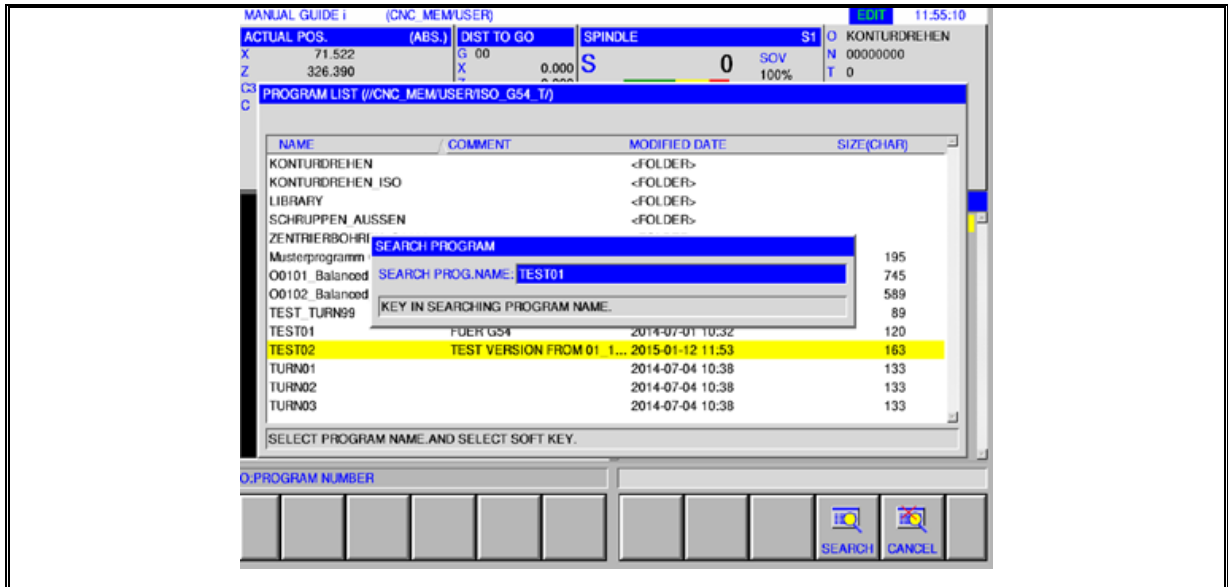


٣. اضغط على زر الوظيفة لإلغاء البرنامج

٤. اختر "DO" لإلغاء البرنامج أو "Not DO" للرجوع عن إلغاء البرنامج


إلغاء مجموعة من البرامج




١. اختر وضع التحرير بالضغط على مفتاح ALT+F6 أو

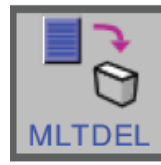

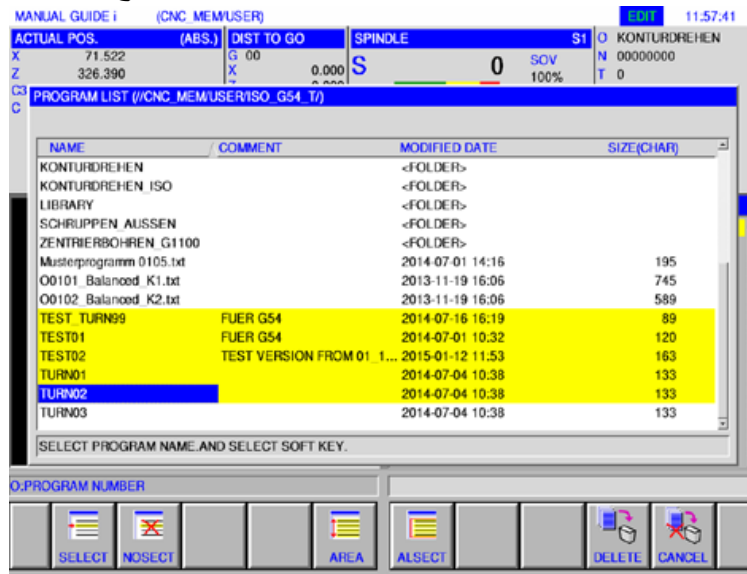

٢. اضغط على زر الوظيفة لاستدعاء قائمة إلغاء البرامج





٣. استخدم مجموعة الأزرار الموجودة أسفل الشاشة للتعامل مع الملفات:

اضغط  لاختيار البرامج

اضغط  لإلغاء اختيار البرامج

اضغط  لاختيار مساحة معينة

اضغط  لإلغاء جميع البرامج بالمجلد

اضغط  لإلغاء البرنامج

نظام سيمنز Shop turn



١. اختر مدير البرامج

 


٢. اختر مكان التخزين وضع مؤشر على مجلد "Part programs" أو تحت مجلد "Workpieces" للشغلة التي تريد أن تنشئ لها لبرنامج.



٣. أفتح زر برنامج جديد بالضغط على **New** وزر **ShopMill**


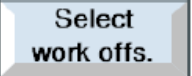
٤. ستظهر شاشة برنامج تشغيل جديد، قم بإخال اسم البرنامج "يجب أن يكون اسم البرنامج بحد



اقصى ٢٨ حرف" ثم اضغط **OK** ستفتح شاشة برنامج جديد.


ملحوظة: إذا كان الاسم موجود من قبل ستظهر رسالة تحذير


Field	Value	Unit
Unit of measure	mm	
Work offset	G54	
Blank	Block	
X0	0.000	
Y0	0.000	
X1	100.000	abs
Y1	90.000	abs
ZA	0.500	
ZI	-20.000	abs
Retraction plane (RP)	55.000	
Safety distance (SC)	2.000	
Machining sense	Down-cut	
Retract position pattern	Optimized	

٥. اختر  وادخل البيانات التالية work offset وادخل أبعاد خامة الشغل  وادخل أبعاد خامة الشغل والمعاملات الفعالة على شاشة البرنامج مثل وحدات الأبعاد (مم أو بوصة)، محاور العدة... الخ كما يلي.

Seq.	Parameter	Meaning
1	Unit of measure	وحدة القياس وتكون مليمتر للنظام الفرنسى او بوصة للنظام الانجليزى
2	Work offset	صفر الشغلة او صفر البرنامج
3	Blank	شكل الخامة
4	X0	قيمة X للركن السفلى الايسر للخامة وتكون X=0
5	Y0	قيمة Y للركن السفلى الايسر للخامة وتكون Y=0
6	X1	قيمة X للركن العلوى الايمن للخامة وتكون X=100
7	Y1	قيمة Y للركن العلوى الايمن للخامة وتكون Y=90
8	ZA	قيمة Z لعمل تسوية لسطح الشغلة وتكون Z=0.5 mm
9	Z1	البعد النهائى للشغلة وتكون Z=-20
10	RP	مستوى الارتداد والرجوع ويكون مثلا RP=55
11	SC	مسافة امان عند الاقتراب وتكون مثلا SC=2
12	Machining sense	نوع التفريز اما ان يكون تفريز علوى او سفلى UP or DOWN MILL
13	Retract position pattern	طريقة الارتداد بعد ثقب مجموعة من الثقوب لثقب مجموعة اخرى

Unit of measur	mm
Work offset	G54
Blank	Block
X0	0.000
Y0	0.000
X1	100.000 abs
Y1	90.000 abs
ZA	0.500
Z1	-20.000 abs
Retraction plane	
RP	55.000
Safety distance	
SC	2.000
Machining sense	
	Down-cut
Retract position pattern	
	Optimized

٦. اضغط زر  سيظهر مستوى الشغل work plan كما بالشاشة التالية وسينشئ رأس البرنامج ونهاية البرنامج كبلوك للبرنامج program blocks

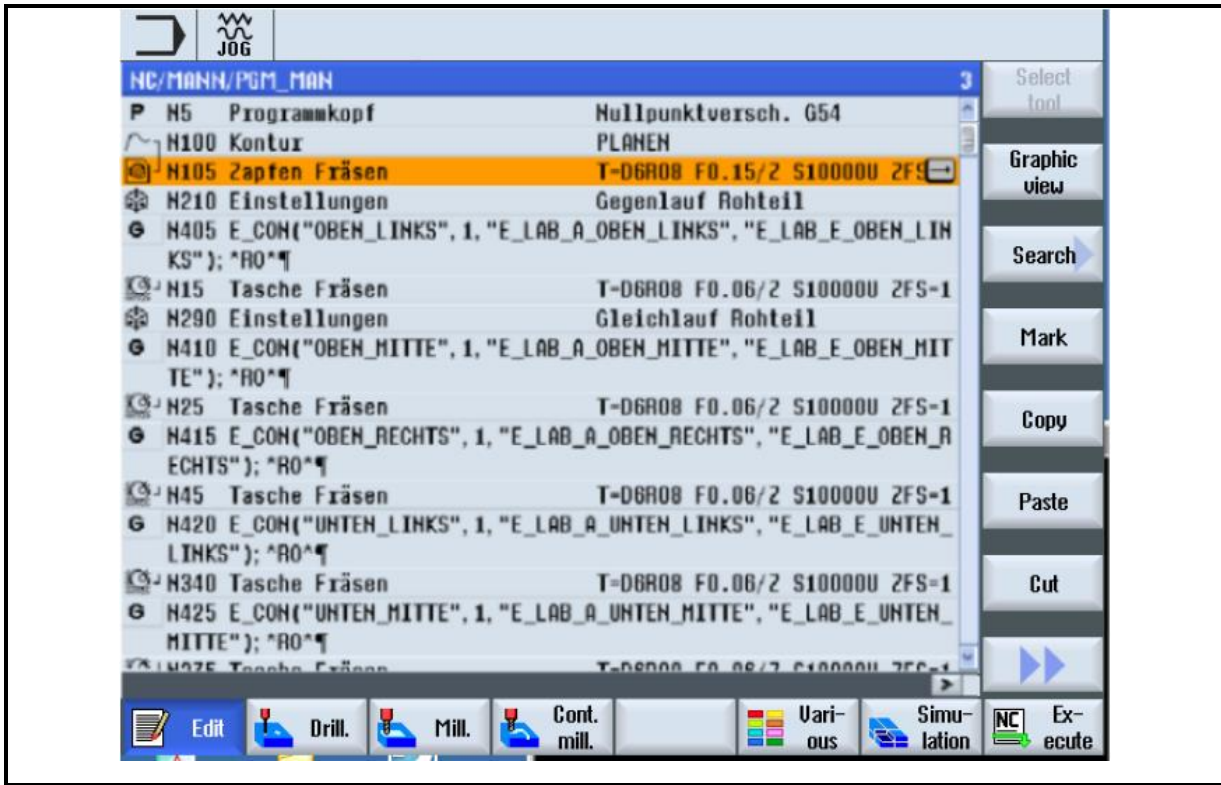

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند التعامل مع قوائم البرنامج المختلفة وعند التعامل مع ملفات البرنامج



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			ينشئ ملف برنامج تشغيل جديد	٢
			يفتح برنامج مخزن على ذاكرة الجهاز أو وحدة تخزين خارجية	٣
			يعدل في برنامج منشى من قبل	٤
			يمكنه إلغاء ملف أو مجموعة من الملفات	٥
			يتعامل مع قوائم البرنامج بمهارة عالية	٦
			يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية	٧
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٨

جدول رقم ٤٧

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

لل التعرف على إحداثيات الحركة في المخرطة CNC

لل التحكم في اتجاه الحركة المخرطة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

لل تحدد اتجاهات محاور الحركة على للمخارط CNC وتطبيق قاعدة اليد اليمنى المخرطة CNC بشكل

سليم.

لل تنفيذ وضع الحركة اليدوي JOG، إدخال قيم إحداثيات موجبة وسالبة باستخدام مفاتيح التحكم

بالمخرطة CNC.

إنشاء وتعديل برنامج على ماكينات المخارط ال CNC

تدريب رقم	١٢	الزمن	٨ ساعات
-----------	----	-------	---------

أهداف

- ✍ إنشاء برنامج جديد على ماكينة المخرطة ال CNC
- ✍ إدخال البيانات إلى البرنامج
- ✍ إجراء تعديل بالبرنامج

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افول العمل	لا يوجد

جدول رقم ٤٨

المعارف المرتبطة بالتدريب

من المهارات الأساسية للعمل على ماكينات المخارط المبرمجة CNC هي المقدرة على إنشاء برامج جديدة وإدخال بيانات وأوامر التشغيل بداخلها بشكل سليم، أو إجراء تعديل في البرنامج بعد الانتهاء من إنشائه البرامج السابق تخزينها.

وفيما يلي الخطوات الأساسية لطريقة البرمجة PROGRAMMING PROCEDURE

الخطوة الأولى STEP 1: اختيار النقطة المرجعية، صفر البرنامج, Select reference point, program zero

الخطوة الثانية STEP 2: تحديد نظام الإحداثيات (النظام المطلق، إحداثيات السلسلة النسبية، وترحيل

لصفر) Determine coordinates (Absolute or chain dimensions, zero offset?)

الخطوة الثالثة STEP 3: تجهيز مستوى العمل بتحديد النقاط التالية خطوة بخطوة

- حركات الآلة (العدة) tool motions
- سرعات عمود الدوران spindle speeds
- معدلات التغذية feed rates
- العدد المراد tools used استخدامها بالبرنامج
- تغذية سائل التبريد coolant supply
- أي شيء يتعلق بخطوات التشغيل للمشغولات

الخطوة الرابعة STEP 4: كتابة البرنامج Write program ليقوم بتحويل خطوات التشغيل إلى أوامر لغة البرمجة.

الخطوة الخامسة STEP 5: مراجعة سطور البرنامج Key in program

الخطوة السادسة STEP 6: اختبار وتعديل البرنامج test and edit program


الخطوة السابعة STEP 7: بدء التشغيل الأتوماتيكي start auto cycle

الخطوة الثامنة STEP 8: تسجيل البرنامج وحفظه archive proved program



خطوات تنفيذ التدريب


أولاً: إنشاء برنامج جديد على ماكينة المخرطة المبرمجة بالحاسب

المطلوب تنفيذ برنامج التشغيل قطعة الشغل المبينة بشكل رقم ١٣٣ حسب الأبعاد الموضحة عليها

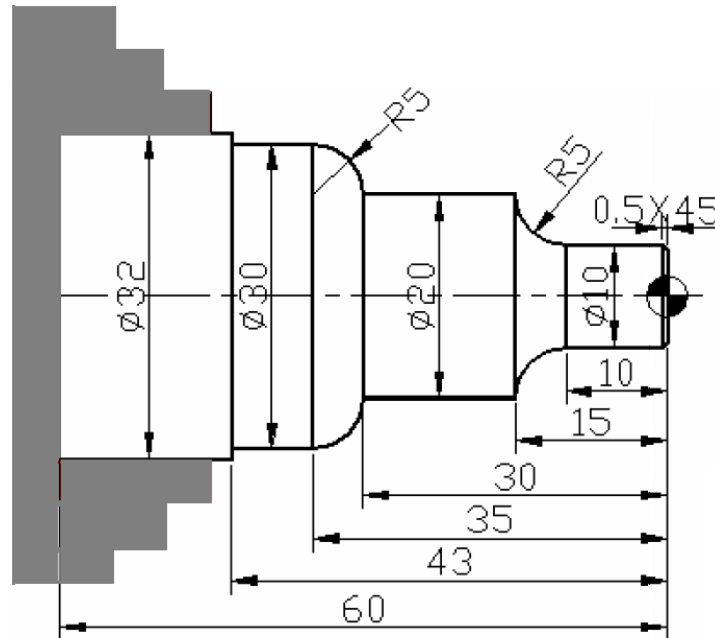


شكل رقم ١٣٣: قطعة الشغل المراد عمل برنامج لها

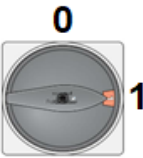	١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1).
	٣. ننتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة

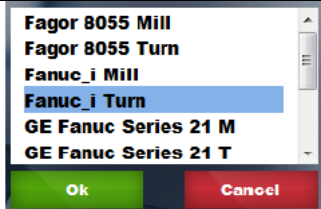

٤. يتم اختيار نظام البرمجة (FANUC31i) ثم نختار نظام البرمجة للمخارط (FANUC_i Turn) كما هو موضح أمامكم


٥. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية التالية (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)

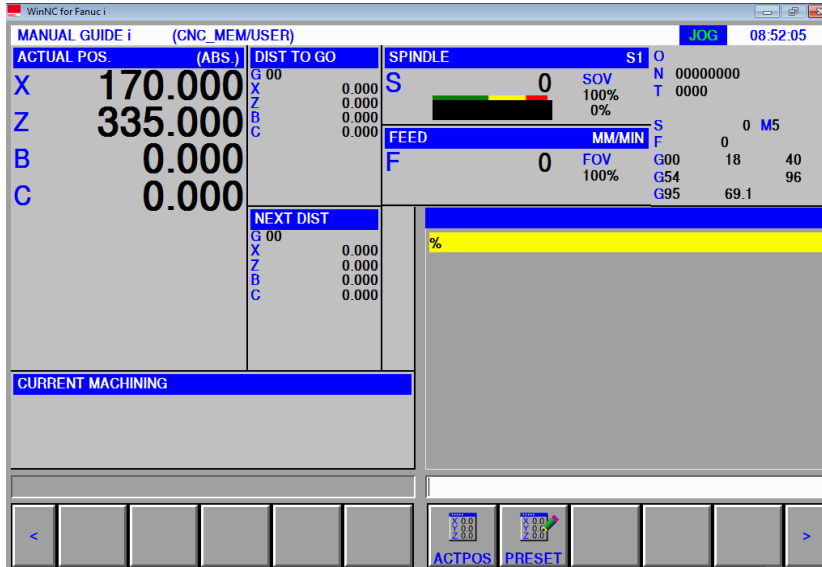

٦. اختر وضع التحرير بالضغط على مفتاح ALT+F6 أو EDIT



٧. اضغط على زر الوظيفة NEWPRG لفتح برنامج جديد أو اضغط على مفتاح لفتح قائمة البرامج ستظهر الشاشة التالية، قم بإدخال اسم البرنامج أو اسم المجلد Folder

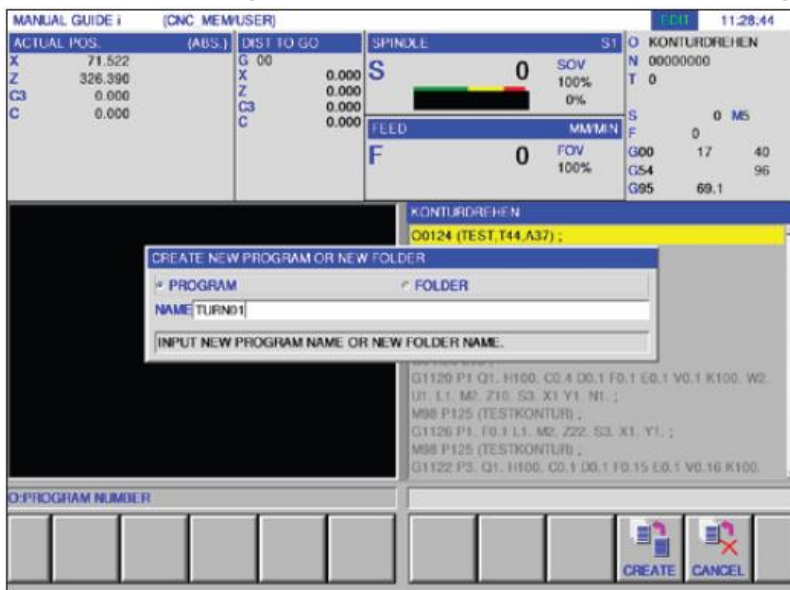

8. اضغط زر  لتأكيد إنشاء برنامج جديد, (اكتب أي اسم مثلا Turn01 ستظهر الشاشة التالية وبها برنامج فارغ اسمه Turn01



The screenshot shows the CNC control interface. At the top right, there is a 'CREATE' button with a document icon. Below it, the program name 'Turn01' is displayed in a yellow box. The interface also shows various status indicators like 'ACTUAL POS', 'DIST TO GO', 'SPINDLE', and 'FEED'.

9. اضغط على زر السهم في أسفل يمين الشاشة، لتظهر الشاشة التالية



The screenshot shows the CNC control interface with the 'ALTER' button highlighted in blue. The program name 'Turn01' is still visible in the yellow box. The interface also shows various status indicators like 'ACTUAL POS', 'DIST TO GO', 'SPINDLE', and 'FEED'.

10. اضغط على زر START ثم BLANK ثم اختار شكل الشغلة مثلا (Cylinder Blank Figure)

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند التعامل مع قوائم البرنامج المختلفة وعند التعامل مع ملفات البرنامج



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			ينشى ملف برنامج تشغيل جديد مع اتباع الخطوات بتسلسل سليم	٢
			ينفذ دورة خطوات المخارط الخارجية الخشنة	٣
			ينفذ دورة خطوات المخارط الخارجية النهائية	٤
			يستوعب الفارق بين الحالة الخشنة والنهائية	٥
			يتعامل مع قوائم البرنامج بمهارة عالية	٦-
			يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية	٧
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٨

جدول رقم ٤٩

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

لل التعرف على إنشاء برنامج جديد في المخرطة CNC

لل التحكم في برامج أساسية المخرطة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

لل إنشاء برنامج جديد على المخرطة CNC بشكل سليم.

لل تنفيذ دورة الخراطة الخشنة والناعمة على المخرطة CNC.

محاكاة واختبار البرنامج على ماكينات المخارط ال CNC

تدريب رقم	١٣	الزمن	٨ ساعات
-----------	----	-------	---------

أهداف

- اختبار البرنامج عن طريق الرسم ثلاثي الأبعاد 3D-view بدون تشغيل الماكينة
- اختبار البرنامج عن طريق التشغيل الجاف Dry Run بدون شغلة
- اختبار البرنامج بتشغيل البرنامج على الماكينة

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افروال العمل	لا يوجد

جدول رقم ٥٠

المعارف المرتبطة بالتدريب

الهدف من تنفيذ محاكاة واختبار البرنامج قبل عملية التشغيل الفعلي على ماكينات المخارط ال CNC هو معرفة أخطاء البرنامج التشغيلية والبرمجية وتصحيحها، وبفضل إجراء المحاكاة بالطريقة المفردة حتى يمكن تحديد مكان الأخطاء في البرنامج وتصحيحها. ومن أمثلة الأخطاء في البرنامج:

١. خطأ تشغيلي: شكل المحاكاة لا يتناسب ولا يشابه شكل الرسم التصحيح: مراجعة إحداثيات وخطوات البرنامج ومتغيرات التشغيل وقواعد البرمجة.
٢. برمجة مزدوجة لنفس المحور (المحور مكتوب مرتين في البرنامج Double program
٣. معطيات حدود الخامة خطأ B.F. definition incorrect
- التصحيح: مراجعة حدود الخام وتسجيلها في مواقعها الصحيحة في برنامج لتشغيل
٤. عدم وجود تعويض لنصف قطر أداة القطع Tool radius compensation
- التصحيح: التأكد ولتدقيق من تعويض نصف قطر أداة القطع داخل برنامج التشغيل.
٥. عدم وجود تغذية عكسية Feedback missing
- التصحيح: يجب وجود تغذية محددة في بداية برنامج التشغيل
٦. فقدان إحداثي (غالبا في مركز الدائرة)
- التصحيح: يتم إدخال الإحداثي المفقود

٧. نصف قطر العدة كبير أو صغير عن قيمته الفعلية Tool radius too large/small



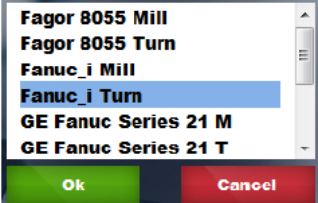
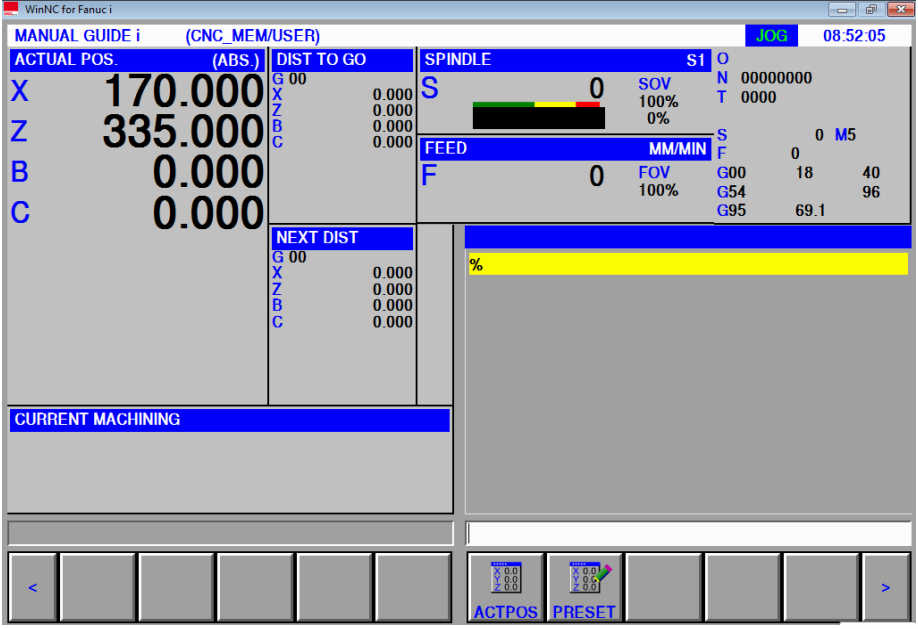
٨. العدة مفقودة Toll call missing

ملحوظة: بعد إجراء التعديلات وتصحيح البرنامج يتم إجراء محاكاة أخيرة للبرنامج التشغيلي للتأكد من صحته قبل التشغيل الفعلي.

خطوات تنفيذ التدريب

أولاً: اختبار البرنامج عن طريق الرسم ثلاثي الأبعاد 3D-view بدون تشغيل ماكينة

المخرطة المبرمجة بالحاسب

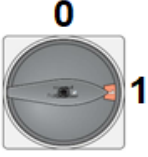	١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1).
	٣. ننتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة
	٤. ثم نختار نظام البرمجة للمخارط (FANUC_i Turn) كما هو موضح أمامكم
	٥. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية التالية (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)
	




٦. اختر وضع التحرير بالضغط على مفتاح **EDIT** أو ALT+F6




٧. اضغط على مفتاح **PROG** لفتح قائمة البرامج الموجودة على الذاكرة

٨. اختر اسم البرنامج المطلوب (مثلا البرنامج TURN01)

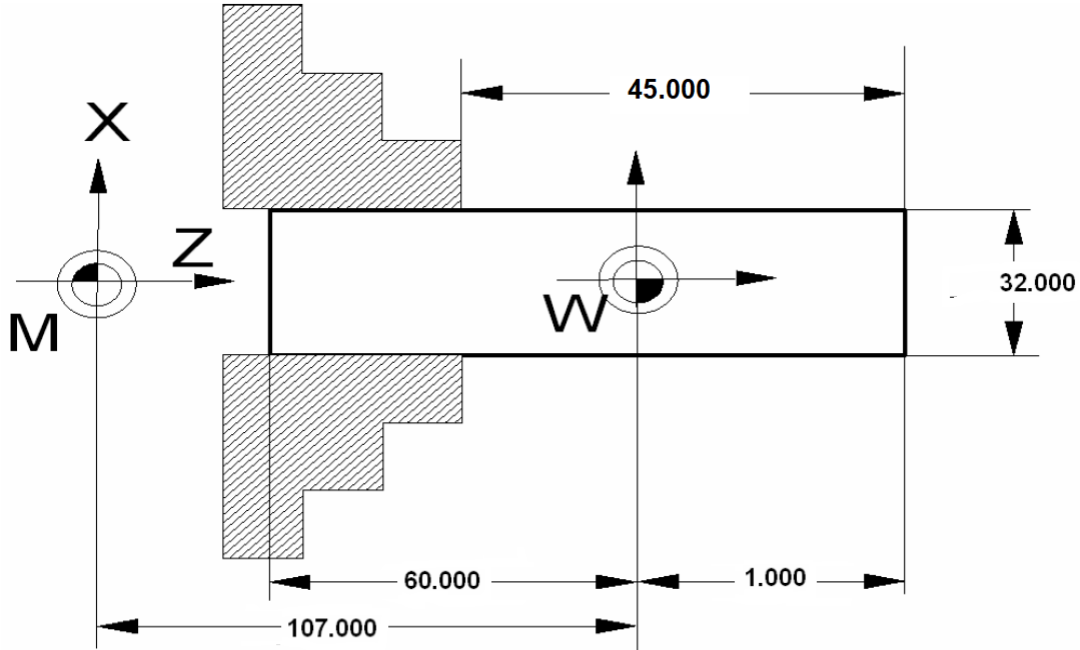

٩. اضغط زر **Auto** للتغير إلى الوضع الآلي (الأتوماتيكي), ستظهر الوظائف الإضافية التالية على شاشة الجهاز في وضع التحرير (EDIT) وتكون متاحة عند الضغط على زر **AUTO** كما بالشكل التالي

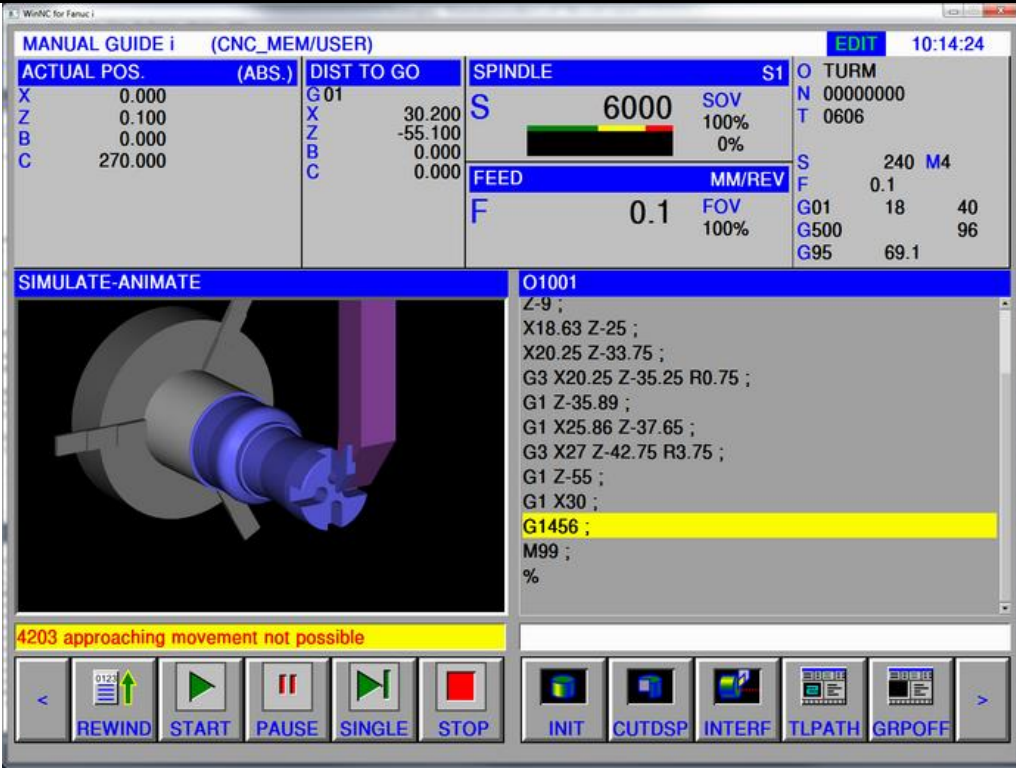

MANUAL GUIDE i (CNC_MEM/USER) EDIT 10:14:24

ACTUAL POS. (ABS.)	DIST TO GO	SPINDLE S1	O TURM
X 0.000	G01 X 30.200	S 6000 SOV 100%	N 00000000
Z 0.100	X Z -55.100	FOV 0%	T 0606
B 0.000	B 0.000	F 0.1 MM/REV	S 240 M4
C 270.000	C 0.000	G01 18 40	F 0.1
		G500 96	G95 69.1

SIMULATE-ANIMATE

O1001
Z-9 ;
X18.63 Z-25 ;
X20.25 Z-33.75 ;
G3 X20.25 Z-35.25 R0.75 ;
G1 Z-35.89 ;
G1 X25.86 Z-37.65 ;
G3 X27 Z-42.75 R3.75 ;
G1 Z-55 ;
G1 X30 ;
G1456 ;
M99 ;
%

4203 approaching movement not possible

REWIND START PAUSE SINGLE STOP INIT CUTDSP INTERF TLPATH GRPOFF

11. اضغط على مفتاح بدء دورة محاكاة القطع وسجل ما شاهدتاك عند تشغيل هذا الوضع.

ثانياً: اختبار البرنامج عن طريق التشغيل الجاف للبرنامج DRY RUN بدون تشغيل ماكينة

المخرطة المبرمجة بالحاسب

يتم تنفيذ الخطوات السابقة من 1 إلى 10

11- اضغط مفتاح التشغيل الجاف **DRY RUN** لاختبار تشغيل البرنامج ومعدل التغذية. ملحوظة: تأكد من عدم وجود شغلة عند تشغيل dry run حيث تكون سرعة قيم التغذية أعلى من القيم الحقيقية

12- اضغط على مفتاح بدء دورة القطع **CYCLE START** ، يتم في نفس الوقت استعمال مفتاح معدل التغذية

تصادم. سجل ما شاهدتاك عند تشغيل هذا الوضع. وذلك للتحكم في حركة العدة سواء بزيادة سرعة التغذية أو تقليلها بحيث لا يحدث

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند في أوضاع المحاكاة الموجودة بالتدريب عند العمل على المخرطة CNC

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يستطيع تشغيل برنامج المحاكاة.	٢
			يستطيع تشغيل برنامج التشغيل الجاف DRY RUN لاختبار البرنامج باقتدار.	٣
			يتحكم في تشغيل الماكينة باستعمال المفاتيح الصحيحة	٤
			يرجع الماكينة إلى حالتها الأصلية	٥
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٦

جدول رقم ٥١

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

للتحكم في تنفيذ المحاكاة واختبار البرامج على المخرطة CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

للشغيل برنامج المحاكاة للمخارط CNC بشكل سليم لاختبار البرنامج.

المصطلحات

النظام النسبي للمحاور: هي محاور تقاس من أي مكان عشوائي في مستوى الإحداثيات، ويمكن وصفها بالإحداثيات المترابطة (Incremental System) بحيث ينسب الوضع الجديد لعدة القطع إلى النقطة التي قبلها (والتي تعتبر نقطة الصفر الافتراضي) وليس إلى نقطة صفر المحاور الرئيسية	Relative coordinates System
الرؤية ثلاثي الأبعاد	3D-view
نظام المحاور المطلقة: في هذا النظام تقاس حركة عدة القطع إلى نقطة صفر المحاور المرجعية الأساسية.	Absolute coordinates System
الأبعاد المطلقة للإحداثيات	Absolute dimensions
تسجيل البرنامج وحفظه	archive proved program
وضع المحور	Axis position
نقطة الصفر الأساسية: إذا تم إجراء ترحيل أساسي Base في نظام إحداثيات الجهاز (MCS)، فإن إزاحة نقطة صفر الأساس هي النتيجة (BZS). مع هذا، على سبيل المثال، يمكن تحديد نقطة الصفر للوحة.	Base Zero Point System (BZS)
رقم البلوك (المقطع) داخل البرنامج	Block number
ملف فاصل	Buffer file
ظرف المخرطة: المستخدم في تثبيت الشغلة	Chuck
التثبيت (لإحكام ربط الشغلة)	clamping
المخارط بماكينات التحكم الرقمي بالحاسب	CNC turning
تعويض	Compensation
نقطة الصفر القابلة للتهيئة: إذا تم تنفيذ نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (G54-G599) من نظام نقطة صفر الأساس (BZS)، ينتج نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (CZS).	Configurable Zero Point System (CZS)
لوحة التحكم	Control panel

تغذية سائل التبريد	coolant supply
التشغيل الجاف: الذي يتم لاختبار البرنامج قبل تنفيذه على الشغلة	Dry Run
مفتاح إيقاف الطوارئ	EMERGENCY SHUTDOWN
معدلات التغذية	feed rates
تغذية عكسية	Feedback
الخراطة الناعمة: والتي تتم لتشطيب السطح في المراحل النهائية للتشغيل	Finish Turning
الخراطة الأمامية وهي احد أنواع القطع الخارجية المستخدمة للقطع على الماكينات, والتي يتحرك فيها قلم القطع في اتجاه موازى لمحور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور Z-axis)	Front turning
الأبعاد النسبية (المتسلسلة) للإحداثيات	Incremental (chain) dimensions
إدخال	Input
لقم القطع التي تتركب على حامل العدة	Inserts
وضع الحركة اليدوي باستخدام مفاتيح الإحداثيات X و Y و Z	JOG
نقطة الصفر للماكينة هي نقطة مرجعية ثابتة تعرف بواسطة مصنع الماكينة، وتقاس جميع الأبعاد من هذه النقطة. تكون نقطة الأصل للمحاور في نظام الماكينة (X0 و Z0) منطبقة على هذه النقطة.	M = Machine zero point
نظام إحداثيات الماكينة: في هذا النظام تعرف نقاط تغير وضع الشغلة طبقا لنظام إحداثيات الماكينة. يظهر وضع التحكم الرقمي إحداثيات المحاور بعد الوصول لنقطة المرجع منسوبة إلى نقطة صفر الماكينة M في نظام (MCS).	Machine coordinate systems (MCS)
مفتاح التشغيل الرئيسي	Main Switch
قياس	Measuring
متعدد الوظائف	Multifunction

نقطة صفر برج العدة: هي نقطة البداية لقياس حركة العدة. وتوضع N على وش برج العدة حيث تعرف بواسطة مصنع الماكينة.	N=T Tool housing zero point
ترحيل (إزاحة)	offset
مفتاح التجاوز (تجاهل) (تجاوز معدل التغذية)	Override switch (feed rate override)
المحاور الأساسية للماكينة: هي المحاور الثلاثة الشهيرة المتعامدة Cartesian X, Y, Z والمسماة بالمحاور الديكارتيه Coordinate والتي يمكنها تحديد أي نقطة في الفراغ	Primary machine axes
نافذة البرنامج	Program window
طريقة البرمجة	PROGRAMMING PROCEDURE
نقطة الإسناد (المرجع) هي نقطة داخل مجال العمل المسموح به في الماكينة، وتحدد بدقة بواسطة مفاتيح النهايات Limit switches. بعد كل فصل للكهرباء.	R=Reference Point
الخراطة القطرية وهي تمثل اتجاه حركة القطع في اتجاه عمودي على محور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور X-axis)	Radial turning
الخراطة الخشنة: وهي المخارط الأولية التي تنفذ على قطعة الشغل لتحديد أبعادها الخارجية	Rough turning
نصف آلي	Semi-Automatic
ضبط (إعداد)	Setting
المحاكاة	Simulation
يدور عمود الدوران	Spindle
سرعات عمود الدوران	spindle speeds
بدء التشغيل الأتوماتيكي	start auto cycle
برنامج فرعي	Sub-Program

المحاور الإضافية: هي محاور ثانوية أو متوازية باستخدام أحرف U و V و W. تكون هذه المحاور متوازية عادة مع محاور X و Y و Z الأساسية على التوالي	Supplementary machine axes
القيمة المستهدفة	target value
اختبار وتعديل البرنامج	test and edit program
برج العدة	Toll tower
آلة القطع (عدة)	Tool
حركات الآلة (العدة)	tool motions
نصف قطر العدة	Tool radius
تعويض لنصف قطر أداة القطع	Tool radius compensation
العدد المراد استخدامها	tools used
نقطة الصفر لقطعة الشغل: هي نقطة البداية لنظام الأبعاد التي يستخدمها المبرمج للتشغيل. يتم تعريفها بحرية بواسطة المبرمج. يمكن اختيار أكثر من صفر للشغلة داخل البرنامج الواحد	Work piece Zero Point (W)
قطع بالسلك: احد لطرق الحديثة لقطع المعادن بالسلك الكهربائي	Wire cut
الشغلة (قطعة الشغل) المشغولة	WORKPIECE
نظام إحداثيات الشغلة: باستخدام نقطة صفر الماكينة W ينسب برنامج تشغيل قطعة الشغل إلى نظام إحداثيات الشغلة W إلى نظام إحداثيات الشغلة Base zero point (BZS)	Workpiece coordinate system (WCS)
نقطة صفر (مركز) الشغلة	WORKPIECE ORGIN
إزاحة الصفر: حيث يتم تحريك نظام المحاور وترحيل نقطة صفر الماكينة إلى موضع مناسب داخل مساحة تشغيل الماكينة كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل.	Zero-point offset

المراجع

1. Software description EMCO WinNC Fanuc 31i, Ref.No. EN 2016 Edition C2013-7
2. Software description EMCO WinNC Sinumerik 480D, Ref.No. EN 1901 Edition C201٦-7
3. Machine Description, Emco PC TURN 155, Ref.-No. EN 4345 Edition A2001-04
4. FANUC 0 - T / 21 – T, Ausgabe 2012, Ref. Nr.: VS 9973