


مهنة تشغيل المخارط CNC

الوحدة الخامسة

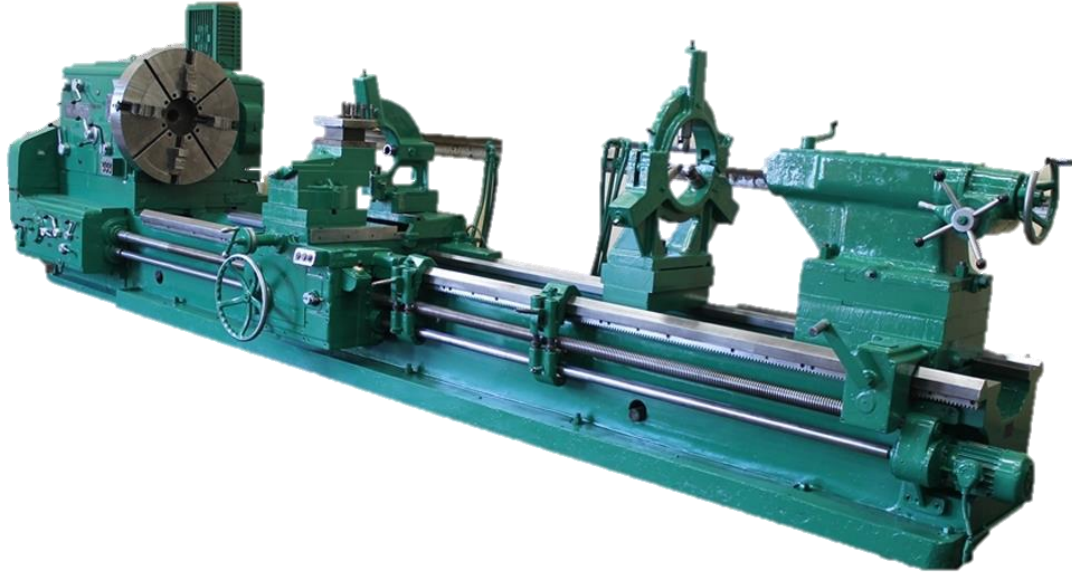

العمليات الأساسية على المخارط التقليدية

الصف الأول

العام التدريبي (٢٠١٩ / ٢٠٢٠)

الفهرس

٣	الجزء الأول: مقدمة عن الخراطة التقليدية
٤	عمليات التشغيل والتشكيل
٥	العمليات التي يتم تنفيذها على المخرطة
٧	أنواع المخارط
١٣	المواصفات الرئيسية التي تحدد إمكانيات المخرطة:
١٤	المواد المستعملة في صنع أقلام القطع Cutting tools للمخارط
٢٠	عمر أداة القطع cutting life tool
٢١	حوامل اللقم Inserts holder:
٢٢	التآكل والتشوه في أدوات القطع Wear and deformation in cutting tool
٢٢	أنواع عمليات التآكل wear والتشوه في أثناء التشغيل
٢٤	المواصفات الأساسية الأكثر أهمية لمعدن أداة القطع
٢٤	أثر سوائل التبريد في أداة القطع
٣٢	الجزء الثاني: التمارين العملية الخاصة بالمخرطة
٣٣	١- استكشاف أجزاء المخرطة
٥٥	٢- مهارات أساسية للعمل على المخرطة
٦٩	٣- اعداد وتشغيل المخرطة العامة Operate Centre Lathe
٧٦	٤- اختيار وتركيب وضبط أقلام المخرطة المناسبة للتشغيل Selecting cutting tools
٩٤	٥- تسوية الوجه (استبدال القوره) والسنتره Facing and Centering
١٠٩	٦- خراطة عدلة طولية بأقطار مختلفة Straight turning
١٢١	٧- خراطة القطع (الفصل) على المخرطة Parting

المقدمة

بالرغم من تطور عمليات التشغيل الميكانيكي إلا أن عمليات التشغيل اليدوي لا يمكن الاستغناء عنها، ولها مجالات عمل كثيرة. فعمليات التشغيل اليدوي تستخدم بكثرة في المجالات التي يصعب فيها تنفيذ التشغيل الميكانيكي أو التي تكون فيها تكلفة التشغيل الميكانيكي كبيرة. فلعمل ثقب في قطعة تشغيل مثلا، لا بد أن يعرف الفني أماكن هذه الثقوب على قطعة التشغيل ليقوم بتنقيبها. وعند إزالة أجزاء زائدة من المعدن من أي سطح لقطعة العمل المسبوكة أو المطروقة أو ما شابه ذلك، فإنه لا بد أن يعرف الفني أيضا مقدار المعدن اللازم إزالته من كل سطح أثناء عمليات التشغيل للوصول إلى الأبعاد المطلوبة، ومن هنا تتضح أهمية عملية الشنكرة (العلام) لقطعة الخامة تمهيدا لعمليات تشغيلها لتصبح منتجا.

تؤدي ماكينات الورش دورا مهما في تصنيع معظم المنتجات المعدنية، ويستخدمها عمال الورش في عمل أجزاء بعض المنتجات، مثل السيارات الاسطمبات وماكينات الإنتاج المختلفة والثلاجات. وتصنع العديد من المنتجات الأخرى بواسطة الآلات التي صنعتها عدد الآلات.

عمليات الخراطة من الأساسيات الهامة للتشغيل الميكانيكي. إن جودة المنتجات الصناعية تستدعي تصنيع قطع ميكانيكية بدقة عالية ولهذا يجب على فنيو التشغيل الميكانيكي استيعاب كافة المفاهيم والمعارف الأساسية المتعلقة بعمليات الخراطة.

والهدف لعام لهذه الوحدة module هو أن يكون المتدرب قادرا على معرفة أجزاء المخرطة الأساسية وطريقة تشغيلها وتنفيذ العمليات الأساسية عليها حتى يتمكن من تنفيذ المتطلبات الخاصة بالتشغيل بدقة عالية.

كما يتم فيها تعريف المتدرب على طرق الخراطة الطولية والعرضية.

وتتلخص الأهداف الخاصة عند اكتمال التدريب على هذه الوحدة أن يكون لدى المتدرب المقدرة على أن:

للم يتعرف على أجزاء المخرطة.

للم يشغل المخارط بشكل سليم.

للم يتعرف على أخطاء العمل على المخرطة.

للم ينفذ عمليات أساسية على المخرطة.

الجزء الأول: مقدمة عن الخراطة التقليدية

اخترعت أول عدة من عدد الورش الحديثة في عام 1775م على يدي جون ولكنيسون، وهو مصنع حديد إنجليزي. وقد اخترع ولكونيسون Wilkinson آلة تجويف مكنته من حفر ثقوب دقيقة في المعدن. وقد اخترعت في إنجلترا أيضا في القرن التاسع عشر الميلادي عدد من عدد الورش الآلية هي المكشطة وآلة التسوية وأول مخرطة ناجحة لعمل القلاووظات.

وبدأت صناعة عدد الورش في الولايات المتحدة في حوالي عام 1800م. وقد استخدمت عدد الورش أساسا لصناعة البنادق والمدافع للقوات المسلحة. وفي عام 1873م طور س. م. سبنسر من الولايات المتحدة مخرطة كاملة ذاتية الحركة. وبدأت عدد الورش في العشرينيات من القرن العشرين ترتبط معا في سلسلة لاستخدامها في عمليات الإنتاج الواسع، ووصل عدد الورش في الولايات المتحدة أكثر من الضعف أثناء الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945م

وقد أدى التطور الذي حدث في صناعة سفن الفضاء والأنواع الأخرى من الطائرات الحديثة منذ منتصف القرن العشرين إلى عمليات تشغيل آلي متقدمة. وقد أسفر استخدام التحكم الرقمي ومراكز التشغيل الآلي والحواسيب والمعالجات الدقيقة على رفع سرعة وكفاءة الصناعة.

عمليات التشغيل والتشكيل

هناك نوعان رئيسيان من العمليات التي تقوم بها الآلة:

١. تشغيل المعادن بإزالة جزء من المعدن
٢. تشكيل المعادن

وتشمل العمليات الأساسية في إزالة المعادن قطع أو كشط (محو) جزء من قطعة الشغل. أما في عملية تشكيل المعادن، تشكل قطعة الشغل بدون إزالة أي جزء منها.

تشغيل المعادن

يوجد ستة أنواع أساسية من عمليات إزالة المعادن، هي:

١. البرادة
٢. النشر اليدوي والآلي
٣. التنقيب اليدوي والآلي
٤. عمليات الكشط
٥. الخراطة
٦. التفريز

تشكيل المعادن

تشمل عمليات تشكيل الفلزات الطرق والضغط والثني والقص. وهناك أربعة أنواع رئيسية من آلات التشكيل هي:

١. آلات الحدادة
٢. المكابس
٣. ماكينات الثني (الثنايات)
٤. المقصات.

آلات الحدادة تشكل المعدن من خلال طرق المعدن وضغطه. ويتم الطرق في بعض هذه الآلات على المعدن الساخن حتى يتحول إلى أي شكل مطلوب، بينما تضغط آلات أخرى المعدن الساخن في قالب تحت ضغط مرتفع. ويتدفق المعدن إلى كل جزء من القالب ليأخذ الشكل المراد. وتنتج آلة الطرق أجزاء معدنية شديدة المتانة والتحمل.

المكابس تشكل الواح المعدن بشكل معين، ثم تستخدم لضغط هذه القطعة، التي تسمى اسطمبة أو غفل، وتحولها إلى الشكل النهائي. وتقوم مكابس التخريم بعمل الثقوب في الصفائح الفلزية.

ماكينات الثني تثني الواح المعدن لعمل منتجات مختلفة مثل الخزانات. وتشمل المنتجات المشكلة بهذه العملية الأغطية المعدنية وأسقف السيارات وجسم الثلاجات والكبائن.

المقصات تقطع ألواح المعدن، ويقوم مشغلو الآلات بعد ذلك بتشكيل الفلز إلى أجزاء نهائية بالشكل والحجم المطلوبين.

تعتبر المخرطة من أهم الماكينات التي يجب أن تتوفر في المشاغل حيث أنها تعتبر من الماكينات الرئيسية التي تقوم بإجراء معظم عمليات التشغيل والتشكيل المختلفة وهذا النوع من الماكينات يكثر استخدامه في مشاغل أعمال الصيانة والإصلاح في جميع المصانع وكذلك التدريب حيث توجد المخارط بمقاسات وأحجام مختلفة.


العمليات التي يتم تنفيذها على المخرطة

هنالك العديد من العمليات التي يمكن عملها على المخرطة، من أهمها العمليات الأساسية التي تستخدم غالباً لإنتاج المنتجات المعقدة والبسيطة ويوضح شكل ١ عمليات الخراطة المختلفة والتي تشمل التالي:


١. الخراطة الطولية الخارجية (تصغير قطر المشغولة)
٢. الخراطة الوجهية (العرضية) (تقليل طول المشغولة)
٣. الخراطة المائلة (السلبات).
٤. خراطة القلاووظ (اللولب) بمعنى خراطة المسامير (البراغي) والصواميل على اختلاف أنواعها
٥. خراطة التجويفات (الخصر)

٦. عمليات القطع cutting
٧. عمليات الترتزة المختلفة (لسهولة الفك والتركيب وتحسين المظهر الخارجي للقطعة)
٨. الخراطة اللامركزية (أعمدة الكرنك).
٩. الخراطة الطولية الداخلية (الزيادة من قطر قطعة العمل بمعنى توسيع الثقوب)
١٠. عمليات الثقب المختلفة وبأقطار مختلفة.
١١. الخراطة المتدرجة


يجب على فني مهنة الخراطة إتقان كل العمليات السابقة بمهارة وإتقان حتى يتمكن من تنفيذ عمليات لتشغيل التي تطلب منه على المخرطة، أما بالنسبة لتخصص الماكينات المبرمجة بالحاسب CNC machines أو التخصصات الميكانيكية الأخرى فيطلب من المتدرب استيعاب العمليات الأساسية فقط وليس كل المهارات.

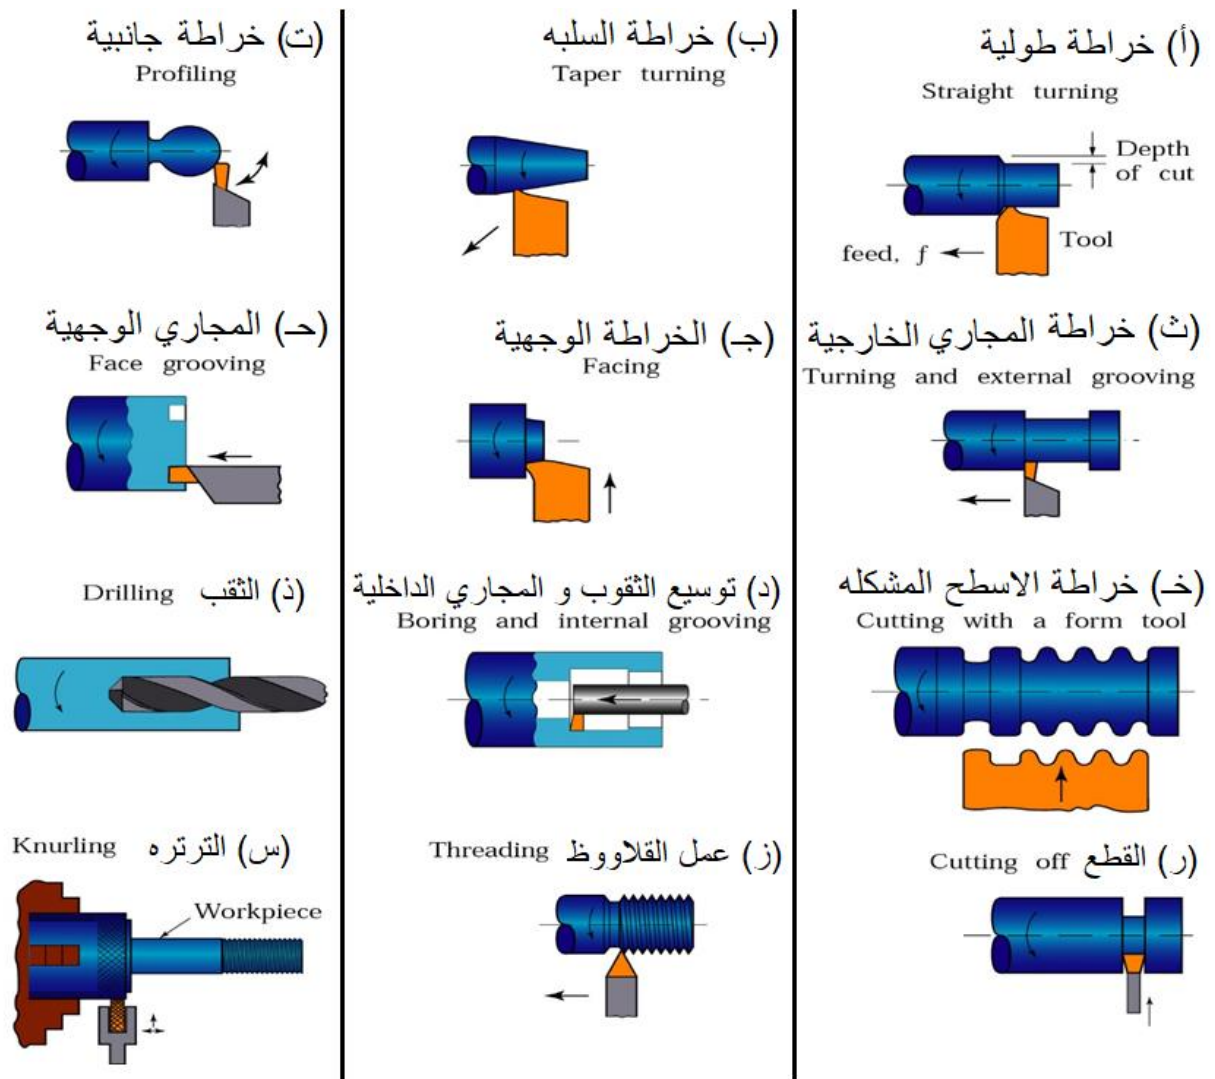

شكل رقم ١: عمليات الخراطة المختلفة

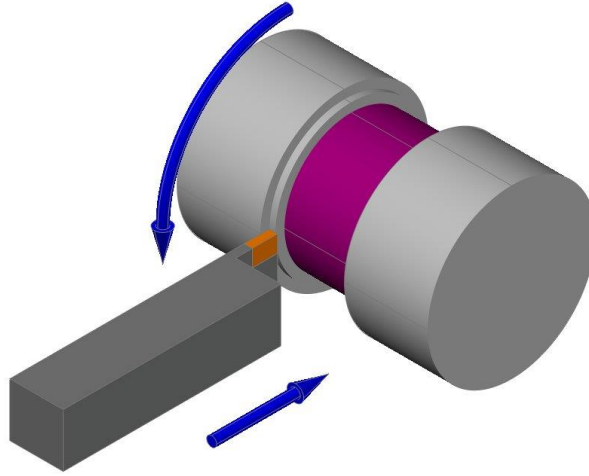

شكل رقم ٢: خراطة التجويف الخارجي (الخصر) External grooving

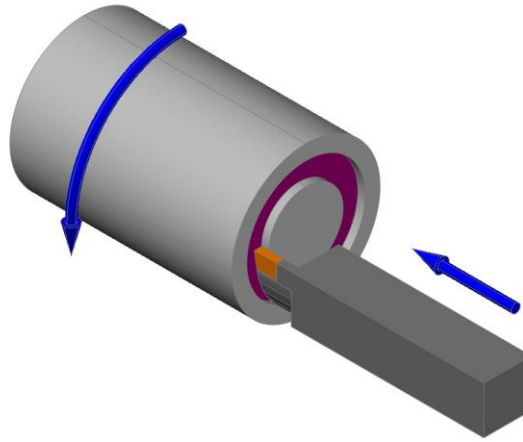

شكل رقم ٣: الخراطة الطولية الداخلية (المجري الوجهية) Face grooving

أنواع المخارط

اخترعت أول مخرطة بواسطة المصريين منذ ٣٠٠ سنة قبل الميلاد وكانت تعمل بواسطة شخصين. وكانت فكرتها بسيطة تعتمد على أن يقوم احدهم بتدوير قطعة الشغل وكانت من الخشب في حين يقوم الشخص الآخر باستخدام آلة القطع لتشكيل الخشب بالشكل المطلوب، في حين استخدم الهنود فكرة التدوير بالقدم ثم قام الرومان بتطوير الفكرة عن طريق استخدام قوس للتدوير بسرعات اعلي في الاتجاهين. واستمر التطوير المستمر مع الزمن مع تطور التكنولوجيا منذ القرن الثالث عشر إلى القرن الواحد والعشرين كما هو مبين في شكل ٤ وحدث معظم التطوير الحديث بأوروبا منذ الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر وأوروبا تعتبر الأم لكل الماكينات mother of all machines الحديثة.



مصر ٣٠٠ سنة قبل الميلاد
Egypt, 300 BC




بلاد الهند القديمة
Ancient India




مخرطة القوس، العصر الروماني
Bow lathe, Roman Era



مخرطة الساري
Pole lathe, 1250

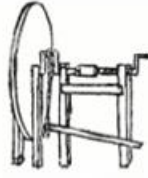


مخرطة عجلة القدم
Foot wheel lathe,
Leonardo da Vinci 1480

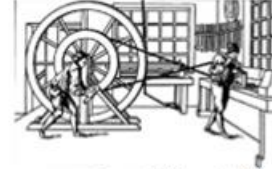

مخرطة العجلة الكبيرة ١٦٨٠ م
Great wheel lathe, 1680



مخرطة السرجه ١٨٥٠ م
Lathe circa, 1850

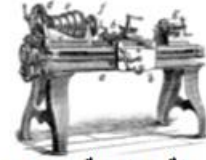

مخرطة الطاولة ١٩١١
Bench lathe, 1911

شكل رقم ٤: تاريخ تطور المخارط

وأصبحت أنواع المخارط حديثا تتمحور حول الأنواع التالية:

١. المخرطة العامة (المتوازية) Center lathe
٢. مخرطة الجبهة Face Lathe
٣. المخرطة العمودية Vertical Lathe
٤. المخرطة البرجية Turret Lathe
٥. المخرطة الآلية Automatic Lathe
٦. المخرطة المبرمجة بالحاسب (المحوسبة) CNC Numerical Control Lathe

أولاً: المخرطة العامة (المتوازية) Centre lathe

في المخارط المتوازية centre lathe تتحرك العربة التي تحمل الراسمة العرضية والراسمة الطولية وحامل القلم موازيا لعمود الجر وكذلك في اتجاه طول فرش المخرطة كما هو مبين في شكل ٥. المخارط المتوازية سميت بهذا الاسم لأن محور دوران الظرف ومحور قطعة العمل عند التشغيل يكون موازيا لفرش المخرطة ويتم التحكم في سرعة عمود الدوران عن طريق مجموعة من التروس ويتم اختيار احدهما بواسطة زراع للحصول على السرعة المطلوبة وتدار مجموعة التروس بمحرك كهربائي.



CENTRE LATHE

شكل رقم ٥: المخرطة المتوازية Centre lathe

توجد مخارط مشابهة للمخرطة المتوازية ولكنها صغيرة الحجم تسمى المخارط الدقيقة (مخارط المنضدة)

:Bench Lathe

هي عبارة عن مخارط صغيرة يمكن وضعها على طاولة العمل كما توضع ماكينات الخياطة، وتستخدم هذه المخارط لإنتاج مشغولات صغيرة ودقيقة كما هو مبين في شكل ٦.



شكل رقم ٦: مخرطة مجوهرات ومشغولات دقيقة Jeweler's or instrument lathe

ثانياً: مخرطة الجبهة Face Lathe

المخارط الوجهية تستخدم للمشغولات ذات القطر الكبير كما هو مبين في شكل ٧، ويمكن بواسطتها عمل ثقوب بأقطار كبيرة للأسطح الخشنة الغير مستوية. وهي مصممة للعمل لساعات طويلة متصلة دون توقف.



شكل رقم ٧: مخارط وجهيه Face lathe

ثالثا: المخرطة العمودية Vertical Lathe

يكون عمود الدوران الخاص بالمخارط بها عمودي يحمل طاولة أفقيه كبيرة دوارة يثبت عليها قطعة العمل كما هو مبين في شكل ٨ ولها قاعدة قوية لكي تحمل المشغولات الثقيلة وتتحرك عدة القطع أفقيا ورأسيا عن طريق قضبان عرضية Cross rail ومجاري رأسية على الجانبين حيث تثبت عدة القطع في نهاية كل مجرى Side column. تسمى هذه الآلات الضخمة أيضا vertical boring mills، وقد يصل قطر طاولة العمل الخاصة بها إلى ٦٣٥ مم. وتستخدم في تشغيل الأجزاء الدوارة الضخمة مثل التوربينات الضخمة، والعجلات الدوارة Fly wheels والتروس الضخمة التي تزن عدة أطنان.




شكل رقم ٨: المخرطة العمودية A vertical boring mill


رابعا: المخرطة البرجية Turret and Capstan Lathe

في هذا النوع من المخارط تم استبدال غراب الذيل tailstock ببرج عدة سداسي أو ثماني يمكنه حمل مجموعة من آلات القطع والتي تستخدم لتشغيل قطعة العمل بتتابع محدد. والذي يعطيها ميزة إجراء العديد من عمليات التشغيل المختلفة في أقل وقت. وتتميز أيضا المخارط البرجية بالدقة وبإمكانية تكرار نفس العمليات بالتسلسل الصناعي الصحيح للحصول على منتج كامل في فترة قصيرة بكميات كبيرة مثل عمل

المسامير. وهي مصممة لتوفير وقت معالجة سريع وتغييرات سريعة للأدوات القطع. وتنقسم إلى نوعين: مخارط برج نصف آلي تتطلب حضور مستمر للمشغل مثل the ram type شكل ٩ و the saddle type شكل ١٠. وتوجد أيضا مخارط البرج اليدوية الصغيرة الدقيقة شكل ١١ لإنتاج أجزاء صغيرة. وهذه المخارط تتطلب من المشغل القليل من الحركة.

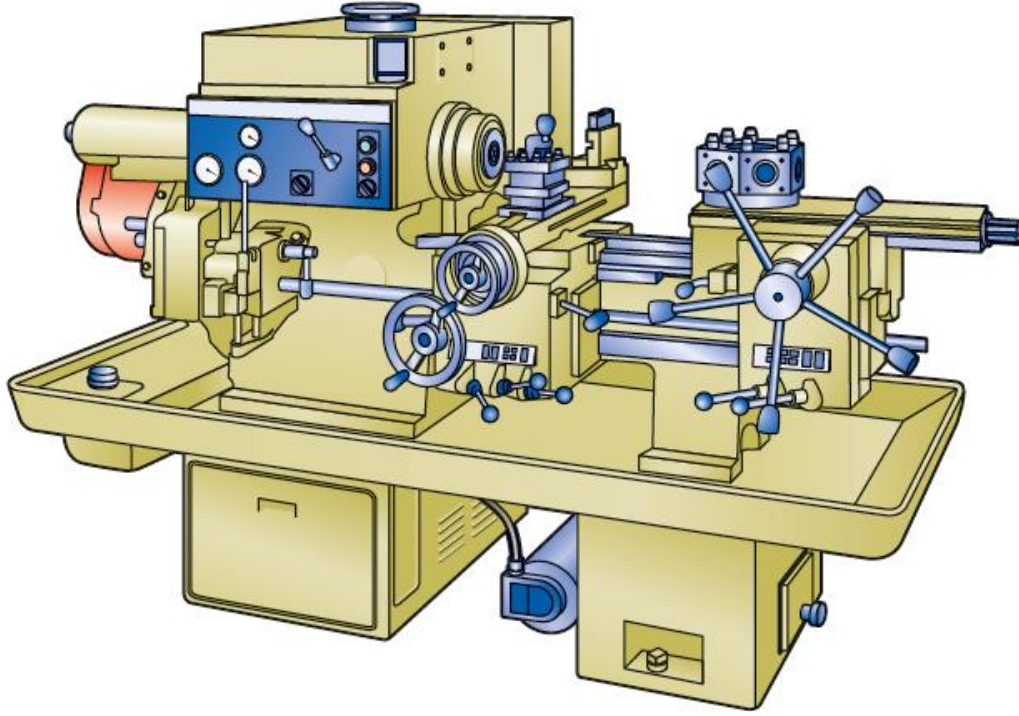

شكل رقم ٩: مخرطة البرج من النوع الكبس/الحشر Ram-type turret lathe

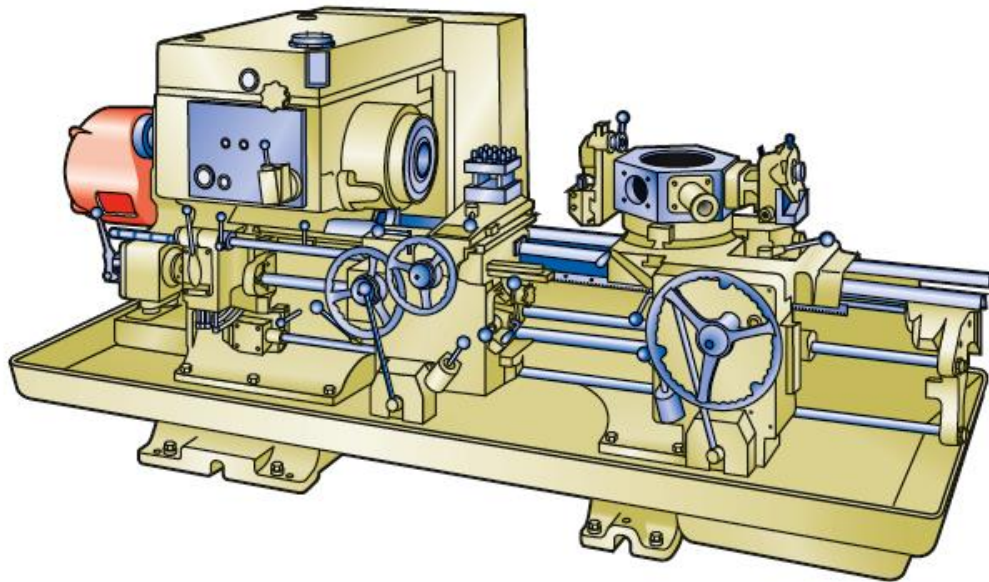

شكل رقم ١٠: مخرطة البرج من النوع السرج Saddle-type turret lathe



شكل رقم ١١: مخرطة البرج لإنتاج أجزاء صغيرة Small precision manually operated

خامسا: المخرطة الآلية Automatic lathes

مع تقدم التكنولوجيا انتقل التطوير من المخارط اليدوية إلى المخارط النصف آلي semi-automatic ثم إلى المخارط الآلية automatic lathes شكل ١٢. تتميز هذه المخارط بالسرعات العالية والعمل الشاق والإنتاج الكمي والتي يمكنها أن تتم كافة عمليات التشغيل أوتوماتيكيا عن طريق بعض التعليمات التي يمكن إدخالها للماكينة



شكل رقم ١٢: المخرطة الأتوماتيكية Automatic lathe

خامسا: المخرطة المبرمجة بالحاسب Computerized Numerical Control (CNC) lathes


تعد المخارط المبرمجة بالحاسب هي الأحدث حتى الآن والتي يمكن بواسطتها إنتاج مشغولات بدقه متناهية وبأشكال معقدة. وقد بدأت معظم المصانع الاعتماد عليها في الإنتاج وذلك لأنها لا تحتاج الى مهارات عالية من العاملين عليها كالمخارط التقليدية بل تحتاج الى رسم المنتج بدقه على برامج التصميم بمساعدة

الحاسب (الكاد CAD) والتصنيع بمساعدة الحاسب (الكام CAM) ويتم انتاج كود التشغيل اتوماتيكيا ويمكن قبل التشغيل عمل محاكاة لرؤية عمليات التشغيل المتتابة على الماكينة للتأكد من صحة وسلامة برنامج التشغيل.



شكل رقم ١٣: المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC lathe

المواصفات الرئيسية التي تحدد إمكانيات المخرطة:

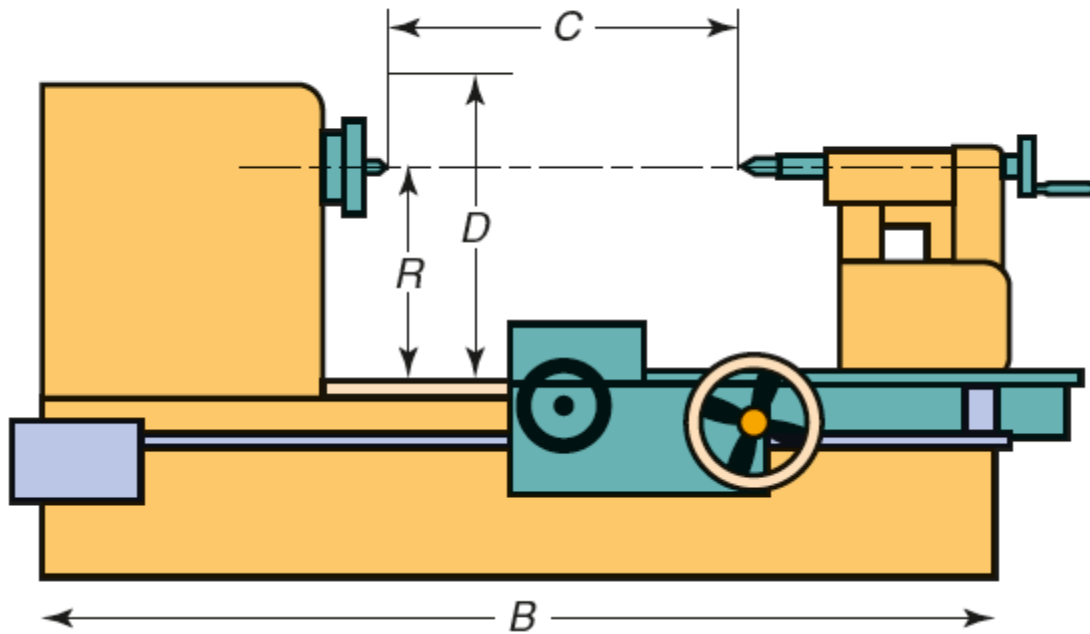

شكل رقم ١٤: الأبعاد الرئيسية للمخرطة

لـ (C) المسافة بين المركزين "الذنبتين" Distance between centers اي البعد المساوي لأطول غفل يمكن تثبيته على المخرطة

لـ (R) ارتفاع محور مركز الذنبتين عن الفرش Swing over the bed

- ✍ (D) أكبر قطر مسموح به (الخام) المراد تشغيله
- ✍ (swing of lathe) Maximum diameter of workpiece over ways
- ✍ (B) طول فرش المخرطة length of bed
- ✍ الارتفاع عن الراسمة الكبرى Swing over the cross slide
- ✍ قدرة المحرك Horse power of the motor
- ✍ عدد السرعات Number of speeds
- ✍ عدد مرات التغذية Number of feeds

ويمكن تقسيم المخارط حسب ارتفاع الذنبتين عن الفرش إلى:

١. ماكينات كبيرة: لا يزيد ارتفاع الذنبتين فيها عن ٣٠٠ مم.
 ٢. ماكينات صغيرة: لا يزيد ارتفاع الذنبتين فيها عن ١٥٠ مم.
- أما البعد بين الذنبتين في الماكينات الصغيرة فلا يتجاوز ٧٥٠ مم وفي المتوسط يتراوح بين ٧٥٠ و ١٠٠٠ مم. وبالنسبة للماكينات الكبيرة يتكون من ١٥٠٠ مم فأكثر، وأكثر الماكينات انتشارا في مصانع الإنتاجية هي المخارط المتوسطة.

المواد المستعملة في صنع أقلام القطع Cutting tools للمخارط

تتم إزالة المعدن من قطع العمل workpieces في المخرطة، عن طريق الدوران ضد أداة قطع تلاقي المعدن في نقطة واحدة على الأرجح. هذه الأداة يجب أن تكون صلبة ويجب ألا تفقد صلابة عند الحرارة الناتجة. وتستخدم مواد لها خصائص خاصة في تصنيع أدوات القطع مثل الصلب الكربوني والسبائكي وصلب السرعات العالية... الخ. ويتم تشكيل أدوات القطع عادة بسهولة عن طريق الجلب وتتلخص المواد التي تصنع منها أدوات القطع فيما يلي:

١. صلب العدة الكربوني والسبائكي Carbon steel

يستعمل الصلب الذي يحتوي على ٠,٩ إلى ١,٤ % من الكربون لصنع أدوات قطع المعادن. ويتصف هذا النوع بصلادة عالية تصل إلى ٦٢-٥٩ HRC، حيث ان (HRC) هي وحدة قياس القساوة الموضعية (Rockwell Hardness Scale (A, B, C, ... etc.) باستخدام جهاز روكويل (Rockwell)، وهو أرخص أنواع صلب العدة، وتحمله للحرارة ضعيف؛ إذ تهبط صلابته عند الدرجة ٢٠٠-٢٥٠ م°، لذا فهو يستخدم في قطع المعادن بسرعات صغيرة ١٥-١٠ متر/ دقيقة (م/د)، وأصبح استخدامه قليلا جدا في الوقت الحاضر.

توجد مقاييس عديدة لتحديد الصلادة (القساوة) والأكثر استخداما هو "B" و "C". والجدول التالي يبين قيم الصلادة والاختصارات المستخدمة لكل مقياس.

مقياس روكويل المتعددة Various Rockwell scales						
Scale	Abbreviation	Load	Indenter	Use	No.	s
A	HRA	60 N	120° diamond Spheroconical	Tungsten carbide	100	0.002mm
B	HRB	100 N	1/16-inch diameter (1.588 mm) steel sphere	Aluminum , brass, and soft steels	130	0.002mm
C	HRC	150 N	120° diamond Spheroconical	Harder steels >B100	100	0.002mm
D	HRD	100 N	120° diamond Spheroconical		100	0.002mm
E	HRE	100 N	1/8-inch diameter (3.175 mm) steel sphere		130	0.002mm
F	HRF	60 N	1/16-inch diameter (1.588 mm) steel sphere		130	0.002mm
G	HRG	150 N	1/16-inch diameter (1.588 mm) steel sphere		130	0.002mm
H	HRH	60 N	1/8-inch diameter (3.175 mm) steel sphere	Aluminum , Zinc, Lead		
K	HRK	150 N	1/8-inch diameter (3.175 mm) steel sphere	Bearing alloy, tin, hard plastic materials		

جدول رقم ١

٢. صلب السرعات العالية High speed steel

هو خليط فولاذي تحتوي على ٨,٥-١٩ % من التنجستين Tungsten و ٣,٨-٤,٤ % من الكروم، إضافة إلى الكوبالت والفاناديوم (١-٤,٤ %)، ويمكن بمعالجة هذه الخليطة حرارياً أن تكتسب قساوة قدرها ٦٣-٦٥ HRC، يتميز صلب السرعات العالية المستخدم للقطع بمقاومة مرتفعة للتآكل وللحرارة التي قد تصل درجاتها إلى ٦٠٠ م، لذا يمكن أن تعمل الخليطة بسرعات أعلى مرتين أو ثلاث مرات من سرعة القطع بالصلب الكربوني، وهي تستخدم لتشغيل قطع العدد ذات الأهمية العالية وأقلام التشكيل. كما تستخدم في تشغيل الصلب السبائكي والصلب العالي المتانة والصلب الذي لا يصدأ Stainless steel، ولا ينصح باستخدامها عند تشغيل الحديد الزهر Cast iron

٣. الكربيد الإسمنتي Cemented carbide

مادة الكربيد الإسمنتي مادة مركبة من خليط ليس لها متانة كافية مقارنة بالصلب السريع القطع، فهي تتكون من التنجستين والتيتانيوم والتنتاليوم المتحدة كيميائياً ويضاف إليها الكوبالت مادة رابطة. يكبس مزيج هذه المساحيق تحت ضغط مرتفع في درجة حرارة ١٥٠٠ م بطريقة التلبيد على شكل أقراص. وهي لا تحتاج إلى معالجة حرارية، ويمكن تثبيتها على حوامل مصنوعة من الصلب الكربوني ميكانيكياً أو بوساطة اللحام بالشبه، تمتاز هذه الخليطة بمقاومة عالية للتآكل، ويتوافر منها ثلاثة أنواع:

١. تنجستينية (وحيدة الكربيد): تحتوي على ٩٢ % من كربيد التنجستين و ٨ % من الكوبالت.
٢. تيتانيومية - تنجستينية (ثنائية الكربيد): تحتوي على ١٥ % من كربيد التيتانيوم و ١٦ % من الكوبالت و ٦٩ % من كربيد التنجستين.
٣. تنتاليومية- تنجستينية (ثلاثية الكربيد): تحتوي على ٧ % من كربيد التيتانيوم وكربيد التنتاليوم (منها ٤ % TAC و ٣ % TIC و ١٢ % من الكوبالت، و ٨١ % من كربيد التنجستين).

ومن أهم ميزات الكربيد الإسمنتي: الإنتاجية العالية والصلادة العالية (٨٧ - ٩٢ HRA) والمقاومة الجيدة لاحتكاك الرايش ومقاومة الحرارة العالية (٨٠٠ - ٩٠٠ م)، لذلك يمكن استخدام خلائط الكربيد الإسمنتي في تشغيل أمتن المواد المعدنية وغير المعدنية قساوة (كالزجاج والبورسلين واللدائن) وبسرعات قطع أعلى ٣-٤ مرات من سرعات القطع بالصلب السريع القطع، لكن عيبها الوحيد هشاشتها، وعدم مقاومتها للصدم والاهتزاز.

٤. السمرت cermet

السمرت عبارة عن مادة مركبة تتكون من حبيبات خزفية (السيراميك) ومعدن حاضن، وهي اختصار للكلمتين الإنجليزيتين ceram (cer) و metal (met) وتكون المعادن المستخدمة في العادة النيكل والمولبيديوم والكوبلت. كما يمكن أن يكون السمرت مركب معدني هيكلي بحسب بنية المادة، إلا أن السيرميت يتكون من ٢٠ % من المعدن على الأكثر. أما قطر هذه الحبيبات فهو أكبر من ١ ميكرون. يتم

الارتباط بين المواد المؤلفة للسرمت نتيجة الانحلال الجزيئي الصغير فيما بينها، ومع ذلك فإن بعض المركبات مثل أكاسيد المعادن تبدي ارتباطا ضعيفا بين الأطوار مما يتطلب إضافة عناصر رابطة إضافية. تنتج قطع السرمت بتقانة تعدين الذرات، وتمتلك هذه المواد مجالا واسعا من الخواص تبعا للتركيب والتناسب في الحجم بين المعدن والخزف. ومن الاستخدامات الرئيسية لمادة السرمت أيضا استخدامها في تصنيع بعض أنواع أدوات قطع المعادن منافسا لكربيد التنجستين، وفي صناعة أقراص المناشير، وأدوات القطع المثبتة على الحوامل ميكانيكيا أو باللحام.



شكل رقم ١٥: عدد قطع بها اطراف (لقم) من السيرمت cermet

بمقارنة أدوات القطع المصنعة من مادة السرمت مع أدوات القطع المصنعة من الكربيد الأسمنتي والمطلية بالكربيد، يتبين أن للسرمت الميزات التالية.


- ✎ استقرارا أفضل لقوة القطع على الحد القاطع.
- ✎ قابلية تحمل أفضل وعمرا أطول لأداة القطع في أثناء التشغيل النهائي.
- ✎ مردودا أفضل بسرعات قطع عالية.
- ✎ مقاومة عالية للتآكل الناجم عن أكسدة الحد الخلفي.
- ✎ قابلية أفضل لتشغيل إنهاء مواد قابلة للاستطالة والالتصاق لتشكّل حدا متراكبا (BUE) ، وبالانتقال إلى الحالة الأكثر إلحاحا - وهي التشغيل الخشن ونصف النهائي - تكون مواصفات السرمت كما يلي:

- ✎ مقاومة أقل عند أدنى نسبة تغذية وأعلاها.
- ✎ متانة أقل عند تغير الأحمال بين المتوسط والثقيل.
- ✎ مقاومة أقل للتآكل بالاحتكاك (AW).

لل مقاومة أقل للتآكل على شكل أخاديد جبهية تؤدي إلى الاهتراء الميكانيكي بالحافة.

لل مقاومة أقل للأحمال الصدمية.

يوضح الشكل ١٦ مجال تطبيق كربيد السمنتيت التنجستيني (C) والملبس بالكربيد (GC) مقارنة مع السرمت (CT)

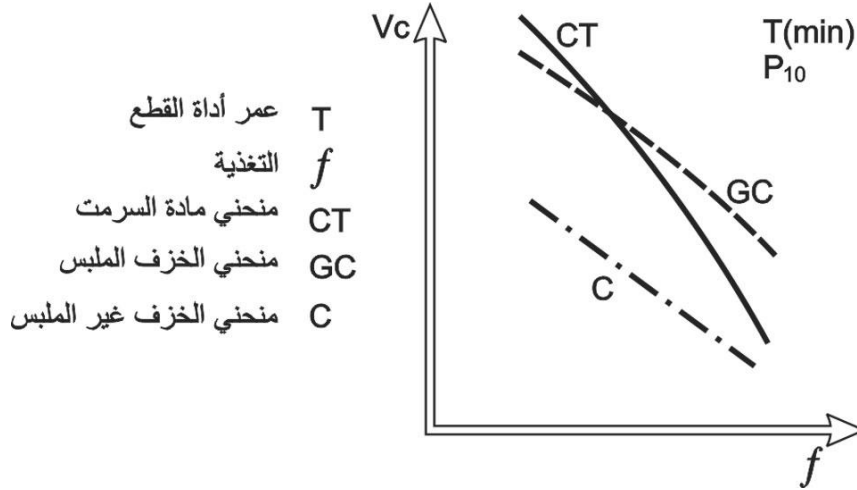

شكل رقم ١٦: مجال عمل السرمت (CT) بتبديل التغذية وسرعة القطع

يتضح من الشكلين السابقين أن السرمت مناسب للاستخدام في مجال السرعات العالية والتغذية المتوسطة، ويمكن لأداة القطع من السرمت أن تحسن الإنتاجية كثيرا في بعض الحالات في شروط التشغيل المناسبة (التغذية - سرعة القطع) والتي يمكن اختيارها بعناية بحسب المواصفات الأساسية للسرمت، وهي مقاومة الحواف للأكسدة، وتآكل سطح القطع، والاستقرار الكيميائي المرتفع، وقساوة مرتفعة، وميل أقل لتشكل الحد المتراكب. والأكثر فائدة أن تستخدم لقم السرمت في التشغيل بالسرعات العالية للحصول على مشغولات أكثر دقة وبسطوح أكثر نعومة ولمدة عمل الأداة القاطعة خلال عمرها الطويل نسبيا.

جدول الرموز الخاصة بمواد أدوات القطع الحديثة:

الرمز	اسم مادة أدوات القطع
GC	الكربيد الإسمنتي المطلي Coated cemented carbide
C	الكربيد الإسمنتي غير المطلي Cemented carbide
CT	السرمت (الخزف المعدني) cermet
PCD	ثنائي بلورات الألماس Polycrystalline diamond
CBN	نتريد البورون الحجمي cubic boron nitride
CC	السيراميك (الخزف) ceramics
HSS	صلب السرعات العالية (صلب سريع القطع) High speed steel
N	الكورونايت coronite

جدول رقم ٢

إن المزج بين خواص مختلف هذه المواد للاستفادة من مواصفاتها المختلفة له أهمية كبيرة من أجل الحصول على مادة مطورة لتنفيذ عمليات التشغيل النوعية بكفاءة عالية الجودة، وإن الاختيار الصحيح لأدوات القطع المناسبة يحتاج إلى خبرة فنية عالية ومعرفة بخواص المواد المشغلة قبل اتخاذ القرار النهائي لتحديد أداة القطع المناسبة لعملية تشغيل محددة ويبين شكل ١٧ مدى المتانة والصلابة لكل نوع من المواد التي تصنع منها أدوات القطع.

٥. المواد الخزفية ceramics

وتصنع منها أقلام تتميز بالصلادة العالية جدا ولكن تستعمل عند سرعات منخفضة حتى لا تتكسر. تتكون من خليطة الألومينا (أكسيد الألومنيوم) الرخيص الثمن مقارنة بالمواد المشكلة بالكربيد الأسمنتي، وتحضر على شكل أقراص بيضاء اللون. ومن خصائصها: الصلادة العالية (HRA ٨٩-٩٥) ومقاومة الحرارة المرتفعة (١١٠٠-١٢٠٠م) والمقاومة الكبيرة للتآكل.

تستخدم هذه الأدوات لقطع الصلب وحديد الزهر والمعادن غير الحديدية، والخراطة النهائية أو نصف النهائية منعا لتعرضها في الحالتين للصدمة في أثناء التشغيل، لكن من عيوبها الهشاشة العالية، لذا يجب عند استعمالها تجنب تعريضها للصدم والاهتزاز الكبير وللأحمال المستعرضة. ويمكن أن تستخدم المواد الخزفية لهما تثبت على حوامل قطع خاصة بها ميكانيكيا للتقليل من تقشرها وتكسرها، أو بإصاقها بالحامل بوساطة اللحام.

٦. الألماس diamond

يتألف الألماس من عنصر كيميائي واحد هو الكربون، وهو من أكثر المواد صلادة ومقاومة للتآكل ودرجة الحرارة؛ إذ يتحمل حتى ٩٠٠م، لذا فهو من أفضل أدوات القطع في عمليات الخراطة وإنهاء السطوح وتشغيل المعادن غير الحديدية والخلائط غير المعدنية. ومن عيوبه الهشاشة العالية والسعر المرتفع.


يمكن المفاضلة بين هذه المواد عموما كما يلي:

لـ يتميز الصلب سريع القطع HSS بمتانة تعادل ضعف متانة الكربيد المسمنت وثلاثة أضعاف متانة الخرف.

لـ يتميز الألماس الصناعي بأنه هش جدا ولكنه قاس جدا، أما مادة الخرف فأكثر قساوة من الكربيد الأسمنتي وأكثر استقرارا حراريا وكيميائيا من الكربيد.

لـ مادة السمرت تتصف بالمقاومة العالية لتآكل سطح القطع والحد القاطع high flank and crater wear resistance. والاستقرار الكيميائي المرتفع واستقرار قساوة المادة نسبيا مع ارتفاع درجات

الحرارة وميل أقل للالتصاق بسطح القطع low tendency for built-up edges وميل أقل للتآكل الناجم عن الأكسدة oxidation wear.

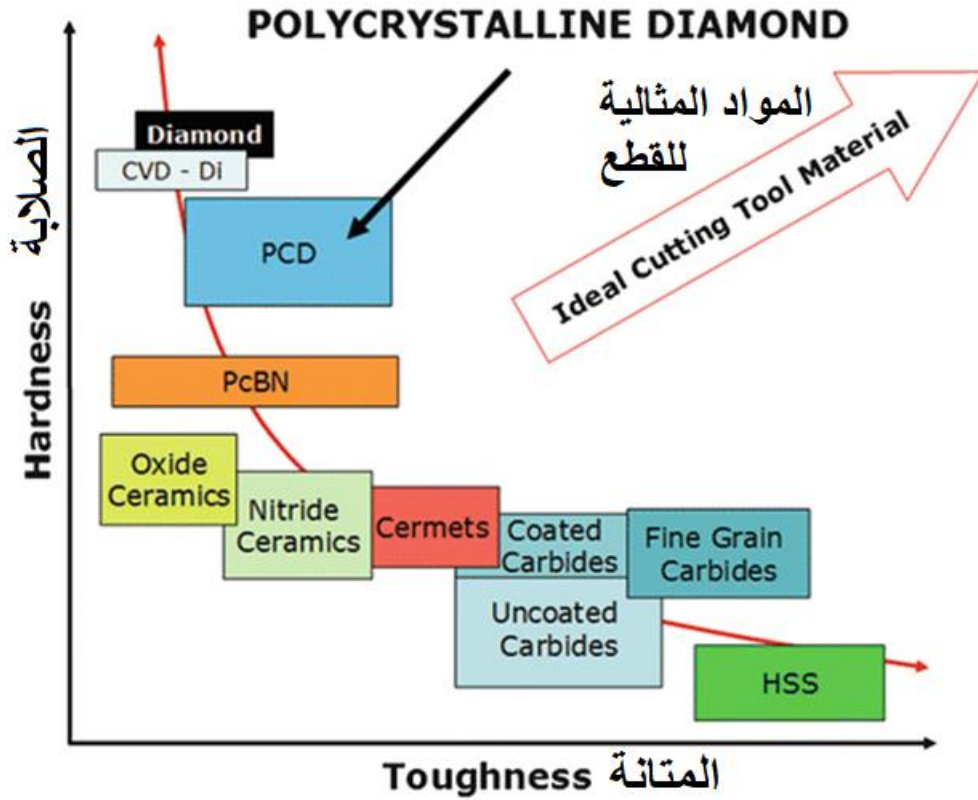

شكل رقم ١٧: مدى المتانة والصلابة لمواد تصنيع أدوات القطع

عمر أداة القطع cutting life tool

عمر أداة القطع هو الزمن الذي تعمل فيه أداة القطع على نحو طبيعي إلى أن يتآكل الحد القاطع، ويقاس هذا الزمن بالدقائق.

تتآكل أداة قطع المعادن نتيجة الاحتكاك الحاصل بين الرايش وسطح أداة القطع وجانب أداة القطع مع المشغولة، حيث تنتزع جسيمات مجهرية من سطح الأداة تتسبب في تحول الحد القاطع إلى رايش مجهري، إضافة إلى تشكل نقرة قريبة من الحد القاطع في منطقة مركز ضغط الرايش ذات الحرارة المرتفعة، وبمساحة تماس صغيرة نسبياً wear crater، وهو ما يجعل قطع المعدن أصعب، ويعجز القلم عن إعطاء النعومة المطلوبة لسطح المشغولة ويفقد القدرة على تشكيل الرايش بانتظام.

إضافة إلى ما تقدم تبذل جهود كبيرة لتحديد معدلات القطع وتطوير الشكل الهندسي لأدوات القطع وحواملها لتسريع زمن فك لقم القطع وتركيبها على الحوامل في عمليات الخراطة والتفريز والثقب. وقد بذلت جهود كبيرة لزيادة عمر تلك الأدوات بتصميم أقلام قطع أكثر مقاومة للحرارة وأقل احتكاكاً للرايش مع سطح أداة القطع، وتعمل على تكسير الرايش وتوزيع الحرارة وعدم السماح لها بالتركز في منطقة سطح الجرف، إضافة إلى الإقلال من التدفق الحراري ما أمكن باتجاه الحدود القاطعة.

وتوجد مواد خاصة تمتاز بمقاومة حرارية وكيميائية عالية، تسهل انزلاق الرايش على سطح أداة القطع، وتستخدم في تلبس اللقم الكربيدية طبقة رقيقة تتراوح من ٢-١٤ ميكرون من كربيد التيتانيوم TIC أو

نترات التيتانيوم TIN أو أكسيد الألمنيوم (AL2O3) ، لزيادة مقاومة القلم للاهتراء وزيادة الإنتاجية وخفض كلفة التشغيل.

وكذلك أمكن تطوير أدوات قطع معيارية واستخدامها في آلات الخراطة الحديثة وفي مراكز تشغيل الماكينات من خفض زمن التشغيل وزيادة كبيرة في الإنتاجية بزيادة عمق القطع والعمل بسرعات قطع عالية.

حوامل اللقم Inserts holder:

تركب اللقم على حوامل عيارية مطورة لأنواع قطع المعادن كافة، ويبين (الشكل ١٨) مجموعة متنوعة من لقم الخراطة مصنعة من أنواع مختلفة من المعادن، ولها أشكال هندسية وأحجام مختلفة. بعضها ملبس بطبقة نترات التيتانيوم (TIN) ، وبعضها الآخر بكاربيد التيتانيوم (TIC) ، وأنواع أخرى ملبسة بطبقتين من نترات التيتانيوم (TIN) وكربيد ونترات التيتانيوم (TIC,N) ، ومنها ما هو ملبس بثلاث طبقات من نترات التيتانيوم TIN، فأكسيد الألمنيوم AL2O3 ، فكريد نترات التيتانيوم (TIC,N) تقع ثخانة تلك الطبقات بين ٢-١٤ ميكرون وتسهم هذه الأنواع من الطبقات في زيادة عمر الحد القاطع للقامة وزيادة مقاومتها للاهتراء، وتقلل من تأثير الرايش في سطح القطع وفي الحد القاطع؛ لأنها تقلل من الاحتكاك، وهذا ما يساعد على الحصول على سطوح قطع بنعومة أكبر وأبعاد مشغولة بدقة أعلى.



شكل رقم ١٨: أنواع وأشكال وأحجام مختلفة من لقم الخراطة

التآكل والتشوه في أدوات القطع Wear and deformation in cutting tool

إن الصفة الرئيسية التي تميز أداة القطع هي مقاومة التآكل والتشوه. يحدث التآكل في أثناء عملية التشغيل وتستمر هذه العملية حتى نهاية عمر أداة القطع، ويحسب عمر الحد القاطع عادة بالدقائق.

تبلغ أعمار أدوات القطع الحديثة غالبا نحو ١٥ دقيقة وهي على شكل لقم صغيرة الحجم. والعمر الفعال لأداة القطع هو الزمن الممكن للحد القاطع أن يعمل فيه بمعدلات قطع مناسبة لتشغيل قطع مقبولة فنيا. أما المؤشرات الأساسية التي تحدد عمر أداة القطع فهي: نعومة الأسطح، ودقة الأبعاد، ومقاومة التآكل، وشكل الرايش. وهذه المؤشرات تتغير، وتعتمد على نوع عملية التشغيل، وهل هو تشغيل تخشيني أو تشغيل إنهاء أو غير ذلك. ويكون لنظام التحكم في أدوات القطع في أثناء عملية التشغيل - أي إذا كان التحكم آليا أو يدويا- أثر كبير في دقة تجميع هذه الأدوات وتبديلها.

ففي عملية تشغيل إنهاء السطوح يعد الحد القاطع مهترئا عندما يعجز عن تشكيل نعومة محددة للسطح المشغل، وعندها لا يسمح بوجود التآكل على الحد القاطع مهما كانت كمية طبقة التآكل صغيرة. أما في عمليات التخشين فإن عملية التآكل تحدث في الحد القاطع وتتطور وتزداد في أثناء عملية القطع، وبالتالي فإنه يسمح بكمية أكبر من التآكل نظرا لانعدام وجود الحاجة إلى نعومة السطح ودقة الأبعاد. تبلغ أداة القطع حدها النهائي عندما يفقد الحد القاطع القدرة على تشكيل الرايش على نحو منتظم، أو عندما تتطور طبقة التآكل على الحد القاطع إلى درجة يصبح فيها الحد القاطع قابلا للانكسار أو على وشك الحدوث.

العوامل الأساسية المسببة للتآكل هي:

- عوامل ميكانيكية .
- عوامل حرارية.
- عوامل كيميائية.
- عوامل الحك (خدش) abrasion

أنواع عمليات التآكل wear والتشوه في أثناء التشغيل

يحدث أثناء التشغيل الأنواع التالية من لتآكل نتيجة لعوامل الإجهاد الميكانيكي المطبق على معدن أداة القطع

١. التآكل بالحك Abrasion

هذا النوع من التآكل معروف جدا وشائع، وهو العامل الرئيسي وليس الكلي، وتسببه الجزيئات القاسية في معدن المشغولة. وهذه الآلية شبيهة جدا بعملية الجليخ حيث تقوم الجزيئات القاسية بعملية الحت السطحي بين سطح المشغولة وأداة الجليخ المستخدمة.

وبالتالي فإن عملية الحت هي ناتج الحمل أو الإجهاد الميكانيكي على لقمة القطع مما يؤدي إلى اهتراء سطح جريان الرايش خلف الحد القاطع

٢. التآكل بالانصهار Diffusion

يحدث هذا النوع من التآكل بتأثير العوامل الكيميائية في أثناء عملية التشغيل، فالخواص الكيميائية لمعدن أداة القطع والتأثير المتبادل الكيميائي بين معدن أداة القطع ومعدن المشغولة يحدد آلية حدوث ظاهرة التآكل بالانصهار وتطورها.

إن قساوة معدن أداة القطع لا تؤثر كثيرا في هذه الظاهرة، فالعلاقة الميثلورجية بين المعادن هي التي تحدد كمية التآكل الحاصل، إذ إن بعض معادن أدوات القطع يكون خاملا في معظم معادن المشغولات ويكون نشيطا جدا في بعضها الآخر، ويؤدي هذا بدوره إلى حدوث آلية التآكل بالانصهار وتطورها مع استمرار عملية التشغيل، وتظهر نتيجة ذلك على سطح الرايش عند تشكله على سطح لقمة القطع. يتخلل هذه الآلية تولد كمية كبيرة من الحرارة تزداد مع زيادة سرعة القطع، عندها تتم عملية التبادل الذري بالاتجاهين فينتقل الفريت من الفولاذ إلى أداة القطع ويبقى الكربون بكميات قليلة، ويكون جاهزا للانتقال داخل الحديد المصهور الذي تكون على شكل رايش التآكل بالأكسدة oxidation.

٣. التآكل بالأكسدة:

إن الحرارة العالية مع وجود الهواء تعني الأكسدة لمعظم المعادن، فالنتجستين والكوبالت يشكلان طبقة أكسيد البوروس، تزول هذه الطبقة بسهولة بواسطة الرايش. وهناك أكاسيد أخرى مثل أكسيد الألمنيوم أكثر قوة وقساوة لذا فإن بعض أنواع أدوات القطع يتعرض للتآكل أكثر من بعضها الآخر بسبب ظاهرة الأكسدة، وخاصة الجزء الأمامي من مقدمة الحد القاطع، حيث ينساب الرايش بسماكته وعرضه ويسمح للهواء بالتسلل والوصول إلى منطقة القطع، فتحدث عملية الأكسدة التي تؤدي بدورها إلى تشكل نتوءات وتكهفات حادة في الحد القاطع

٤. التآكل بالتعب fatigue (الاستاتيكي أو الديناميكي)

هذه الظاهرة هي غالبا ظاهرة مركبة حرارية- ميكانيكية تنجم عن تداخل العوامل المؤثرة فيها. فتأثير العوامل الحرارية وعوامل الإجهاد وعدم الإجهاد بفعل قوى القطع تؤدي مجتمعة إلى ظهور التشققات في الحد القاطع وتحطمه، وإن عمليات التشغيل غير المستمرة والمتقطعة تؤدي إلى توليد حرارة وتبريد في الحد القاطع على نحو متناوب مما يعرض الحد القاطع لصدمات حرارية وميكانيكية.

٥. التآكل بالالتصاق adhesion

ويعرف أيضا بظاهرة التآكل بالاقتراع، وهو يحدث عند درجة حرارة منخفضة على سطح الرايش وأداة القطع، ومن الممكن أن يحدث أيضا عند تشكل رايش طويل أو قصير سواء عند تشغيل الفولاذ أم الألمنيوم أم الحديد الصب.

تقود هذه الآلية من التآكل غالباً إلى تشكل حد متراكب على الحد القاطع، والحد المتراكب هو تشكل ديناميكي لبنية جديدة متراكمة من الرايش تلتحم على الحد القاطع ببعضها ببعض وتكتسب قساوة عالية وتصبح جزءاً من الحد القاطع. وهذا النموذج من التآكل هو الأكثر شيوعاً في الحد القاطع، وهو يرتبط بالتأثير المتبادل بين معدن أداة القطع ومعدن المشغولة.

إن الفهم الصحيح لآلية التآكل هذه يساعد على وضع التحليل الصحيح لنوع التآكل الحاصل بأداة القطع، ويؤدي حتماً إلى استبعاد الأداة غير المناسبة والاختيار الصحيح لأداة القطع، وشروط القطع في عملية التشغيل.

المواصفات الأساسية الأكثر أهمية لمعدن أداة القطع

هذه المواصفات هي التي تحدد مدى صمود أداة القطع لمختلف آليات التآكل التي تحدث والتي تحد من فاعلية الحد القاطع:

- ✍️ القساوة العالية high hardness.
- ✍️ المتانة العالية high toughness.
- ✍️ الاستقرار الكيميائي chemically stability.
- ✍️ عدم قابلية الانصهار الحراري thermal diffusion resistance.
- ✍️ عدم قابلية التمدد الحراري thermal extended resistance.
- ✍️ الخمول السطحي inert sur.
- ✍️ عدم قابلية الالتصاق السطحي adhesion resistance.

أثر سوائل التبريد في أداة القطع

تتولد في أثناء عملية القطع كميات كبيرة من الحرارة تؤدي إلى تسخين الحد القاطع ونقصان قساوته ثم تآكله. وللتقليل من سرعة تآكل الحد القاطع وزيادة مدة خدمته تستخدم سوائل التبريد المخصصة لإنقاص الحرارة في منطقة تشكل الرايش، وفي حال كانت سوائل التبريد ذات خواص تزييقية؛ فإنها تقلل الاحتكاك بين القلم والرايش وبين القلم والمشغولة، ومن ثم تخفض كمية الحرارة الناتجة من الاحتكاك بتسهيل انزلاق الرايش على سطح القلم القاطع ويكون تآكل حد القلم القاطع أبطأ.

تستعمل سوائل التزييت والتبريد للتقليل من تسخن القلم، مما يؤدي إلى إطالة عمره ومدة عمله وتحسين ملامسة السطح المشغل وزيادة إنتاجية عملية القطع.

تستخدم عدة أنواع من سوائل التبريد والتزييت في أثناء عملية التشغيل، ويحدد نوع سائل التبريد وغزارته بحسب نوع عملية التشغيل ونوع أداة القطع ونوع معدن القطعة المشغولة، وكذلك معدلات القطع المستخدمة (من سرعة وتغذية وعمق القطع).

أنواع سوائل التبريد

يوجد مجموعتان من سوائل التبريد هما:

١- المحاليل المائية aqueous emulsion

تمتاز بخواص تبريد جيدة، وتتنحصر عملية التبريد في امتصاص حرارة القطع وخفضها، ومنها محلول كربونات الصوديوم ويحوي ٣-٥ % صودا.

٢- المحاليل الزيتية Oil based emulsion

تمتاز بخواص تزييتية عالية، إلا أن خواصها التبريدية أقل من خواص سوائل النوع الأولى. يحتوي هذا النوع من زيوت التبريد على الزيت المكبرت (سولفاتيزول) sulfurized oil وهي زيوت معدنية معاملة بمجموعة السلفونيك. يفضل التبريد بتوجيه تيار خفيف من المستحلب المائي بضغط لا يزيد على ٣٠ كجم/سم^٢ (٣٠ بار) عبر فتحة صنوبر ضيق من جهة السطح الخلفي للقلم بمعنى (على نقطة تحرك الرايش). ولا يستخدم سائل التبريد عند تشكيل المعادن الهشة كحديد الزهر.

يمكن تحسين خواص سوائل التبريد والتزييت بإضافة كميات قليلة (٠,١-١,٠%) من مواد نشطة سطحيا حيث يمكنها زيادة قدرة التزييت، ومن هذه المواد حامض الأستاريك، حامض الزيتيك، الحامض النخيلي وغيرها، مع إضافات أخرى من مواد عضوية كالفلور أو الكروم أو اليود.

نوع العملية	صلب (فولاذ)		حديد زهر	نحاس وسبائكه	المنيوم وسبائكه
	سهل التشغيل	صعب التشغيل			
تخشين	مستحلب زيت تنقيب	مستحلب زيت قطع	جاف	جاف زيت تنقيب زيت قطع	مستحلب زيت تنقيب زيت قطع
تنعيم	مستحلب زيت تنقيب	مستحلب زيت تنقيب	جاف مستحلب	جاف زيت تنقيب زيت قطع	جاف زيت تنقيب زيت قطع

جدول رقم ٣: أنواع سوائل التبريد المستخدمة في الخراطة



السلامة أولاً SAFETY FIRST


يمكن أن تكون المخرطة آلة آمنة فقط إذا كان المشغل على علم بالأخطار التي ينطوي عليها تشغيلها. وفي ورشة الإنتاج، في أي مكان كذلك، يجب أن يبقى تركيز المشغل دائما على عمله، لتجنب الحوادث. ويجب تطوير عادات العمل الآمنة في استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية والأجهزة الواقية. معايير السلامة ما هي إلا توجيهات لمساعدتك على القضاء على الممارسات والإجراءات الغير آمنة.

الاحتياطات الواجب إتباعها في ورشة الخراطة

- ✍ التزم بإجراءات وإرشادات السلامة والأمان وارتدي الملابس المناسبة أثناء العمل في المعمل.
- ✍ التأكد من إن الوصلات الكهربائية للمخرطة سليمة ١٠٠%.
- ✍ التركيز والانتباه أثناء تشغيل المخرطة وأثناء عملها.
- ✍ تجنب ارتداء الملابس الفضفاضة.
- ✍ لبس حذاء السلامة.
- ✍ عدم لبس الساعات والخواتم والاساور أثناء العمل.
- ✍ عدم تنظيف المخرطة أثناء حركتها.
- ✍ تعامل مع زملائك ومع المدربين بجدية والتزام وروح الفريق وحسن التعامل مع الجميع.
- ✍ حافظ على تنظيم وترتيب العدد وأدوات العمل في مكان امن حتى لا تتعرض إلى التلف.
- ✍ تنظيف الأتربة والرطوبة من على المخارط قبل التشغيل (حيث أن تواجد الأتربة المتراكمة على جوانب الأجزاء المتحركة تسبب الخشونة والتآكل).
- ✍ يجب تنظيف المخرطة من الرائش والأوساخ بعد الانتهاء من العمل عليها.
- ✍ التزم بالطرق الصحيحة في استخدام العدد والآلات حسب إرشادات المدرب للحفاظ على دقتها وسلامتها.
- ✍ التأكد من سلامة الأدوات قبل وبعد الاستعمال.
- ✍ إتباع الطريقة الصحيحة عند استعمال كل أداة.
- ✍ إتباع الطريقة الصحيحة في الوقوف أثناء العمل على المخرطة.
- ✍ ارتداء الملابس الواقية الخاصة بالعمل على المخرطة (يجب ارتداء النظارة الواقية من تطاير الرائش الناتج من العمل).
- ✍ الحذر من الأطراف الحادة مثل شفرة المنشار وحواف المعادن.
- ✍ التأكد من ربط المشغولة جيدا أثناء التشغيل.
- ✍ استخدام الأدوات السليمة فقط.
- ✍ عدم وضع المشغولات والعدد فوق الماكينات أو حولها.
- ✍ إتباع النظام والدقة في العمل.
- ✍ إتباع الطريقة السليمة في استخدام العدد واستعمالها في الأغراض المخصصة لها.
- ✍ تنظيف الأدوات والمكان بعد الانتهاء من العمل.
- ✍ وضع كل أداة في المكان المخصص لها.
- ✍ إجراء صيانة دورية علي المعدات باستمرار.

- التأكد من سلامة الأدوات قبل وبعد الاستعمال.
- إتباع الطريقة الصحيحة عند استعمال كل أداة.
- الحذر من الأطراف الحادة مثل شفرة المنشار وحواف المعادن.
- التأكد من ربط المشغولة جيدا بواسطة المنجلة.
- استخدام الأدوات السليمة فقط.
- إتباع النظام والدقة في العمل.
- تنظيف الأدوات والمكان بعد الانتهاء من العمل.
- وضع كل أداة في المكان المخصص لها.
- إجراء صيانة دورية على المعدات باستمرار.

الاحتياطات الواجب إتباعها في ورشة الخراطة

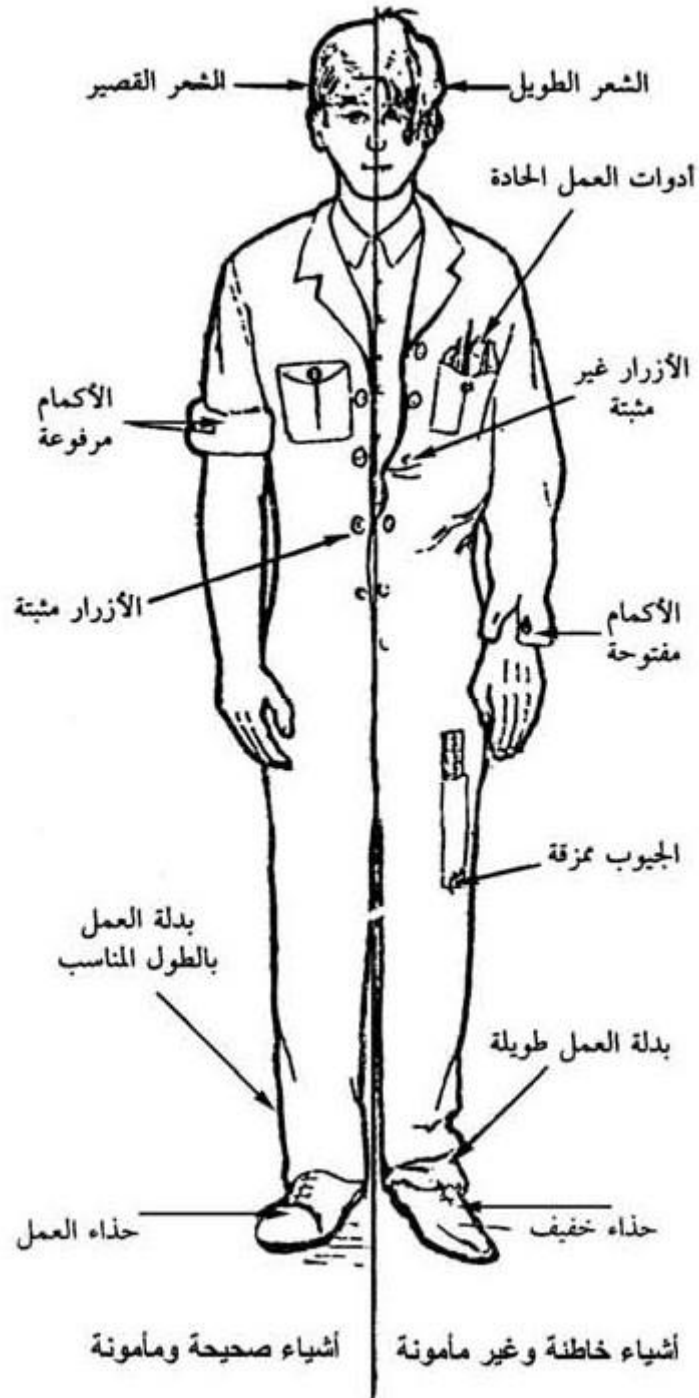

الاستخدام الآمن لماكينات الخراطة

إرشادات عامة قبل البدء في العمل:

- ✍ فهم الرسم جيدا قبل البدء (تحضير وفهم مواصفات وأبعاد المشغولة المطلوبة وتوفير الرسومات والخطوات اللازمة لتشغيلها بشكل واضح).
- ✍ التعرف على مفاتيح التشغيل والعلق ومفاتيح الطوارئ emergency stop ومعرفة الأجزاء الرئيسية للمخرطة.
- ✍ التأكد من أحكام تثبيت المشغولة والاحتياطات اللازمة للمشغولات الطويلة
- ✍ التأكد من إزالة مفتاح الظرف وأي عدد أو أدوات قد تكون موجودة على جوانب الماكينة أو الفرش.
- ✍ يجب الإلمام قبل كل شيء بطريقة تشغيل وإيقاف المخرطة لتلافي وقوع الحوادث وخاصة لمن يكون حديث العهد بتعلم الخراطة.
- ✍ عدم لمس أي جزء من الماكينة بدون العلم والتفهم بحقيقة ووظيفة وحركة هذا الجزء.
- ✍ عدم لمس أو مسك باليد الأجزاء المحادة مثل العدد والرايش المتخلف من عمليات الخراطة.
- ✍ أثناء الوقوف ومشاهدة عملية خراطة يجب الابتعاد عن الظرف لعدم تطاير الرايش في العين.
- ✍ عدم الإمعان والتدقيق بالنظر لمدة طويلة في الأجزاء الدائرة حيث أن هذا يسبب تعب وضعف في العين.
- ✍ في حالة مراقبة ماكينة يجب عدم التحدث مع شخص آخر أو ترك الماكينة تشتغل فهذا يسبب تلف قطعة العمل أو تلف الماكينة ذاتها.
- ✍ مراعاة اليقظة التامة خاصة عند سماع أي صوت غير عادي بالماكينة فيجب إيقافها والتبليغ عنها فوراً.
- ✍ التأكد من أن اللبس الخاص بالعمل ليس به أي قطع بارزة مثل الأكمام الرباط وذلك لتجنب الحوادث.


إرشادات عند البدء التشغيل والعمل على المخرطة:

- ✎ الإلمام التام بتعشيق جميع أذرع ضبط السرعة والتغذية.
- ✎ راجع نوع المعدن الخام من حيث نوعه وقياساته.
- ✎ التأكد من ربط قطعة الشغل جيدا.
- ✎ ابدأ تشغيل المخرطة وبعد الوصول للسرعة المطلوبة قم تدريجيا بتقريب الحد القاطع باتجاه المشغولة.
- ✎ لا تترك الماكينة أثناء تشغيلها.
- ✎ افصل الماكينة عند القيام بأي أعمال فحص أو مراجعة لأبعاد المشغولة أو إعدادات لعدد القطع.
- ✎ لا تقم ابدأ بإيقاف الظرف أو إبطاء سرعته باليد.
- ✎ لا تترك الرايش يتراكم على العد أو يعلق بالمشغولة بشكل كبير، قم بفصل الماكينة لإزالته.

بعد الانتهاء من العمل:

- ✎ افصل الماكينة قبل البدء في إزالة الرايش أو فك المشغولة.

الجزء الثاني: التمارين العملية الخاصة بالمخرطة

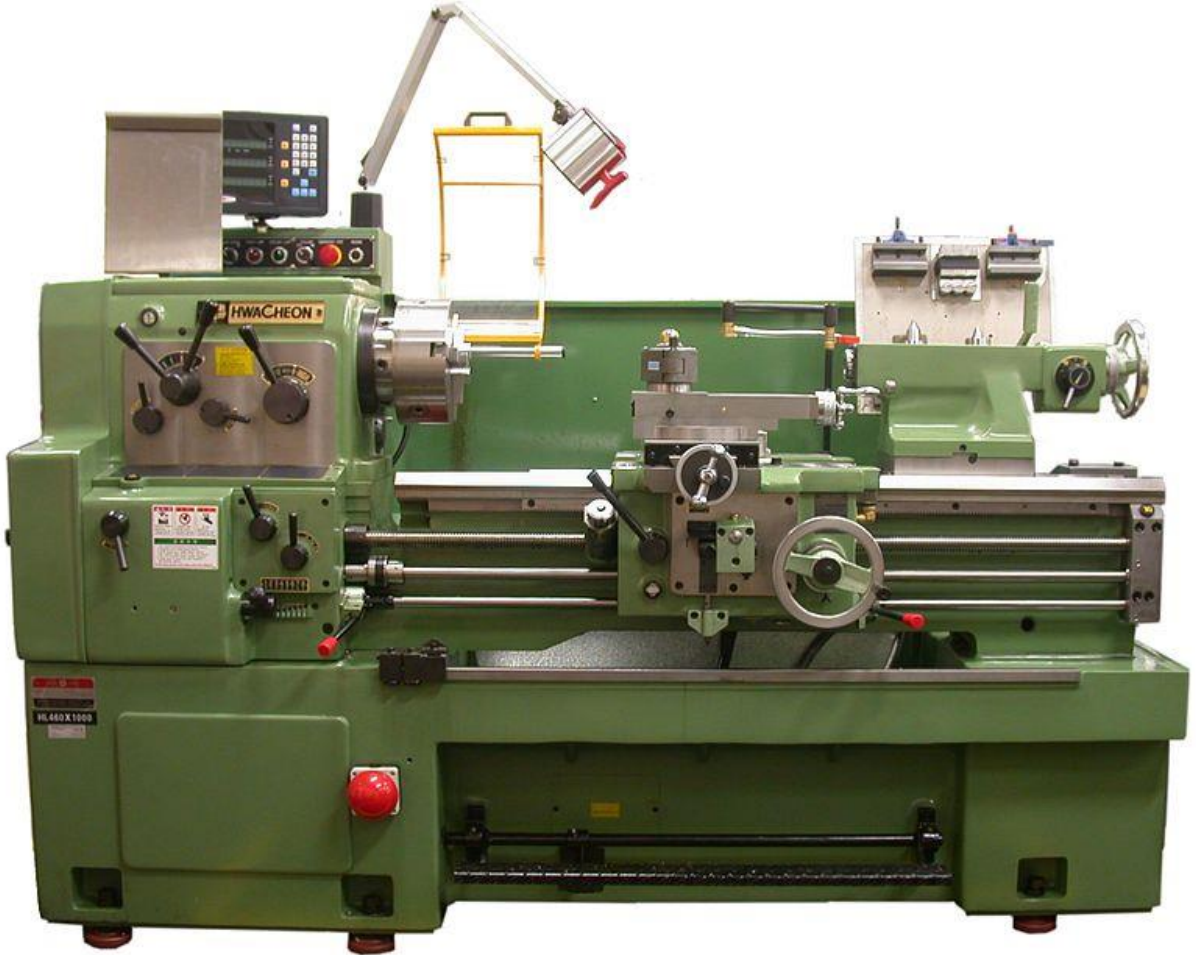

استكشاف أجزاء المخرطة

تدريب رقم	١	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

أهداف

١. التعرف على الأجزاء الرئيسية في المخرطة
٢. التعرف على ملحقات المخارط


متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
المخرطة المتاحة في الورشة ملحقات المخرطة	لا يوجد

جدول رقم ٤

المعارف المرتبطة بالتدريب

المخرطة وأجزائها وتحديد السرعات المناسبة للخامة المراد تشغيلها

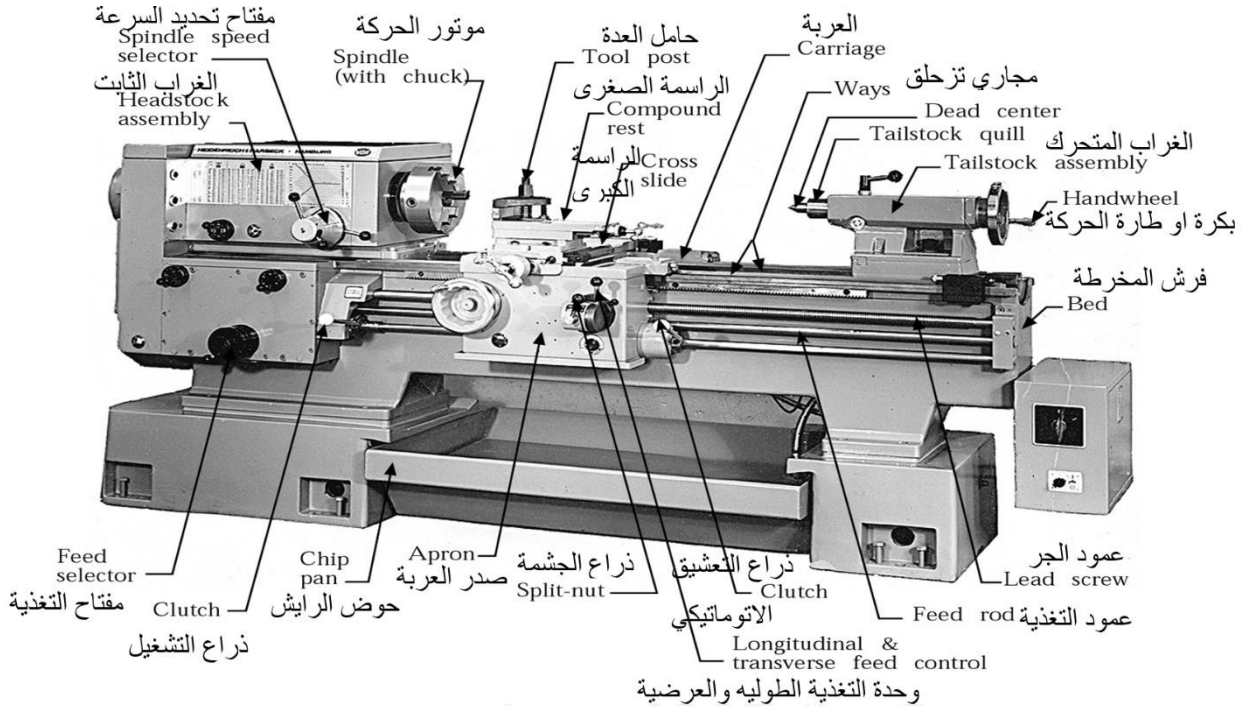

شكل رقم ١٩: المخرطة

خطوات تنفيذ التدريب


أولاً: الأجزاء الأساسية للمخرطة العامة

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الخراطة.
٢. الغراب الثابت Head stock: يستخدم في نقل حركة الدوران من موتور التشغيل الى محور ظرف Chuck تثبيت الشغلة ومن ثم الى الشغلة وذلك بسرعات متعددة يتم اختيارها باستخدام صندوق التروس، ويوفر موتور التشغيل الحركة الدورانية في الاتجاهين مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة.



شكل رقم ٢٠: مكونات الغراب الثابت

٣. **الغراب المتحرك Tail stock:** يركب على الفرش من الناحية اليمنى وهو قابل للانزلاق على الفرش ويمكن تثبيته في أي مكان على الفرش حسب طول الشغلة، مركز الغراب المتحرك يواجه مركز الغراب الثابت. ويستخدم الغراب المتحرك في:
 - للإستخدام في سند المشغولات الطولية بواسطة ذنب المخرطة.
 - لثقب المشغولات المراد تشغيلها من الداخل بأقطار مختلفة بواسطة بنط تركيب عليه.
 - لعمل المخروط بطول كبير ودرجة ميل صغيرة.

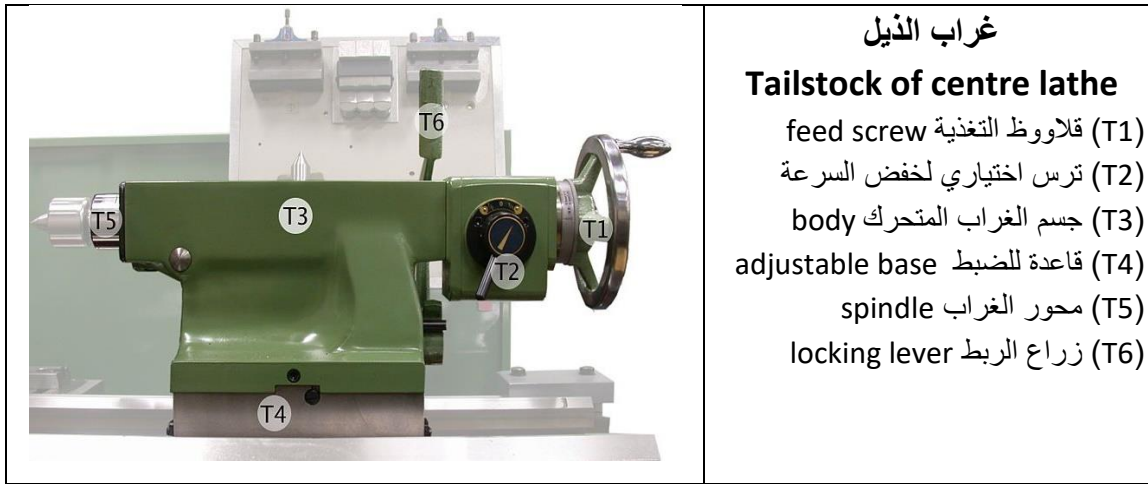


غراب الذيل

Tailstock of centre lathe

- feed screw (T1) قلاووظ التغذية
- speed selection gear (T2) ترس اختياري لخفض السرعة
- body (T3) جسم الغراب المتحرك
- adjustable base (T4) قاعدة للضبط
- spindle (T5) محور الغراب
- locking lever (T6) زراع الربط


شكل رقم ٢١: مكونات الغراب المتحرك

ملحوظة: يجب الانتباه إلى ضبط ماسك غراب الزيل المتحرك Adjusting the Tailstock Clamp و يجب ضبط وضع الغلق لزراع ماسك الفرش الموجود على الغراب المتحرك قبل نهاية النقط الميتة العليا شكل (٢٢) والانتباه لزراع ربط الذنب المسئول عن فرملتها عند تثبيت المشغولات الطويلة.

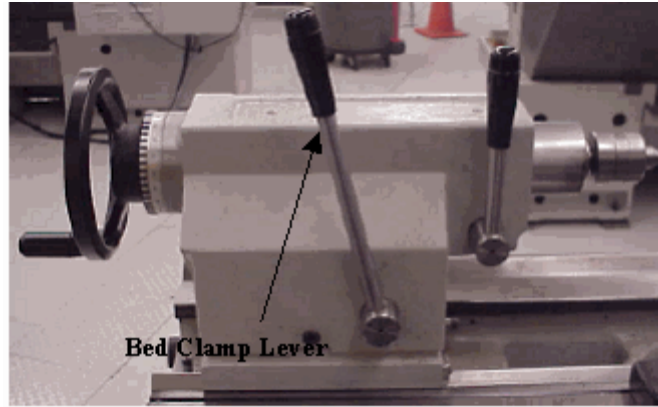

شكل رقم ٢٢: وضع الغلق لزراع ماسك الفرش الموجود على الغراب المتحرك

٤. فرش المخرطة **Bed**: يمثل القاعدة الأساسية للمخرطة ويحمل الأجزاء الرئيسية لها وهو مصنوع من الحديد الزهر المسبوك لتحمل الاهتزازات والإجهادات الناتجة عن القطع، الفرش به دليلان على شكل هرم ناقص وآخران مسطحان تتحرك عليهما عربة المخرطة والغراب المتحرك حركة مستقيمة.

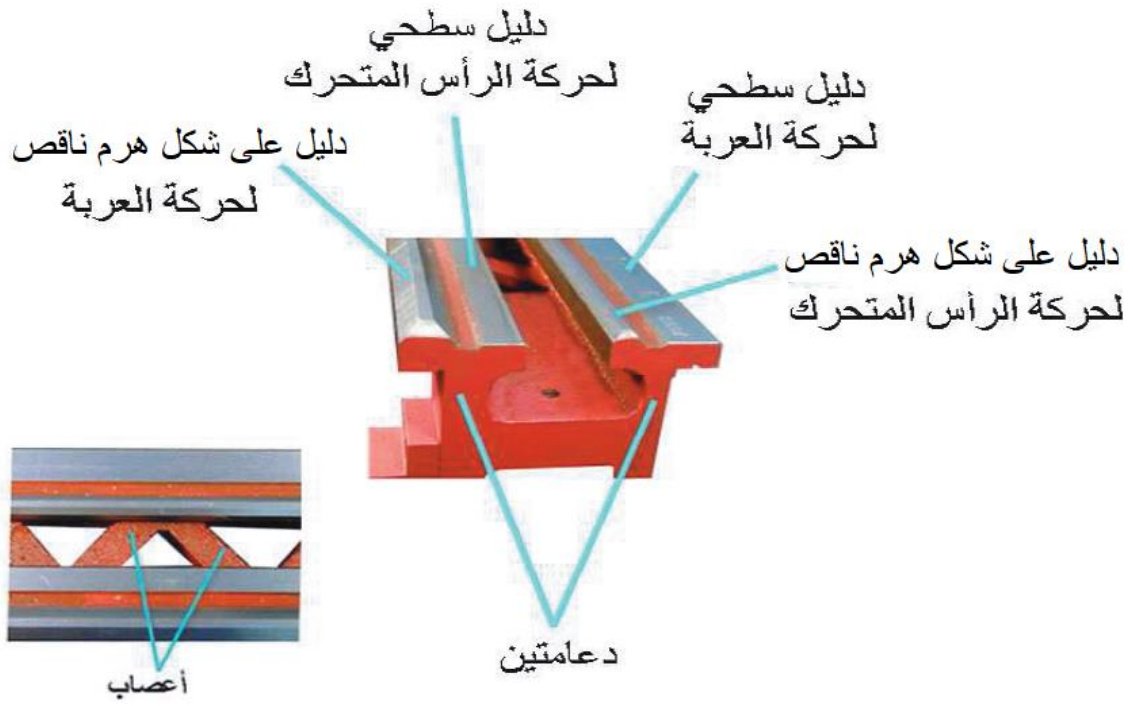

شكل رقم ٢٣: الفرش ويحمل كل مكونات المخرطة

٥. العرببة (الرسم الطولية) Carriage: تنزلق العرببة على فرش المخرطة على دليل على شكل هرم ناقص في اتجاه موازي للخط الواصل بين ظرف المخرطة وذنبه الغراب المتحرك وتستخدم في عمل:

للخراطة الأسطوانية يدويا أو آليا بواسطة تعشيقها مع عمود التغذية.

للقلاووظ بواسطة تعشيقها مع عمود القلاووظ عن طريق الجائشة (الصامولة).

وتحمل العرببة معها جهاز التعشيق الاتوماتيكي apron والمكونات التالية كما هو مبين في شكل ٢٤




مكونات العربيه

carriage and components of centre lathe

- المقلمة (حامل اقلام القطع) Tool post
 الزلاقة العلوية top-slide
 طارة التغذية والقرص المدرج لبيان قيمة (2a)
 التغذية top-slide feed screw and dial
 منقلة الميل (الجزء المركب للراسمة الصغرى) Compound portion of top-slide (protractor)
 الراسمة العرضية cross-slide
 مقياس قضيب الزلاقة العرضية- cross-slide DRO scale
 طارة التغذية والقرص المدرج لبيان قيمة (3b)
 التغذية cross-slide feed screw and dial
 السرج saddle
 جهاز التعشيق الأتوماتيكي apron
 عجلة العربيه (5a) carriage handwheel
 زراع نصف الصامولة (5b) half-nuts lever
 زراع التغذية (5c) Feed lever

شكل رقم ٢٤: مكونات العربيه

- أ- الراسمة الكبرى (العرضية) Compound slide: مركبة فوق العربيه وتتحرك حركة عمودية على محور المخرطة وتستخدم في تنفيذ حركة التغذية العرضية لعمق القطع لعمل:
 الخراطة الجانبية (تسوية القورة Facing) يدويا أو آليا بواسطة تعشيقها مع عمود التغذية.
 وتستخدم في عملية القطع على المخرطة (فصل جزء من المشغولة).
- ب- الراسمة الصغرى cross-slide: وهي مثبتة فوق الراسمة الكبرى على منقلة مدرجة بواسطة مسمارين تثبيت بالصامولة وتستخدم في عمل السلبات والأشكال المخروطية القصيرة وبدرجه ميل كبيرة ويتم تحريك الراسمة الصغرى يدويا فقط.

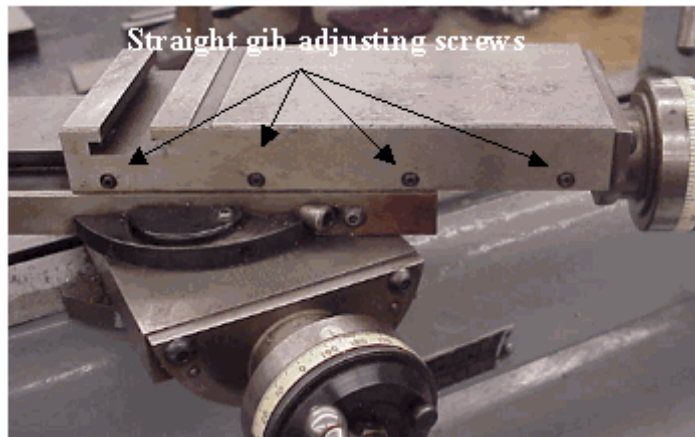


شكل رقم ٢٥: زلاق مركب يستخدم جريده مستقيمة

ت- حامل العدة (المقلمة) **Tool post**: مركبه فوق الراسمة الصغرى وفائدته حمل عدة القطع (أقلام المخرطة) وتثبيتها بواسطة مسامير القلاووظ ويمكن ربط وتثبيت أكثر من قلم مخرطة عليها ويمكن استعمال الأوجه الأربعة للمقلمة.




شكل رقم ٢٦: المقلمة

٦. ظرف المخرطة **Chuck**: مركب على عمود قلب المخرطة بواسطة قلاووظ ومزود بثلاثة فكوك (الفم) أو أربعة ويستخدم في تثبيت الشغلة بواسطة مفتاح الظرف.

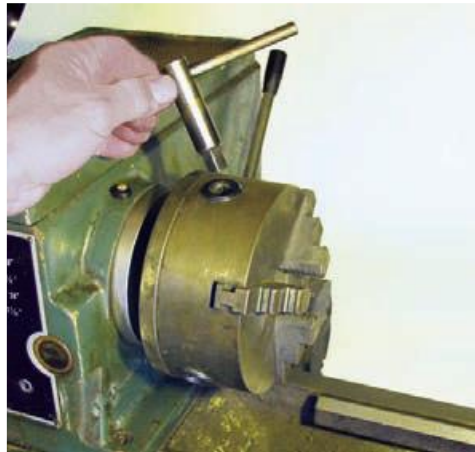


شكل رقم ٢٧: ظرف المخرطة

٧. **عامود القلاووظ (الجر) Lead screw**: يستخدم في تحريك عربة المخرطة آليا عن طريق الجاشمة (الصامولة المشقوقة half nut) وذلك لعمل القلاووظ، ويحصل على حركته من خلال مجموعة من التروس من صندوق التروس الرئيسي. ويوجد زراع الجاشمة half-nut lever في ناحية اليمين للعربة.

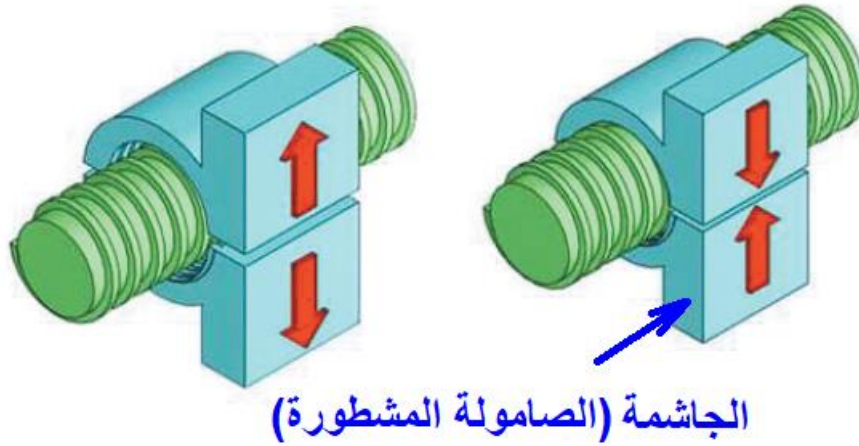

شكل رقم ٢٨: تعشيق الجامشة بواسطة ذراع تعشيق عمود القلاووظ الموجود على العربة

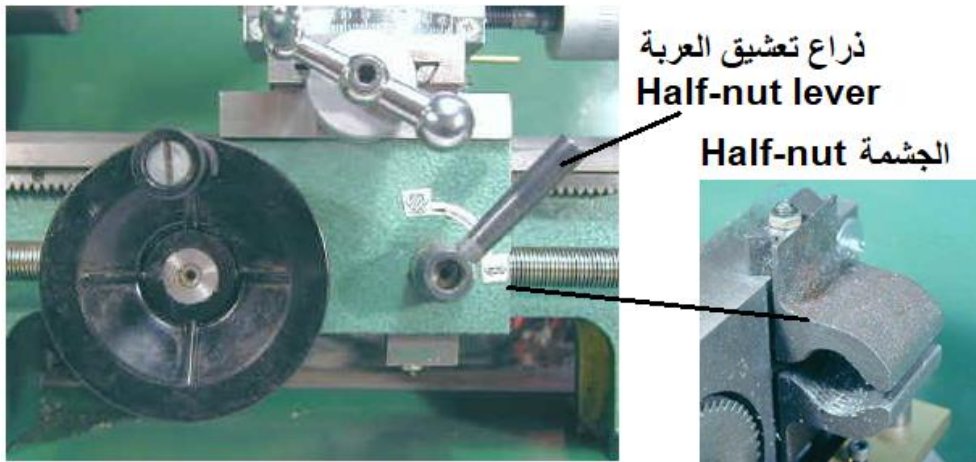


شكل رقم ٢٩: ذراع تعشيق العربة والجامشة المركبة خلفه

٨. **عمود التغذية Feed rod:** يستخدم في تحريك عربة الراسمة الكبرى آليا لتوفير التغذية العرضية ويزود بالحركة من خلال مجموعة تروس من صندوق التروس الرئيسي.
٩. **صندوق السرعات (جهاز التغذية) Feed change gear box:** خاص بتحريك عمود التغذية وعمود القلاووظ والتحكم في سرعتيهما ويوفر التغذية الطولية لعمل الخراطة الخارجية وكذلك التغذية العرضية لعمل قطع عرضي أو تسوية سطح المشغولة.



شكل رقم ٣٠: مجموعة التشغيل

١٠. القوائم **Support**: هي عبارة عن قائمين من الزهر أحدهما يمين المخرطة والآخر شمالها وفائدتهما حمل فرش المخرطة بما عليه وكذا الغراب الثابت وصندوق السرعات (التغذية).
١١. حوض استقبال الرايش **Chip pan**: يصنع من الصلب الرقيق ويثبت بين القائمين وفائدته استقبال الرايش الناتج عن التشغيل وكذلك سائر التبريد أثناء العمل.
١٢. دلائل الانزلاق **Bed ways**: يسهل حركة لعربة على فرش المخرطة.

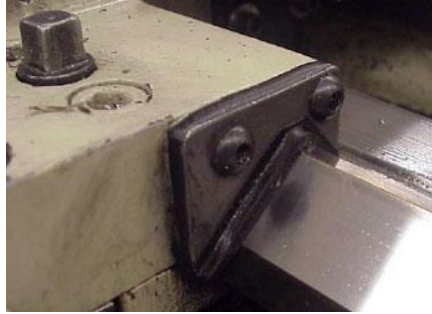



شكل رقم ٣١: الدليل الانزلاقي والمساحة

ثانياً: ملحقات المخرطة العامة

١. حامل قلم القطع **Tool post**

بالنسبة لأعمال المخرطة، يجب دعم أدوات القطع وتثبيتها بأمان في الوضع المناسب لتشغيل قطعة العمل، يمثل عدم تثبيت أدوات القطع تهديد على كل من هو موجود داخل الورشة، كذلك يحدث كثير من الاهتزازات والصوت العالي (ازيز). يجب أن يتمكن أي شخص يعمل على المخرطة من اختيار أفضل أداة من أجل العملية التي يتم تنفيذها. احد اهم المواصفات التي يجب توافرها في مثبتات أدوات القطع هي الصلابة.

يتم تثبيت أدوات القطع على بعض المخارط القديمة بإحكام بواسطة مسمار الترياس وهو غير منتشر الآن، السبب في عدم انتشار هذا النوع هو انه يعتمد على المشغل في التثبيت والربط.

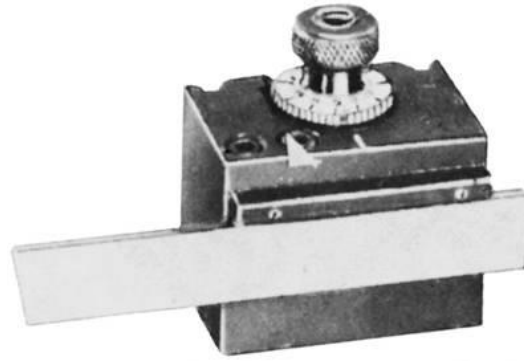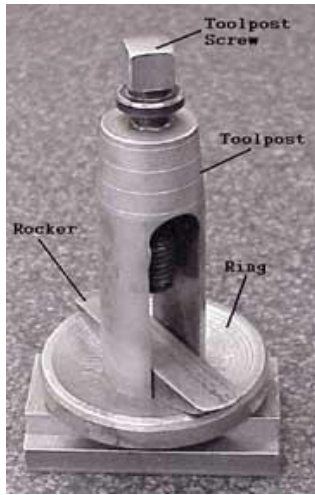

شكل رقم ٣٢: حامل القلم Tool post

نظرا للحاجة إلى مزيد من الصلابة على المخارط الحديثة التي تستخدم أدوات قطع الكربيد، تم تطوير عدة أنواع من أدوات التغيير و التثبيت لأقلام القطع. و اكثر الأنواع شيوعا هو أداة التثبيت سريعة التغيير (الشكل ٣٣)، وسميت بهذا الاسم بسبب السرعة التي يمكن بها تغيير الأدوات.



شكل رقم ٣٣: أداة تثبيت سريعة التغيير

يتم الاحتفاظ بدقة الأدوات المستخدمة في ذلك بسبب البناء المتناسق بين الحامل والأداة. يتم إجراء تعديلات ارتفاع أدوات القطع عن طريق مسمار الربط، وستظل محاذاة الارتفاع ثابتة على الرغم من التغييرات المتكررة لعدة القطع.



يتيح حامل أدوات التغيير السريع ثلاثي الجوانب (الشكل ٣٤) إمكانية إضافة أكثر من أداة على كل جانب. يتم استخدام هذه الوظائف بشكل آمن بتحريره باليد وتدويره.



شكل رقم ٣٤: أداة تثبيت سريعة التغيير (زيل حمامة) متعددة المواضع

٢. الصينية المسطحة (Face plate):


تستخدم الصينية لتثبيت المشغولات الغير منتظمة الشكل والتي لا يمكن ربطها بين فكوك الظرف وذلك باستخدام براغي وألواح وزاوية ربط فولاذية للمشغولات. تتركب الصينية وتثبت على محور الدوران الرئيسي مكان الظرف الثلاثي أو الرباعي كما هو مبين في شكل ٣٥.

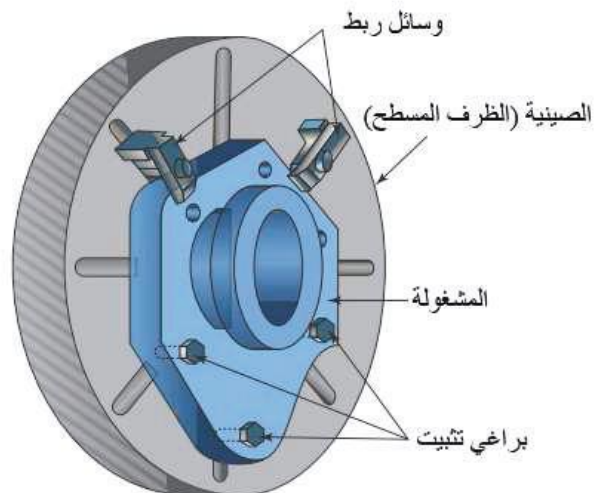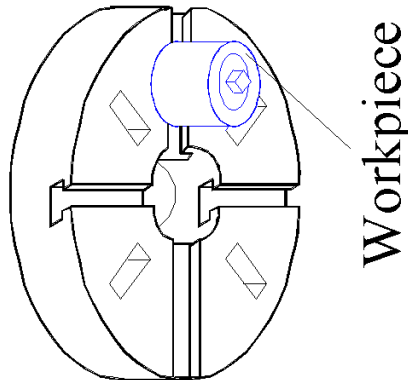

شكل رقم ٣٥: ربط المشغولات في الصينية

٣. الصينية الدوارة (Driving plate):

هي صينية بها شقوق قطرية لتعشيق مسمار القلب الدوار، أو الذيل المنحني للقلب الدوار كما هو مبين في شكل ٣٦. تستخدم الصينية الدوارة في ربط المشغولات بين ذنبتين عن طريق تعشيق الشغلة مع الصينية الدوارة

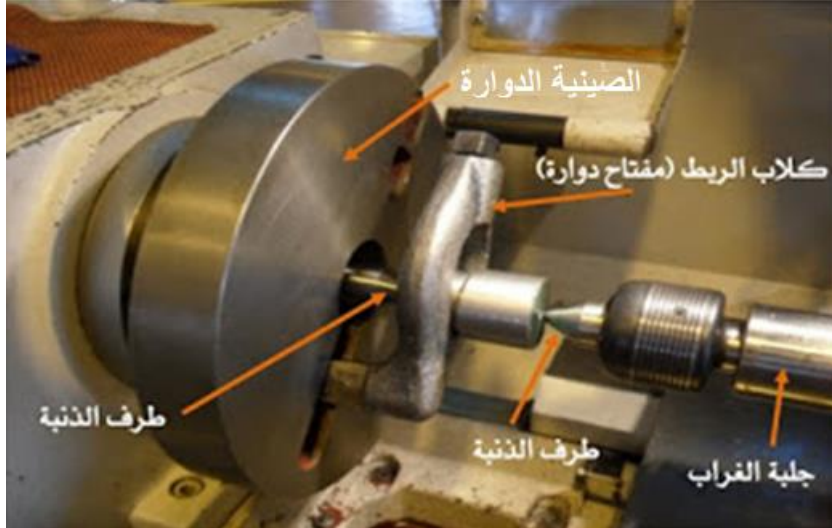

شكل رقم ٣٦: الصينية الدوارة وتثبيت الشغلة عليها


٤. الظرف الثلاثي والرباعي:

يستعمل الظرف لتثبيت المشغولات أثناء دورانها على محور دوران المخرطة ويوجد منه نوعان:

٤-١ ظروف التمرکز الذاتي (الظروف الثلاثي)

يستعمل هذه الظرف بكثرة لكونه سهل الاستعمال ويؤمن الربط المحكم للشغلة وذلك لكون الفكوك الثلاثة تتحرك في وقت واحد الامر الذي يساعد على وضع وتثبيت القطعة ذات السطح الأسطواناني (الداخلي او

الخارجي) بحيث تتطابق بدقة مع محور عمود الدوران بالإضافة الى ان الزمن الذي يصرف على وضع وتثبيت القطعة يختصر كثيرا ويبين شكل ٣٧ الظرف الثلاثي ومكوناته.

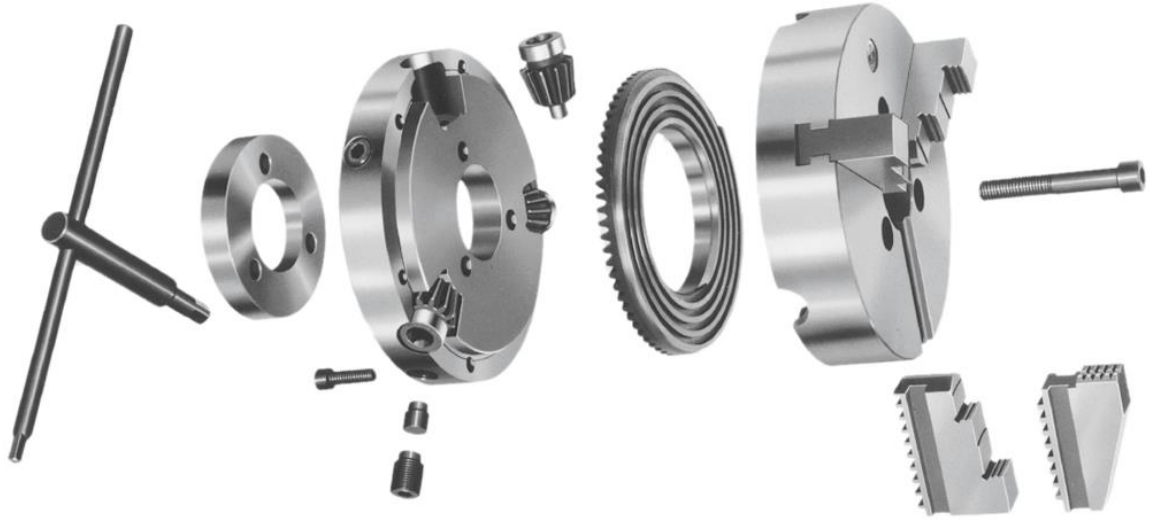

شكل رقم ٣٧: ظروف التمرکز الذاتي (ظروف ثلاثي الفكوك)

يستخدم الظرف الثلاثي المركزي لتثبيت المشغولات القصيرة ذات المقاطع الدائرية أو المقاطع ذات الأضلاع التي تقبل القسمة على عدد اللقم كما يستخدم في ربط المشغولات الطويلة بمساعدة سنبك الرأس المتحرك.

٤-٢ الظرف الرباعي المركزي:

إن الظرف الرباعي المركزي المبين في الشكل ٣٨ يماثل الظرف الثلاثي المركزي من حيث تثبيت المشغولات ذات المقطع الدائري أو ذات الأضلاع التي تقبل القسمة على عدد اللقم مثل المقاطع المربعة أو الثمانية.



شكل رقم ٣٨: الظرف الرباعي المركزي

يمتاز الظرف الرباعي عن الظروف الثلاثي بإمكانية تثبيت الأشكال المربعة، ويركب الظرف الرباعي على المخرطة بطريقة تركيب الظروف الثلاثي نفسها.

يوجد أيضا الظرف الرباعي ذو الفكوك الحرة حيث يمكن ضبط كل فك منها بشكل مستقل، وذلك عن طريق لولب خاص بكل فك مما يزيد في اتساع نطاق الربط لمختلف المشغولات، وهذه الفكوك هي نفسها متدرجة داخليا وخارجيا كما هو موضح في الشكل (٣٩).



شكل رقم ٣٩: الظرف الرباعي ذو الفكوك الحرة

٥. مفتاح الظرف:

يستخدم لربط المشغولات الموجودة داخل ظرف المخرطة.



شكل رقم ٤٠: مفتاح الظرف

٦. المخنقة A rest

تستخدم المخنق لسند المشغولات الطويلة حتى لا تنحني أثناء عمليات التشغيل ويوجد منها نوعان:

٦-١ المخنقة الثابتة A steady rest:

تستخدم المخنقة لسند المشغولات الطويلة أو الرفيعة وذلك لتجنب انحنائها أثناء التشغيل وتستخدم أيضا عندما يتطلب الأمر تشغيل السطح الوجهي لقطعة شغل طويلة. يوجد بالمخنقة ثلاثة فكوك تمر قطعة العمل Workpiece من خلالها كما هو مبين في شكل ٤١ وتثبت على فرش المخرطة طوال عملية القطع ويوجد منها أنواع بها ثلاثة اطراف مزودة برلمان بلي ومفتوحة من ثلث محيطها.




شكل رقم ٤١ : المخنقة الثابتة



شكل رقم ٤٢ : مكان تثبيت المخنقة الثابتة على فرش المخرطة

٢-٦ المخنقة المتحركة A rotary rest:

المخنقة المتحركة تكون مفتوحة من الأمام ناحية موضع القطع أي على الجزء التي تتم خراطته كما هو مبين في شكل ٤٣ ويكون لها فكان يقوم بسند قطعة الشغل اثناء القطع حتى لا تبتعد الشغلة عن قلم القطع تتركب على طرف عربة Carriage المخرطة، وتسند المشغولات بواسطة فكين متعامدين وتبقى قريبة من مكان القطع حيث تتحرك مع العربة. وعند خراطة المشغولات الطويلة الرفيعة يجب ان تتبع المخنقة المتحركة حركة القلم على الطول الكلي للشغلة (أي تتحرك معه).

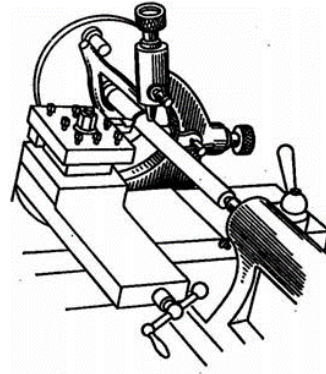


شكل رقم ٤٣: المخنقة المتحركة

٧. الذنبية center:

تستعمل الذنبية لتجهيز مركز الثقوب أو لمنع انحراف المشغولات الطويلة عن مركز الدوران. تثبت الذنبية في ظرف المثقاب على الغراب المتحرك، وتوجد ثلاثة أنواع من الذنب هي:


٧-١ الذنبية الثابتة (البسيطة)

الذنبية البسيطة (الثابتة) المبينة في الشكل ٤٤ هي أكثر الذنب انتشارا في عمليات الخراطة

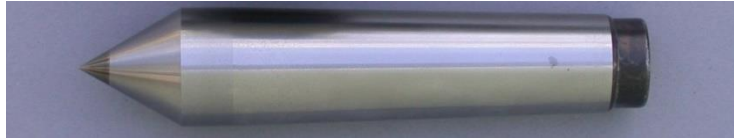

شكل رقم ٤٤: الذنبية البسيطة

ويتكون هذه الذنبية كما في شكل (٤٥ أ) من المخروط الذي تتركب عليه قطعة العمل المراد تشغيلها، والساق التي يجب أن تدخل بدقة في عمود الغراب المتحرك أو عمود الدوران في الغراب الثابت وتكون قيمة زاوية راس الذنبية ٦٠ درجة. أما المشغولات التي يكون الشكل الخارجي لطرفها مخروطيا، فتشغل بواسطة السنابك العكسية، كما في الشكل (٤٥ ب).

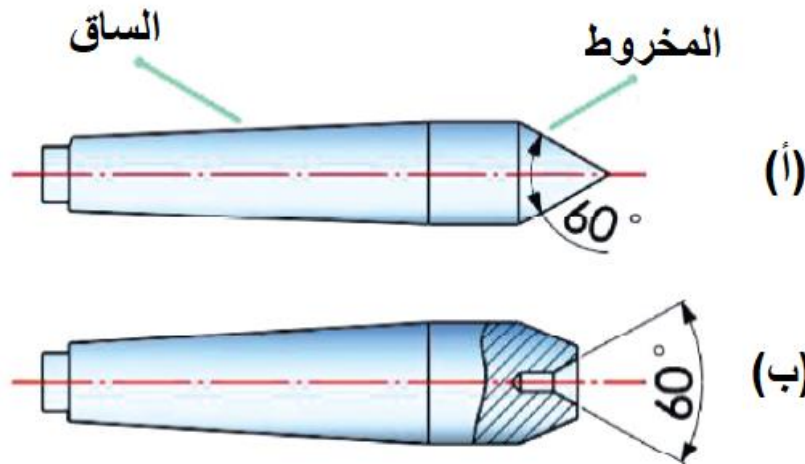

شكل رقم ٤٥: الذنبية البسيطة (الثابتة)

نظرا لأن الذنب البسيطة (الثابتة) تكون ثابتة ولا تتحرك في الغراب المتحرك وتدور عليها قطعة الشغل ناحية الذنب مما يؤدي إلى احتكاك سطح الذنب بقطعة العمل الدوارة، وبالتالي إلى رفع حرارة السطح المخروطي وأخيرا إلى تأكله وكذلك سطح الثقب المركزي بقطعة العمل، ولتقليل من هذا الاحتكاك لا بد من ملء الثقب المركزي للمشغولة بالشحم لأن عدم التشحيم يؤدي إلى احتراق نهاية الذنب وكذلك إلى تآكل وتشقق سطح الثقب المركزي.




٢-٧ الذنب المشطوفة:

تأخذ نفس شكل الذنب البسيطة الا ان رأس السنك تكون مشطوفة كمل هو مبين في شكل (٤٦).



شكل رقم ٤٦: ذنب مشطوفه


و تستخدم الذنب المشطوفة بصفة خاصة للخراطة الوجهية Facing حيث يمكن ان يصل القلم الى اقرب مسافة من مركز الذنب دون ان يحتك بها.

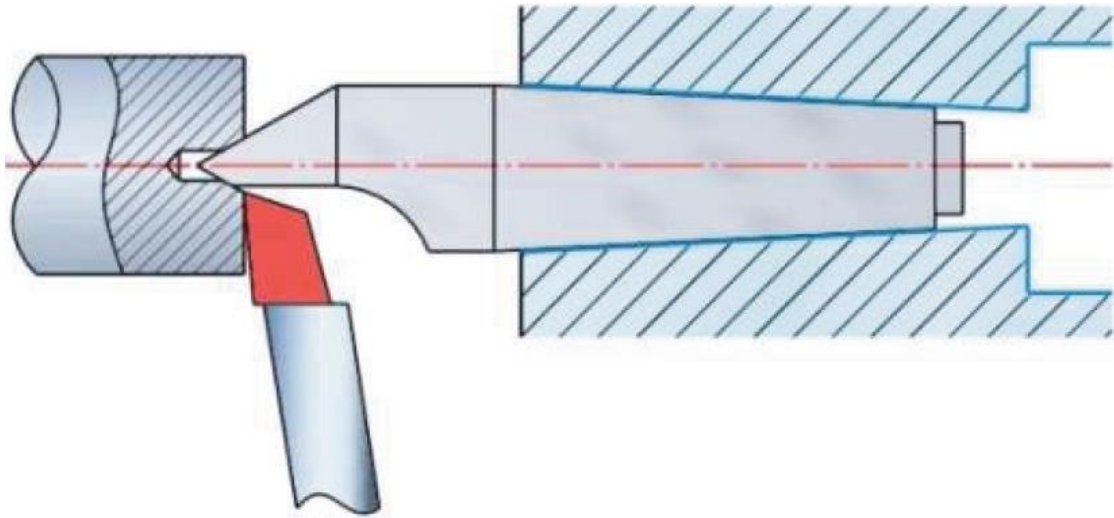

شكل رقم ٤٧: قلم الخراطة الوجهية يصل الى اقرب نقطة في مركز قطعة الشغل عند استخدام الذنب المشطوفة

٣-٧ الذنب الدوارة

يفضل استخدام الذنب الدوارة في المشغولات التي تدور بسرعات عالية. تتكون الذنب الدوارة كما مبين في الشكل ٤٨ من السنك الذي يدور على كراسي المحور من نوع رولمان البلي.

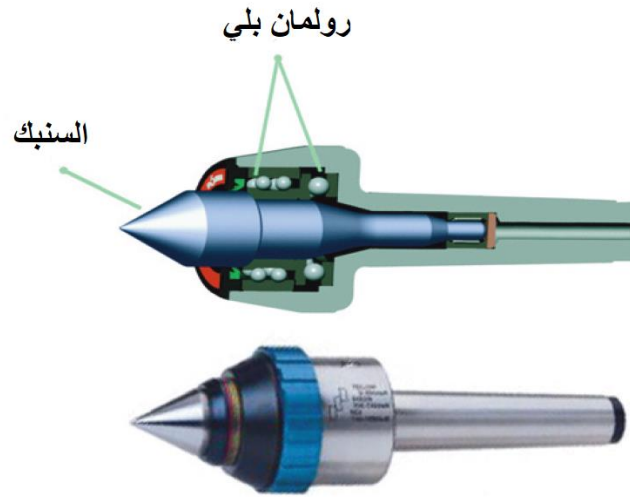

شكل رقم ٤٨: الذنبية الدوارة

٨. ظرف المثقاب بمسلوب مورس Taper turning attachments


ظرف المثقاب المبين في الشكل ٤٩ هو أكثر الأدوات المستخدمة على الغراب المتحرك tailstock. لتثبيت البنت المستقيمة والمسلوبة والذنبية الخاصة بعمل المراكز. يتم استخدام بنط الثقب ذات الساق مستقيمة عندما يجب إجراء سلسلة من العمليات وتكرارها على عدة مشغولات. يتم عمل تغذية يدويه باستخدام عجلة التغذية بالغراب المتحرك Tailstock.



شكل رقم ٤٩: ظرف المثقاب بمسلوب مورس



شكل رقم ٥٠: بنطة ثقب بساق مسلوب

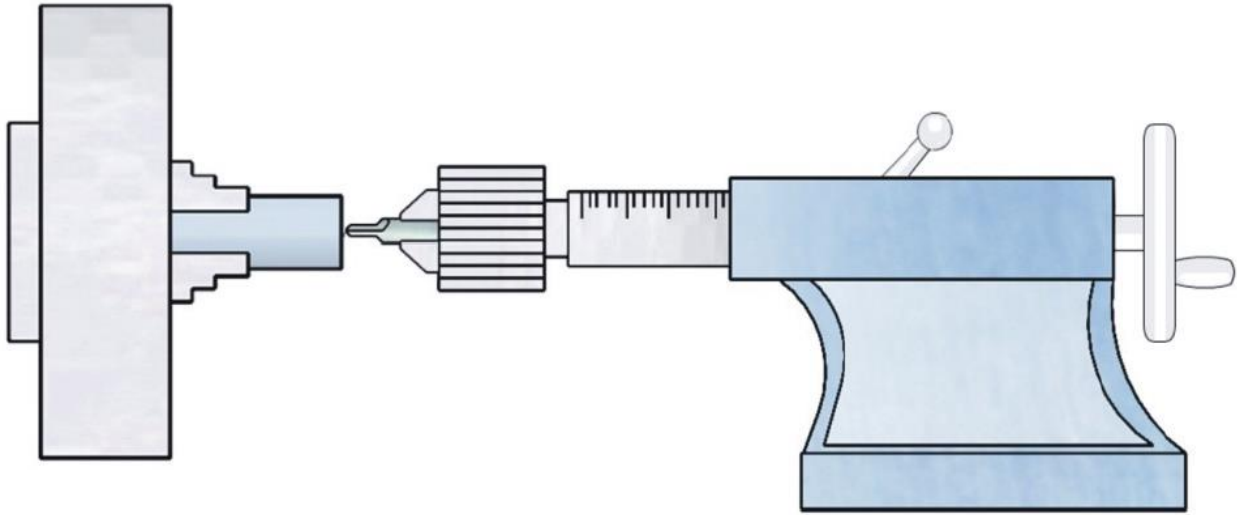

شكل رقم ٥١: عمل ثقب المركز


يمكن استخدام برج الغراب المتحرك المبين في الشكل ٥٢ والذي يحتوي على ست أماكن لثثبيت أدوات مختلفة لعمل وظائف مختلفة. ويمكن ترتيب أوضاعها لعمل تسلسل في العمليات مثل عمل مركز للثقب center drilling، عمل الثقب drilling، البرغلة تنعيم الثقب reaming، التخويش counterboring.



شكل رقم ٥٢: برج الغراب المتحرك لتثبيت أدوات مختلفة لعمل وظائف مختلفة

٩. بنط المراكز:

تستخدم بنط المركز لعمل ذنبه في المشغولات قبل تثبيتها سواء بالذنب الثابتة او بالذنب الدوارة. يتوقف مقياس بنط المركز على قطر المشغولة وعلى نوع ثقب المركز المطلوب وتوجد ثلاثة أنواع لبنط المركز مبينة في شكل ٥٠ والجدول ٨ يبين قيم ومقاسات الثقوب المركزية

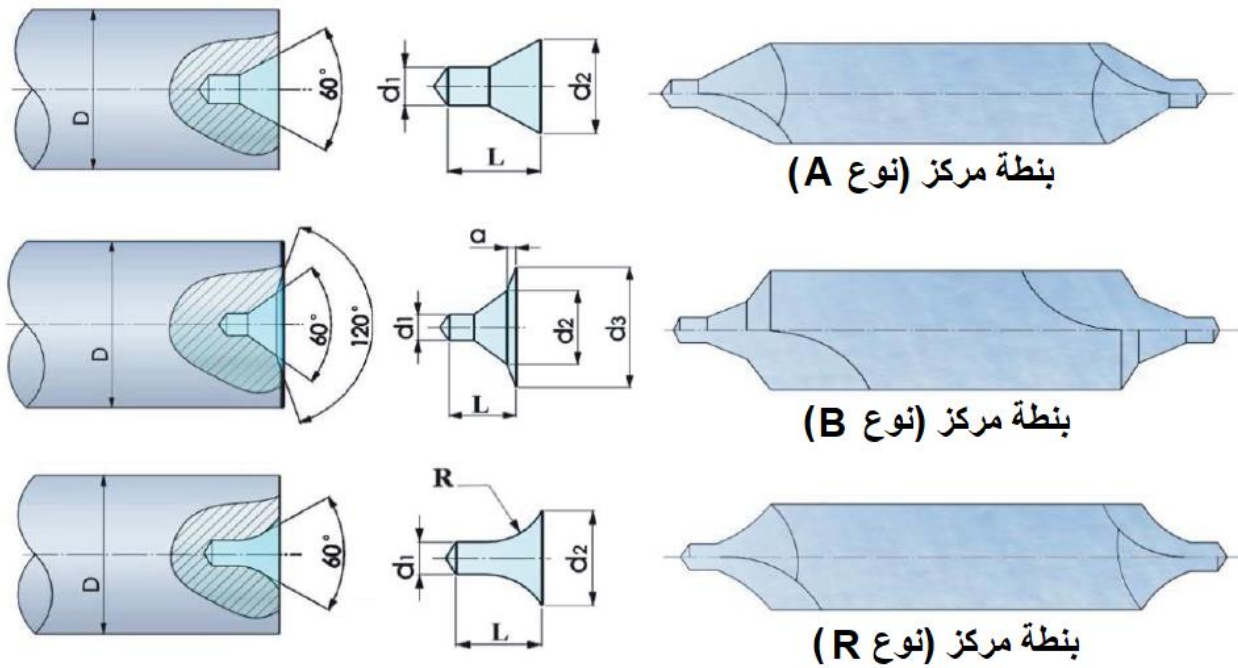

شكل رقم ٥٣: انماط بنطة المركز


النوع R		النوع B			النوع A	جذر الطرف d2	طرف الذنبية d1	قطر قطعة العمل D (مم)
R	L	L	a	d3	L			
٢	١,٤	-	-	-	١,٥	١,٥	٠,٥	حتى ٤
٢,٥	١,٥	-	-	-	٢	٢	٠,٧٥	من ٤-٦
٣,١٥	١,٩	٠,٤	٣	٤	٢,٥	٢,٥	١	من ٦-١٠
٦,٣	٣,٧	٠,٨	٦	٨	٥	٥	٢	من ١٠-٢٦
١٢,٥	٧,٤	١	٨	١٢	٧	٨	٣	من ٢٥-٦٣
٢٠	١١,٤	١,٥	١٣	١٧	١١	١٢	٥	من ٦٣-١٠٠

إذا زاد وزن الشغلة عن ١٠٠ كجم تستعمل زاوية المخروط بقيمة ٥٩٠

جدول رقم ٥: تحديد ابعاد بنطة المركز

١٠. أنبوب الأطوال

تستخدم ماسورة الأطوال الميينة في شكل ٥١ للمحافظة على المشغولات الطويلة من الانحناء ولتجنب المخاطر المرتبطة بقطع العمل التي تمتد خارج المخرطة، حيث تسند المشغولات الطويلة بواسطة أنبوب مخزون حتى لا يطير العمود للخارج نتيجة قوة الطرد المركزي والذي يمكن ان يشكل خطرا كبيرا على أي شخص يقف بالقرب منها.

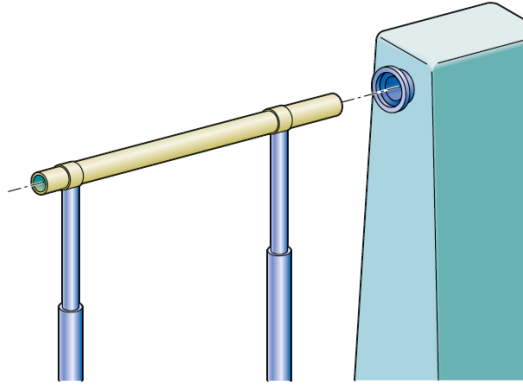

شكل رقم ٥٤: يستخدم أنبوب لدعم قطع العمل الطويلة التي تمتد خارج غراب المخرطة

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			يطبق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يتعرف على أسماء أجزاء المخرطة الرئيسية	٢
			يتعرف على وظيفة المكونات الأساسية للمخرطة	٣
			يثبت ويفك فرامل الغراب المتحرك وفرامل ذنبة الغراب المتحرك	٤
			يحرك العريبة يمينا ويسارا بواسطة الطارة (العجلة) اليدوية	٥
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا.	٦


جدول رقم ٦

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

- في نهاية التدريب العملي يقف المتدرب أمام الأجزاء التالية:
المخرطة
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٥ دقائق:
شرح مكونات المخرطة
طريقة عمل أجزاء المخرطة الأساسية
التعرف على اسم ووظيفة الأجزاء المبينة في الشكل التالي

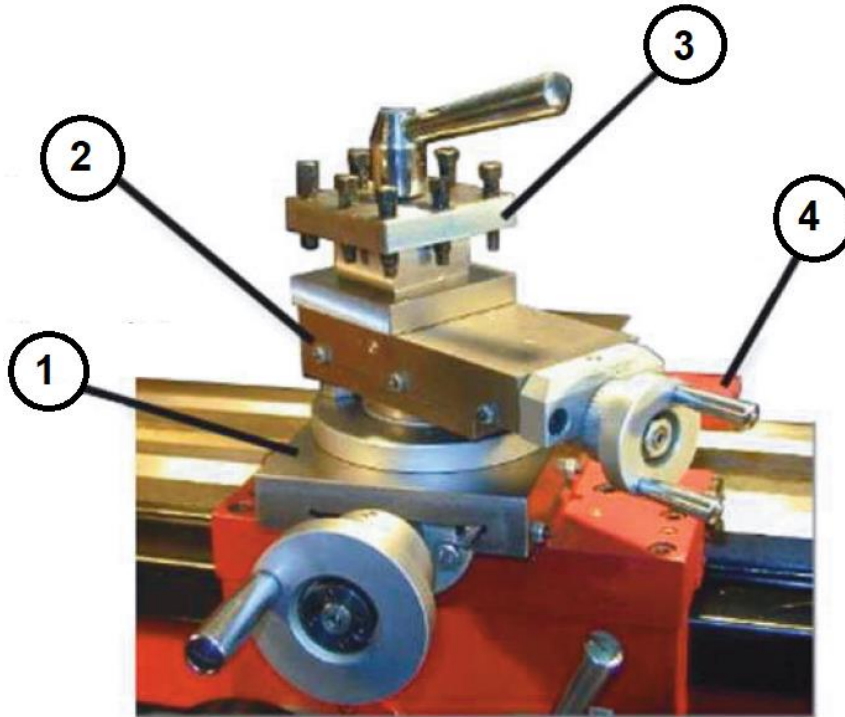

١.
٢.
٣.
٤.

مهارات أساسية للعمل على المخرطة

تدريب رقم	٢	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

أهداف

١. تثبيت الغراب (الرأس) المتحرك
٢. تركيب الملحقات الخاصة بالرأس المتحرك
٣. تركيب المشغولات على الظرف


متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
المخرطة المتاحة في الورشة ملحقات الغراب المتحرك (ظرف المثقاب - ذنبة دوارة - ذنبة ثابتة) ظرف المخرطة ثلاثي مفتاح الظرف	قطعة شغل بقطر مناسب للتركيب بالظرف فوطاة للتنظيف

جدول رقم ٧

المعارف المرتبطة بالتدريب

يجب عند العمل على المخرطة الإلمام ببعض المهارات اللازمة عند تركيب الملحقات أو تركيب المشغولات على الظرف.

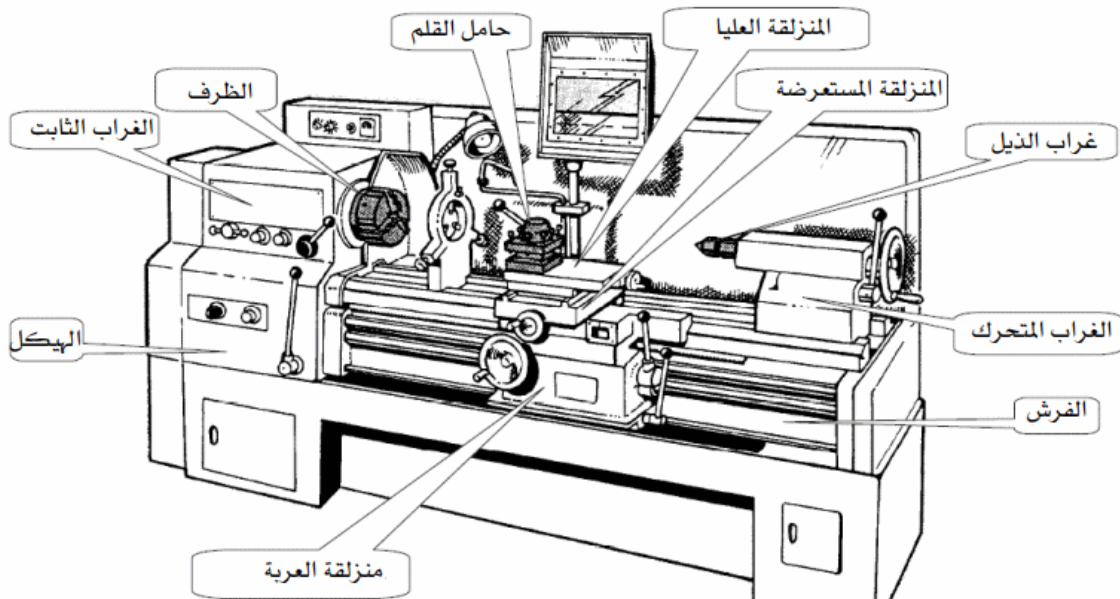

شكل رقم ٥٥: المخرطة


خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الخراطة.
٢. طرق تثبيت الغراب المتحرك Tail stock
- أ- يتم استخدام مفتاح للربط لتثبيت الغراب المتحرك بطريقة بسيطة وضبط يدوي في العديد من المخارط كما هو مبين في الشكل ٥٦.




شكل رقم ٥٦: طريقة ربط مسمار تثبيت الغراب المتحرك

- ب- يتم استخدام ذراع تثبيت الغراب المتحرك (camlock) المبين في الشكل ٥٧ بمفرده أو على مخارط أكبر بالتزامن مع مسمار الربط القياسي

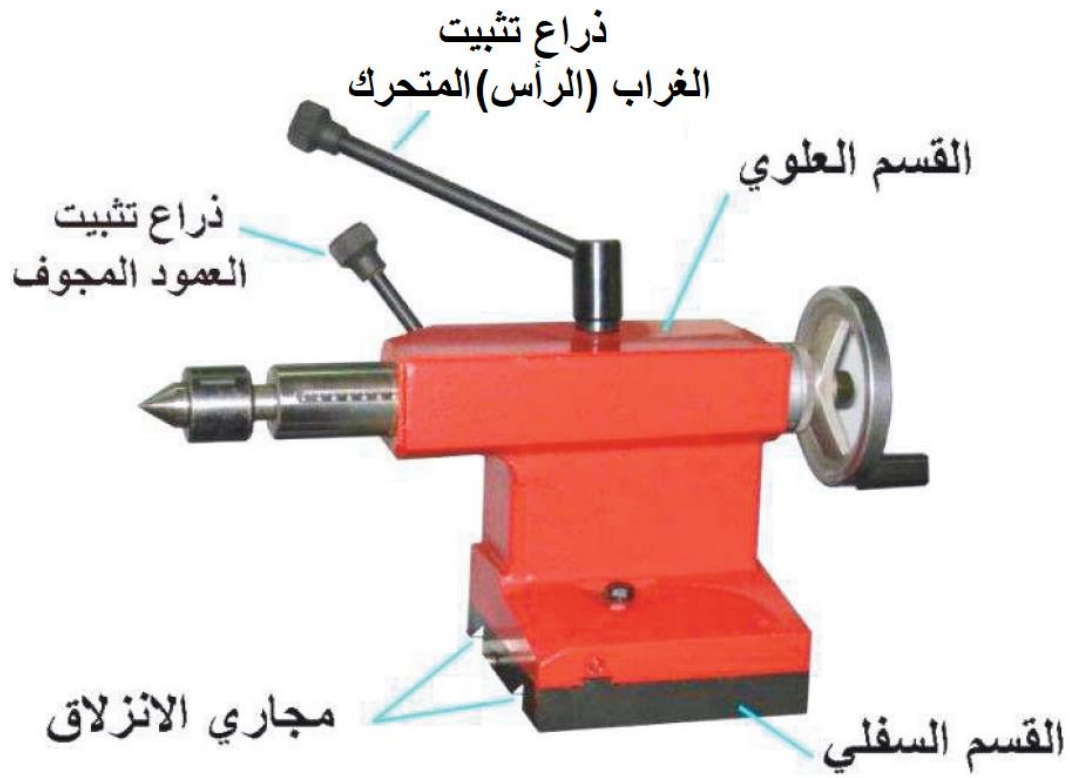

شكل رقم ٥٧: طريقة الغلق عن طريق camlock

ت- يتم استخدام ذراع تثبيت الغراب المتحرك مع مسمار الربط القياسي بالتزامن مع ذلك في المخارط الكبيرة كما هو مبين في شكل ٥٨.

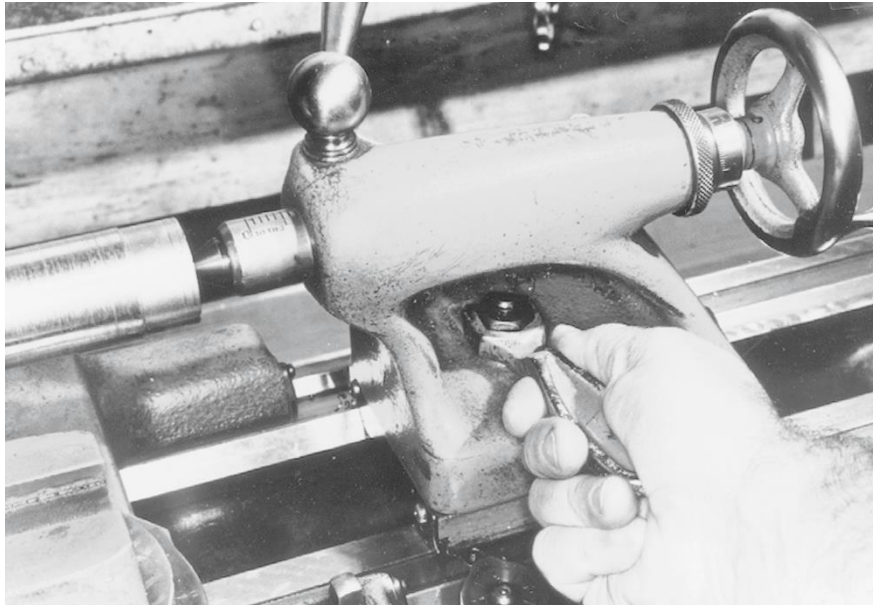

شكل رقم ٥٨: طريقة تثبيت تدمج بين التثبيت بالصامولة وطريقة الغلق بالكامل


٣. مهارات الأجزاء التي يتم تركيبها على الغراب المتحرك Tail stock

أ. تركيب السنك الدوار

يفضل استخدام السنك الدوار شكل ٥٩ عن خرطة المشغولات بسرعات عالية اكبر من ٧٥ م/دقيقة ($v > 75 \text{ m/min}$) حيث يدور السنك مع قطعة العمل مرتكزا على كراسي تحميل (رولمان بلي Roller ball) وذلك لان السنايك العادية تتآكل عند السرعات العالية.




شكل رقم ٥٩: الذنبية الدوارة

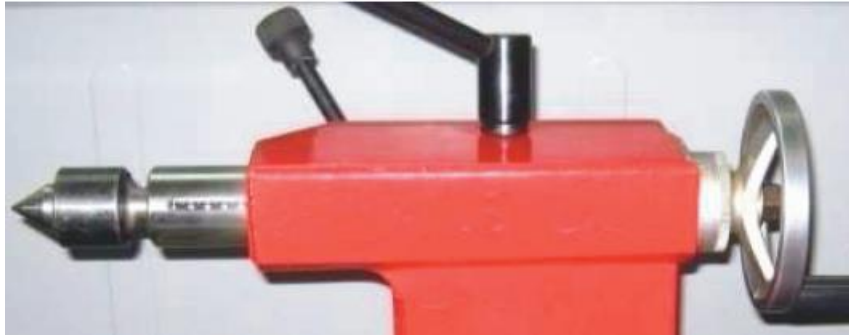

شكل رقم ٦٠: تركيب السنك الدوار بالغراب المتحرك

يجب تنظيف المخروط الداخلي للغراب المتحرك من الشوائب قبل تركيب السنك الدوار للمحافظة على مركزية الدوران، ويتم ذلك باستخدام فوطة تحشر بداخلة مع لف الفوطة في اتجاه عقارب الساعة ولا تستخدم الأصابع في ذلك كما هو مبين في شكل (٦١).

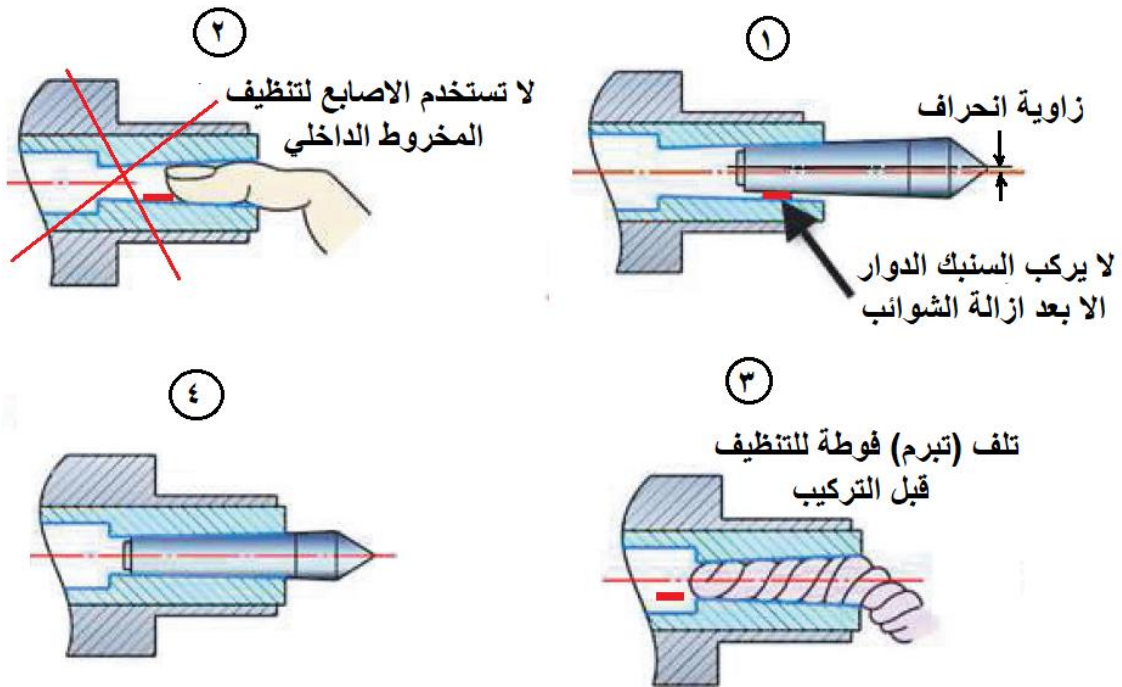

شكل رقم ٦١: تنظيف المخروط الداخلي قبل تركيب الذنبية الدوارة

ب. تركيب الذنب الثابتة

تستخدم الذنب الثابتة شكل ٦٢ عن خراطة المشغولات بسرعات أقل من ٧٥ م/دقيقة ($v < 75 \text{ m/min}$)
يتم تثبيت السنك بذراع تثبيت خاصة بالسنك حتى لا يتحرك.



شكل رقم ٦٢: تركيب الذنب الثابتة

ت. تركيب ظرف المثقاب

يركب ظرف المثقاب المبين في الشكل ٦٠ لتثبيت بنط المركز والبنط المستقيمة والمسلوقة ودكر القلاووظ..
يتم عمل تغذية يدوية باستخدام عجلة التغذية بالغراب المتحرك Tailstock.



شكل رقم ٦٣: تركيب ظرف المثقاب



(ب) بنطة الثقب



(أ) بنطة المركز



(ج) دكر القلاووظ

شكل رقم ٦٤: تركيب بنط المركز ولثقب ودكر القلاووظ في ظرف المتقاب

يتم ربط البنط المختلفة وفكها بواسطة مفتاح الظرف المخصص لذلك كالمبين في شكل ٦٥.



شكل رقم ٦٥: مفتاح ربط ظرف المتقاب


٤. مهارات تركيب المشغولات على الظرف

أ. المشغولات القصيرة


تربط المشغولة على الظرف الثلاثي باستخدام مفتاح الربط المخصص لذلك ويجب ان يتم الربط بقوة مناسبة بكلتا اليدين كما في شكل ٦٦، ويراعى على الا يزيد بروزها من الظرف ثلاثة أضعاف قطرها (مثلا اذا كان قطر الشغلة يساوي ٣٠ مم فأقصى طول خارج الظرف مسموح به هو ١٥٠ مم لتشغيلها بدون مخاطر الكسر أو الانحناء).



شكل رقم ٦٦: ربط المشغولات باستخدام مفتاح الظرف

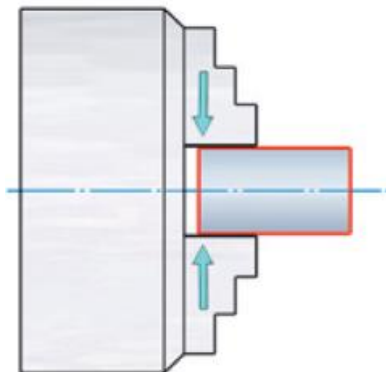

شكل رقم ٦٧: تركيب المشغولات على الظرف بفكوك متدرجه للخارج

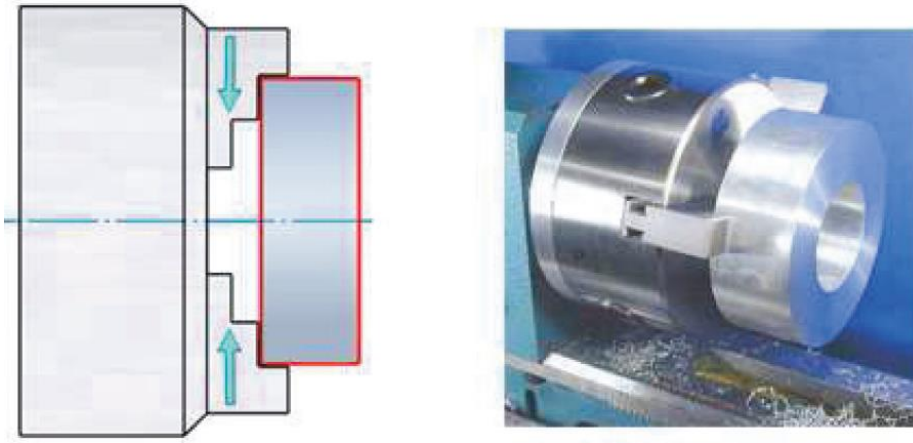


شكل رقم ٦٨: فكوك متدرجه داخليا لتثبيت المشغولات الكبيرة

اربط المشغولات بقوة وأحكام على الظرف حتى لا تنفك الشغلة مع الاهتزازات ويراعى لف الظرف باليد وربط اللقم الثلاثة على التوالي.
لا تترك مفتاح الظرف بعد الانتهاء من ربط الشغلة حتى لا تحدث حوادث واصابات.




ب. المشغولات الطويلة

تربط المشغولة على الظرف الثلاثي باستخدام مفتاح الربط المخصص لذلك ويجب أن يتم الربط بقوة مناسبة بكلتا اليدين، ويثبت الطرف الآخر بالذنب المثبتة في ظرف المثقاب على الغراب المتحرك كما في شكل ٦٩.

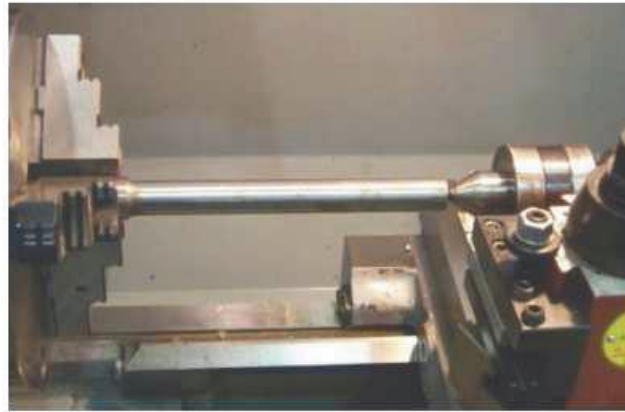


شكل رقم ٦٩: تثبيت المشغولات الطويلة بين الظرف وذنب الغراب المتحرك

لضمان الثبيت يتم تقريب الغراب المتحرك إلى المشغولة بمسافة مناسبة، ثم أبدأ بالتغذية اليدوية السريعة عن طريق تدوير عجلة الغراب المتحرك مع عقارب الساعة كما في الشكل ٧٠ مع الالتزام بالعمق الصحيح للثقب المركز كما في الشكل ٧١.

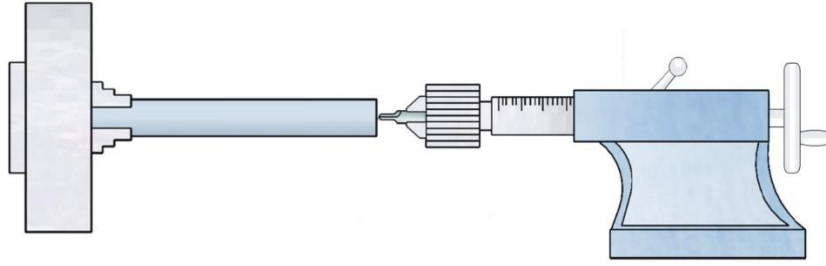



شكل رقم ٧٠: الغراب الثابت هو الذي يتحرك للشغلة

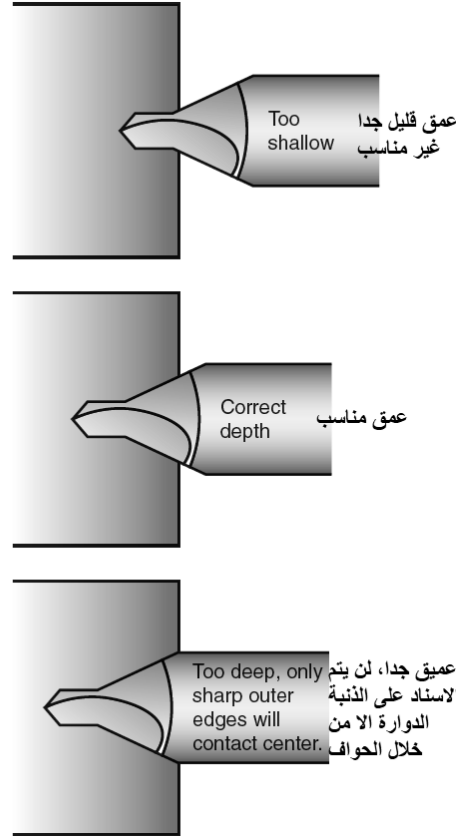

شكل رقم ٧١: ضبط عمق الذنب داخل قطعة العمل

٥. مهارة تثبيت المشغولات بين ذنبتين:

من الشائع عند العمل على المشغولات الطويلة أو عندما يتطلب الأمر دوران المشغولة بدقة عالية يتم تثبيت قطعة الشغل بين مركزي ذنب عمود الدوران وذنب الغراب المتحرك للمخرطة، ولنقل الحركة الدورانية إلى المشغولة يستعمل قرصا (صينية) مركزية تتركب على عمود الدوران وطوقا يثبت على طرف المشغولة بواسطة قلاووظ حيث تنقل الحركة الدورانية إلى المشغولة عن طريق نهاية الطوق، وذلك بواسطة ثلاثة طرق هي، بواسطة مجرى في القرص كما هو مبين في شكل (٧٢ أ)، أو بواسطة مسمار في القرص الشكل (٧٢ ب) أو بواسطة اصبع في القرص كما في الشكل (٧٢ ج) سجل مشاهداتك عن طرق التثبيت المختلفة.

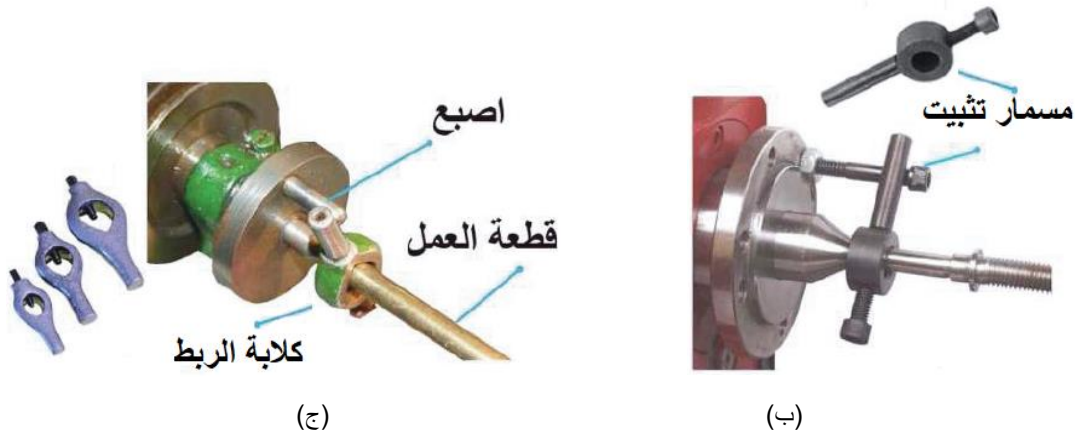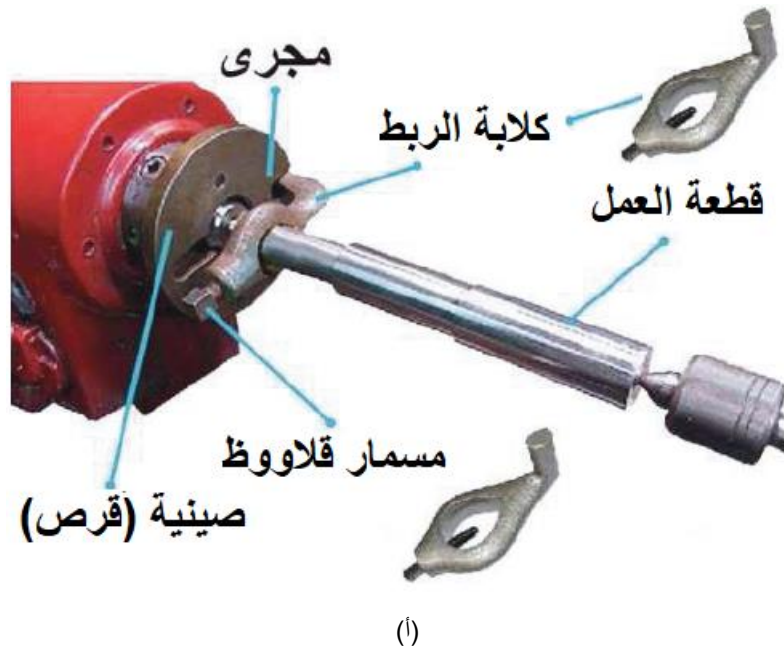


(ج)

شكل رقم ٧٢: طرق تثبيت المشغولات بين ذنبتين

٦. مهارة ضبط مركزية قطعة العمل على المخرطة:

تستخدم لذلك ساعات القياس، ساعات القياس هي عبارة عن محددات قياس ذات قرص مدرج أو مبيّن Dial تستعمل لاختبار استواء الأسطح وانتظام أعمدة الدوران ولتحديد قيم انحرافات مقاسات وأبعاد القطع المصنعة عن الأبعاد المنصوص عليها في المواصفات والتصاميم. تتكون أساساً من عمود حساس للاستشعار وعمود تثبيت وتدرّج ثابت وآخر قابل للدوران كما هو مبيّن في شكل (٧٣). كما يستخدم المبيّن ذو الساعة مع ميزان المياه في فحص محاور ماكينات التشغيل وضبط حركتها

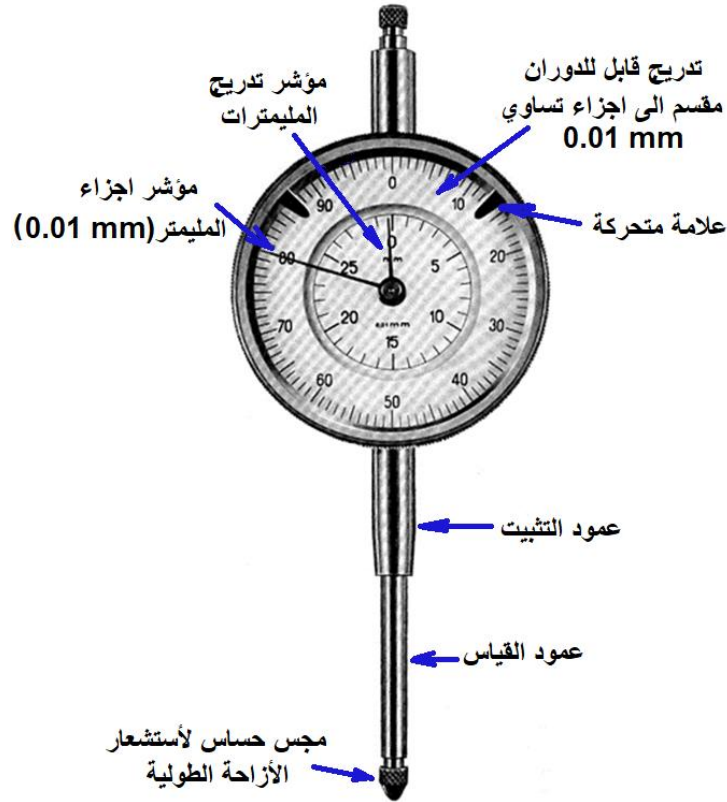


شكل رقم ٧٣: مكونات جهاز ساعة القياس

عند الاستعمال يجب تثبيت ساعة القياس على سطح مستوي وعن طريق تحريك إصبع الاستشعار على السطح المراد فحصه تنتقل انحرافات الأبعاد عن طريق الإصبع إلى المؤشر على الساعة المدرجة بتدرج يساوي ١٠٠/١ مم أي ٠,٠١ مم. ومنه يمكن تحديد قيم الانحرافات على السطح المقاس. عادة ما تستعمل هذه الطريقة في ورش التشغيل لفحص استواء الأسطح واستدارة الأعمدة ومقارنة الأبعاد مع قوالب القياس. حيث تمرر ساعة القياس على السطح من ناحية احد أطرافها مع ملاحظة حركة مؤشر القياس في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة لتفحص مدى استواء السطح أو وجود انحرافات به.

يقوم عمود الساعة بنقل الانحرافات التي يستشعرها مجس الجهاز والذي يحرك بدورة مجموعة من التروس لتكبير الحركة. مقدار حركة القرص المدرج المقسم إلى ١٠٠ قسم دائري وتساوي الدورة الكاملة ١ مم من الحركة الخطية للمجس السفلي المتصل بعمود القياس الذي يستشعر به المبين، يوجد مؤشر صغير يعطي القيمة المناظرة للمؤشر الكبير، أي أنه إذا تحرك المؤشر الكبير أربع دورات كاملة على سبيل المثال نجد المؤشر الصغير يقف عند رقم ٤ في التدرج المنسوب له.




شكل رقم ٧٤: تثبيت ساعة القياس على قاعدة قياس مغناطيسية مستوية

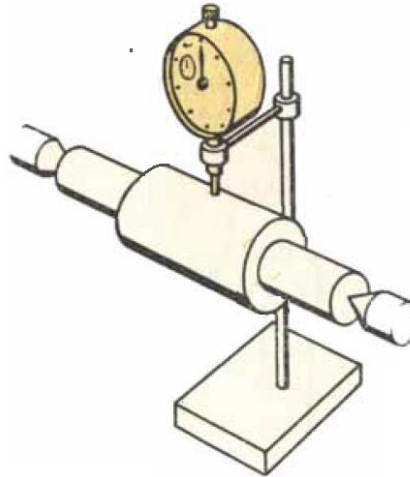

شكل رقم ٧٥: استعمال ساعة القياس لفحص شغلة على المخرطة مثبتة بين ذنبتين

- ١-٦ تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل القياسات.
- ٢-٦ نظف مكان تثبيت ساعة القياس من الغبار والزيوت والشوائب العالقة
- ٣-٦ نظف القطعة المراد قياسها.
- ٤-٦ قم بتركيب ساعة القياس على الحامل الخاص بها واحكم تثبيتها.
- ٥-٦ ثبت قطعة الشغل المراد ضبطها على طرف المخرطة

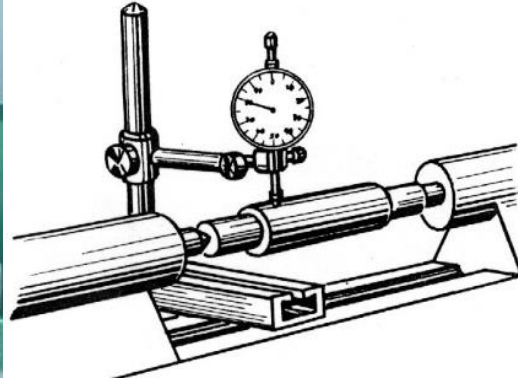

شكل رقم ٧٦: فحص مركزية الأعمدة الأسطوانية باستخدام مبيّن ساعة القياس

٦-٦ حدد المساحة المطلوب العمل عليها بتقسيم طول سطح الجسم المراد اختبار استوائه بمسافات متساوية مستخدماً أساليب العلام الشنكرة (أي باستخدام حبر علام أو طباشير قابل للإزالة واستخدم شوكة علام وقدم ولا يخدش السطح أو يمكن استخدام قلم علام مباشرة والاستغناء عن الحبر)، أو يمكن تحديد نقطة تلامس واحدة على العمود.

٦-٧ ضع (الأنديكيتور) ساعة القياس بحيث يلامس حساس القياس سطح (محيط) طرف القضيب المراد تحديد استدارته من ناحية الجزء المثبت به (مثلاً ناحية الطرف) أو في النقطة المحددة على العمود.

٦-٨ لف الطرف باليد عدة لفات ولاحظ القراء الصغرى والقراءة الكبرى الظاهرة على شاشة المبيّن (الأنديكيتور)

٦-٩ لف طرف المخرطة برفق حتى يصل مؤشر المبيّن إلى القيمة الصغرى.

٦-١٠ حرك الذراع المنزلق الذي يحمل الأنديكيتور برفق حتى يتم ضبط مؤشر ساعة القياس على الصفر وقم بالتأكد من انطباق المؤشر على الصفر.

٦-١١ لف الطرف لفة كاملة ببطء وقم بمراقبة حركة مؤشر القياس سواء في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة لتفحص مدى اللامركزية في الجسم الدائري، قد يعطى المؤشر قراءة توضح قيمة الزيادة أو النقص

٦-١٢ سجل أكبر قيمة وصل إليها المؤشر (اللفة الكاملة للمؤشر تساوي ١ مم)

٦-١٣ فك مسمار الطرف سنة قليلة واستخدم المطرقة الكاوتش لتوجيه العمود ناحية المركز.

٦-١٤ كرر الخطوات من ٨ إلى ١٠ حتى نلاحظ حركة بسيطة لمؤشر المبيّن حول الصفر أو تقرأ الساعة صفر تقريباً عند دوران طرف المخرطة.

٦-١٥ اربط ثانية وراقب حركة المؤشر عند لف العمود لفة كاملة

٦-١٦ قم بفك الأنديكيتور واعدّه إلى موضعه الآمن

٦-١٧ نظف ورتب مكان العمل بعد الانتهاء من العمل.

عند تركيب الساعة بالحامل تجنب سقوطها ولا تربط على عمود القياس إذا كان المبين ليس له بروز للربط من الخلف اربط على الأسطوانة المحيطة بعمود القياس وعند ربط مسمار قفيز الحامل الضاغط على أسطوانة عمود القياس اربط برفق بالقدر الذي يمنع المبين من الحركة لأن الربط الشديد يتلف الماسورة المحيطة بعمود القياس فتحتك بالعمود.



عند أخذ قراءة التدرج تذكر أن قيمة التدرج ٠,٠١ مم.

اختبر أي من اتجاهي حركة المؤشر في اتجاه عقارب الساعة أو العكس يعني ارتفاع السطح المفحوص أو هبوطه (الارتفاع + والهبوط -)

المشاهدات



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يركب الذنب الثابتة والدوارة على الغراب المتحرك
			٣	يركب ظرف البنط على الغراب الثابت بإتقان
			٤	يركب قطع الشغل الطويلة بين ذنبتين بأحد الطرق
			٥	يضبط مركزية الشغلة باستعمال ساعة القياس
			٦	يركب الشغلة ويربطها جيدا بمفتاح الظرف
			٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا.

جدول رقم ٨

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

- في نهاية التدريب العملي يقف المتدرب امام الأجزاء التالية:
للـ المخرطة العامة Centre lathe.
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٥ دقائق:
للـ شرح مكونات المخرطة
للـ طريقة عمل أجزاء المخرطة الأساسية

إعداد وتشغيل المخرطة العامة Operate Centre Lathe

تدريب رقم	٣	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

أهداف

١. ضبط أذرع سرعة الدوران
٢. تغيير اتجاه دوران عمود الدوران
٣. تحريك العربة أليا بواسطة عمود التغذية وعمود القلاووظ
٤. تحريك الرسة يدويا وأليا


متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
المخرطة المتاحة في الورشة وملحقاتها	لا يوجد

جدول رقم ٩

المعارف المرتبطة بالتدريب

المخرطة وأجزائها وتحديد السرعات المناسبة للخامة المراد تشغيلها

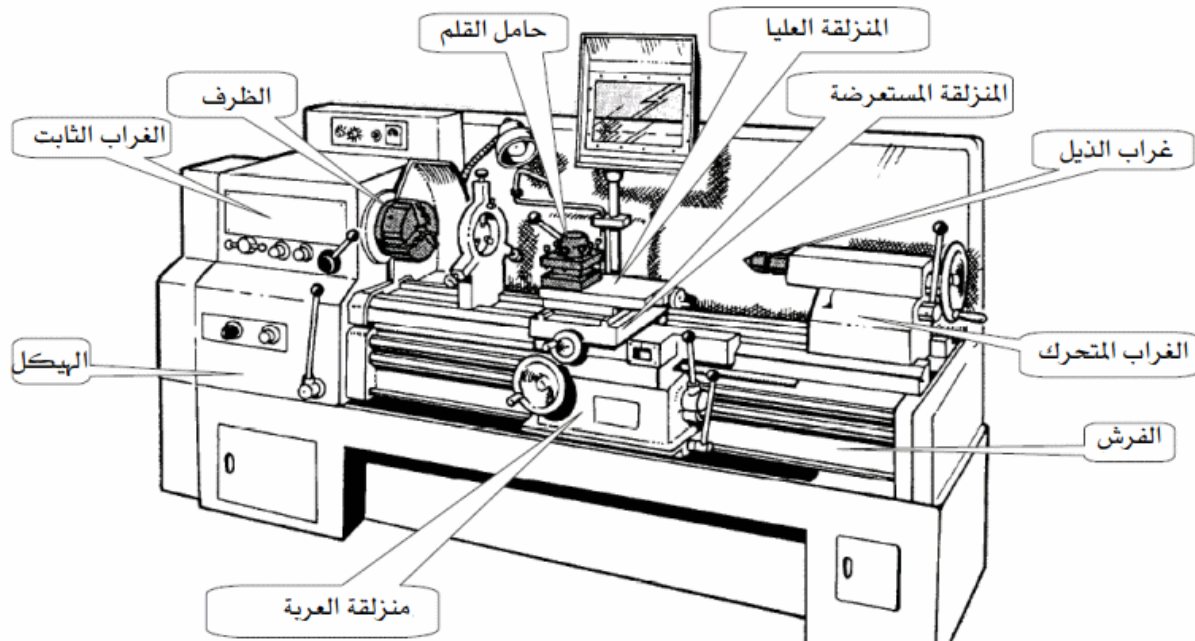

شكل رقم ٧٧: المخرطة

خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الخراطة.
٢. تأكد من أن مفتاح الطواري مشدود للخارج (اضغط عليه للداخل ثم شده للخارج)



شكل رقم ٧٨: ذراع التعشيق (التحكم في حركة دوران الظرف)

٣. حرك ذراع تشغيل tumbler gear lever المخرطة (الدبرياج Clutch) والذي له ثلاثة أوضاع هم على التوالي:

👉 **وضع الوسط:** هو وضع فصل حركة المحرك عن عمود الظرف (وضع المور moor) والذي يسمح بدوران محرك المخرطة بحرية ولا يعشق معها ظرف المخرطة.

👉 **الوضع السفلي:** هو وضع تعشيق لعمود الظرف مع المحرك، ويدور الظرف في اتجاه عكس عقارب الساعة وهو اتجاه الدوران الرئيسي لعمليات القطع على المخرطة)

👉 **الوضع العلوي:** يسمح بدوران ظرف المخرطة في اتجاه عكس عقارب الساعة




ذراع التشغيل للأسفل

ذراع التشغيل في الوسط

ذراع التشغيل لأعلى

شكل رقم ٧٩: أوضاع التشغيل

قد يختلف شكل ذراع التشغيل من مخرطة إلى أخرى، ويسهل التعرف عليه لأنه مركب ناحية اليسار على خط امتداد عمود التغذية.

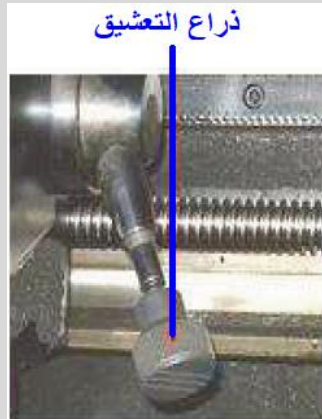

٤. شغل المحرك الكهربائي مع لتأكد ان ذراع التشغيل (التشغيل) في وضع الوسط (وضع المور moor)

زر تشغيل المحرك
زر إيقاف المحرك
مفتاح التشغيل الرئيسي



٥. اضبط سرعة الدوران حسب القيم المطلوبة للقطع.

يمكن الاستعانة بالقيم المنقوشة على الجدول الموجود على واجهة الآلة.




اذرع ضبط سرعات الدوران Gear levers



شكل رقم ٨٠: اذرع ضبط سرعات الدوران

٦. حرك العربة يدويا Manual ثم آليا Automatic

أولاً: الحركة اليدوية: قم بلف الطارة الرئيسية (العجلة أو الدولاب) Wheel Handle المركبة على واجهة العربة Carriage والتي تقوم بدورها بتدوير ترس معشق مع جريدة طويلة مسننة يقوم بتحويل الحركة الدورانية الى حركة خطية مستقيمة، حدود تحريك العربة هي المسافة بين الغراب الثابت والغراب المتحرك. تتحرك الطارة ناحية اليمين (أي ناحية الغراب المتحرك) عند لف العجلة في اتجاه عقارب الساعة وتتحرك ناحية اليسار (أي ناحية الغراب الثابت) عند لف العجلة في اتجاه عكس عقارب الساعة.

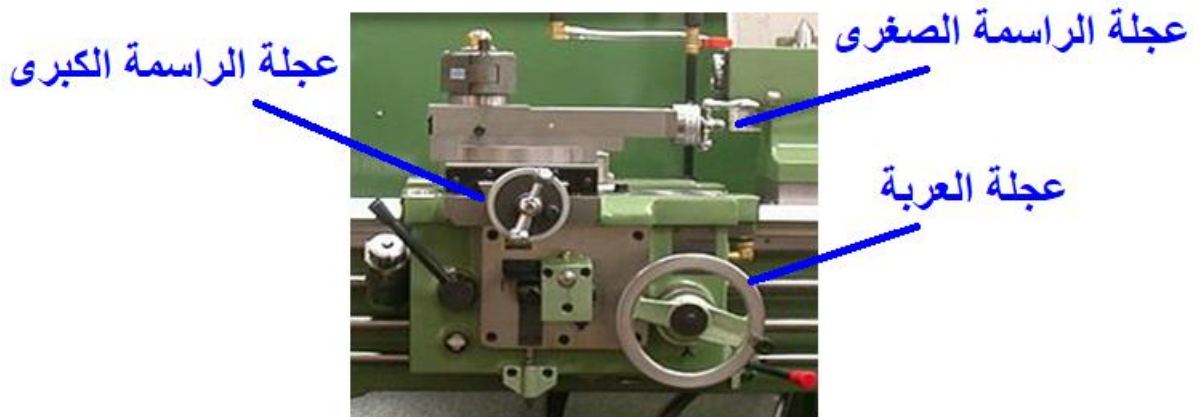


شكل رقم ٨١: عجلات لتحريك اليدوي للحركة العرضية والطولية

ثانياً: الحركة الآلية: يتم تحريك العربة آليا بواسطة احد الطريقتين التاليتين،

لعمود التغذية Feed rod:

لعمود قلاووظ الجر Lead screw

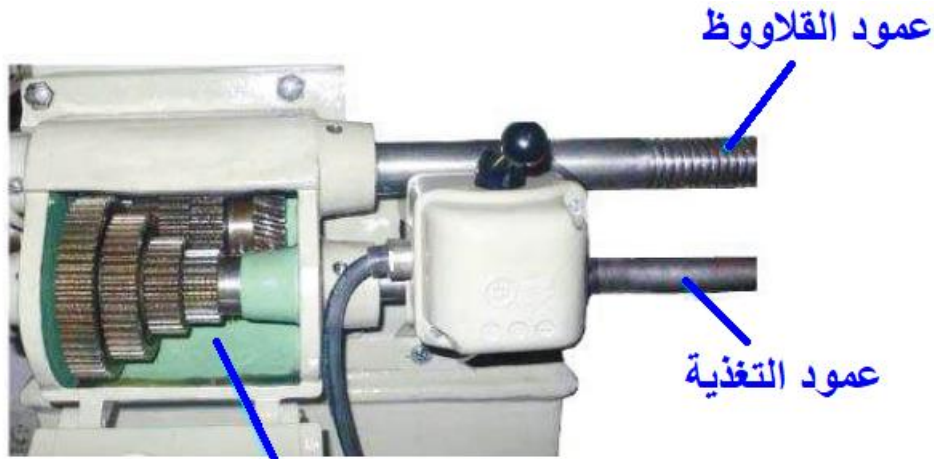


صندوق تروس التغذية

شكل رقم ٨٢: عمودي القلاووظ والتغذية ومجموعة تروس التغذية

أ- تحريك العربة بواسطة عمود التغذية Feed rod:

يستخدم في تحريك عربة الراسمة الكبرى آليا، عن طريق ذراع تعشيق موجود في واجهة العربة كالمبين في الشكل التالي والذي يسمح بتحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية مستقيمة، قم بتسجيل مشاهداتك عن استعمال تعشيق عمود التغذية وحركة العربة.

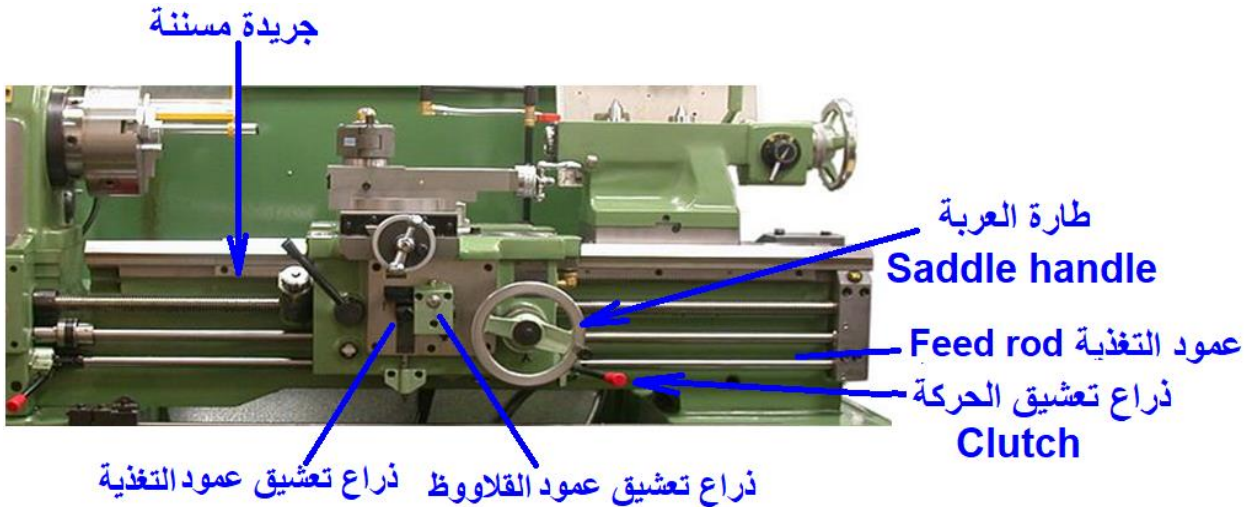

شكل رقم ٨٣: اذرع تعشيق عمود التغذية وعمود القلاووظ للحركة الآلية للعربة

يستخدم التعشيق مع عمود التغذية لعمل الخراطة الاسطوانية يدويا او آليا.



ب- تحريك العربة بواسطة عمود قلاووظ الجر Lead screw

قم بتحريك ذراع تعشيق عمود القلاووظ ناحية اليمين حتى يتم تعشيق الجاشمة (الصامولة المشطورة) مع عمود القلاووظ ليتم تحويل الحركة الدورانية الى حركة مستقيمة للعربة. قم بتسجيل مشاهداتك عن استعمال تعشيق عمود القلاووظ وحركة العربة.



شكل رقم ٨٤: اذرع تعشيق القلاووظ والتغذية لبعض موديلات المخارط

يستخدم تعشيق الجاشمة (المجاشمة) مع عمود القلاووظ لعمل القلاووظ **Screw** في المشغولات عن طريق.



٧. حرك عمود الدوران قليلا إذا واجهت صعوبة في تعشيق أي سرعة وذلك حتى تتقابل لتروس في النقاط الصحيحة.

المشاهدات



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			تشغيل المخرطة وضبط سرعة الدوران	٢
			تغيير اتجاه دوران عمود الدوران	٣
			تحريك العربة يدويا في الاتجاهين العرضي والطولي	٤
			تحريك العربة آليا في الاتجاهين العرضي والطولي	٥
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا.	٦

جدول رقم ١٠

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

- في نهاية التدريب العملي يقف المتدرب أمام الأجزاء التالية:
للـ المخرطة العادية Centre lathe.
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:
للـ يقوم بتغيير سرعة دوران الظرف
للـ يقوم بالتحكم في حركة العربة يدويا
للـ يقوم بتشغيل العربة أوتوماتيكيا بواسطة التعشيق مع عمود التغذية والتعشيق مع عمود القلاووظ.

Selecting cutting tools

تدريب رقم	٤	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

١. معرفة عناصر القطع (سرعة القطع ومعدل التغذية) في عمليات الخراطة
٢. معرفة زوايه الجرف والخلوص والقطع وشكل أدوات القطع.
٣. تركيب قلم المخرطة.
٤. ضبط بروز القلم.
٥. ضبط رأس القلم مع رأس الذنبية.
٦. ضبط اتجاه محور القلم بشكل عمودي على محور الشغلة.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
المخرطة المتاحة في الورشة وملحقاتها أقلام خراطة متنوعة لينات مفاتيح برج العدة.	قطعة شغل فوطه للتنظيف

جدول رقم ١١

المعارف المرتبطة بالتدريب

تتم عملية تشغيل المعادن بالقطع بفصل طبقة من المعدن عن القطعة المشغولة بغية تشكيلها بالشكل والمقاسات المطلوبة؛ وبالتسامح المحدد؛ وبنوعية السطح المطلوب، ولإجراء عملية القطع تتحرك المشغولة والأداة القاطعة الواحدة بالنسبة إلى الأخرى. ولهذا فإن أقلام القطع لها أهمية كبرى في نجاح عملية الخراطة.

١- تصنيف أقلام الخراطة

أقلام الخراطة عديدة ولكل نوع مواصفات قياسية standards معينة، وتصنف أقلام الخراطة حسب نوع المعدن المستخدم في تصنيعها أو حسب وظيفتها في عمليات الخراطة أو حسب اتجاه القطع كما سيتم توضيحه فيما يلي:

أولاً: تصنيف أقلام الخراطة حسب نوع المعدن المستخدم:

١. الصلب الكربوني أو صلب العدة

٢. الصلب السبائكي

٣. صلب السرعات العالية والمعروف بـ H.S.S

٤. الكربيد Carbide

٥. السيراميك Ceramics

٦. الالماس Diamond

وكلما كان المعدن المراد تشغيله صلداً تطلب استخدام معدن ملائم مثل H.S.S أو الكراييد، يكفي استعمال أقلام صلب العدة أو الصلب السبائكي عند تشغيل المعادن الخفيفة مثل النحاس والالمونيوم وغيرها من المعادن الصلب منخفض الكربون.

يتم استخدام سرعات منخفضة جداً مع أقلام الالماس



ثانياً: تصنيف أقلام المخرطة حسب نوع عملية التشغيل سواء داخلياً أو خارجياً:

١. قلم خراطة واجهية Facing مستعرضة (تخشين)

٢. قلم خراطة واجهية مستعرضة (تنعيم)

٣. قلم خراطة خارجي (يمين أو يسار)



٤. قلم خراطة مربع

٥. قلم ترتررة Knurling


٦. قلم قطع

٧. أقلام القلاووظ المتري (مثلثة) والإنجليزي B.S.W.W (مربعة)

ويبين شكل ٨٥ أنواع أقلام الخراطة وشكل ٨٦ أقلام الخراطة الخارجية

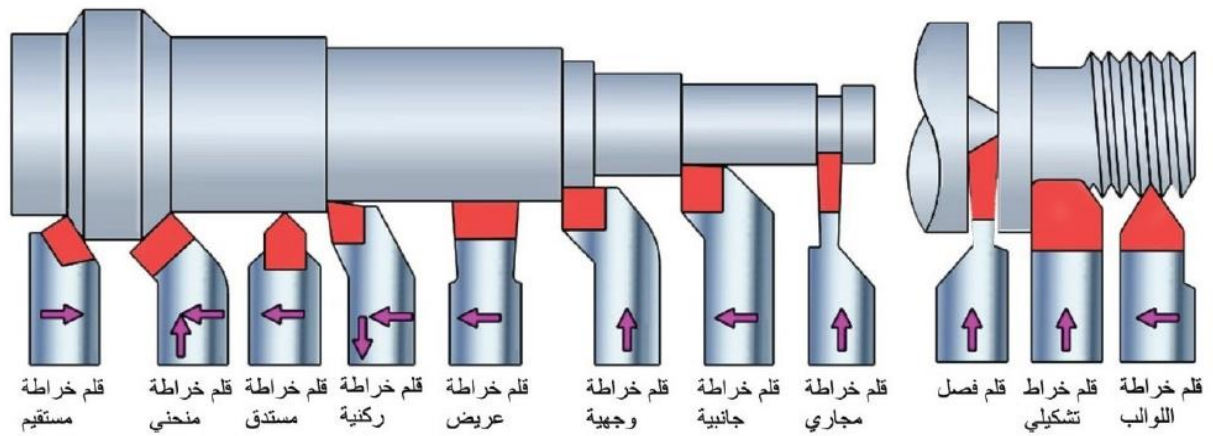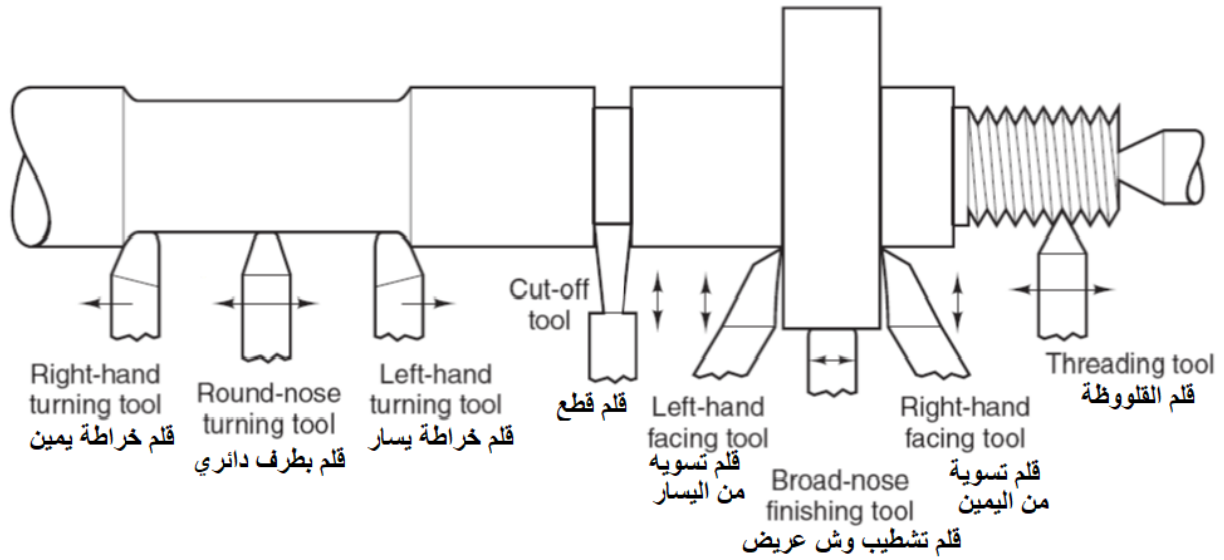

شكل رقم ٨٥: بعض أقلام الخراطة الخارجية

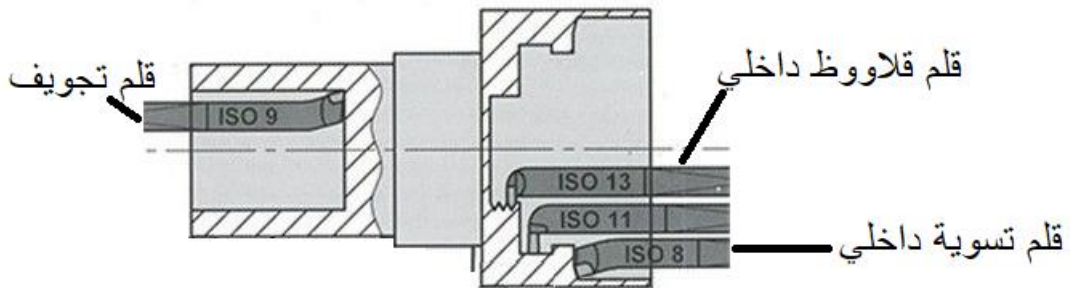


شكل رقم ٨٦: أقلام الخراطة الداخلية

ثالثاً: تصنيف أقلام القطع حسب اتجاه عملية القطع

يكون اتجاه عملية القطع كما هو مبين في شكل ٨٧ على نوعين هما:

للم قلم قطع يميني.


للم قلم يساري.

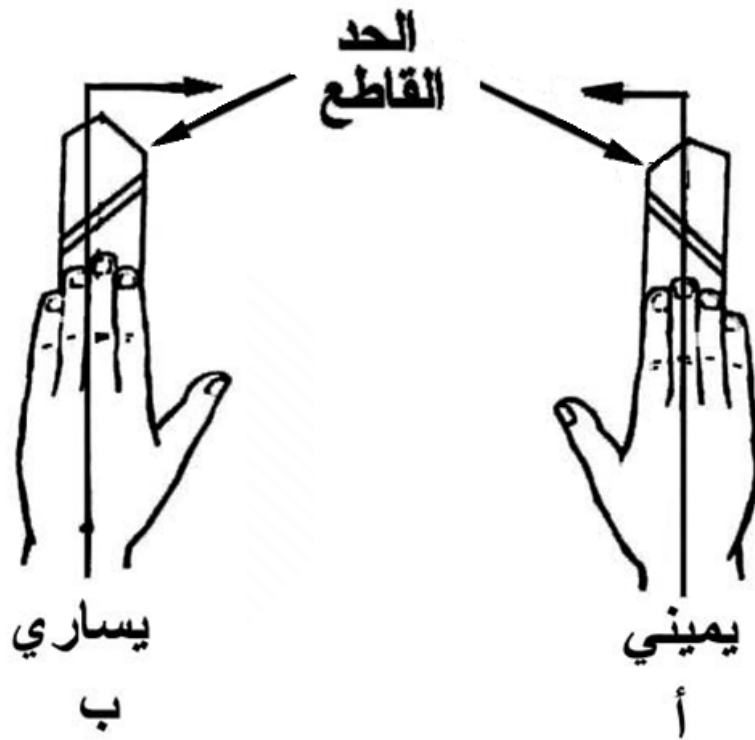

شكل رقم ٨٧: اتجاه القطع بقلم الخراطة

٢. الأجزاء الرئيسية لقلم القطع وعناصره:

يتكون القلم من جزأين رئيسيين كما هو مبين في شكل ٨٨ هما الرأس والنصاب.

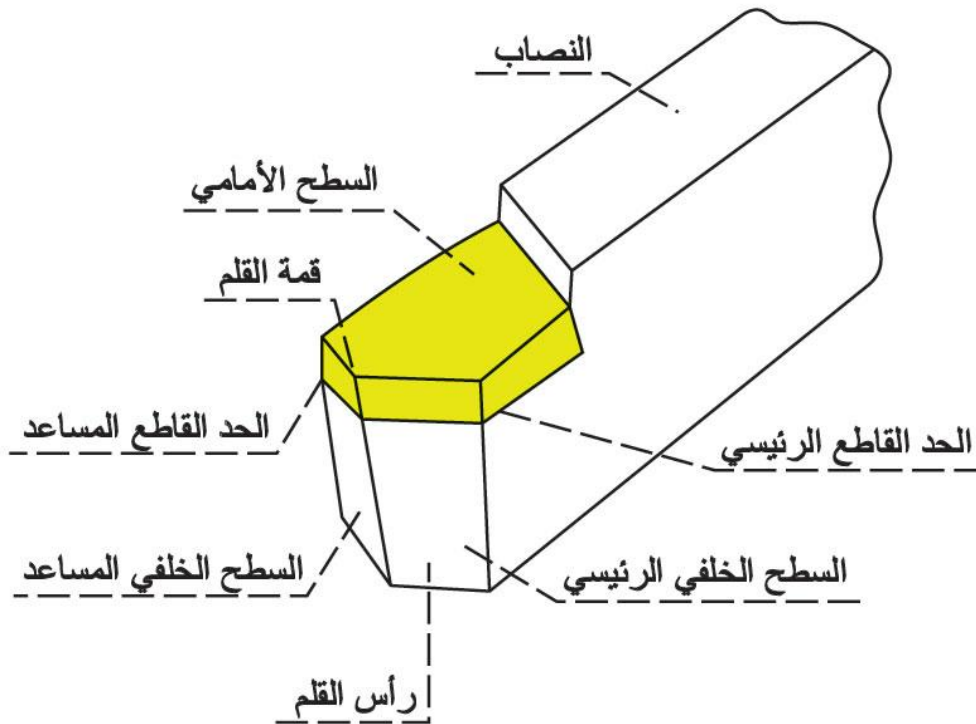


شكل رقم ٨٨: أجزاء القلم الرئيسية

١. الرأس **tool point**: هو الجزء القاطع من القلم. ويتكون رأس القلم من السطح الأمامي الذي ينساب على امتداده الرايش والسطوح الخلفية التي تواجه المشغولة. ويسمى أحد السطوح الخلفية سطحاً رئيسياً، أما السطح الذي يليه فيسمى سطحاً مساعداً. تتكون الحدود الفاصلة من تقاطع السطح الأمامي مع السطحين الخلفيين، وهناك حد قاطع رئيسي وآخر مساعد، فالحد القاطع الرئيسي هو الجزء الذي يقوم بعملية القطع الرئيسية، وتسمى نقطة تقاطع الحد القاطع الرئيسي مع الحد القاطع المساعد قمة القلم، ويمكن أن تكون هذه القمة حادة أو مستديرة.

٢. الساق (النصاب) **shank**: هو الجزء المستخدم لتثبيت القلم على الآلة.

ت- زوايا القلم **cutting tool angles**:

للقلم زوايا متعددة كما في الشكل (٨٩) أهمها ما يأتي:

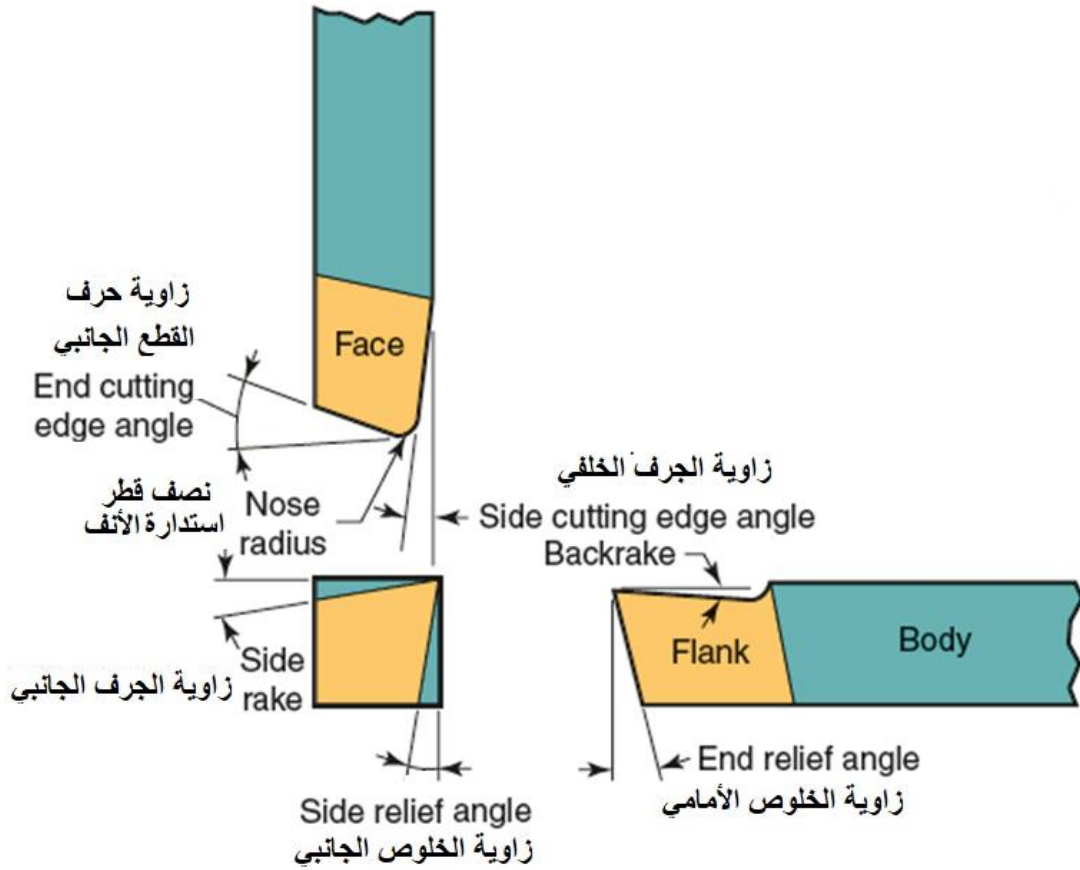

شكل رقم ٨٩: زوايا قلم الخراطة الهندسة

زاوية الجرف **rake angle** الزاوية الأمامية (γ): هي الزاوية المحصورة بين وجه القلم وسطح الجرف وهي التي توفر أفضل الشروط لفصل طبقة القطع، ولتشكل الرايش، وتحدد قيمتها بحسب نوع المادة المراد تشغيلها

$\gamma = 0 - 5^\circ$ لتشغيل الفولاذ بمتانة > 80 كجم/مم².

$\gamma = 15 - 20^\circ$ لتشغيل الفولاذ بمتانة 60-75 كجم/مم².

$\gamma = 25 - 30^\circ$ لتشغيل الفولاذ بمتانة 30-40 كجم/مم².

للزاوية الخلوص الرئيسية (α) relief or clearance angle: وظيفتها التقليل من الاحتكاك بين

السطح الخلفي للقلم وسطح المشغولة، وتراوح عادة بين 6 و 12°

للزاوية سن الأداة أو الإسفين (β): هي الزاوية بين سطح الخلوص والجرف، وتتعلق قيمه هذه

الزاوية بقيمة زاوية الخلوص والجرف، وعندما تكون قيمة هذه الزاوية كبيرة يكون تغلل القلم في

المشغولة صعب ولكن الحد القاطع يكون اكثر متانة واذا كانت قيمتها صغيرة سهل تغلل القلم في


المشغولة ولكن الحد القاطع يكون ضعيفا.

للزاوية الاقتراب (التماس) المستوية (φ) plane-approach angle: تسمى أيضا زاوية الضبط

للحد القاطع الرئيسي واتجاه لتغذية كما في شكل (90) وظيفتها تحديد ثخانة الجزء المنزوع من

المشغولة وعرضه، وتساوي هذه الزاوية 45° لأقلام الخراطة الجانبية، وتسمى الزاوية (φ₁)

زاوية الضبط للحد القاطع الثانوي،

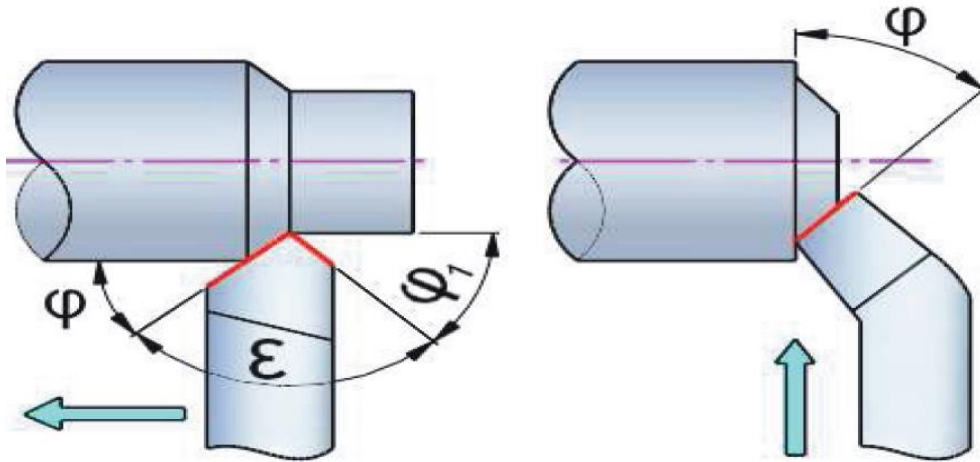

شكل رقم 90: زاوية التماس وزاوية الرأس


للزاوية الرأس (ε): هي الزاوية الحد القاطع الرئيسي والحد القاطع الثانوي، وتحدد هذه الزاوية عند

عملية السن (الشحذ)، فكلما كانت هذه الزاوية كبيرة تزيد متانة قمة القلم ويقل تأكلها، ويفضل ان

لا تقل زاوية الرأس عن 90°.

مجموع زوايا الخلوص والجرف والإسفين يساوي 90° كما هو مبين في شكل 91




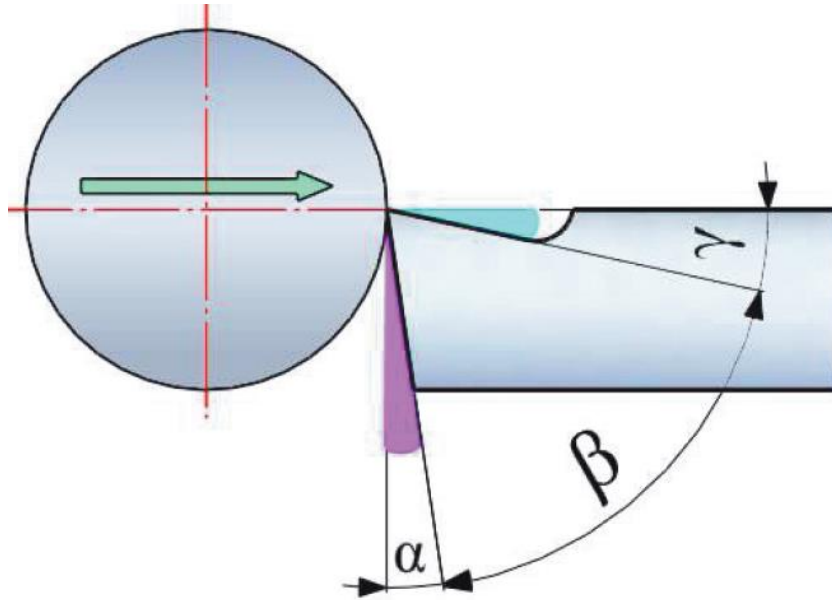

شكل رقم ٩١: العلاقة بين زوايا القطع الثلاثة

٣. عناصر القطع في عملية الخراطة

تعطى حركة الدوران الأساسية للمشغولة في عملية الخراطة بدوران محور المخرطة بالسرعة اللازمة لإزالة الرايش كما هو موضح في الشكل (٩٢). وتحقق حركة التغذية المتواصل للحد الفاطع من قلم القطع في طبقات جديدة من المعدن.

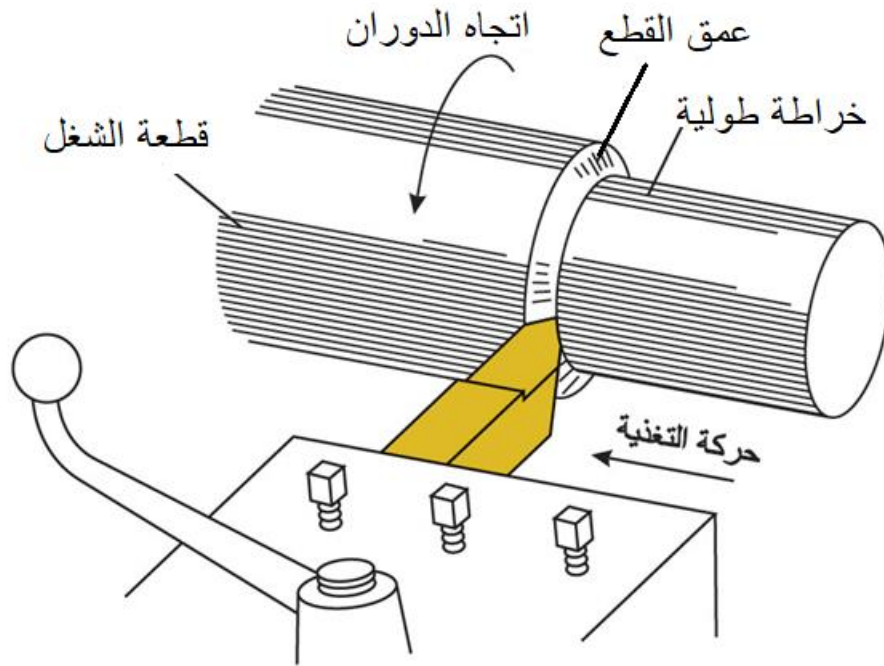

شكل رقم ٩٢: عملية الخراطة

العناصر التي تتصف بها عملية قطع المعادن هي: سرعة القطع (v) والتغذية (S) والعمق (t)
 أ- سرعة القطع cutting speed: هي انتقال الحد القاطع للقلم باتجاه الحركة الأساسية بالنسبة إلى
 السطح المشغل في وحدة الزمن، ويرمز إليه بـ v، ويقاس بوحدة متر/دقيقة (م/د) m/min
 وتحسب السرعة بالعلاقة:

$$\frac{\pi \times N \times D}{1000} = V_c$$

حيث أن:

D: قطر السطح المعرض للتشغيل.

n: عدد دورات المشغولة في الدقيقة.

مثال: احسب سرعة الدوران عند خراطة قطعة قطرها 125 مم وقطعة أخرى قطرها 55 مم وكانت
 سرعة القطع 20 م/د في الحالتين:

$$n = \frac{1000 v}{\pi D} = \frac{1000 \times 20}{\pi (125)} = 50.95 \approx 51 \text{ rpm}$$

$$n = \frac{1000 v}{\pi D} = \frac{1000 \times 20}{\pi (55)} = 115.8 \approx 116 \text{ rpm}$$


و تبين الحسابات ان القطعة ذات القطر الصغير تدور بسرعة اكبر من القطعة ذات القطر الكبير عند
 استعمال نفس سرعة القطع.

ملحوظة : يتم تحديد سرعة القطع من جداول حسب نوع معدن المشغولات كما هو موضح بالجدول التالي:

التغذية م/لفة mm/rev		سرعة القطع م/دقيقة m/min		مادة الشغلة
تنعيم	تخشين	تنعيم	تخشين	
0,3 - 0,1	0,6 - 0,3	40	25	صلب منخفض الكربون
0,3 - 0,1	0,4 - 0,3	30	20	صلب متوسط الكربون
0,2 - 0,1	0,3 - 0,2	25	15	صلب عالي الكربون
0,3 - 0,1	0,6 - 0,4	35	25	حديد زهر طري
0,3 - 0,1	0,6 - 0,4	25	20	حديد زهر متوسط
0,3 - 0,1	0,6 - 0,4	20	15	حديد زهر صلد
0,3 - 0,1	0,6 - 0,4	60	30	برونز
0,3 - 0,1	0,8 - 0,4	120	75	المنيوم


جدول رقم 12: سرعة القطع للمشغولات المختلفة

أو يمكن تحديد سرعة القطع بمعلومية قطر المشغولة وسرعة الدوران من المخطط البياني التالي:

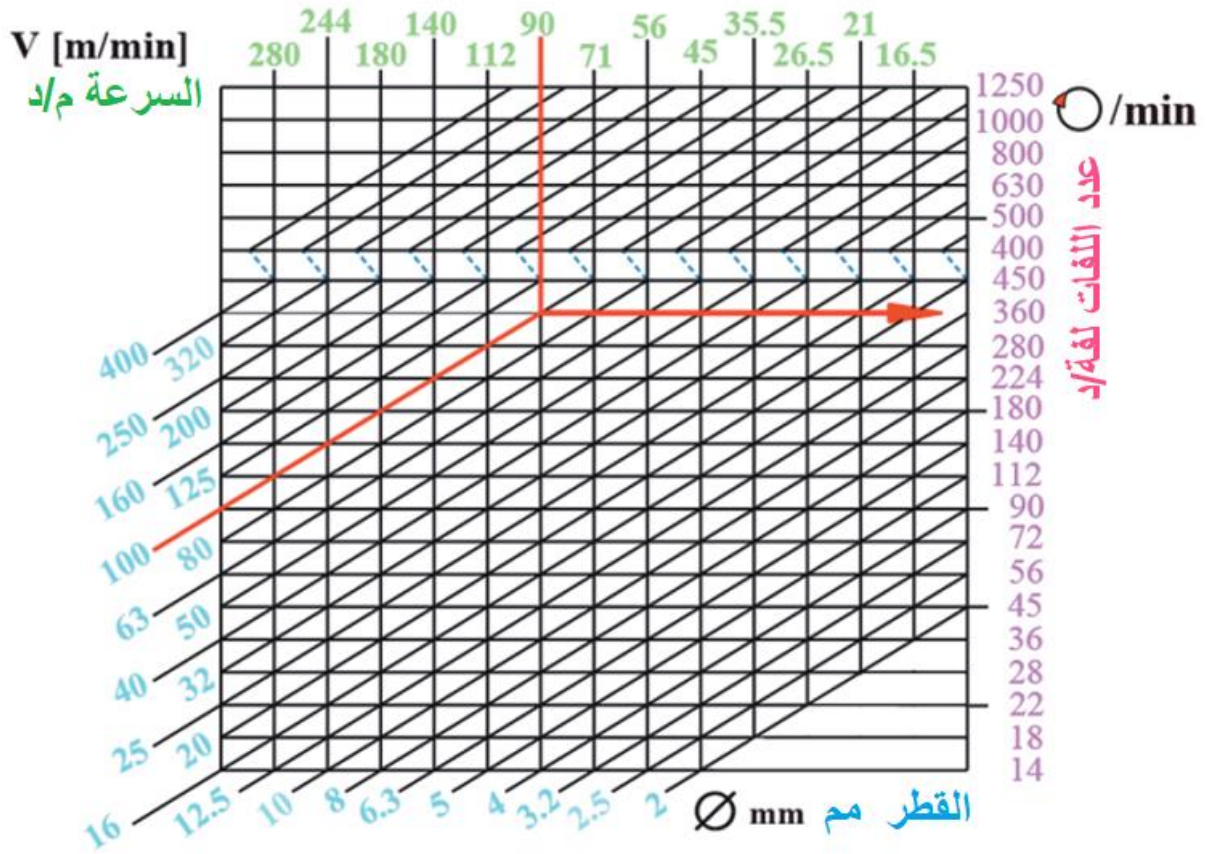


شكل رقم ٩٣: المخطط البياني لحساب سرعة الدوران

ب- **التغذية feed**: هي مقدار انتقال الحد القاطع لقلم القطع لدى دوران القطعة المعرضة للتشغيل دورة واحدة. ويرمز إليه بـ F ، وتقاس بالمليمتر mm ترتبط أنواع التغذية بالاتجاه الذي ينتقل إليه قلم القطع في أثناء الخراطة، وهي: تغذية طولية: عندما تكون حركة القلم على طول محور المشغولة.

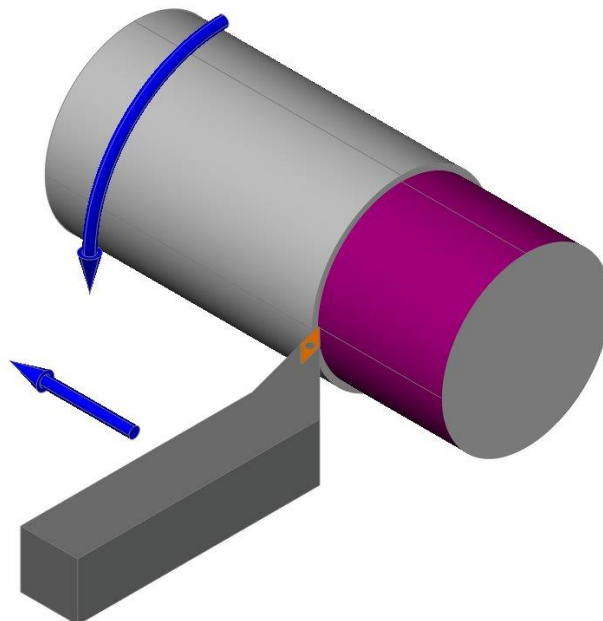


شكل رقم ٩٤: خراطة طولية خارجية

للغ التغذية العرضية: عندما تكون حركة القلم عمودية على محور المشغولة.

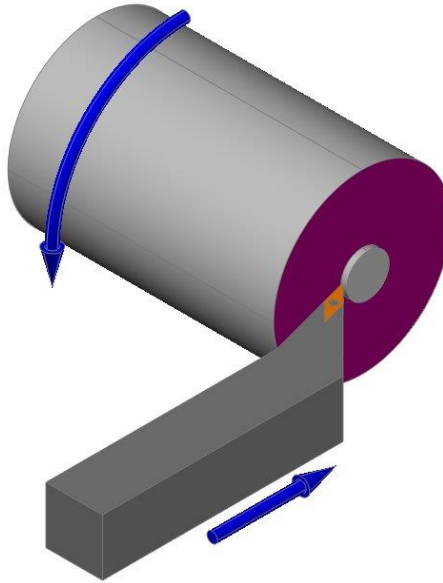

شكل رقم ٩٥: خراطة وجهية

للغ التغذية المائلة: عندما تكون حركة القلم بزاوية مع محور المشغولة (خراطة السطوح المخروطية).

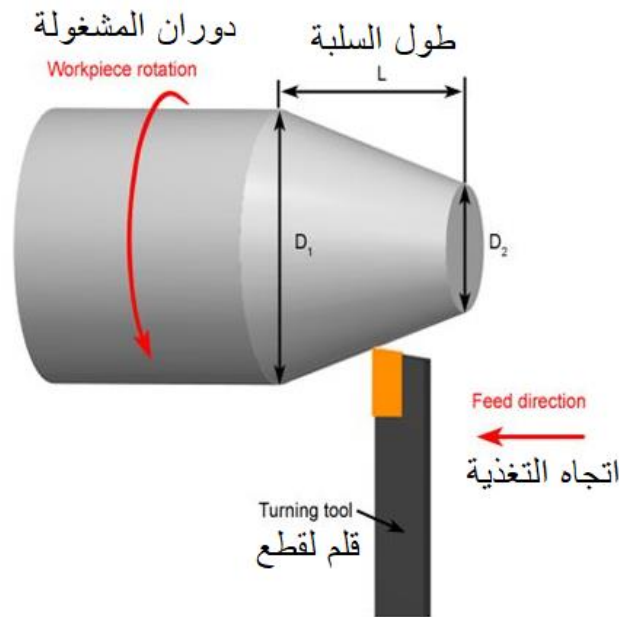

شكل رقم ٩٦: التغذية المائلة

ت- عمق القطع cutting depth (t)

هي ثخانة طبقة المعدن المنزوعة في شوط واحد لقلم القطع (وهي قيمة نصف الفرق بين قطر المشغولة وقطر السطح المشغل الذي يحصل عليه بعد شوط واحد لقلم القطع)، ويحسب عمق القطع كما يلي:

$$t = \frac{D-d}{2} \text{ mm}$$

٥- أنواع الرايش chip types:


ثمة أنواع مختلفة من الرايش، ويعتمد ذلك على المواصفات الفيزيائية والكيميائية للمعدن المعرض للتشغيل، وكذلك على معدلات القطع وهندسة الأداة القاطعة (شكل أداة القطع وزواياها). ويوضح الشكل (٩٧) أنواع الرايش المختلفة والتي يمكن اختزالها فيما يلي:

الرايش المجزأ segmental chip: هو نثرات على شكل شبه منحرف غير متصلة بعضها مع بعض، وتظهر في حالة تشغيل المعادن اللدنة وبسرعة قطع ٠,٥-٢ م/د، وثخانة رايش كبيرة، وزاوية جرف صغيرة لقلم فولاذ كربوني ٤٥.

الرايش المتدرج (المجد) chip curling: هو رايش على شكل شريط مختلف الطول، عناصره مجزأة وواضحة، يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً خفيفاً، وتظهر عندما تكون سرعة القطع من ٥-١٥ م/د لقلم فولاذ كربوني ٤٥.

الرايش الانسيابي (الشريطي) band chip: هو رايش على شكل شريط مستمر، ويظهر عند تشغيل الفولاذ الكربوني ٤٥.


الرايش المفتت fracture chip: هو رايش ينفصل عن المعدن على شكل نثرات منفصلة بعضها عن بعض، وتظهر عند قطع المعادن الهشة كحديد الزهر والبرونز.

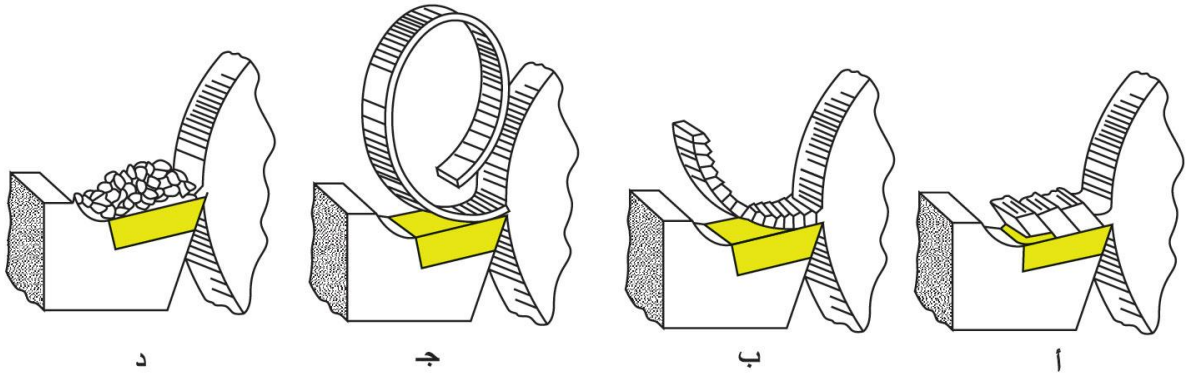

شكل رقم ٩٧: أنواع الرايش: أ- رايش مجزأ، ب- رايش متدرج، ج- رايش مناسب، د- رايش مفتت

٦- تشكل الحد المترابك على أداة قطع المعادن built-up edge forming:

يتشكل حد مترابك إسفيني الشكل على الحد القاطع، وهو امتداد إضافي للقلم، يغير أبعاده نتيجة التحام جزء من المعدن المشغل على الحد القاطع بسبب الحرارة العالية والضغط المرتفع، ويؤدي ذلك إلى تبديل قطر المشغولة، وهذه ظاهرة مؤذية في حال التشغيل اللانهائي للقطعة. ولتقليل احتمال تشكل الحد المترابك على قلم القطع يجب تقليل الاحتكاك على وجه القلم بزيادة نعومة وجه قلم القطع، واستعمال سائل التبريد والتزييت في أثناء القطع، وإنقاص قيمة زاوية القطع إلى ٤٥، والشكل رقم (٩٨) يوضح أشكال الحد المترابك.

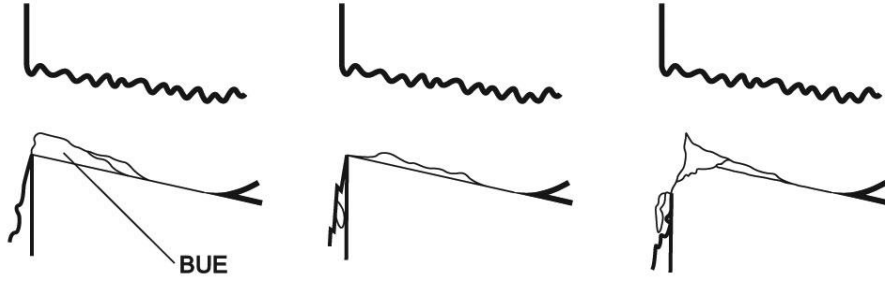


شكل رقم ٩٨: تشكل الحد المترابط

٧- القوى المؤثرة في قلم القطع cutting forces:

إن محصلة القوى التي تقاوم قطع المعدن (R) (الشكل ٩٩) هي قوة مقاومة الطبقة المنزوعة لتشويه عناصر الرايش وقصها قوة القطع المماسية (PZ)، وقيمتها هي الكبرى بين القوى الأخرى، فهي تفوق قوة التغذية بأربع مرات والقوة القطرية بمرتين ونصف وتقاس بالنيوتن. وتتعلق قوة القطع بالخواص الميكانيكية للمادة المشغلة، وبمساحة المقطع العرضي للجزء المقطوع، وبزوايا أداة القطع، وبسرعة القطع، وجودة سوائل التبريد والتزييت وغيرها.

$$\text{ويكون الضغط النوعي للقطع} = \frac{\text{قوى القطع}}{\text{مساحة المقطع العرضي للطبقة المنزوعة}} = \frac{P_z}{A} = \text{كجم/مم}^2$$

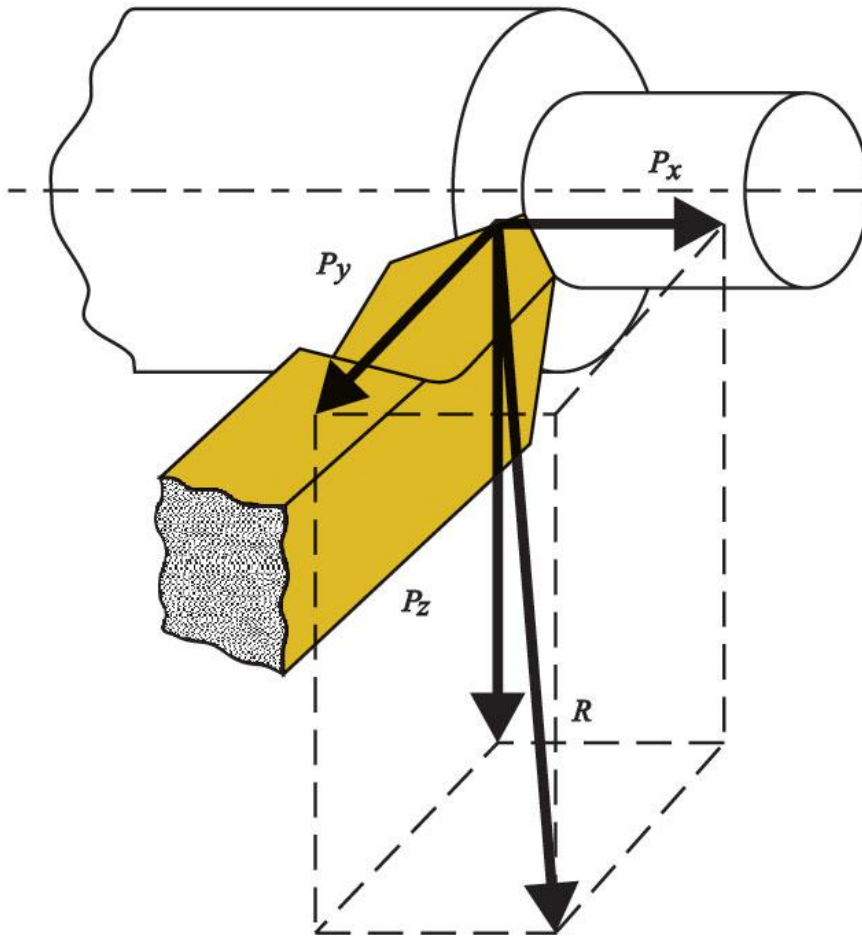

شكل رقم ٩٩: القوى المؤثرة في قلم القطع

يزداد الضغط النوعي للقطع بازدياد متانة المادة المعرضة للتشغيل وازدياد زاوية القطع، وينقص بازدياد مساحة المقطع العرضي للطبقة المنزوعة، وبازدياد قوة احتكاك الرايش بالسطح الأمامي لقلم القطع (قوة محورية أو قوة التغذية) P_x ، وبازدياد قوة احتكاك السطح الخلفي للقلم P_y (القوة القطرية) بسطح القطعة المشغلة. ولقوى القطع أثر في الأداة القاطعة؛ إذ تتعرض قمة قلم القطع لتشوه انحناء وقص أو تشوه انضغاط، وكلما ازدادت هذه القوة اشتد تأكل قلم القطع.

٨- تأثير زوايا قطع قلم في قوة القطع:

كلما زادت زاوية الجرف γ تنقص قيمة قوة القطع؛ مع ضرورة مراعاة ألا تكون زيادة الزاوية على حساب نقص متانة قلم القطع ونقص العمر التشغيلي للقلم كما هو مبين في الشكل الذي يربط زوايا القطع ببعضها. وعند نقص قيمة زاوية الاقتراب الأفقية ϕ تزداد قوة القطع P_z والقوة القطرية P_y ، ويحصل العكس في حال زيادة قيمة الزاوية ϕ ، وذلك بسبب نقص طول تماس الحد القاطع مع الرايش.

٩- تأثير سرعة القطع في قوة القطع:

عند تشغيل الفولاذ الكربوني ٤٥ بسرعة قطع من ١-٢٠ م/د تنقص قوة القطع تدريجياً. وابتداء من السرعة ٢٠ م/د حتى ٤٠-٥٠ م/د تزداد قوة القطع، وعندما تستمر زيادة سرعة القطع حتى ٢٥٠-٣٠٠ م/د فإن قوة القطع تنقص بدرجة ملحوظة.


ومنه يتضح أن مقاومة معدن المشغولة من الفولاذ الكربوني لعملية القطع تنقص بدرجة واضحة في حالة القطع بسرعات عالية؛ إذ تنخفض قيمة القوة F_z بسبب الانخفاض في حجم التشوه للجزء الممتد في المشغولة.

١٠- تأثير سوائل التزييت والتبريد في قوة القطع:

يقل استعمال سوائل التزييت والتبريد من قوة القطع؛ لأن سائل التزييت والتبريد يشكل على سطح المعدن طبقة رقيقة تقلل الاحتكاك بين السطح الأمامي لقلم القطع وبين الرايش المناسب، وكذلك بين السطح الخلفي للقلم وسطح القطع، ويسهل عملية تشكل الرايش.


خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالمعمل.
٢. احضر قلم القطع وقم بتنظيفه من الزيوت والشوائب.
٣. اضبط ارتفاع القلم مع رأس ذنبه الغراب المتحرك بحيث يكون مركز الذنب أمام سن القلم كما في شكل ١٠٠ وبالتالي تضمن ضبط سن القلم مع منتصف مركز الشغلة. ويمكن أيضاً ضبط ارتفاع القلم باستخدام لينات كما في الخطوة التالية.

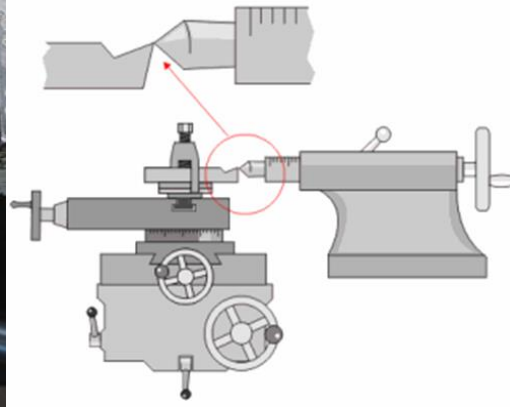


شكل رقم ١٠٠: ضبط مركز الذنبه مع سن القلم

٤. تأكد من ضبط ارتفاع سن قلم القطع بالنسبة لمنتصف مركز الشغلة بوضع لينات (رقائق معدنية) وضعها تحت القلم، بحيث تكون اللينات متراصة وغير مرحلة عن بعضها كما هو مبين في شكل ١٠١.

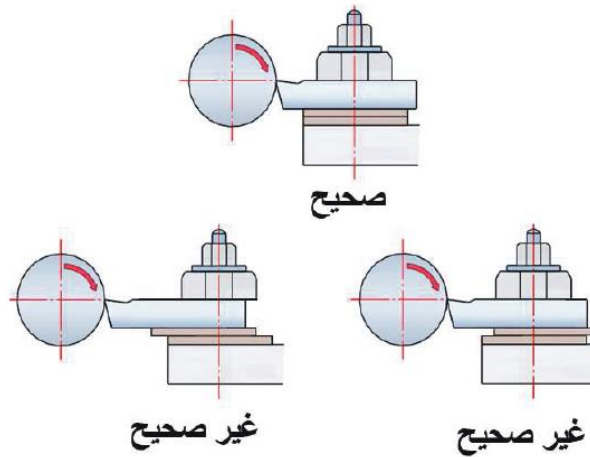

شكل رقم ١٠١: الوضع الصحيح وغير الصحيح للينات المعدنية

٥. ثبت قلم المخرطة على برج العدة بحيث لا يزيد بروزه عن $L = 1,5$ مره من ارتفاع ساق القلم كما في الشكل ١٠٢.

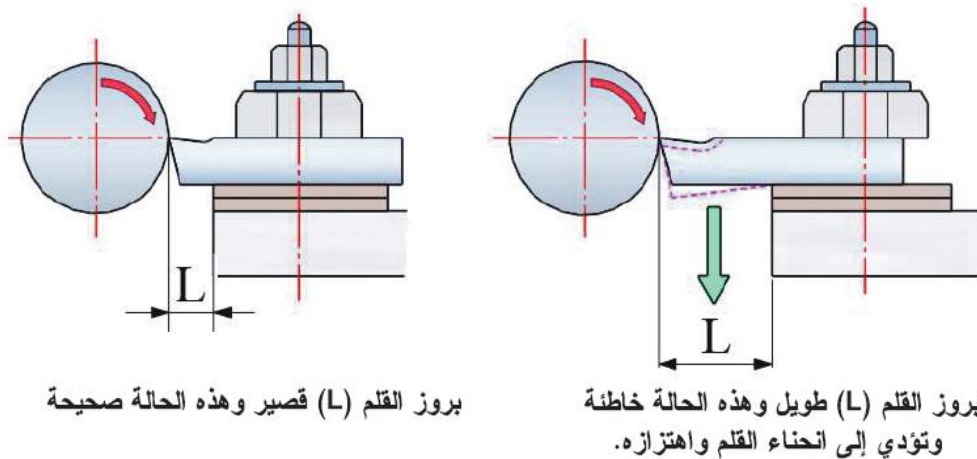


شكل رقم ١٠٢: ضبط الجزء البارز من القلم



شكل رقم ١٠٣: ضبط نقطة البداية للقلم مع الشغلة


٦. اضبط ارتفاع سن القلم حسب الحالة ومعدن المشغولة طبقا للحالات التالية:

أ- في حالة عمل الخراطة الجانبية، وخراطة القلاووظ والقطع والمجاري والأسطح المخروطية والتشطيب للتنعيم وزيادة دقة التشغيل، يفضل ان يضبط ارتفاع رأس القلم في مستوى منتصف الشغلة كما هو مبين في شكل ١٠٤، مما يساعد في تقليل من تآكل الحد القاطع.

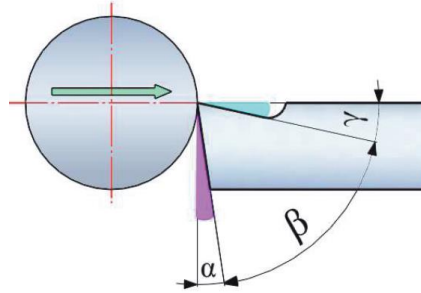


شكل رقم ١٠٤: ضبط رأس القلم في منتصف محور الشغلة

ب- إذا ضبط القلم اعلى من منتصف الشغلة بمقدار من ١-٢% وهو مقدار مسموح به بهدف الخراطة بسمك اكبر للمعادن اللينة عن طريق زيادة زاوية الجرف وتصغير زاوية الخلوص كما هو مبين في شكل ١٠١ مما يزيد من الاحتكاك بين القلم والشغلة ويسهل انسياب الرايش على سطح القلم.

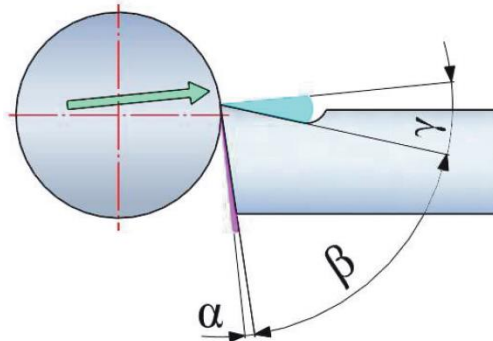


شكل رقم ١٠٥: ضبط رأس القلم أعلى منتصف محور الشغلة

ت- لتنفيذ عمليات التنعيم الخارجية، إذا ضبط القلم أقل من منتصف الشغلة بمقدار ١% تزيد زاوية الخلووس ويقلل زاوية الجرف كما هو مبين في شكل ١٠٢ وبالتالي يقل من الاحتكاك بين القلم والشغلة مما يتيح الخراطة بسمك أقل ويسهل انسياب الرايش على سطح القلم.

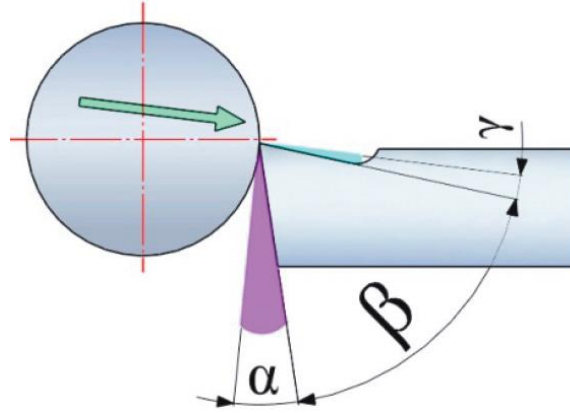

شكل رقم ١٠٦: ضبط رأس القلم اسفل منتصف محور الشغلة

٧. اربط القلم بشد مسامير التثبيت وتأكد من تلامس مسمارين على الأقل مع ساق قلم الخراطة كما في شكل ١٠٧.

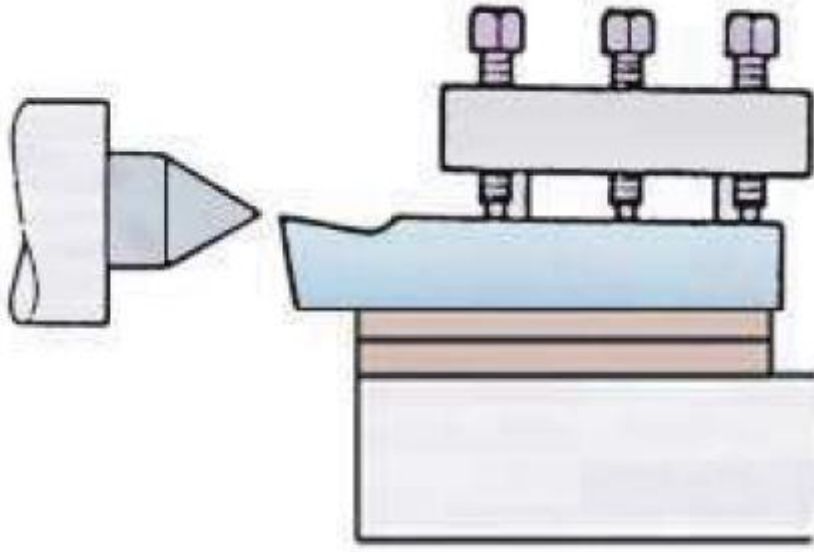

شكل رقم ١٠٧: ربط القلم بمسامير الاحكام

في حالة المخارط الصغيرة يثبت القلم بالحامل الأحادي كما هو مبين في شكل ١٠٨





شكل رقم ١٠٨: ربط القلم في المقلمة الأحادية

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يربط المشغولة على الطرف الثلاثي بشكل صحيح.	٢
			يضبط بروز القلم	٣
			يضع لينات بالوضع الصحيح	٤
			يضبط ارتفاع راس القلم مع راس ذنبه الراس المتحرك	٥
			يثبت القلم ويتأكد من تلامس مسمارين على الأقل مع ساق القلم	٦
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا.	٧

جدول رقم ١٣

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

- في نهاية التدريب العملي يقف المتدرب امام الأجزاء التالية:
 - للـ المخرطة العادية Centre lathe.
 - للـ قلم قطع
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:
 - للـ يقوم بضبط مركز القلم مع الذنبة

تسوية الوجه (استبدال القوره) والسنتره Facing and Centering

تدريب رقم	٥	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------



أهداف

١. قراءة الرسم والتعرف على الرموز الموجودة به.
٢. عمل خراطة عرضية (تسوية القوره).
٣. ضبط سرعة دوران المخرطة.
٤. ضبط وسنتره الشغلة.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
<ul style="list-style-type: none"> المخرطة المتاحة في الورشة وملحقاتها قلم خراطة يمين عمل الخراطة العرضية لينات مفاتيح برج العدة مفتاح الغراب المتحرك مفتاح ظرف المخرطة ظرف دوار للبنط مفتاح الظرف بنط المركز 	<ul style="list-style-type: none"> الرسم التشغيلي مشغولة خامة من الألمنيوم أو الحديد الطرى مقاس $\phi 44,0 \text{ mm} \times 160$ أو حسب المتاح في المخازن

جدول رقم ١٤

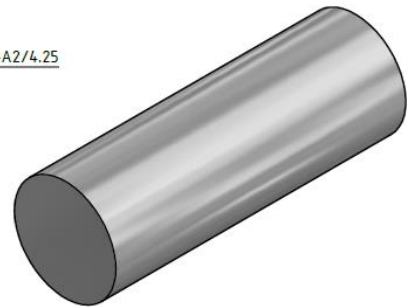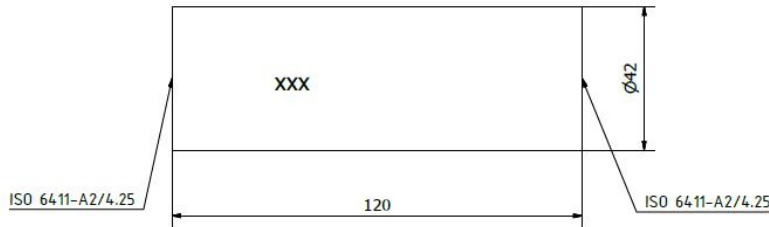


شكل رقم ١٠٩: رسم قطعة العمل المطلوب تنفيذها.

المعارف المرتبطة بالتدريب

تكون المشغولات التي يتم تشغيلها بورش الخراطة عادة مقطوعة بأطوال أكبر بقليل عن المطلوب، ومقطوعة بواسطة منشار آلي أو يدوي وتكون واجهتها غير مستوية مما يتطلب عمل تسوية لوجه الشغل (تسوية القورة). وتعرف التسوية Facing (شكل ١١٠) بأنها عملية إزالة معدن من نهاية طرف الشغلة للحصول على سطح مستوي بإجراء تغذية عرضية مع دوران الشغلة. وتستعمل عمليات التسوية بكثرة للمقاطع الأسطوانية بكثرة في عمليات التشغيل والتي يمكن تثبيتها بسهولة داخل الطرف الثلاثي الفكوك. كما يمكن أيضا عمل تسوية للمشغولات ذات المقطع المربع أو المستطيل أو أي أشكال أخرى غير أسطوانية عن طريق تثبيتها في الطرف رباعي الفك 4-jaw chuck. والأهداف من عملية التسوية هي:

- للحصول على سطح مستوي حقيقي متعامد على محور الشغلة
- للحصول على سطح يمكن القياس من ناحيته بدقة عالية
- لضمان قطع الشغلة حسب الطول المطلوب في الرسم

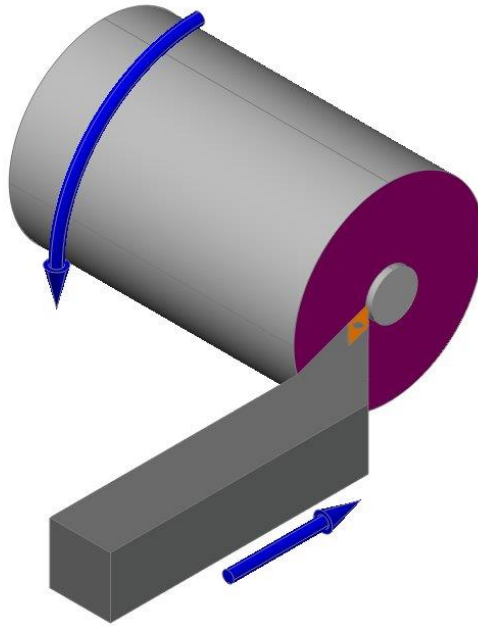

شكل رقم ١١٠: خراطة وجهية

عند عمل التسوية، يتم حساب سرعة دوران المخرطة طبقا لنوع خامة قطعة العمل وقلم الخراطة وطبقا لقطر الخامة قبل التشغيل. وكقاعدة عامة كلما كان معدن الشغلة لين مثل النحاس، كلما كانت سرعة القطع كبيرة. ويستحسن عند عدم معرفة سرعة القطع للمشغولات ان تبدأ بسرعات قليلة الى حد ما ثم تبدأ بزيادة السرعة واكتشاف السرعة المناسبة، ومع الخبرة سيسهل الوصول السريع لسرعة القطع المطلوبة حسب نوع العملية ونوع خامة الشغلة. معظم عمليات القطع تتطلب سرعات بيضع المئات من اللفات لكل دقيقة

(rpm) ويستعمل لتغير السرعة ذراع السرعات العالية والمنخفضة **HI/LO gear** ويخصص الوضع (عالي Hi) عادة لعمليات التلميع وليس لعمليات القطع.

خطوات تنفيذ التدريب

اولا: عمل تسوية الوجه.


١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالمعمل.
٢. راجع ابعاد التمرين من الرسم المرفق.
٣. تأكد من ان ذراع التشغيل في وضع الوسط، حتى لا يدور الظرف عند تشغيل المخرطة مباشرة



ذراع التشغيل في الوسط

شكل رقم ١١١: وضع ذراع التشغيل في الوسط لفص حركة الظرف عن الموتور

٤. تأكد ان ذراع تعشيق العربية في وضع الوسط حتى لا يلف عمود الجر، وهي خطوة هامة جدا، حيث سيتم تعشيق الجشمة على عمود الجر عند عمل تسوية القوره للمحافظة على عدم ارتداد السرج saddle أو العربية بعيدا عن نهاية قطعة الشغل نتيجة قوى القطع الارتدادية.

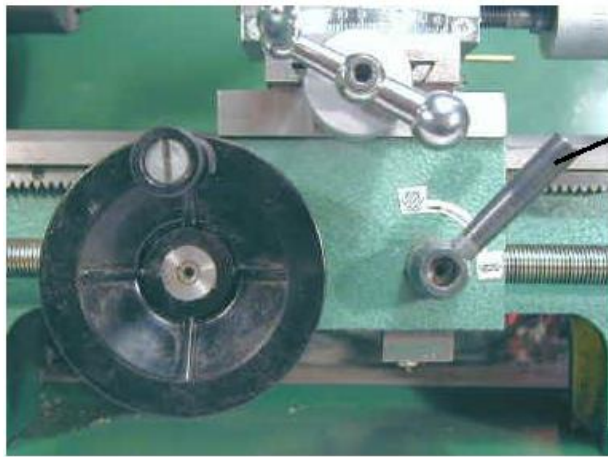

شكل رقم ١١٢: ذراع تعشيق العربية في الوسط عند تركيب الشغلة

٥. ثبت الشغلة في ظرف المخرطة ثلاثية الفكوك بحيث لا يظهر من التمرين خارج الظرف مسافة لا تزيد عن ٢٠ مم كما هو مبين في شكل ١١٣، وأكد من نزع يد الربط من الظرف ووضعها بعيدا عن الأجزاء المتحركة.



شكل رقم ١١٣: ربط الشغلة في الظرف وربطها في الظرف بدون قوة

عند عمل التسوية لا يجب ان يزيد الطول البارز من الشغلة في الظرف عن ثلاثة أضعاف قطرها، ما لم تستخدم المخنقة الثابتة لتثبيت الطرف الحر من الشغلة.




٦. اربط الشغلة رباط خفيف باستخدام مفتاح الظرف حتى تلامس فكوك الظرف سطح الشغلة

٧. اضبط مركزية الشغلة بإحدى الطرق التالية:

أ- ضبط مركزية الشغلة الطريقة العادية


٨. لف الظرف باليد مع النظر بدقة على محيط التمرين لضبط مركزية الشغلة.

٩. استخدم الدقماق للطرق الخفيف على الجانب المنحرف من الشغلة، اذا لاحظت عدم انتظام مركزية الشغل.

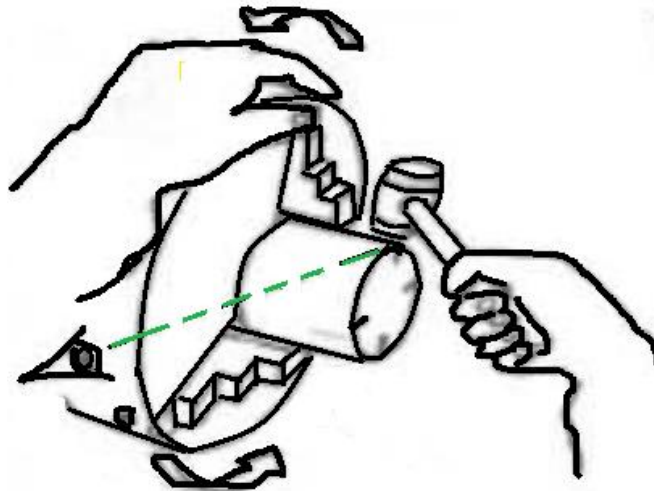

شكل رقم ١١٤: استخدام الدقماق لضبط مركزية الشغلة


١٠. قم بربط لقم الظرف الثلاث بإحكام باستخدام مفتاح الظرف مع لف الظرف في كل مرة.

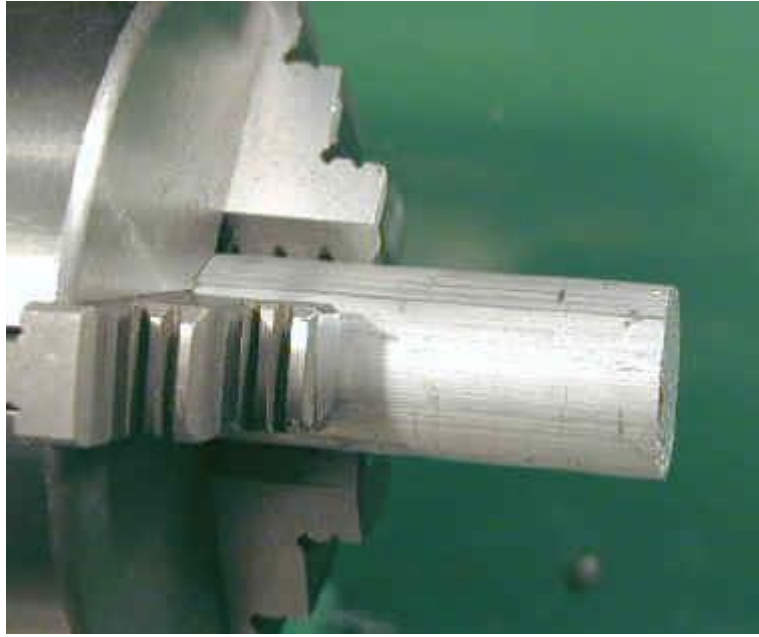

شكل رقم ١١٥: ربط الشغلة بعد ضبط محيط دورانها بانتظام

١. ضبط مركزية الشغلة باستعمال ساعة القياس

١١. قم بضبط مركزية الشغلة بدقة اكثر، باستخدام ساعة القياس (الأنديكيتور) كما هو مبين في شكلي ٧٥ و ٧٦، راجع تمرين رقم ٢.

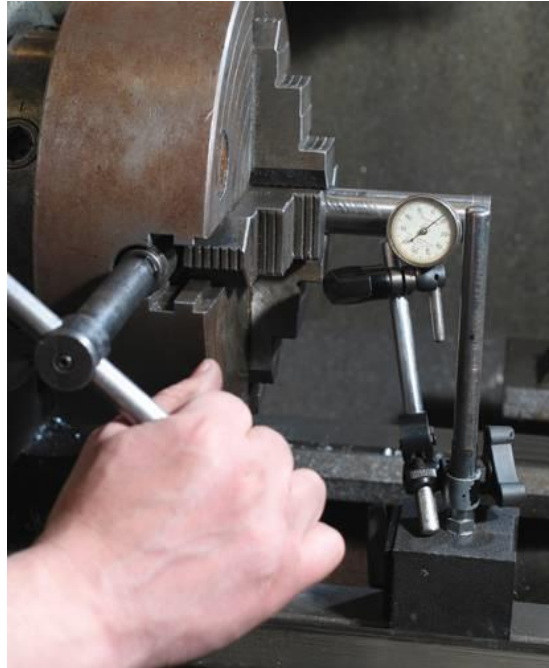

شكل رقم ١١٦: ضبط مركزية الشغلة باستخدام الانديكيتور

١٢. اختر قلم قطع تسوية يمين right hand facing tool bit بطرف ليس حاد، بل طرف شبه دائري إلى حد ما، حتى تتفادى تكون حلقات في الوجه المراد تسويته أثناء التشغيل كالمبينة في شكل ١١٧.




شكل رقم ١١٧: حلقات نتيجة استخدام قلم حاد وتغذية كبيرة عند عمل التسوية

١٣. اضبط طرف قلم القطع ليكون عند مركز الذنبة كما هو مبين في شكل ١١٨ يمكن الاستعانة بليينات لضبط الارتفاع، حيث انه اذا لم يضبط جيدا ستحدث اهتزازات عن اقتراب قلم القطع من مركز الشغلة أثناء عمل تسوية القورة.



شكل رقم ١١٨: ضبط طرف رأس لقلم مع مركز الذنبة

١٤. ثبت قلم الخراطة العدل مع مراعاة إمالاته حامل العدة والقلم ناحية الشمال بحيث يكون القلم مائل بزاوية من ٢-٣ درجة اذا كان قلم القطع ذو كتف يسار أما اذا كان القلم عدل فيتم امالة الراسمة Compound rest بزاوية تقريبا من ١٥ الى ٢٠ درجة، لضمان ميل القلم بزاوية صغيرة مع الشغلة كما هو مبين في شكل ٤.

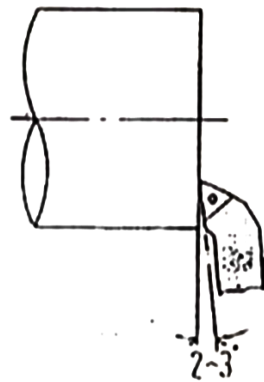

شكل رقم ١١٩: امالة القلم على سطح الشغلة بزاوية ٢ الى ٣ درجة


١٥. اربط مسمار حامل القلم لتثبيتته في الوضع المائل.

١٦. قم بتدوير ظرف المخرطة باليد للتأكد من عدم وجود عوائق أو اصطدام أي جزء بالظرف عند دورانه.

١٧. احسب السرعة الدورانية المناسبة لإجراء التسوية طبقاً لنوعية مادة الخامة – وقطر الخامة

$$\phi = 44,00 \text{ من القانون } N = \frac{Vc}{\pi \times D_0} \text{ وكذلك التغذية المناسبة. سرعة القطع } 30 \text{ م/دقيقة}$$

١٨. حيث N السرعة الدورانية للمخرطة، Vc سرعة القطع يتم استخراجها من الجداول طبقاً لنوع خامة القلم وخامه قطعة العمل، D_0 قطر الخامة قبل التشغيل أو استخدم جداول السرعات والتغذية بافتراض ان سرعة القطع 30 م/دقيقة تحصل على سرعة دورانية قيمتها 440 لفة/دقيقة

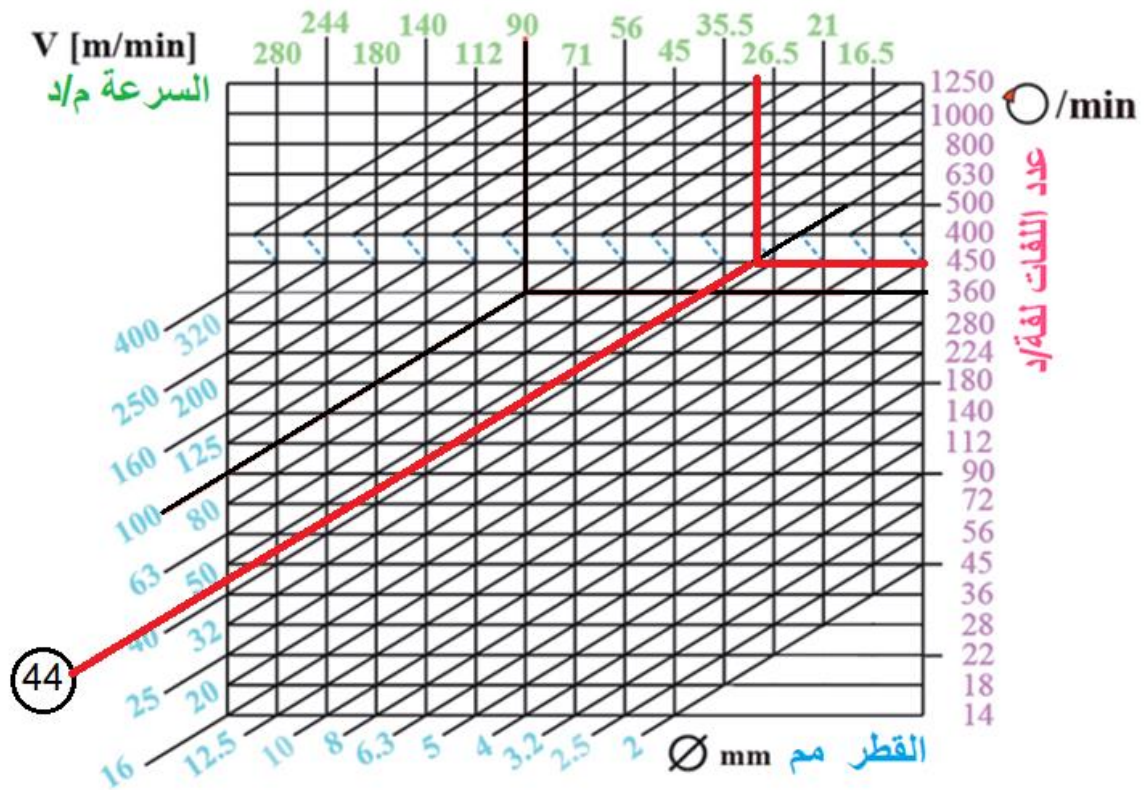


شكل رقم ١٢٠

قيمة التغذية تكون ما بين ٠,٣ : ١,٥ مم/لفه عند خراطة التخشين وما بين ٠,١ : ٠,٣ مم/لفه عند خراطة التنعيم



١٩. اضبط الراسمة الكبرى (الكبرى) لتكون متعامدة على الشغلة عن طريق ضبط زاوية الراسمة على زاوية صفر درجة واربطها عند هذا الوضع كما هو مبين في شكل ١١٧.

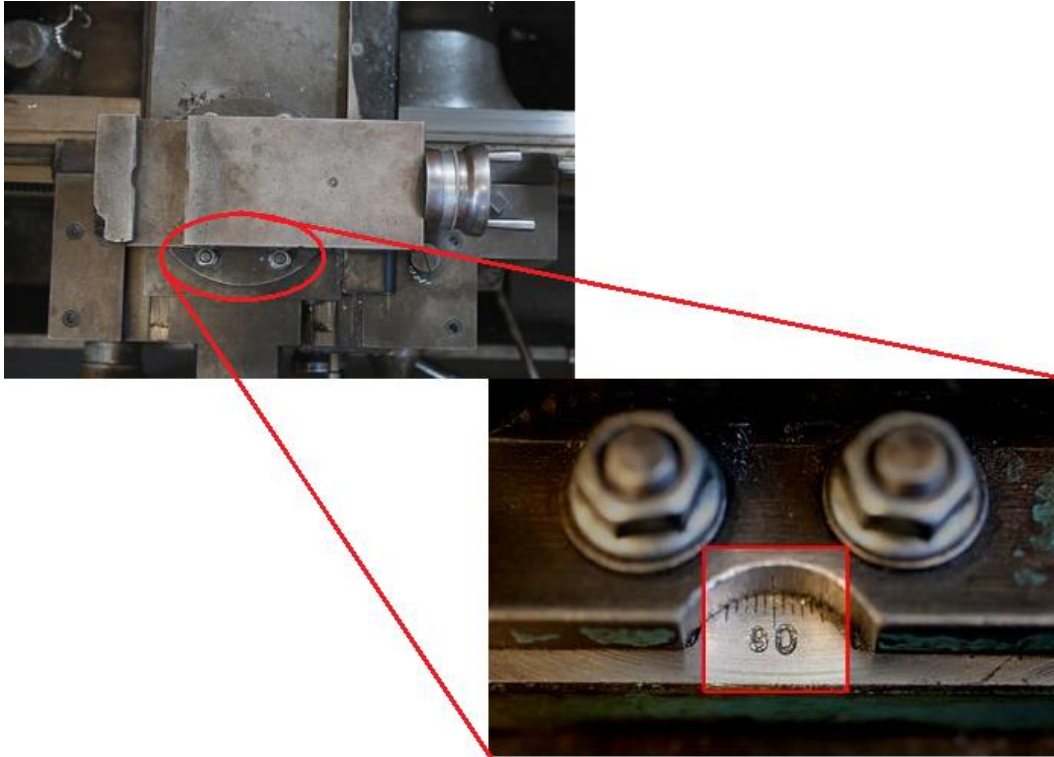

شكل رقم ١٢١: ضبط زاوية العربة الكبرى عند صفر درجة


٢٠. تأكد ان ذراع التشغيل ما زال في وضع الوسط، ثم قم بتدوير يد الراسمة العرضية لتحريك القلم ليقترب من مركز المخرطة بقدر الإمكان وبعيدا عن الشغلة.
٢١. حرك العربة الى اليسار عن طريق الطارة حتى يتقابل قلم القطع مع الشغلة ويحدث تلامس مع ابعد انحراف أو ميل في وجه الشغلة، تأكد من عدم وصول العربة الى نهاية مشوارها ناحية الطرف، ويمكن ترك مسافة كافية لملامسة الشغلة بواسطة الراسمة الصغرى.
٢٢. لف يد الراسمة العرضية لتحريك القلم الى خارج محيط الشغلة.
٢٣. شغل المخرطة واضبط السرعة على (منخفض LO) و قم بعشيق ذراع التشغيل وتحريكه لأسفل.



شكل رقم ١٢٢: تقريب القلم من الشغلة

٢. قم بعمل تغذية لداخل الشغلة واضبط عمق التغذية على ١ مم وتجرى الخراطة بالتغذية اليدوية عن طريق الراسمة العرضية، عند ملامسة القلم للشغلة سيبدأ القلم في القطع وإزله المعدن، قم بتسجيل

الملاحظات على شكل الرايش الخارج مع تغيير معدل التغذية وعمق القطع. إذا استخدمت التغذية الاتوماتيكية يجب تعشيق العربة في مكانها بذراع تعشيق العربة.

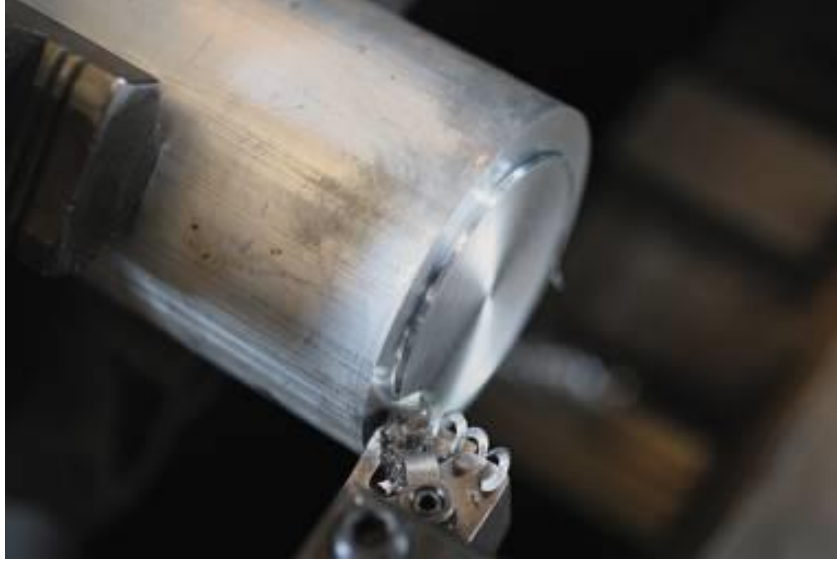

شكل رقم ١٢٣: تحريك قلم القطع بالتغذية العرضية من الخارج الى مركز الشغلة

٢٤. استمر في عمل تغذية بالراسمة العرضية حتى الوصول الى مركز الشغلة.



شكل: الوصول بالقلم الى مركز الشغلة

٢٥. قم بتحريك القلم الى الخارج (تجاهك)، بلف يد الراسمة العرضية في اتجاه عكس عقارب الساعة حتى وصول قلم القطع خارج محيط الشغلة.

اجراء التسوية من الداخل الى الخارج أي من مركز الشغلة الى خارجها تعطي سطح انعم.




٢٦. اذا لم يستوي السطح من أو عملية نظرا لوجود انحراف في سطح الشغلة، يجب تكرار الخطوات من ٢٢ الى ٢٤ حتى الحصول على سطح مستوي ومنتظم.
٢٧. ضع ذراع التشغيل في وضع المنتصف مرة أخرى وافصل المخرطة
٢٨. قم بتنظيف حواف الشغلة بواسطة مبرد ناعم لكسر الحواف الحادة الناتجة عن تسوية الوجه.



شكل رقم ١٢٤: استخدام مبرد لإزالة الحواف الحادة

ثانياً: عمل مركز للشغلة بواسطة بنطة المركز والغراب المتحرك.

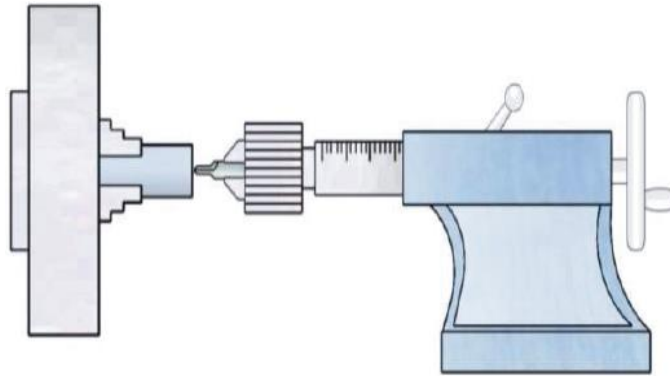

شكل رقم ١٢٥: عمل السنتره باستخدام بنطة المركز

١. ثبت الذنبة الدوارة وظرف المثقاب بالغراب المتحرك.



شكل رقم ١٢٦: تركيب ظرف المثقاب

٢. اربط ذراع تثبيت ظرف الغراب المتحرك



شكل رقم ١٢٧: ربط ذراع تثبيت الذئبة الدوارة

٣. اختر بنطة المركز المناسبة لقطر الشغلة من الجدول الموجود بتدريب رقم (١)

٤. حرك الغراب المتحرك ناحية الشغلة حتى تقترب منها، مع مراعاة ترك مسافة من ٣ مم الى ٠,٧٥ مم بين بنطة المركز و سطح الشغلة.




شكل رقم ١٢٨: تقريب الذئبة من سطح الشغلة

٥. اربط بنطة المركز باستخدام مفتاح الظرف



شكل رقم ١٢٩: ربط الذئبة باستخدام مفتاح الظرف

٦. اربط الغراب المتحرك في مكانة باستخدام مسمار التثبيت ومفتاح بلدي.

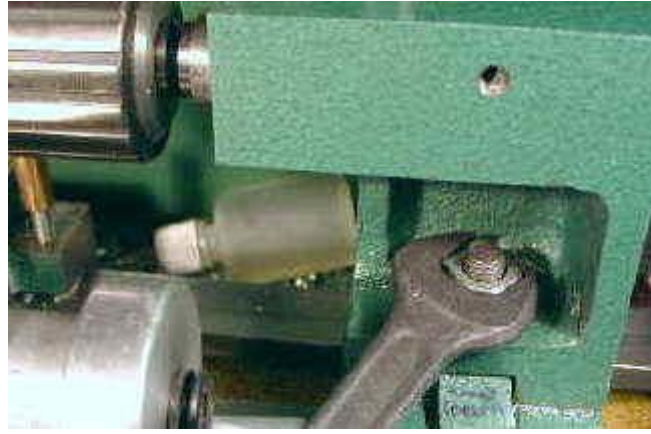

شكل رقم ١٣٠: تثبيت الغراب المتحرك في مكانة

٧. شغل المخرطة وعشق ذراع التشغيل ليبدأ الظرف في الدوران واضبط السرعة على ٦٠٠ لفة/دقيقة rpm
٨. ابدأ بالتغذية اليدوية بلف العجلة اليدوية للغراب المتحرك في اتجاه عقارب الساعة حتى تلامس بنطة المركز سطح الشغلة وتبدء في اختراقها حتى يصل لسطح المخروطي بالذنبية $\frac{4}{3}$ طولاً.

شكل رقم ١٣١: اختراق $\frac{4}{3}$ طول الجزء المخروطي لبنطة العلام في الشغلة

٩. قم بإرجاع بنطة المركز للخارج بلف الطارة في اتجاه عكس عقارب الساعة.



شكل رقم ١٣٢: السنتره في مركز الشغلة

١٠. أوقف المخرطة

١١. فك الشغلة باستخدام مفتاح الظرف.

١٢. فك التمرين ودق الرقم الخاص بمسلسل كل طالب.

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معايير الأداء	تحقق		ملاحظات
		لا	نعم	
١	يطبق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يربط المشغولة على الطرف الثلاثي بشكل صحيح.			
٣	ضبط بروز القلم			
٤	وضع لينات بالوضع الصحيح			
٥	ضبط ارتفاع راس القلم مع راس زنبقة الرأس المتحرك			
٦	تلامس مسمارين من مسامير التثبيت مع ساق القلم			
٧	تركيب بنطة المركز المناسبة لقطر الشغلة			
٨	عمل ثقب المركز بشكل مضبوط			
٩	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا.			

جدول رقم ١٥

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:


الاختبار العملي

- في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب أمام الأجزاء التالية:

- ✍ ثلاث قطع شغل بأقطار مختلفة ومواد معدنية مختلفة

- ✍ قدمة ذات ورانية

- ✍ خريطة السرعات

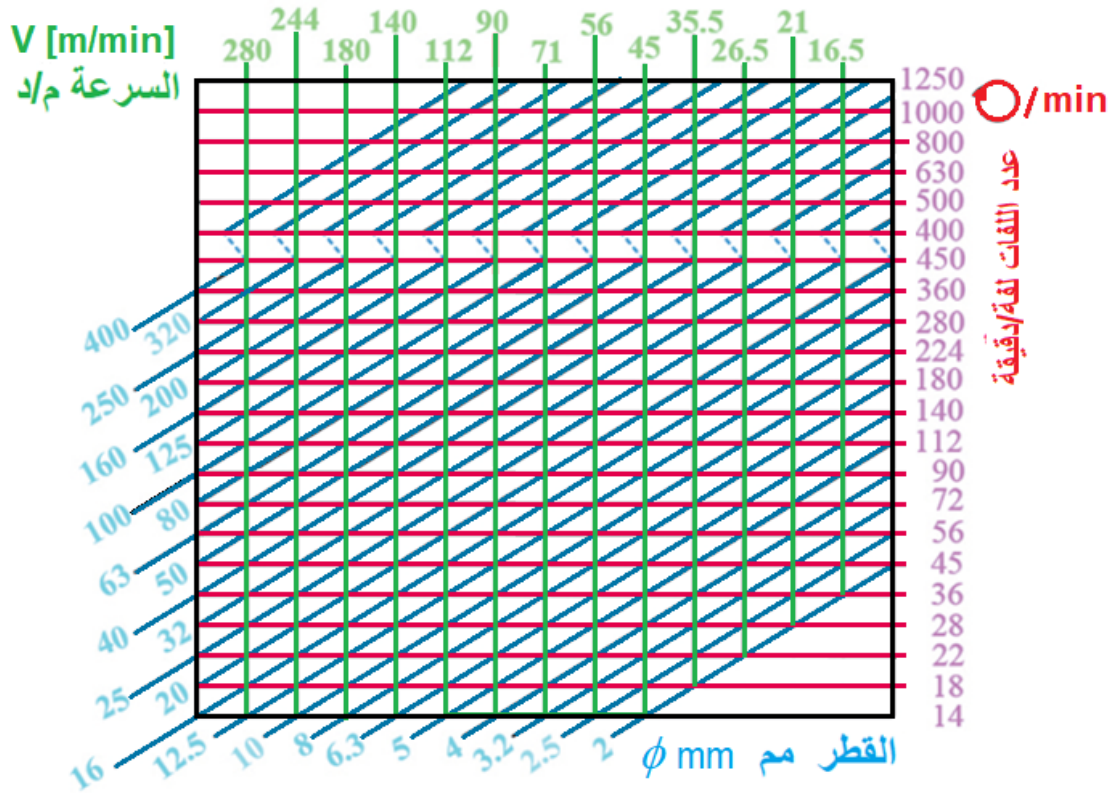

- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٥ دقائق:
 لـ الحصول على سرعة القطع من جدول تمرين رقم (١) والحصول على سرعة دوران الظرف من خرائط سرعة القطع
 لـ اختيار بنطة المركز المناسبة لكل شغلة من الجدول الموجود في تمرين رقم (١)

خراطة عدلة طولية بأقطار مختلفة Straight turning

تدريب رقم	٦	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف



١. قراءة الرسم والتعرف على الرموز الموجودة به.
٢. ضبط سرعة دوران المخرطة.
٣. عمل خراطة تخشين طولية يدوية.


متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
<ul style="list-style-type: none"> ● المخرطة المتاحة في الورشة وملحقاتها ● قلم خراطة عدل، ● لينات، ● مفاتيح برج العدة، ● مفتاح الظرف. ● قدمة ذات ورانية 	<ul style="list-style-type: none"> ● الرسم ● خامة من الحديد الطري أو الألمنيوم بمقاس $\phi 44,0 \times 160$ mm أو حسب المتاح في المخازن

جدول رقم ١٦

تستخدم الشغلة التي تم تسويتها في تمرين رقم ٥ لتخفيض القطر الى ٤٢ مم

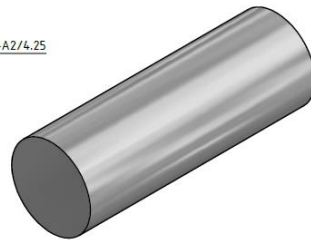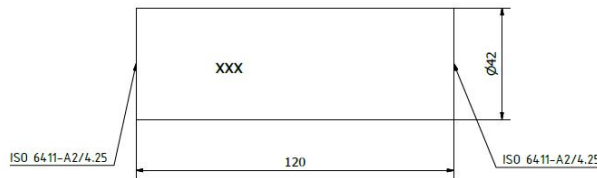


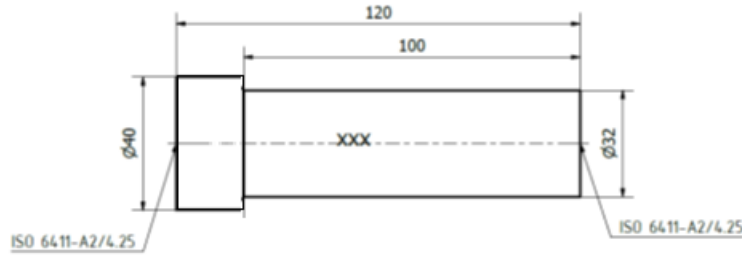

شكل رقم ١٣٣: رسم قطعة العمل المطلوب تنفيذها.

المعارف المرتبطة بالتدريب

تتم الخراطة المستقيمة الخارجية للحصول على قطر محدد للمشغولات باستخدام التغذية الطولية والتي يتحرك فيها قلم القطع على طول محور المشغولة كما هو مبين في شكل ١٣٤ لإزالة المعدن من القطر الخارجي حسب التغذية المحددة أثناء دوران الشغلة بالسرعة المناسبة لقطرها ونوع خامة قطعة العمل. ولتخفيض القطر الى القيمة المطلوبة يتم اجراء خراطة خشنة ثم اجراء خراطة تنعيم، وعادة يتم عمل تخفيض في القطر بقيم مختلفة على طول الشغلة.

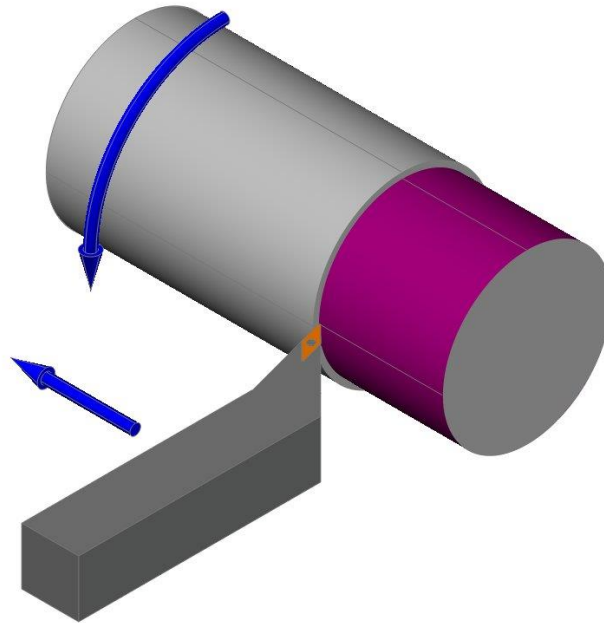

شكل رقم ١٣٤: خراطة طولية خارجية

خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالعمل.
٢. راجع ابعاد التمرين من الرسم المرفق.
٣. تأكد من ان ذراع التشغيل في وضع الوسط، حتى لا يدور الطرف عند تشغيل المخرطة مباشرة




شكل رقم ١٣٥: وضع ذراع التشغيل في الوسط لفص حركة الظرف عن الموتور

٤. ثبت الشغلة في ظرف المخرطة ثلاثية الفكوك بحيث لا يظهر من التمرين خارج الظرف مسافة لا تزيد عن ٢٠ مم كما هو مبين في شكل ١٣٦، وأكد من نزع يد الربط من الظرف ووضعها بعيدا عن الأجزاء المتحركة.




شكل رقم ١٣٦: ربط الشغلة في الظرف وربطها في الظرف بدون قوة

٥. اربط الشغلة بشكل خفيف باستخدام مفتاح الظرف حتى تلامس فكوك الظرف سطح الشغلة
٦. اضبط مركزية الشغلة بإحدى الطرق التالية سواء بالطريقة العادية أو باستخدام الأنديكيتور
٧. قم بربط لقم الظرف الثلاث بإحكام باستخدام مفتاح الظرف مع لف الظرف في كل مرة.

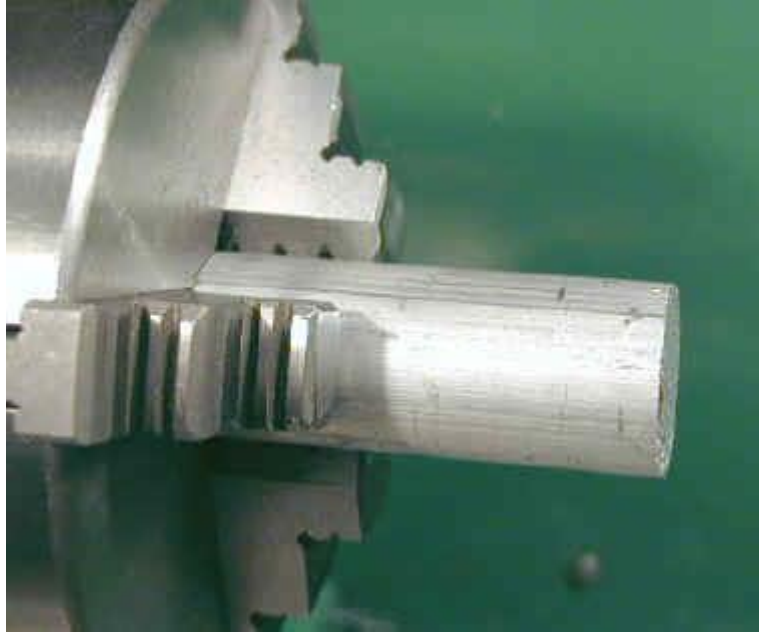

شكل رقم ١٣٧: ربط الشغلة بعد ضبط محيط دورانها بانتظام

في حالة المشغولات الطويلة يجب تثبيت الشغلة بين الظرف وذنب دوارة من الطرف الحر مع أحكام الغراب الثابت حتى لا تنحني الشغلة بعيدا عن رأس القلم اثناء الخراطة نتيجة قوى القطع، وأيضا حتى لا تنفك الشغلة من مكانها نتيجة الدوران وتسبب حوادث جسيمة

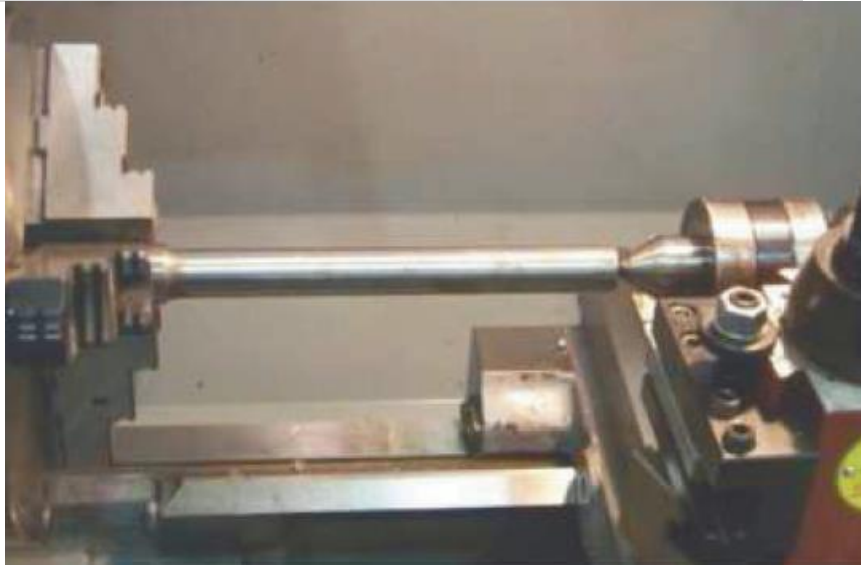

شكل رقم ١٣٨


٨. اختر قلم قطع خراطة طولية يمين right hand turning tool به طرف شبه دائري حتى يعطي سطح ناعم عند التشغيل ولكن في حالة الرغبة في إزالة جزء كبير من المعدن اثناء الخراطة فيمكن اختيار قلم حاد الزوايا ويجب في هذه الحالة ربط القلم جيدا وبقوة في حامل القلم.

٩. اضبط طرف قلم القطع ليكون عند مركز الذنب كما هو مبين في شكل ١٣٩ يمكن الاستعانة بلبينات لضبط الارتفاع، حيث انه اذا لم يضبط جيدا ستحدث اهتزازات عن اقتراب قلم القطع من مركز الشغلة أثناء عمل تسوية القورة.



شكل رقم ١٣٩: ضبط طرف رأس لقم مع مركز الذنب

١٠. اضبط زاوية حامل قلم الخراطة ليكون القلم متعامد تقريبا على سطح الشغلة. ولأن حافة القلم بها ميل، سيقوم بالقطع الجزء اليسر من القلم وليس حافة القلم كلها كما هو مبين في شكل.

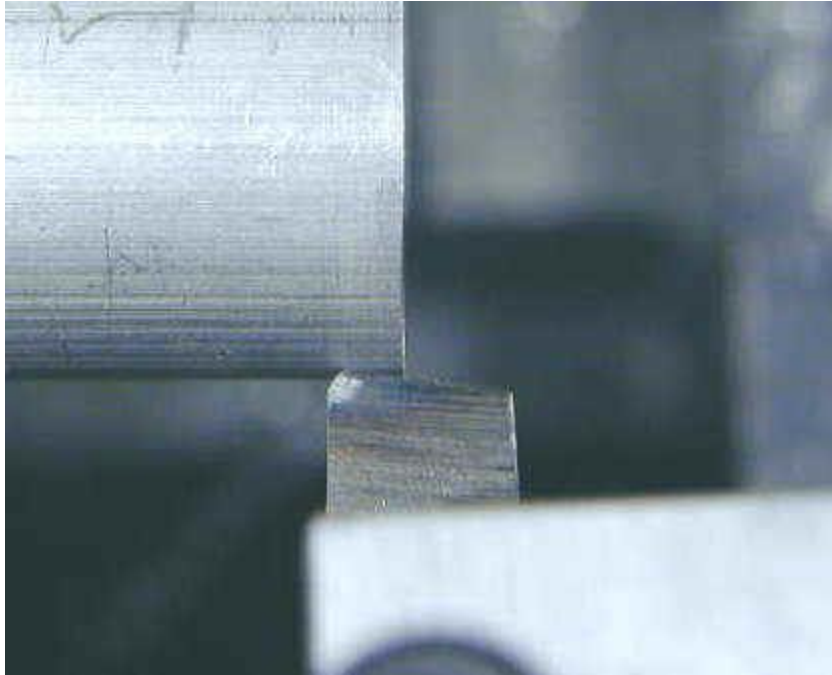

شكل رقم ١٤٠: ضبط وضع لقم بشكل عمودي على سطح الشغلة

١١. اربط مسمار حامل القلم لتثبيتته في الوضع المائل.

١٢. قم بتدوير ظرف المخرطة باليد للتأكد من عدم وجود عوائق أو اصطدام أي جزء بالظرف عند دورانه.

١٣. احسب السرعة الدورانية المناسبة لإجراء التسوية طبقا لنوعية مادة الخامة - وقطر الخامة

$$\phi = 44,00 \text{ من للقانون } N = \frac{Vc}{\pi \times D_0} \text{ وكذلك التغذية المناسبة. سرعة القطع } 30 \text{ م/دقيقة}$$

١٤. حيث N السرعة الدورانية للمخرطة، Vc سرعة القطع يتم استخراجها من الجداول طبقاً لنوع خامة القلم وخامة قطعة العمل، D_0 قطر الخامة قبل التشغيل أو استخدم جداول السرعات والتغذية بافتراض ان سرعة القطع 30 م/دقيقة تحصل على سرعة دورانية قيمتها 450 لفة/دقيقة

قيمة التغذية تكون ما بين $0,3$: $1,5$ مم/لفة عند خراطة التخشين وما بين $0,1$: $0,3$ مم/لفة عند خراطة التنعيم



١٥. تأكد من ان زراع الجشمة غير معشق وابدأ بتحريك العربة عن طريق الطارة حتى يوازي طرف قلم القطع مع الطرف الحر للشغلة.

١٦. لف يد الراسمة العرضية (الكبرى) Cross slide حتى يلامس طرف القلم محيط الشغلة.

١٧. ابعد العربة الى اليمين قليلاً لابتعد القلم عن الشغلة


١٨. شغل المخرطة وتأكد من ان ذراع التشغيل ما زال في وضع الوسط.

١٩. اضبط السرعة على (منخفض LO) وقم بعشيق ذراع التشغيل وتحريكه لبدأ الظرف في الدوران.

٢٠. اضبط ميكرومتر الراسمة العرضية على "صفر" من اخر وضع كان يلامس فيه سن القلم سطح الشغلة

٢١. قم بعمل تغذية للداخل عن طريق لف الطارة اليدوية للرأسمة العرضية ليتم ضبط عمق القطع بواسطة ميكرومتر الراسمة الى 10 اقسام.

٢٢. حرك العربة ببطء الى جهة الشغلة عن طريق لف الطارة اليدوية في اتجاه عكس عقارب الساعة، وابدأ في القطع مع الحفاظ على حركة منتظمة للحصول على سطح مستوي بقدر الإمكان ولكن يصعب عمل ذلك للمبتدئين وقليالي الخبرة.

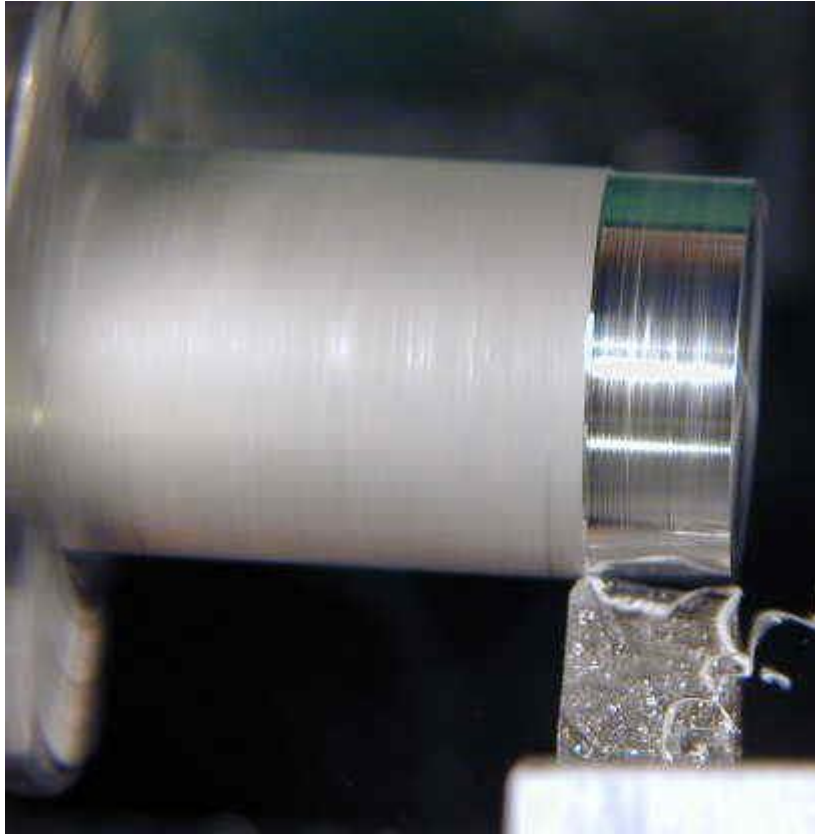


شكل رقم ١٤١: عمل خراطة طولية يدوية

٢٣. استمر في التحرك الى مسافة مناسبة بعد الطول المطلوب في التمرين وهو ١٢٠ مم، مع تجنب تحريك العربة الى اليسار اكثر من الازم حتى لا يصطدم القلم بالطرف الدوار.

٢٤. حرك العربة مرة ثانية الى اليمين عن طريق لف الطارة في اتجاه عقارب الساعة مع عدم تحريك الرسامة الصغرى أو الكبرى حتى يصل لقلم الى الطرف الحر من الشغلة ستلاحظ ان القلم سيزيل أجزاء بسيطة من المعدن عند تحركه جهة اليمين، سجل مشاهداتك في جدول المشاهدات.

٢٥. افحص القطر بواسطة القدمة ذات الورانية لتتحقق من ان التغذية التي قمت بها انتجت القطر المتوقع

٢٦. قم بتكرار الخطوات من ٢١ الى ٢٤ حتى الحصول على القطر المطلوب، مع مراعاة ضبط لتغذية المناسبة في الشوط الأخير للحصول على قطر ٤٢ مم، ولكن عند الرجوع في الشوط الأخير يجب لف الرسامة العرضية نصف لفة للخلف حتى لا يتلامس القلم مع الشغلة ويحز بها خط حلزوني.

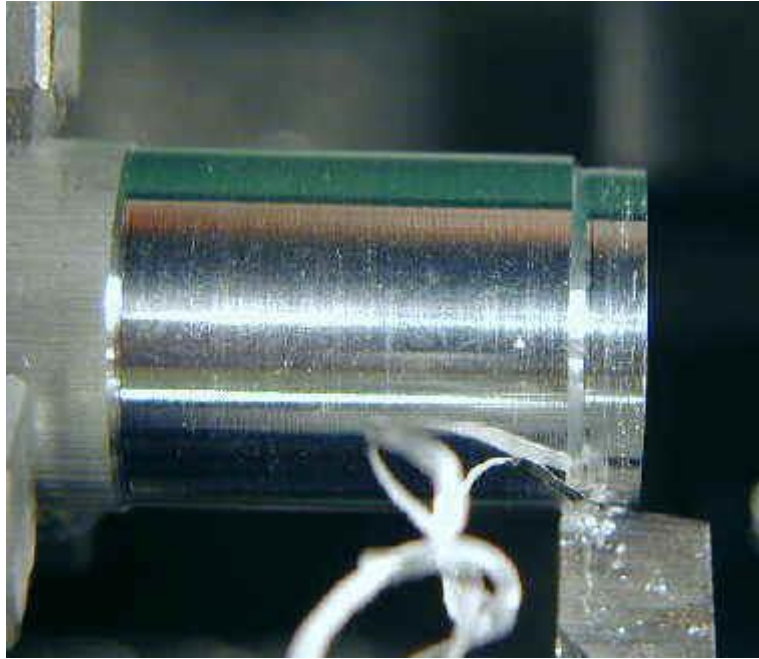

شكل رقم ١٤٢: عمل المشوار الثاني للخراطة الطولية




شكل رقم ١٤٣

قيمة التغذية التي تنفذ بالراسمة العرضية تقلل نصف القطر بنفس قيم التغذية ولكنها تقلل القطر بضعف هذه القيمة، مثلا إذا كانت التغذية تساوي ٠,٠١ يقل القطر بمقدار ٠,٠٢




٢٧. افصل حركة الظرف بوضع ذراع التشغيل في وضع المنتصف.

٢٨. استخدم القدمة ذات الورانية لفحص القطر المطلوب ٤٢ مم.

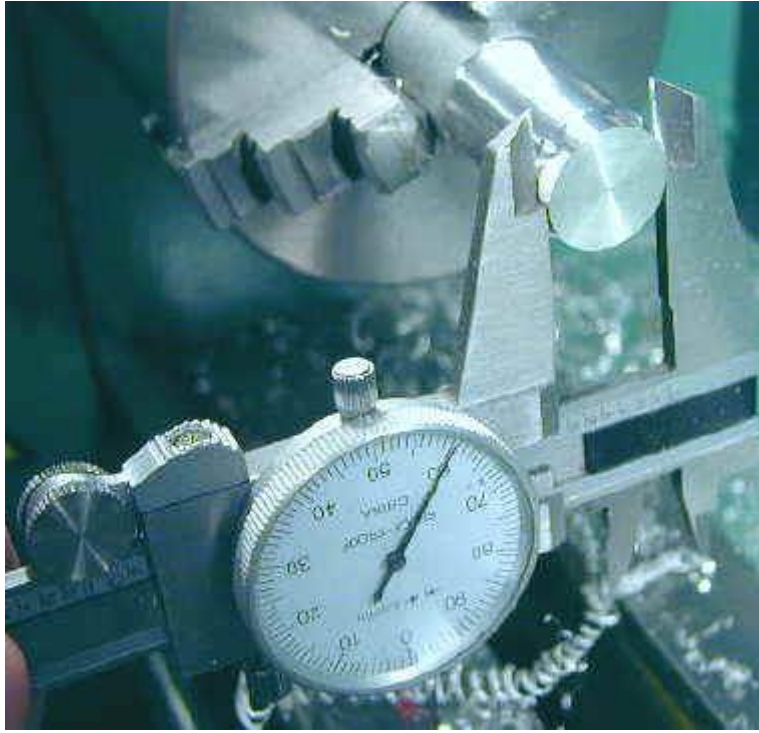

شكل رقم ١٤٤: فحص قطر الشغلة بعد إيقاف دوران الطرف

٢٩. للحصول على قطر ٣٢ مم بطول ١٠٠ مم يتم تكرار الخطوات من ١٤ الى ٢١

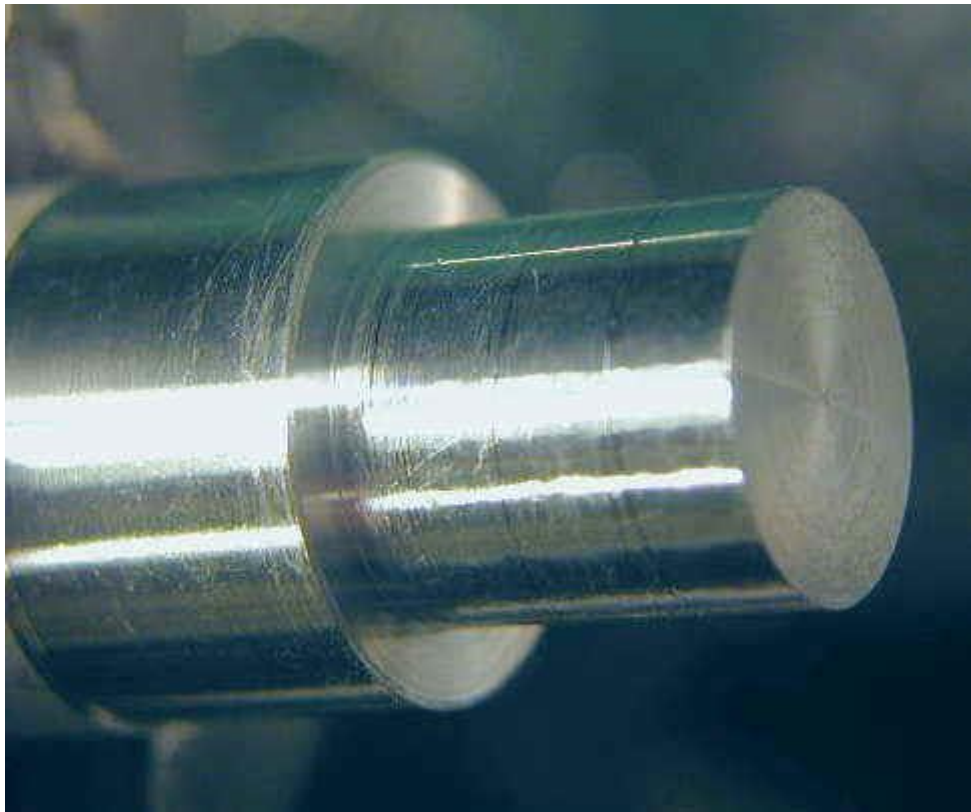

شكل رقم ١٤٥: عمل خراطة متدرجة


٣٠. قم بتغيير القلم في المرحلة الأخيرة بقلم ذو سطح مربع لكي يتم تسوية الكتف الناتج بين القطرين

٣٢ مم و٤٢ مم.



شكل رقم ١٤٦: قلم ذو حواف حادة مربعة مسنون بزوايا أقل من ٩٠ درجة

٣١. قم بتغيير القلم في المرحلة الأخيرة بقلم ذو سطح مربع لكي يتم تسوية الكتف الناتج بين القطرين ٣٢ مم و٤٢ مم.

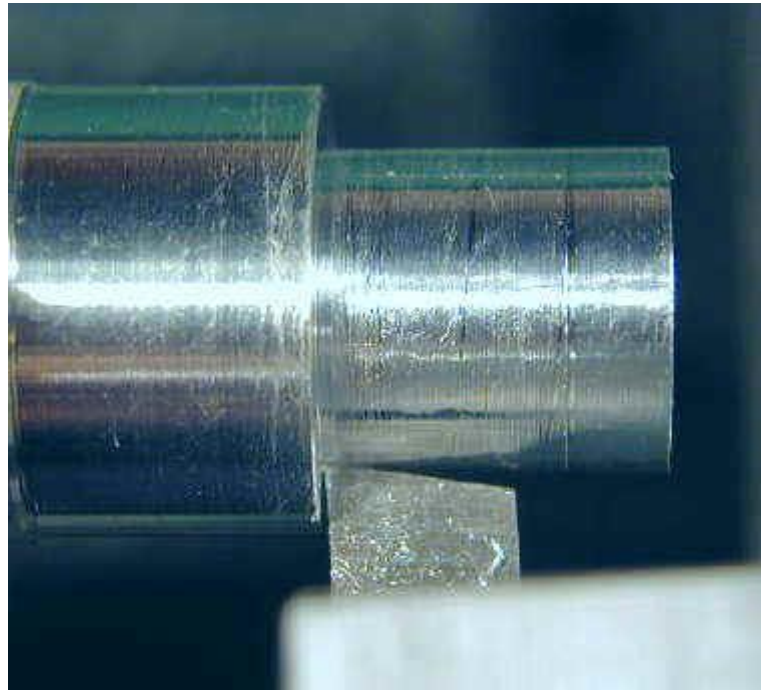

شكل رقم ١٤٧: عمل خراطة وجهية للجزء الصغير بين القطرين

٣٢. ضع ذراع التشغيل في وضع المنتصف بعد انتهاء تسوية الكتف وافصل المخرطة
٣٣. قم بتنظيف حواف الشغلة بواسطة مبرد ناعم لكسر الحواف الحادة الناتجة عن تسوية الوجه.



شكل رقم ١٤٨: استخدام مبرد لإزالة الحواف الحادة

٣٤. تزال الزوائد.

٣٥. فك الشغلة باستخدام مفتاح الظرف.

٣٦. فك التمرين ودق الرقم الخاص بمسلسل كل طالب.

المشاهدات



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يربط المشغولة على الطرف الثلاثي بشكل صحيح.
			٣	ضبط بروز القلم
			٤	وضع لينات بالوضع الصحيح
			٥	ضبط ارتفاع راس القلم مع راس زنبقة الراس المتحرك
			٦	تلامس مساميرين من مسامير التثبيت مع ساق القلم
			٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا.

جدول رقم ١٧

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

- في نهاية التدريب العملي يقف المتدرب امام الأجزاء التالية:
 ✎ المخرطة العادية Centre lathe.
 ✎ قطعة شغل
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:
 ✎ يقوم بعمل خراطة طولية

خراطة القطع (الفصل) على المخرطة Parting

تدريب رقم	٧	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

١. قراءة الرسم والتعرف على الرموز الموجودة به.
٢. ضبط سرعة دوران المخرطة.
٣. عمل خراطة قطع.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
المخرطة المتاحة في الورشة وملحقاتها قلم خراطة يمين عمل الخراطة العرضية والطولية، لينات، مفاتيح برج العدة، مفتاح الظرف.	الرسم خامة من الحديد الطرى أو الألمنيوم بقطر mm ٤٤,٠ φ X mm ١٦٠

جدول رقم ١٨

المعارف المرتبطة بالتدريب

حساب سرعة دوران المخرطة طبقاً لنوع خامة قطعة العمل وقلم الخراطة وطبقاً لقطر الخامة قبل التشغيل.
وقد حوت التمارين السابقة كثيراً من العمليات والمعلومات التي ستمارسها عند صنع تلك التمرين.

خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالمعمل.
٢. تأكد من ان ذراع التشغيل في وضع الوسط، حتى لا يدور الظرف عند تشغيل المخرطة مباشرة.





شكل رقم ١٤٩: وضع ذراع التشغيل في الوسط لفص حركة الظرف عن الموتور

٣. ثبت الشغلة في ظرف المخرطة ثلاثية الفكوك بحيث لا يظهر من التمرين خارج الظرف مسافة لا تزيد عن ٢٠ مم كما هو مبين في شكل ١٥٠، وأكد من نزع يد الربط من الظرف ووضعها بعيدا عن الأجزاء المتحركة.




شكل رقم ١٥٠: ربط الشغلة في الظرف وربطها في الظرف بدون قوة

٤. اربط الشغلة بشكل خفيف باستخدام مفتاح الظرف حتى تلامس فكوك الظرف سطح الشغلة
٥. اضبط مركزية الشغلة بإحدى الطرق التالية سواء بالطريقة العادية أو باستخدام الأنديكيتور
٦. قم بربط لقم الظرف الثلاث بإحكام باستخدام مفتاح الظرف مع لف الظرف في كل مرة.
٧. اختر قلم قطع Parting hand turning tool من المعدن أثناء الخراطة فيمكن اختيار قلم حاد الزوايا ويجب في هذه الحالة ربط القلم جيدا وبقوة في حامل القلم.

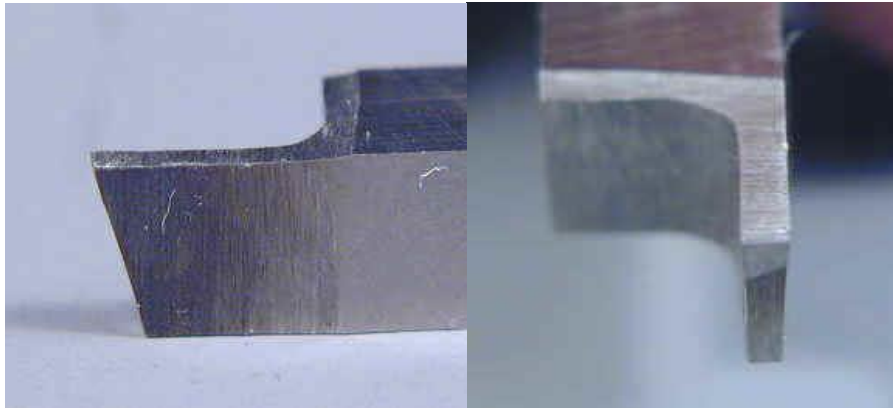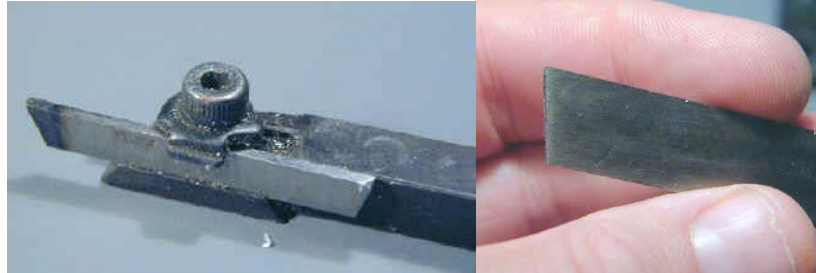


شكل رقم ١٥١: أشكال أقلام القطع

٨. اضبط طرف قلم القطع ليكون عند مركز الذنب كما هو مبين في شكل ١٥٢ يمكن الاستعانة بليينات لضبط الارتفاع، حيث انه اذا لم يضبط جيدا ستحدث اهتزازات عن اقتراب قلم القطع من مركز الشغلة اثناء عمل تسوية القورة.

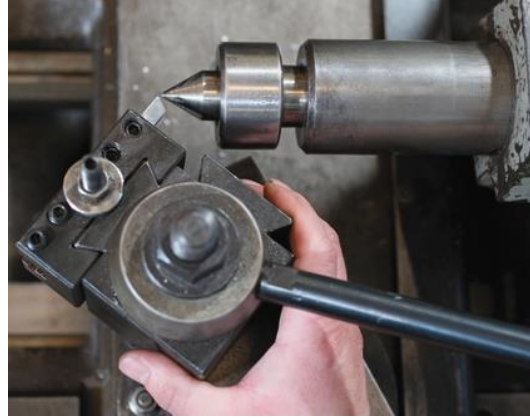

شكل رقم ١٥٢: ضبط طرف رأس لقم مع مركز الذنب

٩. اضبط زاوية حامل قلم الخراطة ليكون القلم متعامد تقريبا على سطح الشغلة.

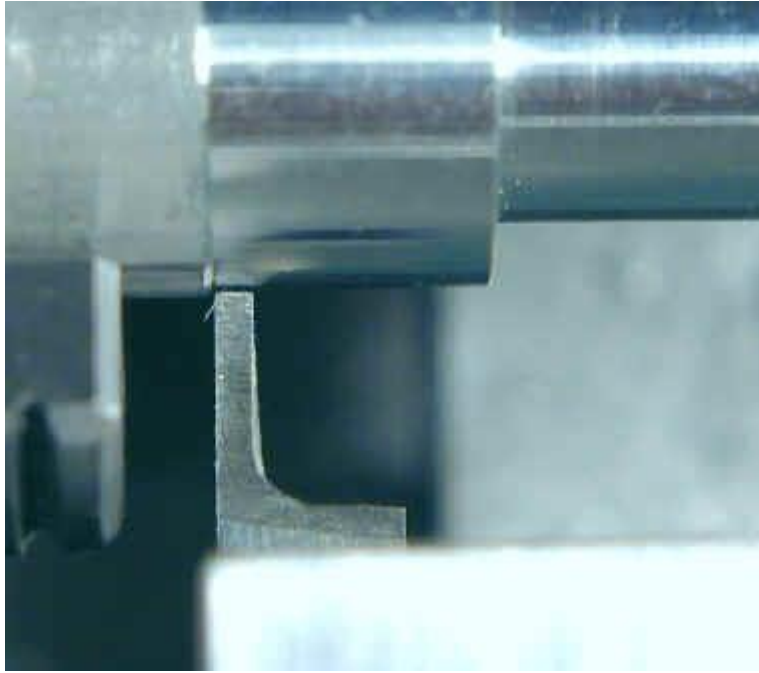

شكل رقم ١٥٣: ضبط وضع قلم القطع

١٠. اربط مسمار حامل القلم لتثبيتته في الوضع المائل.

١١. قم بتدوير ظرف المخرطة باليد للتأكد من عدم وجود عوائق أو اصطدام أي جزء بالظرف عند دورانه.

١٢. احسب السرعة الدورانية المناسبة لإجراء القطع طبقا لنوعية مادة الخامة – وقطر الخامة

$$\phi = 44,00 \text{ من القانون } N = \frac{Vc}{\pi \times D_0} \text{ وكذلك التغذية المناسبة. سرعة القطع } 30 \text{ م/دقيقة}$$

١٣. حيث N السرعة الدورانية للمخرطة، Vc سرعة القطع يتم استخراجها من الجداول طبقاً لنوع خامة القلم وخامة قطعة العمل، DO قطر الخامة قبل التشغيل أو استخدم جداول السرعات والتغذية.

يجب ان يتم القطع بسرعات منخفضة تتراوح من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ لفة /دقيقة



١٤. تأكد من ان زراع الجشمة غير معشق وابدأ بتحريك العربة عن طريق الطارة حتى يوازي طرف قلم القطع مع الطرف الحر للشغلة.

١٥. لف يد الراسمة العرضية (الكبرى) Cross slide حتى يلامس طرف القلم محيط الشغلة وابعده حوالي ٠,٥ مم.


١٦. شغل المخرطة وتأكد من ان ذراع التشغيل ما زال في وضع الوسط.

١٧. اضبط السرعة على (منخفض LO) وقم بعشيق ذراع التشغيل وتحريكه ليبدأ الطرف في الدوران.

١٨. اضبط ميكرومتر الراسمة العرضية على "صفر" من اخر وضع كان يلامس فيه سن القلم سطح الشغلة

١٩. قم بعمل تغذية للداخل عن طريق لف الطارة اليدوية للرأسمة العرضية ليتم ضبط عمق القطع بواسطة ميكرومتر الراسمة الى ١٠ اقسام.

٢٠. استمر في القطع

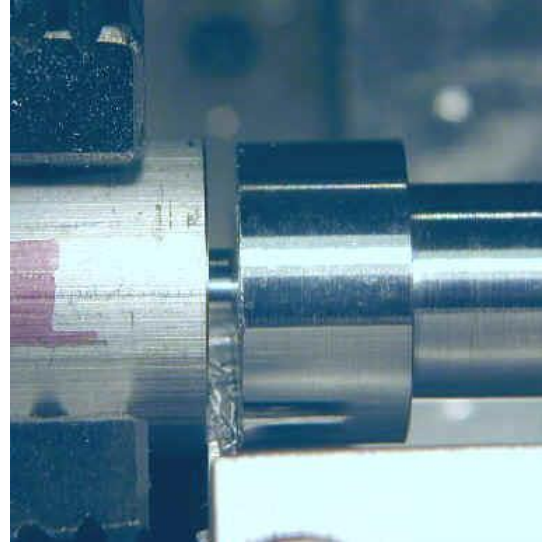

شكل رقم ١٥٤

٢١. افصل حركة الظرف بوضع ذراع التشغيل في وضع المنتصف.

٢٢. قم بتركيب الشغلة مرة أخرى في الظرف من الجانب الخر واعمل تسوية للسطح



شكل رقم ١٥٥

٢٣. فك الشغلة باستخدام مفتاح الظرف.

٢٤. فك التمرين ودق الرقم الخاص بمسلسل كل طالب.

المشاهدات



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معايير الأداء	تحقق		ملاحظات
		نعم	لا	
١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يربط المشغولة على الطرف الثلاثي بشكل صحيح.			
٣	ضبط بروز القلم			
٤	وضع لينات بالوضع الصحيح			
٥	ضبط ارتفاع راس القلم مع راس زنبط الراس المتحرك			
٦	تلامس مسمارين من مسامير التثبيت مع ساق القلم			
٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا.			

جدول رقم ١٩

توقيع المدرب


الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

- في نهاية التدريب العملي يقف المتدرب امام الأجزاء التالية:
 ✎ المخرطة العادية Centre lathe
 ✎ قطعة شغل
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:
 ✎ يقوم بعمل تسوية لقطعة الشغل

الأسئلة النظرية

- تعرف على اسم المخارط الأساسية المبينة في الشكل التالي.

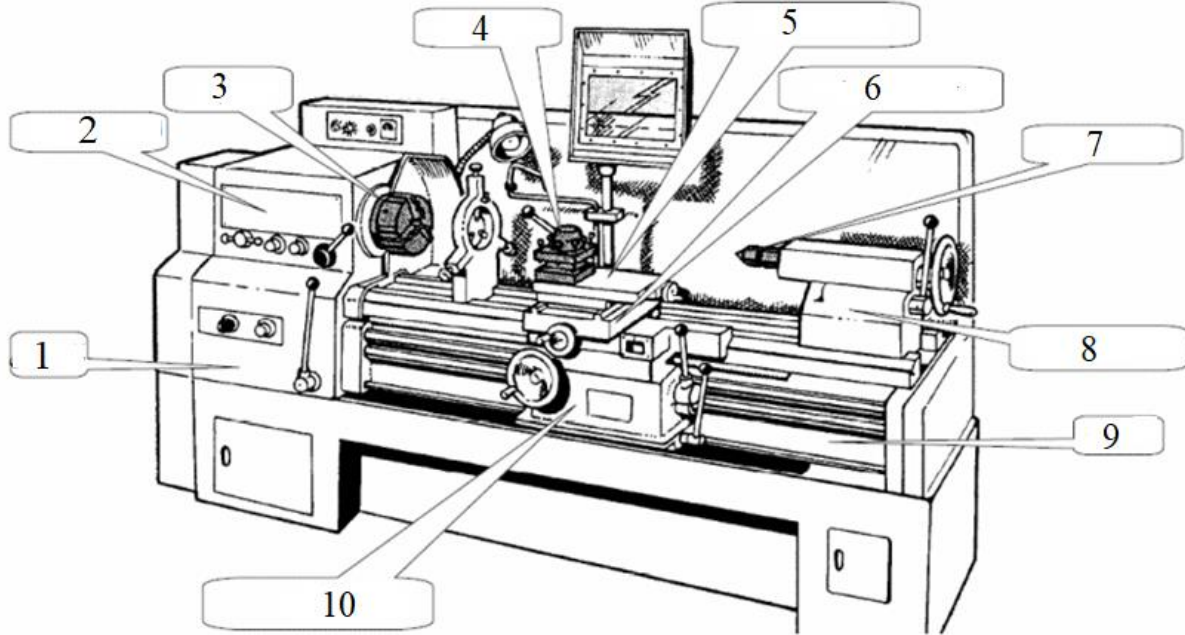

شكل رقم ١٥٦

..... ٢ ١
..... ٤ ٣
..... ٦ ٥
..... ٨ ٧
..... ١٠ ٩

اختر الإجابة الصحيحة للنقاط التالية

١١. المشغولات التي نحصل عليها بعد الخراطة تكون ذات مقطع

أ- مثلث

ب- مربع

ت- دائري

١٢. تسمى المخرطة المتوازية بهذا الاسم لأن محور قطعة العمل عند التشغيل يكون

ث- موازيا لعمود الجر وفي اتجاه طول فرش المخرطة

ج- موازيا للراسمة الكبرى

ح- موازيا لقاعدة المخرطة

١٣. يستعمل الغراب الثابت لتثبيت المشغولات المطلوب خراطتها وإعطائها

أ- حركة ترددية

ب- حركة دورانية

ت- حركة مستقيمة

١٤. تنزلق الراسمة الصغرى فوق

أ- قاعدة المخرطة

ب- فرش المخرطة

ت- العربية

١٥. يستعمل الذنبية الدوارة في حالة خراطة القطع

أ- بسرعات متوسطة

ب- بسرعات عالية

ت- بسرعات صغيرة

١٦. للمخنقة الثابتة

أ- فك سند واحد

ب- فکان ساندان

ت- ثلاثة فكوك سائدة

١٧. للمخنقة المتحركة

أ- فك سند واحد

ب- فکان ساندان

ت- ثلاثة فكوك سائدة

١٨. ما هي المادة الأكثر صلابة في المواد المصنعة لأقلام القطع التالية

أ- صلب السرعات العالية

ب- الألماس

ت- السرمت

١٩. مجموعات سوائل التبريد هما

أ- المحاليل الملحية

ب- المحاليل المائية والزيتية

ت- المحاليل الكبريتية

٢٠. يتحرك القلم في عمل الخراطة العدلة

أ- عموديا على محور الشغلة

ب- موازيا لمحور الشغلة

ت- مائلا على محور الشغلة

٢١. اذكر بعض العمليات التي يمكن تنفيذها على المخارط؟

٢٢. اذكر المواصفات الأساسية التي تحدد مواصفات المخرطة مع رسم مبسط؟

٢٣. اذكر أنواع المخارط؟

• اكمل الجمل التالية:

٢٤. عملية الخراطة هي احدى عمليات التشغيل

٢٥. وجوب إيقاف المخرطة تماما عند من العمل عليها.

٢٦. عدم ارتداء الملابس عند العمل على المخرطة.

٢٧. عدم قياس أو ضبط القطع أثناء المخرطة.

٢٨. ضرورة استعمال فرشاة لإزالة الناتج عن التشغيل، وعدم استعمال الهواء المضغوط

لإزالة الرايش.

٢٩. أثناء الوقوف ومشاهدة عملية الخراطة يجب الابتعاد عن مواجهة قلم القطع لعدم تطاير

..... في العين.

٣٠. لا تقم ابدأ بإيقاف دوران الظرف أو إبطاء سرعته

٣١. تنظيف المخرطة و يوميا بعد الانتهاء من العمل والصيانة للآلة بشكل دوري.

٣٢. قطع التيار الكهربائي عن المخارط من المنبع الرئيسي بعد العمل اليومي.

٣٣. عدم ترك أدوات القياس، وعدد القطع على عند التشغيل

٣٤. ما هي أسباب تنوع أقلام القطع؟

٣٥. ما هي أنواع أقلام القطع؟

أجب بصح أو خطأ:

(.....)	٣٦. يحتاج العمل على المخرطة خبرة كبيرة لدى العامل المشغل لها.
(.....)	٣٧. المخرطة العامة التقليدية هي الأحدث في أنواع المخارط.
(.....)	٣٨. يمكن استخدام نفس قلم القطع في عمليات خراطة مختلفة.
(.....)	٣٩. يختلف تركيب قلم الخراطة عن تركيب سكين التفريز.
(.....)	٤٠. يمكن الاعتماد على الغراب الثابت لضبط مركزية دوران الشغلة.
(.....)	٤١. يجب فصل المخرطة قبل البدء في إزالة الرايش أو فك المشغولة.

٤٢. ما هي العوامل الأساسية المسببة لتآكل أقلام القطع؟

٤٣. ما هي المواصفات الأساسية الأكثر أهمية لمعدن أداة القطع؟

٤٤. اذكر المواد التي تصنع منها أقلام الخراطة

٤٥. اذكر الرموز الخاصة بمواد أدوات القطع الحديثة.

الرمز	اسم مادة أدوات القطع
.....	الكربيد الإسمنتي المطلي Coated cemented carbide
.....	الكربيد الأسمنتي غير المطلي Cemented carbide
.....	السرميت (الخزف المعدني) cermet
.....	ثنائي بلورات الألماس Polycrystalline diamond
.....	نتريد البورون الحجمي cubic boron nitride
.....	السيراميك (الخزف) ceramics
.....	صلب السرعات العالية (صلب سريع القطع) High speed steel
.....	الكورونايك coronate

٤٦. اذكر بعض الإجراءات للحفاظ على أقلام القطع في المخارط.

٤٧. ما هي أهمية سائل التبريد؟

٤٨. ما هي أنواع سوائل التبريد مع شرح مبسط لكل نوع؟

٤٩. اذكر أنواع سوائل التبريد طبقاً لنوع مادة الشغلة في الجدول التالي.

نوع السائل	مادة الشغلة
.....	صلب منخفض الكربون (صلب طري)
.....	صلب عالي الكربون (صلب صلد)
.....	حديد زهر
.....	نحاس وبرونز
.....	المونيوم وسبائكه

٥٠. اذكر بعض استخدامات الغراب المتحرك Tail stock.

٥١. الفارق بين الراسمة الصغرى والكبرى

٥٢. اذكر وظيفة المخنقة.

٥٣. اذكر أنواع المخانق مع شرح مبسط لكل نوع.

٥٤. اذكر وظيفة الذنبة.

٥٥. اذكر أنواع الذناب مع رسم مبسط لكل نوع.

٥٦. ما هي أنواع أقلام الخراطة حسب نوع المعدن المستخدم؟

٥٧. ما هي أنواع أقلام المخرطة حسب نوع عملية التشغيل سواء داخليا أو خارجيا؟

٥٨. اذكر أنواع أقلام القطع حسب اتجاه عملية القطع مع الرسم المبسط

٥٩. ما هو مجموع زوايا الخلوص والجرف والإسفين لقلم القطع؟

٦٠. اذكر عناصر القطع في المخرطة

٦١. ما تأثير ضبط مستوى قلم الخراطة في منتصف الشغلة على عملية الخراطة وقلم القطع؟

٦٢. ما تأثير ضبط مستوى قلم الخراطة اعلى من منتصف الشغلة على عملية الخراطة وزوايا القطع مع

الرسم؟

٦٣. ما تأثير ضبط مستوى قلم الخراطة اقل من منتصف الشغلة على عملية الخراطة وزوايا القطع مع


الرسم؟

٦٤. احسب سرعة الدوران عند خراطة قطعة قطرها ١٢٥ مم وقطعة أخرى قطرها ٥٥ مم وكانت

سرعة القطع ٢٠ م/د في الحالتين:


٦٥. احسب سرعة الدوران عند خراطة قطعة قطرها ٩٠ مم و سرعة القطع ١٠٠ م/د من المخطط

البياني التالي

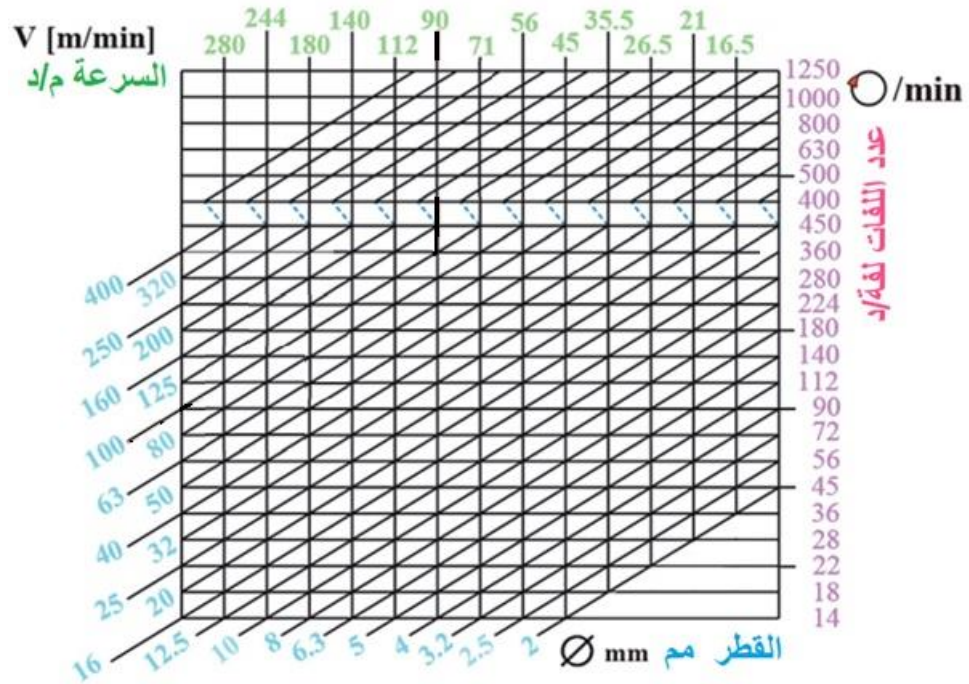

إجابة الأسئلة النظرية


١. جسم المخرطة (الهيكل)	٢. الغراب الثابت
٣. الظرف	٤. حامل القلم
٥. المنزلة العليا (الراسمة الصغرى)	٦. المنزلة المستعرضة (الراسمة الكبرى)
٧. غراب الذيل	٨. الغراب المتحرك
٩. فرش المخرطة	١٠. منزلة العربية

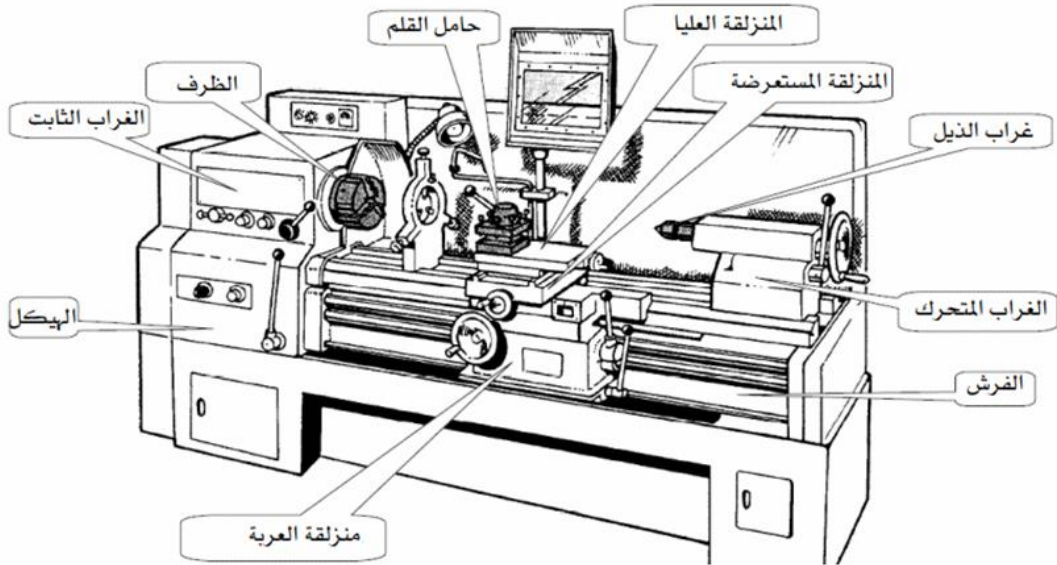

الإجابة الصحيحة هي:

١١. دائري
١٢. موازيا لعمود الجر وفي اتجاه طول فرش المخرطة
١٣. حركة دورانية
١٤. العربية
١٥. بسرعات عالية
١٦. ثلاثة فكوك سائدة
١٧. فكان ساندان
١٨. الألماس
١٩. المحاليل المائية والزيتية
٢٠. موازيا لمحور الشغلة
٢١. بعض العمليات التي يمكن تنفيذها على المخارط هي:
 ✗ الخراطة الطولية الخارجية (تصغير قطر المشغولة)
 ✗ الخراطة الوجهية (العرضية) (تقليل طول المشغولة)

- ✍️ الخراطة المائلة (السلبات).
 - ✍️ خراطة القلاووظ (اللولب) بمعنى خراطة المسامير (البراغي) والصواميل على اختلاف أنواعها
 - ✍️ خراطة التجويفات (الخصر)
 - ✍️ عمليات القطع cutting
 - ✍️ عمليات الترترة المختلفة (سهولة الفك والتركيب وتحسين المظهر الخارجي للقطعة)
 - ✍️ الخراطة اللامركزية (أعمدة الكرنك).
 - ✍️ الخراطة الطولية الداخلية (الزيادة من قطر قطعة العمل بمعنى توسيع الثقوب)
 - ✍️ عمليات الثقب المختلفة وبأقطار مختلفة.
 - ✍️ الخراطة المتدرجة
٢٢. المواصفات الأساسية التي تحدد مواصفات المخرطة

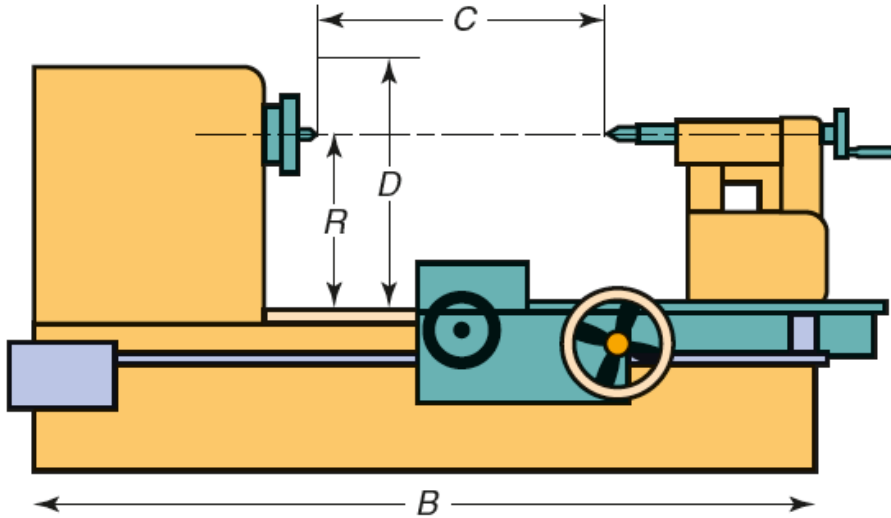

شكل رقم ١٥٧: الأبعاد الرئيسية للمخرطة

- ✍️ (C) المسافة بين المركزين "الذنبتين" Distance between centers اي البعد المساوي لأطول غفل يمكن تثبيته على المخرطة
- ✍️ (R) ارتفاع محور مركز الذنبتين عن الفرش Swing over the bed
- ✍️ (D) أكبر قطر مسموح به (الخام) المراد تشغيله
- ✍️ (swing of lathe) Maximum diameter of workpiece over ways
- ✍️ (B) طول فرش المخرطة length of bed
- ✍️ الارتفاع عن الراسمة الكبرى Swing over the cross slide
- ✍️ قدرة المحرك Horse power of the motor
- ✍️ عدد السرعات Number of speeds

عدد مرات التغذية Number of feeds

٢٣. أنواع المخارط :

المخرطة العامة (المتوازية) Center lathe

مخرطة الجبهة Face Lathe

المخرطة العمودية Vertical Lathe

المخرطة البرجية Turret Lathe

المخرطة الآلية Automatic Lathe

المخرطة المبرمجة بالحاسب (المحوسبة) CNC Numerical Control Lathe

• اكمل الجمل التالية:

٢٤. عملية الخراطة هي احدى عمليات التشغيل بإزالة الرايش

٢٥. وجوب إيقاف المخرطة تماما عند الانتهاء من العمل عليها.

٢٦. عدم ارتداء الملابس الفضفاضة عند العمل على المخرطة.

٢٧. عدم قياس أو ضبط القطع أثناء دوران المخرطة.

٢٨. ضرورة استعمال فرشاة لإزالة الرايش الناتج عن التشغيل، وعدم استعمال الهواء المضغوط لإزالة

الرايش.

٢٩. أثناء الوقوف ومشاهدة عملية الخراطة يجب الابتعاد عن مواجهة قلم القطع لعدم تطاير الرايش في

الأعين.

٣٠. لا تقم أبداً بإيقاف دوران الظرف أو إبطاء سرعته باليد.

٣١. تنظيف المخرطة و تزييتها يوميا بعد الانتهاء من العمل والصيانة للآلة بشكل دوري.

٣٢. قطع التيار الكهربائي عن المخرطة من المنبع الرئيسي في نهاية العمل اليومي.

٣٣. عدم ترك أدوات القياس، وسكاكين القطع على جسم المخرطة عند التشغيل.

٣٤. تتنوع أقلام القطع للأسباب التالية:

• اختلاف عمليات الخراطة الداخلية و الخارجية، أقلام القطع الخارجية تختلف تماما عن القطع

الداخلية

• تنوع العمليات التي يتم تنفيذها على المخارط فلا يمكن استخدام نفس قلم القطع لإداء كل

العمليات على سبيل المثال قلم القطع و قلم التسوية.

٣٥. أنواع أقلام القطع هي:

• قلم خراطة قورة (تسوية جانبي)

• قلم قلوطة

• قلم تجويف داخلي أو خارجي

• قلم ترتررة

• قلم قطع أو فصل

✍️ قلم خراطة عدلة (تسوية)

✍️ قلم خراطة مستدق

✍️ قلم خراطة ركنية (اركان)

أجب بصح أو خطأ:

(نعم)	٣٦. يحتاج العمل على المخرطة خبرة كبيرة لدى العامل المشغل لها.
(لا)	٣٧. المخرطة العامة التقليدية هي الأحدث في أنواع المخارط.
(لا)	٣٨. يمكن استخدام نفس قلم القطع في عمليات خراطة مختلفة.
(نعم)	٣٩. يختلف تركيب قلم الخراطة عن تركيب سكينه التفريز.
(لا)	٤٠. يمكن الاعتماد على الغراب الثابت لضبط مركزية دوران الشغلة.
(نعم)	٤١. يجب فصل المخرطة قبل البدء في إزالة الرايش أو فك المشغولة.

٤٢. العوامل الأساسية المسببة للتآكل هي:

✍️ عوامل ميكانيكية .

✍️ عوامل حرارية.

✍️ عوامل كيميائية.

✍️ عوامل الحك (خدش) abrasion

٤٣. المواصفات الأساسية الأكثر أهمية لمعدن أداة القطع

✍️ القساوة العالية high hardness.

✍️ المتانة العالية high toughness.

✍️ الاستقرار الكيميائي chemically stability.

✍️ عدم قابلية الانصهار الحراري thermal diffusion resistance.

✍️ عدم قابلية التمدد الحراري thermal extended resistance.

✍️ الخمول السطحي inert sur.

✍️ عدم قابلية الالتصاق السطحي adhesion resistance

٤٤. المواد التي تصنع منها أقلام الخراطة هي:

أ- صلب العدة الكربوني والسبائكي Carbon steel

ب- صلب السرعات العالية High speed steel

ت- الكربيد الإسمنتي Cemented carbide

ث- السرمت cermet

ج- المواد الخزفية (السيراميك) ceramics

ح- الألماس diamond

٤٥. الرموز الخاصة بمواد أدوات القطع الحديثة هي:

الرمز	اسم مادة أدوات القطع
GC	الكربيد الإسمنتي المطلي Coated cemented carbide
C	الكربيد الأسمنتي غير المطلي Cemented carbide
CT	السرمت (الخزف المعدني) cermet
PCD	ثنائي بلورات الألماس Polycrystalline diamond
CBN	نتريد البورون الحجمي cubic boron nitride
CC	السيراميك (الخزف) ceramics
HSS	صلب السرعات العالية (صلب سريع القطع) High speed steel
N	الكورونايت coronate

٤٦. بعض الإجراءات للحفاظ على أقلام القطع في المخارط هي:

- ✍ التأكد من أحكام تركيب قلم القطع قبل التشغيل
- ✍ استخدام سرعات القطع المناسبة لكل معدن
- ✍ التأكد من غزارة الإمداد بسائل التبريد
- ✍ اختيار أقلام القطع المناسب
- ✍ لا تطرق قلم القطع على حامل القلم
- ✍ تنظيف عدة القطع قبل التخزين
- ✍ التأكد من تخزينها في مكان آمن ومنفرده

٤٧. أهمية سائل التبريد هي:

- إبعاد الحرارة الناتجة عن عمليات التشغيل
- تمنع الرايش من إحداث شرارة مع الحد القاطع
- تزييت الأجزاء المتلامسة لتقلل الاحتكاك
- كسح الرايش بعيدا
- تساعد على جوده تشطيب السطح

٤٨. أنواع سوائل التبريد هي:

المحاليل المائية aqueous emulsion

تمتاز بخواص تبريد جيدة، وتنحصر عملية التبريد في امتصاص حرارة القطع وخفضها، ومنها محلول كربونات الصوديوم ويحوي ٣-٥ % صودا.

المحاليل الزيتية Oil based emulsion

تمتاز بخواص تزييتية عالية، إلا أن خواصها التبريدية أقل من خواص سوائل النوع الأولى. يحتوي هذا النوع من زيوت التبريد على الزيت المكبرت (سولفاتيزول) sulfurized oil وهي زيوت معدنية معاملة بمجموعة السلفونيك. يفضل التبريد بتوجيه تيار خفيف من المستحلب المائي بضغط لا يزيد على ٣٠ كجم/سم^٢ (٣٠ بار) عبر فتحة صنبور ضيق من جهة السطح الخلفي للقلم بمعنى (على نقطة تحرك الرايش). ولا يستخدم سائل التبريد عند تشكيل المعادن الهشة كحديد الزهر.

٤٩. أنواع سوائل التبريد طبقاً لنوع مادة الشغلة هي:

نوع السائل	مادة الشغلة
مستحلب، زيت التثقيب	صلب منخفض الكربون (صلب طري)
مستحلب، زيت القطع	صلب عالي الكربون (صلب صلد)
لا يوجد	حديد زهر
جاف، مستحلب، زيت قطع	نحاس وبرونز
مستحلب، زيت قطع	المونيوم وسبائكه

٥٠. يستخدم الغراب المتحرك Tail stock في التالي

للعمل في سند المشغولات الطولية بواسطة ذنبة المخرطة.

للعمل في ثقب المشغولات المراد تشغيلها من الداخل بأقطار مختلفة بواسطة بنط تركيب عليه.

للعمل المخروط بطول كبير ودرجة ميل صغيرة.

٥١. الفارق بين الراسمة الصغرى و الكبرى

ث- الراسمة الكبرى (العرضية) Compound slide: مركبة فوق العربة وتتحرك حركة عمودية

على محور المخرطة وتستخدم في تنفيذ حركة التغذية العرضية لعمق القطع لعمل:

للعمل الخراطة الجانبية (تسوية القورة Facing) يدويا أو آليا بواسطة تعشيقها مع عمود التغذية.

للعمل وتستخدم في عملية القطع على المخرطة (فصل جزء من المشغولة).

ج- الراسمة الصغرى cross-slide: وهي مثبتة فوق الراسمة الكبرى على منقلة مدرجة بواسطة

سمارين تثبيت بالصامولة وتستخدم في عمل السلبات والأشكال المخروطية القصيرة ودرجة

ميل كبيرة ويتم تحريك الراسمة الصغرى يدويا فقط.

٥٢. وظيفة المخنقة هي

تستخدم المخنقة لسند المشغولات الطويلة أو الرفيعة وذلك لتجنب انحنائها أثناء التشغيل وتستخدم أيضا

عندما يتطلب الأمر تشغيل السطح الوجهي لقطعة شغل طويلة

٥٣. أنواع المخانق هي

أ- المخنقة الثابتة A steady rest

ب- المخنقة المتحركة A rotary rest

٥٤. اذكر وظيفة الذنبة


تستعمل الذنبة لتجهيز مركز الثقب أو لمنع انحراف المشغولات الطويلة عن مركز الدوران. تثبت الذنبة في ظرف المثقاب على الغراب المتحرك

٥٥. اذكر أنواع الذنوب مع رسم مبسط لكل نوع.

يوجد ثلاثة أنواع من الذنوب هي:

أ- الذنبة الثابتة (البسيطة)


وتتكون هذه الذنبة كما في شكل (أ) من المخروط الذي تتركب عليه قطعة العمل المراد تشغيلها، والساق التي يجب أن تدخل بدقة في عمود الغراب المتحرك أو عمود الدوران في الغراب الثابت وتكون قيمة زاوية رأس الذنبة ٦٠ درجة. أما المشغولات التي يكون الشكل الخارجي لطرفها مخروطيا، فتشغل بواسطة السنابك العكسية، كما في الشكل (ب ٤٥).

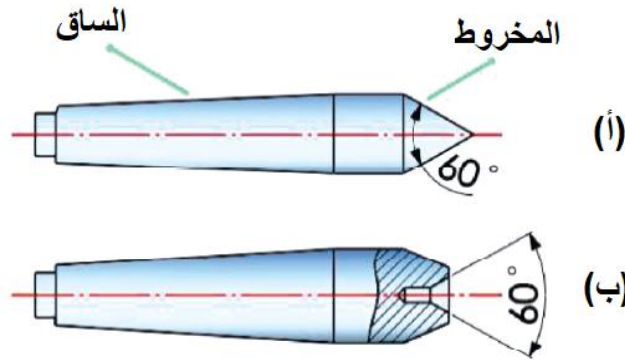

الذنبة البسيطة (الثابتة)

ب- الذنبة المشطوفة:


تأخذ نفس شكل الذنبة البسيطة إلا أن رأس السنابك تكون مشطوفة. وتستخدم الذنوب المشطوفة بصفة خاصة للخراطة الوجهية Facing حيث يمكن أن يصل القلم إلى أقرب مسافة من مركز الذنبة دون أن يحتك بها.

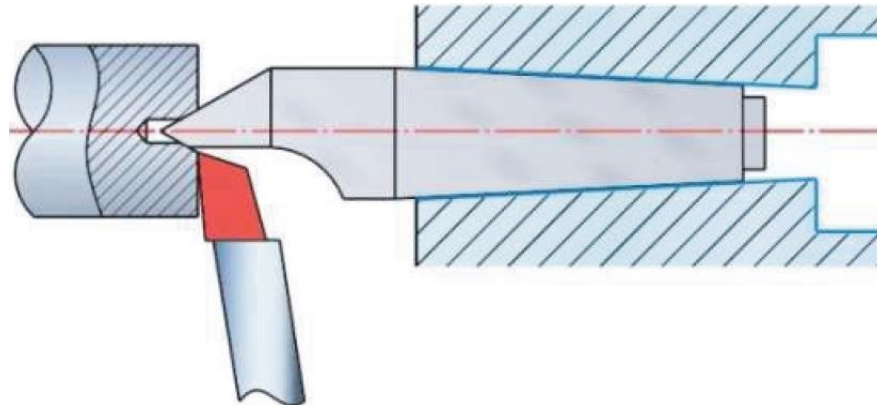

قلم الخراطة الوجهية يصل إلى أقرب نقطة في مركز قطعة الشغل عند استخدام الذنبة المشطوفة

ت- الذنبة الدوارة

تستخدم الذنبة الدوارة في المشغولات التي تدور بسرعات عالية. تتكون الذنبة الدوارة من السنك الذي يدور على كراسي المحور من نوع رولمان البلي.

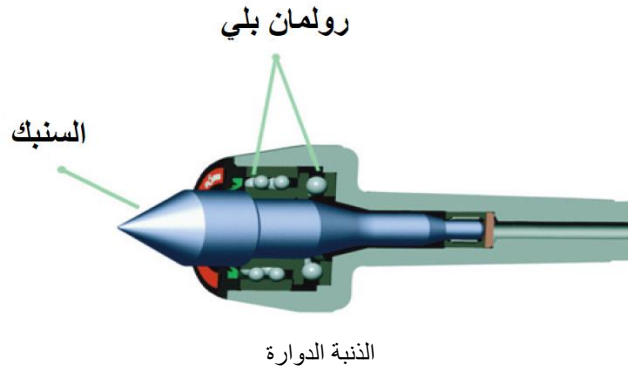

٥٦. تصنيف أقلام الخراطة حسب نوع المعدن المستخدم:

☞ الصلب الكربوني أو صلب العدة

☞ الصلب السبائكي

☞ صلب السرعات العالية والمعروف ب H.S.S

☞ الكربيد Carbide

☞ السيراميك Ceramics

☞ الالماس Diamond

٥٧. تصنيف أقلام المخرطة حسب نوع عملية التشغيل سواء داخليا أو خارجيا:

☞ قلم خراطة واجهية Facing مستعرضة (تخشين)

☞ قلم خراطة واجهية مستعرضة (تنعيم)


☞ قلم خراطة خارجي (يمين أو يسار)

☞ قلم خراطة مربع

☞ قلم ترتررة Knurling

☞ قلم قطع

☞ اقلام القلاووظ المتري (مثلثة) والإنجليزي B.S.W.W (مربعة) داخلي خارجي.

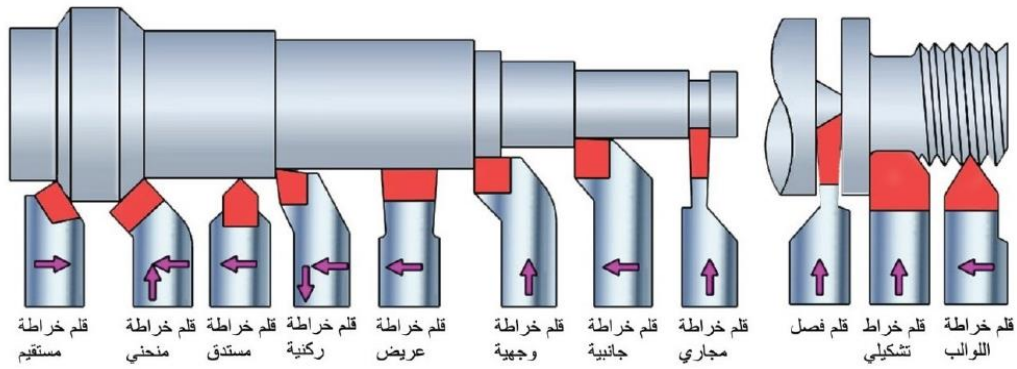


بعض أقلام الخراطة الخارجية

٥٨. أنواع أقلام القطع حسب اتجاه عملية القطع

يوجد نوعين هما:

للم قلم قطع يميني.

للم قلم يساري.

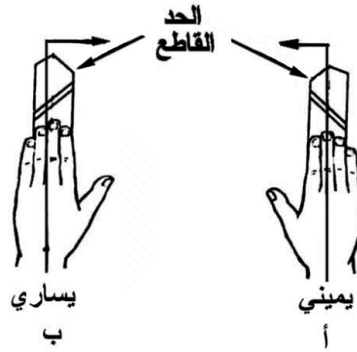

اتجاه القطع بقلم الخراطة

٥٩. مجموع زوايا الخلوص والجرف والإسفين يساوي ٩٠

٦٠. عناصر القطع في المخرطة


للم سرعة القطع

للم التغذية

للم عمق القطع


٦١. تأثير ضبط مستوى قلم الخراطة في منتصف الشغلة على عملية الخراطة وقلم القطع

ضبط القلم يكون في المنتصف: في حالة عمل الخراطة الجانبية، وخراطة القلاووظ والقطع والمجاري والأسطح المخروطية والتشطيب للتنعيم وزيادة دقة التشغيل، مما يساعد في تقليل من تآكل الحد القاطع.

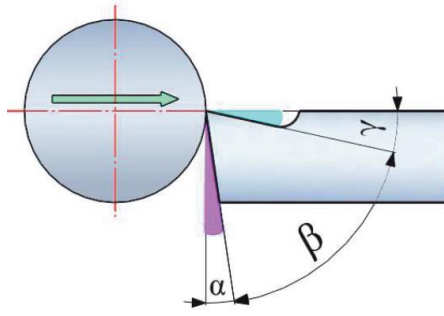


ضبط رأس القلم في منتصف محور الشغلة

٦٢. ضبط مستوى قلم الخراطة اعلى من منتصف الشغلة على عملية الخراطة وزوايا القطع ضبط القلم اعلى من منتصف الشغلة بمقدار من ١-٢% بهدف الخراطة بسمك اكبر للمعادن اللينة عن طريق زيادة زاوية الجرف وتصغير زاوية الخلوص مما يزيد من الاحتكاك بين القلم والشغلة ويسهل انسياب الرايش على سطح القلم.

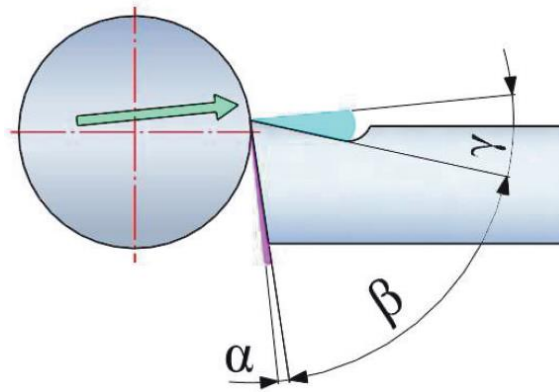

ضبط رأس القلم أعلى منتصف محور الشغلة

٦٣. ضبط مستوى قلم الخراطة اقل من منتصف الشغلة على عملية الخراطة وزوايا القطع ضبط القلم أقل من منتصف الشغلة بمقدار ١%: لتنفيذ عمليات التنعيم الخارجية، إذا تزيد زاوية الخلوص ويقلل زاوية الجرف وبالتالي يقلل من الاحتكاك بين القلم والشغلة مما يتيح الخراطة بسمك اقل ويسهل انسياب الرايش على سطح القلم.

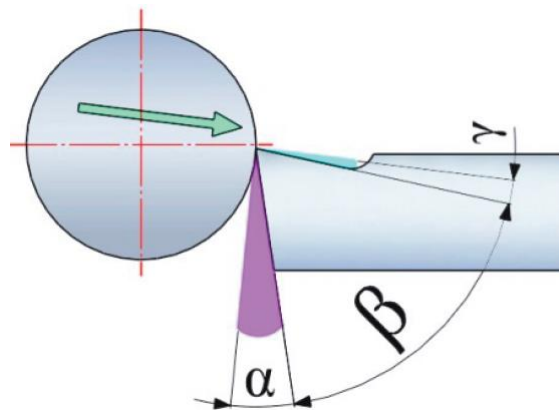

ضبط رأس القلم اسفل منتصف محور الشغلة

$$\frac{\text{محيط السكين بالمليمتر} \times \text{سرعه دوران المحور (دوره/دقيقه)}}{1000} = \left(\frac{\text{متر}}{\text{دقيقه}} \right) \text{سرعه القطع}$$

$$\frac{\pi \times N \times D}{1000} = V_c$$

حيث أن:

V_c : سرعة القطع متر /دقيقة [m/min]

π تمثل النسبة التقريبية: ٣,١٤

D : قطر السكين متر [m].


N = سرعة محور الدوران (دورة / الدقيقة) [rpm].

$$n = \frac{1000 v}{\pi D} = \frac{1000 \times 20}{\pi (125)} = 50.95 \approx 51 \text{ rpm}$$

$$n = \frac{1000 v}{\pi D} = \frac{1000 \times 20}{\pi (55)} = 115.8 \approx 116 \text{ rpm}$$

و تبين الحسابات ان القطعة ذات القطر الصغير تدور بسرعة اكبر من القطعة ذات القطر الكبير عند استعمال نفس سرعة القطع.

٦٥. سرعة الدوران عند خراطة قطعة قطرها ٩٠ مم و سرعة القطع ١٠٠ م/د من المخطط البياني التالي

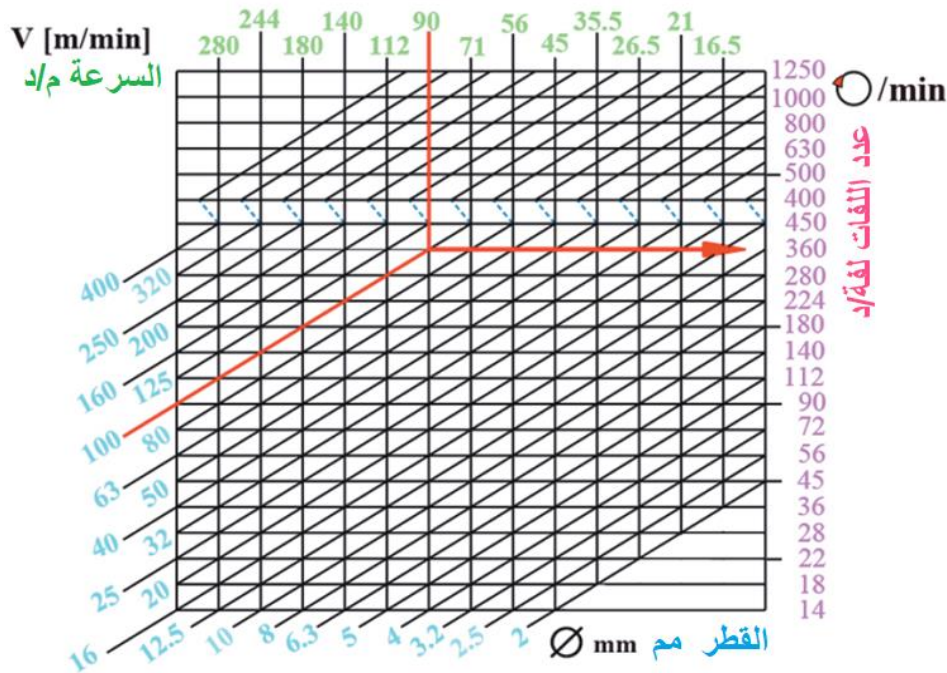

المخطط البياني لحساب سرعة الدوران

سرعة الدوران من المخطط البياني هي ٣٦٠ لفة/دقيقة

المصطلحات

قائمة المصطلحات للكتاب

اللغة الإنجليزية	اللغة العربية
Abrasion	الحك
adhesion	الالتصاق
Approach angle	زاوية الاقتراب (التماس)
Apron	التعشيق الاتوماتيكي
Aqueous	مائية
Automatic Lathe	المخرطة الآلية
Bed	فرش
Bed way	دليل الانزلاق
Bench Lathe	مخارط المنضدة
CAD	التصميم بمساعدة الحاسب (الكاد)
CAM	التصنيع بمساعدة الحاسب (الكام)
Camlock	غلق الكامه
Carbide	الكربيد
Carbon steel	صلب العدة الكربوني والسبانكي
Carriage	العربة (الرسمه الطولية)
Cemented carbide (cermet)	الكربيد الأسمنتي (السرمت)
Center	الذنية
Center lathe	المخرطة المتوازية
Centering	سنتره (عمل مركز)
Ceramics	السيراميك
Cermet	مادة الكربيد الأسمنتي (السرمت)
Chemically	الكيميائي
Chip pan	حوض استقبال الرايش
Chip types	أنواع الرايش
Chuck	ظرف المخرطة
Clamp	ماسك (قابض)

اللغة الإنجليزية	اللغة العربية
Clearance	خلوص
CNC machines	الماكينات المبرمجة بالحاسب
CNC Numerical Control Lathe	المخرطة المبرمجة بالحاسب (المحوسبة)
Compound portion	الجزء المركب
Counterboring	التخويش
Cover	غطاء
Cross-slide	الراسمة العرضية (الكبرى)
Curling	متدرج (مجعد)
Cutting	القطع
Cutting edge	الحد القاطع
Cutting speed	سرعة القطع
Cutting tools	عدة (أقلام) القطع
Deformation	التشوه
Depth of cut	عمق القطع
Diameter	قطر
Diamond	الالماس
Diffusion	الانصهار
Disengage	فك تعشيق
Distance between centers	المسافة بين المركزين "الذنبتين"
Drilling	الثقب
Driving plate	الصينية الدوارة
emulsion	محلول
Engage	تعشيق
External grooving	خراطة التجويف الخارجي (الخصر)
Face grooving	الخراطة الطولية الداخلية (المجاري الوجهية)
Face Lathe	مخرطة الجبهة
Face plate	الصينية المسطحة
Facing	تسوية القورة
Fatigue	التعب (الكلال)
feed	تغذية

اللغة الإنجليزية	اللغة العربية
Feed screw	عمود التغذية
Fly wheels	العجلات الدوارة
Force	قوة
Forces	قوى
Forward	امام
Fracture	مفنت
Gears	التروس
Grooving	التجويف
Half-nuts	نصف الصامولة
Hand wheel	طارة يدوية
Head stock	الغراب الثابت
High	عالي
High speed steel	الصلب السرعات العالية
Horse power	قدرة بالحصان
Inert surface	الخموم السطحي
Inserts holder	حامل لقم القطع
Intermediate	الوسطى
Jeweler's or instrument lathe	مخرطة مجوهرات ومشغولات دقيقة
Knurling	ترتررة
Lathe	المخرطة
Lead screw	عمود الجر
Left hand facing tool	قلم تسوية شمار
Left screw	قلاووظ شمال
Left-Hand turning tool	قلم خراطة (تصفية) شمال
Length	طول
Lever	ذراع
Module	وحدة (جزء)
Motor	محرك
Nominal	الأسمي
Number	عدد

اللغة الإنجليزية	اللغة العربية
Oil	زيت
Oil based emulsion	المحاليل الزيتية
Oxidation	الأكسدة
Parting	القطع / الفصل
Protractor	منقلة
Rake angle	زاوية الجرف
Reaming	البرغلة (تنعيم الثقب)
Relief	خلوص
Resistance	مقاومة
Reverse	عكس
Right hand facing tool	قلم تسوية يمين
Right screw	قلاووظ يمين
Right-hand turning tool	قلم خراطة (تصفية) يمين
Roller ball	رولمان بلي
Rotary rest	المخنقة المتحركة
Saddle	السرج
Saddle-type turret lathe	مخرطة البرج من النوع السرج
Scale	مقياس
Segmental	مجزئ (مقطع)
Shank	الساق (النصاب)
Small precision manually operated	مخرطة البرج لإنتاج أجزاء صغيرة
Speeds	سرعات
Spindle	محور
Stability	الاستقرار
Standards	معايير قياسية
Steady rest	المخنقة الثابتة
Swing over the bed	ارتفاع محور مركز الذنبتين عن الفرش
Tail stock	الغراب المتحرك
Taper	مسلوب
Thermal diffusion	الانصهار الحراري

اللغة الإنجليزية	اللغة العربية
Thermal extended	التمدد الحراري
Tool angles	زوايا القلم
Tool post	المقلمة (حامل اقلام القطع)
Top-slide	الزلاقة العلوية
Toughness	المتانة
Tungsten	التنجستين
Turning	خراطة
Turret and Capstan Lathe	المخرطة البرجية
Turret Lathe	المخرطة البرجية
Twist drill	ريشة الثقب الحلزونية
Vertical Lathe	المخرطة العمودية
Ways	مسار (طريق)
Wear	التآكل
Workpiece	مشغولة (قطعة عمل) شغلة

المراجع

- ١ . أساسيات عمليات تصنيع، أسامة محمد المرضي
- ٢ . المرجع في هندسة الإنتاج والتشغيل، م حسين فهمي
- ٣ . تكنولوجيا الورش والقياسات، أ.د. احمد سالم الصباغ
- ٤ . التصنيع الميكانيكي، وزارة التربية والتعليم السورية
5. D. A. Smith & J. Nee, Fundamentals of Tool Design, Society of Manufacturing Engineers; 2003.
6. Peter J Hoffman et al. Precision machining technology-Delmar Cengage Learning, 2012
7. Roger Timings, Fabrication and Welding Engineering, 2008