



وزارة التجارة والصناعة
مصلحة الصيانة الإنتاجية والتدريب المهني
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

الجزء الأول

صيانة الآلات الكهربائية

لمهنة الكهرباء الصناعية



أعداد


مهندسة/ مديحة رفعت محمد

مراجعة

مهندس استشاري / مصطفى زخلول عبدة

عام تدريسي ٢٠١٩/٢٠٢٠

السنة الثالثة

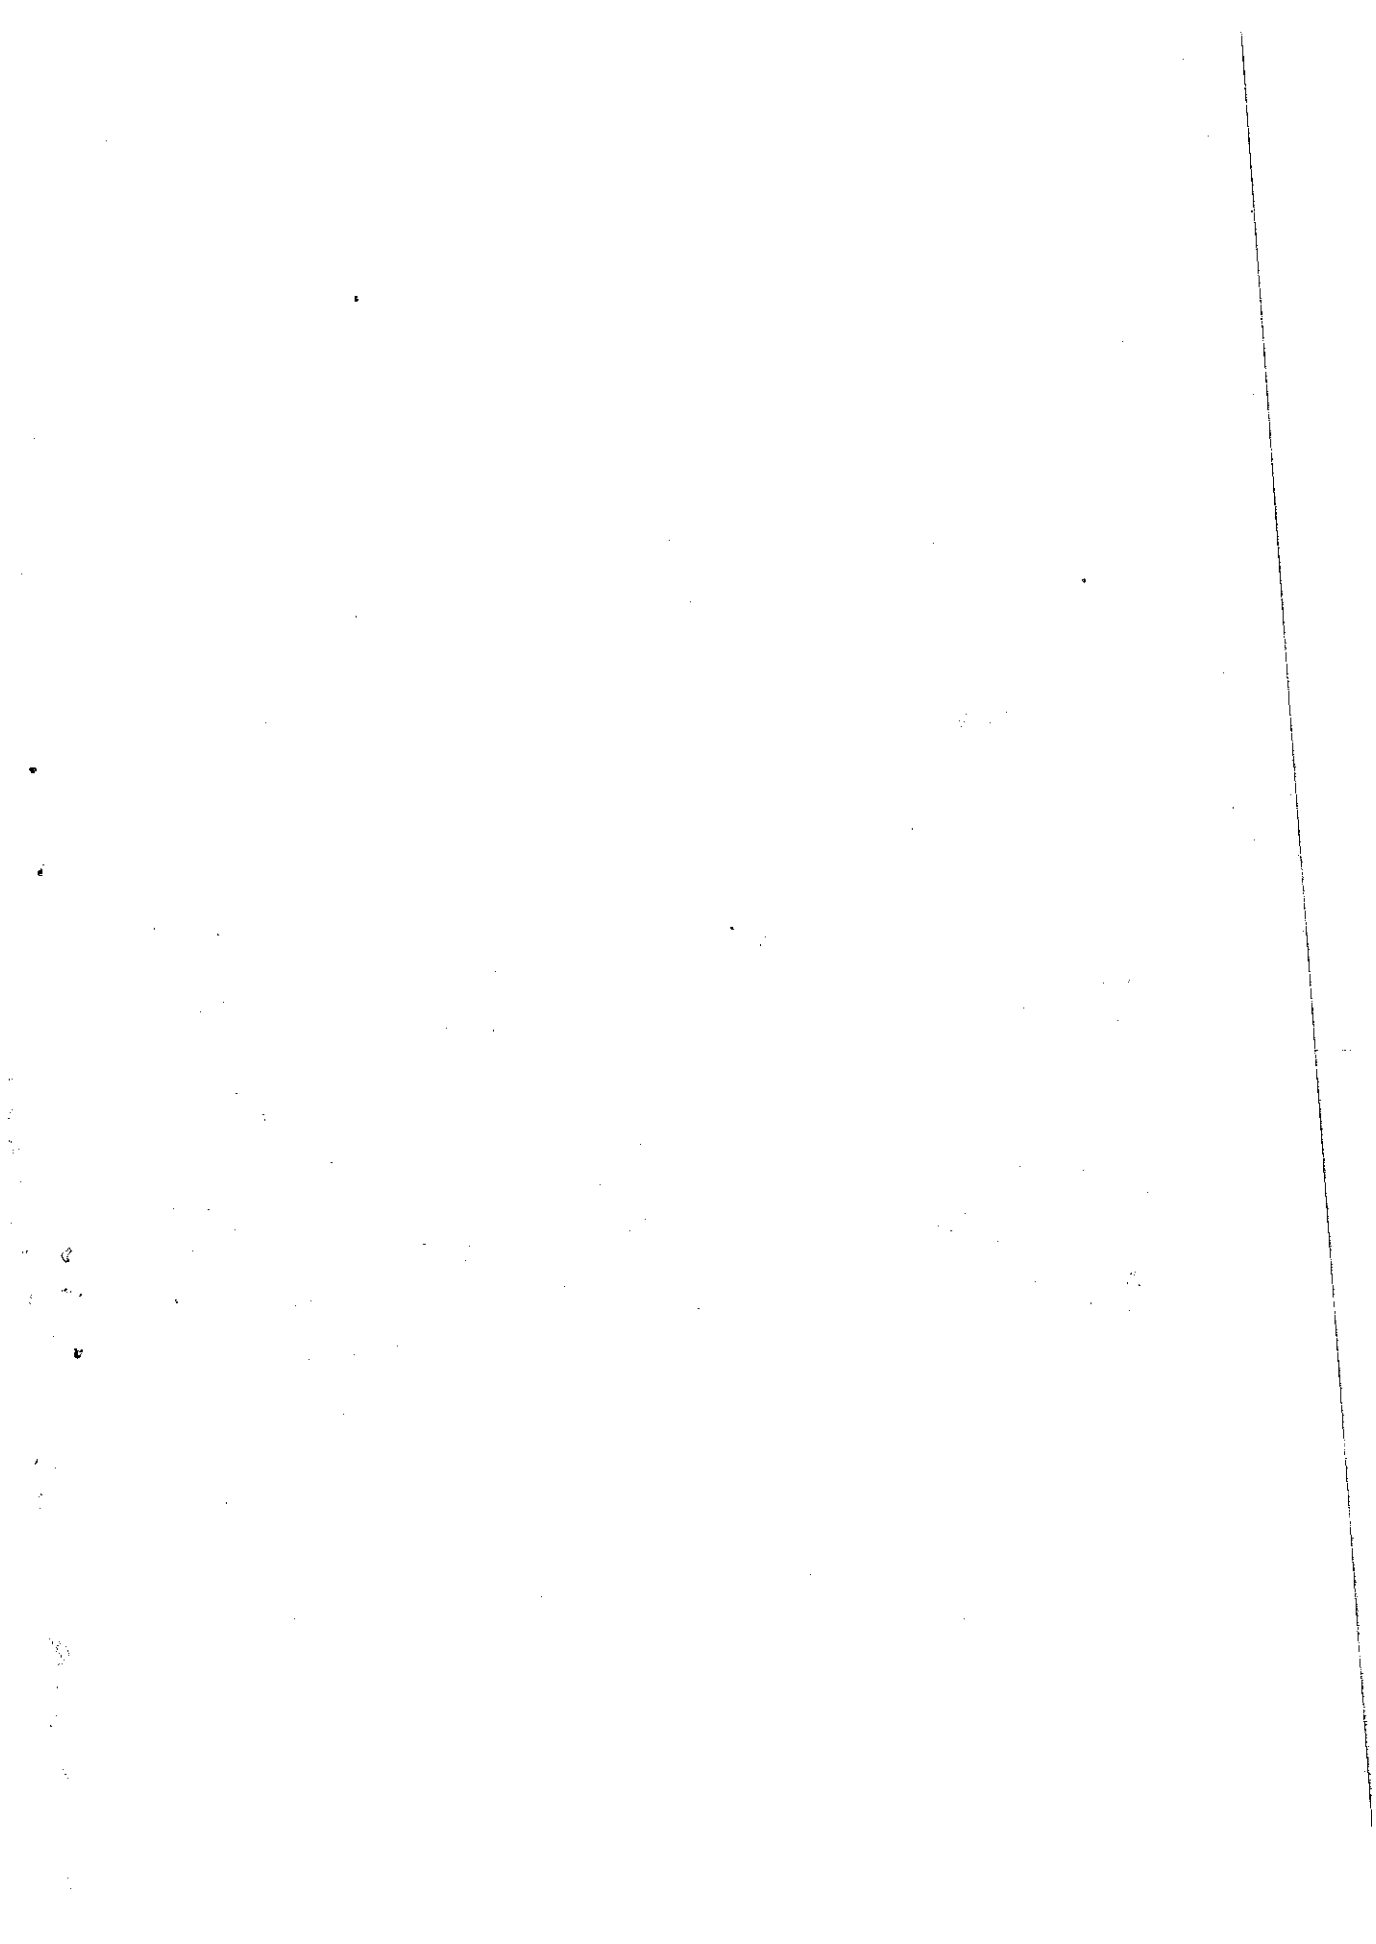

صيانة وإصلاح الآلات الكهربائية

الهدف من الوحدة :

- معرفة أنواع الصيانة والفرق الرئيسي بينهم (وقائية - علاجية) .
- معرفة إجراءات الصيانة الوقائية والهدف منها .
- التعرف على العدد والمعدات اللازمة في إجراءات الصيانة .
- معرفة أنواع الأعطال الشائعة في المحركات وكيفية إصلاحها .
- معرفة الصيانة الوقائية والعلاجية للقواطع الكهربائية .
- التعرف على بعض نماذج التقارير اللازمة لأداء عمل الآلات والأجهزة وكيفية استخدامها .
- معرفة كيفية إعداد مقايسة تميلية لصيانة الآلات .

مساعدات التدريب :

- سيورة للشرح وبرجكتور لعرض الرسومات .
- عرض للعدد والمعدات والأجهزة .
- عرض لنموذج لفك وتركيب كرسي رولمان البلى (بروجكتور - أو عملي) .
- عرض أجهزة القياس وطرق إجراء اختبار التسرب الأرضي واختبار العزل (بروجكتور - عملي) .
- عرض لأجزاء القواطع والتمتمات الحرارية والكوتناكتورات .

م	محتويات الوحدة	الفهرس	الزمن المتوقع للحصص
١	مقدمة عن الصيانة الكهربائية	٢	١
٢	الأنواع الرئيسية لأصناف الصيانات	٣	٣
٣	إجراءات الصيانة الوقائية للآلات الكهربائية	٨	٩
٤	الصيانة العلاجية	١١	٩
٥	العدد والأجهزة المستخدمة في الصيانة والإصلاح للآلات الكهربائية	١٥	٣
٦	اختبار العزل	٢٦	٣
٧	التأريض الوقائي	٢٧	٣
٨	الأعطال الذي يمكن حدوثها في الآلات الكهربائية وطرق إصلاحها	٣١	٢٤
٩	إصلاح بعض الأعطال الشائعة في المحرك العام	٣٨	٩
١٠	صيانة القواطع الكهربائية	٤٥	٦
١١	دائرة لوحة توزيع ورشة إنتاجية	٥٥	٣
١٢	نموذج تقرير أداء الأجهزة والمعدات	٥٩	٦
١٣	مراجعة واختبار	٦٥	٦
١٤	ثانياً : المقايسات	٧٠	٢٣
	الإجمالي		١٠٨

إعداد

المهندسة / مديحة رفعت محمد
مدير إدارة المواصفات والامتحانات النهائية

مراجعة
المهندس / مصطفى زغول
استشاري تدريب

مقدمة عن الصيانة الكهربائية :

الهدف الرئيسي للصيانة هو المحافظة على معدات الإنتاج وأعلى مستوى للجودة بأقل تكلفة وهذا يعنى الإقلال من الأعطال والتوقفات أثناء العمل واللدان ينتجان أما بعوامل خارجية أو لطول عمل الآلة أو عدم الصيانة الدورية لها .

الواجبات الرئيسية لأعمال الصيانة :

- ١- تحقيق السلامة والأمان فى مناطق التشغيل للمعدات .
- ٢- الاستغلال الأمثل للمكينات والمعدات لتحقيق أكبر عائد من المال .
- ٣- ضمان تشغيل الوحدات الاحتياطية فور الاحتياج إليها .
- ٤- المحافظة على العمر الافتراضى للماكينة .
- ٥- إدخال التطورات اللازمة على تصميم الماكينة والعدة بهدف الإقلال من الأعطال المتكررة .
- ٦- تطوير أساليب الإصلاحات وتبسيطها لإطالة عمر الماكينة .

وقد يتأثر أداء الآلة نتيجة أخطاء وعيوب فى عمليات التجميع أو التركيب وترجع أكثر الأعطال حدوث الأسباب التالية :

- ١- حدوث دوائر قصر (Short Circuit) .
- ٢- التوصيلات الخاطئة (أى توصيل النقط بغير أماكنها الصحيحة) .
- ٣- تلف فى مكان التركيب .
- ٤- انقطاع فى الوصلات .
- ٥- زيادة التحميل .
- ٦- الإهمال وعدم التفقش الدورى المنتظم .
- ٧- التآكل الذى ينشأ نتيجة للعمل الطويل أو بسبب العوامل الجوية .
- ٨- الحوادث .

فإذا حدثت دائرة قصر فعادة ما تستجيب مفاتيح الحماية المخصصة لمواجهة ذلك (قيوز)

• أو (Circuit Breaker) C.B.

ولذا يتحتم تمييز اكتشاف الأعطال وتحري مصادر الخلل ومن ثم إزالة أسبابها . ونظراً لأن التجهيزات أو الأجهزة أو مجموعات التركيب المتعطلة قد تسبب تكاليفاً عالية فإنه يتحتم إزالة الأعطال ومصادر الخلل بأقصى سرعة .

قواعد الوقاية الخمس للحماية عند عمل الصيانة :

- ١- التأكد من عمل جميع إجراءات الوقاية والأمان من الجهد الكهربائي قبل البدء فى العمل (أى التأكد من أن منبع الكهرباء مفصول) .
- ٢- التأكد من عدم إعادة توصيل الكهرباء إلا بمعرفة القائم بالعمل .
- ٣- التأكد من أمان الجهد الكهربائي (أى خلو الموصلات من الشحنة الكهربائية) .
- ٤- التأكد من وصلة التأريض ، وعدم وجود أى قصر .
- ٥- تغطية وتأمين الأجزاء العارية .

الأنواع الرئيسية لأعمال الصيانات :

- ١- الصيانة الوقائية .
- ٢- الصيانة العلاجية .

أولاً : الصيانة الوقائية

وهى مجموعة من النظم الفنية التى تتبع برنامج زمنى لإجراء عمليات الصيانة وذلك لتلافى أو تقليل حدوث الأعطال والتوقفات الفجائية .

أنشطة الصيانة الوقائية :

وهى عبارة عن مجموعة من الأنشطة وتشمل

١- أعمال الفحص الوقائى :

ويتم فيه تنظيم وتخطيط أعمال الفحص الوقائى وذلك بمراجعة عدم صلاحية الأجزاء ومعدلات التآكل والتلف وتحديد الوقت المناسب للتغيير والاستبدال ويتم ذلك حسب الخطوات التالية :

- أ- فحص وقائى أثناء التشغيل .
- ب- فحص وقائى أثناء التوقف السابق تحديده .

ج - فحص وقائي أثناء التوقف غير المتوقع .

٢- أعمال التفتيش والفحص الدوري :

أ - تنظيم وتخطيط أعمال التفتيش الدوري لمستلزمات الإنتاج أو التشغيل من معدات وماكينات ومصادر قوى محركه وغيرها .

ب - مراقبة وتتبع أعمال التفتيش والفحص الدوري وتطوير وتحسين أدائها .

٣- أعمال الصيانة الدورية :

أ - تنظيم وتخطيط أعمال الصيانة الدورية وتحديد دوراتها .

ب - مراقبة وتتبع أعمال الصيانة الدورية والتأكد من تنفيذها .

ج - تنظيم وتخطيط أعمال التنظيف من الداخل والخارج لمنع تسرب التيار وارتفاع درجة الحرارة وعادة يتم بواسطة نفخ الأتربة بهواء جاف بضغط منخفض والترطيب والتأكد من أحكام رباط المسامير وذلك بالمعدات المناسبة والتزييت والتشحيم لكل وحدة وتحديد دورات كل منها .

د - مراقبة الرطوبة التي تسبب صدأ للمعادن مما يؤدي إلى زيادة مقاومتها الكهربائية وارتفاع درجة حرارتها وتسرب التيارات من الخطوط الحية إلى الأرض أو حدوث قصر كامل بين الأوجه .

هـ - استخدام الأجهزة الإلكترونية لمراقبة كل من :

١- أتران الأوجه :

وعادة ينشأ عدم أتران الأوجه في الدوائر ثلاثية الوجه نتيجة للأحمال أحادية الوجه علماً بأن عدم أتران الأوجه يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحركات ثلاثية الوجه التي تعمل على نفس الشبكة الأمر الذي يؤدي لاحتراقها إذا عملت مدة طويلة بهذا الحال .

٢- فقدان احد الأوجه :

ينشأ فقدان أحد الأوجه نتيجة لاحتراق أحد مصهرات الأوجه الثلاثية للمحرك أو تعرض الشبكة الكهربائية لصاعقة أو عند حدوث انهيار ميكانيكى للمفتاح أو القاطع الرئيسى وعادة لا يمكن ملاحظة هذه الحالة

بواسطة أجهزة الفولتميتر وذلك لأن المحركات تولد جهد على الوجه المفقود أثناء دورانها مساوى لجهد الوجهين الثانيين .

٣- انعكاس الأوجه :

يحدث انعكاس الأوجه عند تعديل توزيع القدرة الكهربية فى الشبكة عند إجراء صيانة على الكابلات والقواطع الرئيسية ويؤدى انعكاس الأوجه فى الشبكة إلى انهيار الآلات المدارة فى بعض الأحيان وكذلك إحداث بعض الإصابات للمشغلين وتقوم معظم الشركات الكبيرة والمصنعة لأجهزة التحكم بتوفير عدد كبير من المتممات الإلكترونية لحماية الدوائر الكهربية من عدم اتزان الأوجه وفقدان احد الأوجه وانخفاض أو ارتفاع جهد المصدر وانعكاس الأوجه .

٤- إعداد السجلات والبيانات :

- أ - إعداد وتحليل البيانات الإحصائية للأعطال والتوقفات وذلك لمعرفة أثر تطبيق الصيانة الوقائية وتطويرها فى التشغيل .
- ب - إنشاء نظام السجلات والبيانات الخاصة بكل وحدة يشمل السجلات التاريخية الخاصة بها .

وفيما يلى ثلاثة نماذج من السجلات المستخدمة فى مجال الصيانة وهى :

- ١- سجل صيانة المحركات .
- ٢- سجل صيانة المحولات الكهربائية .
- ٣- سجل صيانة القواطع .

١- سجل صيانة المحركات

- محرك رقم :
 بطراز المحرك :
 التيار : أمبير
 معامل القدرة :
 السرعة : لفة / دقيقة
 بلد المصنع :
 جهد التشغيل : فولت
 القدرة : وات
 التردد : هيرتز
 عدد الأوجه :
 عدد دورات الصيانة في السنة :

ملاحظات	مهندس الصيانة	عامل الصيانة	حالة التشحيم والتزييت	التيار بدون حمل (أمبير)	مقاومة عزل الملفات (أوم)			التاريخ
					الملف الثالث W	الملف الثاني U	الملف الأول V	


إجراءات الصيانة الوقائية للآلات الكهربائية

مقدمة :

بعد دراسة لف الآلات الكهربائية أحادية الوجه وثلاثية الأوجه في الودنتين بالسنة الثانية ، وإعادة لفها بشكل صحيح فإنه من الضروري أن يقوم المتدرب بعمل الاختبارات اللازمة للمحركات التي تم لفها وضمان عملها بشكل صحيح وخلوها من أى عيوب ميكانيكية أو كهربائية لضمان سلامتها وعملها بشكل صحيح ومن أهم هذه الاختبارات ما يلى :

فحص عمود الدوران والتأكد من سلامته من التآكل أو الاعوجاج وكذلك كراسى المحور (الرولمان بلى) .

قد يحدث تآكل فى عمود الدوران نتيجة التحميل غير المنتظم أو نتيجة تراكم أتربة على كراسى المحور فى منطقة الجلب ويتم ملاحظة ذلك من الضجيج الناتج عند تشغيل المحرك أو يكون ثقيلاً فى الدوران فى بداية التشغيل كما يمكن الكشف عن ذلك من خلال تحريك عمود الدوران باليد فإذا تحرك عمود الدوران إلى أعلى وأسفل نتيجة وجود خلوص (فراغ أو تآكل فى كراسى المحور) أثناء تجميع المحرك كما فى الشكل يبين طريقة تحريك عمود الدوران لمعرفة التآكل فى عمود الدوران أو كراسى المحور .

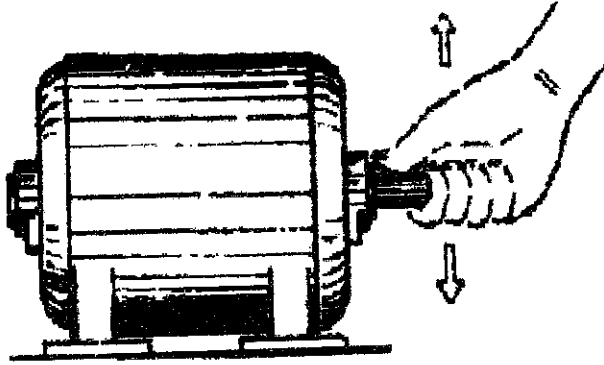

الشكل يبين طريقة تحريك عمود الدوران لمعرفة تآكل عمود الدوران أو كراسى المحور

كما أنه قد يحدث تآكل فى عمود الدوران نتيجة لتجميع المحرك بشكل غير صحيح فيؤدى ذلك إلى حصر العضو الدائر داخل العضو الثابت فيؤدى إلى تلف عمود الدوران وإلى تلف كراسى المحور (الرولمان بلى أو الجلب) .


فحص مروحة التبريد :

قد يحدث تآكل في مروحة التبريد نتيجة للحرارة الزائدة ففي الغالب تكون مروحة التبريد مصنوعة من البلاستيك ونتيجة لزيادة الحرارة يحدث فراغ بين عمود الدوران وبين تعشيقه مروحة التبريد ، أو نتيجة لحصر جسم خارجي يحجب مروحة التبريد عن العمل أو يحدث حصر (تثبيت لمروحة التبريد) عند تجميع المحرك وربط غطاء المروحة وتركيبه بشكل غير صحيح .

والفائدة من مروحة التبريد هو تبريد المحرك وضمان عدم زيادة درجة حرارته ففي حالة وجود تلف في مروحة التبريد يجب تغييرها لضمانة التبريد .

فحص كراسى المحور (الرولمان بلى أو الجلب)

بنفس الطريقة التي تم فيها فحص عمود الدوران يتم فحص الرولمان بلى كما أنه يمكن إخراج عمود الدوران من العضو الثابت وتحريك الرولمان بلى باليد فإذا كان بها خلوص أو كانت حركتها ثقيلة فإنه يجب في هذه الحالة تغيير الرولمان بلى أو الجلب وكذلك في حالة الربط الزائد على الأغصية الجانبية للمحرك يؤدي إلى الضغط على كراسى المحور وعلى عمود الدوران وبالتالي يؤدي إلى تلفها .

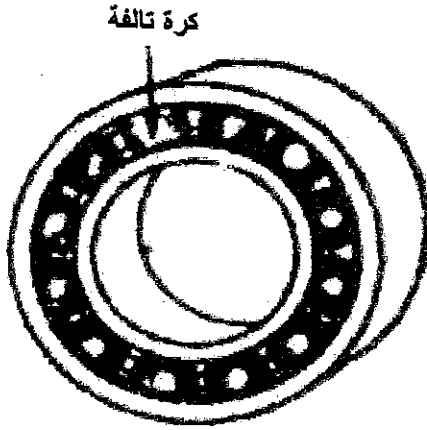


والشكل بين شكل الرولمان بلى وفيها تلف في أحد كور الدوران .

فحص أماكن التسرب وتغييرها عند الحاجة :

يجب فحص الوجه في المحركات وذلك عند فك المحرك في حالة وجود أثرية داخل المحرك أو وجود زيوت على جسم المحرك أو تهريب زيوت من أماكن تواجد الوجه فإنه يجب تغييرها مباشرة للحفاظ على المحرك .

فحص المكثف وتغييره :

المكثف يلعب دوراً هاماً بالمحركات ذات المكثف وإن حدوث تلف بالمكثف من المتاعب التي تتكرر باستمرار في المحركات ذات المكثف فقد يحدث في المكثف قصر أو فتح أو تلف مما ينتج عنها تغير في سعته . أما إذا حدث فيها قصر فإنه يؤدي إلى حرق ملفات المحرك . أما إذا حدث فتح في المكثف أو تغير في سعته . فإنه ينتج عن ذلك أن يبدأ المحرك حركته بصورة غير مرضية أو لا يستطيع المحرك البدء بالدوران ويفحص المكثف بالنظر أولاً فإذا كان هناك أى شروخ أو تسرب للمحلول أو انتفاخ يدل على تلف المكثف أما إذا كان المكثف خالياً من هذه الملاحظات يتم اختباره باستخدام جهاز الأوميمتر حيث يستخدم كجهاز قياس مقاومات ويضبط على وضع $RX10$ ثم توصل كما بالشكل طرفي الجهاز بطرفي المكثف بعد فكه من المحرك وتفرغ شحنته بواسطة مفك معزول وذلك بعمل قصر على طرفيه فتظهر شرارة كهربية وفي بداية القياس نجد أن القراءة صفر ثم يتحرك المؤشر تدريجياً وصولاً إلى منتصف التدرج ويثبت وحينئذ نفصل أحد طرفي الجهاز ومنتظر (٣٠ ثانية) بعدها نعيد التوصيل نجد أن المؤشر يصل إلى منتصف التدرج ثم يتحرك إلى ما لا نهاية ويثبت على ذلك فإن تحقق ذلك دل على أن المكثف سليم وإذا أعاد المؤشر للصفر دل على أن المكثف تالف .

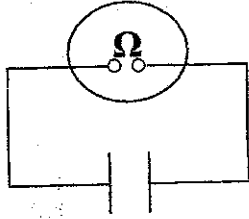

فحص الفرش الكربونية وتغييرها عند الحاجة :

بسبب التشغيل المستمر للمحرك (محركات ذات العضو الدائر الملفوف الذي يوجد به فرش كربونية) فإنه يجب فحصها بصفة دورية في حالة وجود شرارة كهربائية فإنه يجب في هذه الحالة تغيير الفرش الكربونية .

كما أنه في حالة وجود خلل في الأوجه فإنه يتسرب أثرية إلى داخل المحرك وتتحصر بين عضو التوحيد وبين الفرش الكربونية فيؤدي ذلك إلى تلف الفرش وإلى حدوث شرارة كهربائية كما أنه

في حالة تلف الوجه وتسرب زيوت إلى عضو التوحيد فيؤدي إلى عزل عضو التوحيد عن الفرش الكربونية وبالتالي يؤدي إلى عدم دوران المحرك فيجب تنظيف عضو التوحيد وتنظيف الفرش الكربونية من الزيوت المتراكمة .

كما انه يحدث من جراء ذلك تآكل في عضو التوحيد ، وقد يحدث خلل في عضو التوحيد نتيجة السرعة الزائدة وبالتالي يحدث احتكاك زائد بين الفرش الكربونية وبين عضو التوحيد فيؤدي ذلك إلى تآكل الفرش الكربونية وعلى ذلك يجب تغييرها .

تشحيم وتزييت الآلات الكهربائية :

يجب عمل صيانة دورية للآلة الكهربائية ، تنظيفها من الأتربة المتراكمة ثم تشحيمها وتزييتها في الأماكن المخصصة للتشحيم أو التزييت من أجل المحافظة على كراسى المحور (الرولمان بلى أو الجلب) من التآكل .

ثانياً : الصيانة العلاجية

هي أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم بعد حدوث الأعطال والتوقفات وتتم إجراءات الصيانة العلاجية بدراسة تكاليف الإصلاح وإعادة التشغيل وتكاليف شراء قطع الغيار وخلافه .
تصنيف القائمون بأعمال الصيانة :

يصنف عادة القائمون بالأعمال الفنية المهنية إلى ثلاثة مستويات :

- ١ - فني مهني (Crafts man) .
- ٢ - فني ماهر (Skilled Worker) .
- ٣ - فني محدود المهارة (Semi Skilled Worker) .

صيانة وإصلاح الآلات الكهربائية :

١ - المحركات الكهربائية :

وتنقسم المحركات الكهربائية كما سبق دراسته حسب تيار التشغيل إلى :

• محركات التيار المستمر :

والتي تنقسم بدورها حسب طريقة توصيلها إلى :

محرك التوازي - محرك التوالي - المحرك المركب - المحرك ذو التغذية المنفصلة .

محركات التيار المتردد :

وتنقسم من حيث نظرية عملها إلى عدة أنواع نذكر منها ما يلي :

١- المحركات الاستنتاجية والتي تنقسم هي الأخرى إلى الأنواع الآتية :

المحركات الاستنتاجية ثلاثية الأوجه أو أحادية الوجه ذات قفص السنجاب .

المحركات الاستنتاجية ثلاثية الأوجه ذات العضو الدوار الملفوف .

٢- المحركات التزامنية ثلاثية الأوجه أو أحادية الوجه .

٣- المحركات العامة والتي تعمل بالتيار المستمر أو التيار المتردد .

رموز أطراف التوصيل للمحركات :

الجدول يبين رموز أطراف التوصيل على روزته محركات التيار المستمر والتيار المتردد .

الأطراف	الوصف	الأطراف	الوصف
	المحركات الاستنتاجية ثلاثية الأوجه	A1 - A2	محركات التيار المستمر أطراف عضو الاستنتاج
- [U1. V1. W1] [U2. V2. W2]	أطراف العضو الثابت لمحرك نجما دلتا	E1 - E2	أطراف ملف التوازي
		D1 - D2	أطراف ملف التوالي
[1U. 1V. 1W] [2U. 2V. 2W]	أطراف العضو الثابت لمحرك بسرعتين	F1 - F2	أطراف ملف التغذية الخارجية المحركات الاستنتاجية أحادية الوجه
[K. L. M]	أطراف العضو الدوار		
	المحركات التزامنية :	U1 - U2	أطراف الملف الرئيسي
- [U1. V1. W1] [U2. V2. W2]	أطراف العضو الثابت لمحرك نجما دلتا	Z1 - Z2	أطراف الملف المساعد (التقويم)
[1U. 1V. 1W] -	أطراف العضو		
[2U. 2V. 2W]	الثابت لمحرك بسرعتين		
F1 - F2	أطراف العضو الدوار		

لوحة البيانات للمحركات :

صورة للوحة بيانات محرك •

WEIER		
TYPE DVX 160/2 MK		
3 ~ MOT	NO.7163	
Δ 440 V	23 A	
13.5KW	S1	Cos ϕ 0.9
3000 rpm	50 HZ	
Ins. Class f	iP 55	0.08t

لوحة بيانات لمحرك :

الجدول يبين محتويات كل خانة من خانات لوحة البيانات مع ذكر مثال للتوضيح •

الخانة	محتوياتها	مثال
١	الشركة المصنعة	Weier
٢	الموديل	Type SVX 160/2Mk
٣	نوع تيار التشغيل (تيار متردد ثلاثي الأوجه)	3~
٤	نوع الماكينة مولد أو محرك (محرك)	Mot
٥	رقم تسلسلي للإنتاج داخل المصنع	7163
٦	طريقة توصيل الملفات (دلتا)	Δ
٧	جهد التشغيل (٤٤٠ فولت)	440 V
٨	تيار التشغيل (٢٣ أمبير)	23A
٩	قدرة الماكينة (KW) (١٢٥ كيلو وات)	135 KW
١٠	القدرة الظاهرية (KVA)	----
١١	نوع التشغيل تبعاً للنظام الألماني	S 1
١٢	معامل القدرة	Cos ϕ 0.9
١٣	سرعة الآلة الأسمية (٣٠٠٠ لفة / دقيقة)	3000 r.p.m
١٤	التردد (٥٠ هيرتز)	50 HZ
١٥	جهد المجال أو جهد العضو الدوار	----
١٦	تيار المجال أو تيار العضو الدوار	----
١٧	درجة العزل	F
١٨	درجة الحماية	iP 55
١٩	الوزن بالطن	0.08t
٢٠	ملاحظات إضافية	----

٢- درجات العزل للمحركات :

الجدول يبين أقصى درجة حرارة تتحملها درجات العزل المختلفة للمحركات .

درجة العزل	Y	A	E	B	F	H	C
أقصى درجة حرارة لها بالدرجة المنوية (C°)	90	100	120	130	150	180	> 180

فإذا كانت درجة عزل المحرك F فإن أقصى درجة حرارة يتحملها هذا العزل بدون أن ينفجر هي ١٥٠ درجة مئوية .

٣- درجات الحماية للمحركات (IP ..)

يعطى رمز الحماية لأي جهاز كهربى فكرة عن مدى إمكانية الجهاز لمنع :

١- تسرب الاجسام الصلبة .

٢- تسرب الماء .

ويأخذ رمز الحماية الصورة الآتية IP_{xy} حيث أن X هي الرقم المميز لدرجة الحماية ضد تسرب


المواد الصلبة داخل الجهاز ، Y هي الرقم المميز لدرجة الحماية ضد تسرب الماء داخل الجهاز .

الرقم المميز X		الرقم المميز Y	
وقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة		وقاية ضد تسرب الماء	
0	بدون وقاية	0	بدون وقاية
1	وقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة ذات القطر الأكبر من 50 مللى ميتر	1	وقاية ضد تسرب قطرات الماء الساقطة عمودياً داخل الجهاز
2	وقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة ذات القطر الأكبر من 12 مللى ميتر	2	وقاية ضد تسرب قطرات الماء الساقطة بزاوية 15° بالنسبة للاتجاه الرأسى
3	وقاية ضد تسرب الأجسام الصلبة ذات القطر الأكبر من 2.5 مللى	3	وقاية ضد تسرب قطرات الماء الساقطة بزاوية 60° بالنسبة للاتجاه الرأسى
4	وقاية ضد تسرب الجسم الصلبة ذات القطر الأكبر من 1 مللى ميتر	4	وقاية ضد دخول رزاز الماء من جميع الاتجاهات
5	وقاية ضد تسرب الأتربة الضارة	5	وقاية ضد دخول رزاز الماء بشكل نافورة من جميع الاتجاهات
6	وقاية ضد تسرب الأتربة	6	وقاية ضد الغمر داخل الماء لمدة صغيرة
		7	وقاية كاملة ضد الغمر داخل الماء
		8	وقاية كاملة ضد الغمر لأي فترة زمنية تحت ارتفاع معين من سطح الماء .


مثال : إذا كان درجة حماية المحرك IP55 فهذا يعنى أن المحرك مصمم للوقاية من دخول الأتربة الضارة وكذلك ضد تسرب الماء المنفج من نافورة في جميع الاتجاهات .

. العدد والأجهزة المستخدمة في صيانة وإصلاح الآلات الكهربائية


عند وضع علامات لفك المحرك وذلك باستخدام ذنية فيجب أن تكون مسننة ذات حاد كما فى الشكل .

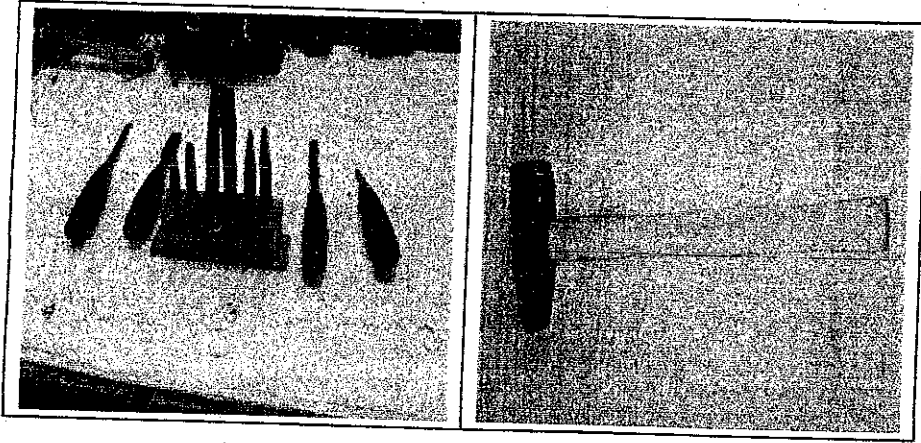


عند فك المسامير ستستخدم العدة المناسبة فإذا كان رأس المسامير سداسياً يستخدم مفاتيح بلدى (إنجليزى) ولا يجب استخدام زرادية مجمعة أو مركبة لأنها تتلف الرأس السداسى ، المفاتيح والمفكات كما فى الشكل .

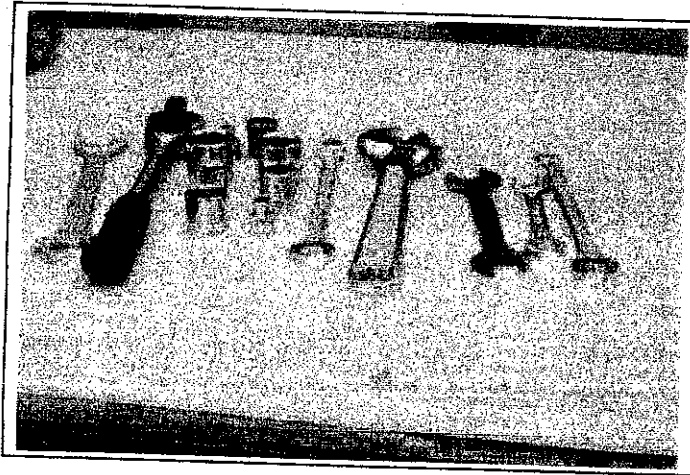

٣- القشارة : لتعرية الأسلاك أو إزالة الورنيش ، وتستخدم لتعرية الأسلاك ذات الأقطار من قطر ٠.٣ مم فأكثر أما إذا كان قطر السلك أقل من ذلك فتستخدم الصنفرة بلطف ، أنظر الشكل .

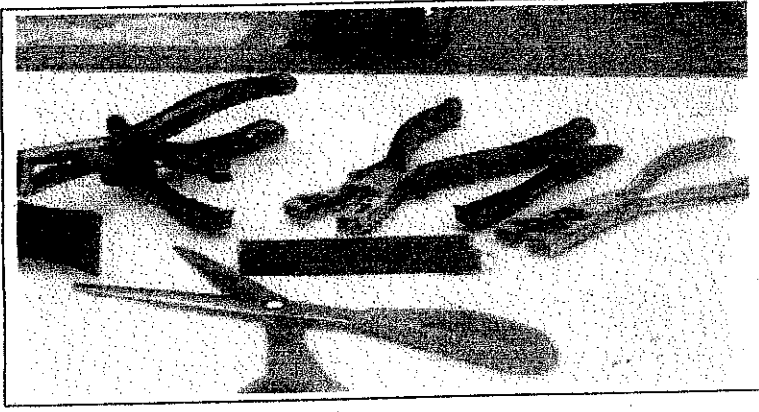


٤- كاويات اللحام : إذا كان اللحام بكاوية لحام عادية فيجب استخدامها بطريقة سليمة وصحيحة وهي إزالة الورنيش من على الأسلاك إزالة تامة ثم يجدل الطرفين المراد لحامهما، ثم توضع الكاوية على السلكين وتترك قليلاً حتى تسخن ويوضع القصدير على السلك المجدول الساخن وتلاحظ ذوبان القصدير على السلكين المجدولين ، مع عدم وضع القصدير مباشرة على رأس الكاوية دون سخونة السلكين المجدولين ، أنظر للشكل . (سبق دراستها بوحدة التركيبات الكهربائية)

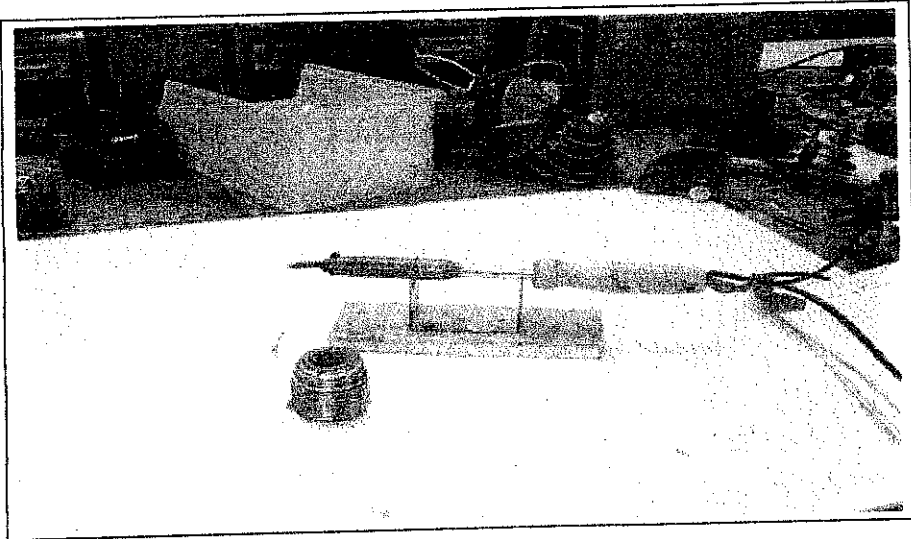

كاوية اللحم الذاتية :

طريقة استخدامها هي إزالة الورنيش من على الطرفين المراد لحامهما إزالة تامة ، ثم تجدل السلكين على بعضهما وتوصل ماكينة اللحم بالمصدر ويوضع أحد أطراف الكاوية على الأطراف المجدولة (ملامس وماسك بهما) والطرف الآخر للكاوية به كربون يوضع على طرفي السلكين من الأعلى وتحدث شرارة والتي تتين ذوبان النحاسين على بعضها مكوناً نقطة دائرة مما دل على جودة اللحام ، أنظر الشكل .

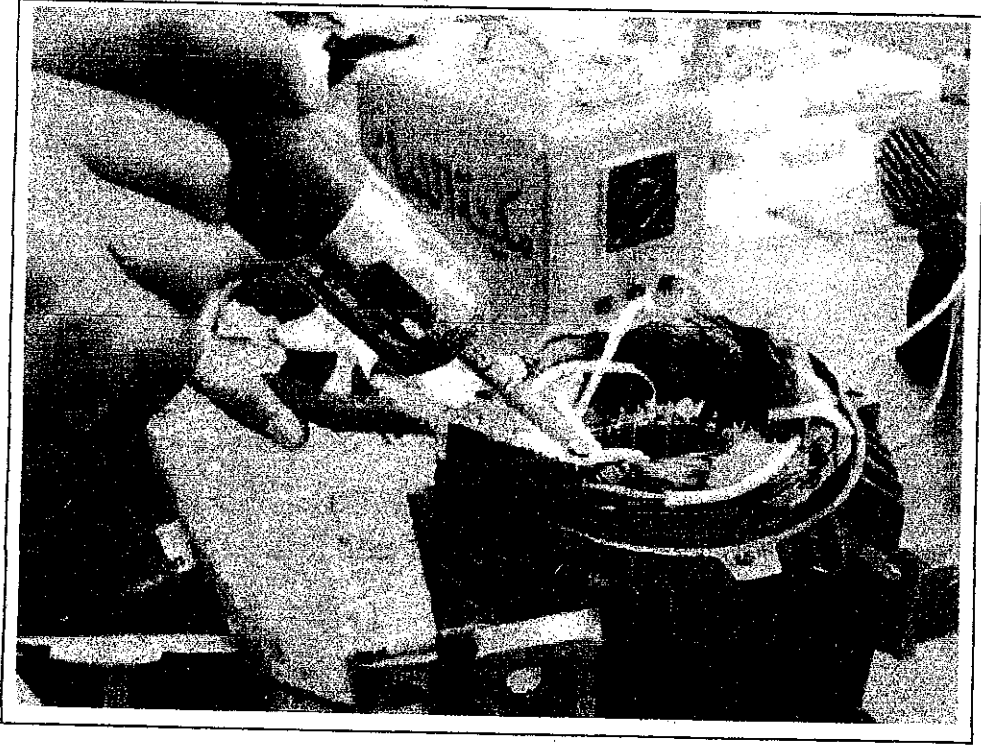

٥- الأدوات المستخدمة لنزع الملفات :

طقم أجنات وذلك لقص الملفات ويراعى فى هذه الحالة أن تكون الأجنة مائلة فى حال استخدامها ثم تدق بالشاكوش بلطف وعدم استخدامها بشكل رأسى لأنها قد تودى إلى إتلاف شرائح العضو الثابت، (أنظر الشكل) أو استخدم ماكينة نزع الملفات .




الطريقة الخاطئة

الطريقة الصحيحة

٦- سلاح لتعديل المجارى وتنظيفها :


وهذا السلاح يجب أن يكون نفس مقياس المجرى وإدخاله من الجهة السليمة ثم دق بمطرقة ببطء وذلك لتعديل شرائح العضو الثابت والتي قد تزعجت من مكانها إما بسبب إدخال مفك داخل المجارى أو سحب الأسلاك بطريقة غير سليمة ، أنظر الشكل .

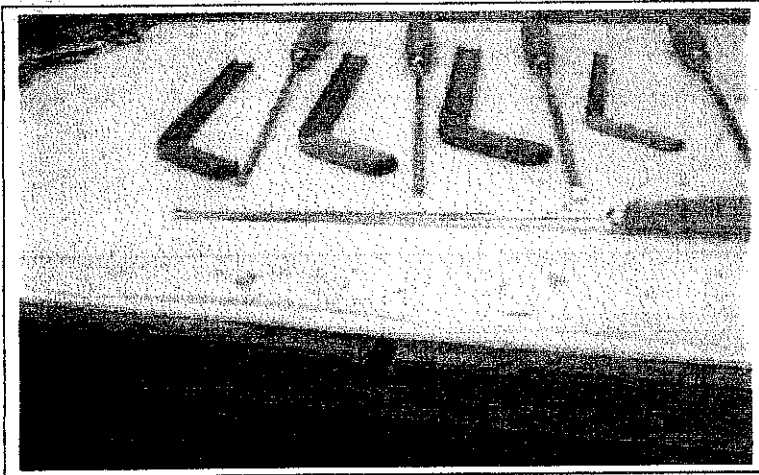

الزرجينة :

وتستخدم لإخراج الرولمان بلى التالف ، وكذلك لإخراج البكرات من على عامود الإدارة وهي عدة أنواع .

فمنها ذات الساقين ثنائية ومنها ذات ثلاث سيقان وكل تستخدم حسب الرولمان المراد إخرجه فمثلاً رولمان محرك مكنسة كهربائية تستخدم معه الزرجينة ذات الساقين الصغيرة ، أما المحركات ذات القدرة العالية الكبيرة فتستخدم الزرجينة ذات ثلاث سيقان ، أنظر الشكل .

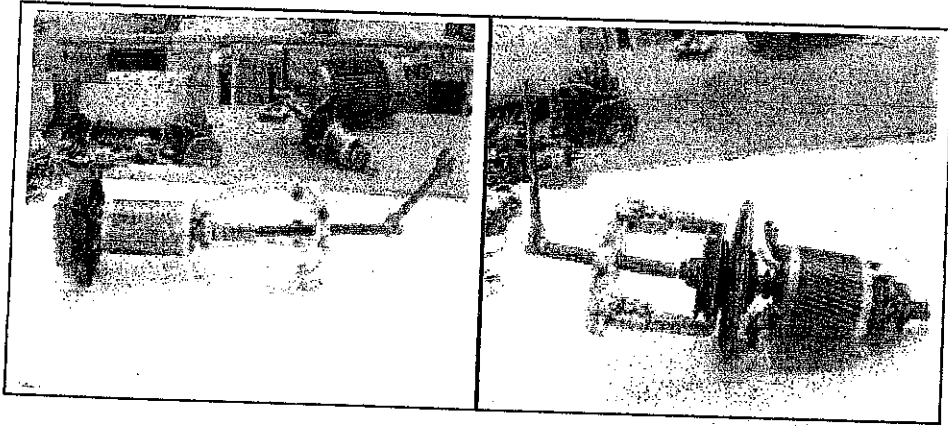

زرجينة ذات ثلاث سيقان


زرجينة ذات الساقين

استعمال العدد وإتباع إجراءات الفك


تتم عملية الفك بإتباع الإجراءات التالية :

- ١- تجهز الأدوات والعدد اللازمة وعلبة أو صندوق لحفظ أجزاء المحرك .
- ٢- ضع علامة بواسطة الذئبة على كل من أغطية المحرك الأمامية والخلفية وجسم المحرك ، وذلك لمنع استبدال الأغطية ولضمان إعادة كل منها إلى موضعه الطبيعي .

التعداد اللازمة لفك المحرك وعلبة لحفظ أجزاء المحرك

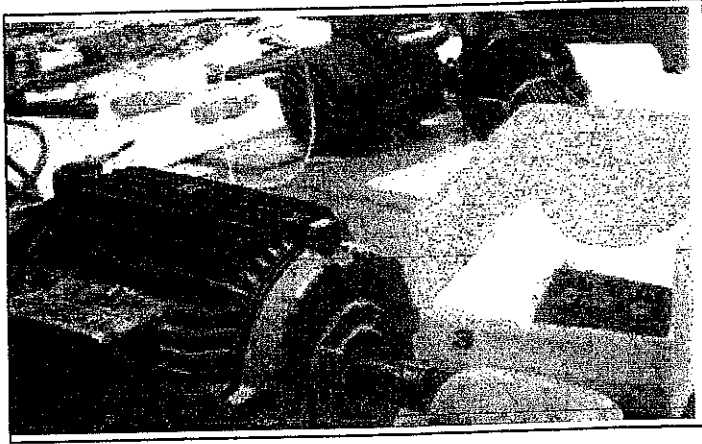





٣- إذا وجد على العمود بكرة ، وخابور فيجب فصلهما وذلك باستخدام شاكوش وأجنة لفك الخابور كما في الشكل ، وذلك بالطرق بلطف .

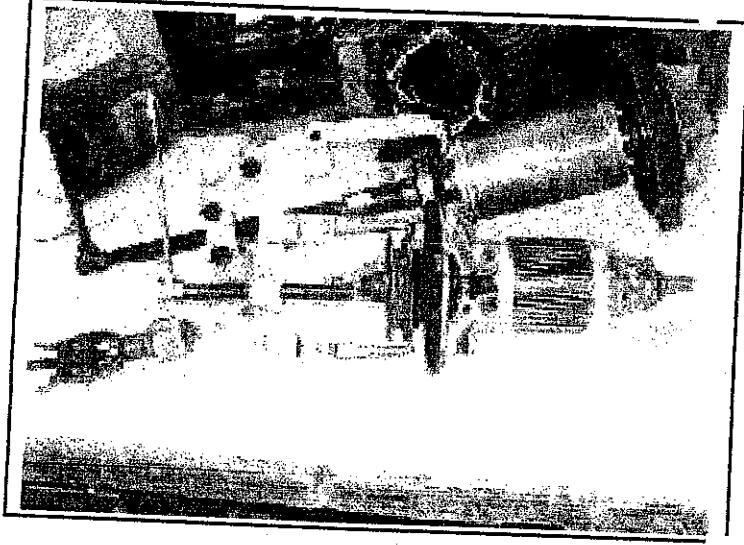

٤- إبعاد الغطاء الواقي لمروحة التهوية .

٥- فك صواميل أغطية المحرك .

٦- استخدام مفكين كبيرين لفصل أحد الأغطية ويفضل أن يبدأ بفصل الغطاء الخلفي الذي يحمل مروحة التبريد وذلك بفتحه قليلاً ، ثم يدق بشاكوش على عمود الإدارة من رأس العمود بلطف حتى تبرز الجهة الخلفية ، ثم يسحب باليد ويوضع على طاولة العمل وتوضع المسامير في وسط العلبة أو الصندوق لحفظها لحين الانتهاء من إعادة اللف ثم نمسك بالشاكوش بالرأس وندخل يد الشاكوش لإخراج الغطاء الأمامي بسهولة ويسر وتلقياً لاستخدام الطرق بقوة مما يسبب كسراً في الغطاء ، أنظر الشكل .

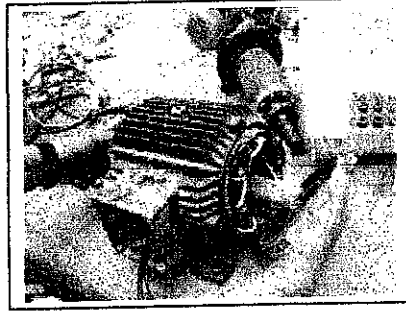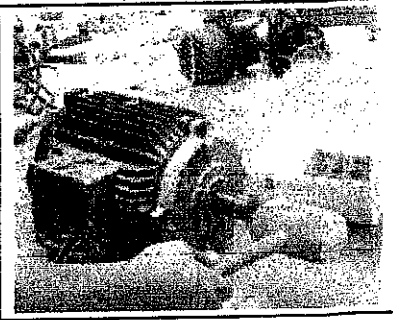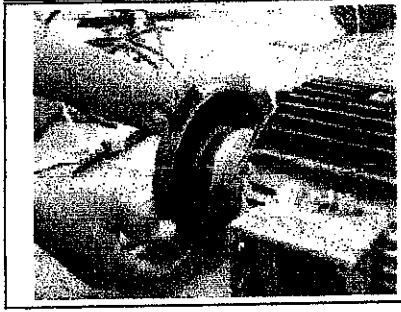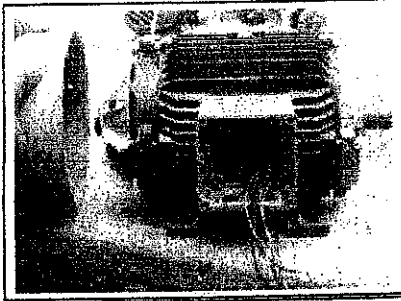


٧- اسحب الغطاء الذي تكون عليه المروحة ومعه العضو الدائر إلى الخارج ويمكن الدق بلطف بشاكوش من المطاط على رأس عمود الإدارة من الجهة الأمامية الذي تم فك صواميله من الجهتين والتأكد من فك الصواميل قبل عملية دق عمود الإدارة وذلك كبديل لاستخدام المفكات .

٨- أجمع أجزاء المحرك من الصامولة وعضو دوار ولوحة توصيل وخابور وبكرة وغطائين جانبيين وعمود الإدارة ووضعها في صندوق لحفظها ، ولتجدها عند تجميع المحرك مرة ثانية .

طريقة أخذ البيانات الهامة وكلها تتعلق بملفات العضو الثابت ولها أهمية كبيرة فسي إعادة
اللف كما سبق دراسته وتشمل :

- ١) عدد الأوجه " وجه واحد أو ثلاث أوجه " .
- ٢) عدد مجارى المحرك .
- ٣) عدد الأقطاب ولا يكون واضحاً وإنما يمكن معرفته من سرعة المحرك المدونة
عدد الأقطاب = $\frac{\text{التردد } \times 120}{\text{السرعة}}$ على اللوحة الخارجية
- ٤) عدد المجارى لكل قطب = $\frac{\text{عدد المجارى الكلية}}{\text{عدد الأقطاب}}$
- ٥) عدد مجارى التشغيل تحت القطب الواحد بالنسبة لمحرك الوجه الواحد = عدد
مجارى القطب الواحد $\times \frac{1}{3}$
- ٦) عدد مجارى التقويم تحت القطب الواحد $\times \frac{1}{3}$
بالنسبة للمحركات الثلاثية الوجه
- ٧) خطوة اللف سواء كانت متداخلة أو خطوة ثابتة والشكل الموضح يبين نوع
القومرة .

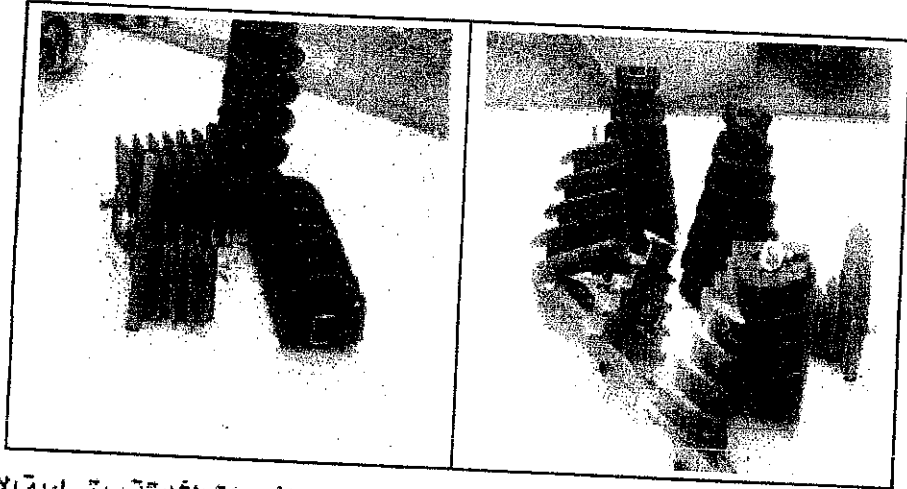

بعض القومرات المتساوية الاتساع

بعض القومرات المتداخلة : مختلفة الاتساع


(١٠) عدد مجموعات الملفات لكل من ملفات التشغيل والتقويم بالنسبة لمحرك وجه واحد .

(١١) عدد مجموعات الوجه الواحد بالنسبة لمحرك ثلاثي الأوجه .

(١٢) عدد ملفات كل ملف من تلك المجموعات سواء أحادية أو ثلاثية الأوجه .

(١٣) عدد ملفات التشغيل تعد وتحسب وعدد ملفات التقويم تعد وتحسب .

(١٤) قياس قطر السلك باستخدام الميكرومتر كما في الشكل ، سواء كان محرك وجه واحد ويقاس قطر السلك المستخدم في التشغيل وقطر السلك المستخدم بالتقويم أو بالنسبة للمحركات ثلاثية الأوجه فيقاس قطر السلك .

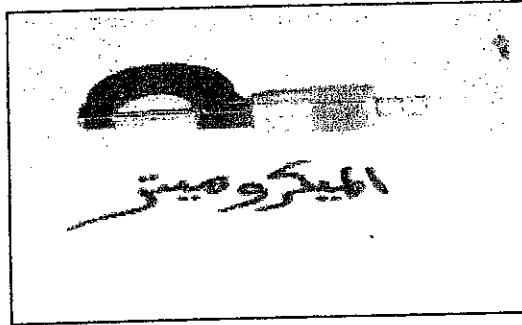

(١٥) نوع التوصيل (توالى أو توازي أو ثنائى على التوازي)

معرفة الزاوية بين كل مجريين متجاورين بالدرجات الكهربائية وذلك باستخدام القانون الآتى :

الزاوية بين كل مجريين متجاورين بالدرجات الكهربائية سواء محرك وجه واحد

$$\frac{180^\circ (\text{الزاوية بين القطب والآخر})}{\text{عدد مجارى القطب الواحد}} = \text{أو محرك ثلاث أوجه}$$

المسافة بين بدايات الأوجه بالنسبة للمحركات الثلاثية الأوجه فنطبق القانون التالي :

$$١٢٠ (\text{الزاوية بين الوجه والآخر})$$

المسافة بين البدايات = $\frac{\text{الزاوية بين كل مجريين متجاورين}}{\text{الزاوية بين ملفات التشغيل والتقويم بالنسبة لمحركات الوجه الواحد}}$

فإننا نطبق القانون التالي :

$$٩٠ (\text{الزاوية بين ملفات التقويم والتشغيل})$$

المسافة بين ملفات التشغيل والتقويم = $\frac{\text{الزاوية بين كل مجريين متجاورين}}{\text{الزاوية بين ملفات التشغيل والتقويم بالنسبة لمحركات الوجه الواحد}}$

تراجع جميع البيانات المشار إليها قبل وأثناء نزع الملفات والتأكد منها ، وتدوّن في بطاقات لف، وجميع هذه المعلومات سوف تساعد على رسم أفراد المحرك ، كما سبق

دراسته بالوحدتين السابقتين .

الأجهزة المستخدمة :

١- اختبار العزل :



أن اختبار العزل للتمديدات الكهربائية يعطينا مؤشر هام حول جودة العزل حول الموصلات والكابلات حيث يتعرض العزل في بعض الأحيان إلى تلف على شكل تشققات وتقسير فإذا أحدث خلل في العزل أو تلف فإنه يؤدي إلى حدوث قصر وتلفيات قد تصل إلى تشوب حريق إذا لم يتم عمل أجهزة الوقاية في الوقت المناسب ويجب أن لا تقل مقاومة العزل عن ١٠٠٠ أوم لكل فولت واحد من جهد المصدر وألا يزيد تيار الخلل عن ١ ميلي أمبير لو أن جهد المصدر ٢٢٠ فولت فإن مقاومة العزل يجب ألا تقل عن ٢٢٠٠٠٠ أوم ومن قانون أوم $I = \frac{E}{R}$ فإن ت (شدة التيار) = $\frac{220000}{220} = 1000$ أمبير أي ١ ميلي أمبير.

طريقة قياس مقاومة العزل :

٢- فصل جميع الموصلات .


٣- تقاس مقاومة العزل بين كل موصل غير مؤرض (موصل بالأرضي) كما يتم قياس المقاومة بين كل موصل والآخر لجميع الموصلات الغير مؤرضة ويوضح الجدول الموصلات التي يجب قياس العزل بينها .

الموصلات الواجب قياس العزل بينها						نوع القياس
L ₂ - L ₃	L ₁ - L ₃	L ₁ - L ₂	L ₃ - N	L ₂ - N	L ₁ - N	بين الموصلات وبعضها البعض
		N-PEN	L ₃ -PEN	L ₂ -PEN	L ₁ -PEN	بين الموصلات والأرض

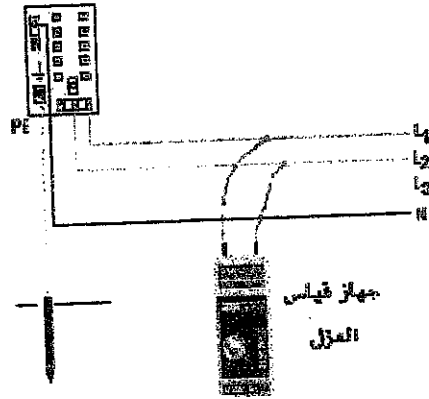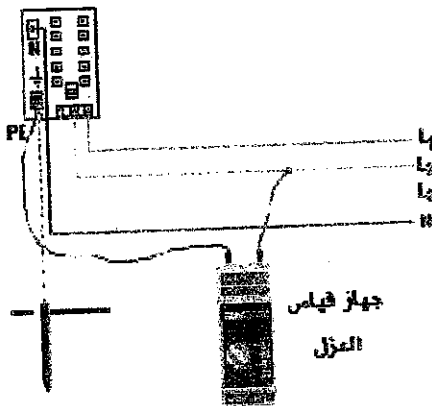

٣- التأسيس الوقائي :

هو التوصيل المباشر لجزء معدني من منشأة كهربائية غير تابع للدائرة الأرضية وذلك لحماية الإنسان من الصدمة الكهربائية عند حدوث خلل تلامس بين الجزء المعدني والخط. يبين الشكل دائرة التأسيس الوقائي .

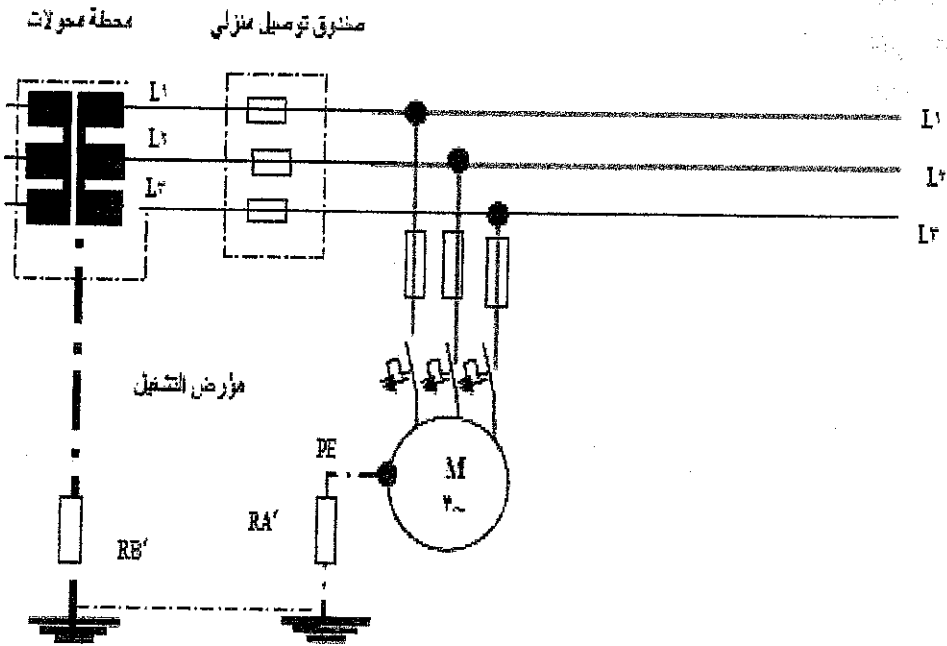


حيث :

R_A : مجموعة مقاومات تأريض التشغيل وتأريض الوقاية والموصلات (المقاومات في مسار تيار دائرة الخلل)

U_E : جهد الموصل الخارجي بالنسبة للأرض

تتساوى مساحة المقطع لكل من موصل الوقاية المعزول والموصل الخارجي لمساحات مقاطع حتى 16 mm^2 .

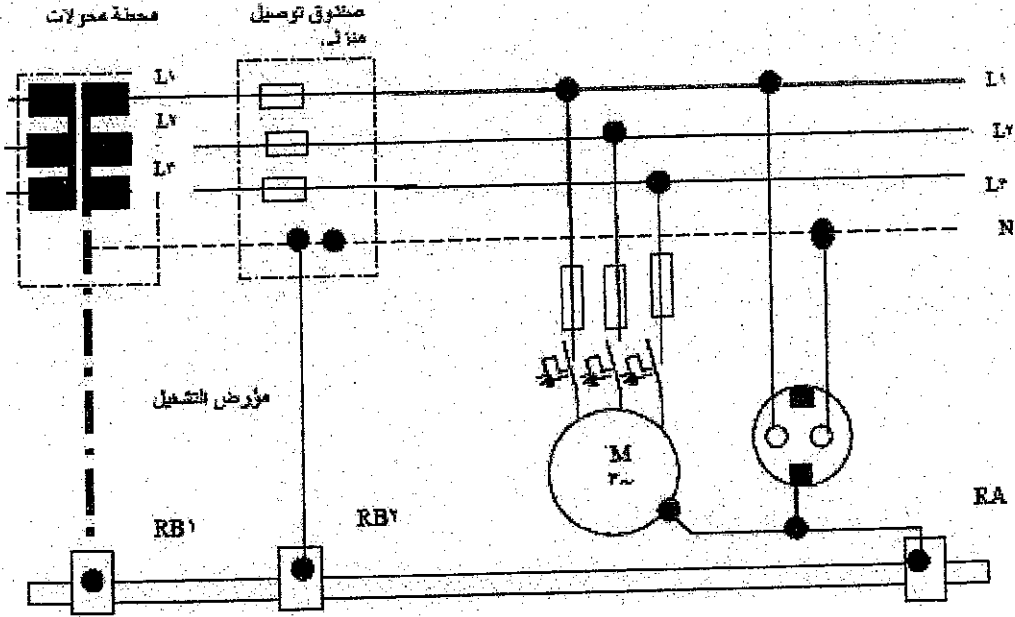

اختيار مقاومة الأرضي :


تعتمد جودة موصلات الوقاية على قيمة مقاومة الأرضي كلما كانت المقاومة صغيرة كلما كانت جودة التوصيل أفضل ويمكن تصغير هذه المقاومة بعدة طرق :

- ١- اختيار قضبان التأسيس المناسبة.
- ٢- زيادة طولها حسب مقاومة الأرضي.
- ٣- زيادة قطرها حسب مقاومة الأرضي.

ويمكن قياس مقاومة الأرضي بقياس الجهد بين قطبين موصله بالأرضي وقسمته على التيار

$$R = \frac{V}{I} \quad \text{م} = \frac{C}{A} \quad \text{الساري بينهما طبقاً لقانون أوم}$$

وتوجد طريقة أفضل وهى طريقة النقاط الأربع فى القياس حيث يتم الاستعانة بأربعة قضبان اختبار للتأريض بحيث يمرر تيار من القضيبين الطرفين لتحديث فرق جهد بين القطبين الوسطين ويقوم الجهاز بقياس المقاومة ويتم على مسافات معينة كما بالشكل .

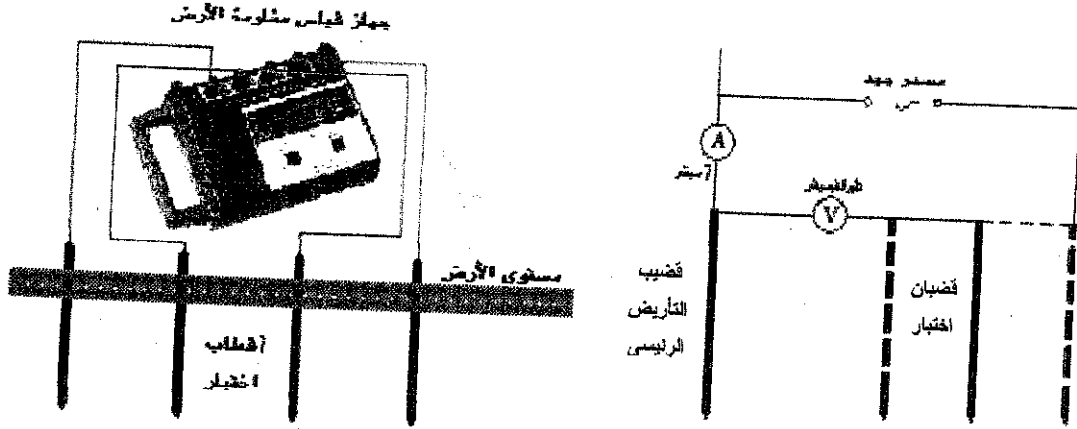

• ويجب أن نعلم أن مقاومة الأرض تتغير باختلاف نوع التربة ودرجة حرارة الأرض .

٣- اختيار مفتاح التسرب الأرضى :

تستخدم قواطع التسرب الأرضى لفصل الدائرة بموجب تسرب تيار صغير للأرضى يصل إلى 30 MA فى أغلب الحالات ، فمن الممكن أن يكون هذا التسرب ناتجاً عن ملامسة شخص ما لأحد الخطوط الحية ، وحيث أن هذا التيار قد يسبب إصابة الشخص بالصدمة الكهربائية كما أن أجهزة الوقاية من زيادة التيار (المصهر، القواطع) غير قادرة على فصل الدائرة عند حدوث مثل هذا التسرب .


يوجد داخل المفاتيح ضاغط اختبار تقوم من خلاله باختبار أداء العناصر الميكانيكية بصفة دورية .

خطوات الاختبار هى كالتالى :

- ١- أفضل الحمل عن مصدر الجهد .
- ٢- وصل جهاز الاختبار بين الخط الحى من جهة الحمل وموصل التأريض كما هو مبين فى الشكل .

- ١- تثبيت قيمة تيار الاختبار على ٥٠% من التيار المقنن للمفتاح.
- ٢- تشغيل جهاز الاختبار حسب التعليمات المكتوبة على الجهاز.
- ٣- أقرأ زمن الفصل.

يبين الشكل كيفية اختبار مفتاح التسرب الأرضي.

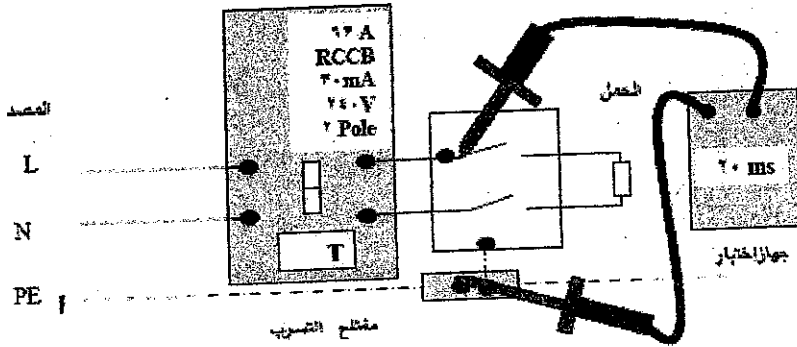

اختبار مفتاح التسرب الأرضي

ملحوظة : يعتبر أداء المفتاح مقبولاً إذا حدث الفصل في زمن لا يتجاوز ٤٠ ms .

الأعطال التي يمكن حدوثها في المحركات الكهربائية وإصلاحها

أولاً : الأسباب الخارجية

وهي التي تكون من خارج المحرك والتي تسبب في العطل الواحد أو أكثر وقد تكون كهربائية كقطع في أحد الخطوط الرئيسية التي تغذي المحرك وقد تكون ميكانيكية بسبب حمل المحرك .

ثانياً : الأسباب الداخلية :

وهي التي تكون من داخل المحرك سواء كانت كهربائية كقصر في ملفات العضو الثابت أو ميكانيكية كتلف كراسي المحور .

ويمكن تحديد الأعطال ومن ثم طريقة البحث عنها واكتشافها وإصلاحها ، وتبرز أهم الأعطال التي تحدث للمحرك الحثي ثلاثي الوجه على النحو التالي :

أ- ارتفاع صوت المحرك :

في هذه الحالة يجب التأكد من مصدر الصوت هل هو الحمل أو المحرك ويتم ذلك بفصل الحمل وسماع الصوت بعد ذلك فإذا كان لازال موجوداً فهذا يعني أن المحرك هو من يصدر الصوت المرتفع وقد يكون للأسباب التالية :


١ - تآكل كراسي المحور (الرولمان البلي) :

إذا تآكل كراسي المحور فسوف يحتك العضو الدائر بالعضو الثابت مما يؤدي إلى حدوث ضجيج وعندما يحدث ذلك يجب رفع العضو الدائر وفحصه لتجدد على أطرافه بقع ملساء متآكلة وهذا نتيجة احتكاك العضو الدائر بالعضو الثابت والعلاج الوحيد هو استبدال كراسي المحور بأخرى جديدة ؛

كما يمكن معرفة تآكل كراسي المحور عن طريق (حساس معاير) لقياس الشغرة الهوائية بين العضو الدائر والعضو الثابت والتي يجب أن تكون متساوية في جميع جهات المحرك كما يوضحه الشكل التالي .



حساس معاير يحتوي على
شرائط من المعدن ذات متاسات

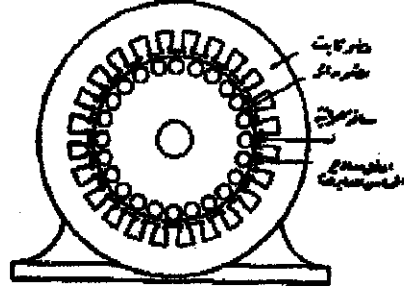

يجب أن تكون المسافة الواقعة واحدة حول المحرك


كما يمكن تحديد التآكل لكراسي المحور دون القيام برفع العضو الدائر وذلك عن طريق تحريك العمود إلى أعلى وأسفل فإن تحرك ولو بشكل بسيط فهذا يعنى أن هناك فراغ بين عمود الإدارة وكراسي المحور وهذا الذى يسبب الصوت العالى كما فى الشكل التالى .



يتم تحريك العمود بآ اتجاه الأسهم فإن تحرك فهناك فراغ
يجب القيام بفكّه وإبدال الكراسي

٢- تفكك قضبان العضو الدائر :

وهذا ينتج من خروج أحد قضبان العضو الدائر عن مكانه وبالتالي يحتك فى العضو الثابت مما يصدر صوت عالى كما أنه لا يمكن المحرك بالقيام بالحمل إضافة إلى حدوث شرارة أثناء الاحتكاك عندما يدور المحرك كما يوضحه الشكل التالى ويمكن العثور على القضبان المفككة بوضعه على الزوام كما يمكن الكشف عنه بالعين المجردة ولحل تلك المشكلة لابد من تثبيت القضيب الخارج فى مكانه بشكل جيد عن طريق اللحام أو تغيير العضو الدائر .

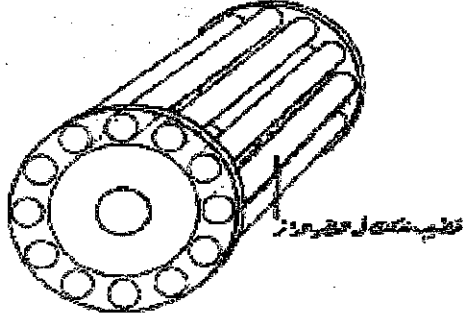

٣- ميل في عمود الإدارة (العضو الدائر) :


وهذه تنتج من ارتطام المحرك أو العضو الدائر بشيء صلب أدى إلى ميل أو انحراف في استقامة في العضو الدائر مما يؤدي إلى احتكاك العضو الثابت مما يؤدي إلى ارتفاع لصوت المحرك كما يبين الشكل ذلك الميل وجميع الأعطال السابقة من ضمن الأعطال الميكانيكية .




عضو دائر غير مستقيم العمود

٤- خطأ في التوصيل :

ويكون عن طريق توصيل وجهين فقط دون الثالث نتيجة لقطع في الموصلات التي توصل التيار إليه أو انقطاع المصهر أو قطع في أحد الملفات الداخلية وهذا يحدث صوت عالي لفترة ومن ثم تحترق الملفات نتيجة ارتفاع درجة حرارة المحرك ويمكن الكشف لاحتراق المصهر عن طريق مصباح اختبار يوصل كما في الشكل التالي .

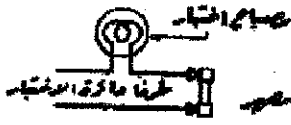


اختبار المصهر خارج دائرة المحرك

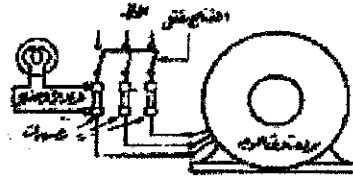

اختبار المصهر وهو في دائرة المحرك

أما بالنسبة للكشف على الملفات الداخلية فإن كانت الملفات موصلة نجمة أو دلتا فلا بد من فصل الملفات وفحصها بمصباح اختبار لكي نحدد الملف المقطوع كما في الشكل التالي .

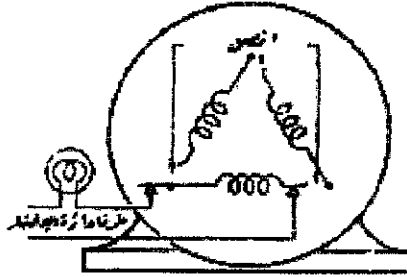

محرك موصول دلتا يتم فحصه بمصباح اختبار

٥- قصر في الملفات :

وهذا القصر يتم عند تماس أحد الأسلاك مع بعضهم سواء في نفس الملف أو في ملف آخر مما يلغي أحد الملفات أو جزء منها فإذا كان القصر بسيطاً يمكن علاجه عن طريق سكب قليلاً من الورنيش على الأسلاك أما إذا كان القصر بين لفات كثيرة فلا بد من إعادة اللف مرة أخرى .

ب- ارتفاع درجة حرارة المحرك :

وهي سخونة جسم المحرك الخارجي بدرجة تخشى معها ضرر الملفات أو الخطر على الشخص القريب منه مما يجعل من إبقاء عمله مصدر لذلك الخطر ، وهنا بعض المحركات توضع بداخل ملفات حساس حرارة يقوم بفصل التيار عن المحرك عندما تصل درجة حرارة المحرك إلى درجة معينة يمكن اختيارها أو معايرة ذلك الحساس على الدرجة المطلوبة وترجع أسباب ذلك العطل إلى :

المحرك يعمل بدون تبريد :


للمحركات طريقة تبريد خاصة بكل محرك حسب مواصفاته وطبيعة عمله فبعض المحركات لها مروحة تبريد خاصة به وترتفع درجة حرارة المحرك عندما تتوقف تلك المروحة أو تتلف ريش المروحة لأي سبب من الأسباب عندئذ يجب فحص أسباب توقف المروحة وعلاجها ، أما بعض المحركات فقد تكون طريقة التبريد هو وجود فتحات تبريد للمحرك في جسم المحرك وقد تكون الفتحات مسدودة لأي سبب فيجب علينا جعل تيار الهواء يمر خلال الملفات بالطريقة المثلى ، كما أن بعض المحركات يكون المكان الخاص بها غير ذات تهوية جيدة فبالتالي ارتفعت حرارة المحرك لعدم وجود تيار هواء تبريد له .

ارتفاع الجهد :

هناك بعض المحركات التي تعمل على جهد محدد عند ارتفاع ذلك الجهد ترتفع شدة التيار مما تسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك وفي هذه الحالة يجب علينا قياس الجهد الموصل بالمحرك للتأكد من موافقته للجهد المقنن وكذلك التيار .

زيادة حمل المحرك :

إن لبعض المحركات قدرة محددة يتم من خلالها القيام بالحمل على الوجه المطلوب وعندما يزداد ذلك الحمل بأكثر من طاقة المحرك يؤدي بالتالي إلى ارتفاع تيار المحرك وسخونته لارتفاع درجة حرارته وفي هذه الحالة لا بد لنا من فصل الحمل والتأكد بأنه يتحرك بسهولة ونعومة دون أى عوائق كما فى الشكل التالى .

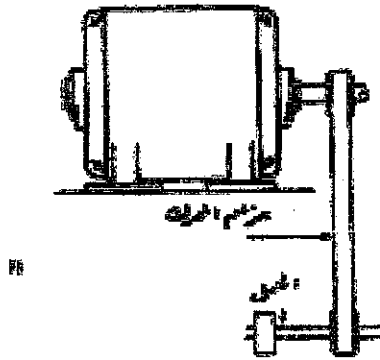

كما قد يكون ربط الحمل عن طريق سير أو حزام يكون ربط الحمل عن طريق ربط ميكانيكي فلايد من كلا الحالتين فصل الحمل عن المحرك .

٤- احتكاك العضو الدائر :

وقد يكون الاحتكاك عن طريق تلف كراسي المحور أو خروج قضبان العضو الدائر من مكانها أو ميل في عمود العضو الدائر كما تم الحديث عنه في العطل الخاص بارتفاع صوت المحرك .

٥- حدوث قصر في الملفات :

وقد يكون القصر شديداً أو بسيطاً كما يمكن أن يكون تلامس أحد أسلاك اللف لجسم المحرك ويسمى حدوث (تماس) في المحرك فلايد من الكشف عليه وتحديد ذلك التماس وعلاجه وقد يكون التماس داخل المحرك أو خارجه .

ج- المحرك يصدر صوتاً ولا يبدأ دورانه :

ويكون الصوت على شكل أزيز مرتفع فإن استمر ذلك الصوت دون علاج فإنه يؤدي إلى احتراق ملفات المحرك فلايد لنا عند سماعنا لذلك الصوت إيقاف المحرك عن طريق فصل مصدر الكهرباء ومن ثم البحث عن أسباب ذلك الصوت والذي قد يكون أحد الأسباب التالية :

١- المحرك ذو الثلاثة فاز لا يعمل سوى بفازين فقط :

فإن سقوط أحد الفازات من طريق تغذية المحرك يجعله لا يستطيع الإقلاع بشكل سليم وقد يكون سقوط تلك الفازات لاحتراق المصهر أو قطع في أحد الخطوط المغذية للمحرك أو أحد أسلاك الملفات الداخلية التي يجب التأكد من سلامتها وأن دائرة التيار تسير بشكل طبيعي في داخل المحرك ، كما أنه قد يكون من مفتاح التشغيل والذي لا يقوم بالتوصيل بشكل صحيح مما أدى إلى سقوط أحد الفازات .

٢- عدم إحكام غلق الغطاءان الجانبيان :

إن وجود أي خطأ أو فراغ بين الغطاءان الجانبيان وجسم المحرك الثابت يعني أن هناك عدم أتران في كراسي المحور والذي يجعل من تحرك العضو الدائر يدور بصعوبة أو قد لا يدور بتاتا مما شكل عبأ ثقيل على المحرك وبالتالي عدم دورانه ففي هذه الحالة يجب التأكد من إحكام الغطاءان الجانبيان بشكل صحيح والتأكد أيضاً أن العضو الدائر يتحرك بحرية بعد قفل الغطاءان .

٣- تلف كراسى المحور .

٤- زيادة حمل المحرك .

وقد تم الحديث عنهما سابقاً

٥- **المحرك لا يحدث صوتاً ولا يدور :**

وذلك عندما نقوم بتوصيل المحرك إلى مصدر التيار نجد أن المحرك ساكناً لا يحدث صوتاً ولا يدور فقد يكون من الأسباب التالية :

١- **عدم وجود جهد في المصدر :**

وذلك نتيجة عطل رئيسي أدى إلى قطع مصدر التيار وبالتالي لا بد من التأكد من قياس الجهد الموجود في مصدر التيار لتغذية المحرك للتأكد من وجود الجهد الذي يعمل عليه المحرك .

٧- **عدم وجود توصيلة نجمة أو دلنا :**

إن توصيلة نجمة أو دلنا تكون في بعض المحرك في خارج المحرك وعلى لوحة المحرك فقد يكون لم يتم توصيلها وبالتالي لم يوصل التيار إلى ملفات المحرك .

٤- **المحرك محترق تماماً :**

وهذا قد لا يتبادر إلى الذهن من أول وهلة فعندما نطبق الخطوات السابقة وتجد أن كل شيء مناسب إذاً في هذه الحالة لا بد من التأكد من أن ملفات المحرك سليمة ويكون ذلك عن طريق العين المجردة أن كانت هناك فتحات للمحرك تبين ما بداخله بشكل واضح أو عن طريق الشم وذلك بشم الجسم الثابت بقرب الملفات حيث إن احتراق الملفات وعازل الورنيش لها رائحة مميزة يمكن معرفتها بسهولة فإذا لم تتبين فإنه يجدر بنا فك المحرك ورؤيته بشكل مباشر وعندئذ فلا بد من إعادة لفة مرة أخرى .

٥- **المحرك يعمل بدون حمل ولا يعمل بالحمل :**

نجد في بعض الأعطال أننا عندما توصل المحرك بالمصدر نجد أن المحرك يدور بشكل طبيعي وعندما نقوم بتحميله يتوقف ولا يدور فهذا بسبب ما يلي :

١- الحمل لا يتحرك بسهولة :

نتيجة تلف في كراسي الحمل نفسه أو تجمد العضو الدائر للحمل بسبب ارتفاع درجة حرارته لفترة طويلة أو أى إعاقة للحمل تؤدي بها إلى عدم سيره عند ربطه بالمحرك .

٢- الحمل أكبر من اللازم :

وذلك يرجع إلى أن قدرة المحرك قليلة مقارنة بالحمل أو أن الحمل لأى سبب أصبحت حركته أكثر صعوبة وبالتالي يشكل زيادة في الحمل على المحرك .

٣- المحرك يدور أقل من سرعته :

للمحركات سرعة مقننة تكون إما مكتوبة على لوحة المحرك الخارجية أو يمكن معرفتها عن طريق الأقطاب أو توصيلات المجموعات وعددها وعندما توصله بمصدره المقنن ولا يدور بالسرعة المقننة فهذا يرجع إلى الأسباب التالية :

- ١- تلف بسيط في كراسي المحور جعل العضو الدائر يدور ببطء .
- ٢- وجود قصر في الملفات أخرج بعض ملفات المحرك عن العمل .
- ٣- توصيل خطأ في وصل المجموعات جعل الأقطاب تختلف عددها وبالتالي تقلل سرعة المحرك عن سرعته المقننة أو توصيل خطأ في ملفات المحرك جعل الملفات تعاكس بعضها وبالتالي تقلل من سرعة المحرك .

إصلاح بعض الأعطال الشائعة في المحرك العام

كما سبق دراسته أن المحرك العام يعمل على التيار المتردد والمستمر:

أولاً : إزالة تلفيات عضو التوحيد

العدد اللازمة هي :

- ١- صندوق عدة خاص بأعمال الصيانة وإعادة اللف .
- ٢- جهاز أفوميتر رقمي .
- ٣- عدسة مكبرة .


في معظم الأحيان تنشأ تلفيات عضو التوحيد من خلال شرارة الفرش الكربونية وهناك أربع حالات لتلف عضو التوحيد ومنها :

شرائح عضو التوحيد غير نظيفة :


وتنشأ من تواجد كربون أو تراب بين النحاسات .

خطوات الإصلاح :

قم بتنظيف الفراغات بين الشرائح النحاسية مستخدماً منشار بلطف كما في الشكل الآتي :

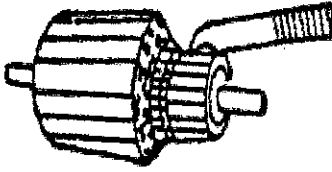


الشكل يوضح تراب أو شحم أو كربون يؤدي إلى قصر في الشرائح

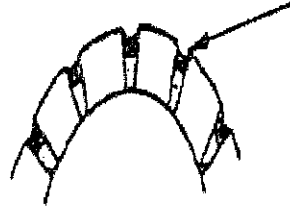

الشكل يوضح تراب أو شحم أو كربون

ثانياً : فصل إحدى شرائح عضو التوحيد

وسببه احتراق العازل حول شريحة من شرائح عضو التوحيد مما ينشأ عنه تحركها وبروزها عن موضعها الأصلي كما في الشكل وبهذه الحالة يجب استبدال عضو التوحيد .

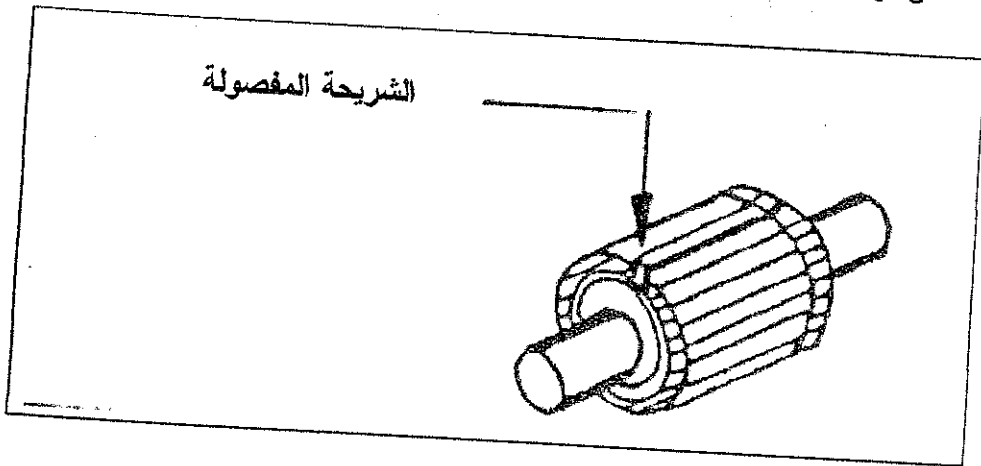

الشكل يوضح خروج إحدى النحاسات لعضو التوحيد

الإصلاح :

١- يجب ألا يكون هناك أى اتصال بين الشرائح ويمكن التعرف على هذا القصر من خلال الفحص بالعين المجردة أو استخدام عدسة مكبرة أو استخدام جهاز أوميتر لقياس قيمة المقاومة بين كل شريحة وأخرى .

٢- نظف ما بين شرائح عضو التوحيد باستخدام منشار صغير أو مبرد صغير .

٣- اختبار القياس بين كل شريحتين متجاورتين باستخدام جهاز الأوميتر الرقوى الحساس ولا يجب بأى حال من الأحوال أن تكون المقاومة (صفر) حيث يوجد ملف مكون من عدد من اللفات ذات مقاومة صغيرة أو كبيرة أنظر الشكل التالى .



الشكل يوضح كيف يكون القصر بين شريحتين متجاورتين.


رابعاً : عضو التوحيد بدون حركة غير دائرية

يحدث أحياناً تآكل شرائح عضو التوحيد وذلك بسبب الفرش الكربونية .

الإصلاح :

١- نستخدم عملية الخراط ولكن بشكل دقيق وبأقل كمية ممكنة حتى تتساوى شرائح عضو التوحيد بحيث يتساوى المرتفع مع المنخفض وحتى يدور عضو التوحيد بشكل دائرى ومتزن .

- ٢- بعد الخراط يتم تنظيف الرايش بين النحاسات وفصلها عن بعضها أنظر الشكل .

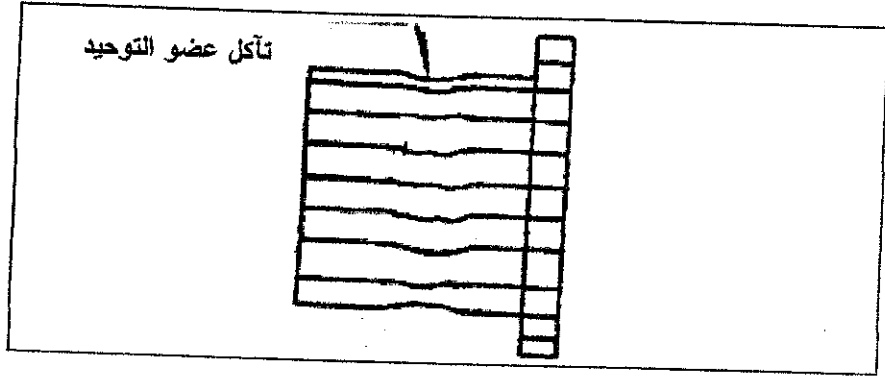


الشكل يوضح التآكل في شرائح عضو التوحيد

تجديد الفرش الكربونية :

والسبب في ذلك وجود شرارة قوية بين الفرش وعضو التوحيد أدى إلى تآكل الفرش وإذا كان التآكل كبيراً جداً فمهما ضبطنا الياى يكون غير كاف .

وعند استبدال الفرش تتبع الخطوات الآتية :

- ١- فك الفرش القديمة ونظف عضو التوحيد دون فك المحرك .
- ٢- ركب الفرش الجديدة بنفس النوع والمقاس ويكون طلب الفرش الجديدة بعد قياس طول وعرض وارتفاع حامل الفرش .
- ٣- يجب أن تتلاءم أطراف توصيل الفرش الجديدة مع القديمة .
- ٤- بعد تركيب الفرش الجديدة وتوصيل أطرافها يجب صنفرتها لكى تأخذ تقوس عضو التوحيد المركبة عليه ويكون ذلك فى الشكل أدناه باستخدام شريحة من ورق الصنفرة بين عضو التوحيد والفرش الجديدة توضع بحيث يكون وجهها الخشن مقابل للفرشة ويحرك عضو التوحيد باليد إلى الأمام والخلف إلى أن تتقوس حافة الفرش وتلامس تماماً شرائح عضو التوحيد .
- ٥- تنظيف عضو التوحيد من آثار تآكل الفرش القديمة ومن تراب الفرش الجديدة الناتج عن صنفرتها .

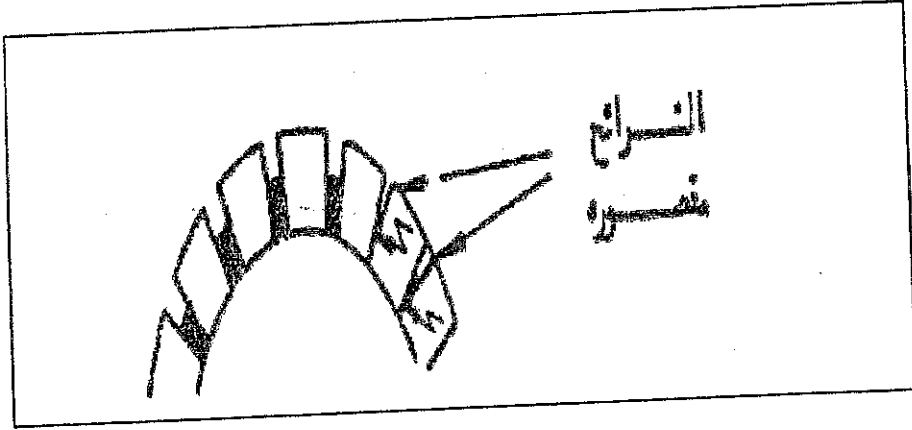

إزالة شرارة الفرش الناتجة عن إنزلاق قنطرة الفحصات (الفرش) وثباتها في مكان غير صحيح في محرك عام .

خطوات العمل :


تحدث أحياناً شرارة قوية على عضو التوحيد قد يكون السبب فيها تحرك قنطرة الفرش في نوع معين من المحركات التي تكون فيها قنطرة الفرش قابلة للضبط تتحرك قنطرة الفرش إلى وضع خاطيء ، يتحدد وضع قنطرة الفرش من خلال علامة موجودة على كل من القنطرة وغطاء المحرك كما في الشكل أدناه حيث يجب انطباق نقطة العلام .

١- فك مسمار تثبيت قنطرة الفرش .

٢- أضبط القنطرة من خلال العلام الموجود عليها وعلى غطاء المحرك .

٣- تأكد من تلامس الفرش مع شرائح عضو التوحيد فقد تتغير الفرش نتيجة استخدامها في وضع خاطيء وفي هذه الحالة يجب صنفرتها لتأخذ شكل عضو التوحيد وأوضحنا ذلك عند استبدال الفرش القديمة بأخرى جديدة .

إذا لم تخف الحرارة عند تجربة المحرك يمكن تصحيح وضع القنطرة وذلك بتحميل المحرك بالحمل الأسمى مع قياس شدة التيار وتدوير الفرش حتى تحصل على أقل حرارة وأقل تيار مسحوب .

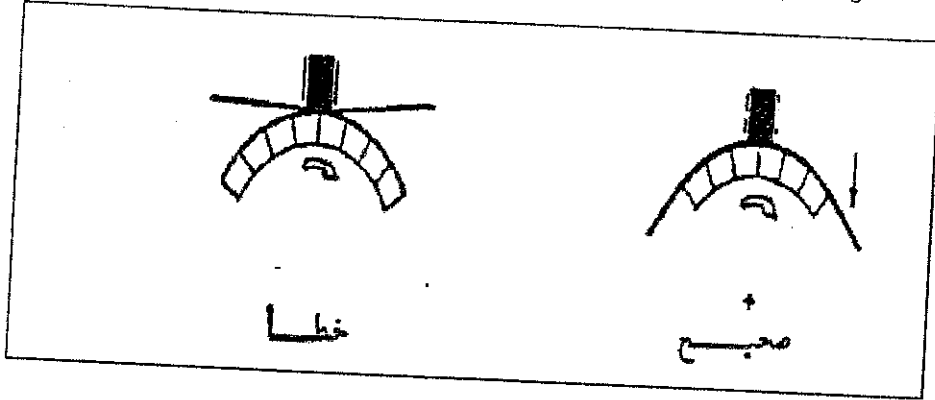


فك وتركيب كراسى محور تالف (رولمان بلى)

خطوات العمل :


أن تالف الكراسى ينتج عنه ضجيج عند تشغيل المحرك كما ينتج عنه حمل زائد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك .

عند استبدال كراسى محور تالف بأخر جديد يتم إتباع الآتى :

- ١- فك أجزاء المحرك وأحفظها ثم تعرف على قياس الكراسى .
- ٢- أنزع السسته الحافظة من على العمود إن وجدت .

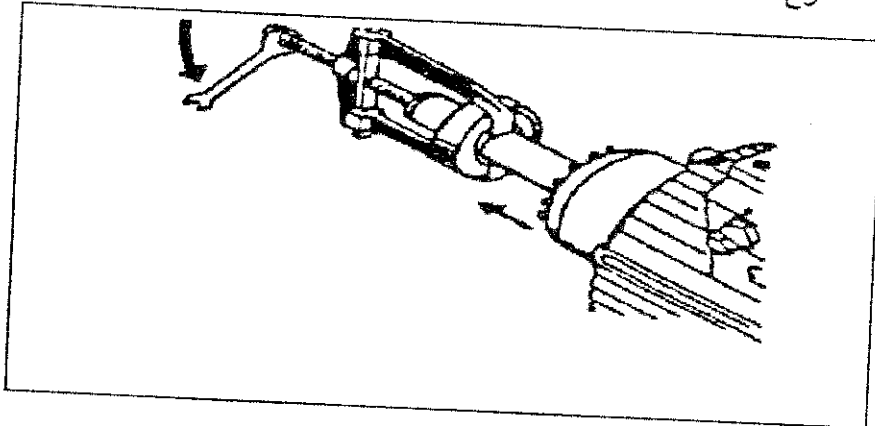


- ٣- استخدام زرجينة سحب مناسبة لحجم الكرسي وركبها كما في الشكل أعلاه .
- ٤- استخدم مفتاح ربط بالمقاس المناسب لرأس المسمار ثم لف المسمار في اتجاه عقارب الساعة .
- ٥- إذا كانت نهاية عمود المحور المشطوفة بها قلاووظ داخلي يمكن سحب كرسي المحور بواسطة جلبية قيادة ومحور دوران كما في الشكل أدناه .
- ٦- إذا تعذر خروج الكرسي باستخدام الزرجينة اليدوية فيمكن استخدام المكبس الهيدروليكي في إخراج الكرسي القديم .

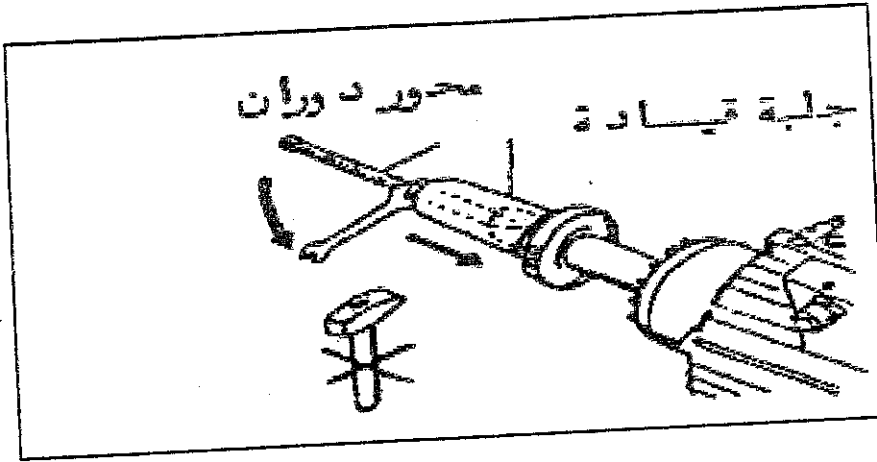

- ٧- استخدم سائل مزيل الصدأ قبل البدء في عملية الفك .
- ٨- قد تكون هناك حاجة لإجراء عملية تسخين للكرسي القديم وفي هذه الحالة يجب أن يكون توزيع الحرارة متساوياً على محيط الكرسي .
- ٩- بعد إخراج الكرسي التالف وإحضار الكرسي الجديد بنفس الرقم أو المقاس نبدأ في تركيب الكرسي الجديد وذلك بوضعه في حالة إتزان على طرف العمود ثم استخدم غطاء دق كما في الشكل أدناه ويدق عليه دقاً متزاناً حتى يسقط الكرسي في مكانه .

-١- يتم تجميع أجزاء المحرك وعمل تجربة تشغيل .

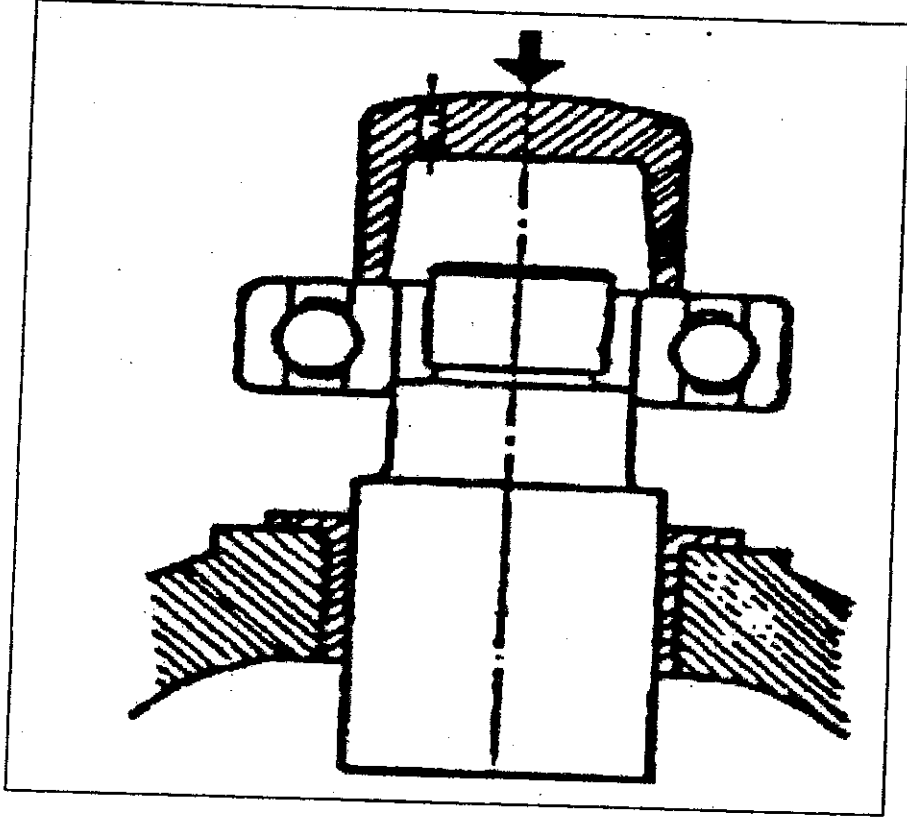

صيانة القواطع الكهربائية Maintenance of Electric Circuit Breakers

تحتاج جميع أدوات ومعدات الفصل والتوصيل والتي تشمل قواطع الدائرة الكهربائية (C.B) مفاتيح الفصل والتوصيل اليدوية disconnect switches ، وكذلك المصهرات Fuses إلى الاختبار والصيانة الدورية ، وعلى الرغم من اختلاف هذه المعدات من حيث النوعية سواء المستخدمة داخل أو خارج المباني أو اختلاف الشركات المنتجة لها إلا أن الصيانة لهذه المعدات تتم طبقاً لبرنامج موحد على مستوى نظام القوى الكهربائية .

إجراءات الاختبار للقواطع الجديدة :

تخضع القواطع الجديدة بأنواعها المختلفة لعدد من الإجراءات والاختبارات قبل دخولها الخدمة يمكن تلخيصها فيما يلي :

أ- عند الاستلام والتخزين :

- ١- يفحص القاطع ظاهرياً للتأكد من خلوه من أى عيوب أو تلفيات قد تحدث أثناء عملية النقل مع فحص البيانات وقائمة الشحن المرفقة .
- ٢- تفحص نقاط التلامس المتحركة للقاطع ضد أى كسور أو تلف أو مواد غريبة كما تفحص أيضاً نقاط التلامس الثابتة .

ب- عند التركيب :

- ١- يفحص القاطع كلياً للتأكد من عدم وجود أى أجزاء تالفة .
- ٢- يستخدم قماش نظيف جاف لإزالة الأتربة والرطوبة المترسمة على أجزاء القاطع .
- ٣- يتم توصيل وفصل القاطع يدوياً وكهربياً عدة مرات للتأكد من التشغيل الصحيح للقاطع .
- ٤- تأكد من عدم حدوث أى تلفيات أثناء عمليات النقل يجرى اختبار تسليط جهد عالى على ملامسات القاطع بينما يكون القاطع فى وضع الفصل مع مراعاة رفع الجهد تدريجياً وثبيت القيمة النهائية للجهد لمدة دقيقة وتقييم النتائج التى يتم الحصول عليها .
- ٥- يتم تركيب القاطع طبقاً للإرشادات الواردة من الشركة المنتجة مع اختبار التشغيل الصحيح للقاطع يدوياً أثناء فصل دائرة التحكم للقاطع .

إجراءات الصيانة للقواطع :

تحتاج القواطع كغيرها من الآلات والمعدات الكهربائية إلى الصيانة الوقائية لتفادى حدوث مشاكل أثناء التشغيل ، كما تختلف مواعيد الصيانة الوقائية لكل قاطع طبقاً لاختلاف ظروف التشغيل والظروف المحيطة به ، بينما يجب أن يتم الفحص الدورى إذا تواجدت العوامل التالية :

- * جو محيط يساعد على الصدأ .
- * زيادة فى كمية الأتربة أو الأوساخ .

ارتفاع في درجات الحرارة أو الرطوبة .

معدات قديمة أو ذات عمر افتراضي طويل .

حدوث أخطاء متكررة أو زيادة تكرار التشغيل .


وعامة تجرى عملية الفحص والاختبار بعد ستة أشهر من دخول القاطع إلى الخدمة لأول مرة ثم تتكرر مرة كل سنة إلى ثلاث سنوات على حسب ظروف التشغيل ، كما يجب أن يشمل الفحص والصيانة الوقائية كل من أجزاء القاطع (الملامسات ، الأجزاء الميكانيكية ، والأجزاء المساعدة) ، إضافة إلى معدات الفصل والتوصيل (الوصلات ، الملامسات ، والعوازل) .

وتوضح الخطوات التالية إجراءات الصيانة الوقائية للقواطع المختلفة :

- 1- يتم تسجيل عدد مرات التشغيل مع إجراء فحص ظاهري للقاطع وإعداد تقرير عن الظواهر غير الطبيعية .
- 2- يوضع القاطع في وضع الاختبار ، وباستخدام جهاز الاختبار يتم تشغيل القاطع كهربياً مع اختبار تشغيل جميع المرحلات الكهربائية ومفاتيح الفصل الكهربائية والمحركات ومفاتيح التحكم وأجهزة البيان التي تعمل مع القاطع .
- 3- يتم إخراج القاطع مع الهيكل المحيط به وتفحص جميع الأجزاء الداخلية للقاطع وتظف الأتربة العالقة باللامسات والعوازل وميكانيزم التشغيل كما يتم التأكد من ربط مسامير التثبيت للأجزاء المختلفة مع فحص الأجزاء الحاملة للتيار والتأكد من خلوها من أي إشارات تدل على أنها معرضة لارتفاع في درجة الحرارة .
- 4- تفحص أجزاء القاطع فحصاً وظيفياً للتأكد من أن كل جزء يقوم بوظيفته كاملة وخاصة خامدات القوس الكهربائي حيث يجب أن تكون نظيفة دون أي تراكمات كربونية ، أيضاً يجب أن تكون جميع الوصلات الكهربائية الملحومة أو المربوطة أو المطلية في حالة جيدة التوصيل ، أيضاً تفحص ملامسات المرحلات ومحرك التشغيل وأجزاء الفصل المساعدة ضد ارتفاع درجة الحرارة أو تلف عزل أي منها .

مخطط الدوائر الكهربائية :

دائرة تيار التحكم

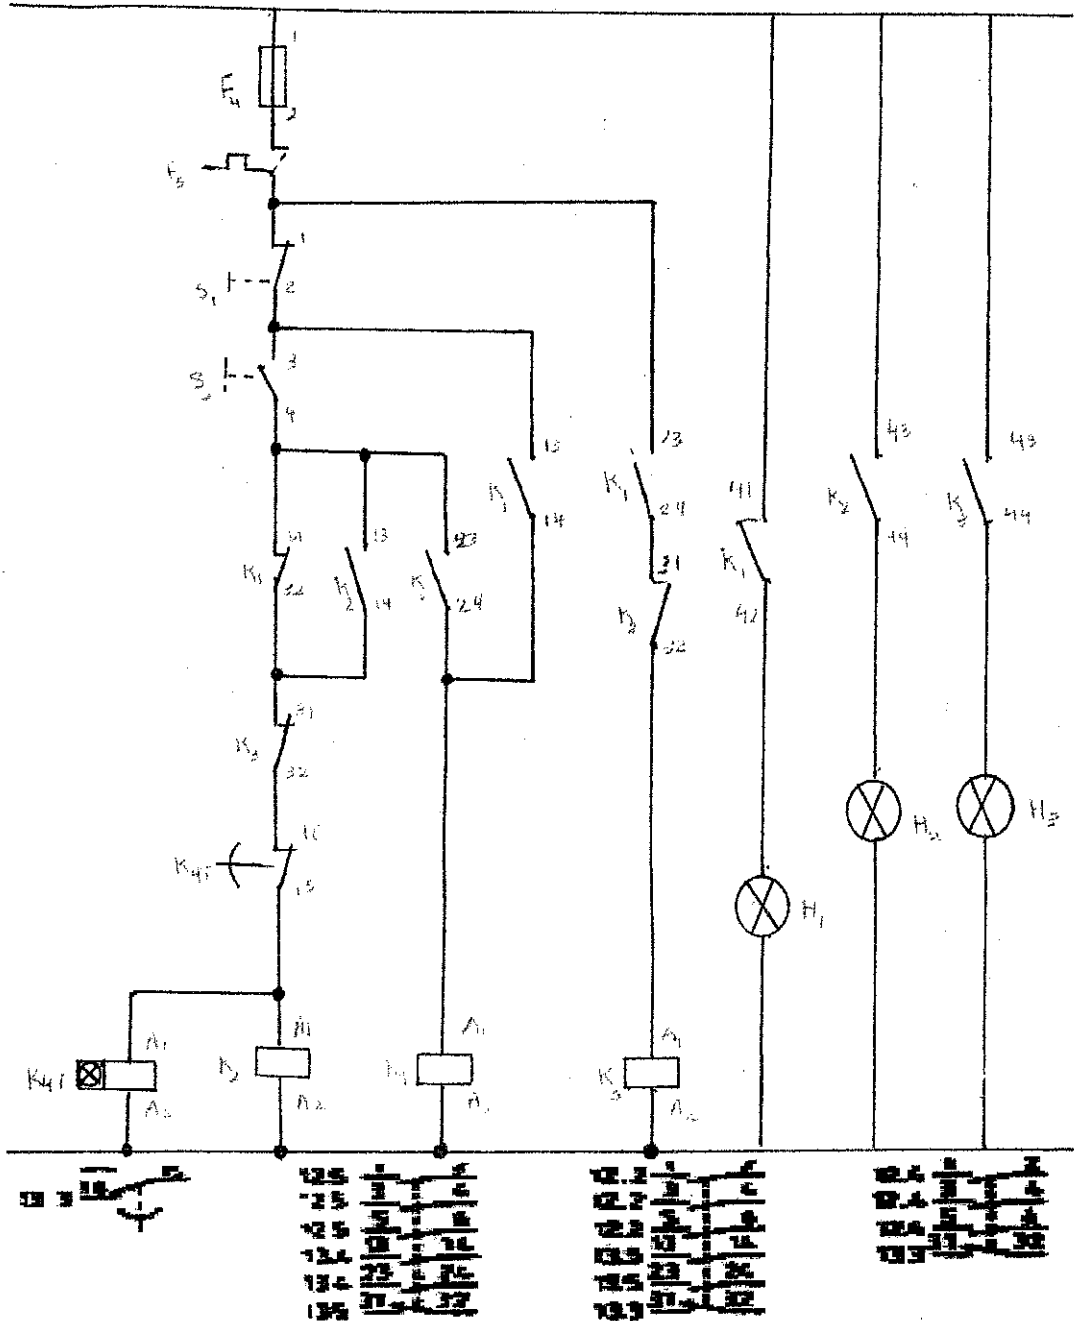

خطوات تتبع العطل :

١- وصف الخلل أو العطل :

أ- لا يحدث تلامس للنقاط الخاصة بتوصيله Δ للملامس K3 برغم مرور الزمن المضبوط عليه الميقات (On - delay Timer) .

ب- اللمبة (H2) الخاصة بتوصيلة (Δ) لا تضيء .

٢- وصف الأداء الوظيفي :

من خلال مخطط دائرتي التحكم والقوى يتم استنتاج الوصف والأداء الوظيفي للدائرة كما سبق دراسته بوحدة التحكم الكهربي :

أ- في دائرة التحكم عند الضغط على المفتاح الضاغط (S2) يعمل فرق الجهد على الملف K2 في (A1.A2) مغنطة القلب الحديدي فتتغير جميع أوضاع نقاط التلامس ويتم احتفاظ (K2) بالمغنطة عن طريق نقطة الاحتفاظ الذاتي ([13-14] K2) وبالتالي تغلق النقطة -[23] (K2) ([24] فيتمغنط في نفس اللحظة القلب الحديدي للملامس (K1) وتغلق النقطة ([13-14] K1) وتضيء اللمبة (H2) فيدور المحرك بتوصيلة (Y) وفي نفس اللحظة يبدأ الميقات (Timer) K4T في العد (بعد زمن معين مضبوط عليه يغير وضع نقاط تلامسه) .

وأيضاً تفتح النقطة المغلقة ([41-42] K1) وتطفئ اللمبة (H1) وتغلق النقطة (K1) ([23-24] وتفتح النقطة ([31-32] K2) .

ب- بعد انتهاء الزمن المضبوط عليه الميقات (Timer) تفتح النقطة ([16-15] K4T) فتزول المغنطة عن الملامس K2 عند ذلك تغلق النقطة ([31-32] K2) فيعمل المحرك بتوصيلة (Δ) وتضيء اللمبة (H3) عن طريق غلق النقطة ([31-41] K2) فيتمغنط الملف K3 .

ج- لوقف المحرك يضغط على المفتاح الانضغاطي (S1) .

٣- حصر مدى الخلل أو العطل :

يتم فصل دائرة القوى عن طريق فصل فيوزات الثلاث خطوط الرئيسية وترك فيوز دائرة التحكم :

أ- بالاستعانة بالرسومات يتم قياس فرق الجهد على نقطتي [A1.A2] K3 بواسطة جهاز الأوفوميتر . بالقياس وجد أن الملف (البويينة) ليس عليه فرق جهد دليلاً على عدم اكتمال الخط الواصل عليه .

ب- يضغط على المفتاح الانضغاطي (S1) لوقف المحرك ثم نقيس بجهاز الموصلية (أو جهاز الأميتر) بين الطرفين [A1.A2] K3 فنلاحظ أن الجهاز يعطى قراءة بأن الملف سليم . ومن ذلك يتضح أن توصيله الـ (Δ) سليمة .

ج- يتم الضغط على (S2) لتعمل الدائرة ثم نقيس فرق الجهد بين النقطة (15) في الميقات وبين نقطة التعادل للدائرة (N) .

فنلاحظ أن فرق الجهد موجود دائماً بالرغم من مرور الزمن المضبوط عليه الميقات دليلاً على عدم تغير نقاط تلامس الميقات وعلى ذلك يكون مبدئياً العطل في الميقات (Timer) وباستخدام جهاز الموصلية بين نقطتي (15, 16) K4T نجد أن الريشة دائماً موصلة بالرغم من انتهاء الزمن المضبوط عليه الميقات .

د- وللتأكد من ذلك يتم فصل الدائرة الكهربائية ثم فك الميقات من الدائرة ثم نوصل نقطتي الميقات (A1, A2) KT بمصدر جهد 220v AC ثم نقيس الموصلية بين نقطتي الميقات المغلقة K4T (15, 16) فنلاحظ أنه بعد الزمن المضبوط عليه لا يحدث فصل لنقطتي (15, 16) فلا تزول الموصلية وعلى ذلك يكون التأكد بأن العطل في الميقات (Timer)

٤- إزالة العطل :

يتم استبعاد الميقات (Timer) وتركيب ميقات آخر جديد بعد اختباره كما في الفقرة السابقة في (د) .

يجب أن يراعى عدم ممارسة العمل في التوصيلات إلا بعد فصل الدائرة كهربياً .

٥- فحص ومراجعة السلوك الطبيعي للدائرة :

أ- يتم توصيل الدائرة الكهربائية فتضىء اللمبة (H1) .

ب- بالضغط على (S2) نلاحظ مغنطة (K2) مع إضاءة اللمبة (H2) وفي نفس اللحظة يتمغنط (K1) مع إطفاء اللمبة (H1) .

ج- بعد الزمن المضبوط عليه الميقات (Timer) يفصل K2 وفي نفس اللحظة يتمغنط (K3) وتضىء اللمبة (H3) .

وبذلك تكون دائرة التحكم سليمة فيتم فصل الدائرة بالضغط على (S1) ثم تركيب القبوزات الرئيسية لدائرة القوى ثم يتم التشغيل بالمفتاح الانضغاطي (S2) فيلاحظ أن المحرك يعمل في البدء (Y) وبعد الزمن المضبوط عليه الميقات (Timer) يعمل المحرك (Δ) . وبذلك يكون سلوك الدائرة طبيعى .

إصلاح الأعطال بالقواطع الكهربائية (أجهزة التحكم)

١- الكونتاكتورات والريليهات الكهرومغناطيسية :

٢- ريش التلامس :

المشكلة	السبب	التصحيح
اهتزاز ريش التلامس	١- انكسار حلقة الإزاحة النحاس	١- استبدال القلب المغناطيس
	٢- جهد تشغيل منخفض	٢- تصحيح جهد التشغيل خصوصاً عند البدء •
	٣- ريش تلامس سيئة	٣- استبدال ريش التلامس ويايات الإرجاع •
التحام ريش التلامس	١- تيار كبير نتيجة لقصر أو زيادة حمل	١- أفحص سبب زيادة التيار ثم أعمل على إزالة السبب واستبدل ريش التلامس
	٢- تيار كبير عن القيمة المقننة للكونتاكتور	٢- استخدم كونتاكتور له قدرة أكبر تناسب الحمل •
توصيل غير جيد لريش التلامس	١- قوة دفع صغيرة من اليايات	١- استبدل ريش التلامس ويايات الإرجاع وأفحص حامل ريش التلامس للتأكد من سلامته من التشويه •
	٢- جهد منخفض يمنع القلب المغناطيس من الأحكام	٢- صحح جهد التشغيل وخصوصاً عند البدء وذلك بزيادة مساحة مقطع الموصلات المستخدمة •
	٣- جسم غريب يمنع ريش التلامس من الغلق	٣- نظف ريش التلامس بمادة الفريون • Freon
عمر قصير لنقاط الأبلتين أو ارتفاع درجة حرارتها	١- بردها بمبرد خشن لمساواتها •	١- استبدال ريش التلامس
	٢- تيار تشغيل كبير عن القيمة المقننة للكونتاكتور •	٢- استبدال الكونتاكتور بأكبر •
	٣- ضغط باى إرجاع ضعيف	٣- استبدال الريش مع يايات الإرجاع والتأكد من أن حامل ريش التلامس لم يتشوه •
	٤- قاذورات أو جسم غريب على سطح ريش التلامس •	٤- نظف ريش التلامس بمادة الفريون • (Freon)

المشكلة	السبب	الإصلاح
	-٥ قصر	-٥ يجب إزالة سبب القصر والتأكد من حجم المصهرات والقواطع المستخدمة.
	-٦ وصلات غير محكمة الرباط	-٦ التأكد من إحكام رباط أطراف ريش التلامس مع الموصلات باستخدام المعدات المناسبة.

ب - البوبينه :

المشكلة	السبب	الإصلاح
ملف البوبينه مفتوح	-١ انهيار ميكانيكى	-١ غير الملف بعناية وذلك بعد فك مسامير تجميع الكونتاكتور مع مراعاة عدم انطلاق يابى الإرجاع من مكانه ثم أعد تجميع الكونتاكتور بعكس خطوات الفك .
ملفات محمصة (محتركة)	-١ جهد زائد .	-١ اختبر جهد التشغيل وصححه
	-٢ قصر حادث بين مجموعة لفات نتيجة لانهيار ميكانيكى	-٢ غير الملف بعناية .

ج - القلب المغناطيسى والأجزاء الميكانيكية :

المشكلة	السبب	الإصلاح
صوت أزيز للقلب	-١ انكسار الحلقة النحاس	-١ استبدال ريش القلب المغناطيس
	-٢ أوجه القلب المغناطيسى لا تتعشق .	-٢ استبدال القلب المغناطيس
	-٣ قاذورات أو صدأ على أوجه القلب المغناطيسى .	-٣ نظف القلب المغناطيس
	-٤ جهد منخفض	-٤ اختبر جهد التشغيل وخصوصاً عند البدء وصححه .

المشكلة	السبب	الإصلاح
فشل في انجذاب القلب المغناطيسي وتعشيقه	١- جهد منخفض	١- اختبار جهد التشغيل وصححه .
	٢- ملف الوبينه غير سليم .	٢- استبدال ملف الوبينه
	٣- وجود مشكلة ميكانيكية تمنع حركة القلب المتحرك .	٣- اختبار حركة الأجزاء الميكانيكية بدفع الأجزاء المتحركة ثم أعمل على إزالة المشكلة .
الفشل في الفصل	١- يوجد مواد التصاق على سطح ريش التلامس .	١- نظف أوجه ريش التلامس بمادة الفريون .
	٢- الجهد لم يرفع عن الدائرة	٢- أبحث عن سبب عدم انقطاع التيار الكهربي عن الوبينه عند الإيقاف .
	٣- مغناطيسية متبقية نتيجة لنقص الفجوة الهوائية في مسار القلب المغناطيسي .	٣- استبدال القلب المغناطيسي
	٤- التحام ريش التلامس نتيجة لتيار عالي .	٤- استبدال ريش التلامس بأخرى سليمة واعمل على إزالة سبب زيادة التيار .

٥- المتتمات الحرارية والمؤقتات الزمنية ونهايات المشوار :

المشكلة	السبب	الإصلاح
المتتم الحرارى يقفل باستمرار	١- حمل زائد مستمر	١- تأكد من عدم وجود قصر أو تسرب أرضى أو حمل زائد على المحرك .
	٢- وصلات غير مربوطة جيداً	٢- تأكد من إحكام رباط الموصلات مع أطراف المتتم الحرارى وذلك باستخدام المعدات المناسبة .
	٣- انخفاض جهد المصدر عند البدء	٣- استبدال الموصلات بأخرى لها مساحة مقطع أكبر .
	٤- تغيير القيمة المعابر عليها المتتم الحرارى نتيجة للاهتزاز .	٤- أعد عملية ضبط المتتم الحرارى .
	٥- متتم حرارى غير مناسب	٥- بدل المتتم الحرارى بأخر مناسب


المشكلة	السبب	الإصلاح
اختلال أزمنة الموقتات الزمنية	١- تغير الأزمنة المعايير عليها	١- راجع القيم المعايير عليها وصحتها .
أجزاء مكسورة في مفاتيح نهايات المشوار	١- حركة زائدة من الكامة أدت إلى كسر أجزاء نهايات المشوار .	١- استخدم الكامة المناسبة وعنصر الفعل المناسب للمفتاح وتُشغل المفتاح في الحدود المسموح بها .

٣- المفاتيح اليدوية والمحابس الكهربائية :

المشكلة	السبب	الإصلاح
التحام ريش التلامس للمفتاح اليدوي جهة البدء	١- تحريك يد التشغيل ببطء زائد جهة وضع البدء START .	١- حرك يد التشغيل بسرعة . على وضع البدء مع استبدال للريش التالفة .
التحام ريش التلامس للمفتاح اليدوي جهة التشغيل	١- تحريك يد التشغيل ببطء زائد جهة وضع التشغيل RUN .	١- حرك يد التشغيل بسرعة على وضع التشغيل واستبدال ريش التلامس التالفة .
	٢- ضعف قوة يايات التشغيل .	٢- استبدال ريش التلامس ويايات التشغيل .
ارتفاع درجة حرارة ملف المحبس الكهربى مما يؤدي إلى انهيار الملف	١- عزم تشغيل منخفض .	معرفة السبب واستبدال الملف
	٢- درجة الحرارة المحيطة مرتفعة .	
	٣- القلب المغناطيسى غير قادر على الحركة لمشكلة ميكانيكية .	
	٤- تشغيل متكرر .	
انهيار ميكانيكى للمحبس الكهربى	١- جهد زائد يؤدي إلى تعرض القلب المغناطيسى لقوة زائدة	استبدال المحبس الكهربى


- دائرة لوحة توزيع لورشة إنتاجية :

يوضح الشكل الخطوط المفردة للوحة توزيع لورشة إنتاجية يتم التحكم فيها بواسطة مفتاح أوتوماتيكي بضاغطي تشغيل وإيقاف (ON - OFF) ويغذى عن طريق خطوط توزيع عدد ٢ مفتاح مغناطيسي يغذى كل منهما مجموعة محركات ويتم التحكم فى تشغيلها بواسطة مجموعات من الضواغط (ON - OFF) واللوحة مزودة بجهاز لقياس جهد الخط .

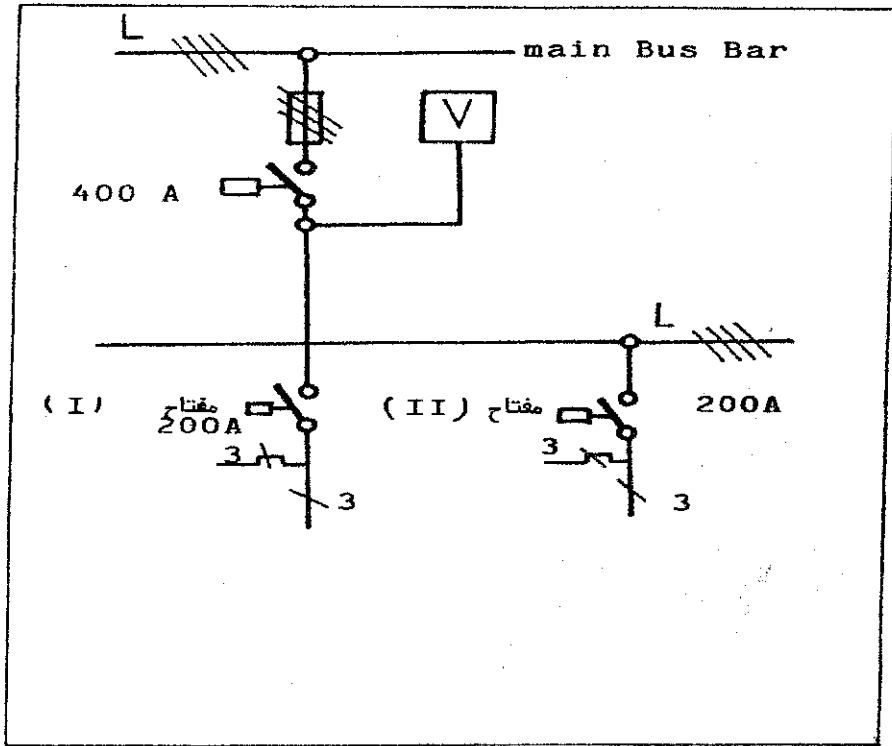


الرسم الخطى المفرد للوحة التوزيع الرئيسية لورشة إنتاجية

يوضح الشكل الرسم التخطيطي للتوصيلات الداخلية للوحة التوزيع

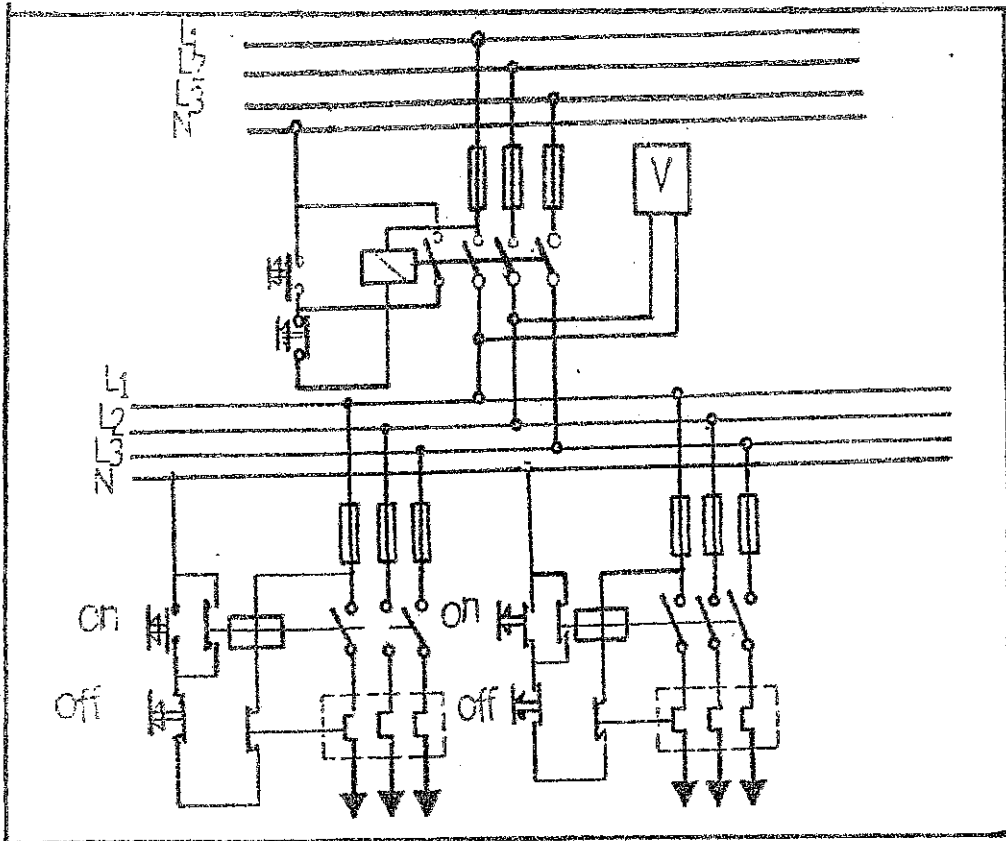



الرسم التخطيطي للوحة التوزيع الرئيسية للورشة إنتاجية

يوضح الشكل الخطى المفرد للوحة التوزيع الفرعية داخل الورشة على فرض قيام كل مفتاح مغناطيسى باللوحة الرئيسية بتغذية ٤ محركات داخل الورشة .

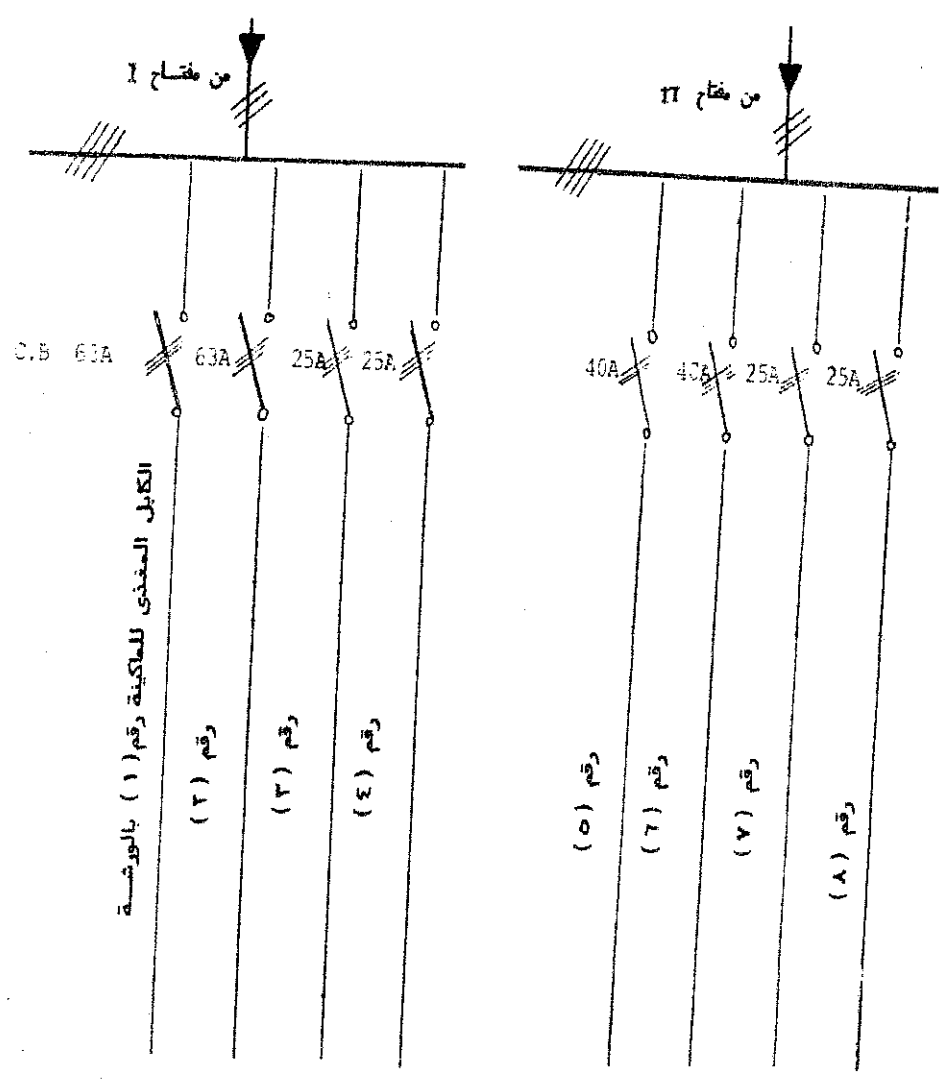

الرسم الخطى المفرد للوحة التوزيع الفرعية داخل الورشة

كما يوضح الشكل الرسم التخطيطي للوحة التوزيع الفرعية داخل الورشة

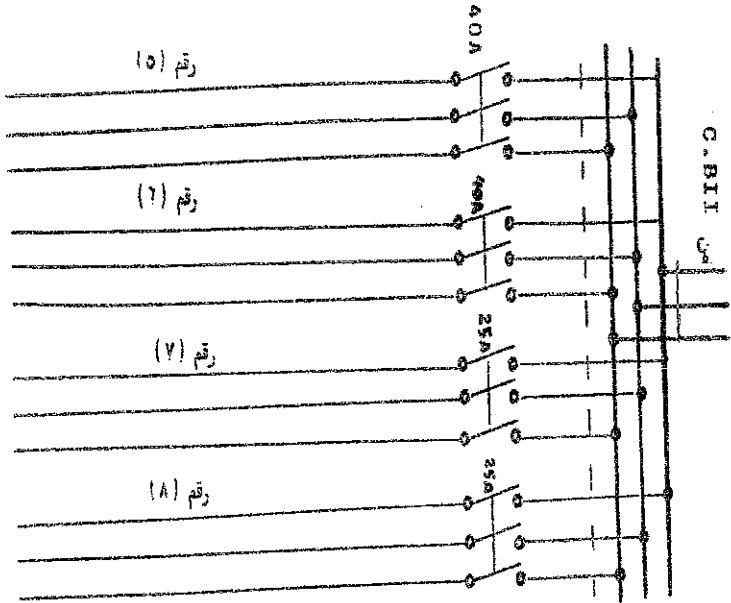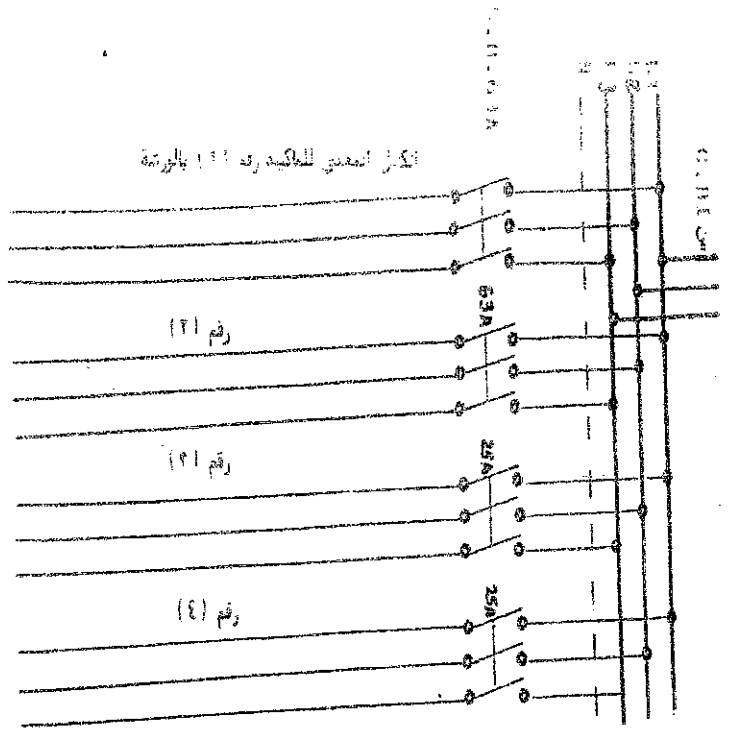

الرسم التخطيطي للوحة التوزيع الفرعية التي تغذي 8 محركات (ماكينات) داخل الورشة

تقرير أداء الأجهزة والمعدات :

الهدف من هذا التقرير هو توضيح مستوى أداء المعدات والأجهزة وحالتها ومدى جودتها فى الإنتاج وهل هى على المستوى المطلوب من حيث الكفاءة أم لا . وفى ضوء هذا التقرير يتم تحديد حالة الجهاز وهل يحتاج إلى صيانة شاملة أو صيانة جزئية أم أن العمر الافتراضى لهذه المعدة انتهى أو يمكن أن تستمر هذه المعدة فى العمل بعد إجراء عمليات تجديد وصيانة لها .

ويحتوى هذا التقرير على اسم الجهاز ووظيفته فى المنشأة وعمر الجهاز ويتعرف على ذلك من خلال معرفة تاريخ استلامه وأيضاً عمليات الصيانة التى أجريت عليه بهدف تحديد حالته . كما يشتمل التقرير على حالة الجهاز بعد إجراء كل صيانة وأيضاً حالة الجهاز الحالية أى وقت إعداد تقرير الأداء . أيضاً يتضمن توضيحاً لوظيفة ومهام الجهاز التى يقوم بها ولا بد من ترك خانة لكل من المهندس والفنى لإضافة ملاحظاتهم عن حالة الجهاز وكفاءة تشغيله وأخرى لتوقيع كل من له علاقة بهذا التقرير .

نموذج عن تقرير لأداء (عمل) جهاز أو معدة معينة :

السيد المهندس /		نقدم لسعادتكم تقرير يبين	
حالة المعدات الخاصة بـ		وذلك ضمن إجراء تحديد أداء	
الأجهزة والمعدات الخاصة بـ			
اسم الجهاز :			
رقم الجهاز :		القسم التابع له الجهاز :	
تاريخ دخول الجهاز في خط الإنتاج :			
تاريخ آخر فحص للجهاز :		نوع الفحص الذي تم للجهاز :	
		<input type="checkbox"/> دوري <input type="checkbox"/> فحائي	
حالة الجهاز في آخر فحص :		<input type="checkbox"/> رديئة <input type="checkbox"/> جيدة <input type="checkbox"/> متوسطة <input type="checkbox"/> ممتازة	
حالة الجهاز الحالية :		<input type="checkbox"/> رديئة <input type="checkbox"/> جيد <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ممتازة	
سير عمل الجهاز :			
وظيفة الجهاز :			
ملاحظات :			
اسم المسئول عن تشغيل الجهاز :			
الوظيفة :		رقم الوظيفة :	
التوقيع :		التوقيع :	
اسم مسئول الصيانة :			
الوظيفة :		رقم الوظيفة :	
التوقيع :		التوقيع :	
اسم مدير المشروع :			
الوظيفة :		رقم الوظيفة :	
التوقيع :		التوقيع :	

نموذج كارت معدة تحت الإصلاح

اسم الشركة	كارت معدة تحت الإصلاح ممنوع استخدام المعدة	اسم الإدارة
اسم المعدة :		
القسم :		
نوعها :		
رقمها :		
بداية التوقف :		
المسئول عن الإصلاح :		
التوقيع :		

أ - نموذج سجل

	اسم المعدة
	رقم الموديل
	رقم العينة
	اسم المعدة عربى
	البلد المصنع
	العملية التى تقوم بها
	العنوان والتليفون

س ١ - ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة

١- عند تآكل كراسى المحور للمحرك الحثى ثلاثى الوجه لابد من :

ج - تحريكها .

د - لا شىء مما يذكر .

أ - تثبيتها .

ب - استبدالها .

٢- من ضمن الأعطال الميكانيكية هي :

ج - ميل فى العضو الدائر .

د - لا شىء مما يذكر .

أ - قصر فى دائرة الملفات .

ب - تماس مع جسم المحرك .

٣- يمكن فحص المصهر عندما يكون العطل :

ج - بروز فى قضبان العضو الدائر .

د - لا شىء مما يذكر .

أ - قطع فى الملفات الداخلية .

ب - وصول فازين فقط إلى المحرك .

٤- عندما تكون ملفات المحرك محترقة تماماً فإن المحرك :

ج - يصدر صوتاً عالياً .

د - لا يدور بتاتاً .

أ - يدور بسرعة أقل من المقننة .

ب - يدور بأعلى من سرعته .

٥- عندما يكون قصر الملفات بسيطاً يتم علاجه بـ :

ج - يصدر صوتاً عالياً .

د - لا شىء مما يذكر .

أ - سكب الورنيش على الملفات .

ب - تماس مع جسم المحرك .

٦- عند تحريكنا للعضو الدائر من أعلى وأسفل ووجدنا فراغاً فهذا يعنى أن :

ج - تآكل فى كراسى المحور .

د - قصر فى ملفات العضو الثابت .

أ - الملفات معكوسة .

ب - ميل فى عمود الإدارة .

- ٧ إن عدم إحكام الغطاء بين الجانبين يجعل المحرك :
- أ- يقصر ملفات العضو الثابت .
ب- يدور بعكس اتجاه الدوران .
ج- يرتفع الجهد .
د- لا شيء مما يذكر .
- ٨- عندما يكون الخطأ في الملفات الداخلية فقبل الفحص لابد :
- أ- فصل الملفات الموصلة دلتا .
ب- توصيل جهاز لقياس الجهد .
ج- توصيل جهاز لقياس التيار .
د- لا شيء مما يذكر .
- ٩- عندما يصدر المحرك صوتاً عالياً فهذا بسبب :
- أ- تآكل كراسي المحور .
ب- بروز قضبان العضو الدائر .
ج- ميل العضو الدائر .
د- كل ما ذكر .
- ١٠- عندما يدور المحرك ببطء فهذا يرجع للأسباب التالية :
- أ- تلف بسيط في كراسي المحور .
ب- ارتفاع الجهد .
ج- انخفاض التيار .
د- ارتفاع شدة التيار .
- ١١- أعمال الفحص الوقائي عبارة عن مجموعة من الأنشطة :
- أ- فحص أثناء التشغيل .
ب- فحص أثناء التوقف غير المتوقع .
ج- فحص بعد وجود عطل .
د- جميع ما سبق .
- ١٢- لا يحدث تلامس للنقاط الخاصة للقواطع بتوصيلة Δ للملامس و K نتيجة :
- أ- عطل في الميقات (تيمر) .
ب- عدم اكتمال الخط الواصل على الملف (البويينه) .
ج- إنكسار حلقة الإزاحة النحاس .
د- جميع ما سبق .
- ١٣- صوت أزيد للقلب المغناطيسي بالقاطع نتيجة :
- أ- جهد عالي .
ب- انكسار الحلقة النحاس .
ج- أوجه القلب لا تتعشق .
د- وجود صدأ وقاذورات على أوجه القلب المغناطيسي

١٤- الهدف من إعداد تقارير أداء الأجهزة والمعدات :

- أ- توضيح مستوى أداء المعدة ،
ب- تحديد حالة المعدة .
ج- تحديد صر المعدة وبياناتها .
د- جميع ما سبق .

س ٢ - ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية ؟

- ١- يمكن معرفة التماس الأرضى بمصباح اختبار فقط ()
٢- فى المحرك المصاب بتماس أرضى وهو موصل نجمة لايد من فصل الأوجه عند نقطة النجمة للفحص . ()
٣- عندما يضىء المصباح فى فحص الوجه المفتوح فبمعنى أن هذا الوجه هو المفتوح ()
٤- قصر السلك يمكن معرفته باستخدام زوام داخلى ()
٥- يمكن فحص الملفات المعكوسة بطريق النظر ()
٦- إن أدق طريقة لفحص ملف معكوس هو باستخدام جهاز أوميتر ()
٧- عند المحرك الذى به تماس يكون التيار أقل من المقنن ()
٨- وجدت محركاً به فتح فى أحد الملفات يمكن تشغيله بدون خطورة على المحرك ()
٩- إذا حصلت على محرك به قصر فى الملفات يمكن تشغيله فترة قليلة لمعرفة الملف المعطوب . ()
١٠- تبدأ بفحص الوجه الذى به قصر ثم المجموعة ثم الملفات ()

س ٣ - أكمل الجمل الآتية بالكلمة أو الجملة المناسبة

- ١- من الأنواع الرئيسية لأعمال الصيانات ،
٢- يتم حساب سعة المكثف من العلاقة
٣- من الأدوات المستخدمة لإخراج الرولمان البلى من المحرك
٤- يستخدم لقياس قطر سلك الملف .

- ٥- التاريض الوقائى هو التوصيل المباشر
- أرسم الدائرة التنفيذية لدائرة التاريض الوقائى فى شبكة ذات موصل محايد مؤرض .

س ٤ - رتب عمليات التشغيل لاختبار العزل :

- ١- أضغط على زر القياس .
- ٢- ثبت مفتاح اختيار الوظيفة على R_1 .
- ٣- أربط موصلات الخطوط بالموصلة الكهربائية .
- ٤- قم بلف رقائى معدنية حول العازل .
- ٥- أقصل الدائرة .
- ٦- ثبت جهد الاختبار حسب الجهد المقنن للدائرة .
- ٧- أقر قيمة مقاومة العزل .

س ٥ - فسر الرموز الآتية المدونة على لوحة بيانات المحرك

WETER		
TYPE DVX 160/2MK		
3 ~ MOT		NO. 7163
Δ 440 V		23 A
1305 KW	S1	COSQ 0.9
3000 r.p.m.		50 HZ
Ins class f		IP55 0.080

س٦ - رتب خطوات تتبع عطل لقاطع لا يحدث فيه تلامس للنقاط الخاصة بتوصيله Δ للملامس

K_3 مع الزمن المضبوط عليه التيمر :

- ١- فصل الدائرة الكهربائية ثم فك التيمر من الدائرة .
- ٢- يتم الضغط على (S_2) لتعمل الدائرة ثم نقيس فرق الجهد بين النقطة (L_5) في التيمر وبين نقطة التعادل للدائرة (N) .
- ٣- يتم فصل دائرة القوى عن طريق الفيوزات الثلاثة للخطوط الرئيسية .
- ٤- يضغط على المفتاح الانضغاطي (S_1) لوقف المحرك ثم نقيس بجهاز الأميتر من الطرفين $K_3 (A_1, A_2)$.
- ٥- الاستعانة بالرسومات .

س٧ - وضح بالرسم التخطيطي دائرة توصيلات داخلية للوحة توزيع

ثانياً : المقاييس

مقاييس الصيانة والإصلاح

لحساب التكاليف النهائية لعملية الصيانة والإصلاح للآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية فإنه يعتمد على التطبيق العملي السليم للحصول في النهاية على ربح مناسب مع دقة في الأداء ويوجد في كل مصنع قسم خاص للصيانة والإصلاح تكون وظيفته ما يلي :

أ- الفحص الدوري :

وهو فحص روتيني على الأجزاء الكهربائية الصغيرة لضبطها حتى يمكن الحفاظ على سلامة أداؤها والفحص الدوري تتبعه الأعمال الخاصة بتنظيف الأجهزة الكهربائية من الأتربة وكل ما يؤثر على تشغيلها ، كما يحدث للأجزاء الثابتة ، والعوازل الكهربائية للمحولات ، وتنظيف نقط التلامسات للبيانات على اختلاف أنواعها من الكربون الناتج من شرارة التوصيل أو الفصل ، وكذلك ملاحظة المصهرات واستبدال نقط التوصيل التالفة . وبالنسبة للمحركات الكهربائية فإن فحصها يشمل أيضا تنظيفها وتشحيم عمود إدارتها أو استبدال الفرش الكربونية إذا لزم ذلك .

ب- الكشف العام :

وفيه يتم الكشف على جميع الأجزاء وفحصها ، وكذلك يتم تغيير وإصلاح الوحدات الرئيسية للأجزاء الكهربائية مثل إعادة لف العضو الثابت أو العضو الدائر لآلة ، أو تغيير عوازل الضغط العالي للقواطع .

ج- الخطوات المتبعة عند الإصلاح :

لتحديد الزمن اللازم لعملية الإصلاح في ورشة الصيانة والإصلاح يتبع الآتي :

١- تحديد أنواع وكميات المشغولات المراد تصنييعها ، مع اختيار العمال المختصين " إذ يوجد عمال مختصين للإصلاح ، وغيرهم مخصص للكابلات وآخرين مختصين باللف وهكذا " .

٢- تجهز الخامات والعدد اللازمة قبل عملية البدء .

٣- إعداد مكان العمل لاستقبال الشغلة .

٤- دراسة التقارير عن الشغلة (تقارير الإصلاح - تقارير التجارب) .

٥- التأكد من سلامة جميع أجهزة الحماية والوقاية وذلك بمعايرتها .

وكل عملية إصلاح تمر بالعمليات التالية :

- ١- الفحص .
- ٢- الإصلاح .
- ٣- التجميع .
- ٤- الاختبارات النهائية .

عملية الفحص :

وفيها يكشف على الشغلة المراد إصلاحها ، وبعد ذلك يقوم الفني بعملية التنظيف لجميع أجزاء الشغلة من الأتربة والمواد الكربونية ، ثم يعد العامل الماهر تقرير مفصل للمتاعب الموجودة ، والأجزاء المراد إصلاحها أو تغيير التالف منها تمهيدا لبدء عملية الإصلاح بناء على التقرير بعد اعتماد ومراجعة المهندس المختص .

عملية الإصلاح :

وتنقسم إلى فرعين أساسيين هما :

- ١- إصلاحات كهربائية .
- ٢- إصلاحات ميكانيكية .

ويختص القسم الأول (الكهربى) بإعداد الملفات الكهربائية التالفة وإعادة عزل الملفات التى ضعف عزلها الكهربى ، وكذلك صنفرة التلامسات المصدأة أو تغيير التلامسات التالفة، وتغييرا لزيت المعدنى ، ومراجعة التوصيلات على الكتلوجات الخاصة .

عملية التجميع :

وفيها يتم تجميع أجزاء الآلة بعد عملية الإصلاحات حسب المواصفات .

عملية الاختبارات النهائية

وتختص بالاختبارات الكهربائية والميكانيكية على الآلة أو الجهاز للتأكد من سلامة أدائها وخلوها من الأخطاء ، وتأدية عملها بكفاءة عالية جدا كالجديدة تماما .

جدول شدة تيار الخط للمحركات الكهربائية


" شركة الكابلات الكهربائية المصرية "

تيار المصهر (أمبير)		شدة التيار (أمبير)		قدرة المحرك	
ف ٣٨٠	ف ٢٢٠	ف ٣٨٠	ف ٢٢٠	حصان	ك.وات
٢	٢	٠,٤٠	٠,١٥	٠,٧٠	٠,١٢٥
٢	٤	٠,٥٥	١,٠٠	٠,٢٥	٠,١٨٠
٢	٤	٠,٧٤	١,٤٠	٠,٣١	٠,٢٥٠
٢	٤	١,٠٥	٢,٠٠	٠,٥٠	٠,٣٧٠
٢	٤	١,٤٨	٢,٨٠	٠,٧٥	٠,٥٥٠
٤	٦	٢,١٠	٣,٥٠	١,٠٠	٠,٨٠٠
٤	٦	٢,٥٠	٤,٣٠	١,٥٠	١,١٠٠
٦	١٠	٣,٣٠	٥,٧٠	٢,٠٠	١,٥٠٠
١٠	١٥	٤,٧٠	٨,١٠	٣,٠٠	٢,٢٠٠
١٠	٢٠	٦,٢٠	١١,٠٠	٤,١٠	٣,٠٠٠
١٥	٢٥	٨,٣٠	١٤,٥٠	٥,٤٠	٤,٠٠٠
٢٥	٣٥	١١,٠٠	١٩,٠٠	٧,٥٠	٥,٥٠٠
٢٥	٣٥	١٥,٠٠	٢٦,٠٠	١٠,١٠	٧,٥٠٠
٥٠	٦٠	٢٢,٠٠	٣٨,٠٠	١٥,٠٠	١١,٠٠٠
٦٠	٨٠	٣٠,٠٠	٥٢,٠٠	٢٠,٠٠	١٥,٠٠٠

تيار المصهر (أمبير)		شدة التيار (أمبير)		قدرة المحرك	
٢٨٠ ف	٢٢٠ ف	٣٨٠ ف	٢٢٠ ف	حصان	ك.وات
٦٠	١٠٠	٤٢,٠٠	٧٥,٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠
٨٠	١٢٠	٥٨,٠٠	١٠٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
١١٠	١٦٠	٧٧,٠٠	١٣٥,٠٠	٥٥,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
١١٠	٢٠٠	٩٥,٠٠٠	١٧٠,٠٠	٦٨,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
١٢٥	٢٢٥	١٢٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٨٦,٠٠٠	٦٢,٠٠٠
١٦٠	٣٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	١٠٩,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
٢٠٠	٣٥٠	١٨٥,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	١٣٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠

طريقة حساب طول السلك اللازم لإعادة لف المنتج :

لعمل ذلك يجب معرفة البيانات التالية كما بالشكل .

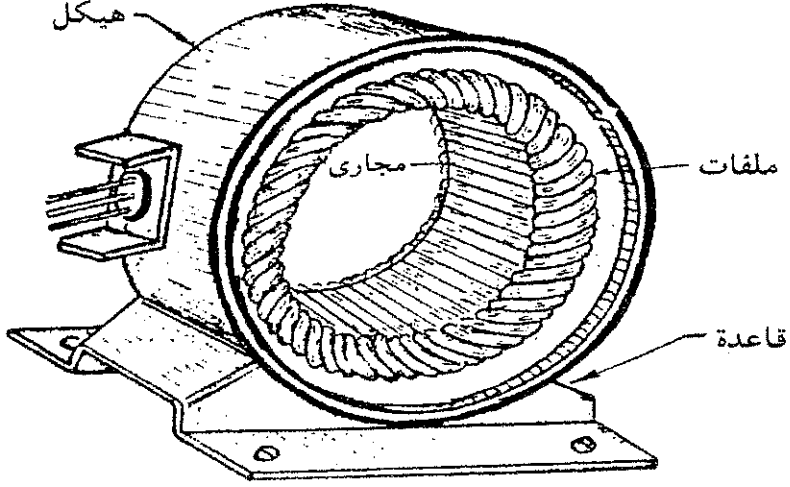


" العضو الثابت للمحرك الاستنتاجي الثلاثي الأوجه "

- 1- ق سم = قطر المنتج المتوسط = $\frac{ق ١ (القطر الخارجي) + ق ٢ (القطر الداخلي)}{٢}$ سم
- 2- خ = خطوة اللف القطبية .
- 3- ل = طول المنتج (الفعال أو طول المجرى) سم .
- 4- ف = عدد الملفات الكلية .
- 5- ن = عدد لفات أو أسلاك أو موصلات/ ملف .
- 6- عدد المجارى الكلية .
- 7- نوع المجرى (مفتوحة - نصف مفتوحة) وكذلك عمقها وعرضها .
- 8- نوع اللف المستخدم .
- 9- التردد وعدد الأقطاب .

طول السلك للفة واحدة لملف :

الشكل يبين لفة واحدة من ملف وباعتبار الزيادة المطلوبة للانحناءات ولحل الأطراف

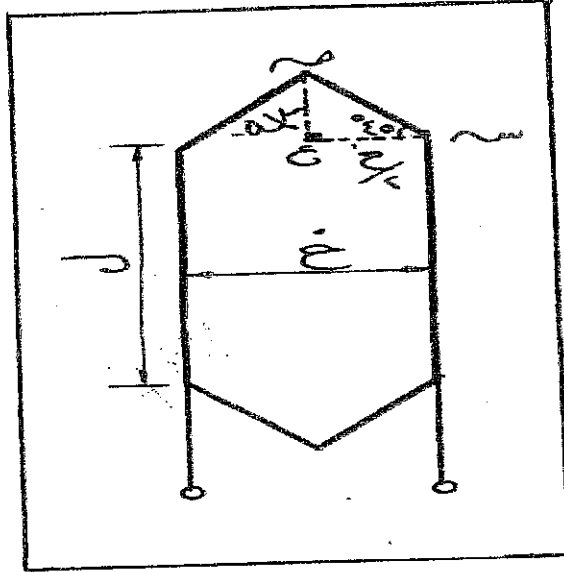

∴ طول اللفة الواحدة = $2x + 3x$ ، طول السلك لملف واحد = $x(2 + 3x)$ ن

∴ طول السلك الكلي اللازم للفة المنتج = $x(2 + 3x) \times$ ن ف ٠٠٠ وحدة أطوال

أى أن :

$$\frac{\text{طول لفة واحدة} \times \text{عدد لفات الملف} \times \text{عدد الملفات}}{\text{وحدة أطوال}} = \text{طول السلك الكلي اللازم للفة المنتج}$$

ملاحظات هامة :

$$1- \text{خ (خطوة اللف المتوسطة)} = \frac{\text{محيط المنتج المتوسط}}{\text{عدد الأقطاب}}$$

$$= \frac{\text{ط . ق المتوسط}}{\text{عدد الأقطاب}} \text{ سم}$$

٢ عدد موصلات كل ملف

قد تعطى فى بيانات المحرك أو يمكن حسابها بمعلومية عدد الموصلات بالمجرى وعدد الجوانب بالمجرى :

$$\therefore \text{ن (عدد موصلات/ ملف) = } \frac{\text{عدد الموصلات بالمجرى}}{\text{عدد الجوانب بالمجرى}} \times \text{موصل} \cdot \cdot \cdot$$

٣- إيجاد وزن السلك

ويتم ذلك بطريقتين :

أ- طريقة التناسب :

أى معرفة وزن طول محدد من السلك اللازم ثم إيجاد الوزن الكلى بالتناسب .

ب- طريقة الكثافة :

لمعدن النحاس أو أى معدن آخر

بما أن ث (كثافة النحاس) = ٨,٩ جرام/سم^٣

∴ وزن السلك بدون العازل = حجم السلك × كثافة النحاس

بما أن حجم السلك = مساحة مقطع السلك × طول السلك

$$= \frac{\text{ط ق}^2}{4} \times \text{طول السلك}$$

مع ملاحظة أن ق (قطر السلك) بالسم ، طول السلك بالسم أيضا

∴ وزن السلك بدون العازل = $\frac{\text{ط ق}^2}{4} \times \text{طول السلك} \times \text{ث للنحاس } ٨,٩ \text{ جرام} ،$


وزن السلك بدون العازل + نسبة العزل %

حساب المواد العازلة :

أ- البرسيان

يستعمل البرسيان لعزل المجارى وتتوقف مساحة مقطعه البرسيان على نوع المجرى

ويباع البرسيان فى السوق المحلية بالفرخ الذى مساحته (٦٠×١٠٠) سم^٢ .

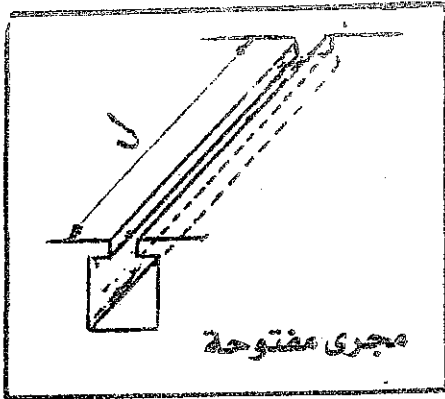

حساب البرسيان للمجرى المفتوحة :

طول قطعة البرسيان = طول المجرى + ١ سم وسبب زيادة
 الـ ١ سم لبروز البرسيان من الجهتين لعزل الأسلاك عن
 حافة الرفائق الحديدية عرض قطعة البرسيان = ٢ عمق + ٣ عرض
 إذن مساحة مقطعة البرسيان اللازمة = طول × عرض
 = (١ + ل) × (٢ عمق + ٣ عرض) =


حساب البرسيان للمجرى النصف مفتوحة :

طول قطعة البرسيان = طول المجرى + ١ سم عرض قطعة البرسيان = ٢ عمق + عرض المجرى من أسفل
 + ٢ عرض من أعلى .


∴ مساحة قطعة البرسيان اللازمة = طول × عرض = (ل + ١) × (٢ عمق + عرض المجرى من
 أسفل + ٢ عرض من أعلى)

∴ المساحة الكلية للبرسيان اللازم = مساحة القطعة الواحدة × عدد المجارى ويضاف للناتج ١٠ % فاقد تشغيل
 المساحة الكلية للبرسيان سم ٢ = عدد الأفرخ اللازمة من البرسيان

$$1 \times 60$$

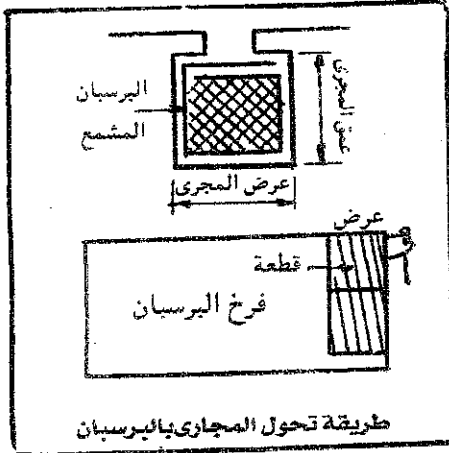

طريقة تحويل المجارى بالبرسيان

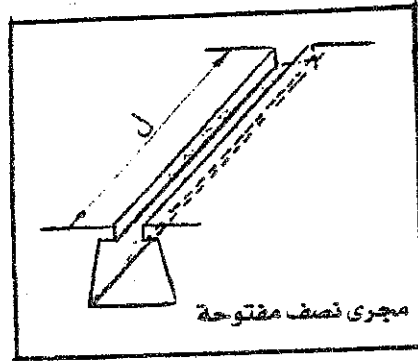

ملاحظة :

يمكن حساب مساحة البرسيان اللازم للعزل كالاتى :

وذلك بأن يتم تقسيم قطعة البرسيان وتوقيعها على الفرخ

$$\therefore \text{عدد القطع بطول الفرخ} = \frac{100}{\text{طول القطعة}}$$

$$، \text{ عدد القطع بعرض الفرخ} = \frac{100}{\text{طول القطعة}}$$

∴ عدد القطع الممكن حصولها من فرخ البرسيان = (١) × (٢)

ب- الشمع الأصفر "الزوريد"

يوضع الشمع الأصفر فوق البرسيان وذلك لزيادة درجة العزل وخاصة فى القدرات المتوسطة والقدرات الكبيرة . ويباع الشمع الأصفر فى السوق المحلية بالمتر المربع (١٠٠ × ١٠٠) سم ٢ .

$$\therefore \text{مساحة الشمع الأصفر} = \frac{2}{3} \text{مساحة البرسيان}$$

ويمكن أيضا اعتبار أن :

$$\text{مساحة الشمع الأصفر} = \text{مساحة البرسيان بعد إضافة } 10\%$$

ملاحظة :

فى السوق المحلية نوع من البرسيان المصنوع بالشمع من أحد وجهيه ويسمى بالبرسيان المسلفن ، حيث يجمع بين مواصفات كل من البرسيان العادى والشمع الأصفر (الزوريد) وهو أفضل من الناحية الاقتصادية والفنية .

ج- الفيبر

يستعمل الفيبر لإغلاق المجارى بعد وضع الملفات بها ، وبعد تقفيل المجارى وتبطينها بالبرسيان والشمع ، أى بعد إتمام عملية لف الآلة . ويتراوح سمك الفيبر المتداول الاستعمال ما بين ٢ : ٣ مم

∴ حجم خابور فيبر واحد = (طول المجرى + اسم) × عرض المجرى من أعلى × سمك الفيبر

∴ الحجم الكلى للفيبر = حجم الخابور الواحد × عدد المجارى وبما أن الوزن = الحجم × الكثافة

∴ الوزن الكلى للفيبر اللازم = الحجم الكلى لفيبر × كثافة الفيبر علما بأن كثافة الفيبر = ١,٥ جرام/سم ٢

د- شريط القطن

يباع شريط القطن باللفة التى طولها ٥٠ متر أو ١٠٠ متر ويستعمل شريط القطن لزيادة عزل الملفات ويتم حسابه كما يلى :

أولاً : في حالة المجرى النصف مفتوحة

ويستخدم شريط القطن في لف الجزء البارز من الجهتين في كل ملف وذلك بعد وضع الملفات بالمجاري وفي هذه الحالة يكون طول الشريط لملف واحد = 3 خ x 3 تقريباً

ثانياً : في حالة المجرى مفتوحة

ويستخدم شريط القطن في لف الملف بالكامل بطريقة نصف على نصف بحيث يغطي نصف الشريط نصفه الآخر حتى لا تترك فراغات قد تعرض السلك للتلف .

$$\therefore \text{عدد لفات الشريط/ ملف} = \frac{\text{طول الملف}}{\text{نصف عرض الشريط}} \quad 3 \text{ لفة}$$

∴ طول الشريط/ ملف = محيط لفة الشريط x عدد لفات الشريط / ملف وهذا

يساوي (2ل + 3خ) x 3 تقريباً .

$$\therefore \text{عدد لفات شريط القطن الكلية} = \frac{\text{طول الشريط الكلي}}{100 \text{ أو } 50} \text{ لفة}$$

٥- الورنيش العازل

ويستخدم لتشريب شريط القطن وتشبيح الملفات بعد تمام وضعها بالمجاري وذلك لزيادة درجة العزل الكهربى وبيع بالكيلو جرام ويجب تحميلص الملفات فى فرن كهربي أو بأى وسيلة أخرى وذلك لطرد الرطوبة منها وجفافها .

والورنيش نوعان :

أ- ورنيش عادى : ويجف عند حوالى 100 م ولمدة 8 ساعات .

ب- ورنيش سريع الجفاف : ويستعمل للإصلاحات السريعة ويجف عند 20 م

ولمدة 4 ساعات . ويتم حساب الورنيش اللازم على أساس أن :

كل 1 ك جرام من السلك يحتاج إلى 150 إلى 250 جرام ورنيش .

٥- خامات مساعدة

وهي خامات لازمة لعملية اللف وأهم هذه الخامات هي :

١- مكرونة عازلة :

وتستعمل لعزل اللحامات وتغطية الأطراف وتباع بالعود أو بالمتز

٢- سلك بلاستيك (شعر) :

ويستعمل لوصل الأطراف ويقطر مناسب تبعاً لشدة تيار وقدرة الآلة

٣- ترامل نحاس :

وتلحم في نهايات الأطراف وذلك لجودة توصيلها بالروزنة

٤- قصدير لحام محشو قلفونية :

ويستعمل للحام الأطراف وبياع بالكيلو جرام

٥- فلنكس (مساعد صهر) :

وهو ينظف مكان اللحام وبياع بالعلبة

٦- دوبارة :

وتستعمل لتربيط وتحزيم الملفات وتباع بالبكرة أو باللفة

٧- صنفرة :

وتستعمل لإزالة العازل الورنيش من الأسلاك وأطرافها وتباع بالفرخ

٨- خشب ألواح :

ويستعمل لعمل الفورمة في حالة المشغولات ذات المقاسات الخاصة

٩- سلك صلب :

ويستعمل لحزم ملفات عضو. استنتاج الآلات التيار المستمر .

١٠- قدرة كهربية مستهلكة (ك، و، س) :

للاختبار والتجربة وتحميص الملفات ، وتعتبر من المصاريف الغير مباشرة

**** أمثلة عامة تطبيقية على طول ووزن السلك ****

اللازم لإعادة لف المحركات الثلاثية الأوجه

مثال رقم (١) :

يراد إعادة لف العضو الثابت لمحرك استنتاجي ثلاثة أوجه ٥٠ ذ/ث علما بأن سرعة المحرك عند الحمل الكامل ١٤٢٥ لفة / د بانزلاق ٥% والمطلوب حساب وزن السلك اللازم لإعادة لف العضو المذكور إذا كان عدد المجارى ٣٦ مجرى وعدد الملفات ٣٦ ملف أيضا وبكل ملف ٤٠ لفة من سلك مفرد ، وأن طول العضو الثابت ١٥ سم وقطره المتوسط ١٠ سم ، وأن وزن الكيلو متر من السلك ٣ كيلو جرام ، " ط = ٣,١٤ "

الحل :

بما أن الانزلاق = ٥%

∴ ن ت (سرعة المحرك التوافقية) = ١٠٠ × ١٤٢٥ = ١٥٠٠ لفة / د

بما أن ت = $\frac{ق}{٢} \times ن ت$ ∴ $٠٠٠ ذ / ث = ت \times \frac{ق}{٢}$

∴ ق (عدد الأقطاب) = $\frac{ت \times ٢ \times ٠٠٠}{ن ت}$ قطب

∴ $٤ = \frac{٦٠ \times ٢ \times ٥٠}{١٥٠٠}$ أقطاب

خ (خطوة اللف) = $\frac{ط \times قطر المنتج}{عدد الأقطاب}$

= $\frac{١٠ \times ٣,١٤}{٤}$ سم = ٧,٨٥

∴ طول السلك اللازم بالزيادة = (٢ + ٣ خ) × ن × ف × ١,١

= ٨٥٥٣٦ سم

= ٠,٨٥٥ ك . متر

وبما أن كل ١٠٠٠ ك . متر من السلك تزن ٣ ك . جرام

استغرق العمل لكل من العامل الماهر والعامل المساعد ٢,٥ يوم وأن أجر العامل الماهر/ يوم ١٠ جنيهات ، وللعامل المساعد / يوم ٥ جنيهات - وأن المصاريف الغير مباشرة تقدر بنسبة ١٠٠% من أجور العمال ، والريح ١٠% من تكاليف الانتاج .

$$"ط = \frac{٢٢}{٧} ، \sqrt{٣} = ١,٧٣"$$

والمطلوب تنفيذ الآتى :

- ١- حساب نسبة الانزلاق % للمحرك .
- ٢- حساب شدة تيار المحرك عند ضغط ٣٨٠ فولت توصيل مباشر .
- ٣- تدوين خطوات العمل فى جدول خاص .
- ٤- حساب التكاليف النهائية لإعادة لف العاشق الثابت .

حـلـ المـقايـسة :

أولا حساب نسبة الانزلاق % :

$$\text{بما أن } ت = ق/٢ \times ن \text{ / } ٦٠ \times ١٠٠ \text{ ذ/ث}$$

$$\therefore ن = (\text{السرعة التوافقية}) = \frac{ت \times ٢ \times ٦٠}{ق} \text{ لفة/د}$$

$$٣٠٠٠ \text{ لفة/د} = \frac{٦٠ \times ٢ \times ٥٠}{٢}$$

$$\therefore \text{الانزلاق } \% = \frac{ن - ن \text{ محرك}}{ق} \times ١٠٠$$

$$= \frac{ن - ن \text{ محرك}}{ق} \times ١٠٠$$

$$= \frac{٢٨٦٠ - ٣٠٠٠}{٣٠٠٠} \times ١٠٠ = ٤,٦٦ \%$$

ثانياً : حساب شدة تيار المحرك

$$\text{ش محرك} = \frac{\text{القدرة بالوات}}{\eta \cdot \sqrt{3} \cdot \text{جنا} \cdot \text{أسبير}} \quad \text{حيث جين هو الضغوط أو الجهد الكهربى}$$

$$4,8 \text{ أسبير} = \frac{1000 \times 2,2}{0,82 \times 0,85 \times 380 \times 1,73}$$

حساب وزن السلك اللازم لإعادة اللف :

$$\text{خ (خطوة اللف)} = \frac{\text{ط} \times \text{قطر المنتج}}{\text{عدد الأقطاب}}$$

$$\frac{280 \times 22}{2 \times 7}$$

$$= 440 \text{ مم} = 44 \text{ سم}$$

بما أن كل مجرى تحتوي على 50 لفة

$$\therefore \text{ن (عدد لفات الملف الواحد)} = \frac{50}{2} = 25 \text{ لفة}$$

∴ طول السلك اللازم لللف بالزيادة = (2+3×خ) × ن × ف × 1,1

$$= 1,1 \times 12 \times 25 (44 \times 3 + 20 \times 2) =$$

$$= 56760 \text{ سم}$$

$$\cong 568 \text{ متر}$$

بما أن كل 1000 متر من السلك تزن 8,4 كجم

∴ 568 متر من السلك تزن ؟

$$\therefore \text{وزن السلك اللازم} = \frac{8,4 \times 568}{1000} =$$

$$\cong 4,77 \text{ كجم}$$

إذن مطلوب 4,77 كجم من سلك نحاس معزول بالورنيش قطر 1,1 مم

∴ كل ٠,٨٥٥ كـ متر تزن ؟

$$\therefore \text{وزن السلك اللازم} = \frac{3 \times 0,855}{1} = 2,6 \text{ كـ جرام تقريبا}$$

مثال رقم (٢) :

محرك تيار متردد ثلاثي الأوجه مواصفاته كالاتي :

سرعة المحرك ١٥٠٠ لف/د - القطر المتوسط للعضو الثابت = ٣٥ سم - طول العضو الثابت = ٢٠ سم - عدد المجارى - ٣٦ مجرى - قطاع المجرى ١,٥ × ١ سم - قطر السلك ١,٥ مم - عدد لفات الملف الواحد ٢٠ لفة - عدد جوانب الملف بكل مجرى ٢- والسلك معزول بالورنيش ، ووزن العزل يعادل ٥ % من وزن نحاس السلك ، وكثافة النحاس ٨,٩ جرام/سم^٣ - التردد ٥٠ ذ / ث ٠,٠٠٠ والمطلوب إيجاد وزن السلك اللازم لإعادة لف منتج المحرك ٠,٠٠ ط = ٢٢/٧ "

الحل :

$$\text{ق (عدد الأقطاب)} = \frac{\text{ت} \times 2 \times 60}{\text{ن}} \quad \dots \text{قطب}$$

$$\text{ع أقطاب} = \frac{60 \times 2 \times 50}{1500} =$$

$$\text{خ (خطوة اللف)} = \frac{\text{ط} \times \text{قطر المنتج}}{\text{عدد الأقطاب}}$$

$$= \frac{35 \times 22}{4 \times 7} = 27,5 \text{ سم}$$

وبما أن بكل مجرى جانبي ملف

∴ ف (عدد الملفات) = عدد المجارى = ٣٦ ملف

∴ طول السلك بالزيادة = (٢ل + ٣خ) × ن × ف × ١,١ = ٩٧٠,٢٠ سم

$$= (2 \times 20 + 3 \times 27,5) \times 36 \times 20 \times 1,1 = 970,20 \text{ سم}$$

وإيجاد وزن السلك نتبع الآتي :

حجم السلك = مساحة مقطع السلك × طول السلك

$$= \text{ط} \times 2 \times \text{طول السلك}$$

وحيث أن نق (نصف قطر السلك) = $\frac{1,5}{2}$ مم

$$\therefore \text{حجم السلك} = \frac{22}{7} \times \frac{1,5}{10 \times 2} \times \frac{1,5}{10 \times 2} \times 97020 = 1714 \text{ سم}^2 \text{ تقريبا}$$

\therefore وزن السلك (بالعازل) = حجم السلك \times كثافة النحاس

$$= 8,9 \times 1714 =$$

$$= 15185 \text{ جرام}$$

$$= 15,185 \text{ ك. جرام}$$

\therefore وزن السلك (بدون العازل) = $15,185 \times 0,95 =$

$$= 14,526 \text{ ك. جرام}$$

$$= 14,43 \text{ ك. جرام تقريبا}$$

١- المقايسة الأولى / عام محركات :

محرك تيار متردد ٣ أوجه قدرته ٢,٢ ك.وات - ٣ حصان - طراز ٢٩٦ سيمنز وزن المحرك الصافي ١٥,٧ ك. جرام - السرعة ٢٨٦٠ لفة/د - الكفاءة ٨٢% - معامل القدرة ٠,٨٥ - تأخر - عدد المجارى ١٢ مجرى وعدد ملفاته ١٢ ملف أيضا "اللف منتظم" - عدد الأقطاب ٢ قطب - عمق المجرى ١٠ مم - عرضها من أسفل ٨ مم - عرضها من أعلى ٤ مم - طول المجرى ٢٠ سم وقطر المنتج المتوسط ٢٨٠ م علما بأن كل مجرى تحتوى على ٥٠ لفة من سلك قطره ١,١ مم ، وأن كل ١٠٠٠ متر منه بزن ٨,٤ ك. جرام وثمان الكيلو جرام منه ٢٤ جنيه .

ويلزم الآتى لعملية اللف :

أ- فيبر سمك ٢,٥ مم وكثافة ١,٥ جرام/سم^٢ وثمان الكيلو جرام منه ١٠ جنيهات .

ب- ٣/٤ ك. جرام وورنيش عازل وثمان الكيلو جرام منه ٣,٦ جنيه


ج- (ج) برسيان مشمع (مسلفن) (١٠٠ × ٦٠) سم^٢ وثمان الفرخ منه ٦ جنيهات

د- لفة شريط قطن عرض ١,٥ سم ، وثمان اللفة ١,٢ جنيه

هـ- باقى الخامات المستعملة ٣,٥٠ جنيه

حساب المواد العازلة

بما أن المجرى نصف مفتوحة وأبعادها مبين بالشكل :

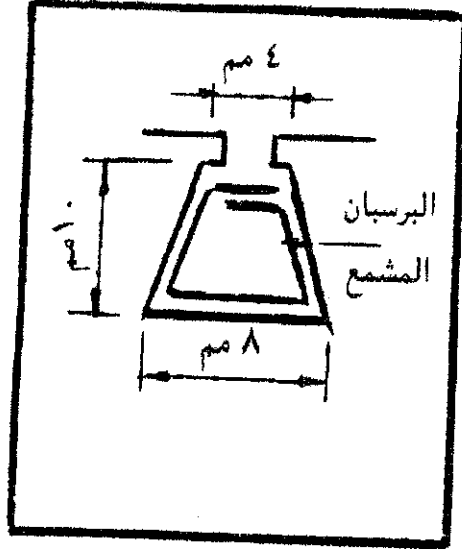

حساب البرسيان المشعب (المسلفن) :

طول قطعة برسيان = طول المجرى + اسم

$$= 20 + 1 = 21 \text{ سم}$$

عرض قطعة برسيان = (2 عمق + العرض السفلى + 2 العرض العلوى)

$$= (2 \times 0.4 + 0.8 + 2 \times 1)$$

$$= 3.6 \text{ سم}$$

∴ مساحة قطعة برسيان واحدة = $21 \times 3.6 \equiv 76 \text{ سم}^2$


∴ المساحة الكلية للبرسيان بالزيادة = $76 \times 12 \times 1.1$

$$= 1003 \text{ سم}^2$$

$$\text{عدد أفرخ البرسيان اللازمة} = \frac{1003}{60 \times 100} \equiv \frac{6}{1} \text{ فرخ}$$

يلزم 6/1 فرخ من البرسيان (المشعب) المسلفن

حساب الفيبر

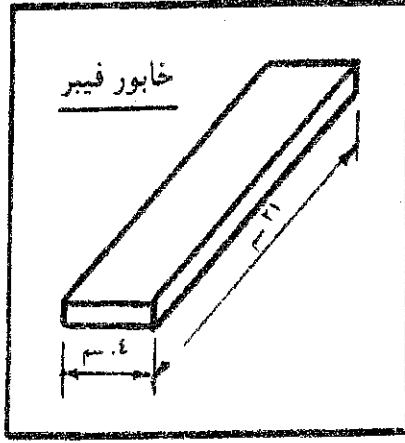

حجم خابور فيبر واحد كما بالشكل = طول × عرض × سمك الفيبر = $21 \times 4 \times 2.1 = 176.4$ سم³

∴ الحجم الكلي للفيبر = $12 \times 2.1 = 25.2$ سم³

الوزن الكلي للفيبر بالزيادة = الحجم الكلي للفيبر × كثافة الفيبر = $1.1 \times 25.2 = 27.72$ كجم

∴ يلزم 27.72 كجم فيبر سمك 2.5 مم

• جدول الخامات

ملاحظات	ثمن الكمية		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	اسم الصنف	م
	ج	ق	ج	ق				
للأطراف أو بالعود لعمل الفورمة	١١٤	٤٨	٢٤	-	٤,٧٧	ك. جرام	سلك نحاس معزول بالورنيش قطر ١,١ مم	١
	١	-	٦	-	١/٦	فرخ	برسيان مشمع (مسلقن)	٢
	-	٤٢	١٠	-	٠,٤٢	ك. جرام	فيبر سمك ٢,٥ مم	٣
	٢٧	-	٣٦	-	٣/٤	ك. جرام	ورنيش عازل	٤
	١	٢٠	١	٢٠	١	لفة	شريط قطن عرض ١,٥ سم	٥
للتحميص والاختبار والتجربة						متر	سلك أطراف معزول مطاط	٦
						متر	مكرونة عازلة	٧
						ك. جرام	خشب	٨
	٣	٥٠				ك. جرام	قصدير لحم لحشو قفقونية	٩
						علبة	فلكس مساعد صهر	١٠
						لفة	دويارة	١١
						لتر	مواد منظفة	١٢
						فرخ	صنفرة حدادي ناعمة	١٣
						ك. و٠٠س	قدرة كهربية	١٤
		١٤٧	٦٠	جملة ثمن الخامات				

جدول خطوات العمل

ملاحظات	القائم بالعمل	نوع العملية	م
استغرق العمل لكل من العامل الماهر والمساعد ٢,٥ يوم	م٠ع	أخذ بيانات بطاقة المحرك	١
	ع	فك الغطاءان الجانبيان وإخراج العضو الدائر	٢
	م٠ع	أخذ بيانات السلك التالف	٣
	ع	إزالة الملفات التالفة	٤
	ع	تنظيف المجارى	٥
	ع٠م٠ع	تقطيع البرسبان المشمع وعزل المجارى به	٦
	ع٠م٠ع	عمل الفورمة الخشبية	٧
	م٠ع	لف الملفات على الفورمة	٨
	م٠ع	تسقيط الملفات فى المجارى	٩
	ع	لف الجزء البارز من الملفات بشريط القطن	١٠
	م٠ع	لحامات الأطراف وعزلها بالمكرونة	١١
	م٠ع	اختبار عزل الملفات	١٢
	م٠ع	تقطيع خوابير الفيبر وإغلاق المجارى	١٣
	م٠ع	اختبار القطبية	١٤
	٠ع	التشيع بالورنيش	١٥
	٠ع	التجفيف والتحميص	١٦
	٠ع	نظافة المحاور وكراسيها وتشحيمها	١٧
	٠ع	تجميع المحرك وتثبيت الغطاءان الجانبيان	١٨
	م٠ع	تجربة المحرك بدون حمل وقياس السرعة	١٩
	م٠ع	تجربة نهائية بالتيار على لوحة توزيع اختبارات المحرك	٢٠

حساب أجور العمال

بما أن استغرق العمل ٢,٥ يوم لكل من العامل الماهر والعامل المساعد بما أن أجر العامل الماهر/ يوم ١٠ جنيه ، أجر العامل المساعد/ يوم ٥ جنيه

∴ أجر العامل الماهر = $10 \times 2,5 = 25$ جنيه ، أجر العامل المساعد = $5 \times 2,5 = 12,5$ جنيه

∴ إجمالي أجور العمال = $25 + 12,5 = 37,5$ جنيه

جدول التكاليف النهائية

ملاحظات	التكاليف		البيانات	م
	ق	ج		
١٠٠% من أجور العمال	٦٠	١٤٧	ثمن الخامات	١
	٥٠	٣٧	أجور العمال	٢
	١٠	١٨٥	التكاليف الأولية	٣
	٥٠	٣٧	مصاريف غير مباشرة	٤
	٦٠	٢٢٢	تكاليف الإنتاج	٥
	٢٦	٢٢	أرباح ١٠%	٦
	٨٦	٢٤٤	∴ التكاليف النهائية	

فقط مبلغ وقدره مائتان وأربعة وأربعون جنيهاً و ٨٦/١٠٠ من الجنيه ،،،

بالورنيش قطره ٠,٧ مم وكثافة النحاس ٨,٩ جرام / سم ٣ - عدد لفات / ملف تقويم ٦٩ لفة -
 جانب واحد في المجرى - قطر المنتج ٢٨ سم - طوله ٢٠ سم - المجرى من النوع المفتوح،
 أبعادها (٦×١٥) مم - سعة المكثف ٣٠ ميكروفاراد،

ويلزم الآتي لعملية اللف :

١٠٠ جرام فيبر سمك ١,٥ مم للخوابير

٢٥٠ جرام ورنيش عازل

١/٦ فرخ برسبان مشمع (مسلفن)

باقي الخامات اللازمة يمكن اعتبارها من المصاريف الغير مباشرة

استغرق العمل لكل من العامل الماهر والعامل المساعد ١٠ ساعات (زمن دورة التشغيل) -
 زمن الإجهاد ١٥% - زمن التجهيز ٣٠ دقيقة - أجر العامل الماهر/ ساعة ٢ جنيه وأجر العامل
 المساعد / ساعة ٠,٧٥ جنيه - المصاريف الغير مباشرة تقدر بنسبة ١٠٠% من أجور العمال - الريح
 ١٠% من تكاليف الإنتاج .

والمطلوب حساب التكاليف النهائية للكشف على المحرك وإعادة لف ملفات التقويم

لاكتشاف احتراقها تماما " الحصان = ٧٣٦ وات، ط = ١٧/٢٢، ٣,١٤"

حـلـ المقياسية:

حساب تكاليف إعادة لف ملفات البدء (التقويم) المحترقة:

$$100 \times \frac{N - N_{\text{مرك}}}{N} = \% \text{ بما أن الانزلاق } \%$$

$$100 \times \frac{N - 2850}{N} = 0$$

∴ N ت (السرعة التوافقية) = ٣٠٠٠ لفة / د

$$Q \text{ (عدد الأقطاب)} = \frac{60 \times 2 \times 2}{N} = 00 \text{ قطب}$$

$$\frac{60 \times 2 \times 50}{3000} =$$

= ٢ قطب

$$\text{خ (خطوة اللف)} = \frac{\text{ط} \times \text{قطر المنتج}}{\text{عدد الأقطاب}}$$

$$= \frac{28 \times 22}{2 \times 7} = 44 \text{ سم}$$

عدد مجارى ملفات التفويم = $3/1 \times 24 = 8$ مجارى

بما أن يوجد جانب واحد فقط فى كل مجرى

∴ ف (عدد ملفات التفويم) = $\frac{1}{2}$ عدد مجارى التفويم

$$\frac{1}{2} \times 8 = 4 \text{ ملفات من عدد لفات الملف الواحد} = 69 \text{ لفة}$$

∴ طول السلك اللازم لللف بالزيادة = $(2+3) \times \text{ن} \times \text{ف} \times 1,1$

$$= (2+3) \times 4 \times 69 \times 1,1 \times 1,1 = 52219 \text{ سم}$$

∴ وزن السلك = حجم السلك × كثافة النحاس

$$\frac{\text{ط ق} \times \text{طول السلك} \times \text{كثافة النحاس}}{4}$$

$$= \frac{1,1 \times 52219 \times 0,7 \times 0,7 \times 3,14}{4} = 10 \times 4$$

$$= 1800 \text{ جرام} = 1,8 \text{ ك جرام}$$

∴ مطلوب 1,8 ك جرام من سلك نحاس معزول بالورنيش قطر 0,7 مم

جدول الخامات

ملاحظات	ثمن الكمية		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	اسم الصنف	م
	ج	ق	ج	ق				
أو بالعود للأطراف للتحميم والاختبار والتجربة	٤٦	٨٠	٢٦		١,٨	ك. جرام	سلك نحاس معزول بالورنيش قطر ٠,٧ مم	١
	١	-	٦		٦/١	فرخ	برسبان مشمع (مسلقن)	٢
	١	-	١٠		٠,١	ك. جرام	قيبر سمك ١,٥ مم	٣
	٩	-	٣٦		٤/١	ك. جرام	ورنيش عازل	٤
						لفة	شريط قطن	٥
						متر	مكرونة عازلة	٦
						ك. جرام	خشب	٧
						ك. جرام	قصدير لحام محشو قلقونية	٨
						علبة	فلكس مساعد صهر	٩
						لفة	دويارة	١٠
						لتر	مواد منظفة	١١
						فرخ	صنفرة حدادى ناعمة	١٢
						متر	سلك أطراف معزول مطاط	١٣
						ك و س	قدرة كهربية	١٤
	٥٧	٨٠	: جملة ثمن الخامات					

جدول تحليل العمل

ملاحظات	الزمن		القائم بالعمل	نوع العملية	م
	س	ق			
			م٠ع	أخذ بيانات بطاقة المحرك	١
			ع	فك الغطاءان الجانبيان وإخراج العضو الدائر	٢
			م٠ع	أخذ بيانات ملفات التقويم التالفة	٣
			ع	إزالة الملفات التالفة	٤
			ع	تنظيف المجارى	٥
			ع٠م٠ع	تقطيع البرسبان المشمع وعزل المجارى به	٦
			م٠ع	لف ملفات التقويم على الفورمة	٧
			م٠ع	تسقيط الملفات فى المجارى	٨
			م٠ع	لحامات الأطراف وعزلها بالمكرونة	٩
			م٠ع	اختبار عزل الملفات	١٠
			م٠ع	تقطيع خوابير الفيبر وإغلاق المجارى	١١
			م٠ع	اختبار القطبية	١٢
			٠ع	التشيع بالورنيش	١٣
			٠ع	التجفيف والتحميص	١٤
			ع	تنظيف رولمان البلى وتشحيمه	١٥
			ع	تنظيف مفتاح الطرد المركزى	١٦
			م٠ع	توصيل المكثف	١٧
			٠ع	تجميع المحرك وتثبيت الغطاءان الجانبيان	١٨
			م٠ع	تجربة المحرك بدون حمل وقياس السرعة	١٩
			م٠ع	تجربة نهائية وقياس شدة تيار محرك	٢٠

حساب أجور العمال :

بما أن زمن دورة التشغيل = ١٠ ساعات

$$\therefore \text{زمن الإجهاد} = \frac{10}{100} \times 10 = 1,5 \text{ ساعة}$$

$$\text{الزمن الأساسي} = 1,5 + 0,5 + 1,0 = 12 \text{ ساعة}$$

$$\text{زمن مكافأة الإنتاج} = 12 \times \frac{1}{4} = 3 \text{ ساعات}$$

$$\text{الزمن الكلي} = 12 + 3 = 15 \text{ ساعة}$$

∴ أجر العامل الماهر = ٢ × ١٥ = ٣٠ ساعة ، أجر العامل المساعد = ٠,٧٥ × ١٥ = ١١,٢٥ جنيه


∴ جملة أجور العمال = ١١,٢٥ + ٣٠ = ٤١,٢٥ جنيه

جدول التكاليف النهائية

ملاحظات	التكاليف		البيانات	م
	ق	ج		
١٠٠% من أجور العمال	٨٠	٥٧	ثمن الخامات	١
	٢٥	٤١	أجور العمال	٢
	٥٥	٩٩	التكاليف الأولية	٣
	٢٥	٤١	مصاريق غير مباشرة	٤
	٣٠	١٤٠	تكاليف الإنتاج	٥
	٠,٣	١٤	أرباح ١٠%	٦
	٣٣	١٥٤	∴ التكاليف النهائية	

فقط مبلغ وقدره مائة وأربعة وخمسون جنيهاً و ٣٣/١٠٠ من الجنيه ،،،

١- محرك تيار متغير استنتاجي ثلاثي الأوجه قفص سنجابي ، سرعته ١٤٢٥ لفة / د ويعمل على جهد ٣٨٠ فولت ٥٠ ذ/ث ونسبة الانزلاق ٥% وجودته ٨٠% ومعامل القدرة ٠,٨٥ تأخر وقدرته ١٠ حصان . عدد المجارى = ٤٨ - مجرى - بكل مجرى ٣٠ موصل (جانب ملف واحد بالمجرى) وقطر السلك المستعمل بالعازل ٠,٤ مم وكل ١٠٠٠ متر من هذا السلك يزن ٢٥ كيلو جرام وثمن الكجم من هذا السلك ٣٢ جنيه طول العضو الثابت ٤٠ سم وقطره ٥٠ سم وأبعاد المجرى موضحة بالرسم المرفق .

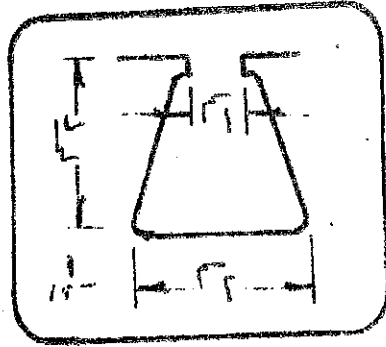

البرسيان مشمع الفرخ (٦٠ × ١٠٠) سم ٢ سعره ٦ جنيهات . الفبر سمك ٢,٥ مم وكثافته ١,٥ جم / سم ٣ وثمن الكيلو جرام من الفبر يعادل ١٠ جنيهات . شريط القطن يباع باللفة ٥٠ متر ، سعر اللفة ١,٢ جنيهه ، يلزم ٣ كيلو جرام ورنيش عازل سعر الكيلو جرام ٣٦ جنيهه . باقى الخامات المساعدة يقدر ثمنها ٩ جنيهات . زمن دورة التشغيل للعامل الفنى والعامل المساعد ٢٠ ساعة - زمن الإجهاد ١٥ % من زمن دورة التشغيل - زمن التجهيز ساعة واحدة ، أجر العامل الفنى/ساعة ٢ جنيهه وأجر العامل المساعد / ساعة ٠,٧٥ جنيهه . المصاريف الغير مباشرة تقدر على أساس ١٥٠ % من الأجور - الربح ١٠ % من تكاليف الإنتاج .

٢- احسب التكاليف النهائية لإعادة لف ملفات هذا المحرك حتى التركيب والتجربة النهائية .

المطلوب عمل المقايسة التثمينية بتكاليف إعادة لف العضو الثابت لمحرك ثلاثي الأوجه يعمل على ضغط (جهد) ٣٨٠ فولت (Δ / Y) وسرعته ١٤٢٥ لفة / د عند انزلاق ٥% عدد ملفات مساويا لعدد مجاريه وقدرها ٢٤ مجرى وبكل مجرى ١٠٠ موصل من سلك نحاس معزول بالقطن قطره ٠,٥ مم وكل ١٠٠ متر منه تزن ٢٥٠ جرام ، سعر كجم السلك ٣٢ جنيه وطول

العضو الثابت ٢٠ سم وقطره الداخلى ١٤ سم وقطره الخارجى ١٧ سم أبعاد المجرى (١٠ × ١٢)
مليمتراً . جملة ثمن الخامات اللازمة بدون السلك تبلغ ١٢ جنيه

والمطلوب ١- حساب وزن السلك وثمانه

أ- حساب عدد أفرخ البرسيان (١٠٠ × ٦٠) سم اللازمة

ب- حساب وزن الفبر إذا كان سمكه ٢ مم وكثافته ١,٥ (جم/سم^٣)

ج- سطر جدول به جميع الخامات اللازمة أجر العامل الفنى اليومى ١٤ جنيه - والعامل المساعد ٤,٢٠ جنيه والمصاريف الغير مباشرة ٥٠% من التكاليف الأولية .

٣ محرك تيار متغير استنتاجى قفص سنجابى وجه واحد ذو مكثف بياناته:

يعمل على ضغط ٢٢٠ فولت - ٥٠ ذ/ث - جودته ٨٥% - جتا $\Phi = ٠,٨٦$ - تأخر ويدور

العضو الثابت الداخلى = ١١٧ ملليمتر والطول المحورى له = ١٤٠ ملليمتر .

عدد المجرى = ٢٤ مجرى (عرضها ٧ مم وعمقها ١٢ مم) . ملفات البدء "التقويم" ٢٠ موصل

بكل مجرى . ملفات التشغيل ٦٠ موصل بكل مجرى

كل ١٠٠٠ متر من سلك البدء تزن ٥٠٠ جرام وسعر كجم السلك ٢٠ جنيه

كل ١٠٠٠ متر من سلك التشغيل تزن ١٥٠٠ جرام وسعر كجم السلك ١٦ جنيه

البرسيان مشمع (١٠٠ × ٦٠) سم ٢ وسعر الفرخ سمك ٠,٢ مم ٦ جنيه الفبر سليم ولا يلزم

تغييره يلزم ٠,٧٥ كجم ورنيش عازل سعر كجم الورنيش العازل ٣٦ جنيه . باقى الخامات

يقدر ثمنها ١٢ جنيه ، زمن دورة التشغيل ١٠ ساعات وزمن التجهيز ١/٢ ساعة وزمن الإجهاد

١٥% من زمن دورة التشغيل اجر العامل الفنى / ساعة ١,٦ جنيه واجر المساعد/ ساعة ٠,٧

جنيه . المصاريف الغير مباشرة تقدر على أساس زمن تشغيل الماكينات . والأجر المتوسط

مجموعة الماكينات والعدد المستخدمة ٢,٦ جنيه/الساعة الربح ١٠% من تكاليف الإنتاج .

احسب التكاليف النهائية للف ملفات المحرك

١- ماذا يقصد بعملية الإصلاح وعملية الصيانة .

ب- ما هى البيانات اللازمة لإعادة لف محرك استنتاجى ثلاثة أوجه محرك من النوع

الاستنتاجى ثلاثى الأوجه ،عضوه الدائر الملفوف قطره ٥٦ سم وطوله المحورى ٨٠ سم

ويحتوى على ٣٦ مجرى - قطر السلك بالعازل ٢ مم .

ج- أوجد طول لفة واحدة من لفات المحرك علماً بأن :

٢- سرعة دوران المحرك ٩٦٠ دورة/ دقيقة

٣- نسبة الانزلاق ٤% والتردد ٥٠ ذ/ث " ط = ٣,١٤ "

بالكشف على مفتاح هوائى ذو زرین ضاغطین ثلاثة أوجه زيتى مجهز بوقاية ضد زيادة التيار وعدم الفولت لمحرك استتاجى وجد أن سبب العطل حرق ملفه المغناطيسى الذى بياناته كالاتى :

طول الملف ٣٠ مم وقطاعه مربع ضلعه الداخلى ٢٤ مم ومحيطه ٢٥٦ مم وقطر السلك المستعمل بالعازل ٠,٥ مم والمطلوب :

أ- بيان إجراءات الكشف ثم الفك وإجراء اللازم ثم التركيب والتجربة وحصرها فى جدول زمن التشغيل بدون حساب الزمن .

ب- إيجاد طول السلك اللازم بالمتر .

المراجع

- ١ ورشة لف وإصلاح الآلات أحادية الوجه (المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة السعودية) .
- ٢- ورش الوقاية وإجراءات التشغيل .
- ٣ ورش لف وإصلاح المحركات الحثية أحادية الوجه (عملي) .
- ٤- ورشة تركيبات كهربائية .
- ٥- تكنولوجيا الصيانة الكهربائية والمقاييسات بالإدارة العامة للبرامج والمواصفات بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني .
- ٦- وحدة الخدمة والصيانة والإصلاح بمركز التكنولوجيا المتميز (TCAE) .
- ٧- كتاب المقاييسات وزارة التربية والتعليم (التعليم الصناعي) .

تصميم الغلاف وعمل النماذج والطبع والإخراج العربي



مكتبة الزمزم - الديوان العام

٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م

حقوق الطبع و النشر محفوظة لمصلحة الكفاية الانتاجية
ولايجوز الطبع او النشر الا بموافقتها