



جمهورية مصر العربية
وزارة التجارة والصناعة
مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني

تكنولوجيا اللحام والمقاييسات

الصف الثالث

نظام التلمذة الصناعية

تأليف

مهندس / محمود خضر

مراجعة

مهندس / مدحت أبو الحسن

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع	الفصل	الباب
١٠ - ٧	ميتالورجيا اللحام : - تعريف بكلمة ميتالورجيا اللحام .	١	
٢١ - ١١	- لحامات المعادن الحديدية (صلب كربوني - سبائك)		
٢٦ - ٢١	- لحامات الحديد الزهر بالقوس الكهربائي وهب الغازات		
٢٨ - ٢٦	- الخواص الهامة لبعض المعادن وقابليتها للحام		
٣٢ - ٢٩	- لحامات المعادن الغير حديدية (النحاس - الألومنيوم)		
٣٢	العوامل التي تؤثر على جودة اللحام :	٢	
٣٦ - ٣٢	- إعداد حواف الوصلة قبل البدء في الحام		
٣٧ - ٣٦	- نوع وشدة التيار المستخدمة في اللحام		
٣٨ - ٣٧	- القطبية المستخدمة أثناء اللحام		
٣٩ - ٣٨	- مقدار طول القوس الكهربائي أثناء اللحام		
٤٠ - ٣٩	- مقدار سرعة سير الاكترود أثناء اللحام		
٤٠	- نوع معدن الاكترود المستخدم ونوع الغلاف الكاسي له		
٤١	- ما يجب مراعاته عند اللحام في مستوى النظر		
٤٢ - ٤١	- هبة (أنحراف) القوس الكهربائي		
٤٢	- زوايا ميل الاكترود على خط اللحام		
٤٤ - ٤٣	- حركة أرجحة الاكترود على خط اللحام		
٤٤	- خبرة ومهارة الفني المشتغل في اللحام		
	- الحالة الصحية والنفسية للفني أثناء اللحام		
٤٦	صناعة أسياخ اللحام بالقوس الكهربائي المغلفة :	٣	
٤٦	- كيفية إعداد الأسياخ قبل التغليف		
٤٧	- كيفية إعداد مكونات الغلاف الخارجي وطرق خلطها		
٤٨ - ٤٧	- طريقة تغليف الأسياخ (بالفمس / البثق)		
٤٨	- طريقة تجفيف الغلاف الخارجي وتعبئة الاكترودات		
٤٩	- المقاسات الدولية للاكترودات اللحام المغلفة		
٥٠	- العيوب المختلفة لأكترودات اللحام		
	- طرق تخزين الكترودات اللحام		
٥٣ - ٥٢	خواص وتفصيل الأغلفة الكاسية لأكترود اللحام :	٤	
٥٤ - ٥٣	- الغلاف السليولوزي - الروتيلي		
	- الغلاف القاعدي - الحامضي		
٥٩ - ٥٦	توصيف أسياخ اللحام محليا ودوليا :	٥	
٧٠ - ٥٩	- توصيف الأسياخ محليا .		
	- توصيف الأسياخ دوليا .		

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع	الفصل	الباب
٧٢ - ٧٩ ٨٠ - ٨٤	اختبارات التفتيش على جودة شريط اللحم : - اختبارات غير اتلافية . - اختبارات اتلافية .	٦	الأول
٨٦ - ٨٨ ٨٩ - ٩٤	الرموز والمصطلحات الفنية في اللحم : - المصطلحات الفنية في اللحم والتعريف التكنولوجي لها . - الرموز الأساسية والرسومات المتفق عليها دوليا في اللحم .	٧	
٩٦ - ٩٧ ٩٨ - ١٠١ ١٠٢ - ١٠٤ ١٠٤ - ١٠٥	تصميمات أعصاب الدعم والتقوية لوصلات اللحم : - بعض أشكال أعصاب الدعم للوصلات التي تتعرض للحركة . - بعض تصميمات لحواف المنصات والعتبات وحوامل الأشياء . - بعض تصميمات حوامل الكراسي (الكابولي) - بعض تصميمات لطرق ربط الآلات والمعدات	٨	
١٠٧ ١٠٧ ١٠٨ ١١١ - ١٠٨ ١١٢ ١١٣ - ١١٦	حساب الاجهادات المؤثرة على وصلات اللحم : - متانة اللحامات . - المتانة القصوى . - إجهادات التشغيل . - الأحمال الإستاتيكية والديناميكية . - الرموز المستعملة في حسابات الإجهادات . - بعض أشكال التصميمات وحسابات جهدها .	٩	
١١٨ ١١٨ - ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٢١ ١٣٥ - ١٣٦ ١٣٧ - ١٣٨ ١٣٩	كروت الصيانة الدورية لمعدات اللحم : - تعريف الصيانة بصفة عامة . - الصيانة الدورية - الصيانة الوقائية - الصيانة العلاجية - مستندات الصيانة - كارت الصيانة - كارت الأعطال - كارت قطع الغيار - مستندات الاختبار - الصيانة الشاملة - الصيانة الوقائية - تمرين على القدرة لعمل خطة صيانة	١٠	

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع	الفصل	الباب
١٤١	القطاعات المعدنية الهامة شائعة الاستخدام : - القطاعات (خاصة - زاوية متساوية - حرف Z - (T-I-Y)	١١	الأول
١٤١ ١٥١-١٤٨	- أشكال المجسمات الهندسية الهامة - جداول أشكال وأوزان القطاعات المعدنية		
١٥٤-١٥٣ ١٥٥ ١٥٥	تخطيط المصانع ومناولة المواد : - تخطيط الورش النوعية - تخطيط الورش بنظام الإنتاج - تخطيط بنظام العمل خارج المصنع	١٢	
١٦٧-١٦٠	المواصفات الفنية والأمنية لورشة اللحام : - المواصفات الفنية لورشة اللحام - المواصفات الأمنية لورشة اللحام	١٣	
١٧٥-١٦٩	المصطلحات الأجنبية المستخدمة في أعمال اللحام : - المصطلحات الفنية الإنجليزية الخاصة باللحام	١٤	
١٧٧ ١٧٨-١٧٧ ١٧٩ ١٨٠-١٧٩	المقاييس : - حسابات حجوم غازات اللحام - حساب حجوم غاز الأكسجين داخل الأسطوانة - حساب حجوم غاز الأكسجين أثناء اللحام - حساب حجوم غاز الاستيلين داخل الاسطوانة - حساب حجوم غاز الاستيلين المستهلك أثناء اللحام	١	الثاني
١٨٢ ١٨٣ ١٨٣	حسابات الطاقة الكهربائية والحرارية للقوس : - حساب الطاقة الكهربائية المستهلكة أثناء اللحام - حساب الطاقة الحرارية للقوس الكهربائي - حسابات ثمن الاكترودات المستهلكة في اللحام	٢	
١٨٦ ١٨٧-١٨٦ ١٨٧	تقدير الزمن اللازم لإنتاج مشغولات اللحام : - تقدير زمن التجهيز للمشغولات - تقدير زمن عملية اللحام في المشغولات - تقدير زمن التشطيب للمشغولات بعد عملية اللحام	٣	

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع	الفصل	الباب
١٨٩	حسابات المقاييس التمنية للمشغولات :		
١٨٩	- العناصر الرئيسية للمقاييس		
١٩١-١٩٠	- تقدير ثمن الخامات		
١٩١	- تقدير أجور العمال	٤	٣
١٩٢-١٩١	- قيمة استهلاك الماكينات والعدد		
١٩٣	- تكلفة الطاقات المستخدمة		
١٩٣	- المصاريف الغير مباشرة		
١٩٣	- الأرباح المتظرة		
١٩٦	- نموذج لمقاييس محلولة لمنتج كامل .		
٢١٣	أمثلة تطبيقية لمقاييس فنية وحلها :	٥	
٢٢٣-٢١٤	- عدد من المقاييس في لحامات الأكسي استلين وحلها		
	- عدد من مقاييس في لحامات القوس الكهربى وحلها		
٢٢٧	أسئلة واختبارات ومراجعة		
٢٣٥-٢٢٩	جداول تحويل الأوزان والأطوال والقدرات ودرجات الحرارة من النظام الإنجليزى إلى النظام المترى		

** مقدمة **

إن من أهداف التشكيل هو وصل المعادن بصفة دائمة وهو ما يعبر عنه ميتالورجيا بلحام دائم والوصل الدائم بين الأجزاء يتم بأسلوب الميتالورجي بدمج أطراف الوصل بعضها ببعض والطرق المعروفة للحام الدائم تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين هما اللحام بالضغط واللحام بالصهر .
واللحام هو المهنة الميكانيكية الوحيدة التي تجرى فيها الأبحاث للتغلب على مشكلها والوصول إلى طرق لحام أقرب إلى المثالية حيث يعتبر اللحام أحد دعائم الصناعة الحديثة .
ومن حين لآخر تظهر اكتشافات جديدة في هذه المهنة من معدات وأجهزة حديثة متطورة تؤدي إلى تقنية عالية في عملية اللحام .
ولقد روعي في هذا الكتاب الشرح المبسط لجميع الموضوعات التي تشمله حيث ذودت هذه الموضوعات بالرسومات والجداول التوضيحية حتى يتسنى للطلاب تفهم كل الصعاب وفتح أمامهم كل الفرص لتأخذ طريق النجاح .

وأملنا من الله أن يكون هذا الكتاب عوناً لأبنائنا الطلاب ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد .
(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أصراً كما حملته على الذين من قبلنا)

صدق الله العظيم

المؤلف

مهندس / محمود خضـر

الباب الأول

الفصل الأول

ميتالورجيا اللحام Metallurgy of Welding

الميتالورجيا : هو كيفية استخراج المعادن من خاماتها وقمتها للاستعمال في الصناعات المعدنية ويشمل كل أطوار الاشتغال بالمعادن وهي مواد خام بما في ذلك انتاجها وإعدادها وتجهيزها .

بعض مبادئ عامة لعلم الميتالورجيا

يلزم لفهم ميتالورجيا اللحام تعرف بعض المبادئ الرئيسية لعلم الميتالورجيا على وجه العموم

تعريف الفلزات والسبائك

تنقسم العناصر الكيماوية إلى فلزات ولا فلزات ومعظم الـ ٩٦ عنصرا المعروفة في الطبيعة فلزات يستعمل ٤٠ % منها في الأغراض التجارية .

والفلزات : هي العناصر التي لها لمعان فلزي والتي تكون شحنتها في سوائل التحليل الكهربائي موجبة .

واللا فلزات : هي العناصر التي ليس لها لمعان معدني والتي تكون شحنتها في سوائل التحليل الكهربائي

سالبة . *****

والسبائك : هي خليط له خواص فلزية وتتكون من عنصرين أو أكثر يكون علي الأقل أحدهما فلز

***** فمثلا يتحد الحديد مع الكربون مكونا سبيكة تسمى الصلب .

التجمد والبنية البلورية للفلزات والسبائك:

تنتج البنية البلورية للمواد الفلزية من تولد ونشؤ الفلزات والسبائك في الحالة السائلة ولمعرفة الكيفية التي تتكون بها البلورات نذكر أولا أن كل شيء في الطبيعة يتكون من ذرات وفي الحالة السائلة تتحد غالبا كل ذرتين أو أكثر معا لتكوين جزيئات .

السيولة : طوال بقاء الفلز في الحالة السائلة تتحرك ذراته تحركا حرا فيما بينها داخل نطاق السائل


***** وتنجذب الذرات بعضها إلى بعض بدرجة معينة ممثلة في تلك الحالات خواص التوتر السطحي

واللزوجة ولكنها تتقل بحيث يخضع الفلز السائل بسهولة لأقل ضغط مسلط كما أنه يتشكل فورا بشكل

الإناء الذي يحتويه . ويعزى نقل الذرات إلى الطاقة الحرارية الممتصة في أثناء عملية الصهر وعلى ذلك في


الحالة السائلة لا تتحد الذرات لنفسها أي ترتيب منظم .

حالة التجمد : عندما يبرد معدن منصهر فإنه يصل إلى درجة حرارة يبدأ عندها حدوث التصلب أو التجمد ومع انخفاض درجة الحرارة تناقص الطاقة الحرارية للذرات التي تكون المعدن السائل ولا تصير الذرات حرة التحرك ويحدث في النهاية أن تتغلب قوى التجاذب التي بين الذرات على عدم مقدرتها على التحرك وتبدأ الذرات في الترابط على هيئة أشكال منتظمة أو أنماط محددة وتكون هذه الأنماط المحددة من تشابكيات ثلاثية الأبعاد تعرف باسم التشابكيات الخياريه تنظم في خطوط تخيلية تصل بين الذرات في ترتيب متماثل ويمكن تصور الخطوط التخيلية على أنها قيود القوة التي تحفظ الذرات على مسافات متساوية تقريبا بعضها ببعض وهذا الطور الجامد ذو الترتيب المنظم يسمى بالبلورة وكل الفلزات

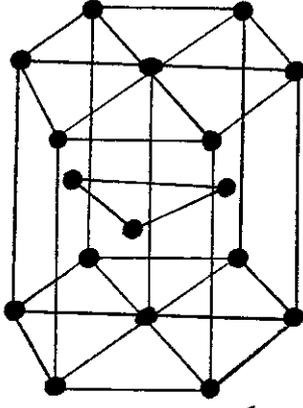


شكل (١ - ١ - ج)

تشابكية سداسية

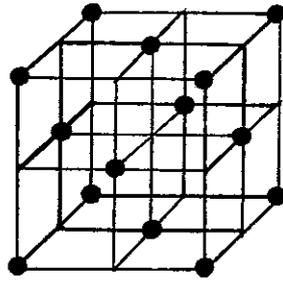

شكل (١ - ١ - ب)

تشابكية مكعبة مركزة الوجه

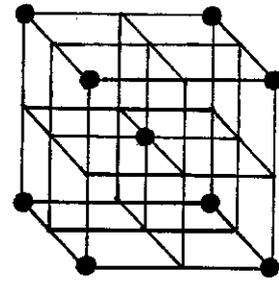

شكل (١ - ١ - أ)

تشابكية مكعبة مركزة الجسم

والسبائك المعدنية بما في ذلك الصلب لها بنية بلورية شكل (١ - ١)


شكل (١ - ١)

بلورات السبائك: التشابكيات التي سبق ذكرها تخص الفلزات النقية لذلك فهي تتكون من نوع واحد من أنواع الفلزات وعند خلط فلزين أو أكثر في حالة منصهرة يتغير الوضع

طبقا لنوع الذرات .

المنحنى الحراري - Heating Balance Curve

هو عبارة عن لوحة بيانية تسجل فيها كافة المعلومات الأساسية المتعلقة بكيفية تجمد السبيكة والأطوار التي

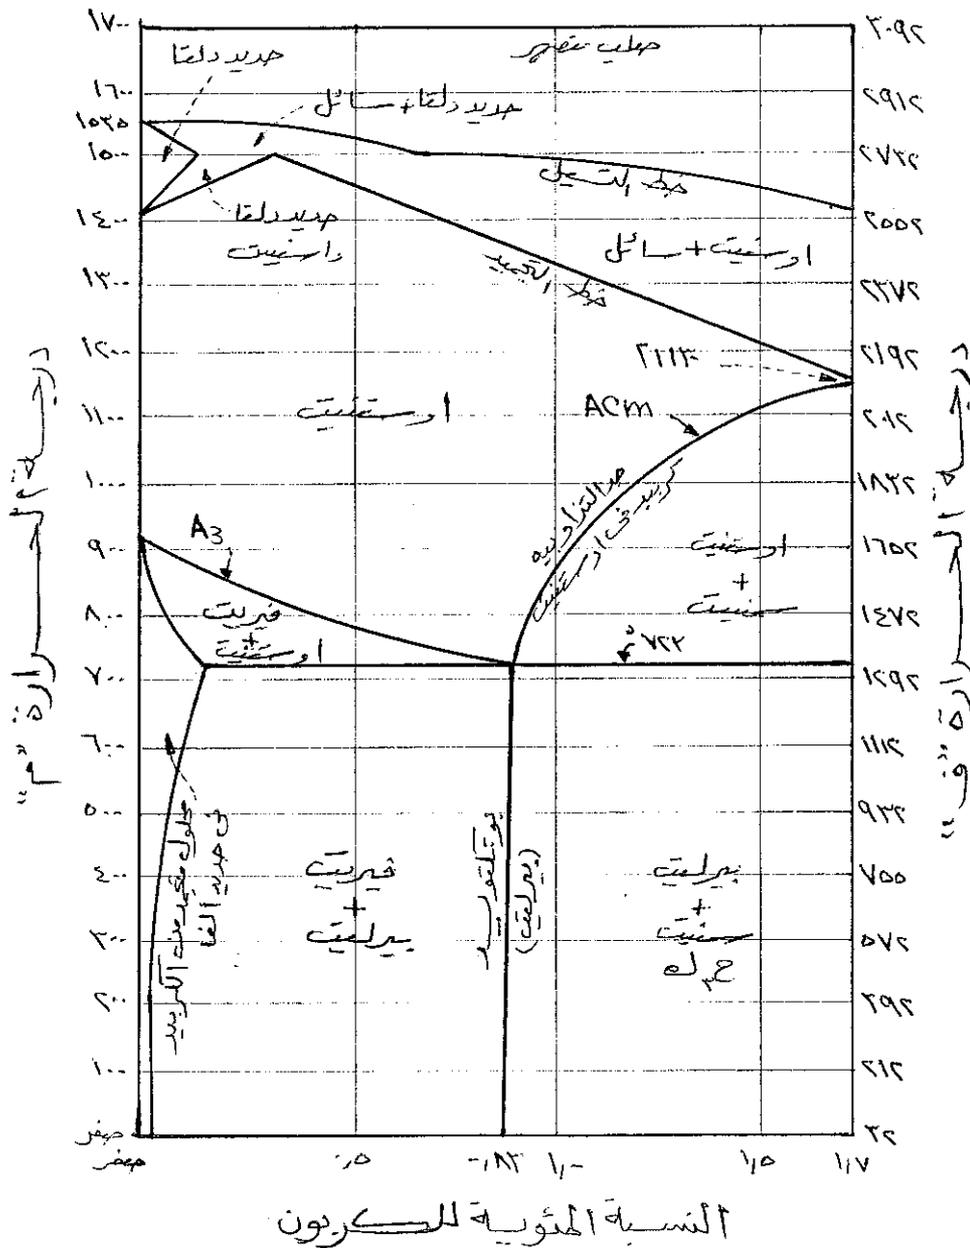

* مخطط التوازن الحراري للحديد والكربون *

شكل (1-2)

تتكون أثناء التجمد وأي تغيرات ممكن أن تحدثها هذه الأطوار الجامدة في أثناء التبريد والتسخين وستتناول المنحنى الحراري للحديد والكربون وهو يلخص الأطوار التي تتكون في سبائك الحديد والكربون كما يحددها مقدار الكربون الموجود ودرجة الحرارة التي تسخن إليها السبيكة .
ويمكن تبويب سبائك (الحديد + الكربون) طبقا لنسبة الكربون .
فالسبائك التي تحتوي على نسبة أقل من ١,٧ % كربون تسمى أنواع الصلب
والسبائك التي تحتوي على نسبة أكبر من ١,٧ % تسمى أنواع الحديد الزهر
والشكل (١-٢) هو منحنى التوازن الحراري للحديد والكربون والذي يبين العلاقة وبين النسبة المتوية للكربون ودرجة الحرارة والأطوار التي تتكون في سبائك الحديد والكربون طبقا لنسبة الكربون ودرجة الحرارة .

ميتالورجيا اللحام :

بعد دراسة التركيب الداخلي للعناصر والسبائك ودراسة المنحنيات الحرارية للسبائك يمكن تعريف ميتالورجيا اللحام على أنها معرفة التأثيرات الكيميائية والفيزيائية والتغيرات الحرارية المتعلقة بانصهار معدن اللحام في منطقة اللحمة .

لحام المعادن الحديدية

أ - لحام الصلب الكربوني

ينقسم الصلب الكربوني إلى ثلاث أنواع حسب النسبة المئوية للكربون وهي :-

• صلب منخفض الكربون Low carbon steels

• صلب متوسط الكربون Medium carbon steels

• صلب عالي الكربون Hight carbon steels

وقابلية الصلب الكربوني للحام يتوقف على نسبة الكربون فيه ويمكن لحام جميع أنواع الصلب بأسلوب واحد وكلما زادت نسبة الكربون زادت صعوبة لحامها ويلزم اتخاذ احتياطات معينة

أولاً : لحام الصلب المنخفض الكربون : *low carbon steels welding*

الصلب المنخفض الكربون هو صلب يحتوي على نسبة كربون لا تزيد عن ٠,٢٥ % ويستعمل على نطاق واسع في الأغراض الصناعية .

طرق اللحام : *Welding Methods*

جميع أنواع الصلب المنخفض الكربون من السهل لحامها بكل وسائل اللحام

١ - اللحام بالغاز : Gas Welding

***** يكاد يقتصر لحام أنواع الصلب المنخفض الكربون بالغاز على

اللحام بالأكسي استيلين ويستعمل عادة لهب متعادل للحام ويمكن زيادة سرعة اللحام باستعمال لهب مختزل بمقدار طفيف وهذا اللهب يكرين أسطح الحافات الجاري لحامها والوصلات الملحومة بهذه الكيفية تكون عالية الجودة ويفضل استعمال أسياخ للحام والمسماة بـ (High test) معدنا للحشو وهو صلب يحتوي على نسبة كربون من (٠,١٥ - ٠,٢٠) في المائة وبعض عناصر معدنية معينة تؤكد خلوص اللحمة من الأكاسيد وتعطي المعدن المنصهر السيولة المناسبة .

٢ - اللحام بالقوس المحجب Inert Gas Shilded Welding

يمكن بسهولة لحام أنواع الصلب الكربوني منخفض الكربون بطريقة القوس المحجب وتوقف الطريقة الفنية التي تؤكد الحصول على تغلغل وصهر كافيين على تخانة المعدن المراد لحامه ويمكن استعمال الكترودات الصلب الطري من المجموعة حسب تصنيفات (ASTM-AWS) للحام أنواع الصلب المنخفض الكربون والكترودات منخفضة الأيدروجين .

٣ - اللحام بالقوس المغمور : Sub Merged Arc Welding

لا توجد صعوبات في لحام الصلب المنخفض الكربون بطريقة القوس المغمور

٤ - اللحام بالقوس الكربونية Carbon Arc Welding :

من الممكن لحام أنواع الصلب المنخفض الكربون بهذه الطريقة ولكن تتوقف النتائج على الطريقة الفنية المستخدمة وقد تنتج لحامات قصفه إذا أجري اللحام بالقوس الكربوني دون استخدام مساعد صهر خاص أو إدخال مساعد صهر مناسب في مجرى القوس نحصل على لحامات عالية الجودة .

٥ - لحام الترميت : Thermit Welding

يعطى لحام الترميت بالصهر نتائج ناجحة مع أنواع الصلب المنخفض الكربون باستعمال ترميت التطريق (الحدادة) ويجب قبل إجراء اللحام تسخين سطوح الوصلة تسخيناً سابقاً بين (١٦٠٠ ف - ١٧٠٠ ف) ونقاوة اللحمة المترسية تغني عن الحاجة إلى تطريق أو معاملة حرارية تالية لإكساب اللحمة خواص فيزيائية جيدة .

٦ - لحام المقاومة : Resistance Welding

تستخدم هذه الطريقة في لحام جميع أنواع الصلب المنخفض الكربون وأنسب أنواع الصلب المنخفض الكربون في اللحام هو الذي يحتوي على نسبة ٠,١٥ % كربون أو أقل من ذلك .

٧ - اللحام بالضغط مع التسخين بلهب الغاز : Pressure Welding with Gas Heating

يمكن لحام قطاعات الصلب منخفض الكربون بطريقة اللحام بالغاز مع الضغط ويسمح بتفاوت ملحوظ في جودة إعداد وجهي التلاحم ولكن يلزم تنظيف السطوح تنظيفا جيدا ويسلط عموما ضغط ابتدائي مقداره ١٠٠٠ رطل / بوصة^٢ من المقطع المستعرض في أثناء التسخين السابق يعقبه ضغط فلتحة مقداره ٤٠٠٠ رطل / بوصة^٢ من المقطع المستعرض وتكون متانة الوصلات معادلة لمتانة معدن الأساس .

٨ - اللحام بالمونة : Brazing

يمكن لحام أنواع الصلب المنخفض الكربون بلحام المونة وتقصد سطوح الوصلة باستعمال مادة مساعدة مناسبة وسيخ لحام من سبيكة نحاسية ثم يصهر السخ في داخل الحيز الموجود بين السطوح المقصدرة والمطلوب وصلها .

ثانيا : لحام الصلب المتوسط الكربون : Medium Carbon Steels

Welding

الصلب المتوسط الكربون هو الذي يحتوي على نسبة كربون ما بين (٠,٣ - ٠,٥) % كربون

طرق اللحام : Welding Methods

يمكن لحام أنواع الصلب متوسط الكربون بمختلف أساليب الصهر والخصائص الميتالورجية لمعدن الأساس

هي التي يتوقف عليها اختيار الأسلوب الفني . والمواد المستعملة في اللحام وفي بعض الحالات يلزم تسخين سابق وتسخين لاحق للوصول إلى الجودة المطلوبة في اللحام ومن هذه الطرق :

١ - اللحام بالغاز : Gas Welding

في اللحام بالأكسي استيلين يمكن الحصول على لحام جيد إذا استعمل استيلين زيادة في هب اللحام والصعوبة الناشئة في هذا النوع من اللحام تكون مركبات صلده مصنعة لكن يمكن معالجتها بالمعاملات الحرارية بعد اللحام .

٢ - اللحام بالقوس المحجب : Inert Gas Shilded Welding

نسبة الكربون الموجودة في معدن الأساس والصلب متوسط الكربون يتوقف عليها تقبل هذا النوع من اللحام وإذا كانت عملية اللحام متبوعة بتبريد سريع ينتج عنها مناطق صلدة ومصنعة .

٣ - اللحام بالقوس المغمور : Sub merged Arc Welding

يتم لحام الصلب المتوسط الكربون بهذه الطريقة بسهولة .

٤ - لحام الترميت : Thermit Welding

يتم بنجاح لحام الصلب المتوسط الكربون بهذه الطريقة كما هو الحال في الصلب منخفض الكربون ويستعمل عادة ترميت التطريق ولكن زيادة الكربون الآتية من معدن الأساس تنتج مقاومة شد أعلى ومطيليه أقل .

٥ - لحام المقاومة : Resistance Welding

يتم لحام الصلب المتوسط الكربون بهذه الطريقة ولكن بأساليب فنية خاصة .

٦ - اللحام بالضغط مع التسخين بلهب الغاز : Pressure Welding with Gas Heating

يُجرى في هذا النوع من اللحام على الصلب متوسط الكربون بنفس الخطوات التي تجري على الصلب منخفض الكربون .

ثالثا : لحام الصلب عالي الكربون : *Hight carbon steels Welding*

الصلب عالي الكربون هو الصلب الذي يحتوي على نسبة أعلى من ٠,٥ % وهذا النوع من الصلب يستخدم في صناعة (العدد - القوالب - الأسطوانات - اليايات - أسلحة المناشير)

طرق اللحام : *Welding Methods*

اللحام في هذا النوع من الصلب يكون أصعب من اللحام في الأنواع الأخرى من الصلب نظرا لارتفاع نسبة الكربون فيه ويكون تطبيقات اللحام فيه قليلة مثل إصلاح الأجزاء المشروخة ومن هذه الطرق .

١ - اللحام بالغاز : *Gas Welding*

ويجب أن يكون غاز الاستيلين المستخدم في اللحام زائد في لب اللحام للحصول على وصلة لحام متينة وتستخدم أسياخ لحام عالية الكربون ونتيجة حرارة اللحام تنتج وصلة لحام خواصها تختلف عن خواص معدن الأساس وذلك لارتفاع نسبة الكربون في هذا النوع من الصلب .

٣ - اللحام بالقوس المحجب : *Inert Gas Shieded Welding*

في هذا النوع من اللحام يتم تسخين الجزئين المراد لحامهما تسخينا سابقا تسخينا إلى درجة حرارة (٤٠٠ ف) على الأقل قبل اجراء اللحام ثم التسخين بعد اللحام إلى درجة ما بين (١٣٥٠ - ١٤٥٠ ف) للحصول على نتائج جيدة ولتلاشي الصلادة و القصفة التي تنتج دون اجراء عملية التسخين في الوصلة ولكن يتم تشغيل معدن اللحمة على الماكينات يجب تخميره أو تبريده ببطيء أثناء اللحام وهذا النوع من اللحام يستخدم في تكسية سطح متآكل أو تكوين سطح صلد .

٣ - اللحام بالقوس المغمور : Submerged Arc Welding

نادرا ما تستخدم هذه الطريقة في لحام الصلب عالي الكربون .

٤ - لحام الثرميت : Thermit Welding

يتم اللحام بهذه الطريقة في الصلب عالي الكربون بسهولة وذلك لانخفاض درجة حرارة معدن الأساس .

٥ - لحام المقاومة : Resistance Welding

يمكن لحام الصلب عالي الكربون بهذه الطريقة وخاصة طريقة الوميض والفلطحة .

٦ - اللحام بالضغط مع التسخين بلهب الغاز : Pressure Welding with Gas Heating

للحصول على وصلة عالية الجودة عند لحام أنواع الصلب عالي الكربون بلحام الغاز مع الضغط . يلزم وضع الجزئين المراد لحامها في وضع تقابلي مسطح وتشطيب أملس للسطحين المتقابلين . كذلك يلزم تجنب تسخين أنواع الصلب هذه تسخينا زائدا عن الحد وإلا فقد تنتج شقوق على الساخن والقاعدة العامة هي استعمال ضغوط عالية لإجراء الفلطحة عند درجات حرارة منخفضة نسبيا .

ب - لحام الصلب السبائكي : -

هو الصلب الذي يحدد خواصه وجود عنصر أو أكثر علاوة على العناصر التي توجد في الصلب الكربوني مثل وجود عنصر المتجنيز أو السليكون .

أنواع الصلب السبائكي

توجد الأنواع الآتية من الصلب السبائكي المنخفض التسابكية : -

- ١ - الصلب السبيكي النيكلي العادي .
- ٢ - الصلب السبيكي النيكل النحاس .
- ٣ - الصلب السبيكي المنجنيزي المولبديني .
- ٤ - الصلب السبيكي الكربوني المولبديني .

- ٥ - الصلب السيكي النيكل الكرومي .
- ٦ - الصلب السيكي الكرومي المولبديني .
- ٧ - الصلب السيكي النيكل الكرومي المولبديني .
- ٨ - الصلب السيكي الكرومي .
- ٩ - الصلب السيكي الكرومي الفناديومي .
- ١٠ - الصلب السيكي المنجنيزي .

طرق اللحام :

وستعرض فيما يلي مدى استجابة هذه السبائك للحام بالطرق المختلفة :

١ - اللحام بالغاز :

في هذا النوع من اللحام (الأكسي استيلين) يجب استعمال أسياخ لحام تركيبها الكيميائي يختلف عن المعدن المراد لحامه وذلك للتعويض عن بعض الفقد الذي يحدث أثناء اللحام وللحصول على متانة في اللحام تستخدم أسياخ لحام من الصلب عالي الكربون وللحصول على مقاومة عالية للتآكل تستخدم أسياخ من نفس المعدن المراد لحامه .

٣ - اللحام بالقوس المحجب بالفلكس :

تستخدم هذه الطريقة في لحام الصلب السيكي المنخفض على نطاق كبير ويوجد في الأسواق أنواع متعددة من الاكترودات تستخدم في هذا النوع من اللحام منها قليلة التغلغل وعميقة التغلغل ومنخفضة الأيدروجين ، والاكترودات منخفضة الأيدروجين تستخدم في اللحامات التقابلية .

٣ - اللحام بالقوس المحجب بغاز خامل :

تستخدم هذه الطريقة من اللحام في أنواع معينة من الصلب السبائكي والمعامل حراريا وإذا استعمل معدن إضافة يجب أن يوضع في الاعتبار التركيب الكيميائي لهذا المعدن حتى تكون اللحمة بالخواص الفيزيائية المناسبة والشكل (٣-١) يوضح مشعل لحام لأسلوب اللحام بالتنجستين في غاز واق (TIG) والشكل (٤-١) يوضح مشعل لحام لأسلوبي لحام المعادن في غاز خامل وغاز فعال مع رسم تخطيطي لتجهيزه اللحام (MIG/MAG) .

٤ - اللحام بالقوس المغمور :


الطريقة المستخدمة في هذا النوع من اللحام تشبه إلى حد كبير الطريقة المستخدمة في لحام الصلب منخفض الكربون والشكل (٥-١) يوضح رسم تخطيطي لأسلوب اللحام بالقوس المغمور .

٥ - لحام الأيدروجين الخري :

يقتصر استعمال هذه الطريقة في لحام المعادن رقيقة التخانة .


٦ - لحام الترميت :

يمكن إضافة عناصر فلزية إلى خليط الترميت على هيئة قطع معدنية تصهر أثناء التفاعل أو على هيئة توليفات من أكاسيد العناصر المطلوبة مخلطة مع الألومونيوم للحصول على تشكيلة كبيرة من التركيبات الكيماوية لعدة أنواع من الصلب السبائكي والشكل (٦-١) يوضح لحام الترميت .

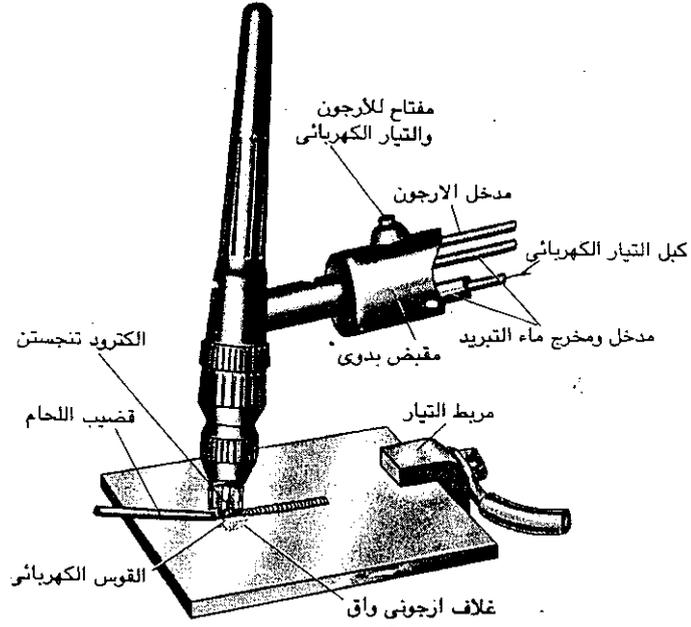


: مشعل لحام لاسلوب
اللحام بالتنجستن في غاز واق

شكل (٣-١)

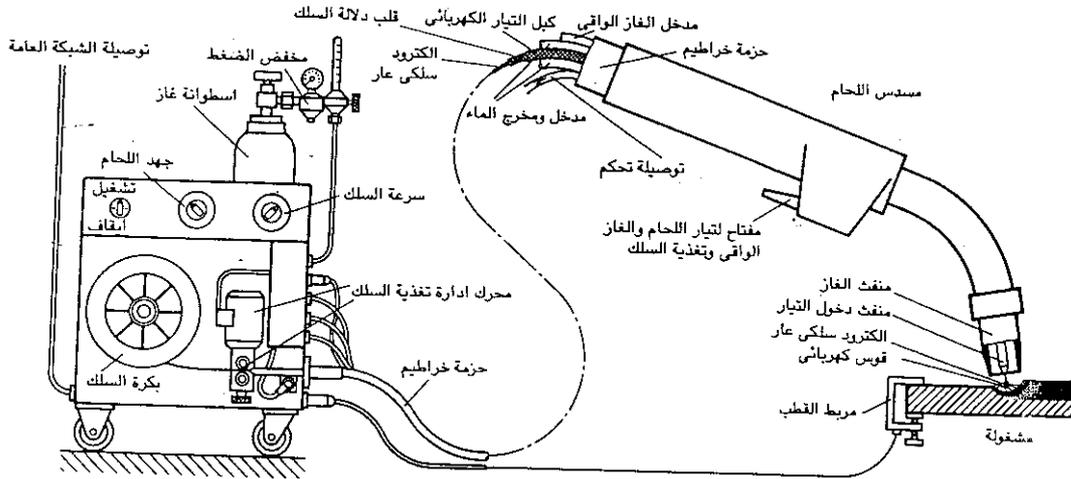


: مشعل لحام لاسلوبي لحام المعدن في غاز حامل وغاز فعال مع
رسم تخطيطي لتجهيزه اللحام

شكل (٤-١)

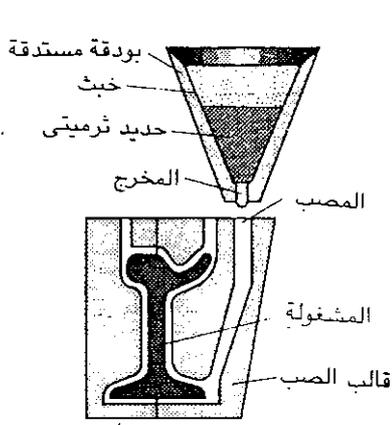

لحام الثرميت:


شكل (٦-١)

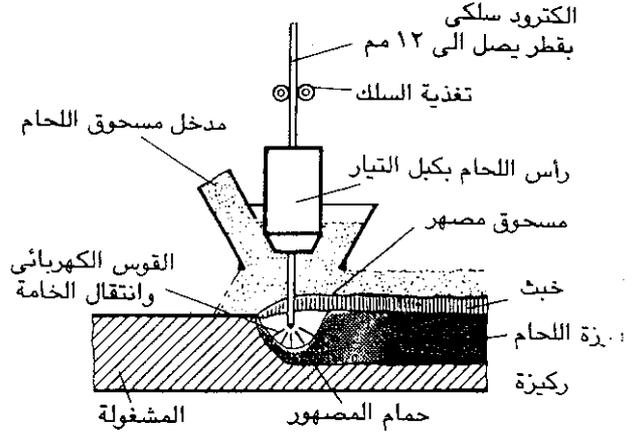

رسم تخطيطي لأسلوب

اللحام بالقوس المغمورة

شكل (٥-١)

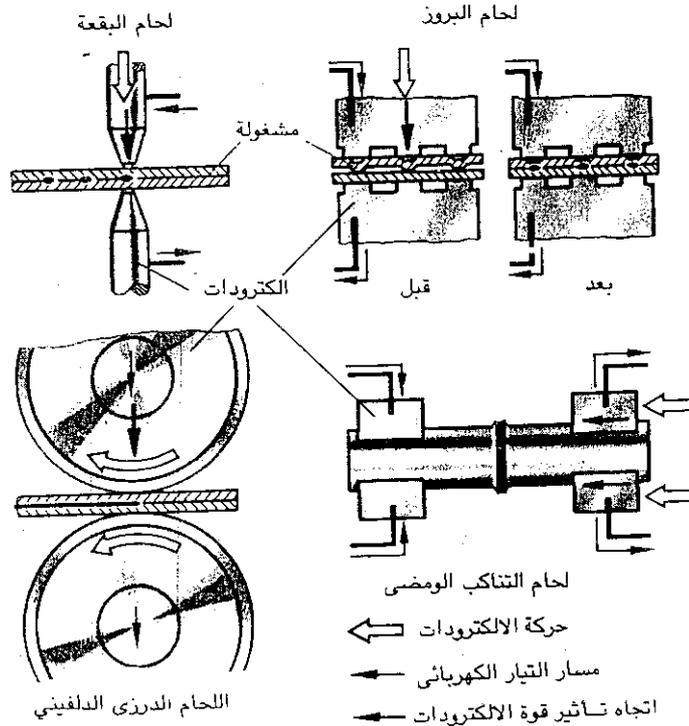

رسم تخطيطي:

لأسلوب اللحام بالمقاومة الكهربائية

شكل (٦-١)

٧ - اللحام بالمقاومة :

يستخدم لحام البقعة في لحام أنواع الصلب السباتكي المنخفض للحصول على نتائج ناجحة والشكل (٧ - ١) يوضح رسم تخطيطي لأسلوب اللحام بالمقاومة الكهربائية .

٨ - اللحام بالمونة :

تلحم في هذا النوع من اللحام الألواح المدفنة على الساخن المصنعة من أنواع الصلب السيكوي المنخفض

** لحام الحديد الزهر **

قبل لحام الحديد الزهر يجب إجراء دراسة دقيقة للشغلة لتلافي التمدد أو التقلص الغير متساوي للمصبوبة إذ أنه عند تسخين جزء معين في مصبوبة ما يتمدد هذا الجزء وعندئذ قد يتعرض جزء آخر منها لانفصال ملحوظ وحيث أن مطيلية المعدن (الزهر) منخفضة فقد يكفي الانفعال لكسر الجزء الغير مسخن عند لحام الحديد الزهر مع استعمال معدن حشو تركيبة الكيمياء يختلف عن التركيب الكيمياء لمعدن الأساس . ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن معامل تمدد المعدنين قد يختلفان كذلك بعضهما عن بعض وإذا كان الأمر كذلك فقد تنتج شروخ أو قد تنشأ اجتهادات أو انفصالات داخلية .

أنواع الحديد الزهر : -

- ١ - الحديد الزهر الأبيض : وهو أكثر الأنواع قسافة ولذا فهو صعب اللحام .
- ٢ - الحديد الزهر الرمادي : وهو يلي الحديد الزهر الأبيض في القسافة .
- ٣ - الحديد الزهر اللدن : بنوعية الفريتي والبيرليتي .
- ٤ - الحديد الزهر متكور الجرافيت : وهو أفضل أنواع الحديد الزهر قابلية للحام ومقاومة للتصدع والاجتهادات الحرارية المتولدة أثناء اللحام .

لحام الحديد الزهر بالقوس الكربوني :-

يقتصر لحام الحديد الزهر على إصلاح الأجزاء المصبوبة وذلك بسبب صعوبة إجراء لحامه وبسبب الاجتهادات الحرارية التي يتعرض لها أثناء اللحام وهذه الإصلاحات تقتصر على الكسور أو شروخ أو مليء فراغات وتختلف خواص الحديد الزهر باختلاف أنواعه .

وعند لحام الكسور والشروخ في الحديد الزهر بالقوس الكهربي يتبع الآتي :-

- ١ - يتم عمل ثقوب بقطر ٣ مم على جانبي الشرخ بمسافة ١٠ مم ويحظر البدء مباشرة في لحام الشروخ
- ٢ - تجلخ الأسطح عند منطقة اللحام لإزالة الشوائب السطحية .
- ٣ - يتم عمل مجرى على شكل حرف (V) على طرفي الشرخ بطول خط اللحام وتبلغ زاوية الشطف ستون درجة ليسهل تغلغل اللحام .

ويمكن أن يتم التشكيل بالتجليخ أو بالاجنه ذات الطرف الماسي وإذا تعذر التعرف على موضع الشرخ يدهن السطح بالكيروسين ثم يمسح تماما بعد خمسة دقائق ثم يحك السطح بالطباشير فيبدأ الشرخ في الظهور

أولا : لحام الحديد الزهر على الساخن :-

لتقليل الاجتهادات الحرارية التي يمكن أن تحدث أثناء اللحام يجب اتخاذ احتياطات معينة حيث يفضل تسخين الجزء إلى درجة متوسطة ما بين (٦٠٠ - ٦٥٠) درجة مئوية حسب تخانة وشكل الجزء المطلوب لحامه ولا يمكن تجاوز هذه الحدود حيث أن الدرجة الحرجة لتحول الحديد الزهر ٧٨٠ ويمكن التوصل إلى هذه الدرجة عن طريق أفران خاصة بالغاز أو المقاومة الكهربائية وفي الأجزاء الكبيرة يتم التسخين في أفران مبطنة بالطوب الحراري ومكسية من الخارج بالطوب العادي وفي هذه الحالة تسخن الشغلة من كل أرجائها بانتظام ومعدل تسخين ١٥ درجة مئوية في الساعة وتستخدم الكترودات بقطر يتراوح بين (٥ - ٢٠) مم بنسبة سيليكون تزيد عن نسبة السليكون في الشغلة بمقدار ٠,٧ % يساعد على انفصال الجرافيت من الحديد الزهر ويستخدم قوس تيار مستمر تمثل الاكترودات فيها القطب الموجب للمحافظة على برودة الشغلة ويختار تيار شدته حوالي ١٢٠٠ أمبير وجهد ٥٠ فولت مع

استخدام الكترودات خاصة ويتم توصيل التيار على قضبان من الجرافيت أو النحاس على حافة الفرن تعزله بطبيعة الحال عن الشغلة في هذه الحالة تظل البركة المنصهرة على طول خط اللحام الذي يجب أن يحدد بقوالب من الفحم على طول موضع اللحام مكونا حوضا يحوي المعدن المنصهر ويمكن أيضا استخدام هب الأكسي استيلين باستخدام البواربي المؤمنة ضد الفرقة بعزل مقدمتها حراريا بصورة جيدة ويستخدم اللهب المتعادل كيميائيا وبعد انتهاء اللحام يغطى موضع اللحام برماد الفحم أو الرمل الساخن لتأخير التبريد قدر المستطاع ويمكن إجراء معاملة حرارية لاحقة للشغلة إذا كانت كبيرة أو معقدة الشكل

ثانيا : لحام الحديد الزهر بالتسخين الموضعي : -


يستخدم هذا النوع من اللحام في المشغولات التي يصعب تسخينها كليا ويشترط في هذه الحالة أن يتمكن هذا الجزء من التمدد والإنكماش بحرية عند موضع اللحام ويتم التسخين ببطيء بواسطة هب الأكسي استيلين حتى درجة ٦٠٠ ° مع الحفاظ على عدم تعرض الموقع الساخن لتيار الهواء البارد أثناء اللحام كما يتم التبريد ببطيء شديد بعد انتهاء عملية اللحام .

ثالثا : لحام الحديد الزهر على البارد : -

يتم اللحام باستعمال اكترودات خاصة يطلق عليها تجاريا (الكترودات باردة) . ويمكن الاحتفاظ بالشغلة باردة عن طريق إجراء عملية اللحام بصورة متقطعة لأطوال تتراوح ما بين (٥٠ - ٧٠) مم حيث يجري اللحام لفترة ثم تترك الشغلة لتبرد أي يتم اللحام على مراحل كذلك يتم اختيار الكترود ذو قطر صغير حتى يتم الاحتفاظ بالشغلة باردة حيث لا يتجاوز القطر عن ٣ مم ويميل الاكترود بمقدار ١٥ ° في اتجاه التقدم في اللحام ويكون القوس طويلا نسبيا وإذا احتاج اللحام إلى عدة طبقات متراكمة فيتبع أسلوب الحركة النسيجية أثناء التقدم بعد انتهاء خط اللحام الأول . ويبدأ خط اللحام الأول في حالة لحام الشروخ قبل موقع الثقب بنحو عشرين مم ثم يستمر اللحام عبر الثقب الطرقي الأول والشرخ والثقب الطرقي الثاني ثم بعد ذلك بنحو عشرين مم وبصورة متقطعة ويستمر هذا في الخطوات التالية .


وفي كل الأحوال يجب الطرق بمطرقة برفق على موضع اللحام أثناء التبريد حيث أن ذلك يساعد على تماسك اللحام والإقلال من الاجتهادات الحرارية المتخلفة عن التبريد الموضعي ويستخدم في لحام الحديد الزهر بصفة عامة الكترودات خاصة إما أن تكون قابلة للتشغيل تحتوي على قلب من سبيكة النحاس والنيكل أو من النيكل النقي وتعطي معدنا مرسبا يمكن تشغيله وتصلح هذه الاكترودات لإصلاح كل

المسبوكات المكسورة والشكل رقم (٨-١) يوضح طريقة التخلص من الانفصال في الحديد الزهر وهي ترسيب معدن اللحمة في خطوط مقوسة .

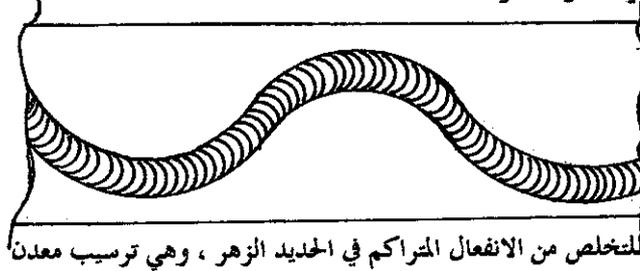

شكل (٨ - ١) طريقة للتخلص من الانفصال المتراكم في الحديد الزهر ، وهي ترسيب معدن اللحمة في خطوط مقوسة

والشكل رقم (٩ - ١) يوضح تتابع لحمات قصيرة تستعمل للمساعدة في التخلص من الانفصالات التراكمية أثناء ترسيب اللحام .

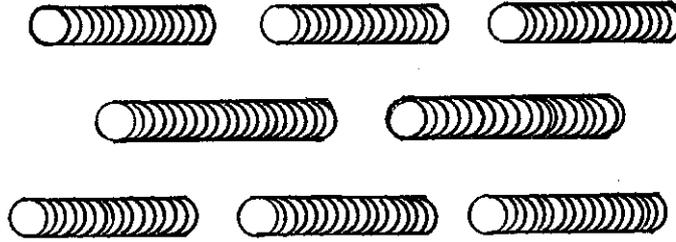


شكل (٩ - ١) تتابع لحمات قصيرة تستعمل للمساعدة على التخلص من الانفصالات التراكمية التي تنشأ أثناء ترسيب اللحام .

رابعاً : اللحام بالقوس الكهربائي وغاز أكسيد الكربون (MAG) :

في هذه الطريقة من اللحام يستخدم سلك اللحام (الحشو) في صورة سلك ملفوف على بكره حيث يسحب السلك في أنبوبة مرنة بما غاز ثاني أكسيد الكربون وينتهي معا بقوهه مسدس اللحام (البوري) المتصل بتيار اللحام والذي يبلغ ١٠٠ أمبير وقد يصل إلى ٤٠٠ أمبير كحد أقصى دون أن يترتب على ذلك ارتفاع مفرط في درجة الحرارة .

وتتميز هذه الطريقة بالآتي : -

- ١ - ازدياد معدل صهر سلك الحشو بمقدار الضعف عن اللحام بطريقة القوس الكهربائي المكشوف .
 - ٢ - التحكم في طول القوس مع بقائه ثابتا وقصيرا .
- ويتراوح قطر السلك عادة بين ٠,٨ ، ١,٤ ، ٢ مم مع استخدام تيار كهربائي مستمر ذو جهد منخفض .
- ويجب أن تكون وحدة تغذية التيار ذات خط تحميل ثابت والشكل رقم (١-١٠) يبين العلاقة بين الحمل وشدة التيار .

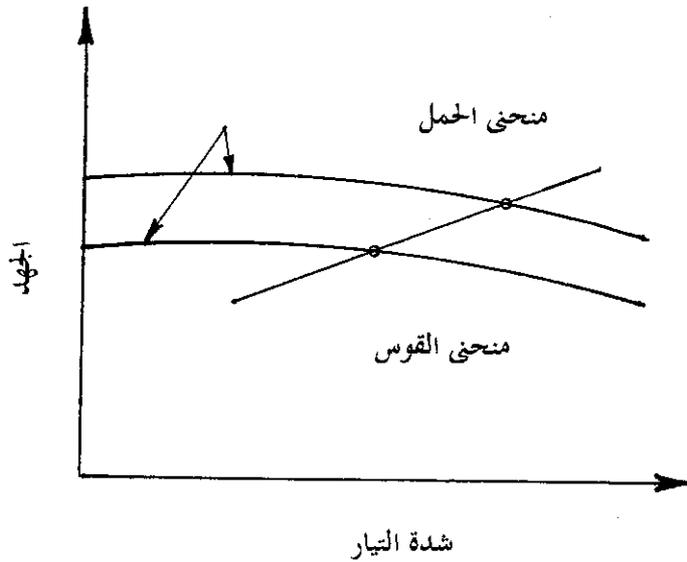

شكل رقم (١-١٠)

وعادة ما تكون تغذية التيار عبارة عن محول التيار الكهربائي ومعه موحد للتيار لتحويله إلى تيار مستمر ويجب أن يتحمل الموحد شدة تيار لا تقل عن ٢٧٠ أمبير .
أما إذا زادت الحاجة لاستعمال تيار مستمر يفوق ذلك كما هو الحال عند استخدام سلك ٢ مم فإن مولدات التيار المستمر تكون هي مصدر التيار المفضل .

الخواص الهامة لبعض المعادن وقابليتها للحام

يمكن تقسيم خواص المعادن إلى مجموعتين : -

- ١ - خواص فيزيائية وتشمل المغناطيسية - درجة الانصهار - والنقل النوعي
 - ٢ - خواص ميكانيكية وتشمل المتانة - الصلابة - القساوة - الصلادة - المرونة - اللدونة
- وفيما يلي خواص بعض المعادن : -

أ - الحديد المطاوع :

- ١ - كثافته النوعية ٧,٨ جرام / سم^٣ ودرجة انصهاره ١٥٠٠ °
- ٢ - قابل للمغناطيسية
- ٣ - موصل جيد للحرارة والكهرباء
- ٤ - قابل للسحب والطرق والتشكيل
- ٥ - لونه رمادي فاتح

ب - النحاس الأحمر :

- ١ - كثافته النوعية ٨,٩ جرام / سم^٣ ودرجة انصهاره ١٠٨٣ °
- ٢ - قابل للسحب والطرق والتشكيل
- ٣ - موصل جيد للحرارة والكهرباء
- ٤ - لونه أحمر وردي

ج - الألومنيوم :

- ١ - كثافته النوعية ٢,٧ جرام / سم^٣ ودرجة انصهاره ٦٦٠ °
- ٢ - قابل للسحب والطرق والتشكيل
- ٣ - موصل جيد للحرارة والكهرباء
- ٤ - لا يقبل لحام القصدير

د - الزنك :

- ١ - كثافته النوعية ٧,١ جرام / سم^٣ ودرجة انصهاره ٤٢٠ °
- ٢ - موصل جيد للحرارة والكهرباء
- ٣ - قابل للسحب والطرق والتشكيل
- ٤ - يحترق بلهب أزرق إذا سخن إلى درجة أعلى من درجة انصهاره

قابلية المعادن للحام : Weldability Of Metals

تعرف قابلية المعادن للحام بأنها مقدرة المعدن على التلاحم تحت ظروف التصنيع المهيأة لمنشأ معين وأن يؤدي هذا المعدن الغرض منه أداء مرضيا في أثناء الخدمة الفعلية وإذا كان المعدن جيد التقبل إلى اللحام

فيجب أن يتلاحم بسهولة ليؤدي الغرض منه ويجب الا يتطلب أساليب معقدة أو مرتفعة التكاليف وهناك تشابهات وفروق معينة بين مختلف أساليب اللحام فيما يتعلق بتقبل المعادن للحام ويصرف النظر عن الاسلوب المستخدم نجد أن عملية اللحام تتضمن دورة حرارية يتم فيها تسخين المعدن في نطاق من درجات الحرارة تصل إلى درجة انصهاره يعقب ذلك تبريده إلى درجات الحرارة العادية - أي يكون هناك تسخين متباين يكون فيه المعدن البعيد عن منطقة اللحام دافئا ولكن بالاقتراب إلى منطقة اللحام نحصل على درجات حرارة أعلى وينتج عنها خليط معقد من البنيات المجهرية وقد ينشأ من التسخين والتبريد اجهادات وانفعالات تعجينية بالقرب من منطقة اللحام .

وتمثل طرق اللحام بالقوس المحجبة بغاز حامل والقوس المعدنية المحجبة والقوس المغموس نطاقا واسعا في لحام المعادن .

وإذا كانت الخصائص الميثالوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية أو الحرارية لا تلائم عملية اللحام فيمكن تصحيح الحالة باستعمال العوامل المناسبة من جو التحجيب الوقائي ومساعد صهر والأسلوب الفني للحام

لحامات المعادن غير الحديدية

أولاً : النحاس

النحاس له أهمية تجارية كبيرة وهو يأتي بعد الحديد من حيث الأهمية ويخلط النحاس مع فلزات أخرى مكوناً سبائك يمكن استخدامها في الأغراض الصناعية وهذه العناصر (الزنك - القصدير - النيكل - السليكون - الألومنيوم - المنجنيز - الفسفور - إلخ)

** أنواع النحاس :

يصنف النحاس إلى مجموعتين رئيسيتين هما النحاس الذي يحتوي على أوكسجين والنحاس الخالي من الأوكسجين .

طرق لحام النحاس

١ - اللحام بالقوس المعدنية المحجبة :


تستخدم طريقة القوس المعدنية المحجبة في لحام الألواح الرقيقة دون تسخين سابق نظراً لجودة توصيل النحاس للحرارة ولقد انتجت لحامات نحاسية لها متانة مرضية باستخدام الكترودات مغلقة إلا أن مطابقتها ضعيفة بسبب المسامية الدقيقة فيها ويمكن الحصول على نتائج أفضل باستعمال الكترودات سبيكية مثل أنواع البرونز الفسفوري ويفضل دائماً استعمال معدن الأساس مختزل بالفسفور .

٢ - اللحام بالقوس المعدنية في غاز خامل :

يمكن استخدام القوس المعدنية الخجبة بغاز خامل في لحام النحاس الخالي من الأوكسجين الذي تصل تحالفة

إلى ١٢ مم ويمكن استخدام سيخ لحام عارى به مقادير سيكية صغيرة من السيليكون والمنجنيز والقصدير أو سيخ لحام من النحاس السليكوني .

والشكل رقم (١١-١) يوضح مقطع مستعرض في لحمة بالقوس المعدنية المحجبة بغاز خامل

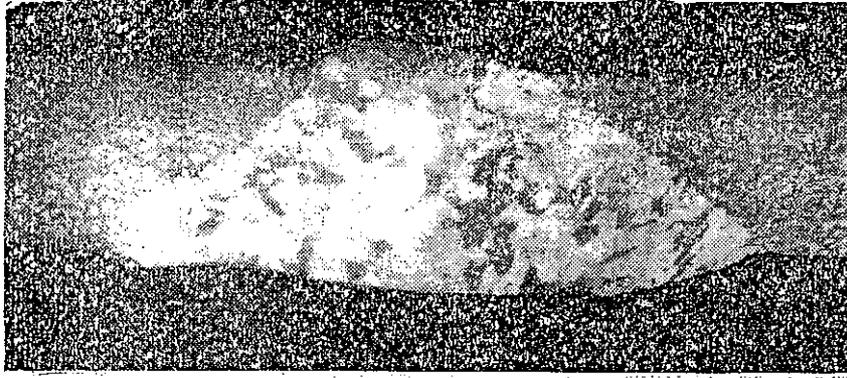

شكل (١١ - ١)

٣ - اللحام بالقوس المغمور : -

يستخدم في لحام النحاس الخالي من الأوكسجين ويجب تسخين الوصلات تسخيناً سابقاً إلى درجة (٦٠٠ - ١٠٠٠) ف حسب التخانة وعموماً يكون معدن الاضافة من النحاس المختزل مع نسبة متفاوتة من القصدير والفسفور .

ثانياً : الألومنيوم وسبائكه

يمكن تقسيم سبائك الألومنيوم إلى مجموعتين هما : -

- السبائك المشكلة
- السبائك المصبوبة

وتنتج سبائك الألومنيوم على هيئة رقائق وألواح وأنايب وأشكال منتجة بالبتق كما تنتج سبائك ألومنيوم على هيئة مصبوبات في قوالب من الرمل أو قوالب معدنية تحت ضغط .
والجدول رقم (١-١) يبين التركيب الكيميائي لسبائك الألومنيوم كما توصف سبائك الألومنيوم حسب المعاملات الحرارية فمنها التي يتقبل المعاملات الحرارية ومنها ما لا يتقبل المعاملات الحرارية .

طرق اللحام :

يتم لحام وصلات الألومنيوم بأساليب اللحام المختلفة مثل اللحام بالقوس الكهربي وبالغاز وبالمقاومة الكهربائية .

العوامل التي يتم أخذها في الاعتبار عند لحام سبائك الألومنيوم : -

١ - مساعدات الصهر

٢ - معدن الإضافة (معدن الملو)

٣ - الاعوجاج

والألومنيوم يتحد مع الأوكسجين بسهولة وفي الظروف العادية مكونا طبقة رقيقة من أكسيد الألومنيوم وهو ما يجعل عملية اللحام صعبة حيث ترتفع درجة حرارة الانصهار إلى أكثر من ٢٠٠٠ ° مئوية وفي هذه الحالة يفضل التيار المتردد ويستخدم وحدتان كهربائيتان إضافيتان لتحسين خواص القوس الكهربي والمساعدة على قدحة واستمراره وهما وحدة الذبذبة العالية ووحدة موازنة التيار ويمكن اللحام بأسلاك تبلغ قطرها ٤ مم بدون شطف .

أما إذا زاد عن ذلك فيلزم عمل شطف حرف (V) بزواية ٦٠ ° .

جدول - التركيب الكيميائي لأسمى سبائك الألومنيوم

رقم	الرمز التجاري**	النسبة المئوية للمناصر التسايقية ، الباقى من النسبة المئوية للألمنيوم والشوائب العاديه				
		نحاس	سنيكون	منجنيز	مغنيزيوم	زنك
السبائك المشككة						
	2 S					A 2
	3 S			١ر٢		M 1
	4 S			١ر٢	١ر٠	MG 1
	14 S	٤ر٤	٠ر٨	٠ر٨	٠ر٤	CS 41
	17 S	٤ر٠	٠ر٥	٠ر٥	٠ر٥	CM 21
	24 S	٤ر٥	٠ر٦	٠ر٦	١ر٥	CG 21
	43 S	٠ر٥	٠ر٥	٠ر٥	٠ر٥
٠ر٢٥	52 S	٠ر٥	٠ر٥	٠ر٥	٢ر٥	GR 1
٠ر٢٥	53 S, R 353	٠ر٥	٠ر٧	٠ر٣	١ر٣	GS 22
٠ر٢٥	61 S, R 361	٠ر٢٥	٠ر٦	٠ر٥	١ر٠	GS 21
	63 S	٠ر٥	٠ر٤	٠ر٥	٠ر٧	GS 2
٠ر٣	75 S	١ر٦	٠ر٥	٠ر٥	٢ر٥	ZG 42
سبائك مصبوبات الرمل						
	43	٠ر٥	٠ر٥	٠ر٥	٠ر٥	SI, S2
	108	٤ر٠	٣ر٠	٠ر٥	٠ر٥	CS 5
	112	٧ر٠	٠ر٥	٠ر٥	١ر٧
	195	٤ر٥	٠ر٨	٠ر٥	٠ر٥	C I
	319	٣ر٥	٦ر٣	٠ر٥	٠ر٥	SC 9
	355	١ر٣	٠ر٥	٠ر٥	٠ر٥	SC 21
	356	٠ر٥	٧ر٠	٠ر٥	٢ر٣	SG I
سبائك مصبوبات القوالب الدائنة						
	43	٠ر٥	٠ر٥	٠ر٥	٠ر٥	SI, S2
	A 108	٤ر٥	٠ر٥	٠ر٥	٠ر٥	SC 1
	C 113	٧ر٠	٣ر٥	٠ر٥	٠ر٥
	B 195	٤ر٥	٢ر٥	٠ر٥	٠ر٥	CS 4
	319	٣ر٥	٦ر٣	٠ر٥	٠ر٥	SC 8
	355	١ر٣	٠ر٥	٠ر٥	٠ر٥	SC 21
	356	٠ر٥	٧ر٠	٠ر٥	٢ر٣	SG 1

* من (AWS Welding Handbook) ، الطبعة الثالثة ، ١٩٥٠ ، الفصل ٣٢

** حذف رموز المعاملات الحرارية حيث ان الفجوات الكيموي لا يتغير باختلاف اساليب

المعاملات الحرارية

+ ملحوظة : الحد الأدنى للألمنيوم ٩٩٪ في السبيكة (2S)

الفصل الثاني

✂✂ العوامل التي تؤثر على جودة اللحام ✂✂

إعداد حواف الوصلة قبل البدء في اللحام

الوصلة اللحامية هو موضع اتحاد الجزئين باللحام ويعطي الوضع النسبي للجزئين نوع الوصلة اللحامية وأهم أنواع الوصلات هي الوصلة التناكبية (التقابلية) والتراكبية والمتعامدة والركنية والتصالية وعند عدم الإعداد الجيد لحواف هذه الوصلات فإن ذلك سوف يؤثر على جودة شريط اللحام ويتمثل عدم الإعداد الجيد لحواف الوصلات في الآتي :-

- ١ - عدم تنظيف الحواف من الشوائب كالصدأ والقشور أو الزيت أو الشحم أو الطلاء .
- ٢ - عدم تماثل شكل طرفي الوصلة .
- ٣ - ابتعاد أو اقتراب طرفي الوصلة بمقدار مبالغ فيه .
- ٤ - عدم استواء طرفي الوصلة .
- ٥ - عدم القيام بتثبيت المسافة المتروكة بين الحواف بالتثبيت .

نوع وشدة التيار المستخدم في اللحام

يستخدم كل من التيار المستمر والتيار المتردد في اللحام وتتراوح شدة التيار في العادة بين ٨٠، ٥٠٠ أمبير . أما المصانع التي تستخدم اللحام على نطاق واسع فتلزمها تيارات تزيد عن ١٠٠٠ أمبير ويمكن استخدام التيار المستمر في اللحام و يمتاز التيار المستمر عن التيار المتردد من الناحية الفنية ولأسباب تتعلق بالأمان إلا أن التيار المتردد يمتاز عن التيار المستمر من الناحية الاقتصادية إذا سمحت الظروف بذلك .

وتتوقف شدة التيار المستخدم في اللحام على قطر الاكترود المستخدم والجدول التالي يبين تيارات اللحام اللازمة للاكترودات المختلفة .

الجدول (٢ - ١) تيارات اللحام اللازمة للاكترودات المفردة التي تشغل باليد

القيمة المتوسطة لشدة التيار		مساحة المقطع المستعرض للاكترود (مم ^٢)	قطر الاكترود (مم)
(أمبير/مم ^٢)	(أمبير)		
١٤,٣	٤٥	٣,١٤	٢
١٤,٣	٧٠	٤,٩٠	٢,٥
١٢,٧	١٠٥	٨,٢٩	٣,٢٥
١١,١	١٤٠	١٢,٥٦	٤
٩,٤	١٨٠	١٩,٦٣	٥
٨,٣	٢٣٥	٢٨,٢٧	٦
٥,٩	٣١٠	٥٠,٢٦	٨

جدول (٢ - ١)

نوع التيار : ويتحدد نوع التيار المستخدم حسب المعادن المراد لحامها فمعظم المعادن الهندسية يتم
***** لحامها بالتيار المستمر المباشر القطبية (الاكترود سالب والشعلة موجب) أما الالمونيوم
والمغنسيوم وسبائكهما فتستخدم التيار المتردد في اللحام وإذا استخدم نوع تيار مخالف فإن ذلك يؤدي إلى
فقد انتظام واتزان القوس الكهربائي وبالتالي يؤدي إلى ضعف خط اللحام .

شدة التيار :

يجب ضبط شدة التيار اللازمة للحام بحيث تكون مناسبة حيث أنه إذا كانت شدة التيار أقل من اللازم فهذا يؤدي إلى عدم انصهار حواف الوصلة كما ينتج عنه شريط خام متقطع ورفيع وليس له نفاذ جيد وعند استعمال شدة تيار أكبر من اللازم فيتعرض الأكترود إلى التوهج ويتبعثر معدن الأكترود المنصهر على جانبي الوصلة المراد لحامها كما ينتج عنه شريط خام غير منتظم كما تؤدي شدة التيار المرتفعة إلى وجود نحر في وصلة اللحام .

القطبية المستعملة أثناء اللحام

عند اللحام بالتيار المستمر يوصل المنتج المراد لحامه بكابل متصل مع القطب الموجب بماكينة اللحام ويسمى مثل هذا التوصيل لدائرة اللحام بالتوصيل ذي القطبية المباشرة كما يوصل الأكترود بالقطب السالب أما التوصيل العكسي لأسلاك اللحام (توصيل الأكترود بالقطب الموجب لماكينة اللحام والشغلة بالقطب السالب) فيسمى بالتوصيل ذي القطبية العكسية .

وغالبا ما يستخدم القطبية المباشرة عند لحام الصلب قليل الكربون بالتيار المستمر . ويفسر هذا بأنه عند استخدام التيار المستمر تتولد عند القطب الموجب كمية كبيرة من الحرارة لذا فعند توصيل القطب الموجب بالمشغولة فإنه تتولد فيها كمية ضخمة من الحرارة أكبر من الكمية التي تتولد عند الألكترود (القطب السالب) وهذا ضروري إذ أن حجم المشغولة الملحومة يكون عادة أكبر بكثير من حجم الأكترود اللحام ولذا فإن الشغلة تتطلب كمية أكبر من الحرارة وهو ما تعطيه القطبية المباشرة وتعمل القطبية العكسية في حالة لحام بعض أنواع الصلب الخاصة ولحام الألواح الرقيقة المصنوعة من الصلب وكذلك في حالة استخدام بعض أنواع الأكترودات . وفي حالة اللحام باستخدام التيار المتردد تتغير القطبية طوال الوقت (١٠٠ مرة في الثانية) ولا توجد أية أهمية لاختيار أي طرف لماكينة اللحام لتوصيلة

بالاكتروود وأيهما لتوصيلة بالمنتج وذلك لأن كمية الحرارة المتولدة في الاكتروود وفي الشغلة تكون متساوية وفي حالة استخدام التيار المستمر تكون كمية الحرارة المتولدة عند القطب الموجب ضعف المتولدة عند القطب السالب وعليه يتوقف اختيار نوعية التوصيل بالشغلة سواء كانت قطبية موجبة (الاكتروود سالب والشغلة موجبة) أو قطبية سالبة (الاكتروود موجب والشغلة سالبة) وبالتالي تتمدد سمك الشغلة حيث أنه من الممكن انصهار حواف الشغلة نتيجة تأثير درجة الحرارة المتولدة بتوصيل القطبية الغير مناسبة .

والجدول (٢ - ٢) يوضح الفولطيات المعتادة اللازمة لماكينات اللحام بالقوس الكهربائي


الفولطية (فولت)	شدة التيار (أمبير)
١٥	حتى ١٠٠٠ أمبير
٢٠	أعلى من ١٠٠ من ٢٠٠ وحتى ٢٠٠
٢٥	أعلى من ٢٠٠ وحتى ٢٥٠
٣٠	أعلى من ٢٥٠ وحتى ٣٥٠
٣٥	أعلى من ٣٥٠ وحتى ٥٠٠
٤٠	أعلى من ٥٠٠

جدول (٢ - ٢)

مقدار طول القوس الكهربائي أثناء اللحام

يعرف طول القوس بأنه المسافة بين طرفي الاكتروود وقاع الثغرة كما بالشكل (٢ - ١) ولطول القوس أهمية كبرى في عملية اللحام ويجب ألا يزيد عن ٣ - ٤ مم فإذا زاد طول القوس عن المعدل المسموح به

فإننا نحصل على وصلة غير منتظمة السطح كما أن القوس الطويل أقل استقرار وهذا يؤدي إلى انحراف القوس وتذبذبه مما ينشأ عنه انتشار التسخين على مساحات كبيرة مما يؤدي إلى تبديد الحرارة وسوء الانصهار وتنساقط القطرات من الأكتروود على أماكن غير مسخنة جيداً من سطح المعدن مما يؤدي إلى عدم التلاحم مع المعدن الجاري لحامه وبالتالي ينشأ نقص في جودة اللحام فإذا قل طول القوس عن المعدل المسموح به فإن درجة الحرارة التي تتولد لا تكون كافية لانصهار حواف الوصلة كما أنه لا تحصل على ترسيب جيد لشريط اللحام والشكل (٢ - ١) يبين الرسم التخطيطي لقوس اللحام .

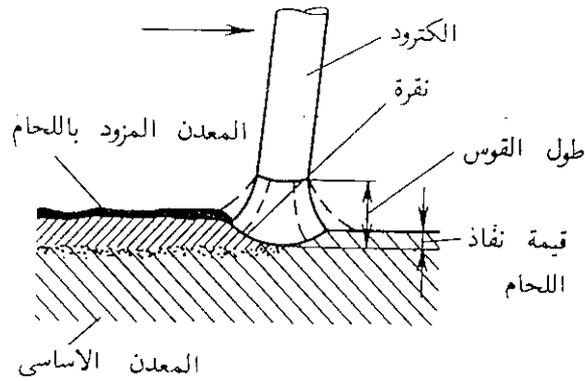


شكل (٢ - ١) رسم تخطيطي لقوس اللحام

مقدار سرعة الأكتروود أثناء اللحام

تعتمد سرعة الأكتروود على مقدار التيار وقطر الأكتروود ونوع الوصلة فإذا كانت سرعة الأكتروود كبيرة لا ينصهر المعدن المراد لحامه بكمية كافية مما يقلل من نفاذ اللحام وتكون وصلة اللحام في هذه الحالة منخفضة وصغيرة المقطع أما إذا كانت سرعة الأكتروود صغيرة فإن وصلة اللحام تكون في هذه الحالة كبيرة المقطع وذات تقوية كبيرة وتكون ذات تكلفة عالية . أما عند الاختيار الصحيح لسرعة حركة الأكتروود تأخذ حشوة اللحام المتكونة من المعدن المزود باللحام مقطعا مثل المقطع المبين بالشكل

رقم (٢ - ٢) .

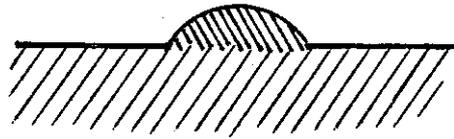

الشكل (٢ - ٢) مقطع الحشوات (اللينيات) المزودة باستخدام تيار لحام وسرعة لحام مناسبين

وعادة ما يكون عرض الحشوة الناتجة عن حركة الأكتروود بطول الوصلة بدون حركات عرضية أكبر من قطر الأكتروود بمقدار ١ - ٢ مم وتسمى الحشوة الناشئة بالحشوة الخيطية .

نوع معدن الأكتروود المستخدم ونوع الغلاف الكاسي

الاکتروود المفضل في الاستخدام هو الأكتروود الذي يكون القوس الكهربائي ويترسب في درنة اللحام وتوجد الكتروودات من الكربون لا تنتج القوس الكهربائي الا حينما تحترق وتتلاشى . والاکتروودات تستنفذ بمعدل ضئيل أثناء حدوث القوس الكهربائية وتوجد الكتروودات للحام الصلب والحديد الزهر وتصنف الأكتروودات حسب الغرض المقصود منها فتوجد الكتروودات تستخدم في الوصل أو التكبسية أو التصليد السطحي أو القطع .

ومن هنا يجب الاختيار المناسب لنوع معدن الأكتروود ونوع المعدن المراد لحامه وإذا حدث اختلاف في اختيار معدن الأكتروود فإننا لا نحصل على جودة اللحام المطلوبة كما يتوقف استقرار القوس الكهربائي على نوع المواد التي تغلف الأكتروود .

فالاکتروودات المغلفة بأكسيد التيتانيوم وأكسيد الألومنيوم وأكسيد الحديد تعمل على سهولة قابلية القوس للاشتعال والاحتراق الثابت وبالتالي يؤدي إلى استقرار القوس الكهربائي والحصول على جودة لحام عالية والاکتروودات المغلفة بالسبائك الحديدية المكونة من حديد مخلوط بالمنجنيز والسيلكون أو الكروم أو الفانديوم فإنها تمنع وصول الأكسجين إلى اللحمة حيث يؤدي الأكسجين إلى إفساد خواص اللحمة الميكانيكية . كما يجب اختيار قطر الأكتروود حسب سمك المعدن الجاري لحامه ويبدأ ترسيب الجنر باستخدام الكتروود قطره صغير (٣,٢٥ مثلا) أما التمريبات التالية واللازمة لاستكمال اللحمة فتطلب استخدام الكتروودات أقطارها متزايدة وفي العادة فإن معدل الترسيب إذا أجرى هذا اللحام باليد ٧٠٠ جرام في الساعة والجدول الآتي يبين العلاقة بين سمك المعدن وقطر الأكتروود جدول (٢ - ٣) .

تيار مستمر	تيار متردد	قطر الاكترود	سمك المعدن
شدة التيار (أمبير) الاکترود ()	شدة التيار (أمبير)	مم	مم
٢٥٠ - ١٥٠	١٥٠ - ١٠٠	٢	حتى ١ مم
٢٧٥ - ٢٥٠	٢٤٠ - ١٥٠	٣	٣ - ١
٤٥٠ - ٢٨٠	٣٠٠ - ١٧٥	٤	٥ - ٣
٦٠٠ - ٣٠٠	٣٥٠ - ٢٠٠	٥	٨ - ٥

جدول (٢ - ٣)


ما يجب مراعاته عند اللحام في مستوى النظر

عند اللحام في وصلة بالنسبة لمستوى النظر حيث تنساب قطرات المعدن المنصهر من الاكترود ومن ثغرة اللحام إلى أسفل لذا يستخدم في هذا النوع من اللحام قوس صغير بحيث تكون المسافة بين قطرات المعدن المنصهرة على الاكترود والمعدن المنصهر في ثغرة اللحام صغيرة فينشأ بينهما تجاذب متبادل وتمتج نتيجة لذلك قطرات الاكترود مع المعدن الموجود في الثغرة وتزداد كمية المعدن المنصهر الموجود في ثغرة اللحام نتيجة لانتقال قطرات المعدن من الاكترود إليها ويمكن عند ذلك ينساب المعدن من الثغرة تحت تأثير قوة الجاذبية الأرضية وللحد من هذا يجب إبعاد الاكترود بسرعة إلى أعلى أو إلى أحد الجانبين فيتجمد المعدن في الثغرة ولا ينساب إلى أسفل .

لذا فإن جودة شريط اللحام تتوقف على طول أو قصر القوس وعلى حركة الاكترود .

هبة (انحراف) القوس : Arc Blow

يقصد بها انحراف القوس الكهربائي عند لحام الصلب خاصة بتأثير المجالات المغناطيسية المتولدة في الاكترود والشغلة وقد تبلغ هبة القوس درجة من الشدة يستحيل معها اللحام لاحتراق الغازات المنطلقة نتيجة انصهار الاكترود من غلافه بلهب مرني ويستدل من انحراف اللهب على اتجاه انحراف القوس الكهربائي ويمكن تلافي هذا العيب بتثبيت الاكترود في الاتجاه العكسي للهبه وتعديل موضع تثبيت مربوط القطب على المشغولة ولا تسب الهبة أي مضايقات عند استخدام الكترودات سمكة الغلاف ويضعف تأثيرها إلى حد كبير عند استخدام التيار المتردد بدلا من التيار المستمر والشكل رقم (٢ - ٣) يبين ذلك .

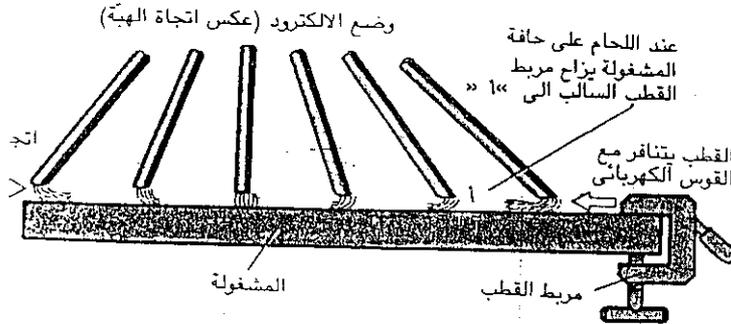

شكل (٢ - ٣) تأثير المجال المغناطيسي

زوايا ميل الاكترود على خط اللحام

يميل الاكترود على خط اللحام بزوايتين في اتجاهين مختلفين هما : -

١- زاوية الارتكاز الطولية :


وهي المحصورة بين الاكترود وخط اللحام وتتراوح ما بين (٦٥ - ٧٠) درجة والهدف من هذه الزاوية يتقدم الخبث وينصهر داخل القوس وفي حالة نقصان الرؤية لموضع اللحام غير واضحة .

٣- زاوية الارتكاز العرضية :

يتوقف مقدار هذه الزاوية حسب وصلة اللحام ووضع اللحام وعدم ضبط هذه الزاوية ينتج عنه وصلة لحام غير جيدة .

حركة أرجحة الاكترود على خط اللحام

تستخدم هذه الحركة الاضافية للاكترود بقصد زيادة عرض وحجم درزه اللحام في حالة قنوات (فجوات) اللحام العميقة والأركان والتي تحتاج إلى عدة مسارات لملئها وتأخذ هذه الحركة أشكال مختلفة ويجب أن تكون هذه الحركة منتظمة الأداء من بداية خط اللحام إلى نهايته وفي حالة عدم الانتظام لا نحصل على شريط لحام جيد والشكل رقم (٢ - ٤) يوضح أنواع هذه الأرجحة .

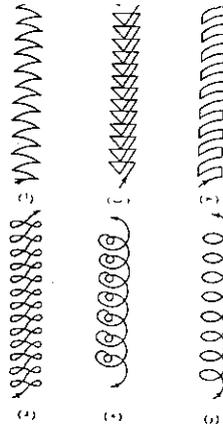

شكل (٢ - ٤) أرجحة الاكترود

خبرة ومهارة الفني المشتغل باللحام

عند اللحام يحرك عامل اللحام الاكترود عادة في ثلاثة اتجاهات : -

الاتجاه الأول :

يحرك عامل الاكترود في اتجاه القوس بطول محور الاكترود أي يقرب عامل اللحام الاكترود من سطح اللحام وتعتمد سرعة اقتراب الاكترود على سرعة انصهار الاكترود ويجب أن يكون عامل اللحام ذو خبرة جيدة لتحديد هذه السرعة فإذا اكتسب الاكترود سرعة أقل من سرعة الانصهار زاد طول القوس مما يؤدي إلى انطفائه أما إذا اكتسب الاكترود سرعة أكبر فمن المحتمل أن يلتحم مع المعدن الجاري لحامه وبالتالي تغلق الدائرة ولا يحدث استقرار للقوس وهذا يؤدي إلى وصلة لحام غير جيدة .


الاتجاه الثاني :

يحرك العامل الاكترود بطول الوصلة ولسرعة هذه الحركة أهمية كبرى لجودة الوصلة وتعتمد هذه السرعة على مقدار التيار وقطر الاكترود ونوع الوصلة وعند انتقال الاكترود بسرعة كبيرة بطول الوصلة لا ينصهر المعدن المراد لحامه بكمية كافية ولا يحدث تغلغل للحام والوصلة تكون صغيرة المقطع أما إذا كانت سرعة الاكترود صغيرة فإن وصلة اللحام تكون كبيرة المقطع وذات تقوية كبيرة وتكون غير اقتصادية .

الاتجاه الثالث :

هو الاتجاه العمودي في الوصلة بعرض الوصلة ويكسب الاكترود مثل هذه الحركة للحصول على حشوة لحام عريضة وتستعمل هذه الحشوات العريضة في وصلات اللحام التناكبي واللحام الزاوي ويمكن اكسلب الاكترود حركته التذبذبية لتنفيذ حشوات اللحام العريضة وذلك بطرق مختلفة تعتمد على نوع الوصلة وعلى طريقة تجهيز الأطراف المعدة للحام .

والتحكم في سرعات الاكترودات في جميع الاتجاهات تعتمد على مهارة العامل وخبرته العملية في الحصول على شريط لحام جيد .
والشكل رقم (٢ - ٥) يوضح الاتجاهات الثلاثة للاكترود .

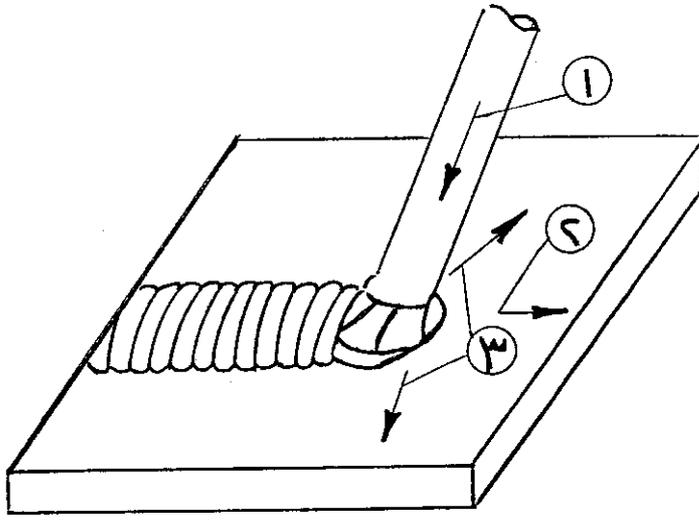

شكل (٢ - ٥) رسم تخطيطي لحركة الاكترود عند اللحام

الحالة الصحية والنفسية للفني أثناء اللحام

تلعب الحالة الصحية والنفسية لفني اللحام دورا مهما أثناء عملية اللحام فعندما يكون الفني هادئ الأعصاب وفي حالة نفسية وصحية طيبة تتم عملية اللحام بثبات حيث لا تكثر بنسة اللحام في يد الفني وبالتالي يحصل على لحام جيد .

أما إذا كانت الحالة النفسية والصحية غير طيبة فتهتز بنسة اللحام وتتأرجح خطوط اللحام بطريقة غير منتظمة وبالتالي يحصل على جودة لحام أقل .

الفصل الثالث

صناعة أسياخ لحام القوس الكهربى المخلطة

كيفية إعداد الأسياخ قبل التغليف :-

يتلخص إعداد الأسياخ قبل التغليف فى الآتى :-

١ - تنظيف الأسياخ من الزيت والأتربة والمواد العالقة بغسلها بالماء الساخن الذى يحتوى على ٥ % صودا كاوية .

٢ - تقطع الأسياخ بواسطة ماكينات تقطيع يصل إنتاجها إلى ٢٠٠ سيخ / دقيقة حسب الأطوال المناسبة

٣ - تسخن الأسياخ للتجفيف حتى ٨٠° - ٩٠° .

٤ - تصنف الأسياخ وتحفظ فى مكان جاف حين تغليفها .

كيفية إعداد مكونات الغلاف الخارجى وطرق خلطها :-

تحضر العناصر المكونة للغلاف الخارجى كالتالى :-

١ - تجفف العناصر المكونة للغلاف الخارجى إلى درجة حرارة ١٠٠° - ١٢٠° على موقد أو أفران ذات رفوف .

٢ - تكسر العناصر إذا كانت على هيئة كتل كبيرة (الفلspar - الكوارتز) .

٣ - تطحن العناصر الموجودة على هيئة قطع رقيقة (بيرلوزيت - أكاسيد الحديد) مع العناصر المكسرة فى طاحونات كروية ثم تنخل .

٤ - تحفظ فى مخازن فى صناديق منفردة .

طريقة الخلط:

تخلط العناصر المنخولة والمكونة للغلاف حسب المواصفات المطلوبة والمناسبة ثم تتم عملية المزج الشديده والنام فى الخلاطات فى الحالة الجافة أولا ثم مع محلول الزجاج السائل فى الماء (سليكات الصوديوم) فى قلابات خاصة وتستمر عملية الخلط من نصف ساعة إلى عدة ساعات معينة حسب نوع الغلاف وبعد

الخلط تمرر الكتلة عبر شبكة فيها ١٢٠٠ ثقب في السنتيمتر المربع لإزالة المواد غير المترجة أو الشوائب التي تدخل عن طريق الصدفة .

طريقة تغليف الأسلاك :-

يتم تغليف الأسياخ بطريقتين :-

١- طريقة التغميس (الغمس)

تضغط الأسياخ في وضع رأسي في إطارات خاصة في مجموعات مكونة من ٢٥ - ٣٠ قطعة وتغمس في حوض يحتوي على مادة التغطية وتحدد سرعة إخراج الأسياخ من الحوض حسب نخانة مادة التغطية بحيث تتوزع طبقة الغطاء بالتساوي على الأسياخ بحيث يكون سمكها هو السمك المطلوب ولكن هذه الطريقة غير إنتاجية ولا تعطي أسياخ جيدة .

٢- طريقة البثق :-

يتم التغليف في هذه الطريقة بتغطية الأسياخ باستخدام مكابس خاصة تمرر فيها الأسياخ خلال إسطوانة خاصة تحتوي على مواد التغليف تحت ضغط ٤٠٠ - ٩٠٠ جوي .

ويتم تغليف السبخ في أنبوب ذي ثقب محكمة يكون قطر ثقب المدخل مساويا لقطر السبخ قبل التغليف و ثقب المخرج مساويا لقطر السبخ المغلف ويتغير هذا الأنبوب يمكن تغيير قطر السبخ وسمك التغليف .

**** وتمتاز هذه الطريقة بالآتي :-**

١ - يكون سمك طبقة التغليف متساوية بطول السبخ الجانبي .

٢ - يكون التغليف أكثر متانة .

٣ - تكاليف هذا النوع أقل من الأنواع الأخرى .

طريقة تجفيف الغلاف الخارجي وتعبئة الاكترودات

طريقة التجفيف : يتم تجفيف الغلاف الخارجي كالآتي :-

١- يتم تجفيف الغلاف في الهواء أو في حجرات ذات قومية جيدة ويستمر ذلك حتى التجمد التام للغلاف

ويستغرق ذلك من (١٢ - ٢٠) ساعة .

٢ - تسخن الاكترودات المجففة سواء كانت بطريقة الغمس أو البثق حتى الاحمرار حسب مواصفاتها عند درجة حرارة ٣٥٠° لمدة من ساعة إلى ساعتين لإزالة الرطوبة من الغلاف ويتم ذلك في أفران التجفيف أو في الدواليب الكهربائية .

طريقة التعبئة : تعبأ الاكترودات حسب الخطوات الآتية : -

- ١ - تدهن أطراف الاكترودات الغير مغطاة بدهان ملون لتفريقها للتمييز بينها .
- ٢ - تغلف الاكترودات في ورق عازل للماء والرطوبة وفي صناديق خشبية ويزن الصندوق من ٢٥ - ٤٠ كجم .
- ٣ - يوضع جدول على كل صندوق يدون فيه (اسم المصنع - المنتج - الماركة - النوع - القطر - رقم الشحنة - وزن الشحنة - ماركة السلك - رقم مواصفة السلك - تاريخ الإنتاج - نتائج الاختبار) .

المقاسات الدولية لاكترودات اللحم

تنتج الكتروودات اللحم بأقطار وأطوال مختلفة ١,٥ ، ٢ ، ٢,٥ ، ٣,٢٥ ، ٤ ، ٥ ، ٨ مم بأطوال مختلفة فإذا كان قطر الاكتروود (١,٥ - ٢,٥) فيكون الطول المناسب ٣٥٠ مم وإذا كان قطر الاكتروود (٣,٢٥ - ٤ ، ٥ ، ٨) فيكون الطول المناسب ٤٥٠ مم وعموما يتوقف طول وقطر الاكتروود على سمك أو نخانة الجزء المراد لحامه وكذلك وضع وصلة اللحم .

العيوب المختلفة لالكترودات اللحام

توجد بعض العيوب في الكترودات اللحام المغلفة تؤثر على كفاءتها وبالتالي على جودة اللحامات

المنجزة بها وهذه العيوب يمكن حصرها فيما يأتي : -

أ - عيوب الإنتاج : -

وأهم هذه العيوب ما يأتي :

- ١ - عدم تساوي وانتظام سمك الغلاف للالكترود وهذا يؤدي إلى عدم انصهار الغلاف وانحراف القوس .
- ٢ - وجود نسبة عالية من الرطوبة في مادة الغلاف بسبب عدم التجفيف الجيد للأسياخ بعد تغليفها .
- ٣ - تغليف الالكترود كله من الجهتين بحيث لا يوجد طرف عار من الالكترود والذي يمسك في بنسة اللحام وهذا يؤدي على عدم وصول التيار الكهربائي إلى معدن قلب الالكترود وكذلك تغطية البودرة لمقطع معدن القلب بالطرف الآخر مما يؤدي إلى صعوبة بدء القوس .

ب - عيوب بسبب التخزين :

وتتلخص هذه العيوب فيما يأتي :

- ١ - عدم وضع الالكترود في مكان جاف خال من الرطوبة حيث يتلف الغلاف ويقلل من جودة اللحام .
- ٢ - تكثف بخار الماء الموجود بالمخزن والذي يترتب عليه التقليل من جودة هذه الأسياخ وبالتالي يوصى بوضع الالكترودات في مخازن درجة حرارتها تزيد عن درجة حرارة الجو الخارجي للمخزن بـ ٥ درجات

٣ - وجود شروخ أو كسر في الغلاف نتيجة لعدم ترتيب الالكترودات بالمخازن ترتيباً جيداً .

طرق تخزين الالكترودات

تراعى النقاط الآتية عند تخزين الالكترودات : -

١ - أن تخزن وهي محفوظة داخل العلب الخاصة بها مع التأكد من سلامة هذه العلب وعدم وجود تمزقات بها تؤدي إلى سقوط الأسياخ .

٢ - أن توضع العلب مرتبة في أرفف مناسبة ومصنفة بحيث يسهل تداولها دون خطأ يذكر ودون أن تكون عرضه للسقوط .

٣ - أن توضع في جو جاف خالي من الرطوبة التي تتلف الغلاف وتؤثر على جودة اللحام .

وفي أسوأ الظروف فإذا لم تتوفر هذه الإمكانيات فإنه يلزم حفظ علب الالكترودات في

مكان مغلق جيد كدولاب خشبي حتى يقلل من نسبة امتصاص بخار الماء .

الفصل الرابع

خواص وتفاصيل الأغلفة الكاسية لاكترود اللحام

١ - غلاف سيليزي :

هذا الغلاف يحتوي على نسبة كبيرة من مادة سيليزية تصل إلى ٥٠ % مع مادة أخرى هي التيتانيا بنسبة ٣٠ % روتيل .

مميزات الأسياخ المغلفة بالغلاف السيليزي :-

- معدل الانصهار سريع .
 - ذو قوس عميق التغفل .
 - تولد غازات وأبخرة كثيفة تقي منطقة اللحام من الغلاف الخارجي .
 - الحث الناتج رقيق وهش وسهل الإزالة .
- وتستخدم أسياخ هذا النوع في لحام الصلب الطري وهذا السبخ يصلح للاستعمال مع التيار المستمر بقطبية موجبة .

٢ - غلاف روتيلي :

غلاف يحتوي على نسبة عالية من التيتانيا على هيئة روتيل ويتج عنه خبث متوسط اللزج .

مميزات الأسياخ المغلفة بهذا النوع :-

- للسبخ خصائص قوس سلسلة ورزاز متناثر بسيط .
 - الحث الناتج كثيف ويغطي المعدن المترسب .
 - سهل الإزالة .
- وتستعمل هذه الأسياخ في لحام الوصلات التقابلية والوصلات الزاوية ويصلح هذا السبخ للاستعمال مع التيار المتغير أو المستمر .

٣ - غلاف روتيلي مع بعض المواد القاعدية :-

غلاف يحتوي على نسبة ملحوظة من التيتانيا على هيئة روتيل ويتج عنه خبث مائع ومضاف إليها بعض المواد القاعدية .

مميزات الأسياخ المغلفة بهذا النوع : -

- الأسياخ لها خصائص قوس سلسلة .
 - تغلغل متوسط .
- وتستعمل هذه الأسياخ في لحام الوضعين العلوي والرأس الصاعد ويصلح هذا السبخ للاستعمال مع التيار المستمر بنوعي القطبية والتيار المتغير بجهد يصل إلى ٤٥ فولت .

٤ - غلاف قاعدي ذو خبث نافش : -

هو غلاف يحتوي على نسبة عالية من أكاسيد أو سليكات الحديد والمنجنيز أو كليهما وينتج عنه خبث نافش .

مميزات هذا النوع : -

- ينتج عن هذا الغلاف خبث غزير ومائع وتتكون به ثقوب على شكل خلايا النحل لذلك فهو سهل الإزالة .
 - الشكل العام للحام منظم وتموجاته أقل وضوحا .
- ويستخدم هذا الصنف في لحام التجايف العميقة في الألواح السمكية ويصلح هذا السبخ مع التيار المستمر بقطبية موجبة كما يمكن استعماله مع التيار المتردد .

٥ - غلاف قاعدي ذو خبث ثقيل مصمت : -

هو غلاف يحتوي على نسبة عالية من أكاسيد وسليكات الحديد والمنجنيز أو كليهما وينتج عنه خبث ثقيل مصمت .

مميزات هذا النوع : -

- الخبث الناتج عنه مصمت وصغير وينفصل تلقائيا .

• يعطي في حالة اللحام الزاوي شكلا مقعرا منتظما .

و يصلح السيخ للاستعمال مع التيار المستمر بنوعي القطبية وكذلك مع التيار المتردد مع جهد قد يصل إلى

٤٥ فولت تقريبا .

٦ - غلاف جامضي : -

هو غلاف يحتوي على نسبة كبيرة من كربونات الكالسيوم والفلوسبار .

مميزات هذا النوع : -

• الخبث الناتج يتميز بمظهر لامع .

• معدن اللحام المترسب له خواص ميكانيكية جيدة (زيادة في المطولية - مقاومة الصدا) ويستخدم

هذا النوع في لحام الصلب الإنشائي .

وتستعمل هذه الأسياخ مع التيار المتردد ولكن يفضل التيار المستمر بقطبية موجبة .

الفصل الخامس

❖❖ توصيف أسياخ اللحام ❖❖

أولا : توصيف أسياخ اللحام محليا :

قامت الهيئة المصرية للتوحيد القياسي بعمل مواصفة أسياخ اللحام المغلفة ورقمها م . ق ١٩٦٢/٤٣٥ للاستخدام في جمهورية مصر العربية . وفيما يلي تصنيف هذه المواصفة على أنه يمكن الرجوع إلى المواصفة في حالة الحصول على بيانات وتفاصيل تختص بتوصيف أسياخ اللحام .

١ - المجال : -

تختص هذه المواصفات القياسية بأسياخ اللحام المغلفة للحام الصلب الطري بالقوس الكهربائي ويتضمن الأنواع المختلفة لهذه الأسياخ والاشتراطات الواجب توافرها فيها والاختبارات اللازمة لبيان صلاحيتها .

٢ - تصنيف أسياخ اللحام : -

يكون تصنيف أسياخ اللحام عن طريق بيان ما يلي : -
أولا : طريقة الصنع .

ثانيا : نوع الغلاف الكاسي لسلك القلب .

ثالثا : أوضاع اللحام المناسبة لاستخدام الأسياخ .

رابعا : التيار الكهربائي المناسب لعملية اللحام .

خامسا : إمكانية استخدام الأسياخ في اللحام عميق التغلغل .

ويستعان برموز خاصة لتوضيح كل من البيانات السابقة ، والتي تكون مجتمعة الدليل لنوع السبخ كمايلي

الحرف الأول	رقم الاحاد	رقم العشرات	رقم المئات	الحرف الأخير
-------------	------------	-------------	------------	--------------

ويعبر الحرف الأول عن طريقة الصنع .

- ورقم المئات عن الغلاف الكاسي .
ورقم العشرات عن أوضاع اللحام المناسبة .
ورقم الأحادي عن خواص التيار الكهربائي المناسب لعملية اللحام .
والحرف الأخير يضاف في حالة مناسبة لسيخ الحام عميق التغلغل .

أولاً : الحرف الأول : (طريقة الصنع)

طريقة الصنع	الحرف الدال
البثق المصمت	ص
البثق مع التقويه	ق
الغمس (التغطيس)	س

ويراعى أنه في حالة صنع سيخ اللحام بطريقتين معا أن يرمز لطريقة صنعة بالرمز الدال على الطريقة الرئيسية وهي طريقة البثق .

ثانياً : رقم المئات : (نوع الغلاف الكاسي لسلك القالب)

نوع الغلاف	رقم المئات الدال
يحتوي على نسبة كبيرة من مادة سيليزية	١
يحتوي على نسبة كبيرة من التيتانيا ، وينتج خبثا متوسط اللزوجة .	٢
يحتوي على كمية ملحوظة من التيتانيا ، وينتج خبثا مائع القوام .	٣
يحتوي على نسبة عالية من أكاسيد أو سليكات الحديد والمنجنيز أو كليهما معا ، وينتج خبثا ثقيلنا نافشا .	٤
يحتوي على نسبة عالية من أكاسيد أو سليكات الحديد أو المنجنيز أو كليهما معا ، وينتج خبثا ثقيلنا ومصمتا .	٥
يحتوي على نسبة كبيرة من كربونات الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم .	٦
أي نوع آخر من الغلاف غير السابق ذكرها .	٩

ثالثا: رقم العشرات: (أوضاع اللحام المناسبة لاستخدام سيخ اللحام) :-

أوضاع اللحام المناسبة	رقم العشرات الدال
سفلي - مائل - أفقي - رأسي - علوي (أي يصلح لجميع أوضاع اللحام) .	١
سفلي - أفقي .	٢
سفلي .	٣
سفلي - مائل - أفقي .	٤
سفلي - أفقي - رأسي - علوي .	٥
رأسي - علوي	٦
مجموعة أوضاع أخرى غير السابق ذكرها .	٩

ويراعى أنه عندما يرمز للسيخ بأي رقم من الأرقام السابقة فإن ذلك يعني صلاحية السيخ للاستعمال في أوضاع اللحام المرادفة له ،

ويلاحظ أنه إذا رمز للسيخ بأرقام تدل على صلاحية لأوضاع تتضمن الرأسية أو العلوية فإن هذه الصلاحية تكون قاصرة على مقاسات أقصاها قطر ٥ مم فقط .

كما يلاحظ أنه إذا رمز للسيخ بأرقام تدل على صلاحيته لأوضاع تتضمن اللحام المائل أو اللحام الراسي فإن هذه الصلاحية تكون قاصرة على اللحام في الاتجاه الصاعد إلا إذا نص على غير بطاقة السيخ .

رابعا: رقم الآحاد: (التيار الكهربائي المناسب)

التيار الكهربائي المناسب	رقم الآحاد الدال
مستمر +	صفر
مستمر + أو متردد ٩٥ فولت	١
مستمر - أو متردد ٧٠ فولت	٢

مستمر - أو متردد ٤٥ فولت	٣
مستمر + أو متردد ٧٠ فولت	٤
مستمر ≠ أو متردد ٩٥ فولت	٥
مستمر ≠ أو متردد ٤٥ فولت	٦
غير المذكورة عالية	٩

خامسا : الحرف الأخير : (مناسبة السيخ للحام عميق التغلغل) :

يضاف الحرف (ع) بعد رقم المئات في حالة مناسبة السيخ للحام عميق التغلغل .

مثال :

يرمز للسيخ بالرمز (ص ٢١٧) إذا كان مصنوعا بطريقة البثق المصمت ويحتوي غلافة على كمية كبيرة من التيتانيا وينتج خبثا متوسط اللزوجة ، ويكون استخدامه في جميع أوضاع اللحام باستخدام تيار كهربائي مستمر أو تيار كهربائي متردد جهده ٤٥ فولت ، ولا يصلح للحام عميق التغلغل .

ثانيا : توصيف أسياخ اللحام دوليا

تقوم كل دولة منتجة لأسياخ اللحام بعمل مواصفات تغطي جميع أنواع واستخدامات أسياخ اللحام .
وتخص بالذكر المواصفات البريطانية والأمريكية والمواصفة الخاصة بالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي .

أولا - توصيف أسياخ اللحام طبقا للمواصفات الفنية البريطانية

تصنف أسياخ اللحام (الاكترودات) المغطاة بطبقة من الكربون أو بطبقة من كربون المنجيز والخاصة

بعمليات لحام القوس الكهربى اليدوي طبقا للمواصفات البريطانية (B S) لعام ١٩٨٦ وذلك للمعادن

التي لها قوة شد لا تزيد عن ٦٥٠ نيوتن / مم^٢ .

وتتكون المواصفة البريطانية من جزئين : -

١ - التكويد العام .

٢ - التكويد الملحق .

مثال :

E 4322 R R (21)

E 4322 R R

حيث : التكويد العام يمثل

(21)

بينما الملحق يمثل

** أولا التكويد العام : -

وتنقسم إلى خمس عناصر : -

١ - الحرف الأول E يشير إلى أن الاكترود (السبخ) يستخدم في لحام القوس الكهربى اليدوي .

٢ - الرقمين الأول والثاني يشيران إلى مقاومة اجهاد الشد وخصائص الاستطالة لمعدن كما في جدول

رقم (١ - ٥)

التكويد	مقاومة اجهاد الشد N / mm ²	أقل اجهاد شد N / mm ²
E 43 - - -	430 - 550	330
E 51 - - -	510 - 650	360

جدول (١ - ٥)

٣ - الرقم الثالث يشير إلى أقل قيمة لدرجة الحرارة اللازمة لتوسط قيمة الصدمة أو الكبس الذي يتعرض إليه الاكترود بقوة ٢٨ جول وذلك موضح بالجدول رقم (٥ - ٢)

التكويد	درجة الحرارة (C°) عند قيمة صدمة مقدارها ٢٨ جول لقطر ٤ مم
E -- 0 --	غير موصفه
E -- 1 --	+ 20
E -- 2 --	0
E -- 3 --	- 20
E -- 4 --	- 30
E -- 5 --	- 40

جدول (٥ - ٢)

٤ - الرقم الرابع يشير إلى درجة الحرارة اللازمة لتوسط قيمة صدمة يتعرض إليها الاكترود مقدارها ٤٧ جول كما هو موضح بالجدول (٥ - ٣)

التكويد	درجة الحرارة (C°) عند قيمة صدمة مقدارها 47 جول لقطر ٤ مم
E -- 0 --	غير موصفه
E -- 1 --	+ 20
E -- 2 --	0
E -- 3 --	- 20
E -- 4 --	- 30
E -- 5 --	- 40
E -- 6 --	- 50

جدول (٥ - ٣)

٥ - الحرفين أو الحرف المتبقي يشير إلى نوع الغلاف أو الكسوة

A : حامض (أكسيد الحديد)

AR : حامض (روتابل) .

B : قاعدي .

C : سليلوزي .

O : مؤكسد .

R : روتابل (كسوة متوسطة) .

RR : روتابل (كسوة سميكة) .

S : أنواع أخرى .

وبهذا ينتهي التقييم العام أو الأساس للنظام البريطاني والذي يحدد المعالم الرئيسية لأسلاك اللحام ذات

القوس الكهربائي اليدوي .

** ثانيا : التكويد الملحق : -

١ - يتكون من ثلاث أرقام تشير إلى كفاءة الأكترود الاسمية ويتم ذكر هذا الرقم إذا تجاوزت الكفاءة

(110) ويتم تقريب هذا الرقم لأقرب رقم عشري .

٢ - وبعد هذا الرقم يكون هناك رقم آخر يشير إلى بعض التوصيات اللازمة لتحديد أوضاع اللحام

وذلك كالتالي : -

الكود	وضع اللحام
١	جميع أوضاع اللحام
٢	جميع أوضاع اللحام ما عدا الحركة الرأسية المتجهة لأسفل (التنازلي)
٣	اللحام المسطح - لحام الأركان - والأفقي المتجه إلى الرأسي (تصاعدي)
٤	مسطح فقط
٥	مسطح ورأسي متجهة إلى أسفل للحام الأركان
٦	أي وضع آخر غير موضح في النقاط السابقة

٣ - الرقم التالي يشير إلى مصدر القدرة ومواصفاته اللازمة كما في جدول رقم (٥ - ٤)

الرقم	تيار مستمر مع قطبية مناسبة للاكترود	الجهد الأدنى للدائرة المفتوحة لتيار متغير
0	تحديد القطبية مع الشركة المصنعة	غير مناسب للتيار المتغير
1	- أو +	50
2	-	50
3	+	50
4	- أو +	70
5	-	70
6	+	70
7	- أو +	80
8	-	80

٤ - الحرف H يضاف للاكترودات التي لا يوجد فيها ترسيب للهيدروجين يزيد عن ١٥ ملي

لكل ١٠٠ جرام من المعدن .

مثال تطبيقي على استخدام المواصفات البريطانية : -

عين المواصفات البريطانية للاكترود ذات المواصفة التالية : -

E 4322 R R (21)

الإجابة : -

E : الاكترود يستخدم في لحام القوس الكهربى

43 : قوة الشد ٤٣٠ - ٥٥٠ نيوتن / مم^٢

2 : درجة الحرارة عند قيمة صدمة مقدارها ٢٨ جول هي (0 C⁰)

2 : درجة الحرارة عند قيمة صدمة مقدارها ٤٧ جول هي (0 C⁰)

RR : الكسوة المستخدمة هي روتابل ذات طبقة سميكة

التكويد الملحق : -

2 : جميع أوضاع اللحام ما عدا الحركة الرأسية المتجهة لأسفل .

1 : يتم استخدام جهد متغير يساوي ٥٠ فولت أو تيار مستمر ذات قطبية سالبة أو موجبة .

تصنيف الالكترودات (تبعاً للنظام الأمريكى) : -

• وضعت هذه المواصفات جمعية اللحام الأمريكية (A W S) بالاشتراك مع الجمعية الأمريكية

لاختبار المواد (A S T M) .

• وفي هذا النظام يتكون الكود من أربع أرقام تبدأ بحرف E ليدل على أن الاكترود يستخدم في

اللحام بالقوس الكهربى اليدوي .

ويدل الرقمين المتواجدين في خانتي الآلاف والمئات على أقل قيمة لقوة الشد بوحدة ألف رطل لكل

بوصة مربعة (1000 Psi) .

ومثال لذلك - - E 70 فإن هذا الاكترود يصحبه أقل أجهاد شد يساوي 70000 رطل / بوصة مربعة

أما الرقم في خانة العشرات فيدل على وضع اللحام المناسب له هذا الاكترود كما يلي :

1 : يصلح الالكترود لكافة أوضاع اللحام .

2 : يصلح للحام الأفقى على مستوى أفقى ولحام أفقى على مستوى رأسي فقط .

3 : يصلح للحام الأفقى على مستوى أفقى فقط .

* أما الرقم في خانة الأحاد فإنه يدل على خواص الالكترود وهو كما يلي : -

- 0 : كسوة الالكترود غنية بالسليولوز ويستخدم مع التيار المستمر فقط .
- 1 : كسوة الالكترود غنية بالسليولوز ويستخدم مع التيار المتردد والمستمر بقطبية مباشرة وعكسية
- 2 : كسوة الالكترود غنية بالتيتانيا (أكسيد التيتانيوم) ويستخدم مع التيار المستمر بقطبية مباشرة فقط .
- 3 : مثل السابق في الكسوة ويستخدم مع التيار المستمر والمتغير .
- 4 : تحتوي كسوة الالكترود على أكسيد أو كربونات كل من المنجنيز والحديد ويستخدم مع التيار المتغير والمستمر .
- 5 : تتميز الكسوة بانخفاض الهيدروجين - يصلح للتيار المستمر بقطبية عكسية فقط .
- 6 : يشابه رقم (5) باستثناء أماكن استخدام التيار المتردد .
- 7 : تحتوي الكسوة على مسحوق الحديد ويعمل على التيارين المستمر والمتغير .
- 8 : تحتوي كسوته على مسحوق الحديد والتيتانيا مع انخفاض الهيدروجين مع التيارين .

** ثالثاً : التوصيف الخاص بالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي : -

تنقسم هذه المواصفات إلى ثلاثة أجزاء هي : -

الجزء الأول : يعرف بالحرف E وهي تحدد نوع السلك من جهة التغليف .

الجزء الثاني : وهو يحدد الخواص الميكانيكية لمعدن اللحام ويتكون من ثلاث أرقام

والرقم الأول يعبر عن مقاومة الشد كجم / مم² .

الرقم الثاني يعبر عن نسبة الاستطالة %

الرقم الثالث يعبر عن مقاومة الصدمة كجم / مم² .

والجدول الآتي يبين البيانات الخاصة بالجزء الثاني : -

(١) مقاومة الشد		(٢) الاستطالة		(٣) مقاومة الصدمة	
الرقم	مقاومة الشد كجم / مم ²	الرقم	الاستطالة	الرقم	مقاومة الصدمة
0	-	0	-	0	-
1	41	1	14	1	5
2	44	2	13	2	7
3	48	3	22	3	6
4	52	4	26	4	11
5	56	5	30	5	13

الجدول الخاص بالجزء الثاني

ملاحظات : -

١ - القيم المذكورة بالجدول تبين الحد الأدنى لها .

٢ - اختبار مقاومة الصدمة أجرى على تي أم اختبار ايزود .

الجزء الثالث :-

ويتكون من حرف ورقمين

١- الحرف يبين نوع الغلاف .

٢- الرقم الأول يبين أوضاع اللحام .

٣- الرقم الثاني يبين قطبية التيار علي السلك .

والجدول التالي يبين نوع الغلاف حسب الحرف

نوع الغلاف	الحرف	نوع الغلاف	الحرف
روتيل	R	حامضي	A
تيتانيا	T	قاعدي	B
أنواع أخرى	V	سليوز	C
		مؤكسد	O

الرقم الأول :

يبين الرقم الأول وضع اللحام كما في الجدول التالي :

وضع اللحام	الرقم
جميع أوضاع اللحام	1
جميع الأوضاع ما عدا الرأسي	2
اللحام الأفقي في مستوى رأسي - اللحام التصاعدي	3
اللحام الأفقي الي اليمين (قورة × قورة - زوايا)	4

الرقم الثاني :

يبين الرقم قطبية التيار (متردد أو مستمر) بحيث لا تظهر أي صعوبات ملحوظة في قدح القوس والمحافظة

على استمراره : -

قطبية التيار + أو -	تيار متردد أو مستمر الحد الأدنى لجهد الدائرة المفتوحة			تيار مستمر فقط
	٥٠ فولت	٧٠ فولت	٩٠ فولت	
+ أو -	١	٤	٧	
-	٢	٥	٨	
+	٣	٦		٥

ملاحظة :

إذا وجد الحرف Fe مع التوصيف فإن هذا يعني احتواء الغلاف على نسبة مرتفعة من الحديد وتعرف هذه الأنواع بالأسياخ مرتفعة الكفاية وقد قيس هذا بالنسبة لمتوسط وزن المعدن المنصهر من السبخ فمثلا Fe 160 يعني أن وزن المعدن المترسب يعادل ١٦٠ % من وزن معدن السبخ وكذلك Fe 120 يعني أن وزن المعدن المترسب يعادل ١٢٠ % من وزن معدن السبخ .

الأسياخ عميقة التغلغل : -

لا توصف هذه الأسياخ طبقا لخواصها الميكانيكية وذلك بسبب اتحاد كثير من عناصر معدن الأساس مع معدن السبخ أثناء عملية اللحام ولا يوصف أيضا هذا النوع من الأسياخ إلا ابتداء من ٤ مم لقطر معدن السبخ ويوصف هذا النوع تبعاً لجهد التيار فمثلا F 45 تعني أن الجهد اللازم = ٤٥ فولتا .

أمثلة على التوصيف بالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي

مثال (١) : iso El ctrode E 355 B10

الجزء الأول : الحرف E

وهو يعني سيخ مغلف .

الجزء الثاني :

١ - الرقم 3 يعبر عن مقاومة الشد وهذه تقابل في الجدول ٤٨ كجم / مم^٢

٢ - الرقم 5 يعبر عن الاستطالة وهذه تقابل في الجدول ٣٠ % .

٣ - الرقم 5 يعبر عن مقاومة الصدمة وهذه تقابل في الجدول ١٣ كجم / مم^٢ .

الجزء الثالث :

١ - الحرف B يعني غلاف قاعدي .

٢ - الرقم 1 تقابل في الجدول اللحام لجميع الأوضاع .

٣ - الرقم 0 تقابل في الجدول اللحام التيار المستمر بالقطبية الموجبة فقط لسيخ اللحام .

مثال (٢) :

E 343 T 42 Fe 190

١ - الحرف E يعني سيخ مغلف

٢ - الرقم 3 يعني أن مقاومة الشد = ٤٨ كجم / مم^٢ .

٣ - الرقم 4 يعني الاستطالة = ٢٦ % .

٤ - الرقم 3 يعني مقاومة الصدمة = ٩ كجم / مم^٢ .

٥ - الحرف T يعني أن الغلاف من النوع المحتوي على التيتانيا أساسا .

٦ - الرقم 4 يعني أن السيخ يستخدم فقط للحام في مستوى أفقي تحت مستوى النظر (قورة × قورة أو زاوية) .

٧ - الرقم 2 يعني استخدام تيار مستمر مع توصيل السيخ إلى القطب السالب أو تيار متردد على

أن يكون الحد الأدنى لجهد الدائرة المفتوحة = ٥٠ فولت .

٨ - Fe 190 يعني أن وزن المعدن المترسب = ١٩٠ % من وزن معدن السيخ .

مثال (٣) :

ESO Electrode 45

يعني أسياخ عميقة التغلغل وجهد التشغيل اللازم لها ٤٥ فولت .

ملحوظة :

الأسياخ التي تغلف من النوع RT توصف حسب النظام الألماني (DIN 1913) تحت الحرف T إذ أنه في النظام الألماني لا يفرق بين النوعين .

الفصل السادس

اختبارات التفتيش على جودة وصلات اللحام

خلال عمليات اللحام يكون هناك بعض الأخطاء المختلفة التي تؤدي إلى ضعف جودة ومتانة وصلات اللحام تتوقف هذه الجودة على كلا من كفاءة العامل ومهارته وجودة المواد والمعدات المستخدمة وسوف نختص في هذا الجزء بتعيين كيفية فحص واختبار وصلات اللحام والتفتيش عليها .

* الفحص بمجرد النظر : Visual test

ويجري هذا الفحص أثناء عملية اللحام وبعد عمليات اللحام بحيث يعطي تصورا مبدئيا عن قوة وصلة اللحام ولكن هذا الاختبار يعتمد بدرجة كبيرة على خبرة المختبر بإجراء عملية الفحص .

أولا : الفحص أثناء اللحام :

لحام القوس الكهربي : -

ويتم ملاحظة النقاط الأساسية الآتية : -

- ١ - معدل انصهار الألكترود وانسيابية اللحام .
- ٢ - مقدار تخلل واندماج قضيب الألكترود المنصهر .
- ٣ - مسار خط اللحام وتضمنه وصلتي اللحام .
- ٤ - الصوت الصادر أثناء اللحام ويشير إلى صحة التيار والجهد التي تعمل عليه معدة اللحام .

لحام الأكسي أسيتلين : -


ويتم ملاحظة النقاط الأساسية الآتية : -

- ١ - صحة اللهب المنبعث من بوري اللحام .
- ٢ - صحة الزاوية المحصورة ما بين اللهب والشعلة .
- ٣ - عمق وتخلل المعدن المنصهر داخل وصلة اللحام .
- ٤ - معدل انسيابية اللحام على طول الوصلة .

وهذه الملاحظات السابق ذكرها تشير بشكل كبير إلى مدى جودة عمليات اللحام ولكنها تعتمد اعتمادا كبيرا على خبرة العامل .

ثانيا : الفحص بعد اللحام :

- وتتم عملية الفحص لوصلات اللحام من خلال النقاط الآتية :-
 - ١ - صحة مقدار الإندماج ما بين المعدن المنصهر والشغلة .
 - ٢ - أن يشمل خط اللحام الوصلة بدون ترك فجوات .
 - ٣ - أن يتخلل المعدن الوصلة على شكل حرف U أو V .
 - ٤ - يأخذ خط اللحام الشكل المطلوب في التصميم (محذب - مقعر - مستوي) .
 - ٥ - عدم وجود نتوءات داخل خط اللحام .
 - ٦ - عدم وجود تبثر أو طرطشة في خط اللحام لأنه يدل على أن الجهد والتيار التي تعمل عليه المعدة أكبر من القيمة المقتنة .
 - ٧ - أبعاد وسمك اللحام ذات بعد مناسب ويتم قياسه بأجهزة القياس المختلفة .
- كما في الشكل الموضح رقم (٦ - ١)

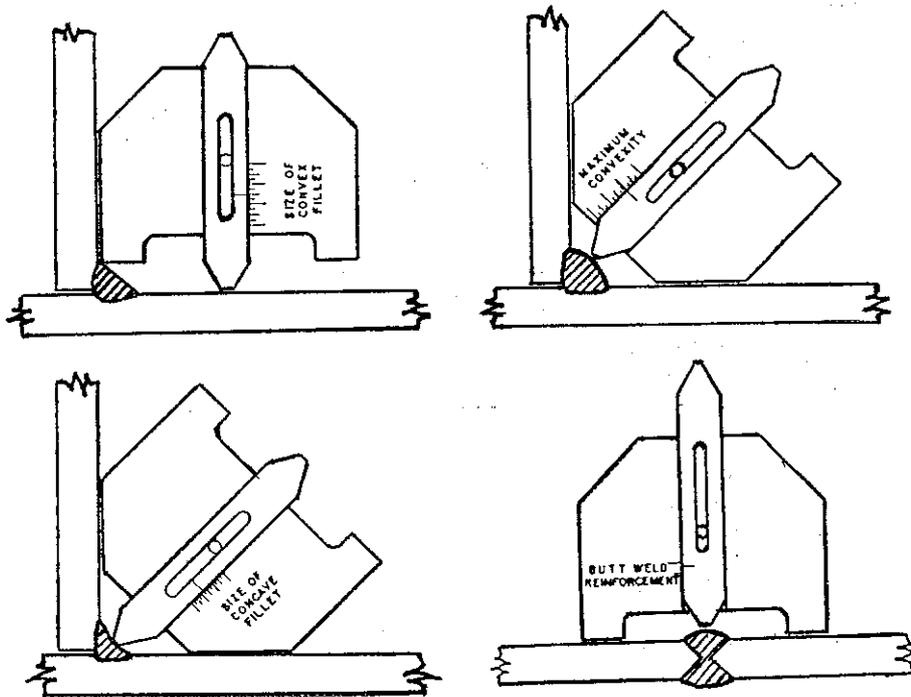

شكل (٦ - ١) محدد قياس درزة اللحام

ومن أهم الخواص التي يجب أن تتوافر في وصلات اللحام هي أن تتحمل أحمالا مناسبة أو أحكام تسرب مائع أو مقاومة التآكل بفعل الظروف الموجودة بما الشغلة .
وعلى هذا الأساس يجب تقييم وصلات اللحام بالاختبار والتفتيش عليها ولذلك سوف يتم الاهتمام بالخواص الميكانيكية وسلامة الوصلات من العيوب الظاهرية والمخفية وذلك من خلال اختبارات إتلافية واختبارات غير إتلافية .

أولا : الاختبارات الغير إتلافية : - Non Destructive Tests

ويعني هنا أن الوصلة يمكن تشغيلها بعد إجراء الاختبارات الغير إتلافية كالتالي : -

- ١ - اختبار التفلغل بمجرد النظر .
- ٢ - الاختبار المغناطيسي .
- ٣ - الاختبار بأشعة X .
- ٤ - الاختبار بأشعة جاما .
- ٥ - الاختبار بالموجات فوق صوتية .
- ٦ - اختبار الصبغات المتغلغلة .


١ - اختبار التفلغل بمجرد النظر : - Visual Test

ويتم هذا الاختبار عن طريق إزالة القشرة الخارجية لخط اللحام والتفتيش على مدى النفاذ الجيد لمعدن اللحام (في حالة الوصلات التقابلية) وقد يكون هذا الاختبار تمهيدا لإجراء اختبارات بعد ذلك أكثر تعقيدا وقد ترفض الشغلة بمجرد النظر إليها وذلك لظهور عيوب جسيمة في خط اللحام مثل النحر أو الشروخ أو التواءات .

٣ - الاختبار المغناطيسي : Nmagnaflux Test

وفي هذا الاختبار يتم تعريف وصلة اللحام إلى مجال مغناطيسي قوي باستخدام مغناطيس دائم أو بملف تيلو متردد لتمر هذه الخطوط عبر منطقة اللحام المراد اختبارها والكشف على عيوبها الداخلية التي تقع بالقرب من السطح الخارجي فإذا تعارض هذا المجال مع فجوات أو شروخ فإنه يتحول إلى مغناطيس له قطبين .


وعند وضع مسحوق الحديد أو أكسيد حديد عادي أو فلورستي إما جاف أو معلق في ماء أو في زيت معدني فإن هذا المسحوق سوف يتجمع بكثافة عالية ومزدحمة حول هذا العيب (الفجوة أو الشرخ) مباشرة نظرا لانجذابة إلى المغناطيس المتكون وتوضح الشكل الأتي إجراء هذا الاختبار شكل (٦ - ٢)

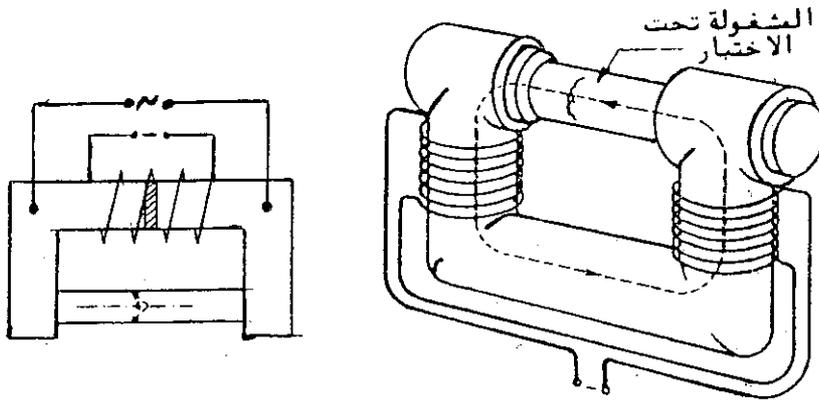

شكل (٦ - ٢) الاختبار المغناطيسي

٣ - الاختبار بأشعة X : X-Ray Radiography -

تتصف الأشعة السينية بشكل عام بمدى نفاذيتها العميقة في المواد المختلفة وهي أشعة كهرومغناطيسية غير مرئية ذات موجات قصيرة وهي تستخدم بتسليطها على الجزء أو الوصلة المراد الكشف عليها . ويتم استقبال هذه الأشعة بعد مرورها في الوسط المراد الكشف عليه أما على شاشة فلورستية أو لوح حساس للضوء لتصوير مدى تباين شدة الأشعة حسب سمك العينة ووجود أجسام أو مواد غريبة أو عيوب مثل الفجوات أو الشروخ أو مسامات فإن الأشعة سوف تنفذ في هذه المنطقة بدرجة أكبر وتظهر على اللوح الحساس أكثر سوادا ويتم إجراء وتسليط هذه الأشعة على المسافات الثلاثة لتحديد موقع العيب . ويتم توليد هذه الأشعة باستخدام أنبوبة تعمل مخصصة لهذا الغرض تعمل على جهد عالي يتراوح ما بين 60 - 600 kv والشكل الموضح يبين طريقة إجراء هذا الاختبار شكل (٦ - ٣)

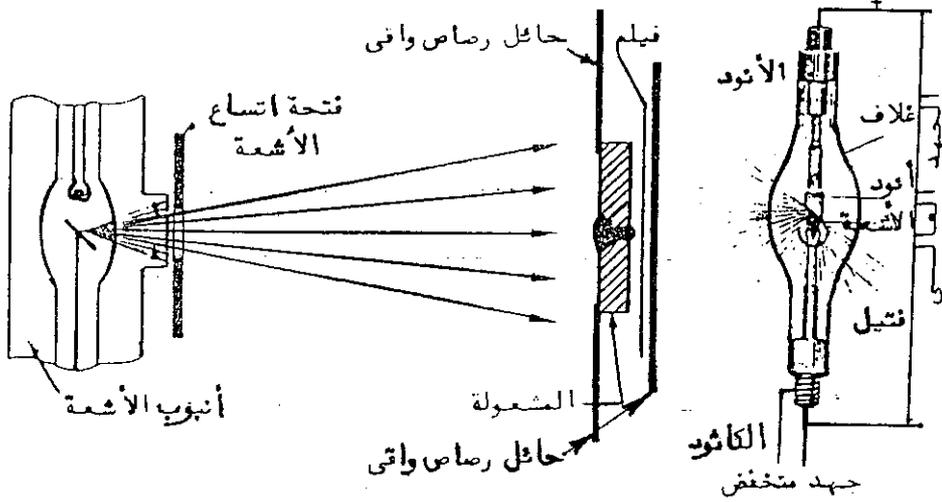


شكل (٦ - ٣) الاختبار بأشعة X

٤ - الاختبار بأشعة جاما : - Gamma Ray Test

أشعة جاما وهي تشبه أشعة X ولكن الاختلاف هو في الطول الموجي للأشعة وهذا النوع من الأشعة ينبعث منه بعض المواد المشعة كالراديوم والثوريوم والبرلونيوم أو بعض النظائر المشعة وأشعة جاما هي أشعة كهرومغناطيسية ذات موجات قصيرة جدا تنبعث بسرعة تعادل الضوء وبالتالي فإن لها قدرة عالية على النفاذية داخل الأجسام .


ولا تختلف عملية التصوير بهذه الطريقة عن طريقة التصوير بأشعة X ولكن يتم تفضيل إحدهما على الأخرى طبقا لنوع التطبيق والاستخدام وعلى سبيل المثال فإن التخنانات التي تقل عن ٥٠ مم يتم استخدام أشعة X وذلك للكشف عن المسام التي يبلغ قطرها ١,٥ ٪ من سمك المعدن وهذه الأرقام السابقة تختلف باختلاف نوع المعدن المراد اختياره . و أشعة جاما هي خطيرة على الإنسان ولذلك توضع داخل أنبوبة من الرصاص وذلك لأن الرصاص أكثر المعادن مقاومة لنفاذ الأشعة ويجري هذا الاختبار تحت وسائل وقاية وأمان مناسبة لهذا الغرض كما في شكل (٦ - ٤)

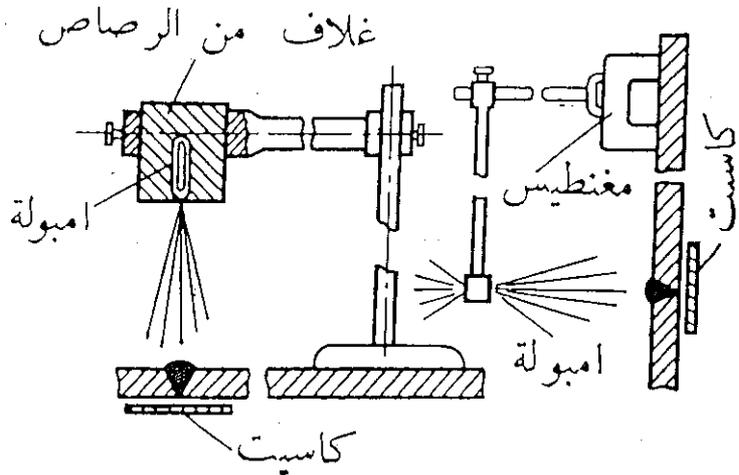


شكل (٦ - ٤) الاختبار بأشعة جاما

٥ - الاختبار بالموجات فوق صوتية : - Ultrasonic Testing

وهي موجات لها ترددات تتراوح ما بين ٠,٦ - ٥ ميغا هرتز وهو تردد خارج الحدود التي يمكن أن تسمعها الأذن العادية ولا تستجيب لها طلبة الأذن وإنما يتم استقبال الموجات المرتدة منها على جهاز مبین للذبذبات . وهذه الموجات يمكنها أن تنفذ إلى داخل المعادن ويستخدم التأثير البيزوكهربائي في توليد الموجات الصوتية القصيرة التي توصل برأس إرسال الموجات و سطح الشغلة تحت الاختبار اتصالاً محكماً ويستخدم في هذا وسيط أحكام مثل زيت التزيق ويتم استقبال هذه الأشعة إما برأس استقبال أخرى أو بنفس رأس الإرسال ويتم تسجيل الموجات المرسله والموجات المرتدة على شاشة مبین ذبذبات كما في الشكل الآتي : -

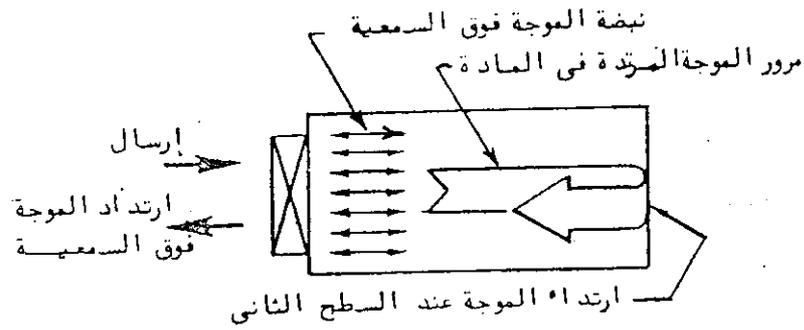

شكل (٥-٢٧)

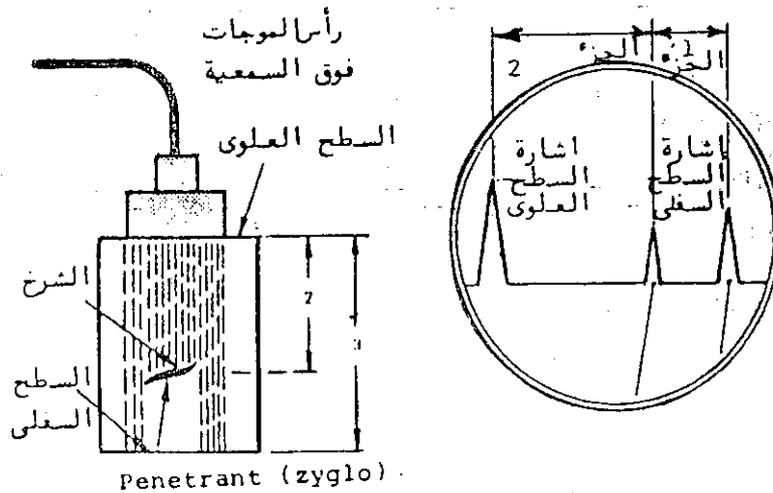

شكل (٥ - ٦) الاختبار بالموجات فوق الصوتية


فإذا اصطدمت هذه الموجات بفجوة مسامية أو شرخ أو مجزئات من الجليخ فإنها تنعكس قبل أن تصل إلى السطح الآخر حيث تستقبل لتحديد العمق التي انعكست من عنده الموجات وتحول هذه النبضات الصوتية إلى نبضات كهربية ثم تظهر ممثلة على شاشة حيث يمكن بدراسة هذا الرسم تعيين العيوب البسي محتويةا خط اللحام .

٦ - اختبار الصبغات المتغلغلة Dye Penitent :-

يقتصر استخدام هذه الطريقة على الكشف عن الشروخ السطحية من المشغولات أو اللحامات ويستخدم فيها مبدأ نفاذ السوائل منخفضة الشد السطحي (مثل الكيروسين) بالخاصية الشعرية Capilarity ويمكن أن يكون للسائل المتغلغل خواص فلوسنتيه ليسهل الكشف عنه وتتلخص الطريقة في الخطوات الآتية :

- تغسل المشغولات جيدا لإزالة التلوثات والشحوم باستخدام بخار مزيل للشحوم ثم تترك لتبرد .
- تغمر المشغولات في السائل الفلوسنتي المتغلغل لنحو ٢٠ دقيقة ثم ترفع وتترك برهه ليتساقط السائل الزائد .
- يزال السائل المتغلغل من سطح المشغولات بالغسيل بالماء ثم التجفيف في الهواء الساخن .
- تعرض المشغولات لتيار هواء مغبر بمسحوق ماص ولكن يلتصق هذا المسحوق بسطح المشغولة إلا في المواقع التي بها شروخ التي تغلغل فيها السائل الفلوسنتي وتفحص الأسطح للكشف عن المواقع التي تغلغل فيها السائل (الشروخ) بالخاصة الشعرية والتي غطاها المسحوق وتفحص بمصباح الأشعة فوق البنفسجية لتسهيل الرؤية .

ويمكن تبسيط هذه الطريقة باستخدام الكيروسين العادي بعد تلوينه بلون أحمر أو أزرق كسائل تغلغل واستخدام سائل طباشيري تدهن به الأسطح بعد انتهاء عملية التغلغل بالكيروسين الملون وإزالة السائل المبلل للأسطح بالغسيل والتجفيف فتظهر مواقع الشروخ بلون الكيروسين في مواقعها وحجمها كما في

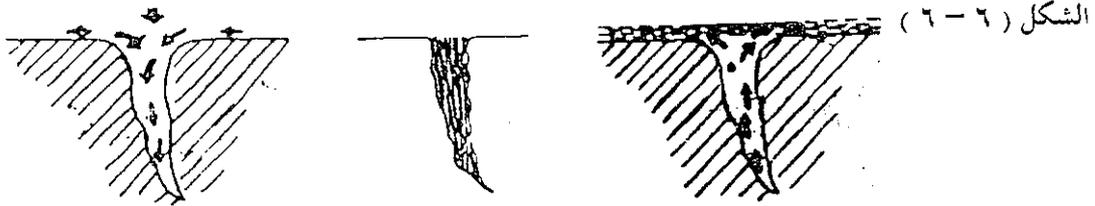

الدهان بالوسائل
النافذ

مسح السطح
لإزالة ما لم يتغلغل
من السائل

الدهان بمادة
ماصة للوسائل
النافذ

شكل (٦ - ٦) الاختبار بالصبغات المتغلغلة

ثانيا الاختبارات الإتلافية :- Destructive Tests

قد تتضمن الاختبارات الإتلافية تخطيط الوصلة الملحومة بأكملها أو تتطلب عينات مقطوعة من وحدة الوصلة الملحومة يتم اختبارها لتمثل باقي الوحدات وبالتالي لا يمكن تشغيل الوصلة الملحومة مرة ثانية ومن أهم الاختبارات الإتلافية :

١ - الاختبارات الميكروسكوبية .

٢ - الاختبارات الميكانيكية .

٣ - الاختبارات الكيميائية .

١ - الاختبارات الميكروسكوبية :-

وهو إحدى الاختبارات العملية الهامة والذي بواسطته يمكن تحديد حالة حبيبات معدن اللحام ومنطقة التلغلل والمنطقة المتأثرة بحرارة اللحام .

وقد يبدو مقطع اللحام متجانسا تماما بعد عمليات الصقل ولكن عند اختياره ميكروسكوبيا .

قد نجد أن حجم الحبيبات يوجد به اختلاف وغير متجانسة وقد نجد أيضا أن معدن اللحام يحتوي على بعض الأكاسيد أو بعض الشروخ الدقيقة ولإظهار التكوين البللوري للمعدن تعالج القطعة بسائل كيميائي خاص باختلاف نوع المعدن ويؤثر هذا السائل على البللورات المختلفة والحدود التي تفصلها عن بعضها بدرجات مختلفة ويؤدي هذا إلى إظهارها أثناء عمليات الفحص الميكروسكوبي .

٢ - الاختبارات الميكانيكية :-

ونتم هنا بجميع الخواص الميكانيكية المعروفة حيث يتم اختبار ما يناسب منها للاجهادات وظروف التحميل الذي تعرض له الوصلة ويتم تقسيمها كالتالي :-

١ - اختبار الشد

٢ - اختبار الثني


٣ - اختبار الصدمة

٤ - اختبار الكلال

٥ - اختبار الكسر

* اختبار الشد : - Tensile Test

ويجري هذا الاختبار على العينات الملحومة طوليا أو عرضيا لاستخلاص معظم الخواص الميكانيكية الهامة مثل حد المرونة وحد الخضوع وأقصى جهد شد وجهد الكسر والمتانة وغيرها من الخواص الهامة . ويتم تسليط اجهاد شد مرتفع على العينة المراد اختبارها يتوقف هذا الاجهاد على خواص ونوع المعدن المستخدم وأيضا على أبعاد العينة ويعتبر اللحام سليما إذا حدث الكسر خارج منطقة اللحام كما في شكل (٦ - ٧) .

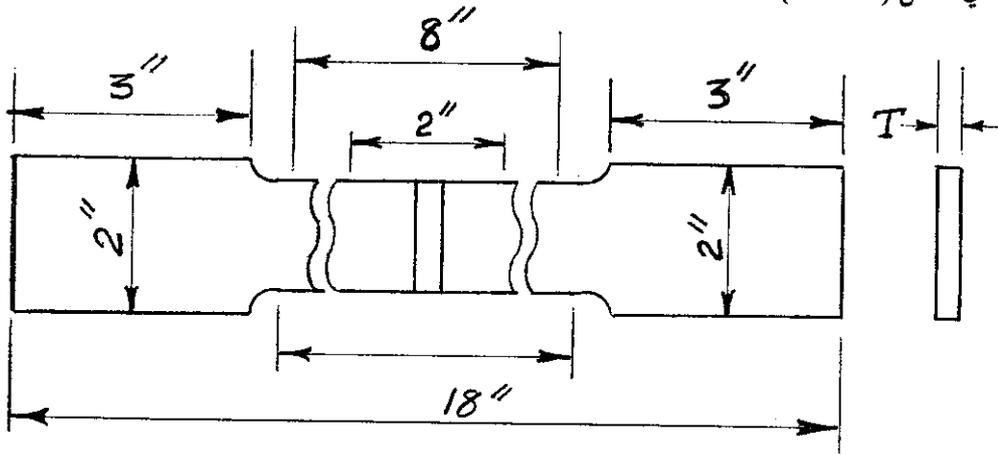

شكل (٦ - ٧) اختبار الشد

* اختبار الثني : - Bend Test

ويهدف هذا الاختبار إلى معرفة وتحديد مدى مطولية الوصلات الملحومة ويجري على قطعة اختبار ذات وصلة ملحومة ويتم على مرحلتين وهما :

المرحلة الأولى : -

ثني قطعة الاختبار ثنيا تدريجيا ابتداءيا بأي طريقة مناسبة (بواسطة مكبس يدوي مثلا) دون تعريضها

للطرق على أن يكون وجه اللحام المحدد عليه طول القياس في السطح المعرض للشد أثناء عملية الثني بمعنى أن تكون قوة الثني من جهة اللحام .


المرحلة الثانية : -

توضع قطعة الاختبار بين فكي أو ماكينة ضغط لتكامل عملية الثني على البارد كما هو مبين بالرسم حتى تظهر شروخ أو هبوط مفاجئ في منطقة اللحام ناتجة عن وجود فجوة أو شوائب داخل معدن اللحام وعندئذ يمكن تعيين النسبة المتوية للاستطالة باستخدام القانون :

النسبة المتوية للاستطالة = طول القياس بعد الاختبار - طول القياس قبل الاختبار

$$100 \times \frac{\text{طول القياس قبل الاختبار}}{\text{طول القياس بعد الاختبار}}$$

والشكل (٦ - ٨) يوضح ذلك .

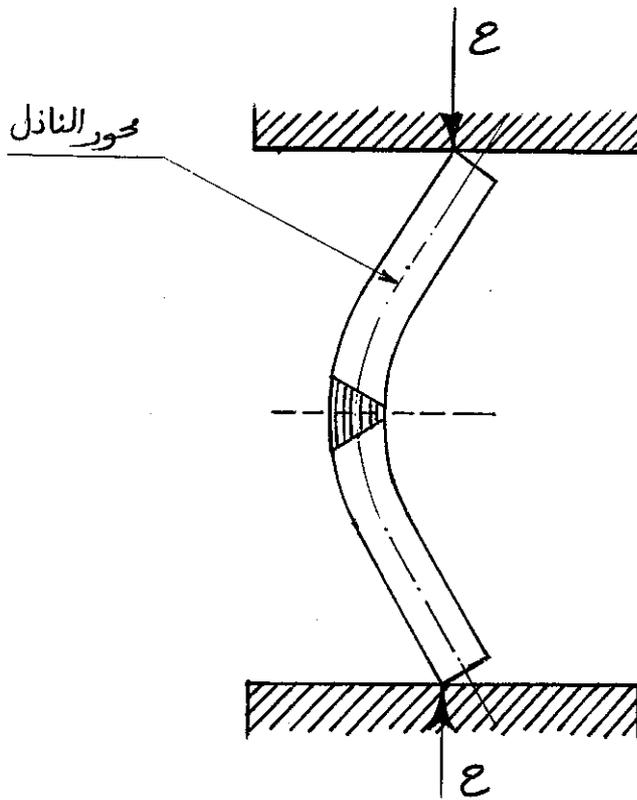

شكل (٦ - ٨) اختبار الثني

* اختبار الصدمة : - Impact Test

ويجري اختبار الصدمة لتقدير الشغل المبدول في كسر العينات الملحومة والذي يعتبر مقياسا للمتانة (الديناميكية) بجانب المتانة التي يمكن الحصول عليها من اختبار الشد يتعين المساحة تحت منحنى الاجهاد والانفعال (المتانة الاستاتيكية) .

كما يمكن أن يتم اختبار الصدمة مع عمل حز في وصلة اللحام وذلك بتغيير نمط توزيع الاجهادات عند الحز بتركيزها عنده ويجري هذا الاختبار باستخدام طريقي ايزود أو شاربي .

* اختبار الكلال : Fatigue Test

كما يهمننا في الخواص الميكانيكية لوصلات اللحام خواص الكلال (التعب) أي مقاومة الوصلة للاجهادات الديناميكية المترددة سواء كانت في اتجاه الشد المطلق أو الضغط المطلق أو التردد دوريا بين الشد والضغط بصورة متماثلة . وقد يجري هذا الاختبار لتعيين حد الصمود وهو الأجهاد الذي تتعرض اليه العينة بشك متردد لعدد غير محدود من الدورات دون حدوث كسر في وصلة اللحام ثم يتم تعيين أثير هذه الاجهادات على وصلة اللحام .

* اختبار الكسر : Nick Test

وهو اختبار الهدف منه معرفة سلامة اللحام نفسه ولضمان حدوث الكسر في معدن اللحام فإنه يعمل حزين في اللحام على جانبي الوصلة مع مراعاة عدم تسوية اللحام وتفحص منطقة اللحام للكشف عما قد يكون بها من عيوب مثل الشوائب والمسام ويعتبر اللحام مقبولا إذا كان متوسط عدد الفجوات المحتوية على أجزاء من الجليخ أو عدد المسام لا يزيد عن واحد من السنتيمتر المربع كما يجب ألا يزيد مقياس أي فجوة في أي اتجاه عن ١,٥ مم وإلا يعتبر اللحام مرفوضا بالإضافة إلى الفحص بمجرد النظر لمقطع اللحام بعد الكسر .

الاختبارات الكيميائية : - Chemical Test

يستخدم هذا الاختبار إذا كانت وصلات اللحام ستعرض أثناء التشغيل لمعالجة كيميائية مثل هياكل السفن التي تتعرض لأمواج المحيطات التي تحتوي على أملاح مختلفة وكذلك مستودعات السوائل الكيميائية .

ويتم هذا الاختبار بتعريض الوصلة لنفس ظروف عملها مع استخدام المواد الكيميائية التي ستعرض لها بدرجة تركيز أكبر بحيث تظهر في ساعات وأيام ما يمكن أن يظهر على القطعة بعد سنوات .

ومن الضروري أن تكون لخط اللحام نفس مقاومة معدن الأساس لتأثيرات هذه المادة ، لذلك فإنه تلحم مجموعة من العينات كل منها بنوع من الأنواع المقترحة لأسياخ اللحام ثم تصقل ويجري إدارتها في محلول يتوقف اختياره وتركيزه على نوع السائل المراد حفظه وتم دراسة هذه العينات كل فترة زمنية لمقارنة مدى مقاومتها للتآكل الكيميائي الذي على أساسه نختار نوع أسياخ اللحام أو اقتراح أنواع بمواصفات خاصة .

الفصل السابع

الرموز المصطلحات الفنية في اللحام

* المصطلحات الفنية في اللحام والتعريف التكنولوجي لها :-

من أهم المصطلحات الفنية في اللحام ما يأتي :-

- ١- **إجراءات اللحام** : والمقصود به هو الأعمال التي تتبع في عملية اللحام بما في ذلك قائمة المواد والأدوات والعدد التي تستعمل .
- ٢- **تقنية اللحام** : الكيفية التي يجرى بها عامل اللحام الأكترود أو المشعل مع الأخذ في الاعتبار وضع اللحام والأجهزه والمعدات المستخدمة ووسيلة تحجيب اللحمة .
- ٣- **الحام** : وهو إنتاج لحمة ما بوصل معدنين معا بطريقة مناسبة من طرق اللحام
- ٤- **قابلية اللحام** : مقدرة معدن ما علي التلاحم أو تقبل اللحام تحت ظروف التصنيع
المهياة لمنشأ معين ذي تصميم مناسب بحيث يؤدي هذا المعدن الغرض
الوظيفي منه أداءا مرضيا في أثناء استخدامه الفعلي .
- ٥- **عامل اللحام** : العامل الفني الذي يؤدي عملية اللحام .
- ٦- **محول لحام بالقوس** : محول مصمم لإمداد قوس لحام واحدة او أكثر بالطاقة الكهربائية
- ٧- **معدن الأساس** : المعدن المطلوب لحامه تميزا له عن معدن الإضافة وفي اللحام بالمونة
وصلة بواسطة معدن الإضافة .
- ٨- **سلك اللحام** : هو علي شكل عود أو لفة سلك .
- ٩- **سيخ اللحام** : سيخ أضافة مغطى بمساعد صهر .
- ١٠- **طول القوس** : المسافة بين طرف الأكترود وبين قاع ثغرة القوس أثناء اللحام .
- ١١- **الثغرة** : هي أدنى مسافة عند أى مقطع مستعرض بين حافتين أو طرفين أو
سطحين يرااد وصلهما معا .

- ١٢- **سرعة اللحام** : طول لحمة مفردة الإمراره أو متعددة الإمرارات الذي يستكمل في وحدة زمن .
- ١٣- **الكتروود** : سيخ أو سلك أو أنبوب من المعدن أو قضيب من الكربون تنشأ القوس بين أحد طرفية وبين الشغلة أو بينه وبين الكتروود آخر .
- ١٤- **بركة اللحام** : بركة المعدن المنصهر المتكونة أثناء اللحام .
- ١٥- **تتابع اللحام** : النظام والاتجاه المتبعان عند عمل الوصلات .
- ١٦- **تحضير اللحمة** : هي المعلومات اللازمة للتمكن من تحضير قطعتي الشغل وضبط وضعهما حتى يمكن إنجاز الوصلة إنجازاً مرضياً وكذلك تحضير قطعتي الشغل وضبط وضعهما لتكونا جاهزتين للحام .
- ١٧- **تيار اللحام** : التيار المستعمل في رفع درجة الحرارة للشغلة الي درجة اللحام والإبقاء عليها عند هذه الدرجة .
- ١٨- **المعدن المرسب** : هو معدن الإضافة بعد أن يصير جزءاً من اللحمة .
- ١٩- **معدل الترسيب** : وزن المعدن المرسب في وحدة الزمن .
- ٢٠- **انحراف القوس (هبة القوس)** : انحراف أو استطالة قوس اللحام بسبب توزيع غير متماثل للتدفق المغناطيسي حول القوس ينتج عنها نقص الانصهار وتناثر (طرطشة) المعدن وتكون مسام في اللحمة .
- ٢١- **وجهة اللحمة** : سطح اللحمة الظاهر علي الجانب الذي عملت منه اللحمة .
- ٢٢- **وجهة الصهر** : الجزء من سطح أو حافة وصلة الذي يراد صهرة لعمل اللحمة .
- ٢٣- **وجهة الجذر** : الجزء من وجهة الصهر الواقع عند جذر اللحمة .
- ٢٤- **أرجحة اللحام** : حركة تذبذبية مستعرضة الأكتروود او فوهة مشعل اللحام أثناء ترسيب معدن اللحمة .
- ٢٥- **الخبث** : نفاية لا معدنية منصهرة تنتج من بعض أساليب اللحام بالصهر وتتجمد قبل معدن اللحمة وتحمي منطقة اللحام .
- ٢٦- **زمن إدامة القوس** : هو المدة التي يحافظ أثنائها علي إبقاء القوس مشتعلة .
- ٢٧- **كفاية الترسيب** : نسبة وزن المعدن المرسب الي الوزن الصافي للإكتروودات المستنفذة باستثناء أعقابها .

٢٨- **اللحام بالقوس** : اسلوب من أساليب اللحام بالصهر تحصل منه علي الحرارة اللازمة للحام

من قوس كهربائي .

٢٩- **انقطاع اللهب** : انقطاع غير مقصود للهب خارج فتحة الفوهة .

٣٠- **البعد عن الحافة** : المسافة بين منتصف اللحمة وبين أقرب حافة للشغلة

٣١- **زجاج اللحام** : مرشح ضوئي لوقاية العينين من الإشاعات الضارة المنبعثة من القوس

الكهربائية أو هب الغاز .

٣٢- **اللحام بالقوس في غاز خامل** : لحام بالقوس تحجب فيه القوس والبركة المنصهرة عن الجو

بواسطة غاز خامل .

٣٣- **معدن اللحمة** : المعدن الذي ينصهر أثناء عمل لحمة معينة .

٣٤- **ميل اللحمة** : الزاوية المحصورة بين خط جذر اللحمة وبين المستوى الأفقي .

٣٥- **لهب مؤكسد** : لهب نسبة الأكسجين فيه زائدة وتنتج عنه منطقة غنية بالأكسجين أمام

مخروط اللهب مباشرة .

٣٦- **لهب متعادل** : لهب يكون فيه مرحلة الاحتراق الأولى كاملة مع عدم وجود أكسجين

زائد في المخروط المرئي عند فتحة فوهة المشعل .

٣٧- **لهب مختزل** : لهب يكون القسم المستعمل فيه ذو تأثير مزيل للأكسدة

٣٨- **لهب مكربن** : لهب توجد فيه نسبة زائدة من وقود غازي حاو علي الكربون وتنتج عنه

منطقة غنية بالكربون حول مخروط اللهب .

الرموز الأساسية والرسومات المتفق عليها دوليا في اللحام

يعبر عن اللحام في الرسومات الهندسية برموز أساسية متفق عليها دوليا وفيما يلي بعض الرموز والرسومات المعبرة عنها والمستخدمه في العمليات الفنية للحام .

أولا : حسب المواصفات القياسية البريطانية : -

والجداول رقم (١ - ٧) ، (٢ - ٧) ، (٣ - ٧) ، (٤ - ٧) توضح الرموز والرسومات الهندسية المعبرة عن ذلك .

رموز اللحام

جدول (٧-١)

(عن المواصفات القياسية البريطانية 1980 : B. S. 499)

الرموز الأساسية

الرمز	الرسم	الاصطلاح	تيم
⌋		لحمة تقابلية بين لوحين مشغين (الشفتان مصهورتان تماما)	١
⌌		لحمة تقابلية مربعة الحافة	٢
∇		لحمة تقابلية ذات حز V مفرد	٣
∇		لحمة تقابلية ذات شطب مفرد	٤
∩		لحمة تقابلية ذات حز V مفرد مع وجه جذر عريض	٥
∩		لحمة تقابلية ذات شطب مفرد مع وجه جذر عريض	٦
∪		لحمة تقابلية ذات حز U مفرد	٧
∩		لحمة تقابلية ذات حز J مفرد	٨
∩		إمارة إحكام (إمارة مساعدة)	٩
∠		لحمة زاوية	١٠
⌌		لحمة سدادية (ثقب مستدير أو مستطيل ، مملوء تماما)	١١
○	 (أ) بالمقاومة (ب) بالقوس	لحمة بقعة (لحام بالمقاومة أو بالقوس) أو لحام بروز	١٢
⊕		لحمة درزية	١٣

الجدول ٧-٢ - رموز تكميلية

الرمز	شكل سطح اللحمة
—	(أ) سطح
()	(ب) مجذب
()	(ج) مقعر

الجدول ٧-٣ - أمثلة لتطبيق الرموز التكميلية

الرمز	الرسم	الاصطلاح
▽		لحمة تقابلية ذات حزم مفرد ، مسطحة
∞		لحمة تقابلية ذات حزم V مزدوج ، مجذبة
∠		لحمة زاوية متفجرة
▽		لحمة تقابلية ذات حزم V مفرد ، مسطحة ، مع إمارة إحكام مسطحة .

الجدول ٧-٤ - موضع الرمز

وصف الموضع	الرسم	رسم تخطيطي	تمثيل بالرمز
تحت خط الإسناد اذا كان السطح الخارجي للحمة (وجه اللحمة) على الجانب النهم للوصلة			
فوق خط الإسناد اذا كان السطح الخارجي للحمة (وجه اللحمة) على الجانب الآخر للوصلة			
عبر خط الإسناد في حالة اللحامات المؤداة في مستوى الوصلة			

ثانياً : حسب جمعية اللحام الأمريكية رقم (47 - 20 A) :-

كذلك تصنف الرموز اللحام حسب جمعية اللحام الأمريكية (47 - 20 A) .

أ - رموز لحامات القوس والغاز : وتكون رموز لحامات القوس والغاز كالمبين بالشكل رقم (٧ - ١)

تنوع اللحمة							
مترتبة	زاوية	سدادية أو سقية	مزيج				
			شظف	∇	شظف	U	ل
							

شكل (٧ - ١)


ب - رموز لحامات المقاومة : وتكون رموز لحامات المقاومة كالمبين بالشكل رقم (٧ - ٢)

تنوع اللحمة			
رموز	تدريز	رموز	رموز
			

شكل (٧ - ٢)

ج - رموز لحام المونة والتطريق والثرميت والحث الكهربى والتدفق :

يبين أسلوب لحام المونة أو التطريق أو الثرميت أو الحث الكهربى يستعمل الرمز الذى يشير إلى الأسلوب أو المواصفة ويكتب الرمز فى ذيل رمز اللحام كالمبين فى الشكل رقم (٧ - ٣) .

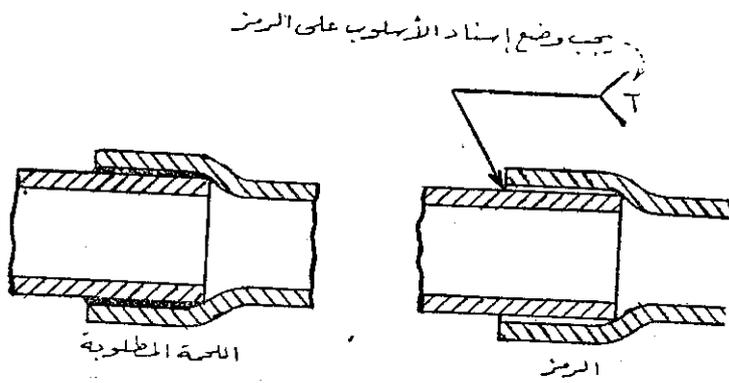

شكل (٧ - ٣)

د - الرموز التكميلية :

ويبين الشكل رقم (٧ - ٤) الرموز التكميلية التى تستعمل مع رموز اللحام .

لمحة مربعة	لمحة بالوضع	اللمنتور	
		سطح	محدب
○	●	—	⤴

شكل (٧ - ٤)

هـ عناصر رمز اللحام : تميز هذه المواصفة بين المصطلحين رمز اللحمة

ورمز اللحام ورمز اللحمة هو الدلالة المكتوبة لبيان نوع اللحمة المطلوب ويتكون رمز اللحام في مجموعة من العناصر الثمانية الآتية أو مما يلزم منها :

١- خط الأسناد

٢- السهم

٣- رموز اللحمة الأساسية

٤- الأبعاد والمعطيات الأخرى

٥- الرموز التكميلية

٦- رموز التشطيب .

٧- الذيل

٨- المواصفة أو أسلوب اللحام .

الفصل الثامن

تصميمات أعصاب الدعم والتقوية لوصلات اللحام

أ - أشكال أعصاب الدعم للوصلات التي تتعرض للحركة : -

الرسومات الموضحة بالأشكال (٨ - ١أ) (٨ - ٤أ) توضح بعض أشكال أعصاب الدعم


للوصلات التي تتعرض للحركة والتي تم تجميعها عن طريق اللحام .

(٨ - ١أ) : عصب لجلبة تتعرض لحركة دائرية .


(٨ - ٢أ) : عصب لقائم حامل جلبة .

(٨ - ٣أ) : أعصاب طارة سير نقل حركة .



(٨ - ٤أ) : لعصب ذراع توصيل .

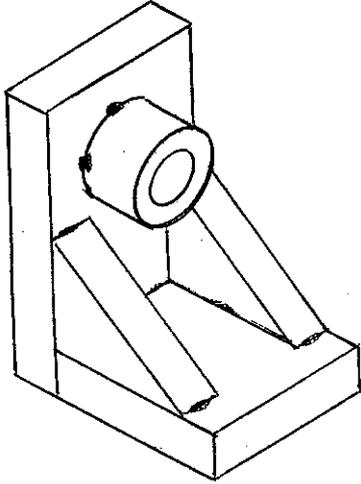


شکل (۲۱-۸)

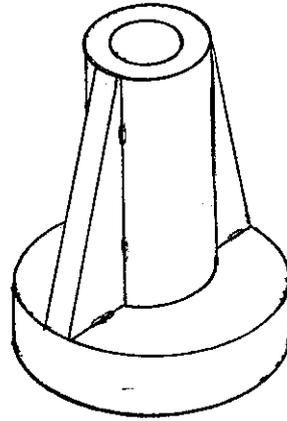

شکل (۱۱-۸)

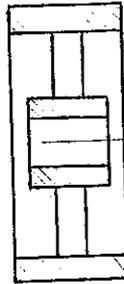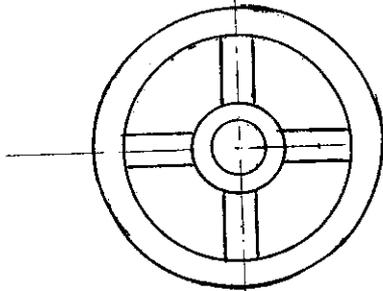


شکل (۳۱-۸)

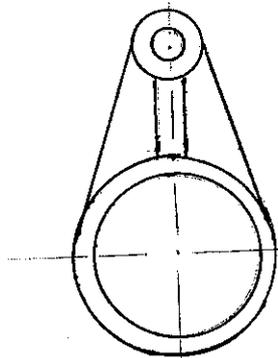


شکل (۴۱-۸)

ب - تصميمات لحواف المنصات والعتبات وحوامل الأشياء :-


- يمثل الشكل (٨ - ب ١) (٨ - ب ٣) بعض تصميمات لحواف منصات بأشكال هندسية مختلفة .
- كما يمثل الشكل (٨ - ب ٤) (٨ - ب ٩) بعض التصميمات المختلفة لحواف العتبات التي تستخدم في الإنشاءات المعدنية .
- الشكلين (٨ - ب ١٠) ، (٨ - ب ١١) يوضحان تصميمين لحاملين مجتمعين باللحام .

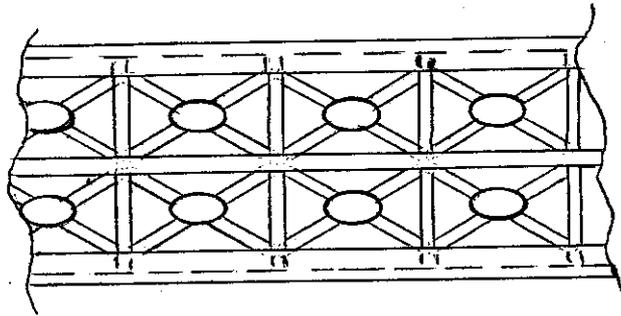


شکل (۸ - ب ۱)

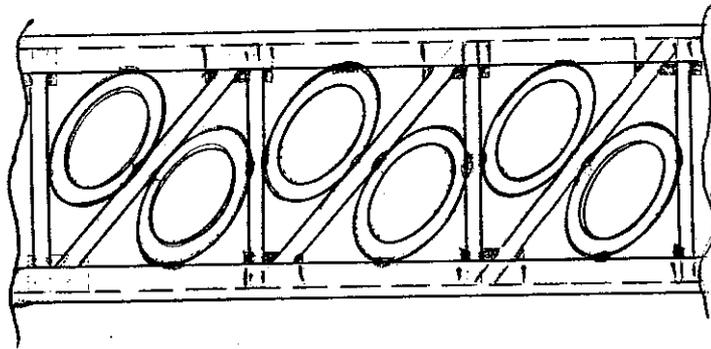


شکل (۸ - ب ۲)

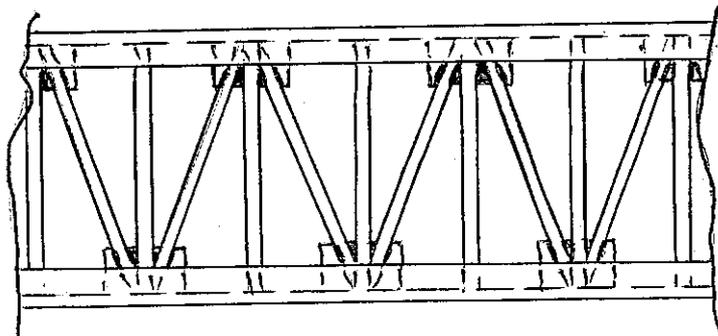


شکل (۸ - ب ۳)

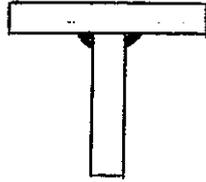


شکل (۸ - ب ۵)

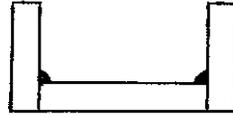


شکل (۸ - ب ۴)

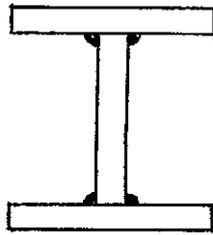


شکل (۸ - ب ۷)

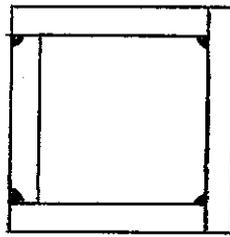


شکل (۸ - ب ۶)

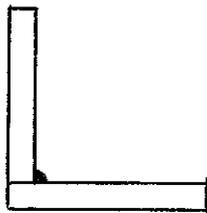


شکل (۸ - ب ۹)

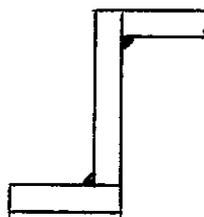

شکل (۸ - ب ۸)

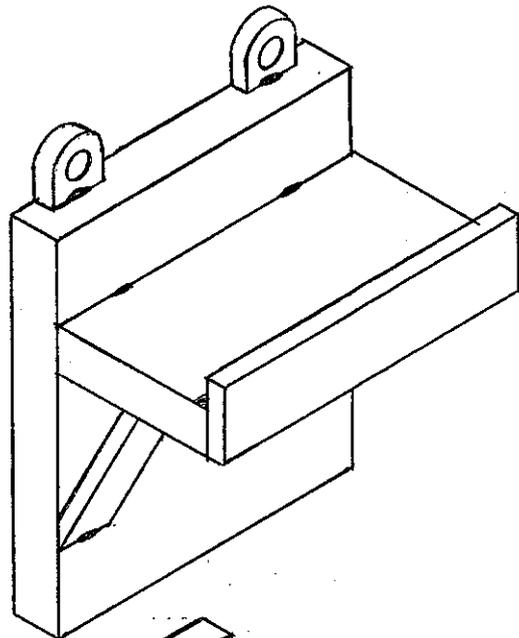

شکل (۸ - پ ۱۰)

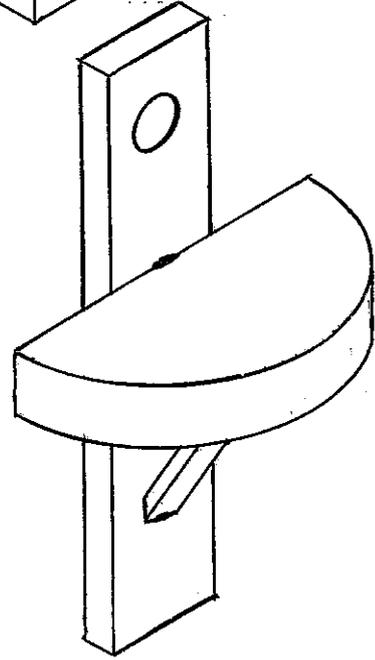

شکل (۸ - پ ۱۱)

- ١٠٢ -


ج- تصميّات حوامل الكراسي (الكابولي) :-

الشكل (٨ - ج- ١) يمثل حامل كرسي محور حركة عادية .


الشكل (٨ - ج- ٢) يمثل حامل كرسي محور معلق .

الشكل (٨ - ج- ٣) يمثل كرسي محور نهاية عمود .


شکل (۸ - ۱)

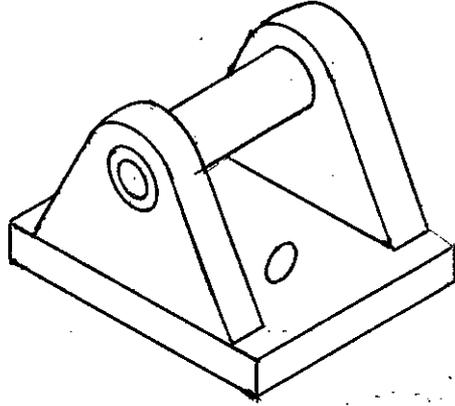

شکل (۸ - ۲)

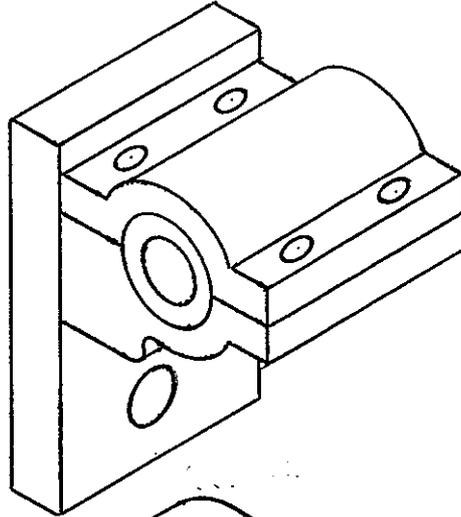

شکل (۸ - ۳)

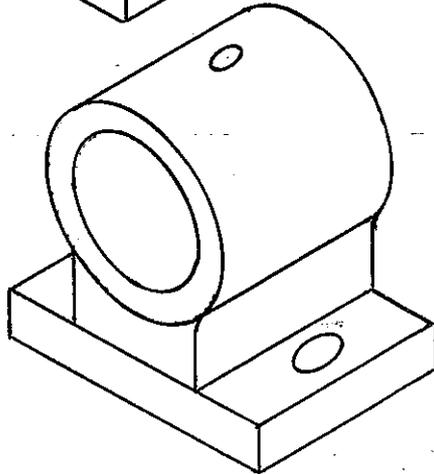

د - تصميمات لطرق وصل المعدات والآلات :-

شكل (٨ - ١٥) يوضح طريقة الوصل باستخدام مسمار قلاووظ بصامولة .

شكل (٨ - ٢٥) يوضح طريقة الوصل باستخدام مسامير البرشام .


الاشكال (٨ - ٣٥) (٨ - ٥٥) توضح طرق الوصل باللحام بأنواعه المختلفة .

شكل (٨ - ٦٥) يوضح طريقة الوصل بالتسخين والضغط (حدادة) .


بعض التصميمات لطرق وصل المعدات والآلات



شكل (٣١-٨)

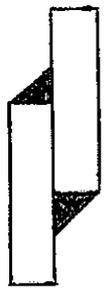


شكل (٤١-٨)

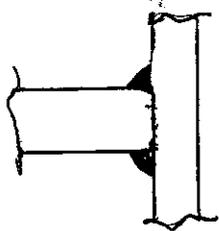


شكل (٥١-٨)



شكل (٦١-٨)

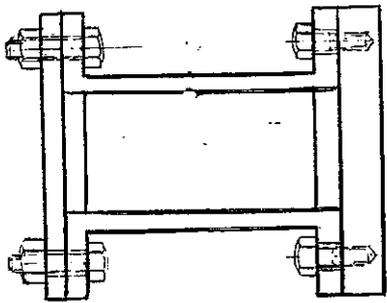

شكل (١١-٨)

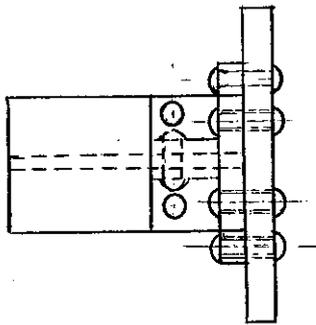

شكل (٢١-٨)

الفصل التاسع

حساب الإجهادات المؤثرة على وصلات اللحام

متانة اللحامات :

يجب أن تصمم جميع اللحامات بأقل مقدار ممكن من معدن الإضافة على أن يفى بتطلبات الشغلة الملحومة ويجب عمل المقاس الملائم للحممة حتى لا يكون هناك تكلفة غير مطلوبة في الوصلة .
ومن العوامل التي تؤثر على متانة الوصلة الملحومة ما يأتي :-

- ١ - متانة معدن اللحمة المرسب
- ٢ - نوع الوصلة واللحممة
- ٣ - مقاس اللحممة
- ٤ - موضع اللحممة بالنسبة للجزئين الموصولين
- ٥ - نوع الاجهادات التي ستعرض لها اللحممة
- ٦ - الظروف التي تحيط بأداء اللحام
- ٧ - مهارة العامل الذي يقوم باللحام
- ٨ - نوع المعدات المستعملة في اللحام

المتانات القصوى :-

تتراوح المتانة القصوى لمعدن اللحمة المرسب بالكترودات الصلب الطري العارية والمغلقة ٤٠٠٠٠ إلى ٥٥٠٠٠ رطل / بوصة^٢ .

وتسمح توصيات الجمعية الأمريكية للحام (AWS) للحام بالقوس والغاز في انشاءات المباني (١٩٤٦) بمقاومة شد متوسطة ٤٥٠٠٠ رطل / بوصة^٢ . وتتراوح مقاومة الشد القصوى للحامات المؤداة بأسلوب القوس المحجب من ٦٠٠٠٠ إلى ٧٥٠٠٠ رطل / بوصة^٢ .

ويمكن مقارنة هذه القيم بمقاومة الشد القصوى للصلب الطري المدلفن التي قد تتراوح من ٤٥٠٠٠ إلى ٧٢٠٠٠ رطل / بوصة^٢ . ولكنها لا تتعدى في معظم الحالات من ٥٥٠٠٠ إلى ٦٥٠٠٠ رطل / بوصة^٢

اجهادات التشغيل :

يعطي الجدول (٩ - ١) اجهادات التشغيل للحمات المرسبة بالكثروادات الصلب الطري على منشآت الصلب الطري .

الالكثروادات المغلفة		الالكثروادات العارية		الخواص الميكانيكية
أحمال ديناميكية أو تذبذبية	أحمال استاتيكية	أحمال ديناميكية أو تذبذبية	أحمال استاتيكية	
الحمات التقابلية				
٨٠٠٠	١٦٠٠٠	٥٠٠٠	١٣٠٠٠	الشد ، رطل / بوصة ^٢
٨٠٠٠	١٨٠٠٠	٥٠٠٠	١٥٠٠٠	الانضغاط ، رطل / بوصة ^٢
٥٠٠٠	١٠٠٠٠	٣٠٠٠	٨٠٠٠	القص ، رطل / بوصة ^٢
الحمات الزاوية				
°٥٠٠٠	°١٤٠٠٠	°٣٠٠٠	°١١٣٠٠	الحمات المستعرضة والطولية المتوازية (القص) ، رطل / بوصة ^٢

جدول (٩ - ١) اجهادات التشغيل للحمات المرسبة بالكثروادات الصلب الطري

الأحمال الاستاتيكية والديناميكية :-

الأحمال الاستاتيكية :

يُنظر اجهادات التشغيل الساكن للحمات الزاوية المرسبة بالكثروادات الصلب العارية (١١٣٠٠)

١

رطل / بوصة^٢ قدرة تحمل قدرها ١٠٠٠ رطل لكل بوصة طولية لكل — بوصة من طول اللحمة .

وعلى ذلك فاللحمة الزاوية التي مقاسها — من البوصة وطولها بوصة واحدة يمكنها تحمل ١٠٠٠ رطل

واللحمة — من البوصة والتي طولها بوصة واحدة يمكن أن تتحمل ٣٠٠٠ رطل والجدول (٩ - ٢)

يبين قيم التشغيل الآمنة لعدة لحامات زاوية في حالة القص ولعدة لحامات تقابلية في حالي الشد والإنضاط .

جدول (٩ - ٢) الأحمال الاستاتيكية الآمنة المسموح بها للحامات بالكترودات الصلب الطري العارية والمغلقة

لحمة تقابلية معرضة للقص		لحمة تقابلية معرضة للانضاط		لحمة تقابلية معرضة للشد		مقاس اللحمة
مغلقة	عارية	مغلقة	عارية	مغلقة	عارية	بوصة
١٢٠٠	١٠٠٠	٢٢٥٠	١٨٧٥	١٩٥٠	١٦٢٥	١/٨
١٨٠٠	١٥٠٠	٣٣٧٥	٣٨١٣	٣٩٢٥	٢٤٣٨	٣/١٦
٢٤٠٠	٢٠٠٠	٤٥٠٠	٣٧٥٠	٣٩٠٠	٣٢٥٠	١/٤
٣٠٠٠	٢٥٠٠	٥٦٢٥	٤٦٨٧	٤٨٧٥	٤٠٦٢	٥/١٦
٣٦٠٠	٣٠٠٠	٦٧٥٠	٥٦٢٥	٥٨٥٠	٤٨٧٥	٣/٨
٤٨٠٠	٤٠٠٠	٩٠٠٠	٧٥٠٠	٧٨٠٠	٦٥٠٠	١/٢
٦٠٠٠	٥٠٠٠	١١٢٥٠	٩٣٧٥	٩٧٥٠	٨١٢٥	٥/٨
٧٢٠٠	٦٠٠٠	١٣٥٠٠	١١٢٥٠	١١٧٠٠	٩٧٥٠	٣/٤

واجهاد التشغيل الساكن للحامات الزاوية المرسبة بالكترودات مغلقة (١٤٠٠ رطل / بوصة) يساوي

تقريبا طول اللحمة مضروبا الكسر العشري لمقاس اللحمة مضروبا ١٠٠٠٠ وعلى ذلك اللحمة الزاوية —

٨

بوصة بطول بوصة واحدة تتحمل

$$١٢٥٠ = ١٠٠٠٠ \times ٠,١٢٥ \times ١ \text{ رطل}$$

٣





اللحمة الزاوية — بوصة بطول بوصتين

٨

$$٧٥٠٠ = ١١٠٠٠٠ \times ٠,٣٧٥ \times ٢ \text{ رطل}$$

الأعمال الديناميكية : -

عندما يكون المنشأ محملاً بأحمال حركية (ديناميكية) ينتج عن أي انقطاع في تواصل اللحامات تركيزات اجهادية وتؤخذ هذه التركيزات في الاعتبار بضرب متوسط الاجهاد المحسوب في معامل تركيز الاجهادات وفي معظم الحالات تحتوي الوصلات الملحومة على انقطاعات في تواصلها .
ويعطي الجدول (٩ - ٣) بعض أمثلة شائعة لهذه الحالة ومعاملات تركيز الاجهادات المناظرة للحامات المؤداة في الصلب الطري .

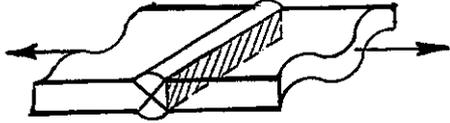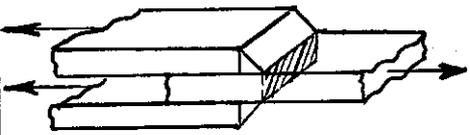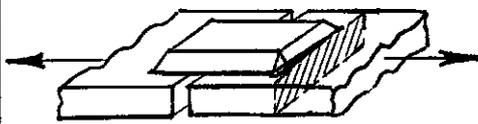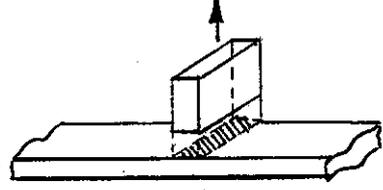معامل تركيز الاجهادات (الاجهاد الفعلي = الاجهاد المحسوب)	نوع الوصلة	
	اسم الوصلة	رسم تخطيطي للوصلة (المقاطع الحرجة مهشورة)
١,٢	لحامات تقابلية مقواة	
١,٥	طرف لحمة زاوية مستعرضة	
٢,٧	نهاية لحمة زاوية طولية	
٢,٠	وصلة تقابلية متعامدة لها أركان حادة	

جدول (٩ - ٣) معاملات تركيز الاجهادات لوصلات الصلب الطري الملحومة

ومعاملات تركز الاجهادات له أهمية قصوى في ظروف التحميل الحركي (الديناميكي) وفي الحالات التي تتعرض فيها الوصلة المحكومة لحمل ساكن (استاتيكي) مع حمل حركي مراكب عليه ويمكن استعمال الصيغة التالية :-

$$1 = \frac{(ح أقصى + ح أدنى)}{ح ٢} + \frac{(ح أقصى - ح أدنى)}{ح ٢}$$



حيث أن :-





- | | |
|-----|-----------------------------------|
| ح ر | حمل أو اجهاد التشغيل الحركي . |
| ح ن | حمل أو اجهاد التشغيل الاستاتيكي . |


الرموز المستعملة في حساب الاجهادات

ق	=	القوة المؤثرة	رطل
ص	=	ذراع فعل القوة	بوصة
ل	=	الطول الفعال للحممة	بوصة
س	=	تخانة اللوح	بوصة
ر	=	مقاس اللحممة	بوصة
ع ن	=	عزم الانحناء	رطل . بوصة
ع د	=	عزم الالتواء	رطل . بوصة
هـ	=	الاجهاد العكسي	رطل / بوصة ^٢
هـ ن	=	اجهاد الحني	رطل / بوصة ^٣
هـ ق	=	اجهاد القص	رطل / بوصة ^٢
هـ م	=	الاجهاد العمومي	رطل / بوصة ^٢
		وفي حالة اللحمات التقابلية	ر = عمق العنق
		وفي حالة اللحمات الزاوية	ر = طول ساق اللحممة


بعض أشكال التصميمات وحسابات جهدها

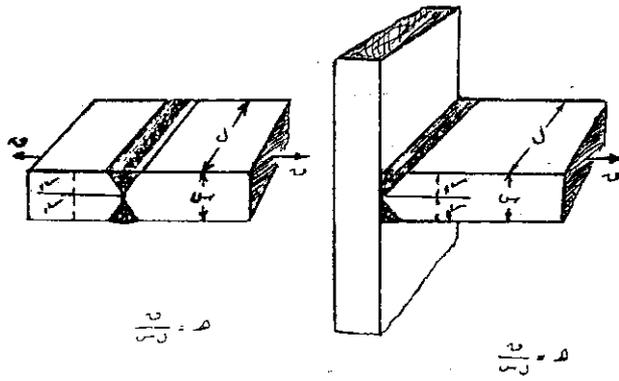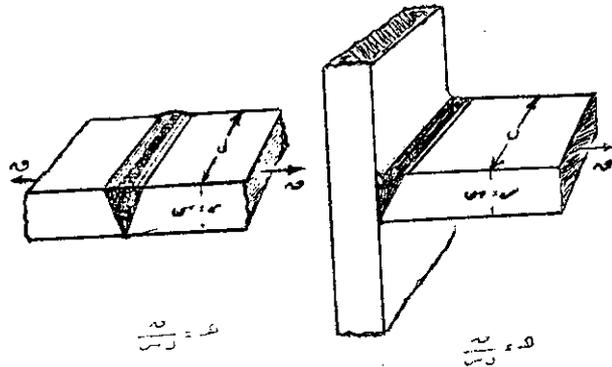

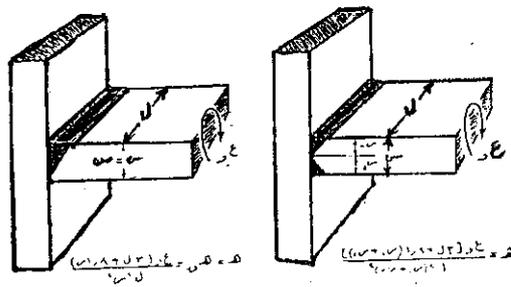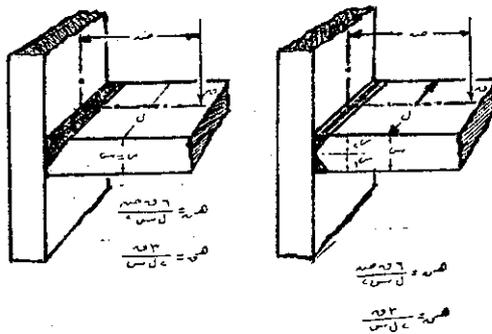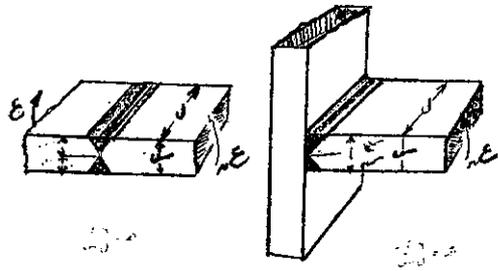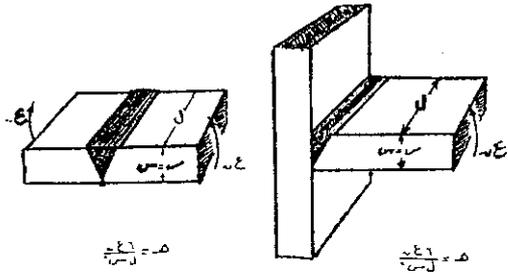

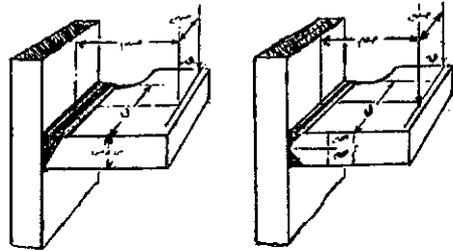


عمره و ارتفاع
ص و ج
م و ن
م و ن
م و ن
م و ن

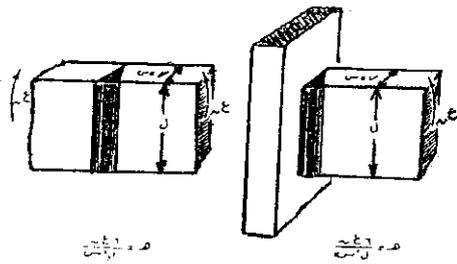


م و ن

م و ن

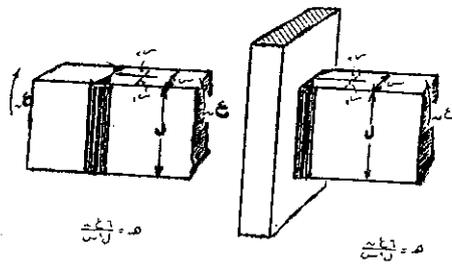


م و ن


م و ن

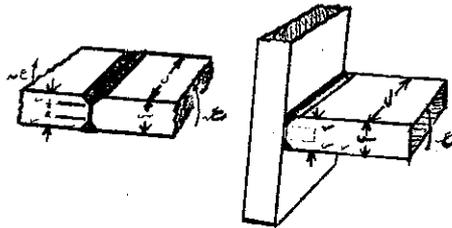

GROUP
UNIDENTIFIED

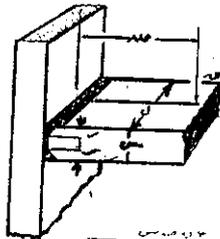


GROUP
UNIDENTIFIED

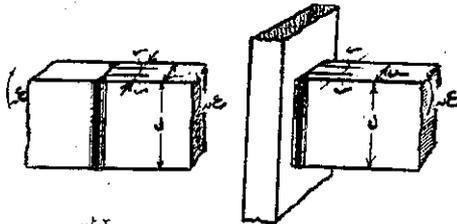

GROUP
UNIDENTIFIED

GROUP
UNIDENTIFIED

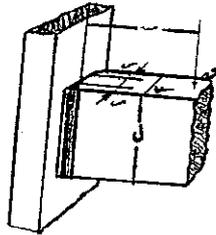

GROUP
UNIDENTIFIED

الفصل العاشر

كروت الصيانة الدورية لمعدات اللحام

تعريف الصيانة بصفة عامة :

هي المحافظة على معدات اللحام ومصادر القوى الكهربائية في حالة جيدة تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة منها بتكلفة قليلة وإنتاجية مرتفعة .

ويمكن أن تتم الصيانة عن طريق فني اللحام أو مدرب القسم أو المختصين بالصيانة في هذا المجال وذلك إذا تعذر على العامل الفني أو مدرب القسم القيام بهذه الصيانة وماكينات اللحام بالقوس الكهربائي دائما يتم صيانتها كما تتم صيانة وحدات الكهرباء داخل المصانع . وتكون محولات اللحام الكهربائية أكثر سهولة عند إجراء عمليات الصيانة عليها وذلك نظرا لعدم وجود أجزاء متحركة .

أنواع الصيانة

الصيانة الدورية :

وهي الصيانة التي يتم فيها إجراء العمليات الآتية وبصفة دورية :

- ١ - النظافة الدورية لمعدات اللحام من الأتربة .
- ٢ - الكشف على مروحة التبريد والتأكد من عدم ارتخاء السيور في ماكينات اللحام التي تبرد بالهواء .
- ٣ - الكشف على ماسك الاكترود من ناحية العزل للحرارة والكهرباء حتى لا يصل تأثيرهما إلى يد فني اللحام وكذلك من ناحية القبض على الاكترود بإحكام حتى لا يحدث اهتزاز للاكترود أثناء العمل .
- ٤ - الكشف على ماسك الشغلة والتأكد من إحكام تشييته وذلك حتى نضمن وصول التيار الكهربائي من الكابل إلى الشغلة .
- ٥ - الكشف على الكابلات والتأكد من عزلها عزلا تاما .

- ٦ - الكشف على شدة التيار المسحوبة من المنبع على ماكينة اللحام أو ترانس اللحام في حالة اللا حمل .
- ٧ - الكشف على محابس ومنظمات الغاز ومانومترات الضغط وصمام عدم الرجوع .
- ٨ - الكشف على سلامة خراطيم الغاز وخلوها من التشققات وإحكام ربطها مع إسطوانة الغاز وبوري اللحام .

- ٩ - الكشف عن أي تسرب في محابس البوري .
- ١٠ - الكشف عن جميع التوصيلات الكهربائية .
- ١١ - الكشف على سلامة إسطوانات الغاز من الشروخ أو التآكل أو غير ذلك من العيوب .

الصيانة الوقائية :

- وهي التي تجري في مكان وجود المعدات الخاصة باللحام المطلوب صيانتها وتجري حسب برنامج زمني محدد لإجراء عملية الصيانة وكذلك لتلافي حدوث أعطال مفاجئة . ويتم فيها إجراء العمليات الآتية : -
- ١ - استبدال أجزاء تالفة مثل سير مروحة التبريد أو رولمان بلي أو بعض أجزاء من ماسك الشغلة .
 - ٢ - استبدال أجزاء بسيطة مثل قطع النحاس التي تصل كابل اللحام بماكينة اللحام (كوس) .
 - ٣ - استبدال منظم التحكم في ضبط شدة التيار في حالة عدم التحكم في شدة التيار بالقدر المناسب .
 - ٤ - تغيير الوحدات التالفة في ماكينات لحام التيار المستمر .
 - ٥ - استبدال محول الرفع في ماكينة اللحام أو ترانس اللحام في حالة تلفه أو احتراقه .
- وفي حالة الصيانة الوقائية يتم ضبط ماكينة اللحام بحيث تعمل بكفاءة عالية .

الصيانة العلاجية :-

وهي الصيانة التي لا يتم التخطيط أو التجهيز لها من حيث وقت الحدوث أو الوقت اللازم للصيانة . وإنما يتم الإصلاح للأعطال بعد حدوثها مباشرة وبالتالي يتم الإصلاح أثناء فترة العمل أو الراحة .

مستندات الصيانة :-

عند إجراء الصيانة لمعدات اللحام في المصانع أو الشركات يتم استخدام النماذج الآتية والتي تعتبر من مستندات الصيانة :

- * أمر التشغيل شكل (١٠ - ١)
- * نموذج أمر إصلاح شكل (١٠ - ٢)
- * مقايسة ورشة شكل (١٠ - ٣)
- * مستند صرف قطع غيار شكل (١٠ - ٤)
- * مستند ارتجاع أصناف شكل (١٠ - ٥)
- * مستند إضافة عن ارتجاع أصناف شكل (١٠ - ٦)

كارت صيانة :-

يوضح الشكل (١٠ - ٧) نموذج لكارت صيانة .

كارت أعطال :-

يوضح الشكل (١٠ - ٨) نموذج لكارت أعطال ماكينة .

كارت قطع الغيار :-

يوضح الشكل (١٠ - ٩) نموذج لكارت قطع الغيار .

مستندات الاختبار :-

عند إجراء فحص معدات اللحام أو فحص واختبار وصلة اللحام تستخدم المستندات الآتية :

* طلب فحص اختبار معدات اللحام

* مستند اختبار ماكينة / معدة لحام

* مستند اختبار وصلة لحام

خطة الصيانة الشاملة :-

تبين الأشكال (١٠ - ١٣) (١٠ - ١٤) نماذج لكارت خطة الصيانة الشاملة .

خطة الصيانة الوقائية :-

بين الشكل (١٠ - ١٥) نموذج لكارت خطة الصيانة الوقائية .

تمرين على القدرة لعمل خطة صيانة :-

النماذج السابقة توضح خطة الصيانة الشاملة لماكينة لحام قوس كهربي .

* أمر تشغيل *

xxxxxxxxxxxx

رقم أمر تشغيل /

التاريخ ٢٠ / / ٢٠

السيد /

العنوان /

تليفون /

اسم الماكينه /

رقم الشاسيه /

رقم الكود /

بيان العطلات	
رئيس الورش	
الميكانيكا	
الكهرباء	
التفتيش	
تم اللازم	

شكل (١٠٠-١)

أمر تشغيل
٢٢٢٢٢٢٢٢

التاريخ / / السيد /
العنوان / تليفون /
الاشاسية / اسم الماكينة / رقم الكود /

بيان العمليات

فرش	جنيه	المصنعات	توقع الخزينه	فقط وقدرة
		قطع الفيار		سدد بتاريخ
		الاعمال الخارجيه		
		المجموع		

شكر (١٠٠-١)

مطابسة ورشة

الي /
ايضاح العمل /

اذن صرف الورشة رقم /

التكاليف الحقيقية الكليه	مترجع	استعمل	التكاليف المقدرة				المقدار المطلوب	الوحدة	الخامات والاجور
			اجر عمل	ادوات مشتراه	ادوات المخزن	ادوات المخزن			
جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		

شكل (٣-١٠)

* كارت صيانة *

ماكينة / رقم /	ادارة / قسم /
الماكينة نوع العمل التاريخ الساعة ملاحظات توقيع	
مسلسل	طبيعة العمل

كارت أعطال ماكينة
xxxxxxxxxx

رقم الكود / القسم /	الجهة التي تحمل تكلفة الإصلاح	رقم الشاسية /	رقم الماكينة /	الاعطال		التاريخ
				تكلفة الإصلاح	فرش	
توقيع صاحب المعهد	باتمام الإصلاحات	المسؤول	توقيع	توقيع	توقيع	توقيع

شكل (٨-١٠)

* كارت قطع الغيار *

xxxxxxxxxxxxxxxx

القيمة		الصف	امر صرف رقم	التاريخ
جنيه	قرش			

طلب قلم اختيار معدات اللحام

اسم المعدة / الماكينة
/ الطراز
سنة التصنيع /

رقم الشاسية /
تاريخ الصرف /
عدد ساعات التشغيل /

الملاحظات	تاريخ آخر فحص اختبار	مظهر العطل	القسم	رقم الجزء	اسم الجزء	م

شكل (١٠-١٠)

الملاحظات	نتيجة الاختبار		نوع الاختبار		طريقة الاختبار	تاريخ آخر اختبار	القسم	اسم الجزء المراد اختباره	م
	مرفوض	مقبول	كهربائي	ميكانيكي					

طراز الماكينة /
مستند اختبار ماكينة / معدة لحام
أسم الماكينة / المعدة
رقم الشاسية/
تاريخ الصرف /

التوقيع /
القائم بالفحص / الاختبار /

مستند اختبار لوصلة لحام

العلاجات	المطابقة بأوجه الأختبار	نتيجة الاختبار	طريقة الاختبار	نوع الاختبار	مظاهر العيوب	نوع اللحام	نوع وصلة اللحام	٢
التوقيع /								
القائم بالفحص / الاختبار /								

شكل (١٠-١٢)

كارت الصيانة

اسم الماكينة : ماكينة لحم قوس كهربي

عدد الماكينات : ١

م	اسم الجزء	العدد	نوع الصيانة	دورة الصيانة	زمن الجزء	زمن الأجزاء
١	الجسم الخارجي	١	فحص وتفتيش	سنويا	٦,٠	٦,٠
٢	كابلات اللحام	٢	فحص وتفتيش	يومية	٠,٢٥	٠,٢٥
٣	كابلات اللحام	٢	استبدال	سنويا	٤,٠	٨,٠
٤	ماسك الاكترود	١	فحص وتنظيف	اسبوعيا	١,٠	١,٠
٥	كابلات التغذية	١	فحص	شهريا	١,٠	١,٠
٦	كابلات التغذية	١	استبدال	سنويا	٤,٠	٤,٠
٧	مربط القطب الأرضي	١	فحص وتنظيف	يومية	٠,٥	٠,٥
٨	مربط القطب الأرضي	١	استبدال	سنويا	٢,٠	٢,٠
٩	ماسك الاكترود	١	استبدال	سنويا	٢,٠	٢,٠
١٠	مفتاح التشغيل	١	فحص	٣ أشهر	٣,٠	٣,٠
١١	ترامل التوصيل الخارجية	٢	فحص وتنظيف	أسبوعين	٠,٢٥	٠,٥
١٢	مسامير وصواميل الترامل محول اللحام *****	٢	فحص وتنظيف	أسبوعين	٠,٥	٠,٥
١٣	الملفات النحاسية	٢	فحص وتفتيش	٦ أشهر	٢,٠	٤,٠
١٤	القلب الحديدي الثابت	١	فحص وتنظيف	٦ أشهر	٢,٠	٢,٠
١٥	العوازل الكهربائية	—	فحص وتنظيف	٣ أشهر	—	٣,٠
١٦	أطراف التوصيل الداخلية	٢	فحص وتنظيف	٣ أشهر	٠,٢٥	٠,٥
١٧	مسامير التثبيت منظم التيار *****	٤	فحص وتفتيش	٣ أشهر	٠,٠٥	٠,٢٠
١٨	القلب المتحرك	١	فحص وتنظيف	٣ أشهر	٠,٥	٠,٥

شكل (١٠ - ١٣)

م	اسم الجزء	العدد	نوع الصيانة	دورة الصيانة	زمن الجزء	زمن الأجزاء
١٩	الفتيل	١	فحص وتنظيف	٣ شهور	٠,٢٥	٠,٢٥
٢٠	حمولة الفتيل (الجشمة)	١	فحص وتفتيش	٣ شهور	٠,١٠	٠,١٠
٢١	ذراع المنظم	١	فحص وتفتيش	٣ شهور	٠,١٠	٠,١٠
٢٢	زجاجة البيان والتدريج	١	فحص وتفتيش	١ شهر	١,٠	١,٠
	مروحة التبريد *****					
٢٣	الجسم الخارجي للمروحة	١	فحص وتفتيش	٣ شهور	٠,٥	٠,٥
٢٤	المروحة	١	فحص وتفتيش	٣ شهور	٠,٥	٠,٥
٢٥	كراسي المخاور	٢	تنظيف	شهر	٠,٥	١,٠
٢٦	رولمان البلي	٢	استبدال	سنويا	١,٠	٢,٠
٢٧	محرك المروحة	١	فحص وتفتيش	٣ شهور	١,٠	١,٠
٢٨	وحدة توحيد التيار	١	فحص وتفتيش	شهر	٢,٠	٢,٠
٢٩	ترموستات حرارية	١	فحص وتفتيش	شهر	٢,٠	٢,٠
٣٠	العجل	٢	فحص وتفتيش	٦ شهور	١,٠	٢,٠

بيان أعمال الصيانة الواجب إجرائها في عام

الزمن بالساعات	أنشطة الصيانة الواجب إجرائها	م
٠,٧٥	كل يوم ***** الفحص والتفتيش على كابلات اللحام فحص وتنظيف وربط القطب الأرضي	١
١,٠	كل أسبوع ***** فحص وتنظيف أجزاء ماسك الاكترود	٢
٠,٧٥	كل أسبوعين ***** فحص وتنظيف ترامل التوصيل الخارجية فحص وتنظيف والتأكد من جودة ربط مسامير وصواميل التوصيل للترامل	٣
٦,٠	كل شهر ***** فحص وتنظيف زجاجة البيان والتدرج الخاص بمنظم التيار تنظيف كراسي الخاور لمروحة التبريد فحص وتفتيش وحدة التوحد للتيار فحص وتنظيف الثرموستات الحرارية	٤
	كل ٣ أشهر ***** فحص وتنظيف العوازل الكهربائية فحص مفتاح التشغيل الكهربائي فحص وتنظيف التوصيلات الداخلية	٥

الزمن بالساعات	أنشطة الصيانة الواجب إجراؤها	م
٩,٢٠	فحص وتأكد من سلامة ربط مسامير التثبيت فحص وتنظيف كلا من القلب المتحرك والفتيل والجشمة وذراع المنظم لمنظم التيار فحص وتفتيش على الجسم الخارجي للمروحة ومحرك المروحة كل ٦ أشهر *****	٦
٨,٠	فحص وتفتيش على الملفات النحاسية فحص وتنظيف القلب الحديدي الثابت فحص وتفتيش على العجل الحامل كل سنة *****	٧
٢٤,٠	فحص وتفتيش على الجسم الخارجي استبدال كابلات اللحام التالفة استبدال كابل التغذية إذا كان تالف استبدال ماسك الاكترود استبدال رولمان البلي ثحرك المروحة	

خطة الصيانة الوقائية

دورة الصيانة الأسبوع	١/٦	١/١٣	١/٢٠	١/٢٧	٧/٣	٧/١٠	٧/١٧	٧/٢٤	٧/٣١	٣/٣	٣/١٠	٣/١٧	٣/٢٤	٤/١	٤/٨	٤/١٥	٤/٢٢	٤/٢٩
كل أسبوع	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢	١/٢
كل أسبوعين	١,٧٥/٣			١,٧٥/٣			١,٧٥/٣			١,٧٥/٣			١,٧٥/٣					
كل شهر		٦/٤				٦/٤				٦/٤				٦/٤				
كل ٣ شهور			٩/٥															
كل ٦ شهور				٨/٦														
كل سنة					٢٤/٨													

الفصل الحادي عشر

القطاعات المعدنية الهامة الشائعة الاستخدام

أ - القطاعات :-

عند تجهيز منشأ معدني فيكون من مكوناته بعض الكمرات والأعتاب بمقاطع مختلفة الأشكال

وفيما يلي بعض القطاعات المعدنية المستخدمة في هذه المنشآت :-

** قطاع لوح أو خوصة مستطيل الشكل ، قطاع لزاوية متساوية كما في الشكل (١١ - ١)

** قطاع لكمره حرف Z ، قطاع لكمره حرف I كما في الشكل (١١ - ٢)

** قطاع لكمره حرف U ، قطاع لكمره حرف T كما في الشكل (١١ - ٣)


ب - أشكال المجسمات الهندسية الهامة :-

توضح الرسومات الموجودة بالشكل (١١ - ٤) والشكل (١١ - ٥) والشكل (١١ - ٦) نماذج


لبعض الأشكال والقطاعات المجمعة باللحام .

القطاعات المعدنية

يكتب مقاسها هكذا



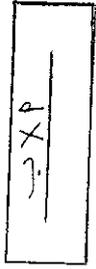


مثال " ٤٥ x ٤٥ "

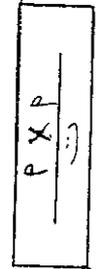


مثال " أرمم زاوية "

مساوية " ٥٠ x ٥٠ "

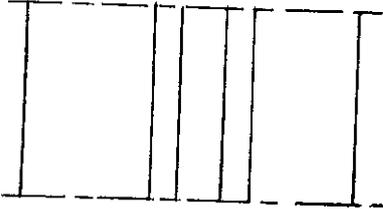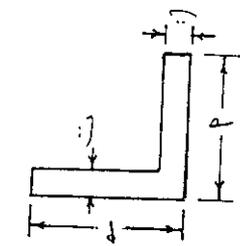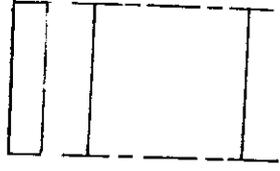


* لوح أو خصمه

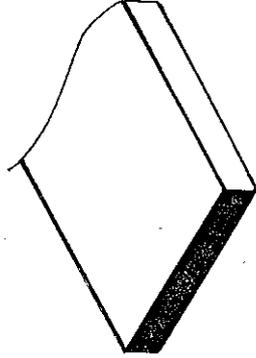


(١١ - ١٢)

* زاوية متساوية

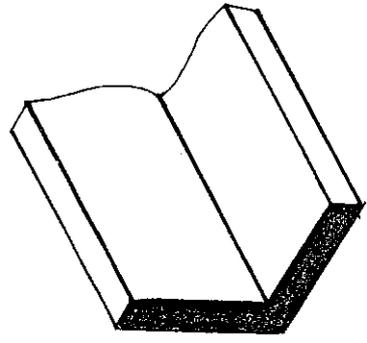


(١١ - ١٢)



* كعرة حرف Z


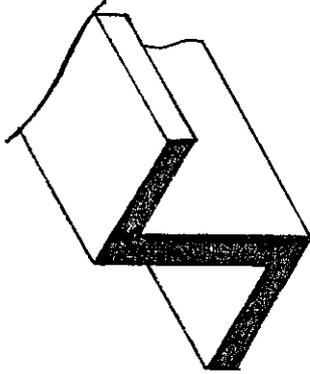


* كعرة حرف I (١١-٢٢)

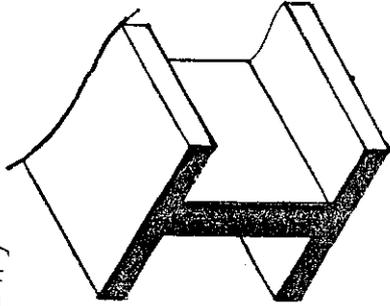

(١١-٢٣) (٤٨)

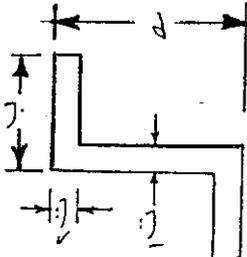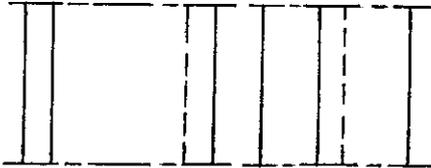مثال " أرسم كعرة حرف Z

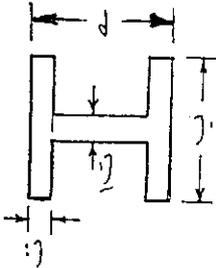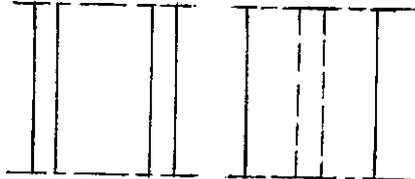١٠	٢٢
١٠	٢٢

٣ ١٠ ٢٢


مثال " أرسم كعرة حرف I

١٠	٢٢
١٠	٢٢

٣ ١٠ ٢٢


يكتب مقاسها هكذا

* كمره لـ أو مجرى

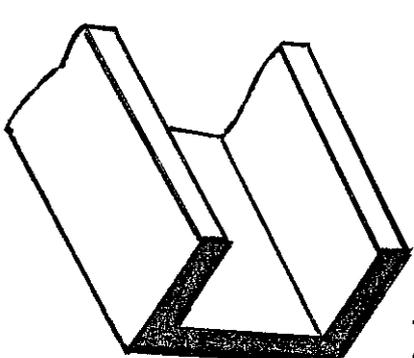



(٥٩-١١)

* كمره حرف T

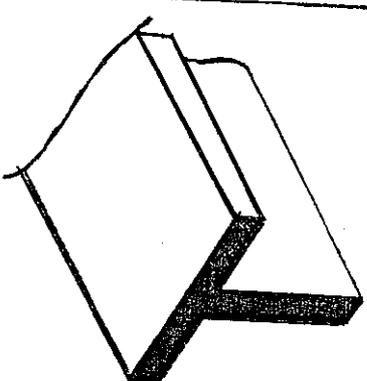

(٦٩-١١)

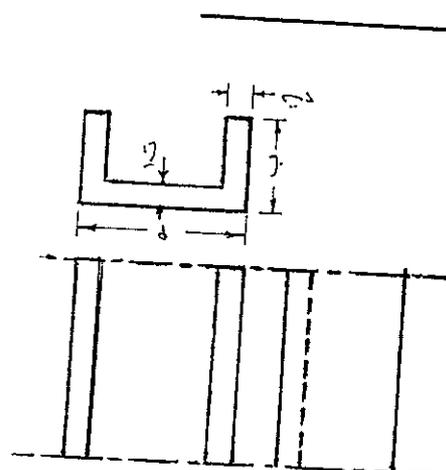

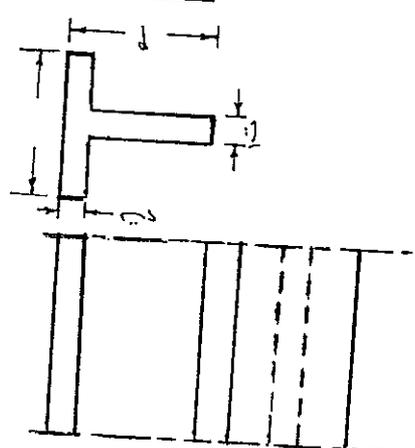

يكتب مفاصمها هكذا

$$\frac{٦ \times ٤}{١٠ \times ١٠}$$

مثال " أرسم كمره مجرى لـ "


$$\frac{٥ \times ١٠}{٨ \times ٥}$$

مثال " أرسم كمره حرف T "


$$\frac{٦ \times ٤}{١٠ \times ١٠}$$

$$\frac{٥ \times ١٠}{٨ \times ٨}$$

المثال (١١ - ٣)

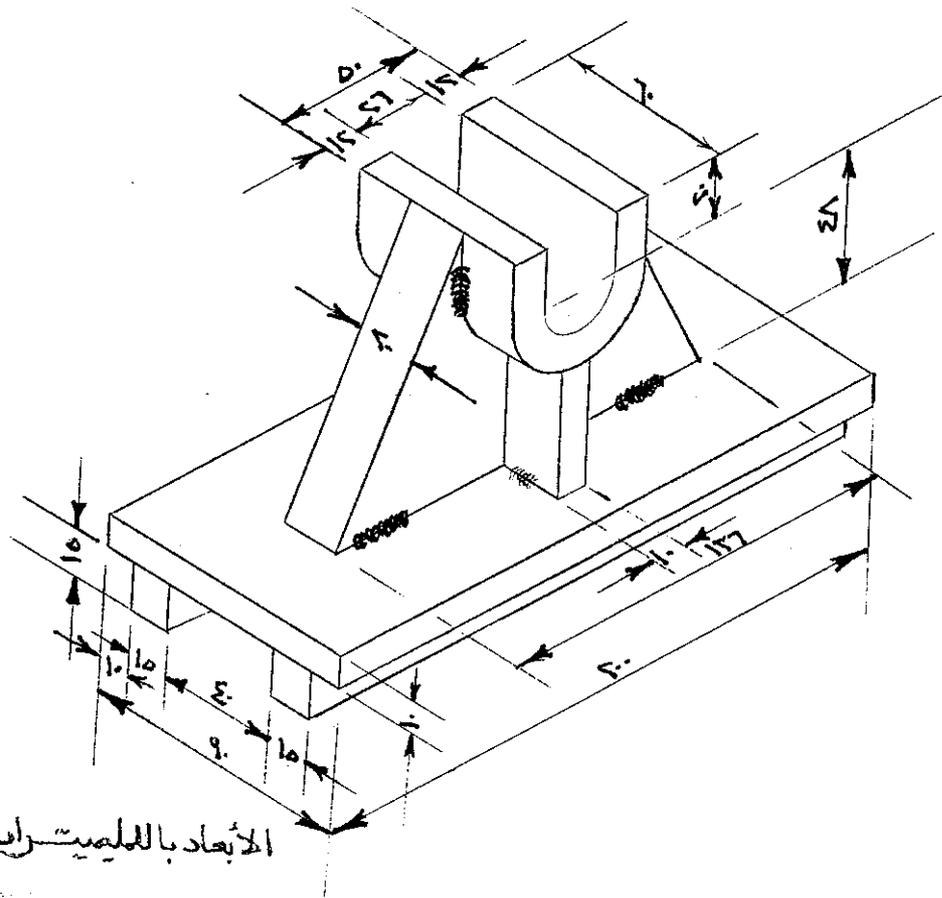


الشكل (١١ - ٤)

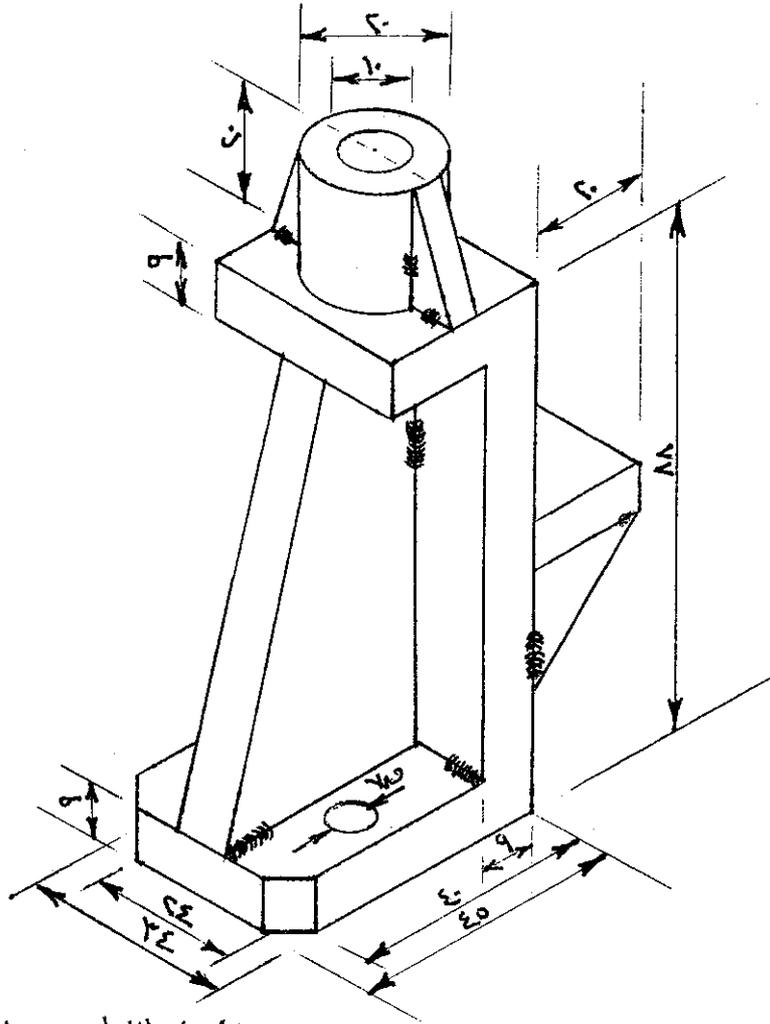

الأبعاد بالملليمترات

الشكل (١١ - ٥)

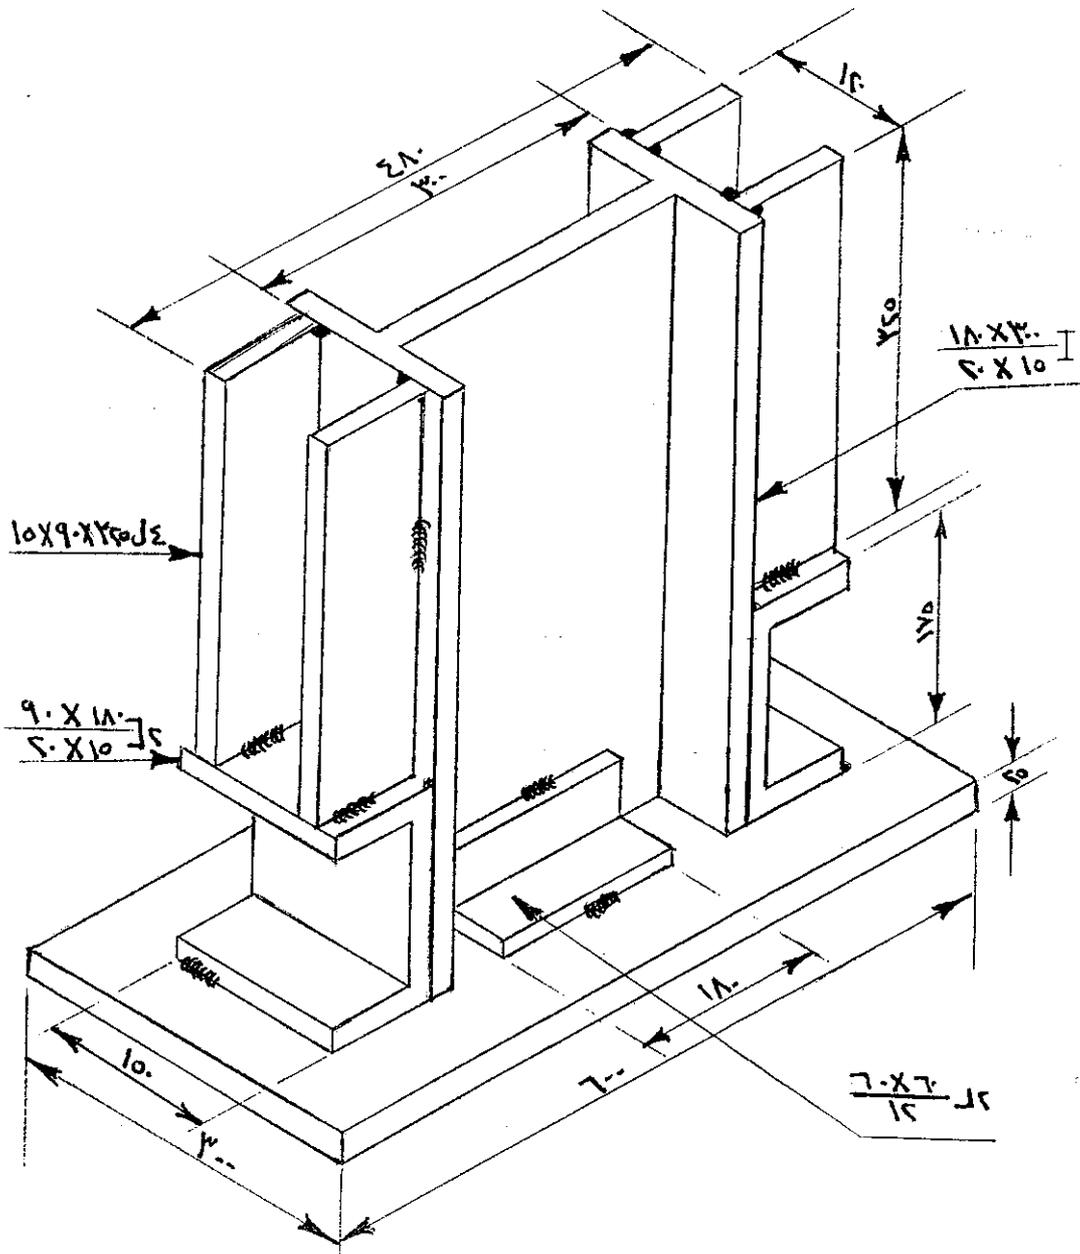

الأبعاد بالليمترات


الشكل (٦ - ١١)

ج- جداول أشكال وأوزان القطاعات المعدنية :-

توضح الجداول الآتية أشكال وأوزان القطاعات المعدنية :-

- | | |
|-----------------|--|
| جدول (١١ - ١) | ١ - جدول أسياخ الصلب (الخاصة) بالكيلو لكل متر طولي |
| جدول (١١ - ٢) | ٢ - جدول كمرات زاوية حرف L |
| جدول (١١ - ٣) | ٣ - جدول كمرات حرف U |
| جدول (١١ - ٤) | ٤ - جدول كمرات حرف I |
| جدول (١١ - ٥) | ٥ - جدول كمرات حرف T |

وزن المقطاعات التمهيطية " اسياخ الصلب الخاصة " بالكمينو جبرام سكر طوني

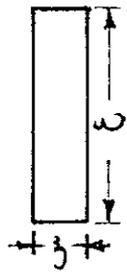


السمك بالمليمتر	المسحوق بالمليمتر									
	١٥٠	١٠٠	٩٠	٨٠	٧٥	٧٠	٦٠	٥٠	٤٥	٣٠
٥٠	١٦٤٢	٤٠٨	٣٥٧	٣٣٤١٥	٢٨٠	٢٥٥	٢٣٠٠	٢٠٤٢	١٨٥٠	١٤١٢
٥٣	٥٣٤٥	٣٧٠٠	٣٣٠٠	٣٠٠٠	٢٧٠٠	٢٤٠٠	٢١٠٠	١٨٠٠	١٥٠٠	١٢٠٠
٥٦	١٦٤١	٤٠٧	٣٥٦	٣٣٤٠٥	٢٧٩	٢٥٤	٢٢٩٠	١٩٨٠	١٧٩٠	١٤٠٠
٦٠	١٦٤١	٤٠٧	٣٥٦	٣٣٤٠٥	٢٧٩	٢٥٤	٢٢٩٠	١٩٨٠	١٧٩٠	١٤٠٠
٦٥	١٦٤١	٤٠٧	٣٥٦	٣٣٤٠٥	٢٧٩	٢٥٤	٢٢٩٠	١٩٨٠	١٧٩٠	١٤٠٠
٧٠	١٦٤١	٤٠٧	٣٥٦	٣٣٤٠٥	٢٧٩	٢٥٤	٢٢٩٠	١٩٨٠	١٧٩٠	١٤٠٠
٧٥	١٦٤١	٤٠٧	٣٥٦	٣٣٤٠٥	٢٧٩	٢٥٤	٢٢٩٠	١٩٨٠	١٧٩٠	١٤٠٠
٨٠	١٦٤١	٤٠٧	٣٥٦	٣٣٤٠٥	٢٧٩	٢٥٤	٢٢٩٠	١٩٨٠	١٧٩٠	١٤٠٠
٩٠	١٦٤١	٤٠٧	٣٥٦	٣٣٤٠٥	٢٧٩	٢٥٤	٢٢٩٠	١٩٨٠	١٧٩٠	١٤٠٠
١٠٠	١٦٤١	٤٠٧	٣٥٦	٣٣٤٠٥	٢٧٩	٢٥٤	٢٢٩٠	١٩٨٠	١٧٩٠	١٤٠٠

جدول (١١ - ١)

م	الاسم	شكل المقطع	جدول السمفاسات والاوزان																																		
١	كسرة زاوية حرف «ب» متساويته		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">الوزن كجم/متر</th> <th colspan="2">السم</th> </tr> <tr> <th>ع</th> <th>ب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٣٥١٩</td> <td>٢٣٣</td> <td>١٩٩</td> </tr> <tr> <td>١٧٥٨</td> <td>١٥٠</td> <td>٤٥٧</td> </tr> <tr> <td>١١٢٢</td> <td>١١١</td> <td>١٢٢</td> </tr> <tr> <td>١٠٠</td> <td>١٠٠</td> <td>٩٠</td> </tr> <tr> <td>٧٠</td> <td>٧٠</td> <td>٨٠</td> </tr> <tr> <td>٧</td> <td>٩</td> <td>٨</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">جدول (٢ - ١١)</p>	الوزن كجم/متر	السم		ع	ب	٣٥١٩	٢٣٣	١٩٩	١٧٥٨	١٥٠	٤٥٧	١١٢٢	١١١	١٢٢	١٠٠	١٠٠	٩٠	٧٠	٧٠	٨٠	٧	٩	٨											
الوزن كجم/متر	السم																																				
	ع	ب																																			
٣٥١٩	٢٣٣	١٩٩																																			
١٧٥٨	١٥٠	٤٥٧																																			
١١٢٢	١١١	١٢٢																																			
١٠٠	١٠٠	٩٠																																			
٧٠	٧٠	٨٠																																			
٧	٩	٨																																			
٢	كسرة حرف «د»		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">الوزن كجم/متر</th> <th colspan="4">السم</th> </tr> <tr> <th>ع</th> <th>ب</th> <th>س</th> <th>ص</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٣٧٥٩</td> <td>٣٣٢</td> <td>١٤</td> <td>١٠</td> <td>١٤</td> </tr> <tr> <td>٢٥١٤</td> <td>٢٢٥</td> <td>١١</td> <td>٩</td> <td>١١</td> </tr> <tr> <td>١٨٧٨</td> <td>١٦٠</td> <td>٧</td> <td>٧</td> <td>٧</td> </tr> <tr> <td>١٣٤٤</td> <td>١٢٠</td> <td>٦</td> <td>٧</td> <td>٩</td> </tr> <tr> <td>١٠٠</td> <td>١٠٠</td> <td>٥</td> <td>٥</td> <td>٦</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">جدول (٣ - ١١)</p>	الوزن كجم/متر	السم				ع	ب	س	ص	٣٧٥٩	٣٣٢	١٤	١٠	١٤	٢٥١٤	٢٢٥	١١	٩	١١	١٨٧٨	١٦٠	٧	٧	٧	١٣٤٤	١٢٠	٦	٧	٩	١٠٠	١٠٠	٥	٥	٦
الوزن كجم/متر	السم																																				
	ع	ب	س	ص																																	
٣٧٥٩	٣٣٢	١٤	١٠	١٤																																	
٢٥١٤	٢٢٥	١١	٩	١١																																	
١٨٧٨	١٦٠	٧	٧	٧																																	
١٣٤٤	١٢٠	٦	٧	٩																																	
١٠٠	١٠٠	٥	٥	٦																																	
٣	كسرة حرف «ت»		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">الوزن كجم/متر</th> <th colspan="4">السم</th> </tr> <tr> <th>ع</th> <th>ب</th> <th>س</th> <th>ص</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٤١٥٩</td> <td>٣٦٢</td> <td>١٤</td> <td>١٠</td> <td>١٤</td> </tr> <tr> <td>٢٦٣٣</td> <td>٢٦٣</td> <td>١١</td> <td>٩</td> <td>١١</td> </tr> <tr> <td>١٧٥٩</td> <td>١٦٠</td> <td>٧</td> <td>٧</td> <td>٧</td> </tr> <tr> <td>١٢١١</td> <td>١٢٠</td> <td>٦</td> <td>٧</td> <td>٩</td> </tr> <tr> <td>١٠٠</td> <td>١٠٠</td> <td>٥</td> <td>٥</td> <td>٦</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">جدول (٤ - ١١)</p>	الوزن كجم/متر	السم				ع	ب	س	ص	٤١٥٩	٣٦٢	١٤	١٠	١٤	٢٦٣٣	٢٦٣	١١	٩	١١	١٧٥٩	١٦٠	٧	٧	٧	١٢١١	١٢٠	٦	٧	٩	١٠٠	١٠٠	٥	٥	٦
الوزن كجم/متر	السم																																				
	ع	ب	س	ص																																	
٤١٥٩	٣٦٢	١٤	١٠	١٤																																	
٢٦٣٣	٢٦٣	١١	٩	١١																																	
١٧٥٩	١٦٠	٧	٧	٧																																	
١٢١١	١٢٠	٦	٧	٩																																	
١٠٠	١٠٠	٥	٥	٦																																	

الوزن كجم/م	مساحة القطع المتعرض م ^٢	الارتفاعات مم			الكمره
		١ ت	ب	١	
٠.٨٨	١.١٢	٣	٢٠	٢٠	٢×٢
١.٧٧	٢.٢٦	٤	٣٠	٣٠	٣×٣
٢.٦٦	٣.٧٧	٥	٤٠	٤٠	٤×٤
٣.٥٤	٥.٦٦	٦	٥٠	٥٠	٥×٥
٤.٤٣	٧.٥٤	٧	٦٠	٦٠	٦×٦
٥.٣٢	٩.٤٢	٨	٧٠	٧٠	٧×٧
٦.٢١	١١.٣٠	٩	٨٠	٨٠	٨×٨
٧.١٠	١٣.١٨	١٠	٩٠	٩٠	٩×٩
٨.٠٠	١٥.٠٦	١١	١٠٠	١٠٠	١٠×١٠
٨.٩٠	١٦.٩٤	١٢	١٢٠	١٢٠	١٢×١٢
٩.٨٠	١٨.٨٢	١٥	١٤٠	١٤٠	١٤×١٤
١٠.٧٠	٢٠.٧٠	١٥	١٦٠	١٦٠	١٦×١٦
١١.٦٠	٢٢.٥٨	١٧	١٨٠	١٨٠	١٨×١٨
١٢.٥٠	٢٤.٤٦	١٨	٢٠٠	٢٠٠	٢٠×٢٠
١٣.٤٠	٢٦.٣٤	١٩	٢٢٠	٢٢٠	٢٢×٢٢
١٤.٣٠	٢٨.٢٢	٢٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤×٢٤
١٥.٢٠	٣٠.١٠	٢١	٢٦٠	٢٦٠	٢٦×٢٦
١٦.١٠	٣٢.٠٠	٢٢	٢٨٠	٢٨٠	٢٨×٢٨
١٧.٠٠	٣٣.٩٠	٢٣	٣٠٠	٣٠٠	٣٠×٣٠
١٧.٩٠	٣٥.٨٠	٢٤	٣٢٠	٣٢٠	٣٢×٣٢
١٨.٨٠	٣٧.٧٠	٢٥	٣٤٠	٣٤٠	٣٤×٣٤
١٩.٧٠	٣٩.٦٠	٢٦	٣٦٠	٣٦٠	٣٦×٣٦

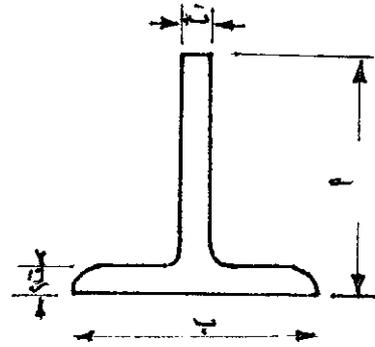

جدول (١١ - ٥)

الفصل الثاني عشر


** تخطيط المصانع ومناولة المواد **

أولاً : تخطيط الورش النوعية : -

التخطيط المين بالشكل (١٢ - ١) هو تخطيط لورشة تدريب اللحام ذات أبعاد ١٣ × ٢٦,٤ متر وتحتوي على الأماكن التي توضع فيها المعدات والأدوات الخاصة باللحام وكذلك أماكن تواجد المتدربين وهي كالآتي : -

** مخطط لورشة اللحام **

- ١ - محول لحام .
- ٢ - محول لحام مزود بمقوم .
- ٣ - مجموعة لحام ميج / ماج .
- ٤ - مجموعة لحام تيج .
- ٥ - أسطوانة غاز استيلين .
- ٦ - أسطوانة غاز أكسجين .
- ٧ - منصدة لحام بالغاز .
- ٨ - منصدة للقطع بالغاز .
- ٩ - منصدة للحام القوس الكهربي .
- ١٠ - ستائر واقية .
- ١١ - كائينة لمعالجة الاكترودات حراريا .
- ١٢ - ماكينة تجليخ .
- ١٣ - مثقاب ترجة .
- ١٤ - مقص ترجة .
- ١٥ - ماكينة قص ترجة برافعة يدوية .
- ١٦ - ماكينة قص منصدية .
- ١٧ - منشار كهربي .
- ١٨ - مكبس هيدروليك .
- ١٩ - ضاغط هواء (كمبريسور) .
- ٢٠ - ماكينة تجليخ ترجة .
- ٢١ - منجلة ترجة .
- ٢٢ - سندان بالحامل .
- ٢٣ - حامل معدني .
- ٢٤ - طفاية حريق .
- ٢٥ - ماكينة اختبار الصلادة .
- ٢٦ - مكتب للمدرب .
- ٢٧ - كرسي للمدرب .
- ٢٨ - منصدة للمدرب .
- ٢٩ - كرسي للمدرب .
- ٣٠ - كرسي دائري .
- ٣١ - دواليب حفظ مهام للمدرب .
- ٣٢ - كائينة لحفظ الملابس .
- ٣٣ - كائينة لحفظ الخامات .
- ٣٤ - كائينة حفظ العدد والأدوات .
- ٣٥ - كائينة لحفظ المستندات .
- ٣٦ - كائينة لتخزين التمارين .
- ٣٧ - منصدة تجارب .
- ٣٨ - منصدة لجهاز إسقاط ضوئي .
- ٣٩ - منصدة للعمل والتدريب .
- ٤٠ - ستارة لجهاز الإسقاط الضوئي .
- ٤١ - سبورة .

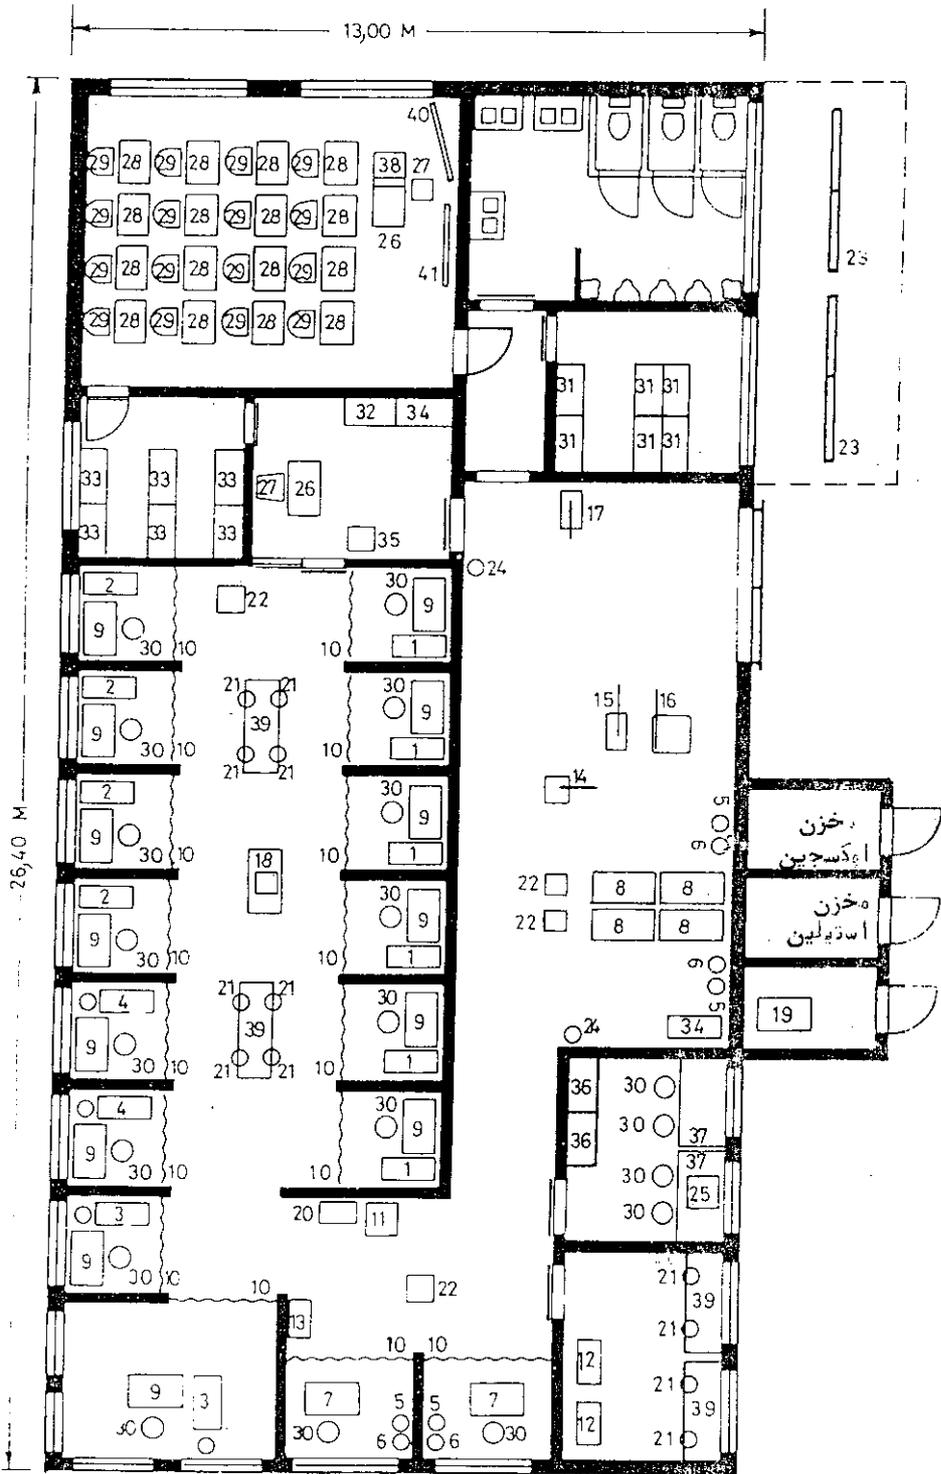

نموذج لمخطط ورشة تدريب لحمام

شكل (١٢ - ١)


ثانيا : تخطيط الورش بنظام الإنتاج : -

التخطيط المبين بالشكل (١٢ - ٢) (١٢ - ٣) هو تخطيط لورشة لحام إنتاجية ولم تحدد الأبعاد حيث أن هذا التخطيط لا يتلائم مع كل المباني لأنه يختلف من حيث الموقع والمساحة والشكل ويحتوي هذا التخطيط على الأماكن التالية : -

- * الإدارة .
- * مخزن العدد ومهمات اللحام .
- * تجهيز الخامات (شنكرة وتقطع) .
- * مخزن مؤقت .
- * التجميع المبدئي باللحام (التبيط) .
- * اللحام .
- * اختبار وفحص وصلات اللحام .
- * مخزن مشغولات اللحام .
- * مطاعم وحمامات .


ثالثا : تخطيط نظام العمل خارج المصنع : -

الشكل الموضح (١٢ - ٤) يوضح نموذج لتخطيط ورشة لحام متقلة خارج المصنع وبموقع العمل المطلوب خارج المصنع .

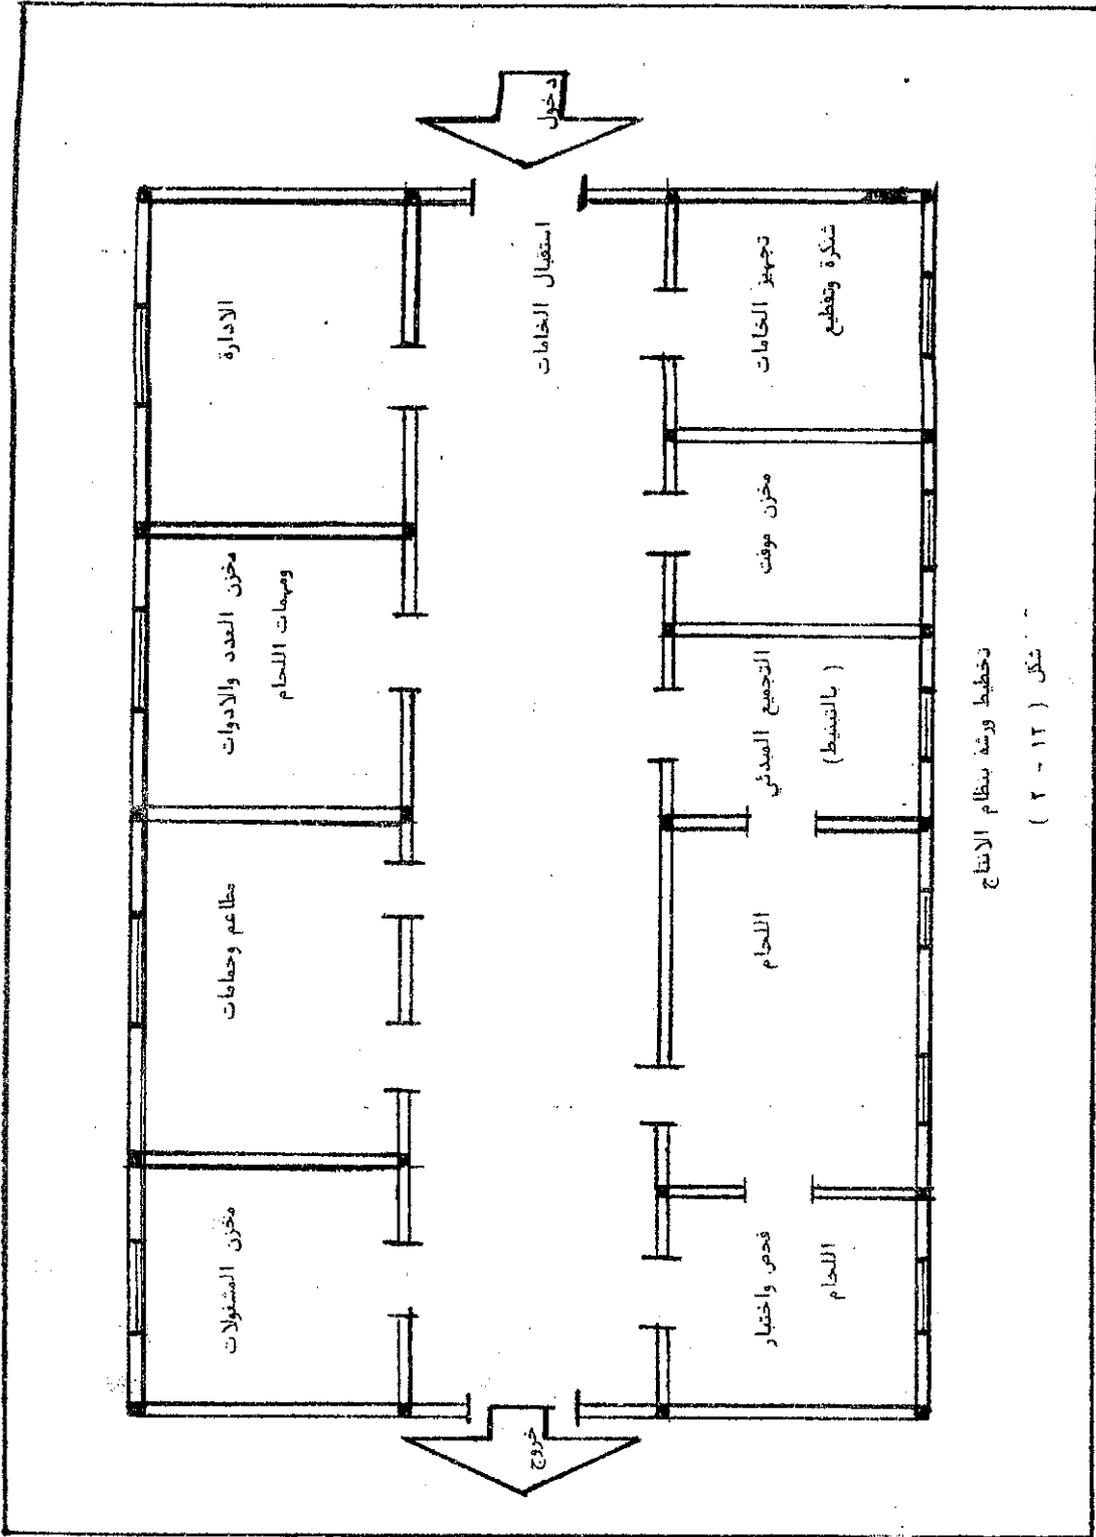


تخطيط ورشة بنظام الانتاج

شكل (١٢ - ٢)

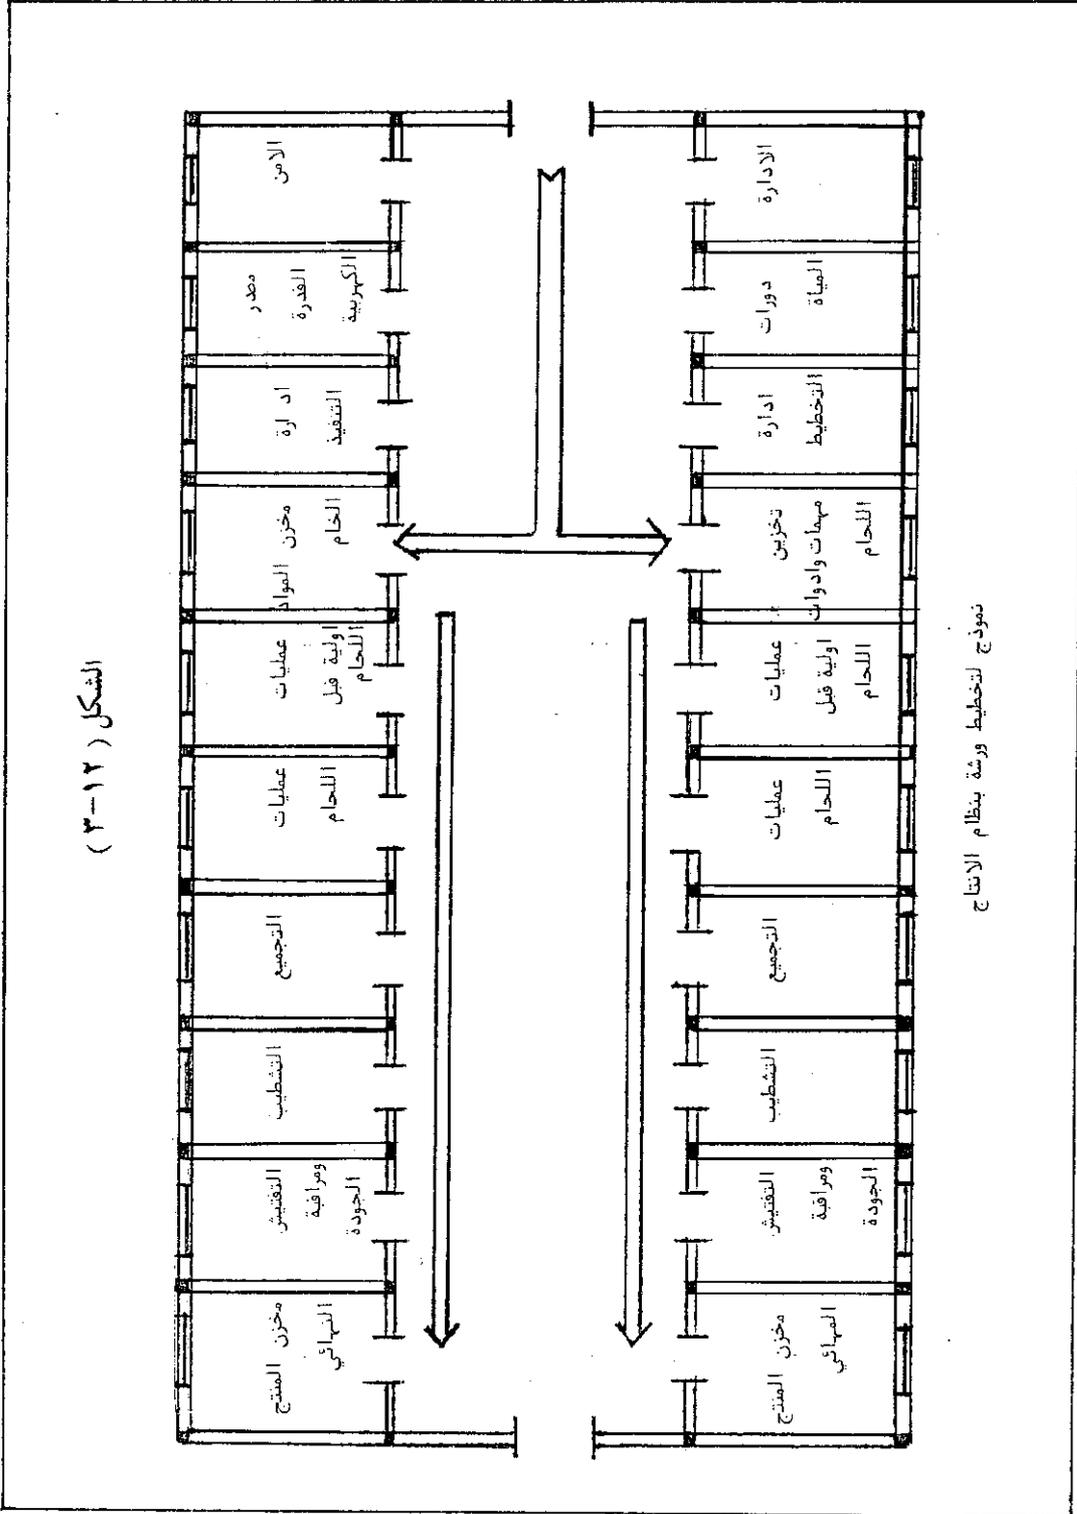

الشكل (٣-١٢)

نموذج لتخطيط ورشة بنظام الانتاج

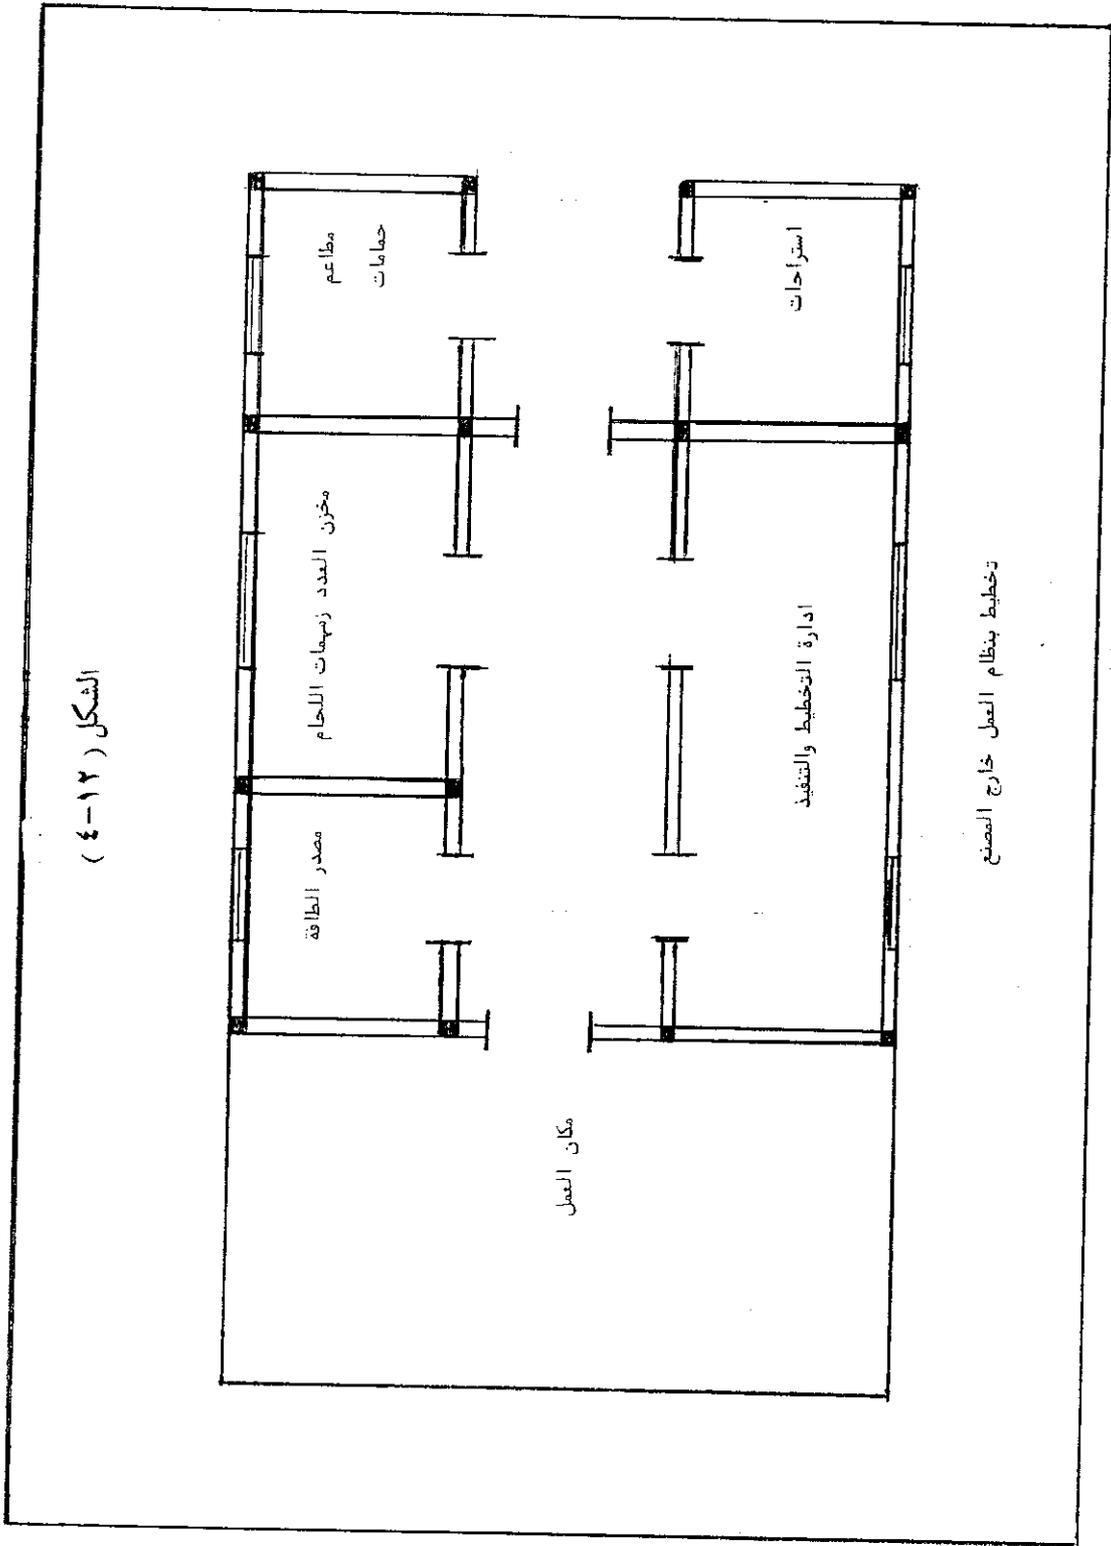

الفصل الثالث عشر

المواصفات الفنية والأمنية لورشة اللحام

لكل ورشة مواصفات خاصة بما يشترط فيها عدة تعليمات فنية وأمنية لضمان العمل فيها بنجاح كبير ودون وقوع أي حوادث أو أخطاء .

المواصفات الفنية لورشة اللحام : -

- ١ - أن يكون مبنى الورشة عموما بعيدا عن المناطق السكنية وقريبا من المناطق الصناعية .
- ٢ - أن تكون ذات مساحة وارتفاع مناسبين لجميع المعدات الموجودة بها .
- ٣ - أن تكون مزودة بوسائل لسحب نواتج اللحام من أدخنة وخلافة (شفاطات - مراوح) .
- ٤ - أن تكون مزودة بعدة مصادر كهربائية وذات جهد كهربائي مناسب لتشغيل معدات اللحام .
- ٥ - أن تكون ذات إضاءة طبيعية .
- ٦ - أن تكون ضمن مساحة المبنى مكتب لإدارة الورشة وإعداد الرسومات التنفيذية للمشغولات .
- ٧ - أن يكون من ضمن مساحة المبنى مخزن صغير به خامات التشغيل اللازمة للتنفيذ وكذلك المشغولات بعد تنفيذها .
- ٨ - أن تكون مزودة بمصدر مياه وصرف .


المواصفات الأمنية لورشة اللحام : -

- ١ - أن تكون الورشة مزودة بعدد مناسب من طفايات الحريق وتوزيعها في أماكن مناسبة داخل الورشة وكذلك مصدر مياه للإطفاء .
- ٢ - أن تكون مزودة بمواد الإسعافات الأولية المناسبة للورشة .
- ٣ - أن تكون جميع الأجزاء الناقلة للتيار الكهربائي بالورشة معزولة عزلا تاما .
- ٤ - أن تكون جيدة التهوية .


التجهيزات الخاصة بورشة اللحام :-

- تجهز ورشة اللحام بالمعدات والأدوات الآتية حسب عدد المتدربين :
- ١ - ماكينات لحام قوس كهربى تيار متغير ٤٠ أمبير = ٣٠٠ أمبير .
 - ٢ - مدخنة لإخراج نواتج الدخان والعدم حسب المواصفات المطلوبة .
 - ٣ - حجرات لحام بالستائر (كبائن) ١٨٠ × ١٥٠ × ٢٥٠ سم .
 - ٤ - صداة للنيران ٩٠ × ١٨ سم .
 - ٥ - ترح لحام ٩٠ × ٦٠ × ٨٠ سم .
 - ٦ - مجموعة كماليات ماكينات اللحام (كابيل أرضي - كابيل الكترود - ماسك الكترود - حماية للرأس - نظارة للحام) .
 - ٧ - مقص كهربى لقطع المعادن .
 - ٨ - منشار كهربائى لقطع المعادن .
 - ٩ - مجموعات لحام الغاز الأكسي استيلين بالكماليات .
 - ١٠ - ماكينة قطع غاز .
 - ١١ - ماكينة اختبار .
 - ١٢ - مكيس هيدروليك ٣ طن .
 - ١٣ - سنادين .
 - ١٤ - مناجل ترجة ٦ بوصة .
 - ١٥ - صاروخ تجليخ يدوي .
 - ١٦ - ماكينة تجليخ ثابتة .
 - ١٧ - ميكرومترات (لقياس تخانات الصاج) .
 - ١٨ - شريط قياس ٢ - ٥ متر .
 - ١٩ - زاوية قياس متعددة المستويات والتدرج .
 - ٢٠ - فرجار تقييم .
 - ٢١ - أجن قطع على البار .
 - ٢٢ - سنابك للتخريم .
 - ٢٣ - شوكة علام .
 - ٢٤ - برواز منشار .
 - ٢٥ - مطارق متعددة الأشكال والأوزان ٠,٥ كيلو جرام - ١,٥ كيلو جرام .
 - ٢٦ - مرزبات ٤ - ٥ كيلو جرام .
 - ٢٧ - ماسكات على شكل حرف C متعددة الأبعاد .


والأشكال الآتية توضح هذه الاحتياجات .

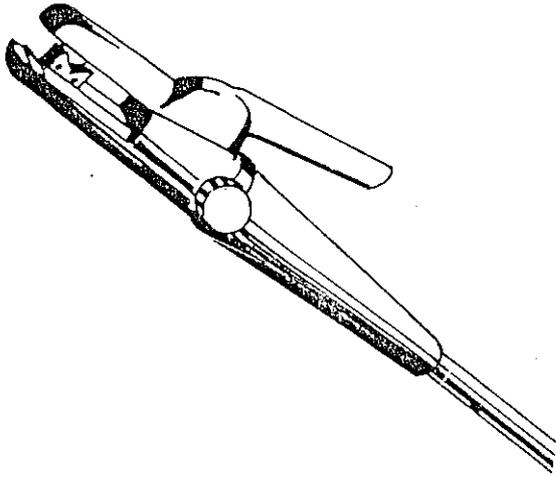


ماسك الكترود

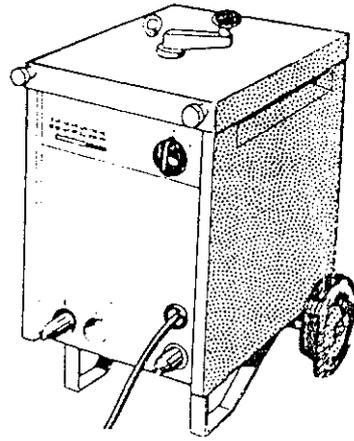


ماكينة لحام

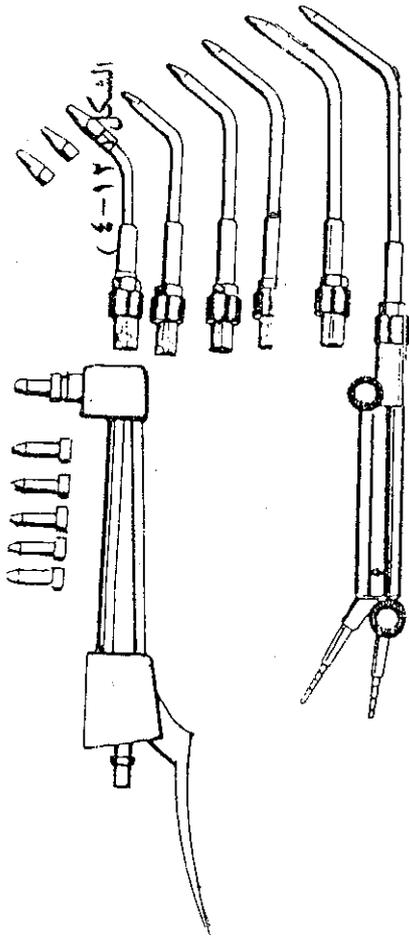


مجموعة بواري اللحام بالغاز

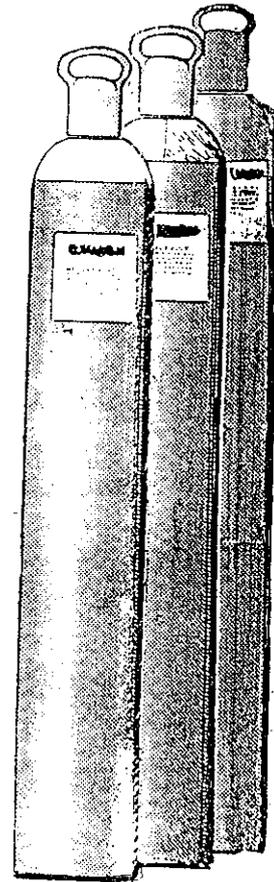


اسطوانات غازات اللحام

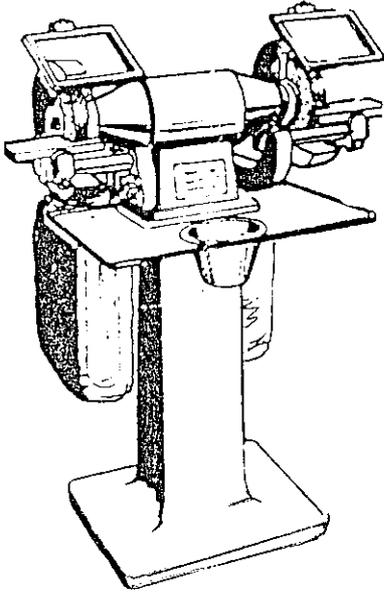


ماكينة تجليخ تزجة

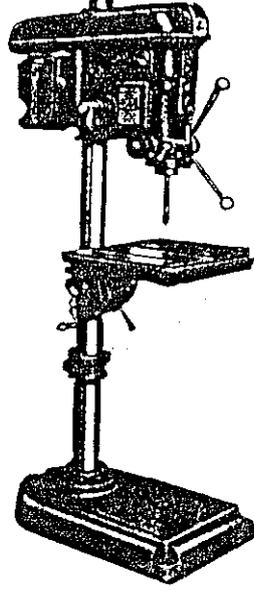


مشقاب تزجة

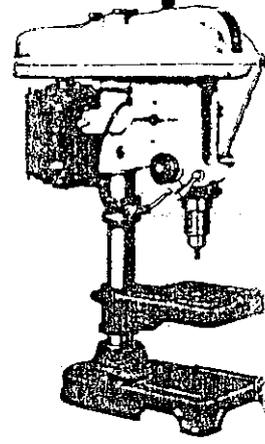


مشقاب تزجة

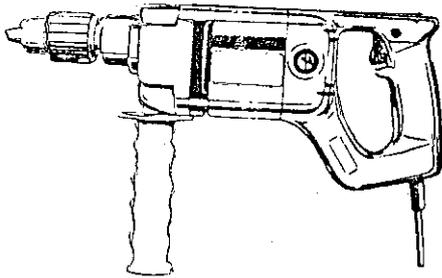



مشقاب يدوى

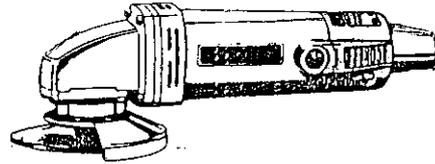

ماكينة قطع يدوية

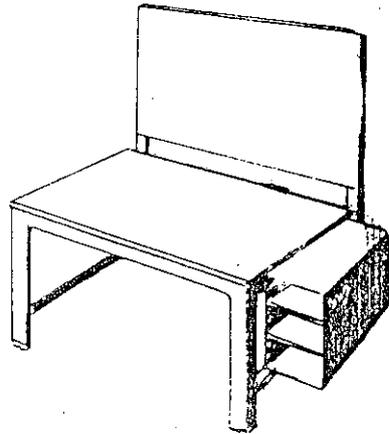


تزجة لحام

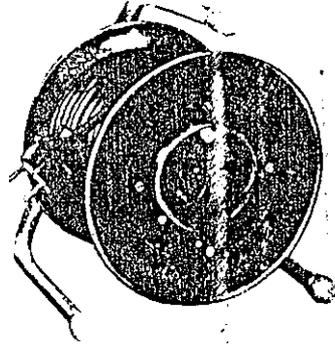
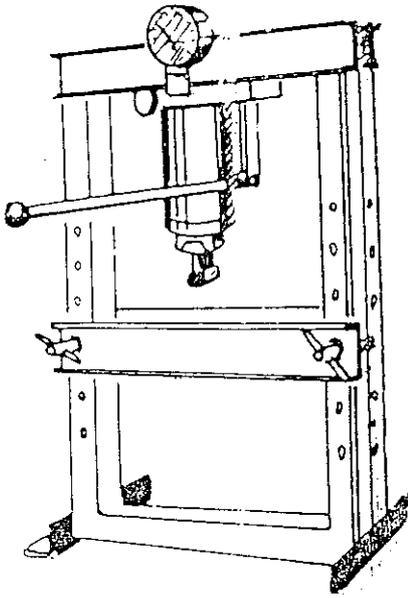


سپهره کابل



مکسر هیدرولیک

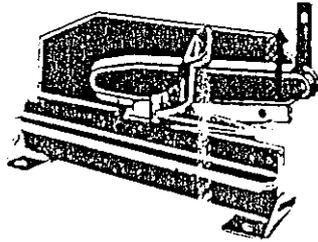




مقر ترجمه نیروی

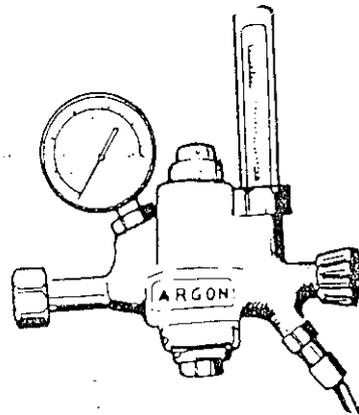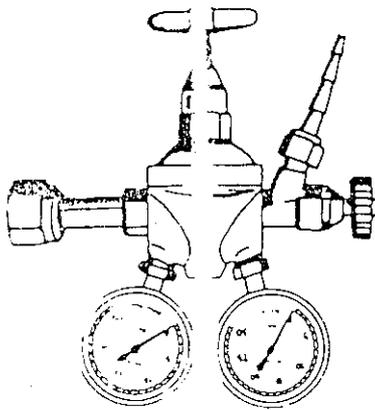

منظومات غاز

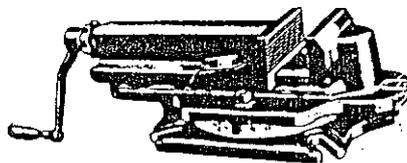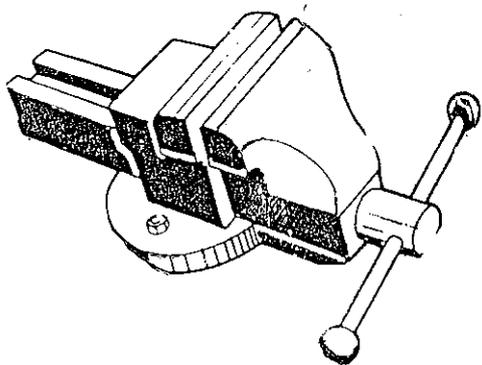


منجلة ترجة

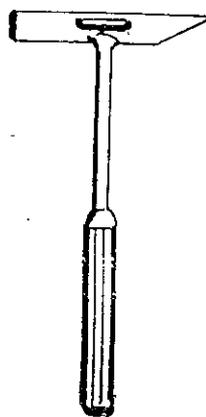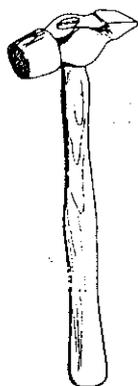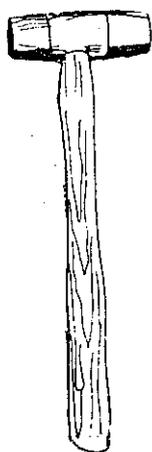


جاكوش



مفكات

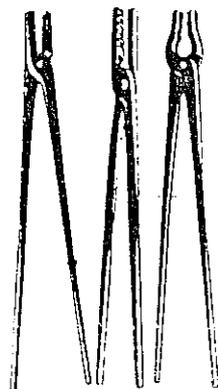


ملفات

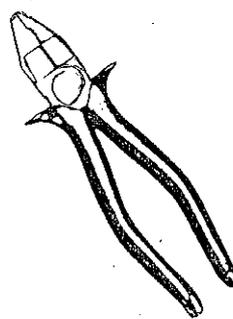




زرادية عازلة




مبرد

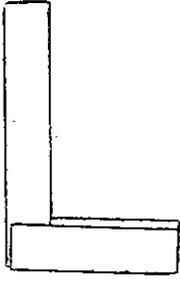


زاوية قياس

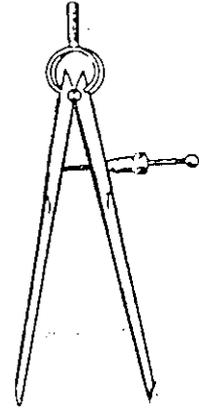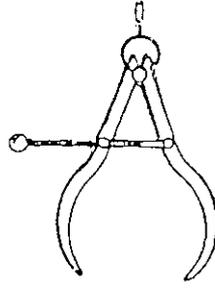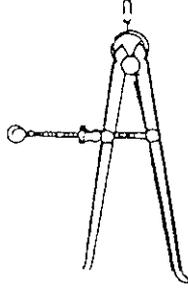


بواجل قياس

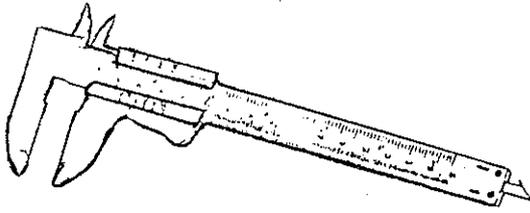


قدمة ذات ورسد

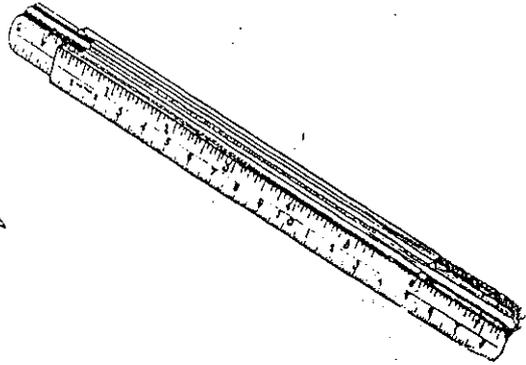


مسطرة قياس

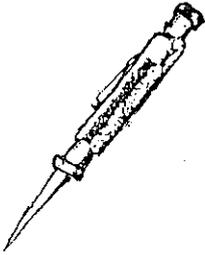


شبكة عنام

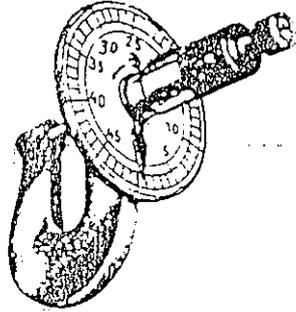


ميكروميتر

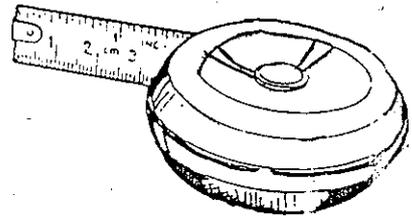



شريط قياس

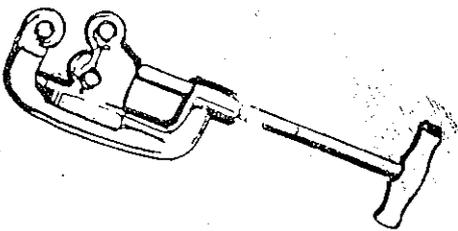


تقطيع انابيب

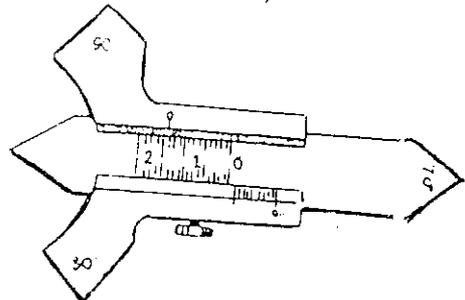



محددات قياس

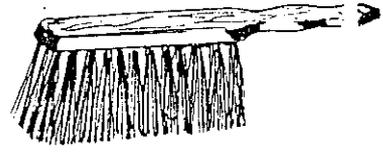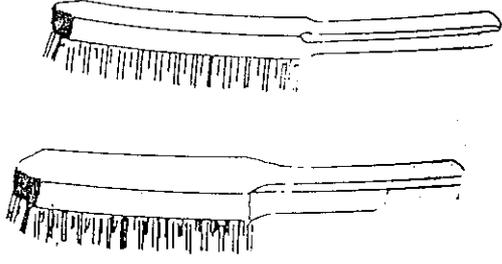


فرشاة

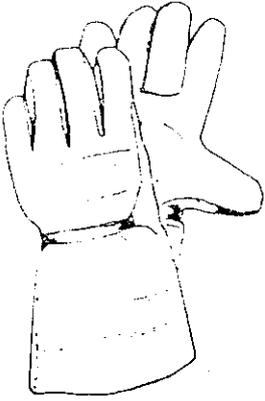


قفاز حرارى

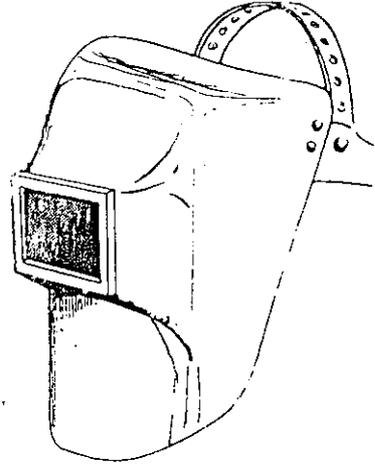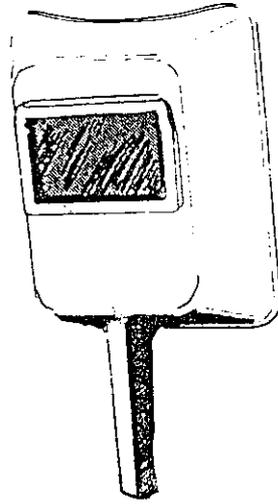


نظارات لحام

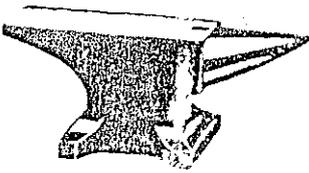

سندان

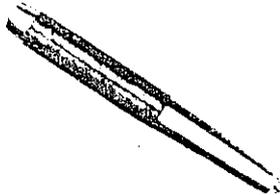

زنبقة علام

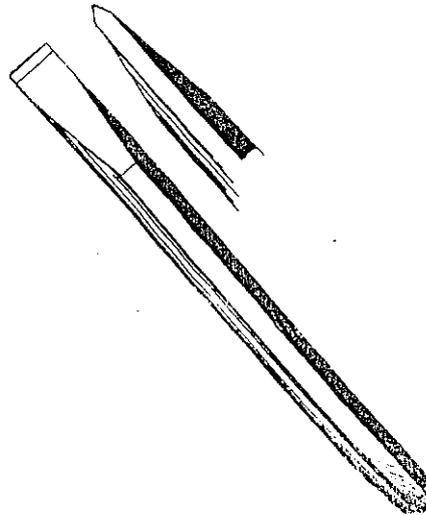

اجنة قطع على البارد

الفصل الرابع عشر

المصطلحات الأجنبية المستخدمة في أعمال اللحام

المصطلحات الفنية الإنجليزية

Testing of welds	إختبارات لحامات
Destructive tests	إختبارات متلفة
Nondestructive tests	إختبارات غير متلفة
Gamma ray test	إختبارات أشعة جاما
X-ray test	إختبارات أشعة سينية
Corrosion test	إختبارات التآكل
Chemical analysis test	إختبارات تحليل كيمائى
Bend test	إختبارات ثنى
Tensile test	إختبارات شد
Hardness test	إختبارات صلاده
Fatigue test	إختبارات كلال
Testing of gas welds	إختبارات لحامات الغاز
Argon	ارجون
Arc stability	استقرارية القوس
Cylinder	اسطوانة
Welding process	أسلوب لحام
Acetylene	إستيلين
Edge preparation	إعداد الحواف
Resistance welding electrodes	الكترودات لحام المقاومة
Spot welding	لحام البقعة

Seam welding	لحام التدريز
Electrodes function	وظائف الالكترودات
Electrodes mild steel	الكترودات صلب طري
Corrosion resisting electrodes	الكترودات مقاومة التآكل
Dust coated electrodes	الكترودات ترايبية التغليف
Lightly coated electrodes	الكترودات خفيفة التغليف
Medium coated electrodes	الكترودات متوسطة التغليف
Semi coated electrodes	الكترودات نصف مغلقة
Bar electrodes	الكترود عار
Carbon electrodes	الكترود كربوني
Types of welds	أنواع اللحامات
Types of joints	أنواع الوصلات
Projection welding	لحام البروز
Roll-spot welding	لحام البقع المتجاورة
Thermit crucible	بودقة ثرميت
Chamfering	تحضير الشطف
Gas welding and cutting	اللحام والقطع بالغاز
Arc welding and cutting	اللحام والقطع بالقوس الكهربى
Cracking in welds	تشدخ اللحامات
Weld ability	تقبل اللحام
Aluminum and its alloys	ألمونيوم وسبائكه
Cast irons	حديد زهر

Gray cast iron	حديد زهر رمادى
Ingot iron	حديد صب
Malleable iron	حديد طروق
Low alloy steels	صلب سبيكى منخفض
Mild steel	صلب طرى
High carbon steels	صلب على الكربون
Tool steels	صلب عدد
Copper and its alloys	نحاس وسبائكه
Nickel and its alloys	نيكل وسبائكه
Welding costs	تكاليف اللحام
Surfacting	تكسية سطحية
Heat treatment	المعاملة الحرارية
Welding current	تيار اللحام
Root of weld	جذر اللحام
Root of joint	جذر الوصلة
Mechanical properties of metal and alloys	خواص ميكانيكية للمعادن والسبائك
Welding cycle	دورة لحام
Welding symbols	رموز اللحام
Fillet welds	لحامات زاوية
Groove welds	لحامات حزبية
Pass	شريط لحام
Fusion	صهر

Complete fusion	صهر تام
Incomplete fusion	صهر غير تام
Welding pressure	ضغط اللحام
Welding Operator	عامل لحام
Electric Arc	قوس كهربى
Electric Arc phenomena	ظاهرة القوس الكهربى
Unshielded arc	القوس غير محجب
Shielded arc	القوس المحجب
Metal arc	القوس المعدنى
Work lead	كابل الشغلة
Welding leads	كبلات اللحام
Deposition efficiency	كفاية الترسيب
Oxy acetylene welding	لحام الأوكسى استلين
Atomic hydrogen welding	لحام أيدروجين ذرى
Weld properties	خواص اللحامات
Quality	الجودة
Weld methods	طرق اللحام
Die welding	لحام بالقوالب
Types of welds	أنواع اللحامات
Strength of joints	متانة الوصلات
Thermit welding	لحام ترميت
Source of D. c welding	مصدر التيار المستمر للحام
Induction welding	لحام حث كهربى

Cleaning of surfaces	تنظيف الأسطح
Weaving of electrode	أرجحة الأسطح
Restriking of arc	إعادة قدح القوس
Temperature of welding arc	درجة حرارة قوس اللحام
Arc length	طول القوس
Welding current values	مقادير تيار اللحام
Ac – generators	مولدات التيار المتغير
Ds – generators	مولدات التيار المستمر
Arc crater	نقرة القوس
Arc blow	هبة القوس (إنحراف القوس)
Fluxes	مساعداات اللحام
Filler metals	معادن إضافية (معادن الملو)
Submerged arc welding	لحام القوس المغمور
Neutral flame	لهب متعادل
Reduction flame	لهب مختزل
Carburizing flame	لهب مكرين
Metallurgy of welding	ميتالوجي اللحام
Welding goggles	نظارات لحام
Lap joint	وصلة تراكيبية
Butt joint	وصلة تقابلية
Corner joint	وصلة ركنية
Tee joint	وصلة متعامدة
Welded joint	وصلة ملحومة

Insulator	عازل
Rectifier	موحد
Filler rod	سلك اللحام
Blow pipe	بوري لحام
Oxidation	تأكسد
Composition	تركيب
Alloy	سبيكة
Nozzle	فونية
Hammer	مطرقة
Coated electrode	أسيخ مغلفة
Acidic	حامضي
Rutil	روتايل
Celluloss	سليولوز
Grinding	طحن
Basic	قاعدي
Specification	مواصفات
Electrode holder	ممسك الكترود (مساك)
Welding gun	مسدس لحام
Powder	بودره
Depth of penetration	عمق التغلغل
Thermal stresses	اجهادات حرارية
Flame shaping	الكشط باللهب
Ultra - sonic waves	موجات فوق صوتية

Valves	صمامات
Spark plug	شمعة الاشتعال
Block	يد
Heat	الحرارة
Cool	يبرد
Damage	التلف
Impurities	شوائب
Remove	يزيل

الباب الثاني

الفصل الأول

المقاييسات

حساب حجوم غازات اللحام

حساب حجم غاز الأكسجين داخل الأسطوانة :

تسع اسطوانة الأكسجين ٤٠ لتر من غاز الأكسجين تحت ضغط ١٥٠ ضغط جوي وبالتالي تسع

الاسطوانة (١٥٠ × ٤٠) = ٦٠٠٠ لتر . أو ٦ م ٣ غاز أكسجين تحت الضغط الجوي .

حساب حجم غاز الأكسجين المستهلك أثناء اللحام :-

تختلف كمية غاز الأكسجين في اللحام حسب تخاصة اللوح المعدني المراد لحامه

والجدول التالي يبين تخاصة المعدن بالمليمتر وكمية الأكسجين باللتر / ساعة .

كمية المستهلك من الأكسجين لتر / ساعة	تخاصة اللوح مم
٥٠	٠,٥ مم
٣٢٥	٣,٥ مم
١٢٠٠	١٠ مم

وتقدر كمية الغاز باسطوانة الأوكسجين بالقانون الآتي :-

$$\frac{ح}{ص} = \frac{ح'}{ص'}$$

حيث ح حجم الاسطوانة فارغة

ص مقدار الضغط الجوي

ح' حجم الغاز الموجود بالاسطوانة

ص' مقدار الضغط بالاسطوانة

ويمكن حساب حجم الغاز الموجود بالاسطوانة كما يلي :-

* نفرض أن ضغط الغاز الموجود بالاسطوانة ١٥٠ جوي وأن حجم الاسطوانة فارغة ٤٥ لتر

$$ح \times ص' = ح' \times ص$$

$$١ \times ح' = ١٥٠ \times ٤٥$$

$$ح' = \frac{١٥٠ \times ٤٥}{١} = ٦٧٥٠ \text{ لتر}$$

$$٦٧٥٠$$
$$٦,٧٥ \text{ م}^٣ = \frac{٦٧٥٠}{١٠٠٠}$$

فإذا كان ص' هو ضغط الاسطوانة قبل الاستعمال

ص' هو ضغط الاسطوانة بعد الاستعمال .

وإذا فرضنا بأن الضغط قبل الاستعمال ص' = ١٥٠ جوي

والضغط بعد الاستعمال ص' = ١٠٠ جوي .

وبتطبيق القانون

$$ح (ص' - ص) = ح' \times ص$$

$$١ \times ح' = (١٠٠ - ١٥٠) \times ٤٥$$

$$ح' = \frac{(١٠٠ - ١٥٠) \times ٤٥}{١} = ٢٠٠٠ = ٢ \text{ م}^٣$$

حساب حجم الاستيلين داخل الاسطوانة :-

يعبأ الاستيلين في إسطوانات من الصلب تحت ضغط ١,٥ جوي ممتلئة عن آخرها بمادة مسامية مشربة
بأستون سائل بنسبة ٤٠ % من سعة الاسطوانة .

وهذا الأستون السائل هو الذي يطلق الاستيلين واللتر الواحد منه يطلق ٢٤ لتر من الغاز مقابل كل
ازدياد في الضغط مقداره ضغط جوي واحد وعند ضغط ١٥ جوي فإنه يطلق (١٥ × ٢٤) = ٣٦٠ لتر
ولما كانت سعة الاسطوانة ٤٠ لتر يحتوي على ٤٠ % من سعتها أستون لذلك فإنها تستطيع أن تعطي
٥٧٦٠ = ٣٦٠ × ٤٠ × ٠,٤٠ لتر استيلين تحت الضغط الجوي .

حساب حجم غاز الاستيلين المستهلك أثناء اللحام :-

تختلف كمية استهلاك الاستيلين حسب تخاصة الألواح المراد لحامها والجدول التالي يبين تخاصة اللوح (مم)
وكمية الغاز المستهلكة من الاستيلين .

كمية غاز الاستيلين لتر / ساعة	تخاصة اللوح مم
٥٠	٠,٥ مم
٣٠٠	٣,٥ مم
١١٠٠	١٠ مم

وتقدر كمية الاستيلين المستهلكة أثناء عملية اللحام حسب الآتي : -

دائما يكتب على اسطوانة الاستيلين وزنها فارغا وبذلك يسهل حساب وزن كمية الاستيلين التي بها وذلك بوزنها بعد ملئها وطرح ما كتب عليها .

وإذا عرفنا أن المتر المكعب من الاستيلين يزن ١.١١٠ كيلو جرام لذلك يسهل تقدير حجم الغاز الموجود بها وذلك كما يلي : -

$$ك = ح \times ث$$

حيث أن ك = وزن الغاز في إسطوانة الاستيلين .

$$ح = حجم غاز الاستيلين م^٣$$

$$ث = كثافة غاز الاستيلين كجم / متر^٣$$

وعليه تكون كمية غاز الاستيلين المستعملة كما يلي : -

$$ك - ك' = ح (ث - ث')$$

ك, وزن الاسطوانة قبل الاستعمال .

ك', وزن الاسطوانة بعد الاستعمال .

فإذا فرضنا أن وزن الاسطوانة قبل الاستعمال ١٥٠ كجم وزنها بعد الاستعمال ١٤٦,٦٧

وكثافة الاستيلين ث = ١,١١ كجم / م^٣ .

$$٣,٣٣ = ١٤٦,٦٧ - ١٥٠ = ك - ك'$$

$$حجم غاز الأستيلين = \frac{٣,٣٣}{١,١١} = ٣ متر^٣$$

الفصل الثاني

حسابات الطاقات الكهربائية والحرارية للقوس

حساب الطاقة الكهربائية أثناء اللحام :-

- لمعرفة حساب الطاقة الكهربائية أثناء اللحام يجب توضيح التعاريف التالية بهدف إلمام فني اللحام بما :-
- ١ - التيار الكهربائي : عبارة تدفق الالكترونات في موصل نتيجة لوجود فرق جهد على طرفي الموصل .
 - ٢ - الجهد الكهربائي (جـ) هو المستول عن دفع التيار الكهربائي من خلال المقاومة ويقاس (بالفولت)
 - ٣ - شدة التيار (ت) : كمية الكهرباء المارة في الثانية وتقاس (بالأمبير) .
 - ٤ - المقاومة (م) : مقدار مقاومة الموصل للسماح بمرور التيار الكهربائي وتقاس بالأوم .
 - ٥ - القدرة الكهربائية (ق) : هي حاصل ضرب شدة التيار الذي يسببه الحمل \times فرق الجهد الكهربائي
 - ٦ - الطاقة الكهربائية (ط) : تعرف كمية الشغل المبذول في الثانية .
 - ٧ - القوس الكهربائي : عبارة عن مرور التيار الكهربائي عبر ثغرة هوائية على هيئة شرارة متصلة
- مثال : فإذا كانت الجهد (جـ) يساوي ٤٠ فولت وشدة التيار (ت) = ٢٥٠ أمبير

.. القدرة الكهربائية = الجهد \times شدة التيار

$$= \text{جـ} \times \text{ت}$$

$$= ٢٥٠ \times ٤٠ = ١٠٠٠٠ \text{ وات}$$

$$= ١٠ \text{ كيلو وات}$$

وإذا كان الزمن ن = ١ ساعة

فإن الطاقة الكهربائية = القدرة \times الزمن = ت \times جـ \times ن

$$= ١٠ \text{ كيلو وات} \cdot \text{ساعة} .$$

حساب الطاقة الحرارية للقوس الكهربائي :-

تحسب الطاقة الحرارية المستهلكة في القوس الكهربائي أثناء اللحام بالتيار المستمر حسب القانون التالي :-

$$\text{الطاقة الكهربائية} = \text{الجهد} \times \text{شدة التيار} \times \text{الزمن}$$

$$ط = ج \times ت \times ن$$

حيث أن ط = الطاقة الكهربائية .

ج = الجهد بالفولت .

ت = شدة التيار بالأمبير .

ن = الزمن بالثانية .

مثال :- أحسب الطاقة الحرارية بالجول المستهلكة في دائرة لحام بالقوس الكهربائي

إذا علمت أن جهد القوس ٤٥ فولت وشدة التيار ١٥٠ أمبير وزمن اللحام ساعة واحدة .

الحل :-

$$ط = ج \times ت \times ن$$

$$= ٤٥ \times ١٥٠ \times ١$$

$$= ٦٧٥٠ \text{ وات . ساعة}$$

$$\text{الطاقة} = ٦,٧٥ \text{ كيلو وات . ساعة}$$

حسابات ثمن الاكترودات المستهلكة في اللحام :-

لحساب ثمن الاكترودات المستهلكة في اللحام يجب معرفة الآتي :-

١ - أطوال خطوط اللحام المطلوبة في عملية اللحام .

٢ - نوع وصلة اللحام .

٣ - مقاس الاكترود .

- ٤ - تخانة النوحين المطلوب لحامهما .
 ٥ - معدل استهلاك المتر الطولي من الاكترودات في الوضع المطلوب للحام .
 ٦ - ثمن الاكترود الواحد .

مثال :-

الشكل المين بالرسم على شكل كتيرة حرف I ومكونة من الأجزاء (أ ، ب ، ج ، د) ومصنوعة من الصلب منخفض الكربون سمك ١٠ مم وقد تم لحام الكتيرة I في جسم العمود الرئيسي (ع) وذلك في المواضع المبينة بالرسم ولزيادة التقوية تم إضافة عصب (د) أسفل الكتيرة تم لحامها معها وكذلك في جسم العمود (ع) والمطلوب حساب ثمن الاكترودات المستخدمة في لحام الوصلات حسب الأبعاد الموجودة بالرسم إذا كان المتر اللحام الطولي ٢٥ الكترود . وثمن السيخ ١٥ قرش .

الحل

$$\text{مجموع أطوال خطوط اللحام} = ٤ \times ٤٠٠ + ٤ \times ٣٠٠ + ٦ \times ٥٠٠ =$$

$$١٦٠٠ + ١٢٠٠ + ٣٠٠٠ =$$

$$= ٥٨٠٠ \text{ مم}$$


$$= ٥.٨ \text{ متر}$$

$$\text{عدد الاكترودات المستخدمة في اللحام} = ٢٥ \times ٥.٨ = ١٤٥ \text{ الكترود}$$

$$= ٢١٧٥ \text{ قرش} = ١٥ \times ١٤٥$$

ثمن الاكترودات

$$= ٢١,٧٥ \text{ جنيه}$$

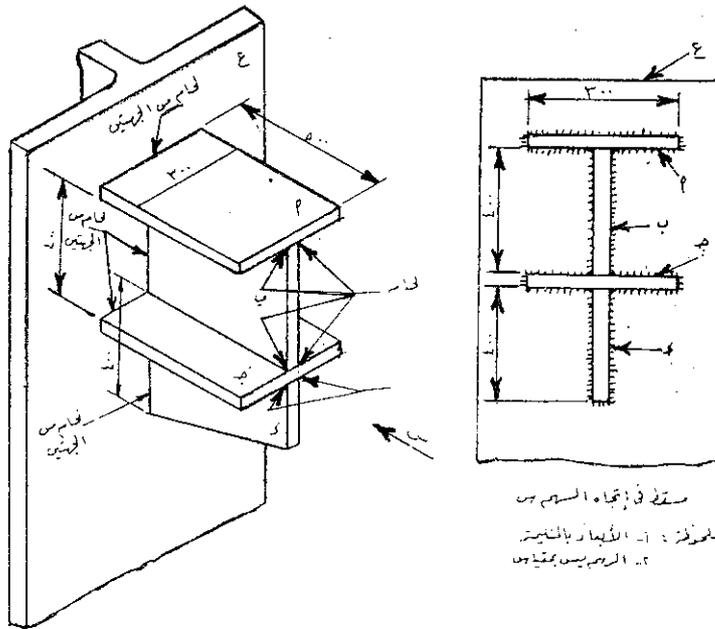

الفصل الثالث

تقدير الزمن اللازم لإنتاج المشغولات

تحتاج عمليات إنتاج مشغولات اللحام إلى تقدير الأزمنة الآتية :-

١ - تقدير زمن التجهيز للمشغولات :-

هو الزمن المستغرق في الآتي :-

- أ - دراسة الرسومات الفنية ولوحات التشغيل وخطة الإنتاج ومساعدات الإنتاج للشغلة .
- ب - دراسة الوصلة المراد لحامها من حيث نوع الخامة وسبكها ومساحة سطحها حتى يمكن اختيار طريقة اللحام المناسبة .
- ج - تحديد نوع وقطر الاكترود المناسب لعملية اللحام .
- د - حساب خطوط اللحام المطلوبة وتحديد كمية الاكترودات اللازمة .
- هـ - إعداد معدات اللحام المطلوبة لتنفيذ المشغولات للعمل .

٢ - تقدير زمن اللحام :-

زمن اللحام هو الزمن الذي يشمل الأزمنة الآتية :-

- أ - زمن اللحام الأساسي : هو زمن اشعال القوس أو اللهب عند اللحام .
- ب - زمن مساعد : الزمن المستغرق في تبديل الاكترود وتنظيف الخواف والوصلات والانتقال من مكان لآخر أثناء اللحام .
- ج - زمن إضافي : الزمن المستغرق في صيانة مكان العمل مثل تبديل الاسطوانات وتبريد بوري اللحام .

ويقدر زمن اللحام بالمعادلات الآتية :-

١ - زمن اللحام = طول خطوط اللحام بالمتر × زمن لحام المتر الواحد .

مثال :- احسب زمن اللحام لمشغولة طول خطوط اللحام فيها ٩ متر وسرعة انجاز اللحام متر لكل ٢٥ دقيقة .

الحل

زمن اللحام = طول خطوط اللحام × زمن لحام المتر الواحد

$$= 9 \times \frac{25}{60} = 3,75 \text{ ساعة}$$

طول خطوط اللحام

$$\text{ب - زمن اللحام} = \frac{\text{طول خطوط اللحام}}{\text{متوسط سرعة اللحام م / ساعة}}$$

مثال : احسب زمن اللحام اللازم لمشغولة طول خط اللحام فيها ١.٦ متر وسرعة اللحام ٤ م / ساعة

الحل

طول خطوط اللحام

$$\text{زمن اللحام} = \frac{\text{طول خطوط اللحام}}{\text{سرعة اللحام}}$$
$$= \frac{1,6}{4} = 0,4 \text{ ساعة}$$

ج - زمن اللحام = عدد أسياخ اللحام × زمن الصهر السيخ الواحد .

٣ - تقدير زمن التشطيب للمشغولات بعد عملية اللحام

ويقدر زمن التشطيب للمشغولات بالزمن المستغرق في العمليات الآتية : -

- تنظيف المشغولات وإزالة ما قد ينتج من عملية لحام من خبث وخلافة .
- مراجعة اللحامات ومعالجة أي عيوب قد تظهر بعد اللحام مثل التشوهات وخلافة .
- فحص المشغولات واختيارها حسب المواصفات المطلوبة .
- معالجة السطوح التي تم إجراء اللحام بها بالخرطة أو القشط حسب نوع الشغلة حتى تأخذ شكلا لامعا .

- مطابقة الأبعاد بعد اللحامات حسب الرسومات الفنية الخاصة بالمشغولات .

وبصفة عامة يمكن تقدير الأزمنة المذكورة بإحدى الوسائل التالية : -

١ - الاعتماد على الخبرة كما في الورش الصغيرة (الأعمال اليدوية والصغيرة وأعمال الصيانة) ويقدر

الزمن في هذه الحالة بالزمن الكلي .

٢ - تحليل العمليات إلى عناصر إنتاجية صغيرة يمكن تقدير كل منها على حدة ثم تجميع هذه الأزمنة

للحصول على الزمن الكلي .

٣ - الاستفادة بأسلوب المقارنة بين المشغولة ومشغولات قياسية نمطية معروف أزمنة تنفيذها .

الفصل الرابع

حسابات المقاييس التقييمية للمشغولات *

العناصر الرئيسية للمقاييس :-

العناصر الرئيسية للمقاييس هي :-

١ - ثمن الخامات .

٢ - أجور العمال والآلات .

٣ - المصاريف الغير مباشرة .

٤ - الأرباح .

تقدير ثمن الخامات :-

يقصد بما ثمن الخامات التي تشكل منها المشغولات (المقاييس) وفي مقاييس اللحام تقدر ثمن الخامات بالآتي :-

١ - حساب ثمن الخامات الأساسية التي تتكون منها المشغولة .

٢ - حساب ثمن الاكترودات المستهلكة أثناء عملية اللحام .

٣ - حساب تكاليف استهلاك الأكسجين والاسيتلين أثناء عملية اللحام إذا كان اللحام بطريقة الأكسي استيلين .

٤ - حساب استهلاك الكهرباء إذا كان اللحام بطريقة القوس الكهربائي .

مثال : أثناء عملية لحام بالأكسي الاستيلين

كان معدل استهلاك الاستيلين ١٥٠ لتر / متر .

معدل استهلاك الأكسجين ٢٠٠ لتر / متر .

معدل ترسيب سلك اللحام ٣٠٠ جرام / متر .

ثمن المتر المكعب من الاستيلين ١٠ جنيه .

ثمن المتر المكعب من الأكسجين ٢,٥ جنيه .

ثمن الكيلو جرام من سلك اللحام ٢,٥ جنيه .

طول خطوط اللحام ٣٠ متر .

احسب ثمن الخامات المطلوبة لإتمام عملية اللحام .

الحل

استهلاك الاستيلين = معدل استهلاك الاستيلين × طول الخطوط

$$= ١٥٠ \times ٣٠ = ٤٥٠٠ \text{ لتر} = ٤,٥ \text{ م}^٣$$

استهلاك الأكسجين = معدل استهلاك الأكسجين × طول الخطوط

$$= ٢٠٠ \times ٣٠ = ٦٠٠٠ \text{ م}^٣$$

استهلاك سلك اللحام = معدل الترسيب × طول الخطوط

$$= ٣٠٠ \times ٣٠ = ٩٠٠٠ \text{ كجم}$$

ثمن الاستيلين = $١٠ \times ٤,٥ = ٤٥$ جنيه .

ثمن الأكسجين = $٢,٥ \times ٦ = ١٥$ جنيه .

ثمن سلك اللحام = $٢,٥ \times ٩ = ٢٢,٥$ جنيه .

ثمن الخامات = ثمن الاستيلين + ثمن الأكسجين + ثمن أسلاك اللحام

$$= ٤٥ + ١٥ + ٢٢,٥ = ٨٢,٥ \text{ جنيه}$$

تقدير أجور العمال :-

يتم تحديد أجر العامل بحساب زمن العملية

طول خطوط اللحام بالمتر

زمن العملية = _____ ساعة

سرعة اللحام م / ساعة

فإذا علم أن زمن اللحام للمتر الطولي بالدقيقة .

زمن اللحام = طول خطوط اللحام بالمتر × زمن لحام المتر الطولي = دقيقة .

وإذا علم أن زمن القطع للمتر الطولي بالدقيقة .

زمن القطع = طول خطوط القطع بالمتر × زمن قطع المتر الطولي .

زمن دورة التشغيل = زمن اللحام + زمن القطع + زمن التجهيز .

$$\text{زمن دورة التشغيل} = \frac{\text{الزمن الذي يؤجر عليه العامل}}{\text{معدل الانتاج (٠,٧ - ٠,٩)}}$$

أجر العامل = الزمن الذي يؤجر عليه العامل بالساعة × أجرة العامل في الساعة

قيمة استهلاك الماكينات والعدد :-

يدخل في حساب المقايسة قيمة استهلاك الماكينات والعدد المستعملة في الإنتاج حيث أنه من المعروف أن الآلات والمعدات والماكينات المستعملة في الإنتاج لا تدوم بل تصبح بعد مدة معينة عديمة القيمة أي أنها بمضي الوقت تلف بالتقادم وبذلك تفقد تدريجياً بمضي الزمن . لذلك تجرى في عملية حساب التكلفة تقدير القيمة المخصصة لهذا الاستهلاك سنوياً حتى يمكن توزيعه على تكاليف الإنتاج وبعد معرفة الاستهلاك السنوي للماكينة يمكن حساب الاستهلاك اليومي للماكينة وبالتالي في الساعة الواحدة .

مثال :-

إذا كان ثمن الماكينة (٣١٥٠٠) جنيه والعمر الافتراضي لها ١٠ سنوات والسنة ٣٠٠ يوم عمل وعدد ساعات العمل اليومية ٧ ساعات .

٣١٥٠٠

فإن نسبة استهلاك الماكينة في الساعة الواحدة = $\frac{31500}{7 \times 300 \times 10} = ١,٥$ جنيه .

$7 \times 300 \times 10$

تكلفة الطاقة المستخدمة :-

يتم حساب تكلفة الطاقة المستخدمة بمعرفة شدة التيار المستخدم أثناء عملية اللحام (ت) ومقدار فرق الجهد بالفولت (جـ) والزمن اللازم لعملية اللحام (ن) .

$$\text{مقدار الطاقة المستهلكة} = \frac{\text{ت} \times \text{ج} \times \text{ن}}{\text{معدل الجودة} \times 100} \text{ كيلوات}$$

معامل الجودة يتراوح من ٧٠ % إلى ٩٠ % .

ثمن الطاقة المستهلكة = مقدار الطاقة المستهلكة × ثمن الكيلوات الواحد

مثال :-

أحسب قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة في عملية لحام إذا كان الزمن الذي يؤجر عليه عامل اللحام هو ٨ دقيقة في هذه العملية وكانت شدة التيار ٢٢٠ أمبير وجهد ٣٠ فولت ومعامل جودة ٧٥ % وسعر الكيلو وات / ساعة ٥٠ قرش

الحل

$$ت \times ج \times ن$$

$$\text{مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$١٠٠ \times \text{معامل الجودة}$$

$$١٠٠ \times ٨ \times ٣٠ \times ٢٢٠$$

$$= \frac{1,173 \text{ كيلو وات}}{1000 \times 75 \times 60}$$

$$= 1,173 \text{ كيلو وات}$$

.. ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة = الطاقة المستهلكة × ثمن الكيلو وات

$$= 58,65 \text{ قرش} = 50 \times 1,173$$

المصاريف الغير مباشرة :-

وهي تشمل المواد الغير مباشرة والأجور الغير مباشرة والتكاليف الأخرى الغير مباشرة التي صرفت أو تصرف بصفة دائمة في المصنع أو الورشة سواء أنتجت السلعة أو لم تنتج .


والمصاريف الغير مباشرة لقطاع أو وحدة إنتاج تكون كالآتي :-

- ١ - أجور الإدارة الفنية في وحدات الإنتاج والعمال غير المباشرة كالنظافة وضبط الوقت ... إلخ .
- ٢ - مصاريف استهلاك الآلات والمكينات والمعدات ومصاريف تأمين الإصلاح والصيانة .
- ٣ - إيجار أرض ومباني وبيع رأس المال لها ومصاريف تأمين للمباني والآلات .
- ٤ - مصاريف إضاءة وتدفئة وقوية وتكييف ووقود وطاقه مستهلكة وزيوت وشحوم .
- ٥ - مصاريف الرقابة على الإنتاج .
- ٦ - مصاريف مشتريات ومخازن .
- ٧ - مصاريف عادم ضروري للمواد ونقلها .
- ٨ - مصاريف مطبوعات وأدوات كتابية وتليفونات .
- ٩ - مصاريف خدمات ورعاية عامة صحية وترفيهية .

الأرباح المنتظرة :-

تقدر الأرباح بطريقة غير مبالغ فيها ونسبة معينة من التكاليف بحيث تلقي السلعة رواجاً في الأسواق وتتحدى المنافسة بالنسبة للسلع الأخرى المناظرة لها .

**** نموذج لمقايضة مطلولة نموذجيا لمنتج كامل :-**

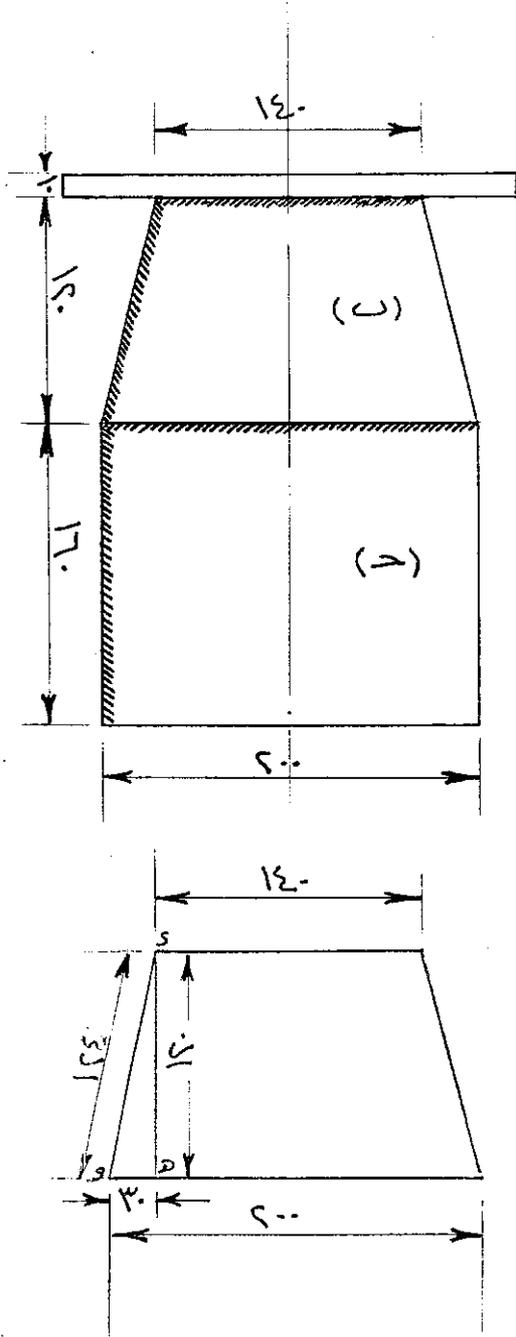

الرسم بين الجزء الذي يركب على نهاية ماسورة
السحب في طلبات المياه ويتكون من القرص (أ)
(الفلانش) والمخروط الناقص (ب) والجزء (ب)

الأسطواني (ج) وتصنع هذه الأجزاء من ألواح
الصاج سمك ٣ مم وتجمع باللحام بالقوس الكهربائي
كما هو مبين بالرسم .

والمطلوب إيجاد تكاليف اللحام لعدد ٥ (خمس)

قطع من هذا الجسم إذا علمت الآتي :-

١ - شدة التيار ٢٢٠ أمبير .

وجهد ٣٠ فولت تنتج من مولد معامل جودته ٨٠ %

وثن الكيلوات ساعة خمسون قرشا .

٢ - الزمن اللازم لصهر السيخ الواحد

١٢٠ ثانية . ومتوسط طول الكردون

المتراكم ٢٥ سم للسيخ وثن السيخ

المستعمل ١٥ قرشا .

٣ - أجره العامل جنيهان في الساعة

ومعامل الإنتاج ٧٥ % .

٤ - المصاريف غير المباشرة ١٥٠ % من أجور

العمال والأرباح ٢٥ % من جملة التكاليف .

الحل :-

محيط فتحة المخروط العلوية = ط ق_١ = ١٤٠ × ٣,١٤ = ٤٤٠ مم .

محيط فتحة الأسطوانة = ط ق_٢ = ٢٠٠ × ٣,١٤ = ٦٢٨ مم .

طول الخط ϵ = $\sqrt{(١٢٠)^2 + (٣٠)^2}$ = ١٢٤ مم .

طول خط اللحام في الأسطوانة = ١٦٠ مم .

مجموع خطوط اللحام = ٤٤٠ + ٦٢٨ + ١٦٠ + ١٢٤ = ١٣٥٢ مم

= ١٣٥,٢ سم

طول الخطوط

عدد أسياخ اللحام = $\frac{\text{متوسط طول الكترود للسبخ}}{٢٥} = \frac{١٣٥,٢}{٢٥} = ٥,٥$ سبخ

زمن اللحام = زمن الصهر للسبخ × عدد الأسياخ

٦٦٠ ثانية

= $\frac{١٢٠ \times ٥,٥}{٦٠} = ١١$ دقيقة

الزمن الذي يؤجر عليه العامل = $\frac{\text{زمن اللحام}}{\text{معامل الإنتاج}} = \frac{١٠٠ \times ١١}{٧٥} = ١٥$ دقيقة

أجرة العامل = الزمن الذي يؤجر عليه العامل × أجرة العامل =

١٥

= $\frac{٢ \times ١٥}{٦٠} = ٠,٥$ جنيه = ٥٠ قرش

ت × ج × ن

الطاقة المستخدمة في اللحام =

$١٠٠٠ \times ٦٠ \times \text{معامل الجودة}$

$٢٢٠ \times ٣٠ \times ١٥ \times ١٠٠$

= $\frac{٢,١ \text{ ك وات}}{٨٠ \times ٦٠ \times ١٠٠٠}$

ثمن الكهرباء المستخدمة = $١٠,٥ = ٥٠ \times ٢,١$ قرش .

ثمن أسلاك اللحام = $٨٢,٥ = ١٥ \times ٥,٥$ قرش .

١٥٠

المصاريف الغير مباشرة = $٧٥ = ٥٠ \times \frac{١٥٠}{١٠٠}$ قرش

١٠٠

تكلفة اللحام = ثمن الكهرباء + أجور العمال + المصاريف الغير مباشرة + أسياخ اللحام

= $١٠,٥ + ٥٠ + ٧٥ + ٨٢,٥ = ٣١٢,٥$ قرش

بيان التكاليف :-

ثمن استهلاك الكهرباء	١٠٥ قرش
أجور العمال	٥٠ قرش
مصاريف غير مباشرة	٧٥ قرش
ثمن أسياخ اللحام	٨٢,٥ قرش
<hr/>	
جملة التكاليف	٣١٢,٥ قرش
٢٥ % أرباح من جملة التكاليف (٣١٢,٥)	٧٩ قرش
<hr/>	

التكلفة النهائية ٣٩١,٥ قرش

التكلفة النهائية للقطعة الواحدة = ٣٩١,٥ قرش


.. التكلفة النهائية لعدد خمس قطع = $٣٩١,٥ \times ٥ = ١٩٦٠$ قرش

= ١٩,٦ جنيه

الفصل الخامس

مقاييسات مطلولة للحام الأوكسي استيلين

مقاييسة رقم (١) :-

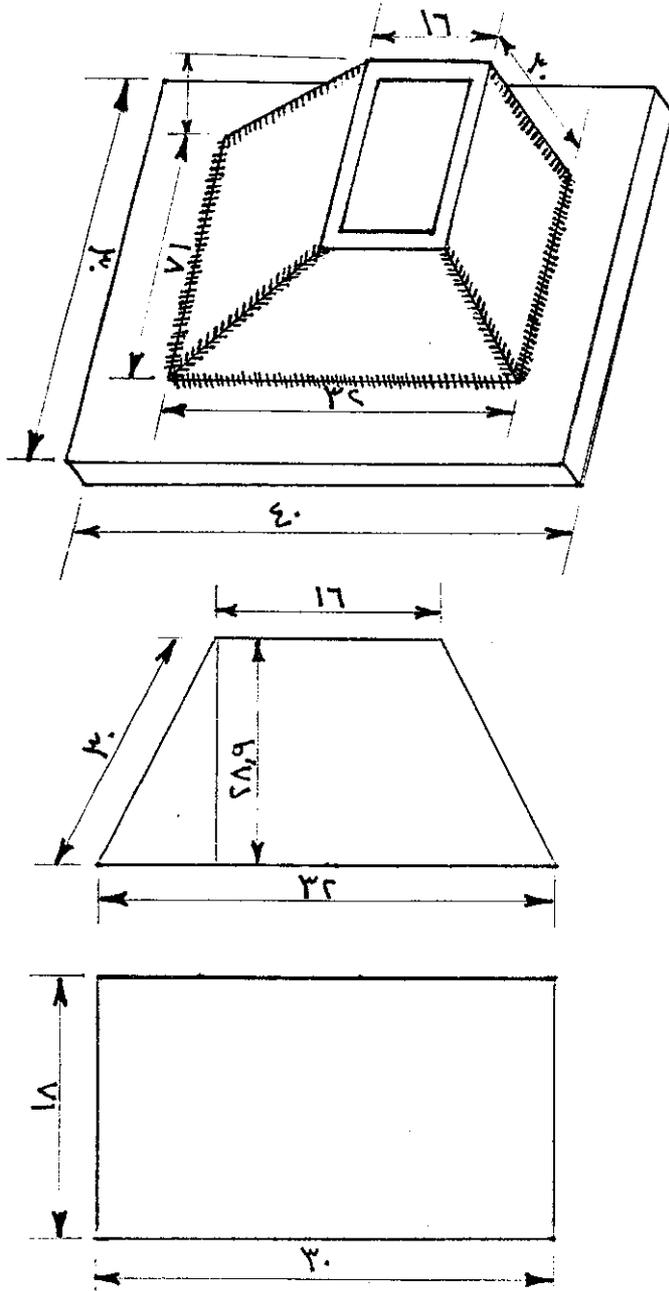

الرسم يوضح حاملا مصنوعا من ألواح الصاج الملحومة بالأوكسي استيلين والمطلوب تقدير ثمن بيع هذه المشغولة . فإذا علمت الآتي :-

١ - لوح الصاج المستخدم مقاس ١ × ٢ متر وسمكه ٥ مم ويزن ٨٠ كجم وثن الكيلو جرام ٢١٠ قرشا ويضاف ٥ % من مساحة الصاج نظير التقطيع والتجهيز .

٢ - معدل استهلاك الاستيلين ٢٠٠ لتر / متر من خطوط اللحام وثن المتر المكعب ٤ جنيهات .

٣ - معدل استهلاك الأوكسجين ٢٥٠ لتر / متر من خطوط اللحام وثن المتر المكعب ٣ جنيهات .

٤ - معدل استهلاك الأسلاك ٣٠٠ جرام / متر من خطوط اللحام وثن الكيلو جرام جنيهان .

٥ - زمن لحام المتر الطولي ٣٠ دقيقة .

٦ - أجر عامل اللحام في الساعة جنيهان ومعدل الإنتاج ٨٠ % .

٧ - المصاريف الغير مباشرة ١٥٠ % من أجور العمال والأرباح بواقع ٢٥ % من تكاليف الإنتاج .

٨ - أضف ضريبة مبيعات ١٠ % .


الإبعاد بالسنتيمتر

حساب مساحة الخام :-

$$\text{مساحة القاعدة} = 40 \times 30 = 1200 \text{ مم}^2$$

القاعدة الصغرى + القاعدة الكبرى

$$\text{مساحة الوجهين على شكل شبه منحرف} = \frac{2 \times \text{ع}}{2} \times (\dots)$$

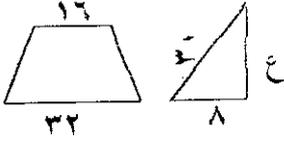

$$\text{ع} = \sqrt{(30)^2 - (8)^2} = 28.9 \text{ مم}$$

$$\text{مساحة الوجهين} = 28.9 \times \frac{2}{2} \times (32 + 16) = 1387.3 \text{ مم}^2$$



$$\begin{aligned} \text{مساحة الوجهين على شكل مستطيل} &= 2 \times (18 \times 30) = 1080 \text{ مم}^2 \\ \text{المساحة الكلية} &= 1080 + 1387.3 + 1200 = 3667.3 \text{ مم}^2 \\ \text{المساحة الكلية بعد إضافة } 5\% &= 1.05 \times 3667.3 = 3850.56 \text{ مم}^2 \\ &= 0.003851 \text{ م}^2 \end{aligned}$$

$$\text{مساحة اللوح} = 2 \times 1 = 2 \text{ م}^2$$

$$\text{وزن المتر المربع} = \frac{40}{2} = 20 \text{ كجم}$$

$$\begin{aligned} \text{وزن الصاج} &= 40 \times 0.003851 = 0.154 \text{ كجم} \\ \text{ثمن الخام} &= 210 \times 0.154 = 32.34 \text{ قرش} \end{aligned}$$

$$\text{* طول خطوط اللحام} = \frac{220}{1000} = 4 \times 30 + 2 \times 18 + 2 \times 32 = 0.22 \text{ م}$$

$$\text{* ثمن استهلاك الاستيلين} = 4 \times 0.22 \times \frac{250}{1000} = 0.176 \text{ جنيها}$$

$$\text{* ثمن استهلاك الأكسجين} = 3 \times 0.22 \times \frac{250}{1000} = 0.165 \text{ جنيها}$$

$$\text{* ثمن سلك اللحام} = 2 \times 0.22 \times \frac{300}{1000} = 0.132 \text{ جنيها}$$

$$\text{* ثمن الخامات} = 0.132 + 0.165 + 0.176 = 0.473 \text{ جنيها}$$

- ٢٠٠ -

$$\text{زمن اللحام} = 0,22 \times \frac{30}{60} = 0,11 \text{ ساعة}$$

$$\text{زمن العامل الذي يؤجر عليه} = \frac{100 \times 0,11}{80} = 0,14 \text{ ساعة}$$

$$\text{* أجر العامل} = 2 \times 0,14 = 0,28 \text{ جنيه}$$

$$\text{مصاريف غير مباشرة} = \frac{0,28 \times 150}{100} = 0,42 \text{ جنيها}$$

$$\text{* تكاليف الإنتاج} = \text{ثمن الخامات} + \text{أجور العمال} + \text{المصاريف غير المباشرة}$$
$$= 0,3234 + 0,473 + 0,28 + 0,42 = 1,5 \text{ جنيها}$$

$$\text{* الأرباح} = 1,5 \times \frac{25}{100} = 0,375 \text{ جنيها}$$

$$\text{* التكاليف الكلية} = 1,5 + 0,375 = 1,875 \text{ جنيها}$$

$$\text{* الضرائب} = 1,875 \times \frac{10}{100} = 0,1875 \text{ جنيها}$$

$$\text{* التكاليف النهائية} = 1,875 + 0,1875 = 2,0625 \text{ جنيه}$$
$$\text{٢,١ جنيها}$$

مقايضة رقم (٣) :-

أحسب التكاليف النهائية لعملية اللحام للخزان الموضح بالرسم والمصنوع من صاج أسود سمك ٨ مم .

إذا علمت أن :

١ - يستهلك عملية اللحام من الأكسجين

٥٠٠ لتر / متر طولي وثمن المتر

المكعب منه ٢ جنيه .

٢ - يستهلك الاستيلين ٢٥٠ لتر / متر

طولي وثمن المتر المكعب منه ٤ جنيه .

٣ - استهلك أسلاك اللحام

٤٠٠ جرام / متر طولي وثمن الكيلو منه

٢ جنيه .

٤ - أجرة العامل ٢,٥ جنيه في الساعة

ومعامل الإنتاج ٨٠ % والمصاريف الغير


مباشرة ١٥٠ % من أجور العمال .

٥ - سرعة اللحام ٣ م / ساعة والصاج

المستهلك ٨ ألواح وسعر اللوح ٢٠ جنيه .

٦ - الأرباح ٢٥ % من تكاليف الإنتاج .

٧ - أضف ١٠ % ضريبة مبيعات .

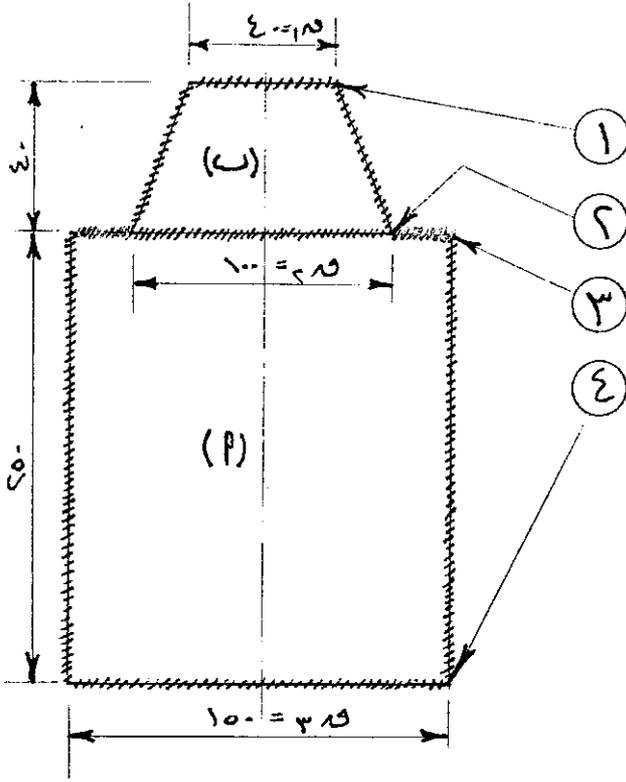


الحل

$$* \text{ محيط الدائرة الكبرى (٤) = ط ق} = ١٥٠ \times \frac{٢٢}{٧} = ٤٧١,٤ \text{ سم}$$

$$* \text{ محيط الدائرة الكبرى (٣) = ط ق} = ١٥٠ \times \frac{٢٢}{٧} = ٤٧١,٤ \text{ سم}$$

$$* \text{ محيط الدائرة الوسطى (٢) = ط ق} = ١٠٠ \times \frac{٢٢}{٧} = ٣١٤,٣ \text{ سم}$$

$$* \text{ محيط الدائرة الصغرى (١) = ط ق} = ٤٠ \times \frac{٢٢}{٧} = ١٢٥,٦ \text{ سم}$$

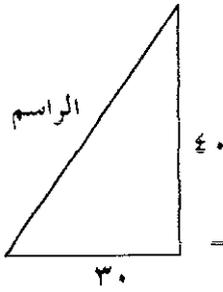

$$* \text{ طول خطوط الجانب في الجزء (أ) = } ٢ \times ٢٥٠ = ٥٠٠ \text{ سم}$$

$$* \text{ طول خطين الراسم للجزء (ب) المخروط = } \sqrt{٣٠^2 + ٤٠^2} \times ٢ = ٢٥٠ \times \sqrt{٢} = ٩٠٠ + ١٦٠ \times \sqrt{٢} = ١٠٠٠$$

$$* \text{ الطول الكلي لخطوط اللحام = } ٥٠٠ + ١٠٠٠ + ١٢٥,٦ + ٣١٤,٣ + (٤٧١,٤ \times ٢) = ١٩٨٢,٧ \text{ سم} = ١٩,٨٣ \text{ متر}$$

$$* \text{ كمية الأكسجين المستهلكة = } \frac{٥٠٠ \times ١٩,٨٣}{١٠٠٠} = ٩,٩١٥ \text{ م}^٣ = ١٠ \text{ م}^٣$$

$$\text{ ثمن الأكسجين = } ٢ \times ١٠ = ٢٠ \text{ جنيه}$$

$$* \text{ كمية الاستيلين المستهلك = } \frac{٢٥٠ \times ١٩,٨٣}{١٠٠٠} = ٤,٩٥ \text{ م}^٣ = ٥ \text{ م}^٣$$

$$\text{ ثمن الاستيلين = } ٤ \times ٥ = ٢٠ \text{ جنيه}$$

$$* \text{ كمية الأسلاك المستهلكة = } \frac{٤٠٠ \times ١٩,٨٣}{١٠٠٠} = ٧,٩٣٢ \text{ كيلو جرام} = ٥ \text{ كيلو جرام}$$

$$\text{ ثمن أسلاك اللحام = } ٢ \times ٥ = ١٠ \text{ جنيه}$$

ثمن الصاج المستعمل في العملية = عدد ألواح الصاج × ثمن اللوح الواحد

$$= 20 \times 8 = 160 \text{ جنيه}$$

ثمن الخامات = ثمن الصاج + ثمن الأكسجين + ثمن الاستيلين + ثمن أسلاك اللحام

$$= 10 + 20 + 20 + 160 =$$

$$210 \text{ جنيه}$$

طول خطوط الحام 19,83

$$\text{زمن اللحام} = \frac{19,83}{\text{سرعة اللحام}} = \frac{19,83}{3} = 6,61 \text{ ساعة}$$

سرعة اللحام 3

$$\text{زمن اللحام} = 6,61 \times 100 =$$

$$661 \text{ ساعة}$$

معامل الإنتاج 80

$$* \text{أجرة العامل} = 2,5 \times 661 = 1652,5 \text{ جنيه} = 21 \text{ جنيه}$$

$$100$$

$$* \text{المصاريف الغير مباشرة} = 21 \times \frac{100}{100} =$$

$$21$$

$$= 31,5 \text{ جنيه}$$

* تكاليف الإنتاج = ثمن الخامات + أجور العمال + المصاريف الغير مباشرة

$$= 210 + 21 + 31,5 =$$

$$262,5 \text{ جنيه}$$

$$25 \times 262,5 =$$

$$* \text{الأرباح} = 65,625 = 66 \text{ جنيه}$$

$$100$$

* التكاليف الكلية = تكاليف الإنتاج + الأرباح = 262,5 + 66 = 328,5 جنيه

$$100 \times 328,5 =$$

$$\text{ضريبة المبيعات} =$$


$$100$$

$$= 32,85 \text{ جنيه}$$

إجمالي التكاليف (سعر البيع) = التكاليف الكلية + ضريبة المبيعات = 328,5 + 32,85 =

$$361,35 \text{ جنيه}$$

مقايضة رقم (٣) :-

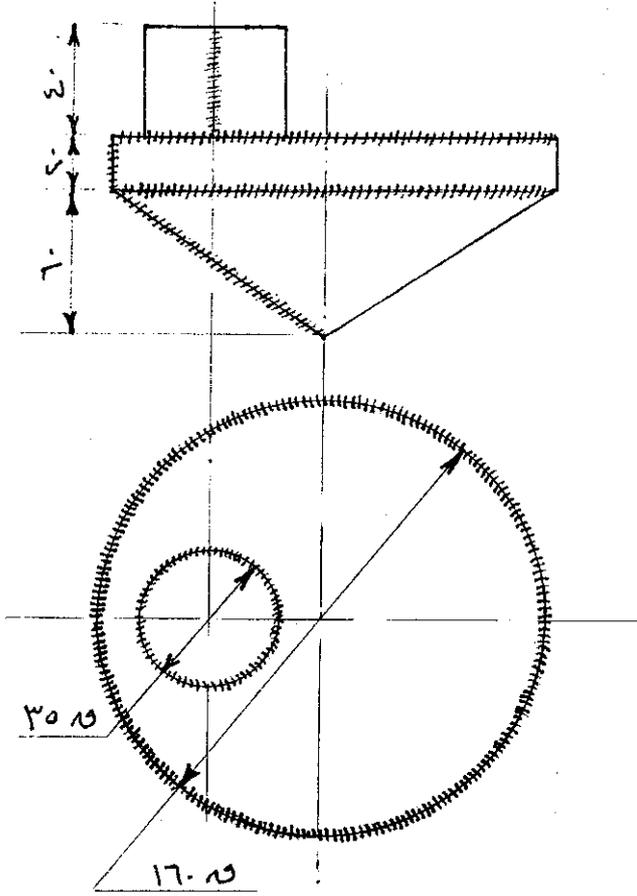

الرسم الموضح عبارة عن مسطّين لخزان
مصنوع من ألواح الصاج والمحمومة
بالأكسي استيلين والمطلوب تقدير تكاليف

اللحام إذا علمت الآتي :-

١ - معدل استهلاك الاستيلين

٩٠ لتر / متر وثمان المتر المكعب

منه ٤ جنيه .

٢ - معدل استهلاك سلك اللحام

٨٠ جرام / متر وثمان الكيلو منه جنيهان .

٣ - مقدار ضغط الأكسجين داخل

الأسطوانة قبل اللحام ١٤٠ كجم / سم^٢

وبعد نهاية عملية اللحام أصبح

١٢٥ كجم / سم^٢ وسعة الأسطوانة

٤٦,٤ لتر وثمان المتر المكعب جنيهان .

٤ - سرعة اللحام ٣ م / ساعة .

٥ - أجر العامل جنيهان في الساعة

ومعامل الإنتاج ٨٠ % .

٦ - المصاريف الغير مباشرة ١٥٠ %

من أجور العمال والأرباح ٢٥ % من تكاليف الإنتاج .

طول اللحام :-


١ - طول محيط الدائرة الكبرى = ط ق = $160 \times 3.14 = 502.4$ مم .

٢ - عدد ٢ محيط الدائرة الكبرى = $502.4 \times 2 = 1004.8 = 1005$ مم .

٣ - محيط الدائرة الصغرى = ط ق = $35 \times 3.14 = 109.9 = 110$ مم .

٤ - طول الوتر راسم المخروط = $\sqrt{(80)^2 + (60)^2} = 100$ مم

طول خطوط اللحام = $100 + 110 + 100 + 20 + 40 = 1270$ مم = 1.27 م = 1.3 م

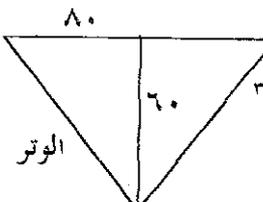

الضغط المستفاد أثناء اللحام بالأكسجين = $120 - 140 = 10$ كجم/سم^٢

46.4×10

كمية غاز الأكسجين المستهلكة أثناء اللحام = $\frac{46.4 \times 10}{1000} = 0.464$ م^٣

* ثمن الأكسجين = $2 \times 0.696 = 1.392$ جنيه

طول خطوط اللحام \times معدل استهلاك الاستيلين 90×1.3

كمية الاستيلين = $\frac{90 \times 1.3}{1000} = 0.117$ م^٣

* ثمن الاستيلين = $4 \times 0.117 = 0.468$ جنيه

طول خطوط اللحام \times معدل استهلاك السلك 80×1.3

كمية الأسلاك المستهلكة أثناء اللحام = $\frac{80 \times 1.3}{1000}$

= 0.104 كجم

* ثمن السلك = $2 \times 0.104 = 0.208$ جنيه

ثمن الخامات = ثمن الأكسجين + ثمن الاستيلين + ثمن السلك

= $1.392 + 0.468 + 0.208 = 2.068$ جنيه .

طول خطوط اللحام 1.3

زمن اللحام = $\frac{1.3}{3} = 0.43$ ساعة

سرعة اللحام

زمن اللحام 100×0.43

الزمن الذي يؤثر عليه العامل = $\frac{100 \times 0.43}{80} = 0.537$ ساعة = 0.54 ساعة

معامل الإنتاج

* أجور العمال = $2 \times 0.54 = 1.08$ جنيه

١٥٠

* المصاريف الغير مباشرة = $1.08 \times \frac{150}{100} = 1.62$ جنيه

التكاليف الأولية = ثمن الخامات + أجور العمال + المصاريف الغير مباشرة

= $2.068 + 1.08 + 1.62 = 4.768$ جنيه


٢٥

الأرباح = $4.768 \times \frac{25}{100} = 1.192$ جنيه

التكاليف الكلية = $4.768 + 1.192 = 5.96$ جنيه

مقايضة رقم (٤) :-

المطلوب عمل المقايضة التثمانية لتكاليف لحام غطاء حجر
تجليخ الموضح بالشكل علما بأن :

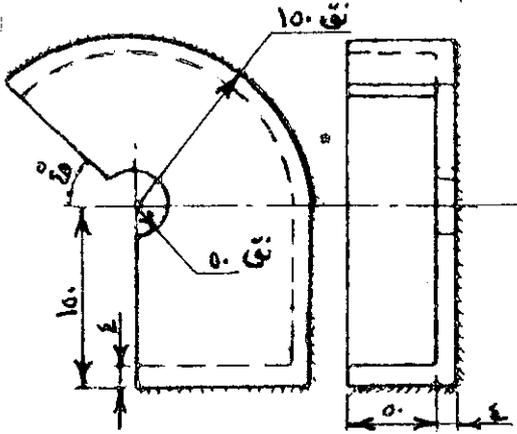

الأبعاد بالمليمترات

- ١ - أجر العامل ٣ جنيه في الساعة
- ٢ - زمن إنجاز المتر الطولي في اللحام ٤٥ دقيقة
- ٣ - زمن الإجهاد ١٥ % من زمن اللحام
- ٤ - استهلاك الاستيلين ٥٠٠ لتر للمتر الطولي في اللحام وثمن المتر المكعب منه ٥ جنيهات
- ٥ - استهلاك الأكسجين ٨٠٠ لتر للمتر الطولي وثمن المتر المكعب منه ٤ جنيهات
- ٦ - استهلاك سلك اللحام للمتر الطولي ٦٠٠ جرام وثمن الكيلو منه ٣,٥ جنيه
- ٧ - المصاريف الغير مباشرة ١٥٠ % من التكاليف الأولية

٨ - الأرباح ٢٥ % من جملة التكاليف

٩ - أضف ١٠ % ضريبة مبيعات

الحل

$$\text{طول القوس أء} = ط ق \times \frac{٢٢}{٣٦٠} = \frac{١٣٥}{٣٦٠} \times ٣٠٠ \times \frac{٢٢}{٣٦٠} = ٣٥٣ \text{ مم}$$

$$\text{أطوال خطوط اللحام} = ١٥٠ + ١٥٠ + ٣٥٣ = ٦٥٣ \text{ مم} = ٠,٦٥ \text{ متر}$$

$$\text{زمن اللحام} = ٤٥ \times ٠,٦٥ = ٢٩ \text{ دقيقة}$$

$$\text{أطوال خطوط اللحام} \times \text{معدل استهلاك الاستيلين}$$

$$\text{كمية استهلاك الاستيلين} = \frac{١٠٠٠}{٣٠٠} = ٣,٣٣ \text{ م}^٣$$

$$= \frac{٥٠٠ \times ٠,٦٥}{١٠٠٠} = ٠,٣٢٥ \text{ م}^٣$$

$$\text{ثمن الاستيلين} = ٥ \times ٠,٣٢٥ = ١,٦٣٠ \text{ جنيه}$$

$$\text{أطوال خطوط اللحام} \times \text{معدل استهلاك الأكسجين}$$

$$\text{كمية استهلاك الأكسجين} = \frac{١٠٠٠}{١٠٠٠} = ١ \text{ م}^٣$$

- ٢٠٧ -

$$\text{كمية استهلاك الأوكسجين} = \frac{800 \times 0.65}{1000} = 0.52 \text{ م}^3$$

$$\text{ثمن استهلاك الأوكسجين} = 4 \times 0.52 = 2.08 \text{ جنيه}$$

$$\text{وزن السلك المستهلك} = \frac{600 \times 0.65}{1000} = 0.39 \text{ كيلو جرام}$$

$$\text{ثمن السلك المستهلك} = 3.5 \times 0.39 = 1.37 \text{ جنيه}$$

$$\text{ثمن الخامات} = \text{ثمن الاستيلين} + \text{ثمن الأوكسجين} + \text{ثمن سلك اللحام}$$
$$1.63 + 2.08 + 1.37 = 5.08 \text{ جنيه}$$

$$\text{الزمن الذي يؤجر عليه العامل} = \frac{33.4}{100} \times 29 = 33.4 \text{ دقيقة}$$

$$\text{أجر العامل} = \frac{3 \times 33.4}{60} = 1.67 \text{ جنيه}$$

$$\text{التكاليف الأولية} = \text{ثمن الخامات} + \text{أجور العمال}$$
$$1.67 + 5.08 = 6.75 \text{ جنيه}$$

البيان	جملة	
	جنيه	قرش
ثمن الخامات	5	08
أجور العمال	1	67
تكاليف أولية	6	75
مصاريف غير مباشرة	10	125
تكاليف الإنتاج	16	875
20% أرباح	3	375
التكاليف النهائية	20	250
10% ضريبة مبيعات	2	025
سعر البيع	22	275

مقايضة رقم (٥) :-

المطلوب عمل المقايضة التفصيلية لتكاليف لحام أسطوانة

بوتاجاز والموضحة بالرسم علما بأن :-

(أ) أجر العامل الماهر ٣ جنيه في الساعة .

(ب) أجر العامل المساعد ١,٥ جنيه في الساعة .

(ج) زمن إنجاز المتر الطولي في اللحام ساعة واحدة .

(د) استهلاك الاستيلين ٦٠٠ لتر / متر طولي من اللحام

وثن المتر المكعب منه أربعة جنيهات .

(هـ) استهلاك الأكسجين ٩٠٠ لتر / متر طولي من اللحام

وثن المتر المكعب منه ٣ جنيهات .


(و) استهلاك سلك اللحام للمتر الطولي ٩٥٠ جرام

وثن الكيلو جرام ٣ جنيهات .

(س) المصاريف الغير مباشرة ١٢٠ % من التكاليف الأولية .

(ح) الأرباح ٢٠ % من جملة التكاليف .

(ط) معامل الإنتاج ٨٥ % .

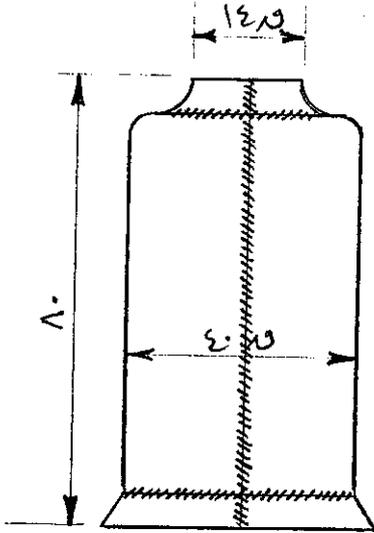

الحل

$$\text{أطوال خطوط اللحام} = 14 \times \frac{22}{7} + 80 + 40 \times \frac{22}{7} = 249,6 \text{ سم}$$

$$= 2,496 \text{ م}$$

$$\text{زمن اللحام} = 1 \times 2,496 = 2,496 \text{ ساعة}$$

$$\frac{\text{الزمن الذي يؤثر عليه العامل}}{\text{معامل الإنتاج}} \times \text{زمن اللحام} = 1$$

$$= \frac{1}{0,85} \times 2,496 = 2,93 \text{ ساعة}$$

- ٢٠٩ -

$$\text{أجر العامل الماهر} = 3 \times 2,93 = 8,81 \text{ جنيه}$$

$$\text{أجر العامل المساعد} = 1,5 \times 2,93 = 4,40 \text{ جنيه}$$

$$\text{جملة الأجور} = 4,40 + 8,81 = 13,21 \text{ جنيه}$$

أطوال خطوط اللحام \times معدل الاستهلاك

$$\frac{\text{كمية الاستيلين المستهلك}}{1000} =$$

1000

$$600 \times 2,496$$

$$1,5 \text{ م} = \frac{\quad}{1000} =$$

1000

$$\text{ثمن الاستيلين المستهلك} = 4 \times 1,5 = 6 \text{ جنيه}$$

أطوال خطوط اللحام \times معدل الاستهلاك

$$\frac{\text{كمية الأكسجين المستهلك}}{1000} =$$

1000

$$900 \times 2,496$$

$$2,25 \text{ م} = \frac{\quad}{1000} =$$

1000

$$\text{ثمن الأكسجين المستهلك} = 3 \times 2,25 = 6,75 \text{ جنيه}$$

أطوال خطوط اللحام \times معدل الاستهلاك

$$\frac{\text{وزن السلك المستهلك}}{1000} =$$

1000

$$950 \times 2,496$$

$$2,37 \text{ كجم} = \frac{\quad}{1000} =$$

1000

$$\text{ثمن السلك المستهلك} = 3 \times 2,37 = 7,11 \text{ جنيه}$$

$$\text{جملة ثمن الخامات} = 7,11 + 6,75 + 6 = 19,86 \text{ جنيه}$$

التكاليف الأولية = ثمن الخامات + أجور العمال

$$= 19,86 + 13,21 = 33,07 \text{ جنيه}$$

مصاريف غير مباشرة = 120 % من التكاليف الأولية

120


$$39,70 \text{ جنيه} = 33,07 \times \frac{\quad}{100} =$$

100

جدول التكاليف

البيان	جملة	
	جنيه	قرش
ثمن الخامات	١٩	٨٦
أجور العمال	١٣	٢١
تكاليف أولية	٣٣	٠٧
تكاليف غير مباشرة	٣٩	٧٠
تكاليف الإنتاج	٧٢	٧٧
الأرباح ٢٠ %	١٤	٥٥
التكاليف النهائية	٨٧	٣٢

مقايصة رقم (٦) :-

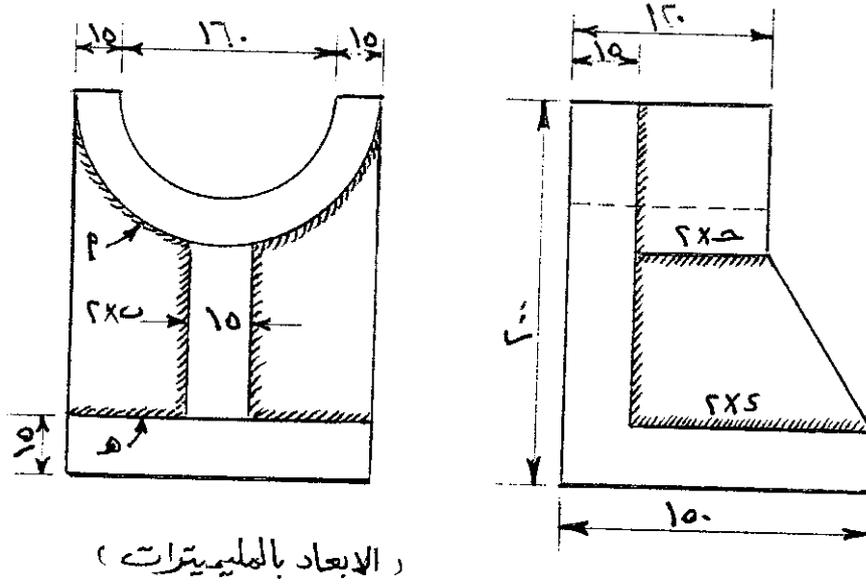

(الابعاد بالمليمترات)

- المطلوب عمل المقايصة التفصيلية لتكاليف اللحام للكرسي الموضح بالرسم علما بأن :-
- ١ - أجر العامل الماهر ٣ جنيهات في الساعة .
 - ٢ - زمن لحام المتر الطولي ٤٥ دقيقة .
 - ٣ - استهلاك الاستيلين ٨٠٠ لتر / متر طولي وثمان المتر المكعب منه ٤ جنيهات .
 - ٤ - استهلاك الأكسجين ٩٠٠ لتر / متر طولي وثمان المتر المكعب منه ٣ جنيهات .
 - ٥ - استهلاك سلك اللحام ٩٥٠ جرام / متر طولي وثمان الكيلو منه ٣ جنيهات .
 - ٦ - المصاريف الغير مباشرة بواقع ١٥٠ % من التكاليف الأولية .
 - ٧ - معامل الإنتاج = ٨٥ % .
 - ٨ - الأرباح ٢٠ % من تكاليف الإنتاج .

الحل

$$\text{طول الخط أ} = \frac{1}{2} \text{ ط ق} = \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 19 = 29,86 \text{ سم}$$

$$\text{طول الخط ب} = 2 \times 9 = 2 \times 18 = 18 \text{ سم}$$

$$\text{طول الخط ج} = 2 \times 10,5 = 2 \times 21 = 21 \text{ سم}$$

$$\text{طول الخط د} = 2 \times 13,5 = 2 \times 27 = 27 \text{ سم}$$

$$\text{طول الخط هـ} = 1 \times 17,5 = 17,5 \text{ سم}$$

$$\text{مجموع أطوال خطوط اللحام} = 17,5 + 27 + 21 + 18 + 29,86 = 113,36 \text{ سم}$$
$$1,1336 = \text{متر}$$

$$\text{زمن اللحام} = \frac{1,1336 \times 45}{60} = 0,850 \text{ ساعة}$$

طول خطوط اللحام \times معدل الاستهلاك

$$\frac{1000}{800 \times 1,1336} = \text{كمية الاستيلين المستهلك}$$

$$0,906 \text{ م}^3 = \frac{1000}{800 \times 1,1336} =$$

$$\text{ثمن الاستيلين المستهلك} = 4 \times 0,906 = 3,63 \text{ جنيه}$$

طول خطوط اللحام \times معدل الاستهلاك

$$\frac{1000}{900 \times 1,1336} = \text{كمية الأكسجين المستهلك}$$

$$1,02 \text{ م}^3 = \frac{1000}{900 \times 1,1336} =$$

$$\text{ثمن الأكسجين المستهلك} = 3 \times 1,02 = 3,06 \text{ جنيه}$$

$$\text{وزن السلك المستهلك} = \frac{950 \times 1,1336}{1000} = 1,076 \text{ كجم}$$

$$\text{ثمن سلك اللحام} = 3 \times 1,076 = 3,230 \text{ جنيه}$$

$$\text{جملة ثمن الخامات} = 3,230 + 3,060 + 3,63 = 9,920 \text{ جنيه}$$

الزمن الذي يؤثر عليه العامل = زمن اللحام \times معامل الإنتاج

$$1 \text{ ساعة} = \frac{1}{0,85} \times 0,850 =$$

$$\text{أجر العامل} = 3 \times 1 = 3 \text{ جنيه}$$

$$* \text{ م . غ . م } = ١٥٠ \% \times \text{ التكاليف الأولية}$$

التكاليف الأولية = ثمن الخامات + أجور العمال

$$١٢,٩٢٠ \text{ جنيه} = ٣ + ٩,٩٢٠ =$$

$$\text{م . غ . م} = ١٢,٩٢٠ \times \frac{١٥٠}{١٠٠} = ١٩,٣٨ \text{ جنيه}$$

البيان	جملة	
	جنيه	قرش
ثمن الخامات	٩	٩٢٠
أجور العمال	٣	—
تكاليف أولية	١٢	٩٢٠
م . غ . م	١٩	٣٨٠
تكاليف الإنتاج	٤٥	٢٢
الأرباح ٢٠ %	٩	٠٤
التكاليف النهائية	٥٤	٢٦

مقاييسات محلولة للحام القوس الكهربى

مقاييسة رقم (١) :-

الشكل الموضح بالرسم تجميع حامل الأعمدة بلحام القوس الكهربى

والمطلوب : حساب تكاليف اللحام إذا علمت الآتى :-


١ - إنجاز هذه الشغلة يحتاج إلى عامل لحام ماهر أجره فى الساعة ٢,٥ جنيه ومساعد أجره فى الساعة ١ جنيه .

٢ - يحتاج متر اللحام فى المتوسط ١٠ سيخ خام قطره ٤ مم سعر السيخ ١٢ قرش ، عدد ٥ سيخ لحام قطره ٥ مم وسعر السيخ ١٥ قرش .

٣ - كل سيخ خام يحتاج فى المتوسط لزمن قدره ٥ دقيقة (شاملة زمن التجهيز والتبنيط والإجهاد)

٤ - قيمة استهلاك ماكينة اللحام فى الساعة ٣ جنيه شاملة سعر الطاقة الكهربائية .

٥ - المصاريف الغير مباشرة ٥٠% من التكاليف الأولية .

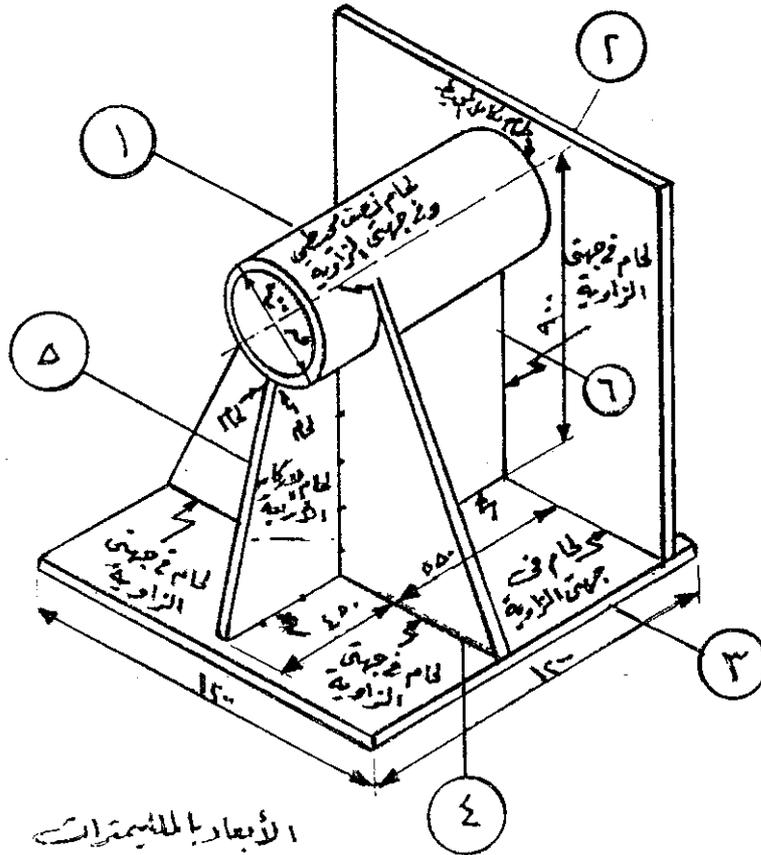

الحل

طول لحام رقم ١ = لحام نصف محيط وجهة الزاوية

$$= \text{ط نق} = 200 \times \frac{22}{7} = 628 \text{ مم}$$

طول لحام رقم ٢ = ٢ × ١٢٠٠ = ٢٤٠٠ مم

طول لحام رقم ٣ = ٢ × (٤٥٠ + ٥٥٠) = ٢٠٠٠ مم

طول لحام رقم ٤ = ٢ × ١٢٠٠ = ٢٤٠٠ مم

طول لحام رقم ٥ = لحام الأركان الأربعة ليس لها طول

طول لحام رقم ٦ = ٤ × (٢٠٠ - ٩٠٠) = ٢٨٠٠ مم

٢٢

طول لحام الماسورة مع القائم = ٢ ط نق = ٢٠٠ × $\frac{22}{7}$ × ٢ = ١٢٥٦ مم

الطول الكلي للحام = ٦٢٨ + ٢٤٠٠ + ٢٠٠٠ + ٢٤٠٠ + ٢٨٠٠ + ١٢٥٦ = ١١٤٨٤ مم
= ١١,٤٨٤ م

أسلاك اللحام المطلوبة = طول اللحام × أسلاك المتر الواحد
= (٥ + ١٠) × ١١,٤٨٤ = ١٧٣ سلك

٥

زمن اللحام = $\frac{173}{60}$ × ١٧٣ = ١٤,٤٢ ساعة

٦٠

استهلاك الماكينة = ٣ × ١٤,٤٢ = ٤٢,٣ جنيه

أجور العمال = (١ + ٢,٥) × ١٤,٤٢ = ٥٠,٥ جنيه

١٥ × ٥

١٢ × ١٠

ثمن أسلاك اللحام = $(\frac{15 \times 5}{100} \times 11,484) + (\frac{12 \times 10}{100} \times 11,484) = ٢٢,٤$ جنيه

التكاليف الأولية = ثمن الأسلاك + استهلاك الماكينة مع ثمن الطاقة + أجور العمال

$$= ٢٢,٤ + ٤٢,٣ + ٥٠,٥ = ١١٥,٢ \text{ جنيه}$$

٥٠


المصاريف الغير مباشرة = $\frac{50}{100} \times 115,2 = ٥٧,٦$ جنيه

١٠٠

التكاليف النهائية = ١١٥,٢ + ٥٧,٦ = ١٧٢,٨ جنيه

مقايضة رقم (٣) :-

- الشكل الموضح بالرسم يبين إحدى وصلات أعصاب جهازون في إحدى المصانع مكون من ١٠٠ وصلة عصب ، والمطلوب حساب تكاليف اللحام إذا علمت الآتي :-
- ١ - يتم اللحام في جميع الكمرات باستخدام أسياخ لحام قطر ٥ مم .
 - ٢ - يحتاج متر اللحام الطولي ٢٠ سيخ لحام قطر ٥ مم وسعر الكيلو جرام منه ٤,٥ جنيه (الكيلو جرام الواحد = ٢٢ سيخ) .
 - ٣ - يتم حساب خطوط اللحام الكلي من الشكل الموضح بالرسم .
 - ٤ - يستهلك سيخ اللحام طاقة كهربائية قدرها ٢٠٠ وات / ساعة ، وثمن الكيلو وات ٢٠ قرش .
 - ٥ - زمن لحام المتر الطولي ٧٥ دقيقة .
 - ٦ - يحتاج إنجاز هذا اللحام إلى عامل ماهر أجره في الساعة ٢٠٠ قرش وعدد ٢ مساعدين أجر كل منهم ١٢٥ قرش / ساعة .
 - ٧ - زمن التجهيز للعملية كلها ٣٥ دقيقة .
 - ٨ - سعر ماكينة اللحام ٨٠٠٠ جنيه وعمر الماكينة الافتراضي ١٠ سنوات على أساس ٧ ساعات عمل يوميا بواقع ٣٠٠ يوم عمل في السنة .

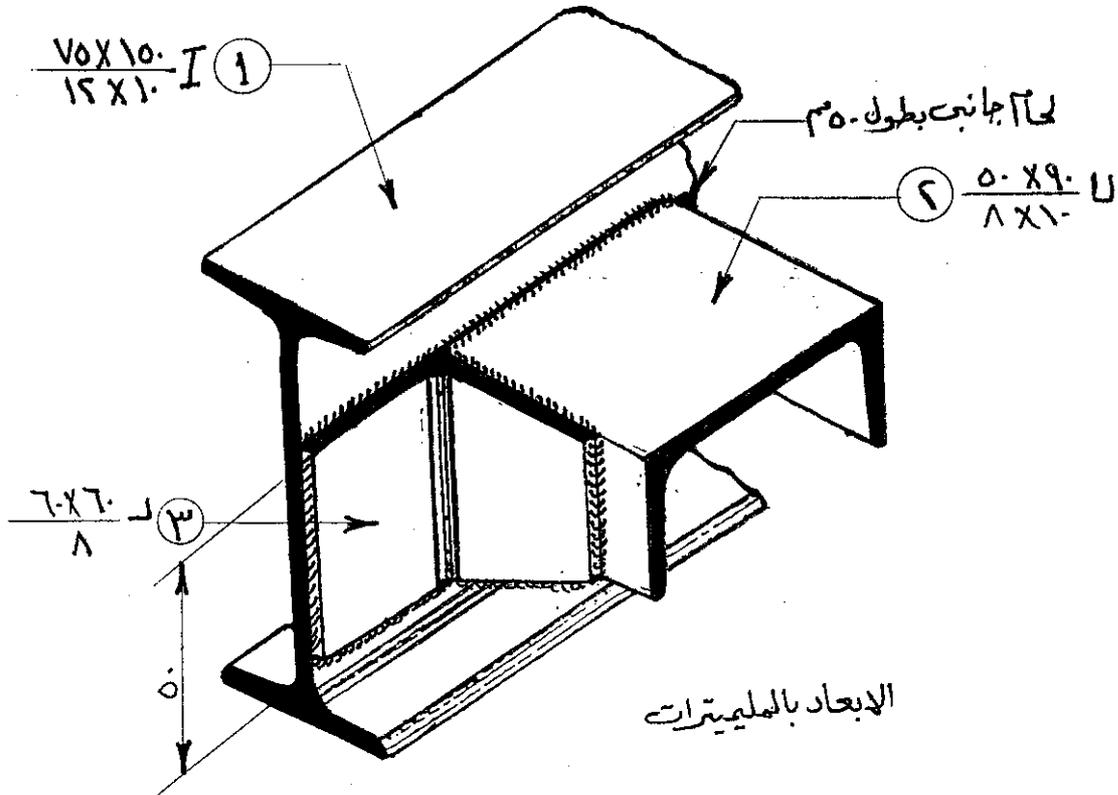

الحل

طول خطوط اللحام في الوصلة الواحدة = $90 + 50 + (60 \times 4) + 50 \times 2 = 480$ مم = $0,48$ م
طول خطوط اللحام لعدد 100 وصلة عصب = $0,48 \times 100 = 48$ متر .
 48×75

زمن اللحام = $\frac{48 \times 75}{60} = 60$ ساعة

زمن اللحام والتجهيز = $60 + \frac{30}{60} = 60,5$ ساعة .

أجرة عامل اللحام = $\frac{200 \times 60,5}{100} = 121$ جنيه

أجرة العاملان المساعدان = $\frac{2 \times 125 \times 60,5}{100} = 151,25$ جنيه

١ - أجور العمال = $121 + 151,25 = 272,25$ جنيه

ثمن أسياخ اللحام

عدد أسياخ اللحام = $48 \times 20 = 960$ سيخ
 960

وزن أسياخ اللحام = $\frac{43,6}{22} = 44$ كجم = 44 كجم

٢ - ثمن أسياخ اللحام = $4,5 \times 44 = 198$ جنيه
 200×960

الطاقة الكهربائية المستهلكة = $\frac{192}{1000} = 192$ كيلو واط
 20

٣ - ثمن الطاقة الكهربائية = $\frac{38,40}{100} \times 192 = 38,40$ جنيه

عمر ماكينة اللحام التشغيل = $7 \times 300 \times 10 = 21000$ ساعة
 8000

معدل استهلاك الماكينة في الساعة = $\frac{0,38}{21000} = 0,38$ جنيه

٤ - استهلاك ماكينة اللحام = $0,38 \times 60 = 22,8$ جنيه

التكاليف الكلية للحام = أجور العمال + ثمن الأسياخ + ثمن استهلاك الكهرباء + استهلاك ماكينة اللحام


= $272,25 + 198 + 38,4 + 22,8 = 531,7$ جنيه

مقايضة رقم (٣) :-

الشكل عبارة عن كابولي مصنوع من الصلب ومكون من أربعة أجزاء ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ حيث يتم التجميع

بواسطة لحام القوس الكهربائي والمطلوب حساب التكاليف النهائية لعملية اللحام إذا علمت الآتي :-

- ١ - شدة التيار ٢٢٠ أمبير وجهده ٣٥ فولت والفقء في التيار ٣٠ % وثن الكيلو وات ٤٠ قرش .
- ٢ - ثمن الكيلو من أسياخ اللحام ٣ جنيه ومعدل استهلاك الأسلاك ٢٥٠ جرام / متر طسولي ومعامل الجودة ٧٠ % .
- ٣ - سرعة اللحام ٣ متر / ساعة .
- ٤ - زمن التجهيز ٤٥ دقيقة .
- ٥ - أجر العامل ٢,٥ جنيه في الساعة ومعامل الإنتاج ٨٠ % .
- ٦ - المصاريف الغير مباشرة ١٠٠ % من أجور العمال والأرباح ٢٠ % .

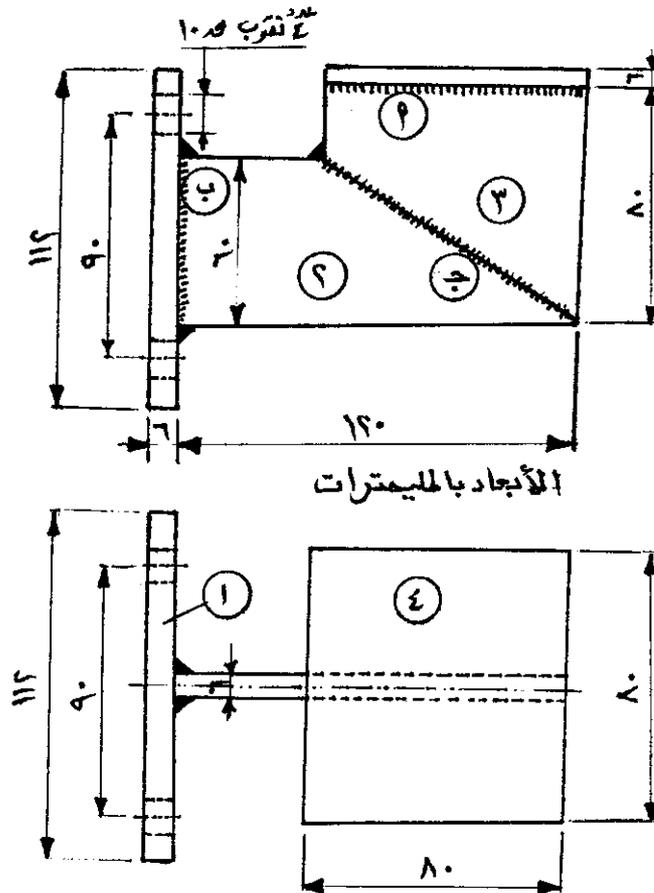

الجل

$$\text{طول خط اللحام (أ)} = 2 \times 80 = 160 \text{ مم}$$

$$\text{طول خط اللحام (ب)} = 2 \times 60 = 120 \text{ مم}$$

$$\text{طول خط اللحام (ج)} = \sqrt{2 \times (60)^2 + 2 \times (80)^2}$$

$$200 = 2 \times 100 = \text{مم}$$

$$1 - \text{مجموع أطوال خطوط اللحام} = 160 + 120 + 200 = 480 \text{ مم} = 0,48 \text{ متر}$$

طول خطوط اللحام

$$\text{زمن اللحام} = \frac{0,48}{3} = \frac{0,48}{3 \times 100} = \frac{0,16}{3} \text{ ساعة}$$

سرعة اللحام

$$\text{الطاقة الكهربائية المستهلكة} = \frac{\text{ت} \times \text{ج} \times \text{ن}}{100 \times \text{معامل الجودة}}$$

$$\text{معامل الجودة} = 70\%$$

$$\text{.. الفقد} = 30\%$$

$$1,3 \times 100 \times 16 \times 35 \times 220$$

$$\text{.. الطاقة المستهلكة} = \frac{2,29 \text{ كيلو واط}}{70 \times 1000 \times 100}$$

$$2 - \text{ثمن الطاقة} = 0,40 \times 2,29 = 0,92 \text{ جنيه}$$

$$\text{الزمن الكلي للحام} = \text{زمن اللحام} + \text{زمن الإعداد والتجهيز}$$

$$= 0,16 + 0,75 = 0,91 \text{ ساعة}$$

$$100 \times 91$$

$$\text{الزمن الذي يؤثر عليه العامل} = \frac{1,4 \text{ ساعة}}{80 \times 100}$$

$$3 - \text{أجور العمال} = 2,5 \times 1,4 = 3,5 \text{ جنيه}$$

$$4 - \text{المصاريف الغير مباشرة} = \frac{3,5}{100} \times 3,5 = 3,5 \text{ جنيه}$$

$$\text{وزن سلك اللحام} = \text{طول خطوط اللحام} \times \text{معدل استهلاك الأسلاك}$$

$$= 0,480 \times \frac{250}{1000} = 0,120 \text{ كجم}$$

$$5 - \text{ثمن سلك اللحام} = 3 \times 0,120 = 0,360 \text{ جنيه}$$

$$6 - \text{تكاليف اللحام} = \text{الطاقة الكهربائية المستهلكة} + \text{أجور العمال} + \text{المصاريف الغير مباشرة}$$


+ ثمن أسلاك اللحام

$$= 0,92 + 3,50 + 3,50 + 0,36 = 8,30 \text{ جنيه}$$

مقايضة رقم (٤) :-

يراد تجميع عدد ١٠٠ قطعة من الشكل المبين بالرسم بواسطة اللحام بالكهرباء والشكل مصنوع من ألواح من الصلب سمك ١٢ مم والودنتين الملحومتين في القائمين مصنوعتين من صلب طري مستدير المقطع قطره ٧٠ مم ويلحم كلا من القائمين من الداخل والخارج وتلحم الودنتين من الخارج فقط .
والمطلوب حساب تكاليف اللحام إذا علمت الآتي :-

- ١ - يتم اللحام بتيار كهربائي شدته ٢٢٠ أمبير وضغط ٣٠ فولت ومعامل الجودة لحول اللحام ٨٠ %
وثن الكيلو وات / ساعة ٢٠ قرش .
- ٢ - يستغرق لحام المتر الطولي ٤٠ دقيقة .
- ٣ - متوسط استهلاك سلك اللحام ٧٠٠ جرام / متر وثن الكيلو جرام ٤٥٠ قرش .
- ٤ - أجر العامل في الساعة ٥٠٠ قرش وأجر المساعد ٢٥٠ قرش في الساعة .
- ٥ - قيمة استهلاك محول اللحام ٢٥٠ قرش في الساعة .

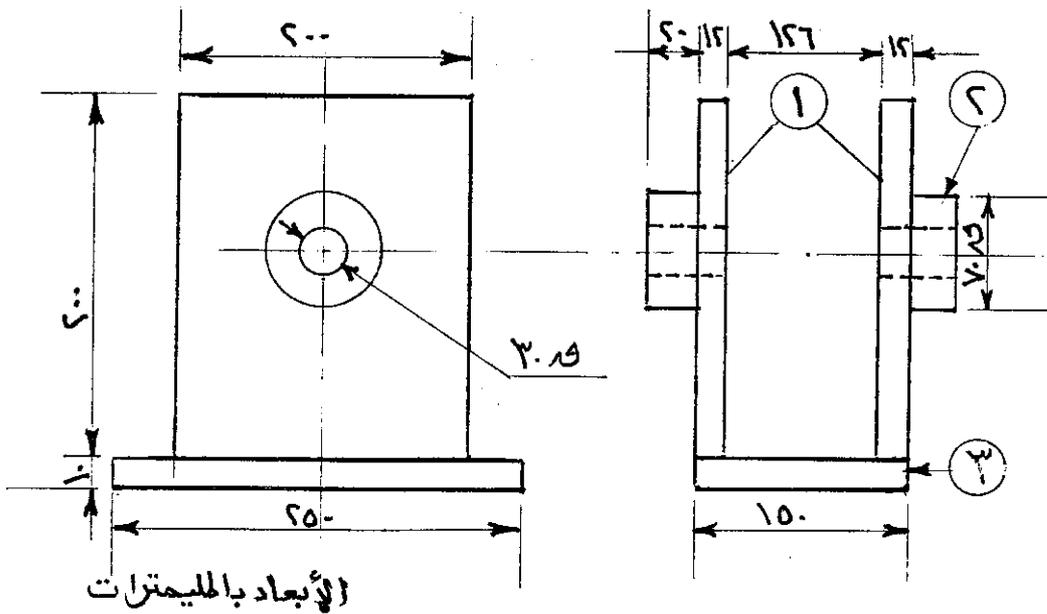

الجل

طول الخط (١) = لحم القاعدة مع القائم من الداخل والخارج (٤ خطوط)

$$\text{طول الخط (١)} = ٢٠٠ \times ٤ = ٨٠٠ \text{ مم}$$

طول الخط (٢) = لحم الودنتين مع القاعدتين من الخارج فقط .

٢٢

$$\text{طول الخط (٢)} = ٢ \times \text{ط ق} = ٢ \times \frac{٧٠}{٧} = ٢٢ \text{ مم}$$

أطوال خطوط اللحم = ٨٠٠ + ٤٤٠ = ١٢٤٠ مم

$$= ١,٢٤ \text{ م}$$

زمن عملية اللحم = ٤٠ × ١,٢٤ = ٤٩,٦ دقيقة

$$\text{ج} \times \text{ت} \times \text{ن}$$

القدرة الكهربائية المستهلكة =

$$١٠٠٠ \times \text{معامل جودة}$$

$$١٠٠ \times ٤٩,٦ \times ٢٢٠ \times ٣٠$$

$$= \frac{٦,٨٢ \text{ ك. و. س.}}{٨٠ \times ٦٠ \times ١٠٠٠}$$

$$\text{ثمن استهلاك الكهرباء} = ٢٠ \times ٦,٨٢ = ١٣٦,٤ \text{ قرش}$$

$$= ١,٣٦٤ \text{ جنيه} = ١,٤ \text{ جنيها}$$

$$٤٩,٦$$

قيمة استهلاك محمول اللحم = $\frac{٢٥٠}{٦٠} \times ٢٠٦,٦٧ = ٢٠٦,٦٧$ قرش = ٢,١ جنيه

$$٦٠$$

$$٤٥٠ \times ١,٢٤ \times ٧٠٠$$

قيمة استهلاك سلك اللحم = $\frac{٣٩٠,٦}{١٠٠٠} = ٣٩٠,٦$ قرش = ٣,٩ جنيه

$$٥٠٠ \quad ٤٩,٦$$

أجر عامل اللحم = $\frac{٤٩,٦}{١٠٠} \times \frac{٦٠}{٢٥٠} = ٤,١٣$ جنيه

$$١٠٠ \quad ٦٠$$

$$٢٥٠ \quad ٤٩,٦$$

أجر المساعد = $\frac{٢,٠٦٧}{١٠٠} \times \frac{٦٠}{٢٥٠} = ٢,٠٦٧$ جنيه = ٢,١ جنيه

$$١٠٠ \quad ٦٠$$

تكاليف اللحم = ثمن استهلاك الكهرباء + ثمن استهلاك اللحم + ثمن استهلاك محمول اللحم

+ أجور العمال


تكاليف اللحم = ١,٤ + ٢,١ + ٣,٩ + ٤,١٣ + ٢,١ = ١٣,٦٣ جنيه / قطعة

تكاليف عدد ١٠٠ قطعة = ١٣,٦٣ × ١٠٠ = ١٣٦٣ جنيه

مقايسة رقم (٥) :-

الشكل الآتي يبين وصلة أعصاب لجمالون أحد المصانع . المطلوب حساب تكاليف اللحام إذا علمت أن :-

- ١ - يتم لحام جميع الكمرات باستخدام أسياخ اللحام ٦ مم .
- ٢ - يحتاج متر اللحام الطولي إلى ١٨ سيخ لحام قطره ٦ مم وسعر الكيلو جرام ٤,٥ جنيه (الكيلو جرام الواحد = ١٥ سيخ)
- ٣ - طول خطوط اللحام الكلي ٩٥ متر .
- ٤ - يستهلك سيخ اللحام طاقة كهربائية قدرها ٣٠٠ وات / ساعة وثمن الكيلو وات ساعة ٢٠ قرش
- ٥ - زمن لحام المتر الطولي ٤٠ دقيقة .
- ٦ - يلزم لإنجاز هذا اللحام عامل ماهر أجره في الساعة ٣٥٠ قرش وعدد ٢ مساعدين أجر كل منهم ١٧٥ قرش / ساعة .
- ٧ - زمن التجهيز للعملية كلها ٤٥ دقيقة .
- ٨ - ثمن ماكينة اللحام ٨٠٠٠ جنيه وعمر الماكينة الافتراضي ١٠ سنوات على أساس ٧ ساعات عمل يوميا بواقع ٣٠٠ يوم عمل في السنة .

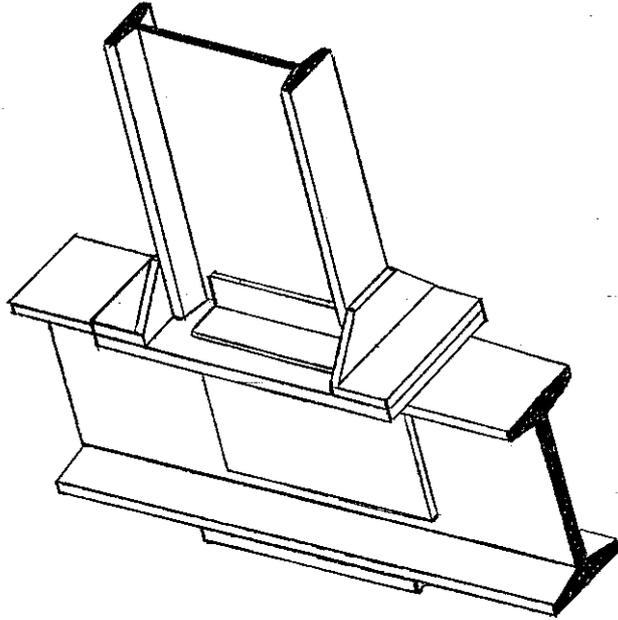

الحل

طول خطوط اللحام = ٩٥ متر .

$$\text{زمن اللحام} = \frac{٤٠}{٦٠} \times ٩٥ = ٦٣,٣٣ \text{ ساعة}$$

$$\text{زمن اللحام والتجهيز} = \frac{٤٥}{٦٠} + ٦٣,٣٣ = ٦٤,٠٨ \text{ ساعة}$$

* أجور العمال

$$\text{أجر العامل الماهر} = ٣,٥ \times ٦٤,٠٨ = ٢٢٤,٢٨ \text{ جنيه}$$

$$\text{أجر عدد ٢ مساعدين} = ٢ \times ١,٧٥ \times ٦٤,٠٨ = ٢٢٤,٢٨ \text{ جنيه}$$

$$\text{أجور العمال} = ٢٢٤,٢٨ + ٢٢٤,٢٨ = ٤٤٨,٥٦ \text{ جنيه}$$

* ثمن أسياخ اللحام =

$$\text{عدد أسياخ اللحام} = ٩٥ \times ١٨ = ١٧١٠ \text{ سيخ}$$

١٧١٠

$$\text{وزن أسياخ اللحام} = \frac{١١٤}{١٥} = ١١٤ \text{ كيلو جرام}$$

١٥

$$\text{ثمن أسياخ اللحام} = ٤,٥ \times ١١٤ = ٥١٣ \text{ جنيه}$$

$$\text{عمر ماكينة اللحام التشغيلي} = ٧ \times ٣٠٠ \times ١٠ = ٢١٠٠٠٠ \text{ ساعة}$$

٨٠٠٠

$$\text{معدل استهلاك ماكينة اللحام في الساعة} = \frac{٠,٣٨}{٢١٠٠٠} = ٠,٣٨ \text{ جنيه}$$

$$\text{استهلاك ماكينة اللحام} = ٦٣,٣٣ \times ٠,٣٨ = ٢٤,١ \text{ جنيه}$$

٣٠٠ × ١٧١٠

$$\text{الطاقة المستهلكة} = \frac{٥١٣}{١٠٠٠} = ٥١٣ \text{ كيلو وات / ساعة}$$

٢٠

$$\text{ثمن استهلاك الطاقة الكهربائية} = \frac{١٠٢,٦}{١٠٠} \times ٥١٣ = ١٠٢,٦ \text{ جنيه}$$

* التكاليف الكلية للحام

$$= \text{أجور العمال} + \text{ثمن أسياخ اللحام} + \text{ثمن استهلاك الماكينة} + \text{ثمن الطاقة الكهربائية}$$

$$= ٤٤٨,٥٦ + ٥١٣ + ٢٤,١ + ١٠٢,٦ = ١٠٨٨,٢٦ \text{ جنيه} = ١٠٨٨,٣ \text{ جنيه}$$

أسئلة للمراجعة والاختبارات

✂✂ مراجعة واختبارات ✂✂


- ١ - ما المقصود بميتالوجيا اللحام ؟
- ٢ - عرف ما يأتي : -
(الفلزات - اللا فلزات - السبائك) ؟
- ٣ - تكلم باختصار عن منحنى التوازن الحراري للحديد والكربون ؟
- ٤ - أذكر أنواع الصلب الكربوني ؟
- ٥ - تكلم باختصار عن طرق اللحام المختلفة لأنواع الصلب الكربوني ؟
- ٦ - أذكر أنواع الصلب السبائكي ؟
- ٧ - تكلم باختصار عن طرق اللحام للصلب السبائكي ؟
- ٨ - أذكر أنواع الحديد الزهر ؟
- ٩ - تكلم باختصار عن طرق لحام الحديد الزهر ؟
- ١٠ - ما هي خواص الحديد المطاوع ؟
- ١١ - ما هي خواص النحاس الأحمر ؟
- ١٢ - ما هي خواص الألومنيوم ؟
- ١٣ - ما هي خواص الزنك ؟
- ١٤ - تكلم باختصار عن طرق اللحام للنحاس ؟
- ١٥ - ما هي العوامل التي تؤدي إلى عدم الإعداد الجيد لحواف الوصلات ؟
- ١٦ - ما الفرق بين التيار المستمر والتيار المتغير ؟
- ١٧ - عرف طول القوس الكهربائي ؟
- ١٨ - ما هي العوامل التي يتوقف عليها سرعة الاكترود ؟
- ١٩ - ما هي العوامل التي يتوقف على جودة شريط اللحام ؟
- ٢٠ - ما المقصود بانحراف القوس ؟
- ٢١ - يميل الاكترود على خط اللحام بزوايتين في اتجاهين مختلفين هما زاوية ، زاوية

- ٢٢ - من مميزات الغلاف السليلوزي للاكترودات ، ،
- ٢٣ - ما هي فوائد تغليف أسلاك اللحام ؟
- ٢٤ - تكلم باختصار عن طرق تغليف أسلاك اللحام ؟
- ٢٥ - ما هي خطوات تجفيف الغلاف الخارجي لأسلاك اللحام ؟
- ٢٦ - ما هي العيوب المختلفة لأسلاك اللحام ؟
- ٢٧ - كيف يمكن تخزين أسلاك اللحام ؟
- ٢٨ - ما المقصود بالموصفة البريطانية للاكترود ؟
- ٢٩ - ما المقصود بـ $E343T42Fe190$ ؟
- ٣٠ - ما المقصود بالاختبارات الانثافية والغير انثافية ؟
- ٣١ - أذكر أنواع الاختبارات الغير انثافية ؟
- ٣٢ - أذكر أنواع الاختبارات الانثافية ؟
- ٣٣ - كيف يمكن حساب حجم غاز الأكسجين داخل الأسطوانة ؟
- ٣٤ - كيف يمكن حساب حجم الاستيلين المستهلك أثناء اللحام ؟
- ٣٥ - كيف يمكن حساب الطاقة المستهلكة أثناء لحام القوس الكهربائي ؟
- ٣٦ - كيف يمكن تقدير ثمن الخامات المستهلكة في اللحام ؟
- ٣٧ - كيف يمكن تقدير زمن التجهيز للمشغولات ؟
- ٣٨ - كيف يمكن تقدير زمن عملية اللحام للمشغولات ؟
- ٣٩ - أذكر العناصر الرئيسية للمقايسة ؟
- ٤٠ - كيف يمكن تقدير ثمن الخامات ؟
- ٤١ - كيف يمكن تقدير ثمن استهلاك الماكينات والعدد أثناء عملية اللحام ؟
- ٤٢ - ما المقصود بالمصاريف الغير مباشرة ؟

٤٣ - حل المقايسة الآتية :-

- احسب قيمة التكاليف النهائية للحام مشغولة تصنع انشائيا باللحام بالقوس الكهربائي علما بأن :-
- * طول خطوط اللحام بهذه المشغولة ١٢ متر .
 - * شدة التيار المستخدم ٢٢٠ أمبير وجهد ٣٠ فولت وجودة المولد ٧٠ % وثمان الكيلو ووات / ساعة ٥٠ قرشا
 - * ثمن الكيلو جرام من أسياخ اللحام ٣٠٠ قرش ومعدل استهلاكها ٤٠٠ / متر طولي .
 - * أجر العامل جنيهان في الساعة ومعامل الإنتاج ٨٠ والمتر الطولي من اللحام يستغرق ٢٠ دقيقة .
 - * الأرباح ٢٥ % .
 - * أضف ضريبة المبيعات ١٠ % .

٤٤ - حل المقايسة الآتية :-

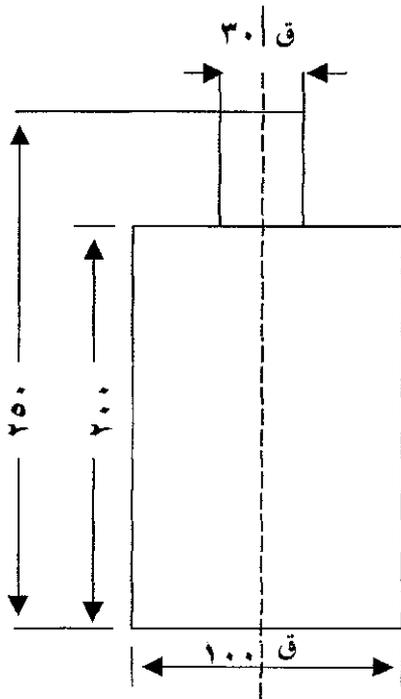

- الشكل يبين صهريج مياه يتركب من جزئين اسطوانتين (أ) ، (ب) بسمك ١٠ مم والمطلوب إيجاد ثمن الخام وتكاليف صنعة إذا علمت الآتي :
- (أ) ثمن المتر المكعب من الأكسجين ٣ جنيهاً ، والاستهلاك ٨٦٠ لتر / متر طولي .
 - (ب) ثمن المتر المكعب من الاستيلين ٤ جنيهاً والاستهلاك ١٠٠٠ جرام / متر طولي .
 - (ج) ثمن الكيلو جرام من سلك اللحام ٢٠٠ قرش والاستهلاك ١٠٠٠ جرام / متر طولي .
 - (د) زمن الإجهاد ١٥ % من زمن التشغيل .
 - (هـ) المصاريف غير المباشرة ١٥٠ % من أجور العمال .
 - (و) ثمن المتر المربع من الصاج ٨,٤٠٠ جنيه .
 - (ز) سرعة اللحام ١,٥ متر / ساعة .
 - (ح) أجر العامل جنيهان / ساعة .
 - (ي) استهلاك الخام أثناء التفصيل ١٠ % من مساحة الصاج .
 - (ك) الأرباح ٢٥ % من تكاليف الإنتاج .

- جداول تحويل الأوزان والأطوال من النظام الإنجليزي إلى النظام المتري
- جداول العلاقة بين درجات الحرارة المنوية والفهرينهيئية
- جداول تحويل القدرة والشغل من النظام الإنجليزي إلى النظام المتري

تحويل الأوزان البريطانية إلى أوزان مترية :	
١ طن بريطاني	= ١,٠١٦ طن = ١٠١٦,٠٦٤ كجم
١ طن أمريكي	= ٠,٩٠٧٢ طن = ٩٠٧,٢ كجم
١ هندردويت	= ٥٠,٨٠٢٣ كجم
١ رطل	= ٠,٤٥٣٦ كجم
١ أوقية	= ٢٨,٣٥ جم
١ حبة	= ٠,٠٦٤٨ جم

تحويل الأوزان المترية إلى أوزان بريطانية :	
١ طن	= ٠,٩٨٤٢ طن بريطاني
١ ديسي طن	= ٠,٩٨٤٢ طن بريطاني
١ كجم	= ٢,٢٠٤٦ رطل = ٣٥,٢٧٤ أوقية
١ جم	= ٠,٣٥٢٧ أوقية = ١٥,٤٣٢ حبة

جدول تحويل الأرسطال إلى كجم ، والعكس

رطل	كجم	رطل	كجم	كجم	رطل	كجم	رطل
١٥,٤٣	٧,٠	٠,٢٢	٠,١	٣,١٨	٧,٠	٠,٠٥	٠,١
١٧,٦٤	٨,٠	١,١٠	٠,٥	٣,٦٣	٨,٠	٠,٢٣	٠,٥
١٩,٨٤	٩,٠	٢,٢٠	١,٠	٤,٠٨	٩,٠	٠,٤٥	١,٠
٢٢,٠٥	١٠,٠	٤,٤١	٢,٠	٤,٥٤	١٠,٠	٠,٩١	٢,٠
٢٢,٠٤٦	١٠٠,٠	٦,٦١	٣,٠	٤٥,٣٦	١٠٠,٠	١,٣٦	٣,٠
٢٢٠٤,٦٢	١٠٠٠,٠	٨,٨٢	٤,٠	٤٣٥,٥٩	١٠٠٠,٠	١,٨١	٤,٠
٢٢٠٤٦,٢٢	١٠٠٠٠,٠	١١,٠٢	٥,٠	٤٥٣٥,٩٢	١٠٠٠٠,٠	٢,٢٧	٥,٠
		١٣,٢٣	٦,٠			٢,٧٢	٦,٠

جدول تحويل الأوقية إلى جم ، والعكس

أوقية	جرام	أوقية	جرام	جرام	أوقية	جم	أوقية
٠,١٧٦	٥,٠	٠,٠٠١	٠,٠٢	١٤١,٧٥	٥,٠	٠,٢٨	٠,١
٠,٢١٢	٦,٠	٠,٠٠٢	٠,٠٥	١٧٠,١٠	٦,٠	١,٤٢	٠,٥
٠,٢٤٧	٧,٠	٠,٠٠٤	٠,١	١٩٨,٤٥	٧,٠	٢,٨٤	٠,١
٠,٢٨٢	٨,٠	٠,٠١٨	٠,٥	٣٢٦,٨٠	٨,٠	١٤,١٧	٠,٥
٠,٣١٧	٩,٠	٠,٠٣٥	١,٠	٢٥٥,١٥	٩,٠	٢٨,٣٥	١,٠
٠,٣٥٢	١٠,٠	٠,٠٧١	٢,٠	٢٨٣,٥٠	١٠,٠	٥٦,٧٠	٢,٠
٣,٥٢٧	١٠٠,٠	٠,١٠٦	٣,٠	٢٨٣٤,٩٥	١٠٠,٠	٨٥,٠٥	٣,٠
		٠,١٤١	٤,٠			١١٣,٤٠	٤,٠

المتري :

١ كيلومتر (كم) = ١٠٠٠ متر .
 ١ متر (م) = ١٠٠ سنتيمتر .
 ١ سنتيمتر (سم) = ١٠ مليمترا (مم)

تحويل الأطوال من النظام البريطاني إلى النظام المتري للقياسات

١ ميل	= ١,٦٠٩٣٤٧ كم
١ ياردة	= ٠,٩١٤٤ م = ٩١,٤٤ سم = ٩١٤,٤ مم
١ قدم	= ٠,٣٠٤٨ م = ٣٠,٤٨ سم = ٣٠٤,٨ مم

تحويل الأطوال من النظام المتري إلى النظام البريطاني للقياسات

١ كم	= ٠,٦٢١٣٧٠ ميل
١ م	= ٣,٢٨١ قدم = ٣٩,٤ بوصة
١ سم	= ٠,٠٣٩٤ قدم = ٠,٣٩٤ بوصة
١ مم	= ٠,٠٣٩٤ بوصة

جدول تحويل البوصة وكسورها العشرية إلى مليمترات ، والعكس

بوصة م	بوصة م	بوصة م	بوصة م
٠,٢٥ = ٠,٠١	٠,٠٠٠٤ = ٠,٠١	١٠١,٦٠ = ٤,٠	٠,٢٥ = ٠,٠١
٠,٢٧ = ٠,٠٥	٠,٠٠٢٠ = ٠,٠٥	١٢٧,٠٠ = ٥,٠	٠,٢٧ = ٠,٠٥
٠,٣١ = ٠,٠١	٠,٠٠٣٩ = ٠,٠١	١٥٢,٤٠ = ٦,٠	٠,٣١ = ٠,٠١
٠,٣٥ = ٠,٠٥	٠,٠١٩٧ = ٠,٠٥	١٧٧,٨٠ = ٧,٠	٠,٣٥ = ٠,٠٥
٠,٣٩ = ٠,٠١	٠,٠٣٩٤ = ١,٠	٢٠٣,٢٠ = ٨,٠	٠,٣٩ = ٠,٠١
٠,٤٣ = ٠,٠١	٠,٠١٨٧ = ٢,٠	٢٢٨,٦٠ = ٩,٠	٠,٤٣ = ٠,٠١
٠,٤٧ = ٠,٠١	٠,٠١٨١ = ٣,٠	٢٥٤,٠٠ = ١٠,٠	٠,٤٧ = ٠,٠١

مثال :
 ٤,٦٨٧ بوصة = ؟ م
 ٤,٠٠٠ بوصة = ١٠١,٦٠٠ م
 ٠,٦٠٠ بوصة = ١٥,٢٤٠ م
 ٠,٠٨ بوصة = ٢,٠٣٧ م
 ٠,٠٠٧ بوصة = ١,٧٧٨ م
 ٤,٦٨٧ بوصة = ١١٩,٠٤٩٨ م

جدول تحويل الكسور الاعتيادية للبوصة إلى ملليمترات

م	بوصة	م	بوصة	م	بوصة	م	بوصة
١٣,٠٩٧	$\frac{٣٣}{٦٤}$	٠,٣٩٧	$\frac{١}{٦٤}$	٠,٧٩٤	$\frac{١}{٣٢}$	١٢,٧٠٠	$\frac{١}{٢}$
١٣,٨٩١	$\frac{٣٥}{٦٤}$	١,١٩١	$\frac{٣}{٦٤}$	٤,٣٨١	$\frac{٣}{٣٢}$	٦,٣٥٠	$\frac{١}{٤}$
١٤,٦٨٤	$\frac{٣٧}{٦٤}$	١,٩٨٤	$\frac{٥}{٦٤}$	٣,٩٦٩	$\frac{٥}{٣٢}$	١٩,٠٥٠	$\frac{٣}{٤}$
١٥,٤٧٨	$\frac{٣٩}{٦٤}$	٢,٧٧٨	$\frac{٧}{٦٤}$	٥,٥٥٦	$\frac{٧}{٣٢}$	٢,١٧٥	$\frac{١}{٨}$
١٦,٢٧٢	$\frac{٤١}{٦٤}$	٣,٥٧٢	$\frac{٩}{٦٤}$	٧,١٤٤	$\frac{٩}{٣٢}$	٩,٥٢٥	$\frac{٣}{٨}$
١٧,٠٦٦	$\frac{٤٣}{٦٤}$	٣,٣٦٦	$\frac{١١}{٦٤}$	٨,٧٣١	$\frac{١١}{٣٢}$	١٥,٨٧٥	$\frac{٥}{٨}$
١٧,٨٥٧	$\frac{٤٥}{٦٤}$	٥,١٥٩	$\frac{١٣}{٦٤}$	١٠,٣١٩	$\frac{١٣}{٣٢}$	٢٢,٢٢٥	$\frac{٧}{٨}$
١٨,٦٥٣	$\frac{٤٧}{٦٤}$	٥,٩٥٣	$\frac{١٥}{٦٤}$	١١,٩٠٦	$\frac{١٥}{٣٢}$	١,٥٨٨	$\frac{١}{١٦}$
١٩,٤٤٧	$\frac{٤٩}{٦٤}$	٦,٧٤٧	$\frac{١٧}{٦٤}$	١٣,٤٩٤	$\frac{١٧}{٣٢}$	٤,٧٦٢	$\frac{٣}{١٦}$
٢٠,٢٤١	$\frac{٥١}{٦٤}$	٧,٥٤١	$\frac{١٩}{٦٤}$	١٥,٠٨١	$\frac{١٩}{٣٢}$	٧,٩٢٢	$\frac{٥}{١٦}$
٢١,٠٣٤	$\frac{٥٣}{٦٤}$	٨,٣٣٤	$\frac{٢١}{٦٤}$	١٦,٦٦٩	$\frac{٢١}{٣٢}$	١١,١١٢	$\frac{٧}{١٦}$
٢١,٨٢٨	$\frac{٥٥}{٦٤}$	٩,١٢٨	$\frac{٢٣}{٦٤}$	١٨,٢٥٦	$\frac{٢٣}{٣٢}$	١٤,٢٨٨	$\frac{٩}{١٦}$
٢٢,٦٢٢	$\frac{٥٧}{٦٤}$	٩,٩٢٢	$\frac{٢٥}{٦٤}$	١٩,٨٤٤	$\frac{٢٥}{٣٢}$	١٢,٤٦٣	$\frac{١١}{١٦}$
٢٣,٤١٦	$\frac{٥٩}{٦٤}$	١٠,٧١٦	$\frac{٢٧}{٦٤}$	٢١,٤٣١	$\frac{٢٧}{٣٢}$	٢٠,٦٣٨	$\frac{١٣}{١٦}$
٢٤,٢٠٩	$\frac{٦١}{٦٤}$	١١,٥٠٩	$\frac{٢٩}{٦٤}$	٢٣,٠١٩	$\frac{٢٩}{٣٢}$	٢٣,٨١٢	$\frac{١٥}{١٦}$
٢٥,٠٠٣	$\frac{٦٣}{٦٤}$	١٢,٣٠٣	$\frac{٣١}{٦٤}$	٢٤,٦٠٦	$\frac{٣١}{٣٢}$		

العلاقة بين الدرجات المنوية والفهرستية والروميرية والكلفنية

كل°	م°	ف°	م°	كل°	م°	ف°	م°
٢٧٣	٠,٠ -	٣٢,٠+	صفر	٢٣٣	٢٢,٠ -	٤٠,٠ -	٤٠ -
٢٧٤	٠,٨+	٣٣,٨+	١+	٢٣٨	٢٨,٠ -	٣١,٠ -	٣٥ -
٢٧٥	١,٦+	٣٥,٦+	٢+	٢٤٣	٢٤,٠ -	٢٢,٠ -	٣٠ -
٢٧٦	٢,٤+	٣٧,٤+	٣+	٢٤٨	٢,٠ -	١٣,٠ -	٢٥ -
٢٧٧	٣,٢+	٣٩,٢+	٤+	٢٥٣	١٦,٠ -	٤,٠ -	٢٠ -
٢٧٨	٤,٠+	٤١,٠+	٥+	٢٥٤	١٥,٢ -	٢,٢ -	١٩ -
٢٧٩	٤,٨+	٤٢,٨+	٦+	٢٥٥	١٤,٤ -	٠,٤ -	١٨ -
٢٨٠	٥,٦+	٤٤,٦+	٧+	٢٥٦	١٣,٦ -	١,٤+	١٧ -
٢٨١	٦,٤+	٤٦,٤+	٨+	٢٥٧	١٢,٨ -	٣,٢+	١٦ -
٢٨٢	٧,٢+	٤٨,٢+	٩+	٢٥٨	١٢,٠ -	٥,٠+	١٥ -
٢٨٣	٨,٠+	٥٠,٠+	١٠+	٢٦٣	٨,٠ -	١٤,٠+	١٠ -
٢٩٢	١٦,٠+	٦٨,٠+	٢٠+	٢٦٤	٧,٢ -	١٥,٨+	٩ -
٢٠٣	٢٤,٠+	٨٦,٠+	٣٠+	٢٦٥	٦,٤ -	١٧,٦+	٨ -
٣١٢	٣٢,٠+	١٠٤,٠+	٤٠+	٢٦٦	٥,٦ -	١٩,٤+	٧ -
٣٢٣	٤٠,٠+	١٢٢,٠+	٥٠+	٢٦٧	٤,٨ -	٢١,٢+	٦ -
٣٣٣	٤٨,٠+	١٤٠,٠+	٦٠+	٢٦٨	٤,٠ -	٢٣,٠+	٥ -
٣٤٣	٥٦,٠+	١٥٨,٠+	٧٠+	٢٦٩	٣,٢ -	٢٤,٨+	٤ -
٣٥٣	٦٤,٠+	١٧٦,٠+	٨٠+	٢٧٠	٢,٤ -	٢٦,٦+	٣ -
٣٦٣	٧٢,٠+	١٩٤,٠+	٩٠+	٢٧١	١,٦ -	٢٨,٤+	٢ -
٣٧٣	٨٠,٠+	٢١٢,٠+	١٠٠+	٢٧٢	٠,٨ -	٣٠,٢+	١ -

القدرة والشغل :

البريطانية :

١ قدرة حصانية	= ٣٢٠٠٠٠,٠ قدم باوند / دقيقة
	= ٥٥٠ قدم باوند / ثانية
١ وحدة حرارية بريطانية (و . ح . ب)	= ٧٧٨ قدم باوند
١ قدرة حصانية ساعة	= ١٩٨٠٠٠٠ قدم باوند
	= ٢٥٤٥ و . ح . ب

المتريّة :

١ قدرة حصانية متريّة	= ٧٥ كيلو جرام متر / ثانية
١ كينسو واط	= ١٠٠٠ واط
١ كيلسو واط	= ١٠٢ كجم متر / ثانية
١ كيلو واط	= ١,٣٦ قدرة حصانية متريّة
١ كياو واط ساعة	= ٣٦٠٠٠٠٠ واط ثانية

العلاقة بين وحدات مختلفة

١ قدرة حصانية	= ٧٤٦ واط = ٠,٧٤٦ كيلو واط = ١,٠١٤ قدرة حصانية متريّة
١ قدرة حصانية	= ٧٦,٠٤ كجم م / ثانية
١ قدرة حصانية ساعة	= ٠,٧٤٦ كيلو واط ساعة
١ وحدة حرارية بريطانية	= ٠,٠٠٢٩٢ كيلو واط ساعة
١ قدم باوند	= ٠,١٣٨٣ كجم
١ كيلو واط	= ١,٣٤ حصان = ٤٤٢٢٠ قدم باوند / دقيقة = ٣٤١٥ و . ح . ب / ساعة
١ واط	= ٠,٠٠١٣٤ حصان = ٤٤,٢٢ قدم باوند / دقيقة = ٣,٤٢ و . ح . ب / ساعة

و . ح . ب = وحدة حرارية بريطانية (B.Th.U)

جدول تحويل القدرة الحصانية إلى كيلوواط ، والعكس

قدرة حصانية	كيلو واط	قدرة حصانية	كيلو واط	قدرة حصانية	كيلو واط	قدرة حصانية	كيلو واط
١٠٥٧	٨٥٠	١٥٣	١٥٠	٦٥٠	٨٥٠	٥٥٧	١٥٠
١٢٥١	٩٥٠	٢٥٧	٢٥٠	٦٥٧	٩٥٠	١٥٥	٢٥٠
١٣٥٤	١٠٥٠	٤٥٠	٣٥٠	٧٥٥	١٠٥٠	٢٥٢	٣٥٠
١٣٤١	١٠٥٠	٥٥٤	٤٥٠	٧٤٦	١٠٥٠	٣٥٠	٤٥٠
١٣٤١,٥	١٠٥٠,٥	٦٥٧	٥٥٠	٧٤٥,٧	١٠٥٠,٥	٣٥٧	٥٥٠
١٣٤١,٥	١٠٥٠,٥	٨٥٠	٦٥٠	٧٤٥,٧	١٠٥٠,٥	٤٥٥	٦٥٠
		٩٥٤	٧٥٠			٥٥٢	٧٥٠

السرعات :

١٠٠ قدم في الدقيقة = ٣٠,٥ متر في الدقيقة (م / ق)

= ٠,٥٠٨ متر في الثانية (م / ث)

١ ميل في الساعة = ١,٦٠٩ كم / ساعة

ويعبّر عن سرعة أعمدة الإدارة (كما هي الحال في المحركات مثلا) بعدد الدورات (اللفات)

في الدقيقة (r. p. m) .

درجات الحرارة :

يعبّر عن درجات الحرارة بالدرجات على مقاييس درجات الحرارة .

وتوجد مقاييس للوحدات المختلفة الآتية :

درجة مئوية Centigrade (م°)

أو Celsius

درجة فهرنهايت Fahrenheit (ف°)

درجة روميرية Raumur (ر°)

درجة كلفينية Kelvin (كل°)

العلاقة بين درجات الحرارة :

١٠٠ م° = ٢١٢ ف°

٨٠ ر° =

٣٧٣ كل° =