

# مهنة تشغيل الفرايز CNC

الوحدة الخامسة



## الصيانة الوقائية للفرايز المبرمجة بالحاسب CNC

الصف الثاني

العام التدريبي (٢٠١٩ / ٢٠٢٠)



## الفهرس

المعارف النظرية للوحدة ..... ٤

الصيانة الصناعية Industrial Maintenance ..... ٥

أولا : الصيانة الوقائية Preventive maintenance ..... ٧

ثانيا : الصيانة العلاجية Corrective Maintenance ..... ٨

ثالثا : الصيانة التنبؤية Predictive Maintenance ..... ٩

رابعا : الصيانة التحسينية Improvement Maintenance ..... ١٠

خامسا: الصيانة الإنتاجية الشاملة "TPM" Total Productive Maintenance : ..... ١٠

سادسا: الصيانة الذاتية :Autonomous Maintenance ..... ١٣

التدريبات العملية للوحدة ..... ٢١

١- ملء خزان التبريد وضبط نسبة تركيز سائل التبريد ( Filling The Coolant Tank and )

..... (Adjusting Liquid Concentration) ٢٢

٢- الصيانة الوقائية وإزالة الرايش من خط مضخة سائل التبريد ( Troubleshooting The )

..... (Coolant Pump) ٣٢

٣- صيانة قرص المظلة الدائرية المسئول عن تبديل الأدوات "برج العدة" ( Umbrella )

..... (Carousel Tool Changer) ٤٦

٤- تنبيه بوجود خطأ في وضع تثبيت مبدل الأداة (Tool Changer Home Position Fault) ٥٩

٥- وجود إهتزاز عالي وضوضاء في وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية ( Vibration and Noisy )

..... (Hydraulic Power unit) ٦٧

٦- الصيانة الوقائية لوحدة إنتاج الهواء المضغوط في نظام النيوماتيك الخاص بالماكينة

..... (Preventive Maintenance of Air Source of Pneumatic System) ٨٠

٧- تنظيف الصمامات ذات الملف الكهربى في نظام النيوماتيك Maintenance of Solenoid

..... Valves of Pneumatic System ٩٣

٨- إستبدال بطارية لوحة التحكم (Main Processor Battery Replacement) ..... ١٠٨

## تمهيد/مقدمة استهلاكية Preface

لم يكن هناك ما يسمى بعلم الصيانة قبل القرن العشرين فقد كان الناس ينظرون للصيانة على أنها تكلفة إضافية يتم إضافتها على قيمة المنتج النهائي لذلك فكانت أعمال الصيانة تقتصر على إصلاح الماكينة المتوقفة عن العمل لإعادتها للإنتاج مرة أخرى لأن هذا هو أرخص بديل. وبحلول القرن العشرين وأثناء الحرب العالمية الثانية أدت الحاجة إلى زيادة الإنتاج مهما كانت التكلفة فكانت الماكينات والمصانع تعمل لفترات طويلة وعلى مدار اليوم ومن ثم ظهرت الكثير من الأعطال التي كانت تؤثر بدورها على حجم ومعدلات الإنتاج المطلوبة فظهرت من هنا أهمية الصيانة الجيدة التي تستطيع أن تضمن وتحافظ على معدلات الإنتاج وظهرت أهمية استعمال الأساليب الإدارية الفعالة في أعمال الصيانة كما هو الحال في سائر أوجه الأنشطة الأخرى فأصبحت الصيانة علما يعتد به له أساليبه وطرقه المتنوعة والتي يتم الاختيار بينها لتحقيق الأهداف المختلفة لعمليات الإنتاج لذلك فيمكننا القول بأن الصيانة هي مجموعة من الأنشطة والمهام التي يتم تنفيذها بشكل مخطط له مسبقا أو غير مخطط له بهدف الحفاظ على الأجهزة والمعدات والماكينات الصناعية في أفضل حالة ممكنة والحصول منها على أفضل مستوى أداء ومن ثم زيادة فترة وجودها في الخدمة والحصول على أفضل معدلات إنتاجية لهذه الأجهزة والماكينات. لذلك شهد علم الصيانة تطورا جذريا بسبب ازدياد اعتماد الإنسان على الألة في كافة المجالات وخصوصا المجال الصناعي بسبب الاتجاه إلى الإنتاج الكمي (بكميات كبيرة) وتصدير هذه المنتجات بين الدول المختلفة ومن ثم كان لزاما التركيز على استمرار تطوير الماكينات لتصبح أكثر إتقانا وتعقيدا مما أدى بالضرورة إلى التخصص والتنوع في عمليات الصيانة بسبب العلاقة الوثيقة بين الصيانة الجيدة وزيادة الإنتاج وأن الصيانة هي دعامة الإنتاج الكمي السليم وأن نجاح الوحدة الإنتاجية يتوقف على كفاءة وسرعة تنفيذ أعمال الصيانة.


يحتوى كتاب التدريبات العملي لعلم صيانة الماكينات على مجموعة من الجدارات، حيث يتم فيه تسجيل التدريب لكل جدارة عملية يتعلم من خلالها الطالب مجموعة من المهارات والمعلومات التي تساعد على اكتشاف مسببات الأعطال المختلفة وطرق علاجها بالإضافة إلى إكساب الطالب مهارة استخدام العدد والأدوات الميكانيكية المختلفة والتي سوف يستخدمها الطالب أثناء عمليات الفك والتركيب.

كما يحتوى هذا الكتاب أيضا على إرشادات وتعليمات السلامة والصحة المهنية الطى يجب أن يتبعها الطالب أثناء إجراء عمليات الصيانة المختلفة للحفاظ على سلامته الشخصية أولا والحفاظ على سلامة الماكينة التي يعمل على صيانتها ثانيا. فقد تم تقسيم الكتاب إلى قسمين يحتوى فيه القسم الأول على مجموعة من الأعطال الميكانيكية الكثيرة الحدوث في ماكينات فريزة ال CNC أما القسم الثاني فيحتوى على مجموعة من الفحوصات و الأعطال في المكونات الكهربائية المختلفة الشائعة الحدوث أثناء التعامل مع ماكينة فريزة ال CNC

يقوم علم الصيانة الصناعية بعرض ومناقشة أنواع الصيانة المختلفة وطرق تنفيذ كل نوع منها ومن ثم يستطيع مسئول الصيانة الاختيار أو الدمج بين أنواع الصيانة التي تناسب خطة الإنتاج المتبعة في المصنع أو الشركة التي يعمل بها لتحقيق الأهداف المختلفة للمؤسسة الإنتاجية والتي تتمثل غالبا في زيادة الإنتاج مع تقليل التكلفة المصاحبة لها.

# المعارف النظرية للوحدة

# الصيانة الصناعية Industrial Maintenance

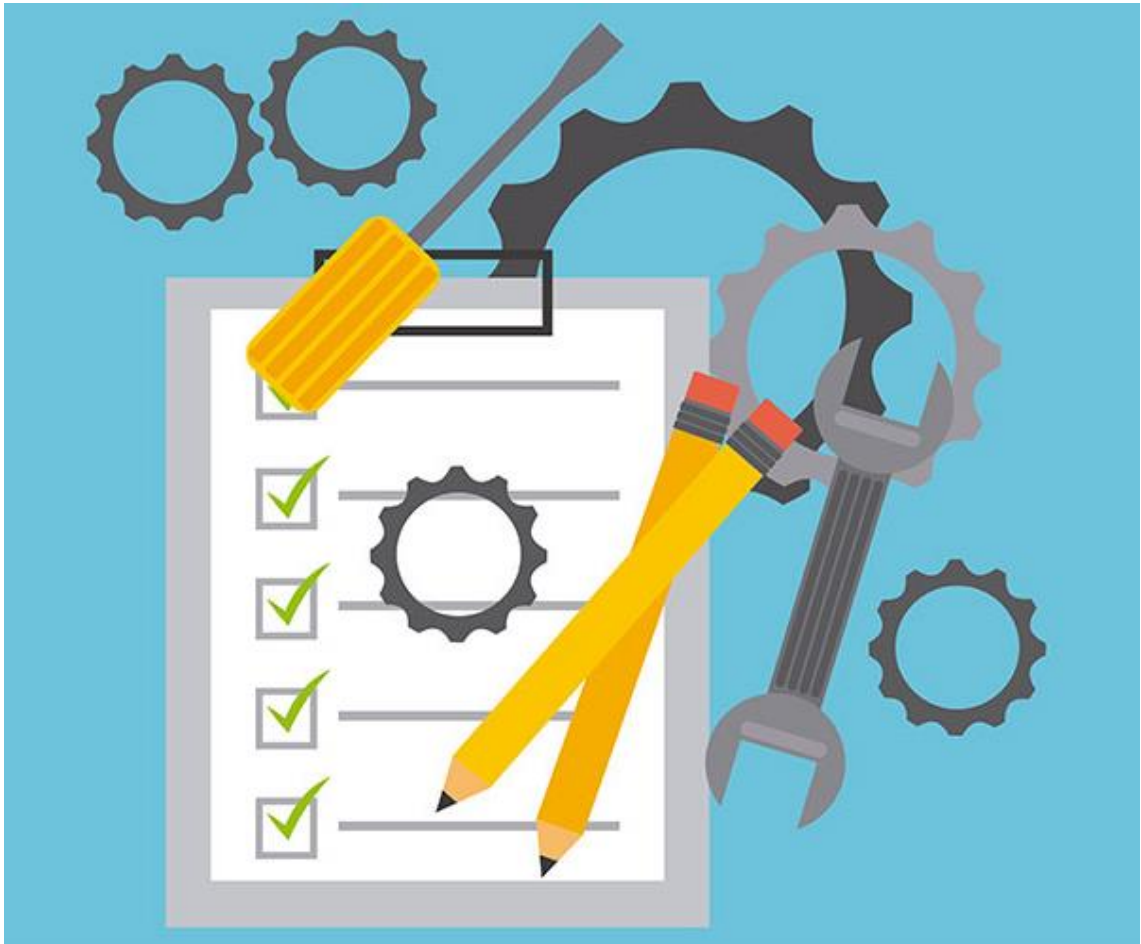

تطور علم الصيانة تطورا جذريا في القرن العشرين وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية ليتحول من مجرد مجموعة من الإجراءات التي يتم تنفيذها بعد حدوث العطل إلى علم متطور تنقسم فيه الصيانة إلى أنواع مختلفة يتم إجرائها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة على فترات زمنية محددة مسبقا ومخططة حتى نضمن أفضل كفاءة تشغيل لوحدات الإنتاج وأطول فترة خدمة ممكنة ويمكننا تعريف الصيانة كالآتي

## الصيانة

هي مجموعة من الأنشطة والمهام الفنية والرقابية التي يتم إجرائها على عنصر ما (الماكينة أو الجهاز المستخدم في العملية الإنتاجية) بهدف إعادته إلى حالته الأولية حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه بالصورة المرجوة منه. لذلك فالصيانة الجيدة/الحديثة لا تشتمل على إجراءات إصلاحية فقط بل تشتمل أيضا على أنشطة وإجراءات رقابية وتنبؤية يتم تنفيذها على وحدات الإنتاج أثناء فترات التشغيل أي قبل تعطلها عن العمل لتقليل الأسباب التي تؤدي إلى توقفها عن العمل. وتتلخص الأهداف المرجوة من عمليات الصيانة المختلفة في الآتي:

## أهداف الصيانة

١. زيادة الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة وأعلى معايير الجودة والأمان
٢. خفض معدلات أو أوقات التعطل عن العمل (Down Time).
٣. تحسين كفاءة الماكينات والمعدات ومن ثم تقليل معدل التلف (Scrap rate).
٤. الحفاظ على سلامة العمال من الأضرار الناتجة من وجود خلل في أداء وحدات الإنتاج.
٥. الحفاظ على سلامة وحدات الإنتاج وزيادة فترة وجودها في الخدمة.
٦. زيادة التحكم في ميزانية الإنتاج.
٧. تحسين التحكم في المخزون.
٨. تقليل الطاقات المستخدمة.

ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الصيانة تنوعت الطرق التي يتم إجراء الصيانة بها لوحدات الإنتاج المختلفة وظهرت أنواع مختلفة للصيانة ويوضح الشكل ١-١ الأنواع المختلفة للصيانة. ومنه يتبين أن الصيانة تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما؛ صيانة مخططة وصيانة غير مخططة فالصيانة غير المخططة تشمل عمليات الصيانة التي يتم إجرائها في حالة الطوارئ أو في حالة حدوث الأعطال غير المتوقعة حيث أنه في الصيانة غير المخططة لا يتم تنفيذ أي إجراء صيانة إلا بعد حدوث العطل وتوقف الماكينة عن العمل. بينما في حالة الصيانة المخططة فهي تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية وهم كالآتي؛

- أ. صيانة وقائية Preventive maintenance




ب. صيانة علاجية Corrective Maintenance

ج. صيانة تنبؤية Predictive Maintenance

د. صيانة تحسينية Improvement Maintenance

وسوف نتناول كل نوع من هذه الأنواع الأربعة بشيء من التفصيل :

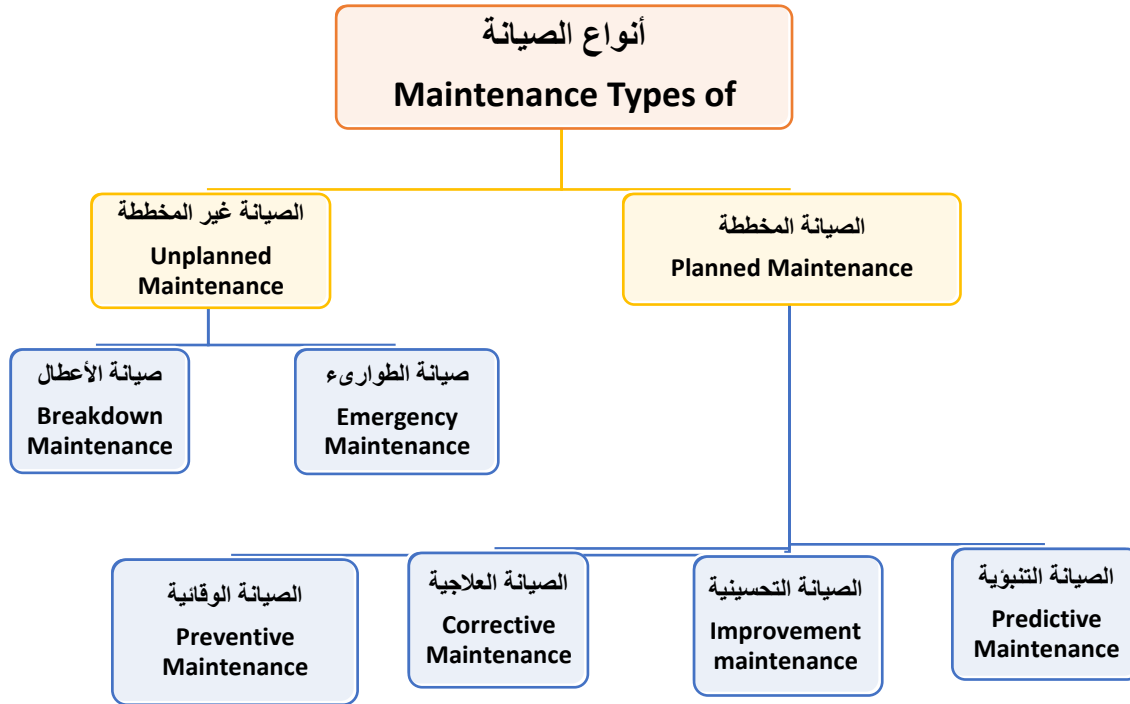

شكل ١-١ : أنواع الصيانة.

## أولاً : الصيانة الوقائية Preventive maintenance

وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو الأنشطة التي يتم تنفيذها على فترات زمنية محددة مسبقاً طبقاً لمعايير قياسية معينة بهدف خفض احتمالية حدوث العطل وزيادة كفاءة تشغيل الماكينة. وأبسط مثال على الصيانة الوقائية هو جدول الصيانة الموجود في كتالوج السيارة والذي يحتوي على إجراءات صيانة وقائية كتغيير فلتر الهواء والزيت وعجلة السيارة...إلخ. عند عدد معين من الكيلومترات. ويوضح جدول ١-٢ قائمة فحص (Check List) مستخدمة لعمل صيانة وقائية لأحد الماكينات , حيث يقوم العمل بالفحص الدوري للأجزاء الميكانيكية الموجودة بقائمة الفحص ليتأكد من سلامتها أو إحتياجها للإستبدال أو التزييت ويقوم بعمل اللازم لكل جزء ويسجل ملاحظاته في الخانة المخصصة لذلك. فعلى سبيل المثال يقوم العامل بملاحظة سير نقل الحركة من المحرك الكهربى للمضخة ليتأكد من قوة شد السير الخاصة به ومن عدم وجود أى تآكل أو قطع وإذا وجد به أى علامات تآكل يقوم بإستبداله على الفور حرصاً على سلامة كلا من المشغل والماكينة ثم يقوم بتدوين ذلك في خانة الملاحظات مع كتابة التاريخ. وينتقل بعد ذلك إلى فحص الجزء الذى يليه وهكذا حتى ينتهى من فحص كل الأجزاء الموجودة بالقائمة وتسجيل ملاحظاته عليها ثم

يعطيها لرئيسه المباشر أو مشرف الصيانة للمراجعة وإبداء الرأي حول الملاحظات التي قام العامل بتسجيلها.

Name of Company اسم الشركة						
.....						
Maintenance check List of ..... Machine ..... قائمة صيانة الفحص لماكينة.....						
Electrical القسم الكهربى			Mechanical القسم الميكانيكى			Sr. No.
ملاحظات	علامة الفحص (✓or×)	اسم الجزء الخاضع للفحص	ملاحظات	علامة الفحص (✓or×)	اسم الجزء الخاضع للفحص	
		الموصل Contactor			صمام الأمان	١
		المناوب Relay			شد السير	٢
		لوحة التحكم			رولمان البلى	٣
		أسلاك التحكم والقدرة			تغيير فلتر زيت	٤
		حساسات الحرارة			تغيير فلتر هواء	٥
		حساسات الحركة			تغيير كراسي الرفع	٦
		المحرك الكهربى			وصلة تعشيق المحرك الكهربى والمضخة	٧
		.....			.....	٨
		.....			.....	٩
		.....			.....	١٠
قام بتنفيذ الفحص للأجزاء الكهربائية:			قام بتنفيذ الفحص للأجزاء الميكانيكية:			
.....			.....			
توقيع الطالب القائم بالمهمة:			توقيع الطالب القائم بالمهمة:			
.....			.....			
توقيع المشرف على لصيانة الميكانيكية:			توقيع المشرف على لصيانة الميكانيكية:			
.....			.....			

جدول ١-٢ : قائمة فحص (Check List) مستخدمة لعمل صيانة وقائية لأحد الماكينات



## ثانيا : الصيانة العلاجية Corrective Maintenance

وفى هذا النوع من الصيانة يتم تنفيذ إجراءات كالإصلاح أو الإستبدال أو إعادة التخزين ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بعد توقف الألة عن العمل لإزالة مصدر المسبب للعطل. أى أن الصيانة العلاجية هى مجموعة

الإجراءات العلاجية التي تتم على الماكينة بعد تعطلها عن العمل لإعادة إصلاحها وإعادتها للخدمة مرة أخرى. ويمكننا القول بأن الصيانة الوقائية تقلل من معدل إجراء الصيانة العلاجية فكلما إلتزم مسئول الصيانة بتنفيذ إجراءات وإرشادات الصيانة الوقائية كلما إنخفضت أو قلت العوامل المؤدية إلى حدوث الأعطال.

### ثالثا : الصيانة التنبؤية Predictive Maintenance

وهي تشتمل على مجموعة الإجراءات التي يتم إتخاذها لإكتشاف التغيرات الفيزيائية في أداء الماكينة (علامات حدوث العطل) ومن ثم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث العطل وزيادة فترة خدمة أو عمر الماكينة. ويوضح شكل ٣-١ بعض الأجهزة المستخدمة للتنبؤ بعلامات حدوث العطل في الماكينة.

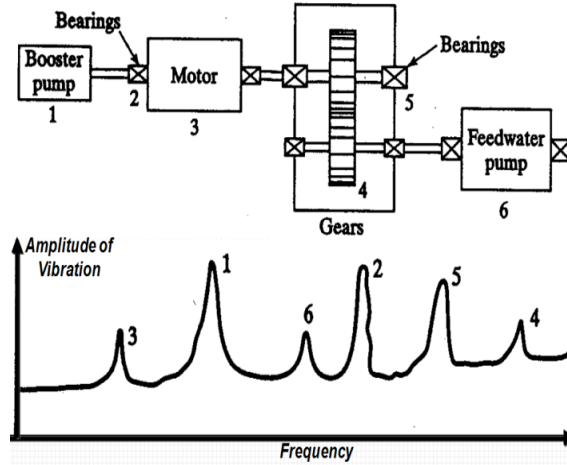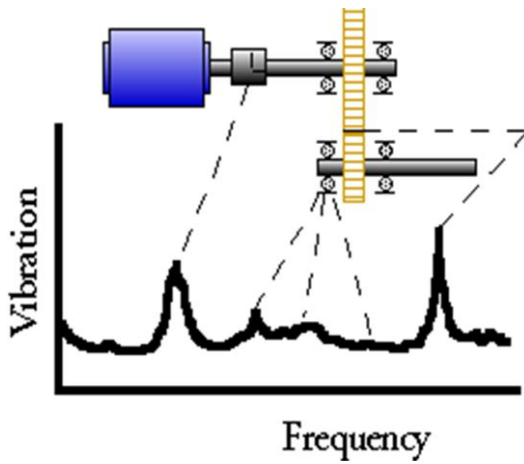

حساس معدل التسارع "Accelerometer" المستخدم لقياس معدل الإهتزاز الموجود في الأجزاء الدوارة للماكينة ومن ثم التنبؤ بإحتمالية حدوث العطل



أخذ عينة من خزان الزيت وقياس معدل الشوائب الموجودة بها باستخدام جهاز الكاشف المغناطيسي "Magnetic chip detector" شكل ٣-١: يوضح بعض الأجهزة المستخدمة للتنبؤ بعلامات حدوث العطل.

### رابعا : الصيانة التحسينية Improvement Maintenance

ويهدف هذا النوع إلى خفض معدل الإحتياج للصيانة عن طريق ملاحظة وإيجاد أسباب حدوث العطل في الماكينة وتلافي أو إيجاد حلول لهذه الأسباب في التصميم الجديد من الجيل التالي لهذه الماكينة وبذلك ينخفض معدل حدوث حدوث الأعطال ومن ثم يقل الإحتياج للصيانة.

### خامسا: الصيانة الإنتاجية الشاملة "TPM" Total Productive Maintenance :

نظرا للتطور الكبير والسريع في مجال الصناعة والإهتمام الشديد بالجودة بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات العالمية وظهور علم إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management "TQM") فقد تطور مفهوم علم الصيانة ليشمل العملية الإنتاجية بكاملها من أول خطوة في عملية التخطيط حتى آخر خطوة في عملية التنفيذ وقد تم إطلاق عليها مصطلح الصيانة الإنتاجية الشاملة. الصيانة الإنتاجية الشاملة هي أحد الممارسات (الأنظمة) الإدارية التي بدأت في اليابان في السبعينات ثم انتشرت في العالم خلال العشرين عاما الماضية. الصيانة الإنتاجية الشاملة ليست أسلوب صيانة جديد بل هو نظام شامل للتعامل مع المعدات. أثبتت الخبرات العملية والأبحاث أن تطبيق الصيانة الإنتاجية الشاملة يؤدي إلى تحسين الأداء مقاسا بالجودة، الإنتاجية، التكلفة، الاستجابة لأوامر الشراء، الأمان في العمل وارتفاع الحالة المعنوية للعاملين.



### العناصر الأساسية للصيانة الإنتاجية الشاملة :

١. تعظيم الفاعلية الكلية للمعدات.
٢. إنشاء نظام صيانة وقائية متقن لمدى عمر المعدة.
٣. تطبيق النظام بمشاركة جميع الأقسام مثل ( الهندسية – التشغيل – الصيانة ).
٤. مشاركة كل العاملين في المؤسسة بجميع مستوياتهم حتى الإدارة العليا.
٥. تعزيز برنامج الصيانة بتحفيز العاملين واستنهاض هممهم من خلال أنشطة ذاتية لمجموعات عمل صغيرة.

### السمات الأساسية التي تميز تطبيق الصيانة الإنتاجية الشاملة :

١. تنفيذ برنامج دقيق للصيانة الوقائية الدورية لجميع المعدات: وذلك للحفاظ على حالة المعدات بالكفاءة الفنية والإنتاجية المثالية.
٢. الاعتناء بنظافة المعدات ومكان العمل: الصيانة الإنتاجية الشاملة تهتم جدا بنظافة المعدات لأن ذلك يساعد على الاكتشاف المبكر للأعطال، وكذلك تهتم بجعل بيئة العمل نظيفة وآمنة ومرتبطة لأن هذا يساعد على تقليل الحوادث والارتفاع بالروح المعنوية للعاملين وتيسير عمليات التعامل مع المعدات.
٣. قيام المشغلين ببعض أعمال الصيانة الذاتية: ففي هذا النظام يكون المشغل مسؤولا عن القيام بأعمال الصيانة البسيطة مثل إعادة ربط مسمار أو عملية تزييت المعدة أو إضافة زيت أو شحم ونظافة المعدة. الهدف من ذلك هو عملية التقارب بين المشغل والمعدة وهو الأمر الذي ينتج عنه أن يكتشف المشغل كثيرا من الأعطال في وقت مبكر لأنه يقوم بتنظيف المعدة يوميا. كذلك فإن

الصيانة الإنتاجية الشاملة تهدف إلى خلق شعور بتملك المعدة لدى المشغل بمعنى أنه يكون فخورا بالمحافظة على المعدة ولا يكتفي بإبلاغ الأعطال لأفراد الصيانة.

٤. المحافظة على المعدات بحالة جيدة جدا تماثل حالتها عند بدء تشغيلها: المحافظة على المعدة في جميع الأوقات في حالة جيدة جدا أمر مكلف، وتركها تعمل في ظل وجود العديد من العيوب بها أكثر كلفة. فعندما يحدث خلل ما في معدة ما مثل تسريب زيت أو ارتفاع مستوى الاهتزازات ثم نتركها تعمل ثم يحدث خلل آخر مثل انسداد بعض مواسير التبريد ثم نتركها تعمل فإن النتيجة النهائية تكون حدوث عطل كبير من حيث تكلفة الإصلاح وزمن الإصلاح، وصعوبة تحديد أسباب هذا العطل لأن المعدة كانت أساسا تعمل وهي بحالة غير طبيعية. بالإضافة لذلك فإن المعدة التي تعمل مع وجود خلل بها ستكلفنا استهلاك طاقة أعلى وقد ترفع نسبة المنتجات المعيبة أو التي تحتاج إعادة تشغيل.

٥. تحليل جميع مشاكل المعدات وعدم قبول تكرار أي أعطال ولو أعطال بسيطة: كثيرا ما نتقبل أن مشكلة ما أصبحت أمرا طبيعيا لمعدة ما ولكن الصيانة الإنتاجية الشاملة تنظر إلى هذه المشكلات على أنها مشكلات مزمنة يجب التخلص منها بدراستها ثم إزالتها وإزالة جذورها.

٦. تشجيع عمل المجموعات الصغيرة على تحليل المشاكل وتطوير المعدات: الصيانة الإنتاجية الشاملة تشجع على قيام مجموعات من العاملين بدراسة مشاكل المعدات وبيئة العمل ودراسة حلول هذه المشاكل. فالتطوير المستمر النابع من كافة مستويات الهيكل التنظيمي هو سمة من سمات الصيانة الإنتاجية الشاملة.

٧. التخلص من جميع أنواع الخسائر الناتجة عن التشغيل الخطأ للمكينات: الصيانة التقليدية تهدف إلى تقليل الخسائر ممثلة في الأعطال المفاجئة بينما تهدف الصيانة الإنتاجية الشاملة إلى التخلص من جميع أنواع الخسائر وسوف نتحدث بالتفصيل عن أنواع الخسائر المختلفة.

### أنواع الخسائر الناتجة عن التشغيل الخطأ للمكينات :


١. الخسائر الناتجة عن الوقفات غير المخططة بسبب عمال التشغيل : وتحدث عادة بسبب كسل بعض العمال وعدم المراقبة الجيدة للماكينة أثناء العمل مما يؤدي إلى توقف الماكينة بسبب نقص الخامة في مرحلة التغذية مثلا.

٢. الخسائر الناتجة عن إعداد وضبط الماكينة عند بداية كل تشغيل : عند بداية التشغيل لابد من إعادة ضبط الماكينة وإعداد الملحقات حتى تناسب التشغيل وذلك ينبغي أن يكون في أقل وقت ممكن.

٣. الخسائر الناتجة عن الأعطال البسيطة : هناك أعطال بسيطة ولكنها تسبب توقف الماكينة بشكل متكرر ويتم إصلاحها بسرعة ولكن بعد توقف الماكينة.

٤. **الخسائر الناتجة عن الأعطال الكبيرة** : مثل عطل في لوحة التحكم المبرجة أو في المحرك الرئيسي أو أي عطل يستوجب شراء قطع غيار من خارج المصنع وربما من مصنع الماكينة وقد يمتد لعدة أيام.
٥. **الخسائر الناتجة عن بداية التشغيل** : لا بد أن تكون اقل ما يمكن وعادة يكون منصوص عليها في كتاب تشغيل الماكينة, مثل ( التسخين ).
٦. **الخسائر الناتجة عن تقليل السرعة** : في بعض الأحيان يضطر المشغل بإيعاز من الصيانة تقليل سرعة الماكينة بسبب عطل في جزء معين وهذا التقليل في السرعة يؤدي إلى تقليل الإنتاج.
٧. **الخسائر الناتجة عن المنتج المعيب** : في بعض الأحيان يكون نسبة المنتج المعيب كبيرة بأسباب مختلفة منها ( مواد خام رديئة – ظروف تشغيل غير مناسبة – عطل بجزء من الماكينة- .... ).

### سادسا: الصيانة الذاتية Autonomous Maintenance:

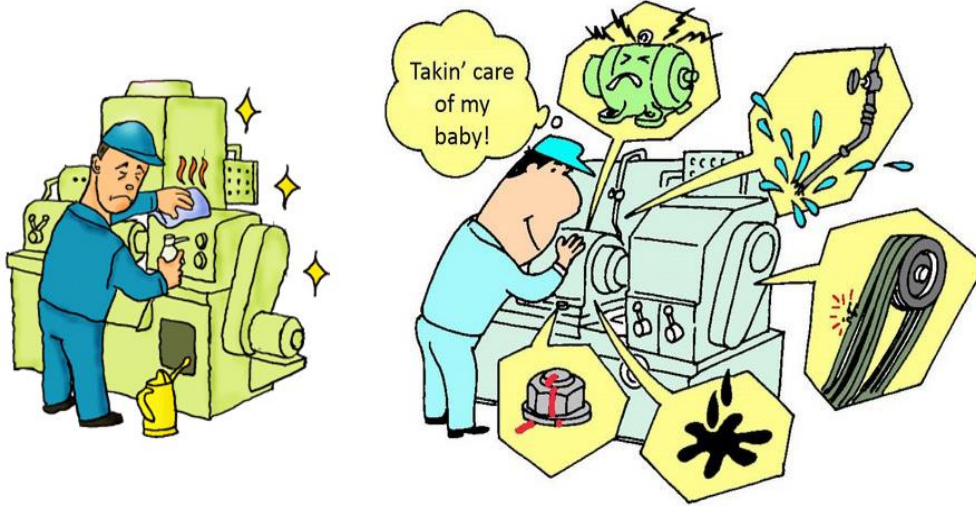

الصيانة الذاتية هي أحد الفروع الثلاث للصيانة الإنتاجية الشاملة وهم ; الصيانة الوقائية ، الصيانة التصحيحية ، الصيانة الذاتية وتعنى قيام عمال التشغيل ببعض أعمال الصيانة البسيطة للمعدات ، فعلى سبيل المثال عادة مايقوم الإنسان بالإهتمام بنفسه والأجهزة التي يستخدمها ثم يقوم بالإستعانة بالمتخصصين عند الحاجة ، فالإنسان لا يطلب من الطبيب أن يأتي لفحصه كل أسبوع وإنما هو يلاحظ جسمه وأى تغيير غير طبيعى مثل شعوره بالإجهاد أو إرتفاع درجة حرارته وفى حالة حدوث شىء غير طبيعى فإنه يحاول معالجته طالما كان بسيطا مثل أن يشعر بصداع نتيجة لقلة النوم ثم يلجأ إلى الطبيب إن إحتاج الأمر. كذلك فإن أى شخص يعتنى ببيته وإن وجد مسمار فى الكرسي يحتاج إعادة ربط فإنه يربطه بنفسه حتى يظل الكرسي بحالة جيدة وإن وجد مصباح فى المطبخ يحتاج تغيير فإنه يغيره بنفسه دون أن يستدعى النجار أو الكهربائى لأن ذلك مضيعة للوقت نظرا لسهولة الأمر ولأنك لو إستدعيته قد يأتيك بعد يوم أو عدة أيام وإن لم تقم أنت بإعادة تثبيت المسمار فى الحال سوف تجد أن الكرسي بدأ يفقد التماسك وقد يبدأ حدوث كسر فى أرجل الكرسي وينتهى الأمر بأنك ستحتاج لتغيير الكرسي ، وهذا ما لا نريده أن يحدث فى

الصيانة الإنتاجية الشاملة فيجب أن يحظى عمال التشغيل ببعض مهارات الصيانة السريعة التي تمكنهم من حل المشاكل البسيطة التي تواجههم أثناء التشغيل دون الحاجة إلى إضاعة الوقت وإستدعاء مسئول الصيانة مما يؤدي بدوره إلى تعطل الإنتاج. لذلك يمكننا القول بأن الصيانة الذاتية تهدف إلى إمام المشغل ببعض مبادئ الصيانة التي تساعد على إكتشاف الأعطال مبكرا والقدرة على حل بعضها والمشاركة في حل البعض الآخر بالإضافة إلى أن المشغل يكون على دراية بتأثير أسلوب التشغيل على المعدة وكيفية المحافظة عليها.

تشتمل الأعمال التي يقوم بها المشغل تحت مظلة الصيانة الإنتاجية الشاملة على:

- أ. **تنظيف الماكينة والمعدات :** حيث يجب أن يقوم عامل التشغيل بالتنظيف اليومي للماكينة ومعدات التشغيل لأن النظافة تحافظ على سلامة الماكينة وتزيد من فترة وجودها في الخدمة وتساعد أيضا على إكتشاف العيوب كوجود التسريب أو وجود الشروخ في هيكل الماكينة.
- ب. **الثبيت :** حيث يجب أن يقوم عامل التشغيل بالربط الجيد لوسائل الثبيت من صواميل ومسامير والذي ينتج الإهمال في ربطها بطريقة صحيحة ومناسبة إلى كثير من الأضرار والأعطال فعلى سبيل المثال وجود مسمار يحتاج إعادة ربط قد يؤدي إلى تسريب زيت أو شحم والذي يؤدي في النهاية إلى إنهيار كراسى التحميل وبالتالي يحدث عطل كبير من حيث زمن وتكلفة الإصلاح.
- ج. **التزييت والتشحيم :** تعد عملية التزييت والتشحيم من أخطر العمليات التي يؤدي الإهمال فيها إلى الإنهيار السريع لكراسى التحميل والأجزاء الدوارة كمحور دوران الماكينة "Spindle" ، ولذلك يجب وأن يقوم المشغل بتزويد مستوى الزيت في الخزان ووضع الشحم في الميعاد المناسب دون أى تأخير لأن ذلك يحمى الماكينة من مشاكل وأضرار عديدة.
- د. **الفحص الذاتى لأجزاء الماكينة :** تشترط الصيانة الإنتاجية الشاملة على المشغل أن يقوم بالفحص اليومي والمنظم للأجزاء المختلفة من الماكينة كأجهزة قياس الضغط ودرجة الحرارة وشدة التيار وعداد قياس الزيت بالخزان ومستوى سائل التبريد بخزان التبريد وغيرهم من الأجزاء الحيوية والهامة بالماكينة ، كما يجب أن يلاحظ المشغل وجود أى تسريب أو أى جزء من الماكينة يحتاج إلى ربط كما يجب أن يلاحظ وجود أى إنسداد فى مواسير صرف الماكينة إن وجد.
- هـ. **تنظيف و ترتيب موقع العمل :** تشتمل إجراءات الصيانة الإنتاجية الشاملة على تنظيف وترتيب موقع العمل بالإضافة إلى تنظيف الماكينة والمعدات ، فيجب على المشغل أن يحافظ على موقع العمل أمنا ونظيفا فلا ينبغي أن توجد أشياء لا فائدة من وجودها بموقع العمل أو وضع المعدات ، وقطع الغيار ، والأدوات الضرورية للتشغيل فى أماكن عشوائية بل يجب أن توضع فى مكانها المحدد لضمان سهولة الوصول إليها عند الحاجة دون إضاعة الوقت.



## معلومات ومستندات الصيانة :

يعتمد نجاح عملية الصيانة على توفر المعلومات الصحيحة أكثر من إعتماده على المهارات الفنية والهندسية ، فحتى تتمكن من تشخيص أسباب الأعطال نحتاج لمعرفة حالة المعدة في الفترة الأخيرة ، لذلك نحتاج لسجلات للصيانة الوقائية ونتائجها وتواريخها وأسلوب الفك والتركيب والعمالة المتاحة وتكلفة صيانة المعدات والمخزون المتوفر من قطع الغيار. لذلك فإن تسجيل هذه المعلومات والقدرة على توفيرها بدقة وبسرعة يمثلان ركيزة للصيانة الإنتاجية الشاملة على وجه الخصوص ، وفيما يلي نستعرض المعلومات والمستندات الواجب توافرها لنجاح عملية الصيانة :

### ١. تسجيل الأحداث الهامة في تاريخ الماكينة:

عندما يحدث عطل ما فإن أول ما نسأل عنه : كيف كانت حالة هذه المعدة خلال الأيام والشهور الماضية ؟ هل تم إجراء الصيانة الوقائية في مواعيدها؟ متى تم عمل آخر عمرة؟ متى كانت آخر مرة تم فيها فحص المعدة؟ هل حدثت هذه المشكلة من قبل وكيف تم حلها؟ هل حدثت هذه المشكلة من قبل في المعدات المماثلة (إن كان لدينا أكثر من معدة من نفس النوع) ؟

لذلك فإن المحافظة على سجل يبين الأحداث التي لها علاقة بكل معدة على حدة هو أمر هام جدا. هذا السجل يدون فيه تاريخ تركيب المعدة ومشاكل بداية التشغيل وتلخيص لكافة أعمال الصيانة المخططة والفجائية التي تتم على هذه المعدة. هذا السجل لا بد أن يحتوي على جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية ، كذلك من الضروري تسجيل ساعات تشغيل المعدة الفعلية وساعات التشغيل التي تمت عندها أعمال الصيانة الأساسية وذلك لأن تشخيص الأعطال يتأثر بساعات التشغيل الفعلية وكذلك بعض أعمال الصيانة الوقائية. هذا التسجيل قد يتم على الحاسب الشخصي أو على نظام للمعلومات أو على الأقل في سجلات ورقية. ويوضح جدول ١-١ مثلا مبسطا لسجل تاريخ صيانة الماكينة أو المعدة.

إسم الماكينة : ماكينة فريزة CNC HVML6332W: مواصفات الماكينة			
إسم العامل	الإجراء المتخذ	ساعات التشغيل	التاريخ
عمر	تغيير سائل التبريد و فلتر سائل التبريد	١٥٦٠٠	٥ مارس ٢٠١٨
على	تغيير حساس إستشعار موضع محور الX	١٨٣٥٢	١٣ يوليو ٢٠١٨
أحمد	الصيانة الوقائية لوحدة إنتاج الهواء المضغوط في نظام النيوماتيك الخاص بالماكينة-تغيير فلتر دخول الهواء	٢٠١١٤	٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

جدول ١-١ : سجل تاريخ صيانة الماكينة.

من المهم جدا أن تتم عمليات تسجيل البيانات بشكل دائم وبصورة دقيقة لأنه في حالة وجود بيانات غير دقيقة أو مفقودة فإن هذا السجل يتحول إلى وسيلة لتغيير الحقائق وتضليل من يحاول تشخيص الأعطال أو تقييم أداء الماكينة.

## ٢. سجل أنواع الزيوت والشحوم المستخدمة في كل ماكينة:

من السجلات التي يفضل تواجدها سجل بأنواع الزيوت والشحوم المستخدمة في كل ماكينة لأن هذا السجل يوضح نوع الزيت وكميته ودورة تغييره لكل الماكينات ، فعندما يقوم المشغل أو فني الصيانة بإضافة زيت أو شحم أو تغييره فإنه يرجع إلى هذا السجل لمعرفة النوع المستخدم وكميته ، وبالرغم من أن نوع الزيت أو الشحم يكون موضح في كتيب التشغيل أو الصيانة إلا أنه من الأفضل كتابته في هذا السجل البسيط بدلا من تكليف فني التشغيل أو الصيانة بالبحث عنه في كتيب التشغيل أو الصيانة الضخم مما قد ينتج عنه خطأ في قراءة كتيب التشغيل يتسبب في إستخدام نوع زيت غير مناسب ، ويوضح جدول ٢-١ مثلا لبعض محتويات جدول تغيير الزيت لماكينة فريزة ال CNC.

جدول الزيوت والشحومات				
إسم الجزء/المعدة	زيت/شحم	النوع	الكمية	دورة التغيير بالأشهر
المنضدة الدوارة	شحم	Shell TONNA No.100	5L	كل ٣ أشهر
مضخة الهيدروليكي	زيت هيدروليكي مقاوم للتآكل	Shell Tellus No.32 -Mobile DTE24	40L	٣ أشهر بعد أول إستخدام ثم بعد ذلك يكون التغيير كل ٦ أشهر
سائل تبريد محور الدوران	زيت تبريد	Shell TONNA T32- Mobil Velocity Oil No.10	20L	كل ٣ أشهر

جدول ٢-١ : بعض محتويات جدول تغيير الزيت لماكينة فريزة ال CNC.

## ٣. سجلات أعمال الصيانة المخططة:

للقيام بأنشطة الصيانة الوقائية وتخطيط أعمال الصيانة شهريا وسنوياً فإنه لا بد من وجود سجل إلكتروني أو ورقى يبين أعمال الصيانة الوقائية لجميع المعدات ودورة تنفيذها ، وبناء على هذا الملف يتم تخطيط أعمال الصيانة الوقائية للأشهر القادمة. هذا السجل يدون فيه أيضا المواعيد الفعلية التي تم فيها تنفيذ هذه الأعمال والوقت الذي إستغرقه كل عمل. هذه المعلومات تمكننا من مراجعة برامج الصيانة الوقائية لمعرفة نجاحنا في تطبيقها وتكلفتها والعمالة المطلوبة. الفترات الدورية لأعمال الصيانة تحتاج تحديث من آخر بالزيادة أو النقصان طبقا لنتائجها وبناء على الأعطال المفاجئة التي تظهر. ينبغي الحرص على أن تكون أعمال الصيانة المخططة تتم فعلا وبشكل مرض وأن يكون إدخال البيانات يتم بدقة.

## ٤. تقارير الصيانة:

في حالة القيام بأعمال صيانة وقائية كبيرة مثل فحص الماكينة أو تغيير أجزاء أو إصلاح مفاجيء فإن الصيانة تصدر تقريرا فيه نوع من التفصيل يزيد عما يدون في سجل تاريخ المعدة و عما يدون فيه سجل الصيانة المخططة. هذا التقرير يوضح فيه نتائج أعمال الصيانة الوقائية أو أسباب العطل المفاجيء وأسلوب إصلاحه بالإضافة إلى أى توصيات.

٥. الرسومات الهندسية وكتيب التشغيل والصيانة:

عند القيام بعمل صيانة مخططة أو مفاجئة فإننا نحتاج إلى الرجوع للرسومات الهندسية وكتيب التشغيل والصيانة والخطوات القياسية للقيام بهذا النوع من الصيانة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية توفير هذه المعلومات لكل من له علاقة بالماكينة أو المعدة وأهمية الحفاظ عليها من التلف أو الضياع ، كما تجدر الإشارة هنا إلى أهمية وجودة ثقافة إستخدام هذه المعلومات فبعض الفنيين والمشتغلين بالصيانة يظن أنه من العيب الإحتياج إلى النظر في الرسم التجميعي أو كتيب الصيانة أو الخطوات القياسية لصيانة جزء معين لأن عمله يعتمد على الذكاء والتخمين لذا فينبغى إزالة هذه المعتقدات الخاطئة بالتدريب والتحفيز والمساءلة وإلا فإن توفير المعلومات يصبح بلا فائدة ، وفي بعض الأحيان تتوافر المعلومات وتوجد الرغبة في إستخدامها ولكن لا تكون هناك معرفة كافية بأسلوب البحث فيها أو عدم قدرة الفنيين على تفهم بعض الرسومات الهندسية المعقدة بالإضافة إلى عائق اللغة الإنجليزية لأن كثيرا من معلومات الصيانة تكون باللغة الإنجليزية لذا فينبغى التدريب الجيد للقائمين بأعمال الصيانة والتأكد من أن قدرتهم الفنية واللغوية كافية ومناسبة لفهم وإستخدام هذه البيانات والمعلومات بطريقة صحيحة.

### الإحتياجات وتعليمات السلامة والأمان المتبعة في التعامل مع ماكينات الـ CNC

هناك مجموعة من الإحتياجات والتعليمات التي يجب أن يتبعها الطالب أو العامل عند تشغيل وصيانة ماكينة الـ CNC للحفاظ على سلامته الشخصية أو لا ثم سلامة الماكينة وحتى يتمكن من الحصول على أفضل كفاءة تشغيل للماكينة و يحصل أيضا على النتائج المرجوة من الصيانة. وتتلخص هذه التعليمات والإرشادات في الآتى :



١. قبل أن يقوم الطالب بإجراء أى تمرين على الماكينة يجب عليه أن يأخذ الإذن أولاً من المدرب.
٢. يجب على الطالب أن لا يزيل أو يعدل من وضع أى أداة أو أى ملحقات خاصة بالماكينة دون أن يأخذ إذن مدربه أولاً.
٣. يجب أن يقوم الطالب بمراجعة تعليمات التشغيل والخطوات الإرشادية الخاصة بالماكينة قبل التعامل معها.
٤. يجب أن يراعى الطالب فى عمل برامج تشغيل الماكينة السلامة والأمان والتنسيق والوضوح.
٥. يجب أن يرتدى الطالب حذاء الأمان أثناء العمل داخل الورشة ليحمى قدمه من الإنزلاق ومن سقوط الأشياء الثقيلة عليها.
٦. يجب أن يرتدى الطالب نظارته الواقية أثناء العمل داخل الورشة ليحمى عينه من الرايش والأشياء الضارة الأخرى.
٧. يجب أن يتحاشى الطالب إرتداء الملابس الفضفاضة التي يمكن أن تصبح عالقة أو متشابكة في الأجزاء المتحركة من الماكينة.
٨. بالنسبة للطلاب ذوى الشعر الطويل يجب أن يقومو بتأمين شعرهم بربطه أو بإرتداء قبعة أمان.
٩. يجب أن يقوم الطالب بتحديد وتجهيز الأدوات والعدد اللازمة قبل البدء بالعمل أو الصيانة على الماكينة.
١٠. يجب أن لا يقوم الطالب بأى إجراء فك أو تركيب دون إشراف مباشر من مدربه.
١١. يجب أن يقوم الطالب بفصل الطاقة عن الماكينة أثناء إجراءات الفك والتركيب.
١٢. يجب أن يقوم الطالب بتثبيت الشغلة جيداً قبل البدء بتشغيل الماكينة.

١٣. يجب أن لا يستخدم الطالب الهواء المضغوط لتنظيف أسطح الماكينة أو وحدة التحكم أو حتى الأرضية حول الماكينة.
١٤. يجب أن يتجنب الطالب استخدام الماكينة أو عمل صيانة لها في مناطق عمل رطبة أو ضعيفة الإضاءة.
١٥. يجب أن يتأكد الطالب من توقف محور الدوران عند إجراء أعمال الإعداد والبرمجة على الماكينة.
١٦. يجب أن يتأكد الطالب من التوقف التام لمحور الدوران عند تغيير أو ضبط الشغلة أو الأداة.
١٧. يجب أن لا يستخدم الطالب عناصر أو أسطح الماكينة كامنضدة عمل أثناء عمليات الصيانة أو الفك والتركيب
١٨. يجب أن لا يزيل الطالب أى أسطح حماية أو وقاية من الماكينة.
١٩. يجب أن يعلم الطالب أنه من غير الآمن استخدام القفازات أثناء تشغيل الماكينات الدوارة.
٢٠. بالنسبة لماكينات ال CNC التى لها أبواب حماية يجب أن يحرص الطالب على غلق هذه الأبواب أثناء عمليات التشكيل على الماكينة.
٢١. يجب أن يحرص الطالب على أن تكون إحدى يديه قريبة جدا من زر إيقاف الطوارئ عند الضغط على الزر "ابدأ دورة" لبدء التشغيل. ويتوجب عليه أن يوقف الجهاز فورا إذا لاحظ أى مخالفة أو أى شىء غير طبيعى. في جميع حالات الطوارئ يجب أن يقوم الطالب دائما بالضغط على زر التوقف عن العمل.
٢٢. يجب أن يحرص الطالب على أن لا يضع أى جزء من جسمه بالقرب من الأجزاء المتحركة بالماكينة.
٢٣. يجب أن لا يقوم الطالب بتشكيل أى مواد قابلة للإشتعال أو أى مواد سامة على الماكينة.
٢٤. يجب أن لا يضع الطالب يديه على الأداة المثبتة فى محور الدوران وأن يقوم بتحريكها وإستبدالها أوتوماتيكيا بإستخدام البرنامج.
٢٥. يجب أن لا يقوم الطالب بإزالة قطعة العمل قبل أن تكمل الماكينة دورتها وتعود الأداة إلى وضعها الأسمى.
٢٦. يجب أن يغلق الطالب الماكينة عندما ينهى إستخدامها.
٢٧. يجب أن لا يقوم الطالب بأى تعديلات على تكوين الماكينة المادى (النظام الميكانيكى للماكينة) والمعنوى (لغة البرمجة الخاصة بالماكينة).
٢٨. يجب أن لا يقوم الطالب بتعطيل مفتاح تعليق التشغيل (hold-to-run switch).
٢٩. يجب أن لا يقوم الطالب بفتح أبواب غرفة التحكم الكهربى للماكينة دون إشراف كامل من مدربه.
٣٠. يجب أن يقوم الطالب بفصل الطاقة عن الماكينة أثناء إجراءات الصيانة الوقائية والتصحيحية.
٣١. يجب أن لا يستخدم الطالب يديه عند تنظيف الأجزاء الدقيقة فى الماكينة بل يستخدم فرشاة تنظيف أفضل حتى لا تتأذى يديه.
٣٢. يجب أن يتم إزالة الرايش والغبار الناتج عن عمليات التشغيل بشكل يومى.

٣٣. يجب أن يحرص الطالب على عدم تركيب قطعة العمل (الشغلة) على محور الدوران إلا وهو متوقف تماماً عن الدوران.
٣٤. غير مسموح بأن يقوم الطلاب بأى نوع من أنواع الضوضاء داخل ورشة ال CNC
٣٥. يجب أن يحرص الطالب أن لا يترك أى قطرات من الزيت أو سائل التبريد على الأرض بل يجب أن يقوم بإزالتها فى الحال باستخدام خرقة أو مناديل تنظيف.
٣٦. يجب أن يحرص الطالب على أن تظل خرق التنظيف فى منأى عن الأجزاء الدوارة فى الماكينة وإذا حدث لأى سبب من الأسباب وتم سحب خرقة داخل الماكينة يقوم الطالب على الفور بالضغط على زر إغلاق الماكينة Switch off ثم بعد التوقف التام عن الدوران يتم بإزالة الخرقه تحت إشراف مدربه.
٣٧. يجب أن لا يقوم الطالب بعمل أى صيانة للأنظمة الهيدروليكية والنيوماتيكية الخاصة بالماكينة إلا الضغط على زر إيقاف الماكينة وفصل القدرة عن وحدة إنتاج الطاقة الهيدروليكية والنيوماتيكية والتأكد من أن قيمة قراءة الضغط فى العداد هى صفر.
٣٨. يجب أن يقوم الطلاب بتنظيف الماكينات والنطقة المحيطة بها قبل مغادرتهم الورشة.
٣٩. يجب أن لا يحاول الطالب رفع الأجزاء الثقيلة بمفرده بل يجب أن يسأل مدربه أولاً على أفضل طريقة لرفعها.
٤٠. يجب أن يعلم الطالب بأنه سوف يتحمل المسؤولية المالية عن الكسر أو التلف بسبب إهماله أو تعمده سوء التعامل مع الماكينة وتجاهله للإرشادات والتعليمات.
٤١. يجب أن يقرأ ويتبع الطالب اللوحات الإرشادية الموجودة بالورشة.
٤٢. يجب أن يكتب الطالب عن كل مصادر الخطورة وإعطائه لمدربه.
٤٣. يجب أن لايقوم الطالب بأى إصلاحات فى دوائر الكهرباء والتحكم بالماكينة إلا تحت إشراف تام من المدرب المسئول.
٤٤. يجب أن لايقوم الطالب باستعمال خراطيم الهواء المضغوط فى تنظيف الرايش من الماكينة.

# التدريبات العملية للوحدة



## ملء خزان التبريد وضبط نسبة تركيز سائل التبريد ( Filling The Coolant Tank and Adjusting Liquid Concentration )

تدريب رقم	١	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

### أهداف

أن يستطيع المتدرب ملء خزان سائل التبريد وضبط نسبة تركيز سائل التبريد.

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
نظارة واقية. فوطة تنظيف. قفاز لليد. جردل نظيف من البلاستيك. إبريق مدرج. جهاز قياس تركيز السائل (Refractometer)	سائل تبريد مركز Coolant Liquid. عصا خشبية نظيفة طولها حوالى نصف متر.

يمكن شرح التدريب للطلاب دون الحاجة الى تحضير كمية كبيرة من سائل التبريد و يمكن تنفيذه بتجهيز كمية صغيرة جدا لاكتساب المهارة فقط دون الحاجة الى تغيير زيت التبريد بالماكينه أو حسب حالة سائل التبريد و رؤية المدرب.

الجزء الخاص بفحص الزيت بجهاز قياس التركيز Refractometer غير ملزم ويحددها المسؤول عن التدريب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة



### المعارف المرتبطة بالتدريب

- سائل التبريد بالفرايز المبرمجة بالحاسب يعد من الأشياء الهامة التي يجب فحصها و ملئها عند الحاجة الى ذلك للمحافظة على عمر الات القطع المستخدمة في التشغيل يقوم المدرب بعرض الحالتين التاليتين على الطلاب وهما:-
- أ. يحضر خزان سائل تبريد فارغ ويستعرض خطوات ملء الخزان بسائل التبريد بالتركيز الأمثل للحصول على أفضل أداء من الماكينة.
- ب. يستعرض المدرب مع الطلاب خطوات ملء خزان سائل تبريد يحتوى على نصف سعته من سائل التبريد أو أقل مع مراعاة نسبة تركيز سائل التبريد فى الخزان.



قد تختلف نسبة التركيز المثلى لسائل التبريد من ماكينة لأخرى طبقاً لمصمم أو صانع الماكينة لذلك يجب دائماً الرجوع لكتالوج الصيانة الخاص بالماكينة أو التواصل مع الشركة المصنعة لمعرفة نوع وقيمة التركيز المثلى لسائل التبريد المستخدم للماكينة خاصيتهم. ولكن سنفترض هنا أثناء هذا التمرين أن نسبة التركيز المثلى لسائل التبريد هي ٥%، حيث يعتبر ضبط نسبة تركيز سائل التبريد في الخزان عاملاً هاماً جداً يؤثر على كفاءة عمل ماكينة فريزة الـ CNC فزيادة تركيز سائل التبريد يقلل من سعته أو قدرته التبريدية (Coolant Capacity) وقلة تركيز سائل التبريد يؤدي إلى قصر عمر أداة التشغيل وسوء صقل الأسطح (bad surface finish) وصدأ الماكينة والتلف السريع لأجزائها.



### خطوات تنفيذ التدريب

تطبق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل أو ورشة CNC.

#### أولاً: فحص مستوى زيت التبريد

يتم فحص مستوى الزيت من خلال المبين الزجاجي الموجود أسفل الماكينة كما هو مبين في الشكل ١ و يجب مراعاة ان لا يقل مستوى زيت التبريد عن الخط الأحمر الموجود بمين مستوى زيت التبريد



شكل رقم ١: فحص مستوى الزيت من خلال المبين الزجاجي

تظهر في بعض الموديلات رسالة على شاشة الحاسوب مفادها أن مستوى سائل التبريد في الخزان منخفض أو وصل للنصف (تختلف من موديل الى موديل فيوجد بعض الموديلات لا تظهر رسالة تحذير على الشاشة) يتوجب حينها أن يقوم بملىء خزان سائل التبريد



### ثانياً: فحص حالة زيت التبريد الموجود بالماكينة

لا تشد درج زيت التبريد للخارج بدون اتباع الخطوات التالية



1. يتم فك المسامير الجانبية على يمين الماكينة والتي تحتوي على موتور ظلمبة زيت التبريد كما هو مبين في شكل ٢.



شكل رقم ٢: فك مسامير قاعدة حامل موتور ظلمبة زيت التبريد

2. يتم انزال قاعدة حامل الموتور الى الخارج برفق كما هو مبين في شكل ٣.



شكل رقم ٣: إنزال قاعدة حامل موتور ظلمبة زيت التبريد للخارج

٣. يتم سحب درج زيت التبريد الموجود في اسفل الماكينة بالواجهة الامامية للخارج وفحص حالته ظاهريا.



شكل رقم ٤: سحب درج سائل التبريد من اسفل الماكينة

٤. يتم أخذ عينة من سائل التبريد من داخل الخزان واستخدام جهاز Refractometer ان وجد الذي يستخدم لقياس نسبة تركيز سائل التبريد في الخزان أو يتم فرك الزيت باليد حسب خبرة المدرب و تحديد حالته.



شكل رقم ٥: فحص عينة سائل التبريد

٥. فلنفترض أن القيمة التي سيحصل عليها الطالب من جهاز القياس هي 8% (أو حسب خبرة المدرب يحتاج زيت التبريد إلى تغيير) فهذا دليل على أن تركيز السائل قد أصبح أعلى ويميل لأن يكون غنيا Rich نظراً لتبخّر بخار الماء من المحلول أثناء فترات تشغيل الماكينة لذلك يجب أن نحرص أثناء ملء الخزان أن تكون نسبة سائل التبريد في الخليط المضاف منخفضة أي أن يكون الخليط فقيراً Lean .

### ثالثاً: تجهيز زيت التبريد الجديد

١. يتم إحضار جردل يحتوى على خمس جالونات من الماء.



شكل رقم ٦: جردل به خمس جالونات من الماء

إضافة ربع جالونا (١ لتر) من سائل التبريد المركز على خمسة جالونات من الماء يعطى نسبة تركيز مقدارها ٥%



٢. يتم إحضار إبريق يحتوى على ربع جالونا من سائل التبريد المركز.



شكل رقم ٧: تجهيز ربع جالون من زيت التبريد

٣. يتم صب سائل التبريد المركز في جردل الماء



شكل رقم ٨: صب زيت التبريد المركز على الماء

٤. يتم تقليب سائل التبريد والماء لمدة حوالي دقيقتين بواسطة عصا خشبية نظيفة أو ما يماثلها.



شكل رقم ٩: تقليب خليط زيت التبريد

٥. يتم أخذ عينة جديدة من خزان التبريد وفحصها بجهاز قياس التركيز Refractometer (ان وجد) لقياس نسبة تركيز سائل التبريد بعد ملء الخزان والتأكد من أنها قريبة من القيمة المثلى للتركيز.



شكل رقم ١٠: فحص عينة سائل التبريد

### رابعاً: ملئ الخزان بخليط زيت التبريد الجديد

١. يتم صب الخليط في خزان سائل التبريد حتى يمتلئ الخزان الى علامة الحد الأقصى المبينة في زجاجة مبيّن مستوى الزيت الموجودة خارج الدرج، وبهذه الطريقة يصبح تركيز المحلول ٥% وهي النسبة المثلى لتركيز سائل التبريد في الخزان.



شكل رقم ١١: صب خليط زيت التبريد في درج الزيت

٢. يتم غلق درج زيت التبريد و إرجاعه الى مكانه
٣. يتم ارجاع حامل موتور زيت التبريد الى وضعه الأصلي
٤. يتم ربط مسامير حامل موتور زيت التبريد



شكل رقم ١٢: إعادة ربط حامل موتور زيت التبريد

٥. يتم تشغيل مضخة سائل التبريد Coolant Pump حتى يضمن إختلاط سائل التبريد داخل الماكينة بصورة جيدة ثم يتأكد من مستوى سائل التبريد فى مبيّن مستوى زيت التبريد أو شاشة حاسوب الماكينة (حسب الموديل).



شكل رقم ١٣: التأكد من تشغيل زيت التبريد

## تسجيل النواتج

يقوم الطالب بملء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

.....	إسم العطل
.....	حالة زيت التبريد
.....	الإجراءات المتخذة لحل مشكلة نسبة تركيز زيت التبريد
.....	إقتراح الطالب لمنع تكرار العطل مرة أخرى
.....	الإستفادة التي حصل عليها الطالب من هذا التدريب

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....

.....





## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			يطبق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يستطيع الطالب ملء الخزان الفارغ وضبط نسبة تركيز سائل التبريد في الخزان إلى القيمة المثلى	٢
			يفحص مستوى سائل التبريد في الخزان باستخدام شاشة الحاسب.	٣
			يستخدم جهاز Refractometer (ان وجد) لقياس نسبة تركيز سائل التبريد في الخزان.	٤
			يضبط نسبة تركيز سائل التبريد في الخزان الذي يحتوى كمية قليلة من السائل سواء كان التركيز غنى أو فقير Rich/Lean .	٥
			يرتب مكان العمل و يتركه نظيفا	٦

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

١. ملء الخزان الفارغ وضبط نسبة تركيز سائل التبريد في الخزان إلى القيمة المثلى .
٢. ضبط نسبة تركيز سائل التبريد في الخزان الذي يحتوى كمية قليلة من السائل سواء كان التركيز غنى أو فقير Rich/Lean .

## الصيانة الوقائية وإزالة الرايش من خط مضخة سائل التبريد (Troubleshooting The Coolant Pump)

تدريب رقم	٢	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

### أهداف

أن يستطيع المتدرب تشخيص الأسباب المؤدية إلى تعطل أو ضعف أداء مضخة سائل التبريد ، وعمل صيانة وقائية لنظام التبريد الخاص بماكينة فريزة ال CNC.

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
نظارة واقية. فوطة تنظيف. قفاز لليد. مفك براغي (مسامير).	سائل تبريد Coolant Liquid.


هذا التمرين غير ملزم تنفيذه عمليا على الماكينة ويمكن شرحه بشكل توضيحي أو حسب تعليمات المدرب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة و شروط الصيانة الخاصة بالماكينة مع الشركة الموردة.



### المعارف المرتبطة بالتدريب

ظاهرة التكهف في المضخة Pump Cavitation :

تطلق كلمة تكهف عند تكون فقاعات أو جيوب مملوئة بالهواء أو الأبخرة داخل السائل المتدفق (سائل التبريد أو الزيت الهيدروليكي) خلال المضخة ، وتعد ظاهرة التكهف من اخطر المشاكل التي يمكن ان تؤدي بصورة ملحوظة عمل واداء المضخات ، وهي تسبب عند حدوثها اضرارا في دفاعة المضخة (impeller) كما هو موضح بشكل ١٤ حيث بعد فترة تظهر الاعراض على المضخة من تنقر في وجه الدفاعة والسطح الداخلي للمضخة (case) وان هذه الظاهرة تحدث نتيجة انفجار فقاعات في مركز المضخة اتية من جزء السحب لها مؤدية الى توليد ضغط كبير بصدمات متناوبة على الاجزاء الداخلية للمضخة وان تدهور الاداء الناتج عن التكهف يسبب تدهورا وتذبذب في معدل التدفق وضغط التفريغ للمضخة.

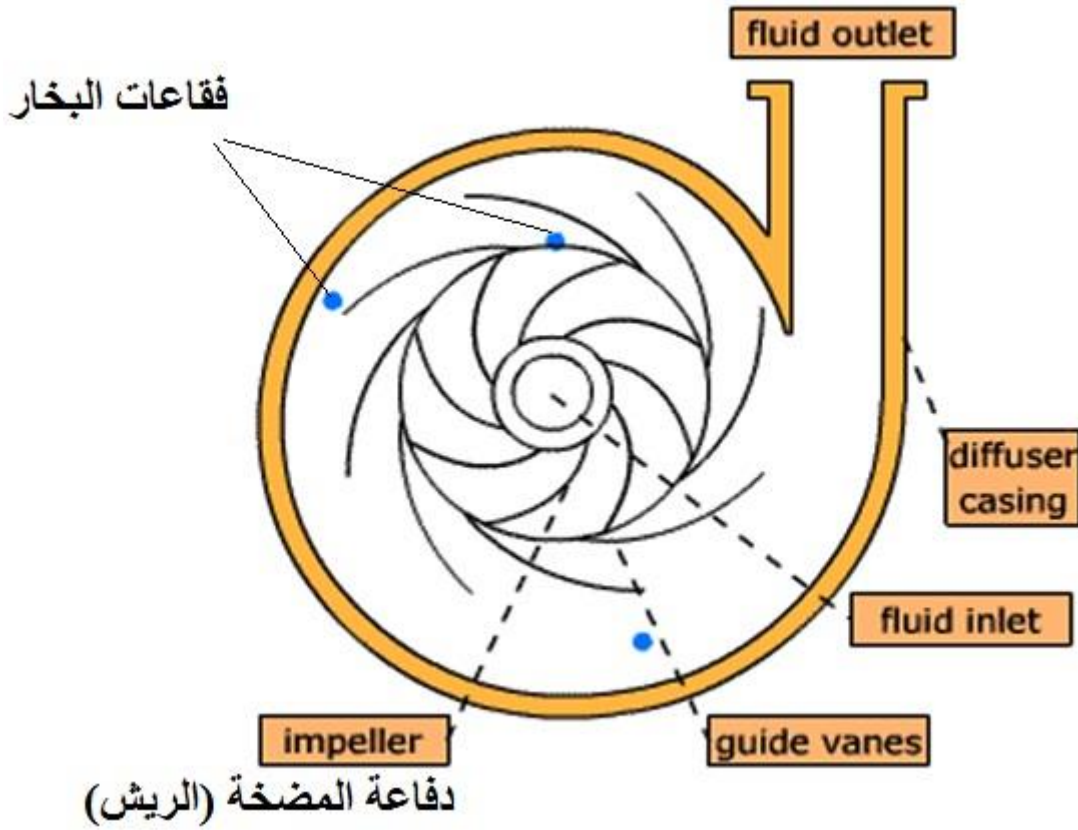

شكل رقم ١٤ : تكون الفقاعات داخل المضخة

أسباب ظاهرة التكيف :

١. تسرب الهواء داخل المضخة :

ويحدث التسرب عبر أحد أجزاء المضخة مثل ثقب في الغلاف أو غرفة الحشو أو الحابك الميكانيكي (Mechanical Seal) أو ماسورة السحب ، ويمكن حلها بمعالجة المكان الذي تسرب منه الهواء.

٢. عندما تكون ظروف السحب مهيأة لتكون بخار السائل :

في البداية هناك طريقتين أساسيتين لتبخير السائل ;

أ. زيادة درجة حرارته "Increasing Temperature" حيث تعطي الجزيئات طاقة حركة تجعلها

تتغلب على الروابط بين جزيئاتها فتتبخر

ب. تقليل الضغط الواقع على السائل "Decreasing Pressure" فيؤدي لإضعاف الروابط بين

جزيئات السائل فيتبخر، أي أن كلما قل الضغط المؤثر على السائل كلما تباعدت جزيئاته عن

بعضها وتفككت الروابط بينها بحيث يصبح السائل سهل التبخر عند درجات حرارة أقل حتى يصل

لمرحلة التبخر عند درجة حرارة التشغيل "working temperature"، ويسمى الضغط الذي

تبخر عنده السائل بضغط البخار\_Vapor Pressure\_ هذا التبخر هو أسوأ عدو يقابل أي نظام

هيدروليكي ، حيث في حالة حدوثه بالنسبة لمواسير النظام تتكون فقاعات بخار في مراكز عالية

بالمواسير تقوم بإعاقة سريان السائل فيما يعرف بقلل البخار Vapor Lock ، أما بالنسبة للمعدات

الهيدروليكية بما فيها الطلمبات فتكون مثل هذه الفقاعات وانفجارها يؤدي إلى تلف المعدة وهو ما يسمى التكهف Cavitation .

ولذلك يراعى عند تصميم وتشغيل أي نظام أن يكون أقل ضغط فيه أكبر من ضغط البخار للسائل حتى لا يتبخر ، طبقا للمعادلة التالية:

$$p_{min} > p_{vap} - p_{atm}$$

حيث ان :

$p_{min}$ : أقل ضغط للنظام الهيدروليكي

$p_{vap}$ : ضغط البخار للسائل

$p_{atm}$ : الضغط الجوي (يساوي تقريبا ١ بار)

كيف يحدث التكهف Mechanism Of Cavitation :

في حالة تكون فقاعات بخار Vapor Bubbles في خط السحب فإنها تنجرف مع السائل داخل المضخة إلى نقطة ذات ضغط أكبر غير مناسب لوجود فقاعات البخار فتتفجر فقاعة البخار تاركة فراغ " فجوة Cavity " يندفع فيها قطرات السائل بسرعات وضغوط عالية جدا مما يتسبب في إحداث تنقير Pitting في ريش المروحة أو سطح المضخة ، و مع انفجار عدد كبير من الفقاعات واستمرار هذه الظاهرة لفترة تصدر المضخة صوت طرقات عالية متتالية واهتزازات ميكانيكية بالمضخة نتيجة انفجار الفقاعات ، كما تؤدي إلى حدوث انخفاض في الضغط والتصرف والكفاءة ، وفي حالة عدم الأخذ في الاعتبار بتلك الظواهر السابقة أو الإغفال عنها سوف تفاجئ بعد فترة قصيرة بتلف المروحة وأجزاء من جسم الطلمبة بحدوث نحر وتآكل فيهما ، ولذلك يتضح لنا أن التكهف هو أسوأ عدو للطلمبات. ويوضح شكل ١٥ بعض الأضرار التي تسببها ظاهرة التكهف في دفاعة المضخة.



شكل رقم ١٥: بعض الأضرار التي تسببها ظاهرة التكهف في دفاعة المضخة

للحماية من حدوث ظاهرة التكيف :

مما سبق نستنتج أن المانع الرئيسي أمام حدوث التكيف هو منع حدوث فقاعات البخار ، أي جعل أقل ضغط في النظام يكون أكبر من ضغط بخار السائل. ولذلك يجب اتباع الخطوات العملية التالية:

١. زيادة منسوب السائل في خزان أو بيارة السحب ، أو بمعنى آخر غمر نهاية أنبوب السحب لعمق غاطس كافي.

٢. تقليل الفواقد في خط السحب بتقليل فواقد الاحتكاك عن طريق تقليل طول ماسورة السحب أو بمعنى آخر تقريب المسافة بين المضخة ومصدر المياه.

٣. تكبير قطر ماسورة السحب بحيث تكون أكبر من قطر فلانشة السحب، وكذلك تلاشي المحابس والكيعان الغير ضرورية بقدر الإمكان.

وسوف نستعرض الآن كيفية تشخيص سبب الضوضاء الناتجة أثناء تشغيل مضخة سائل التبريد

### (Noise in Coolant Pump)

#### خطوات تنفيذ التدريب

تطبق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل.

#### أولاً: احتمال انخفاض مستوى زيت التبريد في حوض التبريد

١. قم أولاً بفحص مستوى سائل التبريد في الخزان وتأكد من أن مستوى سائل التبريد في الخزان لا يقل عن ثلاثة أرباع وضع الإمتلاء الكامل للخزان وأيضاً للتأكد من سرعة خروج ودخول السائل من وإلى الخزان لأن في حالة حدوث العكس يؤدي هذا إلى حدوث ظاهرة التكيف والتي ينتج عنها ضوضاء عالية وأضرار كبيرة في جسم المضخة كما أسلفنا سابقاً.



شكل رقم ١٦: فحص مستوى الزيت من خلال مبيّن المستوى الزجاجي

٢. يتم فك المسامير الجانبية على يمين الماكينة والتي تحتوي على موتور طلبية زيت التبريد كما هو مبيّن في شكل ١٧.



شكل رقم ١٧: فك مسامير قاعدة حامل موتور ظلمبة زيت التبريد

٣. يتم انزال قاعدة حامل الموتور الى الخارج برفق كما هو مبين في شكل ١٨.



شكل رقم ١٨: إنزال قاعدة حامل موتور ظلمبة زيت التبريد للخارج

٤. قم بسحب درج الزيت الى الخارج وملئ الخزان إن تتطلب الأمر للتأكد من عدم حدوث نقص في مستوى زيت التبريد.



شكل رقم ١٩: فحص مستوى الزيت من خلال مبيّن المستوى الزجاجي

### ثانياً: احتمال اختلاف الفازة (طور) الكهرباء موتور مضخة زيت التبريد

١. قم بفحص طور كابلات كهرباء المضخة (Pump phasing) حيث أنه إذا كانت المضخة تدور ولكن لا تضح سائل التبريد فهذا يعني أن طور المضخة خاطيء (The phasing is incorrect) لذا قم بعكس إتجاه الدوران.



شكل رقم ٢٠: فحص الفازة (طور) ظلمبة التبريد

٢. قم بفك خراطيم ووصلات خراطيم زيت التبريد المتصلة بظلمبة زيت التبريد



شكل رقم ٢١: فك قفيز ربط خراطيم زيت التبريد من وصلات ظلمبة التبريد


### ثالثاً: احتمال وجود سدود في الظلمبة او تشوة ريشة الطرد

١. قم بفصل الكهرباء عن المضخة أولاً ثم قم بإزالة مضخة التبريد من الخزان لفحصها والتأكد من عدم تراكم أى رايش أو رقائق حول منطقة المدخل السفلى (Lower intake) للمضخة لأن هذا الرايش المتراكم سوف يحيط بغطاء ريشة المضخة (Impeller housing) لذلك قم بإزالة أى رايش أو شوائب تكون موجودة فى هذه المنطقة لأن فى بعض الأحيان يحدث شفط لهذه الشوائب أو الرايش ويتسبب فى حدوث ضوضاء عالية أثناء تشغيل المضخة .





٢. إذا كنت تشك بحدوث تحطم أو وجود شوائب داخل المضخة قم بإزالة غطاء ريشة المضخة لفحصها وتنظيفها من أى شوائب وإذا وجد بها علامات التحطم قم باستبدالها

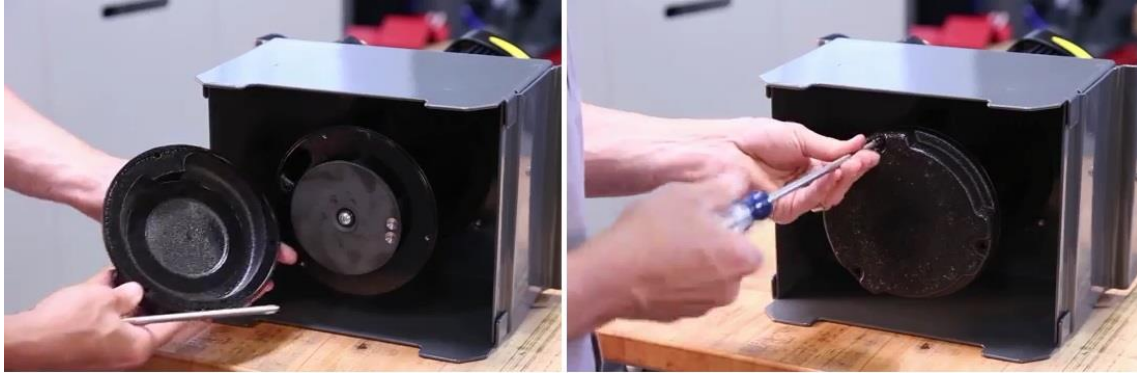

شكل رقم ٢٢: فك غطاء ريشة طلمبة زيت التبريد

٣. قم بفحص مروحة تبريد المضخة للتأكد من عدم وجود أى تشوه أو تحطم بها وأيضا تأكد من عدم وجود أى شىء كأوراق أو عدة تصلح مثلا فوق المروحة لأن هذا من شأنه أن يرفع درجة حرارة المضخة ويقلل من كفاءتها.



شكل رقم ٢٣: فحص ريشة طلمبة التبريد

**رابعا: فى حالة أن صوت المضخة جيدا ولكن معدل تدفق سائل التبريد بطيء قم بعمل**


### الآتى

١. فك وصلة خرطوم التبريد بين المضخة والفلتر من ناحية الفلتر وقم بتوجيهه مباشرة فى الخزان لنعلم ما إذا كانت المشكلة فى المضخة أو فى غيرها فإذا كان معدل تدفق سائل التبريد الخارج من الخرطوم جيدا يكون العيب ليس من المضخة .




شكل رقم ٢٤: فحص وصلات (خراطيم) طلمبة التبريد

٢. قم بفحص خراطيم سائل التبريد للتأكد من عدم وجود أى تشابك أو عقد أو إلتواءات ( Kinks or twisting).

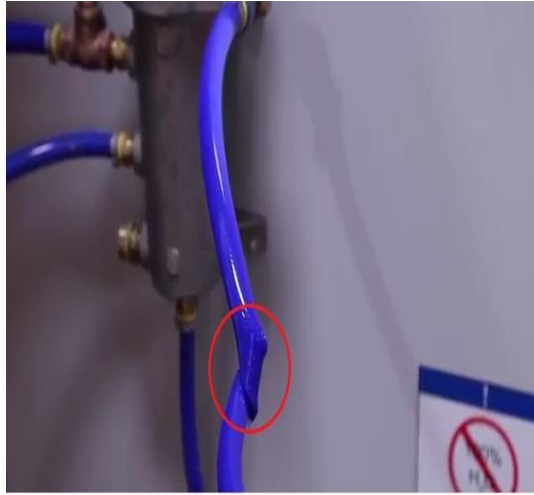

شكل رقم ٢٥: فحص وجود انحناء أو التواء بخراطيم زيت التبريد

٣. قم بفحص وصلات و رشاشات (Nozzles) سائل التبريد بجوار برج العدة للتأكد من نظافتها وخلو مخرجها من الشوائب.

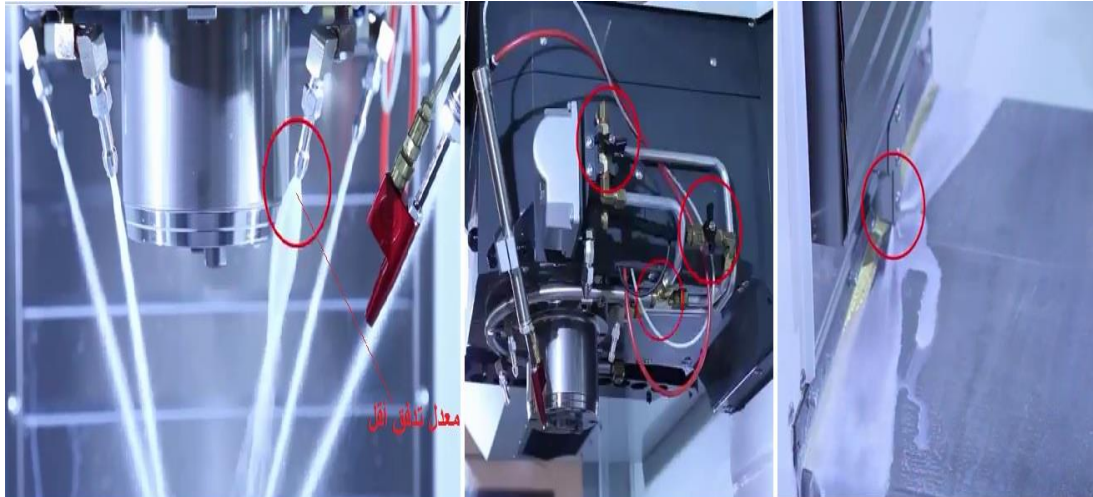

شكل رقم ٢٦: التأكد من خروج زيت التبريد من المخارط بجوار برج العدة

٤. قم بفحص المواضع المختلفة لتدفق سائل التبريد للتأكد من عدم إنسداده أو تجمع الشوائب حولها فعلى سبيل المثال ربما تجد أن معدل تدفق السائل من أحد الرشاشات أقل من الباقي فهذا دليل على إمكانية إنسداده. أى موضع به وصلات هو مكان مناسب لتجمع الرايش وإهدار سائل التبريد لذلك

٥. إذا وجدت أثناء التنظيف الدورى للخزان كميات كبيرة من الرايش بداخله وتكررت عملية إنخفاض معدل تدفق سائل التبريد بسبب تجمع الرايش والشوائب حول مواضع ووصلات نظام التبريد فهذا مؤشر على ضرورة إستبدال فلتر سائل التبريد.



شكل رقم ٢٧: التأكد من إزالة الرايش من درج زيت التبريد

٦. تأكد من أن الرايش يتم إزالته بطريقة صحيحة من الماكينة
٧. قم بفك المسامير الجانبية على يمين الماكينة الخاصة بدرج الرايش



شكل رقم ٢٨: فك مسامير درج الرايش

٨. تأكد من أن الرايش يتم إزالته بطريقة صحيحة من الماكينة



شكل رقم ٢٩: درج الرايش و التأكد من خلوه من الرايش

٩. يوجد في بعض الموديلات سير مخصص لإزالة الرايش و نقله الى اخر جانب الدرج و تجميعه في حيز خاص لعدم انسداد فوهات رجوع سائل التبريد للخزان



شكل رقم ٣٠: التأكد عمل سير الرايش اعلى درج زيت التبريد

١٠. قم بإعادة ربط المسامير الجانبية الخاصة بدرج الرايش



شكل رقم ٣١: فك مسامير درج الرايش

## تسجيل النواتج

يقوم الطالب بملء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

.....	إسم العطل
.....	سبب العطل
..... .....	الإجراءات المتخذة لحل المشكلة
..... .....	إقتراح الطالب لمنع تكرار العطل مرة أخرى
..... .....	الإستفادة التي حصل عليها الطالب من هذا التدريب

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يستطيع الطالب فحص مستوى سائل التبريد في الخزان و التأكد من سرعة خروج ودخول السائل من وإلى الخزان.	٢
			يفحص مروحة تبريد الخاصة بالمضخة.	٣
			يفحص منطقة المدخل السفلى ( Lower intake ) للمضخة .	٤
			يفك غطاء ريشة المضخة Impeller cover ثم فحصها وتنظيفها .	٥
			يفحص طور المضخة (Pump phasing) وعكس إتجاه دورانها إذا تطلب الأمر.	٦
			يفحص خرطوم ووصلات ورشاشات سائل التبريد.	٧
			يرتيب مكان العمل و يتركه نظيفا	٨

**توقيع المدرب**

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

**الاختبار العملي**

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

١. فحص مستوى سائل التبريد في الخزان ومروحة تبريد المضخة .
٢. إزالة غطاء ريشة المضخة Impeller cover ثم فحصها وتنظيفها.
٣. فحص خرطوم ووصلات ورشاشات سائل التبريد.

## صيانة قرص المظلة الدائرية المسئول عن تبديل الأدوات "برج العدة" (Umbrella Carousel Tool Changer)

تدريب رقم	٣	الزمن	١٦ ساعات
-----------	---	-------	----------

### أهداف

أن يستطيع المتدرب عمل صيانة لقرص المظلة الدوار (برج العدة) وحل مشكلة الفك التلقائي للأدوات المثبتة في القرص مما يعرضها للسقوط والتحطم.

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
<ul style="list-style-type: none"> <li>نظارة واقية.</li> <li>قفاز لليد.</li> <li>فوطه تنظيف.</li> <li>مفتاح عزم.</li> <li>لقم مختلفة المقاسات.</li> <li>طقم الأنكيه.</li> <li>كشاف.</li> <li>رافع.</li> <li>مسطرة محاذاة طويلة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>علبة شحم.</li> <li>فرشاة تشحيم.</li> <li>ثلاثة مكعبات خشبية.</li> </ul>

هذا التمرين غير ملزم تنفيذه عمليا على الماكينة ويمكن شرحه بشكل توضيحي أو حسب تعليمات المدرب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة و شروط الصيانة الخاصة بالماكينة مع الشركة الموردة.



شكل رقم ٣٢: العدد والأدوات المستخدمة في التمرين



## المعارف المرتبطة بالتدريب

لاحظ مشرف الورشة أن الأدوات المركبة بقرص المظلة الدائري ليست محكمة الربط وأنها تهتز إذا ما قام بلمسها وأن قرص المظلة نفسه قلت كفاءته في تبديله بين الأدوات المختلفة المركبة عليها لذا قام بتكليفك (الطالب) بفك قرص المظلة وعمل اللازم له ثم تركيبه مرة مرة أخرى.

## خطوات تنفيذ التدريب

1. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بالمعمل.
2. فك الأداة (العدة) Tool وإعطائها رقم ووضعها في مكان معلوم في صندوق حفظ الأدوات



شكل رقم ٣٣: فك العدة

3. قم بوضع علامة على القرص من ناحية الجيب أو البوكيت رقم ١ الموجود بمواجهة الحلقة الدائرية المرقمة Number Ring




شكل رقم ٣٤: وضع علامة على قرص برج العدة

4. فك مسامير تثبيت الحلقة المرقمة Number ring باستخدام الألنكية واللقمة المناسبة ثم يقوم بإزالتها




شكل رقم ٣٥: فك مسامير الحلقة المرقمة

٥. قم بفك جزئي بشكل غير كامل لمسامير قرص برج العدة الدائري ولا تقوم بإخراج البراغي (أى تتركهم فى موضعهم)

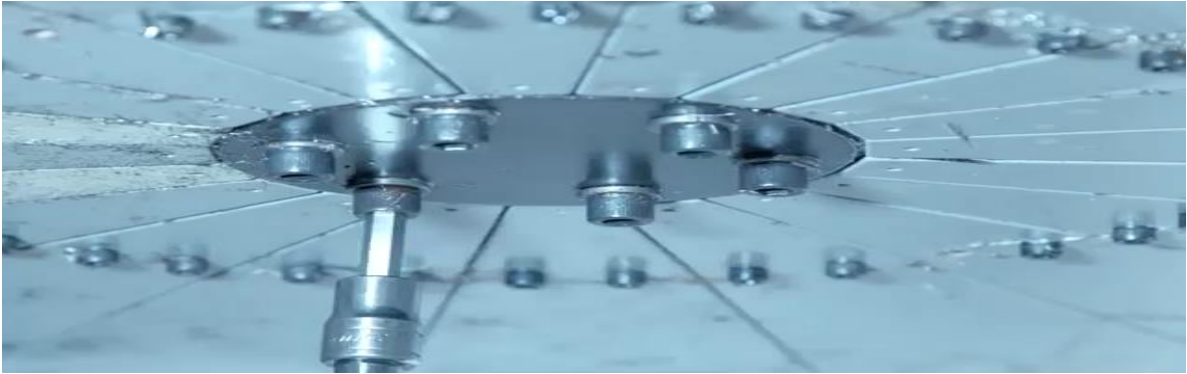

شكل رقم ٣٦: فك مسامير قرص برج العدة بشكل جزئي

٦. حرك العربة أو المستوى المتحرك فى إتجاه محور ال X ومحور ال Y حتى تصبح أسفل قرص المظلة الدائري مباشرة

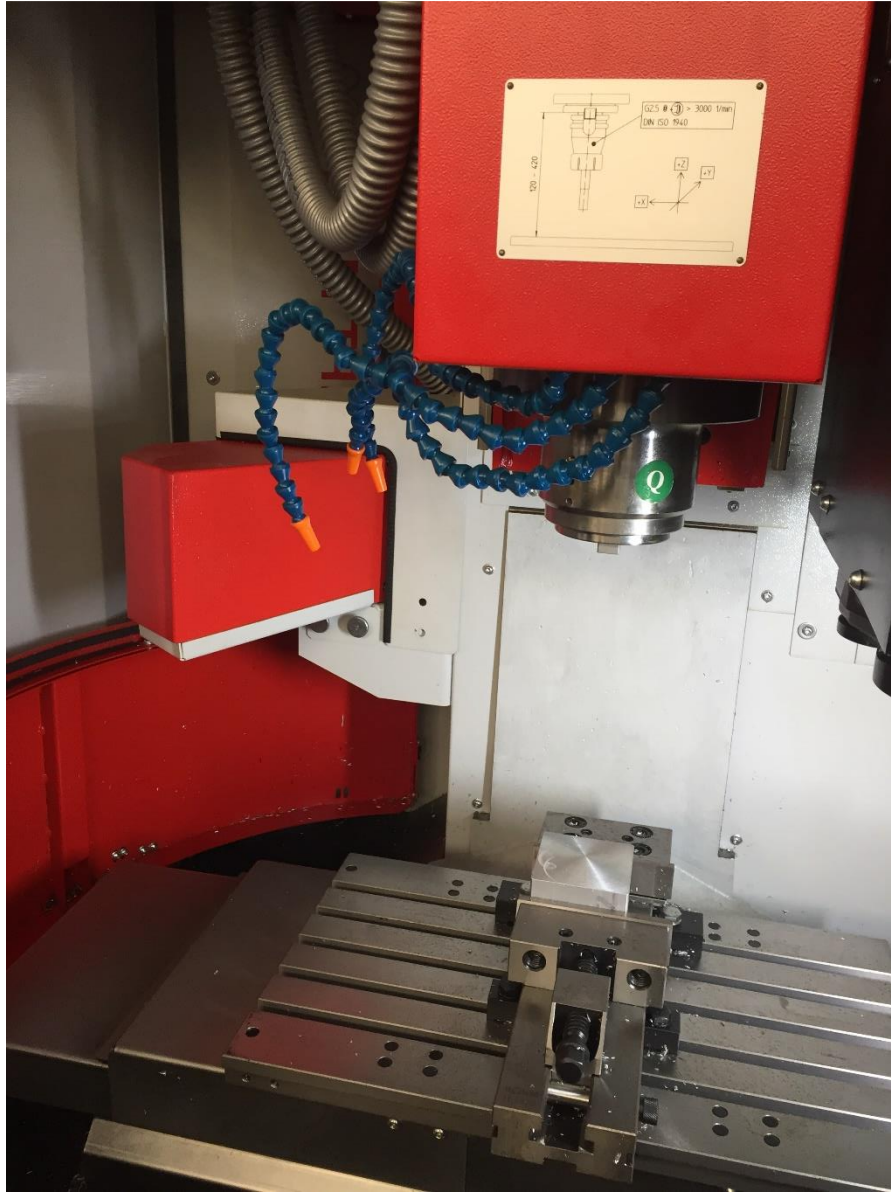


شكل رقم ٣٧: تحريك العربة بوضع الـ Jog

٧. قم بوضع المكعبات الخشبية الثلاث فوق العربة ثم ضع الرافع الهيدروليكي (Jack) فوقهم بحيث يكون أسفل مركز قرص المظلة الدائري مباشرة



شكل رقم ٣٨: وضع كوريك وقطع خشبية اسفل برج العدة

٨. مد ذراع المكبس حتى يلامس سطح مركز قرص المظلة الدائري

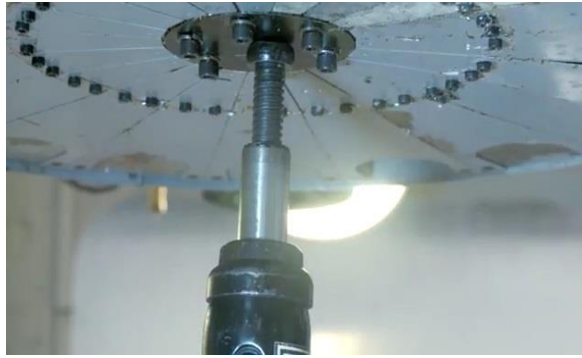

شكل رقم ٣٩: مد ذراع المكبس حتى يلامس سطح برج العدة

٩. قم بالضغط على زر فصل الطاقة عن الماكينة




شكل رقم ٤٠: فصل الكهرباء

١٠. إحضر كشاف إضاءة وضعه في مكان مناسب داخل الماكينة



## ١١. فك مسامير قرص المظلة الست وإخراجها

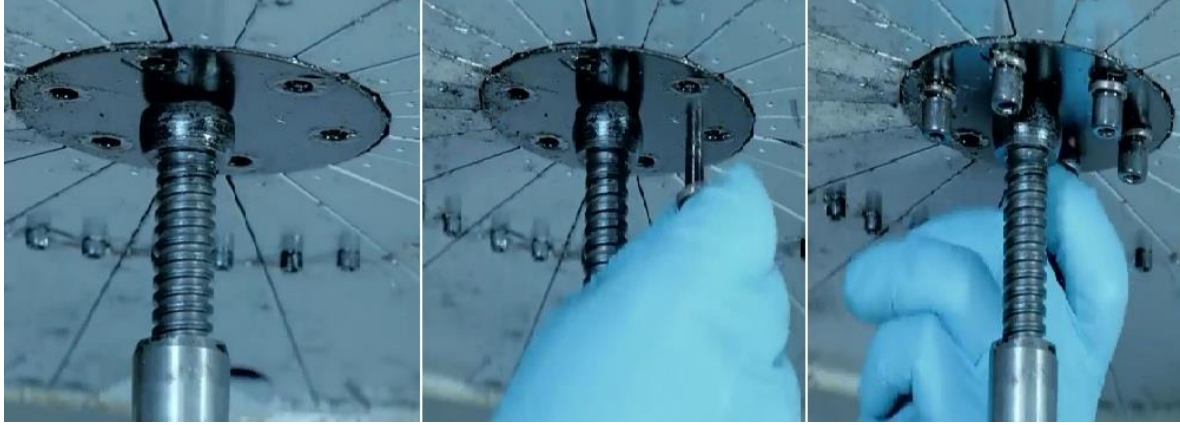

شكل رقم ٤١: فك مسامير القرص

١٢. قم بمعاونة أحد الزملاء بإنزال قرص المظلة نظرا لثقل وزنه وإخراجه من الماكينة ثم وضعه فوق سطح منضدة أفقى ونظيف



شكل رقم ٤٢: انزال القرص

١٣. قم بالنظر والتدقيق فى مكونات قرص المظلة والتعرف عليها فيجد أنه يتكون من يايات وشوك ومفاتيح وجلب معدنية وبراعى



شكل رقم ٤٣: فحص مكونات القرص

١٤. قم بفك الأجزاء الداخلية لقرص المظلة والموجودة على وجهى القرص




شكل رقم ٤٤: فك الأجزاء الداخلية

١٥. استخدم مسطرة محاذة طويلة وقم بفحص مناطق مختلفة من قرص المظلة الدائري فإذا كان هناك أي تشوه أو ثنى في مستوى سطح القرص يتوجب حينها إستبدال القرص فوراً



شكل رقم ٤٥: فحص التشوه بلقرص

١٦. قم بتنظيف المكونات الداخلية للقرص كالمشوك والمفاتيح وقم بعمل فحص شامل لها فعلى سبيل المثال يفحص موانع التسرب ليرى إذا ماكان بها أي ثنى أو تآكل Corrosion وكذلك اليايات ويفص البراغي ليرى ما إذا كان بها أي برى أو تآكل... وهكذا

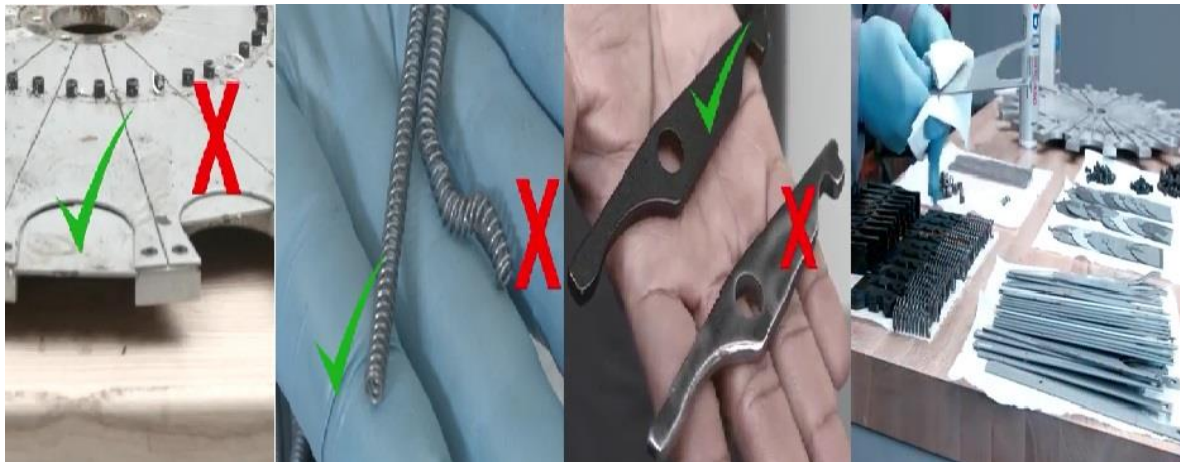


شكل رقم ٤٦: فحص موانع التسرب

١٧. قم بتشحيم اليايات ووضع البراغي في نهايتها



شكل رقم ٤٧: تشحيم اليايات

١٨. قم بتركيب وربط اللوح المنزلق ثم يقوم بالضغط عليه دخولا وخروجا للتأكد من أنه يعمل وتم تركيبه بطريقة صحيحة ثم قم بتركيب باقى الألواح المنزلة بنفس الطريقة

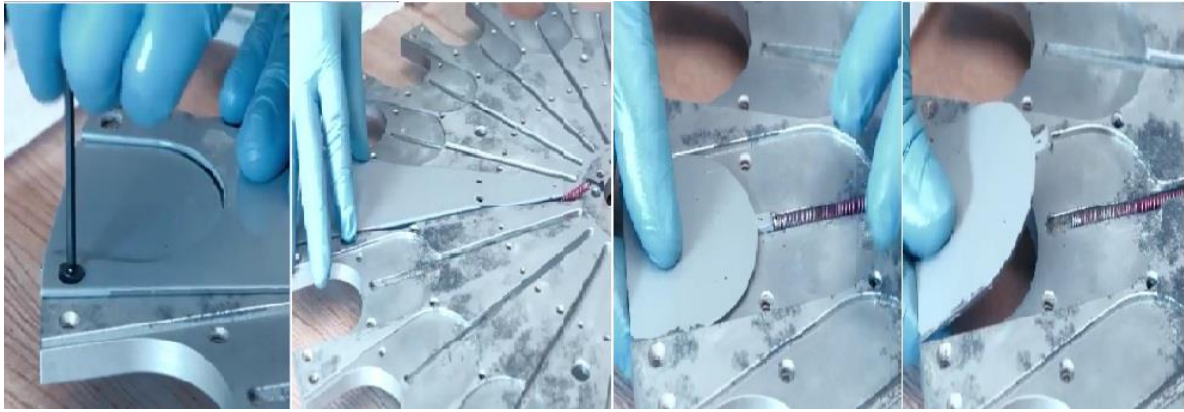


شكل رقم ٤٨: قم بربط اللوح المنزلق

١٩. قم بقلب قرص المظلة لتركيب المكونات الداخلية الأخرى.



٢٠. قم بتشحيم كلا من الشوك والمفاتيح ثم قم بتركيبهم مع اليايات وربطهم فى موضعهم الصحيح

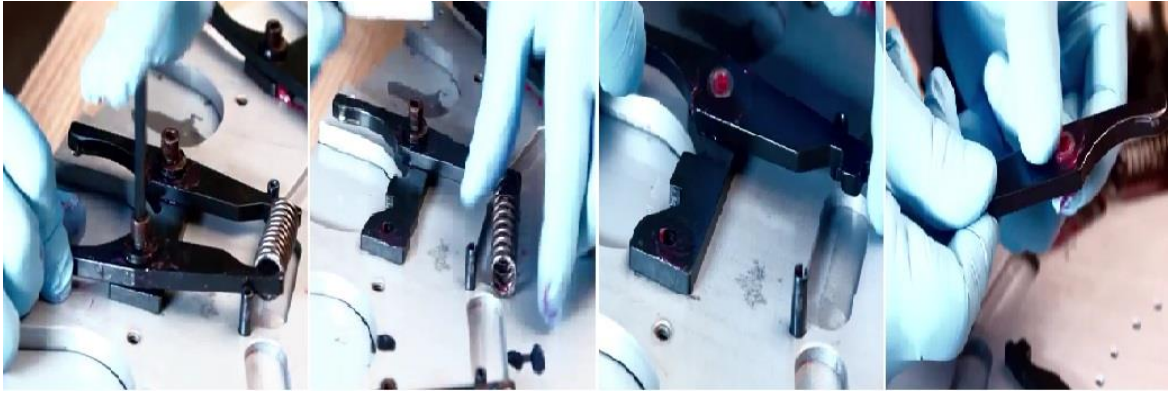

شكل رقم ٤٩: تشحيم الشوك و المفاتيح

٢١. قم بتركيب باقى الأجزاء بنفس الطريقة.



شكل رقم ٥٠: تركيب باقى الاجزاء


٢٢. قم بمساعدة أحد زملائه بحمل قرص المظلة وتركيبه فى موضعه داخل الماكينة



شكل رقم ٥١: رفع القرص و تركيبه


٢٣. قم بتركيب البراغي الستة فى موضعهم فى قرص المظلة وربطهم بالأنكبة



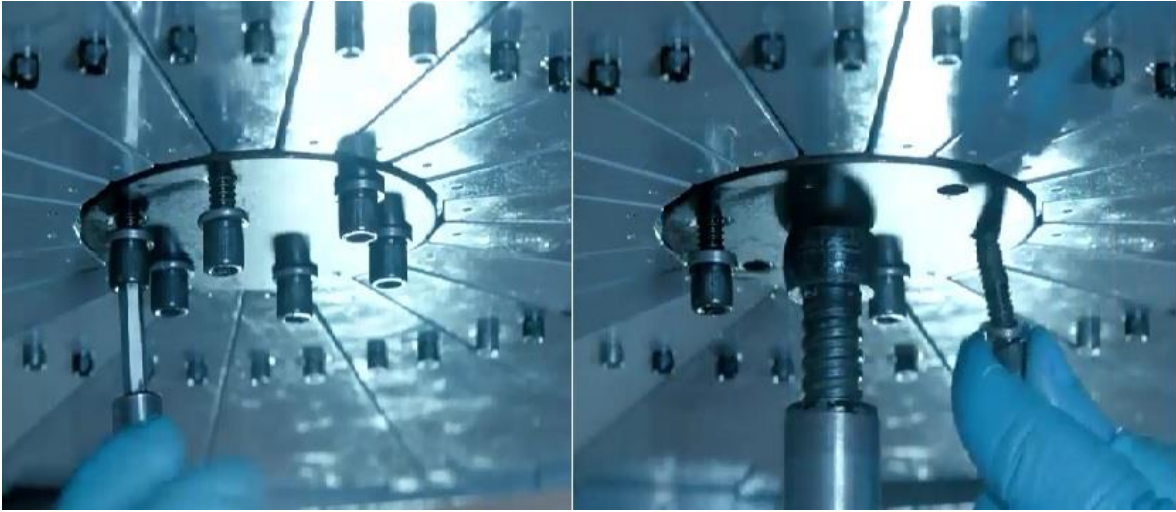

شكل رقم ٥٢: تركيب المسامير في أماكنها

٢٤. قم بتركيب الحلقة المرقمة Number ring مع ملاحظة ضبطها مع العلامة التي صنعتها عند بوكيت رقم واحد في بداية عملية الفك

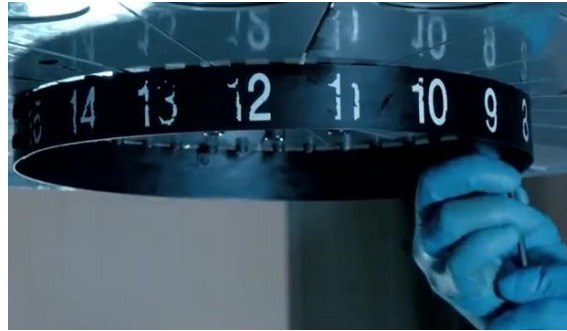


شكل رقم ٥٣: بتركيب الحلقة المرقمة Number ring

٢٥. قم بتشغيل الماكينة مرة أخرى




شكل رقم ٥٤: فصل الماكينة

٢٦. قم بالتأكد من المحاذاة بين المفتاح الممتد من القرص وبرغى المحور الدوار ( Spindle drive )  
(bolt

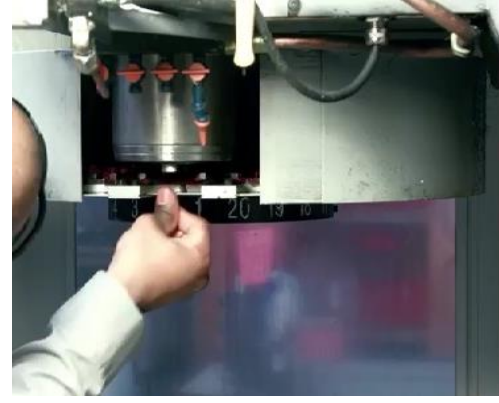

شكل رقم ٥٥: التأكد من المحازة

٢٧. قم بتركيب عدة القطع في مواضعها خلال قرص المظلة الصلب.

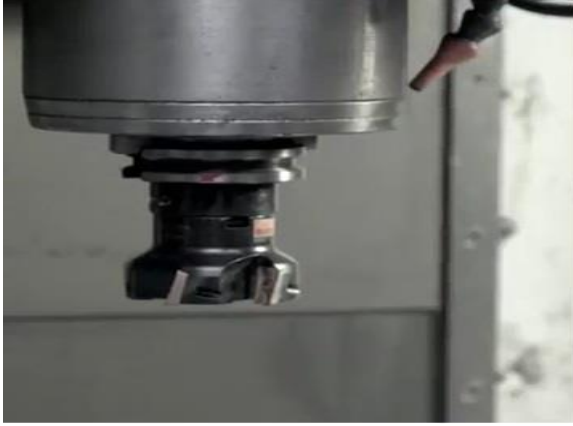

شكل رقم ٥٦: تركيب عدة القطع

٢٨. قم بإجراء أوامر تبديل أو تغيير بين الأدوات المركبة بقرص المظلة الدائري للتأكد من أن القرص يعمل بطريقة صحيحة



شكل رقم ٥٧: اجراء تبديل العدة في وضع Jog

٢٩. يتم للتأكد من أن العطل قد إختفى.

## تسجيل النواتج

يقوم الطالب بملء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

.....	إسم العطل
.....	سبب العطل
..... .....	الإجراءات المتخذة لحل المشكلة
..... .....	إقتراح الطالب لمنع تكرار العطل مرة أخرى
..... .....	الإستفادة التي حصل عليها الطالب من هذا التدريب

## المشاهدات

---

.....

.....

.....

.....

.....

---



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			تطبيق إجراءات السلامة المهنية.	١
			يفك الأدوات المركبة بقرص المظلة الدائري.	٢
			يفك ويزيل الحلقة الرقمية Number Ring.	٣
			يفك ويزيل قرص المظلة الدائري.	٤
			يفك ويزيل المكونات الداخلية الموجودة على وجهى قرص المظلة الدائري.	٥
			يعمل التشحيم وإجراءات الحماية اللازمة للمكونات الداخلية الموجودة على وجهى قرص المظلة الدائري.	٦
			يركب المكونات الداخلية للقرص فى مواضعها الصحيحة.	٧
			يركب قرص المظلة مرة أخرى فى موضعه داخل الماكينة والتأكد من عمله.	٨
			يرتب مكان العمل و يتركه نظيفا	٩

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٦٠ دقيقة:

١. فك قرص المظلة الدائري وعمل إجراءات الصيانة اللازمة له .
٢. تركيب قرص المظلة الدائري والتأكد من أنه يعمل بطريقة صحيحة.

## تنبيه بوجود خطأ فى وضع تثبيت مبدل الأداة ( Tool Changer ) (Home Position Fault)

تدريب رقم	٤	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

### أهداف

أن يستطيع المتدرب إكتشاف الأسباب المؤدية إلى ظهور إنذار تنبيهى بوجود خطأ فى وضع تثبيت مبدل الأداة وإيجاد الحلول الممكنة للتغلب على هذه المشكلة .

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
نظارة واقية. قفاز لليد. فوطه تنظيف.	علبة شحم. فرشة تشحيم.

هذا التمرين غير ملزم تنفيذه عمليا على الماكينة ويمكن شرحه بشكل توضيحي أو حسب تعليمات المدرب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة و شروط الصيانة الخاصة بالماكينة مع الشركة الموردة.



### المعارف المرتبطة بالتدريب

أثناء قيام الطالب بإجراء تمرين ما على ماكينة ال CNC ظهر إنذار تنبيهى على شاشة الحاسوب الخاصة بالماكينة بوجود خطأ فى وضع تثبيت مبدل الأداة وكلف الطالب بإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على هذه المشكلة.

### خطوات تنفيذ التدريب


#### الحالة الأولى عمل إسترجاع ألى Automatic Recovery

١. تطبيق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل
٢. قم بالضغط على زر التنبيه Alarm لإستكشاف سبب العطل.
٣. قم بالضغط على زر RESET لمحاولة حل المشكلة
٤. تظهر الشاشة رسالة تسألك ان تختار بين خيارين فيضغط الطالب F1 لإختيار إسترجاع مبدل الأداة Restore tool changer فتظهر رسالة أخرى فيقوم الطالب بقرائتها جيدا



٥. قم بالضغط على زر Reset لإستئناف عملية الإسترجاع

٦. قم بالضغط على زر REF لعمل إسترجاع ألي Automatic reference

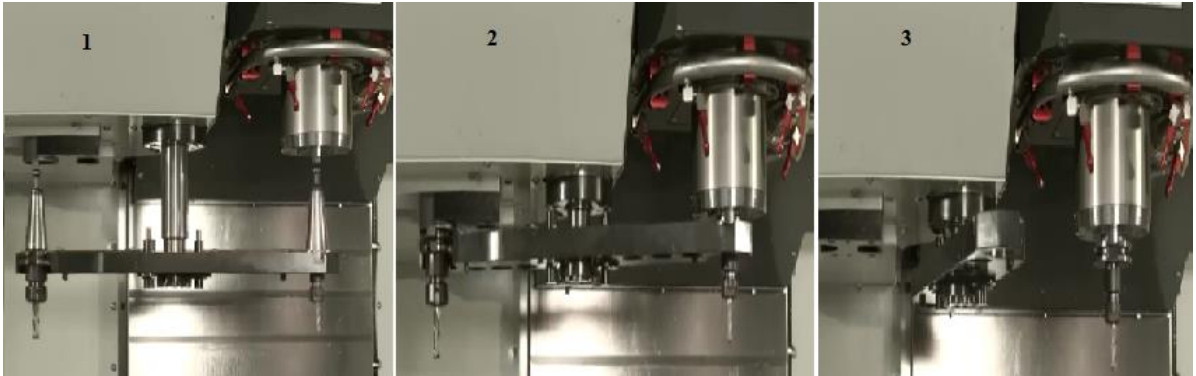

٧. تبدأ الماكينة أليا بعمل إسترجاع ألي Automatic reference

٨. قم بالضغط على زر Exit بعد إنتهاء عملية الاسترجاع الألي Automatic reference

### الحالة ثانية: عمل إسترجاع يدوى Manual reference:

أحيانا قد لا تعمل خاصية الإسترجاع الألي Automatic reference لسبب ما أو قد تكون الماكينة نفسها لا تدعم هذه الخاصية فيتوجب حينها عمل إسترجاع يدوى Manual reference. أى أن فى هذه الحالة تفشل الماكينة فى عمل إسترجاع ألي


١. تظهر الرسالة أن الماكينة لم تستطع عمل الإسترجاع الألي Automatic Recovery لسبب ما

لذا يقوم الطالب بالضغط على زر M لعمل إسترجاع يدوى Manual Recovery فتظهر رسالة

تحتوى على الخطوات اللازمة لعمل إصلاح يدوى Maual Recovery



٢. قم بالضغط على المكبس الغطاس Plunger الخاص بالأداة الأولى لتحريرها وإخراجها خارج الماكينة.

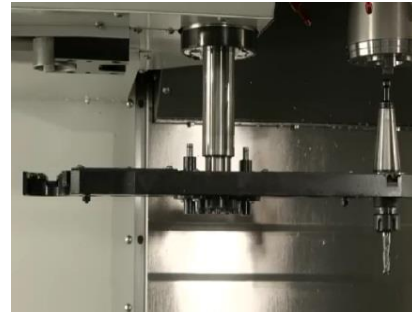


٣. قم بإغلاق نافذة الماكينة تمهيدا للف محور الأداة ثم يقوم بالضغط على زر الدوران العكسي ATC Reverse للف محور الأداة تمهيدا لإزالة الإداة الأخرى



٤. قم بفتح نافذة الماكينة لإستئناف عمله ثم يقوم بإزالة الأداة الثانية بنفس الطريقة التي إستخدمها لإزالة الأداة الأولى



٥. قم بغلق أبواب الماكينة ولف ذراع الأداة Tool Arm لإعادته إلى الوضع الأصلي Origin Position

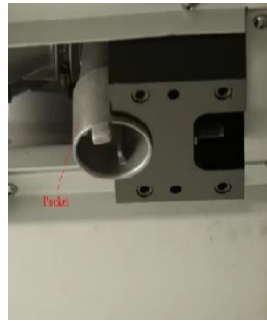

٦. استمر في لف ذراع الأداة Tool Arm حتى تظهر جملة أن الذراع أصبح في الوضع الأصلي على الشاشة Arm at origin وتظهر أيضا جملة تأمر بأن نرفع التجويف لأعلى Raise Pocket up فيقوم الطالب بالضغط على زر الرفع لأعلى

٧. لاحظ الشاشة فتجد أن رسالة أخرى قد ظهرت تخبرك بأن خطوات الإسترجاع اليدوي قد إنتهت No manual recovery action is required فيقوم الطالب بالضغط على زر Exit للخروج

٨. قم بالتأكد من أن العطل قد إختفى.

نلاحظ أن أحيانا عملية الإسترجاع Recovery قد لا تحل المشكلة ففي هذه الحالة قد يكون السبب هو وجود تذبذب في ضغط الهواء Fluctuating Air Pressure أو عطل في الأقطاب المغناطيسية لأحد الصمامات أو ربما سبب آخر ويمكنك في هذه الحالة التواصل مع الصانع للوصول للحل الأمثل للمشكلة المسببة للعطل. ونوضح هنا مجموعة من التوصيات التي يوصى بها معظم صانعي ماكينات ال CNC لمنع أو للحد من ظهور هذا العطل :

١. يجب دائما التأكد من ضبط ضغط وحجم الهواء (pressure and volume of Air) الصحيح الموصى به في كتالوج الصانع للماكينة.






٢. التشحيم الدوري لذراع تثبيت الأداة والمكبس الغطاس والأجزاء المنزلة.




٣. استخدام مسامير مناسبة لتثبيت الأداة (Tool Stud) وغير متآكلة مع مراعاة عمل تشحيم دوري لها.



٤. لا تستخدم حوامل متآكلة للأداة (Worn Tool Holders).

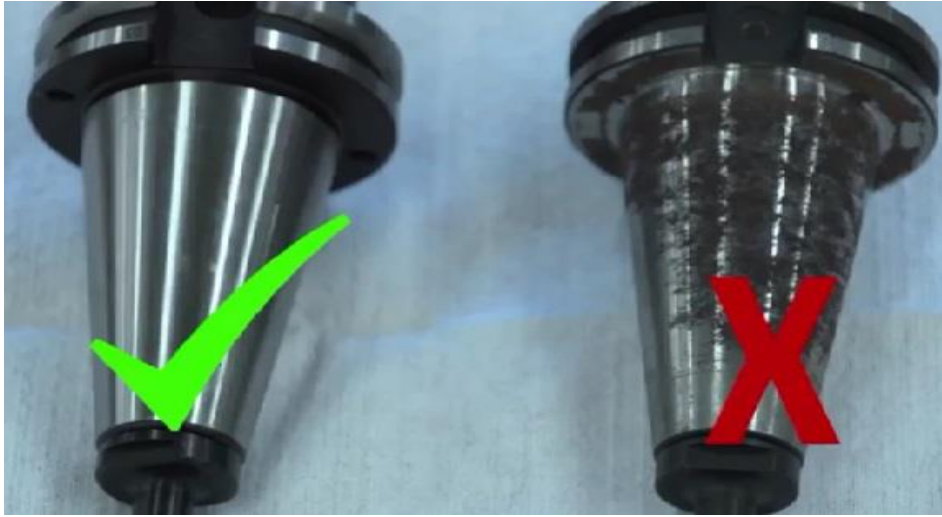

٥. حافظ على نظافة حوامل الأداة وتجويف محور الدوران ( Clean Tool holders and spindle taper).

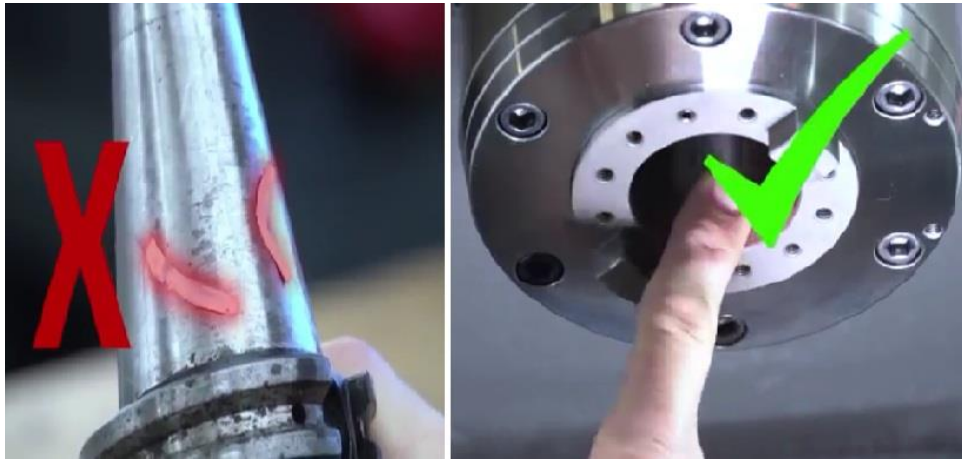

### تسجيل النواتج

يقوم الطالب بملء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

.....	إسم العطل
.....	سبب العطل
..... .....	الإجراءات المتخذة لحل المشكلة
..... .....	إقتراح الطالب لمنع تكرار العطل مرة أخرى
..... .....	الإستفادة التي حصل عليها الطالب من هذا التدريب

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يستكشف أسباب العطل باستخدام شاشة الحاسب.
			٣	ينفذ إسترجاع ألي ( Automatic Recovery ) باستخدام شاشة حاسب الماكينة.
			٤	ينفذ إسترجاع يدوي ( Manual Recovery ) باستخدام شاشة حاسب الماكينة والمهارة اليدوية.
			٥	يضبط ضغط وحجم الهواء ( pressure and volume of Air ) الصحيح الموصى به في كتالوج الصانع للماكينة.
			٦	يقوم بالتشحيم الدوري لذراع تثبيت الأداة والمكبس الغطاس والأجزاء المنزلقة.
			٧	يستخدم مسامير مناسبة لتثبيت الأداة ( Tool Stud ) وغير متأكلة وعمل تشحيم دورى لها.
			٨	يحافظ على نظافة حوامل الأداة وتجويف محور الدوران
			٩	يرتب مكان العمل و يتركه نظيفا

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٠ دقيقة:

١. عمل إسترجاع ألي (Automatic Recovery) باستخدام شاشة حاسب الماكينة.
٢. عمل إسترجاع يدوي (Manual Recovery) باستخدام شاشة حاسب الماكينة والمهارة اليدوية.

## وجود إهتزاز عالي وضوضاء فى وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية (Vibration and Noisy Hydraulic Power unit)

تدريب رقم	٥	الزمن	٨ ساعات
-----------	---	-------	---------

### أهداف

أن يستطيع المتدرب التعرف على المكونات الرئيسية لوحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية ويتعرف على الأسباب المؤدية إلى الإهتزاز العالى والضوضاء فيها وكيفية عمل الصيانة الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة هذه الوحدة.

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
<ul style="list-style-type: none"> <li>نظارة واقية.</li> <li>قفاز لليد.</li> <li>فوطه تنظيف.</li> <li>مفتاح عزم.</li> <li>مرآة عاكسة.</li> <li>كشاف.</li> <li>جردل.</li> <li>مضخة يدوية.</li> </ul>	زيت هيدروليكي.


هذا التمرين غير ملزم تنفيذه عمليا على الماكينة ويمكن شرحه بشكل توضيحي أو حسب تعليمات المدرب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة و شروط الصيانة الخاصة بالماكينة مع الشركة المورد.



### المعارف المرتبطة بالتدريب

#### وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية (HPU) Hydraulic Power Unit :

هى الوحدة المسؤولة عن إمداد ماكينة ال CNC بالطاقة اللازمة لتشغيل المكابس (Actuators) المسؤولة عن حركة كلا من منجلة الشغلة (Chuck) والغراب المتحرك (Tail Stock) للمحور الرابع ومحور الدوران (Spindle) وقرص المظلة (Umbrella Carousel Tool Changer) وألات التشغيل (Tools) وغيرها..... فى كلا من ماكينات الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC. ويوضح شكل ٥٨ بعض أجزاء ماكينة الفرايز CNC التى تعمل بطاقة الهيدروليكي

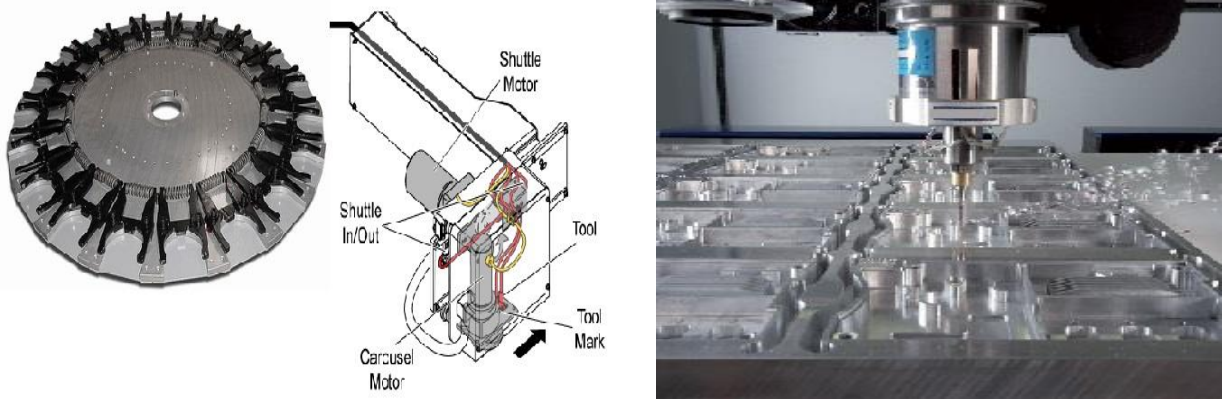


شكل رقم ٥٨: بعض أجزاء ماكينة ال CNC التي تعمل بطاقة الهيدروليك

### مكونات وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية :

يوضح شكل ٥٩ المكونات الأساسية لوحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية حيث تتكون من المكونات الآتية :

١. خزان.
٢. مضخة هيدروليكية.
٣. فلتر.
٤. خرطومي إمداد ورجوع.

كما يتبين أيضا من الشكل أنه يمكن تعشيق كلا من المضخة والمحرك الكهربائي في الوضع الأفقي أو الرأسى كما أن في حالة الوضع الرأسى يمكن للمضخة أن تكون فوق سطح الخزان مباشرة أو تكون بداخله. ولا يقتصر دور الخزان على تخزين كمية الزيت اللازمة لإنتاج الطاقة فقط بل تسمح جدران الخزان بانتقال الحرارة من الزيت إلى البيئة المحيطة به لخفض درجة حرارته. كما يحتوى قاع الخزان على شريحة مغناطيسية تقوم بجذب الشوائب المعدنية من الزيت العائد من الماكينة حتى لا يتم سحبها بواسطة المضخة مرة أخرى مما قد يؤدي إلى أعطال أخرى كثيرة.

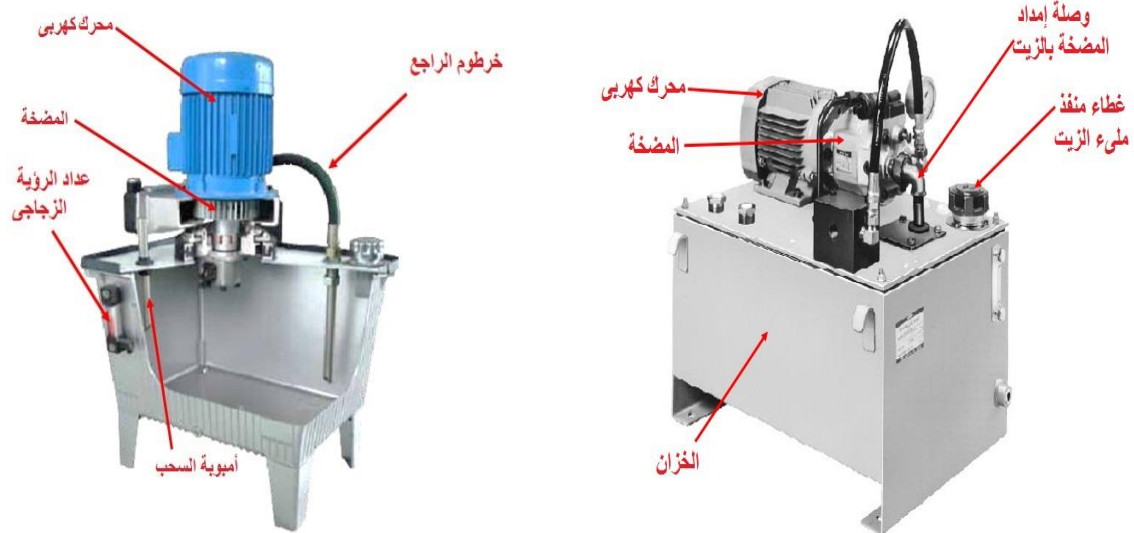


شكل رقم ٥٩: المكونات الأساسية لوحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية

وعادة ما يحدد حجم الخزان بأن يكون ثلاثة أضعاف مقدار معدل التدفق الخارج من المضخة (معدل التفريغ) بمعنى أنه إذا كان معدل تفريغ المضخة على سبيل المثال خمسة جالون في الدقيقة الواحدة 5 GPM فيكون حجم الخزان اللازم لهذه المضخة هو خمسة عشر جالونا 15 Galon ومن الممكن أن يتغير وضع الخزان بالنسبة للمضخة فليس دائما يكون الخزان أسفل المضخة فهناك أشكال أخرى من وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية يكون فيها الخزان أعلى من المضخة كما هو موضح بشكل ٦٠ حيث يتيح هذا الوضع إمكانية فك غطاء سطح الخزان وعمل صيانة داخلية له دو الحاجة إلى فك وإزالة المضخة والمحرك الكهربى كما يحمى هذا الوضع أو يقلل من ظاهرة تجويف المضخة (Pump Cavitation) ويعطى ميزة تبادل حرارى أكبر بين جدران الخزان والهواء المحيط به.



شكل رقم ٦٠: وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية ذات الخزان العلوى

وتوجد أنواع كثيرة من المضخات ولكن عادة ماتستخدم المضخة الترسية فى وحدة إنتاج القدرة ويوضح شكل ٦١ المكونات الرئيسية للمضخة الترسية وطريقة عملها. حيث تتكون من ترسين أحدهما يسمى قائد (Drive) والآخر منقاد (Driven) فالترس القائد يأخذ حركته الدورانية من المحرك الكهربى بينما الترس الأخر ينقاد معه للدوران بسبب منطقة التعشيق أو التماس بينهما ويحتوى هيكل المضخة على منفذ لدخول الزيت متصل بالخزان ومنفذ آخر للخروج يتصل بصمامات التحكم (Control Valves) عبر خرطوم نقل الزيت.

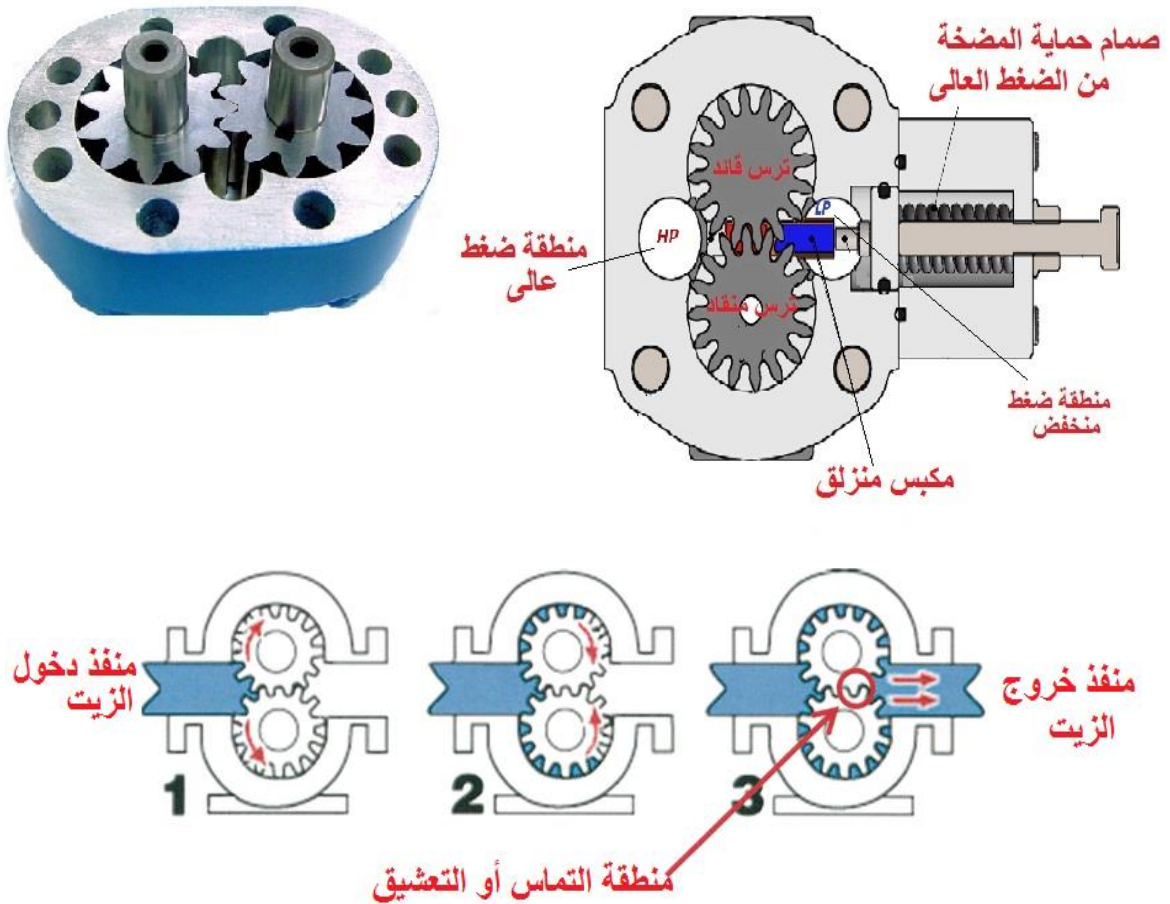

شكل رقم ٦١: تكوين وطريقة عمل المضخة الترسية.




## ظاهرة دخول الهواء (التهوية) Aeration:

هي ظاهرة إختلاط الهواء مع الزيت الموجود فى النظام الهيدروليكي وينتج عنه إهتزاز عالى فى المضخة مع صوت ضجيج.

### أسباب ظاهرة التهوية:

١. إنخفاض مستوى زيت الهيدروليك فى الخزان.
  ٢. دخول الهواء من خلال موانع التسرب الخاصة بعمود إدارة المضخة (Pump Shaft Seals)
  ٣. إرتفاع خط الرجوع عن مستوى سطح الزيت الموجود بالخزان.
  ٤. وصلات خط الأمداد غير المحكمة (Loose Fittings in Supply Line).
  ٥. تشغيل محور الدوران (Spindle) عند سرعات عالية.
  ٦. تشغيل قابض الشغلة (Chuck) عند ضغوط عالية.
- ويوضح شكل ٦٢ (أ، ب، ج، د) حدوث ظاهرة التهوية Aeration فى ماكينة ال CNC نتيجة تشغيل محور الدوران عند سرعات عالية.

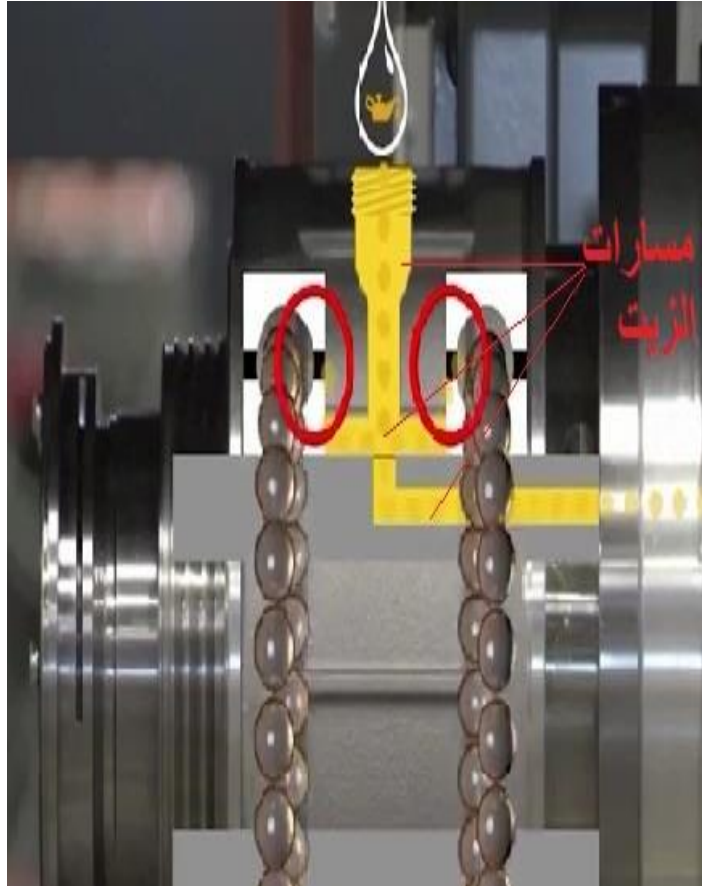

(أ) مسارات زيت الهيدروليك داخل محور الدوران



(ب) دخول هواء الى الزيت



(ج) اختلاط الهواء مع الزيت



(د) رجوع هواء الى الزيت الى الخزان

شكل رقم ٦٢: حدوث ظاهرة التهوية Aeration في ماكينة ال CNC

### خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل أو ورشة CNC
٢. قم بالضغط على زر الطوارئ لضمان توقف وحدة الطاقة الهيدروليكية ( Hydraulic Power Unit ) تماما عن العمل حيث إن إجراء الفحص أثناء عمل المضخة قد يسبب إصابات خطيرة للمتدرب.



شكل رقم ٦٣: الضغط على مفتاح الطوارئ

٣. قم بفحص مستوى الزيت فى الخزان من خلال فتحة الرؤية والتأكد من مستوى الزيت أعلى من علامة "الأقل Min." ولو بقليل وإلا توجب حينها تغيير الزيت و اقل من علامة "الاقصى Max".



٤. قم بفحص درجة حرارة الزيت أيضا (في بعض الموديلات) حيث يجب أن لا تزيد عن المدى من ( : 37°C) ويجب التنويه هنا هلى أن فى حالة تشغيل الزيت عند درجة حرارة أعلى من 60°C يجب إضافة مبرد (Heat Exchanger or Cooler) إلى النظام ويتم تركيبه على خط رجوع الزيت إلى الخزان بحيث يتم تبريد الزيت على نحو قريب من الدرجة المرغوب فيها قبل دخوله الخزان حيث أن درجات الحرارة العالية تزيد من خاصية التأكسد فى الزيت وتقلل من لزوجته مما يؤثر على أداء الماكينة بالإضافة إلى حدوث ما يسمى بظاهرة التهوية (Aeration)


٥. فك غطاء ملء الزيت الموجود بأعلى الخزان وإستخدام مرآة عاكسة وكشاف لفحص الزيت ويجب التأكد من رؤية الزيت في قاع المصفاة الشبكية المثبتة أسفل فتحة ملء الزيت.



٦. قم بإستخدام عصا فحص الزيت Dip Stick (ان وجدت بجوار فتحة الخزان لبعض الموديلات) ليتم التأكد من أن مستوى الزيت في الخزان مناسب




٧. قم بفحص الفلتر والتأكد من نظافته وإستبداله إن لزم الأمر

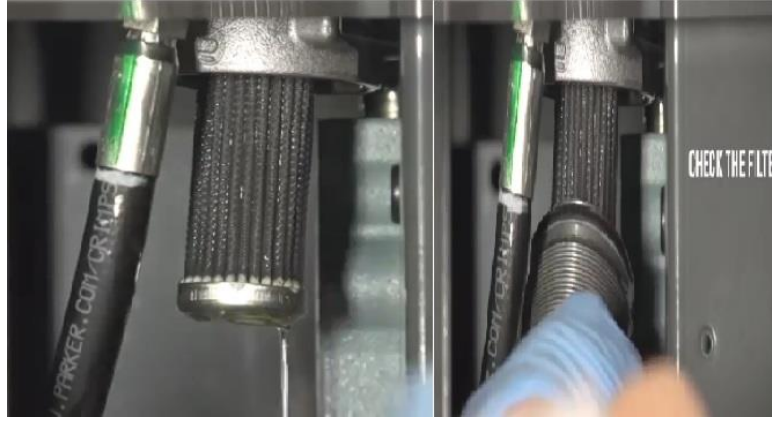

٨. لإظهار مدى أهمية مستوى الزيت الموجود في الخزان يقوم المدرب بخفض محتوى الزيت الموجود في الخزان إلى النصف مثلا ثم يقوم بتشغيل الماكينة عند سرعة بدائية 400 لفة في الدقيقة (400 rpm) بضغط قابض الطرف (Chuck Pressure) حوالي 300 PSI فيلاحظ الطالب حينها إرتفاع صوت المضخة مصدرا ضوضاء عالية وإهتزاز مؤشر عداد ضغط قابض الطرف بصورة غير مألوفة ويقوم المدرب بتعليم الطالب الخطوات التالية لخفض مستوى الأهتزاز والضجيج الصادر عن وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية.
٩. قم بخفض سرعة الدوران الماكينة حتى تلاحظ إنخفاض صوت الضوضاء الصادر من وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية



١٠. قم بخفض ضغط القابض لقيمة 200 PSI فينخفض نتيجة لذلك صوت الضوضاء الناتج عن وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية

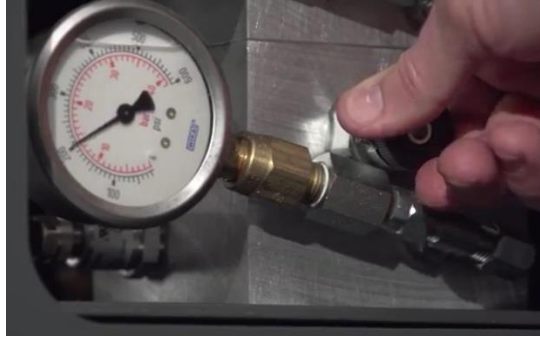

١١. قم باستخدام جردل يحتوى على الزيت الذى أزاله من الخزان ومضخه يدويه وقم بإعادة ملئ الخزان مرة أخرى فلاحظ أن صوت الضوضاء إختفى تماما



أن تشغيل الماكينة عند ضغط قابض للعدة عالى يؤثر بطريقة سلبية على أدائها ويؤدى إلى زيادة ظاهرة وجود هواء فى الزيت (Aeration) مما يؤدى إلى الإهتزاز العالى والضجيج فى وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية. كما ينصح صانعى الماكينات للتغلب على هذه المشكلة بتقليل زمن الدورة (Cycle Time) عن طريق زيادة زمن التغذية (Feed rate) من البرنامج الملحق بالماكينة مما يساعد على إنتاج نفس الكمية فى زمن أقل مما يتيح مدة أطول للراحة.



١٢. قم بفحص صوت وإهتزاز ودرجة حرارة المحرك الكهربى أثناء التشغيل والتأكد من أنها لا تزيد عن 75°C وإلا توجب التدخل لإكتشاف السبب فى زيادة درجة الحرارة كاتأكل رولمان البلى مثلا أو نقص طبقة التشحيم أو فقد المحاذاة مع المضخة (missalignment) أو غيرها من الأسباب الأخرى.

١٣. قم بفحص صوت ومعدل إهتزاز المضخة أثناء التشغيل.

## تسجيل النواتج

يقوم الطالب بملء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

.....	إسم العطل
.....	سبب العطل
..... .....	الإجراء المتخذ لحل المشكلة
..... .....	إقتراح الطالب لمنع تكرار العطل مرة أخرى
..... ..... .....	الإستفادة التي حصل عليها الطالب من هذا التدريب

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....

.....





## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معيار الأداء	تحقق		ملاحظات
		نعم	لا	
١	يطبق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يستطيع التعرف على المكونات الأساسية لوحدة إنتاج الطاقة الهيدروليكية.			
٣	يستطيع فحص فحص مستوى الزيت ودرجة حرارته من خلال Sight Glass.			
٤	يستطيع فحص فحص مستوى الزيت من خلال منفذ ملء الزيت.			
٥	يستطيع فحص فحص مستوى الزيت من خلال عصا فحص الزيت.			
٦	يستطيع فحص الفلتر والتأكد من سلامته.			
٧	يستطيع فحص المحرك الكهربى والتأكد من سلامته.			
٨	يستطيع فحص المضخة والتأكد من سلامتها.			
٩	يستطيع حل مشكلة الإهتزاز العالى والضوضاء الناتجة من وحدة إنتاج الطاقة الهيدروليكية.			
١٠	يرتب مكان العمل و يتركه نظيفا			

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

١. التعرف على مكونات وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية.
٢. حل مشكلة الإهتزاز العالى والضوضاء الناتجة من وحدة إنتاج الطاقة الهيدروليكية.

## الصيانة الوقائية لوحدة إنتاج الهواء المضغوط في نظام النيوماتيك الخاص بالماكينة ( Preventive Maintenance of Air Source ) (of Pneumatic System)

تدريب رقم	٦	الزمن	١٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

### أهداف

أن يستطيع المتدرب عمل صيانة وقائية للمكونات الأساسية لوحدة إنتاج الهواء الخاصة بنظام النيوماتيك كاضاغط الهواء (Air Compressor) ووحدة خدمة الهواء (Air Service Unit) و الذي يؤثر وجود أي خلل بهما تأثيرا مباشرا على عمل وأداء ماكينة ال CNC.

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
<ul style="list-style-type: none"> <li>نظارة واقية.</li> <li>قفاز لليد.</li> <li>فوطه تنظيف.</li> <li>مفتاح عزم.</li> <li>قمع مخروطي.</li> <li>كشاف.</li> <li>جردل.</li> <li>عداد قياس شد السير.</li> </ul>	زيت خاص بالضاغط.

هذا التمرين يمكن شرحه بشكل توضيحي بدون تنفيذه عمليا على الماكينة أو حسب تعليمات المدرب وشروط الصيانة الخاصة بالماكينة مع الشركة الموردة ويحددها المسؤول عن التدريب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة.





### المعارف المرتبطة بالتدريب

#### ٦-١ : الضاغط الهوائي (Air compressor)

وهو الجهاز المسئول عن تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة وضع مخزنة في صورة هواء مضغوط (Compressed Air) أو هو الجهاز المسئول عن توفير الكمية اللازمة من الهواء التي تحتاجها الماكينة لتحريك المشغلات (Actuator) المختلفة. ويستمد ضاغط الهواء حركته الدورانية من محرك كهربى (Electrical Motor) بطريقة غير مباشرة بواسطة سير نقل الحركة (Drive Belt) أو مباشرة عن طريق

عمود الإدارة (Crank Shaft) يرتكز على أحد طرفيه المحرك الكهربى وعلى الطرف الآخر ضاغط الهواء. وتوجد أنواع كثيرة من ضواغط الهواء مثل الضاغط المكبسى (Piston Compressor) وضاغط الطرد المركزى (Centrifugal Compressor) والضاغط اللولبى (Screw Compressor) والضاغط الحلزونى (Scroll Compressor)..... وغيرهم من الأنواع الأخرى. ويعد الضاغط المكبسى هو أكثر هذه الأنواع إنتشارا وإستخداما فى الأنظمة النيوماتيكية ويوضح شكل ٦٤ الضاغط المكبسى وطريقة وعمله.

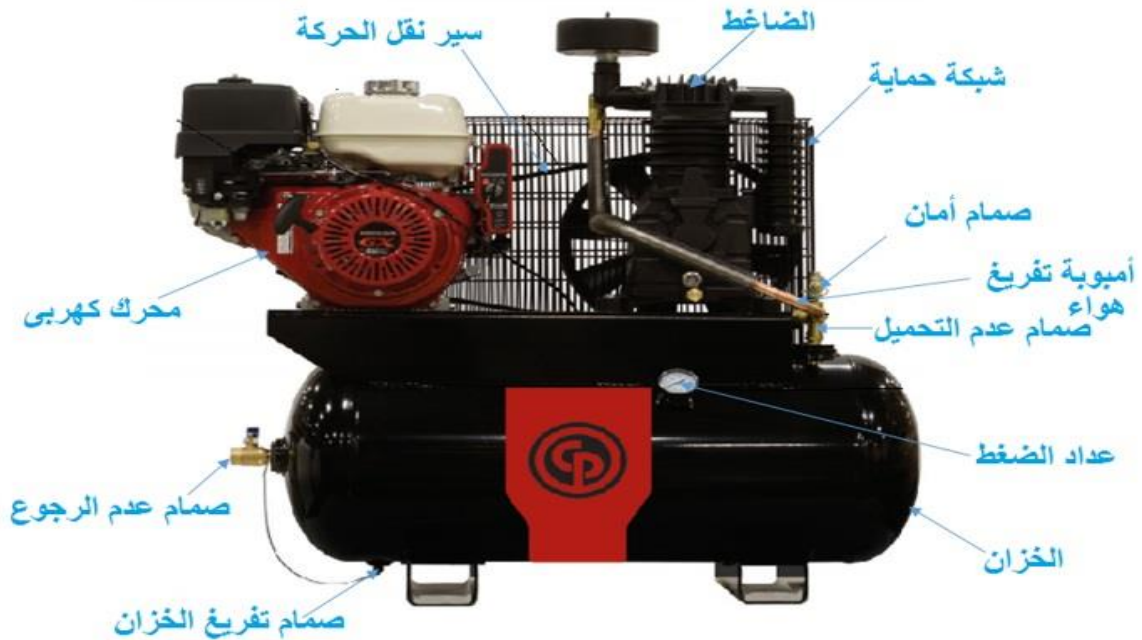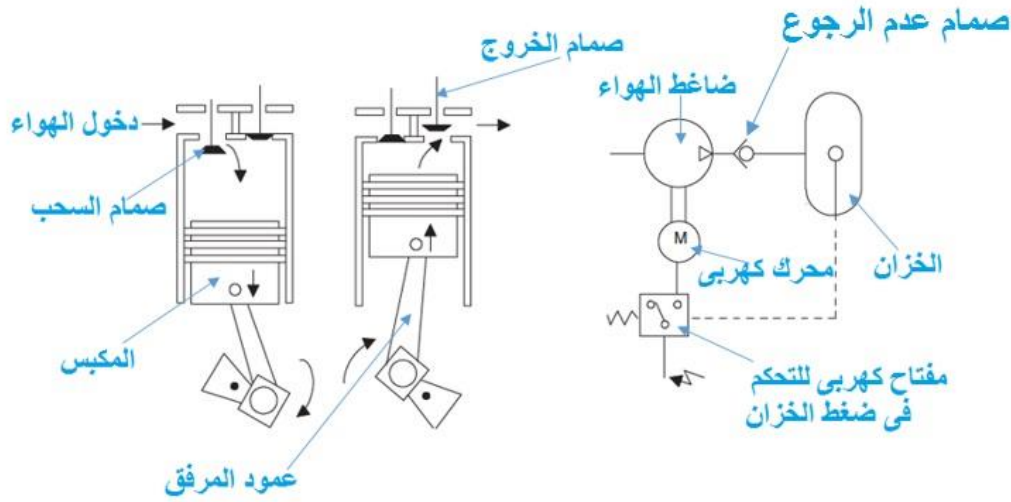

شكل رقم ٦٤: مكونات الضاغط المكبسى وطريقة عمله

### مكونات الضاغط المكبسى :

يتكون الضاغط المكبسى من ثلاثة مكونات رئيسية وهم :

١. **المحرك الكهربى** : وهو يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة دورانية (ميكانيكية) لتحريك الضاغط المكبسى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما أسلفنا.
٢. **الضاغط** : وهو يتكون من أسطوانة أو أكثر وتحتوى الإسطوانة الواحدة على صمامين أحدهما يسمى صمام السحب أو الدخول (Intake Valve) والآخر يسمى صمام الخروج أو التفريغ (Exit Valve) ومكبس (Piston) يقوم بتحويل الحركة الدورانية (Rotational Mtion) إلى حركة ترددية (Reciprocating Motion) أى صعودا وهبوطا بين نقطتين أحدهما تسمى النقطة الميتة العليا والأخرى تسمى النقطة الميتة السفلى حيث يسبب هبوط المكبس فرق فى الضغط بين داخل الإسطوانة وخارجها فيحدث تخلخلا يؤدي إلى فتح صمام السحب ودخول الهواء إلى داخل الإسطوانة وأثناء حركة صعود المكبس يتم إغلاق صمام السحب وضغط الهواء المسحوب فى حيز صغير فتزداد قيمة ضغط الهواء حتى يصبح قادرا على فتح صمام الخروج ويتدفق الهواء المضغوط إلى الخزان ليتم استخدامه بواسطة النظام النيوماتيكي لأداء العمليات المختلفة داخل ماكينة الCNC.
٣. **الخزان** : وهو الحيز الذى يتجمع بداخله الهواء المضغوط الخارج من الضاغط حتى تصبح قيمة الضغط داخله مساوية لقيمة الضغط المطلوب لأداء المهام المختلفة داخل الماكينة وتوجد مجموعة من الصمامات على الهيكل الخارجى للخزان كصمام عدم الرجوع (Check Valve) والذى يسمح للهواء بالتدفق فى إتجاه واحد فقط وهو إتجاه الخروج من الخزان ، وصمام التفريغ ( Drain Valve) والذى يتم فتحه أثناء الصيانة لتفريغ الشوائب وقطرات الماء المتجمعة فى قاع الخزان ، وصمام تنظيم الضغط (Pressure regulating Valve) والذى بواسطته يتم ضبط والتحكم فى قيمة الضغط الخارج من الخزان إلى النظام النيوماتيكي عند قيمة معينة حسب الحاجة ، ومفتاح الضغط الكهربى (Electrical Pressure Switch) والذى يتم التحكم به بواسطة ضغط الهواء الموجود داخل الخزان حيث عندما يصل الضغط داخل الخزان عند قيمة معينة يتم فتح المفتاح الكهربى فيفصل الكهرباء عن المحرك ويتوقف عن الدوران ومن ثم يتوقف الضاغط أيضا عن الدوران ويتم تثبيت الضغط داخل الخزان عند هذه القيمة وعندما يقل الضغط داخل الخزان يغلق المفتاح الكهربى ويسمح بمرور الكهرباء فيدور كلا من المحرك والضاغط. ويوضح شكل ٦٥ كلا من صمامى تنظيم الضغط وعدم الرجوع ومفتاح الضغط الكهربى.



صمام تنظيم الضغط



صمام عدم الرجوع



مفتاح الضغط الكهربى


شكل رقم ٦٥: صمامى تنظيم الضغط وعدم الرجوع ومفتاح الضغط الكهربى

## ٢-٦ : وحدة خدمة الهواء Air Service Unit

وهى وحدة تقوم بخدمة معالجة الهواء وإعداده قبل دخوله النظام وتركب هذه الوحدة فى الخط الواصل (أمبوبة أو خرطوم) بين الخزان وبقية عناصر النظام النيوماتيكي. وتتكون هذه الوحدة من ثلاثة عناصر أساسية وهم كالأتى :

١. **الفلتر Filter** : وهو يقوم بتنقية الهواء من الشوائب والرواسب المتعلقة به قبل دخوله للنظام حتى لايتسبب فى إنسداد منافذ الدخول والخروج الموجودة فى الصمامات كما يحتوى الفلتر أيضا على ما يسمى بفاصل أو عازل الماء الذى يقوم بفصل وإمتصاص جزيئات بخار الموجودة فى الهواء حتى لا تسبب فى تآكل الأجزاء الداخلية للنظام.
٢. **صمام تنظيم الضغط Pressure Regulator** : وهو يقوم بضبط الضغط الخارج من الخزان عند قيمة معينة بحيث أنه يحافظ على ثبوت هذه القيمة بغض النظر عن التذبذب أو التغير فى قيمة الضغط داخل الخزان.
٣. **المزيت Lubricator** : وهو عبارة عن غرفة صغيرة تحتوى على كمية من الزيت تقوم بترذيده ورشه على جزيئات الهواء قبل دخوله إلى النظام لتقوم قطرات الزيت بتزييت المكونات الداخلية للنظام كأعمدة تبديل الأوضاع (Spool) الموجودة فى الصمامات والمكابس والأقراص الدوارة الموجودة الأسطوانات (Pneumatic Culinder) والمحركات الدوارة النيوماتيكية (Pneumatic Motors).

ويوضح شكل ٦٦ وحدة خدمة الهواء والرمز المعبر عنها بالإضافة إلى التركيب الداخلى لمزيت الهواء.

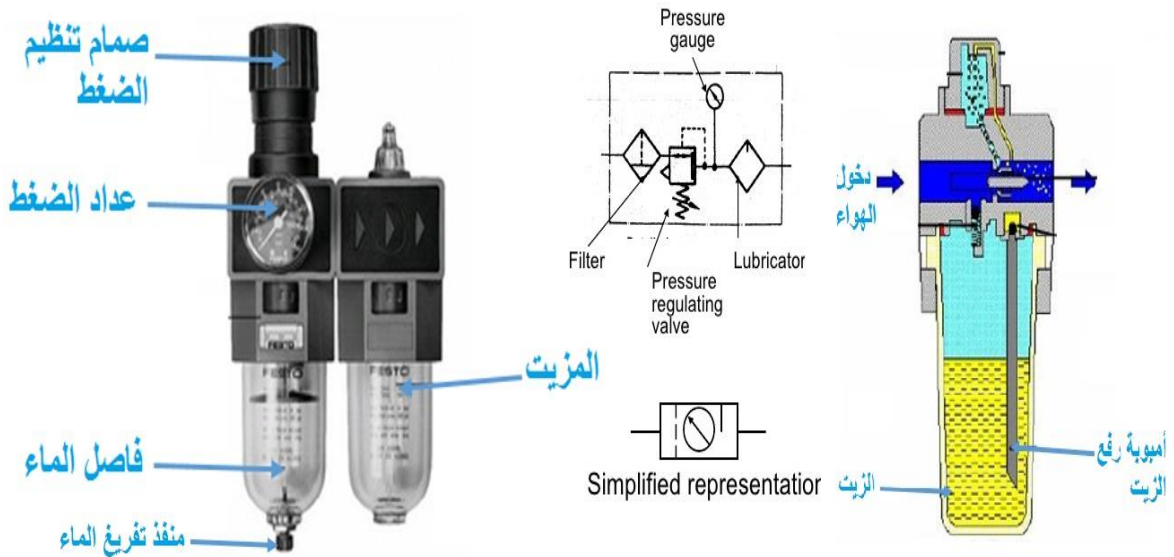

شكل رقم ٦٦: وحدة خدمة الهواء والرمز المعبر عنها بالإضافة إلى التركيب الداخلي لمزيت الهواء

## خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبيق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل أو ورشة CNC.

٢. قم بفصل مفتاح الكهرباء الرئيسي عن الماكينة



شكل رقم ٦٧: فصل مفتاح الكهرباء الرئيسي

٣. قم بتفريغ الهواء من الخزان



شكل رقم ٦٨: تفريغ هواء الضاغط

٤. استخدم مفتاح وجردل لفتح منفذ الزيت ثم تفريغ الزيت من خزان تزييت الضاغط.



شكل رقم ٦٩: تفريغ الزيت

٥. قم بوضع جردل أسفل الفلتر ثم يقوم بتغييره حتى لا تتساقط أى قطرات زيت على الأرض وتتسبب في سقوط أحد زملائه.




شكل رقم ٧٠: تغيير الفلتر

٦. قم بفك غطاء صمام عدم التحميل وفحص غشاء الحاجز Diaphragm للتأكد من عدم وجود شروخ أو تشققات به وإذا وجد ذلك قم بإستبداله بأخر جديد ثم يقوم بتركيب الصمام مرة أخرى.



شكل رقم ٧١: فحص الغشاء Diaphragm

٧. قم بفحص صمام الأمان Safety Valve بشد الحلقة الموجودة في أعلاه كما بالشكل لأعلى ولأسفل والتأكد من أنه يعمل.

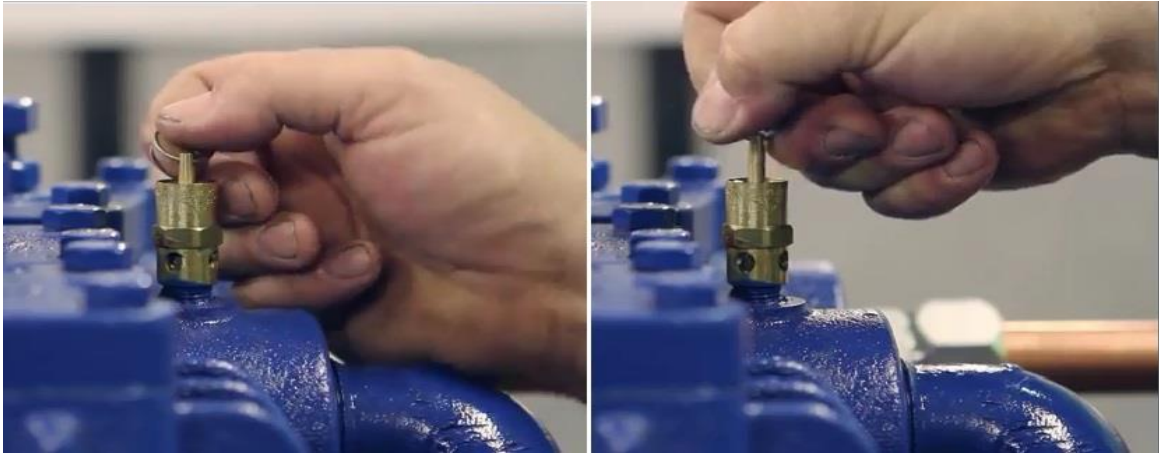

شكل رقم ٧٢: فحص صمام الامان

٨. قم بوضع قمع مخروطي في منفذ ملئ الزيت ثم قم بإحضار الزيت الخاص بالضاغط وقم بسكبه خلال القمع.



شكل رقم ٧٣: ملئ خزان الزيت

٩. قم باستخدام فوطة لمسح عصا الزيت ووضعها مرة أخرى في موضعها في هيكل الضاغط للتأكد من أن مستوى الزيت مناسب



شكل رقم ٧٤: تنظيف عصا الزيت قبل ارجاعها




١٠. قم بفك فلتر الهواء وفحص الجزء الداخلى له والتأكد من عدم وجود أى صداداً به أو إنسداده ثم قم بتركيبه مرة أخرى



شكل رقم ٧٥: فحص فلتر الهواء

١١. قم بفحص قوة شد سير Drive Belt نقل الحر من المحرك الكهربى للضاغط باستخدام عداد قياس شد السير وضبط شد السير كما تتأكد من عدم وجود تآكل أو أى شروخ جزئية فى السير وإن وجدت يستبدله على الفور بأخر جديد

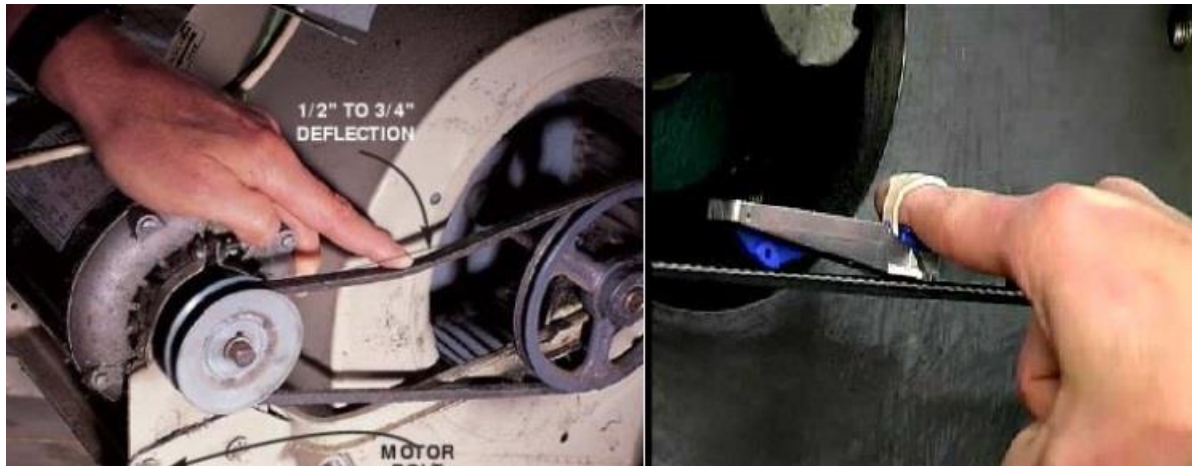

شكل رقم ٧٦: فحص سير الشد

١٢. قم بإعادة توصيل الكهرباء للماكينة لفترة ثم قم بفحص درجة حرارة المحرك الكهربى وتتأكد أنها لا تتعدى فى كل أحوال وظروف التشغيل  $75^{\circ}\text{C}$  ثم قم بسماع صوت المحرك وتتأكد من عدم وجود أى أصوات غير طبيعية كضوضاء عالية وإهتزاز أعلى من المعدل الطبيعى، وإن وجد ذلك قم بفصل الكهرباء أولاً ثم يقوم بفحص رولمان البلى ويتأكد من سلامته ووجوده طبقة شحم كافية عالية ثم افحص السير belt الواصل بين المحرك والضاغط مرة أخرى للتأكد من وضعيته وأنه تم تركيبه بطريقة صحيحة.

١٣. قم بفحص ضغط عداد وحدة خدمة الهواء أثناء عمل الماكينة وتأكد من أنه مساوى للقيمة المنصوص عليها فى كتالوج الصانع فإذا كانت القيمة المقروءة من العداد غير ذلك قم بسحب البكرة العلوية الموجودة أعلى صمام تنظيم الضغط لأعلى ثم قم بلفها (مع ملاحظة حركة مؤشر

عداد الضغط مع العلم أن لف البكرة مع عقارب الساعة يزيد قيمة الضغط ولفها عكس عقارب  
يقلل الضغط)




شكل رقم ٧٧: فحص ضغط عداد وحدة خدمة الهواء

١٤. قم بلف البكرة في الإتجاه الذى يحقق القيمة المطلوبة وليكن 6 bar مثلا وحين يصل مؤشر العداد لهذه القيمة يوقف الطالب دوران البكرة ثم يضغط على البكرة لأسفل ليضمن ثبات الضغط عند القيمة المضبوطة.



شكل رقم ٧٨: ضبط ضغط العداد (المنظم)

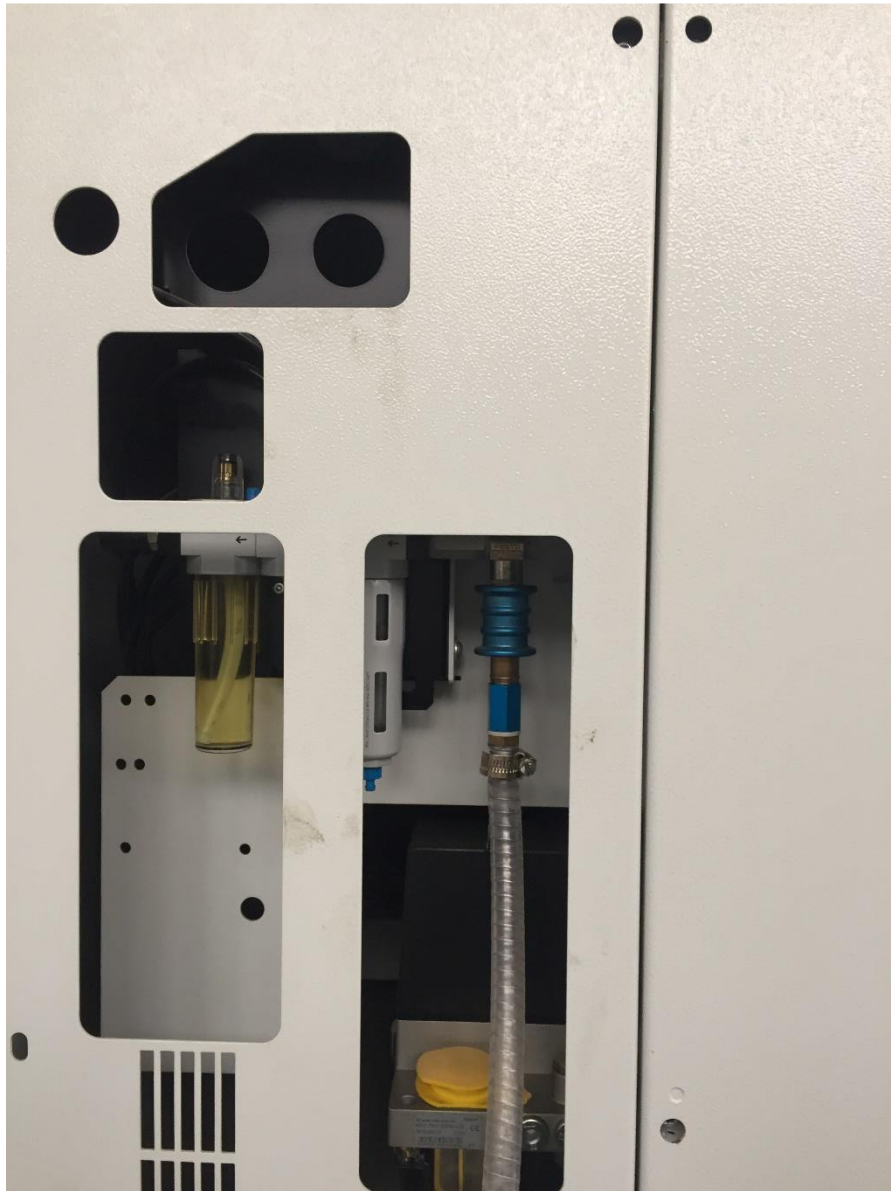

شكل رقم ٧٩: فحص مستوى زيت وحدة خدمة الهواء

## تسجيل النواتج

يقوم الطالب بملء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

اسم المدرسة/المعهد Name of Company						
.....						
قائمة صيانة الفحص لماكينة..... Machine Maintenance check List of .....						
القسم الكهربائي Electrical			القسم الميكانيكي Mechanical			Sr. No.
ملاحظات	علامة الفحص (✓ or ✗)	اسم الجزء الخاضع للفحص	ملاحظات	علامة الفحص (✓ or ✗)	اسم الجزء الخاضع للفحص	
		.....			.....	١
		.....			.....	٢
		.....			.....	٣
		.....			.....	٤
		.....			.....	٥
		.....			.....	٦
		.....			.....	٧
		.....			.....	٨
		.....			.....	٩
		.....			.....	١٠
قام بتنفيذ الفحص للأجزاء الكهربائية:			قام بتنفيذ الفحص للأجزاء الميكانيكية:			
.....			.....			
توقيع الطالب القائم بالمهمة:			توقيع الطالب القائم بالمهمة:			
.....			.....			
توقيع المشرف على الصيانة الميكانيكية:			توقيع المشرف على الصيانة الميكانيكية:			
.....			.....			

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يستطيع التعرف على المكونات الأساسية لوحدة إنتاج الهواء المضغوط.
			٣	يستطيع فحص فحص مستوى الزيت من خلال عصا فحص الزيت.
			٤	تغيير الزيت الخاص بتزييت ضاغط الهواء (Lubricating Oil of Air ) (Compressor).
			٥	يستطيع فحص المحرك الكهربى والتأكد من سلامته.
			٦	يستطيع فحص صمام عدم التحميل والتأكد من سلامته.
			٧	يستطيع فحص فلتر الهواء والتأكد من سلامته.
			٨	يستطيع فحص قوة شد سير نقل الحركة والتأكد من سلامته.
			٩	يستطيع قراءة قيم الضغط من عداد الضغط بطريقة صحيحة.
			١٠	يستطيع ضبط قيمة الضغط المطلوبة بإستخدام صمام تنظيم الضغط الخاص بوحدة خدمة الهواء
			١١	يرتب مكان العمل و يتركه نظيفا

**توقيع المدرب**

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

**الاختبار العملي**

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

١. التعرف على مكونات وحدة إنتاج الهواء المضغوط.
٢. عمل متطلبات الصيانة الوقائية لوحدة إنتاج الهواء المضغوط.

## تنظيف الصمامات ذات الملف الكهربى فى نظام النيوماتيك Maintenance of Solenoid Valves of Pneumatic System

٨ ساعة	الزمن	٧	تدريب رقم
--------	-------	---	-----------

### أهداف

أن يتعرف المتدرب على أنواع وطبيعة عمل الصمامات ذات الملف الكهربى وأن يقوم بتحديد وإكتشاف الأعطال الناتجة عنها والتي يؤثر وجود أى خلل بهما تأثيرا مباشرا على عمل وأداء ماكينة ال CNC وعمل الصيانة اللازمة.

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
نظارة واقية. قفاز لليد. فوطه تنظيف. مفتاح عزم. جهاز قياس فرق الجهد الكهربى.	رشاش تنظيف الصمامات.

هذا التمرين غير ملزم تنفيذه عمليا على الماكينة ويمكن شرحه بشكل توضيحي أو حسب تعليمات المدرب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة و شروط الصيانة الخاصة بالماكينة مع الشركة الموردة.



### المعارف المرتبطة بالتدريب

#### ١-٧ : أنواع الصمامات


تنقسم الصمامات التى يعتمد عليها نظام النيوماتيك الخاص بماكينة ال CNC فى عمله إلى ثلاثة أنواع وهم كالأتى:

١. صمامات التحكم فى الإتجاه Direction Control Valves
٢. صمامات التحكم فى الضغط Pressure Control Valves
٣. صمامات التحكم فى معدل التدفق Flow Control Valves

وسوف نركز في هذا الجزء على صمامات التحكم في الإتجاه وسوف نتعرف على وظيفتها داخل الماكينة وعلى أنواعها المختلفة وطريقة عملها.

### ٧-١-١ صمامات التحكم في الإتجاه :

وهي الصمامات التي تتحكم في إتجاه حركة الهواء المضغوط داخل نظام النيوماتيك الخاص بالماكينة ومن ثم تتحكم في إتجاه حركة المشغلات الميكانيكية (Actuators) كالأسطوانات (Cylinders) ومحركات الهواء الدوارة (Air Motors) والتي تقوم بأداء المهام المختلفة داخل الماكينة كتثبيت قطعة العمل (الشغلة) وأداء العمليات المختلفة كالتقّب وتقليل الأقطار وتسوية الأسطح وغيرها من العمليات المختلفة التي يمكن أن تقوم بها ماكينة الـ CNC. ويوضح شكل ٨٠ دائرة نيوماتيك تحتوي على صمام تحكم في الإتجاه يعمل على التحكم في إتجاه حركة الهواء القادم من وحدة إنتاج الهواء المضغوط ومن ثم يتحكم في إتجاه حركة دخول وخروج قضيب المكبس داخل الإسطوانة.

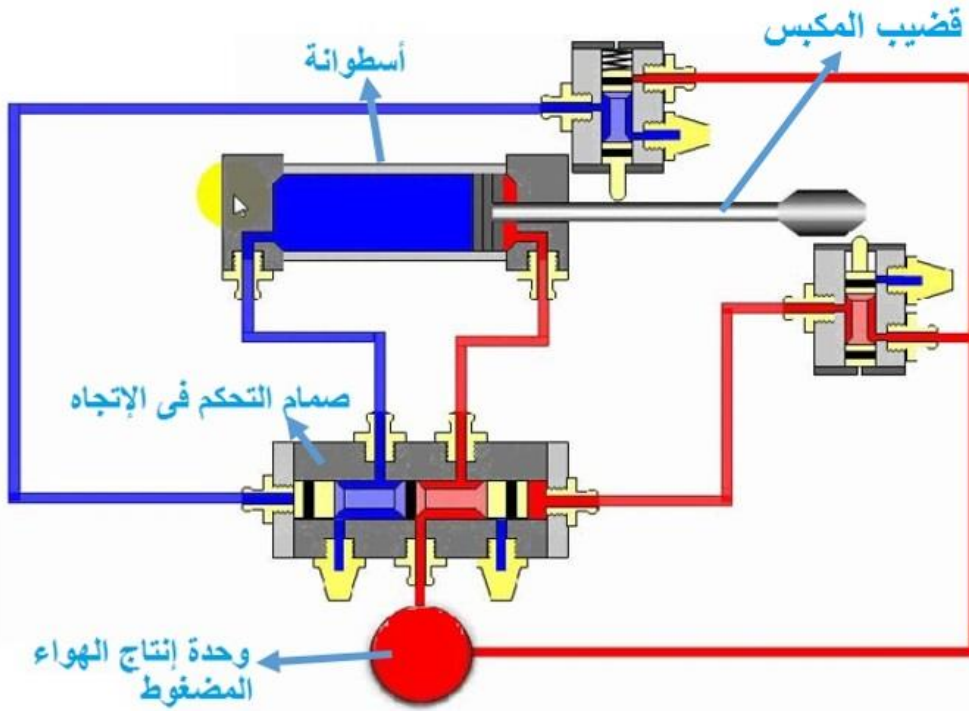

شكل رقم ٨٠: دور صمام التحكم في الإتجاه داخل دائرة نظام نيوماتيك

ويتم وصف أو تسمية صمامات التحكم في الإتجاه طبقاً لأربعة عوامل هي :

١. عدد المنافذ أو الفتحات الموجودة في الصمام No. of Ports
٢. عدد الأوضاع التي يمكن أن يعمل خلالها الصمام No. of Positions
٣. وسيلة تفعيل أو تشغيل الصمام Method of Activation
٤. وسيلة عودة الصمام إلى وضعه الأصلي Method of Return

فأما بالنسبة لعدد المنافذ أو الفتحات الموجودة في الصمام فهي تختلف من صمام لآخر طبقاً للوظيفة الذي يقوم بها فهناك صمامات تحتوي على منفذين وأخرى على ثلاثة وهناك أيضاً صمامات تحتوي على خمسة



منافذ. وأما بالنسبة لعدد الأوضاع التي يمكن أن يعمل خلالها الصمام فغالبية الصمامات المستخدمة في دوائر النيوماتيك الخاصة بماكينة الـ CNC تعمل خلال وضعين أو ثلاثة أوضاع. ويوضح شكل ٢-٣ صور مختلفة من صمامات التحكم في الإتجاه ذات عدد منافذ وأوضاع مختلفة كما يوضح التكوين الداخلي لها. وأما بالنسبة لوسيلة التفعيل أو التشغيل فهناك ثلاثة أنواع مختلفة من وسائل أو طرق التفعيل وهي كالآتي :


١. التفعيل اليدوي

٢. التفعيل الميكانيكي


٣. التفعيل الكهربى

فالتفعيل اليدوي قد يكون بواسطة الضغط على زر أو بدال أرضى أو بسحب سقاطة أو شد عصا.....إلخ. والتفعيل الميكانيكي قد يكون بواسطة ياي أو بواسطة ضغط الهواء أو بواسطة مكبس غطاس والتفعيل الكهربى عادة مايكون بواسطة ملف كهربى (Solenoid). ويوضح شكل ٨١ الوسائل المستخدمة لتنفيذ كلا من طرق الثلاث الثلاث. وأما بالنسبة لوسيلة عودة الصمام إلى وضعه الأسمى أو الأولى فهي إما أن تكون بواسطة ياي أو عن طريق أو وسيلة وسائل التفعيل الثلاث السابقة.

DIRECTION CONTROL	
Symbol	Designation
	صمام 2/2
	صمام 3/2
	صمام 5/3
	صمام 5/2

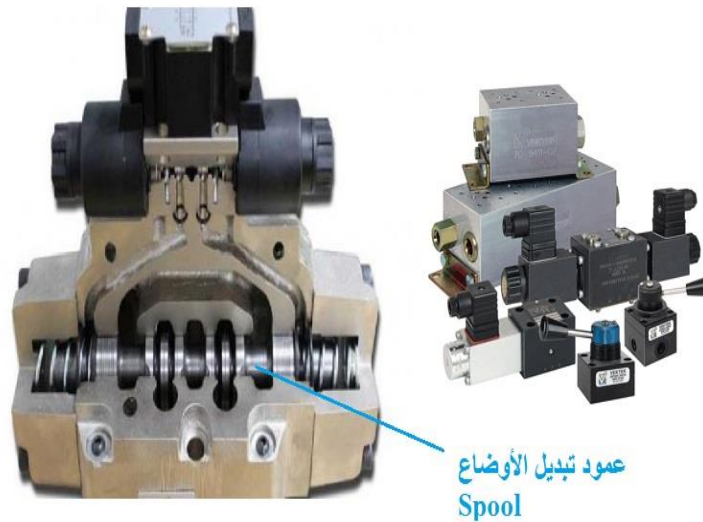


شكل رقم ٨١: صور مختلفة من صمامات التحكم في الإتجاه ذات عدد منافذ وأوضاع مختلفة كما يوضح التكوين الداخلي لها

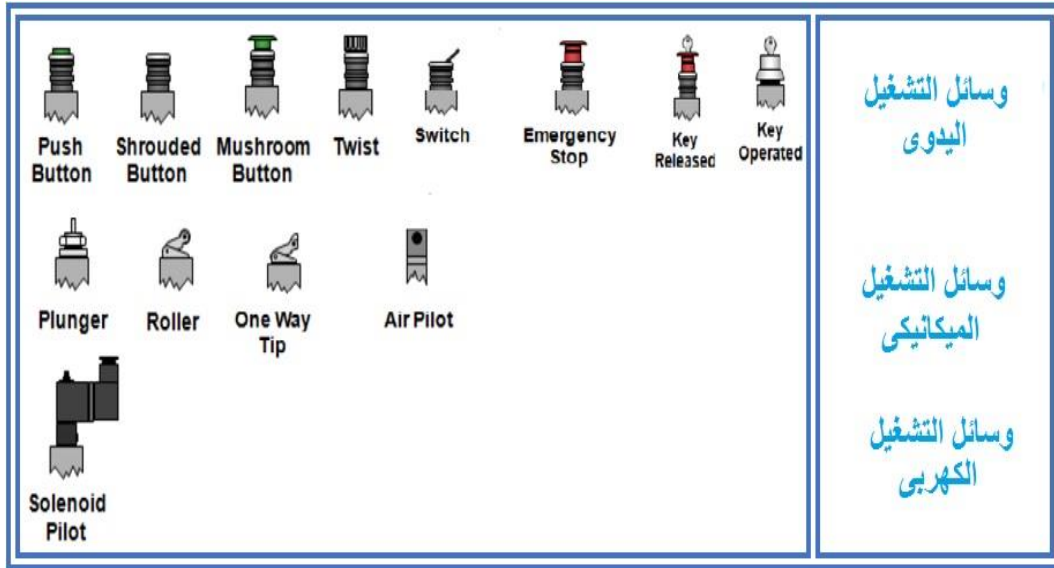


شكل رقم ٨٢: الوسائل الثلاث المستخدمة لتفعيل أو تشغيل صمامات التحكم فى الإتجاه

تعد صمامات التحكم فى الإتجاه التى تفعل بواسطة التفعيل الكهربى هى أكثر صمامات التحكم فى الإتجاه إنشاراً أو إستعمالاً فى أنظمة النيوماتيك المستخدمة فى ماكينات ال CNC وتوجد أنواع مختلفة من هذه الصمامات لكلا منها إستخدامه ووظيفته داخل النظام ولا يسمح المجال هنا بالشرح التفصيلى لطريقة عمل هذه الصمامات وإستخداماتها المتعددة داخل النظام ولكن سنتطرق هنا لبعض هذه الأنواع ونتناوله بشيء من التفصيل. فغالبا مايتحتوى نظام النيوماتيك الخاص بالماكينه على صمامات من نوع 3/2 ونوع 5/2 ونوع 5/3 ذوى ملف كهربى وسنتطرق هنا لشرح كيف يقوم الملف الكهربى بتفعيل الصمام والتبديل بين الأوضاع الداخلية له.

يوضح شكل ٨٣ طريقة عمل الملف الكهربى فى صمام من نوع 3/2 وكيف يقوم بالتبديل بين الأوضاع الداخلية للصمام. حيث عندما يمر التيار الكهربى إلى الملف الذى يمر بمركزه قضيب من الحديد الممغنط يتولد مجال مغناطيسى وتعمل قوة المجال المغناطيسى على جذب القضيب الممغنط إلى الملف الكهربى دافعا معه مسمار الدفع ومن ثم عمود تبديل الأوضاع أيضا لتغيير مسار مرور الهواء داخل الصمام ويتم ضغط الياى الموجود داخل الصمام وعندما يتم فصل التيار الكهربى عن الملف يتلاشى المجال المغناطيسى وتتلاشى قوته فيعمل الياى المضغوط حينها على دفع عمود تبديل الأوضاع ومن ثم تغيير مسار مرور الهواء مرة أخرى وعودته إلى المسار الأولى. ويوضح شكل ٨٤ أيضا صورة لصمام 5/2 يفعل بواسطة ملف كهربى.

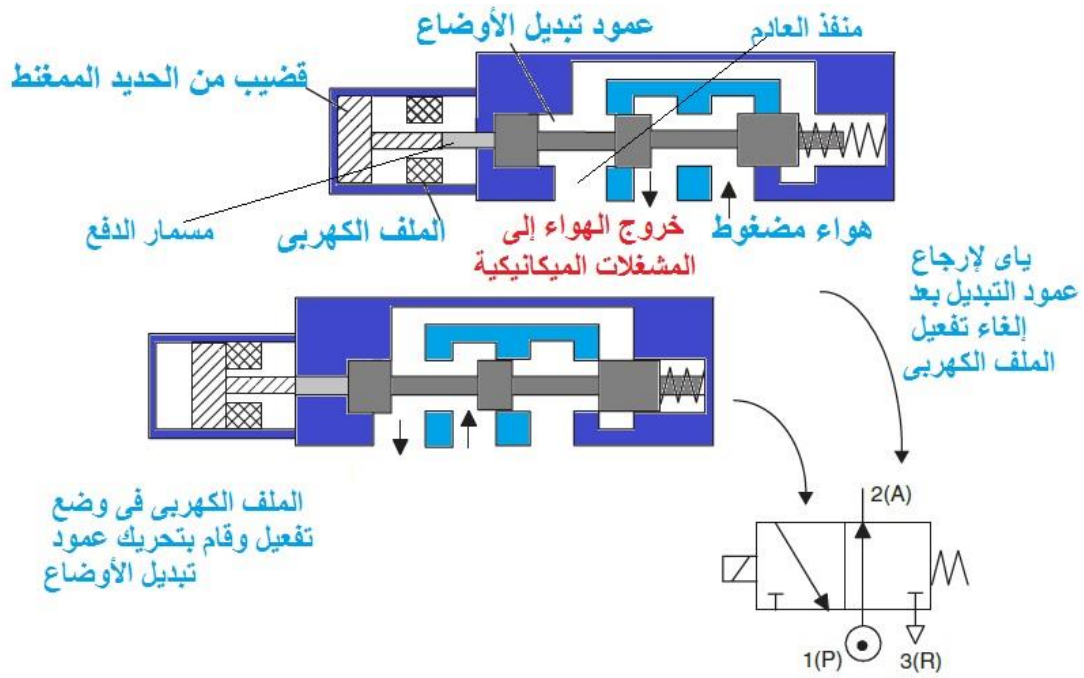

شكل رقم ٨٣: طريقة عمل الملف الكهربى فى صمام من نوع ٢/٣

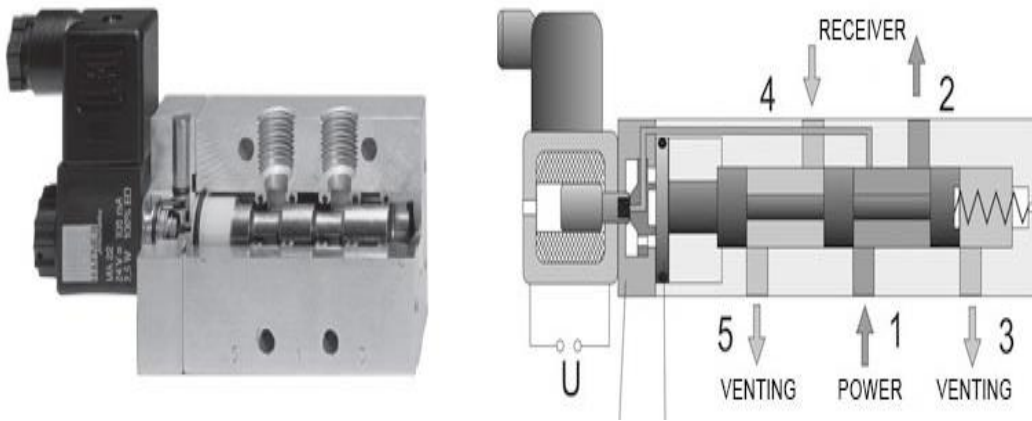


شكل رقم ٨٤: صمام ٢/٥ يفتح بواسطة ملف كهربى

## خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل أو ورشة ال CNC



٢. قم بفتح باب اللوحة التي تحتوى على الصمامات النيوماتيكية وأسلاك القدرة الخاصة بها
٣. قم بتحديد الصمام الذى يعتقد بأنه هو المسبب للعطل ليبدأ إختباره
٤. قم بإحضار جهاز قياس الجهد الكهربى وقيس جهد الأسلاك الخارجة من الصمام ذو الملف الكهربى Solenoid Valve إلى الجزء المراد تشغيله فإذا كانت قراءة الجهد صفر قم بفحص الأسلاك الموصلة الكهرباء لل Solenoid حتى تصل إلى موضع المشكلة أما إذا كانت قراءة الجهد عادية فهذا دليل على أنه ليس هناك مشكلة فى التوصيلات الكهربائية لهذا الصمام.

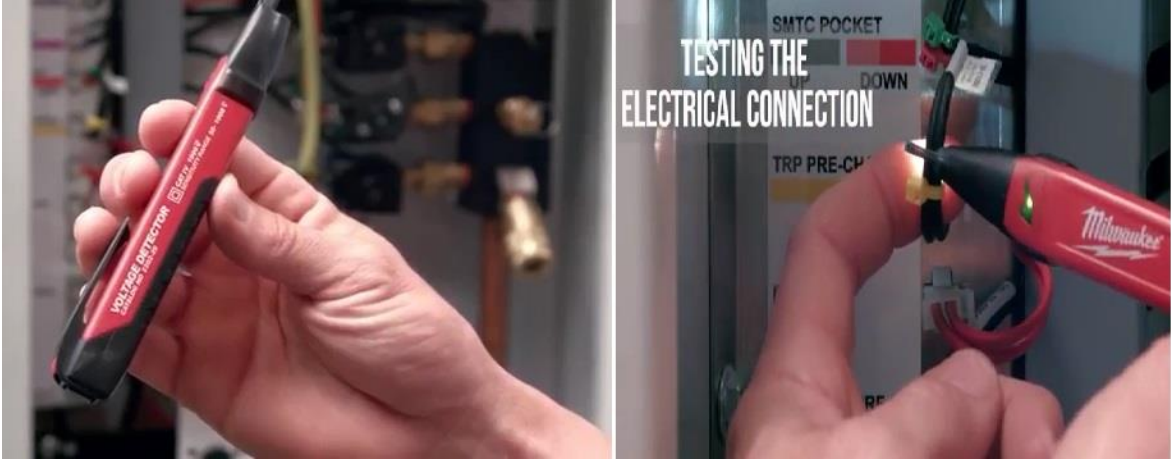



٥. قم بقراءة ضغط الهواء من عداد الضغط فإذا كان مطابق للقيمة المعتادة لعمل الماكينة فهذا دليل على أن الضاغط ووحدة خدمة الهواء يعملان بصورة جيدة فيقوم الطالب بفحص الصمام ذو الملف الكهربى لإحتمالية وجود خلل أو عطل داخلى فيه كتلف موانع التسريب أو إنسداد أحد منافذ الهواء أو غيره.



٦. قم بالضغط على زر التشغيل اليدوى Manual override button للصمام ذو الملف الكهربى والإستماع إلى صوت دخول وخروج الهواء من الصمام للتأكد من أن الصمام سليم من الداخل أو ليس به عطل ميكانيكى.




٧. قم بنزع خرطوم الهواء الخارج من الصمام ذو الملف الكهربى والضغط على زر التشغيل اليدوى Manual override للتأكد من خروج الهواء بسرعة من الصمام وأنه يعمل بكفاءة فإذا لم يشعر الطالب بخروج الهواء أو أن الهواء يخرج ببطء يعلم حينها بأن هناك مشكلة ميكانيكية فى الصمام ويتوجب عليه حينها تنظيف الصمام.

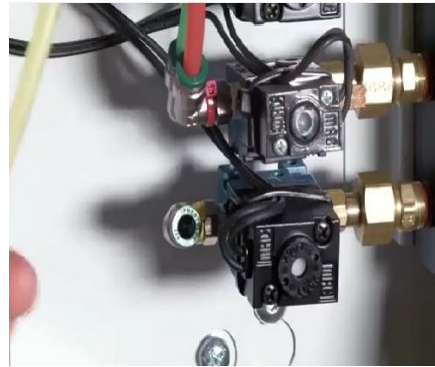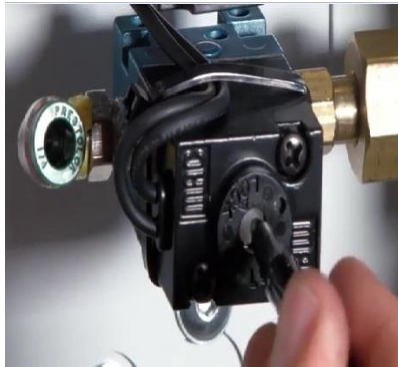

٨. قم بقفل مفتاح مرور الهواء للصمامات Shut off valve لتنظيف الصمام ذو الملف الكهربى




٩. قم بالضغط على مفتاح Manual override ليخرج أى هواء موجود بالصمام

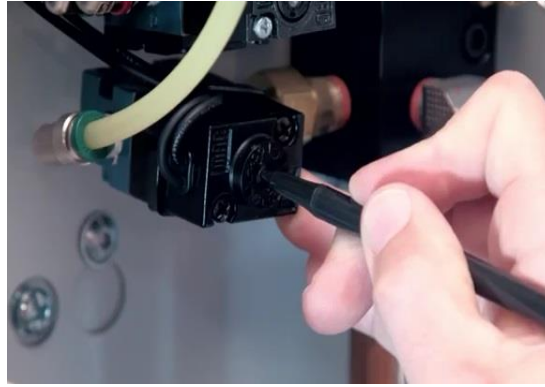

١٠. يقوم الطالب بإزالة خرطوم الهواء من الصمام بإستعمال يديه الإثنين



١١. قم بإزالة غطاء الأسلاك بحرص حتى لا يتسبب الغطاء بخدش أو قطع أحد الأسلاك وليتمكن من إخراج الصمام

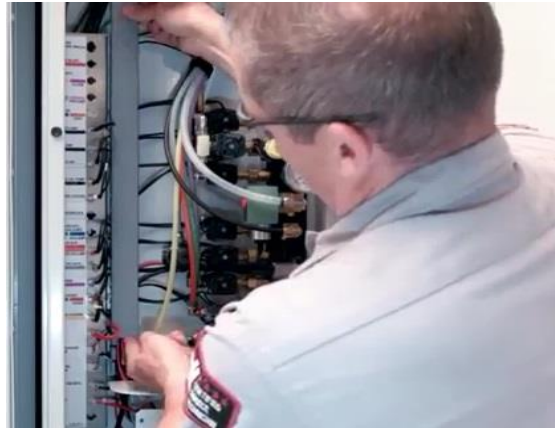


١٢. قم بإزالة وصلة الأسلاك الكهربائية الخارجة من الصمام ذو الملف الكهربى




١٣. قم بفك الصمام ذو الملف الكهربى باستخدام مفتاح مناسب وإزالته ثم وضعه على منضدة ليتم تنظيفه.




١٤. قم بإزالة وصلة دخول الهواء الموجودة على الصمام

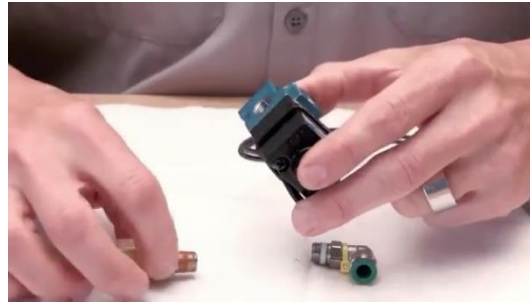

١٥. قم بملاحظة منفذ الوصلة التي أذالها فيجد أن به شريحة شبكية تعمل كفلتر للهواء الداخلى للصمام فيقوم بفحصها ويتأكد من إزالة أى شوائب أو رواسب متعلقة بها.

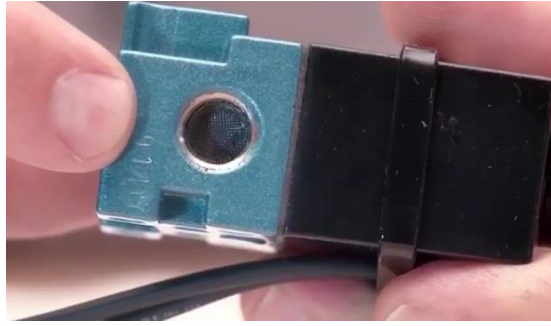

١٦. إحضر بخاخ تنظيف الصمام وإستخدامه لتنظيف الصمام من الداخل.

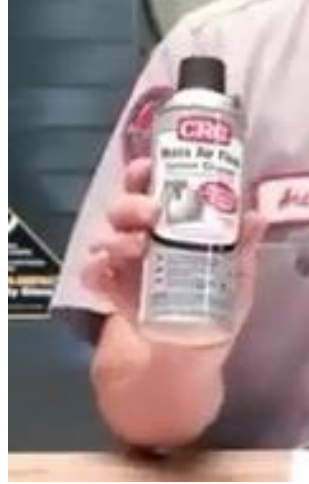


١٧. قم أولاً بالضغط على زر التشغيل اليدوي للصمام ليبدأ بتنظيف الصمام من الداخل باستخدام رشاش التنظيف.



١٨. قم برش سائل التنظيف من منفذ دخول الهواء مع مراعاة التبديل في الضغط على زر تشغيل الصمام اليدوي أثناء عملية الرش أى قم للضغط على الزر ويوقف الضغط ثم اضغط وتوقف وهكذا حتى تضمن وصول سائل التنظيف إلى كل مكان داخل الصمام وتتمكن من إزالة أى شوائب أو رواسب متعلقة داخل الصمام.




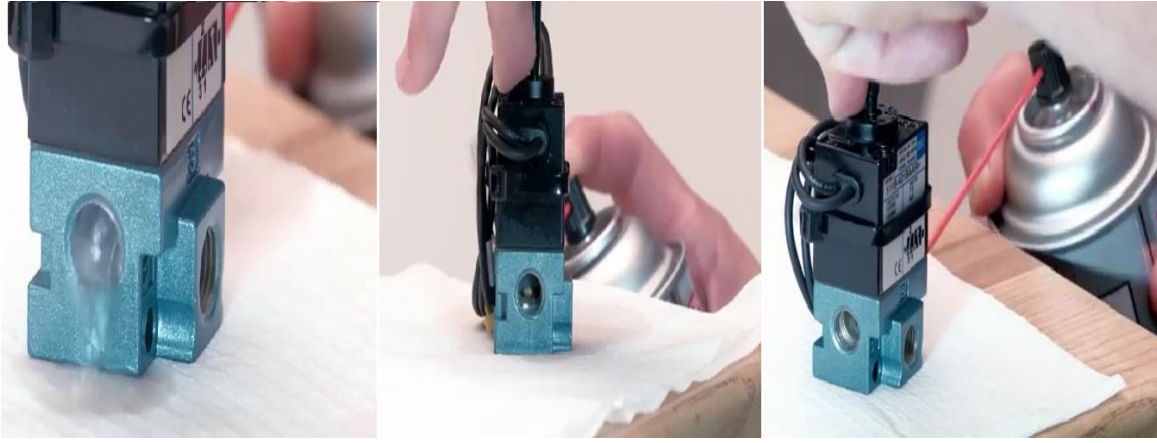

١٩. قم بإعادة تركيب الصمام ذو الملف الكهربى فى مكانه مرة أخرى داخل الماكينة.




٢٠. قم بإعادة تشغيل صمام مرور الهواء Shut off Valve للصمامات مرة أخرى ثم قم بالضغط على زر التشغيل اليدوى للصمام ولاحظ صوت خروج الهواء وتأكد من أنه يعمل.

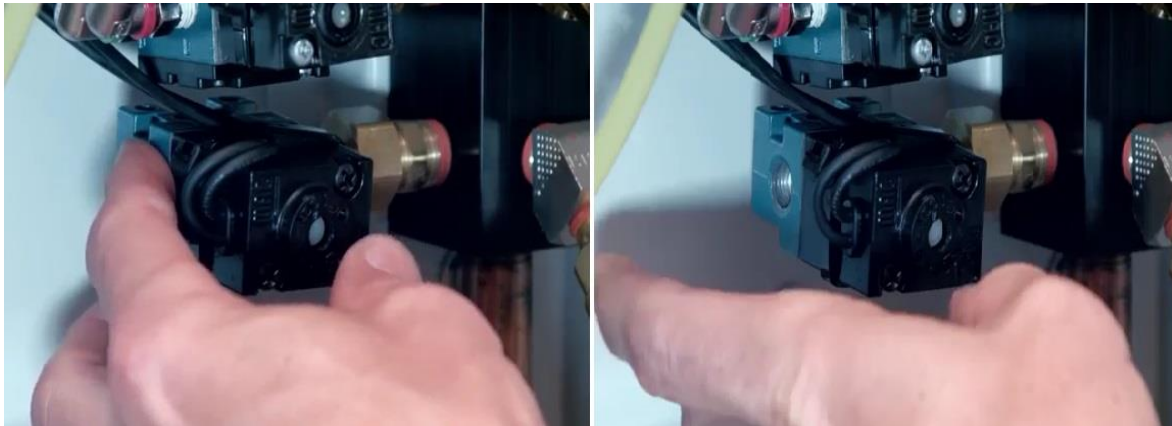

٢١. توقف عن الضغط على زر التشغيل اليدوى وقم بوضع إصبعك على منفذ خروج الهواء من الصمام لمدة حوالى ٣٠ ثانية لتتأكد من عدم وجود تسريب للهواء داخل الصمام ويجب مراعاة أنه فى حالة وجود تسريب داخلى فى الصمام أن تقوم باستبداله بأخر جديد.




٢٢. قم بإعادة تركيب خرطوم الهواء للصمام مرة أخرى.

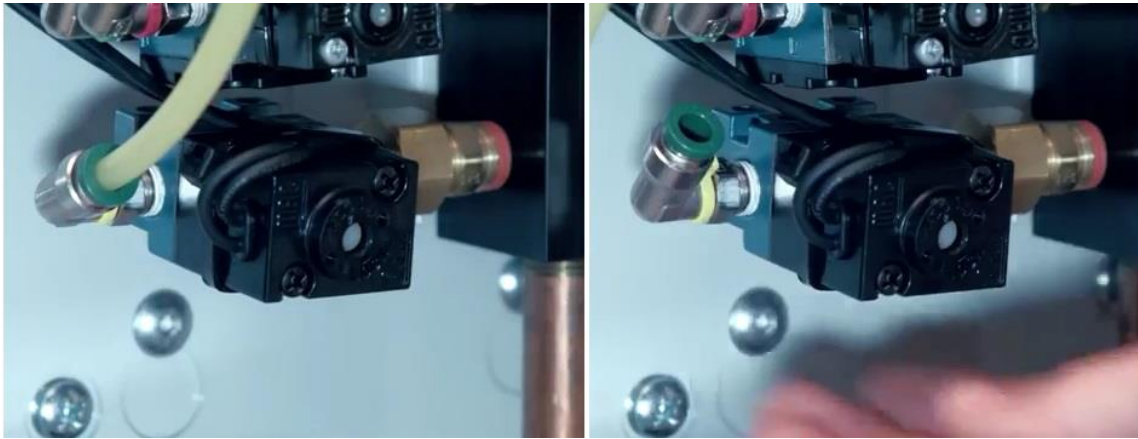

٢٣. قم باختبار بقية الصمامات الأخرى بنفس الطريقة.

من هذه الخطوات يتضح أنه إذا كان العطل الموجود بالماكينة متعلق بنظام النيوماتيك فأول ما يجب عليك القيام بفحصه هو الدائرة الكهربائية (Electrical Circuit) الخاصة بالنظام فإذا كانت سليمة تقوم بفحص مصدر الهواء فإذا كان الضغط الخارج منه ملائم تقوم بفحص الصمامات للتأكد من عدم وجود أى خلل أو عطل ميكانيكى بداخلها.

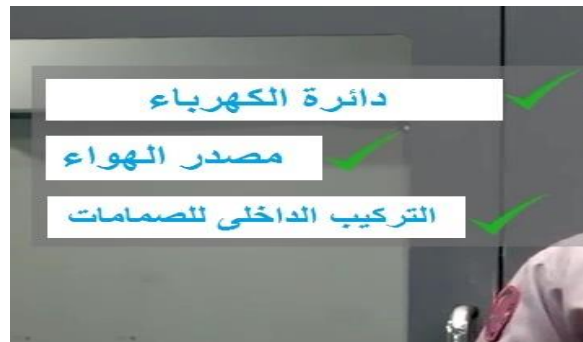

## تسجيل النواتج

يقوم الطالب بملء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

.....	إسم العطل
.....	سبب العطل
.....	الإجراءات المتخذة لحل المشكلة
.....	إقتراح الطالب لمنع تكرار العطل مرة أخرى
.....	الإستفادة التي حصل عليها الطالب من هذا التدريب

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يعرف على الصمامات ذات الملف الكهربي وأنواعها.
			٣	يفحص أسلاك الكهرباء الخاصة بالملف الكهربي للصمام.
			٤	يتأكد من عمل مصدر الهواء الخاص بنظام النيوماتيك للماكينة وأنه يعطى ضغط الهواء المطلوب.
			٥	يفحص الصمام ذو الملف الكهربي والتأكد من أنه يعمل بكفاءة.
			٦	يفك وإزالة الصمام دون إحداث أى ضرر بالدائرة التي يعمل من خلالها.
			٧	ينظف التكوين الداخلى للصمام وإزالة الرواسب الموجودة بداخله.
			٨	يركب الصمام فى موضعه مرة أخرى وتوصيل الأسلاك الكهربية الخاصة بالملف الكهربي بطريقة صحيحة بعد الإنتهاء من تنظيف الصمام.
			٩	يستطيع قراءة قيم الضغط من عداد الضغط بطريقة صحيحة.
			١٠	يتأكد من عمل الصمام بكفاءة بعد تركيبه.
			١١	يرتب مكان العمل و يتركه نظيفا

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادراً على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

١. فحص دائرة الكهرباء الخاص بنظام النيوماتيك.
٢. التأكد من أن مصدر الهواء يعطى الضغط المطلوب.
٣. فحص الصمام ذو الملف الكهربى والتأكد من عمله بطريقة صحيحة.
٤. تنظيف الصمام ذو الملف الكهربى وتركيبه فى موضعه بطريقة صحيحة.

## إستبدال بطارية لوحة التحكم ( Main Processor Battery ) (Replacement)

٨ ساعة	الزمن	٨	تدريب رقم
--------	-------	---	-----------

### أهداف

أن يستطيع المتدرب إستبدال بطارية لوحة التحكم المنتهية الشحن بأخرى جديدة.

### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
نظارة واقية. فوطه تنظيف. قفل لوحة كهرباء.	عدد ٢ بطارية ثابتة القدرة. لوحة مجهزة لتثبيت البطاريتين به. كماشة قطع أسلاك. أداة جمع بيانات USB Memory.

هذا التمرين غير ملزم تنفيذه عمليا على الماكينة ويمكن شرحه بشكل توضيحي أو حسب تعليمات المدرب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة و شروط الصيانة الخاصة بالماكينة مع الشركة الموردة.



### المعارف المرتبطة بالتدريب

البطارية المسؤولة عن إمداد لوحة التحكم الخاصة بماكينة ال CNC أو شكت على إنتهاء صلاحيتها وتفرغ شحنها وقام رئيسك بالعمل بإعطائك (الطالب) مهمة إستبدال البطارية بأخرى جديدة مع الأخذ بالإعتبار الحفاظ على ملفات التحكم الخاصة بالماكينة .

### خطوات تنفيذ التدريب


١. تطبيق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل.
٢. يجب فى البداية أخذ نسخة إحتياطية من ملفات التحكم الخاصة بالماكينة على فلاشة جمع البيانات.



٣. يقوم الطالب بالضغط على زر List Program
٤. ثم يقوم الطالب بعد ذلك بالضغط باختيار USB Device
٥. قم بالوصول الى القائمة الرئيسية ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على حفظ الكل Save all-Back up  
ثم قم بالضغط على زر Entre لإنهاء عملية الحفظ
٦. قم بالضغط على مفتاح Power off ليغلق الماكينة ويسحب مفتاح الطاقة الرئيسي Main Power  
لأسفل ليفصل الكهرباء تماما عن الماكينة ولا تبدأ بالعمل على إستبدال البطارية حتى ينطفئ نور  
اللمبة الإرشادية Led Lamp الموجودة على وحدة التشغيل Drive




٧. قم بتركيب مانع أو قفل على مفتاح وحدة الطاقة الرئيسي حتى يضمن عدم تشغيل الطاقة أثناء  
قيامه بإستبدال البطارية للحفاظ على سلامته الشخصية وسلامة الماكينة

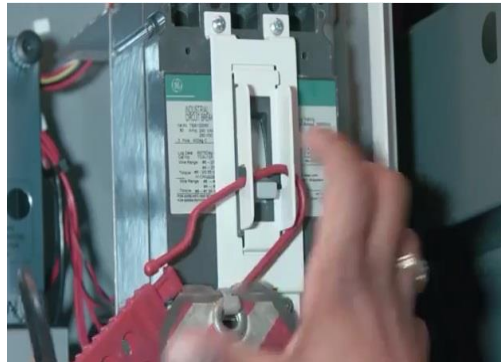


٨. قم باستخدام فوطة لتنظيف وحدة التحكم قبل البدء في استبدال البطارية



٩. قم بإزالة غطاء لوحة التحكم

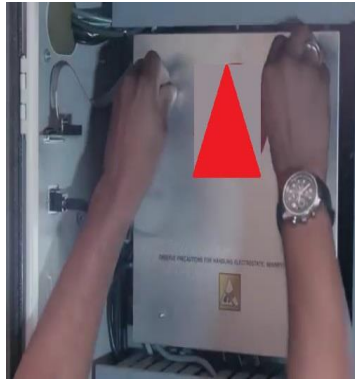

١٠. بعد إزالة الغطاء من الممكن أن تجد اللوحة الرئيسية Motherboard وتكون البطارية في آخر اللوحة

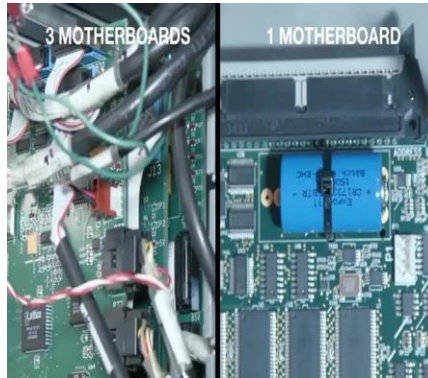

١١. قم بتركيب البطاريتين في اللوحة تثبيت البطاريات




١٢. قم بإزالة طبقة البلاستيك الموجودة على الجزء اللاصق للوحة تثبيت البطاريات





١٣. قم بلصق لوح تثبيت البطاريات على الجدار الداخلى للوحدة التحكم والمعالجة

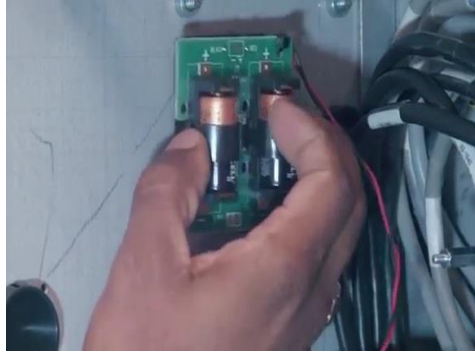

١٤. قم بإزالة غطاء قناة مرور أسلاك وحدة التحكم والمعالجة لإمرار سلك البطارية الجديدة به




١٥. قم بتوصيل طرف سلك البطارية بالنقطة P1 الموجودة بلوحة المعالجة وبهذا تصبح البطارية

الجديدة الآن هي مصدر الطاقة لوحدة المعالجة



١٦. قم بإستخدام الكماشة لقطع وصلات تثبيت البطارية القديمة لإزالتها ثم تخلص منها بطريقة آمنة

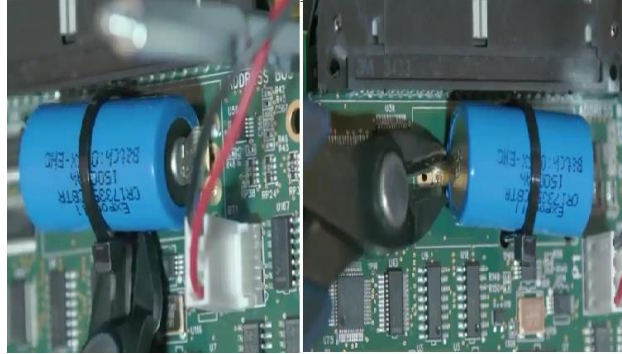

١٧. يقوم الطالب بتركيب غطاء وحدة المعالجة



١٨. قم بتشغيل الماكينة لترى إذا كان هناك أى إنذار تنبيهى وإذا لم تجد ايه تحذيرات تصبح الماكينة الآن جاهزة للعمل والإنتاج



### تسجيل النواتج

يقوم الطالب بملء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

.....	إسم العطل
.....	سبب العطل
..... .....	الإجراءات المتخذة لحل المشكلة
..... .....	إقتراح الطالب لمنع تكرار العطل مرة أخرى
..... .....	الإستفادة التي حصل عليها الطالب من هذا التدريب

### المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معايير الأداء	تحقق		ملاحظات
		لا	نعم	
١	يطبق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يحفظ الملفات الخاصة بوحدة التحكم والمعالجة على فلاشه تخزين البيانات.			
٣	يجد موضع تثبيت البطارية داخل وحدة التحكم والمعالجة.			
٤	يعزل الكهرباء تماما عن الماكينة قبل إجراء عملية الاستبدال.			
٥	ينزع البطارية القديمة والتخلص منها بطريقة آمنة.			
٦	يركب بطارية جديدة بطريقة صحيحة.			
٧	يرتب مكان العمل و يتركه نظيفا			

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

١. حفظ الملفات الخاصة بوحدة التحكم والمعالجة على فلاشة تخزين البيانات..
٢. إزالة البطارية القديمة وتركيب أخرى جديدة بطريقة صحيحة والتأكد من أنها تعمل.

## الأسئلة النظرية

### ١- عرف الصيانة؟

الصيانة هي مجموعة من الأنشطة والمهام الفنية والرقابية التي يتم إجرائها على عنصر ما (الماكينة أو الجهاز المستخدم في العملية الإنتاجية) بهدف إعادته إلى حالته الأولية حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه بالصورة المرجوة منه.

### ٢- ما هي أهداف الصيانة؟

اهداف الصيانة هي

١. زيادة الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة وأعلى معايير الجودة والأمان
٢. خفض معدلات أو أوقات التعطل عن العمل (Down Time).
٣. تحسين كفاءة الماكينات والمعدات ومن ثم تقليل معدل التلف (Scrap rate).
٤. الحفاظ على سلامة العمال من الأضرار الناتجة من وجود خلل في أداء وحدات الإنتاج.
٥. الحفاظ على سلامة وحدات الإنتاج وزيادة فترة وجودها في الخدمة.
٦. زيادة التحكم في ميزانية الإنتاج.
٧. تحسين التحكم في المخزون.
٨. تقليل الطاقات المستخدمة.

### ٣- اذكر نوعي الصيانة الرئيسيين مع شرح مختصر لكل نوع؟

تنقسم الصيانة إلى نوعين رئيسيين هما؛

أ. صيانة مخططة: هي التي تتم طبقاً لجدول زمنية محددة، تنقسم الصيانة المخططة إلى أربعة أنواع هما

للصيانة وقائية Preventive maintenance


للصيانة علاجية Corrective Maintenance

للصيانة تنبؤية Predictive Maintenance

للصيانة تحسينية Improvement Maintenance

ب. صيانة غير مخططة: تشمل على عمليات الصيانة التي يتم إجرائها في حالة الطوارئ أو في حالة حدوث الأعطال غير المتوقعة حيث أنه في الصيانة غير المخططة لا يتم تنفيذ أى إجراء صيانة إلا بعد حدوث العطل وتوقف الماكينة عن العمل.

#### ٤- اذكر أنواع الصيانة الرئيسية وفروعها في مخطط بسيط؟

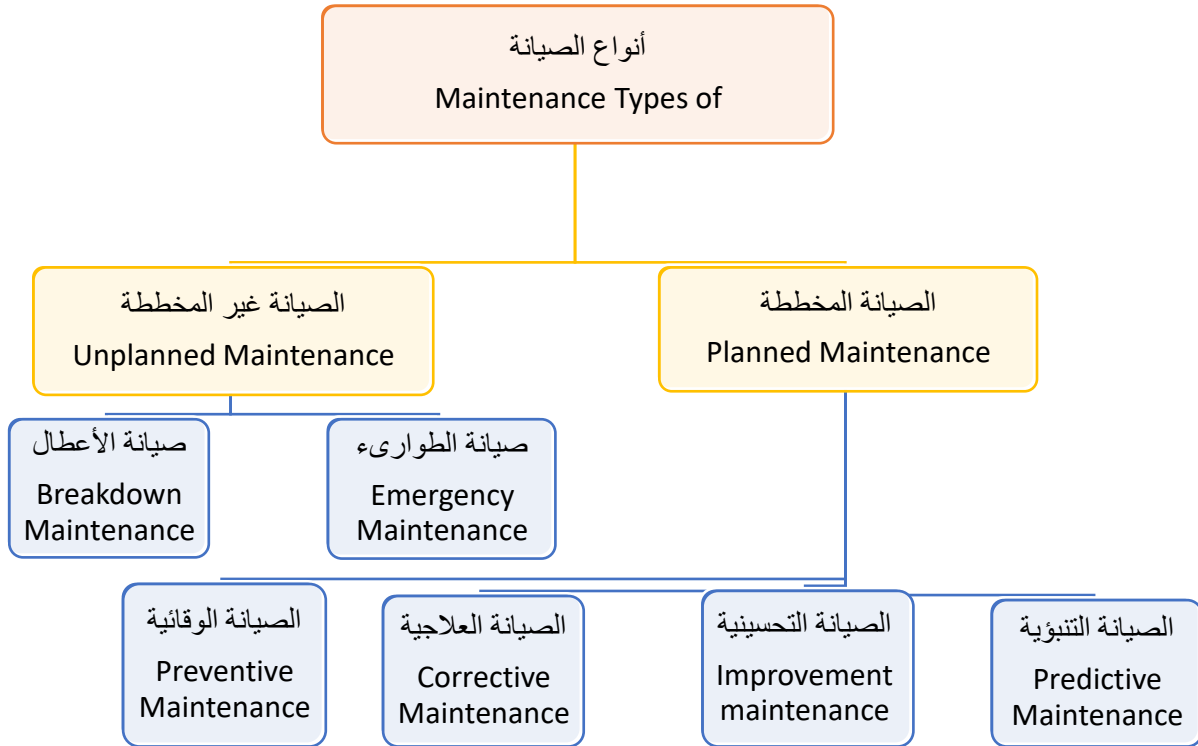

#### ٥- عرف الصيانة الوقائية Preventive maintenance ؟

وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو الأنشطة التي يتم تنفيذها على فترات زمنية محددة مسبقا طبقا لمعايير قياسية معينة بهدف خفض احتمالية حدوث العطل وزيادة كفاءة تشغيل الماكينة.

#### ٦- عرف الصيانة العلاجية Corrective Maintenance ؟

في الصيانة العلاجية يتم تنفيذ إجراءات كالإصلاح أو الاستبدال أو إعادة التخزين ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بعد توقف الآلة عن العمل لإزالة مصدر المسبب للعطل. أي أن الصيانة العلاجية هي مجموعة الإجراءات العلاجية التي تتم على الماكينة بعد تعطلها عن العمل لإعادة إصلاحها وإعادتها للخدمة مرة أخرى.

#### ٧- عرف الصيانة التنبؤية Predictive Maintenance ؟

وهي تشتمل على مجموعة الإجراءات التي يتم إتخاذها لإكتشاف التغيرات الفيزيائية في أداء الماكينة (علامات حدوث العطل) ومن ثم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث العطل وزيادة فترة خدمة أو عمر الماكينة.

## ٨- عرف الصيانة التحسينية Improvement Maintenance؟

ويهدف هذا النوع إلى خفض معدل الإحتياج للصيانة عن طريق ملاحظة وإيجاد أسباب حدوث العطل في الماكينة وتلافي أو إيجاد حلول لهذه الأسباب في التصميم الجديد من الجيل التالي لهذه الماكينة وبذلك ينخفض معدل حدوث حدوث الأعطال ومن ثم يقل الإحتياج للصيانة.

## ٩- الصيانة الإنتاجية الشاملة "TPM" Total Productive Maintenance ؟

هي أحد الممارسات (الأنظمة) الإدارية التي بدأت في اليابان في السبعينات ثم انتشرت في العالم خلال العشرين عاما الماضية. الصيانة الإنتاجية الشاملة ليست أسلوب صيانة جديد بل هو نظام شامل للتعامل مع المعدات. أثبتت الخبرات العملية والأبحاث أن تطبيق الصيانة الإنتاجية الشاملة يؤدي إلى تحسين الأداء مقاسا بالجودة، الإنتاجية، التكلفة، الاستجابة لأوامر الشراء، الأمان في العمل وارتفاع الحالة المعنوية للعاملين.

## ١٠- اذكر بعض العناصر الأساسية للصيانة الإنتاجية الشاملة ؟

- ✍ تعظيم الفاعلية الكلية للمعدات.
- ✍ إنشاء نظام صيانة وقائية متقن لمدى عمر المعدة.
- ✍ تطبيق النظام بمشاركة جميع الأقسام مثل ( الهندسية – التشغيل – الصيانة ).
- ✍ مشاركة كل العاملين في المؤسسة بجميع مستوياتهم حتى الإدارة العليا.
- ✍ تعزيز برنامج الصيانة بتحفيز العاملين واستنهاض همهم من خلال أنشطة ذاتية لمجموعات عمل صغيرة.

## ١١- اذكر بدون شرح بعض السمات الأساسية التي تميز تطبيق الصيانة الإنتاجية الشاملة؟

- ✍ تنفيذ برنامج دقيق للصيانة الوقائية الدورية لجميع المعدات
- ✍ الاعتناء بنظافة المعدات ومكان العمل
- ✍ قيام المشغلين ببعض أعمال الصيانة الذاتية
- ✍ المحافظة على المعدات بحالة جيدة جدا تماثل حالتها عند بدء تشغيلها.
- ✍ تحليل جميع مشاكل المعدات وعدم قبول تكرار أي أعطال ولو أعطال بسيطة.
- ✍ تشجيع عمل المجموعات الصغيرة على تحليل المشاكل وتطوير المعدات
- ✍ التخلص من جميع أنواع الخسائر الناتجة عن التشغيل الخطأ للماكينات

## ١٢- اذكر بعض أنواع الخسائر الناتجة عن التشغيل الخطأ للماكينات؟

- ✍ الخسائر الناتجة عن الوقفات غير المخططة بسبب عمال التشغيل
- ✍ الخسائر الناتجة عن إعداد وضبط الماكينة عند بداية كل تشغيل
- ✍ الخسائر الناتجة عن الأعطال البسيطة

✍ الخسائر الناتجة عن الأعطال الكبيرة

✍ الخسائر الناتجة عن بداية التشغيل

✍ الخسائر الناتجة عن تقليل

✍ الخسائر الناتجة عن المنتج المعيب

### ١٣- عرف الصيانة الذاتية Autonomous Maintenance ؟

الصيانة الذاتية تعنى قيام عمال التشغيل ببعض أعمال الصيانة البسيطة للمعدات مثل مراجعة ربط المسامير و فحص خارجي للوحدة.

### ١٤- اذكر بعض الأعمال التي يقوم بها المشغل تحت مظلة الصيانة الإنتاجية الشاملة؟

✍ تنظيف الماكينة والمعدات

✍ التثبيت والربط الجيد لوسائل التثبيت من صواميل ومسامير

✍ التزييت والتشحيم لكراسى التحميل والأجزاء الدوارة

✍ الفحص الذاتي لأجزاء الماكينة كأجهزة قياس الضغط ودرجة الحرارة وشدة التيار وعداد قياس

الزيت بالخران ومستوى سائل التبريد بخزان التبريد وغيرهم من الأجزاء الحيوية والهامة بالماكينة

✍ تنظيف وترتيب موقع العمل والمحافظة على موقع العمل أمنا ونظيفا.

### ١٥- ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الأسئلة التالية:

✍ يعتمد نجاح عملية الصيانة على توفر المعلومات الصحيحة أكثر من اعتماده على المهارات الفنية

(√)

✍ كي تمكن من تشخيص أسباب الأعطال لا نحتاج لمعرفة حالة المعدة في الفترة الأخيرة (x)

✍ لا نحتاج لسجلات للصيانة الوقائية ونتائجها وتواريخها وأسلوب الفك والتركيب والعمالة المتاحة

(x)

✍ نحتاج إلى معرفة تكلفة صيانة المعدات والمخزون المتوفر من قطع الغيار (√)

### ١٦- عرف سجل أنواع الزيوت والشحوم المستخدمة في كل ماكينة؟

هذا السجل يوضح نوع الزيت وكميته ودورة تغييره لكل الماكينات

### ١٧- عرف سجلات أعمال الصيانة المخططة؟

هذا السجل يدون فيه المواعيد الفعلية التي تم فيها تنفيذ هذه الأعمال والوقت الذى إستغرقه كل عمل. هذه المعلومات تمكننا من مراجعة برامج الصيانة الوقائية لمعرفة نجاحنا فى تطبيقها وتكلفتها والعمالة المطلوبة.

### ١٩- اشرح استخدام تقارير الصيانة ؟

هي تقارير مفصلة مدون فيها سجل تاريخ المعدة ويوضح فيها نتائج أعمال الصيانة الوقائية أو أسباب العطل المفاجيء وأسلوب إصلاحه بالإضافة إلى أى توصيات.



## ٢٠- اذكر أهمية سائل التبريد؟

سائل التبريد بالفرايز المبرمجة بالحاسب للمحافظة على عمر الات القطع المستخدمة في التشغيل

٢١- هل يضح سائل التبريد الى الدائرة ذاتيا ام عن طريق معدة معينة مع ذكر اسم هذه

## المعدة؟

يضخ سائل التبريد الى الدائرة عن طريق مضخة

## المصطلحات

وحدة المعالجة الرئيسية والتي تحتوى دوائر التحكم والمعالجة الخاصة بماكينه ال CNC.	Main Processor
إستبدال أو تغيير البطارية المنهية الصلاحية بأخرى جديدة.	Battery Replacement
جهاز صغير الحجم يمكن توصيله بالكمبيوتر لتخزين ونقل البيانات	USB Memory
عمل نسخة إحتياطية من الملفات لحفظها وتخزينها يمكن الرجوع إليها وإستخدامها فى حالة فقد أو مسح البيانات الأصلية الموجودة على الحاسب	Save all-Back up
وحدة الطاقة الرئيسية التى تمد ماكينه ال CNC بالطاقة اللازمة للتشغيل	Main Power Unit
زر إغلاق أو فصل الطاقة عن الماكينة	Power off Push Button
حساسات إستشعار القرب وهى حساسات أو مفاتيح لها القدرة على الإحساس أو الإستشعار بوجود أى أجسام بالقرب منها دون أى تلامس أو إحتكاك فيزيائى. حيث تكمن وظيفة هذه الحساسات فى قياس أو الإستشعار بالمعلومة و إرسالها إلى وحدة التحكم و المعالجة فى صورة يمكن معالجتها أو إستنباطها بسهولة.	Proximity Sensor
هو نوع من أنواع حساسات إستشعار القرب ولكنه يختلف عن باقى الأنواع الأخرى فى أنه يعتمد فى عمله على التلامس المباشر مع الجسم المراد الإستشعار به لذا فهو يحتاج لصيانة أكثر من الأنواع الأخرى التى لاتحتاج فى عملها إلى تلامس كما أن فترة عمره أقل منهم.	Limit Switch
هى نوع من أنواع الحساسات أو المفاتيح تكون فى حالة عدم تفعيل أو عدم تلامس لأطرافه عندما يكون الحساس غير متصل بالكهرباء.	Normally Open Switch
هى نوع من أنواع الحساسات أو المفاتيح تكون فى حالة تفعيل أو تلامس لأطرافه عندما يكون الحساس غير متصل بالكهرباء.	Normally Closed Switch
الإشارة التى تخرج من الحساس ويتم إرسالها إلى وحدة التحكم والمعالجة	Output
هى جزء من التركيب الداخلى للحساس متخصص فى ملاحظة التغير فى المجال المغناطيسى نتيجة إقتراب الأجسام من الحساس.	Trigger Circuit
التيار الدوامي وهو تيار ينشأ عن تغير التدفق المغناطيسى الذى يخترق جسما موصلا . فعندما يتغير التدفق داخل موصل حديدي يتولد جهد وتيار وكذلك يتولد تيار دوامي.	Eddy Current
الناقل أو المرسل وهو جزء من تكوين حساس الإستشعار الضوئى يقوم بإرسال الأشعة الحمراء أو تحت الحمراء.	Transmitter
المستقبل وهو جزء من تكوين حساس الإستشعار الضوئى يقوم بإستقبال الأشعة الحمراء أو تحت الحمراء التى يبثها المرسل.	Receiver

هي عملية محاولة إكتشاف الأسباب المؤدية لحدوث عطل وعادة ما يتم فيها إستخدام أجهزة وعدادات للحصول على نتائج دقيقة.	Diagnostics
الفحص البصرى للمعدة أو الماكينة المراد إكتشاف سبب العطل الحادث فيها وعادة ما تعتمد دقة نتائجه على مهارة وخبرة الشخص القائم بعملية الفحص البصرى.	Visual Inspection
محور دوران الماكينة ويحتوى بداخله على عمود دوران ويطلق مصطلح Spindle على محورالدوران بمشتملاته من عمود داخلى ورولمان بلى وملحقاته من ظرف وخلافه.	Spindle
سائل التبريد المستخدم التبريد المستخدم لتبريد الأجزاء التى تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة فى ماكينة ال CNC.	Coolant Liquid
الخزان الذى يحوى بداخله سائل التبريد.	Auxiliary Coolant Tank
معدل سريان سائل التبريد خلال الماكينة وهو مؤشر قوى على حالة نظام التبريد الخاص بالماكينة.	Coolant rate
المنقى وهو الجهاز أو الأداة المستخدمة لتنقية السائل من الشوائب والرواسب المتعلقة به أثناء السريان.	Filter
قرص المظلة الدائرية المسئول عن تبديل الأدوات	Umbrella carousel
رافع هيدروليكي يستخدم الطاقة المخزونة فى المائع (الزيت) لرفع الأجسام الثقيلة	Hydraulic Jack
الأداة وهو إسم يطلق على المسننات المستخدمة فى عمليات التشغيل المختلفة داخل ماكينة ال CNC	Tool
التآكل وهو عملية تلف أو فقد المعدن لجزء من الطبقة الخارجية لسطحه وإستمرار التآكل فى جسم المعدن دون إجراء اللازم للحماية يؤدي إلى إنهيار باقى جسم المعدن بالكامل. ومن أشهر صور التآكل هو عملية صدأ الحديد نتيجة تعرضه لبخار الماء فى وجود الهواء الجوى	Corrosion
أن تقوم الماكينة بالفك الألى لأدوات ذراع التثبيت دون الحاجة إلى تدخل يدوى.	Automatic Recovery
أن يقوم العامل بفك أدوات ذراع التثبيت باستخدام شاشة الحاسوب والمهارة اليدوية.	Manual Recovery
ضغط وحجم الهواء المستخدم لإعطاء القدرة لأدوات التشغيل والذى نحصل عليه من ضاغط هواء والذى غالبا مايكون من النوع المكبسى	pressure and volume of Air
مكبس غطاس يتم الضغط عليه لفك أداة ذراع التثبيت	Plunger
صمامات التحكم فى الضغط وهى صمامات تستخدم لتنظيم الضغط داخل نظام النيوماتيك والعمل على أن لا تتعدى قيمة الضغط داخل النظام القيمة المسموح بها حتى لا يؤدي الضغط العالى فى النظام إلى حدوث تسريب أو تلف المكونات الداخلية للنظام.	Pressure Control Valves

صمامات التحكم في معدل التدفق وهي صمامات تستخدم للتحكم في معدل تدفق المائع داخل النظام ومن ثم تتحكم في سرعة المشغلات الميكانيكية Actuators حيث تستخدم هذه الصمامات للتحكم في السرعة الخطية لقضيب المكبس والسرعة الدورانية للمحرك الذي يدور بضغط المائع.	Flow Control Valves
صمامات التحكم في الإتجاه وهي صمامات تستخدم للتحكم في إتجاه سريان المائع داخل النظام ومن ثم تتحكم في إتجاه حركة المشغلات الميكانيكية Actuators حيث تتحكم في إتجاه دخول وخرج قضيب المكبس وإتجاه دوران المحرك الذي يدور بضغط المائع.	Direction Control Valves
الصمام ذو الملف الكهربى وصمام من نوع صمامات التحكم في الإتجاه ويتم التحكم في تفعيله بإستخدام ملف كهربى يوجد على أحد أو كلا جانبيه.	Solenoid Valve
محرك الهواء وهو محرك يعمل على تحويل الطاقة المخزنة في الهواء المضغوط إلى طاقة دورانية.	Air Motor
طريقة التفعيل المستخدمة لتفعيل وضع معين داخل صمامات التحكم وهي تتم بثلاث طرق (يدوية- ميكانيكية- كهربية)	Method Of Activation
زر التشغيل اليدوى وهو موجود الهيكل الخارجى للصمام ويوجد على أحد جانبيه أو كليهما.	Manual Override Button
صمام الغلق وهو صمام يستخدم لمنع مرور المائع القادم من المصدر من الوصول لباقي الصمامات وعادة ما يتم تفعيل هذا الصمام بالطريقة اليدوية.	Shut Off Valve
الدائرة الكهربائية وهي جزء من النظام النيوماتيكي وتحتوى على الجزء الخاص بالتحكم الكهربى من أسلاك ومبدلات Relays ومفاتيح وغيرها من المكونات الكهربائية اللازمة للتحكم في عمل النظام.	Electrical Circuit
نظام نيوماتيك وهو نظام يقوم على تخزين الطاقة فى صورة هواء مضغوط ليتم إستخدامه فى تحريك المشغلات الميكانيكية المختلفة كالأسطوانات والمحركات الدورانية التى تعمل بطاقة الهواء وعادة مايعمل نظام النيوماتيك بضغط تتراوح ما بين 10:6 bar	Pneumatic System
مصدر هواء وهو يطلق على الجهاز المسئول عن تأمين إحتياجات النظام من الهواء المضغوط	Air Source
الصيانة الوقائية وهي عبارة عن مجموعة من إجراءات الصيانة يتم تطبيقها بصورة دورية على فترات زمنية محدد مسبقا للحفاظ على سلامة المعدات وتقليل إحتمالية وقوع كالأعطال كتغيير الزيت وفلتر الهواء وفلتر الزيت مثلا عند عدد معين من ساعات التشغيل	Preventive Maintenance
وحدة خدمة الهواء وهي وحدة تتكون من ثلاثة عناصر هم فلتر تنقية الهواء وفصل الماء وصمام تنظيم الضغط ومزيت الهواء الذى يرش قطرات صغيرة من الزيت على جزينات الهواء قبل دخوله إلى بقية مكونات نظام النيوماتيك	Air Service Unit

المشغلات الميكانيكية وهي أجهزة تقوم بتحويل الطاقة المخزونة في الهواء المضغوط إلى طاقة ميكانيكية في صورة حركة خطية أو دورانية كالأسطوانات ومحركات الهواء	Actuators
المحرك الكهربى وهو جهاز يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية في صورة حركة دورانية	Electrical Motor
ضاغط الهواء وهو جهاز يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة وضع في صورة هواء مضغوط.	Air Compressor
سير نقل حركة يقوم بنقل الحركة الدورانية من المحرك الكهربى إلى ضاغط الهواء	Drive Belt
صمام الدخول وهو صمام يسمح بدخول الهواء من الخارج إلى داخل أسطوانة الضاغط عن طريق فرق الضغط والتخلخل الذى يسببه حركة هبوط المكبس	Intake Valve
صمام الخروج وهو صمام يفتح عند ضغط معين ليسمح بخروج الهواء المضغوط من الأسطوانة ليتم مروره إلى الخزان	Exit Valve
حركة ترددية وهي عبارة عن حركة صعود وهبوط مثل حركة صعود وهبوط المكبس داخل أسطوانة ضاغط الهواء.	Reciprocating Motion
زيت التشحيم أو التزيت وهو زيت يستخدم لتقليل قوى الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة بالإضافة إلى أنه يقوم بامتصاص الحرارة.	Lubricating Oil
وهو عمود تبديل الأوضاع داخل الصمامات حيث أن كل وضع داخل الصمام يؤدي وظيفة معينة.	Spool
وحدة قياس الضغط الفيزيائى وهي تساوى $1 \times 10^5$ Pascal	bar
وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية وتستخدم لإمداد الماكينة أو النظام المستخدمة بداخله بالطاقة الهيدروليكية اللازمة لإتمام الوظيفة المرجوة منه. وتتكون عادة من خزان يحوى كمية معينة من الزيت وبه وصلتان إحداهما وتسمى وصلة الإمداد والإخرى تسمى وصلة الرجوع كما يوجد به منفذ مركب أسفله مصفاة شبكية لملىء الخزان بالزيت ومضخة عادة ما تكون من النوع الترسى تدور بواسطة محرك كهربى وتحوى أيضا بعض صمامات التحكم.	Hydraulic Power Unit
وهو جهاز يستخدم للإسماك بالشغلة فى ماكينة المخرطة أو بالأداة فى ماكينة المثقاب.	Chuck
هى وحدة تعنى عدد اللفات فى الدقيقة وتستخدم لقياس السرعة الدورانية للمحركات.	Revelution per Minute (rpm)
هى وحدة تعنى جالون فى الدقيقة وتستخدم لقياس معدل التدفق الحجمى للموائع خلال مضخة أو أمبوبة معينة.	Galon per Minute (GPM)
صمامات التحكم وهي تستخدم فى الأنظمة الهيدروليكية والنيوماتيكية للتحكم فى إتجاه الموائع وضغطها ومعدل تدفقها خلال مسار معين فهى تأخذ إسمها من وظيفتها لذا فيوجد منها ثلاثة أنواع (صمامات التحكم فى الإتجاه- صمامات التحكم فى الضغط- صمامات التحكم فى معدل التدفق)	Control Valves

وهي شاشة رؤية زجاجية توجد على الهيكل الخارجى للخزان وتعطى مؤشرا عن مستوى الزيت داخل الخزان ودرجة حرارته	Sight Glass
الترس القائد وهو الترس الذى يأخذ حركته مباشرة من المحرك سواء كان كهربى أو يعمل بالوقود	Drive Gear
الترس المنقاد وهو الترس الذى يأخذ حركته الدورانية من الترس القائد عن طريق مساحة التعشيق أو التماس الموجودة بينهما	Driven Gear
المبادل الحرارى وهو جهاز يستخدم لتبريد الزيت فى الأنظمة الهيدروليكية ويتم تركيبه على خط رجوع الزيت من الماكينة إلى الخزان ليتم خفض درجة حرارته إلى نحو مقبول قبل دخوله إلى الخزان	Heat Exchanger
هى ظاهرة إختلاط الهواء مع الزيت الموجود فى النظام الهيدروليكي وينتج عنه إهتزاز عالى فى المضخة مع صوت ضجيج.	Aeration
خط الإمداد وهو وصلة إمداد المضخة بالزيت من الخزان	Supply Line