


# مهنة تشغيل الفرايز CNC

الوحدة الرابعة

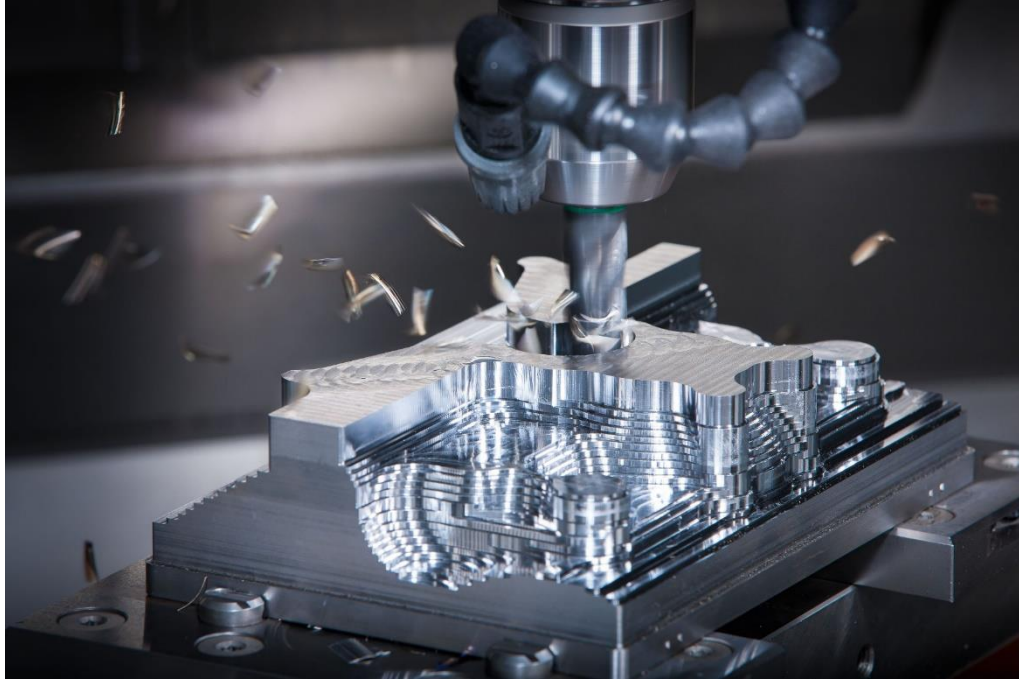

## تشغيل وتصنيع على الفرايز المبرمجة بالحاسب بنظام هايدن هاين Heidenhain

الصف الثاني

العام التدريبي (٢٠١٩ / ٢٠٢٠)



٤	المعارف النظرية للوحدة.....
٥	أنظمة التحكم.....
٥	العمل داخل نظام التحكم الهيدن هاين (Heidenhain Control System).....
٧	خطوات انشاء مجلد.....
٩	انشاء ملف البرنامج.....
١٨	التدريبات العملية للوحدة.....
١٩	١- ترحيل صفر العدة (قياس العدة) في الفرايز المبرمجة CNC.....
٣١	٢- ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) على ماكينات الفرايز المبرمجة بالحاسب CNC.....
٤٨	٣- تسوية سطحية Face milling.....
٥٧	٤- تفريز مسار خارجي ( كنتور ) Contour milling.....
٦٦	٥- تفريز مسار داخلي لجيب (بوكيت) مستطيل و دائري Rectangular & circular pocket.....
٧٧	٦- دورة عمل السنتره والموضع ( النموذج ) Centering and positioning.....
٩٦	٧- عملية الثقب Drilling cycle.....
١١٣	٨- دورة القلاووظ Threading cycle.....
١٣٠	٩- المحور الرابع.....

## مقدمة استهلاكية Preface

يتناول هذا الوحدة الجزء العملي للتشغيل على الفرايز المبرمجة بالحاسب لمهنة الفرايز CNC حيث يحتوى على التمارين العملية و التدريبات التي يجب اكتسابها في هذه المهنة على مجموعة من الجدارات، حيث يتم فيه تسجيل التدريب لكل جدارة عملية مشتركة للمهن الميكانيكية بصفة عامة..

تم إعداد هذا المحتوى العملي لتخصص الفرايز المبرمجة بالحاسب لطلاب مصلحة الكفاية الإنتاجية لكي يفهم الطالب و يستوعب قواعد العمل و المفاهيم الأساسية المتعلقة بالعمل على ماكينات الفرايز CNC. مثل أنواع و اتجاهات الحركة للفرايز المبرمجة بالحاسب, و النقاط الصفر المرجعية للماكينة و الشغلة، و كذلك اكتساب الجدارات الأساسية و المقدره الفنية على عمل و تنفيذ برامج التحكم الرقمي بالحاسب على ماكينات الفرايز و تشغيل التدريبات و المنتجات ذات الأشكال المختلفة لكي يصلق مهارته في هذا المجال لكي يتمكن من الدخول الى التدريب العملي في المصانع و تنفيذ المشاريع التطبيقية بكل ثقة و اقتدار.

يتكون هذا الموديل من عدد من التدريبات التي تغطي استكشاف مكونات الفرايز المبرمجة بالحاسب CNC turning, و توضيح كل اجزائها بالتفصيل و بيان وظيفة كل جزء و مفتاح بالماكينه. و كذلك تدريب عن نقاط الصفر المرجعية و محاور الحركة لماكينات الفرايز CNC, ترحيل صفر الماكينة و قياس العدة و الأوامر الأساسية للموديلات المتاحة و الجديدة بمصلحة الكفاية الإنتاجية, و تدريب عن كيفية انشاء و تنفيذ برامج تشغيل المنتجات على الفرايز CNC يتم انتهاء هذا الموديل بمجموعة من التطبيقات لعملية التي يمكن تنفيذها على المخارط.

و تشغيل التدريبات و المنتجات ذات الأشكال المختلفة كي يصلق مهارته في هذا المجال لكي يتمكن من الدخول الى التدريب العملي في المصانع و تنفيذ المشاريع التطبيقية بكل ثقة و اقتدار.

## تعليمات السلامة المهنية اثناء العمل على ماكينات CNC

يجب تنفيذ تعليمات السلامة المهنية والبيئية عند الشروع في العمل على ماكينات الـ CNC وذلك للحفاظ على مشغل الماكينة ومن حوله وعلى الماكينة والأدوات والعدد.

١. لا تبدأ العمل دون أن تحصل على التعليمات والإرشادات اللازمة.
٢. مراعاة نظافة وترتيب مكان العمل.
٣. تأكد أن الوصلات الكهربائية بالورشة وخاصة المحيطة بمكان العمل سليمة ١٠٠ %.
٤. تأكد من التهوية الجيدة لمكان العمل (فتح النوافذ أو تشغيل التهوية الصناعية كالشفتات والمراوح).
٥. تأكد من إضاءة مكان العمل إضاءة كافية منتظمة ومعتدلة.
٦. تجنب ارتداء الملابس الفضفاضة أو أي حلي مثل الخواتم والسلاسل والساعات ومشابها مما يمكن أن يعلق بأجزاء الماكينة.

٧. تجنب الشعر الطويل أو قم بتجميعه أعلى الرأس.
٨. تأكد أنك تعي جيدا كيفية إيقاف الماكينة عند الطوارئ .
٩. لا يجوز رفع وتثبيت المشغولات الثقيلة (التي يزيد وزنها عن ٢٠ كجم تقريبا) يدويا عند تشغيلها.
١٠. يجب تثبيت المشغولة على المنجلة أو فرش الماكينة تثبيتا جيدا وسليما وكذلك أدوات القطع في اعمدة السكاكين والحوامل (Holder)
١١. قبل تشغيل الماكينة تأكد من عدم وجود أى عدد يدوية أو أدوات تنظيف وخلافه داخل حيز التشغيل.
١٢. رغم قدرة ماكينات الـ CNC على العمل دون تدخل من العامل إلا أنه يجب عدم ترك الماكينة أثناء العمل دون مراقبة.
١٣. عدم العبث بوسائل الأمان والوقاية الملحقة بالماكينة (كمحاولة التحايل للعمل على الماكينة والباب مفتوح).
١٤. يفضل قطع التيار الكهربائي عن الماكينة عند تثبيت أو رفع المشغولة وعند تغيير عدد القطع وعند التنظيف أو التزييت وعند جمع الرايش وعند توقف العمل .
١٥. عند مراجعة قياسات المشغولة قبل فكها أو عند تثبيتها أو فكها يجب إبعاد عمود الدوران الى النقطة المرجعية تجنباً لاصطدامك بالعدد القاطعة.
١٦. عدم إزالة الرايش باليد أثناء تنظيف الماكينة (استعمل الفرشاة والملاقط والقفازات).
١٧. وأخيرا التركيز والانتباه أثناء إعداد الماكينة للعمل وتشغيلها هام جدا لسلامتك وسلامة الآخرين وسلامة الماكينة .

# المعارف النظرية للوحدة

## أنظمة التحكم

من المعروف أن أي ماكينة إذا ما زودت بنظام تحكم عددي باستخدام الحاسب الآلي تسمى ماكينة تشغيل ذات تحكم عددي (CNC Machine) وتكون وحدة التحكم المزودة بها هذه الماكينات بمثابة العقل في جسم الإنسان الذي يبعث بالإشارات المختلفة إلى أعضاء الجسم لتقوم بالفعل المناسب لهذه الإشارة وعندما نطبق هذا على ماكينة الفريزة CNC نجد أنها غير مزودة بأذرع التحكم في الحركة الموجودة بالماكينات التقليدية مثل أذرع تغيير سرعات الدوران والتغذية وطاقات تحريك الطاولة في الاتجاهات المختلفة وإنما تتحرك بواسطة محركات خاصة تتلقى إشارات كهربائية من خلال وحدات تحكم منطقية والتي يتعامل معها المبرمج عن طريق المفاتيح أو الأكواد التي يكتبها من خلال البرنامج المنشأ على الحاسب الآلي المزود به الماكينة، هذا البرنامج يسمى control system أي نظام التحكم

## أنظمة التحكم الشائعة الاستخدام

انظمة التحكم مرتبة حسب نسبة الاستخدام

لـ الفانوك Fanuc

لـ السينيوميريك Sinumerik


لـ الهيدن هاين Heidenhain

لـ فاجور Fagor

وستتناول في هذه الوحدة الشرح المفصل لنظام الهيدن هاين

## العمل داخل نظام التحكم الهيدن هاين (Heidenhain Control System)


### واجهة نظام التحكم الهيدن هاين الرئيسية

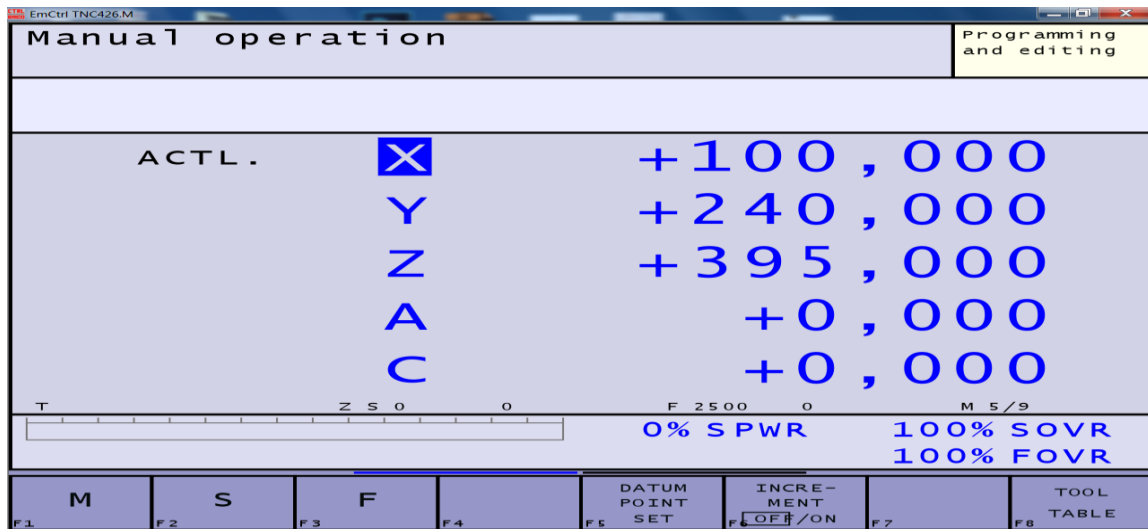

شكل رقم ١

وهو نمط أو وضع الأعامل JOG و الألى يمكن من خلاله الأعامل مع الماكينة يديوا كالأحرك فى أى من الأناآاهات الألاآة XYZ أو المأور الأرباع A و يتم الأصول عليه بالاضغط على Shift +F2

### الواآهة الأناآية هو نمط MDI أو MDA

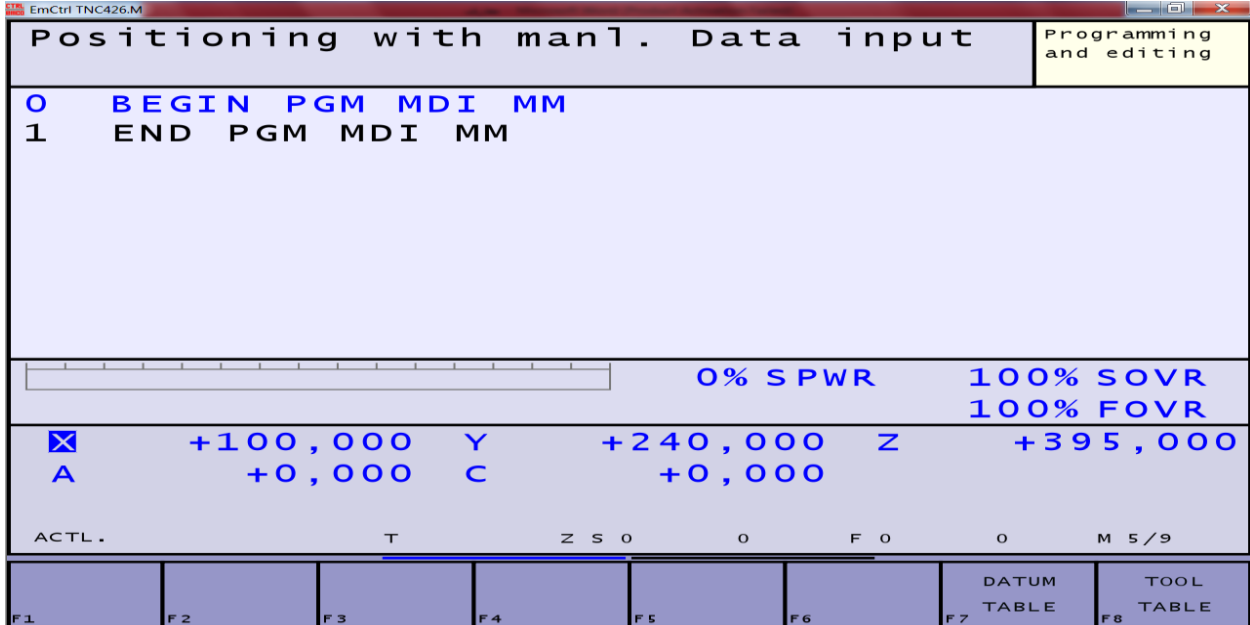


شكل رقم ٢

هو الألى يستخدم لأكتابة ببعض الأوامر كبرنامج صغير مكون من عدة بلوكات لأستدعاء عدة قطع أو إدارة عمود الأوران أو أآبار صآة قياس العدة أو أرحيل صفر الماكينة و يتم الأصول عليه بالاضغط على

Shift +F4

### الواآهة الأناآة هو نمط AUTO

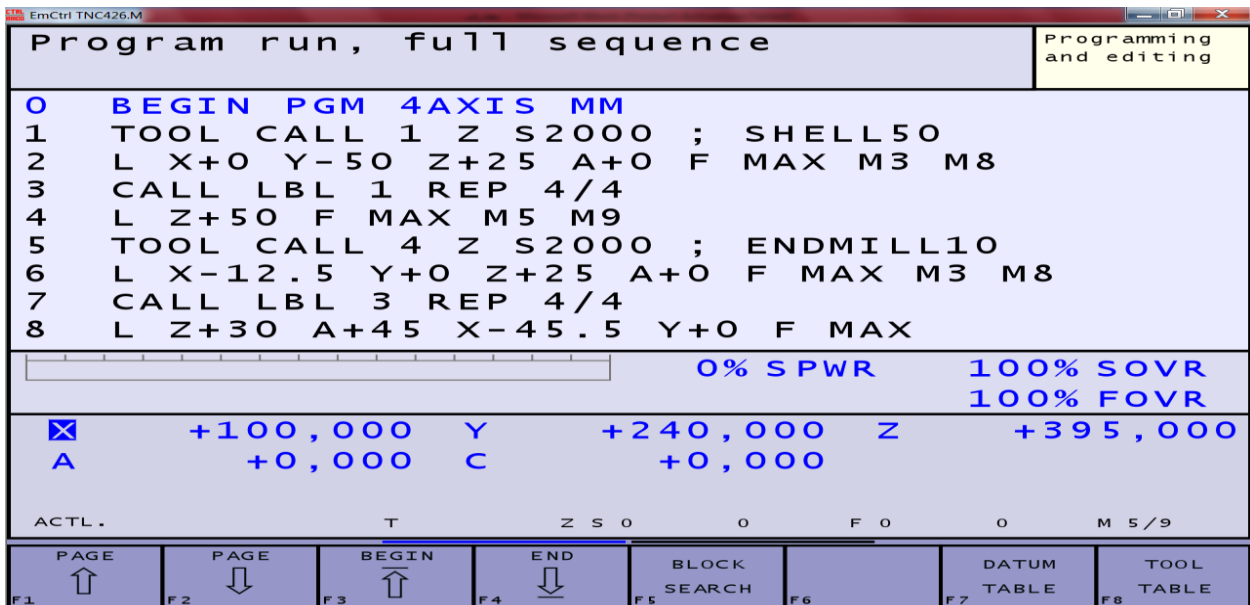

شكل رقم ٣

هو وضع automatic mode وهو وضع الأناآة الألى للماكينة



## الواجهة الرابعة هو نمط الكتابة Edit



شكل رقم ٤

والتي من خلالها يمكن انشاء ملف برنامج جديد او فتح أي ملف برنامج قديم للاطلاع عليه وتعديله اذا لزم الأمر وكما نلاحظ بالواجهة يوجد خمس برامج هي 4AXIS , CONTOUR , EX1 , EXAM , EXAMPLE1 وهي موجودة داخل مجلد DIRECTORY تم انشاءه ويتم الحصول عليها بالضغط على

Shift +F7

### انشاء مجلد

يجب ان ننشئ مجلد لنجمع فيه كل ملفات البرامج اللازمة لتصنيع المشغولة وان نطلق عليه اسم وليكن اسم الشركة او اسم صنف او اسم المنتج

### خطوات انشاء مجلد

١. من الشاشة الافتتاحية اضغط وضع edit او اضغط على Shift +F7 فتظهر الشاشة التالية




شكل رقم ٥

٢. قف على المسار TNC/ جهة اليسار في اعلى الشاشة امام file path امسح المسار TNC:/ اكتب اسم المجلد وليكن SECOND YEAR



شكل رقم ٦

٣. اضغط على مفتاح Enter لاحظ انشاء المجلد على الهامش الايسر اسفل المجلد TNC كما الصورة التالية

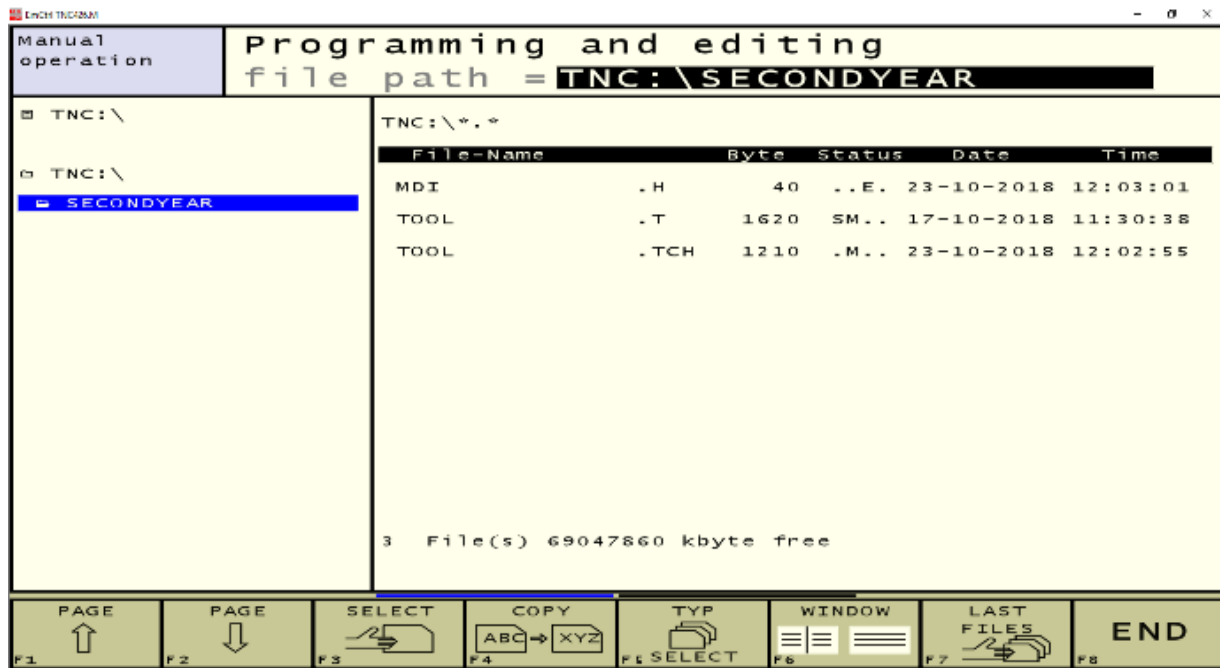


شكل رقم ٧

## انشاء ملف البرنامج

### خطوات انشاء برنامج

لانشاء برنامج جديد داخل المجلد SCOND YEAR قف على المجلد بالسهم الايمن → ناحية الجهة اليمنا من الصفحة اكتب فى الاعلى امام file name اسم البرامج .H. وليكن اسم البرامج هو FACING.H اضغط على Enter اختار MM اسفل يسار الشاشة

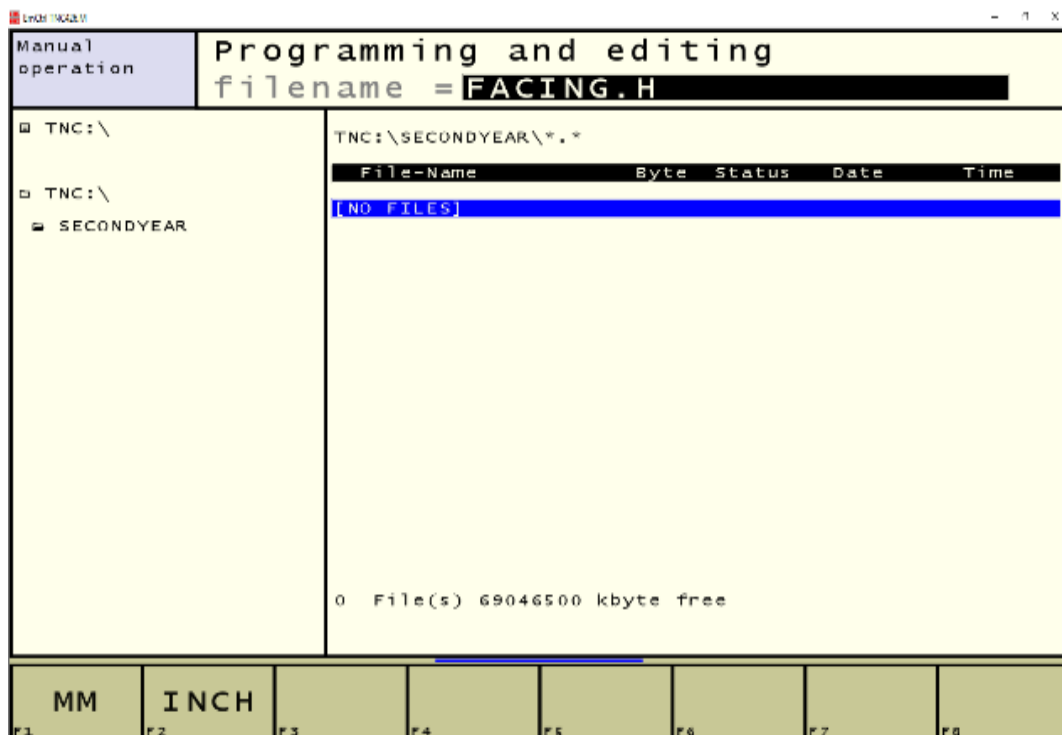

شكل رقم ٨

وبذلك نكون قد تم انشاء البرنامج FACING.H داخل المجلد SCOND YEAR

### تكوين البرنامج :

فى البداية يجب أن نعرف أنه لا بد عند تصميم برنامج التحكم العددي (NC) أن يكون لديك رسما هندسيا يصف المنتج المراد تشغيله وصفا دقيقا وعليه جميع الأبعاد والتفاوتات المطلوب. ونستطيع أن نصف برنامج التحكم العددي (NC) بأنه يتكون من ثلاثة أقسام وترتيبها ثابت لجميع برامج التحكم مهما اختلف نظام التحكم المستخدم وهذه الأقسام هى :

➤ رأس البرنامج

➤ قلب البرنامج

➤ نهاية البرنامج

### رأس البرنامج :

يتكون من عدد ٢ بلوك يصف بها ابعاد خامة التشغيل

وفيهما يتم التعرف على محور عمود الدوران الرئيسى وابعاد الخامة

- 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
- 2 BLK FORM 0.2 X+80 Y+80 Z+0.5

### قلب البرنامج :

يشمل جميع بلوكات عمليات التشغيل المختلفة المراد إجراؤها على قطعة التشغيل للحصول على المنتج النهائي والمحددة فى الرسم التنفيذى حسب تسلسل عمليات التشغيل

- 3 TOOL CALL 1 Z S2000 ; FACING D50
- 4 L X+23 Y-27 F MAX
- 5 L Z+0 F MAX M3
- 6 L X+23 Y+107 F200 M8
- 7 L X+57 Y+107 F MAX

### نهاية البرنامج :

ويشمل على عدة بلوكات هى غلق سائل التبريد وإيقاف دوران عمود الدوران الرئيسى ونقل العدة بعيدا عن المشغولة وغلق البرنامج الرئيسى

- 24 L Z+50 F MAX M5 M9
- 25 END PGM 4AXIS MM

أكواد (أوامر) التشغيل بنظام Heidenhain






الوظيفة	المصطلح	الامر
مساعدة	HELP	Shift +F1
وضع JOG	Manual operation	Shift +F2
وضع تفعيل الريموت	Electronic hand wheel	Shift +F3



الوظيفة	المصطلح	الأمر
هو وضع MDA	Positioning with manual data input	Shift +F4
التشغيل سطر سطر	Program run, single block	Shift +F5
وضع AUTOMATIC التشغيل الفعلي	Program run ,full sequence	Shift +F6
وضع EDIT وهو وضع اكتب البرامج	Programming/Editing	Shift +F7
اختبار البرامج بالمحاكاة	Test run	Shift +F8
التنقل بين القوائم	Shift soft-key rows(back)	Shift +F9
احضار اخر برنامج مفعّل	Shift machining/programming operating mode	Shift +F10
مكتبة البرامج	PGM MGT	Shift +F11
احضار الوضع الحقيقي	Actual position capture	Ctrl +B
سنتر دائرة	CC(circle center)	Ctrl +C
انشاء برنامج فرعى	LBL	Ctrl +E
استدعاء برنامج فرعى	LBL CALL	Ctrl +G
شطف	CHF	Ctrl +H
دائرة	C(circle)	Ctrl +I
النظام الترايدي	I(incremental)	Ctrl +K
اضافة سطر جديد	L(line)	Ctrl +L
علامة +/-	+/- key	Ctrl +M
استدعاء عدة	TOOL CALL	Ctrl +O
استدعاء برنامج	PROG CALL	Ctrl +Q
عمل قوس	CR(circle with radius)	Ctrl +R
إيقاف	STOP	Ctrl +S
عمل مماس	CT(circle tangential)	Ctrl +T
دورات القطع	CYCLE DEF	Ctrl +Y
استدعاء دورة	CYCLE CALL	Ctrl +Z

### جدول الأوامر المساعدة المتنوعة (miscellaneous functions M code)

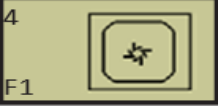الأمر	الوظيفة
M00	Program stop إيقاف البرنامج
M01	Program stop , conditional إيقاف مشروط للبرنامج

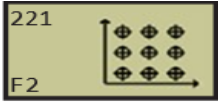الأمر	الوظيفة	
M02	Main program end	إنهاء البرنامج الرئيسي دون العودة الى بدايته
M03	Spindle on clockwise	دوران عمود الدوران مع عقارب الساعة
M04	Spindle on counter clockwise	دوران عمود الدوران عكس عقارب الساعة
M05	Spindle off	إيقاف عمود الدوران
M06	tool Change	تغيير أداة القطع
M08	Coolant on	تشغيل مضخات سائل التبريد
M09	Coolant off	إيقاف مضخات سائل التبريد
M10	Lock dividing head	تثبيت (كلبشة) عمود دوران جهاز التقسيم
M11	release dividing head	تحرير عمود دوران جهاز التقسيم
M19	Oriented spindle stop	إيقاف موجه لعمود الدوران
M25	Release clamping device	تحرير اداة التثبيت (الملزمة)
M26	Close clamping device	قفل اداة التثبيت (الملزمة للربط على المشغولة)
M30	Main program end	إنهاء البرنامج الرئيسي مثل
M98	Subprogram call	استدعاء البرنامج الفرع
M99	end Subprogram	إنهاء البرنامج الفرعي

Cycle	Soft key
POCKET MILLING (Cycle 4)	4 F1 
CIRCULAR POCKET MILLING (Cycle 5)	5 F4 
220 CIRCULAR PATTERN	200 F1 
221 LINEAR PATTERN	221 F2 
PECKING (Cycle 1)	1 F1 

Cycle	Soft key
DRILLING (Cycle 200)	
RIGID TAPPING (Cycle 17)	

### الخطوات التمهيديّة للبرمجة:-


١. تحديد عدد العمليات المطلوب تنفيذها على الشغلة من الرسم
  ٢. تحديد صفر الشغلة
  ٣. حساب احداثيات الكنتور وذلك بترقيم الحواف بحيث تبدأ وتنتهي بنفس النقطة من الرسم
  ٤. اكتب البرامج
- اي عملية قطع تحتوى على الخطوات التالية في جميع أنواع أنظمة الكنتور:-

١. استدعاء العدة
٢. شروط قطع
٣. نقطة استقرار ( هي نقطة قريبة من الخامة لبداية عملية التشغيل )
٤. استعواض طول العدة (وتعطى معها عمق القطع )
٥. وصف عملية القطع

### كيفية تصميم برنامج لهذه التمرين بنظام Heidenhain:-

١. تحديد عدد العمليات من الرسم (وهنا عدد ٢ عملية التسوية السطحية وتفريز مسار خارجي)
٢. تحديد نقطة صفر البرنامج
٣. تحديد بداية التشغيل
٤. تحديد استعواض نصف قطر العدة يمين ام يسار وفي هذا التمرين يسار
٥. ترقيم الحواف للشكل الداخلى ( الكنتور ) والابتداء بنقطة والانتهاى بنفس النقطة
٦. استخراج احداثيات وحركات قطع الحواف التى تم ترقيمها كما فى الجدول

point	L /CR	X	Y	R	DR
1	L	X3	Y3		
2	L	X3	Y37		
3	CR	X13	Y47	R10	+
4	L	X32	Y47		
5	CR	X47	Y32	R15	-
6	L	X47	Y13		
7	L	X37	Y3		
8	L	X3	Y3		

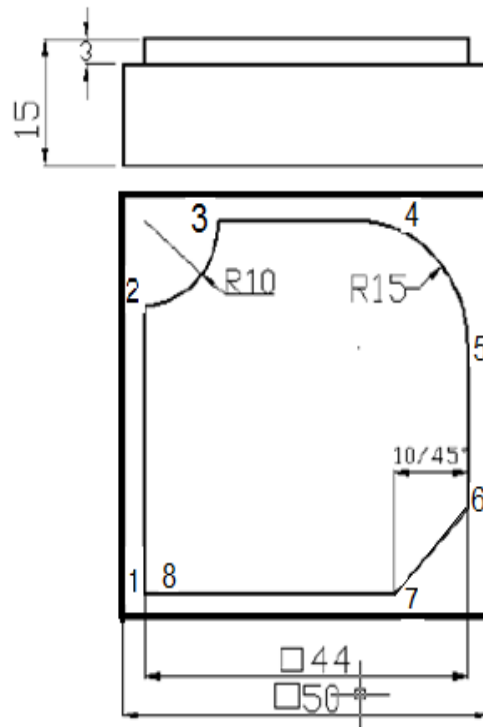

شكل رقم ٩: تمرين للفرائز المبرمجة بالحاسب

0 BEGIN PGM EX1 MM	بداية البرنامج EX1 والابعاد بالملمتر
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	تحديد ابعاد الخامه من 0,0,-20
2 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0.5	تحديد ابعاد الخامه الى 50,50,0.5
3 TOOL CALL 1 Z S2000 ; FACING D50	استدعاء العده رقم ١ بسرعه دورانيه ٢٠٠٠ وعمود الدوران محور Z
4 L X+23 Y-27 F MAX	الحركه السريعه لنقطه اقتراب مناسبه لعمليه التسويه الوجهيه
5 L Z+0 F MAX M3	الحركه السريعه لنقطه اقتراب مناسبه لمحور Z لعمليه التسويه الوجهيه مع اداره عمود الدوران الرئيسي يمين



6 L X+23 Y+107 F200 M8	الحركة الخطيه بتغذيه ٢٠٠م لكل دقيقه الى النقطة Y107 وتشغيل سائل التبريد
7 L X+57 Y+107 F MAX	الحركة السريعه لنقطه X57
8 L X+57 Y-27 F200	الحركة الخطيه بتغذيه ٢٠٠م لكل دقيقه الى النقطة Y-27
9 L Z+20 F200	الحركة السريعه لنقطه خروج مناسبه Z20
10 TOOL CALL 2 Z S3000 ; ENDMILLD16	استدعاء العده رقم ٢ بسرعه دورانيه ٣٠٠٠ وعمود الدوران محور Z
11 L X-10 Y-10 F MAX	الحركة السريعه لنقطه اقتراب مناسبه لعمليه التفريز الجانبي
12 L Z-3 F MAX M3	الحركة السريعه لنقطه مناسبه z-3 مع اداره عمود الدوران الرئيسي الى اليمين
13 L X+3 Y+3 RL F200	احداثيات النقطة الاولى من الكنتور الموجود فى الجدول ووضع بعدها استعواض نصف قطر العده شمال وبعدها قيم التغذية ملليمتر /دقيقة
14 L X+3 Y+37	احداثيات النقطة رقم ٢
15 CR X+13 Y+47 R10 DR+	احداثيات النقطة رقم ٣
16 L X+32 Y+47	احداثيات النقطة رقم ٤
17 CR X+47 Y+32 R+15 DR-	احداثيات النقطة رقم ٥
18 L X+47 Y+13	احداثيات النقطة رقم ٦
19 L X+37 Y+3	احداثيات النقطة رقم ٧
20 L X+3 Y+3	احداثيات النقطة رقم ٨
21 L X-10 Y-10 R0 F MAX	الحركة السريعه لنقطه خروج مناسبه x-10 y-10 10
22 L Z+30 F MAX	الحركة السريعه لنقطه خروج مناسبه z30
23 END PGM EX1 MM	نهاية البرنامج

### خطوات كتابة برنامج بالتفصيل

0 BEGIN PGM EX1 MM	
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	اكتب Z → ثم X0 → Y0 → Z-20 اضغط End
2 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+0.5	اكتب X80 → Y80 → Z0.5 اضغط End
3 TOOL CALL 1 Z S2000 ; FACING D50	اضغط على Ctrl + O ثم 1 → Z → S2000 اضغط End ثم نتحرك بالسهم → حتى نحضر علامة ; ثم اكتب FACING D50 ;
4 L X+23 Y-27 F MAX	اضغط على Ctrl + L اكتب X+23 → Y-27 End ثم نتحرك بالسهم → حتى نحضر F ثم نختار F MAX اسفل يسار الشاشة End
5 L Z+0 F MAX M3	اضغط على Ctrl + L اكتب End Z+0 نتحرك بالسهم → حتى نحضر F ثم نختار F MAX اسفل يسار الشاشة → End M3
6 L X+23 Y+107 F200 M8	اضغط على Ctrl + L اكتب X+23 → Y+107 End نتحرك بالسهم → حتى نحضر F ثم اكتب 200 → نتحرك بالسهم → حتى نحضر M ثم اكتب 8 End
7 L X+57 Y+107 F MAX	اضغط على Ctrl + L اكتب X+57 → Y+107 End نتحرك بالسهم → حتى نحضر F ثم نختار F MAX اسفل يسار الشاشة End
8 L X+57 Y-27 F200	اضغط على Ctrl + L اكتب X+57 → Y-27 End نتحرك بالسهم → حتى نحضر F ثم اكتب 200 End
9 L Z+20 F MAX	اضغط على Ctrl + L اكتب End Z+20 نتحرك بالسهم → حتى نحضر F ثم نختار F MAX اسفل يسار الشاشة End
10 TOOL CALL 2 Z S3000 ; ENDMILLD16	اضغط على Ctrl + O اكتب 2 → Z → S3000 ثم نتحرك بالسهم → حتى نحضر علامة ; ثم اكتب ENDMILLD16
11 L X-10 Y-10 F MAX	اضغط على Ctrl + L اكتب X-10 → Y-10 End نتحرك بالسهم → حتى نحضر F ثم نختار F MAX اسفل يسار الشاشة End
12 L Z-3 F MAX M3	اضغط على Ctrl + L اكتب End Z-3 نتحرك بالسهم → حتى نحضر F ثم نختار F MAX → M3
13 L X+3 Y+3 RL F200	اضغط على Ctrl + L اكتب X+3 → Y+3 End نتحرك بالسهم → حتى نحضر R ثم نختار RL اسفل يسار الشاشة → End F200
14 L X+3 Y+37	اضغط على Ctrl + L اكتب X+3 → Y+37 End

15 CR X+13 Y+47 R10 DR+	اضغط على Ctrl +R اكتب X+13 → Y+47 → R10 → اضغط على Ctrl +M لوضع علامة + End
16 L X+32 Y+47	اضغط على Ctrl +L اكتب X+32 → Y+47 → End
17 CR X+47 Y+32 R+15 DR-	اضغط على Ctrl +R اكتب X+47 → Y+32 → R+15 → Ctrl +M لوضع علامة - End
18 L X+47 Y+13	اضغط على Ctrl +L اكتب X+47 → Y+13 → End
19 L X+37 Y+3	اضغط على Ctrl +L اكتب X+37 → Y+3 → End
20 L X+3 Y+3	اضغط على Ctrl +L اكتب X+3 → Y+3 → End
21 L X-10 Y-10 R0 F MAX	اضغط على Ctrl +L اكتب X-10 → Y-10 → End ثم نتحرك بالسهم → حتى نحضر R ثم نختار R0 اسفل يسار الشاشة → حتى نحضر F ثم نختار F MAX اسفل يسار الشاشة End
22 L Z+30 F MAX	اضغط على Ctrl +L اكتب Z+30 → End نتحرك بالسهم → حتى نحضر F ثم نختار F MAX اسفل يسار الشاشة End
23 END PGM EX1 MM	

# التدريبات العملية للوحدة

## ترحيل صفر العدة (قياس العدة) في الفرايز المبرمجة CNC

تدريب رقم	١	الزمن	٢٤ ساعة
-----------	---	-------	---------

### أهداف

ان يكون المتدرب قادر على:

• تحديد موضع العدة (قياس العدة أو ترحيل صفر العدة) بدلالة نقطة المقدمة للحد القاطع للعدة للفرايز المبرمجة بالحاسب CNC milling.

### متطلبات التدريب

التسهيلات الأخرى	المواد والخامات	العدد والأدوات
كمبيوتر محمل عليه البرامج رسومات توضيحية. ملابس حماية ومهمات أمن صناعي. لوحات إرشادية.	عدة مقاسة معلوم قطرها مواد تنظيف. قطعة شغل من مادة الأرتيلون أو من الحديد أو النحاس أو الألمنيوم بأبعاد مناسبة (مثلا 80x80x20مم)	فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill الآت قطع الفرايز اندمیل (End mill) معلومة القطر مثل عدة تسوية قطر ٥٠ مم FACING D50MM جهاز قياس العدد HB50A المجس الالكتروني الحساس سكاكين فرايز End mills ذات مقاسات و اشكال مختلفة ليتم قياسها أجهزة قياس جهاز قياس العدد HB50A


### المعارف المرتبطة بالتدريب

عدة القطع المستخدمة في الفرايز المبرمجة CNC لها اطوال وابعاد مختلفة في اتجاهي محور X & Z. عند تركيب عدة القطع ببرج العدة تكون هناك تفاوت بين النقطة المرجعية لمثبت العدة (N) و نقطة المقدمة للحد القاطع للعدة (P) كما هو مبين في شكل ١ ، لذا من الضروري تحديد هذا الفارق في الطول و قياس اطوال العدد لمختلفة في القطع و تدوين بيانات كل من تصحيح العدة و نصف قطر الحد القاطع للعدة و واتجاه موضع العدة في السجل الخاص ببيانات العدة حتى تتم عملية البرمجة و التشغيل على الماكينة بشكل صحيح.

## الهدف من قياس بينات العدة:

الهدف من قياس العدد و تسجيل بيانها أو ترحيل صفر العدة هو تعريف نظام التحكم باستخدام نقطة طرف العدة (P) tool tip شكل (١٠) أو نقطة مركز العدة tool centre و ليس بدلالة نقطة مرجع بيت العدة (مثبت العدة) (N) لتحديد موضع و مسار العدة positioning .

لذا يجب قياس كل العدد المستخدمة في عمليات التشغيل على الفريزة المبرمجة بالحاسب، حيث يتم تحديد المسافة من طرف الحد القاطع (P) الى نقطة مرجع بيت العدة (N)، وتخزن اطول العدد و نصف قطرها في قائمة العدد tool list و يتم استدعاء العدة في البرنامج بنفس رقم العدة المسجل في قائمة العدد. و تكون قيمة نصف القطر ضرورية فقط عند اختيار تعويض نصف القطر mill radius compensation أو اختيار دورة تفريز للعدة المناسبة

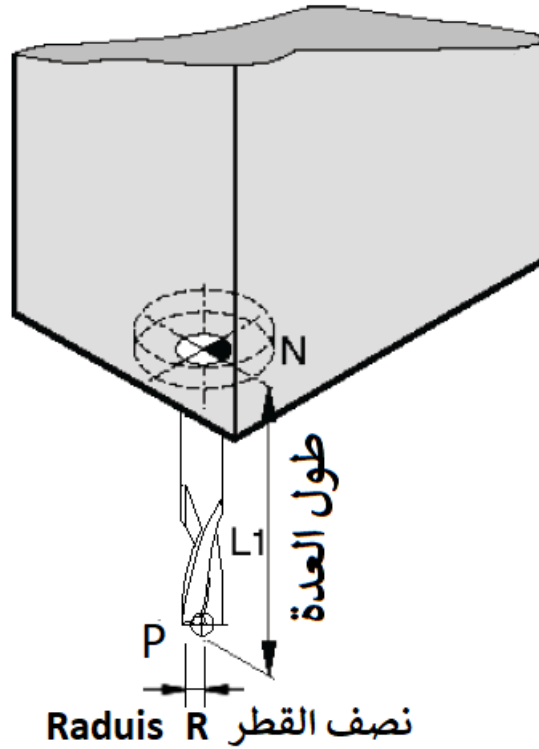

شكل رقم ١٠: البيانات الهامة لقياس العدة

عند التشغيل بعدد ذات اطوال مختلفة كما هو مبين في شكل (١١) يجب قياس كل عدة على حدة أي ترحيل صفر العدة لجعل نظام التحكم يتعامل مع النقطة المرجعية بدلالة نقطة طرف الحد القاطع للعدة (P1) أو (P2) بدلا من النقطة المرجعية لمثبت العدة (N) لتتحرك على المسار المراد قطعة. ولترحيل صفر العدة لا بد من معرفة بعد النقطة P1 عن النقطة N في اتجاه محور X و محور Z (هذه المسافات تقاس بطرق عديدة تختلف باختلاف نظام التشغيل المثبت على الماكينة ( فانوك - سيمنز - .... الخ) كما تختلف باختلاف التسهيلات الموجودة على الماكينة، حيث أن اطوال العدد مختلفة، فيجب قياس اطوال العدة حتى تتم عملية البرمجة و التشغيل بطريقة صحيحة.




يعتبر ادخال نصف القطر للعدة و الموضع ضروريا في حالات استخدام التعويض في نصف قطر العدة فقط.

و يمكن ادخال أي رقم في سجل بيانات العدة ليمثل رقم تصحيح العدة, على ان يتم استدعاء العدة في البرنامج بنفس رقم العدة في السجل.

يمكن قياس التصحيح في طول العدة بطريقة نصف الية, بينما يتم ادخال نصف قطر الحد القاطع للعدة و توجيه موضع العدة يدويا.



يجب أيضا ادخال وتعريف الماكينة بنوع عدة القطع المثبتة بحامل العدة بمعنى عدة قطع داخلية أو خارجية، انظر الشكل التالي، و التي سيتم استخدامها حسب تسلسل خطوات البرنامج و يجب ان يعرف نوع العدة في البرنامج بالرمز T متبوعا برقم العدة (مثلا T01 تعنى العدة الموجودة في الجيب رقم ١ لبرج العدة). يتم ادخال القيم السابقة في شاشة البرنامج كما هو موضح في شكل ١٣

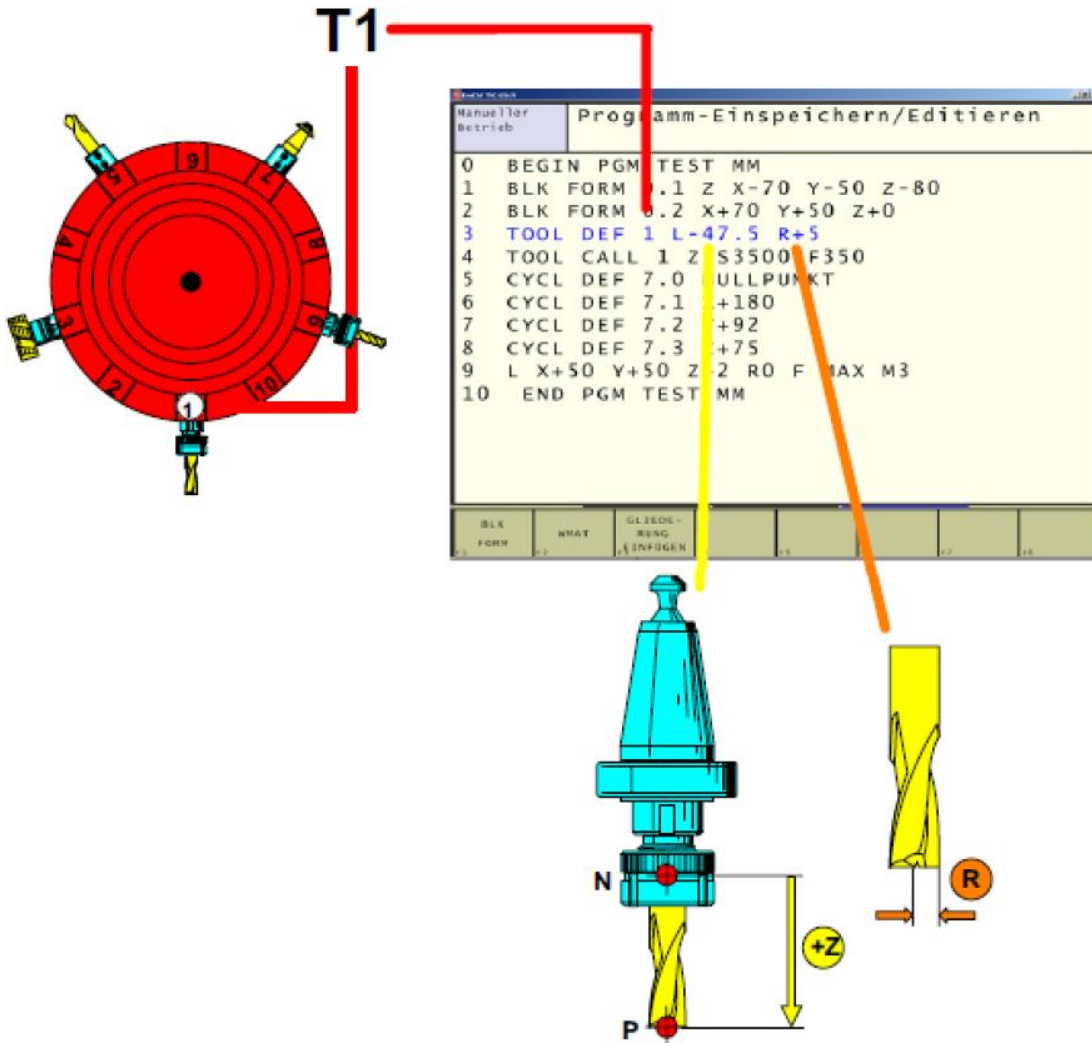

شكل رقم ١٣: أذخال نوع العدة واحداثياتها ونصف القطر لتنفيذ تمرين قياس العدة




يجب أيضا ادخال و تعريف الماكينة بنوع عدة القطع المثبتة بحامل العدة بمعنى عدة قطع داخلية أو خارجية ، انظر الشكل التالي، و التي سيتم استخدامها حسب تسلسل خطوات البرنامج و يجب ان يعرف نوع العدة في البرنامج بالرمز T متبوعا برقم العدة (مثلا T01 تعنى العدة الموجودة في الحبيب رقم ١ لبرج العدة).

## خطوات تنفيذ التدريب

(يتم اكتساب مهارة جهاز قياس العدد HB50A)

١. تطبيق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة و تأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار
٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الخلفي أو الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.

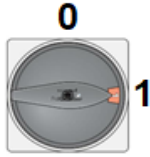

٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة




في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر



٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للفرايز باستخدام الماوس Heidenhain TNC Mill ثم اضغط .OK




٦. انتظر تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية حسب النظام الذي تم اختياره ( شاهد الجزء المخصص للبرنامج و خلوه من أيه أوامر)

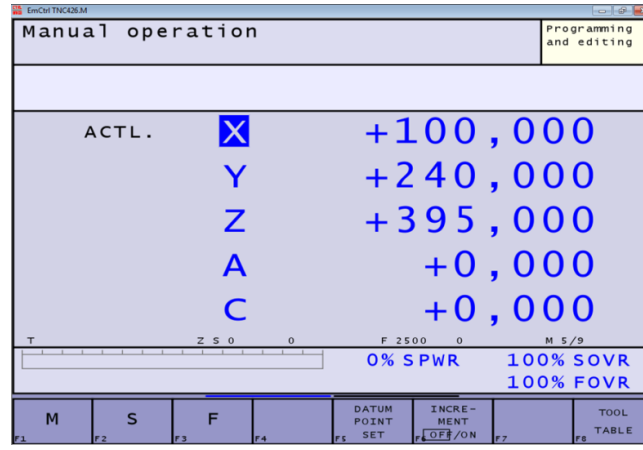

شكل رقم ١٤ : شاشة البرنامج لنظامي التحكم Heidenhain

٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.

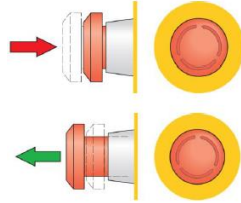

٨. قم بفتح و غلق باب الفريزة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) الجانبي للتأكد من جاهزية الباب ثم اتركه مفتوحا.



٩. أضغط على مفتاح AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة و تشغيل الدائرة الهيدروليكية.




١٠. قم بتثبيت قطعة شغل من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات إبعاد مناسبة على المنجلة Vice



١١. استخدم زر منجلة التثبيت Clamping devices مع توضيح الطريقة الصحيحة لربط وفك الشغلة على المنجلة




١٢. قم بتهيئة شغلة مستوية على المنجلة و وضع (المقياس الميكانيكي لضبط وضع المحور Z بساعة قياس وبقاعدة مغناطيسية قطر القرص ٥٠مم) جهاز قياس العدد HB50A فوق سطح الشغلة

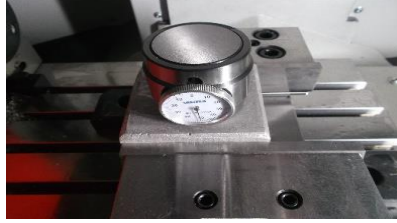


١٣. قم بتفعيل وضع Handwheel mode ومسك الريموت والتحرك في المحاور الى ان يمس جهاز قياس العدد



١٤. كما يمكن تحريك المحاور عن طريق الضغط على وضع ثم الضغط على مفاتيح المحاور بلوحة التحكم مع تغذية متوسطة وتقليل التغذية كلما اقتربنا من المقياس الميكانيكي (جهاز قياس العدة) حتى يحصل التلامس

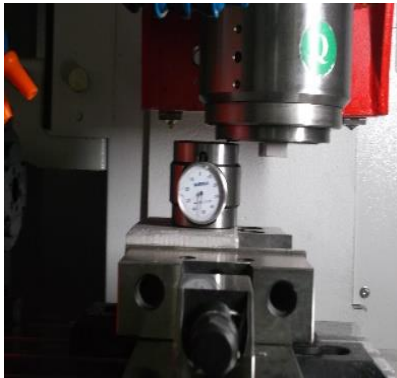

١٥. اضغط على مفتاح Z من لوحة المفاتيح (في وضع الشاشة الافتتاحية) ثم اضغط على رقم ٠ (صفر) ثم ENTTER فيتم تفسير قيمة Z وبذلك يكون سطح HB50A هو نقطة الصفر التي سوف نقيس بها العدد

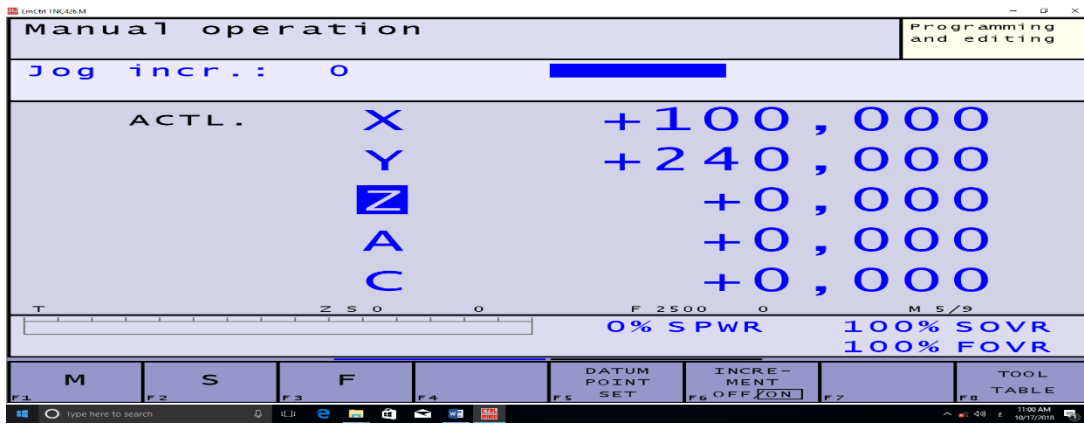

١٦. اضغظ على مفتاحى دوران برج العدة فى اتجاه عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة حتى نحضر جيب العدة المطلوب وليكن رقم ١، يجب ان تكون العدة المطلوب احضارها العدة رقم ١ فى منتصف برج العدة



١٧. اضغظ على مفتاح Manual tool change تغيير العدة يدويا فنلاحظ تغير العدة ووضعها فى عامود الدوران الرئيسى



١٨. قم تفعيل وضع Handwheel mode ومسك الريموت والتحرك فى المحاور الى ان يمس المقياس الميكانيكي (جهاز قياس العدد) مع تغذية مناسبة وتقليلها كلما اقتربنا من المس





١٩. اضغط على tool table من الشاشة الافتتاحية بالماوس او الضغط F8 من لوحة المفاتيح



٢٠. تظهر هذه الشاشة قوم بالضغط على EDIT لتغيير الوضع من OFF الى ON او الضغط F6

Manual operation					Programming and editing	
Tool name?						
NO	NAME	L	D	D2	DL	OP
0		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000	
1		+0,0000	+25,0000	+0,0000	+0,0000	
2		+0,0000	+8,0000	+0,0000	+0,0000	
3		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000	
4		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000	
5		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000	
6		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000	
				0% SPWR	100% SOVR	
				100% FOVR		
A		+100,000	Y	+240,000	Z	+395,000
		+0,000	C	+0,000		
ACTL: T Z 50 0 F 2500 0 M 5/9						
BEGIN	END	PAGE	PAGE	EDIT	TOOL	POCKET
↑	↓	↑	↓	OFF/ON	NAMES	TABLE
F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8

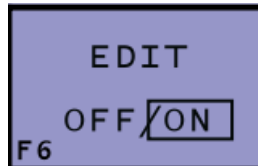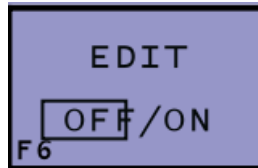

٢١. قم بكتابة اسم العدة اسفل NAME وامام المحطة رقم ١ وليكن FACING D50MM ونضع نصف

قطر العدة 25MM اسفل R وامام المحطة ١ ثم نقف اسفل L (طول العدة) امام العدة رقم ١

Manual operation					Programming and editing
Date1: TOOL.T					MM
T	NAME	L	R	R2	DL
0		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000
1	FACINGS0MM	+0,0000	+25,0000	+0,0000	+0,0000
2		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000
3		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000
4		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000
5		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000
6		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000
				0% SPWR	100% SOVR
					100% FOVR
<input checked="" type="checkbox"/>	+100,000	Y	+240,000	Z	+395,000
A	+0,000	C	+0,000		
ACTL. T Z S 0 0 F 2500 0 M 5/9					
BEGIN F1	END F2	PAGE F3	PAGE F4	EDIT OFF/ON F5	TOOL NAMES FIND F7
					POCKET TABLE F8

٢٢. اضغط على مفتاح + TOOL CALCULATION (مفتاح حساب طول العدة) من لوحة الكنترول



٢٣. لاحظ تسجيل طول العدة في المكان المخصص لها في هذه الصورة


Manual operation					Programming and editing
Date1: TOOL.T					MM
T	NAME	L	R	R2	DL
0		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000
1	FACINGS0MM	+90,040	+25,0000	+0,0000	+0,0000
2		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000
3		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000
4		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000
5		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000
6		+0,0000	+0,0000	+0,0000	+0,0000
				0% SPWR	100% SOVR
					100% FOVR
<input checked="" type="checkbox"/>	+100,000	Y	+240,000	Z	+395,000
A	+0,000	C	+0,000		
ACTL. T Z S 0 0 F 2500 0 M 5/9					
BEGIN F1	END F2	PAGE F3	PAGE F4	EDIT OFF/ON F5	TOOL NAMES FIND F7
					POCKET TABLE F8

ثم نكرر هذه الخطوات من ١٥ الى ٢٣ مع باقية العدد وبعد نهاية التمرين نغلق الماكينة بخطوات الاتية:


٢٤. اضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.




٢٥. اضغط على هذه النافذة او F1 من لوحة المفاتيح

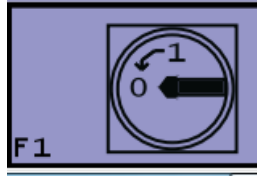

٢٦. اضغط على كلمة YES او F1 من لوحة المفاتيح وبذلك نكون قد تم غلق البرنامج ثم نغلق الكمبيوتر من قائمة shut down

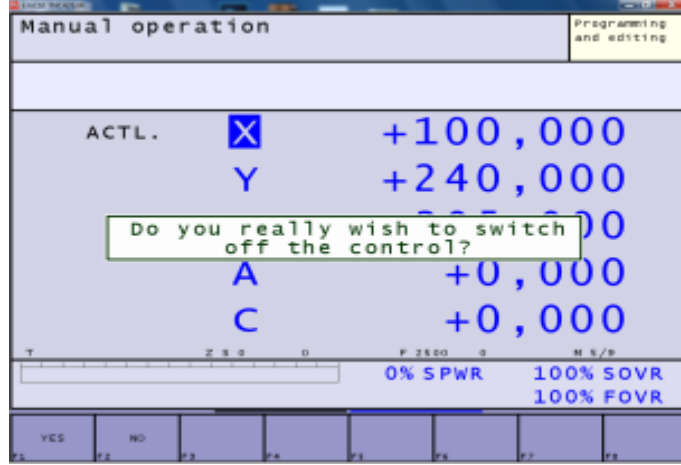

٢٧. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.

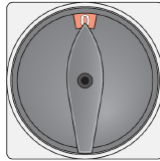

### المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند ضبط قياس العدة tool measurement عند العمل على الفريزة CNC

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يحدد النقاط المرجعية على الفريز CNC.
			٣	يقوم بقياس العدة على الفريزة.
			٤	ينفذ وضع الحركة اليدوي باستعمال الوضع 
			٥	يضبط احداثيات العدة بشكل صحيح
			٦	يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية
			٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

للـ في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

١. التعرف على قياس العدة في الفريزة CNC

للـ ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

٢. يحدد قياس عدة مركبة على بالفريزة CNC.



## ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) على ماكينات الفرايز المبرمجة بالحاسب CNC

تدريب رقم	٢	الزمن	٢٤ ساعة
-----------	---	-------	---------

### أهداف

ان يكون المتدرب قادر على:

للترحيل/إزاحة صفر الماكينة (M) الى مكان مناسب على وجه الشغلة (W) بمعنى تحديد صفر الشغلة.

### متطلبات التدريب


العدد والأدوات	المواد والخامات	التسهيلات الأخرى
فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill الآت قطع الفرايز اندمیل (End mill) معلومة القطر (مثلا: ١٠ ملی متر) جهاز قياس العدد HB50A المجس الالكترونی الحساس	عدة مقاسة معلوم قطرها مواد تنظيف.	كمبيوتر محمل عليه البرامج رسومات توضيحية. ملابس حماية ومهمات أمن صناعي. لوحات إرشادية.

### المعارف المرتبطة بالتدريب

#### إزاحة الصفر Zero-point offset لفريزة CNC ماركة EMCO Turn


تقع نقطة صفر ماكينة (M) الفريزة المبرمجة بالحاسب الـ CNC عادة في أعلى يسار واجهة الجزء الأمامي الأيسر لفرش الفريزة كما هو مبين بشكل (١٥) في أنواع كثيرة من الفرايز مثل موديلات EMCO, وهذا الموضع غير مناسب كنقطة ابتداء في عملية البرمجة وقياس الأبعاد، مما قد يصعب حسابات الحركة اذا تم اعتبار نقطة M كنقطة بداية تناسب اليها الأبعاد اثناء التشغيل. و لتجاوز هذا الوضع يستخدم ما يسمى ترحيل أو إزاحة نقطة الصفر Zero point offset، الى موضع مناسب داخل مساحة التشغيل كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل. و الهدف من ترحيل الصفر هو إيجاد مكان مناسب لصفر البرنامج أو صفر الشغلة و يعتمد ذلك على طريقة وضع الأبعاد على الرسم لتصميم المنتج. حيث يتم تحريك نظام المحاور وترحيل نقطة صفر الماكينة الى موضع مناسب داخل مساحة تشغيل الماكينة كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل. عند عمل البرنامج يمكن تعريف نقطة صفر واحدة عن طريق

ادخال قيم إزاحة أو احداثيات نقطة صفر جديدة ليتم إزاحة نقطة صفر الماكينة M إلى نقطة صفر الشغلة W، حيث يتم العمل بها تلقائيا عند بداية تنفيذ البرنامج.

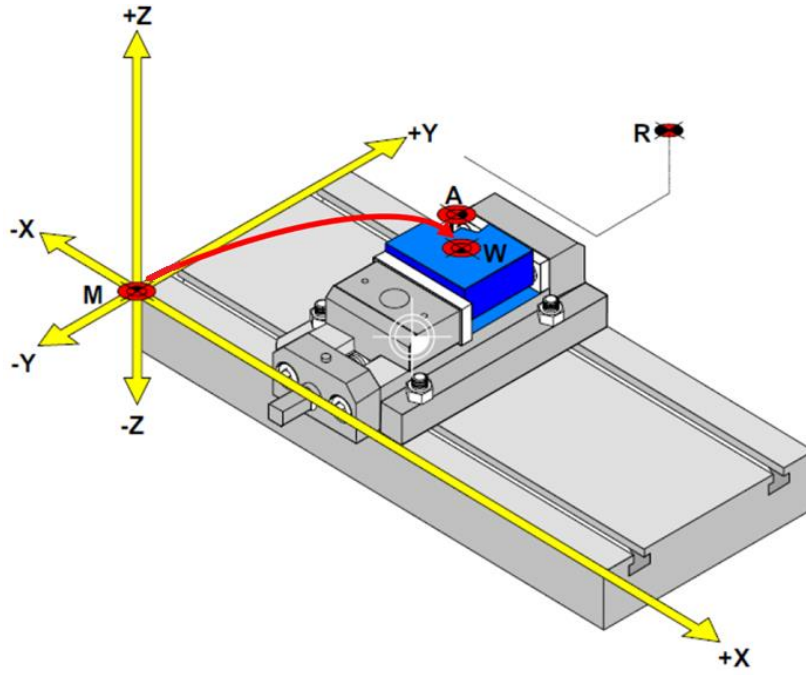


شكل رقم ١٥: مثال على ترحيل صفر الماكينة على أحد النقاط على الشغلة (ضبط صفر الشغلة) نقطة A هي نقطة التوقف Stop point

ويستخدم صفر الشغلة فقط عند تشغيل قطعة عمل و أثناء تنفيذ البرنامج فقط، و فيما عدا ذلك نستخدم صفر الماكينة M الذي تنسب اليه جميع الأبعاد و تكون عنده  $X=0, Y=0, Z=0$ . يستحسن عند اجراء ترحيل صفر الماكينة (M) الى نقطة جديدة تسمى صفر الشغلة (W) في المحاور الثلاثة X, Y, Z ان يتم اختيار الركن السفلي من جهة اليسار للشغلة كما هو مبين في شكل (١٦) حيث يعتبر افضل مكان يمكن اختياره ليكون صفر الشغلة حيث ستكون الأبعاد موجبة بالنسبة الى هذه النقطة داخل البرنامج و فيما عدا هذه النقطة ستكون قيم احد او كلا المحاور X, Y سالبا.

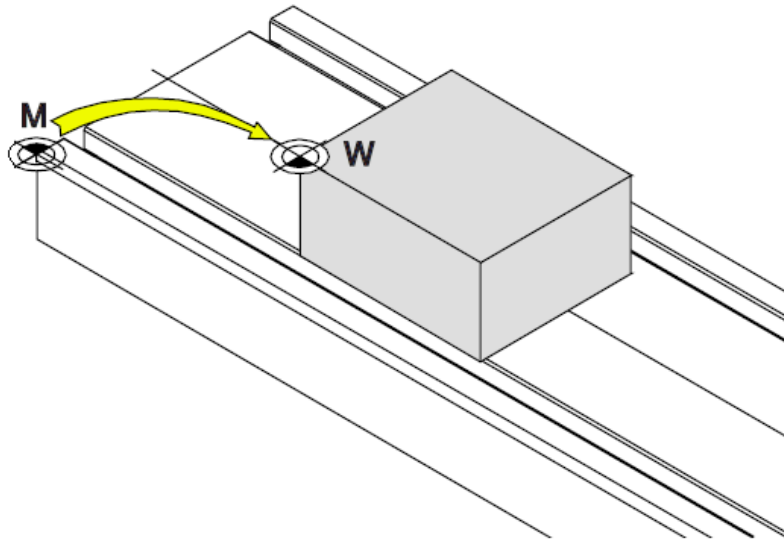

شكل رقم ١٦: ترحيل صفر الماكينة (M) الى صفر الشغلة (W)

لقياس صفر الشغلة يتم تلامس عدة معلومة القطر او محدد الحواف Edge finder القياسي للأسطح في اتجاه المحاور الثلاثة X, Y, Z كما هو مبين في شكل (١٧) و طرح قيمة نصف قطر العدة من قيمة احداثي X و Y اما في احداثي Z فتطرح قيمة ارتفاع العدة و تسجل القيم المحسوبة في دالة صفر الشغلة المسجلة في البرنامج من G54 حتى G59.

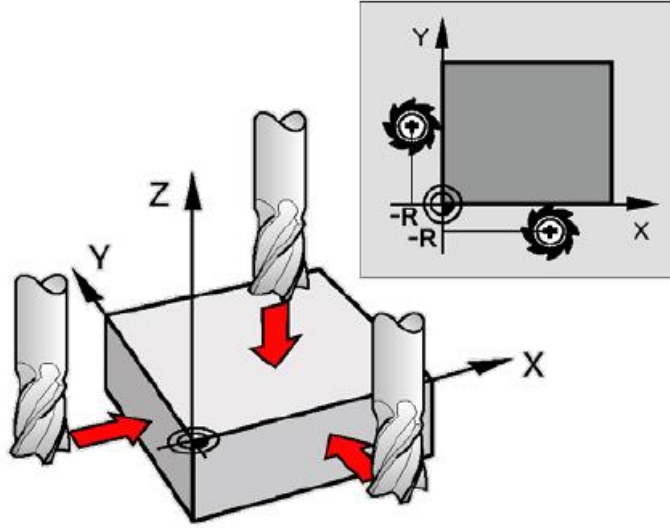


شكل رقم ١٧: قياس صفر الشغلة بتلامس عدة معلومة القطر او محدد الحواف Edge finder القياسي

يمكن تعريف سبعة نقاط لإزاحة نقطة الصفر في صفحة إزاحة نقطة الصفر (Work)، وهذه النقاط يتم استدعائها داخل البرنامج باستخدام الأكواد (G54-G59).

عند كتابة برنامج التشغيل، يقوم المبرمج باستدعاء الكود الذي تم تخزين قيم الترحيل به من بين القيم المتاحة للتخزين من (G54 -G59) فيقوم نظام التشغيل بتخزين نقطة صفر احداثيات الشغلة W و ينسب اليها كافة الإحداثيات اللاحقة لتبعد عن نقطة صفر الماكينة M بهذه القيم، و بالتالي تنسب أي احداثيات تكتب داخل البرنامج الى النقطة W، حيث يقوم نظام التشغيل بالجمع الجبري لإحداثيات النقطة المكتوبة داخل البرنامج والمطلوب الذهاب اليها مع الإحداثيات المسجلة في ملف G54 و الإحداثيات المسجلة في ملف العدة المستخدمة و يكون قياس الإحداثيات هو ناتج الجمع من نقطة صفر الماكينة M الى النقطة المرجعية N.

لأجراء ضبط صفر الشغلة يجب استخدام عدة معروفة القطر محملة داخل الماكينة أو استخدم عدة مستكشف الحافة Edge finder و التي تتركب في حامل العدة و كذلك يجب تثبيت الشغلة على المنجلة بشكل سليم، و تعمل ماسك العدة بقوة الهواء المضغوط (النيوماتي) و يتم ربط الشغلة باليد كما هو مبين في شكل (١٨).

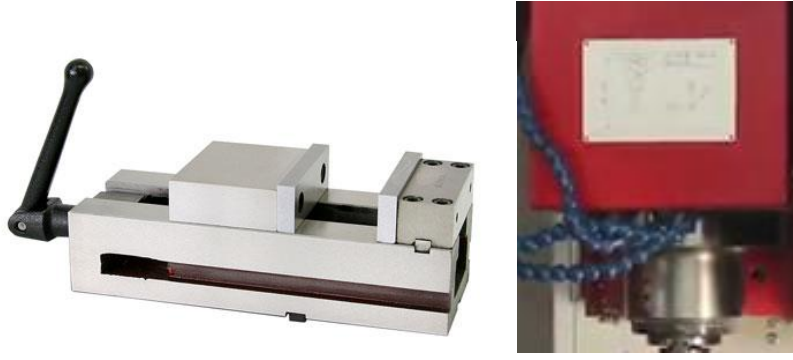

1- Spindle عمود الدوران 2- Chuck الظرف  
3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل

شكل رقم ١٨: مكونات ظرف العدة و منجلة تثبيت المشغولات

يعرف نظام البرمجة للفرايز المحوسبة CNC mill الحركة في خطوط مستقيمة أو بشكل دائري.

نقطة الأصل لنظام المحاور و الأبعاد هي نقطة صفر الماكينة (M)

بعد عمل برمجة لترحيل نقطة الصفر تصبح هي نقطة صفر الشغلة (W) هي نقطة قياس الأبعاد.



## أنواع ترحيل نقطة الصفر zero point offsets:

يبين شكل (١٩) النظم المختلفة للإحداثيات

**نظام إحداثيات الماكينة (MCS) Machine coordinate systems باستخدام نقطة صفر**

### الماكينة M

في هذا النظام تعرف نقاط تغير وضع الشغلة طبقاً لنظام إحداثيات الماكينة. حيث يظهر وضع التحكم الرقمي إحداثيات المحاور بعد الوصول إلى نقطة المرجع منسوبة إلى نقطة صفر الماكينة M في نظام (MCS).

### نظام نقطة الصفر الأساسية (BZS) Base Zero Point System

إذا تم إجراء ترحيل أساسي Base في نظام إحداثيات الجهاز (MCS)، سينتج ما يسمى بإزاحة نقطة صفر الأساس (BZS). و بذلك يمكن تحديد نقطة الصفر للوحة palette على سبيل المثال.


### نقطة الصفر القابلة للتهيئة (الشكلية) (CZS) Configurable Zero Point System

إذا تم تنفيذ نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (G54-G59) من نظام نقطة صفر الأساس (BZS)، سينتج ما يسمى بنظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (CZS).

## نظام إحداثيات الشغلة (WCS) Workpiece coordinate system باستخدام نقطة

### W صفر الماكينة

ينسب برنامج تشغيل قطعة الشغل الى نظام إحداثيات الشغلة W (Workpiece zero point).

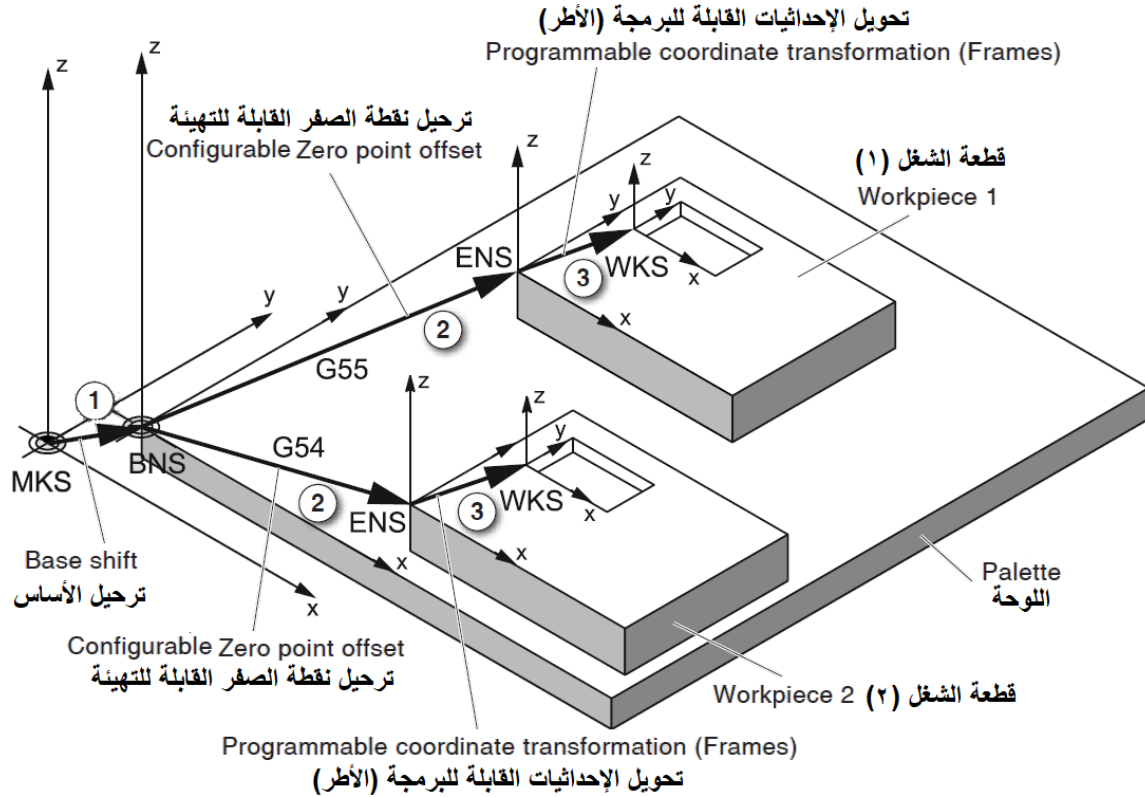

شكل رقم ١٩: العلاقة بين أنظمة الإحداثيات المختلفة

### العلاقة بين أنظمة الإحداثيات المختلفة للفريزة

بالرجوع الى شكل (٤) الذي يبين العلاقة بين أنظمة الإحداثيات المختلفة للفريزة،

١. في حالة الترحيل الأساسي basic offset ، يتم إجراء أزاحه نقطة الصفر الأساسية (BNS) مع

مدى نقطة الصفر the range zero point.

٢. في حالة ترحيل نقطة الصفر المتغيرة variable zero point offset بالأكواد (G54-G59)

و مع الأطر (with frames)، يتم تعريف نظام نقطة الصفر للشغلة (١) أو الشغلة (٢).

٣. وفي حالة تحويل الإحداثيات القابل للبرمجة (الأطر) programmable coordinate transformation (frames)

، يعرف نظام إحداثيات الشغلة (WCS) للشغلة (١) أو الشغلة

(٢).

### ثالثاً: نظام الإحداثيات

يتم تحديد أنظمة الإحداثيات التالية في موضعين مختلفين: (انظر شكل ٦)

## نظام إحداثيات على رسمة قطعة الشغل:


تتم كتابة نظام الإحداثيات على رسم الشغلة كما سيتم إدخالها في بيانات البرنامج، حيث تستخدم قيم موضع المحاور (مثلا  $X=-20, Y=-10, Z=-10$ ) بالنسبة لنظام إحداثيات الرسمة.

## نظام الإحداثيات المحدد على الفريزة CNC

يتم إعداد نظام الإحداثيات على طاولة أداة الماكينة الفعلية. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق برمجة المسافة من الموضع الحالي للعدة tool إلى نقطة الصفر لإحداثيات النظام المقرر.

تتحرك أداة القطع طبقاً للإحداثيات المحددة على الماكينة والمنشأة في برنامج الأوامر بالنسبة للإحداثيات الموقعة على رسمة الجزء المراد تشغيله من أجل للحصول على الشكل المرسوم. لذلك من أجل تشغيل قطعة الشغلة كما هو محدد على الرسم، يجب ضبط نظامي الإحداثيات ليكونوا عند نفس الموضع.


يبين الشكل التالي العلاقة بين إحداثيات قطعة الشغل على الرسم وإحداثياتها عند التنفيذ على الفريزة CNC

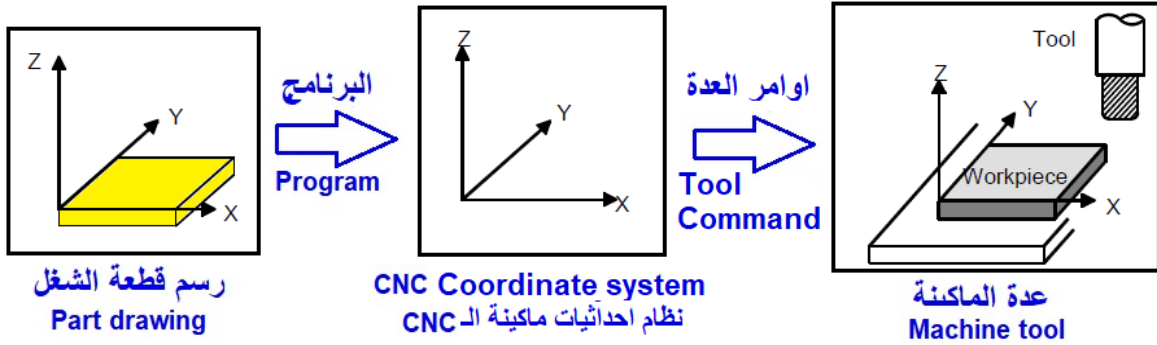

شكل رقم ٢٠: العلاقة بين إحداثيات رسمة الشغلة و إحداثيات الماكينة للفريز CNC

## مثال

عند ضبط نظام الإحداثيات الرسم لكل من قطعة الشغلة و الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC ليكونوا عند نفس الموضع، في هذه الحالة يجب ضبط مركز البرنامج على حافة الوجه الأمامي الأيسر لقطعة الشغل كما هو مبين في شكل ٢١.

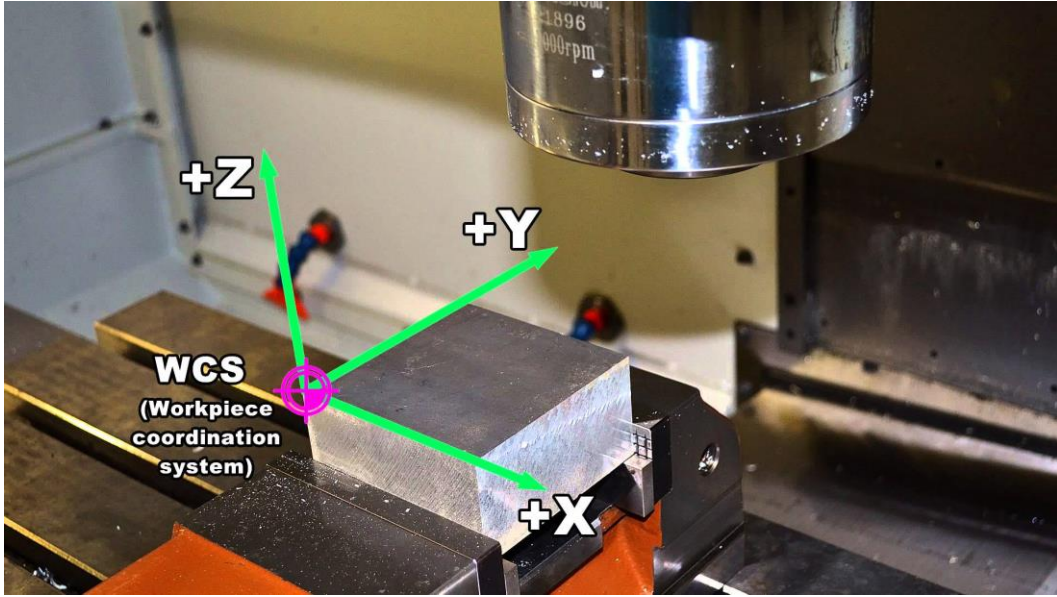

شكل رقم ٢١: ضبط مركز البرنامج على حافة الوجه الأمامى الأيسر لقطعة الشغل

يستخدم الكود G53 X.. Y.. Z.. فى الفريزة CNC ماركة Emco ليتم اختيار نظام الإحداثيات Selecting the machine coordinates system ، إزاحة نقطة صفر الماكينة M إلى نقطة صفر الشغلة W.

يجب استخدام G53 بالنظام المطلق للمحاور، و يتم تجاهل كود G53 فى النظام النسبى للمحاور.


يستخدم الكود T0 (الغاء ترحيل المعدة) و الذى لا يجب ان يكون فى نفس البلوك مع G53



### خطوات تنفيذ التدريب

#### أولا بدون تركيب عدة وباستخدام حامل العدة فقط collet tool holder

١. تطبق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة و تأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار
٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسى Main Switch الموجود على الجانب الخلفى أو الأيمن للماكينة فى وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1) لتوصيل التيار الكهربى للماكينة.

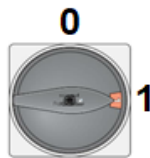


٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة




في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر



٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للفرايز باستخدام الماوس Heidenhain TNC Mill ثم اضغط OK.

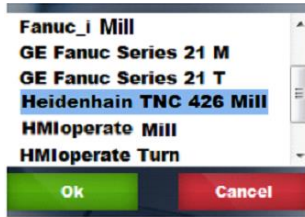


٦. انتظر تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية ( شاهد الجزء المخصص للبرنامج و خلوه من أيه أوامر )

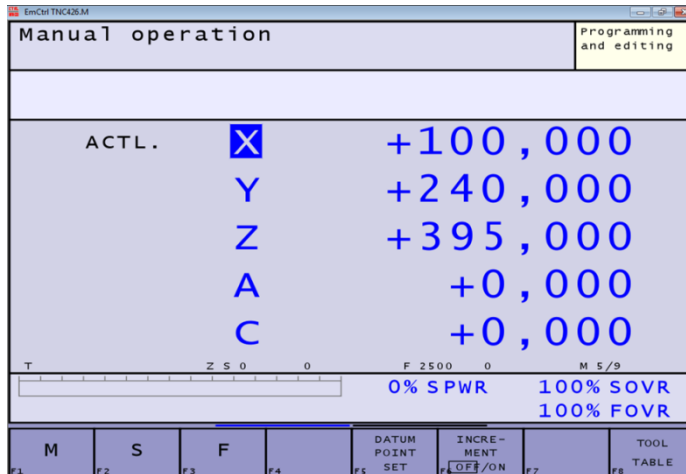

شكل رقم ٢٢: شاشة البرنامج لنظامي التحكم Heidenhain

٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.

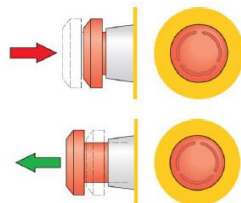




٨. اضغط على مفتاح إعادة الضبط **RESET** لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة و ليتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة و تهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.




RESET

 ٩. قم بفتح و اغلاق باب الفريزة مع الضغط على مفتاح (Enable/consent Key) للتأكد من صحة عمل مفتاح الأمان للباب.



١٠. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/اليديوي HAND

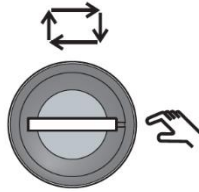

باستخدام هذا المفتاح، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.



١١. أضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل **AUX-ON** لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة و توصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.



١٢. قم بتثبيت قطعة شغل مستوية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات أبعاد مناسبة على المنجلة Vice



١٣. استخدم زر منجلة التثبيت Clamping devices لربط وفك الشغلة في المنجلة




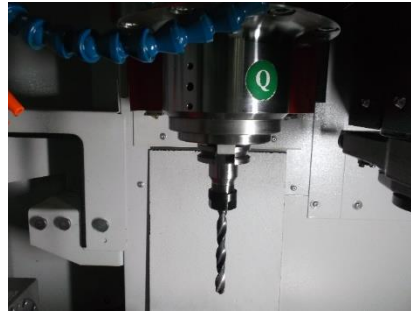
١٤. اءلق باب الفريزة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key).




١٥. استءعي جيب عءة فارء رقم ٢ مثلاً من برج العءة Magazine عن طريق على عن طريق الضغط المتكرر على زر ءءوير برج العءة في اءجاه اليمين أو اءجاه اليسار حسب الأقرب




١٦. اءضغط على زر ءءير العءة  ليءجز جيب العءة الخالي رقم ٢. فنلاحظ ءءيير العءة ووضعها في عاموء الءوران الرئيسى




١٧. قم بءءعيل وضع Handwheel mode وامسك الريموء وءءحرك في المءاور الى ان يمس الشءلة بالءة في مءور X مع ءءحرك بءءذية مناسبة وءقليل البءذية كلما اقءربنا من الشءلة

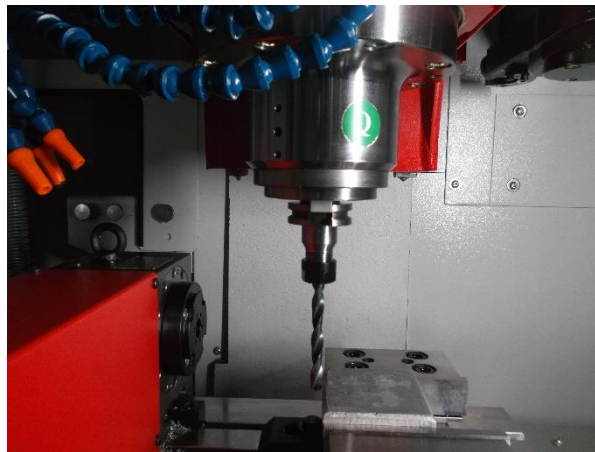


١٨. اضبط على محور X في حالة ظهور الشاشة الافتتاحية فيتم تفعيل المحور ثم كتابة 5- ثم الضبط مفتاح ENTER فنلاحظ تسجيل قيمة 5- امام محور X وبذلك يكون تم قياس محور X

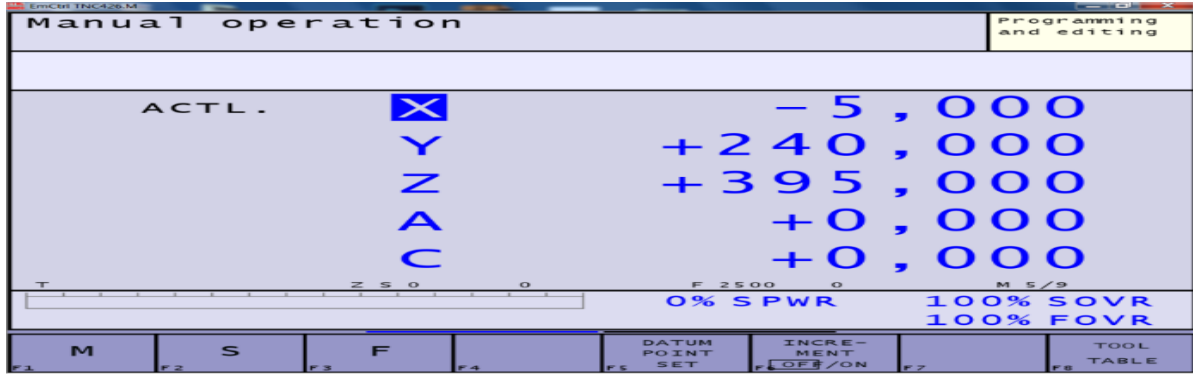


١٩. حرك بالمحاور الى ان تماس الشغلة في محور Y مع التحرك بتغذية مناسبة وتقليل التغذية كلما اقتربنا من الشغلة

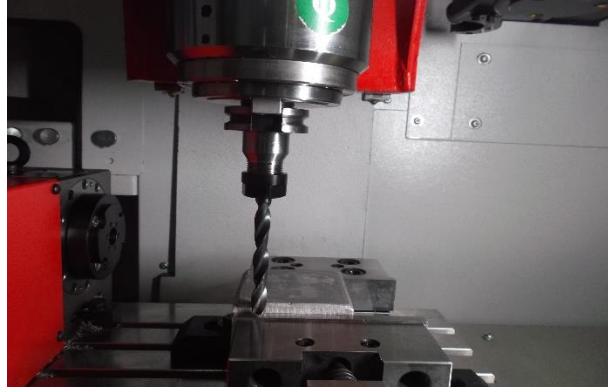

٢٠. اضبط على محور Y فيتم تفعيل المحور ثم اكتب 5- ثم اضبط مفتاح ENTER ستلاحظ تسجيل قيمة 5- امام محور Y ، وبذلك يكون تم قياس محور Y

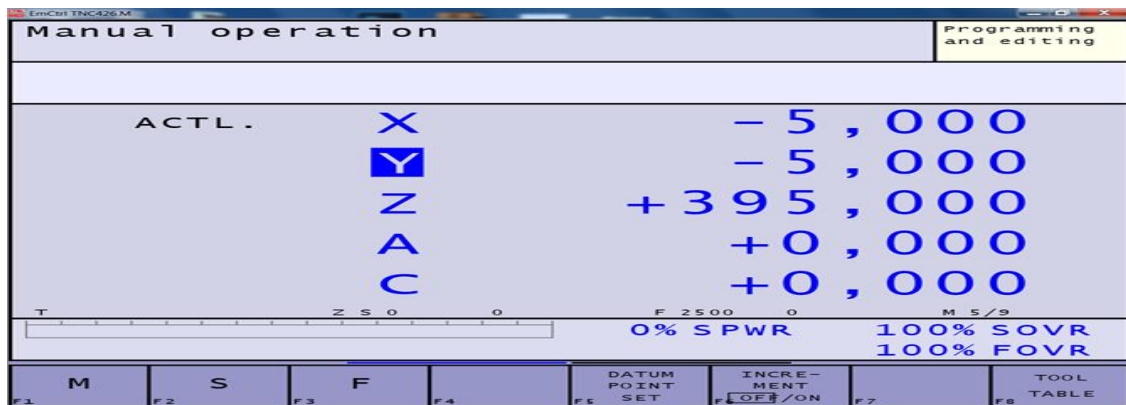

٢١. حرك المحاور الى ان تماس محور Z

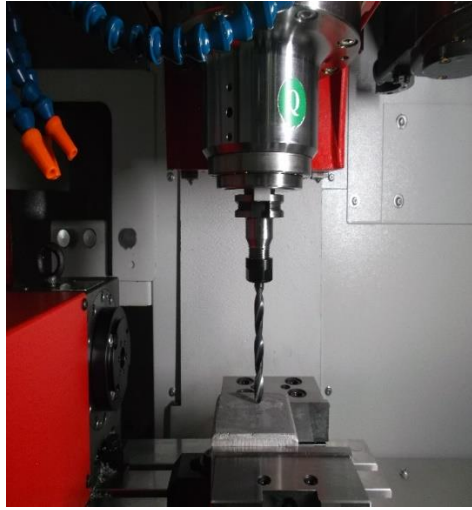

٢٢. اضغظ على محور Z فيتم تفعيل المحور ثم كتابة 0 ثم الضغظ مفتاح ENTER فنلاحظ تسجيل قيمة 0 (صفر) امام محور Z وبذلك يكون تم قياس محور

Manual operation		Programming and editing
ACTL.	X	- 5 , 000
	Y	- 5 , 000
	<b>Z</b>	+ 0 , 000
	A	+ 0 , 000
	C	+ 0 , 000
T	Z S 0 0	F 2500 0 M 5/9
		0% SPWR 100% SOVR
		100% FOVR
F1	M	F2 S
F3	F	F4
F5	DATUM POINT SET	F6 INCREMENT OFF/ON
F7		F8 TOOL TABLE


وبذلك يكون قد تم قياس الشغلة (ترحيل صفر الشغلة ) باستخدام عدة مقاسة معلومة القطر

### ثانياً: قياس صفر الشغلة باستخدام المجس الإلكتروني الحساس

تكرر الخطوات من ١ الى ١٧ و افتراض قطر المجس ١٠ مم في هذا الجزء




١٨- قم بتفعيل وضع Handwheel mode ومسك الريموت والتحرك في المحاور الى ان تمس الشغلة بالعدة في محور X وتسمع صوت الصفارة مع التحرك بتغذية مناسبة وتقليل التغذية كلما اقتربت من الشغلة

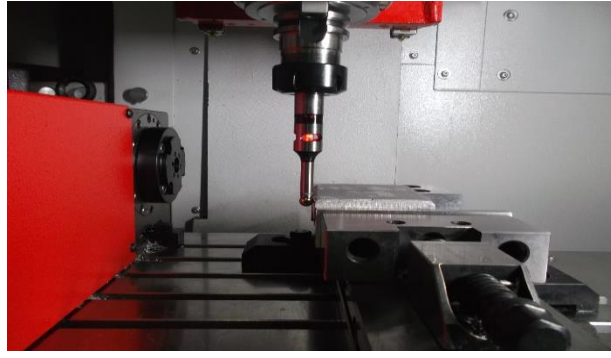

- ١٩- اضبط على محور X فيتم تفعيل المحور ثم اكتب 5- ثم الضبط مفتاح ENTER ستلاحظ تسجيل قيمة 5- امام محور X وبذلك يكون تم قياس محور X

Manual operation		Programming and editing
ACTL.	<input checked="" type="checkbox"/> X	- 5 , 000
	Y	+ 240 , 000
	Z	+ 395 , 000
	A	+ 0 , 000
	C	+ 0 , 000
T		F 2500 0 M 5/9
		0% SPWR 100% SOVR
		100% FOVR
M	S	F
F3	F2	F1
DATUM POINT SET		INCRE- MENT LOGE/ON
F5		F4
F6		F7
F8		TOOL TABLE


- ٢٠- حرك المحاور الى ان تسمع صوت الصفارة فى محور Y مع التحرك بتغذية مناسبة وتقليل التغذية كلما اقتربت من الشغلة

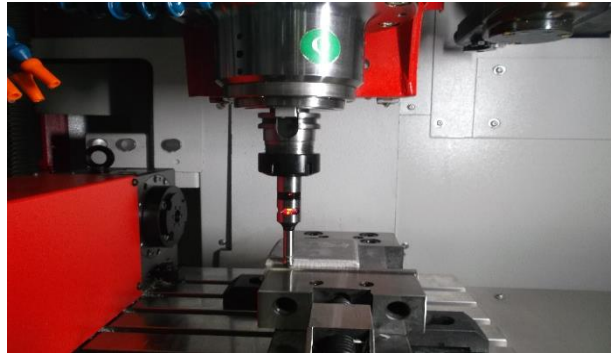


- ٢١- اضبط على محور Y فيتم تفعيل المحور ثم كتابة 5- ثم اضبط مفتاح ENTER ستلاحظ تسجيل قيمة 5- امام محور Y وبذلك يكون تم قياس محور Y

Manual operation		Programming and editing
ACTL.	X	- 5 , 000
	<input checked="" type="checkbox"/> Y	- 5 , 000
	Z	+ 395 , 000
	A	+ 0 , 000
	C	+ 0 , 000
T		F 2500 0 M 5/9
		0% SPWR 100% SOVR
		100% FOVR
M	S	F
F3	F2	F1
DATUM POINT SET		INCRE- MENT LOGE/ON
F5		F4
F6		F7
F8		TOOL TABLE

- ٢٢- اعلق الباب وتحرك بالمحاور من لوحة التحكم وذلك للخروج لمنطقة امنه لتغيير العدة

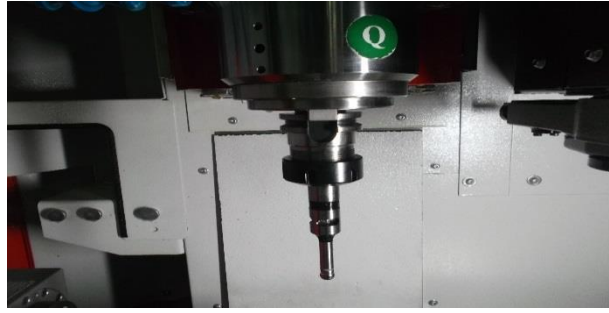


٢٣. اضغظ على مفتاح Manual tool change تغيير العدة يدويا فنلاحظ دخول عدة المجس الالكتروني الحساس فى برج العدة ثم عمود الدوران الرئيسى فارغ

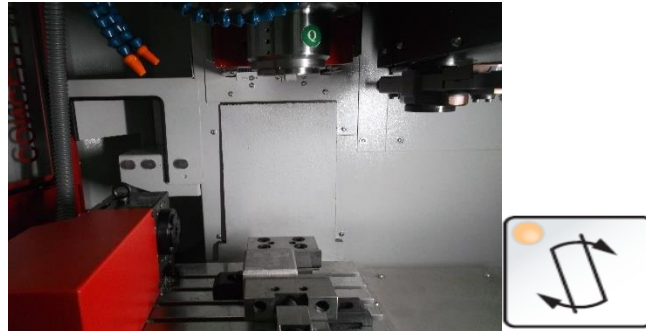

٢٤. قم بفتح الباب



٢٥. ضع المقياس الميكانيكي ( جهاز قياس العدد HB50A ) المعلوم ارتفاعه ٥٠ مم او اى قطعة ارتيلون او الالمنيوم معلوم طولها فوق سطح الشغلة وذلك لان الفرش المورد قصير (عمود الدوران الرئيسى لا يستطيع النزول ليمس الشغله)

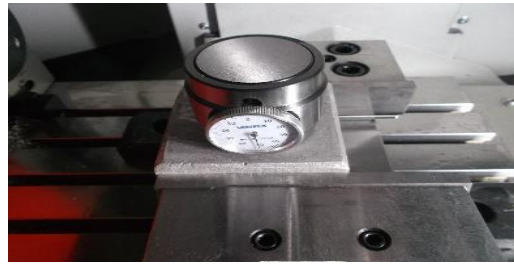

٢٦. قم بتفعيل وضع Handwheel mode الشغلة



٢٧. حرك المحاور الى ان يمس وجه عمود الدوران الرئيسى المقياس الميكانيكي (جهاز قياس العدد HB50A) المعلوم ارتفاعه ٥٠ مم او اى قطعة ارتيلون او الالمنيوم معلوم طولها مع التحرك بتغذية مناسبة وتقليل التغذية كلما اقتربنا من المس




٢٨. اضغط على محور Z فيتم تفعيل المحور ثم كتابة ٥٠ وهي قيمة ارتفاع HB50A ثم اضغط مفتاح ENTER ستلاحظ تسجيل قيمة ٥٠ امام محور Z وبذلك يكون عامود الدوران الرئيسي على بعد ٥٠مم من سطح صفر الشغلة

Manual operation		Programming and editing	
ACTL.	X	- 5 , 000	
	Y	- 5 , 000	
	<b>Z</b>	<b>+ 50 , 000</b>	
	A	+ 0 , 000	
	C	+ 0 , 000	
T		Z S 0 0	F 2500 0 M 5/9
		0% SPWR	100% SOVR 100% FOVR
M	S	F	F4
F1	F2	F3	F4
DATUM POINT SET		INCRE- MENT F6 OFF/ON	
F5		F7	
TOOL TABLE		F8	


٢٩. وبذلك يكون قد تم قياس الشغلة (ترحيل صفر الشغلة) باستخدام المجس الالكتروني الحساس  
٣٠. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.




٣١. اضغط على هذه النافذة او F1 من لوحة المفاتيح

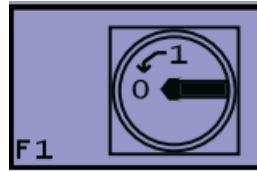

٣٢. اضغط على كلمة YES او F1 من لوحة المفاتيح وبذلك نكون قد تم غلق البرنامج ثم نغلق الكمبيوتر من قائمة shut down

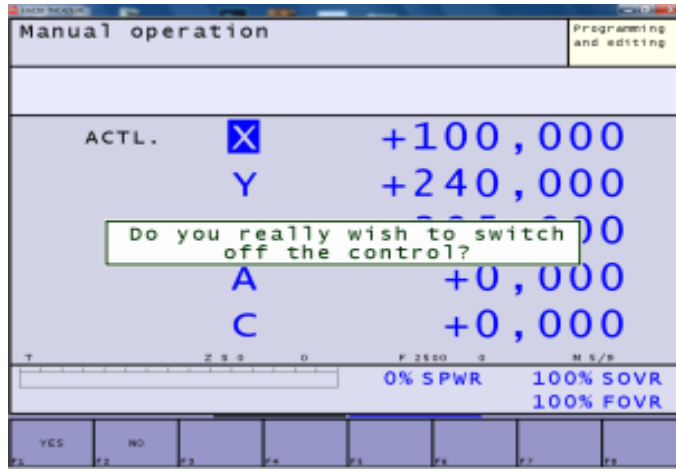

٣٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربى عن الماكينة.

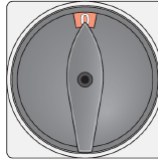

### تسجيل النواتج

قيم الإحداثيات			النقطة
X	Y	Z	
.....	.....	.....	صفر الشغلة في نظام فانوك
.....	.....	.....	صفر الشغلة في نظام سينوميرك

جدول ١-١: قيم النقاط التي تم قرائتها من على الشاشة

### المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند قياس صفر الشغلة على الفريزة CNC

---

.....

.....

.....

.....

.....

.....





## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معايير الأداء	تحقق		ملاحظات
		نعم	لا	
١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يحدد نقاط الصفر المختلفة لماكينات الفرايز الـ CNC وتحديد العلاقة بين كل منها.			
٣	ينفذ وضع الحركة اليدوي باستعمال الوضع  ويتحكم في اتجاه الحركة بإدخال قيم احداثيات موجبة باستخدام مفاتيح  و  و  قيم احداثيات سالبة  و  و  .			
٤	ترحيل/إزاحة صفر الماكينة (M) الى مكان مناسب على وجه الظرف أو على وجه الشغلة (W).			
٥	يتحكم في الفريزة بشكل منظم			
٦	يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية			
٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا			

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

١. ترحيل صفر الشغلة في الفريزة المبرمجة بالحاسب CNC

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:

٢. يضبط صفر الشغلة ويتحكم في اتجاهات محاور الحركة على للفرايز CNC بشكل سليم.

## تسوية سطحية Face milling

٧٢ ساعة	الزمن	٣	تدريب رقم
---------	-------	---	-----------

### أهداف

ان يكون المتدرب قادر على برمجة وتشغيل برنامج تسوية سطحية للشغلة.



### متطلبات التدريب

التسهيلات الأخرى	المواد والخامات	العدد والأدوات
كمبيوتر محمل عليه البرامج رسومات توضيحية. ملابس حماية ومهمات أمن صناعي. لوحات إرشادية.	قطعة من الالمنيوم 80x80x20مم أجزاء مصنعة مستطيلة المقطع. مواد تنظيف.	فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill عدة تسوية سطحية ٥٠مم

جدول رقم ١

### المطلوب

عمل تمرين تسوية سطحية لشغلة ابعادها ٢٠x٨٠x٨٠ مم بعمق قطع ٠,٥ مم كما هو مبين في شكل ٢٣.

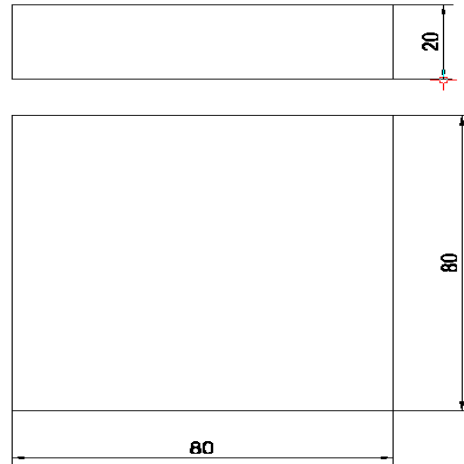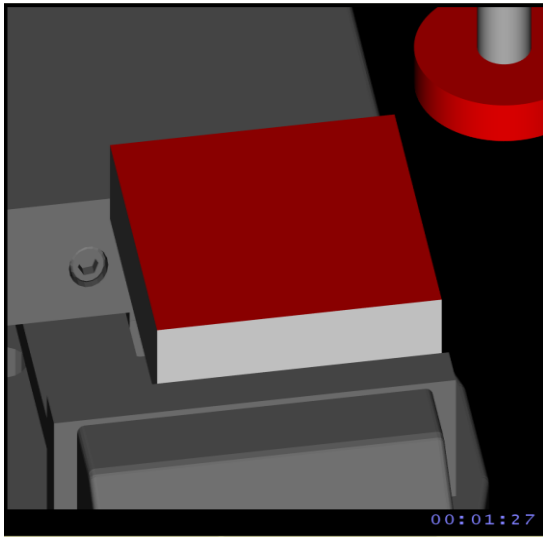

شكل رقم ٢٣: الرسم التخطيطي

## المعارف المرتبطة بالتدريب

### عملية التسوية السطحية

من اهم العمليات التي لا غنى عنها عند تشغيل اى خامة او منتج وهى العملية الاولى التي تجرى على اى خامة . وتعتمد عملية التسوية على قطر عدة التسوية والموجود منها ثلاث اقطار هى قطر ٤٠ مم ، ٥٠ مم ، ٦٣ مم ومن هذه الاقطار نستطيع حساب نقطة الاستقراب فى محور X ومحور Y التي تقف عندها عدة القطع قبل عملية التشغيل اسفل الخامة واعلى الخامة من المعادلات الاتية .

### اولا:- اسفل الخامة

$$X= R-2$$

$$Y= -R-2$$

حيث R نصف قطر العدة و ٢ هى مسافة امان ولحساب نقطة استقراب للعدة قطر ٤٠ مم

$$Y= -20-2 =-22$$

$$X= 20-2=18$$

وبذلك تكون نقطة استقراب العدة قطر ٤٠ مم هو X18 Y-22 ولحساب نقطة استقراب للعدة قطر ٥٠ مم

$$Y= -25-2 =-27$$

$$X= 25-2=23$$

وبذلك تكون نقطة استقراب العدة قطر ٥٠ مم هو X23 Y-27 وبهذه الطريقة نستطيع ايجاد نقطة استقراب عدد التسوية

### ثانيا :- اعلى الخامة

ويتم حساب نقطة استقراب اعلى الخامة من المعادة الاتية

$$X= R-2$$

$$Y=L +R +2$$

حيث L هو طول الخامة و R نصف قطر العدة و ٢ هى مسافة امان ولحساب نقطة استقراب اعلى الخامة للعدة قطر ٤٠ مم وخامه طولها ٥٠ مم

$$Y=50 +20 +2=72$$

$$X= 20-2=18$$


وبذلك تكون نقطة استقراب اعلى الخامة للعدة قطر ٤٠ مم وخامه طولها ٥٠ مم هى X18 Y72

## خطوات تنفيذ التدريب


١. اختيار برنامج التحكم HeidenhainTNC426mill



٢. تظهر لنا الشاشة الافتتاحية

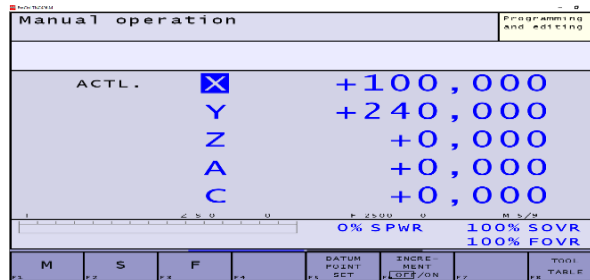


٣. ادخل على مكتبة البرامج عن طريق Shift +F7

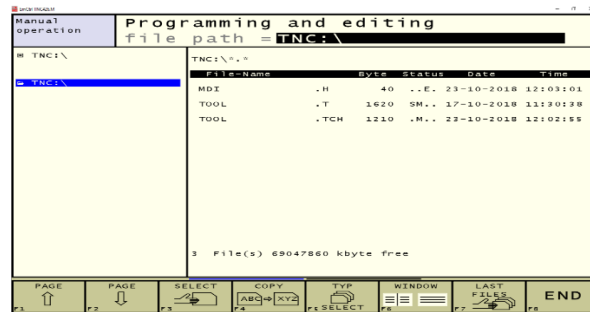

٤. انشئ مجلد لوضع البرامج بداخلة وذلك عن طريق الوقوف على المسار TNC/ جهة اليسار ثم

كتابة اسم المجلد اعلى الشاشة امام file path اضغط على Enter وليكن اسم المجلد SCOND


YEAR

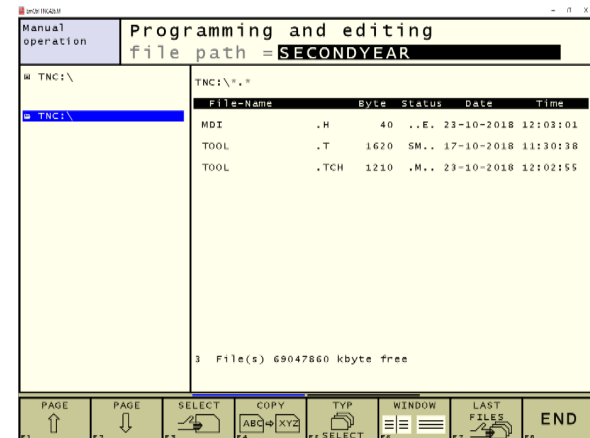


٥. لاحظ وجود المجلد SCOND YEAR فى الهامش الايسر اسفل المسار TNC



٦. انشى برنامج جديد داخل المجلد SCOND YEAR نقوم بالوقوف على المجلد SCOND YEAR ثم نذهب بالسهم الايمن ناحية اليمين اكتب فى الاعلى امام file name اسام البرامج H. وليكن اسم البرامج هو FACING.H ثم اضغط Enter ثم نختار MM اسفل يسار الشاشة

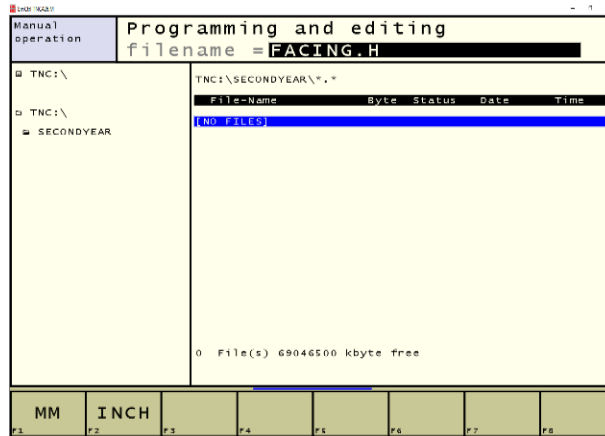

٧. لاحظ صفحة البرنامج وفى السطر 0 بداية البرنامج FACING والابعاد بالملمتر

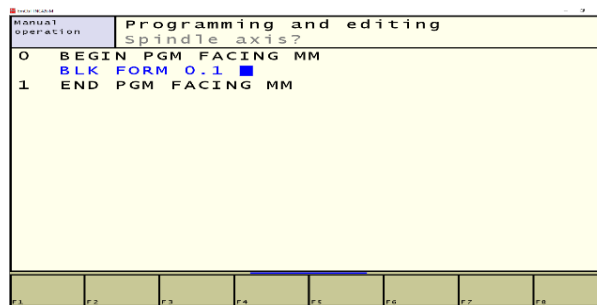

٨. ضع نقطة البداية لأبعاد الخامة اكتب محور عمود الدوران وهو محور Z ثم ابعاد نقطة البداية للخامة وهى عبارة X0 وهى نقطة البداية لمحور X ثم Y0 وهى نقطة البداية لمحور Y ثم Z-20 وهو سمك الخامة بالسالب وفى نهاية السطر اضغط End لانهاء السطر

BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20

```

Manual operation Programming and editing
Def BLK FORM: Min-point?
0 BEGIN PGM FACING MM
  BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
1 END PGM FACING MM
    
```

٩. ضع نقطة النهائية لأبعاد الخامة وهى عبارة X80 وهى اقصى بعد لمحور X ثم Y80 وهى اقصى

بعد لمحور Y ثم Z0.5 وهى قيمة التسوية وفى نهاية السطر اضغط End لانهاء السطر

BLK FORM 0.2 X+80 Y+80 Z+0.5

```

Manual operation Programming and editing
0 BEGIN PGM FACING MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+80 Y+80 Z+0.5
3 END PGM FACING MM
    
```

١٠. قم باستدعاء العدة رقم ١ عن طريق الضغط على Ctrl + O استدعاء العدة رقم ١ وعمود الدوران

محور Z بسرعه دورانيه 2000 ثم اضغط End ثم نتحرك بالسهم الايمن حتى تأتى علامة التعليق;

ونكتب اسم العدة facing ثم End لانهاء السطر TOOL CALL 1 Z S2000 ; FACING D50

D50

```

Manual operation Programming and editing
0 BEGIN PGM FACING MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+80 Y+80 Z+0.5
3 TOOL CALL 1 Z S2000 ; FACING D50
4 END PGM FACING MM
    
```

١١. ضع نقطة استقرار العدة فى محوري XY

الضغط على Ctrl + L ثم كتابة X+23 Y-27 اضغط على End ثم التحرك بالسهم الايمن حتى تاتي F ثم اضغط F max اسفل يسار الشاشة ثم End لإنهاء السطر والسطر عبارة عن الحركة السريعة لنقطه اقتراب مناسبة لعمليه التسوية الوجيهة

L X+23 Y-27 F MAX

```

Manual operation
Programming and editing
0 BEGIN PGM FACING MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+80 Y+80 Z+0.5
3 TOOL CALL 1 Z S2000 ; FACING D50
4 L X+23 Y-27 F MAX
5 END PGM FACING MM
    
```

١٢. ضع نقطة استقراب العدة في محور Z يتم الحصول عليه بالضغط على Ctrl +L ثم كتابة

Z+0 F MAX M3 بنفس الخطوات السابقة والهدف منه الحركة السريعة لنقطه اقتراب مناسبة

لمحور Z لعمليه التسويه مع دوران عمود الدران في اتجاه عقارب الساعة

L Z+0 F MAX M3

```

Manual operation
Programming and editing
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+80 Y+80 Z+0.5
3 TOOL CALL 1 Z S2000 ; FACING D50
4 L X+23 Y-27 F MAX
5 L Z+0 F MAX M3
6 END PGM FACING MM
    
```

١٣. تحرك داخل الخامة الى اعلى الى ان تصل الى النقطة X+23 Y+107

يتم الحصول عليه بالضغط على Ctrl +L ثم كتابة X+23 Y+107 F200 M8 والهدف منه الحركة الخطيه

الى النقطة Y107 بتغذيته 200مم لكل دقيقه وتشغيل سائل التبريد

L X+23 Y+107 F200 M8

```

Manual operation | Programming and editing
2 BLK FORM 0.2 X+80 Y+80 Z+0.5
3 TOOL CALL 1 Z S2000 ; FACING D50
4 L X+23 Y-27 F MAX
5 L Z+0 F MAX M3
6 L X+23 Y+107 F200 M8
7 END PGM FACING MM
    
```

١٤. تحرك يمين الخامة الى ان تصل الى النقطة X+57 Y+107

يتم الحصول عليه بالضغط على Ctrl + L ثم كتابة X+57 Y+107 F MAX والهدف منها الحركة السريعة لنقطه X57

L X+57 Y+107 F MAX

```

Manual operation | Programming and editing
3 TOOL CALL 1 Z S2000 ; FACING D50
4 L X+23 Y-27 F MAX
5 L Z+0 F MAX M3
6 L X+23 Y+107 F200 M8
7 L X+57 Y+107 F MAX
8 END PGM FACING MM
    
```

١٥. تحرك داخل الخامة الى اسفل الى ان تصل الى النقطة X+57 Y-27

يتم الحصول عليه بالضغط على Ctrl + L ثم كتابة F200 X+57 Y-27 والهدف منها الحركة الخطية بتغذيه 200م لكل دقيقه الى النقطة Y-27

L X+57 Y-27 F200

```

Manual operation | Programming and editing
4 L X+23 Y-27 F MAX
5 L Z+0 F MAX M3
6 L X+23 Y+107 F200 M8
7 L X+57 Y+107 F MAX
8 L X+57 Y-27 F200
9 END PGM FACING MM
    
```

١٦. ضع نقطة خروج عن الخامة في محور Z

يتم الحصول عليه بالضغط على Ctrl + L ثم كتابة Z+20 F MAX

الهدف منه الحركة السريعة لنقطه خروج مناسبه عند Z20



L Z+20 F MAX

والسطر رقم ١٠ MM END PGM FACING هو نهاية البرنامج FACING

```

Manual operation | Programming and editing
5 L Z+0 F MAX M3
6 L X+23 Y+107 F200 M8
7 L X+57 Y+107 F MAX
8 L X+57 Y-27 F200
9 L Z+20 F MAX
10 END PGM FACING MM
    
```

### تسجيل النواتج

حالة رقم	نوع الأصل	الألوان
١		
٢		
٣		
٤		

### المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معيار الأداء	تحقق		ملاحظات
		نعم	لا	
١	يطبق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يقوم بتصميم البرنامج التشغيلي للتمرين .			
٣	يكتب البرنامج التشغيل.			
٤	يجرى عملية المحاكاه لاختبار البرامج .			
٥	يجرى عملية التشغيل الفعلى للتمرين على الماكينة .			

جدول رقم ٢

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب:

لل رسم تخطيطى لبرنامج تسوية سطحية للبرمجته.

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

لل تصميم برنامج تسوية سطحية لشغلة.

## تفريز مسار خارجي ( كنتور ) Contour milling

تدريب رقم	٤	الزمن	٩٦ ساعات
-----------	---	-------	----------

### أهداف

ان يكون المتدرب قادر على برمجة وتشغيل برنامج تفريز مسار خارجي ( كنتور ).



### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات	التسهيلات الأخرى
فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill عدة اند ميل قطر ١٦ مم	قطعة من الالمنيوم 80x80x20مم أجزاء مصنعة مستطيلة المقطع. مواد تنظيف.	كمبيوتر محمل عليه البرامج رسومات توضيحية. ملابس حماية ومهمات أمن صناعي. لوحات إرشادية.

جدول رقم ٣

### المطلوب

تنفيذ مسار خارجي (كونتور) بعمق ٣ مم على قطعة العمل المبينة في شكل ٢٤ حسب الأبعاد الموقعة على الرسم

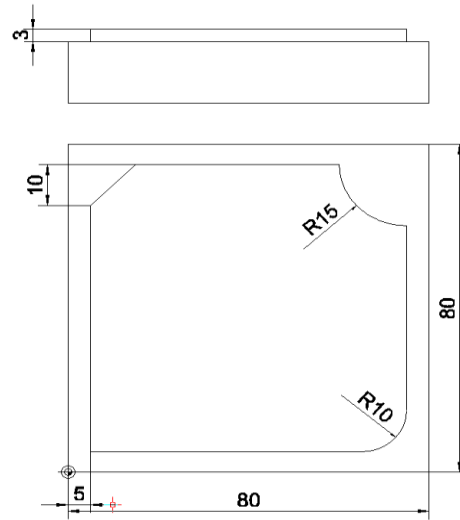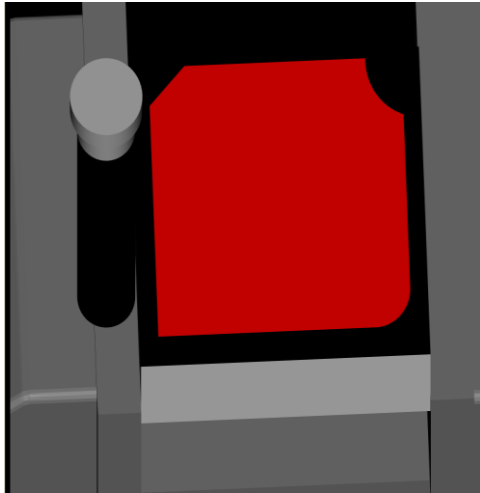

شكل رقم ٢٤: الرسم التخطيطي

### المطلوب

عمل تمرين تفريز مسار خارجي ( كنتور ) لشغلة ابعادها ٢٠x٨٠x٨٠ مم بعمق قطع ٣ مم

## المعارف المرتبطة بالتدريب

### نظام الإحداثيات:

يوجد نظامين للإحداثيات في البرمجة على ماكينات CNC

#### النظام المطلق للإحداثيات ABSOLUTE COORDINATE SYSTEM

في نظام البرمجة المطلق يتم الإشارة الى جميع النقط بنسبها الى نقطة الصفر المرجعي


#### النظام النسبي للإحداثيات INCREMENTAL COORDINATE SYSTEM

في نظام البرمجة النسبي (الترايدي) يتم اعتبار ان كل نقطة نقف عليها هي نقطة الصفر

### كيفية استخراج نقاط الكنتور بنظام Heidenhain:-

يتم استخراج نقاط الكنتور للشكل رقم ٢٥ باتباع الخطوات التالية

١. تحديد نقطة صفر البرنامج
٢. تحديد بداية التشغيل
٣. تحديد استعواض نصف قطر العدة يمين ام يسار وفي هذا التمرين يسار
٤. ترقيم الحواف للشكل الداخلي (الكنتور) والابتداء بنقطة والانتهاه بنفس النقطة
٥. استخراج احداثيات وحركات قطع الحواف التي تم ترقيمها في جدول منفصل

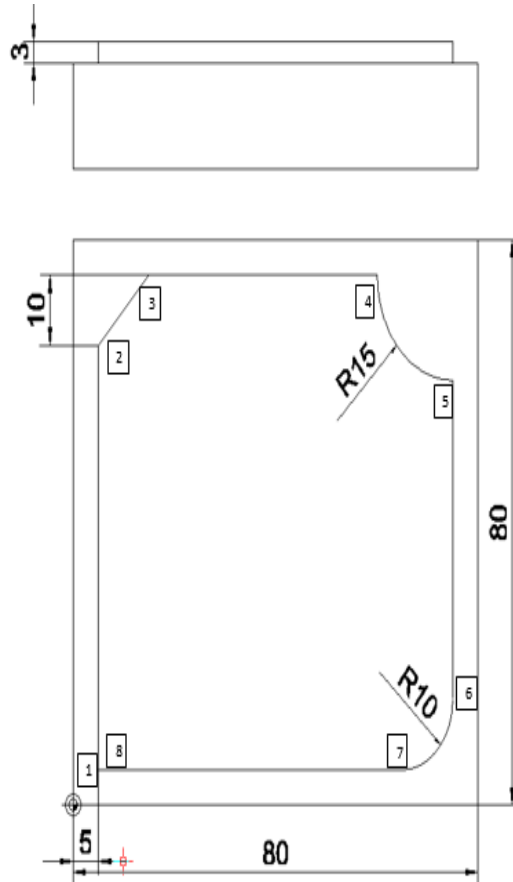

شكل رقم ٢٥: استخراج خطوط الكنتور

point	L/CR	X	Y	R	DR
1	L	X5	Y5		
2	L	X5	Y65		
3	L	X15	Y75		
4	L	X60	Y75		
5	CR	X75	Y60	R15	+
6	L	X75	Y15		
7	CR	X65	Y5	R10	-
8	L	X5	Y5		

### خطوات تنفيذ التدريب

يتم التكملة على تمارين التسوية السطحية

١. استدعى العدة رقم ٢

يتم الحصول عليه عن طريق الضغط على Ctrl + O استدعاء العدة رقم ٢ وعمود الدوران محور Z بسرعه دورانيه ٣٠٠٠ ثم اضغط End ثم نتحرك بالسهم الايمن حتى تأتى علامة التعليق ; ونكتب اسم العدة ثم End لإنهاء السطر

TOOL CALL 2 Z S3000 ; ENDMILLD16

Manual operation	Programming and editing
6	L X+23 Y+107 F200 M8
7	L X+57 Y+107 F MAX
8	L X+57 Y-27 F200
9	L Z+20 F MAX
10	TOOL CALL 2 Z S3000 ; ENDMILLD16

٢. ضع نقطة استقرار في محوري XY

يتم الحصول عليه بالضغط على Ctrl + L ثم كتابة

X-10 Y-10 R0 F MAX وهو عبارة عن نقطة استقرار لعدة الكنتور بحركة سريعة

L X-10 Y-10 F MAX

Manual operation	Programming and editing
7	L X+57 Y+107 F MAX
8	L X+57 Y-27 F200
9	L Z+20 F MAX
10	TOOL CALL 2 Z S3000 ; ENDMILLD16
11	L X-10 Y-10 F MAX

٣. حدد عمق القطع

يتم الحصول عليه بالضغط على Ctrl +L

وكتابة Z-3 F MAX M3 وهو النزول بعمق القطع بحركة سريعة مع دوران عمود الدوران اتجاه عقارب الساعة

L Z-3 F MAX M3

Manual operation	Programming and editing
8	L X+57 Y-27 F200
9	L Z+20 F MAX
10	TOOL CALL 2 Z S3000 ; ENDMILLD16
11	L X-10 Y-10 F MAX
12	L Z-3 F MAX M3

٤. ضع أحداثي اول نقطة بالكنطور

يتم الحصول عليه بالضغط على Ctrl +L

وكتابة X+5 Y+5 RL F200

وهو عبارة على النقطة رقم ١ فى المسار وRL وهو استعواض نصف قطر العدة شمال وF200 هى سرعة خطية ٢٠٠ مم لكل دقيقة

L X+5 Y+5 RL F200

Manual operation	Programming and editing
9	L Z+20 F MAX
10	TOOL CALL 2 Z S3000 ; ENDMILLD16
11	L X-10 Y-10 F MAX
12	L Z-3 F MAX M3
13	L X+5 Y+5 RL F200

٥. ضع أحداثي ثاني نقطة بالكنطور

يتم الحصول عليه بالضغط على Ctrl + L وكتابه X+5 Y+65

وهو عبارة على النقطة رقم ٢ في المسار

L X+5 Y+65

Manual operation	Programming and editing
	10 TOOL CALL 2 Z S3000 ; ENDMILLD16
	11 L X-10 Y-10 F MAX
	12 L Z-3 F MAX M3
	13 L X+5 Y+5 RL F200
	14 L X+5 Y+65

٦. ضع أحداثي ثالث نقطة بالكنطور

يتم الحصول عليه بالضغط على Ctrl + L وكتابه X+15 Y+75

وهو عبارة على النقطة رقم ٣ في المسار

L X+15 Y+75

Manual operation	Programming and editing
	11 L X-10 Y-10 F MAX
	12 L Z-3 F MAX M3
	13 L X+5 Y+5 RL F200
	14 L X+5 Y+65
	15 L X+15 Y+75

٧. ضع أحداثي رابع نقطة بالكنطور

يتم الحصول عليه بالضغط على Ctrl + L وكتابه X+65 Y+75

وهو عبارة على النقطة رقم ٤ في المسار

L X+65 Y+75

Manual operation	Programming and editing
	12 L Z-3 F MAX M3
	13 L X+5 Y+5 RL F200
	14 L X+5 Y+65
	15 L X+15 Y+75
	16 L X+60 Y+75

٨. ضع أحداثي خامس نقطة بالكنتور

يتم الحصول عليه بالضغظ على Ctrl +R وكتابه CR X+75 Y+60 R+15 DR+ وهو عبارة على النقطة رقم ٥ فى المسار

وهو CR هي الحركة الدائرية و DR هو اتجاه القوس و +هي اتجاه عكس عقارب الساعة

CR X+75 Y+60 R+15 DR+

Manual operation	Programming and editing
13	L X+5 Y+5 RL F200
14	L X+5 Y+65
15	L X+15 Y+75
16	L X+60 Y+75
17	CR X+75 Y+60 R+15 DR+

٩. ضع أحداثي سادس نقطة بالكنتور

يتم الحصول عليه بالضغظ على Ctrl +L وكتابه X+75 Y+15

وهو عبارة على النقطة رقم ٦ فى المسار

L X+75 Y+15

Manual operation	Programming and editing
14	L X+5 Y+65
15	L X+15 Y+75
16	L X+60 Y+75
17	CR X+75 Y+60 R+15 DR+
18	L X+75 Y+15

١٠. ضع أحداثي سابع نقطة بالكنتور

يتم الحصول عليه بالضغظ على Ctrl +R وكتابة CR X+65 Y+5 R+10 DR- وهو عبارة على النقطة

رقم ٧ فى المسار

وهو CR هي الحركة الدائرية و DR هو اتجاه القوس و-هو اتجاه عقارب الساعة

CR X+65 Y+5 R+10 DR-



Manual operation	Programming and editing
15	L X+15 Y+75
16	L X+60 Y+75
17	CR X+75 Y+60 R+15 DR+
18	L X+75 Y+15
19	CR X+65 Y+5 R+10 DR-

١١. ضع أحداثي نقطة النهاية بالكنترول

يتم الحصول عليه بالضغط على Ctrl +L وكتابة X+5 Y+5 وهو عبارة على النقطة رقم ٨ في المسار و نقطة نهاية المسار

L X+5 Y+5

Manual operation	Programming and editing
16	L X+60 Y+75
17	CR X+75 Y+60 R+15 DR+
18	L X+75 Y+15
19	CR X+65 Y+5 R+10 DR-
20	L X+5 Y+5

١٢. قم بالخروج الى نقطة الاستقراب

يتم الحصول عليه بالضغط على Ctrl +L ثم كتابة

X-10 Y-10 R0 F MAX وهو عبارة عن نقطة استقراب لعدة الكنتور بحركة سريعة

في محور XY

X-10 Y-10 R0 F MAX

Manual operation	Programming and editing
17	CR X+75 Y+60 R+15 DR+
18	L X+75 Y+15
19	CR X+65 Y+5 R+10 DR-
20	L X+5 Y+5
21	L X-10 Y-10 R0 F MAX

١٣. قم بالخروج الى نقطة الابتعاد في محور Z

بالضغط على Ctrl +L ثم كتابة LZ+30 F MAX

الهدف منه الحركة السريعة لنقطه خروج مناسبه عند Z30

L Z+30 F MAX

```

Manual operation Programming and editing
18 L X+75 Y+15
19 CR X+65 Y+5 R+10 DR-
20 L X+5 Y+5
21 L X-10 Y-10 R0 F MAX
22 L Z+30 F MAX
    
```

١٤. انهى البرنامج بالضغط على END

```

Manual operation Programming and editing
19 CR X+65 Y+5 R+10 DR-
20 L X+5 Y+5
21 L X-10 Y-10 R0 F MAX
22 L Z+30 F MAX
23 END PGM CONTOUR MM
    
```

### تسجيل النواتج

حالة رقم	نوع الأصل	الألوان
١		
٢		
٣		
٤		

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يقوم بتصميم البرنامج التشغيلي للتمرين .
			٣	يكتب البرنامج التشغيل.
			٤	يجرى عملية المحاكاه لاختبار البرامج .
			٥	يجرى عملية التشغيل الفعلي للتمرين على الماكينة .

جدول رقم ٤

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب:

✍ رسم تخطيطي لبرنامج تفريز مسار خارجي ( كنتور ) للبرمجته.

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

✍ تصميم برنامج تفريز مسار خارجي ( كنتور ) لشغلة .

## تفريز مسار داخلي لجيب (بوكيت) مستطيل و دائري Rectangular & circular pocket

تدريب رقم	٥	الزمن	٧٢ ساعات
-----------	---	-------	----------

### أهداف

ان يكون المتدرب قادر على برمجة وتشغيل برنامج تفريز مسار داخلي ( بوكيت ).



### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات	التسهيلات الأخرى
فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill عدة اندمیل ثاقب قطر ١٠ مم	قطعة من الالمنيوم 80x80x20مم أجزاء مصنعة مستطيلة المقطع. مواد تنظيف.	كمبيوترز محمل عليه البرامج رسومات توضيحية. ملابس حماية ومهمات أمن صناعي. لوحات إرشادية.

جدول رقم ٥

### المطلوب

تنفيذ مسار داخلي (ابوكيت) على قطعة العمل المبينة في شكل ٢٦ حسب الأبعاد الموقعة على الرسم

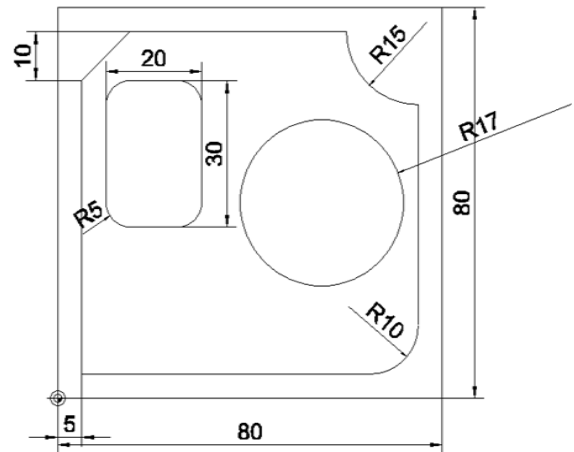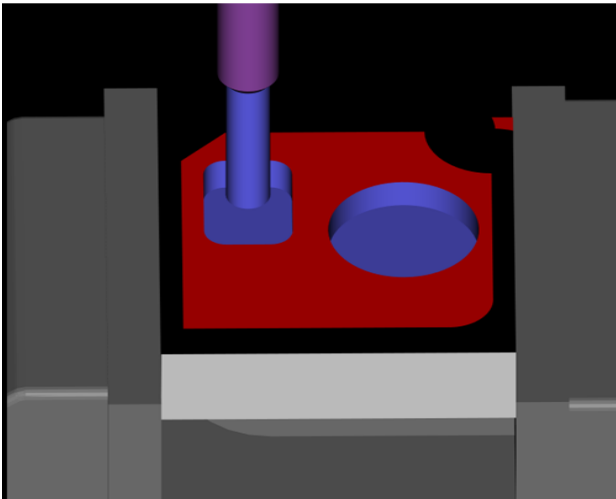

شكل رقم ٢٦: الرسم التنفيذي


### المطلوب

عمل تفريز داخلي للبوكيت المستطيل والدائري لشغلة بعمق قطع ٦ مم

## المعارف المرابطة بالأربب

### أورة البوكبب رقم ٤ (Cycle 4) POCKET MILLING

شكل ٢٧ بببن طريقة القاع في أورة البوكبب

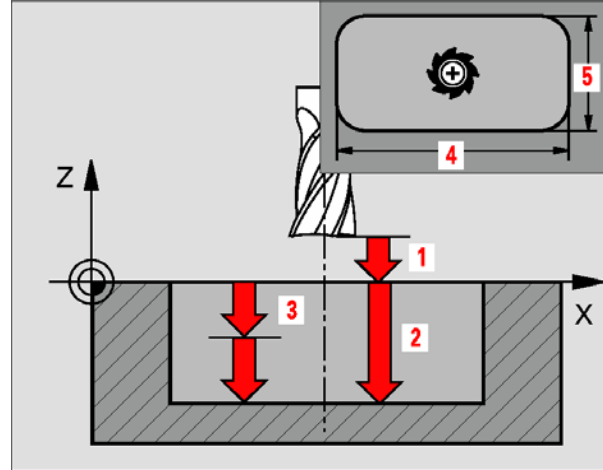


شكل رقم ٢٧: أورة البوكبب

الرقم	الشكل	الشرح
١	CYCL DEF 4.1 SET UP 2	هى مسافة الأمان بببن العأة و صفر الشغلة وهى عأة ٢ مم فى محور Z
٢	CYCL DEF 4.2 DEPTH -10	هو عمق القاع و بوضع بالسالب
٣	CYCL DEF 4.3 PLNGNG 4 F80	هى عباره عن عمق القاع فى كل مشوار و معدل الأغذبة مم/أقفقة لعملبة الأقب فى محور Z
٤	CYCL DEF 4.4 X80	عرض البوكبب فى محور X و بببب ان بكتب X ثم عرض البوكبب
٥	CYCL DEF 4.5 Y40	أول البوكبب فى محور Y و بببب ان بكتب Y ثم أول البوكبب
٦	CYCL DEF 4.6 F100 DR-RADIUS 10	F100 هو الأغذبة فى محورى X و Y و DR- هو الأجاه الأفرز و السالب أعنى ان الأفرز فى الأجاه عقارب الساعة و RADIUS 10 نصف قطر الأركان

### CIRCULAR POCKET MILLING (Cycle 5)

أورة أفرز البوكبب الأائرى ٥

شكل ٢٨ بببن طريقة أفرز البوكبب الأائرى

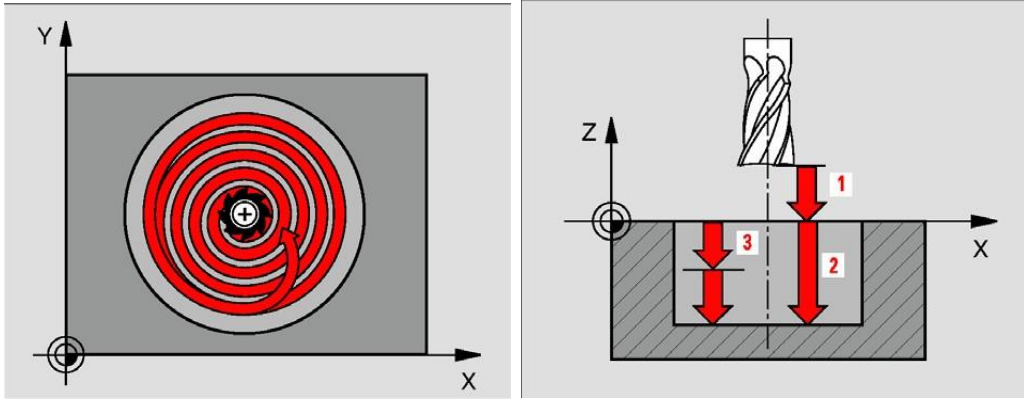

شكل رقم ٢٨: تفريز البوكيت الدائري

الشرح	الشكل	الرقم
هى مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهى عادة ٢ مم فى محور Z	CYCL DEF 5.1 SET UP 2	١
هو عمق القطع ويوضع بالسالب	CYCL DEF 5.2 DEPTH -12	٢
هى عبارة عن عمق القطع فى كل مشوار ومعدل التغذية مم/ دقيقة لعملية الثقب فى محور Z	CYCL DEF 5.3 PLNGNG 6_F80	٣
نصف قطر البوكيت	CYCL DEF 5.4 RADIUS 17	٤
F100 هو التغذية فى محورى X وY DR- هو اتجاه التفريز والسالب تعنى ان التفريز فى اتجاه عقارب الساعة	CYCL DEF 5.5 F100 DR-	٥

### خطوات تنفيذ التدريب

يتم التكملة على تمارين تفريز مسار خارجى

١. استدى العدة رقم ٣ عدة اندميل ثاقب قطر ١٠ مم

يتم الحصول عليه عن طريق الضغط على Ctrl +O استدعاء العده رقم ٣ وعمود الدوران محور Z بسرعه

دورانيه ٣٠٠٠ ثم اضغط End ثم تحرك بالسهم الايمن حتى تأتى علامة التعليق ; ونكتب اسم العدة

ثم لإنهاء السطر

TOOL CALL 3 Z S3000 ; SLOTDRILLD10

Manual operation	Programming and editing
19	CR X+65 Y+5 R+10 DR-
20	L X+5 Y+5
21	L X-10 Y-10 R0 F MAX
22	L Z+30 F MAX
23	TOOL CALL 3 Z S3000 ; SLOTDRILLD10

٢. ضع نقطة استقراب للعدة بالضغط على Ctrl +L

ثم كتابة X+55 Y+40 F MAX

هي عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة البوكيت في X وY وتكون في سنتر البوكيت الدائرة

L X+55 Y+40 F MAX

Manual operation	Programming and editing
20	L X+5 Y+5
21	L X-10 Y-10 R0 F MAX
22	L Z+30 F MAX
23	TOOL CALL 3 Z S3000 ; SLOTDRILL10
24	L X+55 Y+40 F MAX

٣. ضع نقطة استقراب في محور Z بالضغط على Ctrl +L وكتابة Z+2 F MAX M3

و هي عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة البوكيت في محور Z وتكون على بعد ٢مم من سنتر

البوكيت الدائرة واتجاه عمود الدوان مع عقارب الساعة

Manual operation	Programming and editing
21	L X-10 Y-10 R0 F MAX
22	L Z+30 F MAX
23	TOOL CALL 3 Z S3000 ; SLOTDRILL
24	L X+55 Y+40 F MAX
25	L Z+2 F MAX M3

٤. اضغط على تعريف دورة عمل البوكيت الدائري رقم ٥ ويتم الحصول عليها بالضغط على Ctrl


+Y تظهر دورات القطع اختار



Manual operation	Programming and editing
22	L Z+30 F MAX
23	TOOL CALL 3 Z S3000 ; SLOTDRILL10
24	L X+55 Y+40 F MAX
25	L Z+2 F MAX M3
26	CYCL DEF 5.0 CIRCULAR POCKET


٥. ادخل مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهي ٢ مم فى محور Z

**CYCL DEF 5.1 SET UP 2**

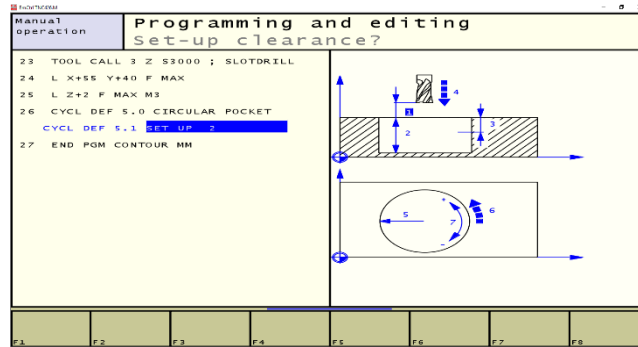

٦. ادخل عمق القطع للبوكيت ويوضع بالسالب وهو -6-

**CYCL DEF 5.2 DEPTH -6**

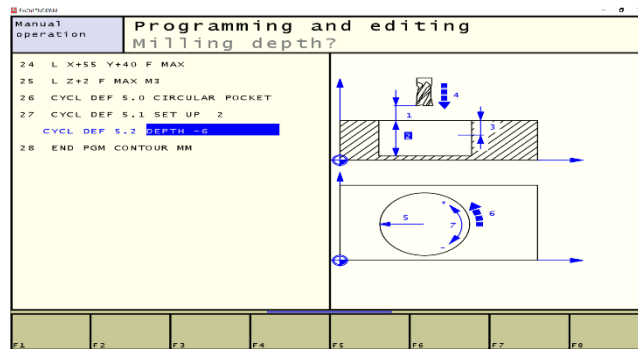


٧. ادخل عمق القطع لكل مشوار وقيمة التغذية فى محور Z

2\_PLNGNG\_ هي عبارة عن عمق القطع فى كل مشوار

F50 قيمة التغذية فى محور Z


**CYCL DEF 5.3 PLNGNG 2 F50**

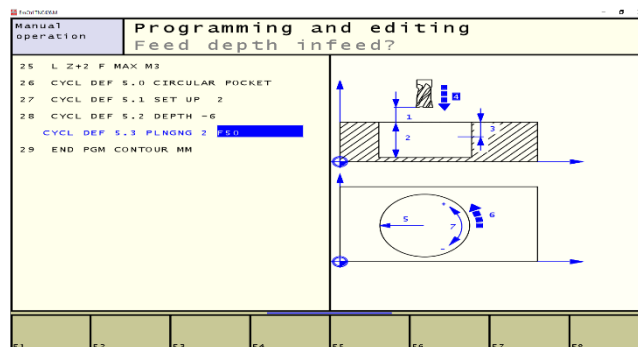

٨. ادخل نصف قطر البوكيت

**CYCL DEF 5.4 RADIUS 17**



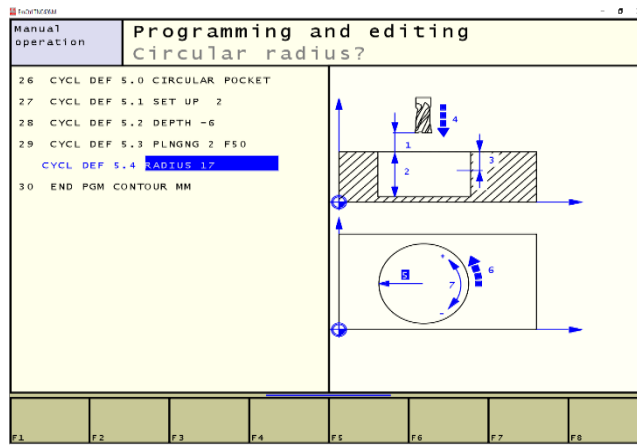


٩. ادخل قيمة التغذية في محوری X و y و اتجاه التفريز

F150 هو التغذية في محوری X و Y

DR- هو اتجاه التفريز

والسالب تعنى ان التفريز في اتجاه عقارب الساعة

CYCL DEF 5.5 F150 DR-

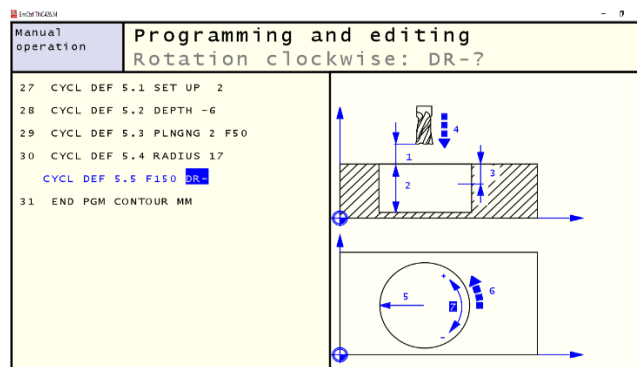


١٠. قم باستدعاء الدورة

ويتم الحصول عليها عن طريق الضغط على Ctrl + Z فتظهر قائمة

نختار منها



CYCL CALL

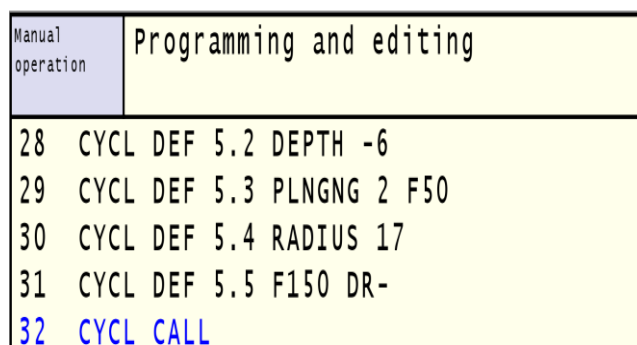

### ١.١ ضع نقطة استقراب للعدة فى محوري xy

هى عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة البوكيت فى X وY وتكون فى سنتر البوكيت المستطيل

L X+20 Y+50 F MAX

Manual operation	Programming and editing
29	CYCL DEF 5.3 PLNGNG +2 F50
30	CYCL DEF 5.4 RADIUS 17
31	CYCL DEF 5.5 F150 DR-
32	CYCL CALL
33	L X+20 Y+50 F MAX

### ١.٢ عرف دورة عمل البوكيت المستطيل 4

ويتم الحصول عليها بالضغط على Ctrl +Y تظهر دورات القطع اختار


CYCL DEF 4.0 POCKET MILLING

Manual operation	Programming and editing
30	CYCL DEF 5.4 RADIUS 17
31	CYCL DEF 5.5 F150 DR-
32	CYCL CALL
33	L X+20 Y+50 F MAX
34	CYCL DEF 4.0 POCKET MILLING

### ١.٣ ضع مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهى ٣ مم فى محور Z


CYCL DEF 4.1 SET UP 3

Manual operation	Programming and editing
	Set-up clearance?
31	CYCL DEF 5.5 F150 DR-
32	CYCL CALL
33	L X+20 Y+50 F MAX
34	CYCL DEF 4.0 POCKET MILLING
	CYCL DEF 4.1 SET UP 3
35	END PGM CONTOUR MM

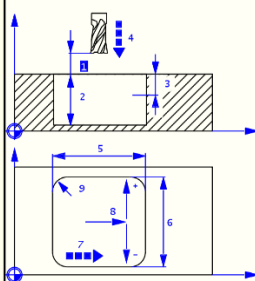

### ١.٤ ادخل عمق القطع للبوكيت ويوضع بالسالب وهو -٦

CYCL DEF 4.2 DEPTH -6

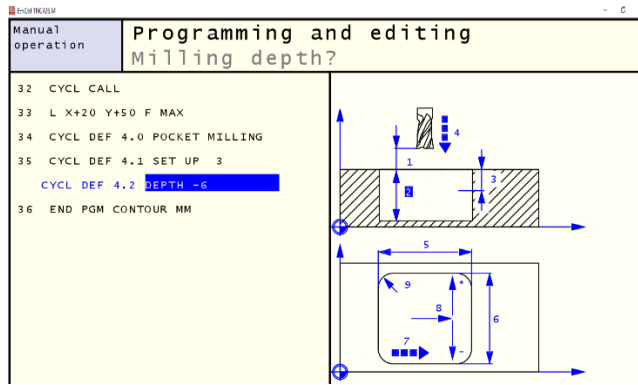


١٥. ادخل عمق القطع لكل مشوار و قيمة التغذية في محور Z

PLNGNG 2\_ هي عبارة عن عمق القطع في كل مشوار

F50 قيمة التغذية في محور Z


CYCL DEF 4.3 PLNGNG +2 F50

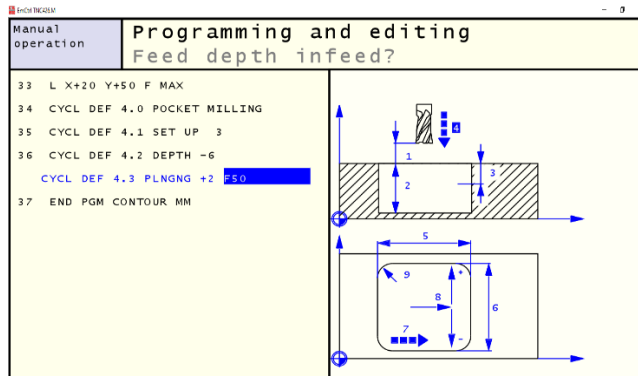

١٦. ادخل عرض البوكيت في محور X

X20 عرض البوكيت في محور X ويجب ان يكتب X ثم عرض البوكيت


CYCL DEF 4.4 X20

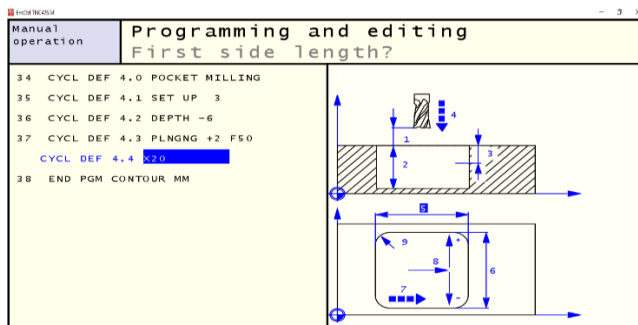

١٧. ادخل طول البوكيت في محور Y

Y30 طول البوكيت في محور Y ويجب ان يكتب Y ثم طول البوكيت

CYCL DEF 4.5 Y30

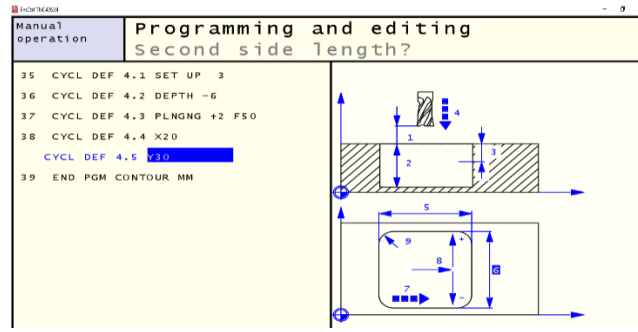


١٨. ضع مقدار التغذية في محوري X و Y و اتجاه التفريز

F150 هو التغذية في محوري X و Y

DR- هو اتجاه التفريز

والسالبة تعنى ان التفريز في اتجاه عقارب الساعة و RADIUS 5 نصف قطر الاركان

CYCL DEF 4.6 F150 DR- RADIUS 5

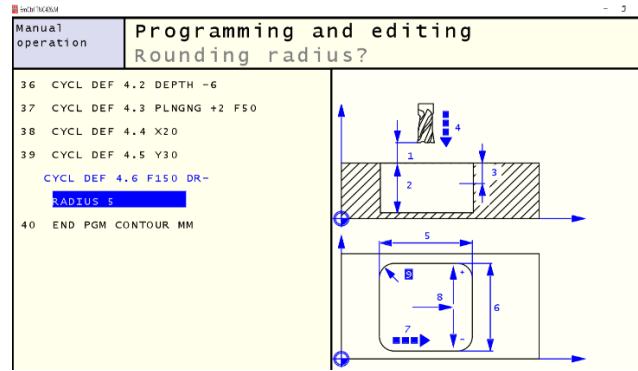


١٩. استدعى الدورة

عن طريق الضغط على Ctrl + Z فتظهر قائمة

نختار منها



CYCL CALL

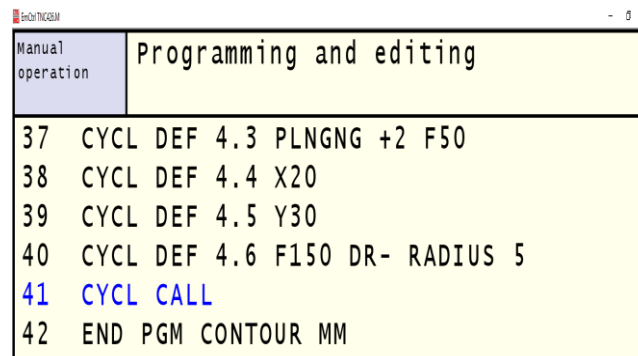

٢٠. هو نهاية برنامج البوكيت

END PGM CONTOUR MM

هو نهاية برنامج الكنتور

Manual operation	Programming and editing
38	CYCL DEF 4.4 X20
39	CYCL DEF 4.5 Y30
40	CYCL DEF 4.6 F150 DR- RADIUS 5
41	CYCL CALL
42	END PGM CONTOUR MM

### تسجيل النواتج

الألوان	نوع الأصل	حالة رقم
		١
		٢
		٣
		٤

### المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معيار الأداء	تحقق		ملاحظات
		لا	نعم	
١	يطبق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يقوم بتصميم البرنامج التشغيلي للتمرين .			
٣	يكتب البرنامج التشغيل.			
٤	يجرى عملية المحاكاه لاختبار البرامج .			
٥	يجرى عملية التشغيل الفعلى للتمرين على الماكينة .			

جدول رقم ٦

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب:

لـ رسم تخطيطى لبرنامج تفريز مسار داخلى (بوكيت ) للبرمجته.


ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

لـ تصميم برنامج تفريز مسار داخلى (بوكيت )سواء كام مستطيل او دائرى لشغلة .



## المعارف المرتبطة بالتدريب

### دورة السنتره (Cycle 1) PECKING

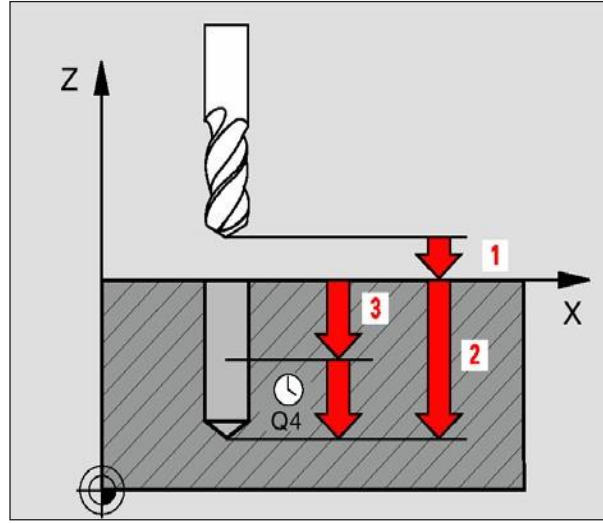


شكل رقم ٣٠: دورة السنتره

### دورة النموذج الخطي ٢٢١ (Cycle 221) LINEAR PATTERN

الشرح	الشكل	الرقم
هى مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهى عادة ٢ مم فى محور Z	CYCL DEF 1.1 SET UP	١
هو عمق القطع ويوضع بالسالب	CYCL DEF 1.2 DEPTH	٢
عمق القطع فى كل مشوار	CYCL DEF 1.3 PLNGNG	٣
زمن التوقف فى قاع الثقب لتكسير الرايش وتنظيف الارضية	CYCL DEF 1.4 DWELL	٤
معدل التغذية ٠.٥ مم/دقيقة لعملية الثقب فى محور z	CYCL DEF 1.5 F <u>50</u>	٥





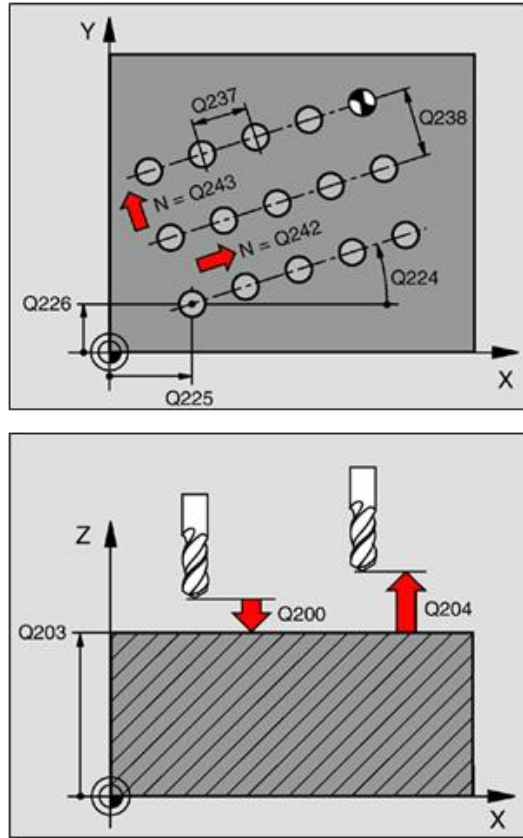

شكل رقم ٣١: دورة النموذج الخطي

الشرح	الشكل	الرقم
قيمة محور x من نقطة الصفر الى مركز اول ثقب	STARTNG PNT 1ST AXIS	Q225
قيمة محور y من نقطة الصفر الى نقطة مركز الدائرة	STARTNG PNT 2ND AXIS	Q226
هى المسافة بين مركز الثقب ومركز الثقب الذى يليه فى محور x	SPACING IN 1ST AXIS	Q237
هى المسافة بين مركز الثقب ومركز الثقب الذى يليه فى محور y	SPACING IN 2ND AXIS	Q238
عدد الاعمدة	NUMBER OF COLUMNS	Q242
عدد الصفوف	NUMBER OF LINES	Q243
الزاوية التى تصنعها الثقوب مع محور X	ANGLE OF ROTATION	Q224
المسافة بين العدة وصفر الشغلة فى محور Z	SET-UP CLEARANCE	Q200
السطح المنسوب له عملية الثقب بالنسبة للصفر الشغلة	SURFACE COORDINATE	Q203
المسافة التى عندها لا يحدث تصادم بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة	2ND SET-UP CLEARANCE	Q204
انتقال العدة بين عمليات التشغيل	TRAVERSE TO CLEARANCE HEIGHT	Q301

## دورة النموذج الدائري ٢٢٠ (Cycle 220) CIRCULAR PATTERN

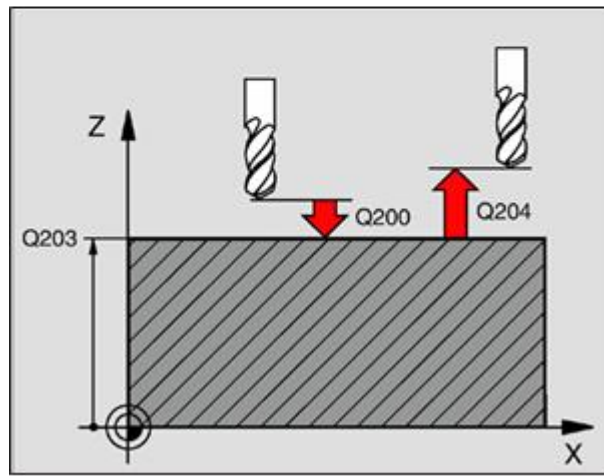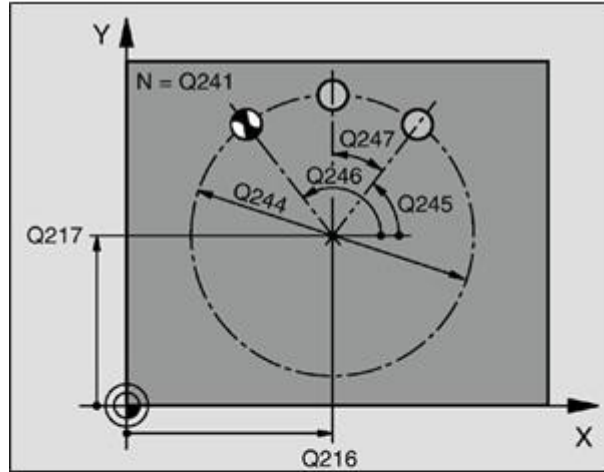

شكل رقم ٣٢: دورة النموذج الدائري

الشرح	الشكل	الرقم
قيمة محور x من نقطة الصفر الى نقطة مركز الدائرة	CENTER IN 1ST AXIS	Q216
قيمة محور y من نقطة الصفر الى نقطة مركز الدائرة	CENTER IN 2ND AXIS	Q217
هو عبارة عن قطر الدائرة	PITCH CIRCLE DIAMETR	Q244
زاوية بداية اول ثقب مع المحور الافقى X	STARTING ANGLE	Q245
الزاوية الكلية للثقوب وهي ٣٦٠ درجة	STOPPING ANGLE	Q246
الزاوية التزايدية وهي عبارة عن الزاوية الكلية / عدد الثقوب	STEPPING ANGLE	Q247
عدد الثقوب	NR OF REPETITIONS	Q241
مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة	SET-UP CLEARANCE	Q200

الشرح	الشكل	الرقم
السطح المنسوب له عملية الثقب بالنسبة للصفر الشغلة	SURFACE COORDINATE	Q203
المسافة التي عندها لا يحدث تصادم بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة	2ND SET-UP CLEARANCE	Q204
انتقال العدة بين عمليات التشغيل	TRAVERSE TO CLEARANCE HEIGHT	Q301

### خطوات تنفيذ التدريب

يتم التكملة على برنامج تفريز مسار داخلي ( بوكيت )

١. استدعى العدة رقم ٤ عدة سنتره

يتم الحصول عليه عن طريق الضغط على Ctrl + O استدعاء العده رقم ٤

استدعاء العدة رقم ٤ START DRILL ودورها بسرعة ٢٠٠٠ لفة / دقيقة

TOOL CALL 4 Z S2000 ; START DRILL

```

Manual operation | Programming and editing
38 CYCL DEF 4.4 X20
39 CYCL DEF 4.5 Y30
40 CYCL DEF 4.6 F150 DR- RADIUS 5
41 CYCL CALL
42 TOOL CALL 4 Z S2000 ; START DRILL
    
```

٢. ضع نقطة استقراب بالضغط على Ctrl + L

وكتابة X+15 Y+15 F MAX هو عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة السنتره في X و Y وهي

احداثى مركز اول ثقب بالنسبة للنقطة الصفر

L X+15 Y+15 F MAX

```

Manual operation | Programming and editing
39 CYCL DEF 4.5 Y30
40 CYCL DEF 4.6 F150 DR- RADIUS 5
41 CYCL CALL
42 TOOL CALL 4 Z S2000 ; START DRILL
43 L X+15 Y+15 F MAX
    
```

٣. ضع نقطة استقراب فى محور Z وذلك عن طريق الضغط على **Ctrl +L**

٤. وكتابة **Z+2 F MAX M3**

عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة السنتره فى محور Z وتكون على بعد ٢مم من سنتر اول ثقب الدائرة واتجاه عمود الدوان مع عقارب الساعة

**L Z+2 F MAX M3**

```

EmCht TNC426M
Manual operation | Programming and editing
40 CYCL DEF 4.6 F150 DR- RADIUS 5
41 CYCL CALL
42 TOOL CALL 4 Z S2000 ; START DRILL
43 L X+15 Y+15 F MAX
44 L Z+2 F MAX M3
    
```

٥. عرف دورة السنتره

ويتم الحصول عليها من الضغط على **Ctrl +Y** ثم اختيار drilling/thread




**CYCL DEF 1.0 PECKING**

```

EmCht TNC426M
Manual operation | Programming and editing
41 CYCL CALL
42 TOOL CALL 4 Z S2000 ; START DRILL
43 L X+15 Y+15 F MAX
44 L Z+2 F MAX M3
45 CYCL DEF 1.0 PECKING
    
```


٦. ضع مسافة الامان بين العده وصفر الشغلة وهى ٢ مم فى محور Z

**CYCL DEF 1.1 SET UP 2**

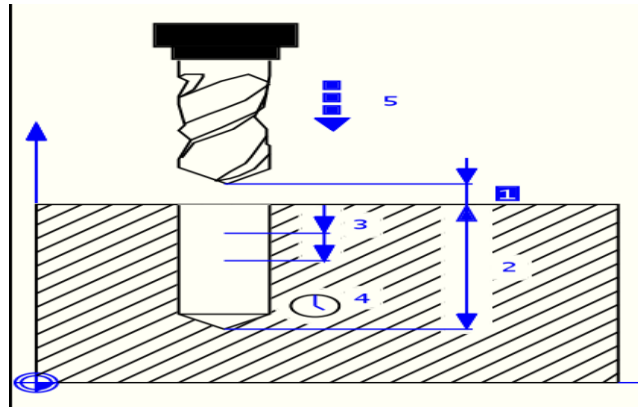


٧. ادخل عمق القطع بالسالب وهو -2

CYCL DEF 1.2 DEPTH -2

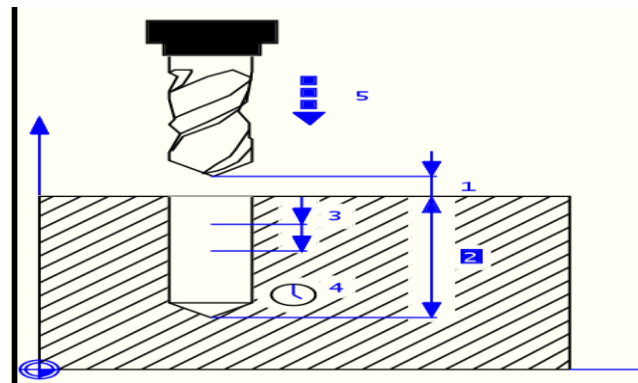


٨. ادخل عمق القطع فى كل مشوار

CYCL DEF 1.3 PLNGNG 2

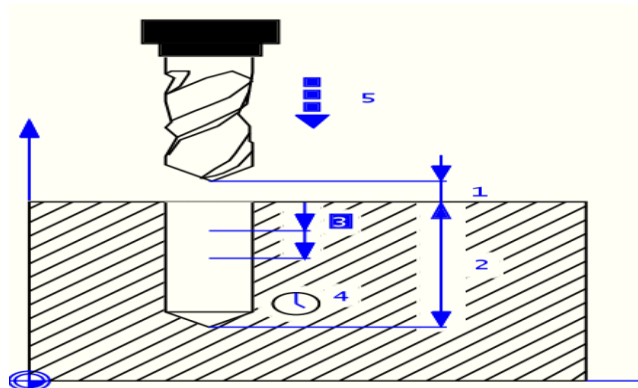


٩. ضع زمن التوقف فى قاع الثقب لتكسير الرايش وتنظيف الارضية

CYCL DEF 1.4 DWELL 0

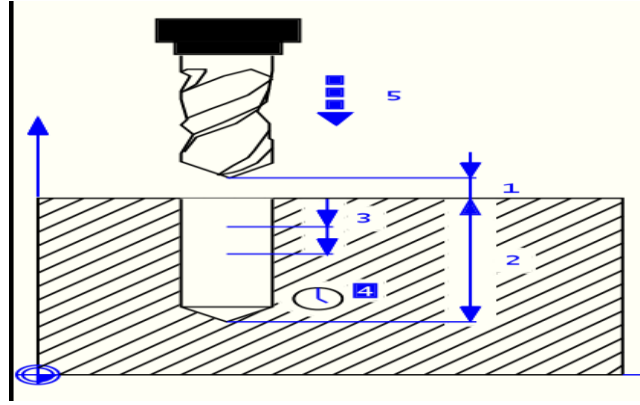


- ١٠. حدد معدل التغذية لعملية الثقب فى محور Z
- معدل التغذية ٥٠ مم/دقيقة لعملية الثقب فى محور Z

CYCL DEF 1.5 F50

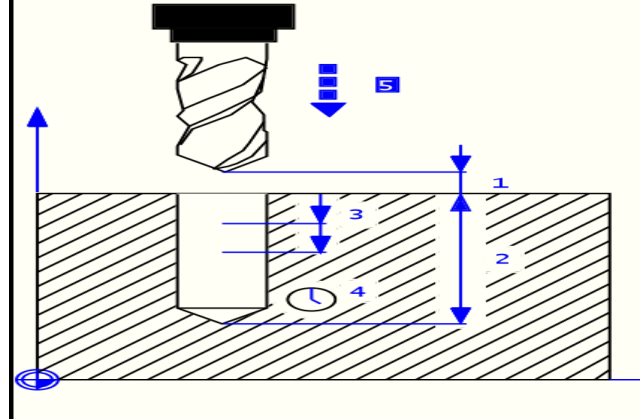

- ١١. عرف دورة النموذج رقم ٢٢١
- ويتم الحصول عليها من الضغط على
- Ctrl +Y ثم اختيار pattern ثم

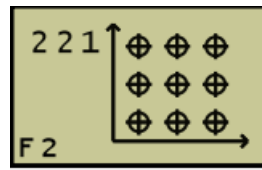


CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN ~

```

5 1 CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN
Q225=+15 ;STARTNG PNT 1ST AXIS
Q226=+15 ;STARTNG PNT 2ND AXIS
Q237=+10 ;SPACING IN 1ST AXIS
Q238=+10 ;SPACING IN 2ND AXIS
Q242=3 ;NUMBER OF COLUMNS
Q243=2 ;NUMBER OF LINES
Q224=+0 ;ANGLE OF ROTATION
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
Q204=5 ;2ND SET-UP CLEARANCE
    
```


١٢. ادخل قيمة محور x من نقطة الصفر الى مركز اول ثقب وهى في هذا التمرين تساوي ١٥ مم

Q225=+15 ;STARTNG PNT 1ST AXIS ~

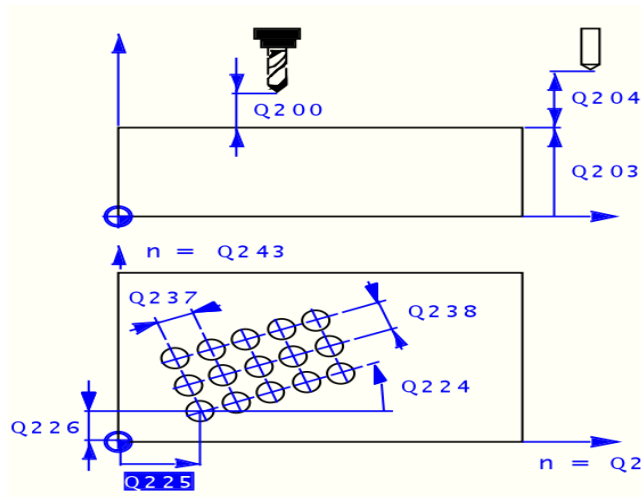


١٣. ادخل قيمة محور y من نقطة الصفر الى مركز اول ثقب وهى في هذا التمرين ١٥ مم

Q226=+15 ;STARTNG PNT 2ND AXIS ~

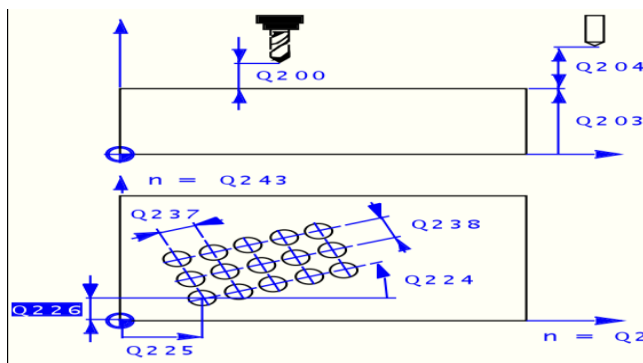


١٤. ضع المسافة بين مركز الثقب ومركز الثقب الذى يليه فى محور x وهو فى هذا التمرين ١٠ مم

Q237=+10 ;SPACING IN 1ST AXIS ~

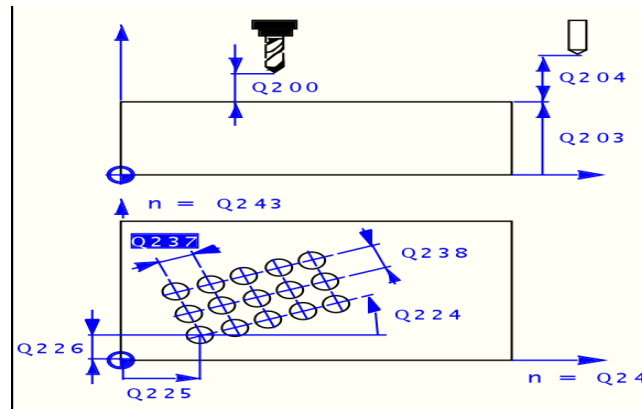


١٥. ضع المسافة بين مركز الثقب ومركز الثقب الذى يليه فى محور y وهو فى هذا التمرين ١٠ مم

Q238=+10; SPACING IN 2ND AXIS

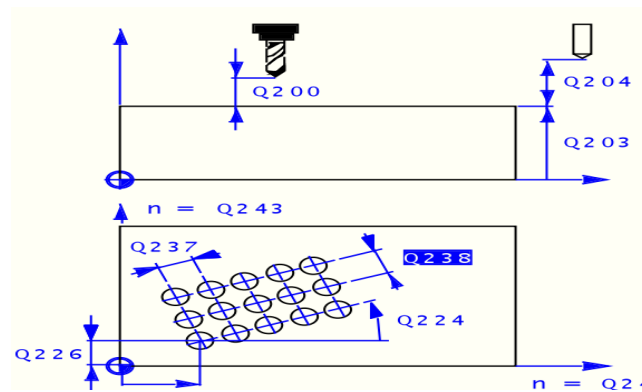

١٦. حدد عدد الاعمدة وهى فى هذا التمرين ٣ اعمدة

Q242=3; NUMBER OF COLUMNS

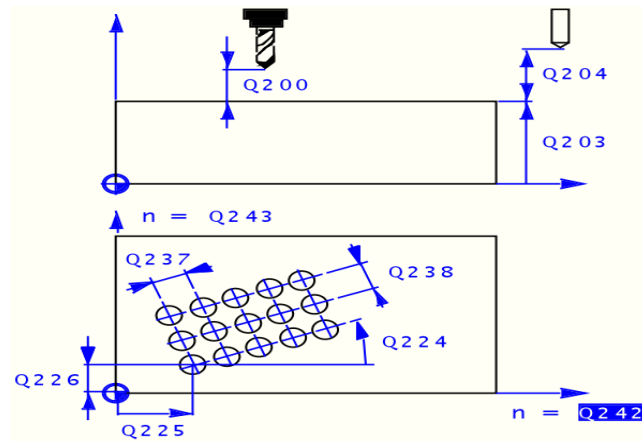


١٧. حدد عدد الصفوف وهى فى هذا التمرين ٢ صف

Q243=2; NUMBER OF LINES ~






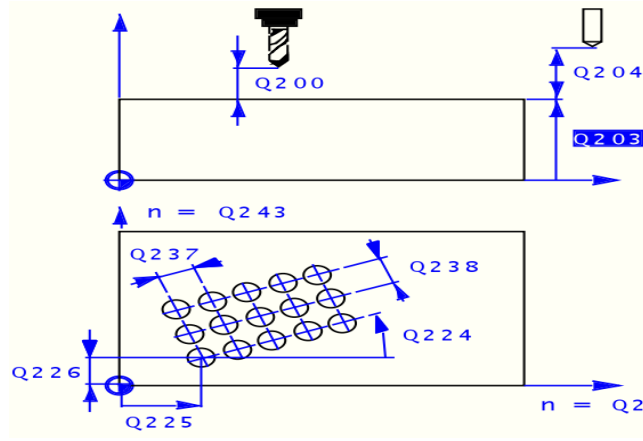


٢١. ضع مسافة التي عندها لا يحدث تصادم بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة وفي هذا التمرين ٥مم

Q204=5 ; 2ND SET-UP CLEARANCE ~

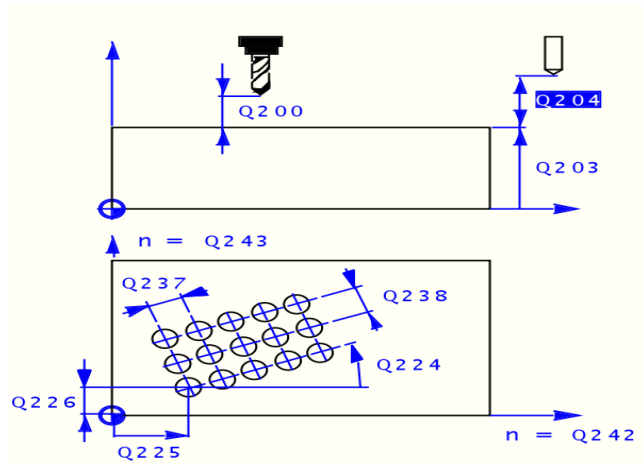

٢٢. حدد انتقال العدة بين عمليات التشغيل

Q301=1 ; MOVE TO CLEARANCE

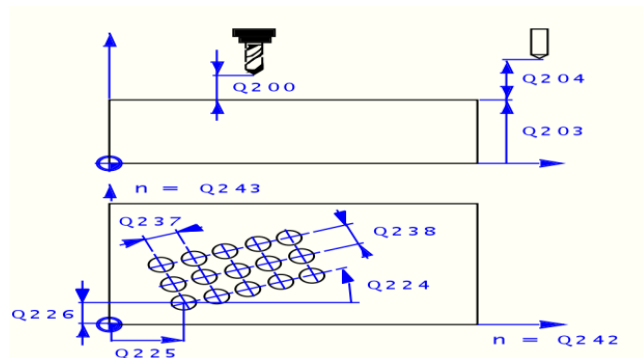

٢٣. ضع نقطة استقراب لعدة السنتره في X و Y

وذلك بالضغط على CTRL + L وكتابة

X+55 Y+40 F MAX

هو عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة السننرة فى X و Y فى نموزج الدائرة وهى اءااى مركز الدائرة بالنسبة للنقطة صفر الشغلة

L X+55 Y+40 F MAX


```

Manual
operation
Programming and editing
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
Q204=5 ;2ND SET-UP CLEARANCE
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE
52 L X+55 Y+40 F MAX
    
```

٢٤. عرف دورة النموزج الدائرة ٢٢٠

ويتم الحصول عليها من الضغط على

Ctrl +Y ثم اختيار pattern ثم

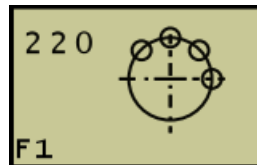


~ CYCL DEF 220 POLAR PATTERN

```

53 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN
Q216=+55 ;CENTER IN 1ST AXIS
Q217=+40 ;CENTER IN 2ND AXIS
Q244=20 ;PITCH CIRCLE DIAMETR
Q245=+0 ;STARTING ANGLE
Q246=+360 ;STOPPING ANGLE
Q247=+60 ;STEPPING ANGLE
Q241=6 ;NR OF REPETITIONS
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
Q203=-6 ;SURFACE COORDINATE
Q204=10 ;2ND SET-UP CLEARANCE
    
```


٢٥. ضع قيمة محور X من نقطة الصفر الى نقطة مركز الدائرة وهى فى هذا التمرين ٥٥مم

~ Q216=+55 ;CENTER IN 1ST AXIS

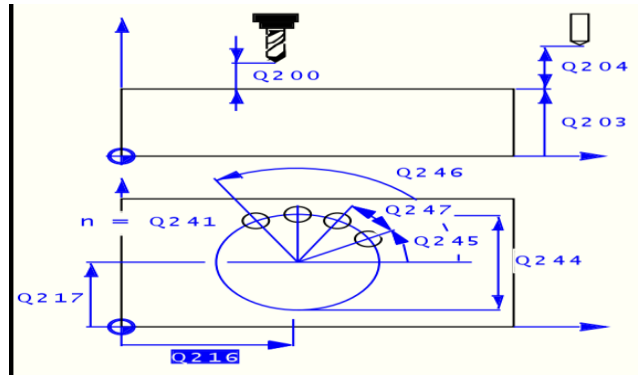


٢٦. ضع قيمة محور  $y$  من نقطة الصفر الى نقطة مركز الدائرة وهي في هذا التمرين 40مم

$Q217=+40$  ; CENTER IN 2ND AXIS ~

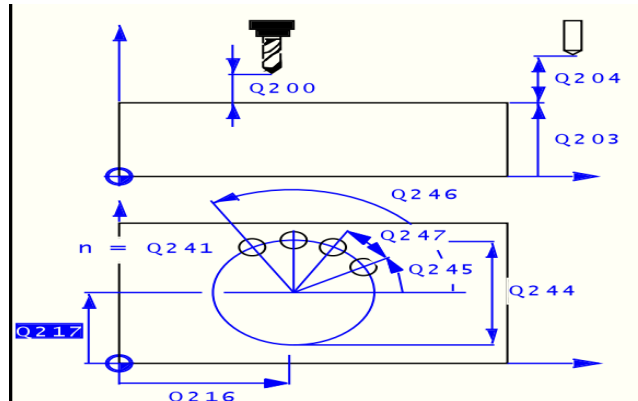

٢٧. ادخل قطر الدائرة و في هذا التمرين القطر ٢٠مم


$Q244=20$  ; PITCH CIRCLE DIAMETR ~

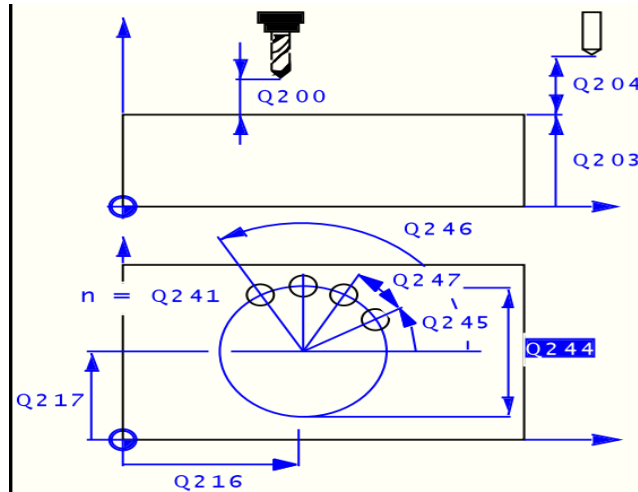

٢٨. حدد زاوية بداية اول ثقب مع المحور الأفقي X و في هذا التمرين الزاوية ٠


$Q245=+0$  ; STARTING ANGLE ~



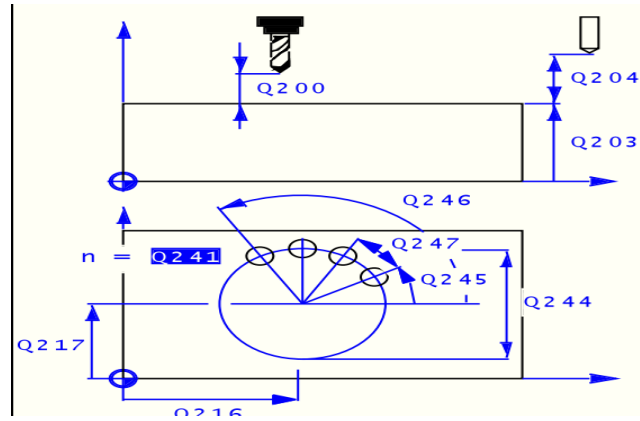

٣٢. ضع مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهى ٢مم


$Q200=2$  ;SET-UP CLEARANCE

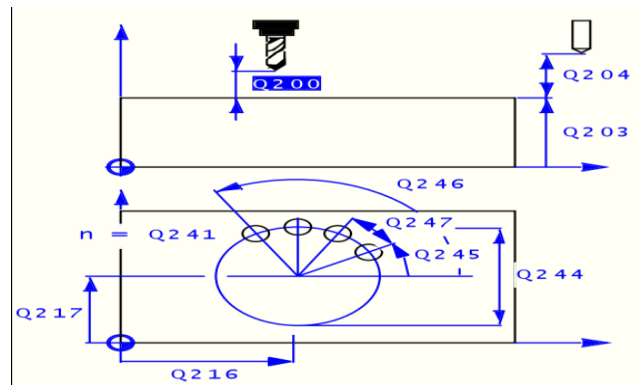

٣٣. حدد السطح المنسوب له عملية السنتره فى محور Z

او نقطة صفر السنتره على بعد -٦ مم فى محور Z


$Q203=-6$  ;SURFACE COORDINATE

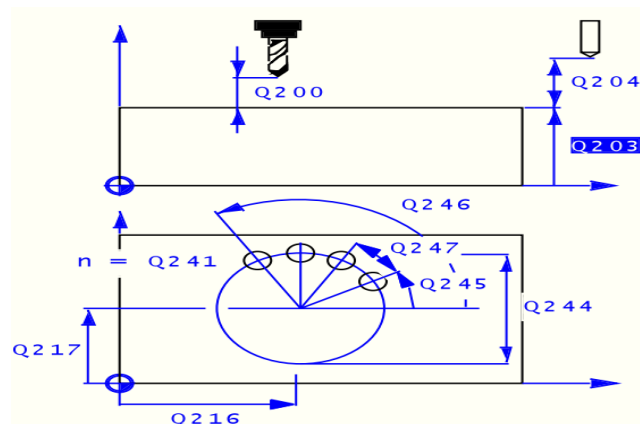

٣٤. ضع المسافة التى عندها لا يحدث تصادم بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة


وفى هذا التمرين ١٠مم

$Q204=10$  ;2ND SET-UP CLEARANCE ~

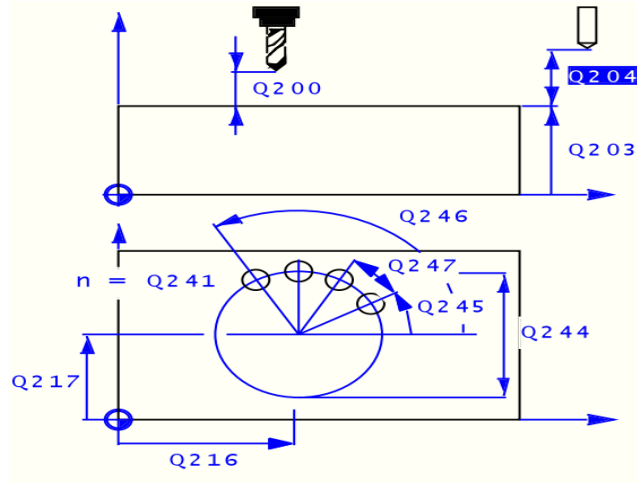

٣٥. حدد انتقال العدة بين عمليات التشغيل

Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE

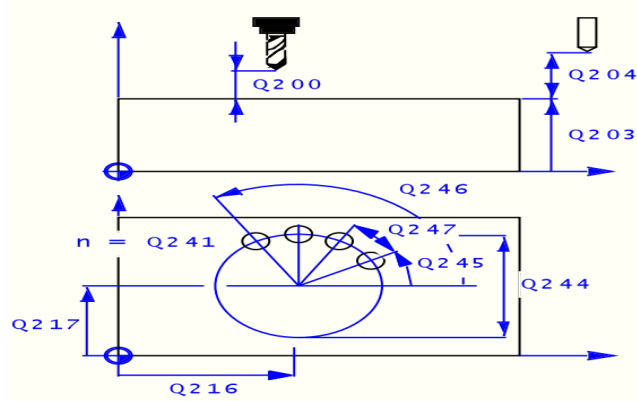

٣٦. انتقل الى نقطة ابتعاد امانه

وذلك عن طريق الضغط على CTRL+L ثم كتابة L Z+50 F MAX

الهدف منه الحركة السريعة لنقطه خروج مناسبه عند Z50

L Z+50 F MAX

```

EmCMTNC426M
Manual operation | Programming and editing
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
Q203=-6 ;SURFACE COORDINATE
Q204=10 ;2ND SET-UP CLEARANCE
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE
54 L Z+50 F MAX
    
```

٣٧. نهاية البرنامج

```

EmCot TNC426M
Program run
full sequence
Programming and editing
Q203=-6 ;SURFACE COORDINATE
Q204=10 ;2ND SET-UP CLEARANCE
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE
54 L Z+50 F MAX
55 END PGM CONTOUR MM
    
```

### تسجيل النواتج

الألوان	نوع الأصل	حالة رقم
		١
		٢
		٣
		٤
		٥

### المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....





## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يقوم بتصميم البرنامج التشغيلي للتمرين .
			٣	يكتب البرنامج التشغيل.
			٤	يجري عملية المحاكاه لاختبار البرامج .
			٥	يجري عملية التشغيل الفعلي للتمرين على الماكينة .

جدول رقم ٨

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب:

للرسم تخطيطي لبرنامج يحتوي على عدد من الثقوب لبرمجته.


ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

للرسم تصميم برنامج سنتره للمجموعة ثقوب.



## المعارف المرتبطة بالتدريب

### دورة الثقب ٢٠٠ (DRILLING Cycle 200)

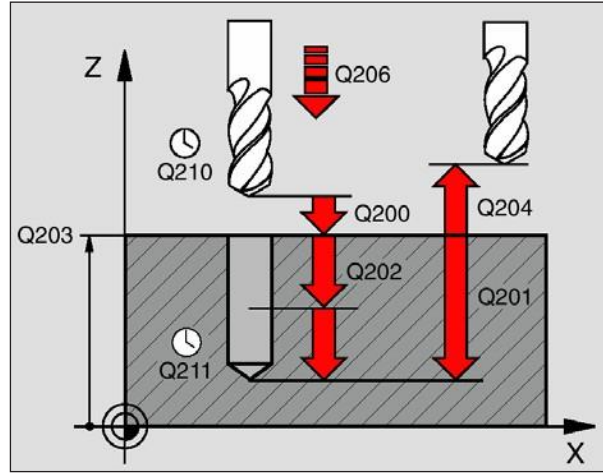

شكل رقم ٣٤: دورة الثقب

الشرح	الشكل	الرقم
هي مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهي عادة ٢ مم في محور Z	SET-UP CLEARANCE	Q200
هو عمق القطع ويوضع بالسالب	DEPTH ~	Q201
معدل التغذية مم/ دقيقة لعملية الثقب في محور Z	FEED RATE FOR PLNGNG	Q206
عمق القطع في كل مشوار	;PLUNGING DEPTH	Q202
زمن التوقف اعلى الثقب	DWELL TIME AT TOP	Q210
السطح المنسوب له عملية الثقب بالنسبة للصفر الشغلة	SURFACE COORDINATE ~	Q203
المسافة التي عندها لا يحدث تصادم بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لثابت الشغلة	2ND SET-UP CLEARANCE ~	Q204
زمن التوقف في قاع الثقب لتكسير الرايش وتنظيف الارضية	DWELL TIME AT DEPTH	Q211

## خطوات تنفيذ التدريب

يتم التكملة على برنامج السنتره والموضع

١. استدعى العدة رقم ٥ عدة الثقب

TWISTDRILL5MM ودورها بسرعة ٣٠٠٠ لفة / دقيقة

وذلك عن طريق الضغط على CTRL +O ثم كتابة 5 Z S3000 ; TWISTDRILL5MM

TOOL CALL 5 Z S3000 ; TWISTDRILL5MM

```

Manual operation Programming and editing
Q203=-6 ;SURFACE COORDINATE
Q204=10 ;2ND SET-UP CLEARANCE
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE
54 L Z+50 F MAX
55 TOOL CALL 5 Z S3000
; TWISTDRILL5MM
    
```


٢. ضع نقطة استقراب في محور X و Y عن طريق CTRL+L ثم كتابة X+15 Y+15 F MAX M3 هو عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة الثقب في X و Y وهي احداثي مركز اول ثقب بالنسبة للنقطة الصفر

L X+15 Y+15 F MAX M3

```

Manual operation Programming and editing
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE
54 L Z+50 F MAX
55 TOOL CALL 5 Z S3000
; TWISTDRILL5MM
56 L X+15 Y+15 F MAX M3
    
```

٣. عرف دورة الثقب ٢٠٠ ويتم الحصول عليها من الضغط على Ctrl +Y ثم اختيار drilling/thread

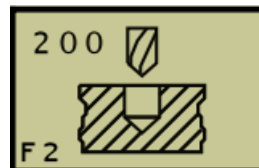


CYCL DEF 200 DRILLING

```

57 CYCL DEF 200 DRILLING
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
Q201=-15 ;DEPTH
Q206=50 ;FEED RATE FOR PLNGNG
Q202=3 ;PLUNGING DEPTH
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE
Q211=0 ;DWELL TIME AT DEPTH
    
```


٤. ضع مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهى ٢ مم فى محور Z

Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE

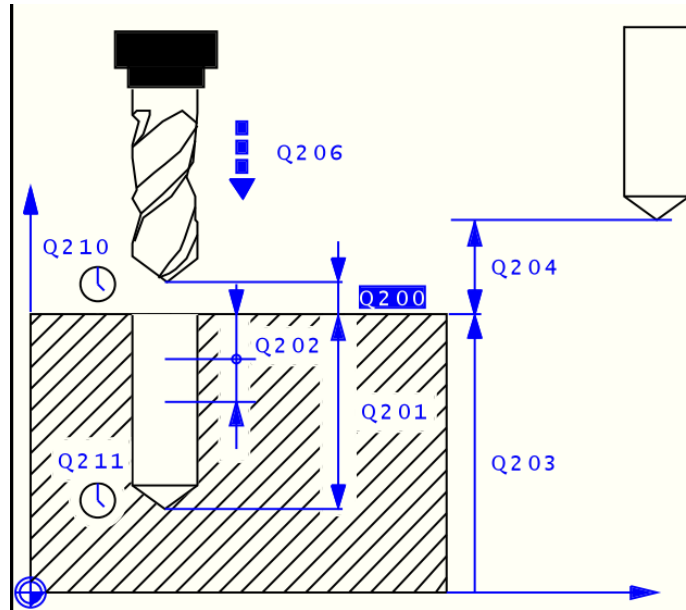


٥. حدد عمق القطع ويوضع بالسالب

Q201=-15 ;DEPTH ~

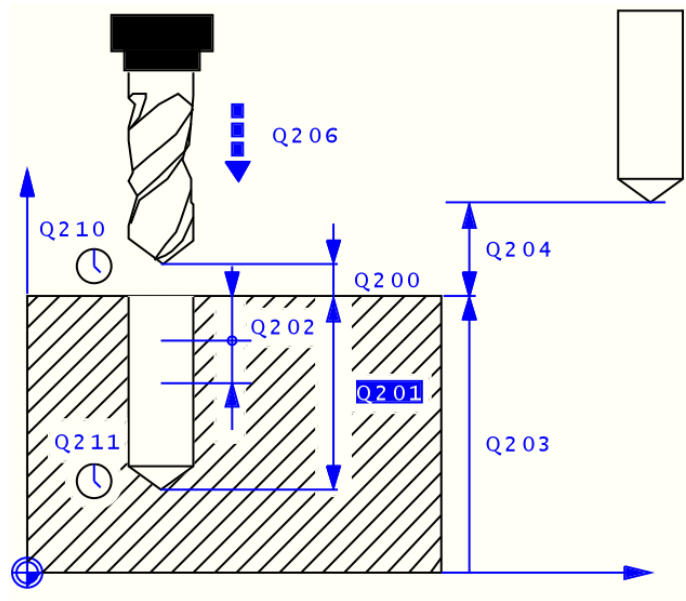


٦. ادخل معدل التغذية مم/ دقيقة لعملية الثقب فى محور Z


Q206=50 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~

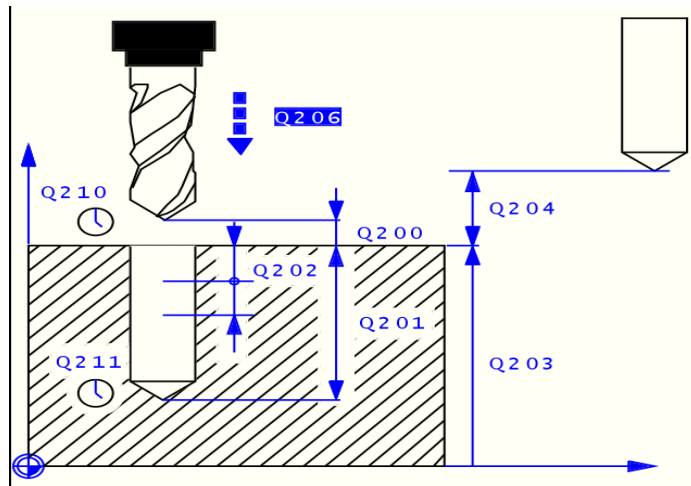


٧. حدد عمق القطع فى كل مشوار  
 $Q202=3$  ; PLUNGING DEPTH ~

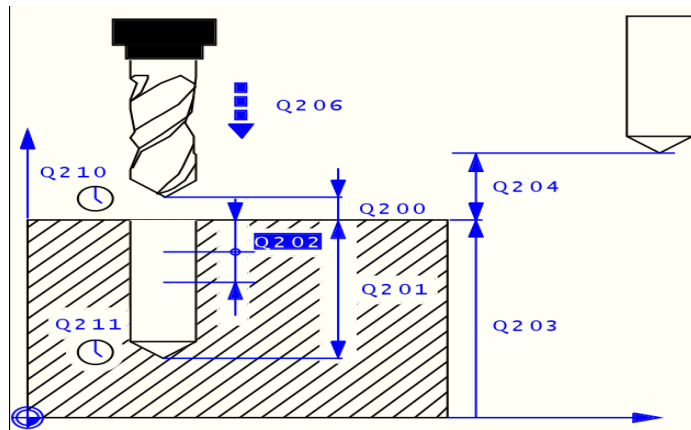

٨. ضع زمن التوقف اعلى الثقب  
 $Q210=0$  ; DWELL TIME AT TOP

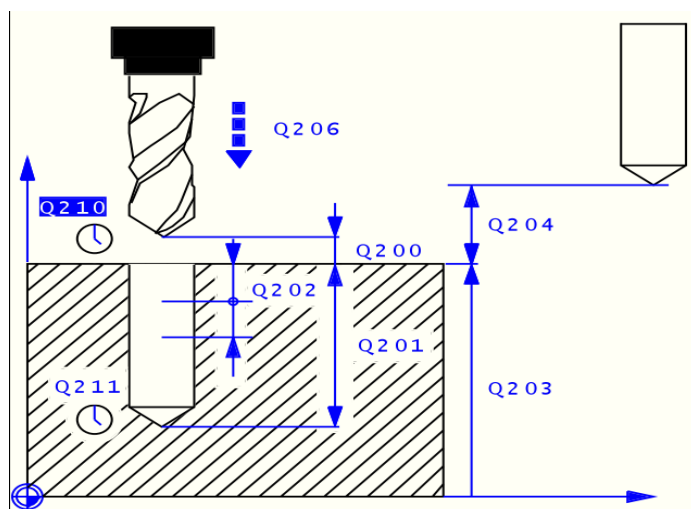


٩. حدد السطح المنسوب له عملية الثقب فى محور Z  
 او نقطة صفر الثقب على بعد ٠ مم فى محور Z  
 $Q203=+0$  ; SURFACE COORDINATE ~

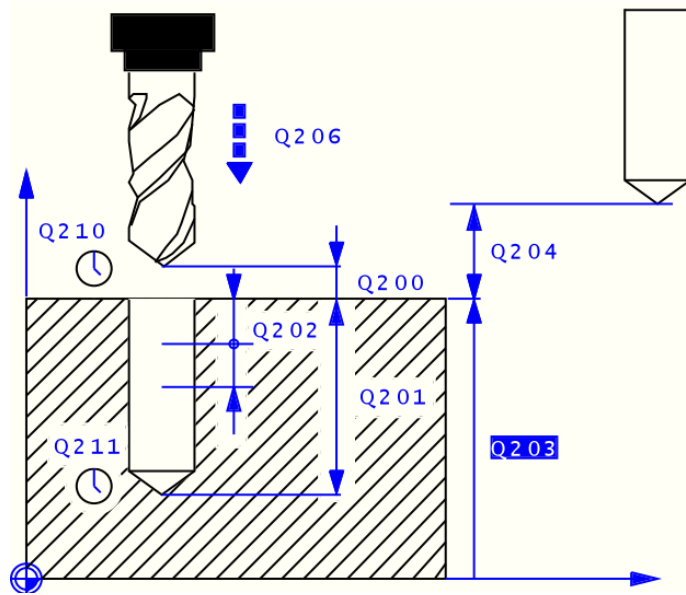


١٠. ضع المسافة التي عندها لا يحدث تصادم بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة وفي هذا التمرين 50 مم

$Q204 = \underline{50}$  ; 2ND SET-UP CLEARANCE ~

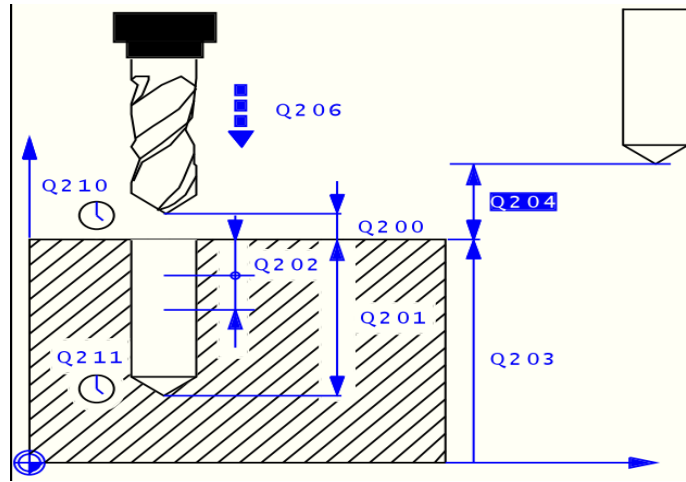


١١. حدد زمن التوقف في قاع الثقب لتكسير الرايش وتنظيف الارضية

$Q211 = \underline{0}$  ; DWELL TIME AT DEPTH

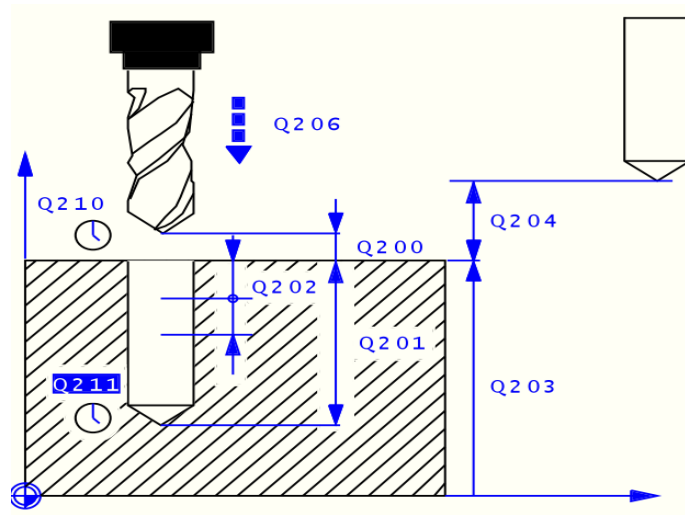

١٢. عرف دورة النموذج رقم ٢٢١  
ويتم الحصول عليها من الضغط على  
Ctrl +Y ثم اختيار pattern ثم

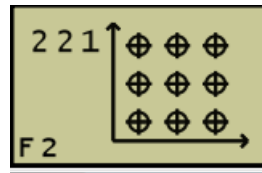

CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN ~


```

58 CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN
Q225=+15 ;STARTNG PNT 1ST AXIS
Q226=+15 ;STARTNG PNT 2ND AXIS
Q237=+10 ;SPACING IN 1ST AXIS
Q238=+10 ;SPACING IN 2ND AXIS
Q242=3 ;NUMBER OF COLUMNS
Q243=2 ;NUMBER OF LINES
Q224=+0 ;ANGLE OF ROTATION
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE
    
```

١٣. ضع قيمة محور x من نقطة الصفر الى مركز اول ثقب  
ثقب وهي في هذا التمرين ١٥ مم


Q225=+15 ;STARTNG PNT 1ST AXIS ~



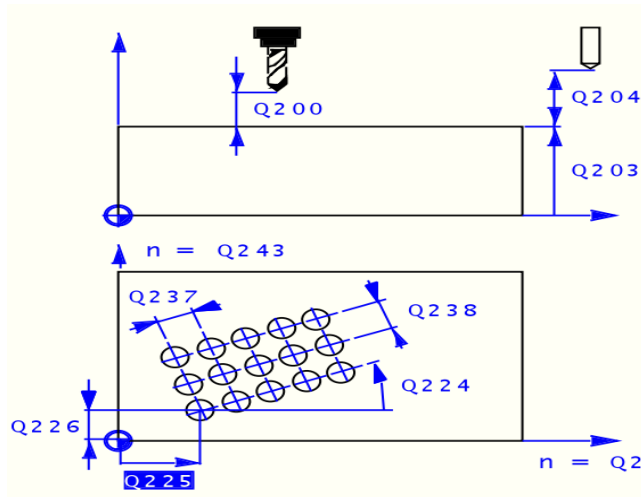


١٤. ضع قيمة محور Y من نقطة الصفر الى مركز اول ثقب وهى فى هذا التمرين ١٥ مم

Q226=+15 ;STARTNG PNT 2ND AXIS ~

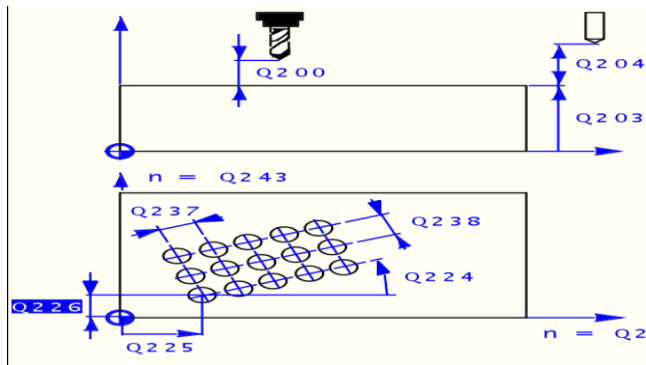


١٥. حدد المسافة بين مركز الثقب ومركز الثقب الذى يليه فى محور X وهو فى هذا التمرين ١٠ مم

Q237=+10 ;SPACING IN 1ST AXIS ~

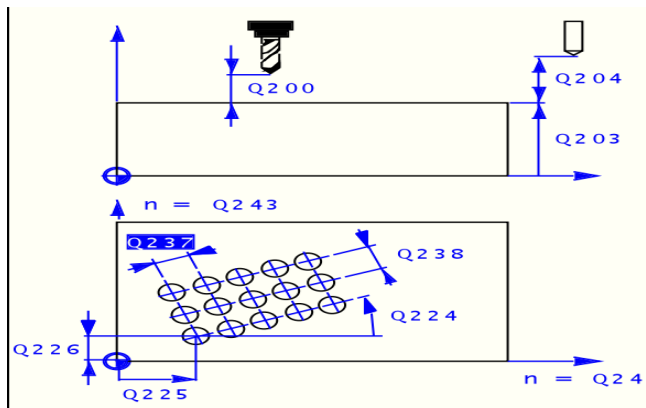


١٦. حدد المسافة بين مركز الثقب ومركز الثقب الذى يليه فى محور Y وهو فى هذا التمرين ١٠ مم

Q238=+10 ;SPACING IN 2ND AXIS

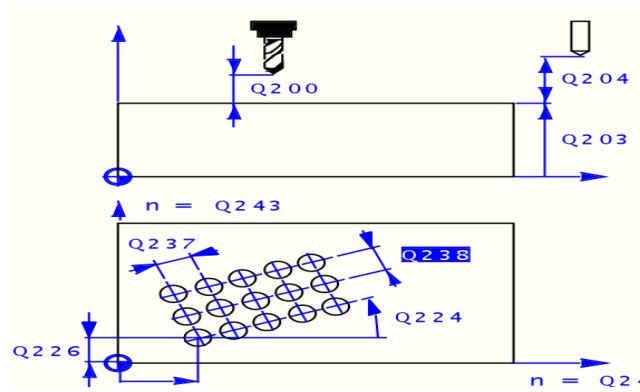


١٧. حدد عدد الاعمدة وهى فى هذا التمرين ٣ اعمدة

$Q242=3$  ; NUMBER OF COLUMNS

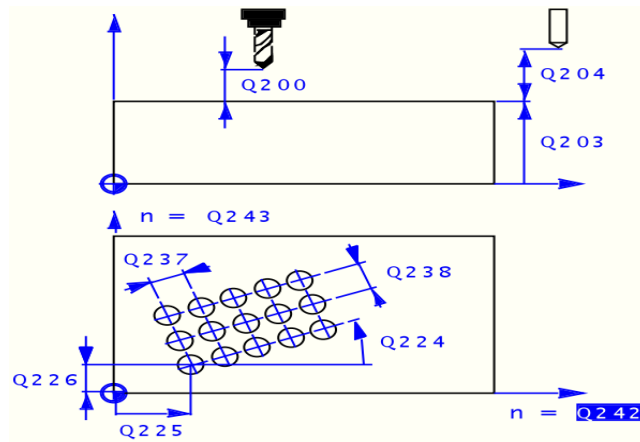


١٨. حدد عدد الصفوف وهى فى هذا التمرين ٢ صف

$Q243=2$  ; NUMBER OF LINES ~

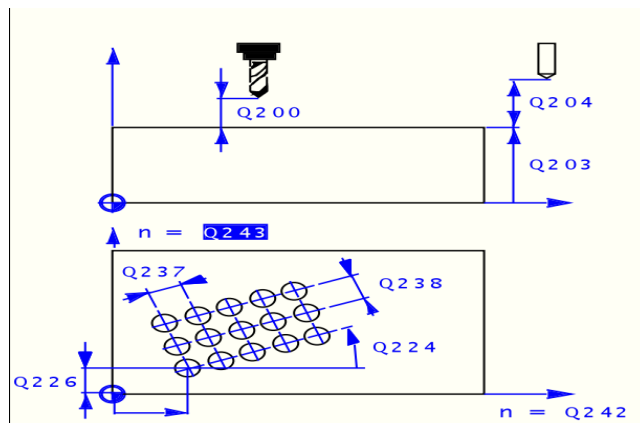


١٩. ضع الزاوية التي تصنعها الثقوب مع محور X وهى فى هذا التمرين صفر

$Q224=+0$  ; ANGLE OF ROTATION

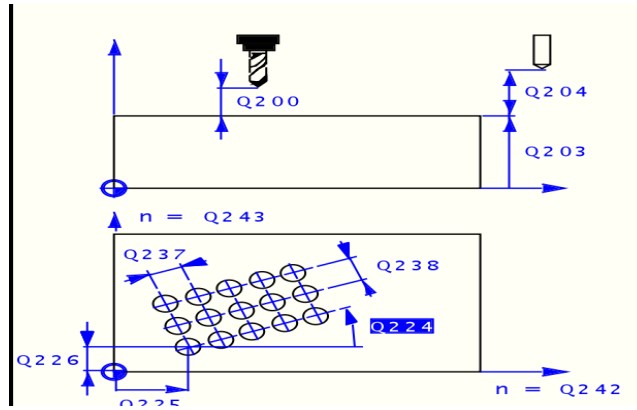


٢٠. ضاع المسافة بين العدة وصفر الشغلة فى محور Z

Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE

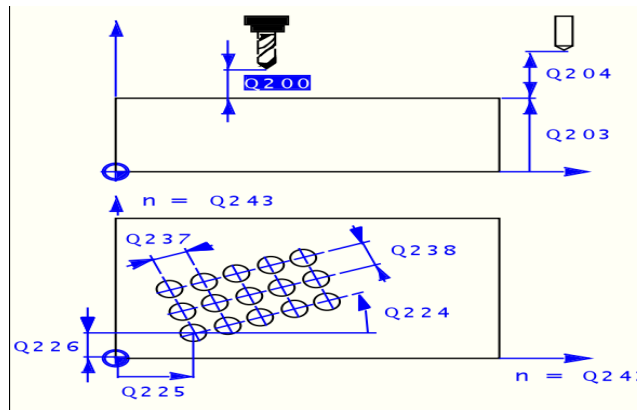

٢١. حدد السطح المنسوب له عملية السنتره عند Z=0


Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE

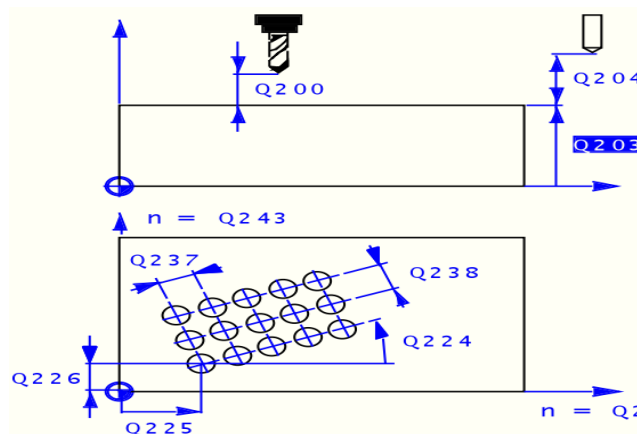

٢٢. ضاع مسافة التى عندها لا يحدث تصادم بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة وفى


هذا التمرين ٥مم

Q204=5 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~

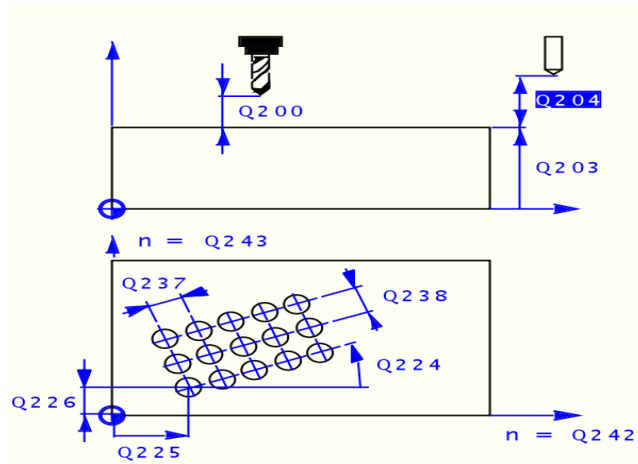

٢٣. حدد انتقال العدة بين عمليات التشغيل


Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE

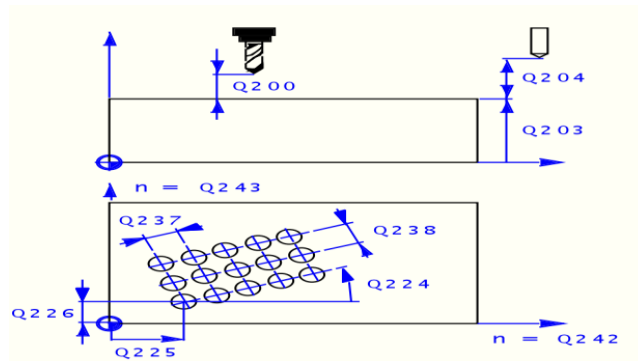

٢٤. عرف دورة النموذج الدائرة ٢٢٠

ويتم الحصول عليها من الضغط على

Ctrl +Y ثم اختيار pattern ثم

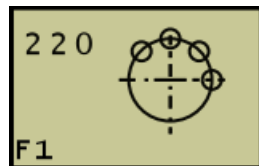


CYCL DEF 220 POLAR PATTERN ~

```

59 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN
Q216=+55 ;CENTER IN 1ST AXIS
Q217=+40 ;CENTER IN 2ND AXIS
Q244=20 ;PITCH CIRCLE DIAMETR
Q245=+0 ;STARTING ANGLE
Q246=+360 ;STOPPING ANGLE
Q247=+60 ;STEPPING ANGLE
Q241=6 ;NR OF REPETITIONS
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE
    
```


٢٥. ضع قيمة محور x من نقطة الصفر الى نقطة مركز الدائرة وهي في هذا التمرين ٥٥مم

~ Q216=+55 ;CENTER IN 1ST AXIS

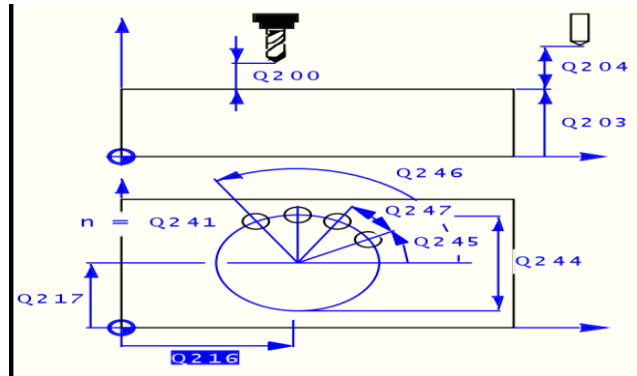


٢٦. ضع نقطة الصفر الى نقطة مركز الدائرة وهي في هذا التمرين 40مم

~ Q217=+40 ;CENTER IN 2ND AXIS من y

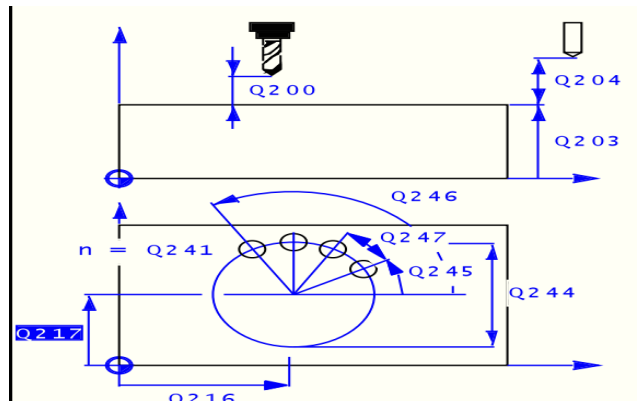


٢٧. ادخل قطر الدائرة و في هذا التمرين القطر ٢٠مم

~ Q244=20 ;PITCH CIRCLE DIAMETR

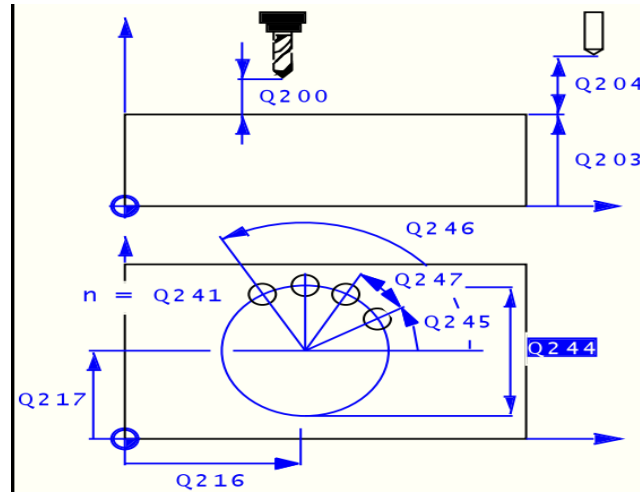


٢٨. ضع زاوية بداية اول ثقب مع المحور الافقى X و فى هذا التمرين الزاوية ٠

Q245=+0 ;STARTING ANGLE ~

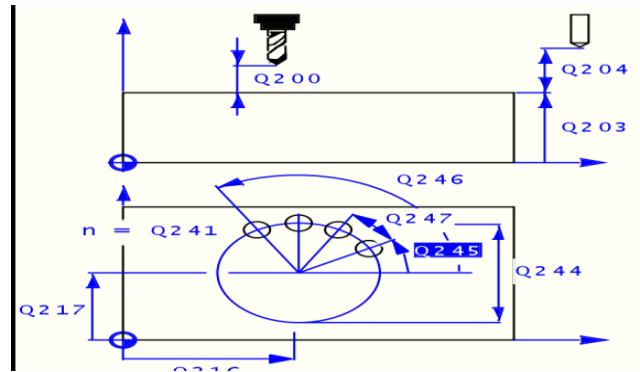

٢٩. ضع الزاوية الكلية للثقوب وهى ٣٦٠ درجة


Q246=+360 ;STOPPING ANGLE ~

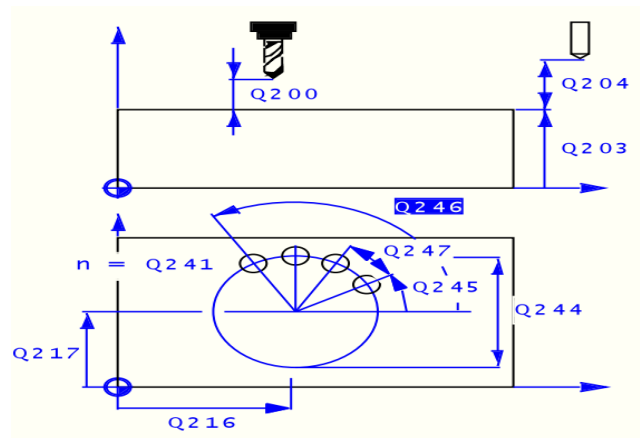

٣٠. احسب الزاوية التزايدية وهى عبارة عن


الزاوية الكلية / عدد الثقوب

Q247=+60 ;STEPPING ANGLE ~

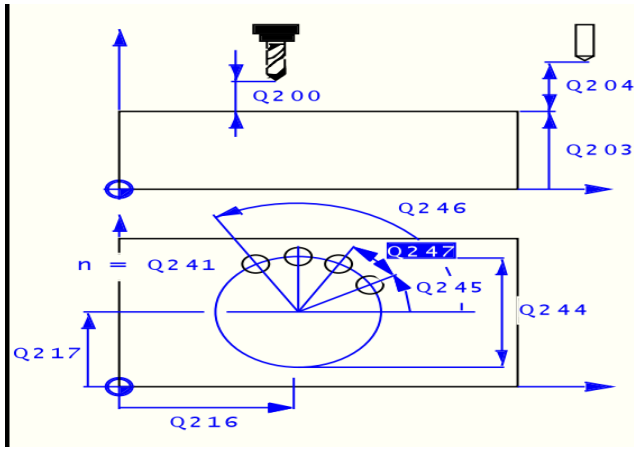


٣١. ادخل عدد الثقوب وهي ٦ في هذا التمرين

$Q241=6$  ;NR OF REPETITIONS ~

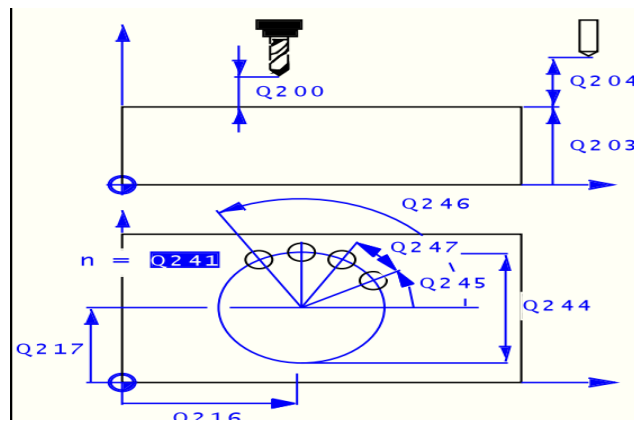

٣٢. ضع مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهي ٢مم


$Q200=2$  ;SET-UP CLEARANCE

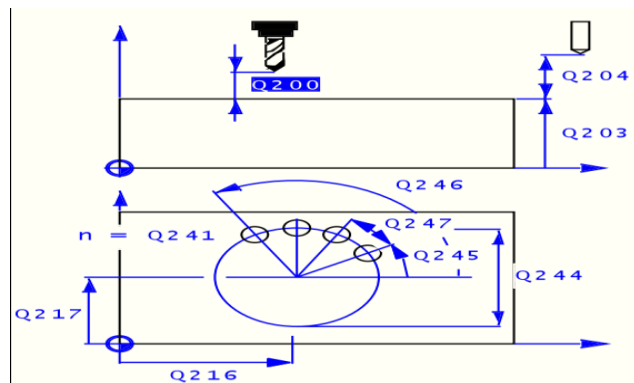

٣٣. حدد السطح المنسوب له عملية الثقب في محور Z


او نقطة صفر السنطرة على بعد -٦ مم في محور Z

$Q203=0$  ;SURFACE COORDINATE

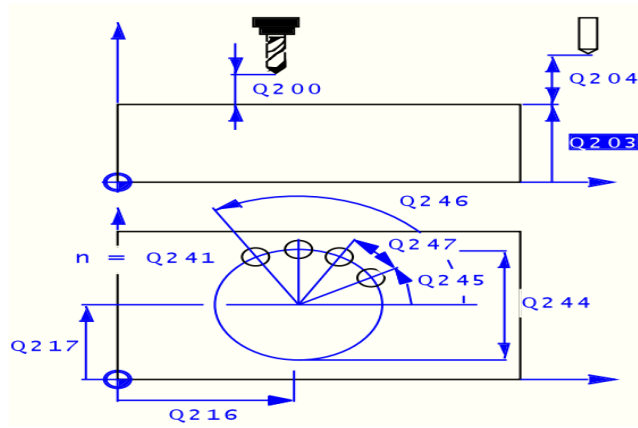


٣٤. ضع المسافة التي عندها لا يحدث تصادم بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة وفي هذا التمرين ٢٠مم

Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~

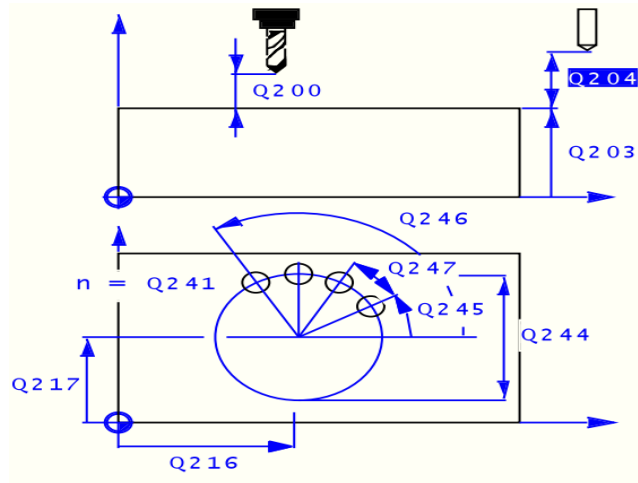

٣٥. حدد انتقال العدة بين عمليات التشغيل

Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE

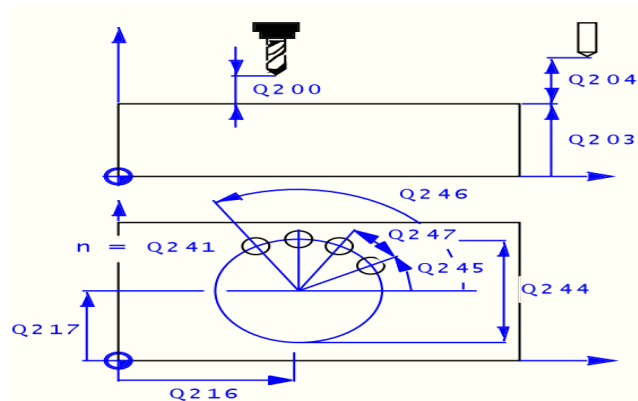



## 60 END PGM CONTOUR MM

```

EmCnc TNC426.M
Manual operation
Programming and editing
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE
60 END PGM CONTOUR MM
    
```

هو نهاية البرنامج

### تسجيل النواتج

الألوان	نوع الأصل	حالة رقم
		١
		٢
		٣
		٤
		٥

### المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معيار الأداء	تحقق		ملاحظات
		نعم	لا	
١	يطبق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يقوم بتصميم البرنامج التشغيلي للتمرين .			
٣	يكتب البرنامج التشغيل.			
٤	يجرى عملية المحاكاه لاختبار البرامج .			
٥	يجرى عملية التشغيل الفعلي للتمرين على الماكينة .			

جدول رقم ١٠

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب:

- لـ رسم تخطيطي لبرنامج يحتوى على مجموعة من الثقوب للبرمجته.
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:
- لـ تصميم برنامج يحتوى على مجموعة من الثقوب لشغلة .

## دورة القلاووظ Threading cycle

تدريب رقم	٨	الزمن	٧٢ ساعات
-----------	---	-------	----------

### أهداف

ان يكون المتدرب قادر على برمجة وتشغيل اى برنامج يحتوى على عملية قلاووظ.



### متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات	التسهيلات الأخرى
فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill ذکر قلاووظ M6	قطعة من الالمنيوم 80x80x20مم أجزاء مصنعة مستطيلة المقطع. مواد تنظيف.	كمبيوتر محمل عليه البرامج رسومات توضيحية. ملابس حماية ومهمات أمن صناعي. لوحات إرشادية.

جدول رقم ١١

### المطلوب


تنفيذ دورة قلاووظ للثقب بعمق قطع ١٠ مم على قطعة العمل المبينة في شكل ٣٥ حسب الأبعاد الموقعة على الرسم التخطيطي.

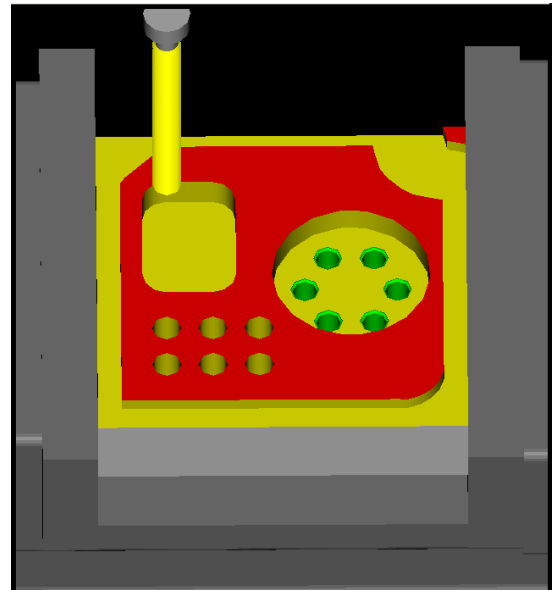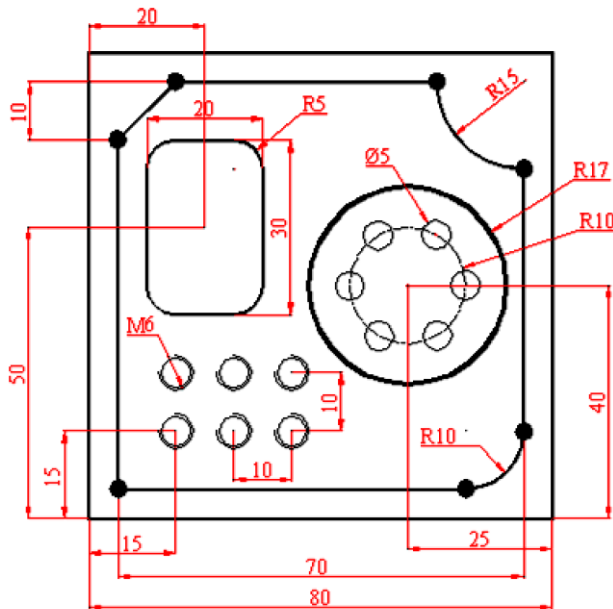

شكل رقم ٣٥: الرسم التنفيذي

## المعارف المرتبطة بالتدريب

### دورة القلاوظ ١٧ (Cycle 17) RIGID TAPPING

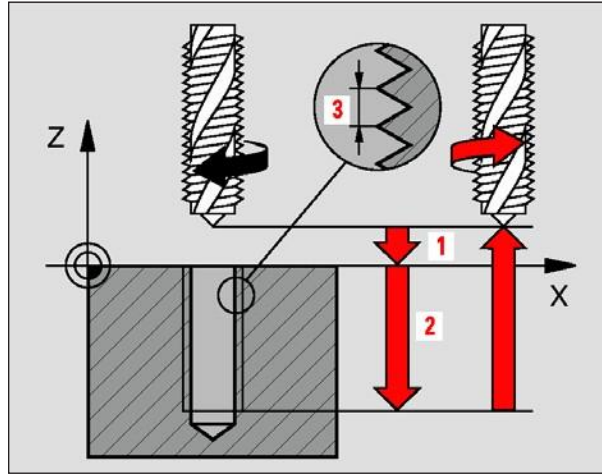

شكل رقم ٣٦: دورة القلاوظ

الشرح	الشكل	الرقم
هى مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهى فى محور Z	CYCL DEF 17.1 SET UP	١
هو عمق القطع ويوضع بالسالب	CYCL DEF 17.2 DEPTH	٢
خطوة القلاوظ	CYCL DEF 17.3 PITCH	٣

## خطوات تنفيذ التدريب

### يتم التكملة على برنامج الثقب

١. استعدى العدة رقم 6 عدة القلاوظ tap m6 ودورها بسرعة ٥٠٠ لفة / دقيقة وذلك عن طريق

الضغط على

CTRL+O وكتابة

6 Z S500 ; TAP M6

TOOL CALL 6 Z S500 ; TAP M6

```

EmCtrl TNC426.M
Manual operation Programming and editing
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE
60 TOOL CALL 6 Z S500 ; TAP M6
    
```

## ٢. ضع نقطة استقراب في محوري X و Y

هو عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة الثقب في X و Y وهي احدثى مركز اول ثقب بالنسبة للنقطة الصفر

L X+15 Y+15 F MAX M3

Manual operation	Programming and editing
	Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
	Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE
	Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE
	60 TOOL CALL 6 Z S500 ; TAP M6
	61 L X+15 Y+15 F MAX

## ٣. ضع نقطة استقراب في محور Z


عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة القلاووظ في محور Z وتكون على بعد ٥مم من سنتر اول ثقب الدائرة واتجاه عمود الدوان مع عقارب الساعة

L Z+5 F MAX M3

Manual operation	Programming and editing
	Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE
	Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE
	60 TOOL CALL 6 Z S500 ; TAP M6
	61 L X+15 Y+15 F MAX
	62 L Z+5 F MAX M3

## ٤. عرف دورة القلاووظ 17 ويتم الحصول عليها من الضغط على Ctrl + Y ثم اختيار

drilling/thread

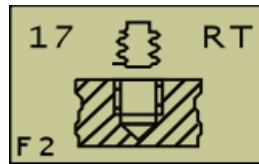


CYCL DEF 17.0 RIGID TAPPING

```

63 CYCL DEF 17.0 RIGID TAPPING
64 CYCL DEF 17.1 SET UP 3
65 CYCL DEF 17.2 DEPTH -10
66 CYCL DEF 17.3 PITCH +1
    
```


٥. ضع مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهى 3مم فى محور Z

CYCL DEF 17.1 SET UP 3

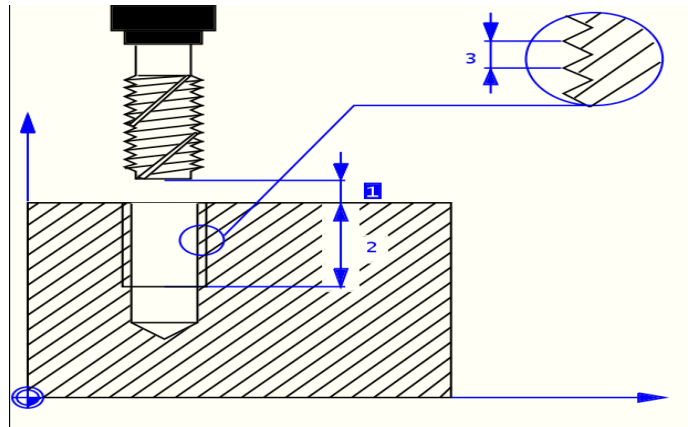


٦. ادخل عمق القطع ويوضع بالسالب

CYCL DEF 17.2 DEPTH -10

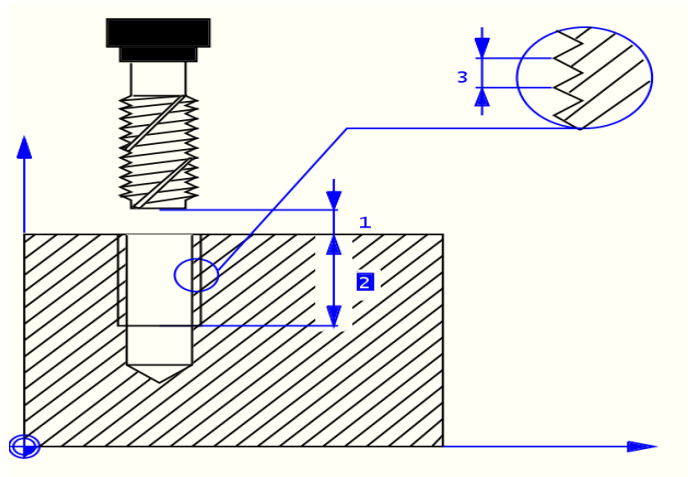

٧. ادخل خطوة القلاووظ


CYCL DEF 17.3 PITCH +1

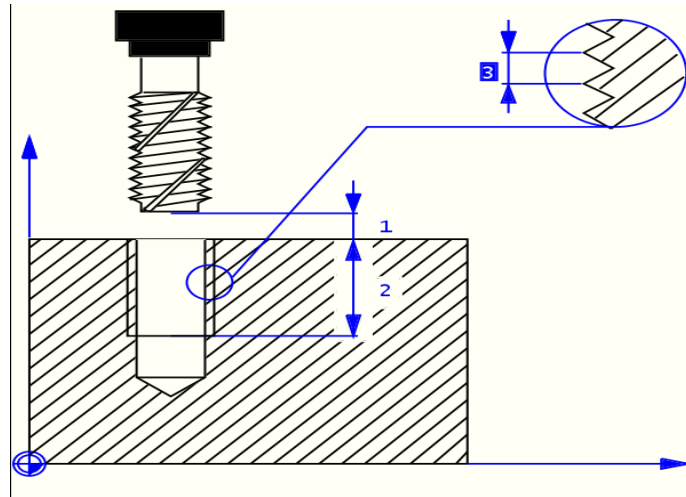

٨. عرف دورة النموذج رقم ٢٢١

ويتم الحصول عليها من الضغط على

Ctrl + Y ثم اختيار pattern ثم

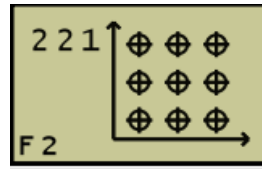

~ CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN ~


```

67 CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN
  Q225=+15 ; STARTNG PNT 1ST AXIS
  Q226=+15 ; STARTNG PNT 2ND AXIS
  Q237=+10 ; SPACING IN 1ST AXIS
  Q238=+10 ; SPACING IN 2ND AXIS
  Q242=3 ; NUMBER OF COLUMNS
  Q243=2 ; NUMBER OF LINES
  Q224=+0 ; ANGLE OF ROTATION
  Q200=2 ; SET-UP CLEARANCE
  Q203=+0 ; SURFACE COORDINATE
  Q204=2 ; 2ND SET-UP CLEARANCE
    
```

٩. ضع قيمة محور x من نقطة الصفر الى مركز اول ثقب


ثقب وهي في هذا التمرين ١٥ مم

~ Q225=+15 ; STARTNG PNT 1ST AXIS ~

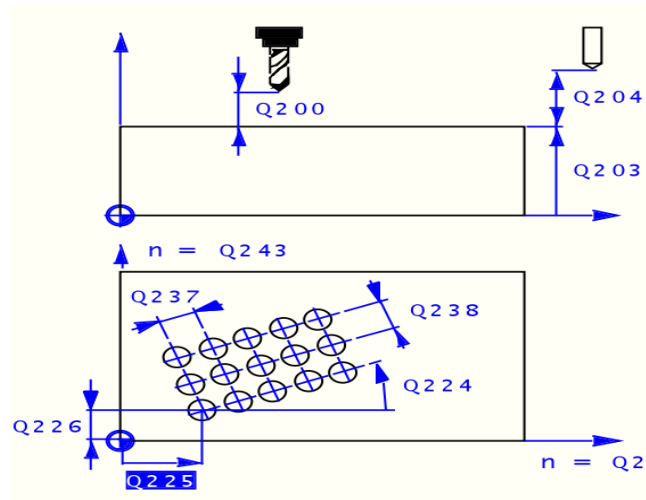


١٠. ضع قيمة محور x من نقطة الصفر الى مركز اول ثقب وهى فى هذا التمرين ١٥ مم

Q226=+15 ;STARTNG PNT 2ND AXIS ~

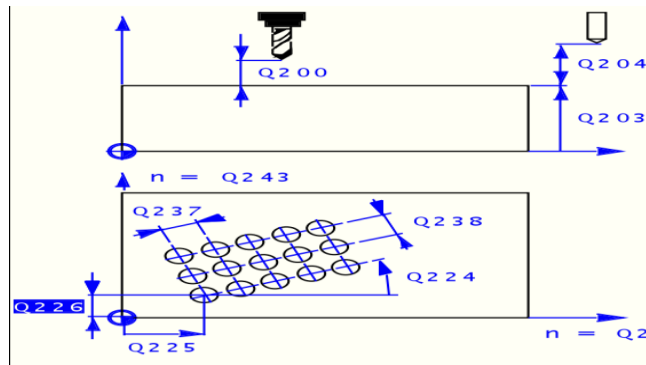

١١. ضع هى المسافة بين مركز الثقب ومركز الثقب الذى يليه فى محور x وهو فى هذا التمرين ١٠ مم

Q237=+10 ;SPACING IN 1ST AXIS ~

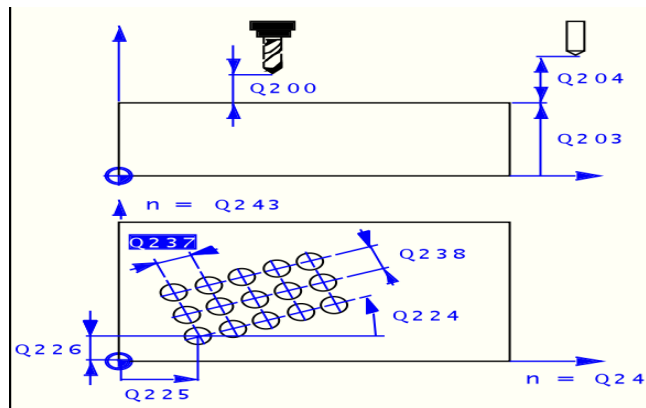


١٢. ادخل هى المسافة بين مركز الثقب ومركز الثقب الذى يليه فى محور y وهو فى هذا التمرين

١٠ مم


Q238=+10 ;SPACING IN 2ND AXIS



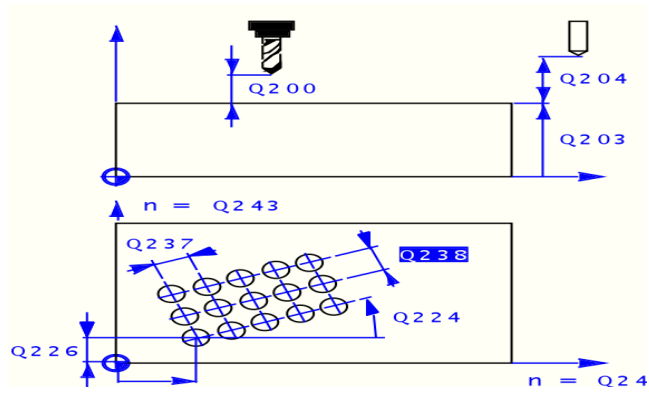


١٣. حدد عدد الاعمدة وهى فى هذا التمرين ٣ اعمدة

Q242=3 ; NUMBER OF COLUMNS

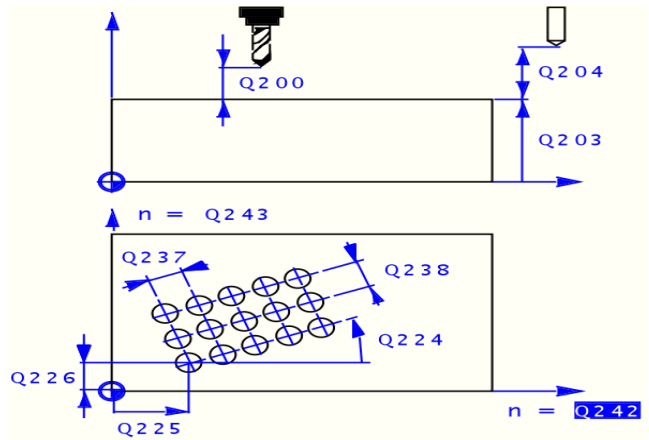

١٤. حدد عدد الصفوف وهى فى هذا التمرين ٢ صف


Q243=2 ; NUMBER OF LINES ~

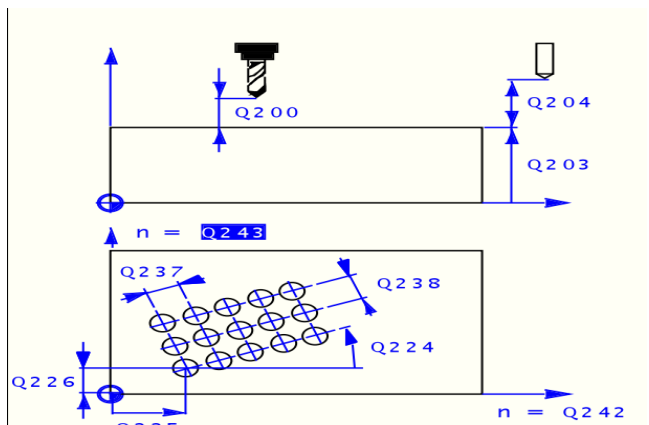

١٥. ادخل الزاوية التى تصنعها الثقوب مع محور X وهى فى هذا التمرين صفر


Q224=+0 ; ANGLE OF ROTATION



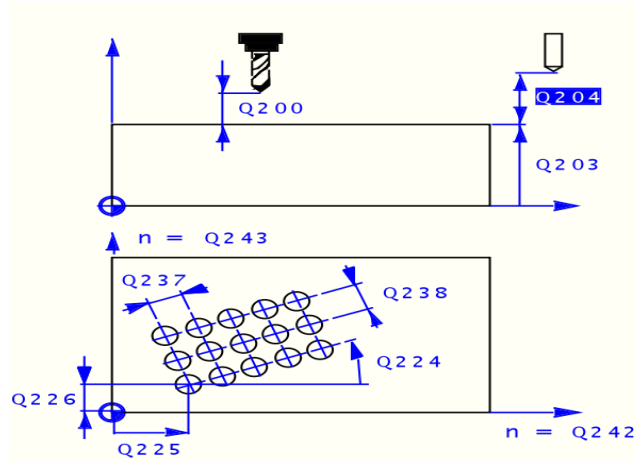

١٩. حدد انتقال العدة بين عمليات التشغيل

Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE

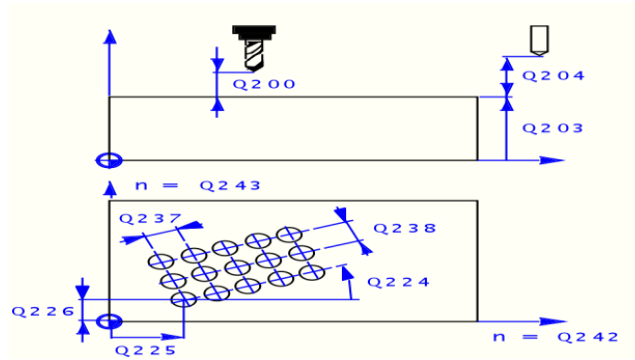

٢٠. ضع نقطة خروج امانة

الهدف منه الحركة السريعه لنقطه خروجه مناسبه عند Z50

L Z+50 F MAX M2

```
68 L Z+50 F MAX M2
69 TOOL CALL 0 Z
70 END PGM CONTOUR MM
```

٢١. ادخل العدة وذلك عن طريق الضغط على CTRL +O ثم كتابة ٠ ثم Z ثم END

وهو استدعاء عدة فارغة لادخال اخر عدة

TOOL CALL 0 Z

```
69 TOOL CALL 0 Z
70 END PGM CONTOUR MM
```

## ٢٢. نهاية البرنامج

70 END PGM CONTOUR MM

```

Manual operation Programming and editing
Q204=2 ;2ND SET-UP CLEARANCE
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE
68 L Z+50 F MAX M2
69 TOOL CALL 0 Z
70 END PGM CONTOUR MM
    
```

### تسجيل النواتج

الألوان	نوع الأصل	حالة رقم
		١
		٢
		٣
		٤

### المشاهدات

---

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معيار الأداء	تحقق		ملاحظات
		لا	نعم	
١	يطبق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يقوم بتصميم البرنامج التشغيلي للتمرين .			
٣	يكتب البرنامج التشغيل.			
٤	يجرى عملية المحاكاه لاختبار البرامج .			
٥	يجرى عملية التشغيل الفعلي للتمرين على الماكينة .			

جدول رقم ١٢

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب:

✎ رسم تخطيطي لبرنامج يحتوى على مجموعة من الثقوب المطلوب قلوظتها للبرمجته.

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

✎ تصميم برنامج يحتوى على دورة عمل القلاووظ.

## شرح خطوات التمرين كتمرين مجمع

0 BEGIN PGM FACING MM	ابدأ البرنامج FACING والابعاد بالملمتر
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20	حدد ابعاد نقطة البداية للخامة من MIN 0,0,-20
2 BLK FORM 0.2 X+80 Y+80 Z+0.5	حدد ابعاد نقطة النهاية للخامة MAX 80,80,0.5
3 TOOL CALL 1 Z S2000 ; FACING D50	استدعى العدة رقم 1 بسرعه دورانيه 2000 وعمود الدوران محور Z
4 L X+23 Y-27 F MAX	حدد نقطه اقتراب مناسبه لعملية التسويه الوجهيه
5 L Z+0 F MAX M3	ضع نقطه اقتراب مناسبه لمحور Z لعملية التسويه الوجهيه مع اداره عمود الدوران الرئيسي يمين
6 L X+23 Y+107 F200 M8	تحرك بالحركة الخطية بتغذيه 200مم لكل دقيقه الى النقطه Y107 وتشغيل سائل التبريد
7 L X+57 Y+107 F MAX	تحرك بالحركة السريعة لنقطه X57
8 L X+57 Y-27 F200	تحرك بالحركة الخطية بتغذيه 200مم لكل دقيقه الى النقطه Y-27
9 L Z+20 F200	ضع نقطه خروج مناسبه Z20
10 TOOL CALL 2 Z S3000 ; ENDMILLD16	استدعى العدة رقم 2 بسرعه دورانيه 3000 وعمود الدوران محور z
11 L X-10 Y-10 F MAX	ضع نقطه اقتراب مناسبه لعملية التفريز الجانبي
12 L Z-3 F MAX M3	ادخل عمق القطع z-3 مع اداره عمود الدوران الرئيسي الى اليمين
13 L X+5 Y+5 RL F200	تحرك بالحركة الخطية بتغذيه 200 مم/د مع استعواض نصف قطر العده شمال للنقطه x5 y5
14 L X+5 Y+65	تحرك بالحركة الخطية للنقطه x5 y65
15 L X+15 Y+75	تحرك بالحركة الخطية للنقطه x15 y75
16 L X+65 Y+75	تحرك بالحركة الخطية للنقطه x65 y75
17 CR X+75 Y+60 R+15 DR+	تحرك بالحركة الدائرية عكس عقارب الساعه للنقطه x75 y60 ونصف قطر 15
18 L X+75 Y+15	تحرك بالحركة الخطية للنقطه x75 y15
19 CR X+65 Y+5 R+10 DR-	تحرك بالحركة الدائرية مع عقارب الساعه للنقطه x65 y5 ونصف قطر 10
20 L X+5 Y+5	تحرك بالحركة الخطية للنقطه x5 y5
21 L X-10 Y-10 R0 F MAX	ضع نقطه استقرار مناسبه x-10 y-10
22 L Z+30 F MAX	ضع نقطه خروج مناسبه z30
23 TOOL CALL 3 Z S3000 ; SLOTDRILL10	استدعى العدة رقم 3 وهى عدة اند ميل ثاقب

24 L X+55 Y+40 F MAX	ضع نقطة استقراب لعدة البوكيت في محوري X و Y
25 L Z+2 F MAX M3	ضع نقطة استقراب لعدة البوكيت في محور Z
26 CYCL DEF 5.0 CIRCULAR POCKET	عرف دورة عمل البوكيت الدائري 5
27 CYCL DEF 5.1 SET UP 2	حدد المسافة بين نقطه نهاية العدة وبين نقطة البداية لسطح الشغلة
28 CYCL DEF 5.2 DEPTH -6	حدد المسافة بين سطح الشغلة ونهاية البوكيت
29 CYCL DEF 5.3 PLNGNG 2 F50	حدد عمق القطع في كل مشوار
30 CYCL DEF 5.4 RADIUS 17	ادخل نصف قطر البوكيت
31 CYCL DEF 5.5 F150 DR-	حدد مقدار التغذية في مستوي X-Y واتجاه التفريز يمين
32 CYCL CALL	استدعى الدورة
33 L X+20 Y+50 F MAX	ضع نقطة استقراب هو عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة السنتره في X و Y وهى احداثى مركز اول ثقب بالنسبة للنقطة الصفر
34 CYCL DEF 4.0 POCKET MILLING	عرف دورة عمل البوكيت المكعب
35 CYCL DEF 4.1 SET UP 3	ضع المسافة بين نهاية العدة وبين نقطة البداية لسطح الشغلة
36 CYCL DEF 4.2 DEPTH -6	ضع المسافة بين سطح الشغلة ونهاية البوكيت
37 CYCL DEF 4.3 PLNGNG +2 F50	حدد عمق القطع في كل مشوار
38 CYCL DEF 4.4 X20	حدد عرض البوكيت محور X
39 CYCL DEF 4.5 Y30	حدد طول البوكيت محور Y
40 CYCL DEF 4.6 F150 DR- RADIUS 5	حدد التغذية في مستوي X-Y واتجاه التفريز يمين نصف القطر البوكيت في الاركان
41 CYCL CALL	استدعى الدورة
42 TOOL CALL 4 Z S2000 ; START DRILL	استدعى العدة رقم 4 ودورها بسرعة 2000 لفة / دقيقة
43 L X+15 Y+15 F MAX	ضع نقطة استقراب هو عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة السنتره في X و Y وهى احداثى مركز اول ثقب بالنسبة للنقطة الصفر
44 L Z+2 F MAX M3	ضع نقطة استقراب عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة السنتره في محور Z وتكون على بعد 2 مم من سنتر اول ثقب الدائرة واتجاه عمود الدوان مع عقارب الساعة
45 CYCL DEF 1.0 PECKING	عرف دورة الثقب 1
46 CYCL DEF 1.1 SET UP 2	حدد المسافة بين نقطة العدة وبين نقطة البداية لسطح الشغلة

47 CYCL DEF 1.2 DEPTH -2	حدد المسافة بين سطح العدة ونهاية الثقب
48 CYCL DEF 1.3 PLNGNG 2	حدد عمق القطع في كل مشوار
49 CYCL DEF 1.4 DWELL 0	ضع زمن التوقف في قاع الثقب لتكسير الرايش وتنظيف الارضية
50 CYCL DEF 1.5 F50	حدد معدل التغذية ٥٠مم/دقيقة لعملية الثقب
51 CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN ~	عرف دورة النموذج رقم ٢٢١
Q225=+15 ;STARTNG PNT 1ST AXIS ~	حدد قيمة محور X لنقطة البداية
Q226=+15 ;STARTNG PNT 2ND AXIS ~	حدد قيمة محور Y لنقطة البداية
Q237=+10 ;SPACING IN 1ST AXIS ~	حدد المسافة البينية للثقوب لمحور X
Q238=+10 ;SPACING IN 2ND AXIS ~	حدد المسافة البينية للثقوب لمحور Y
Q242=3 ;NUMBER OF COLUMNS ~	ضع عدد الاعمدة
Q243=2 ;NUMBER OF LINES ~	ضع عدد الصفوف
Q224=+0 ;ANGLE OF ROTATION ~	ضع الزاوية التي تصنعها الثقوب مع محور X
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE ~	حدد المسافة بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لسطح الشغلة
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~	حدد صفر الشغلة او البرنامج لمحور Z
Q204=5 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~	ادخل المسافة التي عندها لا يحدث تصادم بين بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE	انتقل بالعدة بين عمليات التشغيل هل الى مستوى 2ND SET-UP CLEARANCE ام SET-UP CLEARANCE
52 L X+55 Y+40 F MAX	ضع نقطة استقراب هو عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة السنتر في X و Y في نموذج الدائرة وهي احداثى مركز الدائرة بالنسبة للنقطة صفر الشغلة
53 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN ~	عرف دورة النموذج رقم ٢٢٠
Q216=+55 ;CENTER IN 1ST AXIS ~	ادخل قيمة محور X لنقطة مركز الدائرة
Q217=+40 ;CENTER IN 2ND AXIS ~	ادخل قيمة محور Y لنقطة مركز الدائرة



Q244=20 ;PITCH CIRCLE DIAMETR ~	ادخل قطر الدائرة
Q245=+0 ;STARTING ANGLE ~	ضع زاوية بداية اول ثقب مع المحور الافقى X
Q246=+360 ;STOPPING ANGLE ~	حدد الزاوية الكلية للثقوب
Q247=+60 ;STEPPING ANGLE ~	حدد الزاوية التزايدية
Q241=6 ;NR OF REPETITIONS ~	ضع عدد الثقوب
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE ~	ادخل المسافة بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لسطح الشغلة
Q203=-6 ;SURFACE COORDINATE ~	ضع صفر الشغلة او البرنامج لمحور Z
Q204=10 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~	ادخل المسافة التي عندها لا يحدث تصادم بين بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE	انتقل بالعدة بين عمليات التشغيل
54 L Z+50 F MAX	ضع نقطه خروج مناسبه عند 250
55 TOOL CALL 5 Z S3000 ; TWISTDRILL5MM	استدعي العدة رقم ٥ عدة الثقب TWISTDRILL5MM ودورها بسرعة ٣٠٠٠ لفة / دقيقة
56 L X+15 Y+15 F MAX M3	هو عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة الثقب في X و Y وهي احدائى مركز اول ثقب بالنسبة للنقطة الصفر
57 CYCL DEF 200 DRILLING ~	عرف دورة الثقب ٢٠٠
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE ~	ادخل المسافة بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لسطح الشغلة
Q201=-15 ;DEPTH ~	ادخل المسافة بين سطح الشغلة ونهاية الثقب
Q206=50 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~	ضع معدل التغذية ٥٠ مم/دقيقة لعملية الثقب
Q202=3 ;PLUNGING DEPTH ~	حدد عمق القطع فى كل مشوار
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP ~	ضع زمن التوقف اعلى الثقب
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~	حدد صفر الشغلة او البرنامج لمحور z
Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~	ادخل المسافة التي عندها لا يحدث تصادم بين بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة
Q211=0 ;DWELL TIME AT DEPTH	ضع زمن التوقف فى قاع الثقب لتكسير الرايش وتنظيف الارضية
58 CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN ~	عرف دورة النموذج رقم ٢٢١

Q225=+15 ;STARTNG PNT 1ST AXIS ~	ادخل قيمة محور x لنقطة مركز الدائرة
Q226=+15 ;STARTNG PNT 2ND AXIS ~	ادخل قيمة محور y لنقطة مركز الدائرة
Q237=+10 ;SPACING IN 1ST AXIS ~	ادخل قطر الدائرة
Q238=+10 ;SPACING IN 2ND AXIS ~	حدد زاوية بداية اول ثقب مع المحور الأفقي x
Q242=3 ;NUMBER OF COLUMNS ~	ضع الزاوية الكلية للثقوب
Q243=2 ;NUMBER OF LINES ~	ضع الزاوية التزايدية
Q224=+0 ;ANGLE OF ROTATION ~	حدد عدد الثقوب
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE ~	ادخل المسافة بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لسطح الشغلة
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~	حدد صفر الشغلة او البرنامج لمحور z
Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~	ادخل المسافة التي عندها لا يحدث تصادم بين بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE	انتقل بالعدة بين عمليات التشغيل
59 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN ~	عرف دورة النموذج رقم ٢٢٠
Q216=+55 ;CENTER IN 1ST AXIS ~	ادخل قيمة محور x لنقطة مركز الدائرة
Q217=+40 ;CENTER IN 2ND AXIS ~	ادخل قيمة محور y لنقطة مركز الدائرة
Q244=20 ;PITCH CIRCLE DIAMETR ~	ادخل قطر الدائرة
Q245=+0 ;STARTING ANGLE ~	حدد زاوية بداية اول ثقب مع المحور الأفقي x
Q246=+360 ;STOPPING ANGLE ~	حدد الزاوية الكلية للثقوب
Q247=+60 ;STEPPING ANGLE ~	ضع الزاوية التزايدية
Q241=6 ;NR OF REPETITIONS ~	ضع عدد الثقوب
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE ~	ادخل المسافة بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لسطح الشغلة
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~	حدد صفر الشغلة او البرنامج لمحور z
Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~	ادخل مسافة التي عندها لا يحدث تصادم بين بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE	انتقل بالعدة بين عمليات التشغيل

60 TOOL CALL 6 Z S500 ; TAP M6	استدعى العدة رقم 6 عدة القلاوظ tap m6 ودورها بسرعة ٥٠٠ لفة / دقيقة
61 L X+15 Y+15 F MAX	ضع نقطة استقراب هو عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة السنتر في X و Y وهى احدائى مركز اول ثقب بالنسبة للنقطة الصفر
62 L Z+5 F MAX M3	ضع نقطة استقراب عبارة عن حركة سريعة لنقطة استقراب عدة القلاوظ في محور Z وتكون على بعد ٥ مم من سنتر اول ثقب الدائرة واتجاه عمود الدوان مع عقارب الساعة
63 CYCL DEF 17.0 RIGID TAPPING	عرف دورة الثقب بالقلاوظ ١٧
64 CYCL DEF 17.1 SET UP 3	= ادخل المسافة بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لسطح الشغلة
65 CYCL DEF 17.2 DEPTH -10	حدد المسافة بين سطح الشغلة ونهاية الثقب
66 CYCL DEF 17.3 PITCH +1	ادخل خطوة القلاوظ
67 CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN ~	عرف دورة النموذج رقم ٢٢١
Q225=+15 ;STARTNG PNT 1ST AXIS ~	ادخل قيمة محور x لنقطة البداية
Q226=+15 ;STARTNG PNT 2ND AXIS ~	ادخل قيمة محور y لنقطة البداية
Q237=+10 ;SPACING IN 1ST AXIS ~	ادخل المسافة البينية للثقب لمحور x
Q238=+10 ;SPACING IN 2ND AXIS ~	ادخل المسافة البينية للثقب لمحور y
Q242=3 ;NUMBER OF COLUMNS ~	حدد عدد الاعمدة
Q243=2 ;NUMBER OF LINES ~	حدد عدد الصفوف
Q224=+0 ;ANGLE OF ROTATION ~	حدد الزاوية التي تصنعها الثقب مع محور x
Q200=2; SET-UP CLEARANCE ~	ضع المسافة التي بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لسطح الشغلة
Q203=+0; SURFACE COORDINATE ~	ادخل صفر الشغلة او البرنامج لمحور z
Q204=2 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~	ادخل المسافة التي عندها لا يحدث تصادم بين بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة
Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE	انتقل العدة بين عمليات التشغيل هل الى مستوى
68 L Z+50 F MAX M2	ضع نقطه خروج مناسبه عند Z50
69 TOOL CALL 0 Z	استدعى عدة فارغة لا فراغ عمود الدوران
70 END PGM CONTOUR MM	انهى البرنامج

## المحور الرابع

تدريب رقم	٩	الزمن	٧٢ ساعة
-----------	---	-------	---------

### أهداف

ان يكون المتدرب قادر على برمجة وتشغيل برنامج على المحور الرابع .



### متطلبات التدريب

التسهيلات الأخرى	المواد والخامات	العدد والأدوات
كمبيوتر محمل عليه البرامج رسومات توضيحية. ملابس حماية ومهمات أمن صناعي. لوحات إرشادية.	قطعة من الالمنيوم 80x80x20مم أجزاء مصنعة مستطيلة المقطع. مواد تنظيف.	فريزة نظام تحكم EMCO Heidenhain mill Facing D50MM ENDMILL10MM STARTDRILL10MM TWISTDRILL6MM ENDMILLD16

جدول رقم ١٣

### المطلوب

تنفيذ قطع على المحور الرابع على قطعة العمل المبينة في شكل .... حسب الأبعاد الموقعة على الرسم التخطيطي.

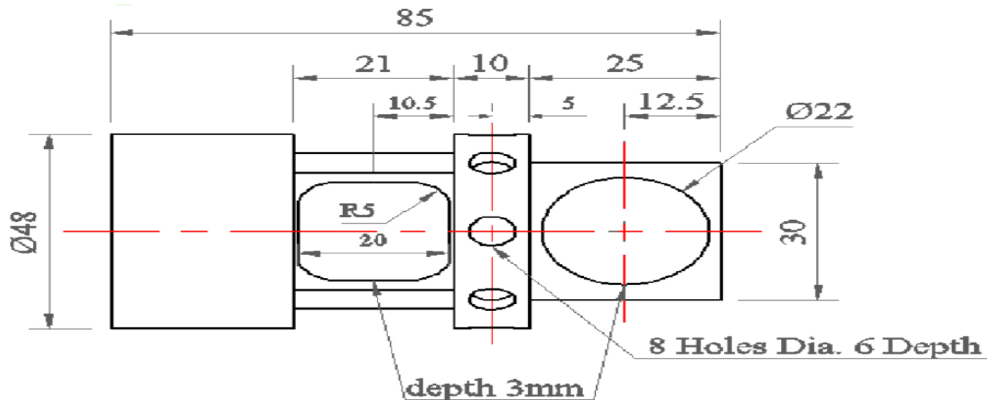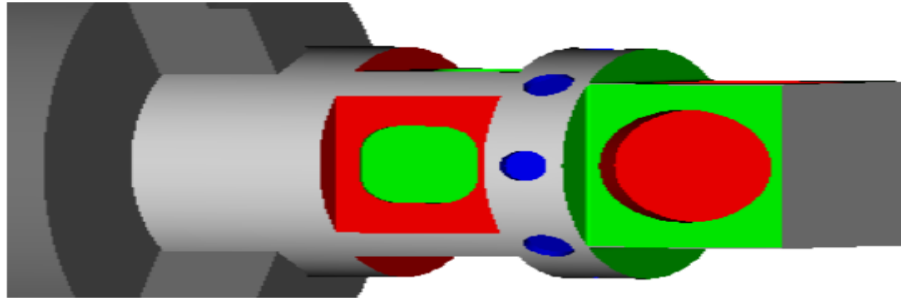

شكل رقم ٣٧: الرسم الأأببف

### المعارف المرأبفة بالأربف

فأسأدم آهاز الأقسفم كالملفن فف شكل ٣٨ والمعروف بالمأور الرابع لأفرفز المسارات على الأسأف الأأسوانفة وبالأالف فمكننا عمل الآف:

- أقسفم مأفط أسطوانة أو آزء منه إلى أف عدد من الأقسام.
- أأف أسنان الأروس (فمكن أسأأام سكاكن فبعبفة موفول)
- أأف المآارى المسأفمة.
- أأف المآارى الألزوففة
- عمل المضلعاء.

بأأأصار فمكن عمل أف مسار مأفور على آسم اسطوانف



شكل رقم ٣٨: آهاز الأقسفم

يثبت المحور الرابع على فرش الماكينة جهة اليمين او جهة اليسار حسب تصميم الماكينة بحيث يكون محور دورانه موازي لمحور X ويتصل بوحدة التحكم بواسطة كابل وغلبا ما يثبت في مكانه بمعرفة الشركة المصنعة وعلى ذلك فان ارتفاع محور الجهاز عن الفرش ثابت وهو من مواصفات الجهاز

### خطوات تنفيذ التدريب

0 BEGIN PGM 4AXIS MM	ابدأ البرنامج 4AXIS والابعاد بالمللي متر
1 TOOL CALL 1 Z S1000 ; FACING50MM	استدعي العدة رقم 1 (facing 50mm) وعمود الدوران محور Z و بسرعه دورانيه 2000 لفة / دقيقة
2 L X+0 Y-50 Z+25 A+0 F MAX M3 M8	ضع نقطه اقتراب مناسبه لعدة التسوية X+0 Y-50 Z+25 A+0 حيث A هو المحور الرابع مع تشغيل عمود الدوران في اتجاه عقارب الساعة وتشغيل سائل التبريد
3 CALL LBL 1 REP 4/4	استدعي البرنامج الفرعي رقم 1 وكراره 4 مرات
4 L Z+50 F MAX	ضع نقطه خروج مناسبه عند Z50
5 TOOL CALL 2 Z S2000 ; ENDMILLD10	استدعي العده رقم 2 ( ENDMILLD10 ) وعمود الدوران محور Z و بسرعه دورانيه 2000 لفة / دقيقة
6 L X-12.5 Y+0 Z+25 F MAX M3 M8	تحرك لنقطه اقتراب مناسبه لعدة ENDMILLD10 X-12.5 Y+0 Z+25 مع تشغيل عمود الدوران في اتجاه عقارب الساعة وتشغيل سائل التبريد
7 CALL LBL 3 REP 4/4	استدعي البرنامج الفرعي رقم 3 وكراره 4 مرات
8 L Z+50 F MAX	ضع نقطه خروج مناسبه عند Z50
9 TOOL CALL 3 Z S2500 ; START DRILL10	استدعي العدة رقم 3 ( START DRILL10 ) وعمود الدوران محور Z و بسرعه دورانيه S2500 لفة / دقيقة
10 L X-30 Y+0 Z+26 A+0 F MAX M3 M8	ضع نقطه اقتراب مناسبه لعدة START DRILL10 عند X-30 Y+0 Z+26 A+0 حيث A هو المحور الرابع مع تشغيل عمود الدوران في اتجاه عقارب الساعة وتشغيل سائل التبريد
11 CALL LBL 4 REP 8/8	استدعي البرنامج الفرعي رقم 4 وكراره 8 مرات
12 L Z+50 F MAX	ضع نقطه خروج مناسبه عند Z50
13 TOOL CALL 4 Z S2500 ; TWEST DRILLD6	استدعي العدة رقم 4 ( TWEST DRILLD6 ) وعمود الدوران محور Z و بسرعه دورانيه S2500 لفة / دقيقة
14 L X-30 Y+0 Z+26 A+0 F MAX M3 M8	ضع نقطه اقتراب مناسبه لعدة TWEST DRILLD6 عند X-30 Y+0 Z+26 A+0 حيث A هو المحور الرابع مع تشغيل عمود الدوران في اتجاه عقارب الساعة وتشغيل سائل التبريد

15 CALL LBL 5 REP 8/8	استدعى البرنامج الفرعي رقم ٥ وكراره ٨ مرات
16 L Z+50 F MAX	ضع نقطه خروج مناسبه عند Z50
17 TOOL CALL 5 Z S1500 ; ENDMILLD16	استدعى العدة رقم ٥ ( ENDMILLD16 ) وعمود الدوران محور Z و بسرعه دورانيه S1500 / دقيقة
18 L X-45.5 Y+0 Z+25 A+45 F MAX M3 M8	ضع نقطه اقتراب مناسبه لعدة ENDMILLD16 عند X-45.5 Y+0 Z+25 A+45 حيث A هو المحور الرابع مع تشغيل عمود الدوران فى اتجاه عقارب الساعة وتشغيل سائل التبريد
19 CALL LBL 6 REP 4/4	استدعى البرنامج الفرعي رقم ٦ وكراره ٤مرات
20 L Z+50 F MAX	ضع نقطه خروج مناسبه عند Z50
21 TOOL CALL 2 Z S1500 ; ENDMILL10	استدعى العده رقم 2 ( ENDMILLD10 ) وعمود الدوران محور Z و بسرعه دورانيه 1500 لفة / دقيقة
22 L X-45.5 Y+0 Z+26 A+45 F MAX M3 M8	ضع نقطه اقتراب مناسبه لعدة ENDMILLD10 عند X-45.5 Y+0 Z+26 A+45 مع تشغيل عمود الدوران فى اتجاه عقارب الساعة وتشغيل سائل التبريد
23 CALL LBL 7 REP 4/4	استدعى البرنامج الفرعي رقم ٧ وكراره ٤مرات
24 L Z+50 F MAX M5 M9	ضع نقطه خروج مناسبه عند Z50 مع ايقاف عمود الدوران وايفاف سائل التبريد
25 L M30	انهى البرنامج الرئيسي
26 LBL 1	البرنامج الفرعى رقم ١
27 CALL LBL 2 REP 5/5	استدعى البرنامج الفرعي رقم ٢ وكراره ٥ مرات
28 L Z+25 F MAX	ضع نقطه خروج مناسبه عند Z25
29 L IA+90 F MAX	حدد الحركة لسرعة المحور الرابع عند A+90 و I هو النظام التزايدى (INCREMENTAL)
30 LBL 0	انهى البرنامج الفرعي
31 LBL 2	البرنامج الفرعى رقم ٢
32 L IZ-1 F MAX	ادخل الحركة السرعة المتزايدة عند Z-1 و I هو النظام التزايدى (INCREMENTAL)
33 L Y+50 F200	تحرك بالحركة الخطية البطيئة عند Y+50 وبتغذية ٢٠٠م /دقيقة
34 L IZ-1 F MAX	ادخل حركة السرعة المتزايدة عند Z-1 و I هو النظام التزايدى (INCREMENTAL)
35 L Y-50 F200	تحرك بالحركة الخطية عند Y-50 وبتغذية ٢٠٠م /دقيقة
36 LBL 0	انهى البرنامج الفرعي

37 LBL 3	البرنامج الفرعى رقم ٣
38 L Z+16 F MAX	ضع نقطة اقتراب عند Z+16
39 CYCL DEF 5.0 CIRCULAR POCKET	عرف دورة عمل البوكيت الدائري رقم ٥
40 CYCL DEF 5.1 SET UP 2	ضع مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهى ٢ مم فى محور Z
41 CYCL DEF 5.2 DEPTH -3	ادخل عمق القطع للبوكيت ويوضع بالسالب
42 CYCL DEF 5.3 PLNGNG +1 F50	ادخل عمق القطع فى كل مشوار وقيمة التغذية فى محور Z
43 CYCL DEF 5.4 RADIUS 11	ادخل نصف قطر البوكيت
44 CYCL DEF 5.5 F150 DR+	حدد مقدار التغذية فى محوري X و Y و DR+ هو اتجاه التفريز و + تعنى ان التفريز فى عكس اتجاه عقارب الساعة
45 CYCL CALL	استدعى الدورة
46 L Z+25 F MAX	ضع نقطة اقتراب عند Z+25
47 L IA+90 F MAX	ادخل حركة سرعة المحور الرابع عند A+90 و I هو النظام التزايدى (INCREMENTAL)
48 LBL 0	انهى البرنامج الفرعى
49 LBL 4	انشئ البرنامج الفرعى رقم ٤
50 CYCL DEF 1.0 PECKING	عرف دورة السنتره
51 CYCL DEF 1.1 SET UP 2	ضع مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهى ٢ مم فى محور Z
52 CYCL DEF 1.2 DEPTH -2.5	حدد عمق القطع ويوضع بالسالب
53 CYCL DEF 1.3 PLNGNG 2.5	حدد عمق القطع فى كل مشوار
54 CYCL DEF 1.4 DWELL 0	ضع زمن التوقف فى قاع الثقب لتكسير الرايش وتنظيف الارضية
55 CYCL DEF 1.5 F50	ادخل معدل التغذية ٥٠ مم/دقيقة لعملية الثقب فى محور Z
56 CYCL CALL	استدعى الدورة
57 L IA+45 F MAX	ضع حركة لسرعة المحور الرابع عند A+45 و I هو النظام التزايدى (INCREMENTAL)
58 LBL 0	انهى البرنامج الفرعى
59 LBL 5	انشئ البرنامج الفرعى رقم 5
60 CYCL DEF 200 DRILLING ~	عرف دورة الثقب ٢٠٠
Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE ~	ضع مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهى ٢ مم فى محور Z



Q201=-8 ;DEPTH ~	حدد عمق القطع ويوضع بالسالب
Q206=200 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~	حدد معدل التغذية مم/ دقيقة لعملية الثقب في محور Z
Q202=2 ;PLUNGING DEPTH ~	ضع عمق القطع في كل مشوار
Q210=1 ;DWELL TIME AT TOP ~	حدد زمن التوقف اعلى الثقب
Q203=+24 ;SURFACE COORDINATE ~	حدد السطح المنسوب له عملية الثقب في محور Z
Q204=2 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~	ضع المسافة التي عندها لا يحدث تصادم بين نقطة نهاية العدة وبين نقطة البداية لمثبت الشغلة
Q211=1 ;DWELL TIME AT DEPTH	حدد زمن التوقف في قاع الثقب لتكسير الرايش وتنظيف الارضية
61 CYCL CALL	استدعى الدورة
62 L IA+45 F MAX	ادخل حركة لسرعة المحور الرابع عند A+45 و I هو النظام التزايدى (INCREMENTAL)
63 LBL 0	انهى البرنامج الفرعي
64 LBL 6	انشئ البرنامج الفرعي رقم 6
65 CYCL DEF 4.0 POCKET MILLING	عرف دورة عمل البوكيت المستطيل ٤
66 CYCL DEF 4.1 SET UP 2	ادخل مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهي ٢ مم في محور Z
67 CYCL DEF 4.2 DEPTH -5	حدد عمق القطع للبوكيت ويوضع بالسالب
68 CYCL DEF 4.3 PLNGNG +1 F50	حدد عمق القطع في كل مشوار و قيمة التغذية في محور Z
69 CYCL DEF 4.4 X21	ادخل عرض البوكيت في محور X ويجب ان يكتب X ثم عرض البوكيت
70 CYCL DEF 4.5 Y50	ادخل طول البوكيت في محور Y ويجب ان يكتب Y ثم طول البوكيت
71 CYCL DEF 4.6 F150 DR+ RADIUS 0	حدد مقدار التغذية في محوري X و Y DR+ هو اتجاه التفريز + تعنى ان التفريز في عكس اتجاه عقارب الساعة و RADIUS نصف قطر الاركان
72 CYCL CALL	استدعى الدورة
73 L IA+90 F MAX	ضع حركة لسرعة المحور الرابع عند A+90 و I هو النظام التزايدى (INCREMENTAL)
74 LBL 0	انهى البرنامج الفرعي
75 LBL 7	انشئ البرنامج الفرعي رقم ٧
76 L Z+20 F MAX	ضع نقطه خروج مناسبه عند Z20
77 CYCL DEF 4.0 POCKET MILLING	عرف دورة عمل البوكيت المستطيل ٤

78 CYCL DEF 4.1 SET UP 2	ضع مسافة الامان بين العدة وصفر الشغلة وهي ٢ مم في محور Z
79 CYCL DEF 4.2 DEPTH -3	ادخل عمق القطع للبوكيت ويوضع بالسالب
80 CYCL DEF 4.3 PLNGNG +1 F50	ادخل عمق القطع في كل مشوار و قيمة التغذية في محور Z
81 CYCL DEF 4.4 X20	ادخل عرض البوكيت في محور X ويجب ان يكتب X ثم عرض البوكيت
82 CYCL DEF 4.5 Y20	ادخل طول البوكيت في محور Y ويجب ان يكتب Y ثم طول البوكيت
83 CYCL DEF 4.6 F150 DR+ RADIUS 5	حدد مقدار التغذية في محوري X و Y و DR+ هو اتجاه التفريز + تعنى ان التفريز في عكس اتجاه عقارب الساعة و RADIUS نصف قطر الاركان
84 CYCL CALL	استدعى الدورة
85 L Z+25 F MAX	ضع نقطه خروج مناسبه عند Z25
86 L IA+90 F MAX	حدد سرعة للمحور الرابع عند A+90 و I هو النظام التزايدى (INCREMENTAL)
87 LBL 0	انهى البرنامج الفرعى
88 END PGM 4AXIS MM	هو نهاية البرنامج 4AXIS والابعاد بالملليمتر

### تسجيل النواتج

حالة رقم	نوع الأصل	الألوان
١		
٢		
٣		
٤		

## المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



## تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق إجراءات السلامة المهنية.
			٢	يقوم بتصميم البرنامج التشغيلي للتمرين .
			٣	يكتب البرنامج التشغيل.
			٤	يجري عملية المحاكاه لاختبار البرامج .
			٥	يجري عملية التشغيل الفعلي للتمرين على الماكينة .

جدول رقم ١٤

## توقيع المدرب

الاسم: ..... التوقيع: ..... التاريخ: .....

## الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يعطى المتدرب:

للرسم تخطيطي لبرنامج محور رابع مطلوب برمجته.

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

للرسم تصميم برنامج محور رابع.

## المصطلحات

النظام النسبي للمحاور: هي محاور تقاس من أي مكان عشوائي في مستوى الإحداثيات، و يمكن وصفها بالإحداثيات المتزايدة (Incremental System) بحيث ينسب الوضع الجديد لعدة القطع الى النقطة التي قبلها (والتي تعتبر نقطة الصفر الافتراضي) و ليس الى نقطة صفر المحاور الرئيسية	Relative coordinates System
الرؤية ثلاثي الأبعاد	3D-view
نظام المحاور المطلقة: في هذا النظام تقاس حركة عدة القطع الى نقطة صفر المحاور المرجعية الأساسية.	Absolute coordinates System
الأبعاد المطلقة للإحداثيات	Absolute dimensions
تسجيل البرنامج و حفظه	archive proved program
وضع المحور	Axis position
نقطة الصفر الأساسية: إذا تم إجراء ترحيل أساسي Base في نظام إحداثيات الجهاز (MCS) ، فإن إزاحة نقطة صفر الأساس هي النتيجة (BZS). مع هذا، على سبيل المثال، يمكن تحديد نقطة الصفر للوحة.	Base Zero Point System (BZS)
رقم البلوك (المقطع) داخل البرنامج	Block number
ملف فاصل	Buffer file
ظرف الفريزة: المستخدم في تثبيت الشغلة	Chuck
التثبيت (لإحكام ربط الشغلة)	clamping
الفرايز ذات التحكم الرقمي بالحاسب	CNC milling
تعويض	Compensation
نقطة الصفر القابلة للتهيئة: إذا تم تنفيذ نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (G54-G599) من نظام نقطة صفر الأساس (BZS) ، ينتج نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (CZS).	Configurable Zero Point System (CZS)
لوحة التحكم	Control panel
تغذية سائل التبريد	coolant supply
التشغيل الجاف: الذي يتم لاختبار البرنامج قبل تنفيذه على الشغلة	Dry Run
مفتاح إيقاف الطوارئ	EMERGENCY SHUTDOWN
معدلات التغذية	feed rates
تغذية عكسية	Feedback
الفرايز الناعمة: و التي تتم لتشطيب السطح في المراحل النهائية للتشغيل	FINISH MILLING

التفريز الأمامي وهي احد أنواع القطع الخارجية المستخدمة للقطع على الماكينات, والتي يتحرك فيها قلم القطع في اتجاه موازى لمحور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور Z-axis)	Front milling
الأبعاد النسبية (المتسلسلة) للإحداثيات	Incremental (chain) dimensions
إدخال	Input
لقم القطع التي تتركب على حامل العدة	Inserts
وضع الحركة اليدوي باستخدام مفاتيح الإحداثيات X و Y و Z	JOG
نقطة الصفر للماكينة هي نقطة مرجعية ثابتة تعرف بواسطة مصنع الماكينة, و تقاس جميع الأبعاد من هذه النقطة. تكون نقطة الأصل للمحاور في نظام الماكينة (X0 و Z0) منطبقة على هذه النقطة.	M = Machine zero point
نظام احداثيات الماكينة: في هذا النظام تعرف نقاط تغير وضع الشغلة طبقا لنظام احداثيات الماكينة. يظهر وضع التحكم الرقمي احداثيات المحاور بعد الوصول لنقطة المرجع منسوبة الى نقطة صفر الماكينة M في نظام (MCS).	Machine coordinate systems (MCS)
مفتاح التشغيل الرئيسي	Main Switch
قياس	Measuring
متعدد الوظائف	Multifunction
نقطة صفر برج العدة: هي نقطة البداية لقياس حركة العدة. وتوضع N على وش برج العدة حيث تعرف بواسطة مصنع الماكينة.	N=T Tool housing zero point
ترحيل (إزاحة)	offset
مفتاح التجاوز (تجاهل) (تجاوز معدل التغذية)	Override switch (feed rate override)
المحاور الأساسية للماكينة: هي المحاور الثلاثة الشهيرة المتعامدة Cartesian X, Y, Z والمسماة بالمحاور الديكارتيه Coordinate و التي يمكنها تحديد أي نقطة في الفراغ	Primary machine axes
نافذة البرنامج	Program window
طريقة البرمجة	PROGRAMMING PROCEDURE
نقطة الإسناد (المرجع) هي نقطة داخل مجال العمل المسموح به في الماكينة, وتحدد بدقة بواسطة مفاتيح النهايات Limit switches. بعد كل فصل للكهرباء.	R=Reference Point
التفريز القطري و هي تمثل اتجاه حركة القطع في اتجاه عمودي على محور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور X-axis)	radial milling

التفريز الخشن: وهي التفريز الأولية التي تنفذ على قطعة الشغل لتحديد ابعادها الخارجية	ROUGH MILLING
نصف آلي	Semi-Automatic
ضبط (اعداد)	Setting
المحاكاة	Simulation
يدور عمود الدوران	Spindle
سرعات عمود الدوران	spindle speeds
بدء التشغيل الأتوماتيكي	start auto cycle
برنامج فرعي	Sub-Program
المحاور الإضافية: هي محاور ثانوية أو متوازية باستخدام أحرف U و V و W. تكون هذه المحاور متوازية عادة مع محاور X و Y و Z الأساسية على التوالي	Supplementary machine axes
القيمة المستهدفة	target value
اختبار و تعديل البرنامج	test and edit program
برج العدة	Toll tower
آلة القطع (عدة)	Tool
حركات الآلة (العدة)	tool motions
نصف قطر العدة	Tool radius
تعويض لنصف قطر أداة القطع	Tool radius compensation
العدد المراد استخدامها	tools used
نقطة الصفر لقطعة الشغل: هي نقطة البداية لنظام الأبعاد التي يستخدمها المبرمج للتشغيل. يتم تعريفها بحرية بواسطة المبرمج. يمكن اختيار أكثر من صفر للشغلة داخل البرنامج الواحد	Work piece Zero Point (W)
قطع بالسلك: احد لطرق الحديثة لقطع المعادن بالسلك الكهربى	Wire cut
الشغلة (قطعة الشغل) المشغولة	WORKPIECE
نظام احداثيات الشغلة: باستخدام نقطة صفر الماكينة W ينسب برنامج تشغيل قطعة الشغل الى نظام احداثيات الشغلة W الى نظام احداثيات الشغلة Base zero point (BZS)	Workpiece coordinate system (WCS)
نقطة صفر (مركز) الشغلة	WORKPIECE ORGIN
إزاحة الصفر: حيث يتم تحريك نظام المحاور وترحيل نقطة صفر الماكينة الى موضع مناسب داخل مساحة تشغيل الماكينة كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل.	Zero-point offset