





وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
الإدارة العامة للبرامج والمواصفات

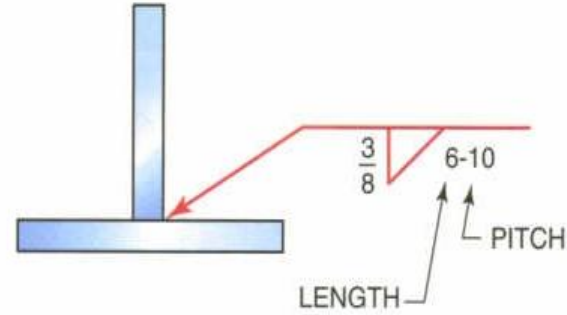

الرسم الفني للحام

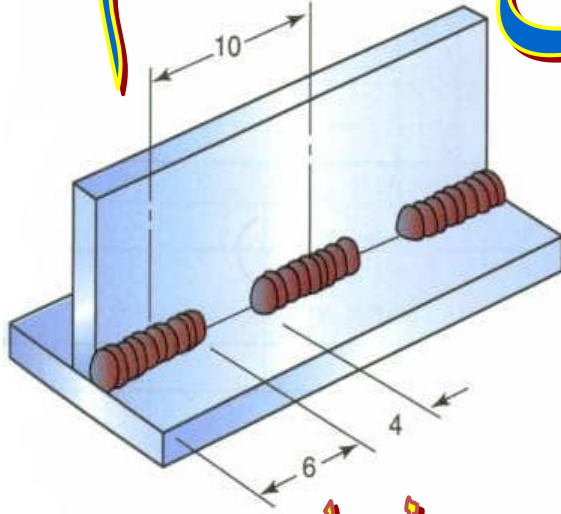

للصف الثاني تخصص لحام

مراجعة

مهندس/ مدحت أبو الحسن محمد الغريب
مدير التدريب (مشروع الـ TVET)
دراسات عليا في اللحام

العام التدريبي
2013/2014

إعداد ورسم

مهندس/ سيد كامل محمد جاد
مدير إدارة البرامج بالمصلحة
دراسات عليا في اللحام

مقدمة

اللحام هو عملية يتم فيها وصل المعادن ببعض بشكل معين وصلادة دائمه، ويتم ذلك عن طريق رفع درجة الحرارة والضغط أو بدون ضغط حسب الحالة الميتالورجية والخواص المطلوبة للوصلة.
وتعتبر عملية اللحام من أهم الطرق المستخدمة فى وصل المعادن وبناء الماكينات وصناعة السيارات والقطارات والسفن والسكك الحديدية والمنشآت المعدنية والصناعات الحربية و خلاصة القول أنه لاتقوم صناعة إلا بإستخدام عمليات اللحام المختلفة .
ونظراً لأهمية الرسم الفنى فى جميع المجالات الهندسية حيث أنه اللغة المشتركة للتفاهم بين الفنيين والمهندسين ، وحيث أن للرسم الفنى للحام لغة ورموز ومصطلحات فنية خاصة كان من الضرورى إعداد كتاب خاص بالرسم الفنى للحام للصفين الثانى والثالث تخصص لحام.

وفى هذا الكتاب يتم تزويد الطالب بالأساسيات الهندسية لرسم القطاعات المعدنية المختلفة ورموز وصلات وعمليات اللحام التى تمكنه من قراءة الرسومات التنفيذية لعمليات اللحام المختلفة ، وذلك بإستخدام الرسم الهندسى على لوحات الرسم الفارغة الموجودة داخل الكتاب ، ونوصى الجميع بإستخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها.

وقد تم تزويد الكتاب بتطبيقات وتدريبات وتمارين للرسومات الهندسية لتجميع القطاعات المعدنية وكذلك عمليات اللحام المختلفة وذلك لتأكيد تحصيل الطالب للنقاط الهامة والمحورية فى مجال الرسم الفنى للحام وذلك بهدف رئيسى لتخريج فنى لحام متميز محلياً وإقليمياً ودولياً.

والحقيقة أن بعضاً من أساتذة الهندسة لهم السبق فى مثل هذه الموضوعات وقد تعلمنا منهم وأخذنا عنهم ، ونتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير ، ونبتهل بالدعاء إلى الله العلى القدير بأن يجعل جهودهم وجهدنا المتواضع فى ميزان حسناتنا إنه قريب مجيب الدعاء.

2013/2014

مراجعة

مهندس/ مدحت أبو الحسن محمد الغريب

إعداد ورسم



مهندس/ سيد كامل محمد جاد

الفهرس والمحتويات


الباب	الموضوع	رقم الصفحة
1	مراجعة على ماسبق دراسته	4
لوحة (1-1)	إختيار المسقط الصحيح الذى يمثل وجه المجسم فى إتجاه السهم ، وإعادة رسم المساقط (الرأسى- الأفقى- الجانبى) بأبعاد مناسبة .	4
لوحة (2-1)	إعادة رسم مسقطين لمجسم بأبعاد مناسبة فى لوحة الرسم مع إستنتاج المسقط الأفقى.	5
لوحة (3-1)	رسم المجسم والمساقط (الرأسى- الأفقى- الجانبى) وتوضيح القطاعات المطلوبة. (يمكن إستخدام برامج ال CAD حال توافرها)	6
2	رسم القطاعات المعدنية الشائعة ، طبقاً للمعايير الدولية (ISO) . (يفضل إستخدام برامج ال CAD حال توافرها)	9
لوحة (1-2)	رسم الخوصة المربعة والمستطيلة.	14
لوحة (2-2)	رسم القضيب المستدير (المصمت).	15
لوحة (3-2)	رسم القضيب المربع والمستطيل.	16
لوحة (4-2)	رسم القضيب المسدس.	17
لوحة (5-2)	رسم الزاوية القائمة L المتساوية وغير المتساوية الضلعين.	18
لوحة (6-2)	رسم لوحة مجمعة للقطاعات المعدنية الشائعة.	19
	تدريب تطبيقى	22
3	رسم رموز ووصلات اللحام طبقاً للمعايير الدولية (ISO) والهيئة الأمريكية للحام(AWS). (يفضل إستخدام برامج CAD حال توافرها)	24
لوحة (1-3)	رسم الرمز الكامل للحام (Complete welding symbol)	25
لوحة (2-3)	رسم الوصلات والأوضاع الأساسية للحام.	27
لوحة (3-3)	رسم رموز وصلة اللحام التقابلية (العدلة والمائلة) Butt/groove welds	29
لوحة (4-3)	رسم رموز وصلة اللحام (الركنية والحافية ، اللحام الخلفى ، شطف دورانى V ، المجرى والخابور) Fillet and edge welds, backing run or weld, flare groove and bevel welds, and plug or slot weld	31
لوحة (5-3)	رسم رموز وصلات اللحام (البنطة والمستمر والتزويد السطحى ، والتقابلى بشطف V حاد الزاوية) Spot and seam welds, surfacing, and steep flanked butt welds	33
لوحة (6-3)	رسم ملخص الرموز الأساسية والمساعدة لرموز وصلات اللحام (Basic and Supplementary welding symbols)	35
لوحة (7-3)	تدريبات تطبيقية على رسم رموز وصلات اللحام	37
لوحة (8-3)	رسم وتحديد نوع عملية اللحام Welding Process identification	43
4	رسم لوحات تنفيذية بالمعايير الدولية (ISO) والأمريكية (AWS) . (يفضل إستخدام برامج CAD حال توافرها)	44
	لوحة (1-4)	44
	لوحة (2-4)	47
	لوحة (3-4)	49

1- مراجعة على ماسبق دراسته بالرسم الهندسي


لوحة (1-1): اختر المسقط الصحيح الذي يمثل وجه المجسم في إتجاه السهم ، وإعادة ترتيب ورسم المساقط (الرأسي- الأفقي- الجانبي) للمجسمين الأول والخامس بأبعاد مناسبة على نفس لوحة.

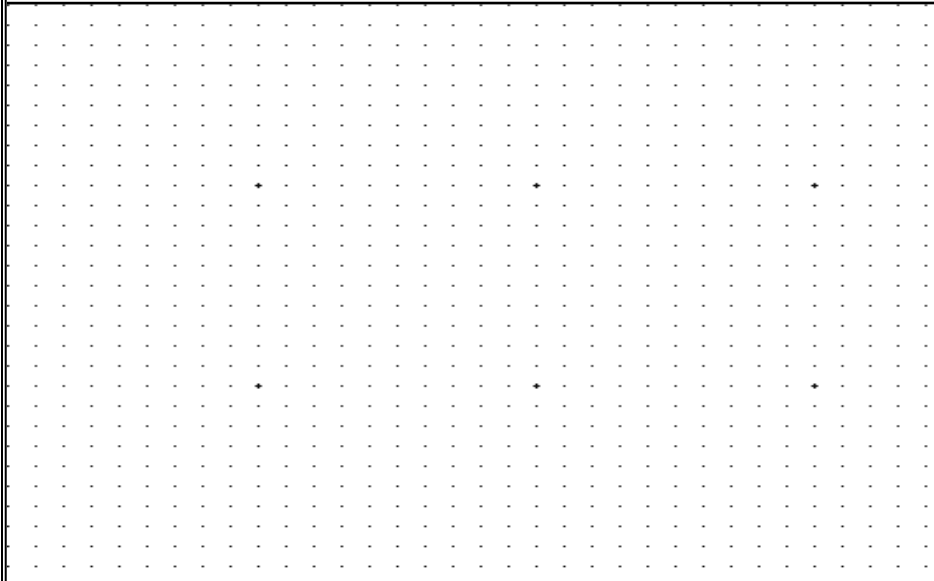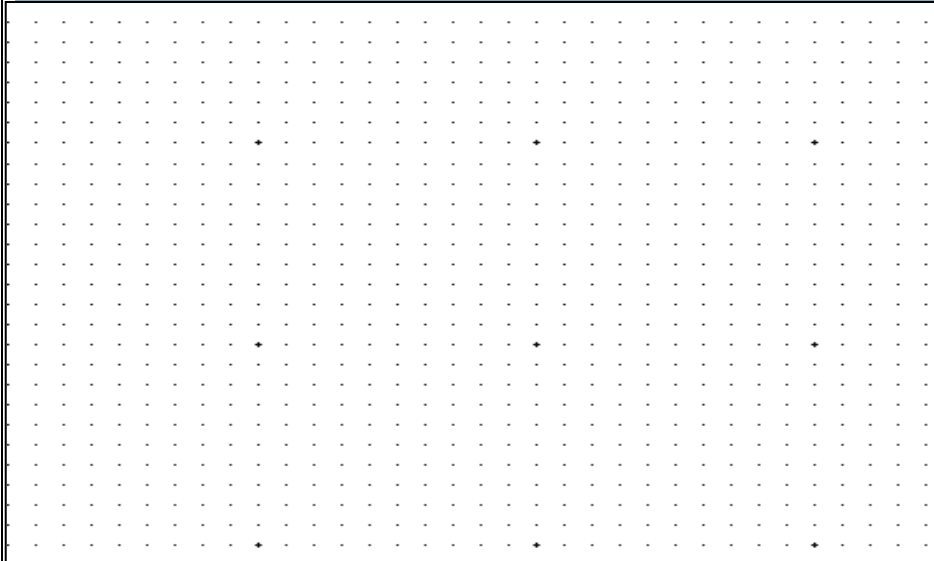


لوحة (2-1): على نفس اللوحة قم بإعادة رسم المسطتين التاليين بأبعاد مناسبة مع إستنتاج المسقط الثالث.
ملحوظة: الرسم بأبعاد مناسبة يساعدك على تقدير الأبعاد والعلاقة بين الأجزاء وكيفية تجميعها.

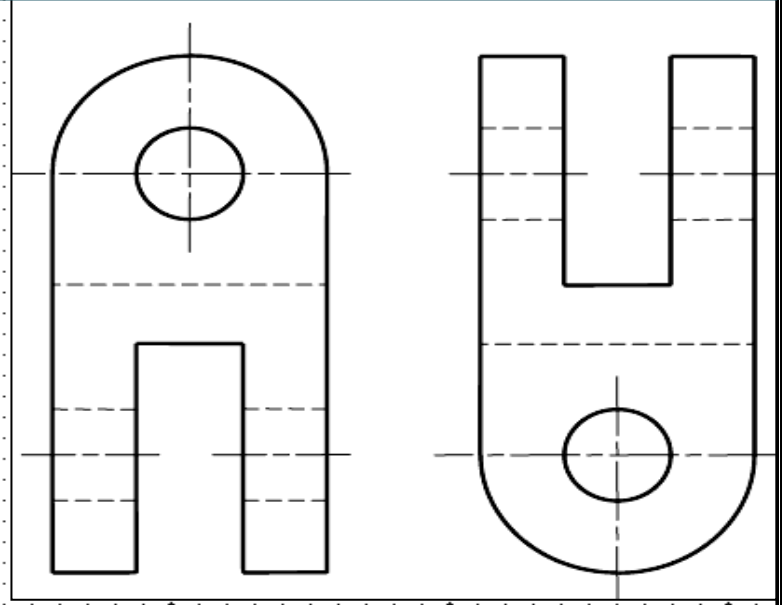


لوحة (3-1): على نفس اللوحة إرسم كروكي للمجسم التالي وإستنتج المساقط (الرأسي- الأفقي- الجانبي) .
(يفضل إستخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).

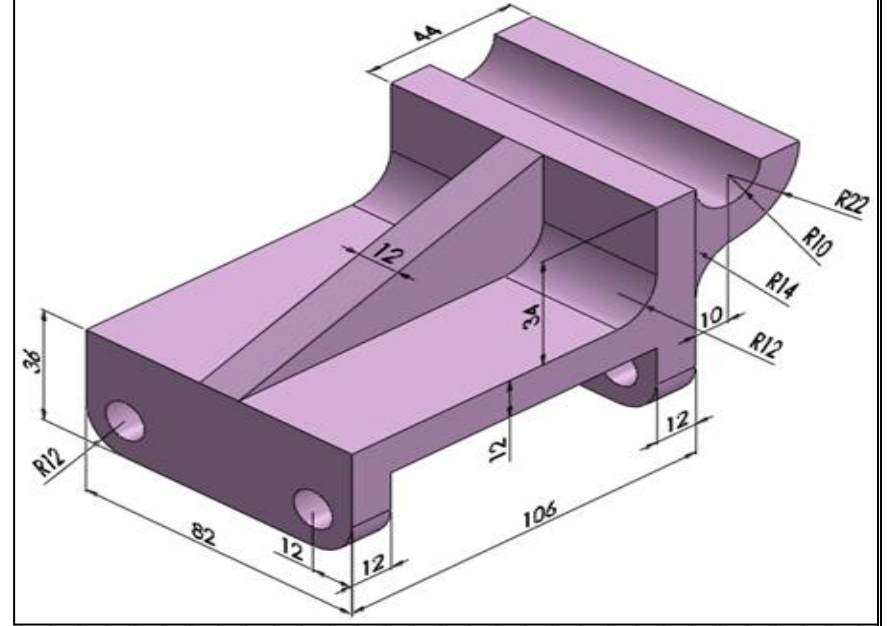

تدريب تطبيقي-1: على نفس اللوحة قم بإعادة رسم المسقط الرأسى التالى بأبعاد مناسبة مع إستنتاج القطاعات الجانبية AA-BB-CC.
(يفضل إستخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).

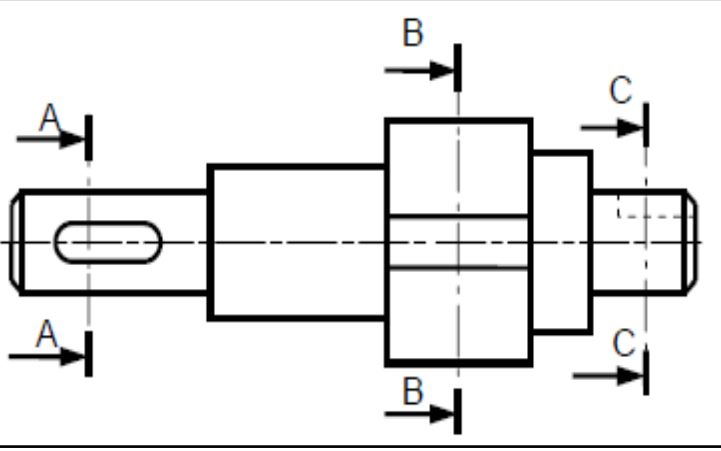

(تدريب تطبيقي -2): على نفس اللوحة إرسم القطاع الرأسي AA ، وإستنتج المسقط الجانبي.
(يفضل إستخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).

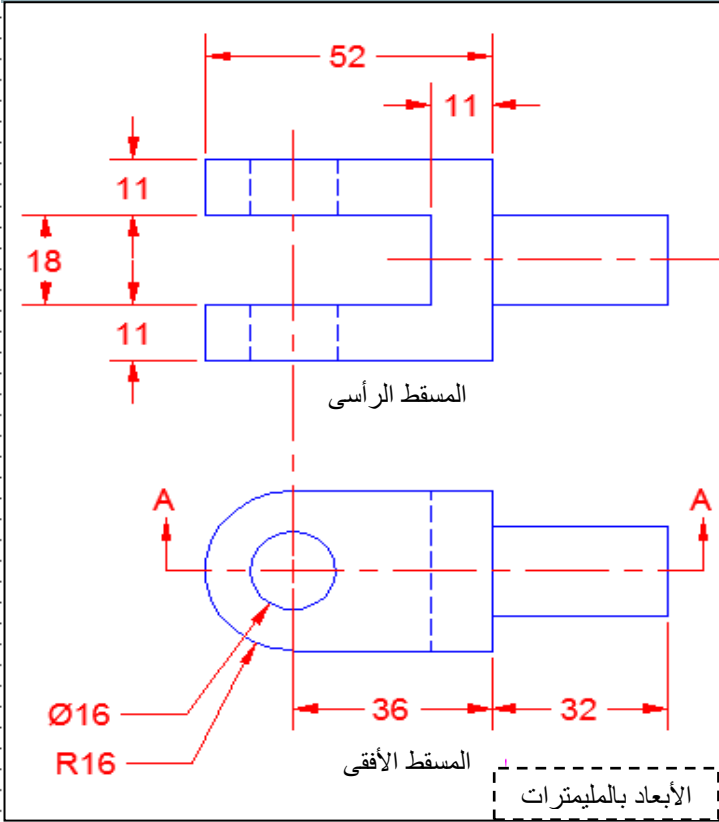

2- رسم القطاعات المعدنية الشائعة COMMON METAL CROSS SECTIONS

مقدمة

نظراً للأهمية القصوى للقطاعات المعدنية المختلفة في أعمال اللحام وخاصة في المنشآت المعدنية وجمالونات المصانع ، فسوف نقوم بالتعرف على ورسم بعض تلك القطاعات في الصف الثاني والبعض الآخر في الصف الثالث وذلك طبقاً المواصفات القياسية.


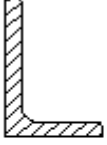
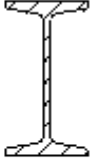
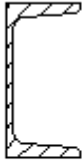
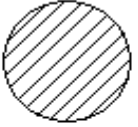
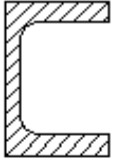
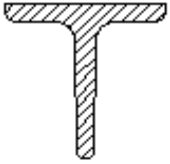
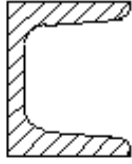
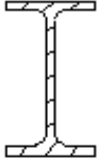

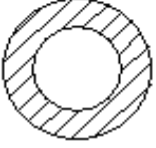
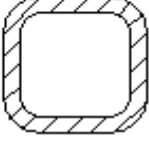
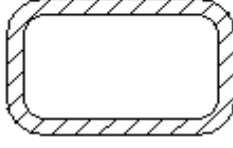







والشائع من تلك المواصفات القياسية هو: الدولية (ISO) ، الألمانية (DIN) ، والأمريكية (ANSI).

ويشتمل كل مواصفة قياسية على مجموعة أكواد خاصة بها والكود يشتمل على جميع المواصفات والأبعاد القياسية للقطاع مثل (القطر والسمك والعرض ومساحة المقطع ...إلخ) وكذلك الوزن طبقاً لنوع المعدن ، والكود يختلف حسب المواصفة القياسية وحسب برنامج ال (CAD) المستخدم.


والشكل التالي يوضح شكل القطاعات المعدنية الشائعة الاستخدام طبقاً للمواصفات الدولية ، والرموز S1 ، S2 هي رموز تدل على كلمة قطاع (Sections) وتختلف هذه الرموز طبقاً لبرنامج الرسم بالحاسب المستخدم.

(ونرى ضرورة استخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها)

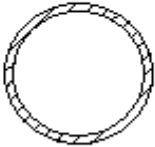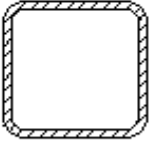المطلوب: رسم القطاعات المعدنية الشائعة الأستخدام المدرجة بالجدول التالي كروكياً ، والرموز S2،S1,S3 ،...إلخ :
 هي رموز تدل على كلمة قطاع (Sections).

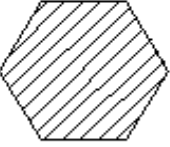
				
s1	s2	s3	s4	s5
				
s6	s7	s8	s9	s10
				
s11	s12	s13	s14	s15
				
s16	s17	s18	s19	s20

صفحة رسم فارغة للتدريب على رسم كروكي للقطاعات المعدنية الشائعة الاستخدام المدرجة بالجدول السابق

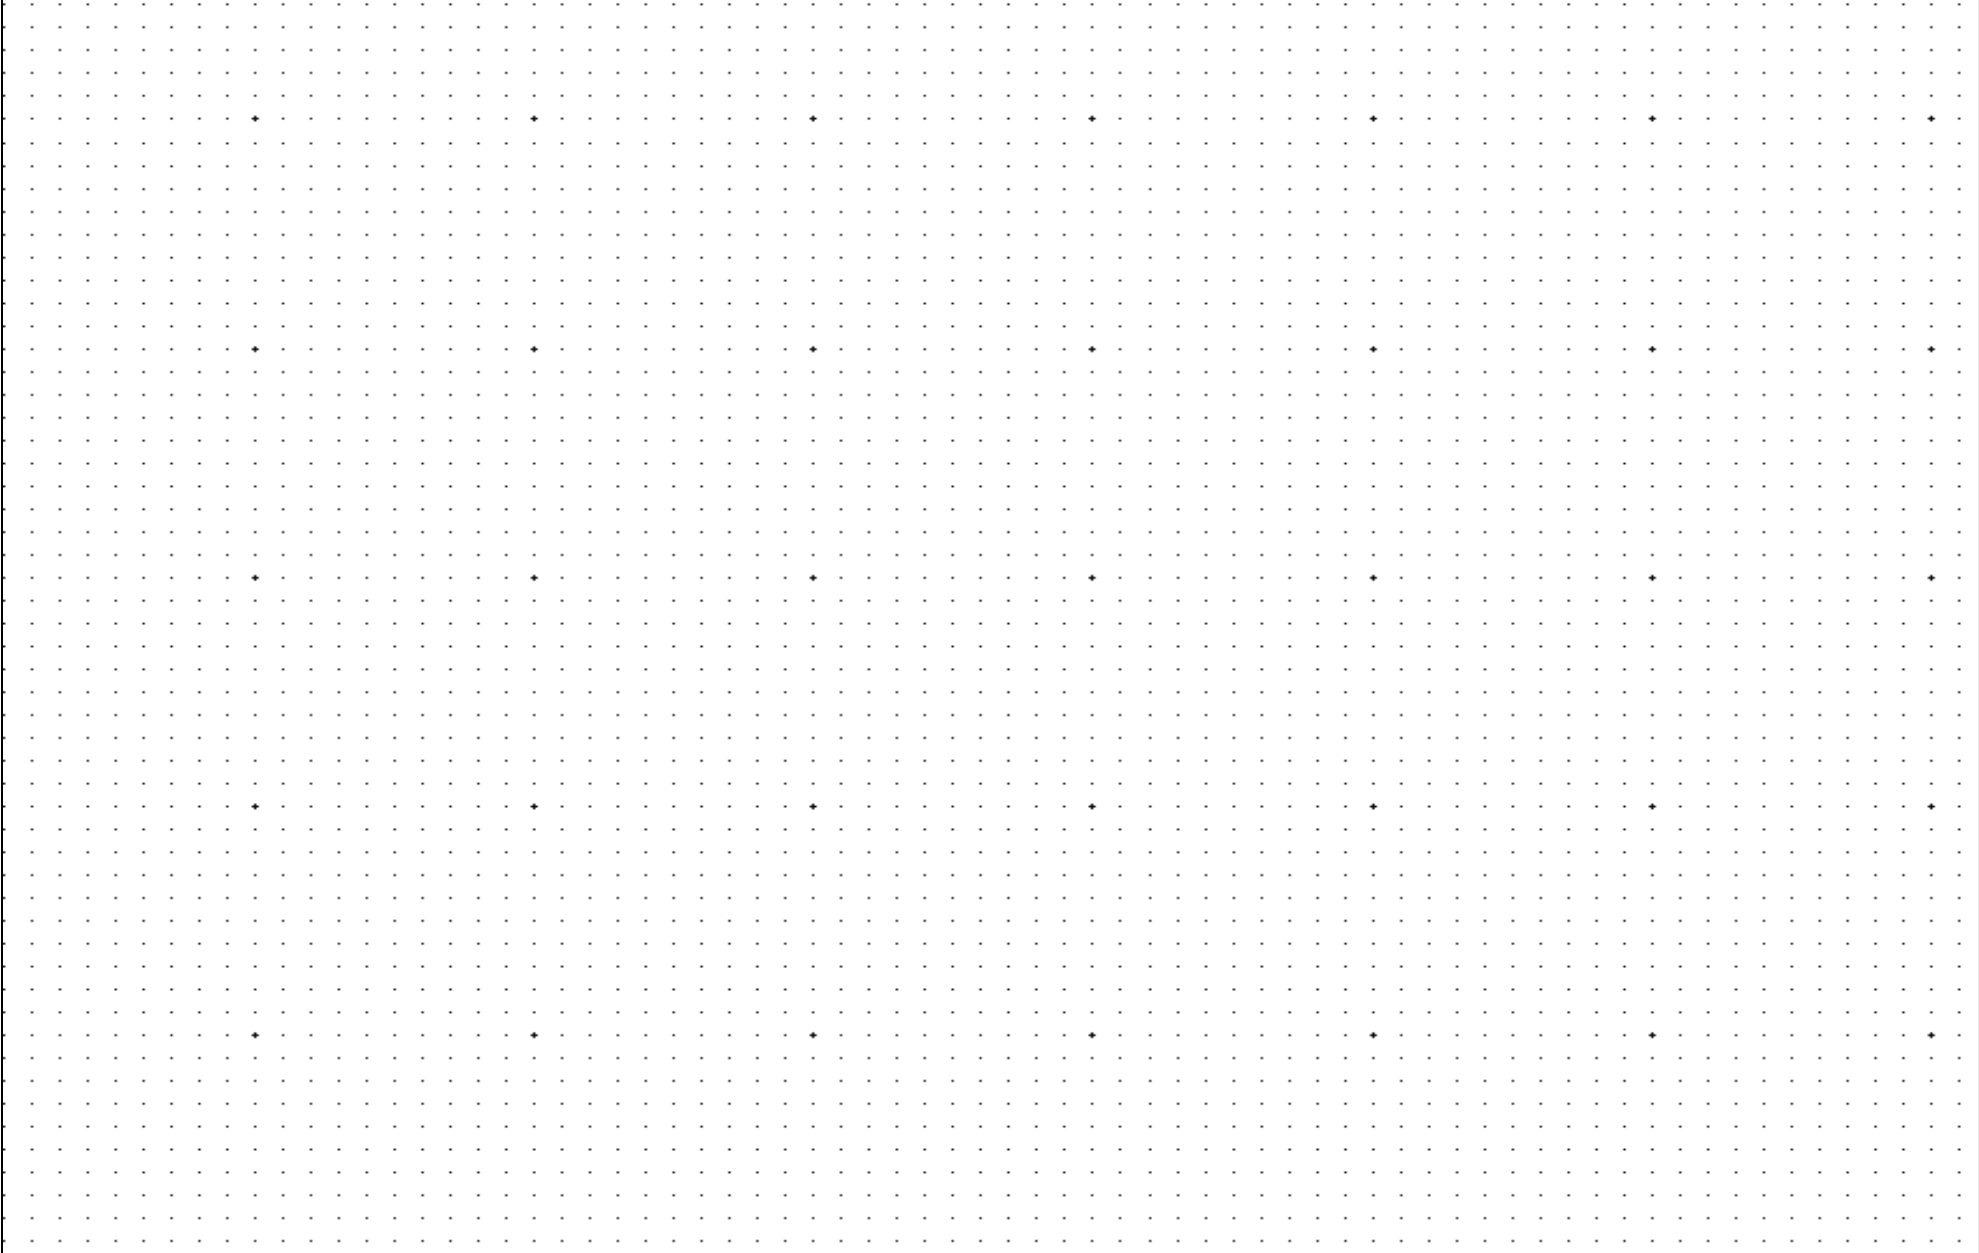


المطلوب: على نفس الورقة قم بإعادة رسم القطاعات المعدنية التالية (الخاصة بالصف الثاني) بأبعاد مناسبة

 القضيب المستدير




s5

 الخوصة المربعة والمستطيلة




s15

القضيب المسدس

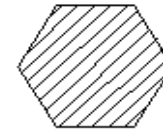

s20

 
القضيب المربع والمستطيل



s14


s10

 الزاوية القائمة L
غير المتساوية الضلعين




s2

الزاوية القائمة L
المتساوية الضلعين

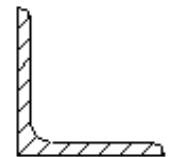

s1

لوحة (1-2): رسم الخوصة المربعة والمستطيلة (يفضل إستخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).



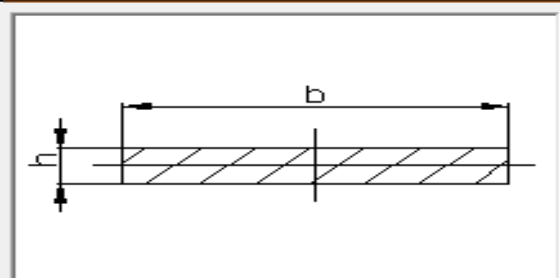


Variable values

height [mm] h 5
width [mm] b 20
weight [kg] m 0.785
length [mm] l ?


السمك
العرض
الوزن
الطول

S15 (h×b) mm = (5×20) mm
شكل القطع وأبعاده الأساسية في برامج الـ (CAD)

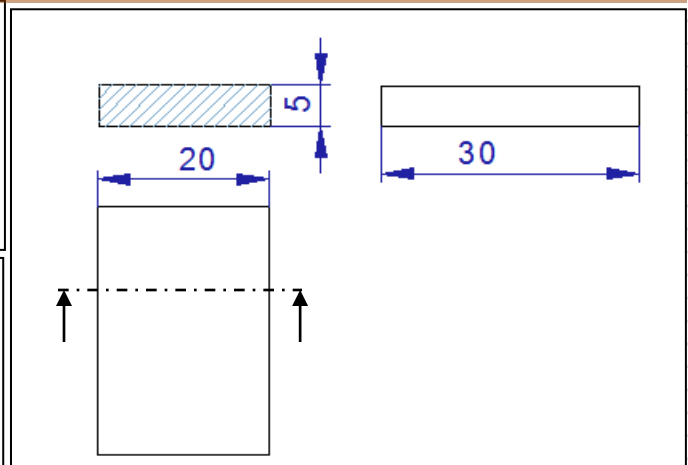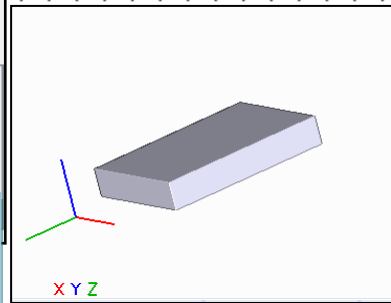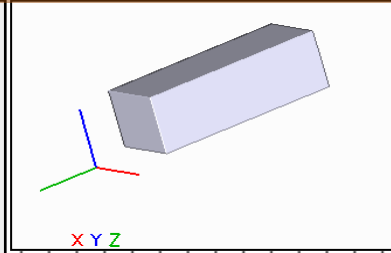

مساقط القطع وأبعاده

لوحة (2-2): رسم القضيب المستدير (المصمت) (يفضل استخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).

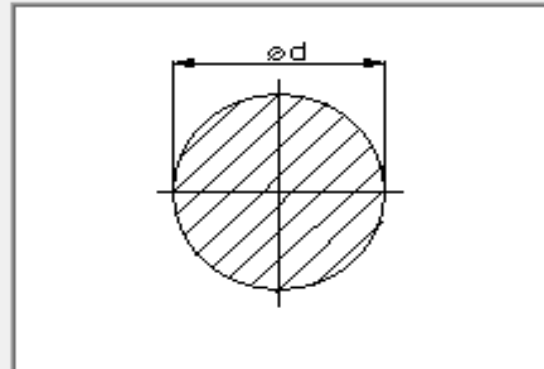



Variable values

diameter [mm] d 60
weight [kg] m 22.2
length [mm] l ?

القطر
الوزن
الطول


S5, (d) mm = (60) mm

شكل القطاع وأبعاده الأساسية في برامج الـ (CAD)


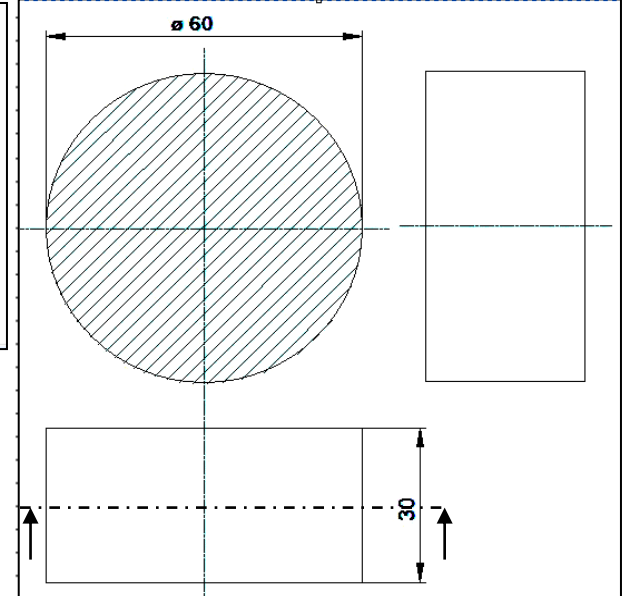
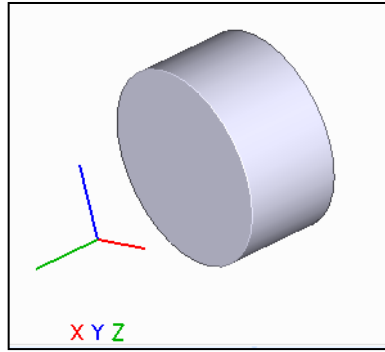


مساقط القطاع وأبعاده

لوحة (3-2): رسم القضيب المربع والمستطيل (يفضل استخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).
(ملحوظة: في التختانات الصغيرة تتشابه الخوص مع القضبان في شكل المقطع ولكنها تختلف في الكود والمواصفات)

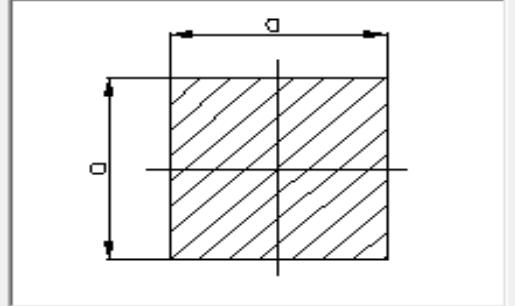


Variable values
thickness [mm] a 20
weight [kg] m 3.14
length [mm] l ?

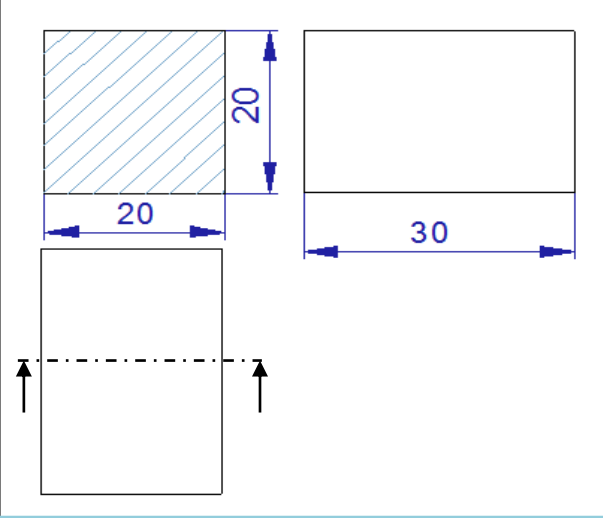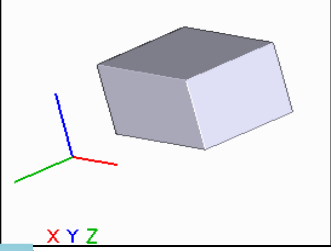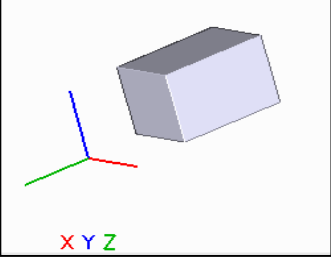

S10, S14 (a×a) mm = (20×20) mm
شكل القطاع وأبعاده الأساسية في برامج الـ (CAD)

مساقط القطاع وأبعاده

لوحة (4-2) رسم القضيب المسدس (والمتعدد الأضلاع) (يفضل إستخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).

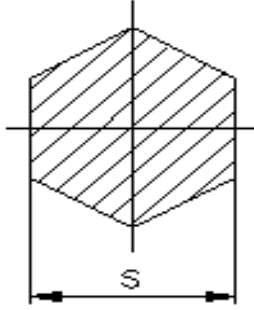

Variable values

thickness [mm] s 24



weight [kg] m 3.92

cross section area [mm²] A 498

length [mm] l ?


السمك
الوزن
مساحة المقطع
الطول

شكل المقطع وأبعاده الأساسية في برامج الـ (CAD)

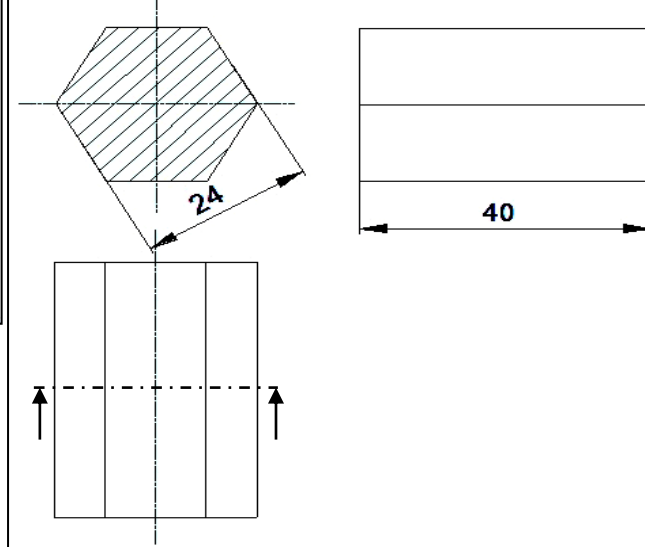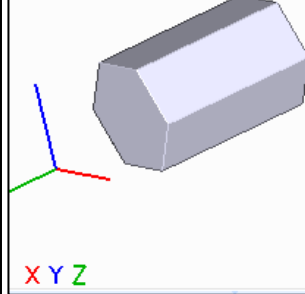

مساقط المقطع وأبعاده

لوحة (A-5-2) رسم الزاوية القائمة المتساوية الضلعين. يفضل استخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).


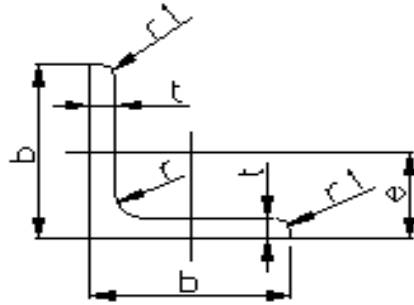


Variable values

width [mm] b 40
 thickness [mm] t 5
 fillet radius [mm] r 6
 fillet radius [mm] r1 3




S1, L (bxt) mm = (40x5) mm
 (rxr1) (6x3)

شكل القطاع وأبعاده الأساسية في برامج الـ (CAD)

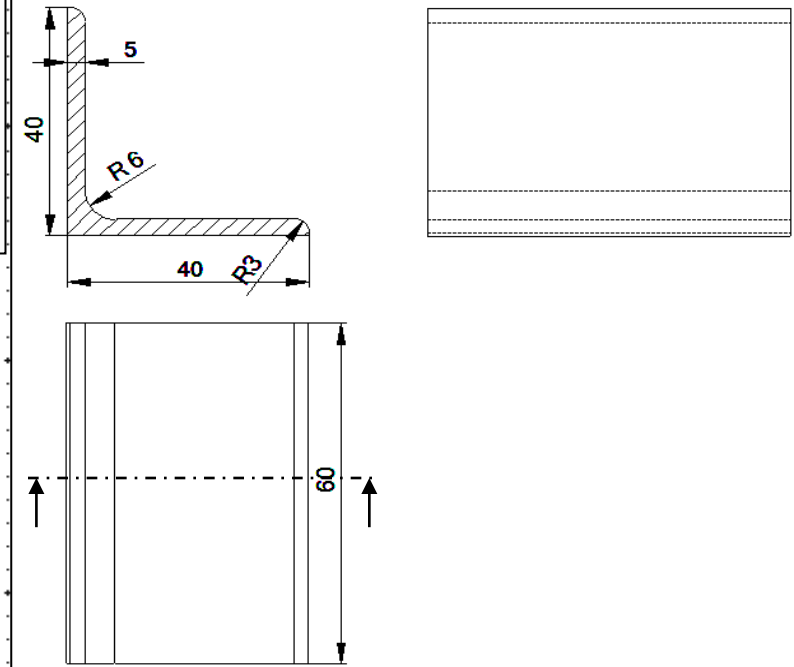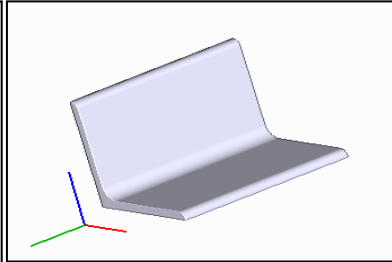

مساقط القطاع وأبعاده

لوحة (B-5-2) رسم الزاوية القائمة L غير المتساوية الضلعين. (يفضل استخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها)

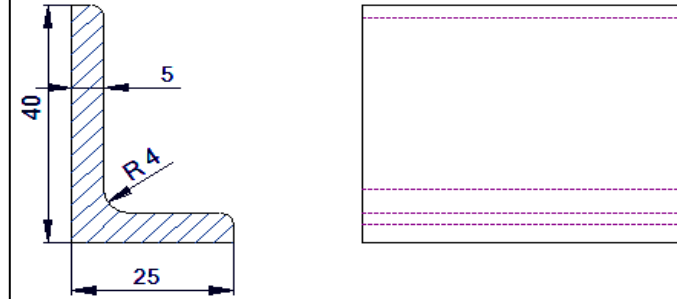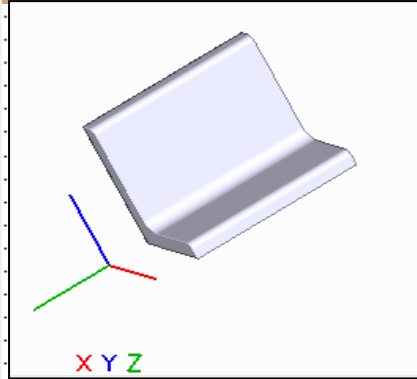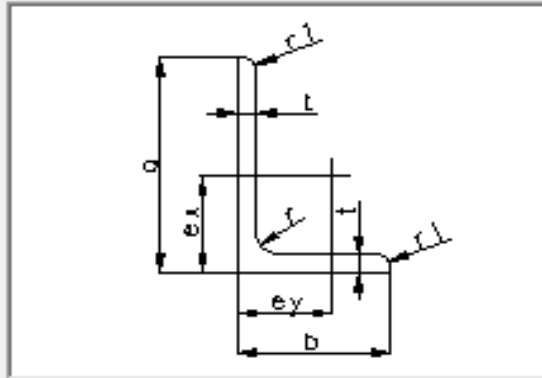


Variable values

width [mm] a 40
width [mm] b 25
thickness [mm] t 5
fillet radius [mm] r 4

العرض
العرض الآخر
السمك
نق

$S2,L (a \times b) \text{ mm} = (40 \times 25) \text{ mm}$
(t x r) (5 x 4)

شكل القطاع وأبعاده الأساسية في برامج الـ (CAD)

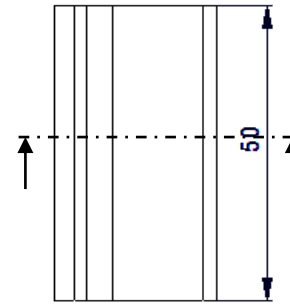

مساقط القطاع وأبعاده


لوحة (6-2): إ رسم كروكي لمجمع القطاعات المعدنية التالية.

3- قطاع جانبي عند (A-A)


2- مسقط إفتى

بمقياس رسم 1:1 يتم رسم الأتى : 1- مسقط رأسى

ثم
(يفضل إستخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).

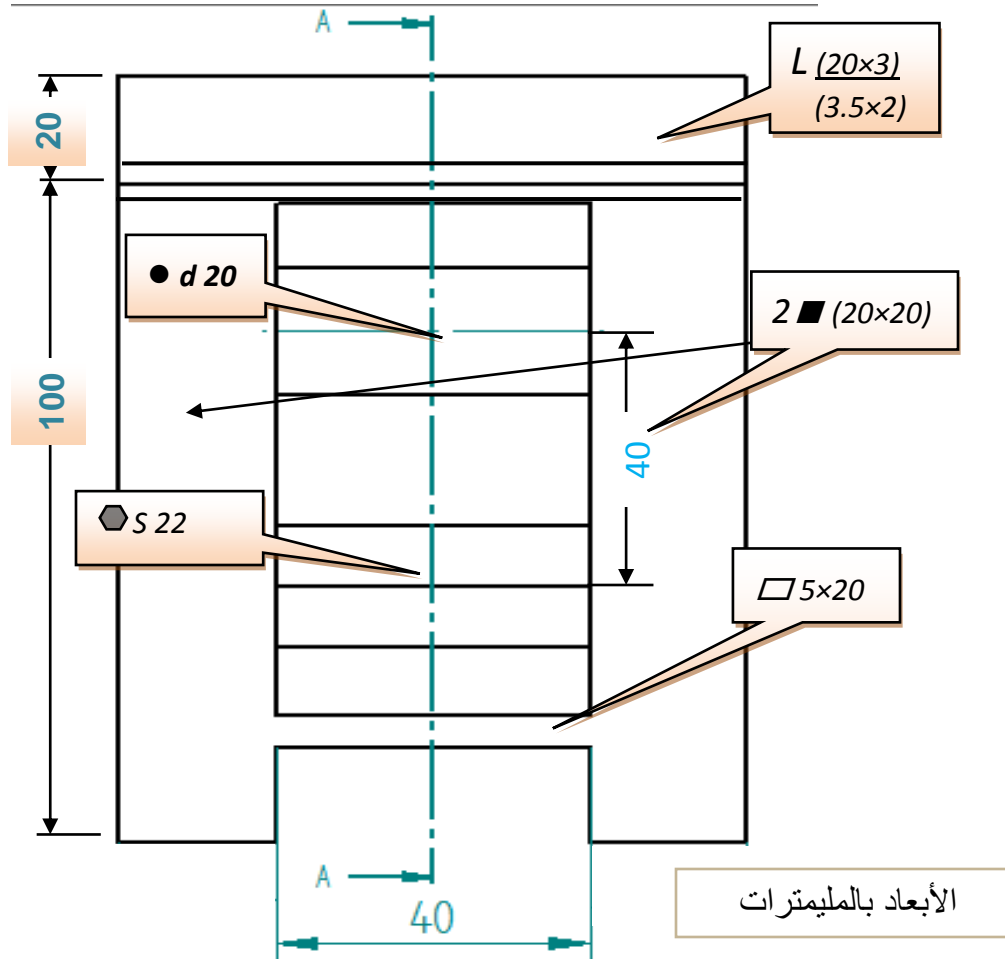


الأبعاد بالمليمترات

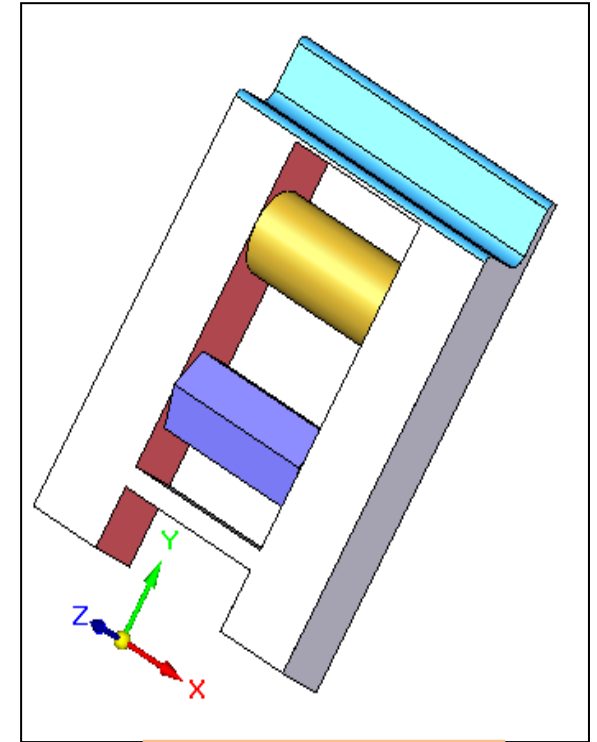


منظور أيزومتري للأسترشاد فقط

صفحة رسم فارغة لرسم المطلوب بالوحدة (6-2):

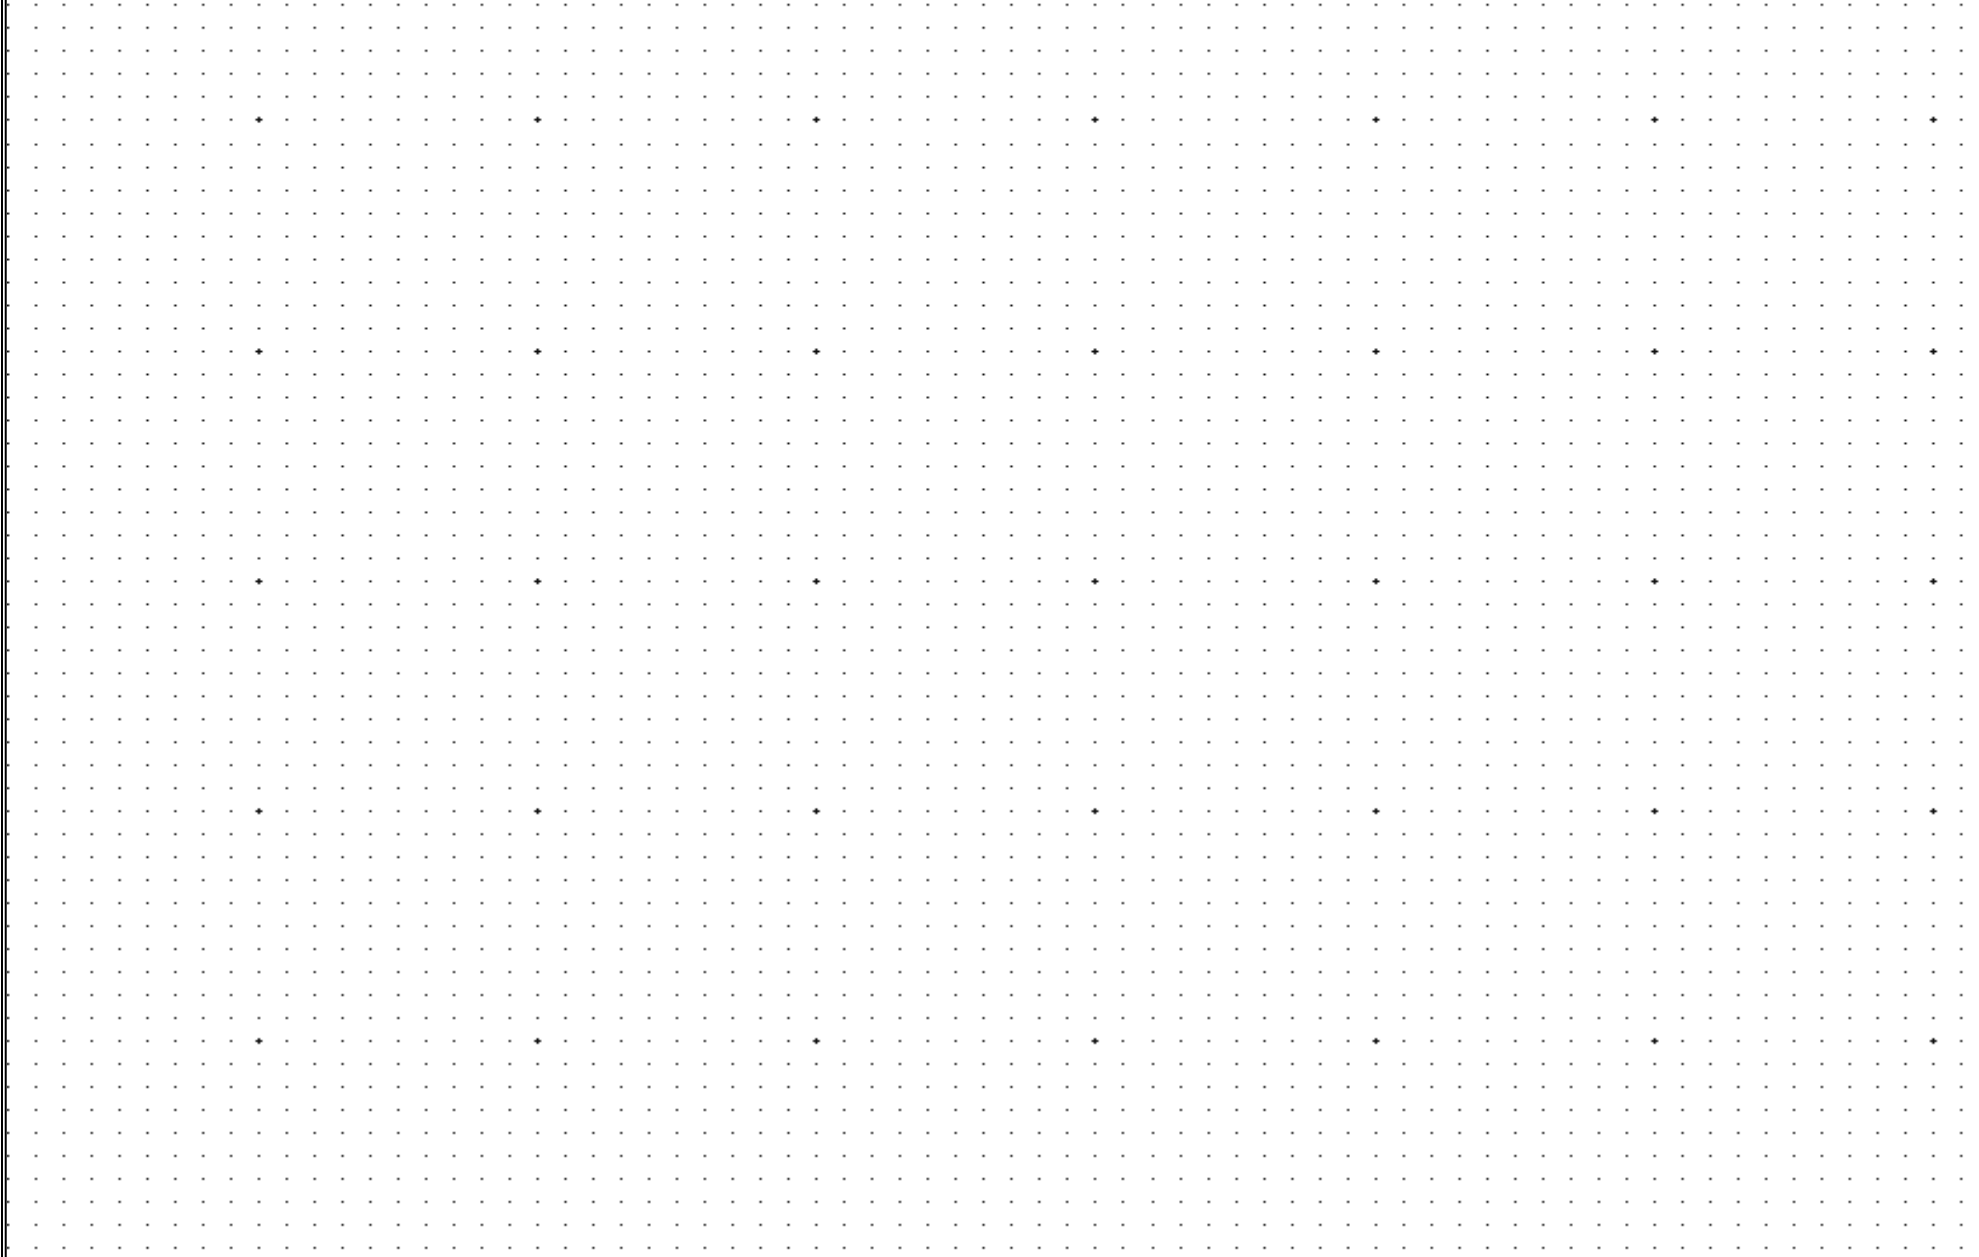


الأجابة النموذجية للوحة (6-2)

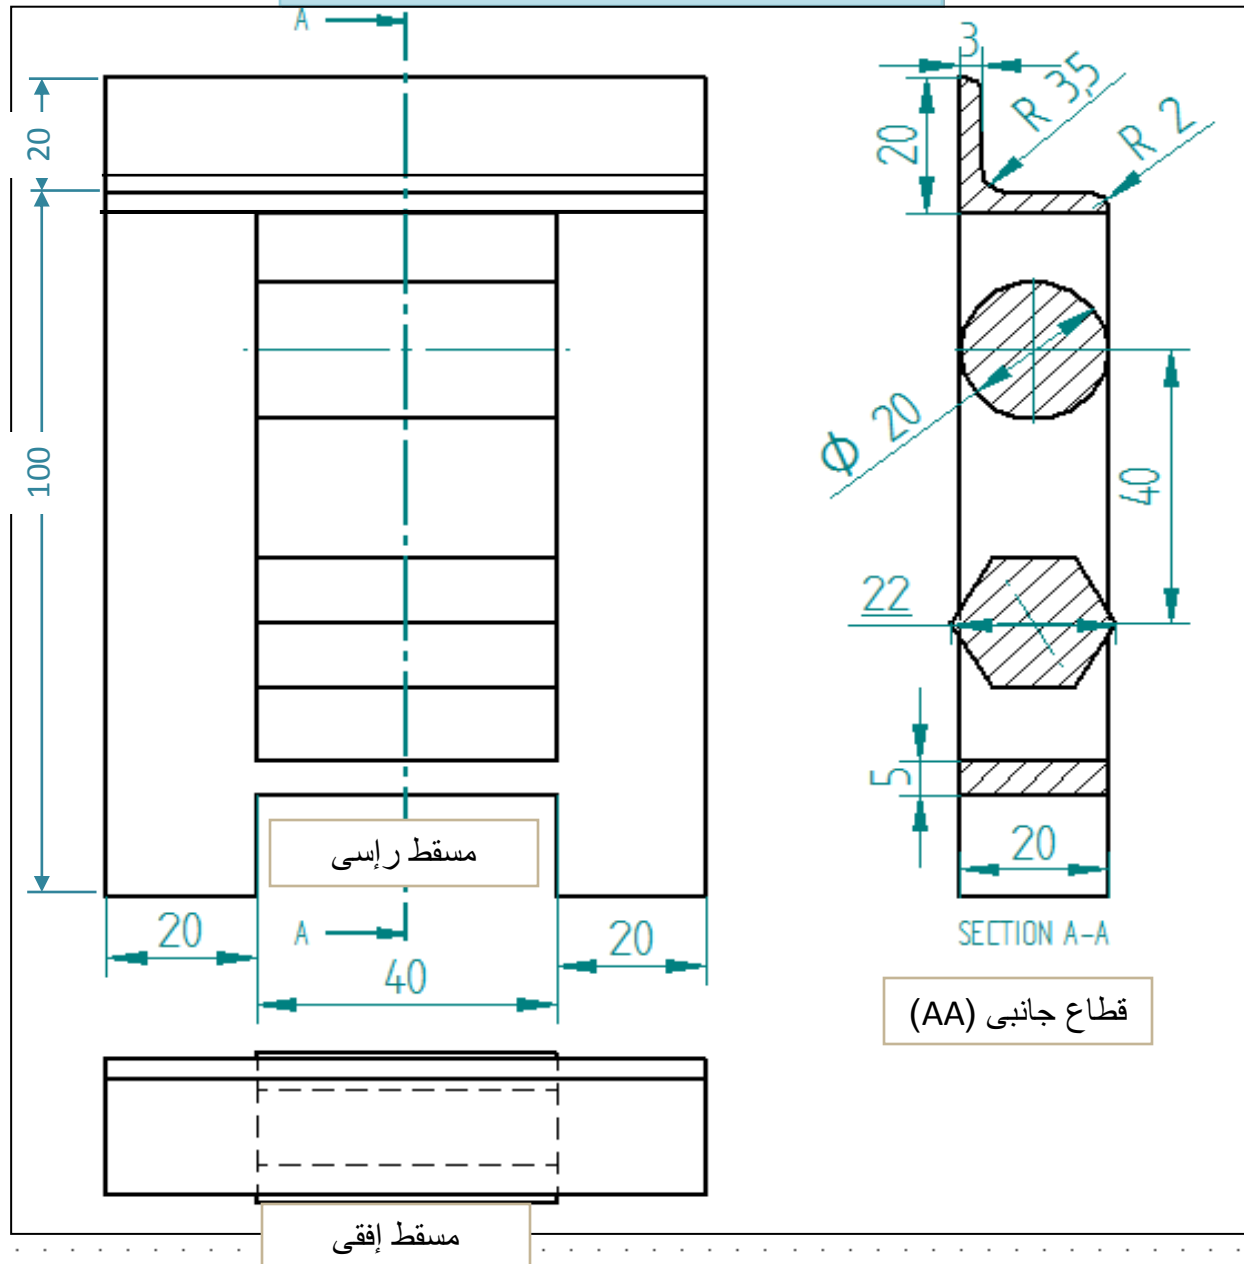

تدريب تطبيقي: إرسم كروكي لمجمع القطاعات المعدنية التالية.

ثم بمقياس رسم 1:1 يتم رسم الأتي: (1- مسقط رأسي 2- مسقط إفتي 3- قطاع جانبي عند (A-A))
(يفضل إستخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها.)

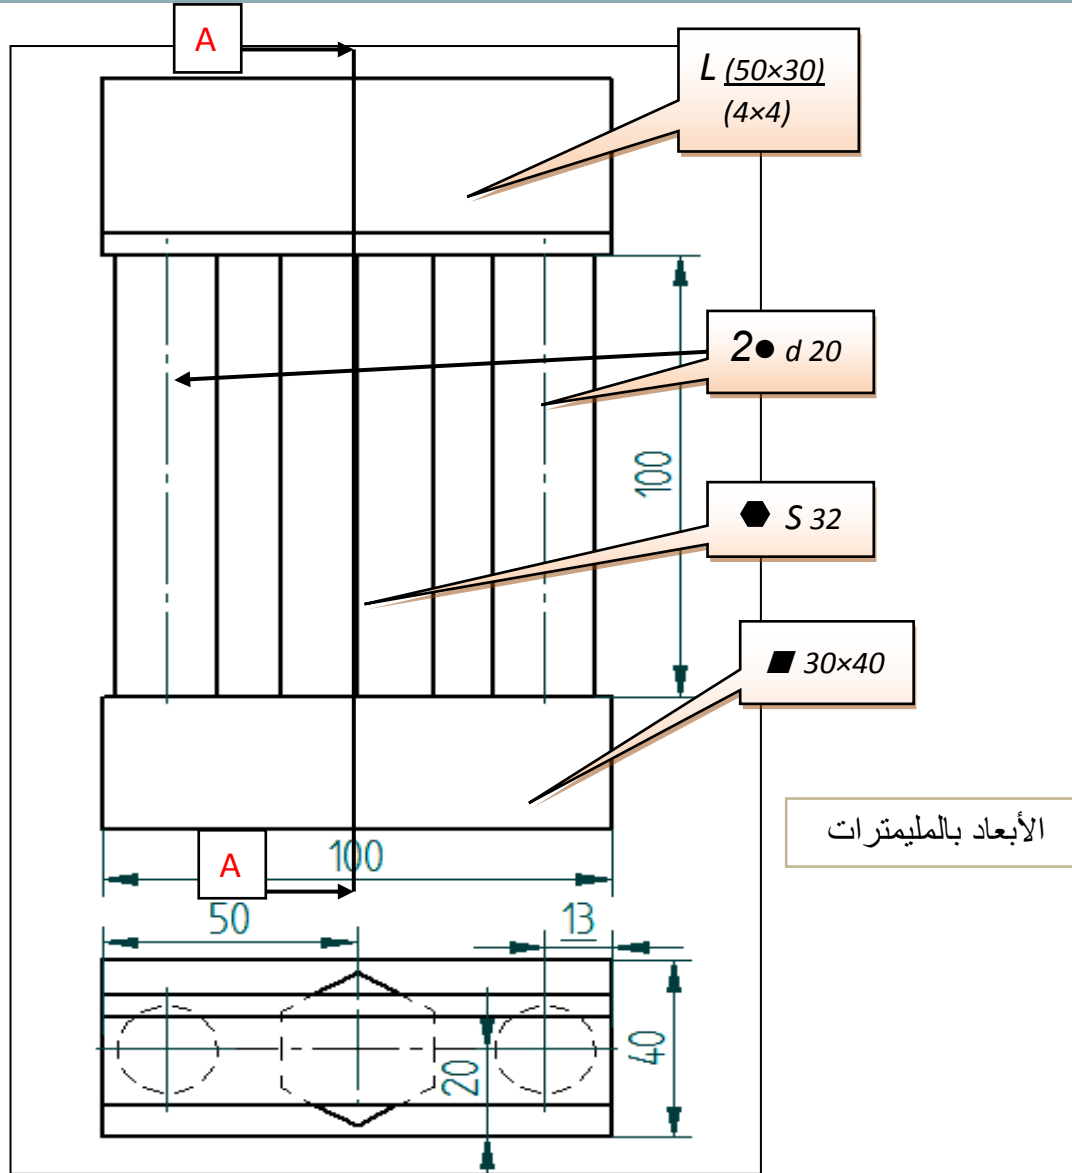

صفحة رسم فارغة لرسم المطلوب للتدريب للتطبيقى السابق

3- رسم رموز ووصلات اللحام طبقاً للمعايير الدولية ISO والهيئة الأمريكية للحام AWS.

مقدمة

قبل أن يتم شرح كيفية رسم رموز اللحام ورموز وصلات وعمليات اللحام المختلفة يجب أن نتعرف على بعض المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة والتي سوف تظهر في شرح وتفسير الرموز ، ويجب علينا أن نلم بها جيداً ومنها:

- **تعريف اللحام:**
عبارة عن عملية تكنولوجية تعمل على وصل المواد المعدنية بواسطة الحرارة أو باستخدام الضغط والحرارة معاً وتكون النتيجة وصلة دائمة مع معدن الأساس ولا يمكن فكها الا بالكسر أو القطع .
- **شق (إخدود) اللحام Grove:**
عبارة عن الفراغ أو المجرى الذي يتم ملئه بمعدن اللحام وترتبط الوصلة به ويكون في جانب واحد اوفى جانبي الوصلة ، وأيضا يكون مفرد أو مزدوج.
- **رموز اللحام:**
هي رموز تستخدم لتوصيف نوع اللحام لتدل على شكل ونوع ومواصفات اللحام وهي مأخوذة من شكل الشق والوصلة.
- **وصلات اللحام:**
هي طرق وصل قطعى المعدن وهي خمس وصلات أساسية (التقابلية – الركنية – الزاوية – التراكيبية - الحافية).
- **أوضاع اللحام:**
هي أوضاع وطريقة تنفيذ اللحام وهي أربعة أوضاع أساسية (المسطح – الأفقى – الرأسى – فوق الرأسى).


وسوف نقوم بشرح جميع المصطلحات الفنية السابقة في اللوحات الموضحة في هذا الباب ونوصى بالأتى:

- 1 -التدريب على رسم جميع اللوحات والتدريبات رسماً هندسياً على اللوحات والفراغات الموجودة بالكتاب وذلك طبقاً للأبعاد والمواصفات المطلوبة عدة مرات للتأكد من إستيعابها تماماً.
- 2 -ضرورة إستخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها أو إلقاء الضوء عليها في حال عدم توافرها.



رسم رموز ووصلات اللحام طبقاً للمعايير الدولية والهيئة الأمريكية للحام (ISO-AWS)
المعايير الدولية (ISO): International Organization for Standardization
الهيئة الأمريكية للحام (AWS): American Welding Society

ملحوظة: جميع الرموز والمصطلحات الفنية الموجودة بهذا الباب دولية معتمدة ويجب عليك معرفتها وحفظها بذاكرتك باللغة الإنجليزية أولاً.
 ثم تعرف على معناها بالعربية وقد تختلف الترجمة والمعاني في الدول العربية المختلفة. ولكن المؤكد أن تلك الرموز يتم وضعها على الرسم التنفيذي للحام باللغة الإنجليزية.

الرمز الكامل للحام Complete welding Symbol:

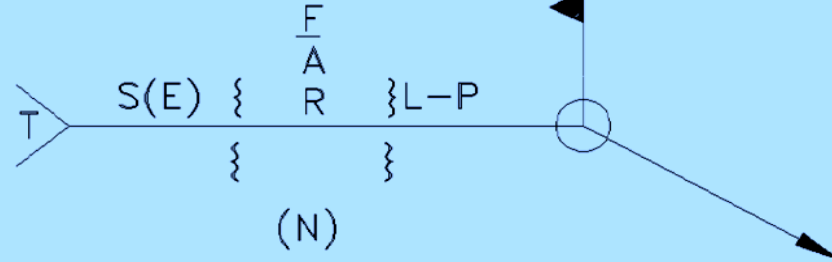

لوحة (1-3): المطلوب رسم الرمز الكامل للحام ومعرفة جميع الرموز والمصطلحات الفنية والتدريب عليها حتى الأتقان في اللوحة الفارغة.

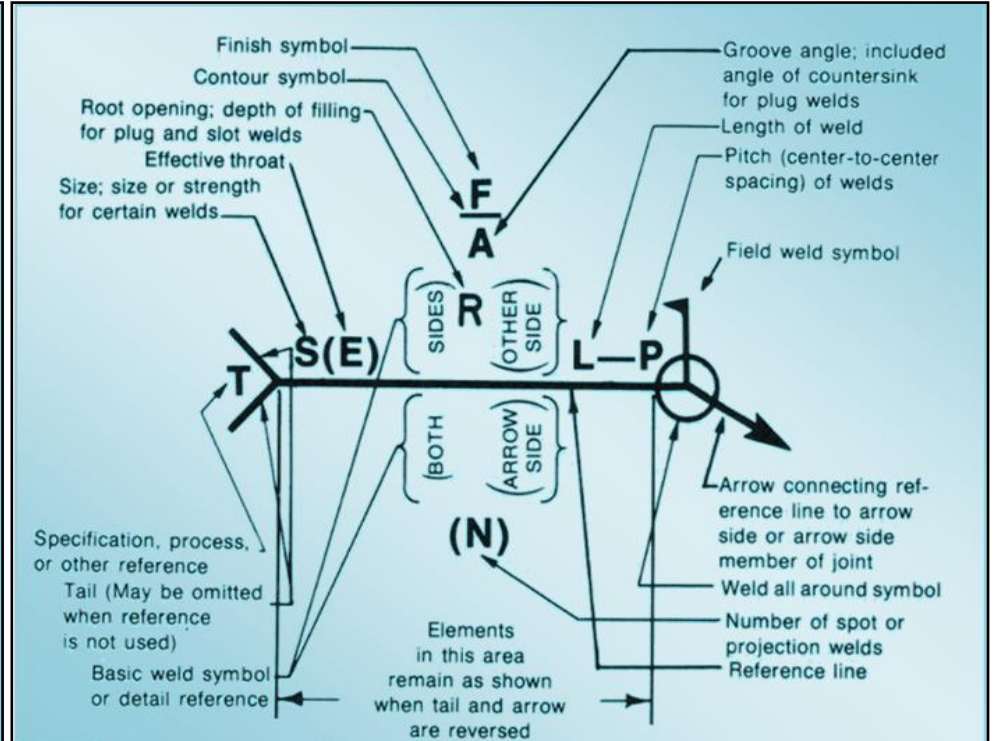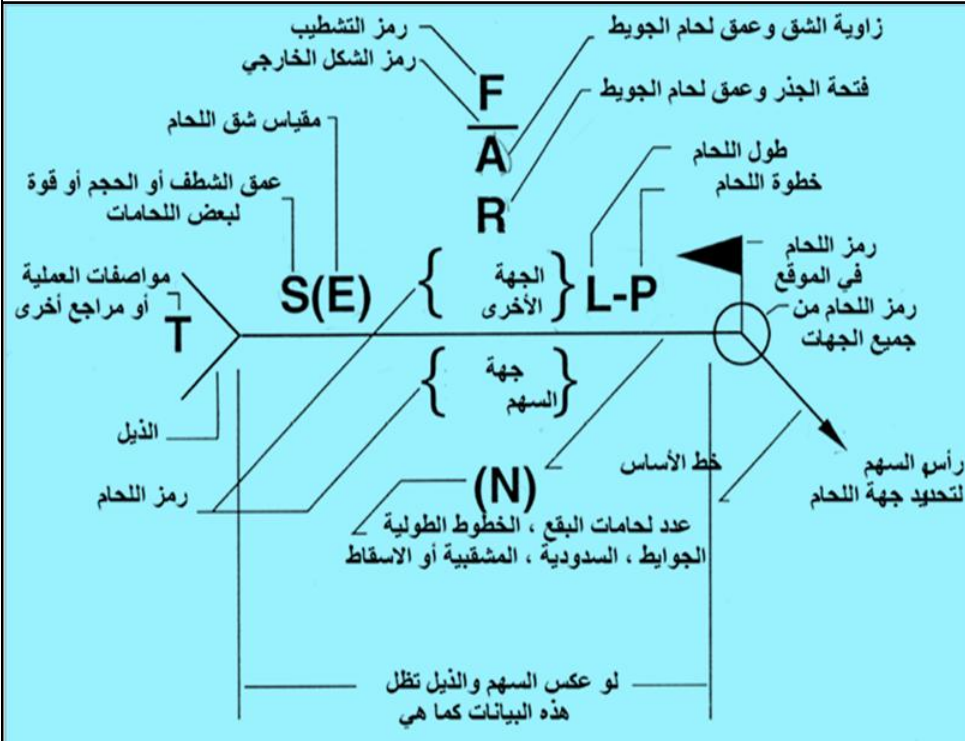



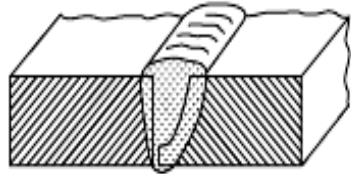

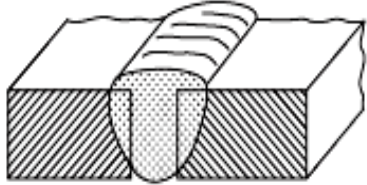

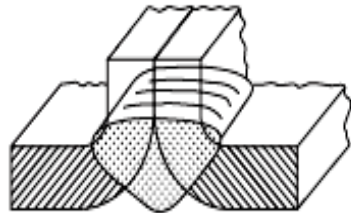
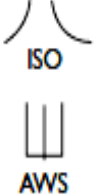
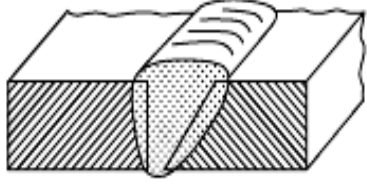

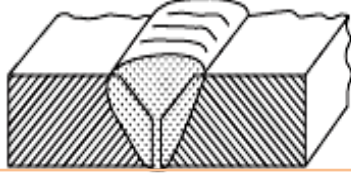

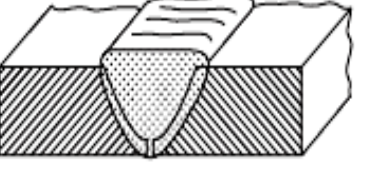

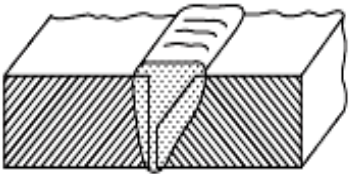

صفحة رسم فارغة للتدريب على رسم الرمز الكامل للحام وكتابة جميع الرموز والمصطلحات الفنية الخاصة به الموجودة باللوحة (1-3)

لوحة (2-3) المطلوب معرفة ورسم الوصلات والأوضاع الأساسية للحام فى اللوحة الفارغة التالية


الوصلة الموضع		BUTT JOINT التقابلية	CORNER JOINT الركنية	TEE JOINT الزاوية T	LAP JOINT التراكبية	EDGE JOINT الحافية
المسطح FLAT						
الأفقى HORIZONTAL						
الرأسى VERTICAL						
فوق الرأسى OVERHEAD						

صفحة رسم فارغة للتدريب على رسم الوصلات والأوضاع الأساسية للحام الموجودة باللوحة (2-3)

لوحة (3-3): المطلوب معرفة ورسم رموز وصلات اللحام التقابلية Butt/groove welds


 
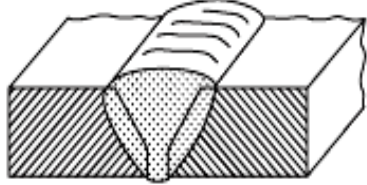

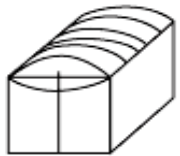
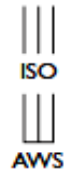
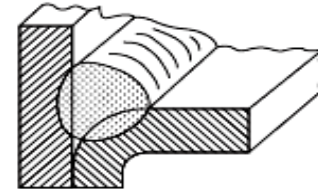

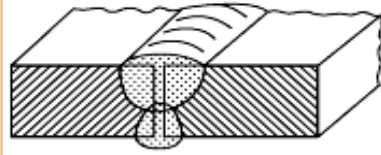

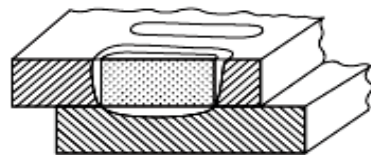

	إسم الوصلة	الرسم التوضيحي	الرمز		إسم الوصلة	الرسم	الرمز
	Designation	Illustration	Symbol		Designation	Illustration	Symbol
A	Single-V butt/groove weld مفردة شطف V			E	Single-J butt/groove weld مفردة شطف نصف U		
B	Square butt/groove weld مربعة دون تجهيز			F	Butt weld between plates with raised edges (ISO) Edge weld on a flanged groove joint (AWS) مفردة برفع الحواف		
C	Single bevel butt/groove weld مفردة نصف V			G	مفردة شطف Y Single-V butt weld with broad root face		
D	Single-U butt/groove weld مفردة شطف U			H	مفردة شطف نصف Y Single bevel butt weld with broad root face		

صفحة رسم فارغة للتدريب على رسم الوصلات والأوضاع الأساسية للحام الموجودة باللوحة (3-3)

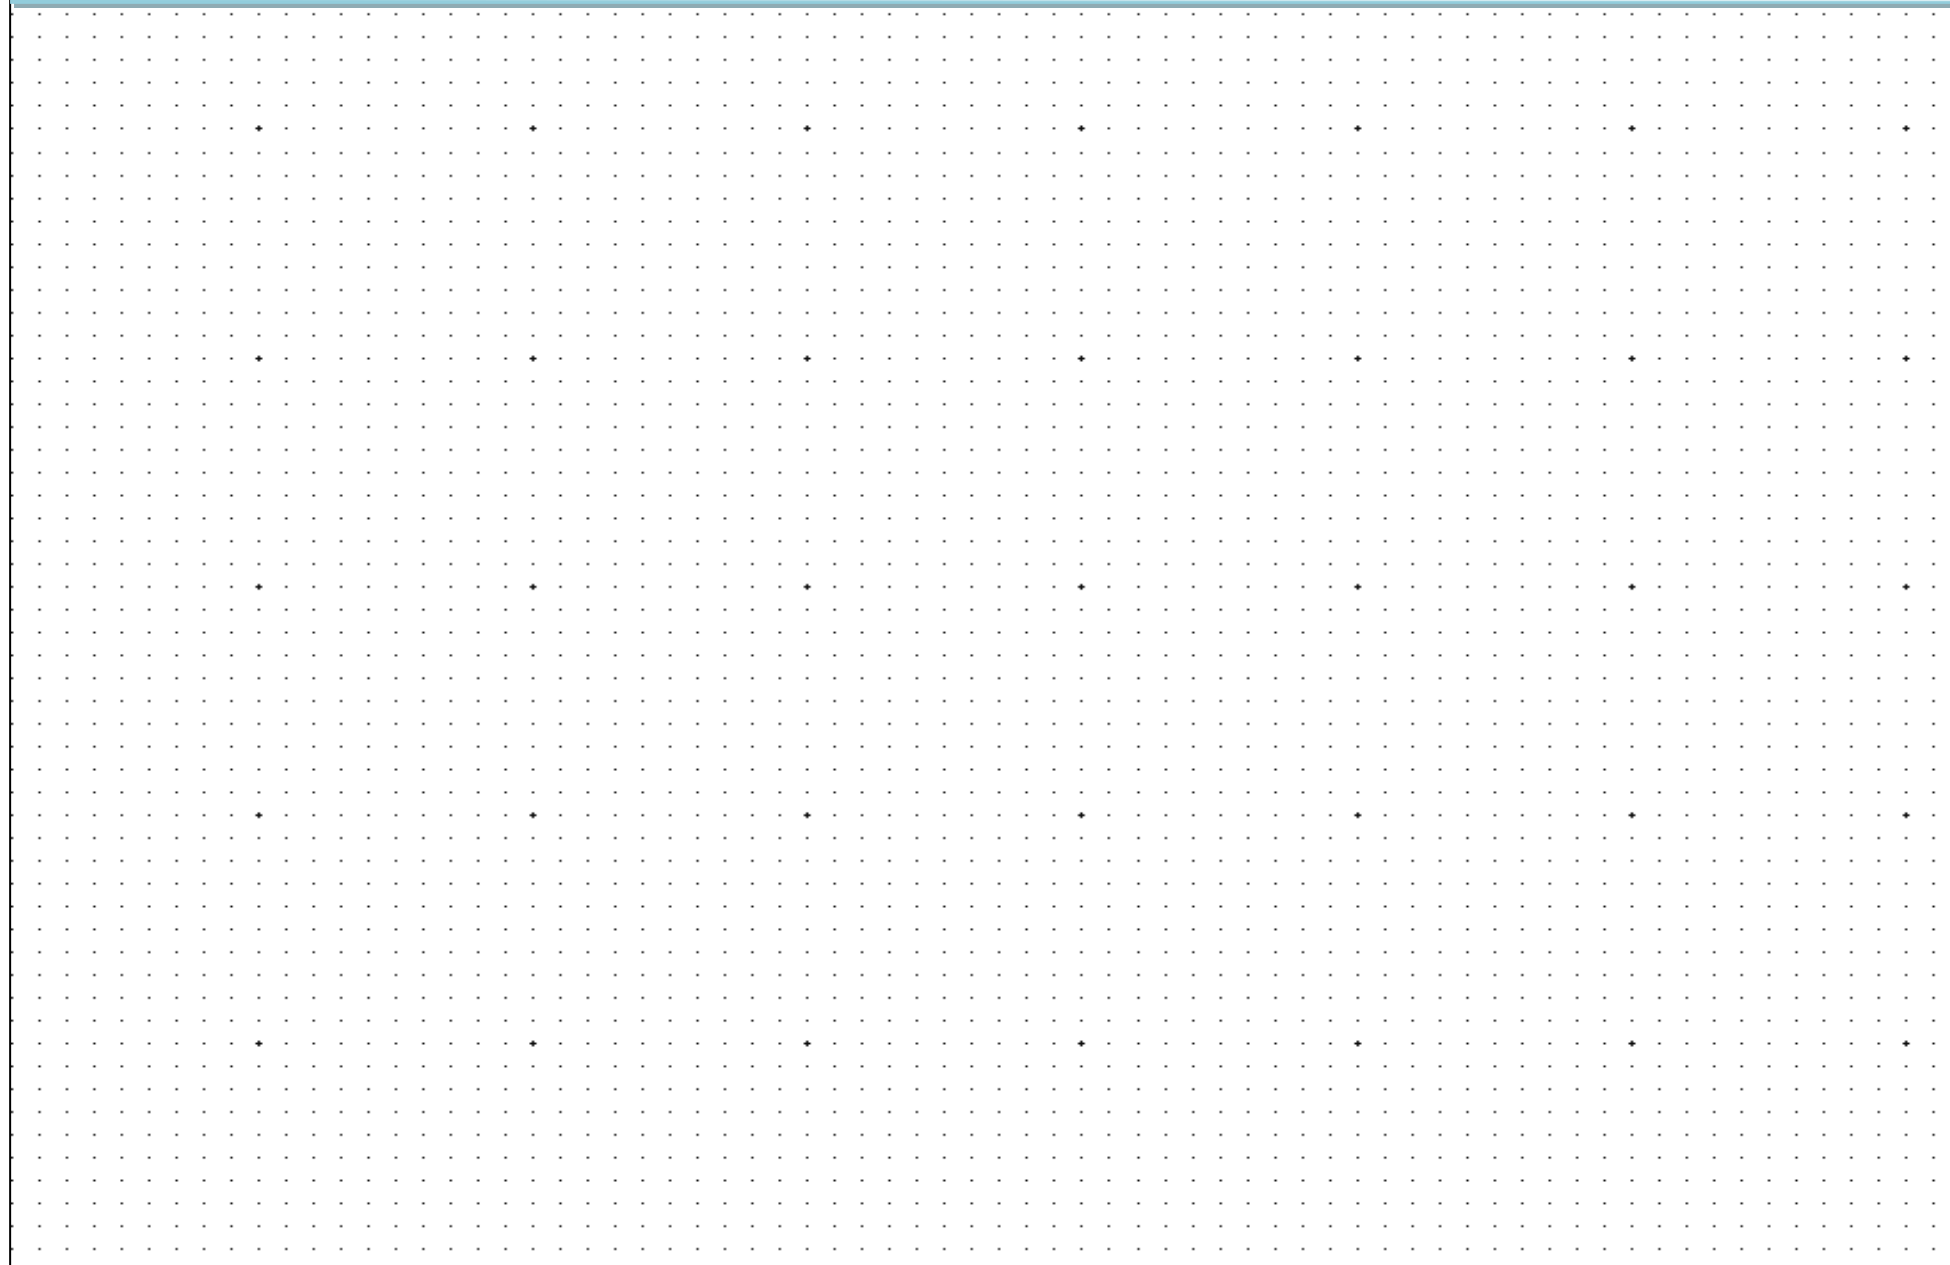



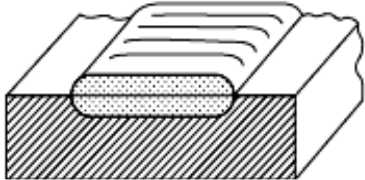

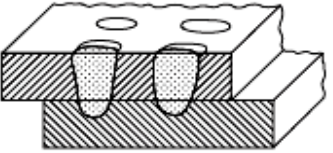



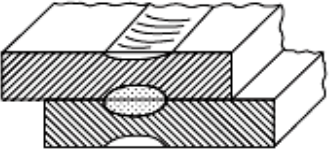

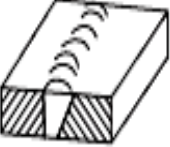

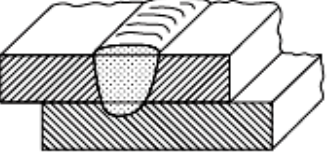
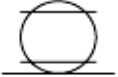
لوحة (3-4): تابع معرفة ورسم رموز وصلات اللحام
(الركنية والحافية ، اللحام الخلفي ، شطف دوراني V ، المجرى والخابور)

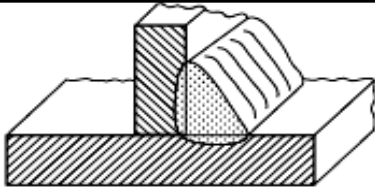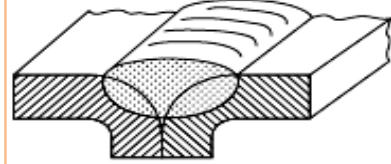Fillet and edge welds, backing run or weld, flare groove and bevel welds, and plug or slot weld

	إسم الوصلة	الرسم التوضيحي	الرمز		إسم الوصلة	الرسم التوضيحي	الرمز
A	Fillet weld لحام حواف إيدج			D	Flare-V-groove weld (AWS) ركنيه شطف دوران V		
B	Edge weld لحام حواف إيدج			E	Flare-bevel-groove weld (AWS) ركنيه شطف دوران نصف V		
C	Backing run (ISO) Back or backing weld (AWS) تقابلية مع لحام خلفي			F	Plug or slot weld تقابلية خابور مربع		

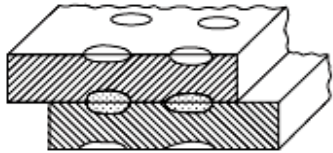



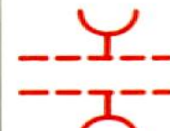
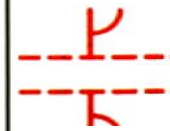
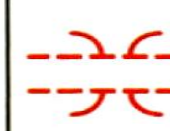
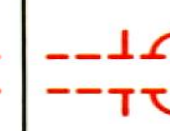
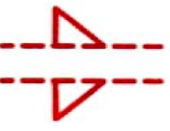
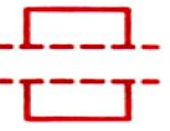

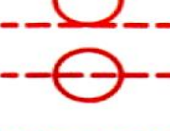








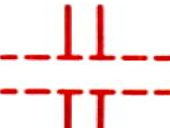



صفحة رسم فارغة للتدريب على رسم الوصلات والأوضاع الأساسية للحام الموجودة باللوحة (4-3)

لوحة (5-3): رسم رموز وصلات اللحام
(البنطة والمستمر ، والتزويد السطحي ، والتقابل بشطف V حاد الزاوية)
Spot and seam welds, surfacing, and steep flanked butt welds


	إسم الوصلة	الرسم التوضيحي	الرمز		إسم الوصلة	الرسم التوضيحي	الرمز
A	Resistance spot weld تراكيبية لحام بنطة			E	Surfacing لحام تزويد سطحي		
B	Arc spot weld تراكيبية تبنيط بالفوس			F	Steep flanked single-V Butt weld لحام وصلة تقابلية شطف V حاد الزاوية		
C	Resistance seam welds تراكيبية لحام مستمر بالمقاومة			G	Steep flanked single bevel Butt weld لحام وصلة تقابلية شطف نصف V حاد الزاوية		
D	Resistance seam welds لحام وصلة تراكيبية لحام مستمر						

صفحة رسم فارغة للتدريب على رسم الوصلات والأوضاع الأساسية للحام الموجودة باللوحة (3-5)

لوحة (6-3): المطلوب معرفة ورسم ملخص الرموز الأساسية والمساعدة لرموز وصلات اللحام
Basic and Supplementary Welding symbols


الشق Groove							
Square	Scarf	V	Bevel	U	J	Flare-V	Flare-bevel
							
مربع	طولى	V	مشطوف	U	J	بوقى	نصف بوقى
Fillet	Plug or slot	Stud	Spot or projection بقعة	Seam مستمر	Back or backing	Surfacing	Edge
							
لحام زاوية	سدادى أو مشقبية	جويط			خلفى أولا أو ثانيا	سطحى	ذو شفة
Weld all around	Field weld	Melt through	Consumable insert (square)	Backing or spacer (rectangle)	المظهر الخارجى Contour		
					Flush or flat	Convex	Concave
							
لحام محيطى	لحام فى الموقع	صهر من خلال	مربع	Backling خلفية مستطيلة Spacer	مسطح	محدب	مقعر

صفحة رسم فارغة لرسم ملخص الرموز الأساسية والمساعدة لرموز وصلات اللحام الموجودة باللوحه (6-3)

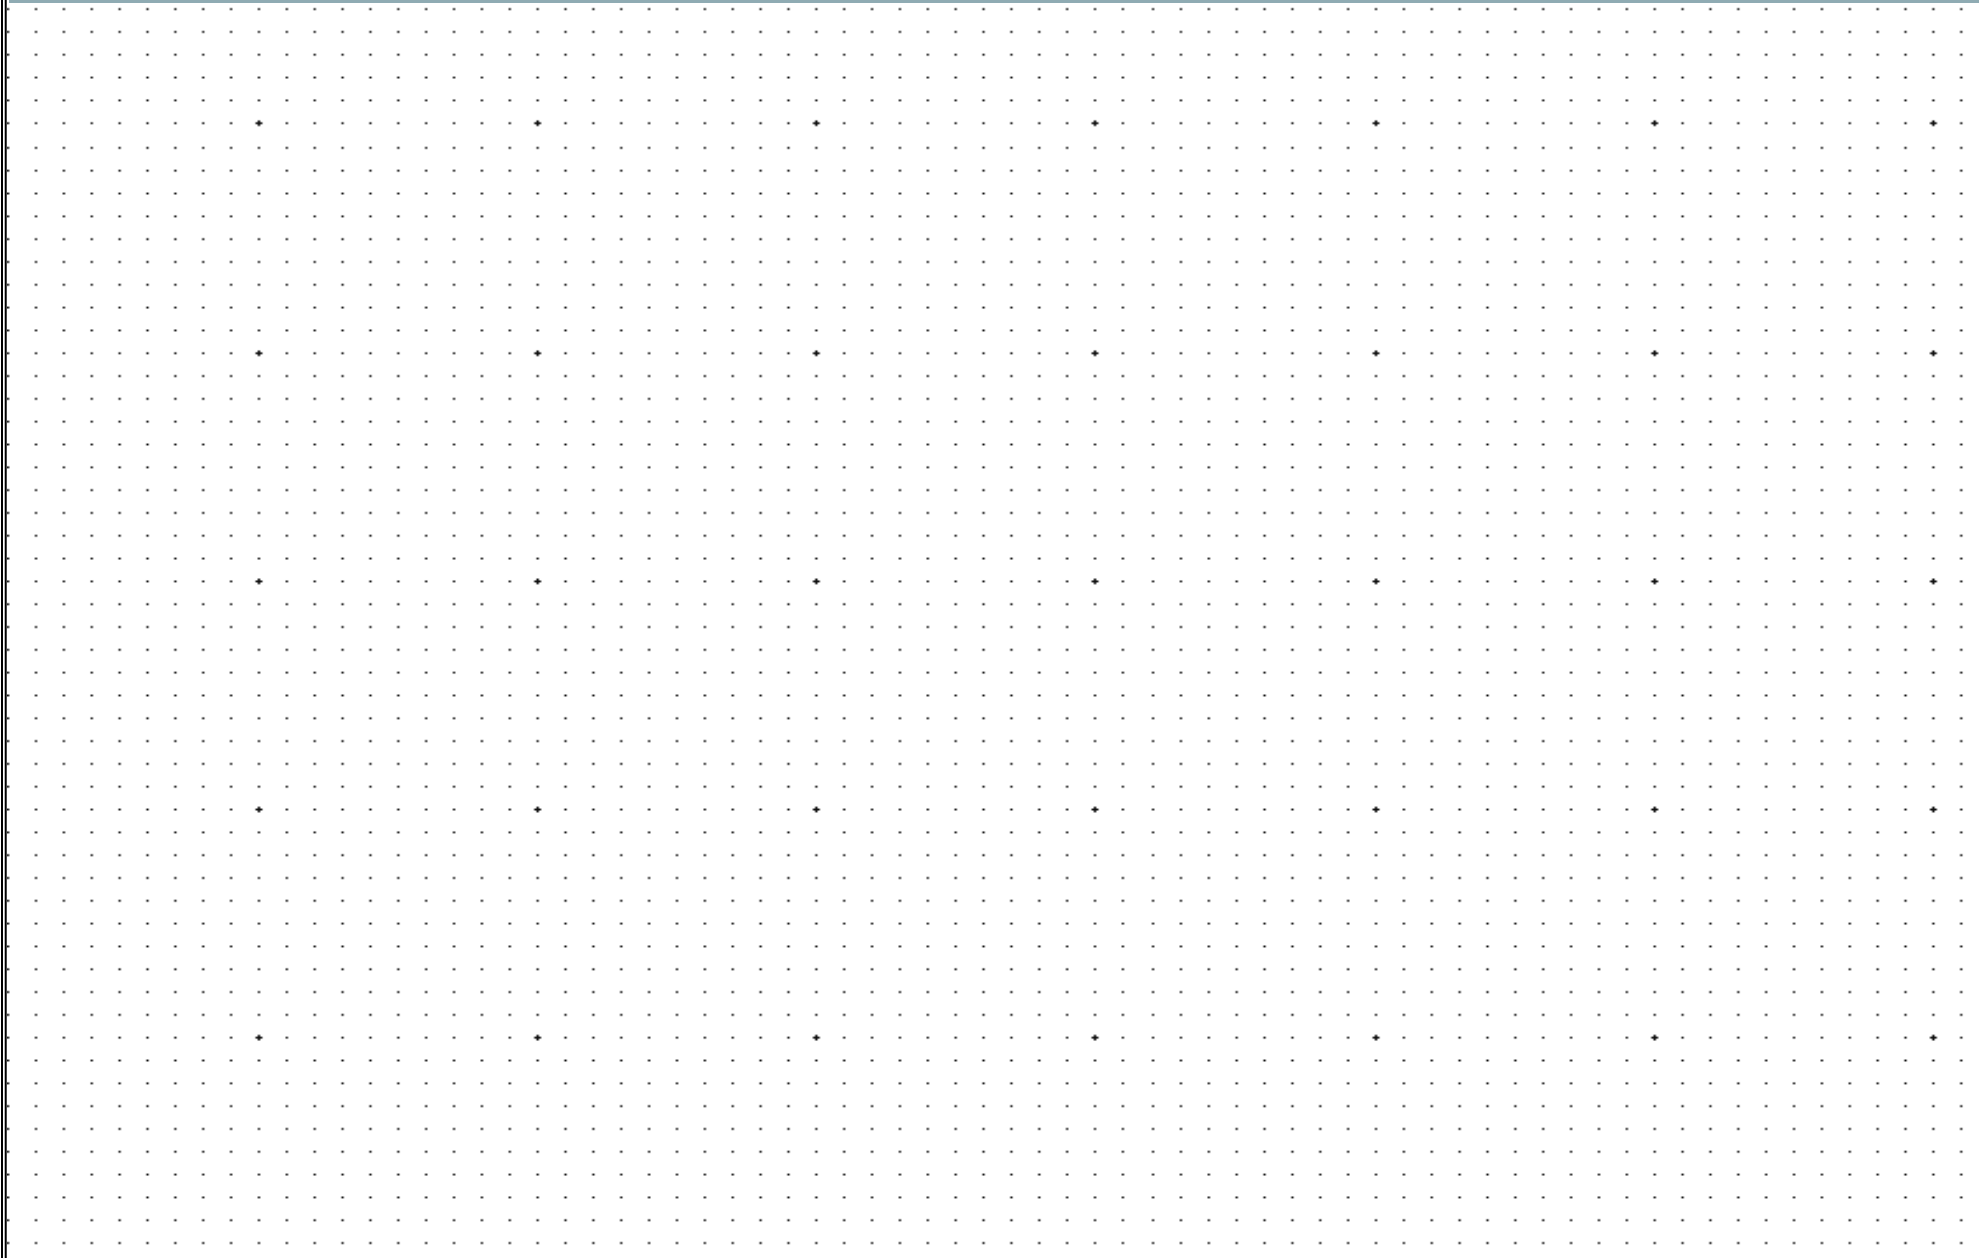


لوحة (7-3): المطلوب التدريب التطبيقي على رسم رمز اللحام ومعرفة التفسير الفني لتسلسل المعلومات الفنية لتنفيذ اللحام ملحوظة: يمكن تصميم رمز اللحام محلي بمعرفة المهندس أو الشركة التي ستقوم بتنفيذ مشروع ما ويكون خاص بهما دون التقيد بالمعايير الدولية والأمريكية ويكون مفتاحا لقراءة وتفسير اللوحات التنفيذية للحام .




التفسير الفني لرمز اللحام والمعلومات الفنية عليه

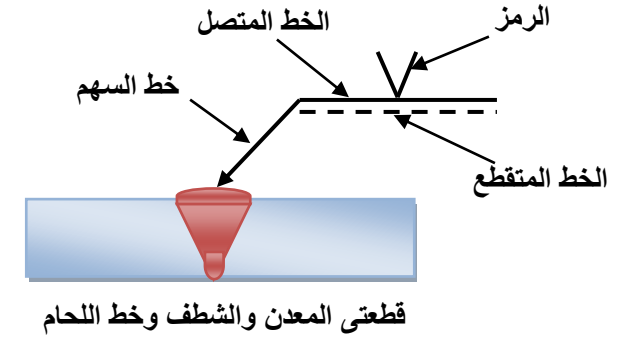


التفسير الفني لتسلسل المعلومات الفنية لتنفيذ اللحام

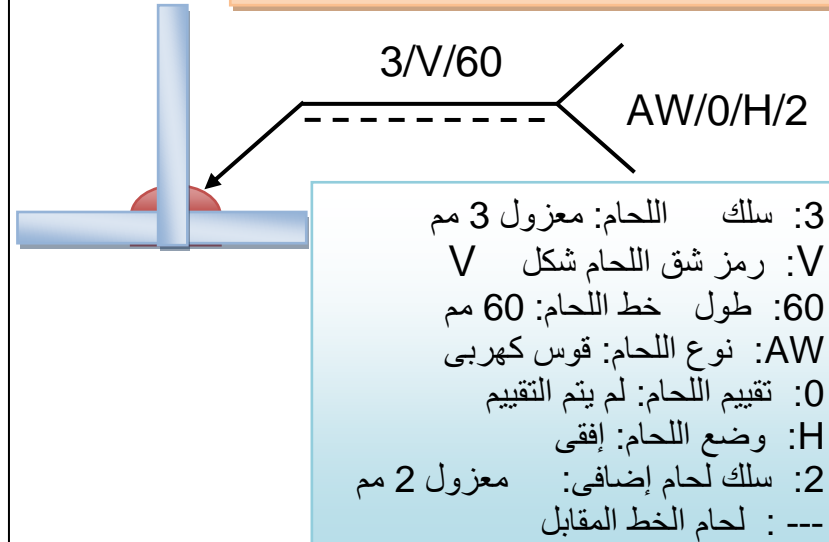





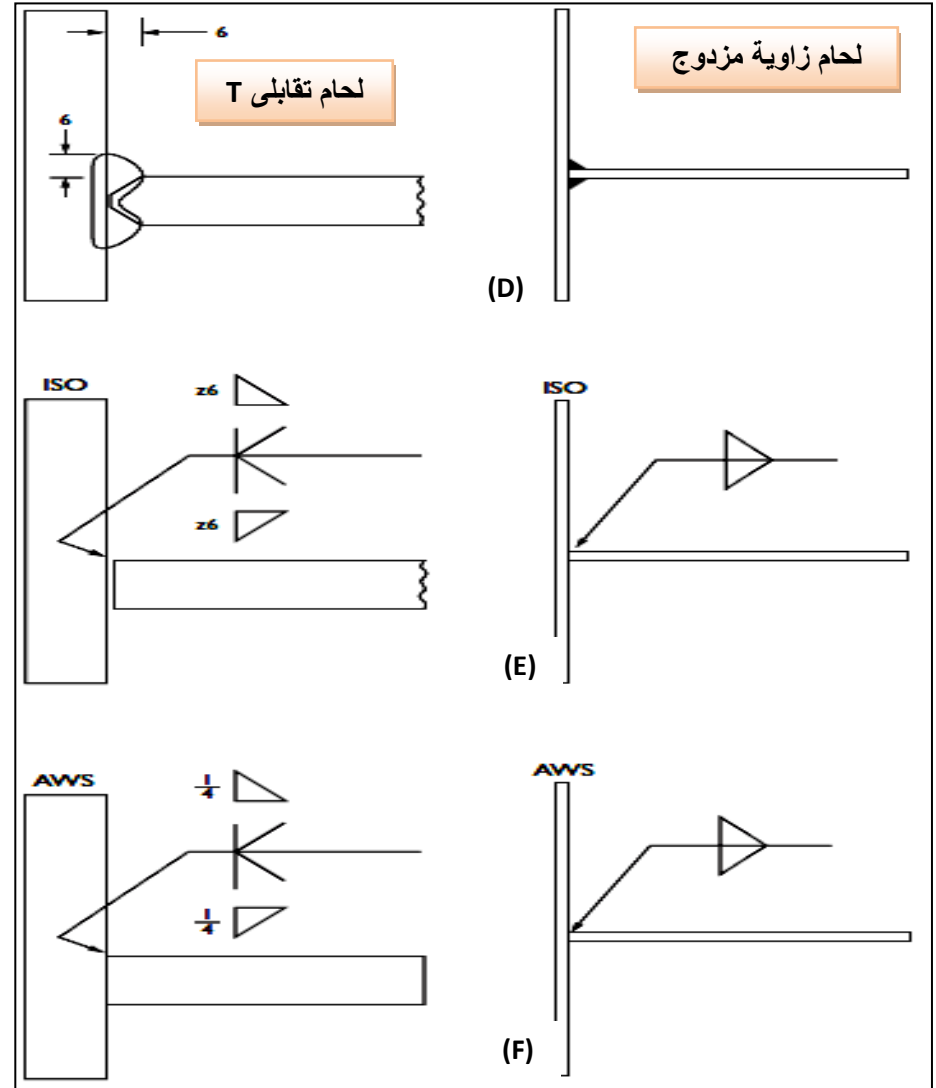
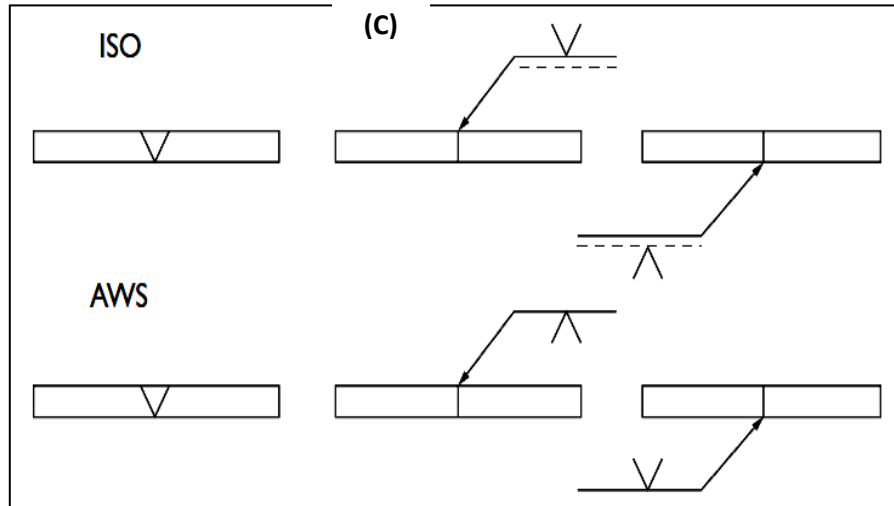
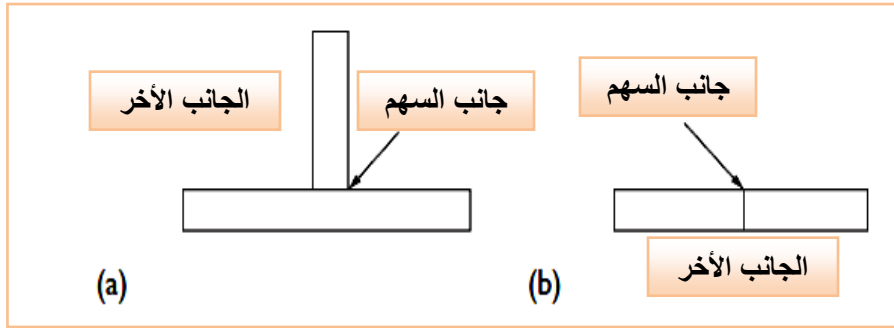




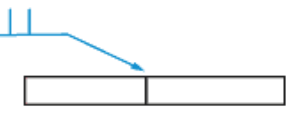
تدريب تطبيقي (A-7-3): المطلوب التدريب على رسم رموز اللحام على وصلات اللحام ، طبقاً للمعايير الدولية (ISO) والهيئة الأمريكية للحام (AWS)

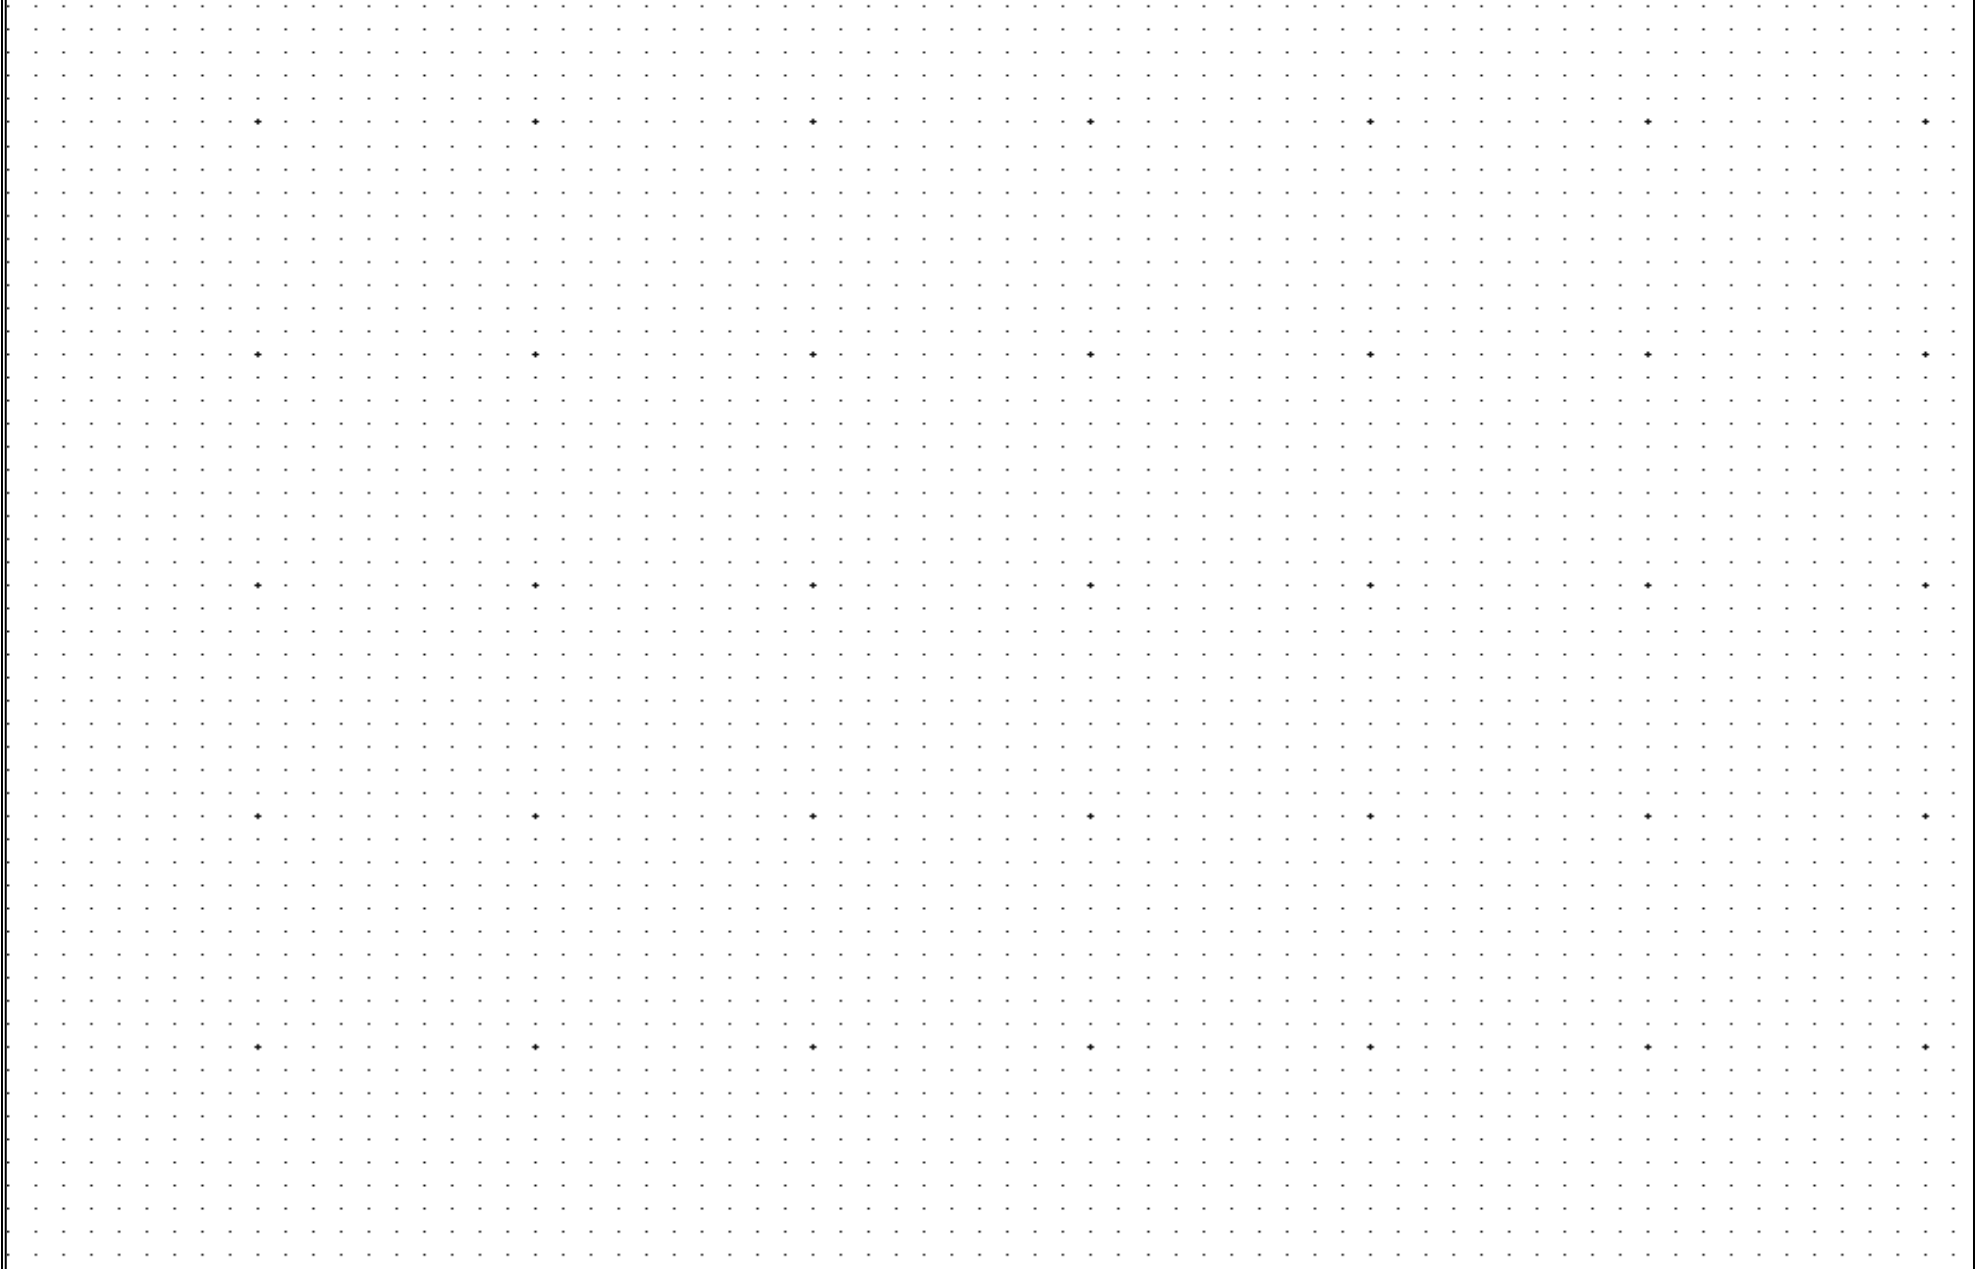


صفحة رسم فارغة للتدرب على رسم رموز اللحام على وصلات اللحام الموجودة باللوحة (A-7-3)

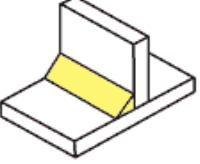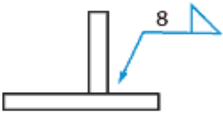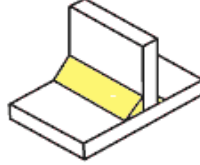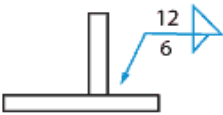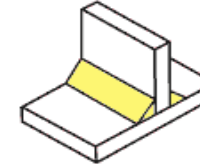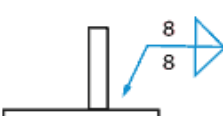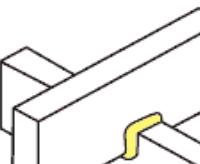


لوحة (B-7-3): المطلوب التدريب على رسم رموز اللحام على الوصلات المختلفة

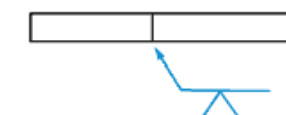
تفسير الرمز	شكل الوصلة	الوصلة والرموز
لحام ركنى بطول 8 مم من الجانب الآخر		
لحام ركنى بطول 6 مم من جانب السهم بطول 8 مم من الجانب الآخر		
لحام ركنى بطول 8 مم من الجانبين		
لحام ركنى بطول 6 مم محيطي		
لحام وصلة تقابلية V مفردة من جانب السهم		
لحام وصلة تقابلية مربعة مفردة من جانب السهم		

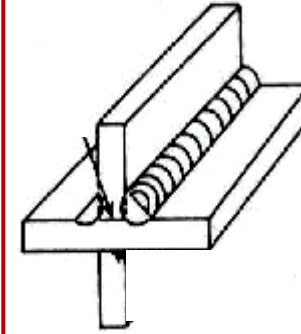

الوصلة المطلوبة

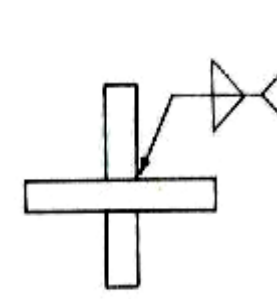


قطاع جانبي

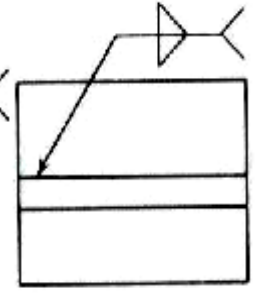


مسقط رأسى


لحام ركنى من جانب السهم والجانب الآخر

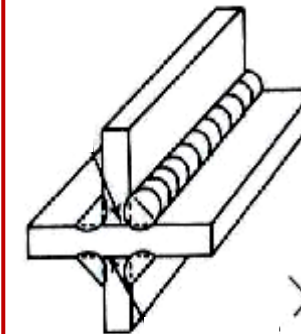

الوصلة المطلوبة

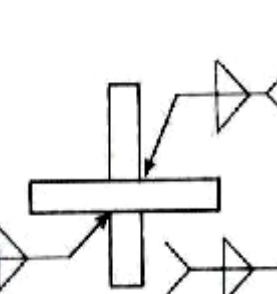


قطاع جانبي

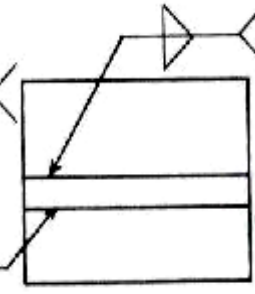

مسقط رأسى

لحام ركنى من اربعة جوانب

صفحة رسم فارغة للتدرب على رسم الرموز ووصلات اللحام الموجودة باللوحة (B-7-3)


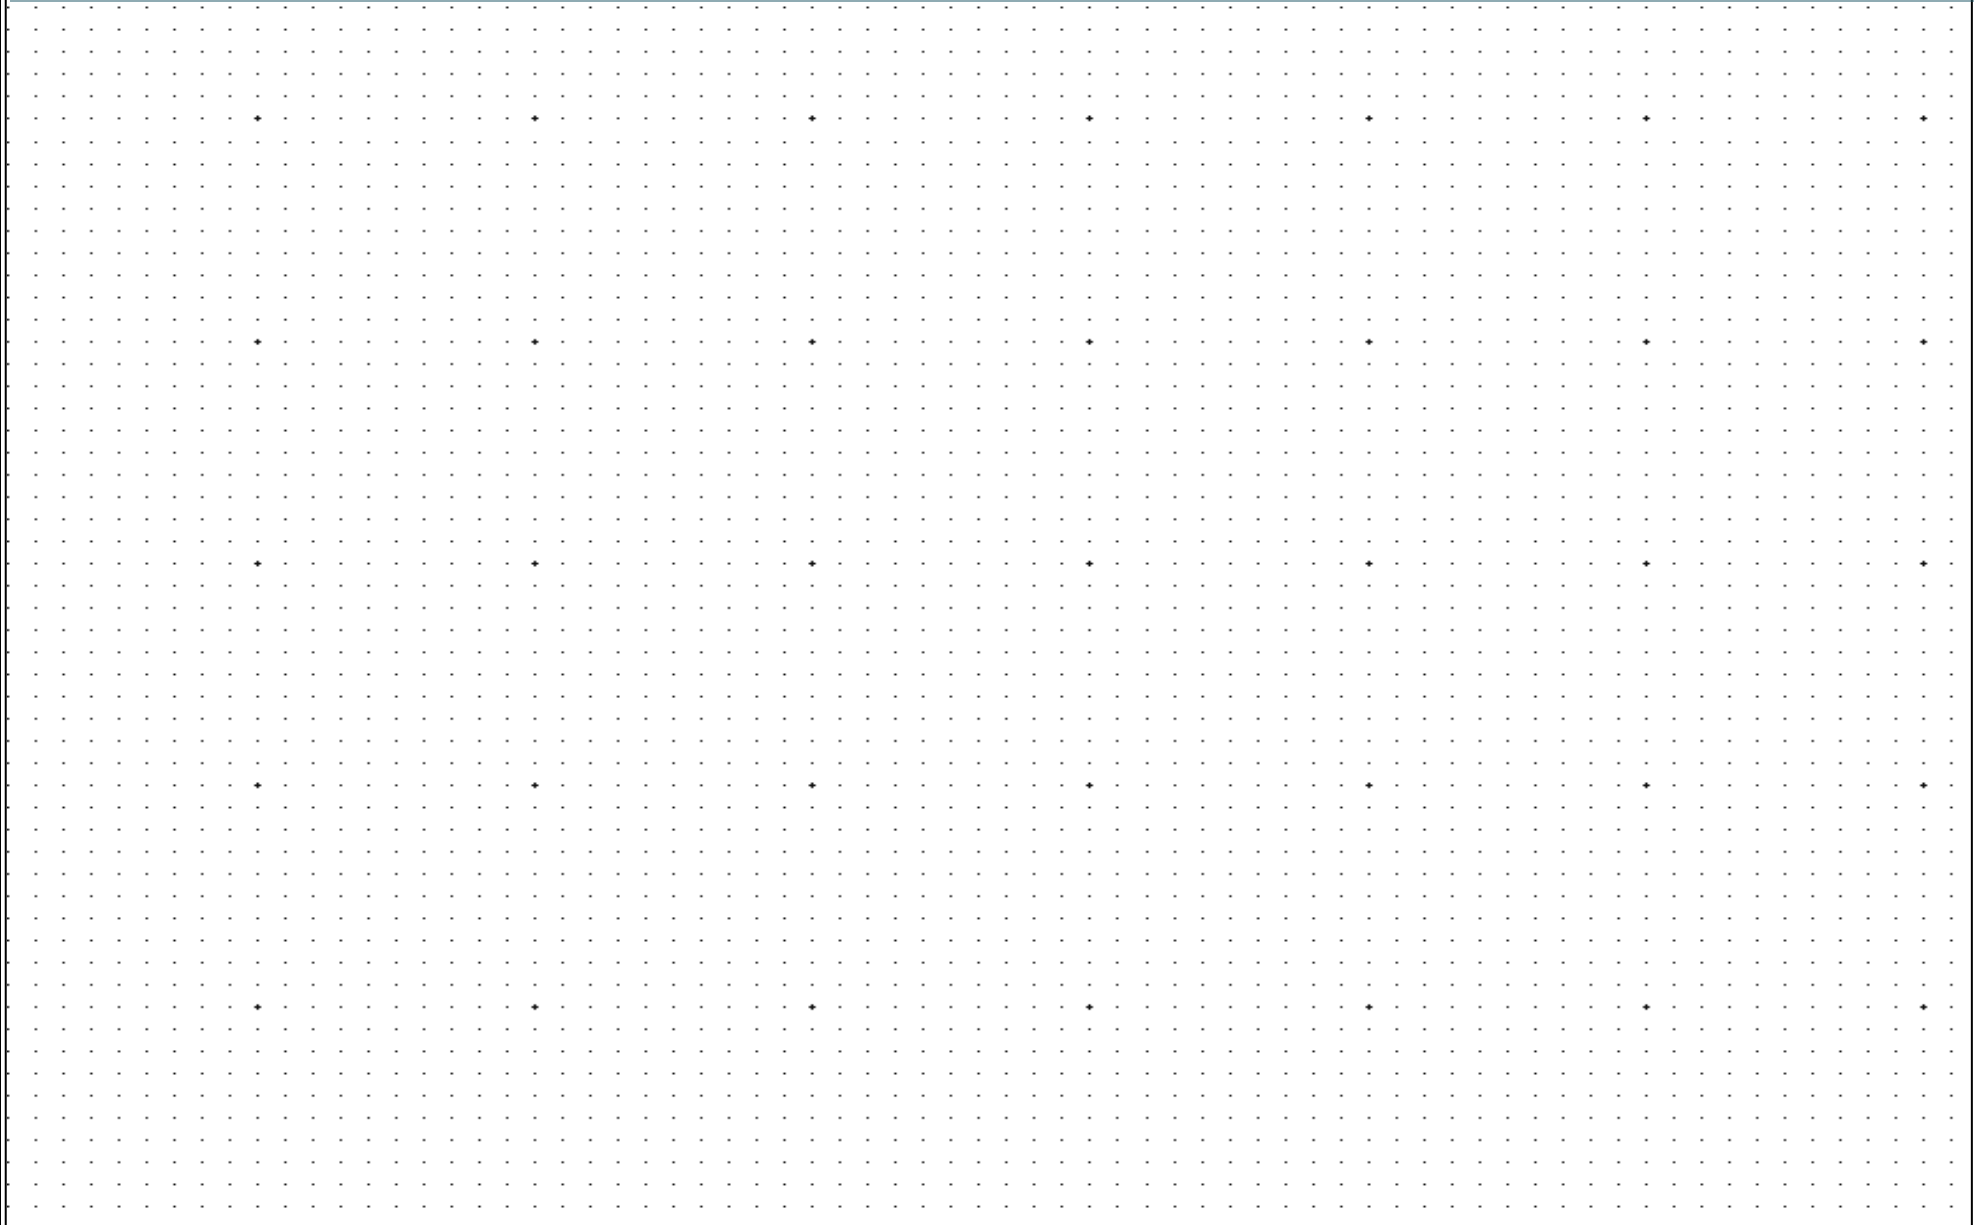


(Welding Process identification)


لوحة (3-8): المطلوب معرفة ورسم وتحديد نوع عملية اللحام

Welding Process identification رسم وتحديد نوع عملية اللحام			
عملية اللحام	Welding Process	ISO 4063:1992	ANSI/AWS A2.4-98 4063
اللحام بالقوس الكهربى	Arc Welding	1	AW
اللحام بالقوس بالألكتروود المعدني	Shielded Metal Arc Welding	111	SMAW
اللحام بالقوس المعدني المحمي بالفلكس	Flux Cored Arc Welding	114/136	FCAW
اللحام بالقوس المغمور	Submerged Arc Welding	12	SAW
اللحام بالقوس المعدني المحبب بالغاز	Gas Shielded Metal Arc Welding	13	GMAW
اللحام بالقوس المعدني المحبب بغاز حامل	MIG Welding	131	Gas metal arc welding
اللحام بالقوس المعدني المحبب بغاز نشيط	MAG Welding (non-inert gas)	135	
اللحام بقوس التنجستن المحمي بغاز حامل	TIG Welding	141	GTAW
لحام البلازما	Plasma Arc Welding	15	PAW
لحام بالمقاومة الكهربائية	Resistance Welding	2	RW
لحام البنتة	Spot Welding	21	RSW
اللحام المستمر	Resistance Seam Welding	22	RSEW
لحام الأسقاط	Projection Welding	23	RPW
اللحام الوميضى	Flash Welding	24	FW
اللحام الغازى	Gas Welding	3	OFW
اللحام بلهب الأكسى أستلين	Oxy-Acetylene Welding	311	OAW
اللحام الاحتكاكى	Friction Welding	42	FRW
اللحام الحدادى	Forge Welding	43	FOW
لحام الترميت	Thermit Welding	71	TW
اللحام بالخبث الكهربى	Electro Slag Welding	72	ESW
لحام الجوايط القوسى	Arc Stud Welding	781	SW
لحام باللصهر	Brazing Welding	91	B
اللحام بالقصدير	Soldering	94	S
يدوى	Manual	---	MA
إتوماتيك	Automatic		A
نصف إتوماتيك	Semi-Automatic	---	SA
بالروبوت	Robotic	---	AU


ملحوظة: المصطلحات الفنية الموجودة بالجدول المقابل دولية معتمدة ويجب عليك معرفتها وحفظها بذاكرتك باللغة الإنجليزية أولاً . ثم تعرف على معناها بالعربية وقد تختلف الترجمة والمعاني فى الدول العربية المختلفة. ولكن المؤكد أن تلك الرموز يتم وضعها على الرسم التنفيذى للحام باللغة الإنجليزية طبقاً للمثال التالى:

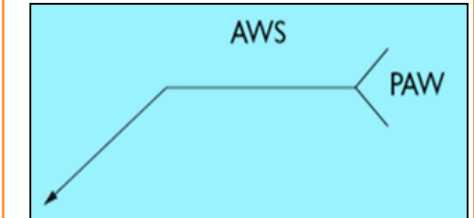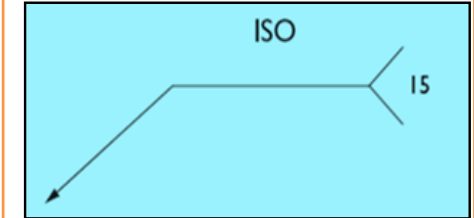




لوحة (A-1-4): باستخدام الرسم الهندسى على نفس اللوحة اِرسَم رموز وصلات وعمليات اللحام التالية ، ثم اِكتب تفسيرها الفنى.
(يفضل استخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).

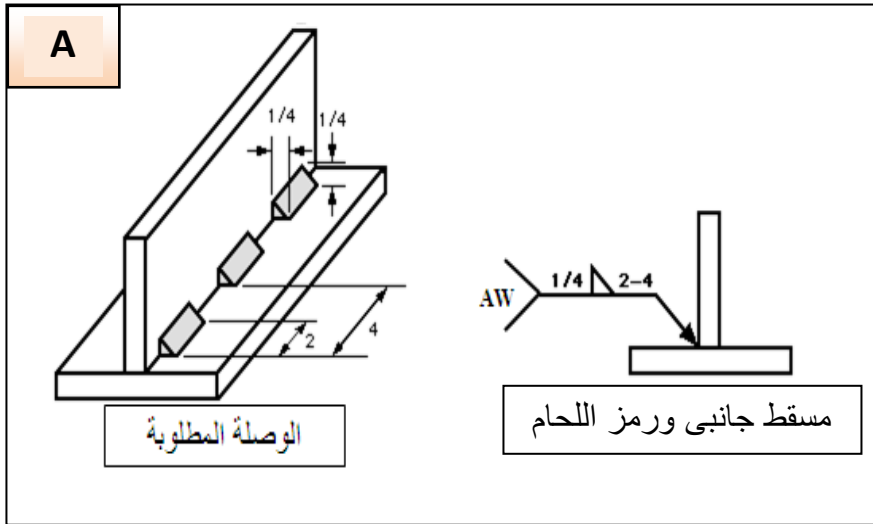


لوحة (B-1-4): بإستخدام الرسم الهندسى على نفس اللوحة إرسم رموز وصلات وعمليات اللحام التالية ، ثم إكتب تفسيرها الفنى.
(يفضل إستخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).

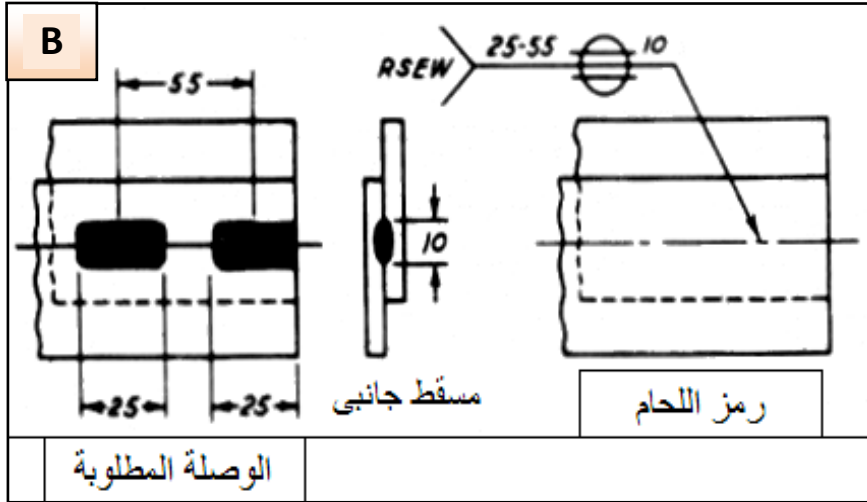


لوحة (C-1-4): باستخدام الرسم الهندسي على نفس اللوحة إ رسم رموز ووصلات وعمليات اللحام التالية ، ثم اكتب تفسيرها الفني.
(يفضل استخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).

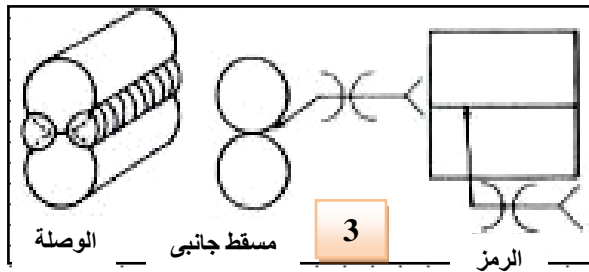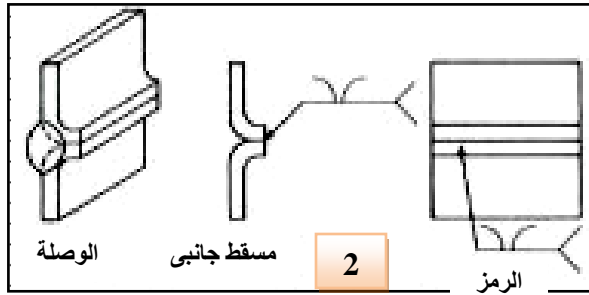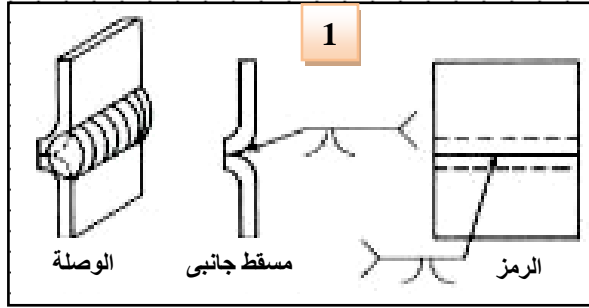


لوحة (A-2-4): إرسم وصلات اللحام التي تنطبق على الرموز التالية ، وضع الرمز عليها وإكتب التفسير الفني .

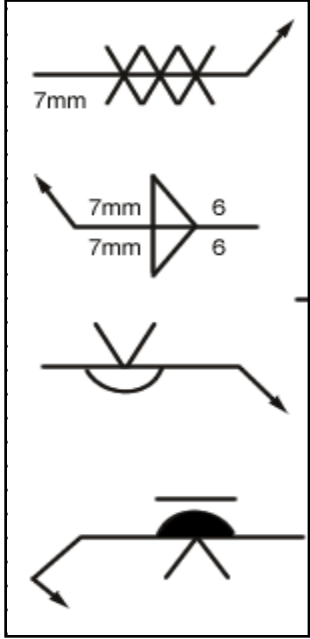

تابع لوحة (A-2-4): إرسم وصلات اللحام التي تنطبق على الرموز التالية ، وضع الرمز عليها وإكتب التفسير الفني .


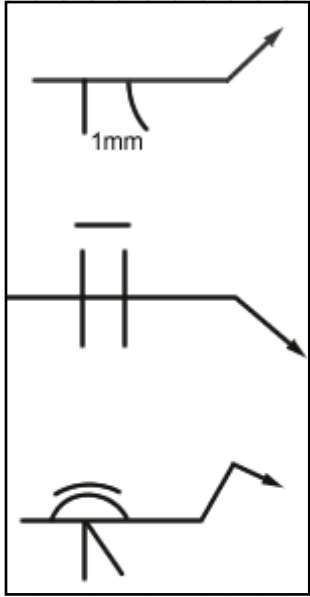


لوحة (B-2-4): باستخدام المعايير الدولية (ISO) والأمريكية (AWS)
 إرسم رموز اللحام المناسبة لأنواع وعمليات ووصلات اللحام التالية ، ثم إكتب تفسيرها الفني. (يفضل إستخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).

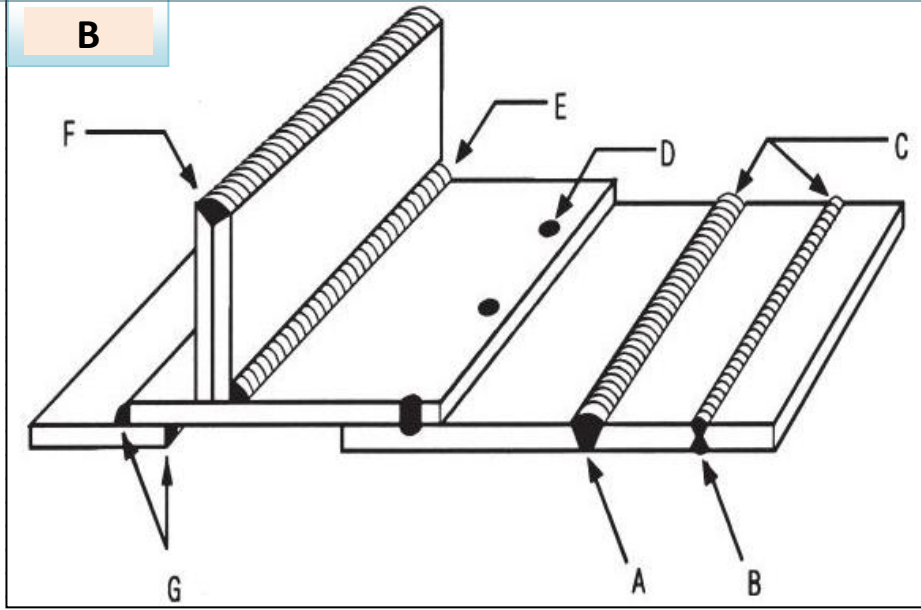


تدريب تطبيقي على رسم رموز اللحام لتنفيذ عمليات اللحام المختلفة على القطاعات المعدنية التي تعلمتها في الباب الثاني

لوحة (3-4): باستخدام المعايير الدولية (ISO) والأمريكية (AWS) أكمل رسم رموز اللحام المناسبة لتجميع القطاعات المعدنية التالية ، ثم إكتب تفسيرها الفني. (يفضل إستخدام برامج الرسم بالحاسب (CAD) حال توافرها).

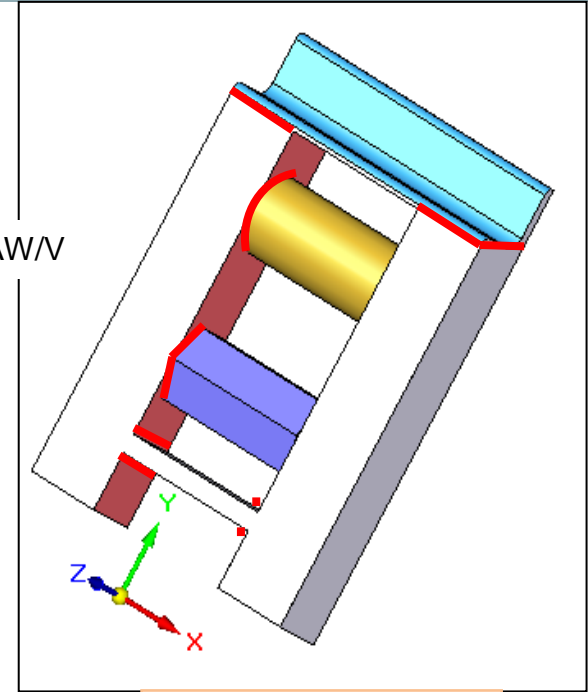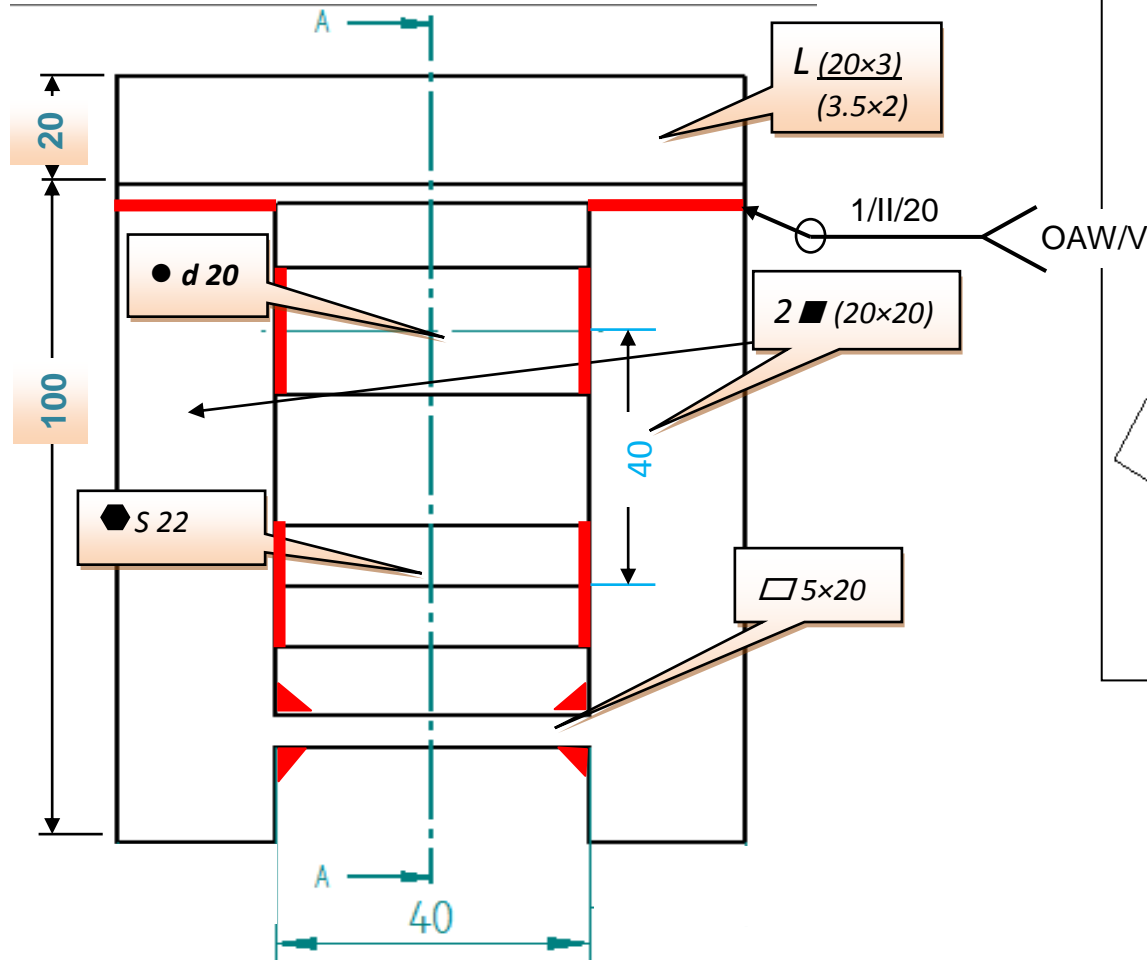

منظور أيزومتري للأسترشاد فقط

 

- 1: سلك اللحام: 1 مم
- II: رمز شق اللحام: شكل مربع
- 20: طول خط اللحام: 20 مم
- OAW: نوع اللحام: إوكسي أستيلين
- O: لحام محيطي (حول 4 أركان)
- V: وضع اللحام: رأسى

التفسير الفني لرمز اللحام

صفحة رسم فارغة لرسم المطلوب باللوحة (3-4)