


مهنة تشغيل المخارط CNC

الوحدة الثالثة

COMPUTER NUMERICAL CONTROL
C N C

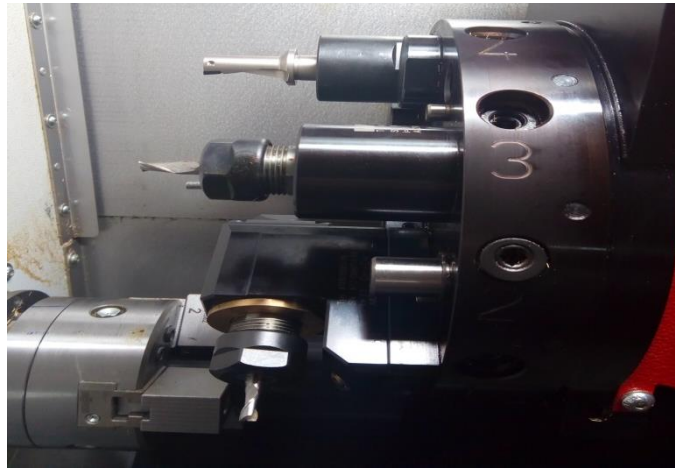

التشغيل والتصنيع على المخارط
المبرمجة بالحاسب بنظام
Sinumerik

**Machining and manufacturing of CNC
turning by Sinumerik system**

الصف الثاني

العام التدريبي (٢٠١٩ / ٢٠٢٠)

الفهرس

- ١- ترحيل صفر العدة (قياس العدة) في المخارط ال CNC ٣
- ٢- ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) ١٩
- ٣- دورة التسوية الوجهية (Facing Cycle) ٣٨
- ٤- خراطة الكنتور Contour Cycle ٥٢
- ٥- خراطة القنوات (خلخلة) Grooving Cycle ٧٢
- ٦- خراطة القلاووظ الخارجي Threading Cycle ٨١
- ٧- عمل المضلع السداسي (Profiling Cycle C-axis) في المحور الإضافي C-axis ٩٤
- ٨- دورة التموضع والثقب ١٠٣

المقدمة Preface

تتناول هذا الوحدة الجزء العملي للتشغيل وتنفيذ العمليات التصنيعية على المخارط المبرمجة بالحاسب لمهنة المخارط المبرمجة بالحاسب CNC turning بنظام سينوميريك Sinumerik حيث تحتوى على التدريبات والتمارين العملية التي يجب ان يكتسبها المتدرب في هذه المهنة بنظام الجدارات، حيث يتم تسجيل التدريب لكل جدارة عملية على حدة حتى تكتمل كافة المهارات اللازمة للمهنة. يتكون هذا الموديل من عدد من التدريبات التي تغطي عمليات الخراطة على المخارط المبرمجة بالحاسب CNC turning مثل عملية التسوية الوجيهة باستخدام عدة التشطيب (المتاحة على الماكينة) وعملية الخراطة الخارجية استقراب وتخشين ثم خراطة خارجية تشطيب وتنعيم والخراطة وعمل التجويف والقناة وخراطة وعمل القلاووظ وتشغيل المضلع (الشكل المسدس) في وجه الشغلة بمساعدة المحور الإضافي (المحور الثالث C) وتشغيل الثقوب الرأسية والافقية في المحور الاضافي (المحور الثالث C) تم إعداد هذا المحتوى العملي لتخصص المخارط المبرمجة بالحاسب لطلاب مصلحة الكفاية الإنتاجية لكي يفهم الطالب ويستوعب مهارات العمل والمفاهيم الفنية المتعلقة بالعمل على ماكينات المخارط المبرمجة بالحاسب CNC turning. واكتساب الجدارات الأساسية والمقدرة الفنية على عمل وتنفيذ برامج التحكم الرقمي بالحاسب على ماكينات الخراطة المبرمجة بالحاسب.

ترحيل صفر العدة (قياس العدة) في المخارط ال CNC

تدريب رقم	١	الزمن	٢٤ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

- قياس العدة أو ترحيل صفر العدة (تحديد موضع العدة) باستخدام منظار القياس وبدون معرفة ابعاد الشغلة على الظرف بنظام تحكم سينوميريك Sinumerik.
- ضبط واختيار الاتجاه وأوضاع المختلفة للحد القاطع للعدة عند التشغيل.


متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افول العمل	شغلة من مادة الأرتيلون أو قضيب معدني من الحديد أو النحاس أو الألمنيوم بأبعاد مناسبة
أقلام خراطة ذات مقاسات واشكال مختلفة	
بنطة ثقب	
أجهزة قياس	
منظار القياس	

جدول رقم ١

المعارف المرتبطة بالتدريب

عدة القطع المستخدمة في المخارط المبرمجة CNC لها اطوال وابعاد مختلفة في اتجاهي محور X & Z. عند تركيب عدة القطع ببرج العدة يكون هناك تفاوت بين النقطة المرجعية لمثبت العدة (N) ونقطة المقدمة (طرف) للحد القاطع للعدة (P) كما هو مبين في شكل...، لذا من الضروري تحديد هذا الفارق في الطول وقياس اطوال العدد المختلفة في القطع وتدوين بيانات كل من تصحيح العدة ونصف قطر الحد القاطع للعدة وواتجاه موضع العدة في السجل الخاص ببيانات العدة حتى تتم عملية البرمجة والتشغيل على الماكينة بشكل صحيح.

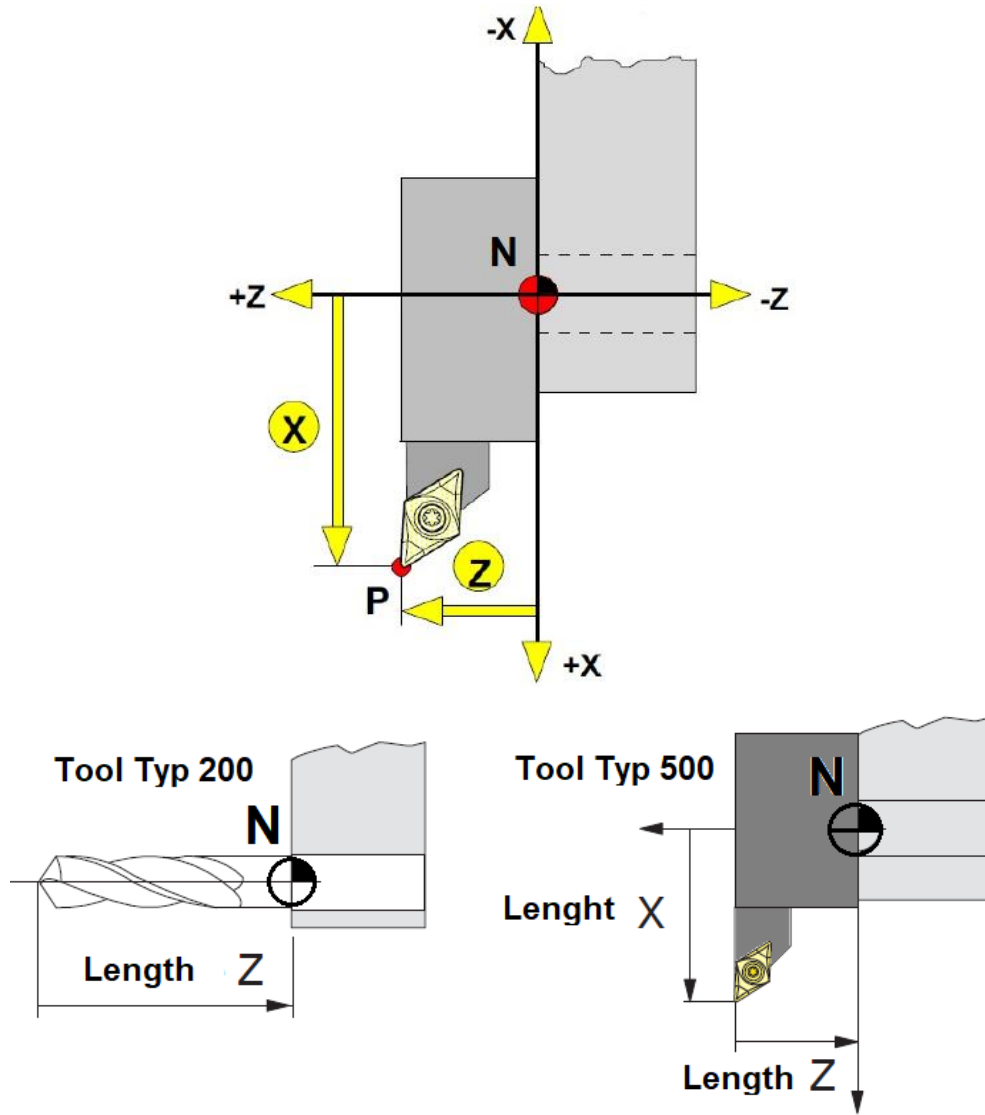


شكل رقم ١: قياس العدة على المخرطة CNC

والهدف من قياس العدة أو ترحيل صفر العدة هو جعل نظام التحكم يتعامل مع النقطة المرجعية بدلالة نقطة طرف الحد القاطع للعدة (P) بدلا من النقطة المرجعية لمثبت العدة (N) لتتحرك على المسار المراد قطعة. ولترحيل صفر العدة لابد من معرفة بعد النقطة P عن النقطة N في اتجاه محور X وكذلك معرفة بعد النقطة P عن النقطة N في اتجاه محور Z (هذه المسافات تقاس بطرق عديدة تختلف باختلاف نظام التشغيل المثبت على الماكينة (فانوك – فاجور- سيمنز -... الخ) كما تختلف باختلاف التسهيلات الموجودة على الماكينة.

يتم قياس العدد المطلوبة لتنفيذ أي شغلة على الماكينة والتي يجب قياسها كي يتم استخدامها في برنامج التشغيل الذي سيستخدم لتصنيع المشغولات مثل أقلام الخراطة الخشنة والناعمة (التشطيب) Roughing and finishing tool و أقلام القلاووظ الخارجي Thread وبنطة السنتره Center drill وبنطة الثقب drill tool وذكر القلاووظ Tape tool وسكينة قطع افقية End turn axial وسكينة اصبعية


رأسية End turn radial وقلم القطع (القطع) Cutting off. طريقة قياس العدد لا تختلف ولكن يختلف وضع العدة تحت المنظار. اما بالنسبة لنصف قطر العدة المبين في الشكل، فيتم إدخاله يدويا بجدول قياس العدة على لوحة التحكم الماكينة، كي يتم الأخذ به في الاعتبار عند البرمجة باستخدام استعواض نصف قطر العدة.

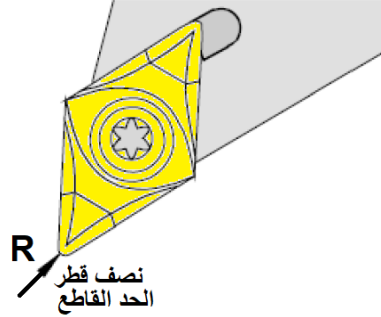

شكل رقم ٢: نصف قطر الحد القاطع للعدة

العدد الدوارة

كما يظهر من اسمها فإن العدد الدوارة هي عدد تأخذ حركة دورانية عن طريق تجهيزات نقل حركة خاصة. وهذه الخاصية موجودة في بعض المخارط الـ CNC والتي جعل ماكينات الخراطة C.N.C قادرة على تنفيذ عمليات تفريز على المشغولات الاسطوانية.

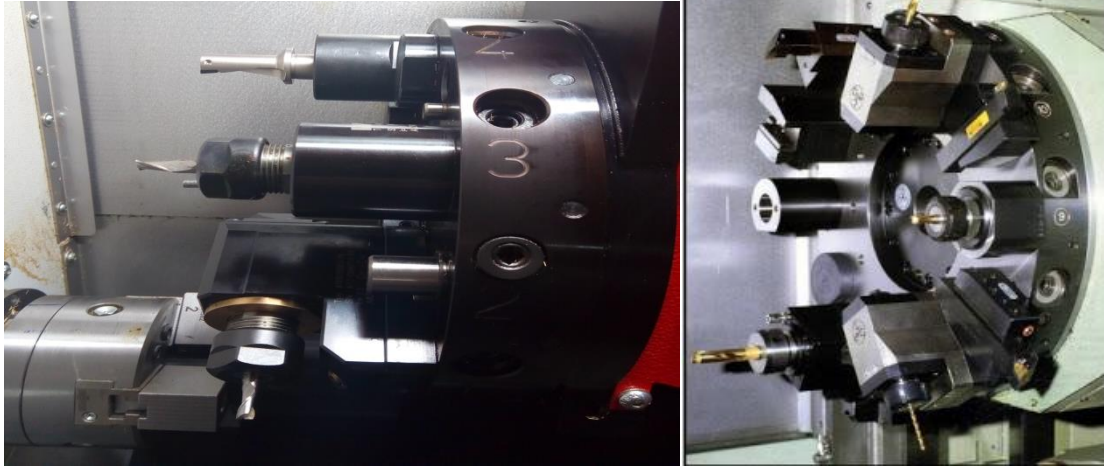


شكل رقم ٣: برج العدة

لا شك ان هذه العمليات الاضافية ترفع من سعر الماكينات ولكن تزيد كذلك من قدرتها على تنفيذ مشغولات معقدة والقيام بعمليات تشغيل إضافية كانت تحتاج في السابق الى ماكينات اخري منفصلة لتنفيذها

١. العدد الدوارة الأفقية axial tool


هي عدد تعمل في اتجاه محور الشغلة حيث تكون قادرة علي القيام بعمليات تشغيل في مختلفة وجه الشغلة مثل الثقب او عمل البوكيت او عمل مجاري عدلة أو دائرية او عمل المضلعات المنتظمة

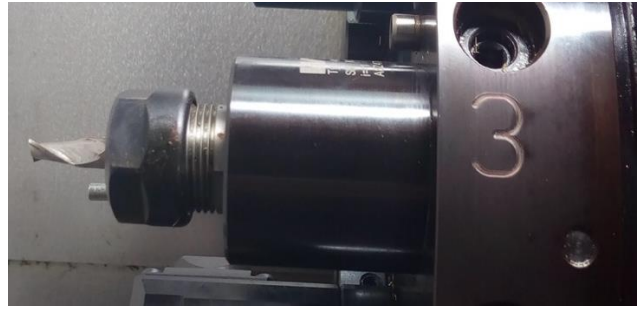

شكل رقم ٤: العدة الدوارة الأفقية

٢. العدة الدوارة الرأسية radial tool

هي عدد تعمل في اتجاه عمودي على محور الشغلة حيث تكون قادرة علي القيام بعمليات تشغيل في مختلفة على محيط الشغلة مثل الثقب او عمل البوكيت او عمل مجاري عدلة أو دائرية او عمل المضلعات المنتظمة

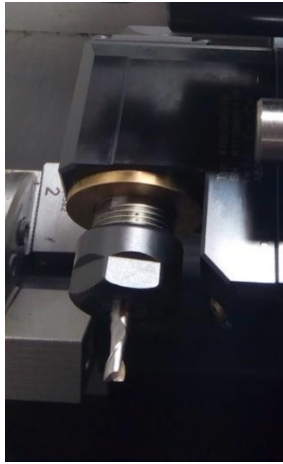

شكل رقم ٥: العدة الدوارة الرأسية

يعتبر ادخال نصف القطر للعدة والموضع ضروريا في حالات استخدام التعويض في نصف قطر العدة فقط.


و يمكن ادخال أي رقم في سجل بيانات العدة ليمثل رقم تصحيح العدة، على ان يتم استدعاء العدة في البرنامج بنفس رقم العدة في السجل.

يمكن قياس التصحيح في طول العدة بطريقة نصف الية، بينما يتم ادخال نصف قطر الحد القاطع للعدة وتوجيه موضع العدة يدويا.




يجب أيضا ادخال وتعريف الماكينة بنوع عدة القطع المثبتة بحامل العدة بمعنى عدة قطع داخلية أو خارجية، انظر الشكل التالي، والتي سيتم استخدامها حسب تسلسل خطوات البرنامج ويجب ان يعرف نوع العدة في البرنامج بالرمز T متبوعا برقم العدة (مثلا T01 تعنى العدة الموجودة في الجيب رقم ١

لبرج العدة). ولإدخال رقم التصحيح يكتب كما يلي T0404 والذي يعنى رقم التصحيح للعدة الموجودة في الجيب رقم ٤ لبرج العدة يتم تخزينه برقم التصحيح ٤ ، حيث يمثل أول رقمين موضع العدة في أحد جيوب برج العدة، ويمثل الرقمان التاليان رقم التصحيح الخاص بها في السجل.

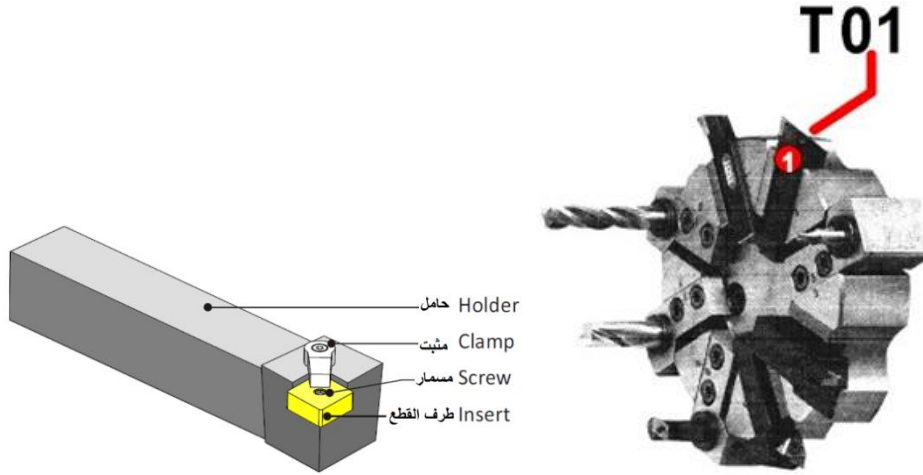

شكل رقم ٦: يوضح نوع العدة بالرقم الموجود في جيب العدة

كذلك يتم ادخال وتعريف الماكينة بوضع العدة أي اتجاه الحد القاطع لها عند التشغيل ويوضح شكل ٦٦٦ الأوضاع المختلفة لاتجاهات العدة.

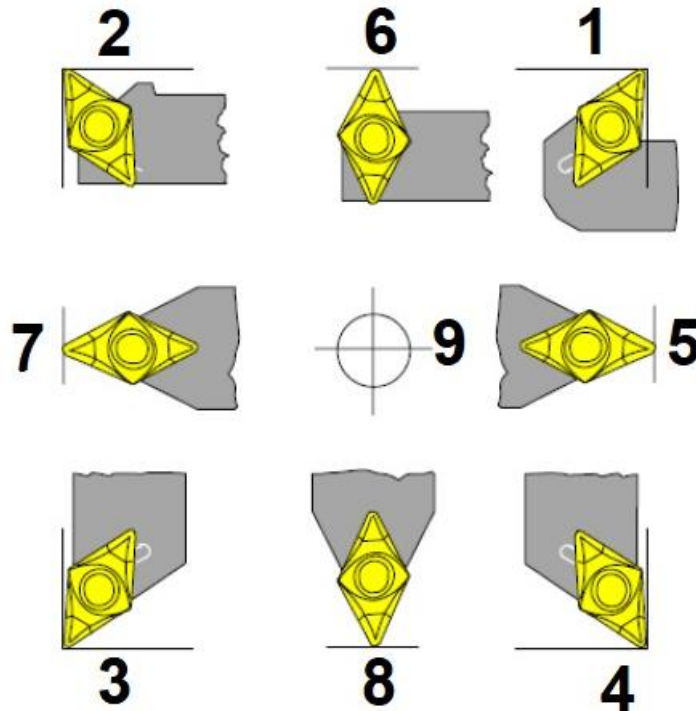

شكل رقم ٧: اتجاه والأوضاع المختلفة للحد القاطع للعدة عند التشغيل


يتم ادخال القيم السابقة في شاشة البرنامج كما هو موضح في شكل...

GEOMETRY OFFSET		WEAR OFFSET		TOOL DATA	
NO.	X-AXIS	Z-AXIS	RADIUS	VIRT.TIP	
01	0.000	0.000	5.000	0	
02	0.000	0.000	0.400	3	
03	0.000	0.000	4.000	0	
04	0.000	0.000	0.400	2	
05	0.000	0.000	0.400	0	
06	0.000	0.000	0.000	8	
07	0.000	0.000	4.000	0	

شكل رقم ٨: إدخال نوع العدة واحداثياتها ونصف القطر واتجاه طرفها لقياس العدة

خطوات تنفيذ التدريب

١) قياس العدة بدلالة نقطة المقدمة للحد القاطع للعدة على قطة شغل معلومة الطول والقطر مثلا قطر ٢٩,٤٢٥ مم وطول خارج الظرف ٥٠ مم.

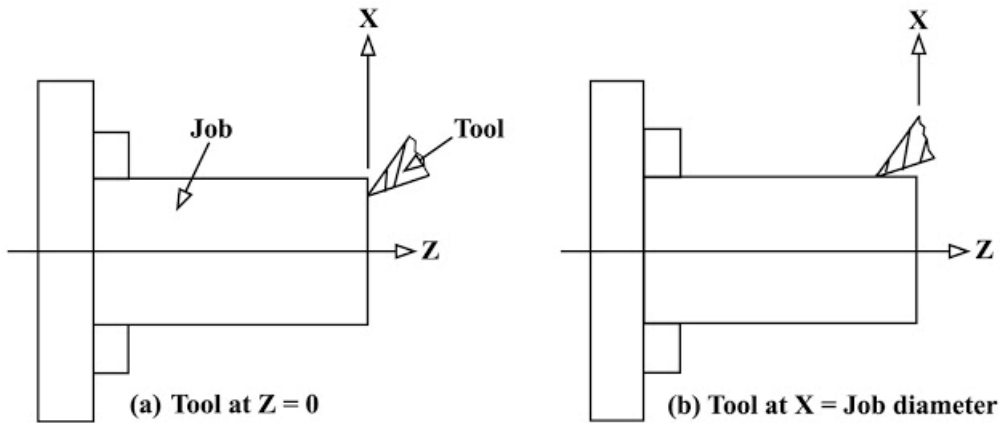


شكل رقم ٩: أوضاع ضبط قياس العدة بمعلومية قطر وطول العدة


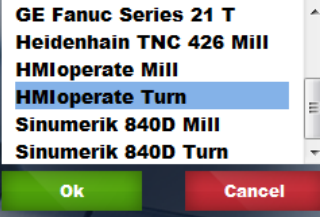
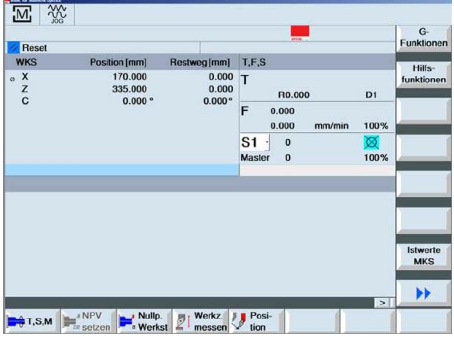
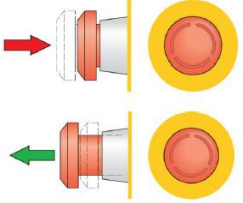
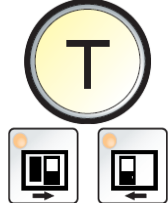
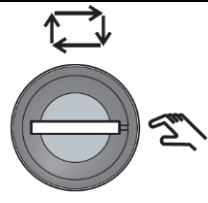

١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.

٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار


أولاً: تشغيل الماكينة

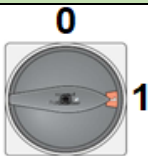

٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.

	<p>٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر</p>
	<p>٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثل Sinumerik HMI Operate Turn الخاص بسينو ميرك</p>
<p>٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية لنظام التحكم (Sinumerik)</p>  <p>شكل رقم ١٠: القيم الحالية لـ X و Z على شاشة بدء التشغيل لنظام Sinumerik</p>	
	<p>٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٨. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل. ملحوظة: يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح اخر وذلك لضمان ان المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.</p>
	<p>٩. اضغط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/ اليديوي HAND أو اضغط على مفتاح MDA ملحوظة: باستخدام هذا الوضع، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>
	<p>١٠. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لتشغيل محرك الماكينة وتشغيل دورة الزيت المسؤولة عن تحريك الأجزاء والتزييت.</p>

ثانياً: تركيب الشغلة

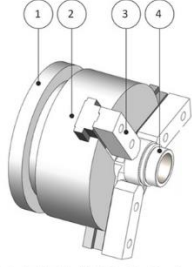

1- Spindle عمود الدوران
2- Chuck الظرف
3- Jaws الفك
4- Part قطعة الشغل

١١. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات ابعاد معلومة مثلاً قطر (٢٩,٤٢٥ مم) وطول ٥٠ مم ليتم تثبيتها على الظرف



شكل رقم ١١: خامة قطعة الشغل

اضغط مره للفتح



و اضغط ثانية للربط



١٢. ضع الشغلة امام فتحة الظرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين في الشكل.



شكل رقم ١٢: تثبيت الشغلة بالظرف



شكل رقم ١٣: الشغلة بعد التثبيت في الظرف

ثالثاً: تركيب عدة القطع ببرج العدة وضبط اختيارها داخل البرنامج

١٣. احضر عدد القطع المطلوب قياسها من صندوق عدد القطع كالمبينة في شكل...




شكل رقم ١٤: قلم القلاووظ الخارجي


	<p>١٤. اختيار وضع  بعد التأكد من تفعيل وضع  .</p> <p>١٥. اضغط مفتاح تدوير برج العدة مع مفتاح التمكين  +  والذي يعمل في حالة ضبط الوضع اليدوي حتى تكون العدة رقم ١ التي مركب بها عدة القطع التي تم اختيارها في وضع التشغيل.</p> <p>ملحوظة: يستخدم مفتاح التمكين للضغط مع الوظائف الأخرى طالما الوضع النص اتوماتيكي/اليدوي هو النشط. إذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت، سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة  + .</p>
	<p>١٦. نظف العدة من الرائش والزيوت باستخدام فوطة تنظيف حتى لا تتجمع داخل حامل العدة، ثم ركب عدة القطع المطلوب قياسها في برج العدة ثم اربط مسمار تثبيت العدة باستخدام بالمفتاح السداسي Alan key في اتجاه عقارب الساعة وبيد واحدة حتى لا تربطه بقوة.</p>
	<p>١٧. اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية Z، X يدويا</p>
 	<p>١٨. اضبط سرعة محور الدوران على 1000 لفة/دقيقة (S=1000) وكذلك ضبط اتجاه الدوران في اتجاه عقارب الساعة بالضغط على مفتاح SPINDLE -START أكثر من ثانية لبدء تشغيل عمود الدوران (عكس عقارب الساعة)</p> <p>ملحوظة: يمكن كتابة ذلك في البرنامج بالضغط على مفتاح ISO لإظهار صفحة البرنامج وكتابة S1000 M04 في صفحة البرنامج ثم اضغط على مفتاح </p>
	<p>١٩. يتم الضغط على مفتاح بدء دورة القطع</p>
<p>ثالثا: تركيب منظار القياس في حالة شغلة غير معلومة القطر والطول</p>	
	<p>٢٠. احضر منظار القياس من دولاب العدة لقياس عدة المرجع وكذلك في قياس جميع العدد</p>

	<p>٢١. ثبت المنظار خلف الطرف واربط الصامولة الموجودة في الطوق الخاص به كما هو مبين بالشكل المقابل.</p>																																																																																																																																																									
	<p>٢٢. تأكد من تفعيل وضع العدة رقم ٢ بالضغط على زر Offset من لوحة التحكم لإظهار قائمة العدة Tool list، اذا لم تكن الإشارة الخضراء بجانب رقم العدة غير مفعلة اضغط مفتاح التمكنين مع تدوير برج العدة حتى تكون العدة رقم (٢) في وضع التشغيل.</p>   <table border="1"> <thead> <tr> <th>Loc.</th> <th>Type</th> <th>Tool name</th> <th>ST</th> <th>D</th> <th>Length X</th> <th>Length Z</th> <th>Radius</th> <th>Loc. leng</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>DNMG432_OD</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10.5879</td> <td>-75.1053</td> <td>0.0312</td> <td>95.0 80 0.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Thread</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>20.9547</td> <td>-59.1304</td> <td>0.0312</td> <td>93.0 55 0.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>LT16ERA60_OD</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0050</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>PLUNGE_0.125_OD</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0070</td> <td>0.1250 0.5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>3/8IN_ENDMILL</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1.0000</td> <td>1.0000</td> <td>0.3750</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>DRILL_NO.21</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1.0000</td> <td>1.0000</td> <td>0.1500</td> <td>140.0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>TAP 10-32 UNF</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1.0000</td> <td>1.0000</td> <td>0.1700</td> <td>32.0000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>PLUNGE_CUTTER_3 A</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3.3465</td> <td>1.7323</td> <td>0.0079</td> <td>0.0900 0.3</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td>DRILL 1/2IN</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.5000</td> <td>118.0</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>DRILL OD 1/8IN</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.1250</td> <td>118.0</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td>3D Probe</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.0050</td> <td>60.0 60 0.3</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td>DRILL_3/8IN</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> <td>0.3750</td> <td>140.0</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>شكل رقم ١٥: تفعيل المحطة رقم ٢ بظهور لمبة خضراء بجوارها</p>	Loc.	Type	Tool name	ST	D	Length X	Length Z	Radius	Loc. leng	1		DNMG432_OD	1	1	10.5879	-75.1053	0.0312	95.0 80 0.5	2		Thread	1	1	20.9547	-59.1304	0.0312	93.0 55 0.5	3		LT16ERA60_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0050	0.4	4		PLUNGE_0.125_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0070	0.1250 0.5	5		3/8IN_ENDMILL	1	1	1.0000	1.0000	0.3750	4	6		DRILL_NO.21	1	1	1.0000	1.0000	0.1500	140.0	7		TAP 10-32 UNF	1	1	1.0000	1.0000	0.1700	32.0000	8		PLUNGE_CUTTER_3 A	1	1	3.3465	1.7323	0.0079	0.0900 0.3	9		DRILL 1/2IN	1	1	0.0000	0.0000	0.5000	118.0	10		DRILL OD 1/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.1250	118.0	11									12		3D Probe	1	1	0.0000	0.0000	0.0050	60.0 60 0.3	13		DRILL_3/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.3750	140.0	14									15									16								
Loc.	Type	Tool name	ST	D	Length X	Length Z	Radius	Loc. leng																																																																																																																																																		
1		DNMG432_OD	1	1	10.5879	-75.1053	0.0312	95.0 80 0.5																																																																																																																																																		
2		Thread	1	1	20.9547	-59.1304	0.0312	93.0 55 0.5																																																																																																																																																		
3		LT16ERA60_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0050	0.4																																																																																																																																																		
4		PLUNGE_0.125_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0070	0.1250 0.5																																																																																																																																																		
5		3/8IN_ENDMILL	1	1	1.0000	1.0000	0.3750	4																																																																																																																																																		
6		DRILL_NO.21	1	1	1.0000	1.0000	0.1500	140.0																																																																																																																																																		
7		TAP 10-32 UNF	1	1	1.0000	1.0000	0.1700	32.0000																																																																																																																																																		
8		PLUNGE_CUTTER_3 A	1	1	3.3465	1.7323	0.0079	0.0900 0.3																																																																																																																																																		
9		DRILL 1/2IN	1	1	0.0000	0.0000	0.5000	118.0																																																																																																																																																		
10		DRILL OD 1/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.1250	118.0																																																																																																																																																		
11																																																																																																																																																										
12		3D Probe	1	1	0.0000	0.0000	0.0050	60.0 60 0.3																																																																																																																																																		
13		DRILL_3/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.3750	140.0																																																																																																																																																		
14																																																																																																																																																										
15																																																																																																																																																										
16																																																																																																																																																										
 	<p>٢٣. تأكد من ان تفعيل وضع التشغيل بالضغط على مفتاح Machine اضبط حركة برج العدة على وضع حركة مستمرة</p> 																																																																																																																																																									
	<p>٢٤. حرك عدة القطع المطلوب قياسها حركة سريعة لتكون تقريبا تحت عين المنظار باستخدام ازرار المحاور -X و -Z يمكنك التحكم في سرعة الحركة باستخدام زر تزويد أو تقليل سرعة التغذية ويفضل تقليل السرعة كلما اقتربنا من المنظار.</p> <p>ملحوظة: يجب تفادي اصطدام أي عدة مركبة ببرج العدة مع المنظار ويمكنك فك أيه عدة تتوقع اصطدامها بالمنظار اثناء استخدامه للقياس.</p>																																																																																																																																																									

	<p>٢٥. انظر في المنظار حتى تتأكد من ظهور طرف عدة المرجع في العدسة ويمكنك تغيير وضع التغذية من تغذية مستمرة الى تغذية خطوة خطوة بالميكرون (يفضل اختيار وضع ١٠ μm (ميكرو متر) 10 حتى تتحرك العدة ببطيء تحت المنظار)</p>
	<p>٢٦. انظر ثانية في المنظار وحدد بدقة اتجاه المحور الذي تحتاج تحريكه لجعل طرف عدة المرجع يظهر في مركز المنظار سواء محور X أو محور Z.</p>
	<p>٢٧. استخدم العجلة اليدوية (الريموت) واضغط على زر (T) الموجود عليها وحرك يد العجلة حتى تتمركز صورة طرف عدة المرجع في مركز العدسة والذي تظهر بشكل معكوس في العدسة.</p> <p>+X -Z +Z -X</p> <p>ملحوظة: اضغط على مفاتيح المحاور الموجبة والسالبة حسب بعد طرف العدة عن المركز قبل تدوير يد العجلة</p>
	<p>٢٨. تأكد من تطابق طرف العدة على مركز عين العدسة والذي سيظهر بشكل معكوس في المنظار كما هو موضح بالشكل المقابل. ثم سجل ملاحظتك عن استعمال المنظار في جدول المشاهدات.</p>
<p>رابعا: تعريف الماكينة بالعدة وضبط صفر العدة</p>	
	<p>٢٩. قم بتحديد قيمة X و Z واللاتي تمثلان بعد صفر العدة N عن مركز الماكينة M. اضغط Machine لكي تظهر الإحداثيات على الشاشة كما هو مبين بالشكل سجل هذه القيم في جدول النتائج.</p>  <p>شكل رقم ١٦: احداثيات بعد نقطة طرف عدة المرجع عن نقطة صفر الماكينة</p>

 


٣٠. اضغط على زر Measure Tool الموجود اسفل شاشة الإحداثيات

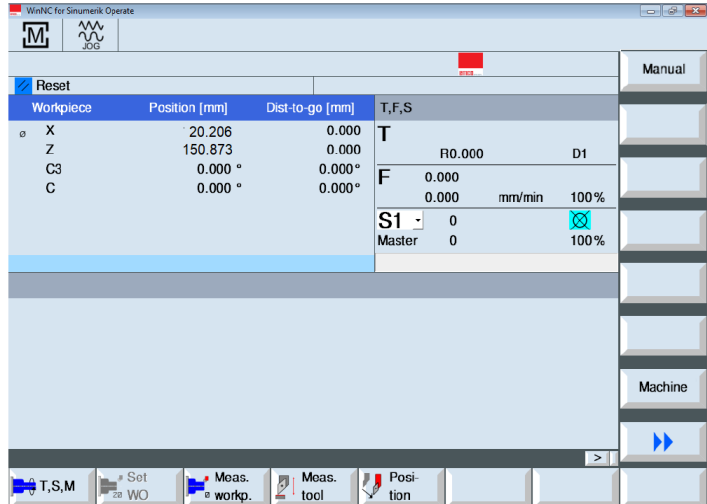

شكل رقم ١٧: شاشة قياس العدة

Manual

٣١. اختر مفتاح Manual الموجود على أعلى يمين شاشة قياس العدة لتظهر الشاشة التالية

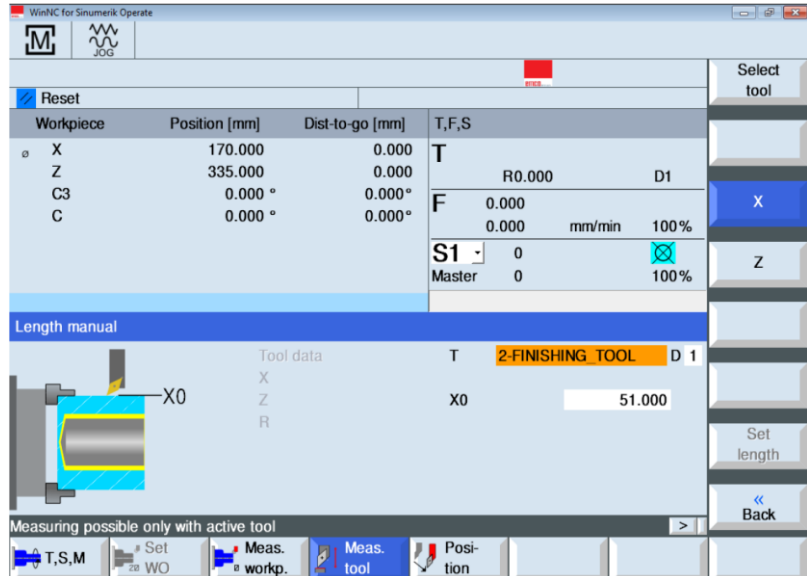


شكل رقم ١٨: شاشة ادخال أطوال العدة يدويا

٣٢. ضع مؤشر الماوس على حرف (T) ثم اضغط زر على زر Select tool الموجود اعلى يمين الشاشة، ستظهر الشاشة التالية

Loc.	Type	Tool name	D	Length X	Length Z	Radius		Loc. leng
1		ROUGHING_TOOL	1	0.000	0.000	0.000	93.0 ← 55	0.0
2		FINISHING_TOOL	1	0.000	0.000	0.000	93.0 → 55	0.0
3		PLUNGE CUTTER	1	0.000	0.000	0.000		0.0
4		THREADING_TOOL	1	0.000	0.000	0.000		
5		ROTARY_DRILL	1	0.000	0.000	0.000		
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
		CUTTER	1	0.000	0.000	0.000		0
		DRILL	1	0.000	0.000	0.000		0.0
		TAP	1	0.000	0.000	0.000		0.000
		STOP	1	0.000	0.000	0.000		

 
٣٣. اختر بمؤشر الماوس العدة المطلوب قياسها من قائمة أسماء العدد (مثلا يمكن اختيار العدة رقم ١ للخراطة الخشنة Roughing tool) بشرط ان يكون القلم الذي تم تركيبه سيستخدم للخراطة الخشنة أو مثلا يتم اختيار قلم قلاووظ خارجي (Threading tool) اذا كان القلم المركب على البرج في المكان المطلوب هو قلم قلوظه.



٣٤. اضغط زر In Manual الموجود اعلى يمين الشاشة لتأكيد اختيار العدة التي تم تحديدها في الخطوة السابقة.




٣٥. تحرك بالعدة المطلوب قياسها حتى يحدث تلامس مع محيط الشغلة ثم اضغط زر X لإدخال صفر العدة في محور X

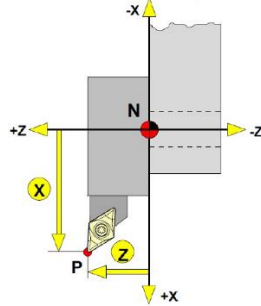

٣٦. ضع مؤشر الماوس على الخانة X0 المبينة بالشاشة التالية ثم ادخل قيمة صفر العدة (X = قطر الشغلة المعلوم) والتي تخبر الماكينة ان يتم قياس طرف العدة (P) بالنسبة الى صفر العدة (N).


٣٧. اضغط على زر Set Length لتأكيد عملية الإدخال

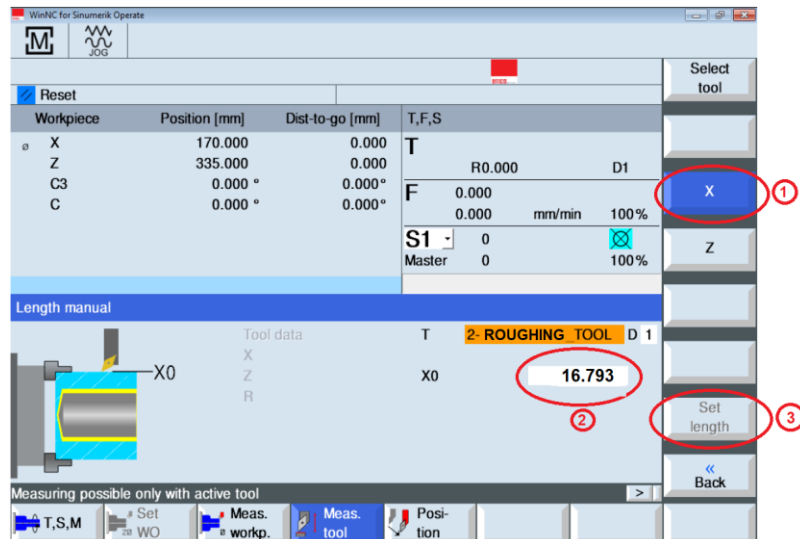

شكل رقم ١٩: شاشة ضبط طول العدة في محور X

٣٨. تحرك بالعدة وقم بعمل تلامس مع وجه الخامة
 ٣٩. اضغط زر Z لإدخال صفر عدة المرجع في اتجاه محور Z.
 ٤٠. ضع مؤشر الماوس على الخانة Z0 المبينة بالشاشة التالية ثم ادخل قيمة صفر العدة (Z = صفر) والتي تخبر الماكينة ان يتم قياس طرف العدة (P) بالنسبة الى صفر العدة (N).

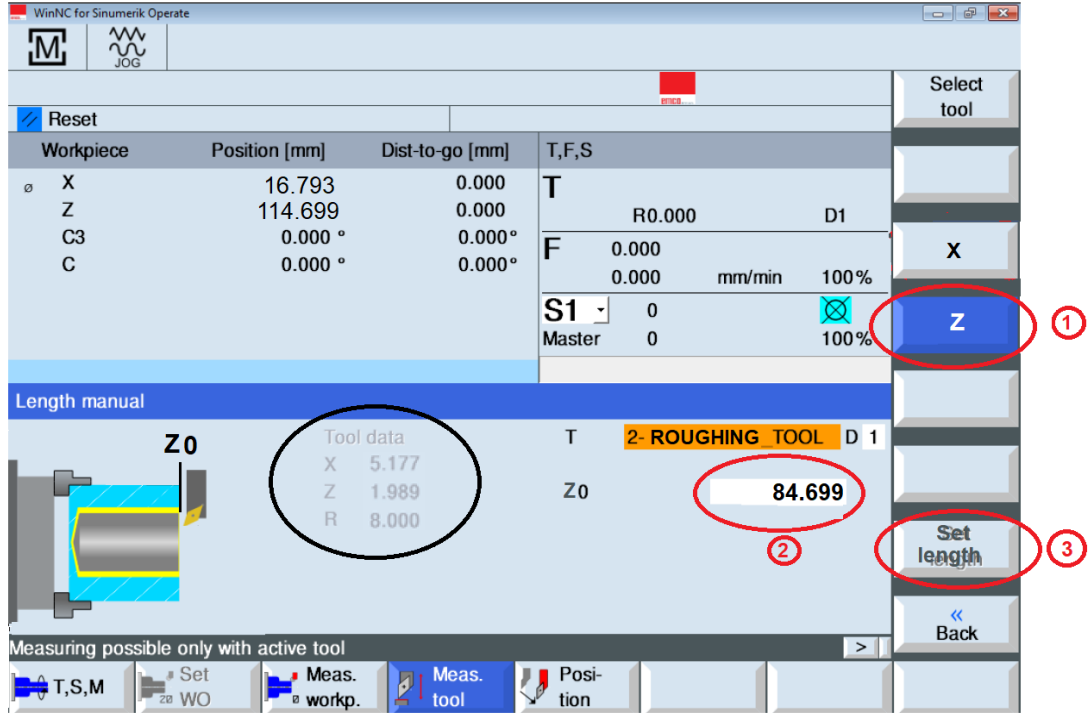


٤١. اضغط على زر Set Length لتأكيد الإدخال قيمة Z




شكل رقم ٢٠: شاشة ضبط طول العدة في محور Z

و بالوصول لهذه الخطوة يكون قد تم قياس العدة حيث يظهر في بيانات Tool data قيم X و Z ويتم تخزينها في البرنامج للاستخدامات اللاحقة.
ملحوظة: يمكن قياس باقي العدد المطلوب استخدامها على الماكينة بنفس الخطوات السابقة وتخزن قيمها على البرنامج

خامسا : إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC turning

	<p>٤٢. قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) الى نقطة أمان ٤٣. اضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٤٤. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٤٥. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>

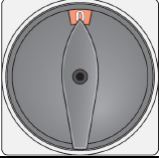	<p>٤٦. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربى عن الماكينة.</p>
<p>٤٧. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

جدول رقم ٢

تسجيل النواتج

قياس صفر العدة		رقم العدة
إحداثى Z	إحداثى X	
.....	T01
.....	T02
.....	T03
.....	T04
.....	T05

جدول رقم ٣: قيم النقاط التي تم قرائتها من على الشاشة

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند ادخال قيم موجبة أو قيم سالبة لأزاحه الإحداثيات عند العمل على المخرطة

CNC

.....

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معيار الأداء	تحقق		ملاحظات
		لا	نعم	
١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يحدد نقطة صفر العدة وأهمية قياس العدة C على المخارط CNC.			
٣	يتمكن من قياس العدة أو ترحيل صفر العدة بدلالة نقطة المقدمة للحد القاطع للعدة على المخرطة CNC.			
٤	ضبط واختيار اتجاه الحد القاطع للعدة عند التشغيل			
٥	يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية			
٦	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا			

جدول رقم ٤

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:

- التعرف على كيفية قياس العدة على المخرطة CNC
- التحكم في اختيار اتجاه الحد القاطع لعدة القطع عند التشغيل
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٠ دقائق:
- اختيار الحد القاطع لعدة القطع عند التشغيل على المخرطة CNC.
- تنفيذ ضبط وقياس العدة على المخرطة CNC.

ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift)

تدريب رقم	٢	الزمن	٢٤ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف

المقدرة على ترحيل/إزاحة صفر الماكينة (M) الى مكان مناسب على وجه الظرف أو على وجه الشغلة (W) بمعنى تحديد صفر الشغلة.

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افول العمل	قضيب اسطواناني من الحديد أو النحاس أو الألمنيوم
الآت قطع المخارط	أو من مادة الأرتيلون بأبعاد مناسبة


جدول رقم ٥

المعارف المرتبطة بالتدريب

إزاحة الصفر Zero-point offset لمخرطة CNC ماركة EMCO Turn


نظرا لوقوع نقطة صفر الماكينة M على الناحية الخلفية لمحور دوران ظرف المخرطة كما هو مبين في الشكل مما قد يصعب حسابات الحركة اذا تم اعتبار نقطة M كنقطة بداية تنسب اليها الأبعاد اثناء التشغيل. ولتجاوز هذا الوضع يستخدم ما يسمى ترحيل أو إزاحة نقطة الصفر Zero point offset، حيث يتم تحريك نظام المحاور وترحيل نقطة صفر الماكينة الى موضع مناسب داخل مساحة تشغيل الماكينة كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل. عند عمل البرنامج يمكن تعريف نقطة صفر واحدة عن طريق ادخال قيم إزاحة أو احداثيات نقطة صفر جديدة ليتم إزاحة نقطة صفر الماكينة M إلى نقطة صفر الشغلة W، حيث يتم العمل بها تلقائيا عند بداية تنفيذ البرنامج.

- يخزن في الكود G54 المسافة بين صفر الماكينة M وصفر الشغلة W والتي تمثل طول الخامة، وأيضا فائدة هذا الكود هو اعتماد حساب الأبعاد لقطعة الشغل من نقطة صفر الشغلة بدلا من نقطة صفر الماكينة عند تنفيذ برنامج القطع.

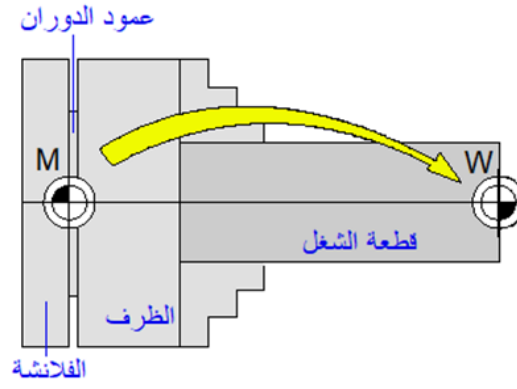


شكل رقم ٢١: ترحيل صفر الماكينة الى صفر الشغلة

نظام البرمجة بمخارط CNC يعرف الحركة في خطوط مستقيمة أو بشكل دائري، وترتبط الحركة الزاوية مرتبطة دائما بصفر المحور- "C-axis zero point" نقطة الأصل لنظام المحاور هي نقطة صفر الماكينة (M) بعد عمل برمجة لترحيل نقطة الصفر تصبح هي نقطة صفر الشغلة (W)

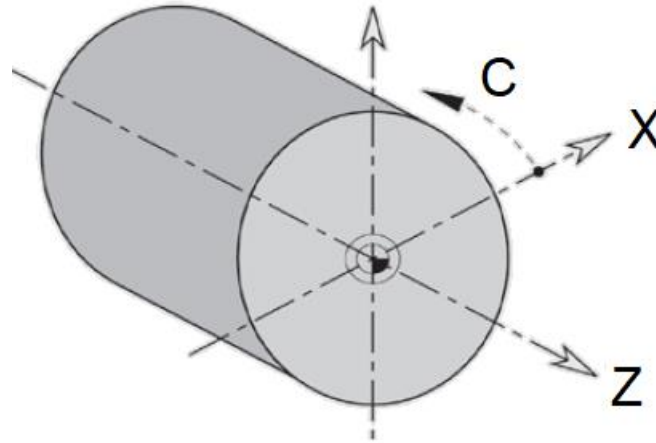

شكل رقم ٢٢: محاور الحركة على قطعة الشغل

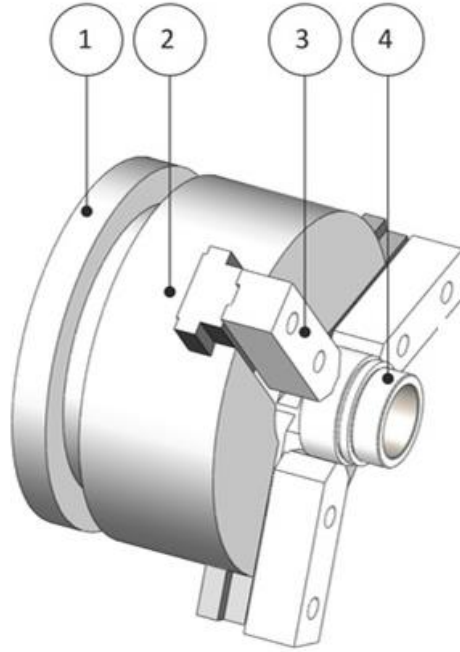

1- Spindle عمود الدوران 2- Chuck الظرف
3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل

شكل رقم ٢٣: مكونات ظرف تثبيت المشغولات

نظام الإحداثيات على الشغلة وعلى المخرطة:

يتم تحديد أنظمة الإحداثيات التالية في موضعين مختلفين: (انظر شكل ٩-١)

١. نظام إحداثيات على رسمة قطعة الشغل:

تتم كتابة نظام الإحداثيات على رسم الشغلة كما سيتم إدخالها في بيانات البرنامج، حيث تستخدم قيم موضع المحاور (مثلا $X=-20, Z=-10$) بالنسبة لنظام إحداثيات الرسمة.


٢. نظام الإحداثيات المحدد على المخرطة CNC

يتم إعداد نظام الإحداثيات على طاولة أداة الماكينة الفعلية. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق برمجة المسافة من الموضع الحالي للعدة tool إلى نقطة الصفر لإحداثيات النظام المقرر.

تتحرك أداة القطع طبقاً للإحداثيات المحددة على الماكينة والمنشأة في برنامج الأوامر بالنسبة للإحداثيات الموقعة على رسم الجزء المراد تشغيله من أجل للحصول على الشكل المرسوم. لذلك من أجل تشغيل قطعة الشغلة كما هو محدد على الرسم، يجب ضبط نظامي الإحداثيات ليكونوا عند نفس الموضع.


يبين الشكل التالي العلاقة بين إحداثيات قطعة الشغل على الرسم وإحداثياتها عند التنفيذ على المخرطة

CNC

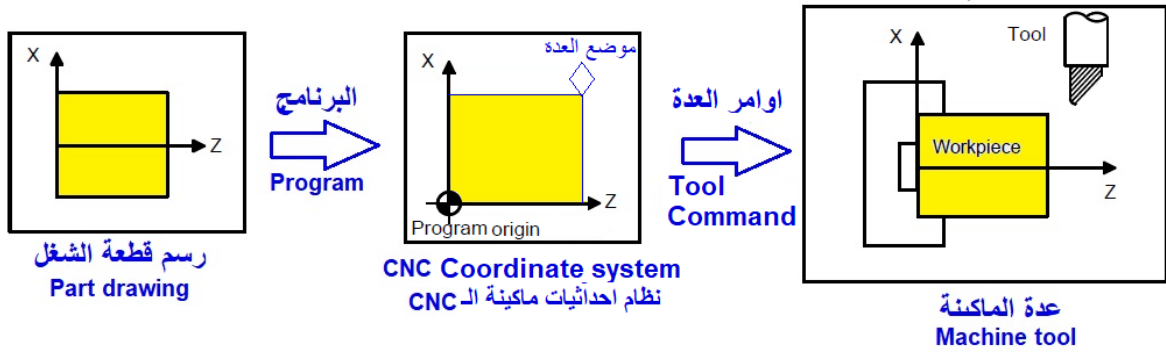


شكل رقم ٢٤: العلاقة بين احداثيات الرسم والماكينة

مثال: عند ضبط نظام الإحداثيات لكل من قطعة الشغلة وللمخرطة الـ CNC ليكونوا عند نفس الموضع، في هذه الحالة يجب ضبط مركز برنامج التشغيل على حافة وجه ظرف المخرطة.
أولاً: عند ضبط صفر الإحداثيات عند حافة ظرف المخرطة

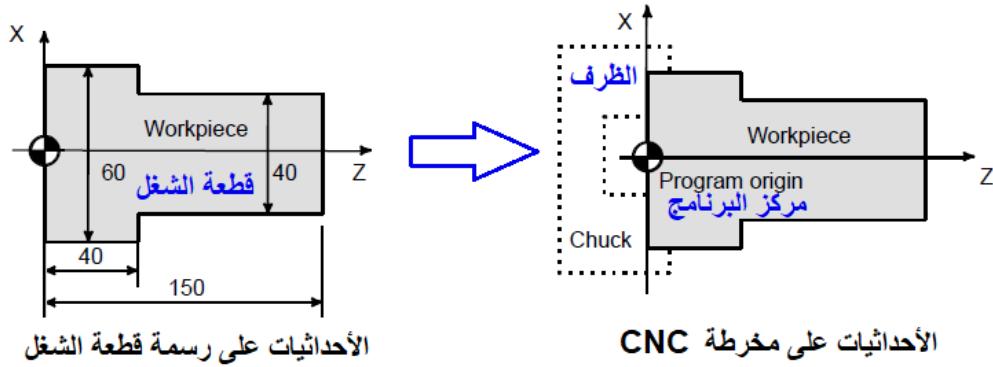

شكل رقم ٢٥: ضبط صفر الإحداثيات عند حافة ظرف المخرطة

ثانياً: عند ضبط صفر الإحداثيات عند حافة قطعة الشغل

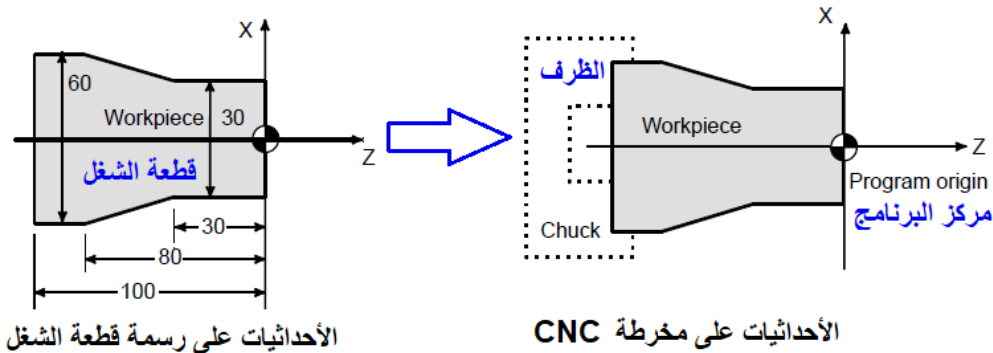

شكل رقم ٢٦: ضبط صفر الإحداثيات عند حافة الشغلة

يستخدم الكود G53 X.. Z في المخرطة CNC ماركة Emco ليتم اختيار نظام الإحداثيات .Selecting the machine coordinates system.



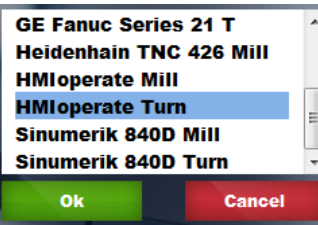
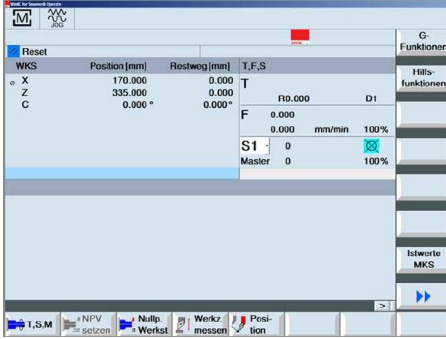
يجب استخدام G53 بالنظام المطلق للمحاور، ويتم تجاهل كود G53 في النظام النسبي للمحاور عند إزاحة نقطة صفر الماكينة M إلى نقطة صفر الشغلة W.










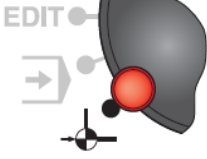


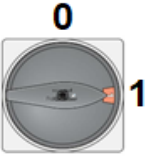يستخدم الكود T0 (الغاء ترحيل المعدة) والذي لا يجب ان يكون في نفس البلوك مع

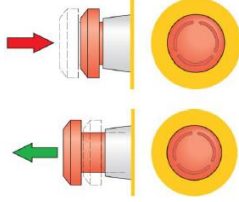G53




خطوات تنفيذ التدريب

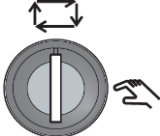١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بمعمل الـ CNC.	
٢. افتح خط الهواء الخارج من الكمبيوتر للماكينة وتأكد من ان قيمة الضغط المقروءة هي ٦ بار	
أولاً: تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC	
	٣. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1) لتوصيل التيار الكهربائي للماكينة.
	٤. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة ملحوظة: في حالة ضبط كلمة سر Password اضغط على الأزرار (ALT+CTRL+DEL) معا لإدخال كلمة السر
	٥. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخارط باستخدام الماوس مثل HMI Operate Turn الخاص بسينوميك Sinumerik
٦. سيتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية لنظام التحكم (Sinumerik)	
	
شكل رقم ٢٧: القيم الحالية لـ X و Z على شاشة بدء التشغيل لنظام Sinumerik	

	<p>٧. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
 <p>RESET</p>	<p>٨. اضغط على مفتاح إعادة الضبط RESET لجعل وحدة التحكم NC متزامنة مع الماكينة ولتتم حذف جميع مخازن العمل المؤقتة وتهيئة نظام التحكم ليكون في الوضع الافتراضي وجاهز لتسلسل برنامج جديد.</p>
 	<p>٩. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل.</p>
	<p>١٠. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لمدة ثانية واحدة كي يتم تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة وتوصيل التيار الكهربائي للأجزاء الكهربائية للماكينة.</p>
<p>ثانياً: ضبط وضع المرجع reference لمكونات الماكينة قبل التشغيل</p>	
<p>يجب اللجوء لوضع النقطة المرجعية reference point في كل مرة عند بداية يوم التشغيل أو في حالة التوقف الطارئ للماكينة باستخدام زر EMERGENCY STOP أو عندما تتوقف للماكينة أوتوماتيكياً عند حدوث تصادم وذلك لمعايرة نظام القياس بالماكينة. ويستخدم هذا الوضع ليقوم نظام التحكم بحساب المسافة بدقة بين نقطة صفر الماكينة M والنقطة المرجعية لمتثبت العدة N أو T من جديد.</p>	
	<p>١١. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key). أو عن طريق مفتاح غلق الباب .</p>
	<p>١٢. اختر الوضع الأتوماتيكي عن طريق إدارة المفتاح المركب بهذا المتحكم.</p>
	<p>١٣. لف بكرة التغذية لتزيد معدل التغذية باستخدام المفتاح الدوار لتغيير قيمة التغذية (مثلاً اختر ٨٠) سيتم عرض قيمة التغذية المحددة F بـ % على الشاشة.</p>
	<p>١٤. حرك بكرة اوضاع التشغيل على وضع  النقطة المرجعي Reference. ثم اضغط على مفتاح ضبط المرجعية أوتوماتيكياً  لثم ضبط مرجعية المحاور بالتوالي وبعد ذلك تضبط مرجعية برج العدة Tool changer أوتوماتيكياً. شاهد تحرك برج العدة ليلا مس</p>

الحساسات وستظهر قيمة X و Z على الشاشة والتي تبين بعد برج العدة عن نقطة المرجع وبالتالي تكون أجزاء الماكينة المتحركة قد تعرفت على موضعها عند بداية التشغيل.
ملحوظة: يمكن تجاهل الخطوات (١١ الى ١٣) اذا طلب المدرب ذلك وكانت اوضاع الماكينة مضبوطة.

ثالثاً: قياس طول الشغلة وتركيبها

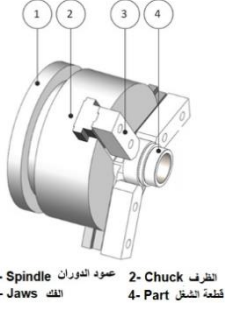


١٥. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات ابعاد مناسبة ليتم تثبيتها على الطرف افترض ان طول الشغلة المقاس = ٦٠ مم وقطر الشغلة هو (29.425 مم)



شكل رقم ٢٨: خامة قطعة الشغل

ملحوظة: طول الخام = طول المنتج النهائي + الجزء المزال لتسوية السطح (من ٠,٥ الى ٢مم) + ١٤ مم تثبيت داخل الطرف + مسافة أمان بقيمة ١٠ مم

اضغط مره للفتح

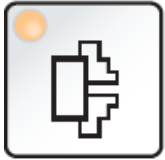








و اضغط ثانية للربط

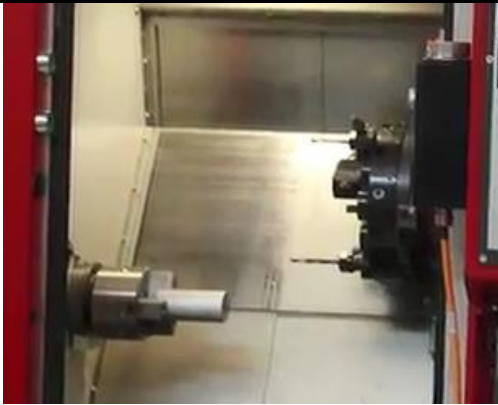

١٦. ضع الشغلة امام فتحة الطرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.



شكل رقم ٢٩: تثبيت الشغلة بالطرف


	 <p>شكل رقم ٣٠: الشغلة بعد التثبيت في الظرف</p> <p>ملحوظة: يمكن قياس الجزء الظاهر من الشغلة بعد تركيبها في الظرف باستخدام قدمة ذات ورائية للتحقق من طولها الحقيقي وذلك لتفادي تصادم القلم بالشغلة.</p>
	<p>١٧. اغلق باب المخرطة بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key). أو</p>  <p>عن طريق مفتاح غلق الباب</p> <p>ملحوظة: يمكن اهمال هذه الخطوة والعمل وباب الماكينة مفتوح في حالة الضبط النصف اتوماتيكي/يدوي.</p>
<p>رابعا: استدعاء مكان خالي على برج العدة في وضع التشغيل وملامسة الشغلة</p>	
	<p>١٨. اختر وضع تشغيل (نصف اتوماتيكي/يدوي)  من المفاتيح متعدد الأنظمة، ليتم إدخال البلوكات يدويا عن طريق لوحة التحكم أو اضغط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل اليدوي HAND</p> <p>ملحوظة: باستخدام الوضع اليدوي، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>
	<p>١٩. قم باستدعاء جيب عدة فارغ بالضغط على زر تدوير برج العدة حتى يظهر امامك المكان الذي تريد تركيب العدة به.</p> <p>٢٠. بأن تكتب مثلا T9 (مكان خالي من العدة)</p> <p>ملحوظة: يوجد ١٢ مكان لتركيب العدد بالمخارط ماركة EMCO والموضع رقم ١٢ محجوز عادة لعدة المرجع (3D probe)</p> <p>- إذا تم تفعيل زر "AUX ON" في نفس الوقت، سيعود للخلف بموضع/حركة واحدة  + </p>

  	<p>٢١. يتم الضغط على مفتاح بدء دورة القطع في نظام فانوك أو مفتاح AUX سينوميرك أو اضغط على  لتشغيل البرنامج في نظام فاجور</p>								
	<p>٢٢. اضغط على مفتاح JOG لتحريك المحاور الخطية Z، X يدويا</p>								
   	<p>٢٣. اضغط مفاتيح تحريك المحاور و  و  لتحريك منزلقة برج العدة، بحذر حتى يلامس سطح الجيب (المحطة) الفارغ ببرج العدة مع وجه الشغلة.</p> <p>- او يمكنك تفعيل جهاز الريموت بالضغط على زر  وتحريك برج العدة باستخدامه.</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Reset</th> </tr> <tr> <th>Workpiece</th> <th>Position [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>170.000</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>335.000</td> </tr> </tbody> </table>	Reset		Workpiece	Position [mm]	X	170.000	Z	335.000	<p>٢٤. سجل القيمة الظاهرة لمحور Z في وضع التلامس من على الشاشة الرئيسية في وضع  machine</p>
Reset									
Workpiece	Position [mm]								
X	170.000								
Z	335.000								
	  <p>ملحوظة: يمكن استخدام ورقة أو فيلر Filler للتأكد من الملامسة. يجب الحظر من اصطدام ايه عدة مركبة ببرج العدة مع الظرف عند تحريك البرج ليلامس الشغلة.</p>								

١- ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) بدون تركيب عدة



٢٥. اختر وضع اختيار القائمة Menu select من لوحة المفاتيح أو ضع مؤشر الفأرة على الشريط السفلي للشاشة الرئيسية، ثم اضغط على الزر الأيمن للفأرة سوف تظهر الشاشة التالية

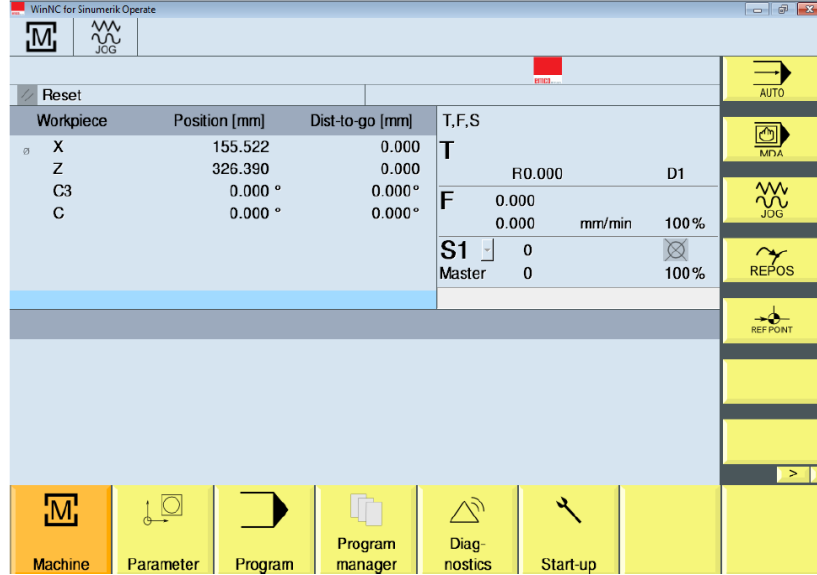


شكل رقم ٣١: شاشة اختيار قوائم التشغيل والإعدادات



Parameter

 ٢٦. اختر زر Parameter من اسفل يسار الشاشة



Work offset

٢٧. اختر زر ترحيل صفر الشغلة Work offset لتظهر الشاشة التالية



شكل رقم ٣٢: شاشة ترحيل صفر الشغلة

Workpiece	Position [mm]
X	170.000
Z	335.000



٢٨. تحرك بالمؤشر الى مكان إدخال قيمة Z في السطر الخاص بالكود G54 وانقر بالماوس فوقه لتفعيله، سجل القيمة الظاهرة لمحور Z في وضع التلامس من على الشاشة الرئيسية في صفحة **M** وفي وضع jog ثم اضغط **input**

Work offset - G54 ... G599 [mm]		X	Z
G54		0.000	107.000
Fine		0.000	0.000




Machine

ملحوظة توجد طريقة أخرى لتنفيذ ترحيل صفر الماكينة (اليا) كالآتي: في الخطوة ٢٢ اختر machine من اسفل يسار الشاشة بدلا من parameter

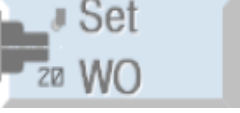	<p>في الخطوة ٢٣ قم بعمل تلامس مع وجه الخامة ثم اختر Set Wo من أسفل الشاشة ثم اختر Z=0 من الخيارات الموجودة بيمين الشاشة ملحوظة في حالة ان اختيار set wo غير نشط انتقل لوضع MDA واكتب G54 ثم اضغط زر Cycle start وسيتم تنشيط الاختيار</p>
	<p>٢٩. بعد الانتهاء من تحديد صفر الشغلة، اضغط على +Z لإبعاد برج العدة عن سطح الشغلة في اتجاه محور Z</p>

٢- ترحيل صفر الماكينة (قياس الشغلة Work shift) باستخدام عدة مقاسة

يتلخص تحديد صفر الشغلة في تحديد احداثي محور Z فقط، حيث يتم تحريك قلم الخراطة حتى يلامس سطح الشغلة وبالتالي تكون هي نقطة صفر الشغلة ووضع (Z=0) أما اذا كان سطح الشغلة غير مستوى فيتم اخذ قيمة تسوية السطح في الاعتبار مثلا تسوية بقيمة ٢ مم فتكون قيمة (Z=2) في الطريقة الأتوماتيكية مع تركيب عدة

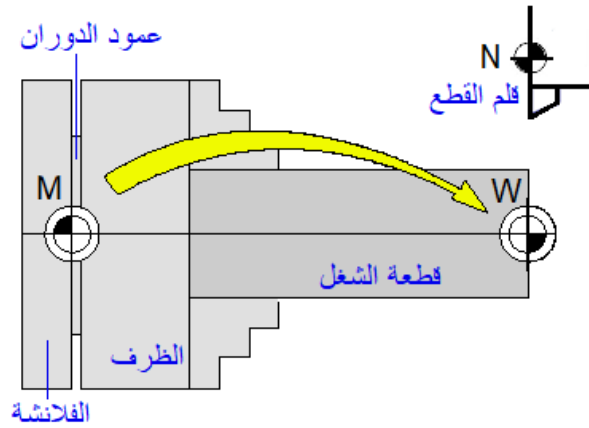


شكل رقم ٣٣: ترحيل صفر الماكينة الى صفر الشغلة بوجود عدة القطع

عملية القياس





٣٠. اختر وضع اختبار القائمة من لوحة المفاتيح أو ضع مؤشر الفأرة على الشريط السفلي للشاشة الرئيسية، ثم اضغط على الزر الأيمن للفأرة سوف تظهر الشاشة التالية

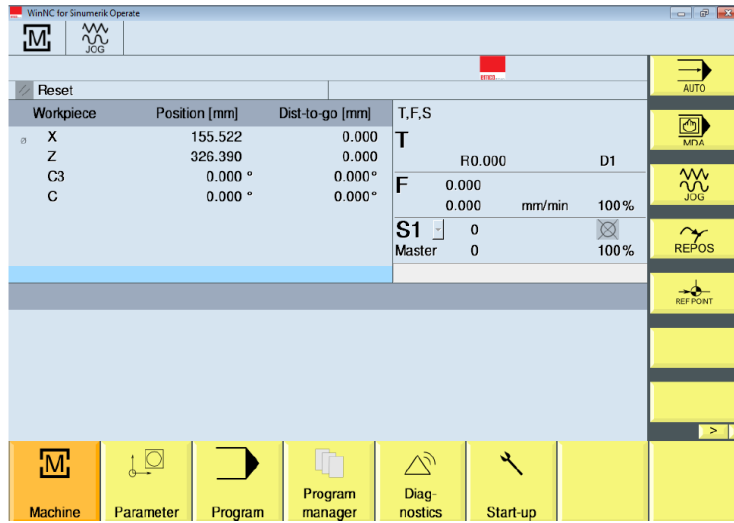

شكل رقم ٣٤: شاشة اختيار قوائم التشغيل والإعدادات




 
٣١. اضغط machine من لوحة تحكم الماكينة ستظهر الشاشة التالية

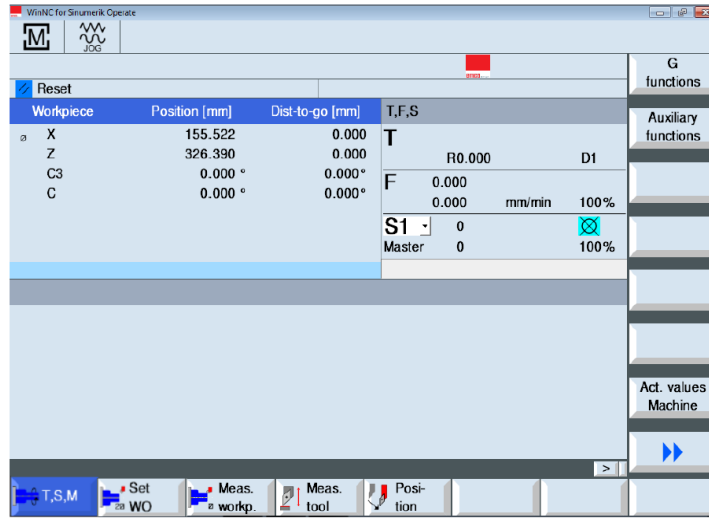

٣٢. اختر منها زر اختيار اسم العدة والسرعة واتجاه دوران الظرف

 لتظهر الشاشة التالية





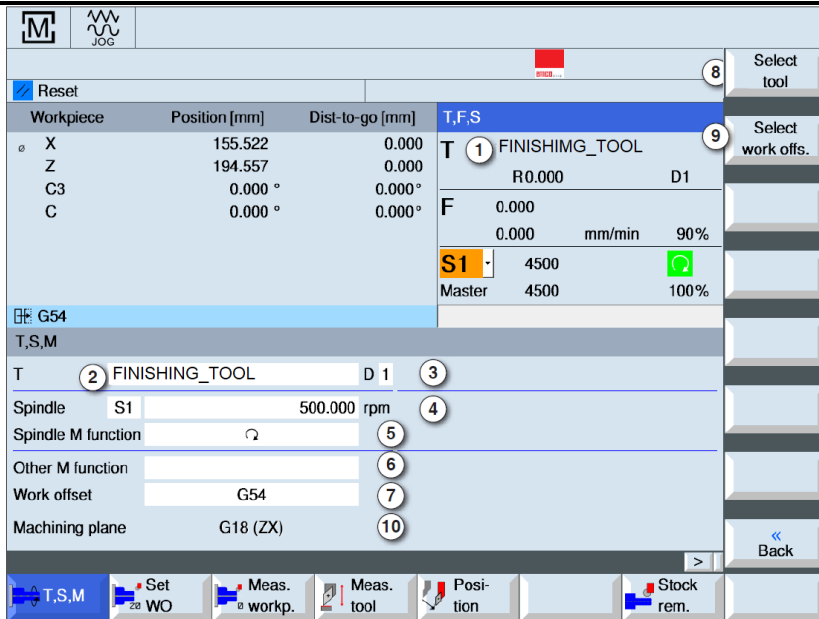



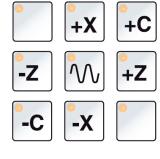


٦- ادخال اختياري لوظائف إضافية للكود M Input option for additional M- functions	١- اسم العدة Tool name
٧- اختيار نقطة ترحيل صفر Zero point offset selection	٢- رقم موضع عدة القطع Current tool place number
٨- زر اختيار قوائم عدة القطع Softkey to switch to the tool list	٣- رقم القطع لعدة القطع Current tool cutting number
٩- زر قائمة نقاط ترحيل الصفر Softkey to switch to the table for zero point offsets	٤- سرعة الظرف Spindle speed
١٠- زر حركة التغذية Infeed movements are made at right angles to the machining plane	٥- اتجاه دوران الظرف Spindle direction of rotation (M3, M4, M5, SPOS)

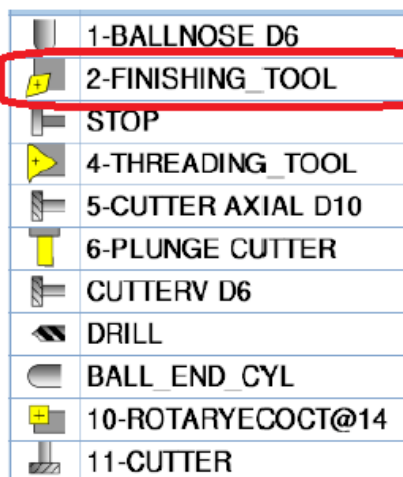


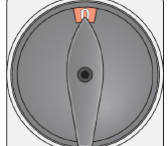
Select
tool

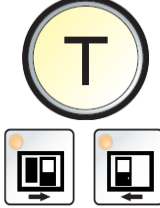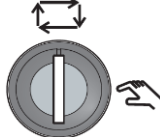٣٣. انقر بالماوس على خانة اسم العدة ثم زر اختيار العدة Select tool،
لتظهر القائمة التالية، ثم اختر منها FINISHING_TOOL قلم تسوية



<p>خانة رقم ٤</p>	<p>٣٤. انقر بالماوس على خانة سرعة دوران الظرف Spindle S1 وادخل رقم مناسب لسرعة الدوران (مثلا ٥٠٠ لفة/دقيقه)</p>
<p>خانة رقم ٥</p>	<p>٣٥. انقر بالماوس على خانة اتجاه دوران الظرف وادخل عكس عقارب الساعة Clockwise direction ملحوظة: يجب ان يكون اتجاه عكس وضع القلم</p>
<p>خانة رقم ٧</p>	<p>٣٦. انقر بالماوس على خانة ترحيل الشغلة Work offset لكي يتم حجز G54 لتخزين صفر الشغلة واعتماد قياس الأبعاد من النقطة W، حيث ان G54 هي المخزن المسجل في رأس البرنامج Program Header الذي يخزن المسافة بين صفر الماكينة وصفر الشغلة ليتم اعتبار صفر الشغلة هو الفعال عند تنفيذ عمليات التشغيل. ملحوظة: عند قياس قطعة أخرى يمكن اختيار G55 لحجز صفر الشغلة للقطعة الثانية</p>
	<p>٣٧. اغلق الباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) مع مفتاح غلق الباب لتأمين خروج المشغل من كابينة التشغيل.</p>
	<p>٣٨. اختر الوضع الأتوماتيكي عن طريق إدارة المفتاح المركب بهذا المتحكم.</p>
	<p>٣٩. تأكد من ان تفعيل وضع التشغيل بالضغط على مفتاح Machine اضبط حركة برج العدة على وضع حركة مستمرة</p>
	<p>٤٠. لف بكرة التغذية لتزيد معدل التغذية باستخدام المفتاح الدوار لتغيير قيمة التغذية (مثلا اختر ١٠٠).</p>
	<p>٤١. اضغط على زر بدء تشغيل عمود الدوران Spindle Start من لوحة تحكم الماكينة ليتم بدء اختيار عدة لقطع ودوران قطعة الشغل في نفس الوقت</p>
	<p>٤٢. ابدء بتقريب قلم القطع من سطح الشغلة بالضغط على زر -Z ليتحرك برج العدة في اتجاه الشغلة ويمكن تقليل التغذية عند الاقتراب من وجهة الشغلة، يتم التحرك حتى يحدث التلامس بين قلم القطع وسطح الشغلة.</p>

	<p>٤٣. اختر من اسفل الشاشة زر قياس الشغلة</p>
<p>Work Offset G54 Z0 0.000</p>	<p>٤٤. سجل القيمة (صفر) امام خانة Z0 في المخزن G54</p>  <p>ملحوظة: يمكن ضبط قيمة Z0 برقم غير الصفر مثلا ١ ملي والذي يفترض انه سيتم ازالته من وجه الشغلة لتسويتها بتحريك المحاور نصف أليا مع متابعة قيمه الإحداثيات الظاهرة على الشاشة حتى لا تتجاوز الـ ١مم</p>

<p>إيقاف تشغيل المخرطة المبرمجة بالحاسب CNC lathe</p>	
	<p>٤٥. قم بإرجاع العدة (وجه محور الدوران) الى نقطة أمان لبداية اغلاق الماكينة بشكل آمن.</p> <p>٤٦. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٤٧. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٤٨. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٤٩. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل لتيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٥٠. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

جدول رقم ٦

تسجيل النواتج

م	١	٢	٣	٤	٥
Z

جدول رقم ٧: قيم النقاط التي تم قرائتها من على الشاشة

المشاهدات

قم بتسجيل ما تشاهده عند تنفيذ خطوات تحديد صفر الشغلة على المخرطة CNC

.....

.....

 

 


.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

م	معيار الأداء	تحقق		ملاحظات
		نعم	لا	
١	تطبيق إجراءات السلامة المهنية.			
٢	يحدد على كل النقاط المرجعية على المخارط CNC.			
٣	يحدد نقاط الصفر المختلفة لماكينات المخارط الـ CNC وتحديد العلاقة بين كل منها.			
٤	ينفذ وضع الحركة اليدوي باستعمال الوضع  ويتحكم في اتجاه الحركة بإدخال قيم احداثيات موجبة باستخدام مفاتيح  و  و قيم احداثيات سالبة  و  .			
٥	ترحيل/إزاحة صفر الماكينة (M) الى مكان مناسب على وجه الظرف أو على وجه الشغلة (W).			
٦	يرجع الماكينة الى حالتها الأصلية			
٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا			

جدول رقم ٨

توقيع المدرب


الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب بالتالي:


- ترحيل صفر الشغلة على احداثيات الحركة في المخرطة CNC
- التحكم في اتجاه الحركة المخرطة CNC
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٠ دقائق:
- يضبط صفر الشغلة ويحدد اتجاهات محاور الحركة على للمخارط CNC وتطبيق قاعدة اليد اليمنى المخرطة CNC بشكل سليم.

تمرين جامع للمهارات

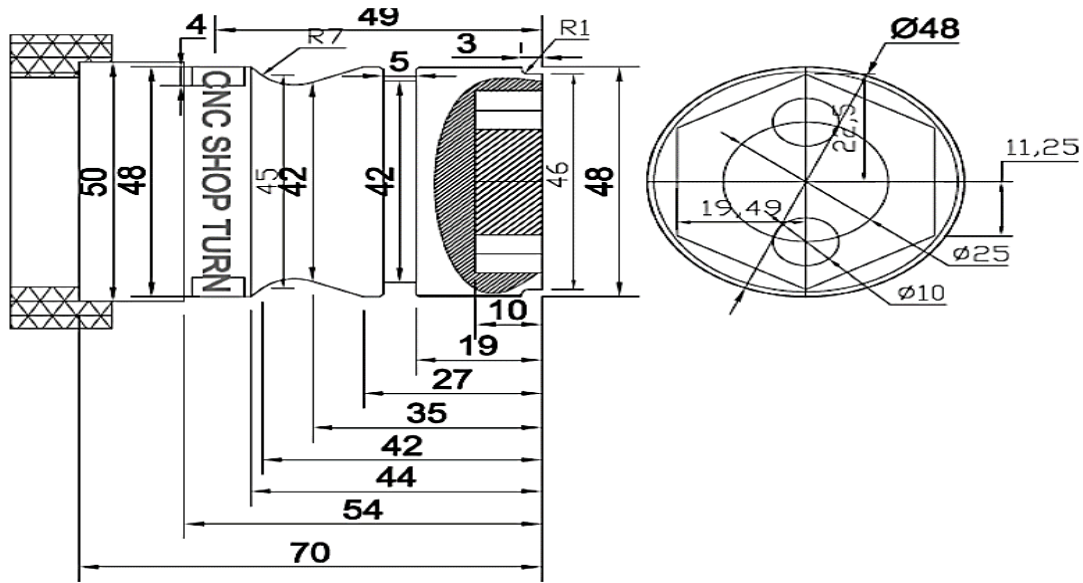

شكل رقم ٣٥

سوف نتعرف من خلال التدريبات القادمة على كافة المهارات الخاصة بالخراطة بكنترول سينومريك وقد تم تجميع هذه المهارات بالمنتج التالي:




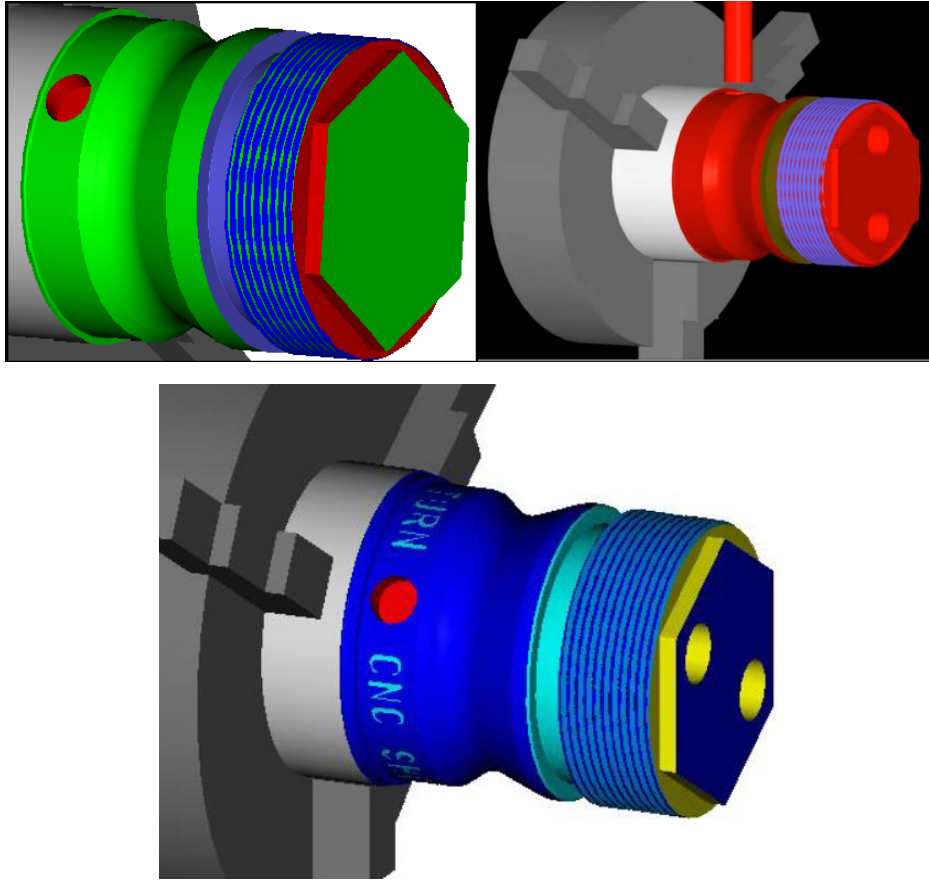


شكل رقم ٣٦

في التمرين الموضح امامك العديد من العمليات والمهارات والتي تتم من خلال دورات القطع المختلفة وسنقوم بشرحها وتنفيذها بشكل متدرج ومفصل من خلال عدة تمارين تكمل بعضها الى ان نصل الى تنفيذ المنتج الموضح بالكامل.

تسلسل عمليات تشغيل المنتج

	<p>١- تسوية وجهية بمقدار ٥. مم باستخدام عدة التشطيب (المتاحة على الماكينة)</p>	
	<p>٢- خراطة خارجية استقرار وتخشين باستخدام العدة السابقة</p>	
	<p>٣- خراطة خارجية تشطيب وتنعيم باستخدام العدة السابقة</p>	

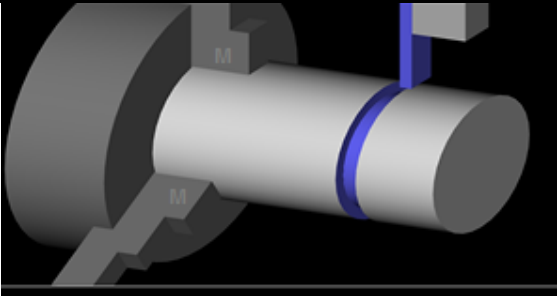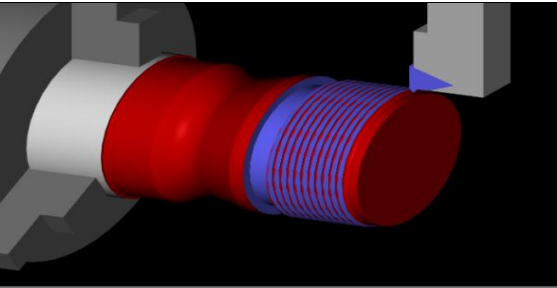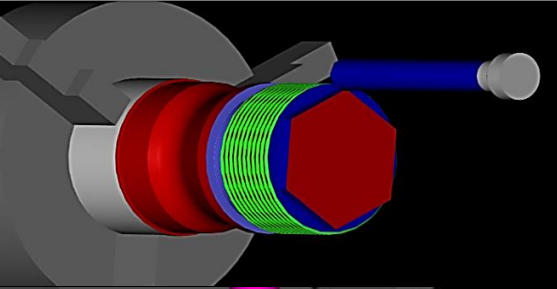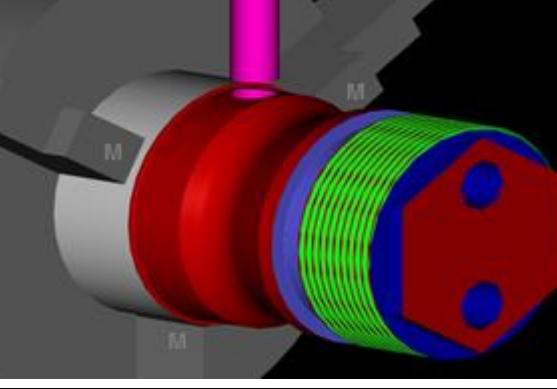	<p>-٤ خراطة وعمل التجويف والقناة</p>	
	<p>-٥ خراطة وعمل القلاووظ</p>	
	<p>-٦ تشغيل المضلع (الشكل المسدس) في وجه الشغلة بمساعدة المحور الاضافي (المحور الثالث C)</p>	
	<p>-٧ تشغيل الثقوب الرأسية والافقية في المحور الاضافي (المحور الثالث C)</p>	

جدول رقم ٩

دورة التسوية الوجهية (Facing Cycle)

٧٢ ساعة	الزمن	٣	تدريب رقم
---------	-------	---	-----------


أهداف

أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة التسوية الوجهية

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افروول العمل	خامة قطر ١٥ مم * طول ٧٠ مم
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ١٠

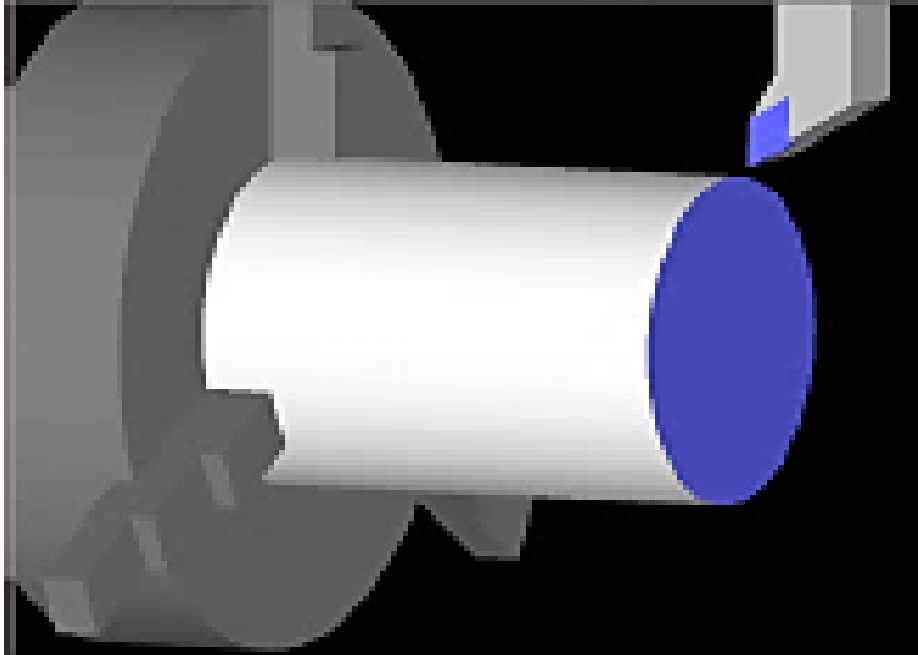

شكل رقم ٣٧


المعارف المرتبطة بالتدريب

خطوات انشاء برنامج جديد على الفريزة المبرمجة بالحاسب Creating a Shop Turn program

يتم انشاء برنامج جديد لكل قطعة شغل جديدة يراد تشغيلها على الماكينة، يحتوي البرنامج على الخطوات التفصيلية التي يجب تنفيذها لإنتاج الشغلة. عند عمل برنامج جديد، يتم انشاء رأس البرنامج program header ونهايته program end أوتوماتيكيا. يمكن انشاء برنامج للفريزة Shop Turn programs لشغلة جديدة أو تحت مجلد "Part programs"



المسافة الأمانة (SC) Safety distance

لتجنب اصطدام عدة القطع مع الشغلة اثناء تنفيذ دورة القطع، يجب تعريف نقطة الاقتراب والتي تصل اليها عدة القطع قبل بداية تنفيذ دورة القطع. وتبين المسافة الأمانة (SC) موضع اقتراب العدة بالنسبة الى نقطة بداية الدورة التي تعرف بالحداثيين (X0 and Z0)

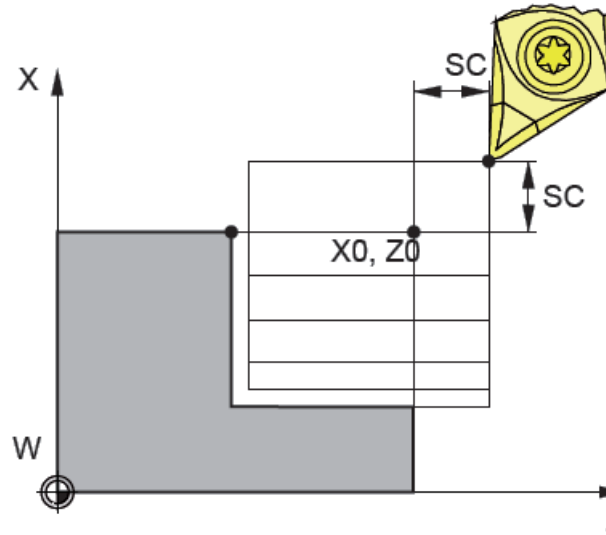


شكل رقم ٣٨: المسافة الأمانة من نقطة بداية الدورة


خطوات تنفيذ التدريب

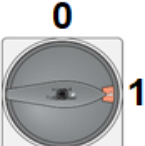	١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الـ C.N.C
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1).
	٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة

4. اختر نظام البرمجة المطلوب المخرطة باستخدام الماوس مثلا نظام HMI Operate Turn الخاص بسينومريك ثم اضغط OK.

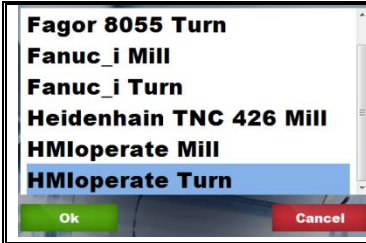

5. انتظر حتى يتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية لنظام Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)

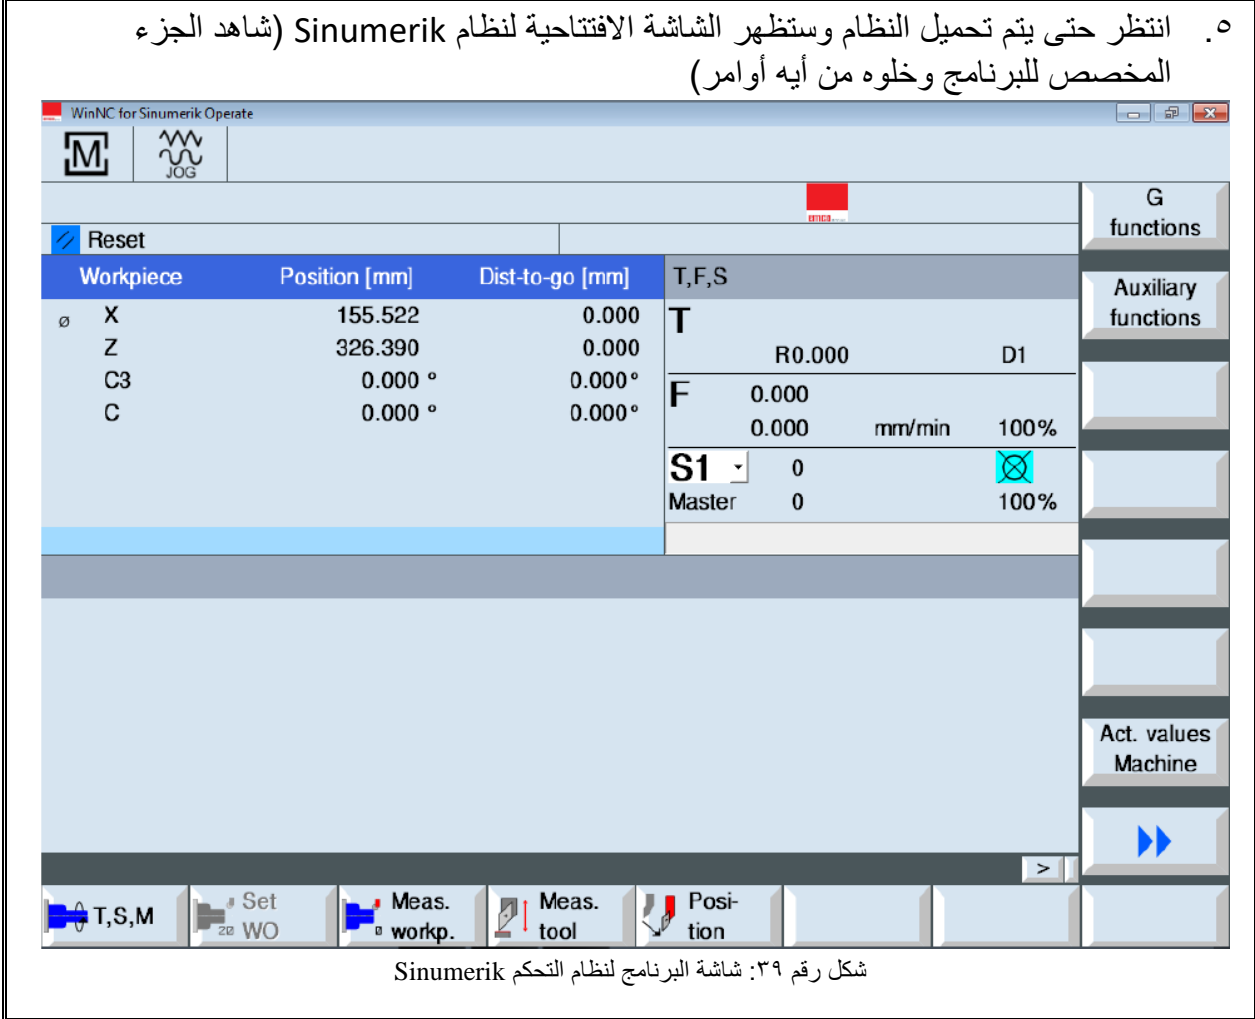


شكل رقم ٣٩: شاشة البرنامج لنظام التحكم Sinumerik



ضبط وضع التشغيل

6. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.

7. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل.

ملحوظة: يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح اخر وذلك لضمان ان المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.

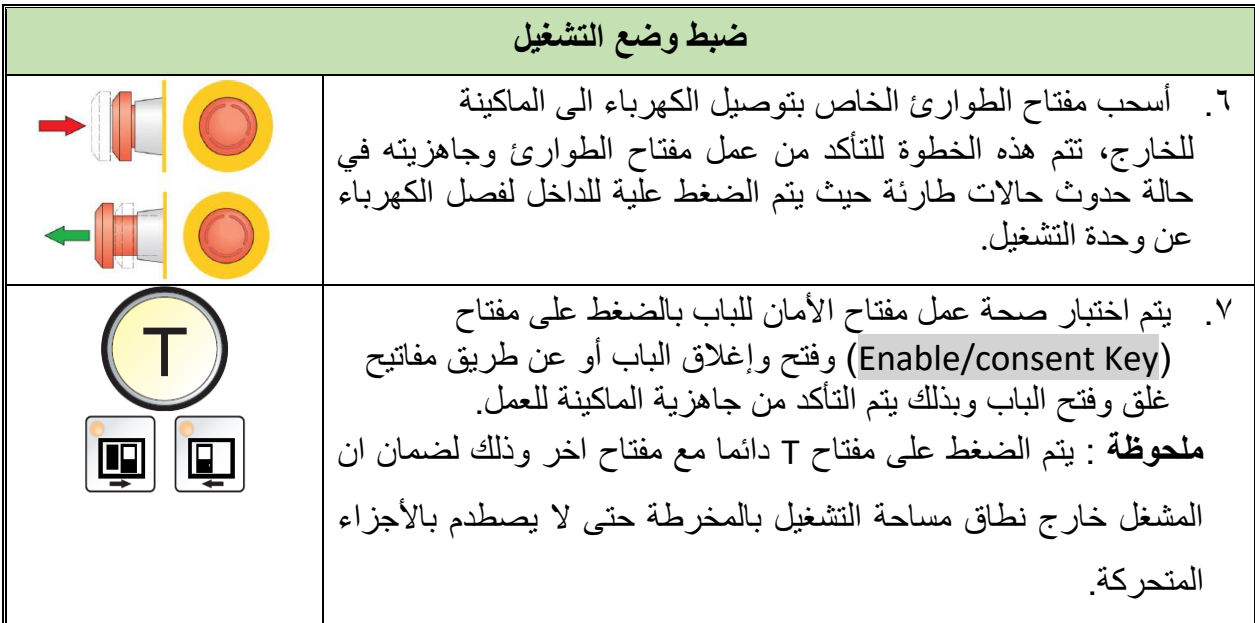

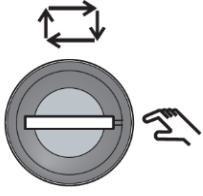	<p>٨. اضغط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/ اليدوي HAND أو اضغط على مفتاح MDA ملحوظة: باستخدام هذا الوضع، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحاً.</p>
	<p>٩. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لتشغيل محرك الماكينة وتشغيل دورة الزيت المسئولة عن تحريك الأجزاء والتزييت.</p>


تركيب الشغلة

 <p>1- Spindle عود الدوران 2- Chuck الظرف 3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل</p>	<p>١٠. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس ذات ابعاد معلومة مثلاً قطر (٥١مم) وطول ٧٠ مم ليتم تثبيتها على الظرف</p>  <p>شكل رقم ٤٠: خامة قطعة الشغل</p>
<p>اضغط مره للفتح</p>  <p>و اضغط ثانية للربط</p> 	<p>١١. ضع الشغلة امام فتحة الظرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.</p>  <p>شكل رقم ٤١: تثبيت الشغلة بالظرف</p>
	 <p>شكل رقم ٤٢: الشغلة بعد التثبيت في الظرف</p>

إنشاء برنامج جديد




١٢. اختر مدير البرامج

١٣. اختر مكان التخزين  وضع مؤشر على مجلد "Part programs" أو تحت مجلد "Work pieces" للشغلة التي تريد ان تنشئ لها لبرنامج.




١٤. أفتح مفتاح برنامج جديد بالضغط على **New** ومفتاح **ShopTurn**.
١٥. ستظهر شاشة برنامج تشغيل جديد، قم بإخال اسم البرنامج "يجب ان يكون اسم البرنامج بحد اقصى ٢٨ حرف" (مثلا: SHOPTURNDINALSHAFT في المجلد الفرعي SHOPTURN الموجود

بالمجلد الرئيسي (Workpiece) ثم اضغط  ستفتح شاشة برنامج جديد

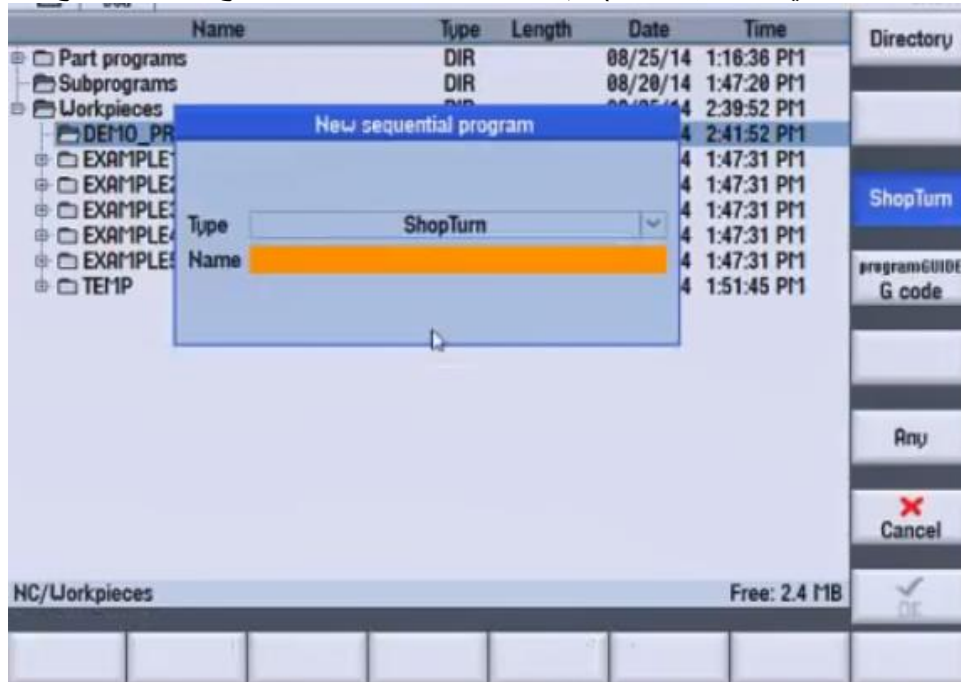

ملحوظة: اذا كان الاسم موجود من قبل ستظهر رسالة تحذير


١٦. ادخل بيانات رأس البرنامج Program header Fill out program header

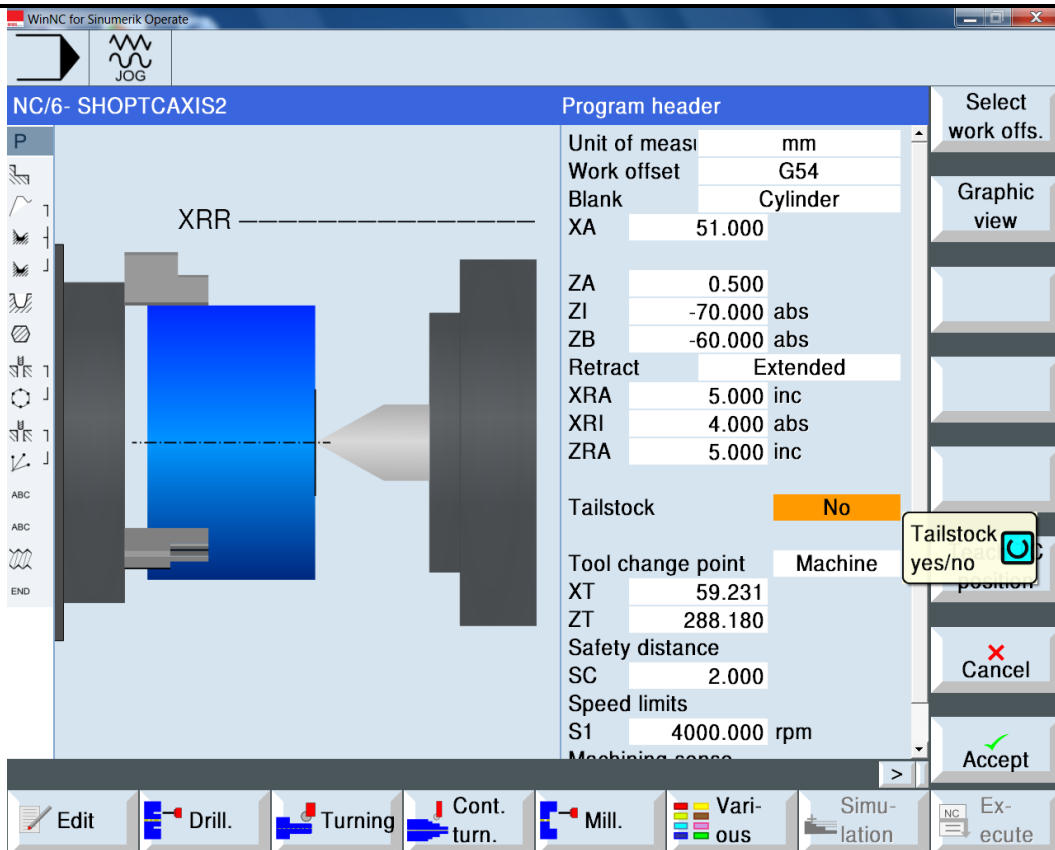

١٧. اختر مكان تخزين صفر الشغلة Select zero point offsets

١٨. ادخل مقاسات قطعة الشغل والمعاملات enter raw part measurements and parameters

(هذه المدخلات مثل الوحدة "مم أو بوصة" مستوى التراجع Retraction plane، المسافة الأمانة واتجاه الدوران للتشغيل) ويتم تطبيق هذه المعاملات بالضغط على مفتاح (Accept)

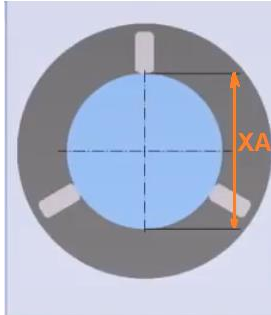Parameters	Discussion
Unit of measurement	وحدة القياس (يتم اختيار القياس بالمليمتر)
Work Offset	تحديد صفر الشغلة
Blank	شكل خامة الشغلة من الاختيارات التالية (اسطواني- مكعب-انبوبية-متعدد الأضلاع منتظم) يتم اختيار اسطواني Cylinder
XA	اكبر قطر للخامة قبل التشغيل ويكون (٥١ مم) 
ZA	قيمة التسوية ٥,٠ مم (ليقل القطر الى ٥٠ مم وهو اكبر قطر للخامة)
Z1	طول الخامة بالكامل شاملا الجزء المثبت في الطرف ويكون بالسالب (-٧٠)

	(مم)
ZB	طول بروز الخامة عن المثبت ويكون بالسالب (-٦٠ مم) مع وضع من ٥ الى ١٠ مم زيادة عن قطعة الشغل المطلوب تشطبيها وقطعها.
Retract (XRA)	طريقة ابتعاد وارتداد قلم القطع عن الشغلة ويكون Extended ويكون (XRI=2 Abs.) و (XZA=5 Inc.) و (XRA=5 Inc.) أو و XRA=52 (Abs.) اكبر من قطر الخامة ٥٠ بوحدات مطلقة أو بقيمة صغيرة بالوحدات التناسبية
Tailstock	استخدام الغراب المتحرك (يوضع على No في هذه الحالة)
Tool Change point	مكان تغير العدة بالنسبة لصفر البرنامج او بالنسبة الى الماكينة ويكون (XT=59.231) و (ZT=288.180)
SC	مسافة الأمان عند الاقتراب وتكون ٢ مم
S1	اقصى سرعة دورانية لعمود الدوران الرئيسي وتكون حسب نوع المعدن من ٢٠٠٠ الى ٤٠٠٠ RPM (لفة/دقيقة)
Machine Sense	طريقة القطع (علوي او سفلي)

١٩. اضغط زر  سيظهر مستوى الشغل work plan كما بالشاشة التالية وسينشئ رأس البرنامج ونهاية البرنامج كبلوك للبرنامج program blocks

NC/Workpiece/SHOPTURN /CAXIS2

P N1 Program header Work offset G54
END End of program Repetition=Yes

اختيار وتعريف دورة التسوية

٢٠. اضغط على مدير البرامج  للرجوع الى البرنامج الذي قمت بإنشائه

Stock removal


ثم إزالة

Turning

٢١. قم بالضغط على مفتاح



ستظهر الشاشة التالية قم باختيار عدة القطع وقيمة التغذية وسرعة القطع

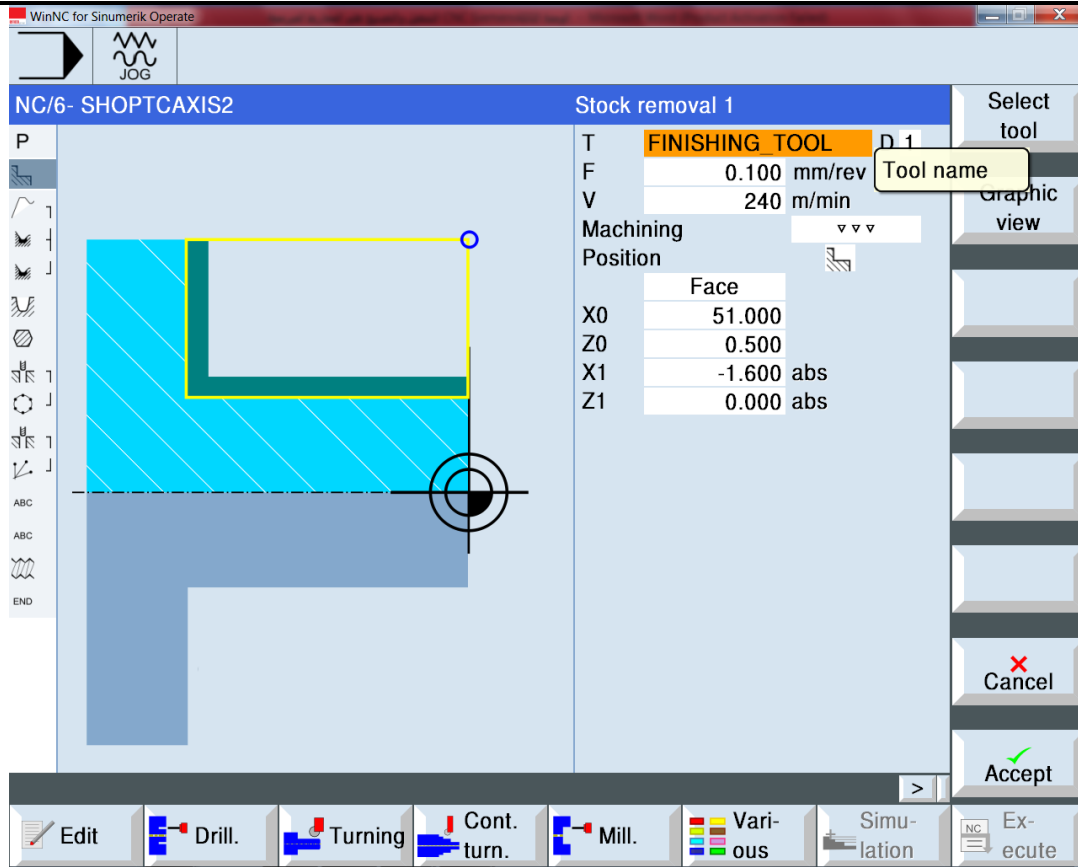

Parameters	الشرح Discussion
T	قم باختيار اسم العدة المناسبة من جدول Select tool المستخدمة للتسوية بالضغط على مفتاح العدد وقم بإنشاء عدة جديدة واكتب بياناتها كاملة ثم قم باختيار To program
F	حدد قيمة التغذية ولتكن 0.1 mm/rev
V	حدد قيمة سرعة القلم الخطية ولتكن 240 m/min
Machining	قم باختيار نوع التشغيل (Roughing) أم (Finishing) اختر المناسب لعملية التشغيل في البداية Roughing ثم ينتهي بالـ Finishing
Position (Face/Longitudinal)	قم باختيار وضع التشغيل وهو تسوية بكونر خارجي ثم اختر نوع التشغيل (خراطة طولية أم عرضية) اختر Face للتسوية و"عرضية Longitudinal" للخراطة الطولية
X0	تكون دائما اكبر قطر للخامة ويكون ٥١ مم
Z0	النقطة المرجعية بالنسبة لمحور Z وتعبّر عن قيمة التسوية ٠,٥ مم
X1	نهاية عمل التسوية لمحور X -1.6 X
Z1	نهاية عمل التسوية لمحور Z (Z1 =0)



٢٢. اختر مفتاح التسوية القياسية العدة

٢٣. تأكد من اختيار عدة القطع المناسبة T 2-FINISHING TOOL D 1

Select tool

٢٤. انقر بالماوس على خانة اسم العدة ثم زر اختيار العدة لتظهر القائمة التالية.

Loc.	Type	Tool name	ST	D	Length X	Length Z	Radius
1		CNM1G432_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0312
2		DNM1G432_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0312
3		LT16ERA60_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0050
4		PLUNGE_0.125_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0070
5		3/8IN_ENDMILL	1	1	1.0000	1.0000	0.3750
6		DRILL_NO.21	1	1	1.0000	1.0000	0.1590
7		TAP 10-32 UNF	1	1	1.0000	1.0000	0.1700
8		PLUNGE_CUTTER_3 R	1	1	3.3465	1.7323	0.0079
9		DRILL 1/2IN	1	1	0.0000	0.0000	0.5000
10		DRILL OD 1/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.1250

٢٥. قم باختيار العدة المناسبة مثل FINISHING_TOOL قلم تسوية ثم قم بالضغط على مفتاح

To program

Tool list


ملحوظة: إذا لم تجد العدة لمناسبة ظاهرة في القائمة قم بالضغط على مفتاح قم بتحميل العدة كما تدربت في الصف الأول.


Accept

٢٦. بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات والتحقق منها اضغط زر سيظهر الشاشة التالية

NC/Workpiece/SHOPTURN /CAXIS2		1
P	N1 Program header	Work offset G54
	N2 Stock removal 1 v v v	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V=240m Face X0=50 Z0...
END	End of program	Repetition=Yes


عمل محاكاة Simulation وتشغيل جاف


٢٧. اضغط مفتاح  لبدء محاكاة البرنامج الذي تم اختياره

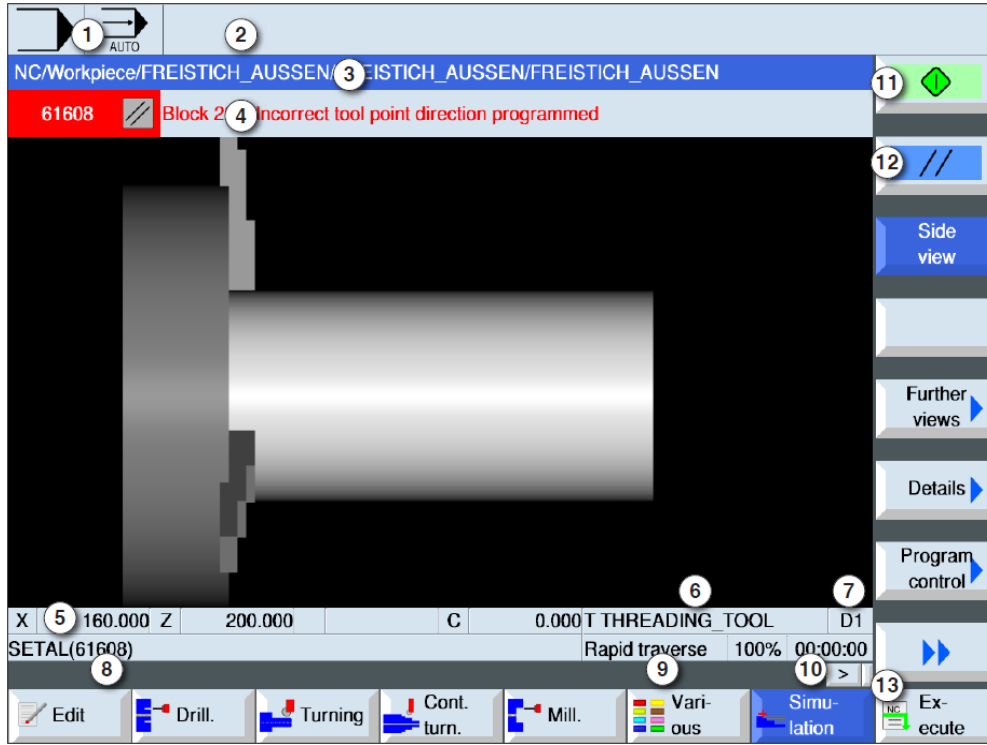


شكل: شاشة المحاكاة


١- وضع التشغيل الفعال	٢- اظهار تحذيرات نظام التحكم والتنبيهات
٣- اسم البرنامج	٤- تحذيرات المحاكاة وسطر التنبيهات
٥- اظهار الوضع الحقيقي للمحاور	٦- اسم العدة
٧- رقم السلاح Blade No.	٨- رقم البلوك الحالي عند المحاكاة
٩- اظهار حركة سريعة أو قيمة التغذية	١٠- زمن التشغيل
١١- مفتاح بدء المحاكاة أو إيقاف المحاكاة بالتبادل	١٢- مفتاح إعادة Reset المحاكاة
١٣- أعمدة الحركة الرأسية والأفقية	


ملحوظة: يمكن اظهار المنظر الجانبي  وكذلك يمكن الضغط على زر الأسهم

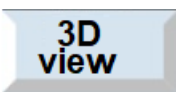للوصول الى المنظر ثلاثي الأبعاد  ، بالإضافة الى ناظر اخرى

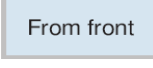
مثل المنظر الأعلى  ، الامامي  أو الخلفي  ، من اليسار

والذي يعتمد هل رخصة استخدام برنامج

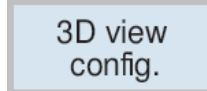

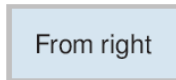

أو اليمين

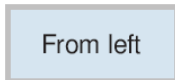

المحاكاة الثلاثية متاحة أم لا.

٢٨. يمكن عمل محاكاة خطوة بخطوة عن طريق الضغط على مفتاح محاكاة بلوك-بلوك block-by-block

Single
block

Program-
control

ثم مفتاح بلوك واحد

block simulation

ملحوظة: اذا تواجد اكثر من بلوك في البرنامج يمكن محاكاة كل بلوك على حدة بالضغط على

لبدء محاكاة بلوك واحد، اضغط على

SBL

ثم الضغط على مفتاح

Back

مرة أخرى لمحاكاة البلوك التالي.

SBL

NC Ex-
ecute

٢٩. اضغط مفتاح التنفيذ

٣٠. اضغط على مفتاح بدء دورة محاكاة القطع

وسجل مشاهداتك عند تشغيل هذا

الوضع.

ملحوظة: تأكد من جعل مفتاح التغذية على قيمة الصفر (تصفير التغذية)

٣١. اضغط على مفتاح الإيقاف

أو مفتاح الغاء

ارت ذلك في أي وقت.

٣٢. لإعادة استمرار المحاكاة يمكنك الضغط مرة ثانية على مفتاح بدء المحاكاة

٣٣. يمكن عمل تشغيل جاف Dry Run قبل التشغيل الفعلي بالضغط على مفتاح DRY RUN والذي يجعل الماكينة تتحرك في محاور القطع بدون عدة ويظهر محاور الحركة فقط.

Simu-
lation

٣٤. للرجوع الى البرنامج اضغط على مفتاح

مرة أخرى.


ثانيا: اختبار البرنامج عن طريق التشغيل الجاف للبرنامج DRY RUN بدون شغلة



٣٥. اضغط مفتاح التنفيذ



٣٦. اضغط على مفتاح "Prog. ctrl." وفعل علامة الرمز "DRY" وتعنى لا تحرك في اتجاه المحاور وتم استبدال التغذية لتكون تغذية في وضع التشغيل الجاف Dry Run

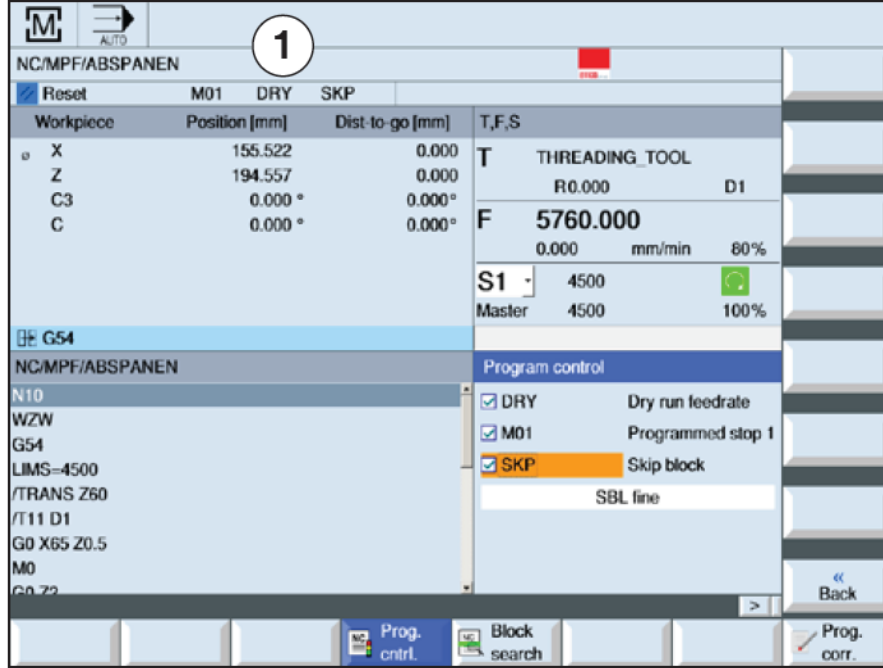


٣٧. اضغط مفتاح بدء الدورة سيظهر بالرسوم المتحركة تنفيذ خطوات البرنامج كتشغيل جاف على شاشة الماكينة.

بدء التشغيل الفعلي وعمل التسوية



٣٨. اضغط على مفتاح التشغيل للماكينة من لوحة التحكم

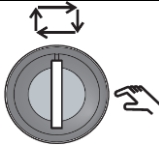


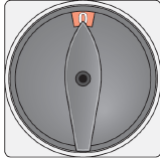


٣٩. تأكد من وضع مفتاح التشغيل على الوضع الأتوماتيكي ملحوظة: يتم تنفيذ عملية تشغيل قطعة العمل Work piece طبقا للبرنامج المسجل على الماكينة. بعد تشغيل البرنامج في الوضع الأتوماتيكي، سيتم تشغيل قطعة العمل أوتوماتيكيا



٤٠. اضغط مفتاح "تشغيل الدورة Cycle start" ليبدأ تنفيذ البرنامج

	<p>٤١. افتح التغذية تدريجياً وذلك للتحكم في حركة العدة سواء بزيادة سرعة التغذية أو تقليلها بحيث لا يحدث تصادم. سجل ما شاهدته عند تشغيل هذا الوضع.</p>
<p>٤٢. لاحظ تحرك قلم القطع وبدء عمل تسوية السطح بمقدار ٠,٥ مم، مع مراعاة وضع التغذية على قيمة ١٠٠ %</p>	
	<p>٤٣. إذا تم الضغط على مفتاح "إيقاف الدورة Cycle stop" تتوقف الماكينة حالاً. ولا يتم تنفيذ أجزاء البلوك حتى نهاية. وتستعيد الماكينة خطوات التنفيذ من النقطة التي توقفت عندها.</p>
	<p>٤٤. إذا تم الضغط على مفتاح "الإلغاء Reset" يتوقف تشغيل البرنامج وعند إعادة التشغيل يبدأ البرنامج من جديد</p>

إيقاف الماكينة	
	<p>٤٥. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٤٦. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٤٧. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معاً</p>
	<p>٤٨. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٤٩. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

جدول رقم ١١

المشاهدات

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معيار الأداء	م
	لا	نعم		
			يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC	١
			يشغل جهاز الكمبيوتر ويفتح نافذة جديدة	٢
			يقوم بفتح البرنامج الذي تم انشائه بالتدريب السابق بالطريقة الصحيحة	٣
			يتبع الخطوات الصحيحة لفتح نافذة دورة التسوية الوجيهة	٤
			يدخل كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة التسوية الوجيهة	٥
			يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر	٦
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٧

جدول رقم ١٢:

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

- فتح البرنامج الذي انشائه سابقا
- يدخل كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة التسوية الوجيهة

خرطة الكنتور Contour Cycle

تدريب رقم	٤	الزمن	٩٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف



- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة خراطة الكنتور
- ان ينفذ المتدرب مهارة خراطة دورة الكنتور (Contour Cycle)

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افرول العمل	نفس الخامة السابقة بعد انتهاء عملية التسوية والكنتور
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ١٣

المطلوب: تصفية مسار الكونتور الخارجي كما هو مبين في الرسم التنفيذي حسب الأبعاد المبينة في شكل

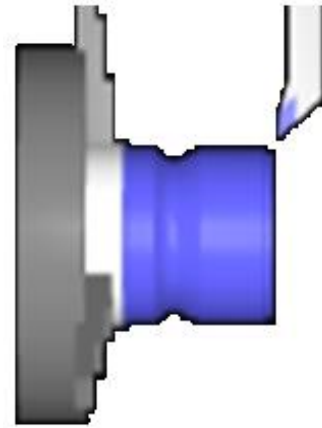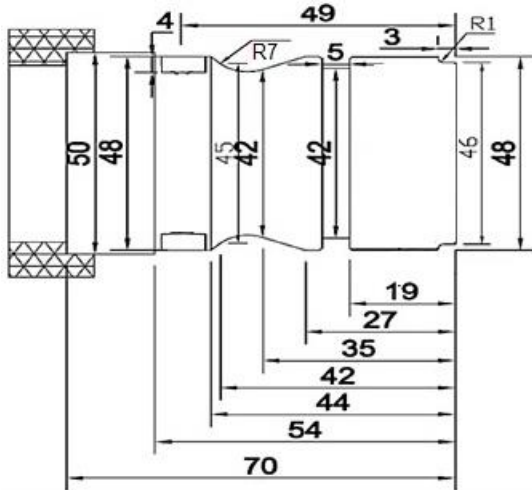


شكل رقم ٤٣: الرسم التنفيذي للتمرين المطلوب عمل كونتور خارجي به


المعارف المرتبطة بالتدريب

طريقة رسم المسار المطلوب قطعة


١. اضغط زر عمليات تفريز إضافية  ثم مفتاح كونتور  ثم مفتاح


"انشاء كونتور جديد" 


٢. اكتب اسم البرنامج او الكنتور في الشاشة التي تظهر ثم اضغط  أو


حسب الاصدار المتاح. اذا كان الاسم موجود من قبل ستظهر رسالة تحذير  والذي تتطلب تغيير الاسم.

٣. استخدم مفاتيح رسم المسار وهي كالتالي:

يستخدم لرسم خط مستقيم افقي في اتجاه محور X 

يستخدم لرسم خط مستقيم رأسي في اتجاه محور Y 


يستخدم لرسم خط مستقيم مائل على المحاور XY 

يستخدم لرسم خطوط دائرية 

يجب الضغط على مفتاح  بعد تنفيذ كل عنصر من العناصر السابقة.


٤. ادخل احداثيات نقطة بداية المسار كما هو موضح في الشاشة التالية ثم اضغط ثم اضغط مفتاح



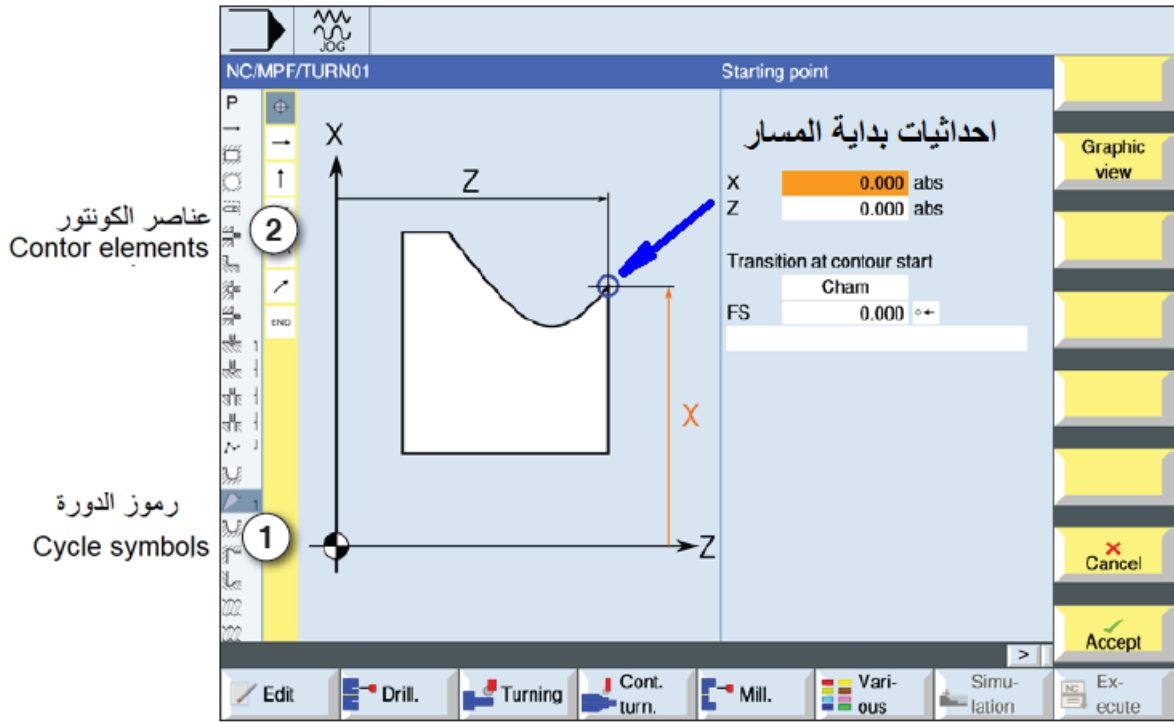

شكل رقم ٤٤

ملحوظة: بداية المسار في الخراطة من على سطح الشغلة وهي القطر الأكبر للأسطوانة ويجب مراعاة نقطة صفر الشغلة (W) بالنسبة لقيمة الإحداثيات

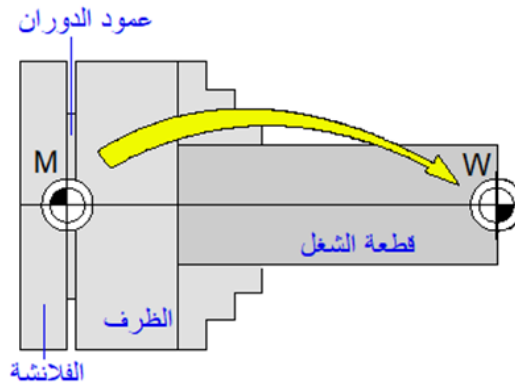


شكل رقم ٤٥: ترحيل صفر الماكينة الى صفر الشغلة

٥. ادخل البيانات الخاصة بالخط المستقيم الأفقي  الموضحة في شاشة الخط الأفقي ثم



اضغط مفتاح

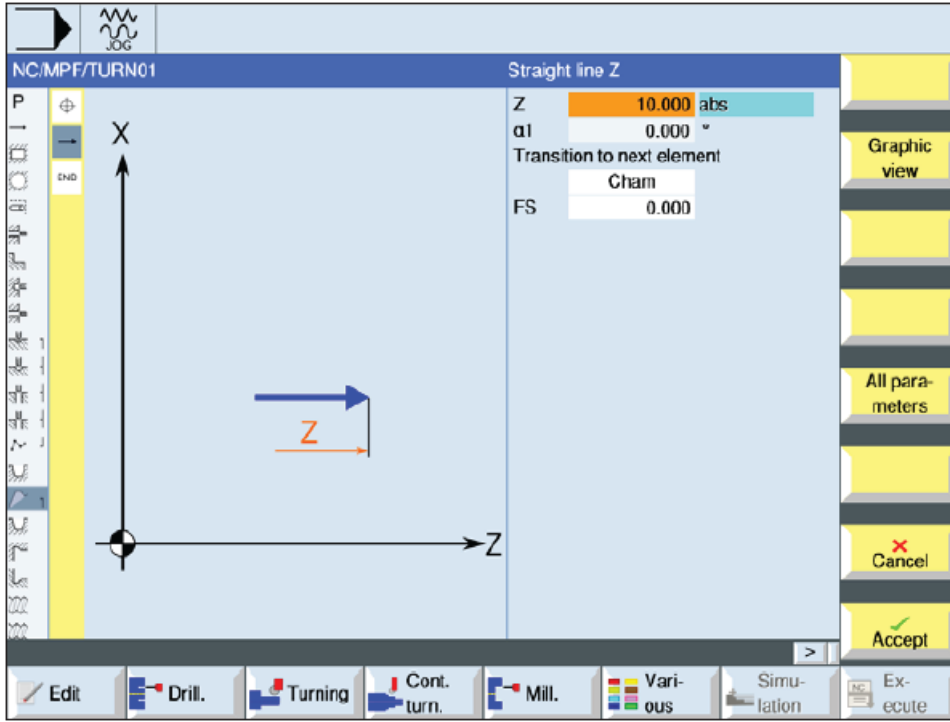


شكل رقم ٤٦


المعامل	الوصف	الوحدة units
Z	نقطة النهاية للخط Z (مطلقة أو نسبية)	mm (مم)
$\alpha 1$	زاوية البداية بالنسبة لمحور Z	درجة
$\alpha 2$	الزاوية الى العنصر السابق	درجة
الانتقال الى العنصر التالي	دائري Radius (يطلب قيمة R) شطف Cham (Bevel) (يطلب قيمة الشطف بالمليمتر)	mm (مم) mm (مم)
أوامر اضافية	أوامر G-code اضافية	

جدول رقم ١٤

 ٦. ادخل البيانات الخاصة بالخط المستقيم الراسي  الموضحة في شاشة الخط الراسي



ثم اضغط مفتاح

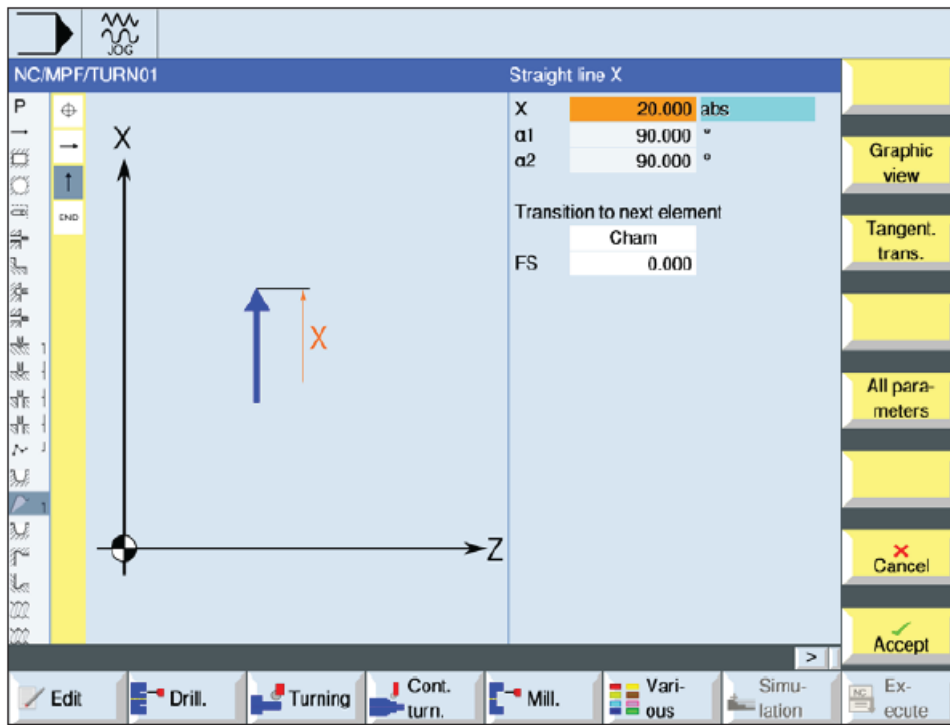


شكل رقم ٤٧

المعامل	الوصف	الوحدة units
X	نقطة النهاية للخط X (مطلقة أو نسبية)	mm (مم)
$\alpha 1$	زاوية البداية بالنسبة لمحور X	درجة
$\alpha 2$	الزاوية الى العنصر السابق	درجة
الانتقال الى العنصر التالي	دائري Radius (يطلب قيمة R) شطف Cham (Bevel) (يطلب قيمة الشطف بالمليمتر)	mm (مم) mm (مم)
أوامر اضافية	أوامر G-code اضافية	

جدول رقم ١٥

٧. ادخل البيانات الخاصة بالخط المستقيم المائل  الموضحة في شاشة الخط المائل

ثم اضغط مفتاح 

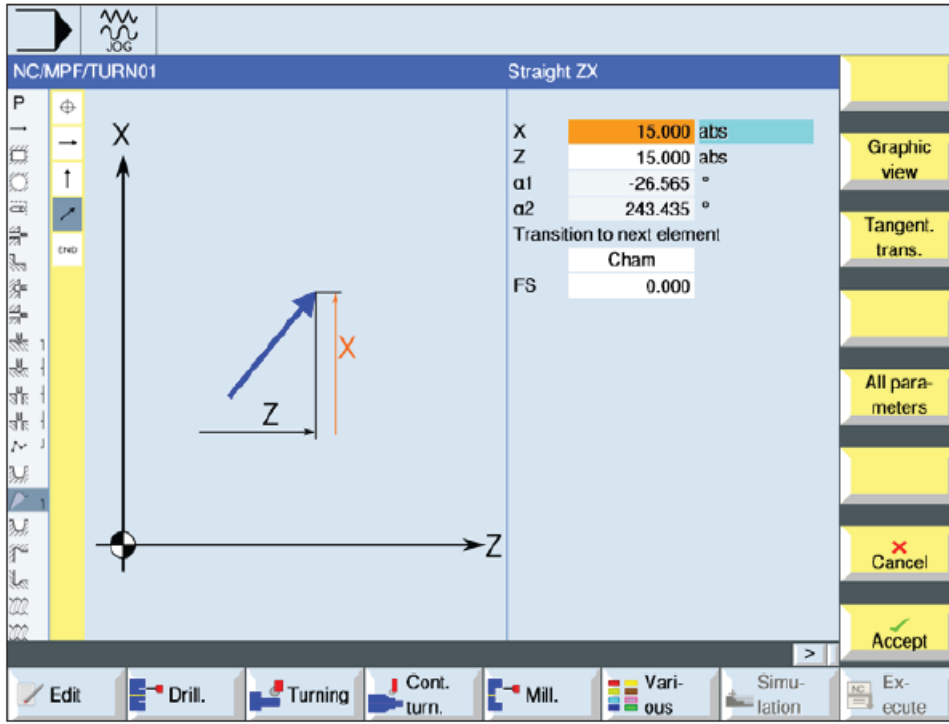


المعامل	الوصف	الوحدة units (مم)
Z	نقطة النهاية للخط Z (مطلقة أو نسبية)	mm (مم)
X	نقطة النهاية للخط X (ϕ) (مطلقة) أو نقطة النهاية للخط (نسبية)	mm (مم)
L	طول الخط	mm (مم)
$\alpha 1$	زاوية البداية بالنسبة لمحور Y	درجة
$\alpha 2$	الزاوية الى العنصر السابق	درجة
الانتقال الى العنصر التالي	دائري Radius (يطلب قيمة R) شطف Cham (Bevel) (يطلب قيمة الشطف بالمليمتر)	mm (مم) mm (مم)
أوامر اضافية	أوامر G-code اضافية	



جدول رقم ١٦

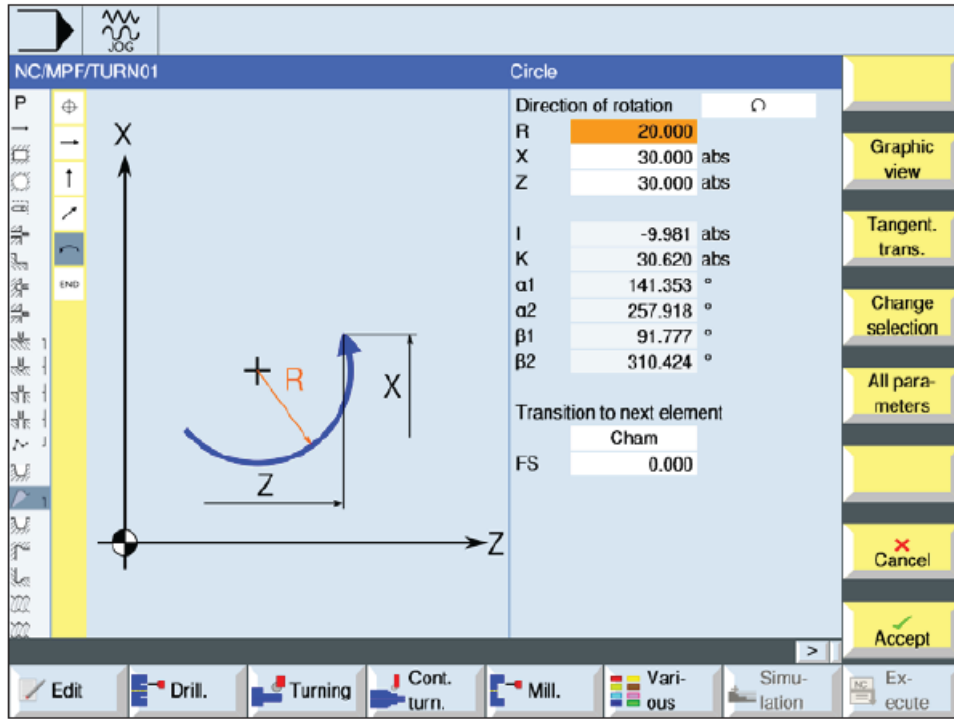


٨. ادخل البيانات الخاصة بالخطوط الدائرية الموضحة في شاشة الخط الدائري



شكل رقم ٤٨

المعامل	الوصف	الوحدة units
اتجاه الدوران	اتجاه دوران يمين  أو اتجاه دوران يسار 	
R	نصف القطر	mm (مم)
X and Z	احداثيات نقطة النهاية للخط (X, Z) (مطلقة أو نسبية)	mm (مم)
I and J	احداثيات مركز الدائرة في اتجاه I وJ (مطلقة أو نسبية)	mm (مم)
$\alpha 1$	زاوية البداية بالنسبة لمحور X	درجة
$\alpha 2$	الزاوية الى العنصر السابق	درجة
$\beta 1$	زاوية النهاية الى محور Z	درجة
$\beta 2$	زاوية الفتح Opening angle	درجة
الانتقال الى العنصر التالي	دايري Radius (يطلب قيمة R) شطف Cham (Bevel) (يطلب قيمة الشطف بالمليمتر)	mm (مم)
أوامر اضافية	أوامر G-code اضافية	mm (مم)

جدول رقم ١٧: تمثيل رموز عناصر الكونتور

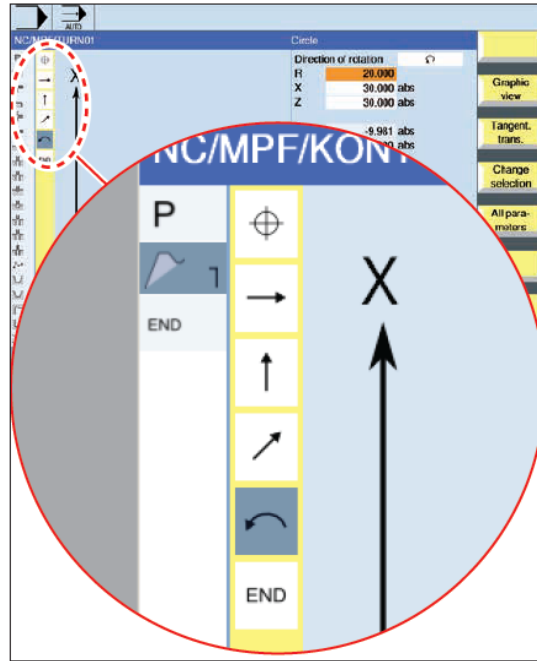


شكل رقم ٤٩

المعنى	الرمز	عنصر الكونتور
نقطة بداية الكونتور		نقطة بداية
خط مستقيم في الشبكة ٩٠		خط مستقيم لأعلى أو لأسفل
خط مستقيم في الشبكة ٩٠		خط مستقيم يمين أو شمال
خط مستقيم بخطوة مائلة		خط مستقيم مائل
دائرة		منحنى يمين أو يسار
نهاية وصف الكونتور	End	انهاء الكونتور

جدول رقم ١٨




تمثيل الاتصال لعناصر الكونتور مع دورة الكونتور

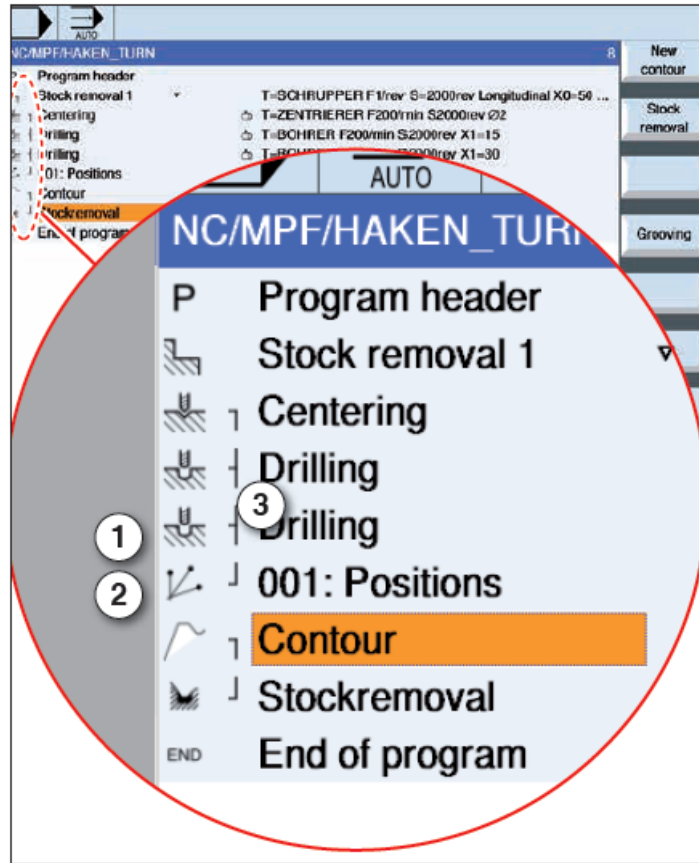تتكون دورة الكونتور الكاملة من الكونتور المصاحب لها (١) وودورة التشغيل (٢) Processing cycle. وسيتم انشاء الكونتور أولاً ثم سيتم تشغيل الكونتور على المخرطة (مثل خراطة المسار Path turning). ويربط نظام التحكم بين كلا أجزاء البرنامج برمز قوس (٣) في قائمة الدورات Cycle list كما هو موضح في الشكل.




شكل رقم ٥٠: الاتصال لعناصر الكونتور مع دورة الكونتور

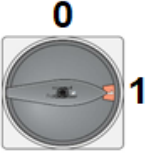خطوات تنفيذ التدريب

	١. تطبيق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الـ C.N.C.
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1).
	٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة
	٤. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخرطة باستخدام الماوس مثلا نظام HMI Operate turn الخاص بسينوميرك Sinumerik ثم اضغط OK.

٥. انتظر حتى يتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية لنظام Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)

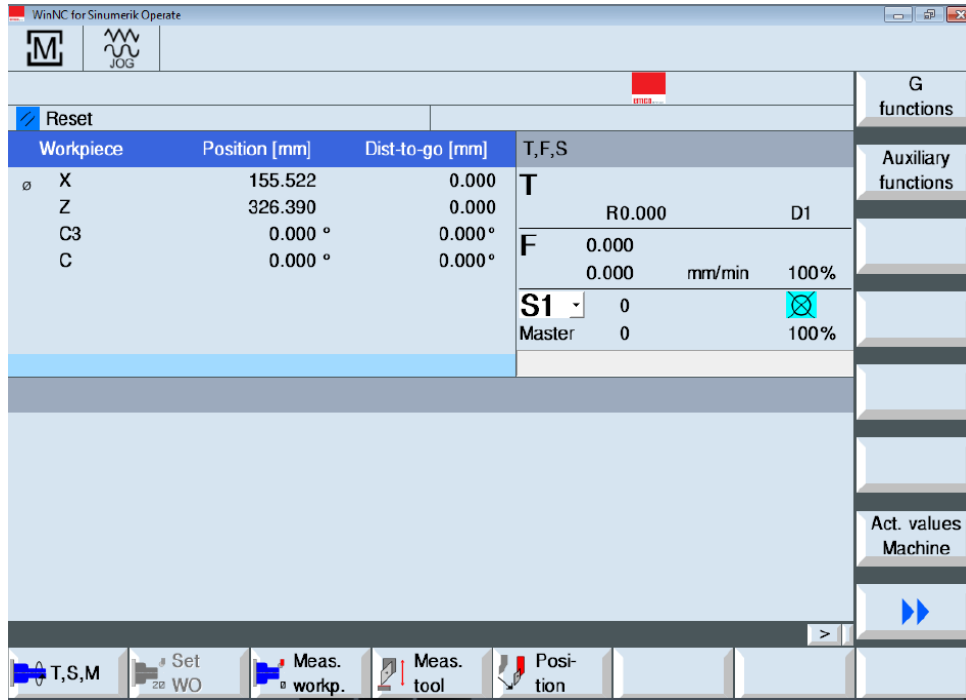

شكل رقم ٥١: شاشة البرنامج لنظام التحكم Sinumerik


ضبط وضع التشغيل

	<p>٦. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٧. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل. ملحوظة: يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح اخر وذلك لضمان ان المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.</p>
	<p>٨. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/ اليدوي HAND أو اضغط على مفتاح MDA ملحوظة: باستخدام هذا الوضع، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>



٩. أضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لتشغيل محرك الماكينة وتشغيل دورة الزيت المسؤولة عن تحريك الأجزاء والتزييت.

تركيب الشغلة التي تم تسويتها في التمرين السابق

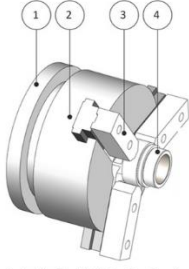

1- Spindle عمود الدوران
2- Chuck الظرف
3- Jaws الفك
4- Part قطعة الشغل

١٠. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس تم عمل تسوية لها بأبعاد كالتالي قطر (٥٠مم) وطول ٧٠ مم ليتم تثبيتها على الظرف



شكل رقم ٥٢: خامة قطعة الشغل



اضغط مره للفتح



واضغط ثانية للربط

١١. ضع الشغلة امام فتحة الظرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.



شكل رقم ٥٣: تثبيت الشغلة بالظرف



شكل رقم ٥٤: الشغلة بعد التثبيت في الظرف

 
فتح البرنامج



١٢. اختر مدير البرامج



١٣. اضغط على مفتاح **Program** لتظهر الشاشة التي تحتوى على البرامج المخزنة على ذاكرة الماكينة



١٤. انقر بالماوس على اسم الملف المراد فتحه ثم اضغط على مفتاح **Open** لتظهر شاشة بها اسم البرنامج TURN01 المخزن على ذاكرة الماكينة

اختيار وضبط دورة الكنتور



١٥. اضغط زر عمليات تفريز إضافية




لتظهر الشاشة



ثم مفتاح "انشاء كونتور جديد"

١٦. اضغط مفتاح كونتور التالية

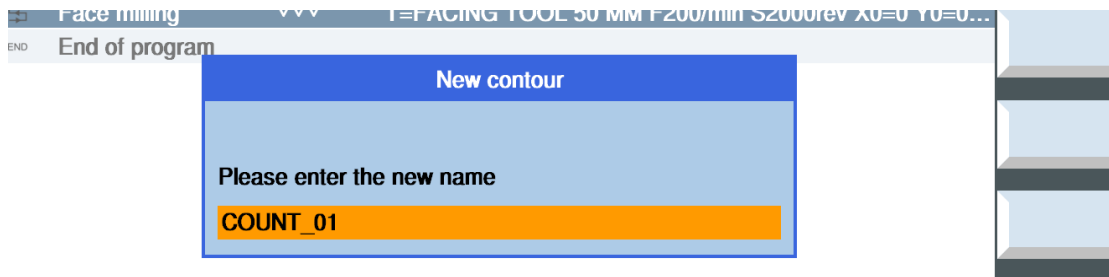

١٧. اكتب اسم البرنامج مثلا "COUNT_1" ثم اضغط **Accept** حسب الاصدار المتاح. اذا كان الاسم موجود من قبل ستظهر رسالة تحذير والذي تتطلب تغيير الاسم.

١٨. استخدم مفاتيح رسم المسار لإدخال قيم الإحداثيات التالية مع مراعاة الضغط على مفتاح



بعد كل ادخال للبيانات:

نقاط يجب مراعاتها عند رسم الكونتور:

تحديد نقطة صفر البرنامج Φ أي إحداثيات نقطة البداية لتشغيل المسار في محور X وتكون مساوية


أ- لقطر الخامة، وفي محور Z تساوي صفر (وجه الخامة)

ب- تحديد احداثيات بداية مسار التشغيل

ج- تحديد استعواض نصف قطر العدة يمين ام يسار وفي هذا التمرين يسار

د- رقيم الحواف للشكل الداخلي (الكنتور) والابتداء بنقطة والانتهاه بنفس النقطة

١٩. قم بتحديد النقاط التي تمثل المسار المطلوب رسمه وتشغيله بناء على الرسم التنفيذي بالمنتج والمبين في الشكل التالي

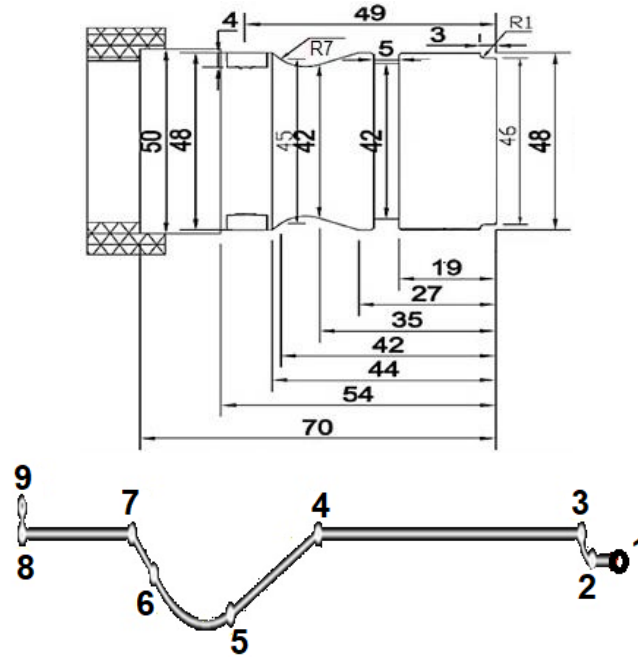


شكل... إحداثيات النقاط التي تمثل المسار الموضح


٢٠. قم بعمل جدول لإحداثيات نقاط الكنتور الخارجي

الوصف	مفتاح	الرمز	R	X	Z	Point
نقطة البداية				46	0	1
خط افقي				46	-2	2
جزء من دائرة مع عقارب الساعة			1	48	-3	3
خط افقي				48	-27	4
خط مائل				42	-35	5
جزء من دائرة مع عقارب الساعة			7	45	-42	6
خط مائل				48	-44	7
خط افقي				48	-54	8
خط رأسي				50	-54	9


ملحوظة: الإحداثيات الموجودة بالجدول بالقيم المطلقة

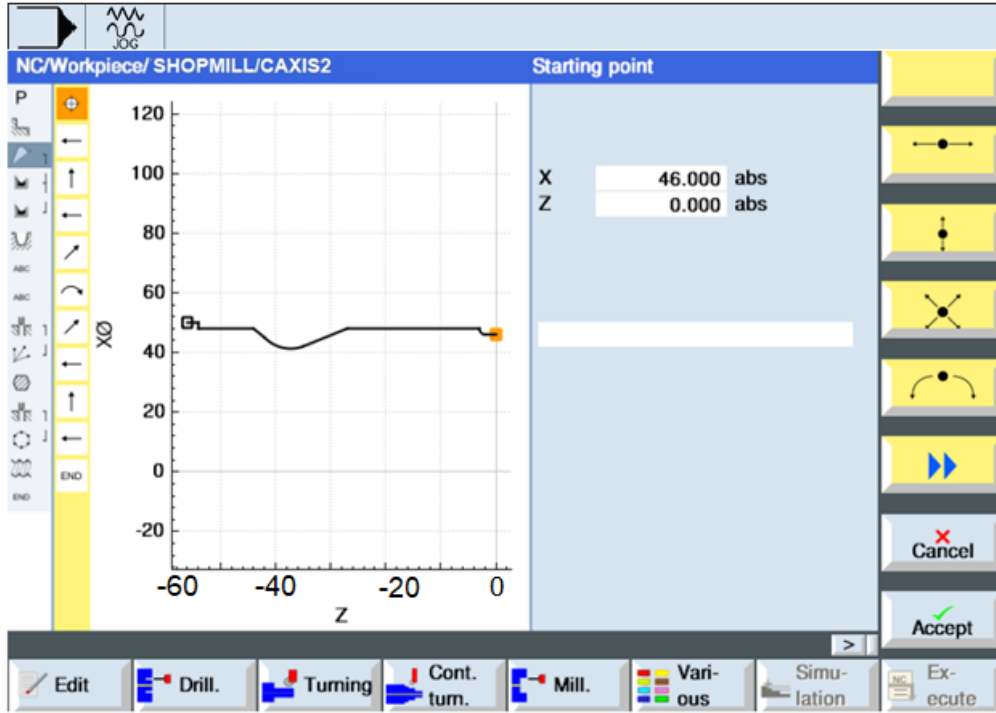


٢١. أدخل إحداثيات النقطة الأولى من الجدول السابق ($Z=0$) ثم اضغط مفتاح Enter من لوحة

المفاتيح ثم ($X=46$) ثم  لاحظ ظهور النقطة الأولى بنافذة الرسم وكذلك ظهور إحداثيات النقطة التي تم ادخالها يمين الشاشة

٢٢. اختر امر خط لرسم الخط من النقطة الأولى الى النقطة الثانية، وأدخل إحداثيات النقطة الثانية ثم

اختر  اسفل الشاشة ولاحظ رسم الخط في نافذة الرسم

٢٣. اختر امر قوس مع عقارب الساعة Clockwise لرسم النقطة التالية من المسار، قم بإدخال إحداثيات القوس (النقطة الثالثة) مع مراعاة ادخال قيمة نصف قطر القوس ثم اضغط، اضغط

مفتاح  بعد تحديد الشكل المناسب للقوس ولاحظ تأكيد رسم القوس وظهوره في نافذة الرسم

٢٤. ارسم باقي المسار بنفس الخطوات السابقة وباستخدام اوامر الرسم اسفل نافذة الرسم الى ان تصل

الى اخر نقطة بالمسار بعد الانتهاء من رسم الكنتور اضغط على اختر  لتظهر الشاشة التالية

NC/Workpiece/SHOPTURN /CAXIS2

1


P	N1 Program header	Work offset G54
	N2 Stock removal 1	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V=240m Face X0=50 Z0...
1	N3 Contour	COUNT_1
END	End of program	Repetition=Yes

دورة الأستقراب والتخشين

٢٥. اضغظ على مفأاح خراطة الكنتور Cont. turn. لفأفأ نافذة إزالة الاسأوك Stock removal

المببنة في الشكل الآالي وآنفبذ الكونأور الآشن Roushing

 ٢٦. قم بأأبببب المعاملآ المبببنة مآل آآأيار عآة القأع وقيمة الآغذبة وسرعة القأع وبقية البببانات آم




اضغظ

Parameters	الشرح Discussion
T	قم بأآأيار اسم العآة المناسبة من آآول المستخدم لآع الكنتور بالاضغظ على مفأاح العآد وقم ببإنشاء عآة آآبببة وآآب ببباناتها كاملة آم قم بأآأيار To program
F	آآبببب قيمة الآغذبة ولآكن 0.1 mm/rev
V	آآبببب سرعة القلم الآطبة ولآكن 150 أو 200 m/min لآع الآشن
Machining type	قم بأآأيار نوع الآشغبل (Roushing) أم (Finishing) آآر المناسب لعملبة الآشغبل في البببابة قم بأآأيار Roushing
Machining Direction	قم بأآأيار آآاه القأع ← من الوجة إلى الآنب الآلفب
Position (Outside/Inside)	قم بأآأيار وضع الآشغبل (للآارج أم للآآل) آآر "للآارج" "Outside"
D	عمق أو رقم القأع آآون ٠,٥ مم
UX	سماآبة القأع في محور X (ولبب مع الآشطببب Finishing)

UZ	سماحية القطع في محور X (وليس مع التشطيب Finishing)
BL	صف شكل الخامة اسطوانة
XD	قطر الخامة او السماحية في X
ZD	قطر الخامة او السماحية Z
Relief cuts	هل يوجد قطع تحتي أم لا اختر Yes
FR	التغذية في القطع التحتي

 ٢٧. تأكد من اختيار عدة القطع المناسبة T 2-FINISHING TOOL D 1 T



٢٨. انقر بالماوس على خانة اسم العدة ثم زر اختيار العدة لتظهر القائمة التالية

Loc.	Type	Tool name	ST	D	Length X	Length Z	Radius
1		CNMG432_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0312
2		FINISHING TOOL	1	1	0.0000	0.0000	0.0312
3		LT16ERA60_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0050
4		PLUNGE_0.125_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0070
5		3/8IN_ENDMILL	1	1	1.0000	1.0000	0.3750
6		DRILL_NO.21	1	1	1.0000	1.0000	0.1590
7		TAP 10-32 UNF	1	1	1.0000	1.0000	0.1700
8		PLUNGE_CUTTER_3 A	1	1	3.3465	1.7323	0.0079
9		DRILL 1/2IN	1	1	0.0000	0.0000	0.5000
10		DRILL OD 1/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.1250

٢٩. قم باختيار العدة المناسبة مثل FINISHING_TOOL قلم كونتور ثم قم بالضغط على مفتاح

To program


Tool list

ملحوظة: اذا لم تجد العدة المناسبة ظاهرة في القائمة قم بالضغط على مفتاح
بتحميل العدة كما تدربت في الصف الأول.


٣٠. بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات والتحقق منها اضغط زر Accept سيظهر الشاشة التالية

NC/Workpiece/SHOPTURN /CAXIS2		1
P	N1 Program header	Work offset G54
	N2 Stock removal 1	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V=240m Face X0=50 Z0...
	N3 Contour	COUNT_1
	N4 Stock removal	T=2-FINISHING_TOOL F0.15/rev V200m
	End of program	Repetition=Yes

دورة التشطيب والتنعيم


٣١. اضغط على مفتاح خراطة الكنتور  لفتح نافذة إزالة الاستوك Stock removal

المبينة في الشكل التالي وتنفيذ الكونتور الناعم Finishing

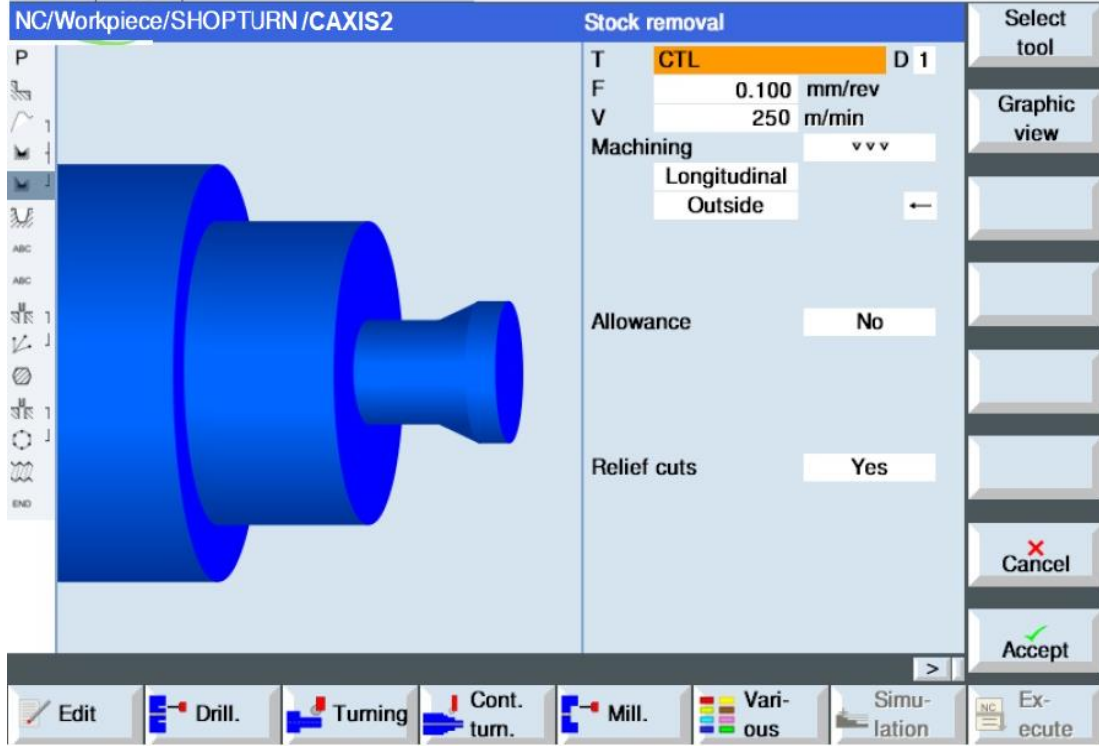

٣٢. قم بتحديد المعاملات المبينة مثل اختيار عدة القطع وقيمة التغذية وسرعة القطع وبقية البيانات

Parameters	الشرح Discussion
T	قم باختيار اسم العدة المناسبة من جدول Select tool المستخدمة للقطع بالضغط على مفتاح العدد وقم بإنشاء عدة جديدة واكتب بياناتها كاملة ثم قم باختيار To program من جدول العدد
F	حدد قيمة التغذية ولتكن 0.15 mm/rev أو 0.1
V	حدد قيمة سرعة القلم الخطية ولتكن 200 m/min
Machining	قم باختيار نوع التشغيل (Roughing أم $\nabla \nabla \nabla$ Finishing) اختر المناسب لعملية التشغيل، قم باختيار Finishing
Machining Direction	قم باختيار خراطة خارجية طولية Longitudinal
Position (Outside/Inside)	قم باختيار وضع التشغيل (للخارج أم للداخل) اختر " Outside "
Allowance	قم باختيار نسبة السماحية المتروكة للتشطيب No
Relief Cuts	هل يوجد قطع تحتي أم لا اختر Yes


٣٣. اضغط مفتاح  لإنزال الدورة بصفحة البرنامج (لاحظ ظهور اسم دورة خراطة الكنتور)

NC/Workpiece/SHOPTURN /CAXIS2		1
P	N1 Program header	Work offset G54
	N2 Stock removal 1	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V=240m Face X0=50 Z0...
	N3 Contour	COUNT_1
	N4 Stock removal	T=2-FINISHING_TOOL F0.15/rev V200m
	N5 Stock removal	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V250m
END	End of program	Repetition=Yes

٣٤. قف على سطر End of program (آخر سطر بصفحة البرنامج) واضغط على السهم الأيمن من



لوحة المفاتيح وتأكد ان التكرار (No) ثم اضغط على زر

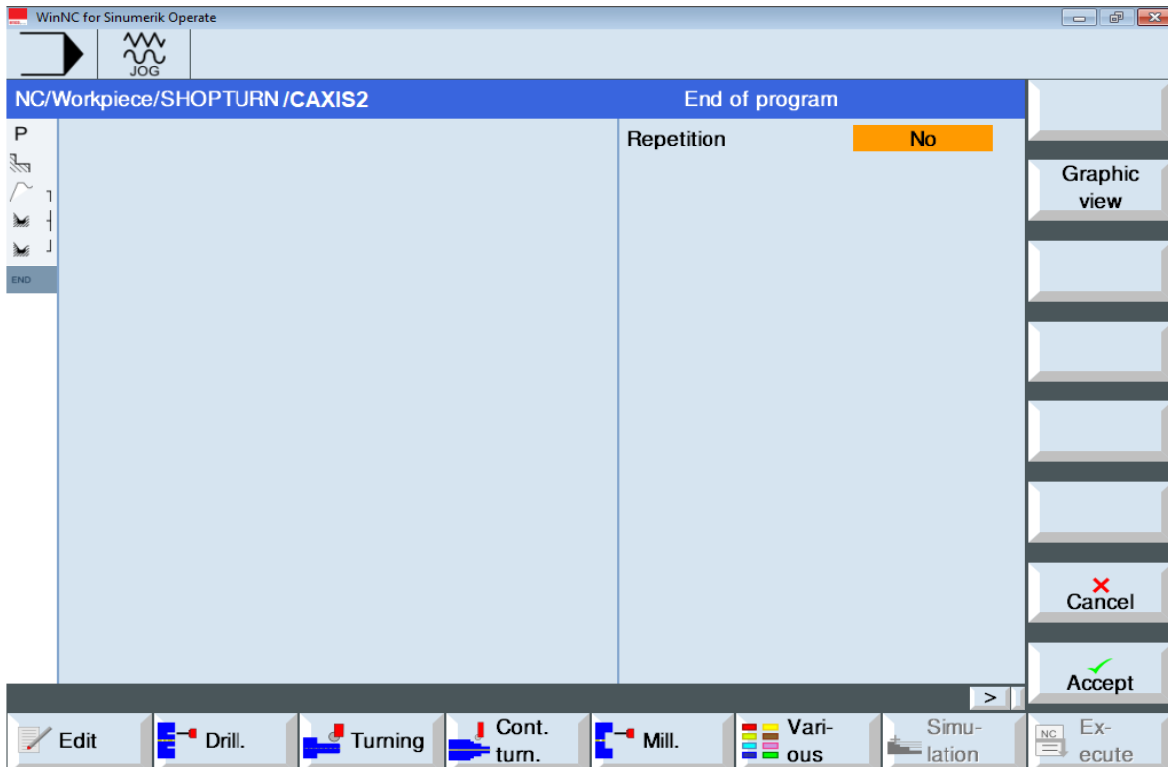

٣٥. بالوصول للخطوة السابقة نكون قد انتهينا من اعدادات دورة خراطة وادراجها بالبرنامج

٣٦. لعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج اتبع خطوات تنفيذ المحاكاة كما تم في التدريب (رقم ٣)


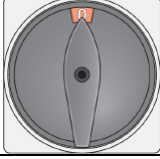
إيقاف الماكينة



٣٧. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.



٣٨. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.

	<p>٣٩. ألق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم ألق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٤٠. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٤١. الق مخرج الهواء الخاص بالكمبيوتر</p>

جدول رقم ١٩

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC
			٢	يشغل جهاز الكمبيوتر بالطريقة الصحيحة
			٣	يتبع الخطوات الصحيحة لفتح نافذة دورة خراطة الكنتور
			٤	يدخل كافة المتغيرات الموجودة بنافذة دورة خراطة الكنتور
			٥	يرسم المسار المراد تشغيله
			٦	يحفظ بالخطوات التي أتمها في البرنامج
			٧	يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر
			٨	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ٢٠

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب :

- بفتح نافذة دورة خراطة الكنتور

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٠ دقيقة:

- رسم المسار المراد تشغيلة

خرطة القنوات (خلخلة) Grooving Cycle

٧٢ ساعة	الزمن	٥	تدريب رقم
---------	-------	---	-----------

أهداف



- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافاذة دورة الخلخلة
- ان ينفذ المتدرب مهارة خراطة القنوات (الخلخلة) Grooving Cycle

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افروول العمل	نفس الخامة السابقة بعد انتهاء عملية التسويه وعمل الكنتور
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ٢١

المطلوب: تصفية عمل تجويف في المنطقة المبينة بالسهم (خلخلة) كما هو مبين في الرسم التنفيذي حسب الأبعاد المبينة في شكل...

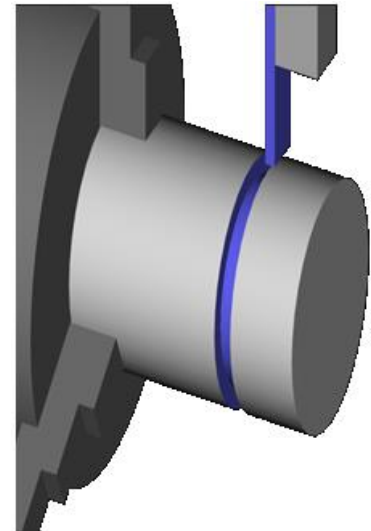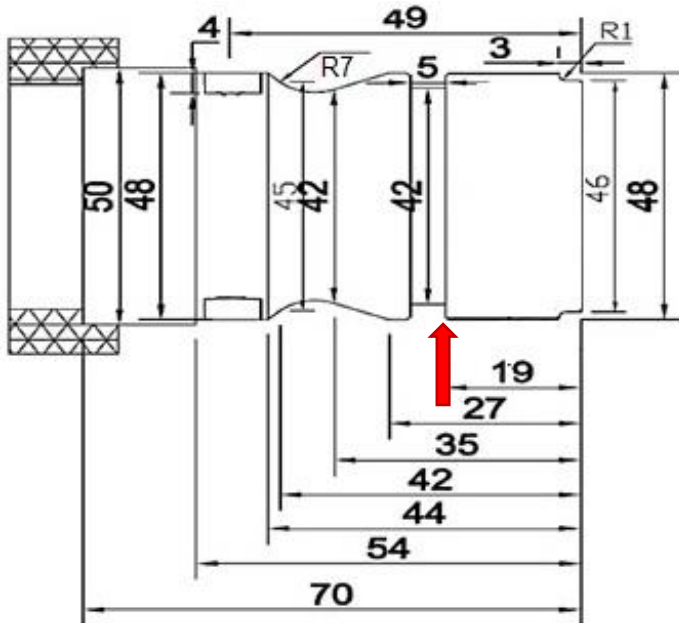





شكل رقم ٥٥: تنفيذ دورة القنوات (الخلخلة)





المعارف المرتبطة بالتدريب

في الماكينة المتوفرة Emco CT260 المحطات الزوجية مخصصة للعدد الثابتة مثل أقلام الخراطة وأقلام القلاووظ والخلخلة... بينما المحطات الفردية مخصصة للعدد الدوارة (الاندميل والبنط الرأسية والافقية...)

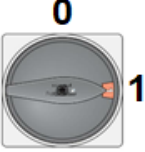

خطوات تنفيذ التدريب

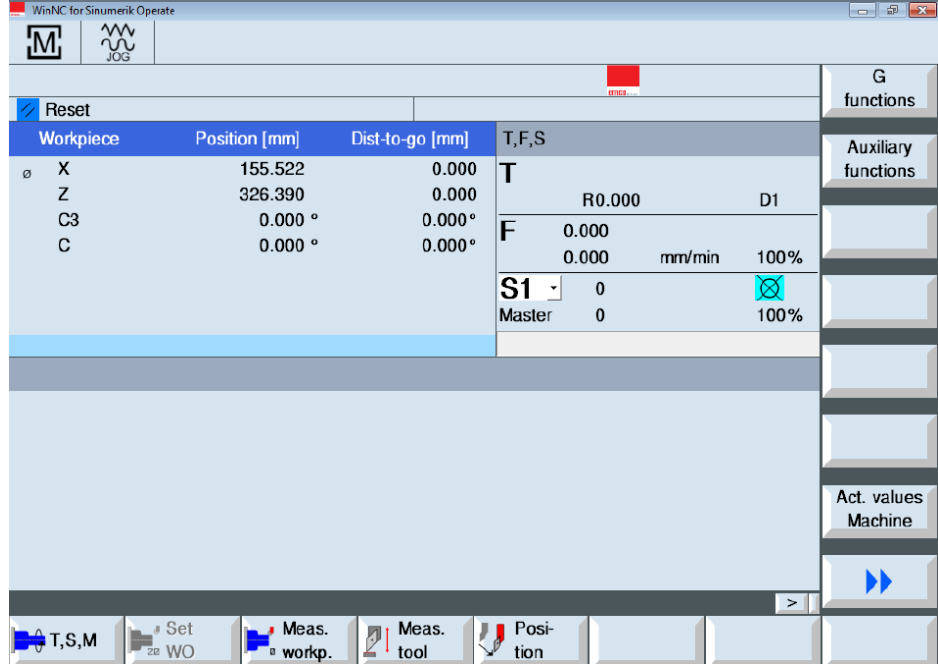
	<p>١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الـ C.N.C</p>
	<p>٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1).</p>
	<p>٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة</p>
	<p>٤. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخرطة باستخدام الماوس مثلا نظام HMI Operate Turn الخاص بسينوميرك Sinumerik ثم اضغط OK.</p>
	<p>٥. انتظر حتى يتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية لنظام Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)</p>
	
	<p>شكل رقم ٥٦: شاشة البرنامج لنظام التحكم Sinumerik</p>

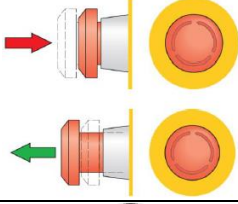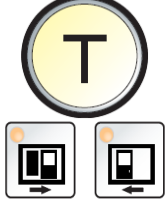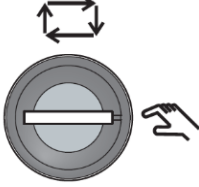ضبط وضع التشغيل	
	<p>٦. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٧. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل. ملحوظة: يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح اخر وذلك لضمان ان المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.</p>
	<p>٨. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/ اليدوي HAND أو اضغط على مفتاح MDA ملحوظة: باستخدام هذا الوضع، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.</p>
	<p>٩. أضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لتشغيل محرك الماكينة وتشغيل دورة الزيت المسؤولة عن تحريك الأجزاء والتزييت.</p>

تركيب الشغلة التي تم تسويتها وعمل كونتور خارجي لها سابقا	
 <p>1- Spindle عمود الدوران 2- Chuck الظرف 3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل</p>	<p>١٠. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس تم عمل تسوية وكنتور لها وتثبيتها في الظرف</p>  <p>شكل رقم ٥٧: خامة قطعة الشغل</p>
<p>اضغط مره للفتح</p>  <p>و اضغط ثانية للربط</p> 	<p>١١. ضع الشغلة امام فتحة الظرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.</p>



شكل رقم ٥٨: تثبيت الشغلة بالطرف

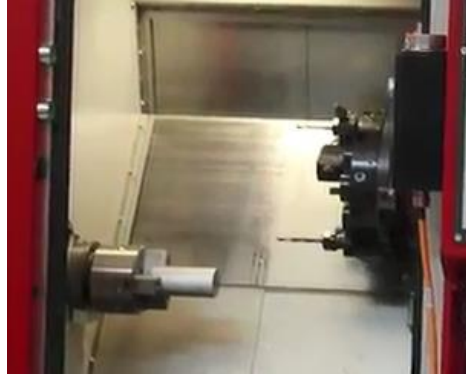

شكل رقم ٥٩: الشغلة بعد التثبيت في الطرف

اختيار وضبط دورة القناة (الخلقة) الخشنة GROOING CYCLE

Groove

١٢. اضغط مفتاح عمليات الخراطة **Turning** ثم مفتاح الاخدود (الخلقة)

OK

١٣. اضغط مفتاح الخلقة القياسية الدورانية **Groove 2** ثم اضغط أو

للقنوات المستقيمة يتم اختيار الرمز **Groove 1** **Accept**

NC/Workpiece/SHOPTURN /CAXIS2

Groove 2

T **6-PLUNGE CUTTER** D 1

F 0.070 mm/rev

V 150 m/min

Machining

Position

X0 48.000

Z0 -19.000

B1 5.000

T1 42.000 abs

α1 0.000 °

α2 0.000 °

FS1 0.500

FS2 0.000

FS3 0.000

FS4 0.500

D 1.000

UX 0.000

UZ 0.000

N 1

Select tool

Graphic view

Cancel

Accept

Edit Drill. Turning Cont. turn. Mill. Various Simulation Execute

٤١. قم بتحديد المعاملات المبينة مثل اختيار عدة القطع وقيمة التغذية وسرعة القطع وبقية البيانات ثم

Accept

اضغط

ملحوظة:

- احداثيات نقطة البداية هي X48 , Z-19
- احداثيات نقطة النهاية X48 , Z-24 ويكون الفارق في احداثي X هو ٥ مم وهي عرض القناة


B1

- قيمة قطر قاع الخلخلة T1= Ø=42 mm
- حدد عدد القنوات طبقا للتمرين (المنتج) N=1

Parameters	الشرح Discussion
T	قم باختيار اسم العدة المناسبة من جدول Select tool المستخدمة للخلخلة بالضغط على مفتاح العدد وقم بإنشاء عدة جديدة واكتب بياناتها كاملة ثم قم باختيار To program
F	حدد قيمة التغذية ولتكن 0.1 mm/rev
V/S	حدد قيمة سرعة القلم الخطية ولتكن 150 m/min للقطع الخشن
Machining type	قم باختيار نوع التشغيل (Roughing أو Finishing) أو كلاهما معا بالرمز (Roughing and finishing) (▽+▽▽▽) اختر المناسب لعملية التشغيل في البداية قم باختيار Roughing
Machining position	قم باختيار  قم باختيار وضع التشغيل (للخارج Outside أم للداخل Inside) اختر " للخارج Outside "
Position (Outside/Inside)	
X0	تكون دائما قطر القناة ويكون ٤٨ مم
Z0	النقطة المرجعية بالنسبة لمحور Z تكون بالسالب -19مم
B1	تعبر عن عرض القناة ٥ مم
T1	عمق القناة وتكون بالقطر Ø بالنظام المطلق (abs)، او نقطة النهاية بالنسبة الى X0 في النظام النسبي (incr.)
D	اقصى عمق تغذية للاختراق (▽ and ▽+▽▽▽ only for) من الصفر الى الاختراق في عملية قطع واحدة D = 0 : ١ يتم القطع مباشرة الى العمق النهائي D1 D = 0 : الى القطعة الأولى والثانية للحصول على افضل سريان للرائش وتجنب كسر عدة القطع
UX or U	سماحية القطع في محور X (▽ and ▽+▽▽▽ only for) (وليس مع التشطيب Finishing)
UZ	سماحية القطع في محور Z (وليس مع التشطيب Finishing)

N	عدد القنوات (الجروف)
DP	فراغ القناة (الجروف) بالمليمتر النسبي (Inc.) لقيمة N=1 لا تظهر قيمة DP
$\alpha 1$ $\alpha 2$	زاوية النهاية ١ وزاوية النهاية ٢ – (تظهر فقط للجروف رقم ٢ و ٣) الجروف المتماثل يمكن وصفه بزوايا منفصلة. قيمة الزوايا تتراوح من ٠ و أقل من ٩٠ درجة
FS1...FS4 or R1...R4	العرض المخروطي Bevel (FS1...FS4) أو نصف القطر الدائري (R1...R4) فقط للجروف رقم ٢ و ٣

 
١٥. تأكد من اختيار عدة القطع المناسبة **T 6-PLUNGE CUTTER D 1**




١٦. انقر بالماوس على خانة اسم العدة ثم زر اختيار العدة لتظهر القائمة التالية

Loc.	Type	Tool name	ST	D	Length X	Length Z	Radius
1		CNMG432_00	1	1	0.0000	0.0000	0.0312
2		DNMG432_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0312
3		LT16ERA60_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0050
4		PLUNGE_0.125_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0070
5		3/8IN_ENDMILL	1	1	1.0000	1.0000	0.3750
6		PLUNGER_CUTTER	1	1	1.0000	1.0000	0.1590
7		TAP 10-32 UNF	1	1	1.0000	1.0000	0.1700
8			1	1	3.3465	1.7323	0.0079
9		DRILL 1/2IN	1	1	0.0000	0.0000	0.5000
10		DRILL OD 1/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.1250

 ١٧. قم باختيار العدة المناسبة مثل PLUNGER_CUTTER قلم قطع تجوييف ثم قم بالضغط على



مفتاح

 

ملحوظة: إذا لم تجد العدة المناسبة ظاهرة في القائمة قم بالضغط على مفتاح
بتحميل العدة كما تدربت في الصف الأول.



١٨. بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات والتحقق منها اضغط زر سيظهر الشاشة التالية لإزالة الدورة بصفحة البرنامج (لاحظ ظهور اسم دورة خراطة الجروف في صفحة البرنامج)

NC/Workpiece/SHOPTURN /CAXIS2		1
P	N1 Program header	Work offset G54
	N2 Stock removal 1	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V=240m Face X0=50 Z0...
	N3 Contour	COUNT_1
	N4 Stock removal	T=2-FINISHING_TOOL F0.15/rev V200m
	N5 Stock removal	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V250m
	N6 Groove 2	T=6-PLUNGE CUTTER F0.07/rev V150m X0=35 Z0=26 ...
END	End of program	

دورة تشطيب وتنعيم الجروف (يمكن الاستغناء عنها عند التدريب)



١٩. اضغط مفتاح عمليات الخراطة ثم مفتاح الاخدود (الخلطة)



٢٠. اضغط مفتاح الخلطة القياسية الدورانية ثم اضغط Groove 2 أو



لتنفيذ الجروف النهائي وتشطيبه Finishing



Groove 2		Select tool
T	6-PLUNGE CUTTER D 1	Graphic view
F	0.070 mm/rev	
V	200 m/min	
Machining	v + v v v	
Position		

٢١. قم بتحديد المعاملات المناسبة لتشطيب الجروف مثل اختيار عدة القطع وقيمة التغذية وسرعة



القطع وبقية البيانات ثم اضغط

٢٢. اضغط مفتاح لإنزال الدورة بصفحة البرنامج (لاحظ ظهور اسم دورة خراطة تشطيب الجروف




٢٣. اضغط على End of program وتأكد ان التكرار (No)




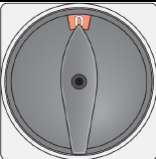
٢٤. بالوصول للخطوة السابقة نكون قد انتهينا من اعدادات دورة خراطة الجروف وادراجها بالبرنامج

٢٥. لعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج اتبع خطوات

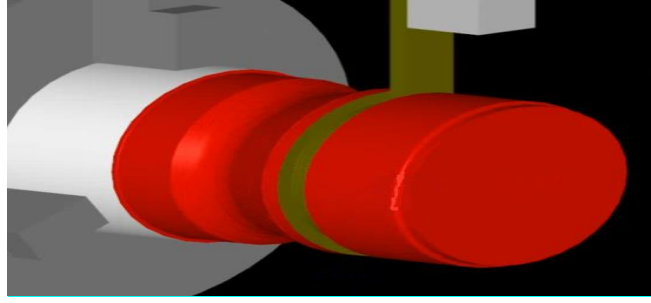تنفيذ المحاكاة كما تم في التدريب (رقم ٣)



إيقاف الماكينة

	٢٦. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.
	٢٧. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.
	٢٨. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا
	٢٩. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.
٣٠. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبيوتر	

جدول رقم ٢٢

المشاهدات



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC	١
			يشغل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج بالطريقة الصحيحة	٢
			يفتح نافذة دورة خراطة الخلخلة	٣
			يدخل المتغيرات الموجودة بنافذة دورة الخلخلة	٤
			ينفذ محاكاة للبرنامج Simulation	٥
			يحتفظ بالخطوات التي أتمها في البرنامج	٦
			يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر	٧
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٨

جدول رقم ٢٣

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٠ دقيقة:
ادخال كافة المتغيرات وتنفيذ دورة الخلخلة للتمرين المطلوب

خرطة القلاووظ الخارجي Threading Cycle

تدريب رقم	٦	الزمن	٩٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف



- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافاذة دورة القلاووظ
- أن ينفذ المتدرب مهارة خراطة القلاووظ (Threading Cycle)

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افروول العمل	نفس الخامة السابقة بعد انتهاء عملية التسويه وعمل الكنتور والجرووف (الخلطة)
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ٢٤

المطلوب: تصفية عمل قلاووظ طولي M48 x2 Longitudinal threads في المنطقة المبينة في الرسم التنفيذي حسب الأبعاد المبينة في شكل...

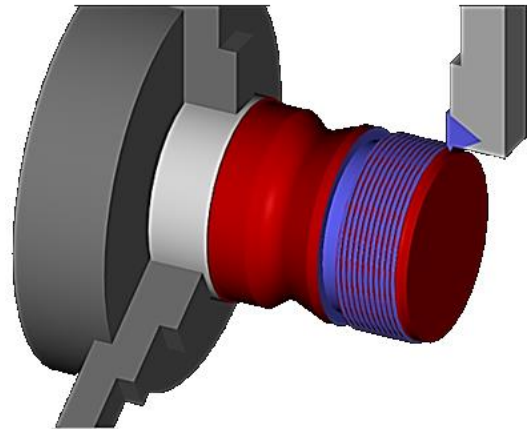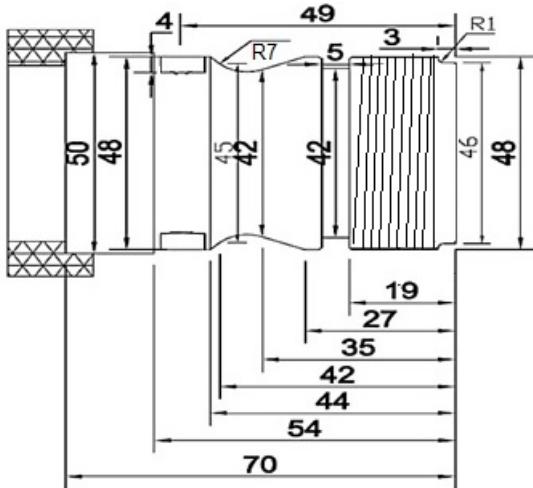


شكل رقم ٦٠: تنفيذ دورة القلوطة

المعارف المرتبطة بالتدريب

يجب مراجعة أنواع القلاووظات للتعرف على الفرق بين كل نوع والموصفات الفنية الخاصة بالقلاووظ وأنواعه.

عناصر القلاووظ الرئيسية:

ان العناصر الرئيسية والمصطلحات الفنية التي تحدد مقاس وشكل القلاووظ مبينة في **Error!** **Reference source not found.** وهي مشتركة لأنواع القلاووظ الثلاثة المنتشرة الاستعمال مثل ذي الشكل المثلث والشبه منحرف والمستدير والسن الكتفي.

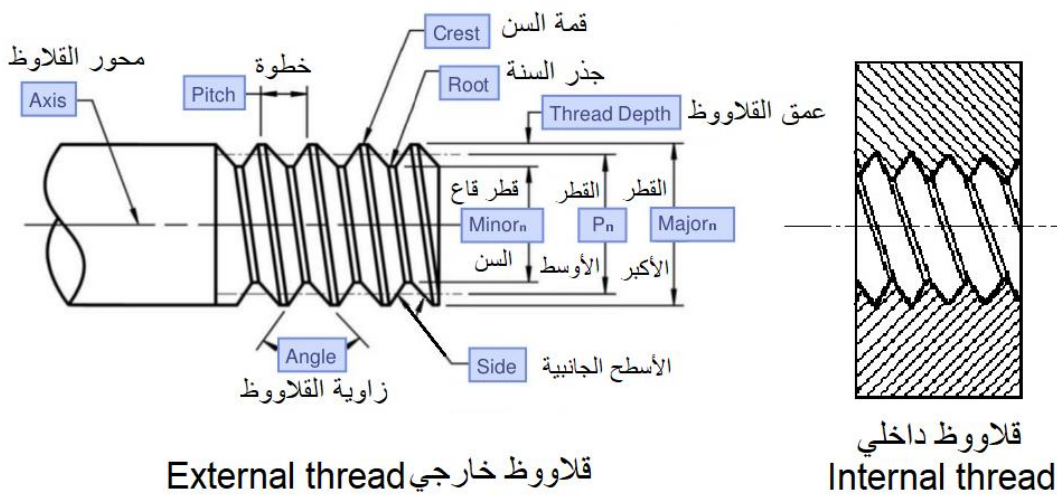

شكل رقم ٦١: عناصر القلاووظ

تصنيف القلاووظ (الاسنان):

القلاووظ بصفة عامة، اما أن يكون قلاووظ خارجي أو قلاووظ داخلي. القلاووظ الذي يكون على السطح الخارجي لإسطوانة أو عامود يسمى قلاووظ خارجي بينما يسمى القلاووظ الذي يكون على السطح الداخلي للثقب قلاووظ داخلي. ويمكن تصنيف الاسنان حسب (شكل السنة، اتجاه الدوران، عدد الأبواب (Number of leads))

أولاً: أنواع سن القلاووظ حسب شكل السنة:

تتغير زوايا القلاووظ المختلفة حسب اتساع القلاووظ وضيقه والمسافة بين سنين متجاورين والتي تسمى خطوة السن. يبين **Error! Reference source not found.** الأنواع المختلفة للقلاووظات ونسب ارتفاع أو عمق السن من الخطوة pitch (h) ونسبة نصف قطر الاستدارة من الخطوة (r) وزاوية السنة بالدرجة لكل نوع.

١. السن المثلث المتري (فرنسي) **Metric thread**: هو من أكثر الأنواع انتشارا ويستخدم في المسامير والصواميل لربط أجزاء معظم التركيبات الميكانيكية، وتكون زاوية السن لهذا النوع

هي ٥٦٠ وقمة السن مشطوفه، ويقاس قطر القلاووظ وخطوة السن بالمليمترات. له انواع مختلفة تقسم حسب المواصفات السوفيتية الى الاسنان ذات الخطوات الكبيرة (للأقطار من ١- ٦٨ مم) والاسنان ذي الخطوات الصغيرة (للأقطار من ١-٦٠٠ مم) وتختلف انواع هذه النوع عن بعضها البعض بمقاسات الخطوة بالنسبة لنفس القطر وكذلك بعناصر أخرى. يشار الى القلاووظ المتري في الرسومات بالحرف (M) والرقم الذي يعين القطر يكتب بجانبه، فمثلا M30 معناها القلاووظ المتري الذي قطره ٣٠ مم، وقد يضاف طول الخطوة بجانب القطر مثل M30X2 وتعني ان طول خطوة السنة هو ٢ مم.

٢. **السن المثلث الإنجليزي Triangle thread**: تكون زاوية السن لهذا النوع هي ٥٤٧,٥ وقمة وقاع السن مستديرة، يستخدم عادة في المواسير وتعرف مقاسات الخطوة والقطر لهذا النوع بالبوصة.

٣. **السن المثلث "ويتورث" (سن انجليزي ناعم) Whitworth**: يرمز اليه بالحرف (w) وبجانبه مقاس القلاووظ بالبوصة وبذلك يكون (w ١١/٢) معناها القلاووظ الذي قطره ١١/٢ بوصة. زاوية الرأس لهذا النوع ٥٥٥ وقمة لسن مستديرة، وهو قلاووظ اقل خشونة من القلاووظ الإنجليزي ويعتبر قلاووظ انجليزي ناعم، ويرمز للسن الخشن B.S.W والسن الناعم B.S.F، ويستعمل في مسامير الربط وفي سن المواسير الجاز النوع (B.S.P) وهو دقيق جدا وذات سلبية خفيفة ويشغل في قلوطة الجدران الرقيقة للمواسير ومقاسات الخطوة والقطر لهذا النوع تعرف بالبوصة ولكنه سيستبدل تدريجيا بالقلاووظ المتري الضيق الخطوة وتكون المقاسات أقل من ١/٢ بوصة ذات خطوة pitch كبيرة بالنسبة للقطر ولذلك فإنها تنظف بسهولة.

يرمز للقلاووظ الأكم بالقطر وخطوة السن باستخدام اختصار كلمة (شبه منحرف بالإنجليزية (Tr)) مثلا (Tr48x8) ولتعين حالة القلاووظ شمال نضيف الحرف (L) في النهاية هكذا Tr48x8L.

٤. **السن المثلث (شكل حرف V Shape)**: تكون زاوية السن لهذا النوع هي ٥٦٠ وقمة السن مثلثة.

٥. **السن أكم (شبه المنحرف) ACAME (Trapezoidal) thread**: على شكل شبه منحرف تكون زاوية السن لهذا النوع هي ٥٢٩ وقمة وقاع السن مشطوفه وارتفاع السنة صغير. والقلاووظات الأكم تستخدم في القلاووظات (الفتيل) التي تحرك أجزاء الماكينة بسهولة وبدقة (مقل قلاووظات الجر في المخارط) ولا تتآكل بسهولة ولذلك تستعمل القلاووظات الاكم لهذا الغرض في الماكينات الحديثة. وميزة القلاووظ الاكم أنه أكثر قوة عند أسفل السن. وعند التآكل يمكن ازالة الفرق بين الصامولة والقلاووظ بربط الصامولة وتكون مشقوقة في هذه الحالة وهذه الطريقة لا تصلح في حالة القلاووظ المربع لأن جوانبه مستوية في حين أن جوانب القلاووظ الاكم مائلة (مائلة علي بعضها بزاوية ٣٠ درجة). ويستعمل القلاووظ الأكم (ACAME) لمواجهة الضغط

من ناحية واحدة كما في المكابس. ويستعمل القلاووظ الاكم المستدير في الأعمال التي يتعرض فيها القلاووظ للأتربة أو الرمال وحيث تتعذر صيانتها (مثل وصلات عربات السكة الحديدية).

٦. **السن الدودة (شبه المنحرف) Worn (Trapezoidal) thread**: على شكل شبه منحرف

تكون زاوية السن لهذا النوع هي 29° وقمة وقاع السن مشطوفه وارتفاع السنة كبير.

٧. **السن الكتف Buttress thread**: له ميل خفيف من جانب وميل اعلى من جانب اخر، تكون


زاوية السن لهذا النوع هي 45° وقمة وقاع السن مشطوفه وارتفاع السنة صغير.

٨. **السن المربع Square thread**: هو سن على شكل مربع، طول السنة يساوي عرضها يساوي

نصف الخطوة ($0.5 P$) وزاوية السنة قائمة، يستخدم في القلاووظات (الفتيل) التي تحرك أجزاء

الماكينه (مثل قلاووظات الجر في المخارط) بسهولة وبدقة كما هو الحال مع القلاووظات "أكم

ACME" ولكن يعيب القلاووظات المربعة تفقد دقتها عندما تتآكل جوانبها.

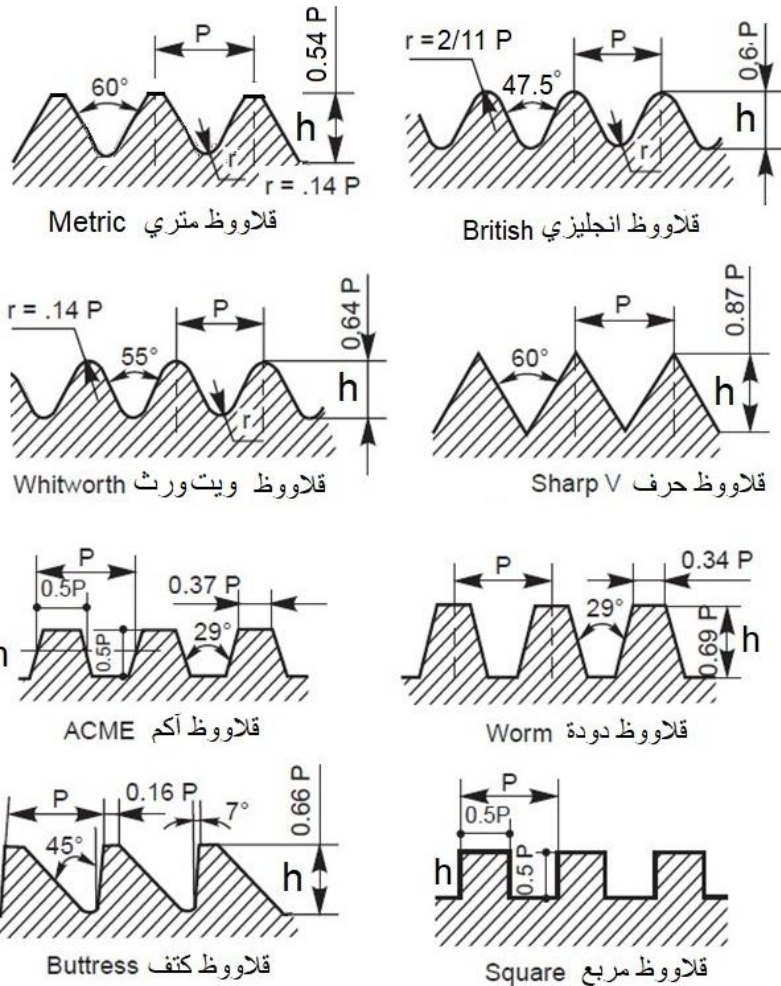

P =Pitch of the thread خطوة القلاووظ
 h = depth of the thread عمق (ارتفاع) السنة
 r = radius at the top and bottom of the thread نصف قطر منحنى قمة أو قاع السنة

شكل رقم ٦٢: انواع القلاووظ حسب نوع السنة

خطوات تنفيذ التدريب


١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الـ C.N.C.

٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 إلى 1).

٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة.

٤. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخرطة باستخدام الماوس مثلا نظام HMI Operate Turn الخاص بسينوميك Sinumerik ثم اضغط OK.





٥. انتظر حتى يتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية لنظام Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)

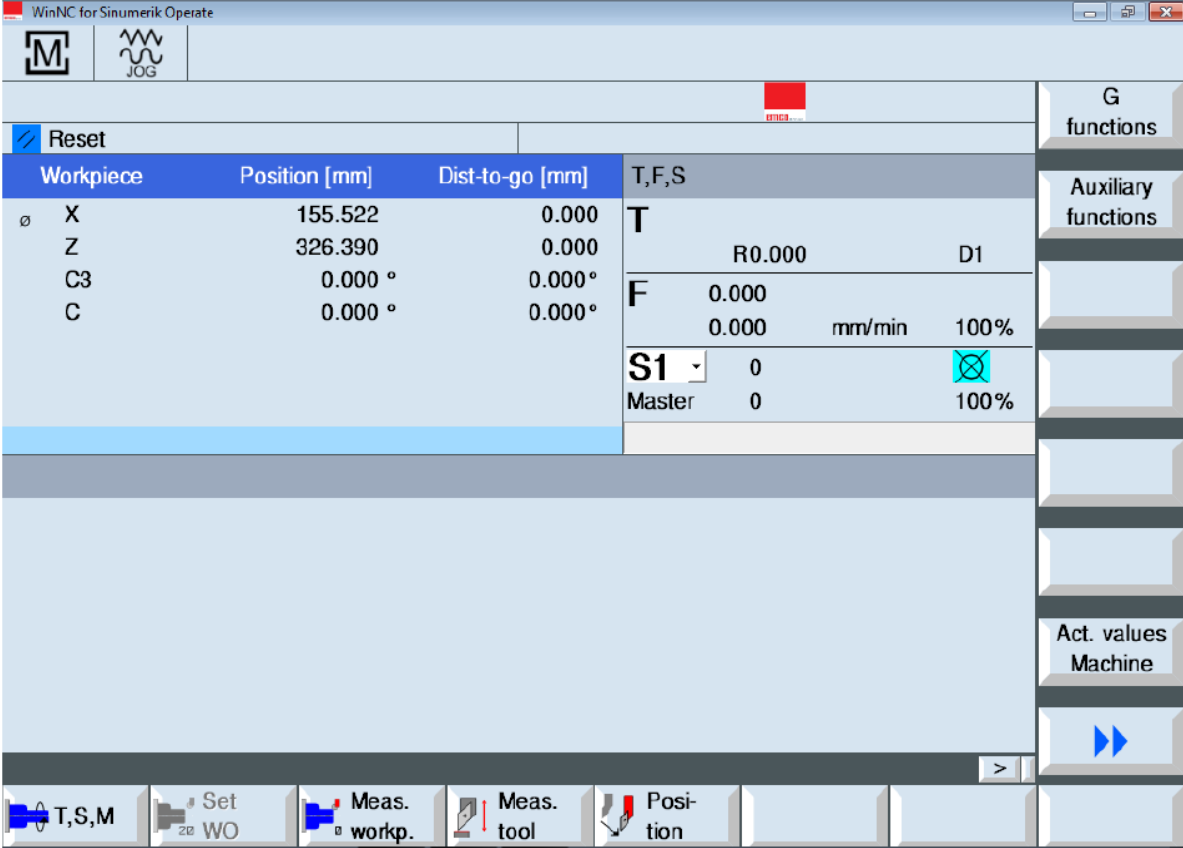

The screenshot shows the WinNC for Sinumerik Operate interface. It features a 'Reset' button, a table of workpiece positions and distances to go, and various function buttons like 'G functions', 'Auxiliary functions', and 'Act. values Machine'. The table below is a representation of the data shown in the interface.

Workpiece	Position [mm]	Dist-to-go [mm]	T,F,S
∅ X	155.522	0.000	T
Z	326.390	0.000	R0.000 D1
C3	0.000 °	0.000 °	F 0.000
C	0.000 °	0.000 °	0.000 mm/min 100%
			S1 0 100%
			Master 0 100%

شكل رقم ٦٣: شاشة البرنامج لنظام التحكم Sinumerik

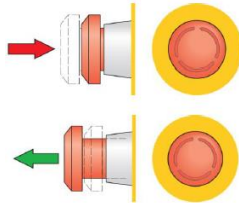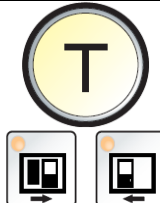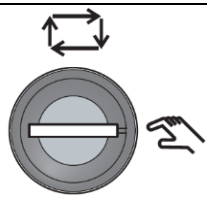ضبط وضع التشغيل	
	<p>٦. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٧. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل. ملحوظة: يتم الضغط على مفتاح T دائماً مع مفتاح اخر وذلك لضمان ان المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.</p>
	<p>٨. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/ اليدوي HAND أو اضغط على مفتاح MDA ملحوظة: باستخدام هذا الوضع، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحاً.</p>
	<p>٩. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لتشغيل محرك الماكينة وتشغيل دورة الزيت المسئولة عن تحريك الأجزاء والتزييت.</p>

تركيب الشغلة التي تم تسويتها وعمل كونتور خارجي وخلخله لها سابقا

 <p>1- Spindle عمود الدوران 2- Chuck الظرف 3- Jaws الفك 4- Part قطعة الشغل</p>	<p>١٠. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس تم عمل تسوية وكونتور لها وتثبيتها في الظرف</p>  <p>شكل رقم ٦٤: خامة قطعة الشغل</p>
<p>اضغط مره للفتح</p>  <p>و اضغط ثانية للربط</p> 	<p>١١. ضع الشغلة امام فتحة الظرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.</p>



شكل رقم ٦٥: تثبيت الشغلة بالظرف



شكل رقم ٦٦: الشغلة بعد التثبيت في الظرف

اختيار وضبط دورة القلاووظ THREADING CYCLE

١٢. اضغط مفتاح عمليات الخراطة **Turning** ثم اضغط مفتاح القلاووظ **Thread** ثم مفتاح

Thread long.

NC/Workpiece/SHOPTURN /CAXIS2		Thread longitudinal	Select tool
T	TH1.5	D 1	
Table	None		Graphic view
P	1.500	mm/rev	
G	0.000		
S	400.000	rpm	
Machining	v+vvvv		
	Degressive		
	External thread		
X0	48.000		
Z0	-3.000		
Z1	-22.000	abs	
LW	2.000		
LR	2.000		
H1	0.975		
aP	30.000	°	
ND	10		
rev	0.020		Cancel
NN	2		
VR	3.000		Accept
Multiple	No		

Edit
Drill.
Turning
Cont. turn.
Mill.

Vari-ous
Simulation
Execute

١٣. قم بتحديد المعاملات المبينة مثل اختيار عدة القطع وقيمة التغذية وسرعة القطع وبقية البيانات ثم



اضغط


ملحوظة:

- احداثيات نقطة بداية القلاووظ هي Z-3 , X48
- احداثيات نقطة نهاية القلاووظ في اتجاه محور Z هي Z-22
- خطوة القلاووظ ١,٥ مم/لفة
- أدخل عمق سن القلاووظ H1=(الخطوة×٠,٦٥)=١,٥×٠,٦٥=٠,٩٧٥
- أدخل قيمة الخروج عند نهاية القلاووظ (تساوي صفر لوجود خلخلة بعد القلاووظ)
- أدخل قيمة الزاوية والتي تعبر عن عدد ابواب القلاووظ(تساوي صفر لان القلاووظ باب واحد)
- ادخل قيمة نصف زاوية القلاووظ المتري $\alpha_p=30^\circ$

Parameters	الشرح Discussion
T	قم باختيار اسم العدة المناسبة من جدول Select tool المستخدمة للقلاووظ بالضغط على مفتاح العدد وقم بإنشاء عدة جديدة واكتب بياناتها كاملة ثم قم باختيار To program
D	حدد رقم القطع Cutting number (D=1)
Table	قم باختيار القلاووظ من جدول أنواع القلاووظات Thread selection table: سواء قلاووظ متري M1; M5 أو ويتووث "W1/8" أو انجليزي "G 1 3/4" ... الخ.
P	حدد الخطوة/قلاووظ مم/لفة ١,٥ mm/rev
S/V	حدد قيمة سرعة القطع الدورانية ولتكن 2000 m/min (RPM)
G	حدد تغير الخطوة لكل لفة (فقط لـ P = mm/rev or (in/rev) G = 0: الخطوة P لا تغير، G > 0 : تزيد الخطوة لكل لفة بقيمة G G < 0 : تقل الخطوة لكل لفة بقيمة G اذا كانت خطوة البداية والنهاية للقلاووظ، يمكن حساب تغير $G = \frac{ P_{e^2} - P^2 }{2 * Z_1} \text{ [mm/U2]}$ الخطوة في البرمجة بالمعادلة التالية حيث ان: Pe (الخطوة النهائية مم/لفة)، P (الخطوة الابتدائية مم/لفة)، Z1 (طول القلاووظ مم)
Machining type	قم باختيار نوع التشغيل (Roughing) أم ▽ ▽ ▽

	Finishing أو كلاهما معا بالرمز (Roughing and $\nabla+\nabla\nabla\nabla$) (finishing) اختر المناسب لعملية التشغيل في البداية قم باختيار
Internal or external thread	حدد نوع القلاووظ (داخلي ام خارجي) اختر قلاووظ خارجي external
X0	تكون دائما قطر القناة ويكون ٤٨ مم
Z0	النقطة المرجعية بالنسبة لمحور Z تكون بالسالب -١٩ مم
Z1	نقطة النهاية للقلاووظ (مطلق) أو طول القلاووظ (نسبي) (Inc.)
LW	حدد نقطة بداية القلاووظ وهي نقطة المرجع (X0 و Z0) وتقاس بـ مم
LR	سرف القلاووظ
H1	عمق القلاووظ من الجداول ويكون بوحدة مم
DP	حدد نصف قيمة زاوية القلاووظ وتساوي ٣٠ بالنسبة للقلاووظ الفرنسي لاحظ المتغير على الرسم بنافة الدورة
D1 or ND (only for ∇ and $\nabla+\nabla\nabla\nabla$)	عمق التغذية الأول أو عدد مرات القطع الخشن يحدد فقط (∇ and $\nabla+\nabla\nabla\nabla$) (وليس مع التشطيب (Finishing).
rev	سماحية القطع في محور X و Z يحدد فقط مع (∇ and $\nabla+\nabla\nabla\nabla$) (وليس مع التشطيب (Finishing). وتقاس بالمليمتر
NN	عدد مرات القطع الفارغ Number of empty cuts يحدد فقط مع (∇ and $\nabla+\nabla\nabla\nabla$) (وليس مع التشطيب (Finishing)
VR	مسافة الرجوع (نسبي Inc)

١٤. تأكد من اختيار عدة القلاووظ المناسبة **D 1** **TH1.5** **T**

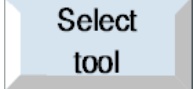١٥. انقر بالماوس على خانة اسم العدة ثم زر اختيار العدة لتظهر القائمة التالية 

Tool selection							MAGAZIN1
Loc.	Type	Tool name	ST	D	Length X	Length Z	Radius
1		CNMG432_00	1	1	0.0000	0.0000	0.0312
2		DNM1G432_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0312
3		LT16ERA60_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0050
4		PLUNGE_0.125_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0070
5		3/8IN_ENDMILL	1	1	1.0000	1.0000	0.3750
6		PLUNGER_CUTTER	1	1	1.0000	1.0000	0.1590
7		TH1.5	1	1	1.0000	1.0000	0.1700
8		DRILL_NO.21	1	1	3.3465	1.7323	0.0079
9		DRILL 1/2IN	1	1	0.0000	0.0000	0.5000
10		DRILL OD 1/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.1250

١٦. قم باختيار العدة المناسبة مثل THREADING (TH1.5) قلم فلوظة ثم قم بالضغط على مفتاح

To program

Tool list

ملحوظة: اذا لم تجد العدة المناسبة ظاهرة في القائمة قم بالضغط على مفتاح **قلم** بتحميل العدة كما تدربت في الصف الأول.

Accept


١٧. بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات والتحقق منها اضغط زر **سيظهر الشاشة** التالية لإنزال الدورة بصفحة البرنامج (لاحظ ظهور اسم دورة خراطة القلاووظ في صفحة البرنامج)

NC/Workpiece/SHOPTURN /CAXIS2

1


P	N1 Program header	Work offset G54
	N2 Stock removal 1	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V=240m Face X0=50 Z0...
	N3 Contour	COUNT_1
	N4 Stock removal	T=2-FINISHING_TOOL F0.15/rev V200m
	N5 Stock removal	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V250m
	N6 Groove 2	T=6-PLUNGE CUTTER F0.07/rev V150m X0=35 Z0=-26 ...
	N7 Thread longitudi...	T=4-THREADING_TOOL P2mm/rev S400rev External thr...
END	End of program	

١٨. اضغط على End of program وتأكد ان التكرار (No)

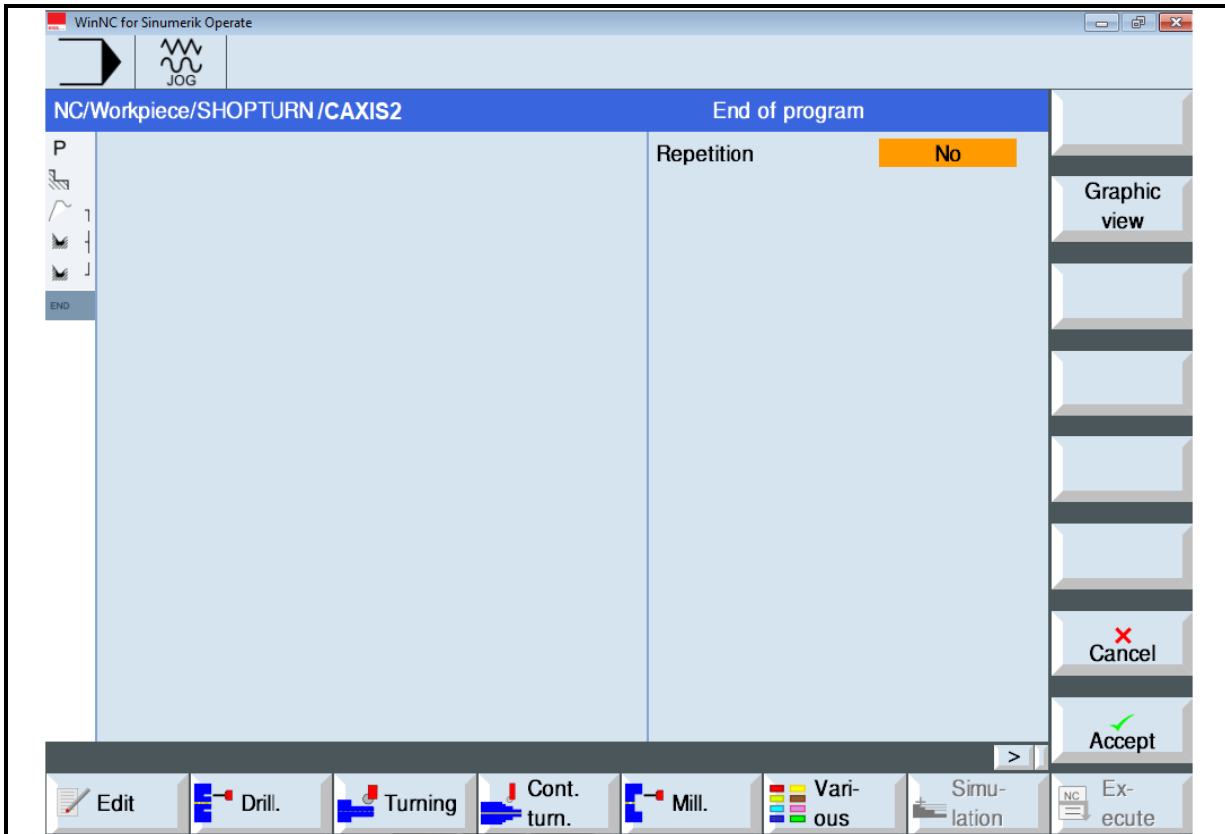


١٩. بالوصول للخطوة السابقة نكون قد انتهينا من اعدادات دورة خراطة القلاووظ وادراجها بالبرنامج

٢٠. لعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج اتبع خطوات تنفيذ المحاكاة كما تم في التدريب (رقم ٣)

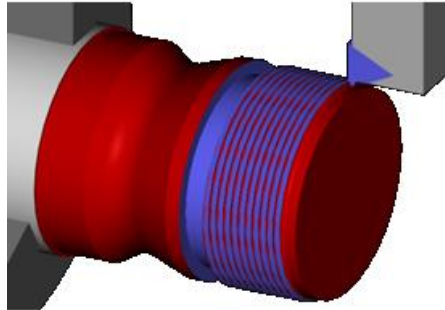

إيقاف الماكينة

	<p>٢١. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٢٢. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٢٣. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>

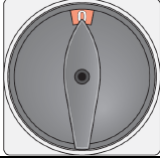	<p>٢٤. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٢٥. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>

جدول رقم ٢٥

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معيار الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC
			٢	تشغيل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج بالطريقة الصحيحة
			٣	يدخل كافة المتغيرات الخاصة بدورة القلاووظ
			٤	يحتفظ بالخطوات التي أتمها في البرنامج
			٥	تنفيذ محاكاة للبرنامج لمشاهدة كل المراحل السابقة
			٦	يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر
			٧	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

جدول رقم ٢٦

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

- في نهاية التدريب العملي يقوم المتدرب :
 - بفتح نافذة دورة القلاووظ
- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:
 - ضبط كافة المتغيرات الخاصة بدورة القلاووظ
 - تنفيذ مهارة دورة القلاووظ للتمرين المطلوب

عمل المضلع السداسي (Profiling Cycle C-axis) في المحور الإضافي C-axis

تدريب رقم	٧	الزمن	٩٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف


- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بدورة خراطة الكنتور-C – PROFILING CYCLE axis
- أن ينفذ المتدرب مهارة المضلع السداسي باستخدام المحور الإضافي C-axis

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افول العمل	نفس الخامة السابقة بعد انتهاء عملية التسويه وعمل الكنتور والخلخلة والقلوطة
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ٢٧


المطلوب: تصفية عمل شكل سداسي بواجهة الشغلة كما هو مبين في الرسم التنفيذي حسب الأبعاد المبينة في الشكل.

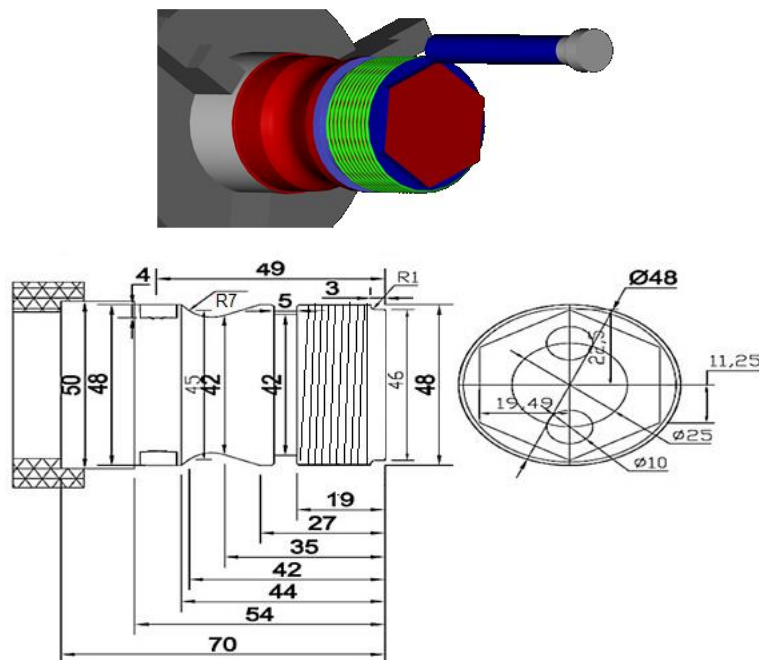

شكل رقم ٦٧: تنفيذ شكل سداسي بالمحور الدوراني باستخدام المحور الإضافي C-axis




المعارف المرتبطة بالتدريب

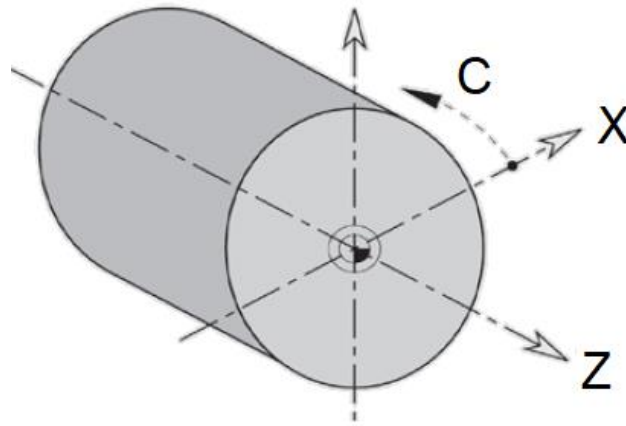
في عمليات الخراطة يعتبر محوري X و Z هما المحورين الأساسيين في التشغيل، وتوجد بعض العمليات التي تحتاج الى تغيير زاوية الطرف وتحرك عدة القطع عليها لتنفيذ اشكال باضلاع مربعة أو مسدسة والتي يتم تنفيذها على الفرايز التقليدية باستخدام جهاز التقسيم. و يسمى المحور الدوراني الاضافي في المخرطة بالمحور C-Axis والذي يدور حول محور Z ويعتبر دوران الشغلة في عكس عقارب الساعة موجبا ومع عقارب الساعة سالبا



شكل رقم ٦٨: حركة المحور الإضافي C-axis على قطعة الشغل

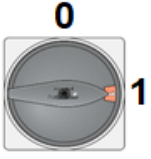خطوات تنفيذ التدريب

	١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة C.N.C.
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1).
	٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة
	٤. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخرطة باستخدام الماوس مثلا نظام HMI Operate Turn الخاص بسينوميك Sinumerik ثم اضغط OK.
	٥. انتظر حتى يتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية لنظام Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)

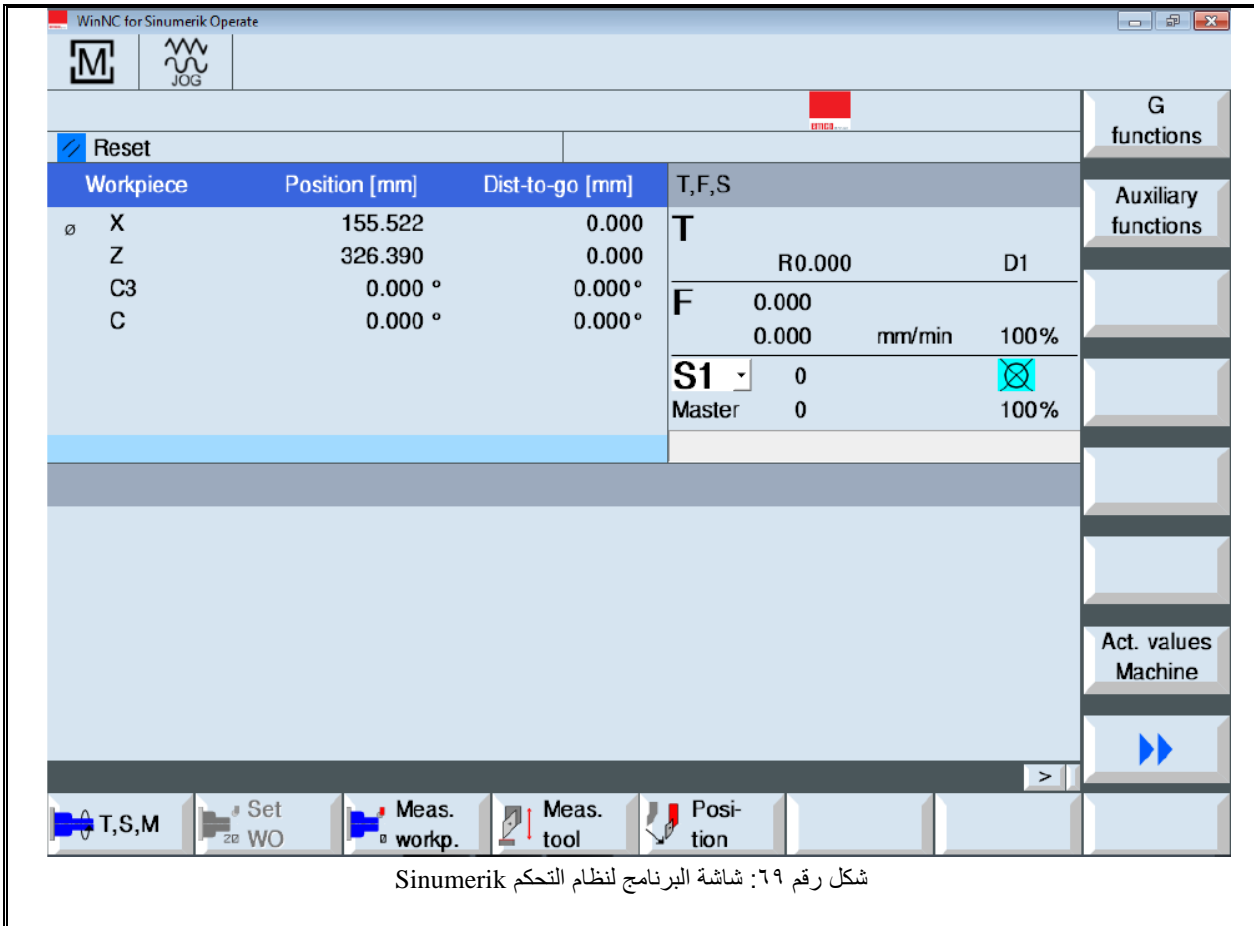


ضبط وضع التشغيل

	<p>٦. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.</p>
	<p>٧. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل. ملحوظة: يتم الضغط على مفتاح T دائماً مع مفتاح اخر وذلك لضمان ان المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.</p>
	<p>٨. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/ اليدوي HAND أو اضغط على مفتاح MDA ملحوظة: باستخدام هذا الوضع، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحاً.</p>



٩. أضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل **AUX-ON** لتشغيل محرك الماكينة وتشغيل دورة الزيت المسئولة عن تحريك الأجزاء والتزييت.

تركيب الشغلة التي تم تسويتها وعمل كونتور خارجي واخللة وقلاوظ لها سابقا

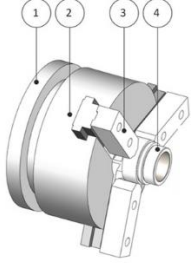

1- Spindle عود الدوران
2- Chuck الظرف
3- Jaws الفك
4- Part قطعة الشغل

١٠. احضر قطعة شغل أسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس تم عمل تسوية وكونتور لها وتثبيتها في الظرف



شكل رقم ٧٠: خامة قطعة الشغل

اضغط مره للفتح



و اضغط ثانية للربط



١١. ضع الشغلة امام فتحة الظرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.

 


شكل رقم ٧١: تثبيت الشغلة بالظرف



شكل رقم ٧٢: الشغلة بعد التثبيت في الظرف

اختيار وضبط دورة عمل المضلع السداسي



ثم مفتاح




ثم مفتاح




١٢. قم بالضغط على مفتاح

سنظهر الشاشة التالية قم باختيار عدة القطع وقيمة التغذية وسرعة القطع

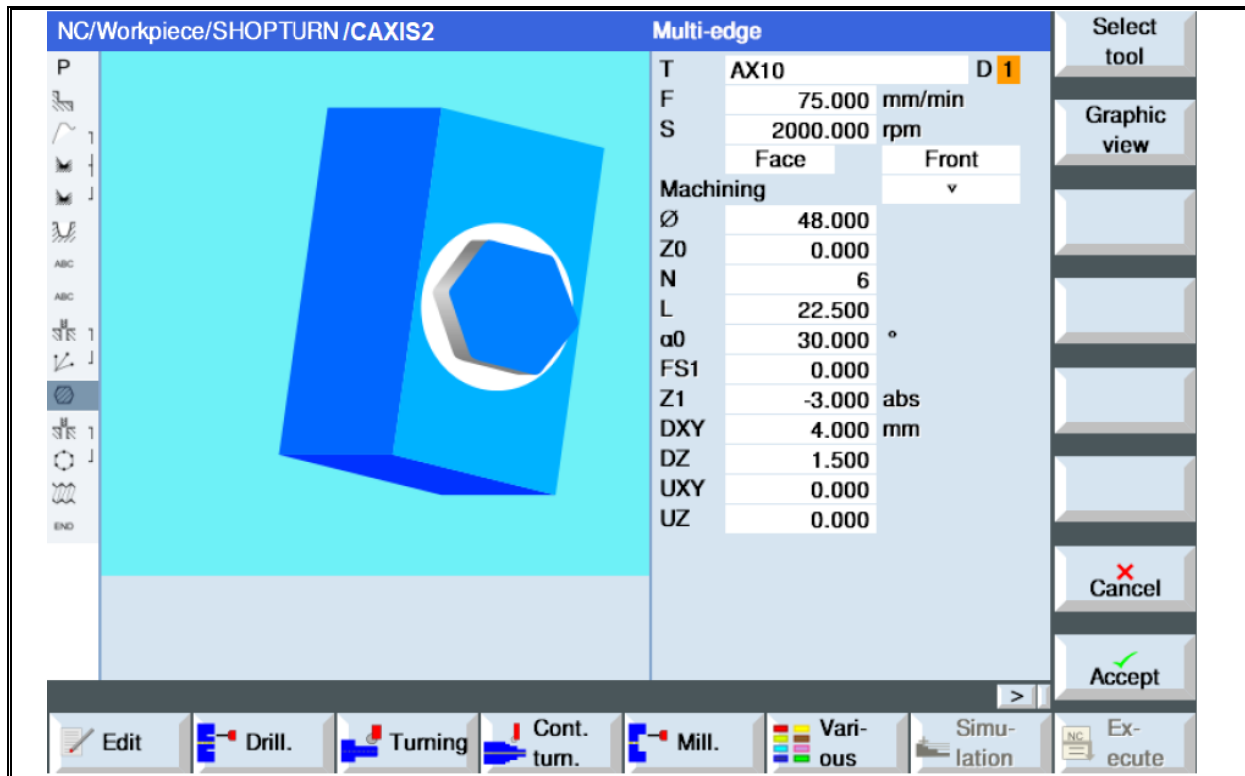

 ١٣. قم بتحديد المعاملات المبينة مثل اختيار عدة القطع وقيمة التغذية وسرعة القطع وبقية البيانات ثم



اضغط


ملحوظة:

- أدخل إحداثيات نقطة البداية في اتجاه محور Z (على وجه الخامة) بمعنى $Z=0$
- أدخل مقدار العمق الكلي للشكل المضلع مقاس من وجه الخامة في اتجاه محور Z بمعنى $(Z1=-3)$
- نصف قطر دائرة المسدس تساوي طول ضلعة = ٢٢,٥ مم

Parameters	الشرح Discussion
T	قم باختيار اسم العدة المناسبة من جدول Select tool المستخدمة للتهيئة وتشكيل الشكل السداسي وتعتبر عدة تسوية بالضبط على مفتاح العدد وقم بإنشاء عدة جديدة واكتب بياناتها كاملة ثم قم باختيار To program
F	حدد قيمة التغذية ولتكن 75 mm/min أدخل قيمة التغذية المستخدمة في حالة التغذية داخل معدن الشغلة (لا تزيد عن نصف قيمة التغذية العادية المستخدمة لنفس العدة في نفس العملية) ٠,٠٢٥
S	حدد قيمة سرعة القلم الخطية ولتكن 150 m/min للقطع الخشن
S/V	حدد قيمة سرعة محور الدوران Spindle ولتكن m/min (RPM) 2000

Machining position	تحديد مكان الشكل بمعنى في الوجه الأمامي و Face و Front
Machining type	قم باختيار نوع التشغيل (Roughing) أم ▽ ▽ ▽ Finishing أو كلاهما معا بالرمز (Roughing and ▽+▽▽▽) (finishing) اختر المناسب لعملية التشغيل في البداية قم باختيار Roughing
∅	حدد القطر المسمط ∅ بالنظام المطلق (abs) للمكان الذي سيشكل فيه الشكل السداسي، ويكون القطر = ٤٨ مم
Z0	النقطة المرجعية بالنسبة لمحور Z تساوي صفر
N	حدد عدد اضلاع الشكل المطلوب تشغيله ويساوي (٦ اضلاع لانه شكل سداسي)
L	طول الضلع يساوي نصف قطر دائرة المسدس يساوي ٢٢,٥ مم
α 0	زاوية ميل على الأفقي ٣٠ درجة
FS1	العرض المخروطي Bevel (FS1) يساوي صفر
Z1	حدد نقطة النهاية لعمق الشكل السداسي يساوي -٣ مم (مطلق)
DXY	حدد حركة مشوار مسافات قلم القطع = ٤ مم
DZ	عمق محور Z=1.5 mm
UXY	سماحية القطع في محور X و Y يحدد فقط مع (and ▽) (and ▽ ▽ ▽) (وليس مع التشطيب Finishing). وتقاس بالمليمتر تكون بصفر
UZ	سماحية القطع في محور Z يحدد فقط مع (and ▽) (and ▽ ▽ ▽) (وليس مع التشطيب Finishing). وتقاس بالمليمتر تكون بصفر

 ١٤. تأكد من اختيار عدة الاندميل المناسبة **D 1** **T AX10**



١٥. انقر بالماوس على خانة اسم العدة ثم زر اختيار العدة لتظهر القائمة التالية

Tool selection		MAGAZIN1					
Loc.	Type	Tool name	ST	D	Length X	Length Z	Radius
1		CNMG432_00	1	1	0.0000	0.0000	0.0312
2		DNMG432_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0312
3		LT16ERA60_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0050
4		PLUNGE_0.125_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0070
5		AX10	1	1	1.0000	1.0000	0.3750
6		PLUNGER_CUTTER	1	1	1.0000	1.0000	0.1590
7		TH1.5	1	1	1.0000	1.0000	0.1700
8		DRILL_NO.21	1	1	3.3465	1.7323	0.0079
9		DRILL 1/2IN	1	1	0.0000	0.0000	0.5000
10		DRILL OD 1/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.1250
11							

To program

١٦. قم باختيار العدة المناسبة مثل (AX10) قلم قطع ثم قم بالضغط على مفتاح ملحوظة:

Tool list


- إذا لم تجد العدة المناسبة ظاهرة في القائمة قم بالضغط على مفتاح
العدة كما تدربت في الصف الأول.
- قم بتركيب العدة الدوارة الأفقية قطر ١٠ مم في المحطة رقم ٥ كي تظهر العدة وشكلها
وبياناتها امامك وتأكد من ادخال نصف قطر العدة $R=5\text{mm}$

Accept

١٧. بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات والتحقق منها اضغط زر سيطر الشاشة التالية لإنزال الدورة بصفحة البرنامج (لاحظ ظهور اسم دورة الاحرف المتعددة Multi-edge في صفحة البرنامج)


NC/Workpiece/SHOPTURN /CAXIS2			1
P	N1 Program header	Work offset G54	
	N2 Stock removal 1	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V=240m Face X0=50 Z0...	
	N3 Contour	COUNT_1	
	N4 Stock removal	T=2-FINISHING_TOOL F0.15/rev V200m	
	N5 Stock removal	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V250m	
	N6 Groove 2	T=6-PLUNGE CUTTER F0.07/rev V150m X0=35 Z0=-26 ...	
	N7 Thread longitudi...	T=4-THREADING_TOOL P2mm/rev S400rev External thr...	
	N8 Multi-edge	N=6 L20 Z0=0 Z1=-4	
END	End of program		

١٨. اضغط على End of program وتأكد ان التكرار (No)

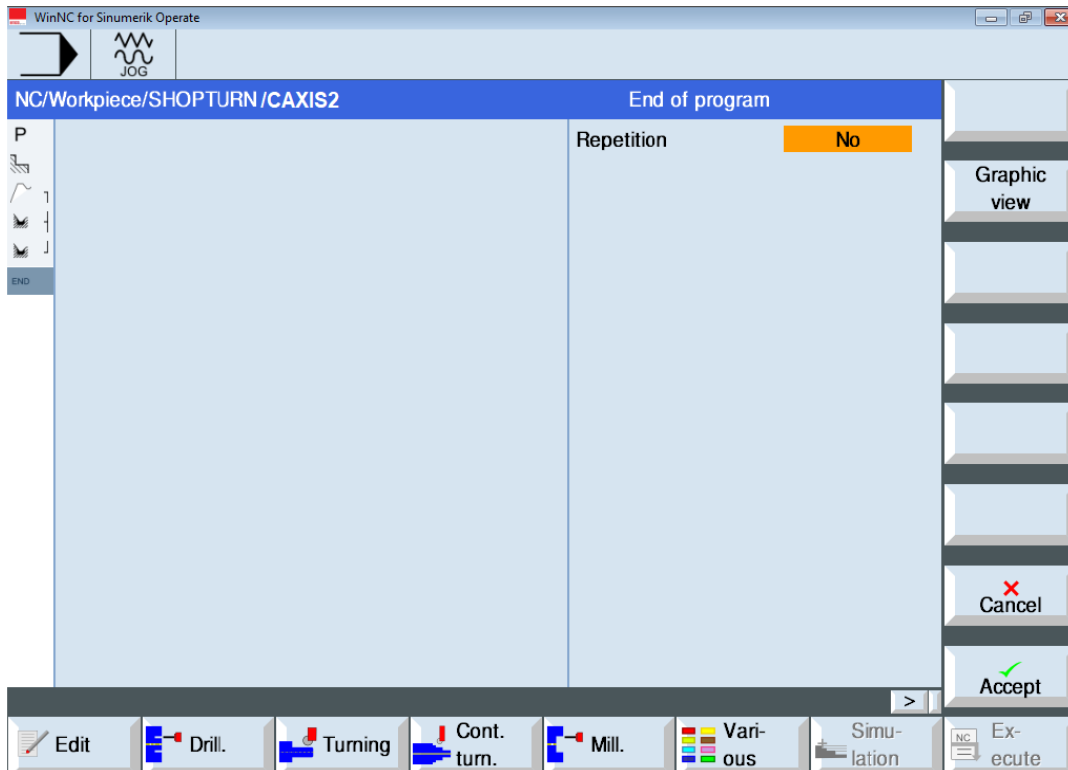

١٩. بالوصول للخطوة السابقة نكون قد انتهينا من اعدادات دورة خراطة الشكل السداسي وادراجها بالبرنامج

٢٠. لعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج اتبع خطوات تنفيذ المحاكاة كما تم في التدريب (رقم ٣)

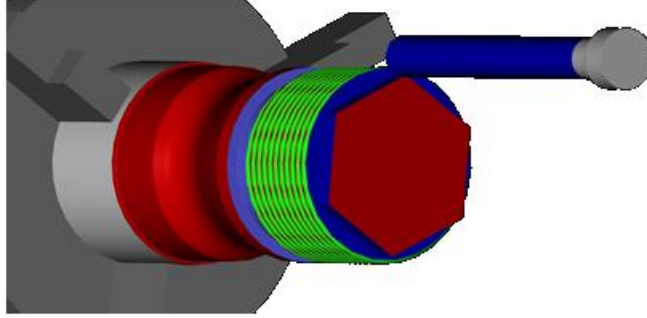

إيقاف الماكينة

	<p>٢١. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.</p>
	<p>٢٢. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
	<p>٢٣. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا</p>
	<p>٢٤. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.</p>
<p>٢٥. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبريسور</p>	

جدول رقم ٢٨

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		م	معايير الأداء
	لا	نعم		
			١	يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC
			٢	يشغل جهاز الكمبيوتر ويفتح نافذة البرنامج بالطريقة الصحيحة
			٣	يدخل كافة المتغيرات الموجودة بالدورة
			٤	يختار النافذة لرسم المسار المطلوب ويحدد النقاط
			٥	يرسم المسار المراد تشغيله
			٦	يجري تعديل علي اي دورة قطع تم عملها بالبرنامج
			٧	ينفذ محاكاة Simulation للتمرين
			٨	يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر
			٩	يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على: أن يقوم بالاتي في زمن 15 دقيقة تنفيذ مضيع سداسي للتمرين المطلوب.

دورة التموضع والثقب

تدريب رقم	٨	الزمن	٩٦ ساعة
-----------	---	-------	---------

أهداف



- أن يضبط المتدرب كافة المتغيرات الموجودة بنافاذة دورة الثقب المتعدد في وجه الخامة (Axial)
- ان ينفذ المتدرب مهارة الثقب المتعدد في وجه الخامة (Axial)

متطلبات التدريب

العدد والأدوات	المواد والخامات
ارتداء افروال العمل	نفس الخامة السابقة بعد انتهاء عملية التسويه وعمل الكنتور والخلخلة والقلوظة والشكل السداسي
اجهزة الحاسب الالي (الكمبيوتر) ذو مواصفات مناسبة لتشغيل البرنامج	
جهاز لعرض البيانات (Data Show)	

جدول رقم ٢٩

المطلوب: عمل دورة ثقب وتموضع للتقنين المبينين في الرسم التنفيذي حسب الأبعاد المبينة في شكل

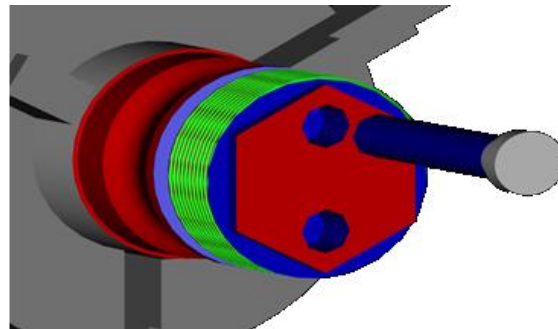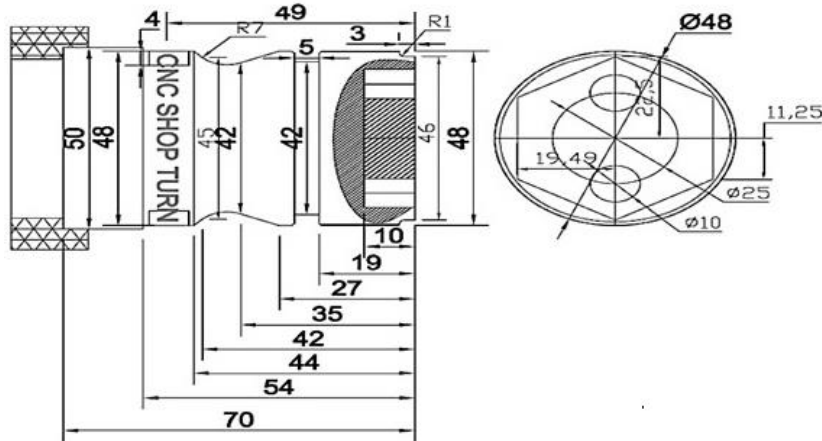


شكل رقم ٧٣: تنفيذ دورة الثقب

المعارف المرتبطة بالتدريب

دورة الثقب من الدورات الهامة في عمليات التشغيل والتصنيع على المخارط التقليدية وكذلك المبرمجة بالحاسب


زاوية رأس المثقاب **Point angle (θ)**: هي الزاوية التي تشكلها الحدين القاطعين الرئيسين cutting edge الرئيسية وتراوح قيمها حسب المعدن المقطوع كما يلي:

- 60° to 100° عند ثقب المواد اللدنة مثل سبائك المغنيسيوم magnesium alloys
- 90° to 140° عند ثقب الصلب عالي المتانة حتى 70 كجم/مم² وسبائك الألومنيوم aluminum alloys
- 118° to 135° عند ثقب الصلب وحديد الزهر والبرونز for high strength steels

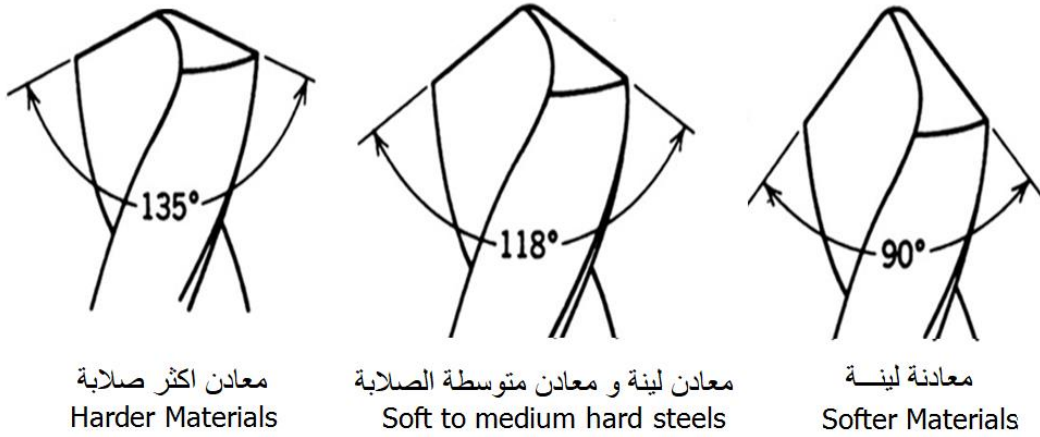


شكل رقم ٧٤: قيم زوايا رأس المثقاب Drill point angle حسب معدن المشغولات

خطوات تنفيذ التدريب


١. تطبق إجراءات السلامة والأمان الخاصة بورشة الـ C.N.C.	
	٢. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch الموجود على الجانب الأيمن للماكينة في وضع التشغيل (يلف من أمام علامة 0 الى 1).
	٣. انتظر حتى يتم تحميل نظام التشغيل للماكينة
	٤. اختر نظام البرمجة المطلوب للمخرطة باستخدام الماوس مثلا نظام HMI Operate Turn الخاص بسينو ميرك Sinumerik ثم اضغط OK.

٥. انتظر حتى يتم تحميل النظام وستظهر الشاشة الافتتاحية لنظام Sinumerik (شاهد الجزء المخصص للبرنامج وخلوه من أيه أوامر)

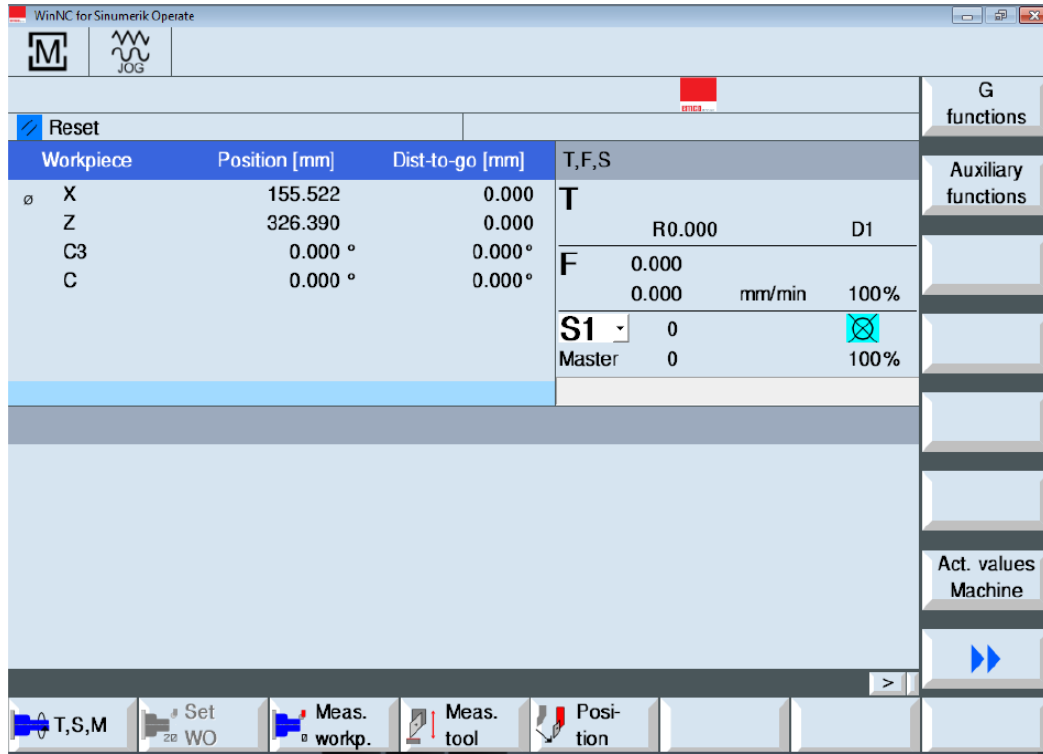


شكل رقم ٧٥: شاشة البرنامج لنظام التحكم Sinumerik


ضبط وضع التشغيل

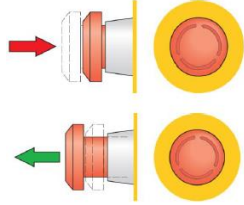

٦. أسحب مفتاح الطوارئ الخاص بتوصيل الكهرباء الى الماكينة للخارج، تتم هذه الخطوة للتأكد من عمل مفتاح الطوارئ وجاهزيته في حالة حدوث حالات طارئة حيث يتم الضغط عليه للداخل لفصل الكهرباء عن وحدة التشغيل.

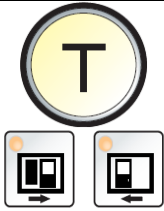

٧. يتم اختبار صحة عمل مفتاح الأمان للباب بالضغط على مفتاح (Enable/consent Key) وفتح وإغلاق الباب أو عن طريق مفاتيح غلق وفتح الباب وبذلك يتم التأكد من جاهزية الماكينة للعمل. **ملحوظة:** يتم الضغط على مفتاح T دائما مع مفتاح اخر وذلك لضمان ان المشغل خارج نطاق مساحة التشغيل بالمخرطة حتى لا يصطدم بالأجزاء المتحركة.

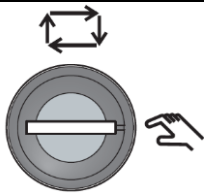


٨. اضبط مفتاح العمليات الخاصة على وضع التشغيل النصف اتوماتيكي/اليدوي HAND أو اضغط على مفتاح MDA **ملحوظة:** باستخدام هذا الوضع، يمكن إجراء حركات في وضع Jog Mode عندما يكون الباب الجرار مفتوحا.



٩. اضغط على مفتاح الاستعداد للتشغيل AUX-ON لتشغيل محرك الماكينة وتشغيل دورة الزيت المسؤولة عن تحريك الأجزاء والتزييت.

تركيب الشغلة التي تم تسويتها وعمل كونتور خارجي وخلخلة وقلاووظ وشكل سداسي لها سابقا

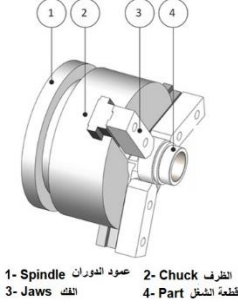

١٠. احضر قطعة شغل اسطوانية من مادة الأرتيلون أو قطعة معدنية من الألمنيوم أو النحاس تم عمل تسوية وكنتور لها وتثبيتها في الظرف



شكل رقم ٧٦: خامة قطعة الشغل

اضغط مره للفتح



و اضغط ثانية للربط



١١. ضع الشغلة امام فتحة الظرف وقم بالضغط مرة واحدة على زر فتح جهاز التثبيت (الماسك أو الكلابات) Clamping devices ليفتح وتضع الشغلة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لربط وتثبيت الشغلة كما هو مبين بالشكل التالي.




شكل رقم ٧٧: تثبيت الشغلة بالظرف



شكل رقم ٧٨: الشغلة بعد التثبيت في الظرف

اختيار وضبط دورة الثقب بوجه الشغلة

12. قم بالضغط على مفتاح **Drill.** ثم مفتاح **Drilling Reaming** ثم مفتاح **Drilling**.
سنظهر الشاشة التالية قم باختيار عدة القطع وقيمة التغذية وسرعة القطع

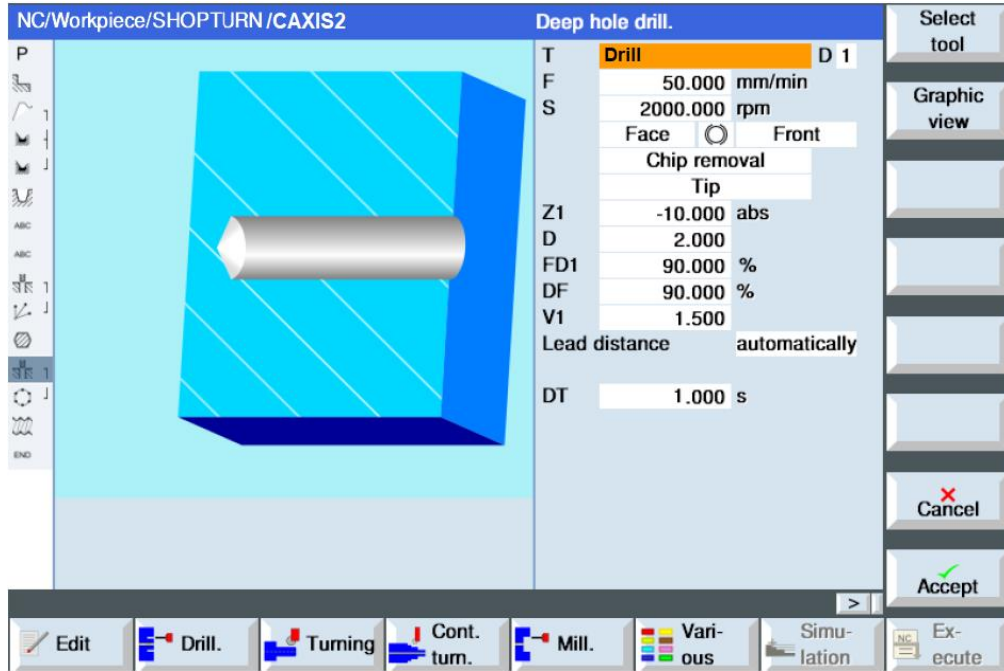

13. قم بتحديد المعاملات المبينة مثل اختيار عدة القطع وقيمة التغذية وسرعة القطع وبقيّة البيانات ثم

اضغط **Accept**
ملحوظة:

- أدخل إحداثيات قطر دائرة الثقوب وكذلك إحداثيات بداية الثقوب في اتجاه محور Z
X=25 mm, Z=0
- أدخل قيمة العمق الكلي للثقب مقاس من وجه الخامة في اتجاه محور Z بمعنى (Z1=-10)
- لعمل دورة الثقب على محيط الشغلة تتبع خطوات هذه الدورة مع تبديل فقط للمتغير **Face** بالمتغير **Per. surf.** بالنافذة السابقة ثم ادخال كافة المتغيرات بما يناسب مع موضع الثقب على محيط الشغلة

Parameters	الشرح Discussion
T	قم باختيار اسم العدة المناسبة من جدول Select tool المستخدمة للتهيئة وتشكيل الشكل السداسي وتعتبر عدة تسوية كاملة ثم قم باختيار To program
F	حدد قيمة التغذية ولتكن 0.15 mm/min
S/V	حدد قيمة سرعة القطع الدورانية ولتكن 2000 m/min (RPM)

Machining position	تحديد مكان الشكل بمعنى في الوجه الأمامي و Face و Front
Chip-breaking/Chip-remove	حدد الثقب اما بتكسير الرايش Chip breaking او بإخراج الرايش Chip-remove
Tip/Shank	حدد نقطة صفر العدة القاطعة Tip
Z1	حدد نقطة النهاية لعمق الثقب تساوي ٤٠ مم (مطلق)
D	حدد عمق القطع لكل مشوار يكون ٢ مم
FD1	حدد النسبة المئوية للتغذية لأول عمق ٩٠%
DF	حدد النسبة المئوية للتغذية لكل عملية عمق ٥٠%
V1	حدد اقل قيمة تغذية (عندما تكون DF مدخلة كنسبة مئوية ٥٠%)
DT dwell time	أدخل مقدار زمن التوقف لكسر الرايش وتشطيب الثقب t=1 sec

١٤. تأكد من اختيار عدة الثقب Dill المناسبة **D 1**

١٥. انقر بالماوس على خانة اسم العدة ثم زر اختيار العدة **Select tool** لتظهر القائمة التالية

Loc.	Type	Tool name	ST	D	Length X	Length Z	Radius
1		CNMG432_00	1	1	0.0000	0.0000	0.0312
2		DNM1G432_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0312
3		LT16ERA60_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0050
4		PLUNGE_0.125_OD	1	1	0.0000	0.0000	0.0070
5		AX10_ENDMILL	1	1	1.0000	1.0000	0.3750
6		PLUNGER_CUTTER	1	1	1.0000	1.0000	0.1590
7		TAP 10-32 UNF	1	1	1.0000	1.0000	0.1700
8		DRILL_NO.21	1	1	3.3465	1.7323	0.0079
9		DRILL_5MM	1	1	0.0000	0.0000	5.0000
10		DRILL OD 1/8IN	1	1	0.0000	0.0000	0.1250

To program

١٦. قم باختيار العدة المناسبة مثل (Drill) قلم قطع ثم قم بالضغط على مفتاح **To program** ملحوظة:

Tool list

- إذا لم تجد العدة المناسبة ظاهرة في القائمة قم بالضغط على مفتاح **Tool list** قم بتحميل العدة كما تدربت في الصف الأول.
- قم بتركيب العدة الدوارة الافقية drill قطر ١٠ مم في المحطة رقم ٥ كي تظهر العدة وشكلها وبياناتها امامك وتأكد من ادخال نصف قطر العدة R= 5mm

سيظهر الشاشة

Accept


١٧. بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات والتحقق منها اضغط زر **Accept**


التالية لإنزال الدورة بصفحة البرنامج (لاحظ ظهور اسم دورة الثقب في صفحة البرنامج)

NC/Workpiece/SHOPTURN /CAXIS2			1
P	N1 Program header	Work offset G54	
	N2 Stock removal 1	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V=240m Face X0=50 Z0...	
	N3 Contour	COUNT_1	
	N4 Stock removal	T=2-FINISHING_TOOL F0.15/rev V200m	
	N5 Stock removal	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V250m	
	N6 Groove 2	T=6-PLUNGE CUTTER F0.07/rev V150m X0=35 Z0=-26 ...	
	N7 Thread longitudi...	T=4-THREADING_TOOL P2mm/rev S400rev External thr...	
	N8 Multi-edge	N=6 L20 Z0=0 Z1=-4	
	N9 Drilling	T=DRILL F0.06/rev V140m Z1=-10	
END	End of program		


١٨. يتم ضبط موضع الثقوب المطلوب تنفيذها على واجهة الشغلة

١٩. قم بالضغط على مفتاح Drill. ثم مفتاح التموضع Positions ستظهر الشاشة التالية قم

بالضغط على مفتاح  ثم قم باختيار عدة القطع وقيمة التغذية وسرعة القطع

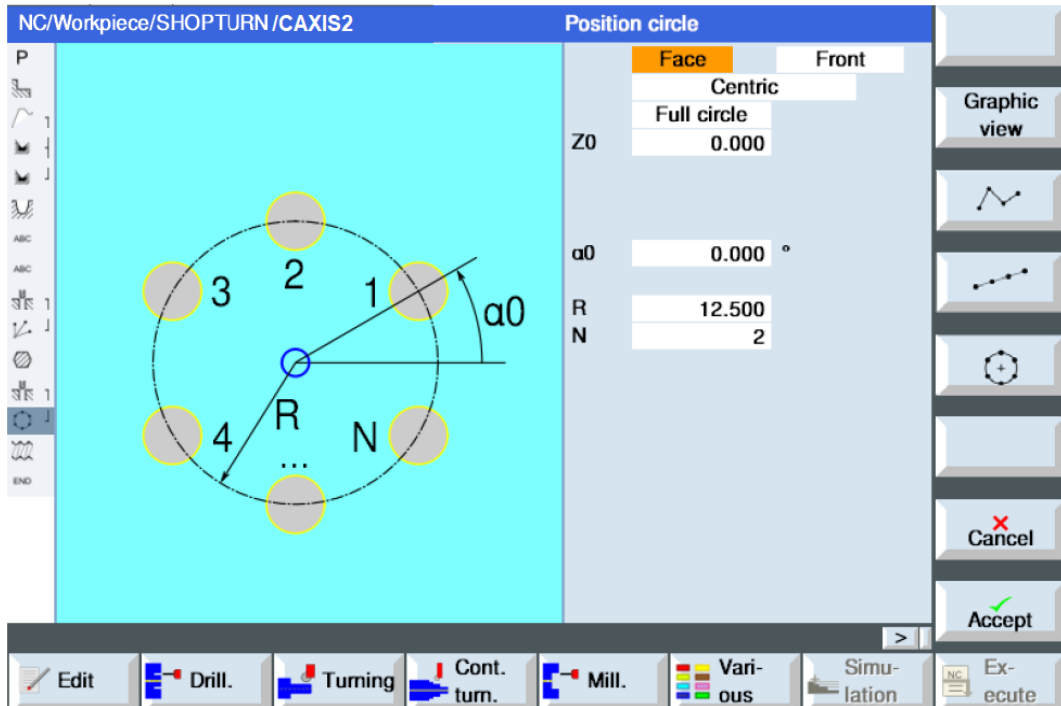


Parameters	الشرح Discussion
Machining position	تحديد مكان الشكل بمعنى في الوجه الأمامي و Face و Front
Centric	ثقوب مركزية (أي لها نفس المركز)
Full circle	الثقوب على جزء من الدائرة أم على كل الدائرة (Full circle)
Z0	النقطة المرجعية بالنسبة لمحور Z تساوي صفر
$\alpha 0$	أدخل قيمة زاوية الثقب الأول وتعني دوران محور C بقيمة صفر وهي زاوية ميل أول ثقب على الأفقي لضبط موضع الثقب الأول الذي بينه وبين الثقب الثاني زاوية ١٨٠ درجة
R	حدد قطر دائرة الخطوة التي تقع عليها الثقوب ونصف قطرها ١٢,٥ مم
N	عدد الثقوب

٢٠. بعد الانتهاء من ادخال كافة البيانات والتحقق منها اضغط زر  سيظهر الشاشة التالية لإنزال الدورة بصفحة البرنامج (لاحظ ظهور اسم دورة التموضع بعد الثقب في صفحة البرنامج)

NC/Workpiece/SHOPTURN /CAXIS2		1
P	N1 Program header	Work offset G54
	N2 Stock removal 1	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V=240m Face X0=50 Z0...
	N3 Contour	COUNT_1
	N4 Stock removal	T=2-FINISHING_TOOL F0.15/rev V200m
	N5 Stock removal	T=2-FINISHING_TOOL F0.1/rev V250m
	N6 Groove 2	T=6-PLUNGE CUTTER F0.07/rev V150m X0=35 Z0=-26 ...
	N7 Thread longitudi...	T=4-THREADING_TOOL P2mm/rev S400rev External thr...
	N8 Multi-edge	N=6 L20 Z0=0 Z1=-4
	N9 Drilling	T=DRILL F0.06/rev V140m Z1=-10
	N10 001: Position c...	Z0=0 R=12 N=2
END	End of program	

٢١. بالوصول للخطوة السابقة نكون قد انتهينا من اعدادات دورة التموضع والثقب وادراجها بالبرنامج

٢٢. لعمل محاكاة Simulation لمشاهدة كل المراحل السابقة التي انجزتها بالبرنامج اتبع خطوات تنفيذ المحاكاة كما تم في التدريب (رقم ٣)

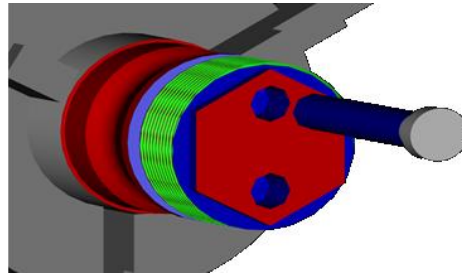

إيقاف الماكينة

	٢٣. أضغط مفتاح AUX-OFF لإيقاف تشغيل المحرك الرئيسي للماكينة.
	٢٤. اضغط على مفتاحي RESET + SKIP في نفس الوقت لإعادة الماكينة لوضعها الأصلي وإيقاف تشغيل الماكينة بدون فصل التيار الكهربائي عن الماكينة.
	٢٥. أغلق برنامج تشغيل الماكينة WIN-NC، ثم أغلق نظام التشغيل Windows بالضغط على الأزرار المقابلة معا
	٢٦. ضع مفتاح التشغيل الرئيسي Main Switch في وضع الفصل (0) لفصل التيار الكهربائي عن الماكينة.
	٢٧. اغلق مخرج الهواء الخاص بالكمبيوتر

جدول رقم ٣٠

المشاهدات



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

ملاحظات	تحقق		معايير الأداء	م
	لا	نعم		
			يطبق اجراءات السلامة والامان الخاصة بمعمل CNC	١
			يشغل جهاز الكمبيوتر وفتح نافذة البرنامج بالطريقة الصحيحة	٢
			يستكشف كل الدورات المتاحة ويختار الدورة المناسبة للتشغيل	٣
			يدخل كافة المتغيرات المناسبة للدورة الثقب والتموضع	٤
			يقوم بعمل محاكاة للبرنامج Simulation	٥
			يتبع الخطوات الصحيحة في غلق جهاز الكمبيوتر	٦
			يرتب مكان العمل ويتركه نظيفا	٧

جدول رقم ٣١

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الإختبار العملي

في نهاية التدريب العملي ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٠ دقيقة:
تنفيذ ثقب متعدد في واجهة الخام

المصطلحات

اللغة العربية	اللغة الإنجليزية
النظام النسبي للمحاور: هي محاور تقاس من أي مكان عشوائي في مستوى الإحداثيات، ويمكن وصفها بالإحداثيات المتزايدة (Incremental System) بحيث ينسب الوضع الجديد لعدة القطع الى النقطة التي قبلها (والتي تعتبر نقطة الصفر الافتراضي) وليس الى نقطة صفر المحاور الرئيسية	Relative coordinates System
الرؤية ثلاثي الأبعاد	3D-view
نظام المحاور المطلقة: في هذا النظام تقاس حركة عدة القطع الى نقطة صفر المحاور المرجعية الأساسية.	Absolute coordinates System
الأبعاد المطلقة للإحداثيات	Absolute dimensions
تسجيل البرنامج وحفظه	archive proved program
وضع المحور	Axis position
نقطة الصفر الأساسية: إذا تم إجراء ترحيل أساسي Base في نظام إحداثيات الجهاز (MCS)، فإن إزاحة نقطة صفر الأساس هي النتيجة (BZS). مع هذا، على سبيل المثال، يمكن تحديد نقطة الصفر للوحة.	Base Zero Point System (BZS)
رقم البلوك (المقطع) داخل البرنامج	Block number
ملف فاصل	Buffer file
ظرف المخرطة: المستخدم في تثبيت الشغلة	Chuck
التثبيت (لإحكام ربط الشغلة)	clamping
المخارط بماكينات التحكم الرقمي بالحاسب	CNC turning
تعويض	Compensation
نقطة الصفر القابلة للتهيئة: إذا تم تنفيذ نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (G54-G599) من نظام نقطة صفر الأساس (BZS)، ينتج نظام نقطة الصفر القابل للتهيئة (CZS).	Configurable Zero Point System (CZS)
لوحة التحكم	Control panel
تغذية سائل التبريد	coolant supply
التشغيل الجاف: الذي يتم لاختبار البرنامج قبل تنفيذه على الشغلة	Dry Run
مفتاح إيقاف الطوارئ	EMERGENCY SHUTDOWN
معدلات التغذية	feed rates
تغذية عكسية	Feedback
الخرطة الناعمة: والتي تتم لتشطيب السطح في المراحل النهائية للتشغيل	Finish Turning

اللغة العربية	اللغة الإنجليزية
الخراطة الأمامية وهي احد أنواع القطع الخارجية المستخدمة للقطع على الماكينات، والتي يتحرك فيها قلم القطع في اتجاه موازى لمحور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور Z-axis)	Front turning
الأبعاد النسبية (المتسلسلة) للإحداثيات	Incremental (chain) dimensions
إدخال	Input
لقم القطع التي تتركب على حامل العدة	Inserts
وضع الحركة اليدوي باستخدام مفاتيح الإحداثيات X و Y و Z	JOG
نقطة الصفر للماكينة هي نقطة مرجعية ثابتة تعرف بواسطة مصنع الماكينة، وتقاس جميع الأبعاد من هذه النقطة. تكون نقطة الأصل للمحاور في نظام الماكينة (X0 و Z0) منطبقة على هذه النقطة.	M = Machine zero point
نظام احداثيات الماكينة: في هذا النظام تعرف نقاط تغير وضع الشغلة طبقا لنظام احداثيات الماكينة. يظهر وضع التحكم الرقمي احداثيات المحاور بعد الوصول لنقطة المرجع منسوبة الى نقطة صفر الماكينة M في نظام (MCS).	Machine coordinate systems (MCS)
مفتاح التشغيل الرئيسي	Main Switch
قياس	Measuring
متعدد الوظائف	Multifunction
نقطة صفر برج العدة: هي نقطة البداية لقياس حركة العدة. وتوضع N على وش برج العدة حيث تعرف بواسطة مصنع الماكينة.	N=T Tool housing zero point
ترحيل (إزاحة)	offset
مفتاح التجاوز (تجاهل) (تجاوز معدل التغذية)	Override switch (feed rate override)
المحاور الأساسية للماكينة: هي المحاور الثلاثة الشهيرة المتعامدة Cartesian X, Y, Z والمسماة بالمحاور الديكارتيه Coordinate والتي يمكنها تحديد أي نقطة في الفراغ	Primary machine axes
نافذة البرنامج	Program window
طريقة البرمجة	PROGRAMMING PROCEDURE
نقطة الإسناد (المرجع) هي نقطة داخل مجال العمل المسموح به في الماكينة، وتحدد بدقة بواسطة مفاتيح النهايات Limit switches. بعد كل فصل للكهرباء.	R=Reference Point
الخراطة القطرية وهي تمثل اتجاه حركة القطع في اتجاه عمودي على محور عمود الدوران (الحركة في اتجاه محور X-axis)	Radial turning

اللغة العربية	اللغة الإنجليزية
الخراطة الخشنة: وهي المخارط الأولية التي تنفذ على قطعة الشغل لتحديد ابعادها الخارجية	Rough turning
نصف آلي	Semi-Automatic
ضبط (اعداد)	Setting
المحاكاة	Simulation
يدور عمود الدوران	Spindle
سرعات عمود الدوران	spindle speeds
بدء التشغيل الأتوماتيكي	start auto cycle
برنامج فرعي	Sub-Program
المحاور الإضافية: هي محاور ثانوية أو متوازية باستخدام أحرف U و V و W. تكون هذه المحاور متوازية عادة مع محاور X و Y و Z الأساسية على التوالي	Supplementary machine axes
القيمة المستهدفة	target value
اختبار وتعديل البرنامج	test and edit program
برج العدة	Toll tower
آلة القطع (عدة)	Tool
حركات الآلة (العدة)	tool motions
نصف قطر العدة	Tool radius
تعويض لنصف قطر أداة القطع	Tool radius compensation
العدد المراد استخدامها	tools used
نقطة الصفر لقطعة الشغل: هي نقطة البداية لنظام الأبعاد التي يستخدمها المبرمج للتشغيل. يتم تعريفها بحرية بواسطة المبرمج. يمكن اختيار أكثر من صفر للشغلة داخل البرنامج الواحد	Work piece Zero Point (W)
قطع بالسلك: احد لطرق الحديدية لقطع المعادن بالسلك الكهربى	Wire cut
الشغلة (قطعة الشغل) المشغولة	WORKPIECE
نظام احداثيات الشغلة: باستخدام نقطة صفر الماكينة W ينسب برنامج تشغيل قطعة الشغل الى نظام احداثيات الشغلة W الى نظام احداثيات الشغلة (BZS) Base zero point	Workpiece coordinate system (WCS)
نقطة صفر (مركز) الشغلة	WORKPIECE ORGIN
إزاحة الصفر: حيث يتم تحريك نظام المحاور وترحيل نقطة صفر الماكينة الى موضع مناسب داخل مساحة تشغيل الماكينة كي يبدأ منها تسجيل إحداثيات التشغيل.	Zero-point offset