

مهنة تشغيل المخارط CNC

الوحدة الخامسة



الصيانة الوقائية للمخارط المبرمجة بالحاسب CNC

الصف الثاني

العام التدريبي (٢٠١٩ / ٢٠٢٠)

الفهرس

- الجزء الأول: مقدمة عن الصيانة الصناعية Industrial Maintenance ٤
- الجزء الثاني: التدريبات العملية للوحدة ٢٠
- ١- إجراءات الصيانة الوقائية الواجب إجرائها للماكينة بشكل يومي (Daily Machine) ٢١
- ٢- الصيانة الوقائية لوحدة إنتاج الهواء المضغوط في نظام النيوماتيكية الخاص بالماكينة (Preventive Maintenance of Air Source of Pneumatic System) ٢٩
- ٣- ملء خزان التبريد وضبط نسبة تركيز سائل التبريد (Filling The Coolant Tank and Adjusting Liquid Concentration) ٤١
- ٤- استبدال جيب العدة التالف الموجود في برج العدة ٥٠
- ٥- وجود اهتزاز عالي وضوضاء في وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية (Vibration and Noisy Hydraulic Power unit) ٥٨
- ٦- صيانة الصمامات ذات الملف الكهربائي في نظام النيوماتيكية (Maintenance of Solenoid Valves of Pneumatic System) ٧٠
- ٧- صيانة حساسات استشعار القرب (Maintenance of Proximity Sensor) ٨٣
- ٨- استبدال بطارية لوحة التحكم (Main Processor Battery Replacement) ١٠٠

المقدمة

لم يكن هناك ما يسمى بعلم الصيانة قبل القرن العشرين فقد كان الناس ينظرون للصيانة على أنها تكلفة إضافية يتم إضافتها على قيمة المنتج النهائي لذلك فكانت أعمال الصيانة تقتصر على إصلاح الماكينة المتوقفة عن العمل لإعادتها للإنتاج مرة أخرى لأن هذا هو أرخص بديل. وبحلول القرن العشرين وأثناء الحرب العالمية الثانية أدت الحاجة إلى زيادة الإنتاج مهما كانت التكلفة فكانت الماكينات والمصانع تعمل لفترات طويلة وعلى مدار اليوم ومن ثم ظهرت الكثير من الأعطال التي كانت تؤثر بدورها على حجم ومعدلات الإنتاج المطلوبة فظهرت من هنا أهمية الصيانة الجيدة التي تستطيع أن تضمن وتحافظ على معدلات الإنتاج وظهرت أهمية استعمال الأساليب الإدارية الفعالة في أعمال الصيانة كما هو الحال في سائر أوجه الأنشطة الأخرى فأصبحت الصيانة علما يعتد به له أساليبه وطرقه المتنوعة والتي يتم الاختيار بينها لتحقيق الأهداف المختلفة لعمليات الإنتاج لذلك فيمكننا القول بأن الصيانة هي مجموعة من الأنشطة والمهام التي يتم تنفيذها بشكل مخطط له مسبقا أو غير مخطط له بهدف الحفاظ على الأجهزة والمعدات والماكينات الصناعية في أفضل حالة ممكنة والحصول منها على أفضل مستوى أداء ومن ثم زيادة فترة وجودها في الخدمة والحصول على أفضل معدلات إنتاجية لهذه الأجهزة والماكينات. لذلك شهد علم الصيانة تطورا جذريا بسبب ازدياد اعتماد الإنسان على الألة في كافة المجالات وخصوصا المجال الصناعي بسبب الاتجاه إلى الإنتاج الكمي (بكميات كبيرة) وتصدير هذه المنتجات بين الدول المختلفة ومن ثم كان لزاما التركيز على استمرار تطوير الماكينات لتصبح أكثر إتقانا وتعقيدا مما أدى بالضرورة إلى التخصص والتنوع في عمليات الصيانة بسبب العلاقة الوثيقة بين الصيانة الجيدة وزيادة الإنتاج وأن الصيانة هي دعامة الإنتاج الكمي السليم وأن نجاح الوحدة الإنتاجية يتوقف على كفاءة وسرعة تنفيذ أعمال الصيانة.

يحتوى كتاب التدريبات العملي لعلم صيانة الماكينات على مجموعة من الجدارات، حيث يتم فيه تسجيل التدريب لكل جدارة عملية يتعلم من خلالها الطالب مجموعة من المهارات والمعلومات التي تساعد على اكتشاف مسببات الأعطال المختلفة وطرق علاجها بالإضافة إلى إكساب الطالب مهارة استخدام العدد والأدوات الميكانيكية المختلفة والتي سوف يستخدمها الطالب أثناء عمليات الفك والتركيب.

كما يحتوى هذا الكتاب أيضا على إرشادات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي يجب أن يتبعها الطالب أثناء إجراء عمليات الصيانة المختلفة للحفاظ على سلامته الشخصية أولا والحفاظ على سلامة الماكينة التي يعمل على صيانتها ثانيا. فقد تم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام يحتوى فيه القسم الأول على إجراءات الصيانة الوقائية التي يجب أن يتبعها الطالب للحفاظ على سلامة وكفاءة عمل الماكينة والقسم الثاني والثالث يحتويان على مجموعة من الأعطال الميكانيكية والكهربية المشهورة والتي تحدث كثيرا أثناء التعامل مع

ماكينة خراطة ال CNC

يقوم علم الصيانة الصناعية بعرض ومناقشة أنواع الصيانة المختلفة وطرق تنفيذ كل نوع منها ومن ثم يستطيع مسئول الصيانة الاختيار أو الدمج بين أنواع الصيانة التي تناسب خطة الإنتاج التي يتبعها المصنع أو الشركة التي يعمل بها لتحقيق الأهداف المختلفة للمؤسسة الإنتاجية والتي تتمثل غالبا في زيادة الإنتاج مع تقليل التكلفة المصاحبة لها.

الجزء الأول: مقدمة عن الصيانة الصناعية

Industrial Maintenance

تطور علم الصيانة تطورا جذريا في القرن العشرين وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية ليتحول من مجرد مجموعة من الإجراءات التي يتم تنفيذها بعد حدوث العطل إلى علم منطوق تنقسم فيه الصيانة إلى أنواع مختلفة يتم إجرائها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة على فترات زمنية محددة مسبقا ومخططة حتى نضمن أفضل كفاءة تشغيل لوحدات الإنتاج وأطول فترة خدمة ممكنة ويمكننا تعريف الصيانة كالآتي:

الصيانة:

هي مجموعة من الأنشطة والمهام الفنية والرقابية التي يتم إجرائها على عنصر ما (الماكينة أو الجهاز المستخدم في العملية الإنتاجية) بهدف إعادته إلى حالته الأولية حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه بالصورة المرجوة منه. لذلك فالصيانة الجيدة/الحديثة لا تشمل على إجراءات إصلاحية فقط بل تشمل أيضا على أنشطة وإجراءات رقابية وتنبؤية يتم تنفيذها على وحدات الإنتاج أثناء فترات التشغيل أي قبل تعطلها عن العمل لتقليل الأسباب التي تؤدي إلى توقفها عن العمل. وتتخلص الأهداف المرجوة من عمليات الصيانة المختلفة في الآتي:


أهداف الصيانة:

١. زيادة الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة وأعلى معايير الجودة والأمان
٢. خفض معدلات أو أوقات التعطل عن العمل (Down Time).
٣. تحسين كفاءة الماكينات والمعدات ومن ثم تقليل معدل التلف (Scrap rate).
٤. الحفاظ على سلامة العمال من الأضرار الناتجة من وجود خلل في أداء وحدات الإنتاج.
٥. الحفاظ على سلامة وحدات الإنتاج وزيادة فترة وجودها في الخدمة.
٦. زيادة التحكم في ميزانية الإنتاج.
٧. تحسين التحكم في المخزون.
٨. تقليل الطاقات المستخدمة.

ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الصيانة تنوعت الطرق التي يتم إجراء الصيانة بها لوحدات الإنتاج المختلفة وظهرت أنواع مختلفة للصيانة ويوضح الشكل ١-١ الأنواع المختلفة للصيانة. ومنه يتبين أن الصيانة تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما؛ صيانة مخططة وصيانة غير مخططة فالصيانة غير المخططة تشمل عمليات الصيانة التي يتم إجرائها في حالة الطوارئ أو في حالة حدوث الأعطال غير المتوقعة حيث أنه في الصيانة غير المخططة لا يتم تنفيذ أي إجراء صيانة إلا بعد حدوث العطل وتوقف الماكينة عن العمل. بينما في حالة الصيانة المخططة فهي تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية وهم كالآتي؛

- أ. صيانة وقائية Preventive maintenance
- ب. صيانة علاجية Corrective Maintenance
- ج. صيانة تنبؤية Predictive Maintenance
- د. صيانة تحسينية Improvement Maintenance

وسوف نتناول كل نوع من هذه الأنواع الأربعة بشيء من التفصيل:

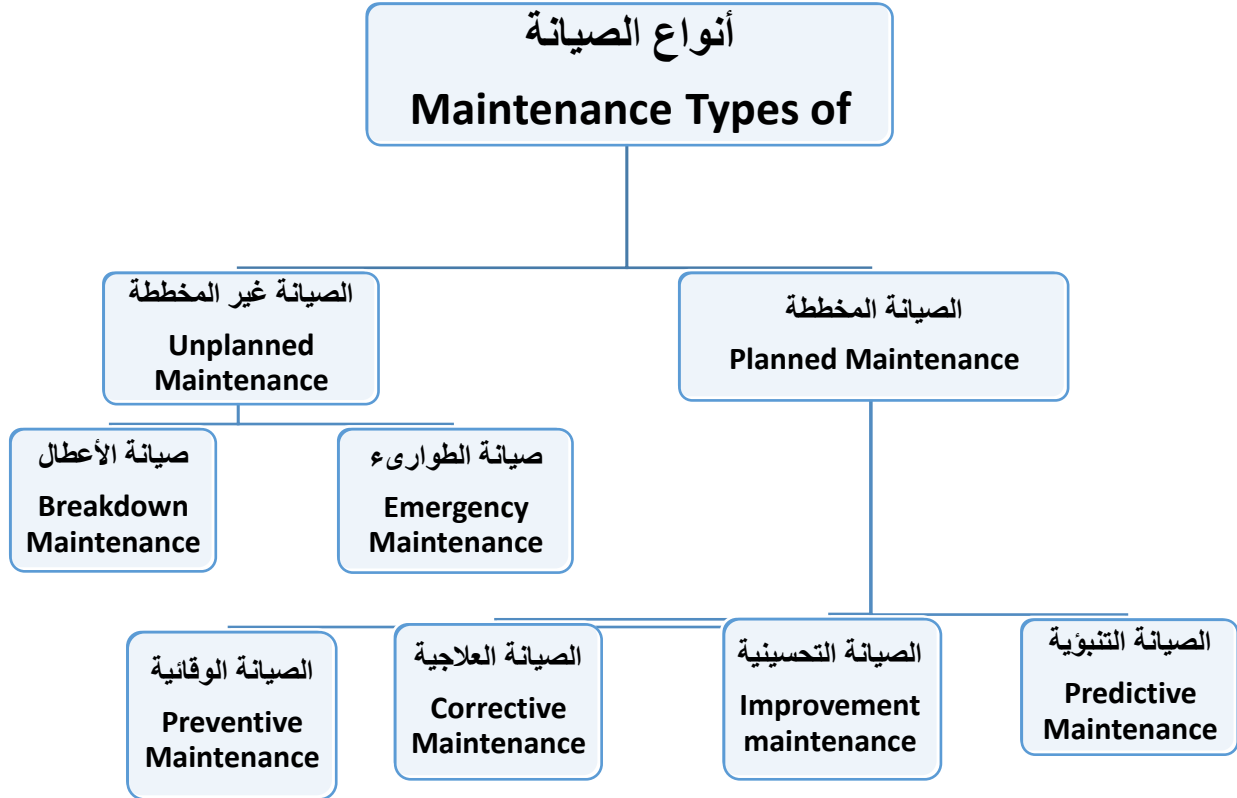

شكل رقم ١: أنواع الصيانة.

أولاً: الصيانة الوقائية Preventive maintenance

وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو الأنشطة التي يتم تنفيذها على فترات زمنية محددة مسبقاً طبقاً لمعايير قياسية معينة بهدف خفض احتمالية حدوث العطل وزيادة كفاءة تشغيل الماكينة. وأبسط مثال على الصيانة الوقائية هو جدول الصيانة الموجود في كتالوج السيارة والذي يحتوي على إجراءات صيانة وقائية كتغيير فلتر الهواء والزيت وعجلة السيارة...إلخ. عند عدد معين من الكيلومترات. ويوضح شكل ١-٢ قائمة فحص (Check List) مستخدمة لعمل صيانة وقائية لأحد الماكينات، حيث يقوم العمل بالفحص الدوري للأجزاء الميكانيكية الموجودة بقائمة الفحص ليتأكد من سلامتها أو احتياجها للاستبدال أو التزييت ويقوم بعمل اللازم لكل جزء ويسجل ملاحظاته في الخانة المخصصة لذلك. فعلى سبيل المثال يقوم العامل بملاحظة سير نقل الحركة من المحرك الكهربائي للمضخة ليتأكد من قوة شد السير الخاصة به ومن عدم وجود أي تآكل أو قطع وإذا وجد به أي علامات تآكل يقوم باستبداله على الفور حرصاً على سلامة كلا من المشغل والماكينة ثم يقوم بتدوين ذلك في خانة الملاحظات مع كتابة التاريخ. وينتقل بعد ذلك إلى فحص الجزء الذي يليه وهكذا حتى ينتهي من فحص كل الأجزاء الموجودة بالقائمة وتسجيل ملاحظاته عليها ثم

يعطيها لرئيسه المباشر أو مشرف الصيانة للمراجعة وإبداء الرأي حول الملاحظات التي قام العامل بتسجيلها.

| Name of Company اسم الشركة | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
| | | | | | | |
| Maintenance check List of Machine قائمة صيانة الفحص لماكينة..... | | | | | | |
| Electrical القسم الكهربى | | | Mechanical القسم الميكانيكى | | | |
| ملاحظات | علامة الفحص (✓ or ✗) | اسم الجزء الخاضع للفحص | ملاحظات | علامة الفحص (✓ or ✗) | اسم الجزء الخاضع للفحص | Sr. No. |
| | | Contactور الموصل | | | صمام الأمان | ١ |
| | | Relayالمناوب | | | شد السير | ٢ |
| | | لوحة التحكم | | | رولمان البلى | ٣ |
| | | أسلاك التحكم والقدرة | | | تغيير فلتر زيت | ٤ |
| | | حساسات الحرارة | | | تغيير فلتر هواء | ٥ |
| | | حساسات الحركة | | | تغيير كراسي الرفع | ٦ |
| | | المحرك الكهربى | | | وصلة تعشيق المحرك الكهربى والمضخة | ٧ |
| | | | | | | ٨ |
| | | | | | | ٩ |
| | | | | | | ١٠ |
| قام بتنفيذ الفحص للأجزاء الكهربائية: | | | قام بتنفيذ الفحص للأجزاء الميكانيكية: | | | |
| | | | | | | |
| توقيع الطالب القائم بالمهمة: | | | توقيع الطالب القائم بالمهمة: | | | |
| | | | | | | |
| توقيع المشرف على لصيانة الميكانيكية: | | | توقيع المشرف على لصيانة الميكانيكية: | | | |
| | | | | | | |

جدول رقم ١: قائمة فحص (Check List) مستخدمة لعمل صيانة وقائية لأحد الماكينات


ثانياً: الصيانة العلاجية Corrective Maintenance

وفى هذا النوع من الصيانة يتم تنفيذ إجراءات كالإصلاح أو الاستبدال أو إعادة التخزين ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بعد توقف الألة عن العمل لإزالة مصدر المسبب للعطل. أى أن الصيانة العلاجية هي مجموعة الإجراءات العلاجية التي تتم على الماكينة بعد تعطلها عن العمل لإعادة إصلاحها وإعادتها للخدمة مرة أخرى. ويمكننا القول بأن الصيانة الوقائية تقلل من معدل إجراء الصيانة العلاجية فكلما التزم مسئول

الصيانة بتنفيذ إجراءات وإرشادات الصيانة الوقائية كلما انخفضت أو قلت العوامل المؤدية إلى حدوث الأعطال.

ثالثاً: الصيانة التنبؤية Predictive Maintenance

وهي تشتمل على مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لاكتشاف التغيرات الفيزيائية في أداء الماكينة (علامات حدوث العطل) ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث العطل وزيادة فترة خدمة أو عمر الماكينة. ويوضح شكل ٢-١ بعض الأجهزة المستخدمة للتنبؤ بعلامات حدوث العطل في الماكينة.

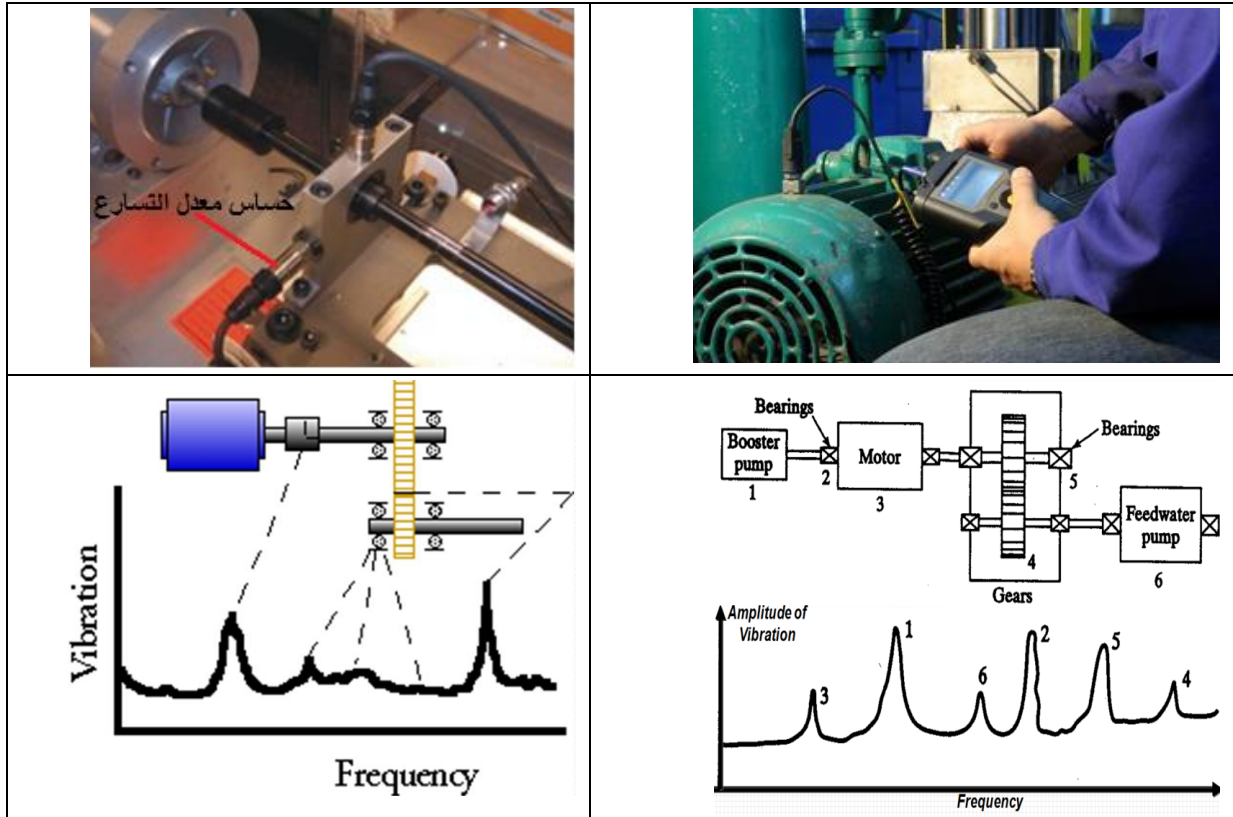

حساس معدل التسارع "Accelerometer" المستخدم لقياس معدل الإهتزاز الموجود في الأجزاء الدوارة للماكينة ومن ثم التنبؤ بإحتمالية حدوث العطل



أخذ عينة من خزان الزيت وقياس معدل الشوائب الموجودة بها باستخدام جهاز الكاشف المغناطيسي "Magnetic chip detector"

جدول رقم ٢: يوضح بعض الأجهزة المستخدمة للتنبؤ بعلامات حدوث العطل.


رابعاً: الصيانة التحسينية Improvement Maintenance

ويهدف هذا النوع إلى خفض معدل الاحتياج للصيانة عن طريق ملاحظة وإيجاد أسباب حدوث العطل في الماكينة وتلافى أو إيجاد حلول لهذه الأسباب في التصميم الجديد من الجيل التالي لهذه الماكينة وبذلك ينخفض معدل حدوث الأعطال ومن ثم يقل الاحتياج للصيانة.

خامساً: الصيانة الإنتاجية الشاملة "TPM" Total Productive Maintenance

نظراً للتطور الكبير والسريع في مجال الصناعة والاهتمام الشديد بالجودة بسبب المنافسة الشرسية بين الشركات العالمية وظهور علم إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management "TQM") فقد تطور مفهوم علم الصيانة ليشمل العملية الإنتاجية بكاملها من أول خطوة في عملية التخطيط حتى آخر خطوة في عملية التنفيذ وقد تم إطلاق عليها مصطلح الصيانة الإنتاجية الشاملة.

الصيانة الإنتاجية الشاملة هي أحد الممارسات (الأنظمة) الإدارية التي بدأت في اليابان في السبعينات ثم انتشرت في العالم خلال العشرين عاماً الماضية. الصيانة الإنتاجية الشاملة ليست أسلوب صيانة جديد بل هو نظام شامل للتعامل مع المعدات. أثبتت الخبرات العملية والأبحاث أن تطبيق الصيانة الإنتاجية الشاملة يؤدي إلى تحسين الأداء مقاساً بالجودة، الإنتاجية، التكلفة، الاستجابة لأوامر الشراء، الأمان في العمل وارتفاع الحالة المعنوية للعاملين.

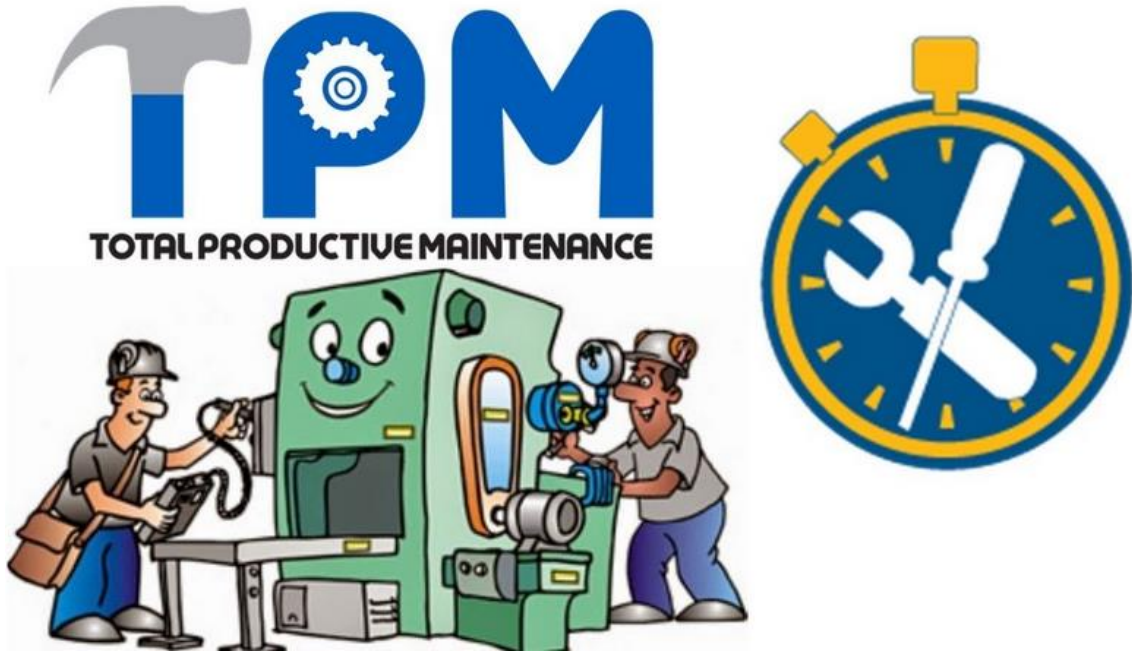

العناصر الأساسية للصيانة الإنتاجية الشاملة :

١. تعظيم الفاعلية الكلية للمعدات.
٢. إنشاء نظام صيانة وقائية متقن لمدى عمر المعدة.
٣. تطبيق النظام بمشاركة جميع الأقسام مثل (الهندسية – التشغيل – الصيانة).

٤. مشاركة كل العاملين في المؤسسة بجميع مستوياتهم حتى الإدارة العليا.
٥. تعزيز برنامج الصيانة بتحفيز العاملين واستنهاض همهم من خلال أنشطة ذاتية لمجموعات عمل صغيرة.

السمات الأساسية التي تميز تطبيق الصيانة الإنتاجية الشاملة :


- i. تنفيذ برنامج دقيق للصيانة الوقائية الدورية لجميع المعدات: وذلك للحفاظ على حالة المعدات بالكفاءة الفنية والإنتاجية المثالية.
- ii. الاعتناء بنظافة المعدات ومكان العمل: الصيانة الإنتاجية الشاملة تهتم جدا بنظافة المعدات لأن ذلك يساعد على الاكتشاف المبكر للأعطال، وكذلك تهتم بجعل بيئة العمل نظيفة وآمنة ومرتبطة لأن هذا يساعد على تقليل الحوادث والارتفاع بالروح المعنوية للعاملين وتيسير عمليات التعامل مع المعدات.
- iii. قيام المشغلين ببعض أعمال الصيانة الذاتية: ففي هذا النظام يكون المشغل مسؤولا عن القيام بأعمال الصيانة البسيطة مثل إعادة ربط مسمار أو عملية تزييت المعدة أو إضافة زيت أو شحم ونظافة المعدة. الهدف من ذلك هو عملية التقارب بين المشغل والمعدة وهو الأمر الذي ينتج عنه أن يكتشف المشغل كثيرا من الأعطال في وقت مبكر لأنه يقوم بتنظيف المعدة يوميا. كذلك فإن الصيانة الإنتاجية الشاملة تهدف إلى خلق شعور بتملك المعدة لدى المشغل بمعنى أنه يكون فخورا بالمحافظة على المعدة ولا يكتفي بإبلاغ الأعطال لأفراد الصيانة.
- iv. المحافظة على المعدات بحالة جيدة جدا تماثل حالتها عند بدء تشغيلها: المحافظة على المعدة في جميع الأوقات في حالة جيدة جدا أمر مكلف، وتركها تعمل في ظل وجود العديد من العيوب بها أكثر كلفة. فعندما يحدث خلل ما في معدة ما مثل تسريب زيت أو ارتفاع مستوى الاهتزازات ثم نتركها تعمل ثم يحدث خلل آخر مثل انسداد بعض مواسير التبريد ثم نتركها تعمل فإن النتيجة النهائية تكون حدوث عطل كبير من حيث تكلفة الإصلاح وزمن الإصلاح، وصعوبة تحديد أسباب هذا العطل لأن المعدة كانت أساسا تعمل وهي بحالة غير طبيعية. بالإضافة لذلك فإن المعدة التي تعمل مع وجود خلل بها ستكلفنا استهلاك طاقة أعلى وقد ترفع نسبة المنتجات المعيبة أو التي تحتاج إعادة تشغيل.
- v. تحليل جميع مشاكل المعدات وعدم قبول تكرار أي أعطال ولو أعطال بسيطة: كثيرا ما نتقبل أن مشكلة ما أصبحت أمرا طبيعيا لمعدة ما ولكن الصيانة الإنتاجية الشاملة تنظر إلى هذه المشكلات على أنها مشكلات مزمنة يجب التخلص منها بدراستها ثم إزالتها وإزالة جذورها.
- vi. تشجيع عمل المجموعات الصغيرة على تحليل المشاكل وتطوير المعدات: الصيانة الإنتاجية الشاملة تشجع على قيام مجموعات من العاملين بدراسة مشاكل المعدات وبيئة العمل ودراسة حلول هذه المشاكل. فالتطوير المستمر النابع من كافة مستويات الهيكل التنظيمي هو سمة من سمات الصيانة الإنتاجية الشاملة.

vii. التخلص من جميع أنواع الخسائر الناتجة عن التشغيل الخطأ للمكينات: الصيانة التقليدية تهدف إلى تقليل الخسائر ممثلة في الأعطال المفاجئة بينما تهدف الصيانة الإنتاجية الشاملة إلى التخلص من جميع أنواع الخسائر وسوف نتحدث بالتفصيل عن أنواع الخسائر المختلفة.

أنواع الخسائر الناتجة عن التشغيل الخطأ للمكينات :

١. الخسائر الناتجة عن الوقفات غير المخططة بسبب عمال التشغيل : وتحدث عادة بسبب كسل بعض العمال وعدم المراقبة الجيدة للماكينة أثناء العمل مما يؤدي إلى توقف الماكينة بسبب نقص الخامة في مرحلة التغذية مثلاً.
٢. الخسائر الناتجة عن إعداد وضبط الماكينة عند بداية كل تشغيل : عند بداية التشغيل لابد من إعادة ضبط الماكينة وإعداد الملحقات حتى تناسب التشغيل وذلك ينبغي أن يكون في أقل وقت ممكن.
٣. الخسائر الناتجة عن الأعطال البسيطة : هناك أعطال بسيطة ولكنها تسبب توقف الماكينة بشكل متكرر ويتم إصلاحها بسرعة ولكن بعد توقف الماكينة.
٤. الخسائر الناتجة عن الأعطال الكبيرة : مثل عطل في لوحة التحكم المبرمجة أو في المحرك الرئيسي أو أي عطل يستوجب شراء قطع غيار من خارج المصنع وربما من مصنع الماكينة وقد يمتد لعدة أيام.
٥. الخسائر الناتجة عن بداية التشغيل : لابد أن تكون أقل ما يمكن وعادة يكون منصوص عليها في كتاب تشغيل الماكينة, مثل (التسخين).
٦. الخسائر الناتجة عن تقليل السرعة : في بعض الأحيان يضطر المشغل بإيعاز من الصيانة لتقليل سرعة الماكينة بسبب عطل في جزء معين وهذا التقليل في السرعة يؤدي إلى تقليل الإنتاج.
٧. الخسائر الناتجة عن المنتج المعيب : في بعض الأحيان يكون نسبة المنتج المعيب كبيرة بأسباب مختلفة منها (مواد خام رديئة – ظروف تشغيل غير مناسبة – عطل بجزء من الماكينة-).

سادسا: الصيانة الذاتية Autonomous Maintenance

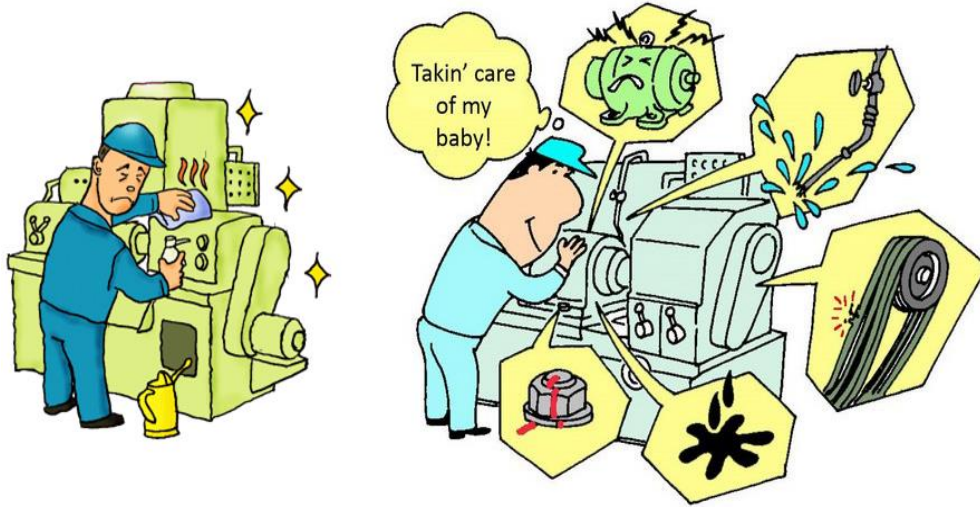

شكل رقم ٢: صيانة الماكينات

الصيانة الذاتية هي أحد الفروع الثلاث للصيانة الإنتاجية الشاملة وهم ; الصيانة الوقائية ، الصيانة التصحيحية ، الصيانة الذاتية وتعنى قيام عمال التشغيل ببعض أعمال الصيانة البسيطة للمعدات ، فعلى سبيل المثال عادة مايقوم الإنسان بالإهتمام بنفسه والأجهزة التى يستخدمها ثم يقوم بالإستعانة بالمختصين عند الحاجة ، فالإنسان لا يطلب من الطبيب أن يأتى لفحصه كل أسبوع وإنما هو يلاحظ جسمه وأى تغيير غير طبيعى مثل شعوره بالإجهاد أو إرتفاع درجة حرارته وفى حالة حدوث شىء غير طبيعى فإنه يحاول معالجته طالما كان بسيطا مثل أن يشعر بصداع نتيجة لقلة النوم ثم يلجأ إلى الطبيب إن إحتاج الأمر. كذلك فإن أى شخص يعتنى ببيته وإن وجد مسمار فى الكرسى يحتاج إعادة ربط فإنه يربطه بنفسه حتى يظل الكرسى بحالة جيدة وإن وجد مصباح فى المطبخ يحتاج تغيير فإنه يغيره بنفسه دون أن يستدعى النجار أو الكهربائى لأن ذلك مضيعة للوقت نظرا لسهولة الأمر ولأنك لو إستدعيتَه قد يأتيتك بعد يوم أو عدة أيام وإن لم تقم أنت بإعادة تثبيت المسمار فى الحال سوف تجد أن الكرسى بدأ يفقد التماسك وقد يبدأ حدوث كسر فى أرجل الكرسى وينتهى الأمر بأنك ستحتاج لتغيير الكرسى ، وهذا ما لا نريده أن يحدث فى الصيانة الإنتاجية الشاملة فيجب أن يحظى عمال التشغيل ببعض مهارات الصيانة السريعة التى تمكنهم من حل المشاكل البسيطة التى تواجههم أثناء التشغيل دون الحاجة إلى إضاعة الوقت وإستدعاء مسئول الصيانة مما يؤدي بدوره إلى تعطل الإنتاج. لذلك يمكننا القول بأن الصيانة الذاتية تهدف إلى إمام المشغل ببعض مبادئ الصيانة التى تساعده على إكتشاف الأعطال مبكرا والقدرة على حل بعضها والمشاركة فى حل البعض الآخر بالإضافة إلى أن المشغل يكون على دراية بتأثير أسلوب التشغيل على المعدة وكيفية المحافظة عليها.

- تشمل الأعمال التى يقوم بها المشغل تحت مظلة الصيانة الإنتاجية الشاملة على :

- أ- **تنظيف الماكينة والمعدات** : حيث يجب أن يقوم عامل التشغيل بالتنظيف اليومي للماكينة ومعدات التشغيل لأن النظافة تحافظ على سلامة الماكينة وتزيد من فترة وجودها في الخدمة وتساعد أيضا على إكتشاف العيوب كوجود التسريب أو وجود الشروخ في هيكل الماكينة.
- ب- **الثبيت** : حيث يجب أن يقوم عامل التشغيل بالربط الجيد لوسائل الثبيت من صواميل ومسامير والذي ينتج الإهمال في ربطها بطريقة صحيحة ومناسبة إلى كثير من الأضرار والأعطال فعلى سبيل المثال وجود مسمار يحتاج إعادة ربط قد يؤدي إلى تسريب زيت أو شحم والذي يؤدي في النهاية إلى إنهيار كراسى التحميل وبالتالي يحدث عطل كبير من حيث زمن وتكلفة الإصلاح.
- ت- **التزييت والتشحيم** : تعد عملية التزييت والتشحيم من أخطر العمليات التي يؤدي الإهمال فيها إلى الإنهيار السريع لكراسى التحميل والأجزاء الدوارة كمحور دوران الماكينة "Spindle" ، ولذلك يجب وأن يقوم المشغل بتزويد مستوى الزيت في الخزان ووضع الشحم في الميعاد المناسب دون أى تأخير لأن ذلك يحمى الماكينة من مشاكل وأضرار عديدة.
- ث- **الفحص الذاتي لأجزاء الماكينة** : تشترط الصيانة الإنتاجية الشاملة على المشغل أن يقوم بالفحص اليومي والمنتظم للأجزاء المختلفة من الماكينة كأجهزة قياس الضغط ودرجة الحرارة وشدة التيار وعداد قياس الزيت بالخزان ومستوى سائل التبريد بخزان التبريد وغيرهم من الأجزاء الحيوية والهامة بالماكينة ، كما يجب أن يلاحظ المشغل وجود أى تسريب أو أى جزء من الماكينة يحتاج إلى ربط كما يجب أن يلاحظ وجود أى إنسداد فى مواسير صرف الماكينة إن وجد.
- ج- **تنظيف وترتيب موقع العمل** : تشمل إجراءات الصيانة الإنتاجية الشاملة على تنظيف وترتيب موقع العمل بالإضافة إلى تنظيف الماكينة والمعدات ، فيجب على المشغل أن يحافظ على موقع العمل أمنا ونظيفا فلا ينبغي أن توجد أشياء لا فائدة من وجودها بموقع العمل أو وضع المعدات ، وقطع الغيار ، والأدوات الضرورية للتشغيل فى أماكن عشوائية بل يجب أن توضع فى مكانها المحدد لضمان سهولة الوصول إليها عند الحاجة دون إضاعة الوقت.

معلومات ومستندات الصيانة :

يعتمد نجاح عملية الصيانة على توفر المعلومات الصحيحة أكثر من إتماده على المهارات الفنية والهندسية ، فحتى تتمكن من تشخيص أسباب الأعطال نحتاج لمعرفة حالة المعدة فى الفترة الأخيرة ، لذلك نحتاج لسجلات للصيانة الوقائية ونتائجها وتواريخها وأساليب الفك والتركيب والعمالة المتاحة وتكلفة صيانة المعدات والمخزون المتوفر من قطع الغيار. لذلك فإن تسجيل هذه المعلومات والقدرة على توفيرها بدقة وبسرعة يمثلان ركيزة للصيانة الإنتاجية الشاملة على وجه الخصوص ، وفيما يلي نستعرض المعلومات و المستندات الواجب توافرها لنجاح عملية الصيانة :

١- تسجيل الأحداث الهامة فى تاريخ الماكينة :

عندما يحدث عطل ما فإن أول ما نسأل عنه : كيف كانت حالة هذه المعدة خلال الأيام والشهور الماضية ؟ هل تم إجراء الصيانة الوقائية في مواعيدها؟ متى تم عمل آخر عمرة؟ متى كانت آخر مرة تم فيها فحص المعدة؟ هل حدثت هذه المشكلة من قبل وكيف تم حلها؟ هل حدثت هذه المشكلة من قبل في المعدات المماثلة (إن كان لدينا أكثر من معدة من نفس النوع) ؟

لذلك فإن المحافظة على سجل يبين الأحداث التي لها علاقة بكل معدة على حدة هو أمر هام جدا. هذا السجل يدون فيه تاريخ تركيب المعدة ومشاكل بداية التشغيل وتلخيص لكافة أعمال الصيانة المخططة والفجائية التي تتم على هذه المعدة. هذا السجل لابد أن يحتوى على جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية ، كذلك من الضروري تسجيل ساعات تشغيل المعدة الفعلية وساعات التشغيل التي تمت عندها أعمال الصيانة الأساسية وذلك لأن تشخيص الأعطال يتأثر بساعات التشغيل الفعلية وكذلك بعض أعمال الصيانة الوقائية. هذا التسجيل قد يتم على الحاسب الشخصي أو على نظام للمعلومات أو على الأقل في سجلات ورقية. ويوضح جدول ١-١ مثلا مبسطا لسجل تاريخ صيانة الماكينة أو المعدة.

| إسم الماكينة : ماكينة فريزة CNC مواصفات الماكينة : HVML6332W | | | |
|---|---|---------------|----------------|
| إسم العامل | الإجراء المتخذ | ساعات التشغيل | التاريخ |
| عمر | تغيير سائل التبريد و فلتر سائل التبريد | ١٥٦٠٠ | ٥ مارس ٢٠١٨ |
| على | تغيير حساس إستشعار موضع محور الX | ١٨٣٥٢ | ١٣ يوليو ٢٠١٨ |
| أحمد | الصيانة الوقائية لوحدة إنتاج الهواء المضغوط في نظام النيوماتيك الخاص بالماكينة-تغيير فلتر دخول الهواء | ٢٠١١٤ | ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ |

جدول ١-١ : سجل تاريخ صيانة الماكينة.

من المهم جدا أن تتم عمليات تسجيل البيانات بشكل دائم وبصورة دقيقة لأنه في حالة وجود بيانات غير دقيقة أو مفقودة فإن هذا السجل يتحول إلى وسيلة لتغيير الحقائق وتضليل من يحاول تشخيص الأعطال أو تقييم أداء الماكينة.

١- سجل أنواع الزيوت والشحوم المستخدمة في كل ماكينة :

من السجلات التي يفضل تواجدها سجل بأنواع الزيوت والشحوم المستخدمة في كل ماكينة لأن هذا السجل يوضح نوع الزيت وكميته ودورة تغييره لكل الماكينات ، فعندما يقوم المشغل أو فني الصيانة بإضافة زيت أو شحم أو تغييره فإنه يرجع إلى هذا السجل لمعرفة النوع المستخدم وكميته ، وبالرغم من أن نوع الزيت أو الشحم يكون موضح في كتيب التشغيل أو الصيانة إلا أنه من الأفضل

كتابته في هذا السجل البسيط بدلا من تكليف فنى التشغيل أو الصيانة بالبحث عنه في كتيب التشغيل أو الصيانة الضخم مما قد ينتج عنه خطأ في قراءة كتيب التشغيل يتسبب في استخدام نوع زيت غير مناسب ، ويوضح جدول ١-٢ مثلا لبعض محتويات جدول تغيير الزيت لماكينة فريزة ال CNC.

| جدول الزيوت والشحومات | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|--------|--|
| إسم الجزء/المعدة | زيت/شحم | النوع | الكمية | دورة التغيير بالأشهر |
| المنضدة الدوارة | شحم | Shell TONNA No.100 | 5L | كل ٣ أشهر |
| مضخة الهيدروليك | زيت هيدروليكي مقاوم للتآكل | Shell Tellus No.32 -Mobile DTE24 | 40L | ٣ أشهر بعد أول استخدام ثم بعد ذلك يكون التغيير كل ٦ أشهر |
| سائل تبريد محور الدوران | زيت تبريد | Shell TONNA T32- Mobil Velocity Oil No.10 | 20L | كل ٣ أشهر |

جدول ١-٢ : بعض محتويات جدول تغيير الزيت لماكينة فريزة ال CNC.

٢- سجلات أعمال الصيانة المخططة :

للقيام بأنشطة الصيانة الوقائية وتخطيط أعمال الصيانة شهريا وسنوياً فإنه لابد من وجود سجل إلكتروني أو ورقي يبين أعمال الصيانة الوقائية لجميع المعدات ودورة تنفيذها ، وبناء على هذا الملف يتم تخطيط أعمال الصيانة الوقائية للأشهر القادمة. هذا السجل يدون فيه أيضا المواعيد الفعلية التي تم فيها تنفيذ هذه الأعمال والوقت الذي استغرقه كل عمل. هذه المعلومات تمكننا من مراجعة برامج الصيانة الوقائية لمعرفة نجاحها في تطبيقها وتكلفتها والعمالة المطلوبة. الفترات الدورية لأعمال الصيانة تحتاج تحديث من أن لأخر بالزيادة أو النقصان طبقا لنتائجها وبناء على الأعطال المفاجئة التي تظهر. ينبغي الحرص على أن تكون أعمال الصيانة المخططة تتم فعلا وبشكل مرض وأن يكون إدخال البيانات يتم بدقة.

٣- تقارير الصيانة :

في حالة القيام بأعمال صيانة وقائية كبيرة مثل فحص الماكينة أو تغيير أجزاء أو إصلاح مفاجيء فإن الصيانة تصدر تقريرا فيه نوع من التفصيل يزيد عما يدون في سجل تاريخ المعدة وعما يدون فيه سجل الصيانة المخططة. هذا التقرير يوضح فيه نتائج أعمال الصيانة الوقائية أو أسباب العطل المفاجيء وأسلوب إصلاحه بالإضافة إلى أى توصيات.

٤- الرسومات الهندسية وكتيب التشغيل والصيانة :

عند القيام بعمل صيانة مخططة أو مفاجئة فإننا نحتاج إلى الرجوع للرسومات الهندسية وكتيب التشغيل والصيانة والخطوات القياسية للقيام بهذا النوع من الصيانة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية توفير هذه المعلومات لكل من له علاقة بالماكينة أو المعدة وأهمية الحفاظ عليها من التلف أو

الضياع ، كما تجدر الإشارة هنا إلى أهمية وجودة ثقافة استخدام هذه المعلومات فبعض الفنيين والمشتغلين بالصيانة يظن أنه من العيب الإحتياج إلى النظر في الرسم التجميعي أو كتيب الصيانة أو الخطوات القياسية لصيانة جزء معين لأن عمله يعتمد على الذكاء والتخمين لذا فينبغي إزالة هذه المعتقدات الخاطئة بالتدريب والتحفيز والمساءلة وإلا فإن توفير المعلومات يصبح بلا فائدة ، وفي بعض الأحيان تتوافر المعلومات وتوجد الرغبة في استخدامها ولكن لا تكون هناك معرفة كافية بأسلوب البحث فيها أو عدم قدرة الفنيين على تفهم بعض الرسومات الهندسية المعقدة بالإضافة إلى عائق اللغة الإنجليزية لأن كثيرا من معلومات الصيانة تكون باللغة الإنجليزية لذا فينبغي التدريب الجيد للقائمين بأعمال الصيانة والتأكد من أن قدرتهم الفنية واللغوية كافية ومناسبة لفهم واستخدام هذه البيانات والمعلومات بطريقة صحيحة.

الاحتياطات وتعليمات السلامة والأمان المتبعة في التعامل مع ماكينات الـ CNC:

هناك مجموعة من الاحتياطات والتعليمات التي يجب أن يتبعها الطالب أو العامل عند تشغيل وصيانة ماكينة الـ CNC للحفاظ على سلامته الشخصية أولا ثم سلامة الماكينة وحتى يتمكن من الحصول على أفضل كفاءة تشغيل للماكينة و يحصل أيضا على النتائج المرجوة من الصيانة.



وتتلخص هذه التعليمات والإرشادات في الآتي:

١. قبل أن يقوم الطالب بإجراء أي تمرين على الماكينة يجب عليه أن يأخذ الإذن أولاً من المدرب.
٢. يجب على الطالب أن لا يزيل أو يعدل من وضع أي أداة أو أي ملحقات خاصة بالماكينة دون أن يأخذ إذن مدربه أولاً.
٣. يجب أن يقوم الطالب بمراجعة تعليمات التشغيل والخطوات الإرشادية الخاصة بالماكينة قبل التعامل معها.
٤. يجب أن يراعى الطالب في عمل برامج تشغيل الماكينة السلامة والأمان والتنسيق والوضوح.
٥. يجب أن يرتدى الطالب حذاء الأمان أثناء العمل داخل الورشة ليحمى قدمه من الانزلاق ومن سقوط الأشياء الثقيلة عليها.
٦. يجب أن يرتدى الطالب نظارته الواقية أثناء العمل داخل الورشة ليحمى عينه من الرايش والأشياء الضارة الأخرى.
٧. يجب أن يتحاشى الطالب ارتداء الملابس الفضفاضة التي يمكن أن تصبح عالقة أو متشابكة في الأجزاء المتحركة من الماكينة.
٨. بالنسبة للطلاب ذوى الشعر الطويل يجب أن يقوموا بتأمين شعرهم بربطه أو بارتداء قبعة أمان.
٩. يجب أن يقوم الطالب بتحديد وتجهيز الأدوات والعدد اللازمة قبل البدء بالعمل أو الصيانة على الماكينة.
١٠. يجب أن لا يقوم الطالب بأي إجراء فك أو تركيب دون إشراف مباشر من مدربه.
١١. يجب أن يقوم الطالب بفصل الطاقة عن الماكينة أثناء إجراءات الفك والتركيب.
١٢. يجب أن يقوم الطالب بتثبيت الشغلة جيداً قبل البدء بتشغيل الماكينة.
١٣. يجب أن لا يستخدم الطالب الهواء المضغوط لتنظيف أسطح الماكينة أو وحدة التحكم أو حتى الأرضية حول الماكينة.
١٤. يجب أن يتجنب الطالب استخدام الماكينة أو عمل صيانة لها في مناطق عمل رطبة أو ضعيفة الإضاءة.
١٥. يجب أن يتأكد الطالب من توقف محور الدوران عند إجراء أعمال الإعداد والبرمجة على الماكينة.
١٦. يجب أن يتأكد الطالب من التوقف التام لمحور الدوران عند تغيير أو ضبط الشغلة أو الأداة.
١٧. يجب أن لا يستخدم الطالب عناصر أو أسطح الماكينة كمنضدة عمل أثناء عمليات الصيانة أو الفك والتركيب.
١٨. يجب أن لا يزيل الطالب أي أسطح حماية أو وقاية من الماكينة.
١٩. يجب أن يعلم الطالب أنه من غير الآمن استخدام القفازات أثناء تشغيل الماكينات الدوارة.
٢٠. بالنسبة لماكينات ال CNC التي لها أبواب حماية يجب أن يحرص الطالب على غلق هذه الأبواب أثناء عمليات التشكيل على الماكينة.

٢١. يجب أن يحرص الطالب على أن تكون إحدى يديه قريبة جدا من زر إيقاف الطوارئ عند الضغط على الزر "ابدا دورة" لبدء التشغيل. ويتوجب عليه أن يوقف الجهاز فوراً إذا لاحظ أي مخالفة أو أي شيء غير طبيعي. في جميع حالات الطوارئ يجب أن يقوم الطالب دائما بالضغط على زر التوقف عن العمل.
٢٢. يجب أن يحرص الطالب على أن لا يضع أي جزء من جسمه بالقرب من الأجزاء المتحركة بالماكينه.
٢٣. يجب أن لا يقوم الطالب بتشكيل أي مواد قابلة للاشتعال أو أي مواد سامة على الماكينة.
٢٤. يجب أن لا يضع الطالب يديه على الأداة المثبتة في محور الدوران وأن يقوم بتحريكها واستبدالها أوتوماتيكيا باستخدام البرنامج.
٢٥. يجب أن لا يقوم الطالب بإزالة قطعة العمل قبل أن تكمل الماكينة دورتها وتعود الأداة إلى وضعها الأصلي.
٢٦. يجب أن يغلق الطالب الماكينة عندما ينهي استخدامها.
٢٧. يجب أن لا يقوم الطالب بأي تعديلات على تكوين الماكينة المادي (النظام الميكانيكي للماكينة) والمعنوي (لغة البرمجة الخاصة بالماكينه).
٢٨. يجب أن لا يقوم الطالب بتعطيل مفتاح تعليق التشغيل (hold-to-run switch).
٢٩. يجب أن لا يقوم الطالب بفتح أبواب غرفة التحكم الكهربائي للماكينة دون إشراف كامل من مدربه.
٣٠. يجب أن يقوم الطالب بفصل الطاقة عن الماكينة أثناء إجراءات الصيانة الوقائية والتصحيحية.
٣١. يجب أن لا يستخدم الطالب يديه عند تنظيف الأجزاء الدقيقة في الماكينة بل يستخدم فرشاة تنظيف أفضل حتى لا تتأذى يديه.
٣٢. يجب أن يتم إزالة الرايش والغبار الناتج عن عمليات التشغيل بشكل يومي.
٣٣. يجب أن يحرص الطالب على عدم تركيب قطعة العمل (الشغلة) على محور الدوران إلا وهو متوقف تماما عن الدوران.
٣٤. غير مسموح بأن يقوم الطلاب بأي نوع من أنواع الضوضاء داخل ورشة ال CNC
٣٥. يجب أن يحرص الطالب أن لا يترك أي قطرات من الزيت أو سائل التبريد على الأرض بل يجب أن يقوم بإزالتها في الحال باستخدام خرقة أو مناديل تنظيف.
٣٦. يجب أن يحرص الطالب على أن تظل خرق التنظيف في منأى عن الأجزاء الدوارة في الماكينة وإذا حدث لأي سبب من الأسباب وتم سحب خرقة داخل الماكينة يقوم الطالب على الفور بالضغط على مفتاح إغلاق الماكينة Switch off ثم بعد التوقف التام عن الدوران يتم بإزالة الخرقه تحت إشراف مدربه.

٣٧. يجب أن لا يقوم الطالب بعمل أي صيانة للأنظمة الهيدروليكية والنيوماتيكية الخاصة بالماكينة إلا الضغط على مفتاح إيقاف الماكينة وفصل القدرة عن وحدة إنتاج الطاقة الهيدروليكية والنيوماتيكية والتأكد من أن قيمة قراءة الضغط في العداد هي صفر.
٣٨. يجب أن يقوم الطلاب بتنظيف الماكينات والمنطقة المحيطة بها قبل مغادرتهم الورشة.
٣٩. يجب أن لا يحاول الطالب رفع الأجزاء الثقيلة بمفرده بل يجب أن يسأل مدربه أولاً على أفضل طريقة لرفعها.
٤٠. يجب أن يعلم الطالب بأنه سوف يتحمل المسؤولية المالية عن الكسر أو التلف بسبب إهماله أو تعمده سوء التعامل مع الماكينة وتجاهله للإرشادات والتعليمات.
٤١. يجب أن يقرأ ويتبع الطالب اللوحات الإرشادية الموجودة بالورشة.
٤٢. يجب أن يكتب الطالب عن كل مصادر الخطورة وإعطائه لمدربه.
٤٣. يجب أن لا يقوم الطالب بأي إصلاحات في دوائر الكهرباء والتحكم الخاصة بالماكينة إلا تحت إشراف تام من المدرب المسئول.
٤٤. يجب أن لا يقوم الطالب باستعمال خراطيم الهواء المضغوط في تنظيف أكوام الرايش من الماكينة.

الجزء الثاني: التدريبات العملية للوحدة



إجراءات الصيانة الوقائية الواجب إجرائها للماكينة بشكل يومي (Daily Machine Preventive Maintenance)

| | | | |
|-----------|---|-------|---------|
| تدريب رقم | ١ | الزمن | ٨ ساعات |
|-----------|---|-------|---------|

أهداف

أن يستطيع المتدرب عمل إجراءات الصيانة الوقائية اليومية للماكينة من أجل الحفاظ على سلامتها والحصول منها على أعلى كفاءة تشغيل وأقل عدد ممكن من الأعطال.

متطلبات التدريب

| العدد والأدوات | المواد والخامات |
|---|-----------------|
| نظارة واقية. قفاز لليد. فوطة تنظيف. جهاز قياس تركيز سائل التبريد refractometer مفك اختبار كهربائي. مشحمة تزييت. فرشاة تشحيم. | زيت. شحم. |
| ملحوظة: ١- الجزء الخاص بفك حساس مستوى لزيت الموجود في بعض الموديلات غير ملزم ويحددها المسؤول عن التدريب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة. | |

جدول رقم ٣

المعارف المرتبطة بالتدريب

تختلف أوقات تنفيذ إجراءات الصيانة الوقائية فهناك إجراءات يتم تنفيذها يوميا وإجراءات يتم أسبوعيا وإجراءات أخرى يتم تنفيذها شهريا وهكذا. وفيما يلي مجموعة من إجراءات الصيانة الوقائية التي يتم يجب أن يقوم العامل القائم على ماكينة خراطة ال CNC بتنفيذها بشكل يومي للحفاظ على سلامة الماكينة وإطالة فترة وجودها في الخدمة والحصول منها على أعلى كفاءة تشغيل ومن ثم تقليل معدل الأعطال التي من الممكن أن تتعرض لها الماكينة أثناء قيامها بالمهام الموكلة إليها.

خطوات تنفيذ التدريب

١- تطبيق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل أو رشة الCNC.

٢- يجب إزالة الرايش أو الشرائح المعدنية الصغيرة الناتجة عن عمليات التشغيل بصفة دورية بعد نهاية كل مناوبة أو فترة عمل (Shift) وتنظيف الماكينة جيدا حتى لا تتكون وتتجمع أكوام من الرايش والذي بدوره من الممكن أن يؤثر على كفاءة تشغيل الماكينة بالإضافة إلى أن الرايش الناتج من عمليات تشغيل المعادن الحديدية (Ferrous Metals) يصدأ ويتعرض للتآكل بسهولة



شكل رقم ٣: صندوق تجميع الرايش اسفل الظرف

٣- يجب أن يقوم العامل بإزالة الشغلة (Workpiece) من محور الدوران (Spindle) في نهاية العمل قبل أن يغادر الورشة عن طريق التوجه لشاشة الحاسوب وإعطاء الأمر بفتح ظرف الشغلة و فكها ثم يستخدم مشحمة زيت و يقوم بتزييت محور دوران الظرف




شكل رقم ٤: ازالة الشغلة من الطرف




شكل رقم ٥: يجب فك الشغلة بعد انتهاء العمل

٤- عندما يعود العامل في الصباح يجب أن بتشغيل الطرف لمدة ٢٠ دقيقة مما يعطى الفرصة لتشحيم رولمان بلى محور الدوران

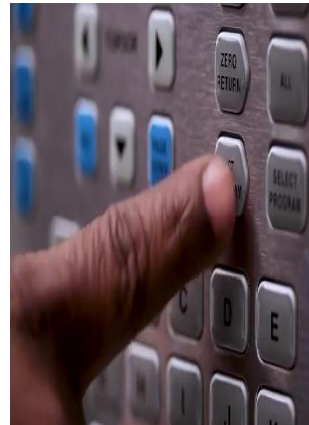

٥- يقوم العامل بفحص مستوى نظام التبريد فيقوم بفك حساس مستوى سائل التبريد من خزان التبريد ثم يقوم بتحريك ذراع الاستشعار (في بعض الموديلات) لأعلى وأسفل ويلاحظ تحرك مستوى سائل التبريد في مبيّن مستوى السائل (أو من على شاشة الحاسوب في بعض الموديلات) مع حركة ذراع الاستشعار لأعلى وأسفل للتأكد من سلامة حساس سائل التبريد

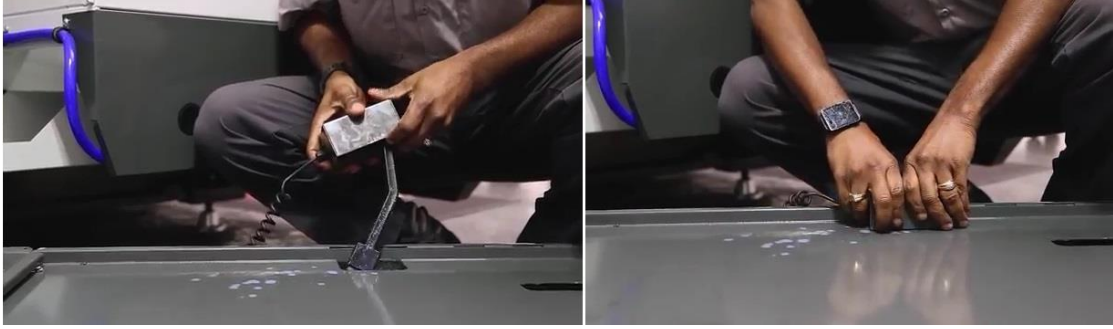

شكل رقم ٦: فك حساس مستوى الزيت (موجود في بعض الموديلات)



شكل رقم ٧: حساس مستوى زيت التبريد (موجود في بعض الموديلات)


٦- قم بتركيب الحساس في موضعه مرة أخرى وقم بفتح غطاء خزان سائل التبريد ليتم التأكد من مستوى سائل التبريد.



شكل رقم ٨: تركيب حساس مستوى الزيت (في بعض الموديلات)

٧- يقوم العامل بتشغيل رشاشات سائل التبريد لمدة حوالي ٥ دقائق ثم يقوم بأخذ عينة من سائل التبريد ويقوم بفحص مدى تركيز سائل التبريد ويتوجب قياس تركيز سائل التبريد في كل مرة يتم فيها ملئ خزان سائل التبريد (every time you top off the coolant tank) فزيادة تركيز سائل التبريد يقلل من سعته أو قدرته التبريدية (Coolant Capacity) وقلة تركيز سائل التبريد يؤدي إلى قصر عمر أداة التشغيل وسوء صقل الأسطح (bad surface finish) وصدأ الماكينة والتلف السريع لأجزائها

٨- يقوم العامل بفتح باب وحدة التحكم الكهربائي للماكينة ويقوم بفحص كابلات وسلوك الكهرباء فإذا وجد أحد الأسلاك مفكوك أو غير محكم يقوم بربطه وإذا وجد أحدهم متآكل يقوم باستبداله

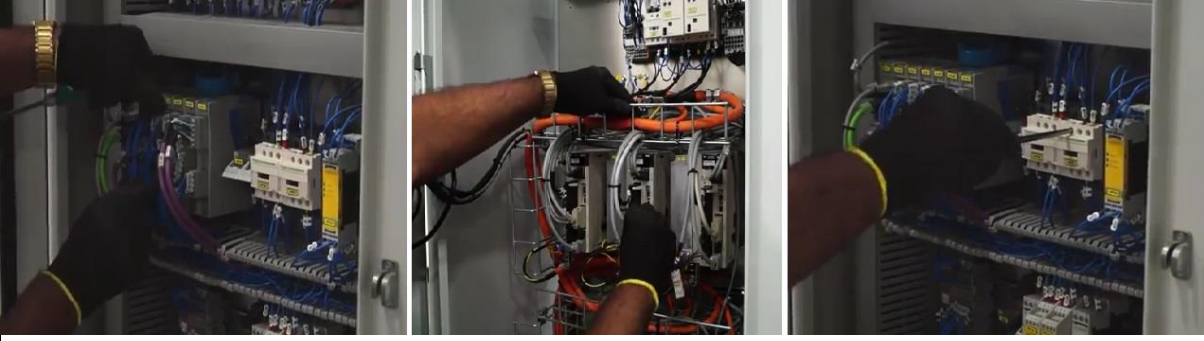


شكل رقم ٩: اسلاك وحدة التحكم

٩- يقوم العامل بفحص وصلات المحول الكهربائي (Inverter) وإذا وجد أي وصلات غير محكمة يقوم بربطها.



شكل رقم ١٠: فحص وصلات المحول الكهربائي (الانفرتر)

١٠- يقوم العامل بفحص الكابلات والوصلات الخارجية للماكينة ويقوم بإجراء اللازم طبقاً لحالتها.

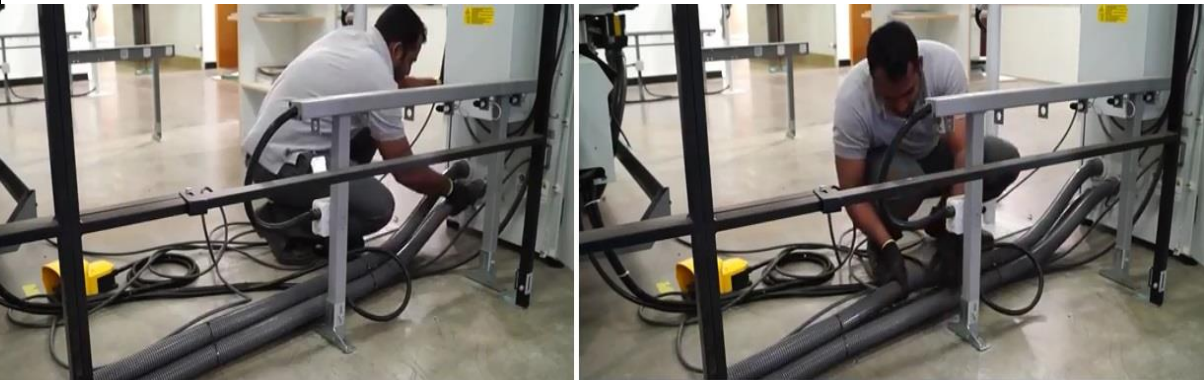

شكل رقم ١١: فحص الكابلات والوصلات الخارجية

١١- ينبغي أن يقوم العامل كل مدة معينة (حوالي شهر) بفك الظرف المثبت في محور الدوران (Spindle) ثم يقوم بتنشيم التجويف الداخلي لمحور الدوران جيداً بنوع شحم ملائم لنوع محور الدوران

تسجيل النواتج

يقوم الطالب بمليء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

| اسم المدرسة/المعهد Name of Company | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---------|
| | | | | | | |
| قائمة صيانة الفحص لماكينة..... Machine Maintenance check List of | | | | | | |
| القسم الكهربى Electrical | | | القسم الميكانيكى Mechanical | | | |
| ملاحظات | علامة الفحص (✓ or ✗) | اسم الجزء الخاضع للفحص | ملاحظات | علامة الفحص (✓ or ✗) | اسم الجزء الخاضع للفحص | Sr. No. |
| | | | | | | ١ |
| | | | | | | ٢ |
| | | | | | | ٣ |
| | | | | | | ٤ |
| | | | | | | ٥ |
| | | | | | | ٦ |
| | | | | | | ٧ |
| | | | | | | ٨ |
| | | | | | | ٩ |
| | | | | | | ١٠ |
| قام بتنفيذ الفحص للأجزاء الكهربائية: | | | قام بتنفيذ الفحص للأجزاء الميكانيكية: | | | |
| | | | | | | |
| توقيع الطالب القائم بالمهمة: | | | توقيع الطالب القائم بالمهمة: | | | |
| | | | | | | |
| توقيع المشرف على لصيانة الميكانيكية: | | | توقيع المشرف على لصيانة الميكانيكية: | | | |
| | | | | | | |

جدول رقم ٤:

المشاهدات



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

| ملاحظات | تحقق | | م | معايير الأداء |
|---------|------|-----|----|--|
| | لا | نعم | | |
| | | | ١ | تطبيق إجراءات السلامة المهنية. |
| | | | ٢ | يزال الرايش أو الشرائح المعدنية الصغيرة الناتجة عن عمليات التشغيل وتنظيف الماكينة جيدا. |
| | | | ٣ | يزيل الشغلة من محور الدوران (Spindle) بعد انتهاء العمل |
| | | | ٤ | تنظيف وتزييت تجويف محور الدوران. |
| | | | ٥ | يفحص حساس سائل التبريد وملاحظة مؤشر مستوى سائل التبريد من شاشة الحاسوب. |
| | | | ٦ | ينفذ الفحص البصري لمستوى سائل التبريد داخل الخزان. |
| | | | ٧ | يأخذ عينة من سائل التبريد وقياس تركيز السائل باستخدام جهاز تركيز سائل التبريد refractometer (ان وجد بالمعمل) |
| | | | ٨ | فحص كابلات ووصلات وحدة التحكم والمعالجة الكهربائية للماكينة. |
| | | | ٩ | فحص الكابلات والوصلات الخارجية للماكينة. |
| | | | ١٠ | تشحيم محور الدوران. |
| | | | ١١ | ترتيب مكان العمل و يتركه نظيفا |

جدول رقم ٥

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٣٠ دقيقة:

- ✍ إزالة الرايش وتنظيف الماكينة.
- ✍ إزالة الأداة من داخل تجويف محور الدوران وتنظيف التجويف وتزييته.
- ✍ فحص نظام التبريد الخاص بالماكينة.
- ✍ فحص كابلات وحدة المعالجة الكهربائية للماكينة.
- ✍ فحص الكابلات والوصلات الخارجية للماكينة.

الصيانة الوقائية لوحدة إنتاج الهواء المضغوط في نظام النيوماتيك الخاص بالماكينة (Preventive Maintenance of Air Source) (of Pneumatic System)

| | | | |
|---------|-------|---|-----------|
| ١٦ ساعة | الزمن | ٢ | تدريب رقم |
|---------|-------|---|-----------|

أهداف

أن يستطيع المتدرب عمل صيانة وقائية للمكونات الأساسية لوحدة إنتاج الهواء الخاصة بنظام النيوماتيك كضاغط الهواء (Air Compressor) ووحدة خدمة الهواء (Air Service Unit) و الذي يؤثر وجود أي خلل بهما تأثيرا مباشرا على عمل وأداء ماكينة خراطة ال CNC.

متطلبات التدريب

| العدد والأدوات | المواد والخامات |
|--|------------------|
| نظارة واقية. قفاز لليد. فوطه تنظيف. مفتاح عزم. قمع مخروطي. كشاف. جردل. عداد قياس شد السير. | زيت خاص بالضاغط. |
| ملحوظة: هذا التمرين غير ملزم تنفيذه عمليا على الماكينة ويمكن شرحه بشكل توضيحي أو حسب تعليمات المدرب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة و شروط الصيانة الخاصة بالماكينة مع الشركة الموردة. | |


جدول رقم ٦

المعارف المرتبطة بالتدريب

الضاغط الهوائي (Air compressor)

هو الجهاز المسئول عن تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة وضع مخزنة في صورة هواء مضغوط (Compressed Air) أو هو الجهاز المسئول عن توفير الكمية اللازمة من الهواء التي تحتاجها الماكينة لتحريك المشغلات (Actuator) المختلفة. ويستمد ضاغط الهواء حركته الدورانية من محرك كهربائي (Electrical Motor) بطريقة غير مباشرة بواسطة سير نقل الحركة (Drive Belt) أو مباشرة عن طريق عمود الإدارة (Crank Shaft) يركز على أحد طرفيه المحرك الكهربائي وعلى الطرف الآخر

ضاغط الهواء. وتوجد أنواع كثيرة من ضواغط الهواء مثل الضاغط المكبسي (Piston Compressor) وضاغط الطرد المركزي (Centrifugal Compressor) والضاغط اللولبي (Screw Compressor) والضاغط الحلزوني (Scroll Compressor) وغيرهم من الأنواع الأخرى. ويعد الضاغط المكبسي هو أكثر هذه الأنواع انتشارا واستخداما في الأنظمة النيوماتيكية ويوضح شكل ٢-١ الضاغط المكبسي وطريقة عمله.

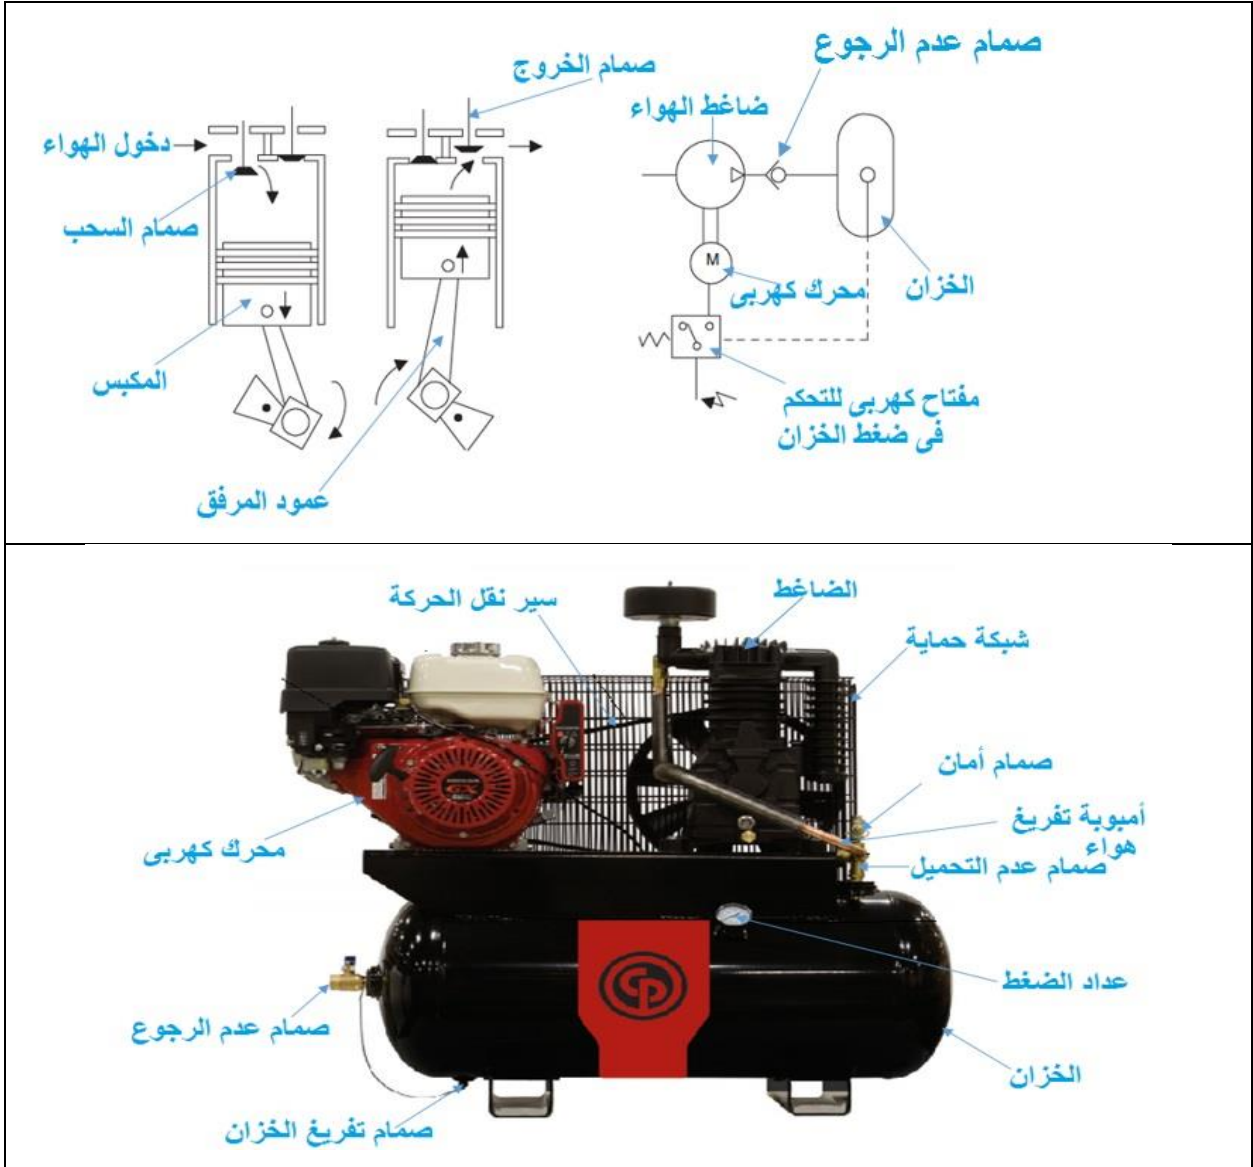

شكل رقم ١٢: يوضح مكونات الضاغط المكبسي وطريقة عمله.

مكونات الضاغط المكبسي:

يتكون الضاغط المكبسي من ثلاثة مكونات رئيسية وهم:

١. **المحرك الكهربى:** وهو يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة دورانية (ميكانيكية) لتحريك الضاغط المكبسي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما أسلفنا.
٢. **الضاغط:** وهو يتكون من أسطوانة أو أكثر وتحتوى الأسطوانة الواحدة على صمامين أحدهما يسمى صمام السحب أو الدخول (Intake Valve) والآخر يسمى صمام الخروج أو التفريغ (Exit

(Valve) ومكبس (Piston) يقوم بتحويل الحركة الدورانية (Rotational Motion) إلى حركة ترددية (Reciprocating Motion) أي صعودا وهبوطا بين نقطتين أحدهما تسمى النقطة الميتة العليا والأخرى تسمى النقطة الميتة السفلى حيث يسبب هبوط المكبس فرق في الضغط بين داخل الأسطوانة وخارجها فيحدث تخلخلا يؤدي إلى فتح صمام السحب ودخول الهواء إلى داخل الأسطوانة وأثناء حركة صعود المكبس يتم إغلاق صمام السحب وضغط الهواء المسحوب في حيز صغير فتزداد قيمة ضغط الهواء حتى يصبح قادرا على فتح صمام الخروج ويتدفق الهواء المضغوط إلى الخزان ليتم استخدامه بواسطة النظام النيوماتيكي لأداء العمليات المختلفة داخل ماكينة الـ CNC.

٣. الخزان: وهو الحيز الذي يتجمع بداخله الهواء المضغوط الخارج من الضاغط حتى تصبح قيمة الضغط داخله مساوية لقيمة الضغط المطلوب لأداء المهام المختلفة داخل الماكينة وتوجد مجموعة من الصمامات على الهيكل الخارجي للخزان كصمام عدم الرجوع (Check Valve) والذي يسمح للهواء بالتدفق في اتجاه واحد فقط وهو اتجاه الخروج من الخزان، وصمام التفريغ (Drain Valve) والذي يتم فتحه أثناء الصيانة لتفريغ الشوائب وقطرات الماء المتجمعة في قاع الخزان، وصمام تنظيم الضغط (Pressure regulating Valve) والذي بواسطته يتم ضبط والتحكم في قيمة الضغط الخارج من الخزان إلى النظام النيوماتيكي عند قيمة معينة حسب الحاجة، ومفتاح الضغط الكهربائي (Electrical Pressure Switch) والذي يتم التحكم به بواسطة ضغط الهواء الموجود داخل الخزان حيث عندما يصل الضغط داخل الخزان عند قيمة معينة يتم فتح المفتاح الكهربائي فيفصل الكهرباء عن المحرك ويتوقف عن الدوران ومن ثم يتوقف الضاغط أيضا عن الدوران ويتم تثبيت الضغط داخل الخزان عند هذه القيمة وعندما يقل الضغط داخل الخزان يغلق المفتاح الكهربائي ويسمح بمرور الكهرباء فيدور كلا من المحرك والضاغط. ويوضح شكل ٢-٢ كلا من صمامي تنظيم الضغط وعدم الرجوع ومفتاح الضغط الكهربائي.



صمام تنظيم الضغط



صمام عدم الرجوع




مفتاح الضغط الكهربائي

شكل رقم ١٣: يوضح صمامي تنظيم الضغط وعدم الرجوع ومفتاح الضغط الكهربائي.

وحدة خدمة الهواء Air Service Unit

وهي وحدة تقوم بخدمة معالجة الهواء وإعداده قبل دخوله النظام وتركب هذه الوحدة في الخط الواصل (أمبوبة أو خرطوم) بين الخزان وبقية عناصر النظام النيوماتيكي. وتتكون هذه الوحدة من ثلاثة عناصر أساسية وهم كالاتي:

١. **الفلتر Filter:** وهو يقوم بتنقية الهواء من الشوائب والرواسب المتعلقة به قبل دخوله للنظام حتى لا يتسبب في انسداد منافذ الدخول والخروج الموجودة في الصمامات كما يحتوي الفلتر أيضا على ما يسمى بفاصل أو عازل الماء والذي يقوم بفصل وامتصاص جزيئات بخار الموجودة في الهواء حتى لا تسبب في تآكل الأجزاء الداخلية للنظام.
٢. **صمام تنظيم الضغط Pressure Regulator:** وهو يقوم بضبط الضغط الخارج من الخزان عند قيمة معينة بحيث أنه يحافظ على ثبوت هذه القيمة بغض النظر عن التذبذب أو التغير في قيمة الضغط داخل الخزان.
٣. **المزيت Lubricator:** وهو عبارة عن غرفة صغيرة تحتوي على كمية من الزيت تقوم بترذيده ورشه على جزيئات الهواء قبل دخوله إلى النظام لتقوم قطرات الزيت بتزييت المكونات الداخلية للنظام كأعمدة تبديل الأوضاع (Spool) الموجودة في الصمامات والمكابس والأقراص الدوارة الموجودة الأسطوانات (Pneumatic Cylinder) والمحركات الدوارة النيوماتيكية (Pneumatic Motors).
٤. ويوضح شكل ٢-٣ وحدة خدمة الهواء والرمز المعبر عنها بالإضافة إلى التركيب الداخلي لمزيت الهواء.

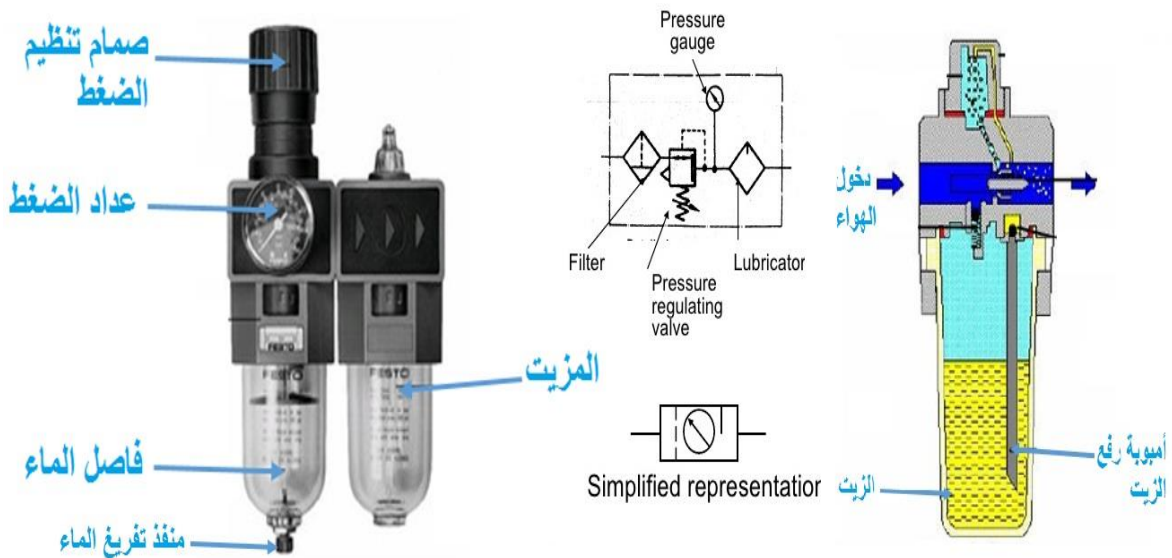

شكل رقم ١٤: يوضح وحدة خدمة الهواء والرمز المعبر عنها بالإضافة إلى التركيب الداخلي لمزيت الهواء.

خطوات تنفيذ التدريب

١. تطبق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل أو ورشة CNC.

٢. قم بفصل مفتاح الكهرباء الرئيسي عن الماكينة



شكل رقم ١٥: فصل مفتاح الكهرباء الرئيسي

٣. قم بتفريغ الهواء من الخزان




شكل رقم ١٦: تفريغ هواء الضاغط

٤. إستخدام مفتاح وجردل لفتح منفذ الزيت ثم تفريغ الزيت من خزان تزييت الضاغط.




شكل رقم ١٧: تفريغ الزيت

٥. قم بوضع جردل أسفل الفلتر ثم يقوم بتغييره حتى لا تتساقط أي قطرات زيت على الأرض وتتسبب في سقوط أحد زملائه.

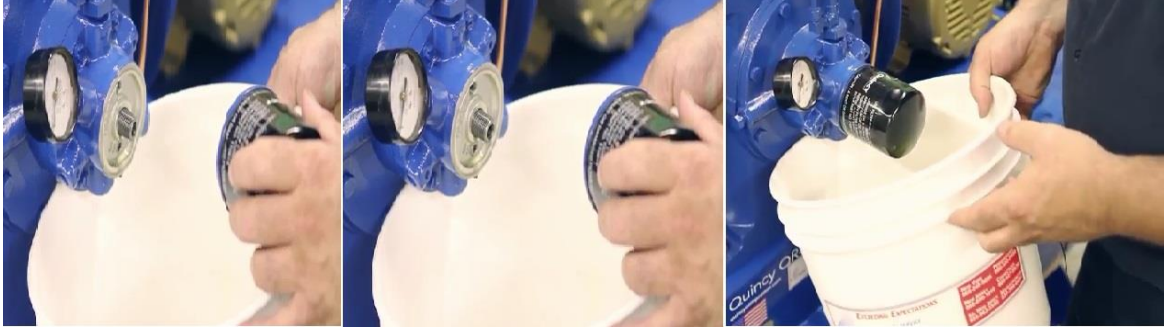


شكل رقم ١٨: تغيير الفلتر

٦. قم بفك غطاء صمام عدم التحميل وفحص غشاء الحاجز Diaphragm للتأكد من عدم وجود شروخ أو تشققات به وإذا وجد ذلك قم بإستبداله بأخر جديد ثم يقوم بتركيب الصمام مرة أخرى.

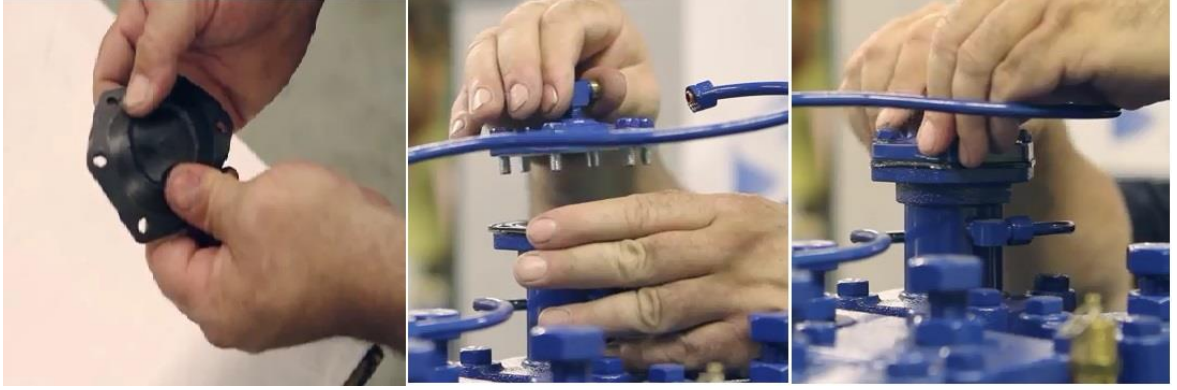

شكل رقم ١٩: فحص الغشاء Diaphragm

٧. قم بفحص صمام الأمان Safety Valve بشد الحلقة الموجودة في أعلاه كما بالشكل لأعلى ولأسفل والتأكد من أنه يعمل.

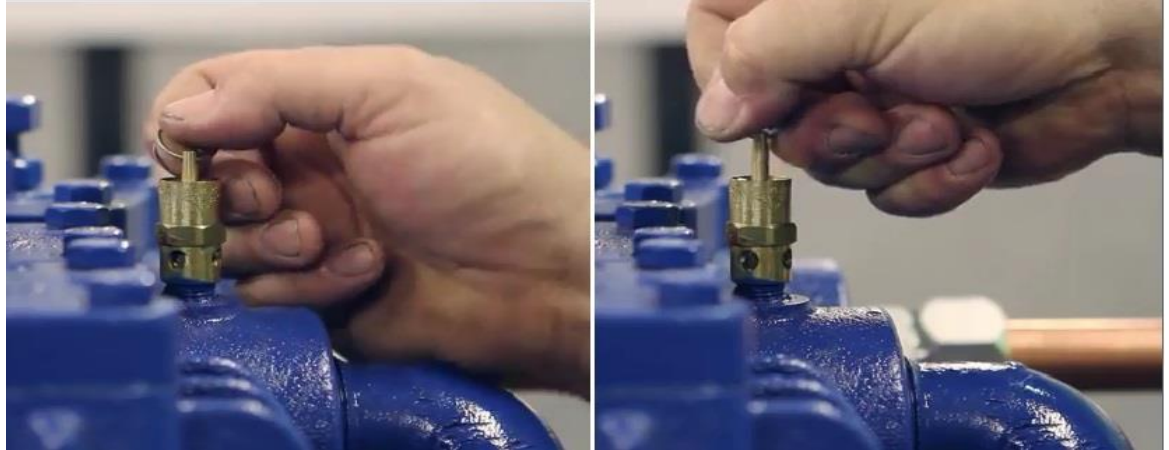

شكل رقم ٢٠: فحص صمام الامان

٨. قم بوضع قمع مخروطي في منفذ ملئ الزيت ثم قم بإحضار الزيت الخاص بالضاغط وقم بسكبه خلال القمع.




شكل رقم ٢١: ملئ خزان الزيت

٩. قم باستخدام فوطة لمسح عصا الزيت ووضعها مرة أخرى في موضعها في هيكل الضاغط للتأكد من أن مستوى الزيت مناسب



شكل رقم ٢٢: تنظيف عصا الزيت قبل ارجاعها

١٠. قم بفك فلتر الهواء وفحص الجزء الداخلي له والتأكد من عدم وجود أى صدأ به أو إنسداده ثم قم بتركيبه مرة أخرى

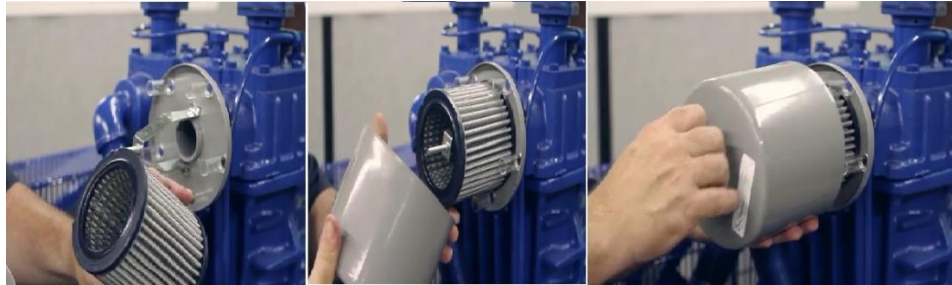

شكل رقم ٢٣: فحص فلتر الهواء

١١. قم بفحص قوة شد سير Drive Belt نقل الحر من المحرك الكهربى للضاغط باستخدام عداد قياس شد السير وضبط شد السير كما تتأكد من عدم وجود تآكل أو أى شروخ جزئية فى السير وإن وجدت يستبدله على الفور بأخر جديد



شكل رقم ٢٤: فحص سير الشد

١٢. قم بإعادة توصيل الكهرباء للماكينة لفترة ثم قم بفحص درجة حرارة المحرك الكهربائي وتأكد أنها لا تتعدى في كل أحوال وظروف التشغيل 75°C ثم قم بسماع صوت المحرك وتأكد من عدم وجود أى أصوات غير طبيعية كضوضاء عالية وإهتزاز أعلى من المعدل الطبيعي، وإن وجد ذلك قم بفصل الكهرباء أولاً ثم يقوم بفحص رولمان البلى ويتأكد من سلامته ووجوده طبقة شحم كافية عالية ثم افحص السير belt الواصل بين المحرك والضاغط مرة أخرى للتأكد من وضعيته وأنه تم تركيبه بطريقة صحيحة.

١٣. قم بفحص ضغط عداد وحدة خدمة الهواء أثناء عمل الماكينة وتأكد من أنه مساوى للقيمة المنصوص عليها فى كتالوج الصانع فإذا كانت القيمة المقروءة من العداد غير ذلك قم بسحب البكرة العلوية الموجودة أعلى صمام تنظيم الضغط لأعلى ثم قم بلفها (مع ملاحظة حركة مؤشر عداد الضغط مع العلم أن لف البكرة مع عقارب الساعة يزيد قيمة الضغط ولفها عكس عقارب يقلل الضغط)



شكل رقم ٢٥: فحص ضغط عداد وحدة خدمة الهواء

١٤. قم بلف البكرة في الإتجاه الذى يحقق القيمة المطلوبة وليكن 6 bar مثلا وحين يصل مؤشر العداد لهذه القيمة يوقف الطالب دوران البكرة ثم يضغط على البكرة لأسفل ليضمن ثبات الضغط عند القيمة المضبوطة.



شكل رقم ٢٦: ضبط ضغط العداد (المنظم)



شكل رقم ٢٧: فحص مستوى زيت وحدة خدمة الهواء

تسجيل النواتج

يقوم الطالب بمليء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

| اسم المدرسة/المعهد Name of Company | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---------|
| | | | | | | |
| قائمة صيانة الفحص لماكينة..... Machine Maintenance check List of | | | | | | |
| القسم الكهربى Electrical | | | القسم الميكانيكى Mechanical | | | |
| ملاحظات | علامة الفحص (✓ or ✗) | اسم الجزء الخاضع للفحص | ملاحظات | علامة الفحص (✓ or ✗) | اسم الجزء الخاضع للفحص | Sr. No. |
| | | | | | | ١ |
| | | | | | | ٢ |
| | | | | | | ٣ |
| | | | | | | ٤ |
| | | | | | | ٥ |
| | | | | | | ٦ |
| | | | | | | ٧ |
| | | | | | | ٨ |
| | | | | | | ٩ |
| | | | | | | ١٠ |
| قام بتنفيذ الفحص للأجزاء الكهربائية: | | | قام بتنفيذ الفحص للأجزاء الميكانيكية: | | | |
| | | | | | | |
| توقيع الطالب القائم بالمهمة: | | | توقيع الطالب القائم بالمهمة: | | | |
| | | | | | | |
| توقيع المشرف على الصيانة الميكانيكية: | | | توقيع المشرف على الصيانة الميكانيكية: | | | |
| | | | | | | |

جدول رقم ٧

المشاهدات



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

| ملاحظات | تحقق | | م | معيار الأداء |
|---------|------|-----|----|--|
| | لا | نعم | | |
| | | | ١ | تطبيق إجراءات السلامة المهنية. |
| | | | ٢ | يستطيع التعرف على المكونات الأساسية لوحدة إنتاج الهواء المضغوط. |
| | | | ٣ | يستطيع فحص مستوى الزيت من خلال عصا فحص الزيت. |
| | | | ٤ | تغيير الزيت الخاص بتزيت ضاغط الهواء (Lubricating Oil of Air Compressor). |
| | | | ٥ | يستطيع فحص المحرك الكهربائي والتأكد من سلامته. |
| | | | ٦ | يستطيع فحص صمام عدم التحميل والتأكد من سلامته. |
| | | | ٧ | يستطيع فحص فلتر الهواء والتأكد من سلامته. |
| | | | ٨ | يستطيع فحص قوة شد سير نقل الحركة والتأكد من سلامته. |
| | | | ٩ | يستطيع قراءة قيم الضغط من عداد الضغط بطريقة صحيحة. |
| | | | ١٠ | يستطيع ضبط قيمة الضغط المطلوبة باستخدام صمام تنظيم الضغط الخاص بوحدة خدمة الهواء |
| | | | ١١ | ترتيب مكان العمل و يتركه نظيفا |

جدول رقم ٨

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

للتعرف على مكونات وحدة إنتاج الهواء المضغوط.

للعمل متطلبات الصيانة الوقائية لوحدة إنتاج الهواء المضغوط.

ملء خزان التبريد وضبط نسبة تركيز سائل التبريد (Filling The Coolant Tank and Adjusting Liquid Concentration)

| | | | |
|-----------|---|-------|---------|
| تدريب رقم | ٣ | الزمن | ١٦ ساعة |
|-----------|---|-------|---------|

أهداف

أن يستطيع المتدرب ملء خزان سائل التبريد وضبط نسبة تركيز سائل التبريد.

متطلبات التدريب

| العدد والأدوات | المواد والخامات |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • نظارة واقية. • فوطة تنظيف. • قفاز لليد. • جردل نظيف من البلاستيك. • إبريق مدرج. • جهاز قياس تركيز السائل (Refractometer) | <ul style="list-style-type: none"> • سائل تبريد مركز Coolant Liquid. • عصا خشبية نظيفة طولها حوالي نصف متر. |
| <p>ملحوظة:</p> <p>١. يمكن شرح التدريب للطلاب دون الحاجة الى تحضير كمية كبيرة من سائل التبريد و يمكن تنفيذه بتجهيز كمية صغيرة جدا لاكتساب المهارة فقط دون الحاجة الى تغيير زيت التبريد بالماكينة أو حسب حالة سائل التبريد و رؤية المدرب.</p> <p>٢. الجزء الخاص بفحص الزيت بجهاز قياس التركيز Refractometer غير ملزم ويحددها المسؤول عن التدريب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة</p> | |

جدول رقم ٩

المعارف المرتبطة بالتدريب

- سائل التبريد بالفرايز المبرمجة بالحاسب يعد من الأشياء الهامة التي يجب فحصها و ملئها عند الحاجة الى ذلك للمحافظة على عمر الات القطع المستخدمة في التشغيل يقوم المدرب بعرض الحالتين التاليتين على الطلاب وهما :-
١. يحضر خزان سائل تبريد فارغ ويستعرض خطوات ملء الخزان بسائل التبريد بالتركيز الأمثل للحصول على أفضل أداء من الماكينة.
 ٢. يستعرض المدرب مع الطلاب خطوات ملء خزان سائل تبريد يحتوي على نصف سعته من سائل التبريد أو أقل مع مراعاة نسبة تركيز سائل التبريد في الخزان.

خطوات تنفيذ التدريب

١- تطبيق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل أو ورشة CNC.

أولاً: فحص مستوى زيت التبريد

٢- يتم فحص مستوى الزيت من خلال المبين الزجاجي الموجود اسفل الماكينة كما هو مبين في الشكل و يجب مراعاة ان لا يقل مستوى زيت التبريد عن الخط الاحمر الموجود بمبين مستوى زيت التبريد



شكل رقم ٢٨: فحص مستوى الزيت من خلال مبين المستوى الزجاجي

ملحوظة: تظهر في بعض الموديلات رسالة على شاشة الحاسوب مفادها أن مستوى سائل التبريد في الخزان منخفض أو وصل للنصف (تختلف من موديل الى موديل فيوجد بعض الموديلات لا تظهر رسالة تحذير على الشاشة) يتوجب حينها أن يقوم بملء خزان سائل التبريد

ثانياً: فحص حالة زيت التبريد الموجود بالماكينة

ملحوظة هامة: لا تشد درج زيت التبريد للخارج بدون اتباع الخطوات التالية

٣- يتم فك المسامير الجانبية على يمين الماكينة والتي تحتوي على موتور ظلمبة زيت التبريد كما هو مبين في الشكل.



شكل رقم ٢٩: فك مسامير قاعدة حامل موتور ظلمبة زيت التبريد

٤- يتم انزال قاعدة حامل الموتور الى الخارج برفق كما هو مبين في الشكل.



شكل رقم ٣٠: إنزال قاعدة حامل موتور ظلمبة زيت التبريد للخارج

٥- يتم سحب درج زيت التبريد الموجود في اسفل الماكينة بالواجهة الامامية للخارج وفحص حالته ظاهريا.



شكل رقم ٣١: سحب درج سائل التبريد من اسفل الماكينة

٦- يتم أخذ عينة من سائل التبريد من داخل الخزان وإستخدام جهاز Refractometer ان وجد الذي يستخدم لقياس نسبة تركيز سائل التبريد فى الخزان أو يتم فرك الزيت باليد حسب خبرة المدرب و تحديد حالته.



شكل رقم ٣٢: فحص عينة سائل التبريد

٧- فلنفترض أن القيمة التى سيحصل عليها الطالب من جهاز القياس هى 8% (او حسب خبرة المدرب يحتاج زيت التبريد الى تغيير) فهذا دليل على أن تركيز السائل قد أصبح أعلى ويميل لأن يكون غنيا Rich نظرا لتبخر بخار الماء من المحلول أثناء فترات تشغيل الماكينة لذلك يجب أن نحرص أثناء ملء الخزان أن تكون نسبة سائل التبريد فى الخليط المضاف منخفضة أى أن يكون الخليط فقيرا Lean .

ثالثاً: تجهيز زيت التبريد الجديد

٨- يتم إحضار جردل يحتوى على خمس جالونات من الماء.



شكل رقم ٣٣: جردل به خمس جالونات من الماء

ملحوظة: إضافة ربع جالونا (١ لتر) من سائل التبريد المركز على خمسة جالونات من الماء يعطى نسبة تركيز مقدارها ٥%

٩- يتم إحضار إبريق يحتوى على ربع جالونا من سائل التبريد المركز.



شكل رقم ٣٤: تجهيز ربع جالون من زيت التبريد

١٠- يتم صب سائل التبريد المركز فى جردل الماء



شكل رقم ٣٥: صب زيت التبريد المركز على الماء

١١- يتم تقليب سائل التبريد والماء لمدة حوالي دقيقتين بواسطة عصا خشبية نظيفة أو ما يماثلها.



شكل رقم ٣٦: تقليب خليط زيت التبريد

١٢- يتم أخذ عينة جديدة من خزان التبريد وفحصها بجهاز قياس التركيز Refractometer (ان وجد) لقياس نسبة تركيز سائل التبريد بعد ملئ الخزان والتأكد من أنها قريبة من القيمة المثلى للتركيز.



شكل رقم ٣٧: فحص عينة سائل التبريد

رابعاً: ملئ الخزان بخليط زيت التبريد الجديد

١٣- يتم صب الخليط في خزان سائل التبريد حتى يمتلئ الخزان الى علامة الحد الأقصى المبينة في زجاجة مبيّن مستوى الزيت الموجودة خارج الدرج، وبهذه الطريقة يصبح تركيز المحلول ٥% وهي النسبة المثلى لتركيز سائل التبريد في الخزان.



شكل رقم ٣٨: صب خليط زيت التبريد في درج الزيت

١٤- يتم غلق درج زيت التبريد و إرجاعه الى مكانه

١٥- يتم ارجاع حامل موتور زيت التبريد الى وضعه الأصلي

١٦- يتم ربط مسامير حامل موتور زيت التبريد



شكل رقم ٣٩: إعادة ربط حامل موتور زيت التبريد

١٧- يتم تشغيل مضخة سائل التبريد Coolant Pump حتى تضمن اختلاط سائل التبريد داخل الماكينة بصورة جيدة ثم يتأكد من مستوى سائل التبريد في مبيّن مستوى زيت التبريد أو شاشة حاسوب الماكينة (حسب الموديل).

تسجيل النواتج

يقوم الطالب بمليء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

| | |
|-------|--|
| | اسم العطل |
| | سبب العطل |
| | الإجراءات المتخذة لحل المشكلة |
| | إقتراح الطالب لمنع تكرار العطل مرة أخرى |
| | الاستفادة التي حصل عليها الطالب من هذا التدريب |

جدول رقم ١٠:

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

| ملاحظات | تحقق | | معايير الأداء | م |
|---------|------|-----|---|---|
| | لا | نعم | | |
| | | | يطبق إجراءات السلامة المهنية. | ١ |
| | | | يستطيع الطالب ملء الخزان الفارغ وضبط نسبة تركيز سائل التبريد في الخزان إلى القيمة المثلى | ٢ |
| | | | يفحص مستوى سائل التبريد في الخزان باستخدام شاشة الحاسب. | ٣ |
| | | | يستخدم جهاز Refractometer لقياس نسبة تركيز سائل التبريد في الخزان. | ٤ |
| | | | يضبط نسبة تركيز سائل التبريد في الخزان الذي يحتوي كمية قليلة من السائل سواء كان التركيز غنى أو فقير Rich/Lean . | ٥ |
| | | | يرتب مكان العمل و يتركه نظيفا | ٦ |

جدول رقم ١١

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

ملء الخزان الفارغ وضبط نسبة تركيز سائل التبريد في الخزان إلى القيمة المثلى .

ضبط نسبة تركيز سائل التبريد في الخزان الذي يحتوي كمية قليلة من السائل سواء كان التركيز

غنى أو فقير Rich/Lean .

استبدال جيب العدة التالف الموجود في برج العدة

| | | | |
|-----------|---|-------|---------|
| تدريب رقم | ٤ | الزمن | ١٦ ساعة |
|-----------|---|-------|---------|

أهداف

أن يستطيع المتدرب فك التجويف التالف (Damged Pocket) الموجود في مبدل الأدوات وعمل اللازم له واستبداله بأخر سليم والتأكد من الماكينة تعمل بطريقة بعد الانتهاء من التركيب.



متطلبات التدريب

| العدد والأدوات | المواد والخامات |
|--|-----------------|
| نظارة واقية. قفاز لليد. فوطة تنظيف. مفك براغي. مفتاح الأنكيه. فرشاة تشحيم. مسدس فك وتركيب يعمل بضغط الهواء Air Gun كشاف إضاءة. | زيت. شحم. |
| ملحوظة: هذا التمرين غير ملزم تنفيذه عمليا على الماكينة ويمكن شرحه بشكل توضيحي أو حسب تعليمات المدرب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة و شروط الصيانة الخاصة بالماكينة مع الشركة الموردة. | |

جدول رقم ١٢

المعارف المرتبطة بالتدريب

يقوم المدرب بإخبار الطلاب بأن أحد التجاويف الموجودة في مبدل الأدوات قد تلف ويجب القيام بفكه واستبداله بأخر جديد ثم يقوم بتعليمهم بخطوات الفك والتركيب.

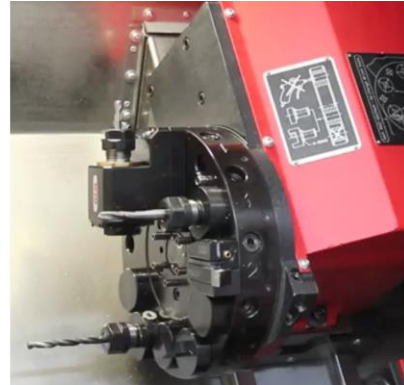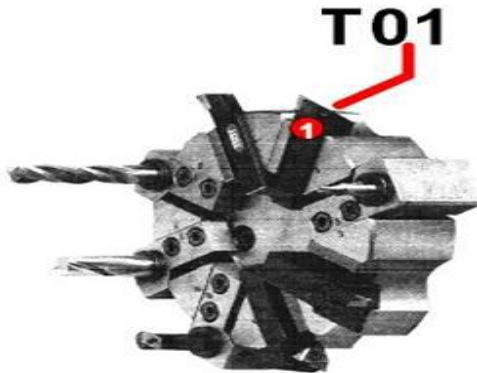

شكل رقم ٤٠: ببرج العدة

خطوات تنفيذ التدريب

١- تطبق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل او ورشة ال CNC



٢- يقوم الطالب بضبط السرعة تحت ٢٥% ثم يقوم بلف قرص تثبيت برج العدة حتى يصبح الجيب التالف Damaged Pocket في موجهته.



٣- يقوم الطالب بالضغط على مفتاح الإيقاف بمجرد وصول التجويف إلى وضع مناسب




٤- يقوم الطالب باستعمال مسدس ضغط الهواء Air Gun لفك براغي الأسطح المؤدية إلى قرص الأدوات الدوار وإزالة هذه الأسطح حتى يتثنى له الوصول إلى التجويف التالف

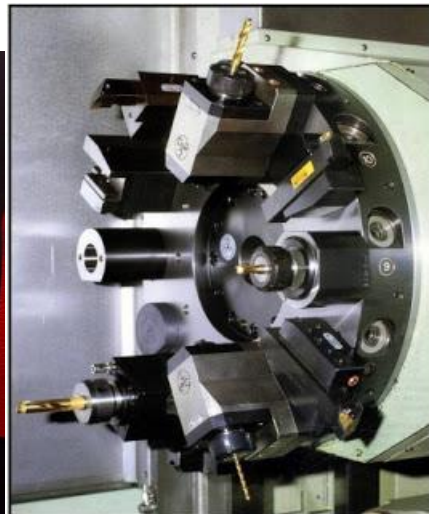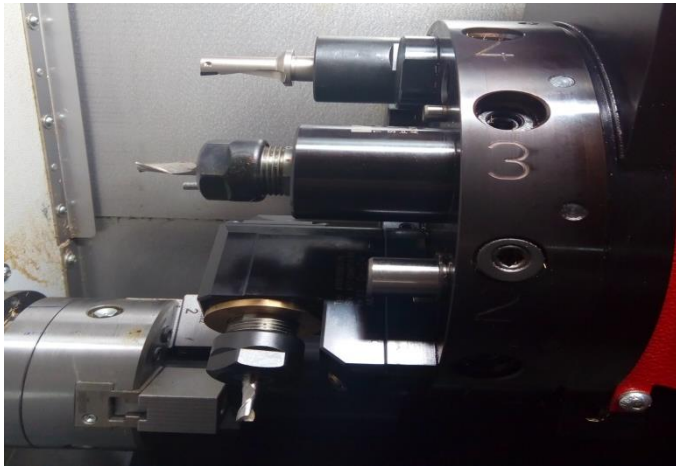

شكل رقم ٤١: برج العدة

٥- يقوم الطالب بإزالة كل العدد Tools من برج العدة و سواء كانت عدة ثابتة أو عدة دوارة

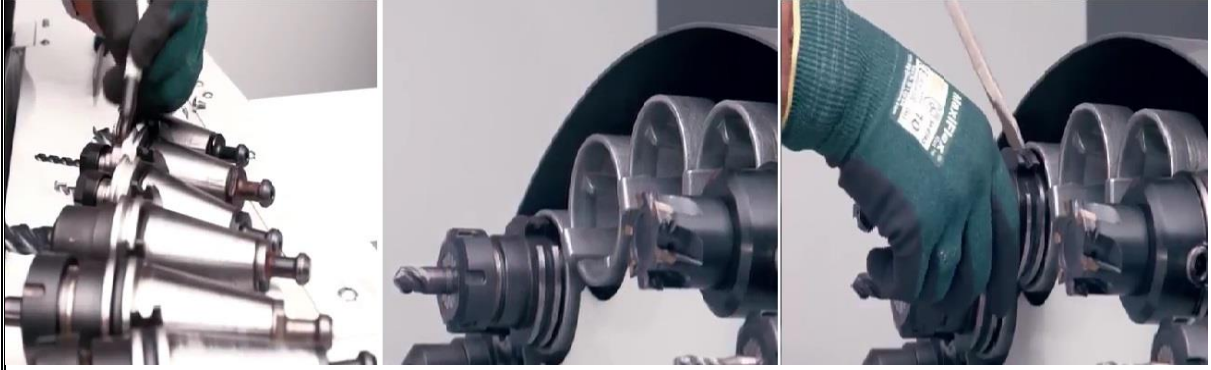

٦- يقوم الطالب بوضع علامة على كلا من القرص المرقم Number ring الجيب المقابل له Pocket حتى يتمكن من تركيبها مرة أخرى بطريقة صحيحة بعد فك القرص المرقم.



٧- يقوم الطالب بفك براغي تثبيت القرص المرقم Number Ring ثم إزالتها



٨- يقوم الطالب بغلاق مصدر الهواء المضغوط عن الماكينة



٩- يقوم الطالب بإزالة أو فك صمام عدم الرجوع Pilot Check Valve المتصل بالقرص الدوار حتى يتمكن من تحريك ال Pocket لأعلى وأسفل وبالتالي يستطيع الوصول إلى مسمار تثبيت ال Pocket.



١٠- يقوم الطالب بفك براغي تثبيت الجيب Pocket الخلفية والجانبية



١١- يقوم الطالب بفك مسمار احتجاز الجيب Retaining Bolt ثم يقوم بإزالة الجيب Pocket



١٢- يقوم الطالب بفحص متابع الكام Cam Followers ويتأكد من أنه يدور بحرية ثم يقوم باستخدام كشف إضاءة ويقوم بفحص المكبس الغطاس Plunger الموجود داخل ال Pocket ويتأكد من أنه لم يتآكل أو يتلف




١٣- يقوم الطالب بتشحيم المنزلق الخاص بالجيب Pocket Slider بفرشاة التشحيم



١٤- يقوم الطالب بربط المنزلق مع التجويف الجديد New Pocket مرة أخرى ثم يقوم بتركيبهم في موضعهم الصحيح.



١٥- يقوم الطالب بربط براغي تثبيت التجويف الجانبية والخلفية مرة أخرى ثم يقوم بتحريك التجويف والمنزلق والتأكد من أنهما يتحركا بحرية.

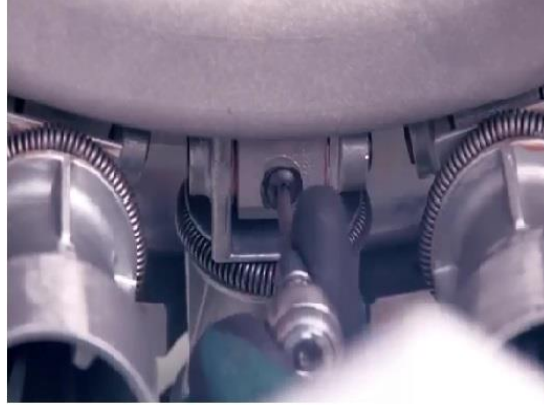

١٦- يقوم الطالب بتركيب صمام عدم الرجوع Pilot Check Valve في موضعه مرة أخرى.



١٧- يقوم الطالب بإعادة تركيب القرص المرقم Number Ring والتأكد من تلاقي العلامتين الموجودتين على كلا من القرص والتجويف Pocket.




١٨- يقوم الطالب بإعادة تركيب الأسطح التي قام بفكها مرة أخرى باستخدام Air Gun.

١٩- يقوم الطالب بإعادة تركيب الأدوات Tools في القرص الدوار أو برج العدة.



٢٠- يقوم الطالب بتحرير مفتاح الطوارئ لتشغيل الماكينة مرة أخرى وفتح مصدر الهواء المضغوط ثم يقوم بجعل مبدل الأدوات Tool Changer يقوم بعمليات تبديل متعددة للأدوات Tools للتأكد من عدم وجود أي مشاكل.

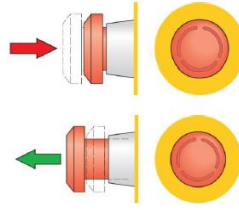

تسجيل النواتج

يقوم الطالب بمليء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

| | |
|-------|--|
| | اسم العطل |
| | سبب العطل |
| | الإجراءات المتخذة لحل المشكلة |
| | اقتراح الطالب لمنع تكرار العطل مرة أخرى |
| | الاستفادة التي حصل عليها الطالب من هذا التدريب |

جدول رقم ١٣

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

| م | معاير الأداء | تحقق | | ملاحظات |
|----|--|------|----|---------|
| | | نعم | لا | |
| ١ | يطبق إجراءات السلامة المهنية. | | | |
| ٢ | يفك براغي الأسطح المؤدية إلى قرص الأدوات الدوار وإزالة هذه الأسطح. | | | |
| ٣ | يزيل الأدوات (Tools) من برج العدة. | | | |
| ٤ | يفك القرص المرقم بعد وضع علامة عليه لإعادة تركيبه في وضعه الصحيح. | | | |
| ٥ | يفك صمام عدم الرجوع Pilot Check Valve المتصل ببرج العدة. | | | |
| ٦ | يفك براغي التثبيت الجانبية والخلفية وإزالة التجويف التالف Damaged Pocket . | | | |
| ٧ | يشحم المنزلق الخاص بالتجويف وتركيب التجويف الجديد مرة أخرى وتثبيته بطريقة صحيحة. | | | |
| ٨ | يركب صمام عدم الرجوع والقرص المرقم في مواضعهم الصحيحة. | | | |
| ٩ | يختبر مبدل الأدوات والتأكد من أنه يعمل بطريقة صحيحة. | | | |
| ١٠ | يرتب مكان العمل و يتركه نظيفا | | | |

جدول رقم ١٤

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٣٠ دقيقة:

✍ فك التجويف التالف واستبداله بأخر سليم.

✍ اختبار مبدل الأدوات والتأكد من أنه يعمل بطريقة صحيحة.

وجود اهتزاز عالي وضوضاء في وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية (Vibration and Noisy Hydraulic Power unit)

| | | | |
|-----------|---|-------|---------|
| تدريب رقم | ٥ | الزمن | ١٦ ساعة |
|-----------|---|-------|---------|

أهداف

أن يستطيع المتدرب التعرف على المكونات الرئيسية لوحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية ويتعرف على الأسباب المؤدية إلى الاهتزاز العالي والضوضاء فيها وكيفية عمل الصيانة الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة هذه الوحدة.

متطلبات التدريب

| العدد والأدوات | المواد والخامات |
|--|-----------------|
| نظارة واقية. قفاز لليد. فوطة تنظيف. مفتاح عزم. مرآة عاكسة. كشاف. جردل. مضخة يدوية. | زيت هيدروليكي. |
| ملحوظة: هذا التمرين غير ملزم تنفيذه عمليا على الماكينة ويمكن شرحه بشكل توضيحي أو حسب تعليمات المدرب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة و شروط الصيانة الخاصة بالماكينة مع الشركة الموردة. | |

جدول رقم ١٥:

المعارف المرتبطة بالتدريب

وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية (HPU) Hydraulic Power Unit:

هي الوحدة المسؤولة عن إمداد ماكينة ال CNC بالطاقة اللازمة لتشغيل المكابس (Actuators) المسؤولة عن حركة كلا من قابض الشغلة (Chuck) والعربة (Tail Stock) ومحور الدوران (Spindle) وقرص المظلة (Umbrella Carousel Tool Changer) وألات التشغيل (Tools) ... الخ. في ماكينات الخراطة المبرمجة بالحاسب ال CNC. ويوضح الشكل بعض أجزاء ماكينة ال CNC التي تعمل بطاقة الهيدروليكي




شكل رقم ٤٢: يوضح بعض أجزاء ماكينة الـ CNC التي تعمل بطاقة الهيدروليك.

مكونات وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية:

يوضح الشكل المكونات الأساسية لوحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية حيث تتكون من المكونات الآتية:

١. خزان.
٢. مضخة هيدروليكية.
٣. فلتر.
٤. خرطوم إمداد ورجوع.

كما يتبين أيضا من الشكل أنه يمكن تعشيق كلا من المضخة والمحرك الكهربائي في الوضع الأفقي أو الرأسي كما أن في حالة الوضع الرأسي يمكن للمضخة أن تكون فوق سطح الخزان مباشرة أو تكون بداخله. ولا يقتصر دور الخزان على تخزين كمية الزيت اللازمة لإنتاج الطاقة فقط بل تسمح جدران الخزان بانتقال الحرارة من الزيت إلى البيئة المحيطة به لخفض درجة حرارته. كما يحتوي قاع الخزان على شريحة مغناطيسية تقوم بجذب الشوائب المعدنية من الزيت العائد من الماكينة حتى لا يتم سحبها بواسطة المضخة مرة أخرى مما قد يؤدي إلى أعطال أخرى كثيرة.

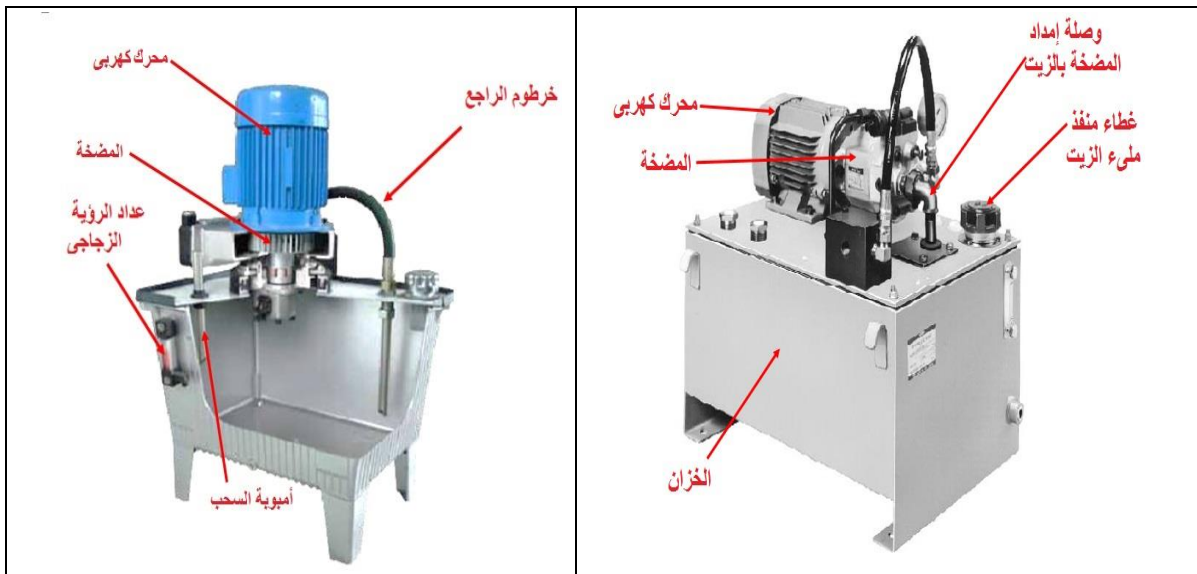




شكل رقم ٤٣: يوضح المكونات الأساسية لوحدات إنتاج القدرة الهيدروليكية.

وعادة ما يحدد حجم الخزان بأن يكون ثلاثة أضعاف مقدار معدل التدفق الخارج من المضخة (معدل التفريغ) بمعنى أنه إذا كان معدل تفريغ المضخة على سبيل المثال خمسة جالون في الدقيقة الواحدة 5 GPM فيكون حجم الخزان اللازم لهذه المضخة هو خمسة عشر جالونا 15 Gallon ومن الممكن أن يتغير وضع الخزان بالنسبة للمضخة فليس دائما يكون الخزان أسفل المضخة فهناك أشكال أخرى من وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية يكون فيها الخزان أعلى من المضخة كما هو موضح بالشكل حيث يتيح هذا الوضع إمكانية فك غطاء سطح الخزان وعمل صيانة داخلية له دون الحاجة إلى فك وإزالة المضخة والمحرك الكهربائي كما يحمي هذا الوضع أو يقلل من ظاهرة تجويف المضخة (Pump Cavitation) ويعطى ميزة تبادل حراري أكبر بين جدران الخزان والهواء المحيط به.



شكل رقم ٤٤: يوضح وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية ذات الخزان العلوي.

وتوجد أنواع كثيرة من المضخات ولكن عادة ما تستخدم المضخة الترسية في وحدة إنتاج القدرة ويوضح الشكل المكونات الرئيسية للمضخة الترسية وطريقة عملها. حيث تتكون من ترسين أحدهما يسمى قائد (Drive) والأخر منقاد (Driven) فالترس القائد يأخذ حركته الدورانية من المحرك الكهربائي بينما الترس الآخر ينقاد معه للدوران بسبب منطقة التعشيق أو التماس بينهما ويحتوي هيكل المضخة على منفذ لدخول الزيت متصل بالخزان ومنفذ آخر للخروج يتصل بصمامات التحكم (Control Valves) عبر خرطوم نقل الزيت.

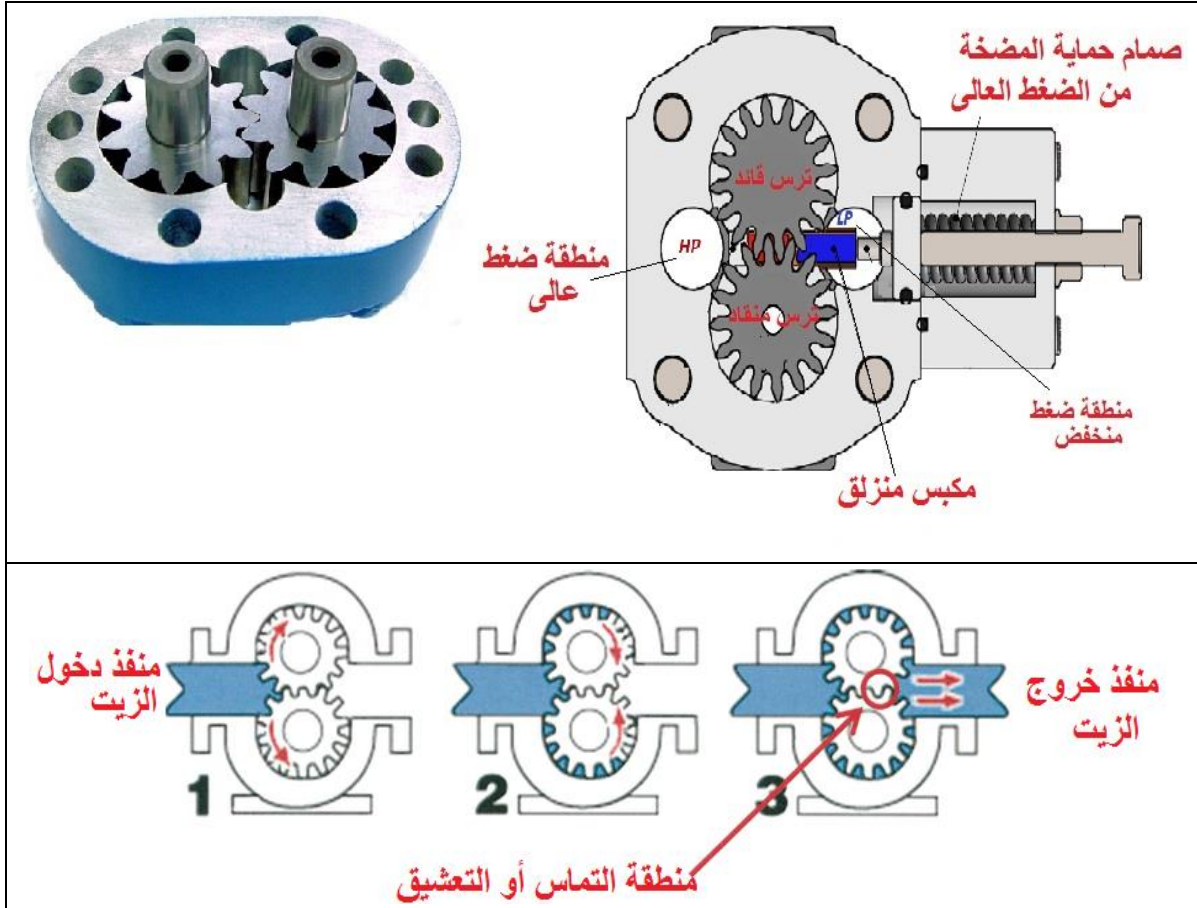

شكل رقم ٤٥: يوضح تكوين وطريقة عمل المضخة الترسية.

ظاهرة دخول الهواء (التهوية Aeration)

هي ظاهرة اختلاط الهواء مع الزيت الموجود في النظام الهيدروليكي وينتج عنه اهتزاز عالي في المضخة مع صوت ضجيج.


أسباب ظاهرة التهوية:

١. انخفاض مستوى الزيت في الخزان.
٢. دخول الهواء من خلال موانع التسرب الخاصة بعمود إدارة المضخة (Pump Shaft Seals).
٣. ارتفاع خط الرجوع عن مستوى سطح الزيت الموجود بالخزان.
٤. وصلات خط الأمداد غير المحكمة (Loose Fittings in Supply Line).

٥. تشغيل محور الدوران (Spindle) عند سرعات عالية.

٦. تشغيل قابض الشغلة (Chuck) عند ضغوط عالية.

ويوضح الشكل (أ، ب، ج، د) حدوث ظاهرة التهوية Aeration فى ماكينة المخارط المبرمجة بالحاسب CNC نتيجة تشغيل محور الدوران عند سرعات عالية.

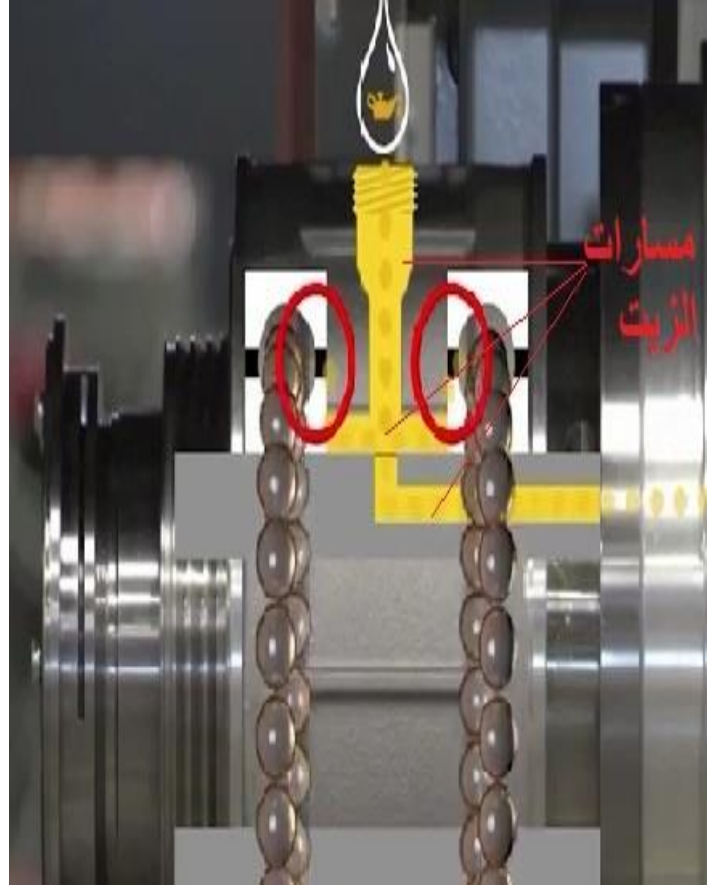

(أ) مسارات زيت الهيدروليك داخل محور الدوران



(ب) دخول هواء الى الزيت



(ج) اختلاط الهواء مع الزيت



(د) رجوع هواء الى الزيت في الخزان

شكل رقم ٤٦: يوضح حدوث ظاهرة التهوية Aeration في ماكينة خراطة ال CNC

خطوات تنفيذ التدريب

١- تطبيق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل أو ورشة CNC

٢- قم بالضغظ على زر الطوارئ لضمان توقف وحدة الطاقة الهيدروليكية (Hydraulic Power Unit) تماما عن العمل حيث إن إجراء الفحص أثناء عمل المضخة قد يسبب إصابات خطيرة للمتدرب.



شكل رقم ٤٧: الضغظ على مفتاح الطوارئ

٣- قم بفحص مستوى الزيت في الخزان من خلال فتحة الرؤية والتأكد من مستوى الزيت أعلى من علامة "الأقل Min." ولو بقليل وإلا توجب حينها تغيير الزيت و اقل من علامة "الاقصى Max".




٤- قم بفحص درجة حرارة الزيت أيضا (في بعض الموديلات) حيث يجب أن لا تزيد عن المدى من (37 : 57°C) ويجب التنويه هنا هلى أن فى حالة تشغيل الزيت عند درجة حرارة أعلى من 60°C يجب إضافة مبرد (Heat Exchanger or Cooler) إلى النظام ويتم تركيبه على خط رجوع الزيت إلى الخزان بحيث يتم تبريد الزيت على نحو قريب من الدرجة المرغوب فيها قبل دخوله الخزان حيث أن درجات الحرارة العالية تزيد من خاصية التأكسد فى الزيت وتقلل من لزوجته مما يؤثر على أداء الماكينة بالإضافة إلى حدوث ما يسمى بظاهرة التهوية (Aeration)


٥- فك غطاء ملء الزيت الموجود بأعلى الخزان وإستخدام مرآة عاكسة وكشاف لفحص الزيت ويجب التأكد من رؤية الزيت فى قاع المصفاة الشبكية المثبتة أسفل فتحة ملء الزيت.



٦- قم باستخدام عصا فحص الزيت Dip Stick (ان وجدت بجوار فتحة الخزان لبعض الموديلات) ليتم التأكد من أن مستوى الزيت في الخزان مناسب

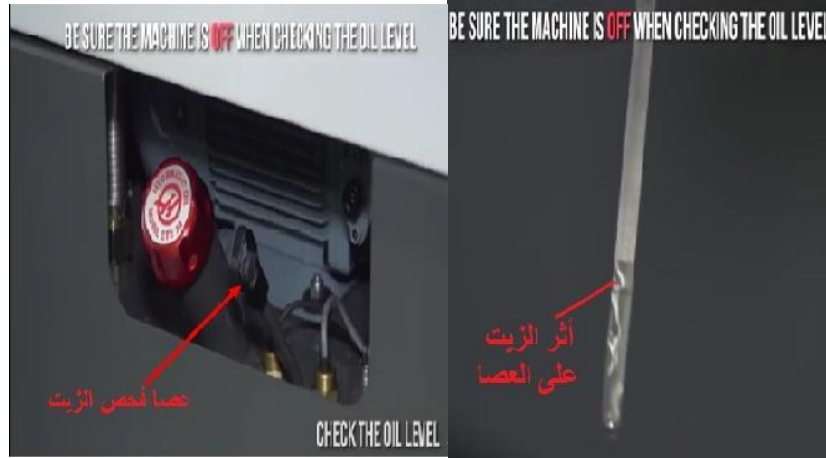

٧- قم بفحص الفلتر والتأكد من نظافته واستبداله إن لزم الأمر

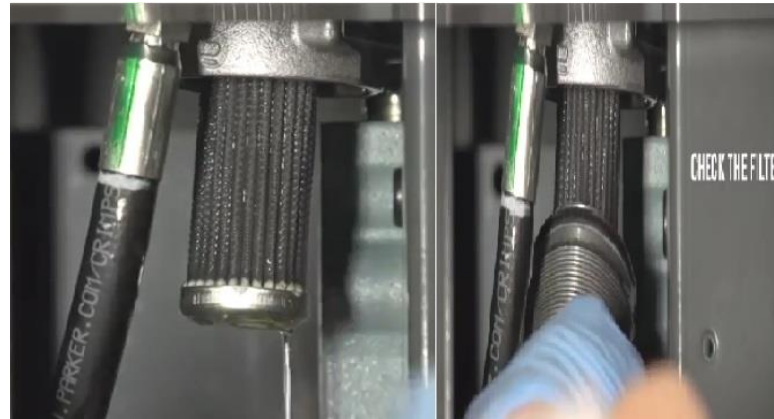


٨- لإظهار مدى أهمية مستوى الزيت الموجود في الخزان يقوم المدرب بخفض محتوى الزيت الموجود في الخزان إلى النصف مثلا ثم يقوم بتشغيل الماكينة عند سرعة بدائية 400 لفة في الدقيقة (400 rpm) بضغط قابض الظرف (Chuck Pressure) حوالي 300 PSI فيلاحظ الطالب حينها ارتفاع صوت المضخة مصدرا ضوضاء عالية واهتزاز مؤشر عداد ضغط قابض الظرف بصورة غير مألوفة ويقوم المدرب بتعليم الطالب الخطوات التالية لخفض مستوى الاهتزاز والضجيج الصادر عن وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية.

٩- قم بخفض سرعة الدوران الماكينة يلاحظ انخفاض صوت الضوضاء الصادر من وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية



١٠- قم بخفض ضغط القابض لقيمة 200 PSI فينخفض نتيجة لذلك صوت الضوضاء الناتج عن وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية

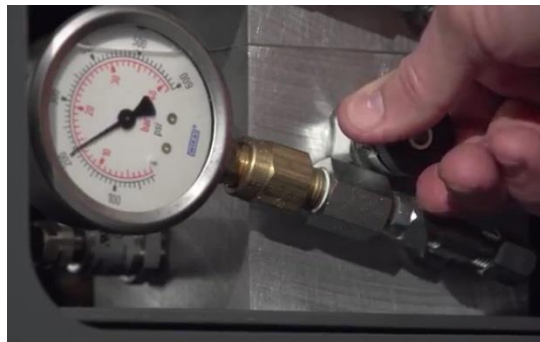

١١- قم باستخدام جردل يحتوي على الزيت الذي أزاله من الخزان ومضخة يدويه و قم بإعادة ملئ الخزان مرة أخرى فيلاحظ أن صوت الضوضاء اختفى تماما



ملحوظة: أن تشغيل الماكينة عند ضغط قابض للظرف عالي يؤثر بطريقة سلبية على أدائها ويؤدي إلى زيادة ظاهرة وجود هواء في الزيت (Aeration) مما يؤدي إلى الاهتزاز العالي والضجيج في وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية. كما ينصح صانعي الماكينات للتغلب على هذه المشكلة بتقليل زمن الدورة (Cycle Time) عن طريق زيادة زمن التغذية (Feed rate) من البرنامج الملحق بالماكينة مما يساعد على إنتاج نفس الكمية في زمن أقل مما يتيح مدة أطول للراحة.

١٢- قم بفحص صوت واهتزاز ودرجة حرارة المحرك الكهربائي أثناء التشغيل والتأكد من أنها لا تزيد عن 75°C وإلا توجب التدخل لاكتشاف السبب في زيادة درجة الحرارة كتأكل رولمان البلى مثلا أو نقص طبقة التشحيم أو فقد المحاذاة مع المضخة (misalignment) أو غيرها من الأسباب الأخرى.

١٣- قم بفحص صوت ومعدل اهتزاز المضخة أثناء التشغيل.

تسجيل النواتج

يقوم الطالب بمليء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

| | |
|--|-------|
| اسم العطل | |
| سبب العطل | |
| الإجراء المتخذ لحل المشكلة | |
| اقتراح الطالب لمنع تكرار العطل مرة أخرى | |
| الاستفادة التي حصل عليها الطالب من هذا التدريب | |

جدول رقم ١٦

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

| ملاحظات | تحقق | | معايير الأداء | م |
|---------|------|-----|---|----|
| | لا | نعم | | |
| | | | يطبق إجراءات السلامة المهنية. | ١ |
| | | | يستطيع التعرف على المكونات الأساسية لوحدة إنتاج الطاقة الهيدروليكية. | ٢ |
| | | | يستطيع فحص مستوى الزيت ودرجة حرارته من خلال Sight Glass. | ٣ |
| | | | يستطيع فحص مستوى الزيت من خلال منفذ ملئ الزيت. | ٤ |
| | | | يستطيع فحص مستوى الزيت من خلال عصا فحص الزيت. | ٥ |
| | | | يستطيع فحص الفلتر والتأكد من سلامته. | ٦ |
| | | | يستطيع فحص المحرك الكهربائي والتأكد من سلامته. | ٧ |
| | | | يستطيع فحص المضخة والتأكد من سلامتها. | ٨ |
| | | | يستطيع حل مشكلة الاهتزاز العالي والضوضاء الناتجة من وحدة إنتاج الطاقة الهيدروليكية. | ٩ |
| | | | ترتيب مكان العمل و يتركه نظيفا | ١٠ |

جدول رقم ١٧

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

✎ التعرف على مكونات وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية.

✎ حل مشكلة الاهتزاز العالي والضوضاء الناتجة من وحدة إنتاج الطاقة الهيدروليكية.

صيانة الصمامات ذات الملف الكهربائي في نظام النيوماتيك Maintenance of Solenoid Valves of Pneumatic) (System

| | | | |
|---------|-------|---|-----------|
| ٨ ساعات | الزمن | ٦ | تدريب رقم |
|---------|-------|---|-----------|

أهداف

أن يتعرف المتدرب على أنواع وطبيعة عمل الصمامات ذات الملف الكهربائي وأن يقوم بتحديد واكتشاف الأعطال الناتجة عنها والتي يؤثر وجود أي خلل بهما تأثيرا مباشرا على عمل وأداء ماكينة ال CNC وعمل الصيانة اللازمة.

متطلبات التدريب

| العدد والأدوات | المواد والخامات |
|--|----------------------|
| نظارة واقية. قفاز لليد. فوطه تنظيف. مفتاح عزم. جهاز قياس فرق الجهد الكهربائي. | رشاش تنظيف الصمامات. |
| ملحوظة: هذا التمرين غير ملزم تنفيذه عمليا على الماكينة ويمكن شرحه بشكل توضيحي أو حسب تعليمات المدرب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة و شروط الصيانة الخاصة بالماكينة مع الشركة الموردة. | |

جدول رقم ١٨:

المعارف المرتبطة بالتدريب

أنواع الصمامات


تنقسم الصمامات التي يعتمد عليها نظام النيوماتيك الخاص بماكينة ال CNC في عمله إلى ثلاثة أنواع وهم كالاتي:

١. صمامات التحكم في الاتجاه Direction Control Valves
٢. صمامات التحكم في الضغط Pressure Control Valves
٣. صمامات التحكم في معدل التدفق Flow Control Valves

وسوف نركز في هذا الجزء على صمامات التحكم في الاتجاه وسوف نتعرف على وظيفتها داخل الماكينة وعلى أنواعها المختلفة وطريقة عملها.

صمامات التحكم في الاتجاه:

وهي الصمامات التي تتحكم في اتجاه حركة الهواء المضغوط داخل نظام النيوماتيك الخاص بالماكينة ومن ثم تتحكم في اتجاه حركة المشغلات الميكانيكية (Actuators) كالأسطوانات (Cylinders) ومحركات الهواء الدوارة (Air Motors) والتي تقوم بأداء المهام المختلفة داخل الماكينة كتنبيت قطعة العمل (الشغلة) وأداء العمليات المختلفة كالثقب وتقليل الأقطار وتسوية الأسطح وغيرها من العمليات المختلفة التي يمكن أن تقوم بها ماكينة الـ CNC. ويوضح شكل ٧-١ دائرة نيوماتيك تحتوي على صمام تحكم في الاتجاه يعمل على التحكم في اتجاه حركة الهواء القادم من وحدة إنتاج الهواء المضغوط ومن ثم يتحكم في اتجاه حركة دخول وخروج قضيب المكبس داخل الأسطوانة.

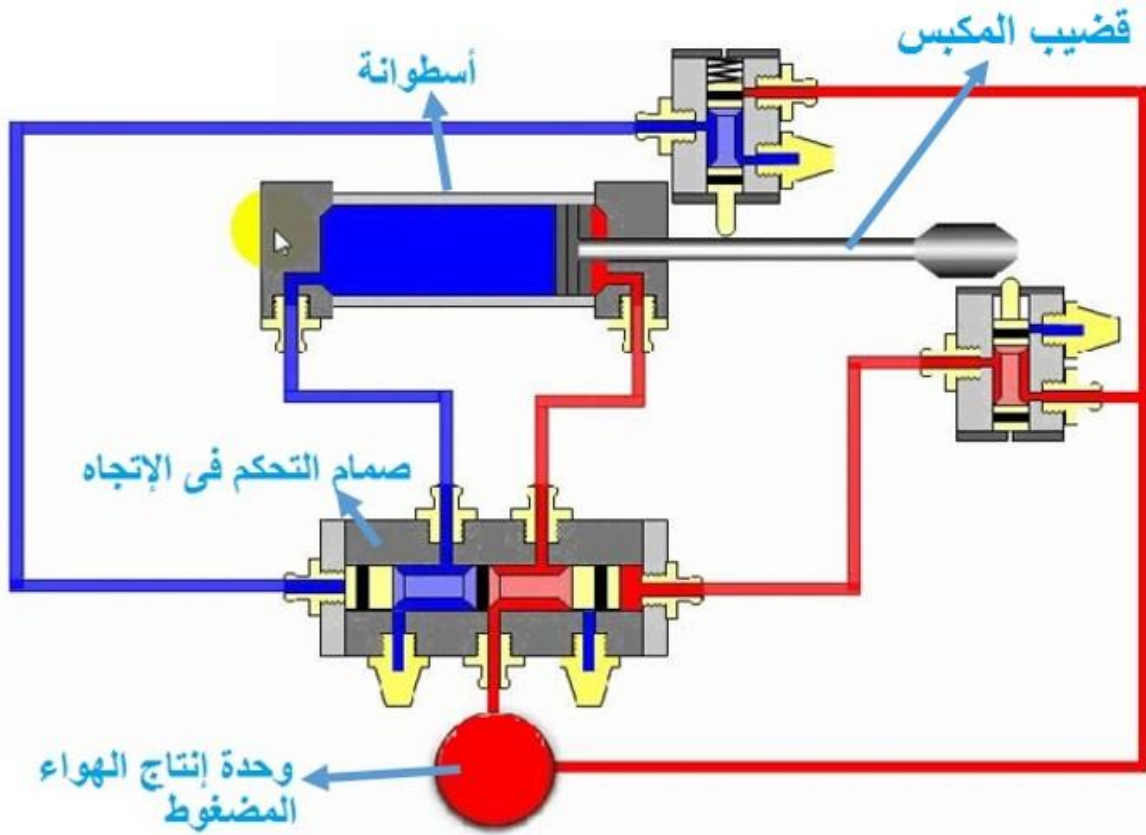

جدول رقم ١٩: يوضح دور صمام التحكم في الاتجاه داخل دائرة نظام نيوماتيك.

ويتم وصف أو تسمية صمامات التحكم في الاتجاه طبقاً لأربعة عوامل هي:

١. عدد المنافذ أو الفتحات الموجودة في الصمام No. of Ports
٢. عدد الأوضاع التي يمكن أن يعمل خلالها الصمام No. of Positions
٣. وسيلة تفعيل أو تشغيل الصمام Method of Activation
٤. وسيلة عودة الصمام إلى وضعه الأصلي Method of Return

فأما بالنسبة لعدد المنافذ أو الفتحات الموجودة في الصمام فهي تختلف من صمام لآخر طبقاً للوظيفة الذي يقوم بها فهناك صمامات تحتوي على منفذين وأخرى على ثلاثة وهناك أيضاً صمامات تحتوي على خمسة

منافذ. وأما بالنسبة لعدد الأوضاع التي يمكن أن يعمل خلالها الصمام فغالبية الصمامات المستخدمة في دوائر النيوماتيك الخاصة بماكينة الـ CNC تعمل خلال وضعين أو ثلاثة أوضاع. ويوضح شكل ٧-٢ صور مختلفة من صمامات التحكم في الاتجاه ذات عدد منافذ وأوضاع مختلفة كما يوضح التكوين الداخلي لها. وأما بالنسبة لوسيلة التفعيل أو التشغيل فهناك ثلاثة أنواع مختلفة من وسائل أو طرق التفعيل وهي كالآتي:


١. التفعيل اليدوي

٢. التفعيل الميكانيكي


٣. التفعيل الكهربائي

فالتفعيل اليدوي قد يكون بواسطة الضغط على مفتاح أو بدال أرضى أو بسحب سقطة أو شد عصا... إلخ. والتفعيل الميكانيكي قد يكون بواسطة ياي أو بواسطة ضغط الهواء أو بواسطة مكبس غطاس والتفعيل الكهربائي عادة ما يكون بواسطة ملف كهربائي (Solenoid). ويوضح شكل ٧-٣ الوسائل المستخدمة لتنفيذ كلا من طرق الثلاث. وأما بالنسبة لوسيلة عودة الصمام إلى وضعه الأصلي أو الأولى فهي إما أن تكون بواسطة ياي أو عن طريق أو وسيلة وسائل التفعيل الثلاث السابقة.

| DIRECTION CONTROL | |
|-------------------|-------------|
| Symbol | Designation |
| | صمام 2/2 |
| | صمام 3/2 |
| | صمام 5/3 |
| | صمام 5/2 |

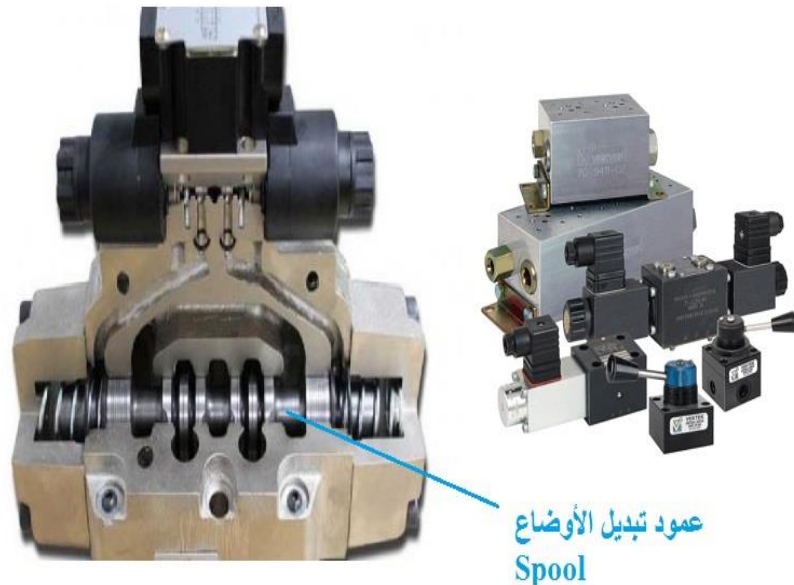


شكل رقم ٤٨: يوضح صور مختلفة من صمامات التحكم في الاتجاه ذات عدد منافذ وأوضاع مختلفة كما يوضح التكوين الداخلي لها.

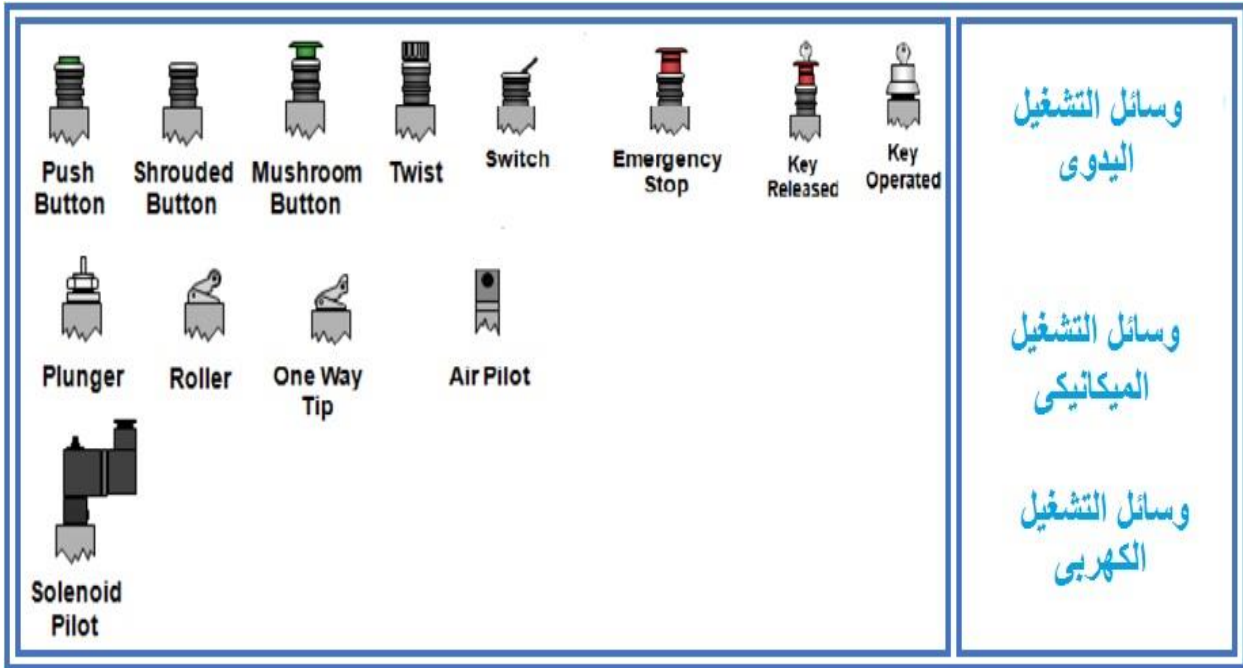


شكل رقم ٤٩: الوسائل الثلاث المستخدمة لتفعيل أو تشغيل صمامات التحكم في الاتجاه.

تعد صمامات التحكم في الاتجاه التي تفعل بواسطة التفعيل الكهربى هي أكثر صمامات التحكم في الاتجاه إنشار أو استعمالاً في أنظمة النيوماتيك المستخدمة في ماكينات ال CNC وتوجد أنواع مختلفة من هذه الصمامات لكلا منها استخدامها ووظيفته داخل النظام ولا يسمح المجال هنا بالشرح التفصيلي لطريقة عمل هذه الصمامات واستخداماتها المتعددة داخل النظام ولكن سنتطرق هنا لبعض هذه الأنواع ونتناوله بشيء من التفصيل. فغالباً ما يحتوى نظام النيوماتيك الخاص بالماكينة على صمامات من نوع 3/2 ونوع 5/2 ونوع 5/3 ذوى ملف كهربى وسنتطرق هنا لشرح كيف يقوم الملف الكهربى بتفعيل الصمام والتبديل بين الأوضاع الداخلية له.

يوضح شكل ٧-٤ طريقة عمل الملف الكهربى في صمام من نوع 3/2 وكيف يقوم بالتبديل بين الأوضاع الداخلية للصمام. حيث عندما يمر التيار الكهربى إلى الملف الذى يمر بمركزه قضيب من الحديد الممغنط يتولد مجال مغناطيسى وتعمل قوة المجال المغناطيسى على جذب القضيب الممغنط إلى الملف الكهربى دافعا معه مسمار الدفع ومن ثم عمود تبديل الأوضاع أيضاً لتغيير مسار مرور الهواء داخل الصمام ويتم ضغط الياى الموجود داخل الصمام وعندما يتم فصل التيار الكهربى عن الملف يتلاشى المجال المغناطيسى وتتلاشى قوته فيعمل الياى المضغوط حينها على دفع عمود تبديل الأوضاع ومن ثم تغيير مسار مرور الهواء مرة أخرى وعودته إلى المسار الأولى. ويوضح الشكل أيضاً صورة لصمام 5/2 يفعل بواسطة ملف كهربى.

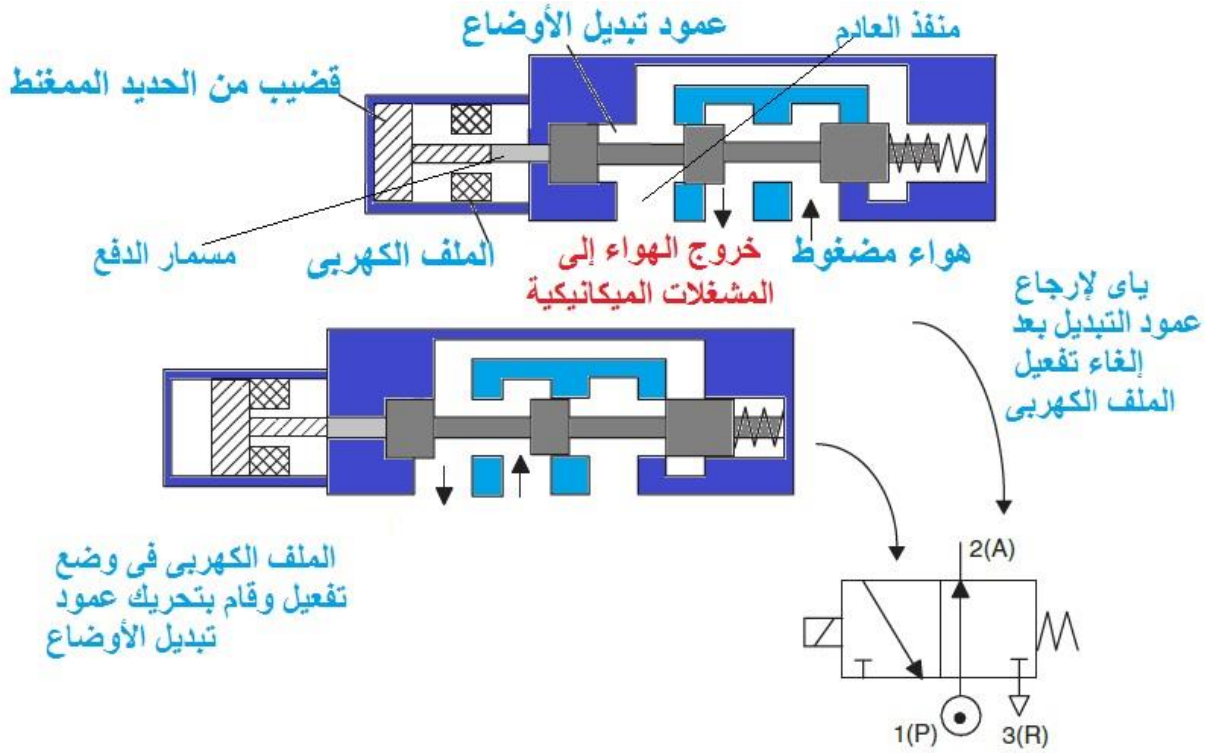

شكل رقم ٥٠: يوضح طريقة عمل الملف الكهربي في صمام من نوع 3/2.

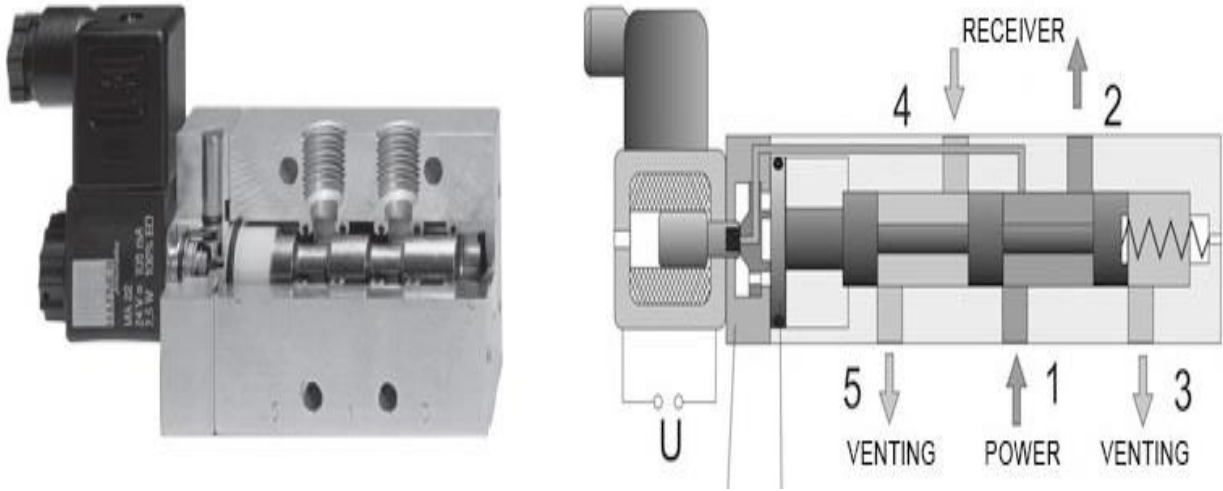


شكل رقم ٥١: يوضح صمام 5/2 بفعل بواسطة ملف كهربي.

خطوات تنفيذ التدريب

| |
|---|
| ١- تطبيق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل أو ورشة ال CNC |
| ٢- قم بفتح باب اللوحة التي تحتوى على الصمامات النيوماتيكية وأسلاك القدرة الخاصة بها |
| ٣- قم بتحديد الصمام الذى يعتقد بأنه هو المسبب للعطل ليبدأ اختباراه |
| ٤- قم بإحضار جهاز قياس الجهد الكهربي وقيس جهد الأسلاك الخارجة من الصمام ذو الملف الكهربي Solenoid Valve إلى الجزء المراد تشغيله فإذا كانت قراءة الجهد صفر قم بفحص الأسلاك الموصلة |

الكهرباء لل Solenoid حتى تصل إلى موضع المشكلة أما إذا كانت قراءة الجهد عادية فهذا دليل على أنه ليس هناك مشكلة في التوصيلات الكهربائية لهذا الصمام.

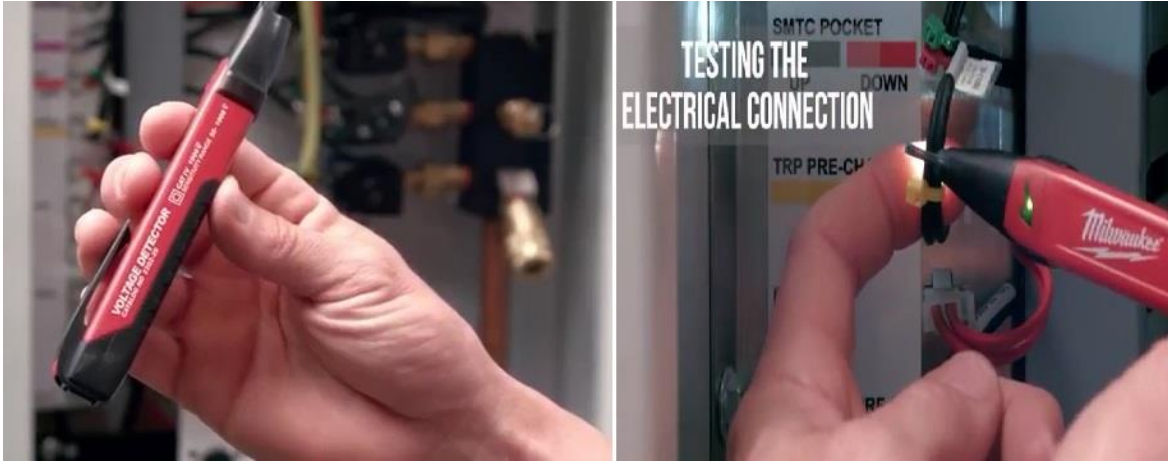



٥- قم بقراءة ضغط الهواء من عداد الضغط فإذا كان مطابق للقيمة المعتادة لعمل الماكينة فهذا دليل على أن الضاغط ووحدة خدمة الهواء يعملان بصورة جيدة فيقوم الطالب بفحص الصمام ذو الملف الكهربائي لاحتمالية وجود خلل أو عطل داخلي فيه كتلف موانع التسريب أو انسداد أحد منافذ الهواء أو غيره.



٦- قم بالضغط على زر التشغيل اليدوي Manual override button للصمام ذو الملف الكهربائي والاستماع إلى صوت دخول وخروج الهواء من الصمام للتأكد من أن الصمام سليم من الداخل أو ليس به عطل ميكانيكي.




٧- قم بنزع خرطوم الهواء الخارج من الصمام ذو الملف الكهربائي والضغط على زر التشغيل اليدوي Manual override للتأكد من خروج الهواء بسرعة من الصمام وأنه يعمل بكفاءة فإذا لم يشعر الطالب بخروج الهواء أو أن الهواء يخرج ببطيء يعلم حينها بأن هناك مشكلة ميكانيكية في الصمام ويتوجب عليه حينها تنظيف الصمام.

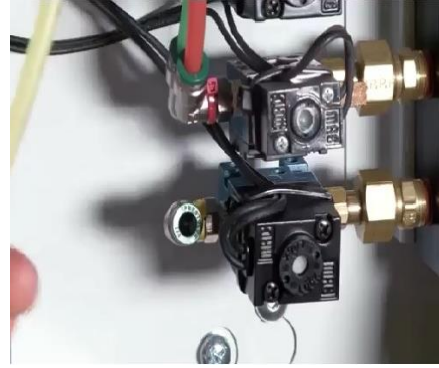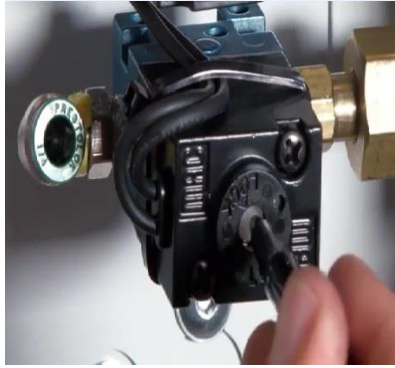

٨- قم بقفل مفتاح مرور الهواء للصمامات Shut off valve لتنظيف الصمام ذو الملف الكهربائي



٩- قم بالضغط على مفتاح Manual override ليخرج أي هواء موجود بالصمام

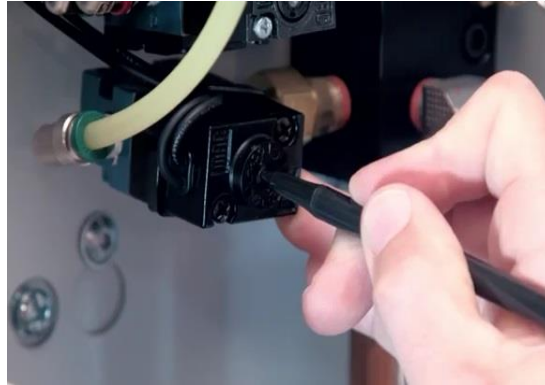

١٠- يقوم الطالب بإزالة خرطوم الهواء من الصمام بإستعمال يديه الإثنين



١١- قم بإزالة غطاء الأسلاك بحرص حتى لا يتسبب الغطاء بخدش أو قطع أحد الأسلاك وليتمكن من إخراج الصمام




١٢- قم بإزالة وصلة الأسلاك الكهربائية الخارجة من الصمام ذو الملف الكهربى




١٣- قم بفك الصمام ذو الملف الكهربى باستخدام مفتاح مناسب وإزالته ثم وضعه على منضدة ليتم تنظيفه.




١٤- قم بإزالة وصلة دخول الهواء الموجودة على الصمام

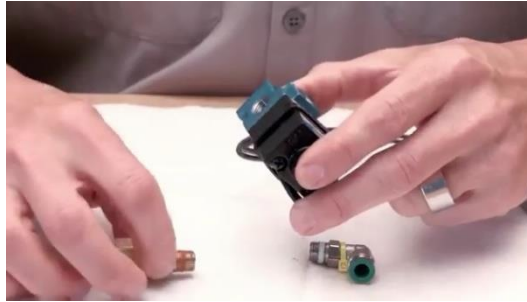

١٥- قم بملاحظة منفذ الوصلة التي أذالها فيجد أن به شريحة شبكية تعمل كفلتر للهواء الداخل للصمام فيقوم بفحصها ويتأكد من إزالة أي شوائب أو رواسب متعلقة بها.

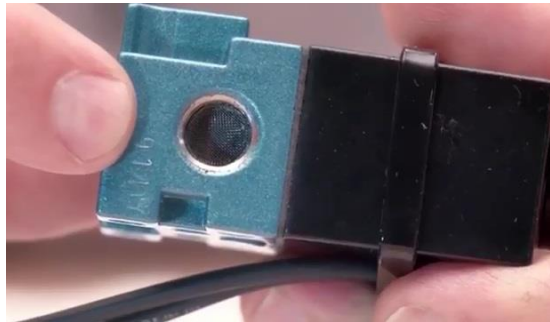


١٦- إحضر بخاخ تنظيف الصمام وإستخدامه لتنظيف الصمام من الداخل.

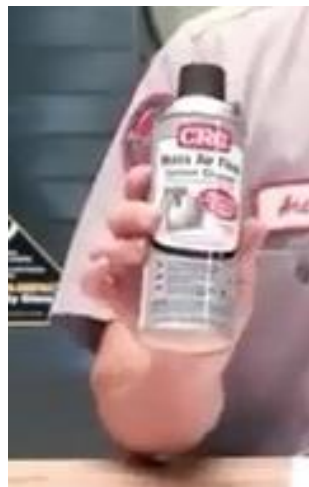

١٧- قم أولاً بالضغط على زر التشغيل اليدوي للصمام ليبدأ بتنظيف الصمام من الداخل باستخدام رشاش التنظيف.




١٨- قم بفرش سائل التنظيف من منفذ دخول الهواء مع مراعاة التبديل في الضغط على زر تشغيل الصمام اليدوي أثناء عملية الرش أي قم للضغط على الزر ويوقف الضغط ثم اضغط وتوقف وهكذا حتى تضمن وصول سائل التنظيف إلى كل مكان داخل الصمام وتتمكن من إزالة أي شوائب أو رواسب متعلقة داخل الصمام.

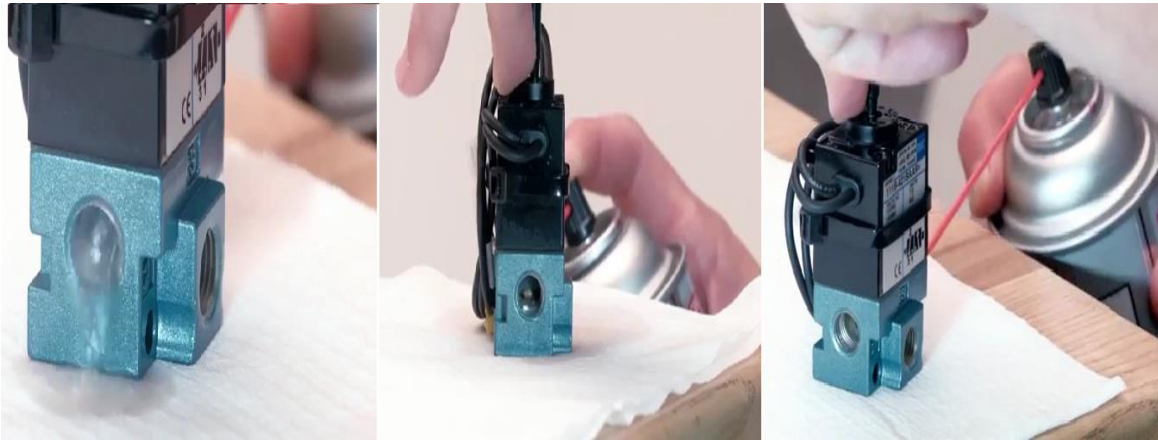

١٩- قم بإعادة تركيب الصمام ذو الملف الكهربائي في مكانه مرة أخرى داخل الماكينة.




٢٠- قم بإعادة تشغيل صمام مرور الهواء Shut off Valve للصمامات مرة أخرى ثم قم بالضغط على زر التشغيل اليدوي للصمام ولاحظ صوت خروج الهواء وتأكد من أنه يعمل.

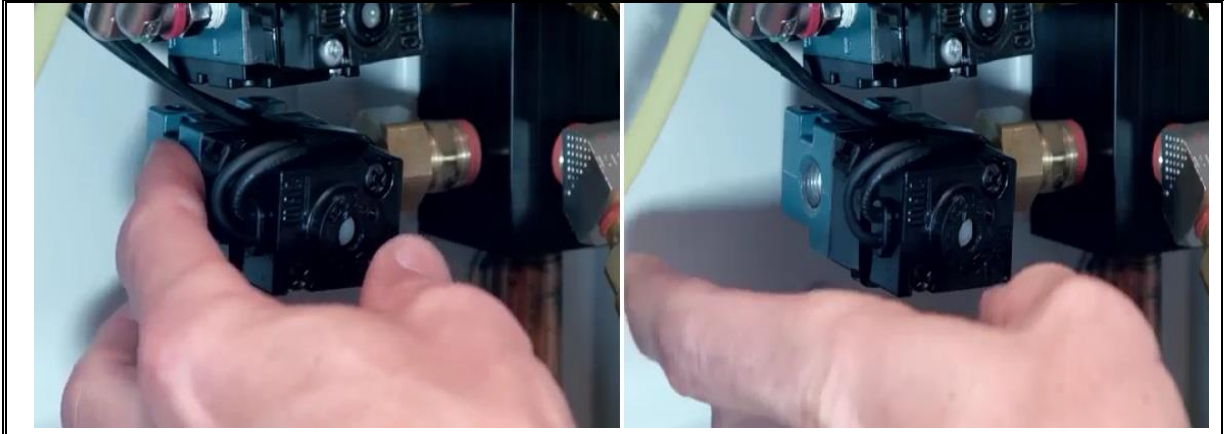

٢١- توقف عن الضغط على زر التشغيل اليدوي وقم بوضع إصبعك على منفذ خروج الهواء من الصمام لمدة حوالي ٣٠ ثانية لتتأكد من عدم وجود تسريب للهواء داخل الصمام ويجب مراعاة أنه في حالة وجود تسريب داخلي في الصمام أن تقوم باستبداله بأخر جديد.




٢٢- قم بإعادة تركيب خرطوم الهواء للصمام مرة أخرى.

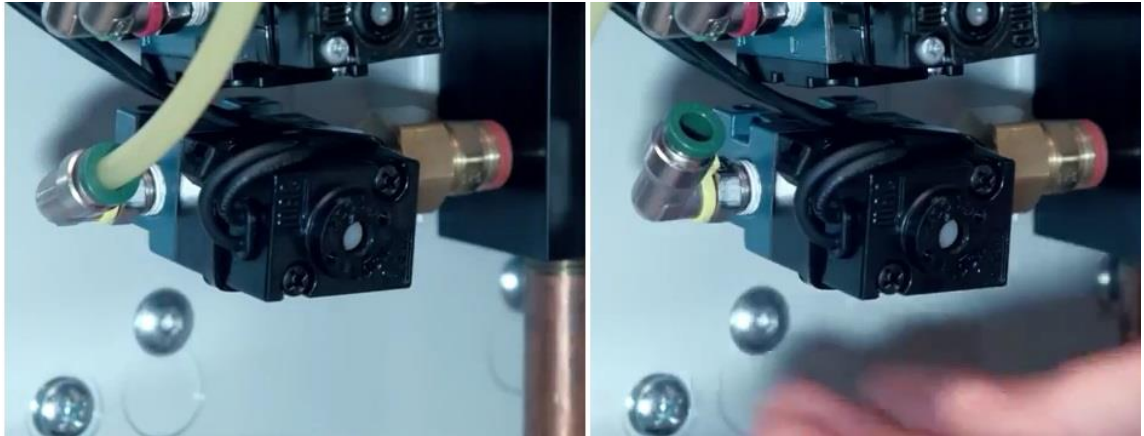

٢٣- قم باختبار بقية الصمامات الأخرى بنفس الطريقة.

من هذه الخطوات يتضح أنه إذا كان العطل الموجود بالماكينة متعلق بنظام النيوماتيك فأول ما يجب عليك القيام بفحصه هو الدائرة الكهربائية (Electrical Circuit) الخاصة بالنظام فإذا كانت سليمة تقوم بفحص مصدر الهواء فإذا كان الضغط الخارج منه ملائم تقوم بفحص الصمامات للتأكد من عدم وجود أي خلل أو عطل ميكانيكي بداخلها.

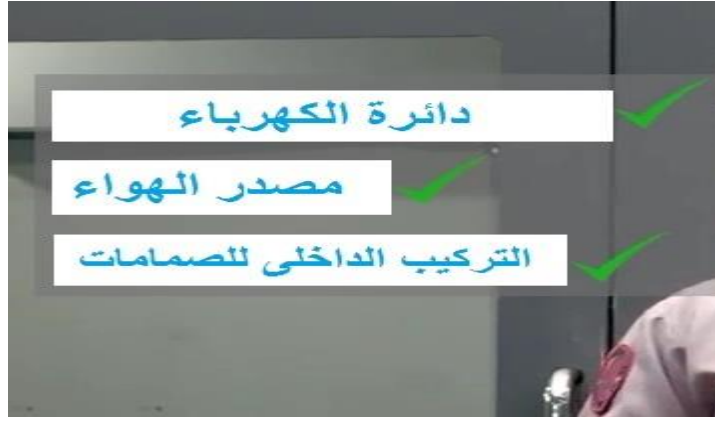

شكل رقم ٥٢

تسجيل النواتج

يقوم الطالب بمليء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

| | |
|-------|--|
| | اسم العطل |
| | سبب العطل |
| | الإجراءات المتخذة لحل المشكلة |
| | اقتراح الطالب لمنع تكرار العطل مرة أخرى |
| | الاستفادة التي حصل عليها الطالب من هذا التدريب |

جدول رقم ٢٠

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

| ملاحظات | تحقق | | معايير الأداء | م |
|---------|------|-----|--|----|
| | لا | نعم | | |
| | | | يطبق إجراءات السلامة المهنية. | ١ |
| | | | يعرف على الصمامات ذات الملف الكهربى وأنواعها. | ٢ |
| | | | يفحص أسلاك الكهرياء الخاصة بالملف الكهربى للصمام. | ٣ |
| | | | يتأكد من عمل مصدر الهواء الخاص بنظام النيوماتيك للماكينة وأنه يعطى ضغط الهواء المطلوب. | ٤ |
| | | | يفحص الصمام ذو الملف الكهربى والتأكد من أنه يعمل بكفاءة. | ٥ |
| | | | يفك وإزالة الصمام دون إحداث أي ضرر بالدائرة التي يعمل من خلالها. | ٦ |
| | | | ينظف التكوين الداخلي للصمام وإزالة الرواسب الموجودة بداخله. | ٧ |
| | | | يركب الصمام في موضعه مرة أخرى وتوصيل الأسلاك الكهربية الخاصة بالملف الكهربى بطريقة صحيحة بعد الانتهاء من تنظيف الصمام. | ٨ |
| | | | يستطيع قراءة قيم الضغط من عداد الضغط بطريقة صحيحة. | ٩ |
| | | | يتأكد من عمل الصمام بكفاءة بعد تركيبه. | ١٠ |
| | | | يرتب مكان العمل و يتركه نظيفا | ١١ |

جدول رقم ٢١

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:

- ✓ فحص دائرة الكهرياء الخاص بنظام النيوماتيك.
- ✓ التأكد من أن مصدر الهواء يعطى الضغط المطلوب.
- ✓ فحص الصمام ذو الملف الكهربى والتأكد من عمله بطريقة صحيحة.
- ✓ تنظيف الصمام ذو الملف الكهربى وتركيبه في موضعه بطريقة صحيحة.

صيانة حساسات استشعار القرب (Maintenance of Proximity Sensor)

| | | | |
|---------|-------|---|-----------|
| ٨ ساعات | الزمن | ٧ | تدريب رقم |
|---------|-------|---|-----------|

أهداف

أن يتعرف المتدرب على أنواع الحساسات وطريقة عملها وكيفية اختبار الحساسات ذات الجهد المختلف (12 Volt and 5 Volt). وتحديد ما إذا العطل بسبب الحساس أم كابلات التوصيل أم لوحة تحكم ال I/O board.

متطلبات التدريب

| العدد والأدوات | المواد والخامات |
|--|-----------------------------------|
| نظارة واقية. فوطة تنظيف. مفك براغي. جهاز قياس فرق الجهد الكهربائي (الفولتميتر). وصلة من نوع Jumper Cable. مفتاح الأنكيه | رشاش تنظيف. قطعة معدنية صغيرة. |
| ملحوظة: هذا التمرين غير ملزم تنفيذه عمليا على الماكينة ويمكن شرحه بشكل توضيحي أو حسب تعليمات المدرب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة و شروط الصيانة الخاصة بالماكينة مع الشركة الموردة. | |

جدول رقم ٢٢

المعارف المرتبطة بالتدريب

حساسات استشعار القرب (Maintenance of Proximity Sensor)

وهي حساسات أو مفاتيح لها القدرة على الإحساس أو الاستشعار بوجود أي أجسام بالقرب منها دون أي تلامس أو احتكاك فيزيائي. حيث تكمن وظيفة هذه الحساسات في قياس أو الاستشعار بالمعلومة وإرسالها إلى وحدة التحكم و المعالجة في صورة يمكن معالجتها أو استنباطها بسهولة. و تستخدم هذه الحساسات في ماكينة ال CNC لعدة أسباب منها:

1. الاستشعار بوجود وموضع قطعة العمل (الشغلة).
2. الاستشعار بحركة الامتداد والانكماش لقضيب مكبس الأسطوانة (سواء كان النظام نيوماتيك أو هيدروليك).

٣. الاستشعار بوجود وموضع أداة التشغيل (Machining Tool).

وكما ذكرنا أن حساسات استشعار القرب لا تحتاج إلى أي تلامس فيزيائي لذلك فهي لها كفاءة تشغيل و فترة عمر أطول من الحساسات التي تحتاج أو تعتمد في عملها على التلامس أو الاحتكاك مع الجزء المراد الاستشعار به وتسمى هذه الحساسات ب الحساسات أو المفاتيح المحدودة (Limit Switches). وتوجد أربعة أنواع من حساسات استشعار القرب وهم:

١. حساس اقتراب مغناطيسي Reed Switch (Magnetically Activated)


٢. حساس اقتراب حثي Inductive Proximity Switch

٣. حساس اقتراب سعوي أو بالسعة Capacitive Proximity Switch

٤. حساس اقتراب ضوئي Optical Proximity Switch

حساس اقتراب مغناطيسي Reed Switch (Magnetically Activated)

وهو حساس يتم تفعيله مغناطيسا وهو يتكون من ريشتين (two Contact Reeds) موجودين داخل أمبوبة زجاجية مملوءة بغاز خامل ويسبب المجال المغناطيسي المتولد تلامس الريشتين سامحا بمرور التيار الكهربائي ويسمى هذا النوع من الحساسات بالحساس المفتوح في الوضع الأصلي (Normally Open Switch) أما الحساسات المقفولة في الوضع الأصلي أو الطبيعي فتكون الريشتين متلامستين في الوضع الأصلي بمجال مغناطيسي صغير ويتم التغلب عليه بمجال مغناطيسي أقوى مسببا انفصال الريشتين عن بعضهما (عدم التلامس) ويوضح شكل ٨-١ مكونات حساس الاقتراب المغناطيسي وطريقة عمله من نوع Normally Open

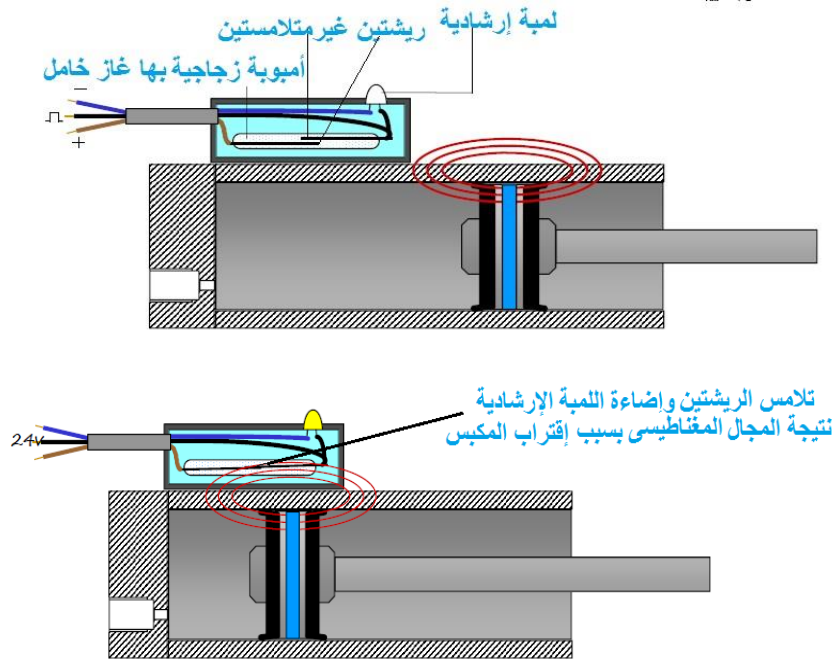


شكل رقم ٥٣: يوضح مكونات حساس الاقتراب المغناطيسي وطريقة عمله من نوع Normally Open

حساس اقتراب حثي Inductive Proximity Switch

يستخدم في تحديد الاجسام المعدنية وكل الأجسام جيدة التوصيل للكهرباء عند اقترابها منه بمسافة معينة ومن اهم عيوبه انه يتأثر بدرجة صغيرة بالرطوبة و الاتربة و الزيوت و التي تتواجد بكثرة في المصانع. ويتكون هذا الحساس من ثلاثة أجزاء رئيسية وهم:


١. **المذبذب Oscillator**: وهو المسئول عن توليد المجال المغناطيسي.
 ٢. **دائرة الأثر Trigger Circuit**: وهو الجزء المتخصص في ملاحظة التغير في المجال المغناطيسي وبالتالي تشغيل الحساس.
 ٣. **خرج الحساس Output**: وهو الإشارة التي يخرجها الحساس.
- يقوم الحساس بتوليد مجال مغناطيسي بقيمة معينة و عند اقتراب مادة معدنية من الحساس يتولد بها تيارات دوامية eddy current فيؤدي ذلك الى حدوث فقد في الطاقة و بالتالي تقل قيمة المجال المغناطيسي و هنا يأتي دور trigger circuit التي تقوم بملاحظة التغير في قيمة المجال و تقوم بتغيير وضع النقاط الخارجة من الحساس. ويوضح شكل ٨-٢ تكوين حساس أو مفتاح الاقتراب الحثي.

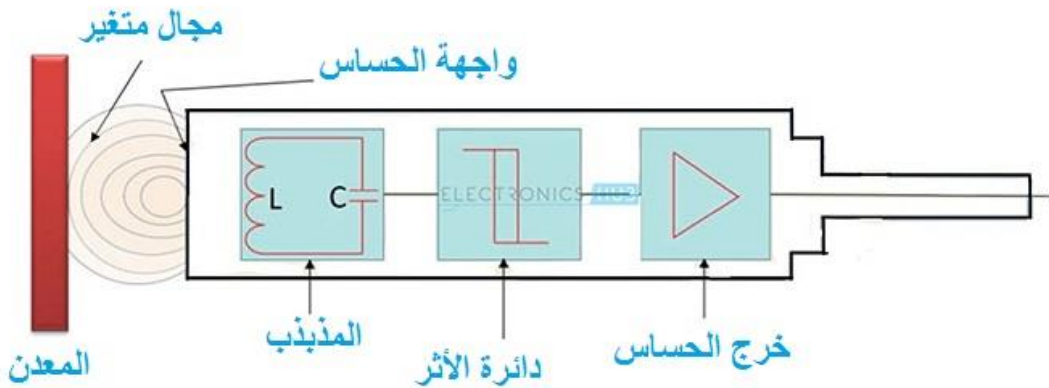

شكل رقم ٥٤: يوضح تكوين حساس أو مفتاح الاقتراب الحثي.

حساس اقتراب سعوي أو بالسعة Capacitive Proximity Switch

يتكون هذا الحساس من مكثف ومقاومة كهربائية واللذان يكونان سويا ما يسمى بالمذبذب RC (RC Oscillator) ومعهم دائرة تقييم أو تقدير التردد. ويعمل كلا من طرفي المكثف (الأنود والكاثود) على توليد مجال كهروستاتيكي (Electrostatic Field) ويتكون حقل المجال في مقدمة الحساس فإذا دخل أي جسم حقل المجال تتغير سعة المكثف (Capacitance of the Capacitor) مما يوهن أو يضعف التذبذب فتقوم دائرة تقييم التردد بإنتاج الخرج (Switches the Output). ولا تستشعر حساسات الاقتراب السعوي بالمواد المعدنية أو المواد ذات التوصيل الكهربائي العالي فقط بل تستشعر أيضا بالعوازل مثل الزجاج والخشب والبلاستيك والسيراميك والموانع. ويوضح شكل ٨-٣ تكوين حساس أو مفتاح الاقتراب السعوي.

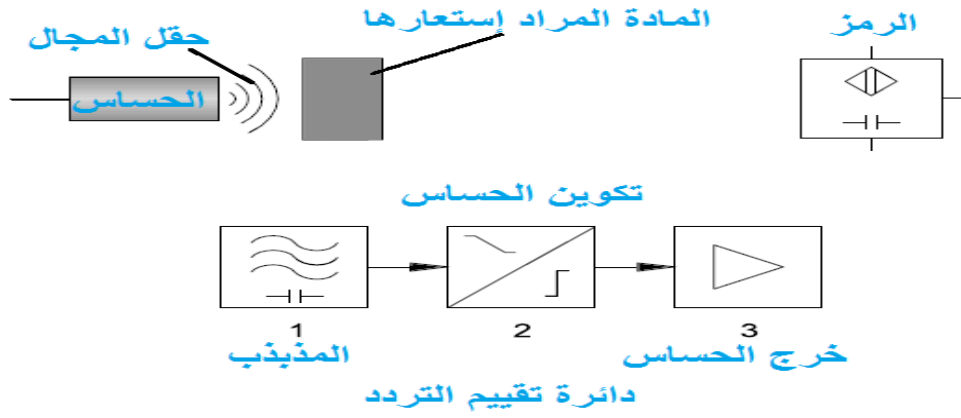

شكل رقم ٥٥: يوضح تكوين حساس أو مفتاح الاقتراب السعوي.

حساس اقتراب ضوئي Optical Proximity Switch

يعتمد هذا النوع من الحساسات في عمله على استخدام وسائل ضوئية وإلكترونية لاكتشاف حركة الأجسام فهو يستخدم ضوء أحمر أو ضوء الأشعة تحت الحمراء. وتستخدم هذه الحساسات في المجالات التي تحتاج الى مسافات كبيرة، ومثل هذه الأنواع تتكون من جزئيين (مرسل ومستقبل) يثبت المرسل في بداية المسافة والمستقبل في نهايتها. ويبعث المرسل شعاع الى المستقبل. فإذا قطع أي شيء هذا الشعاع يغير الحساس وضع ملامساته. ويستخدم في السلالم المتحركة أو الأبواب الكهربائية للمصاعد وغيرها. وتصل مسافة استشعار أنواع منها إلى عدة أمتار.


تتميز هذه الحساسات بوجود ثلاثة أنواع وهي:-

١. حساس الشعاع النافذ Through Beam Sensor

٢. حساس الشعاع المنعكس Reflective Sensor

٣. حساس الأشعة المشتتة Diffuse Sensor

وسنكتفي هنا بتوضيح طريقة عمل حساس الشعاع النافذ Through Beam Sensor حيث يحتوي هذا النوع من الحساسات علي كل من مرسل ومستقبل للأشعة منفصلين بعضهما عن بعض ويتم تركيبهما بطريقه تسمح للمرسل ان يرسل اشعته مباشرة للمستقبل، فإن تم حجب شعاع المرسل عن المستقبل فهذا يؤدي الي فتح او غلق ملامسات الحساس. ويوضح شكل ٨-٤ تركيب وطريقة عمل حساس الشعاع النافذ.

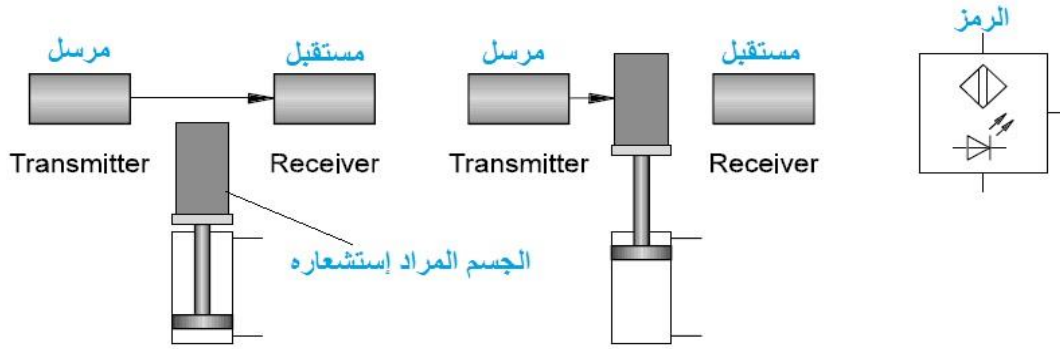

شكل رقم ٥٦: يوضح تركيب وطريقة عمل حساس الشعاع النافذ.


يجب التنويه هنا على ثلاثة أشياء ذات أهمية وهم:

١. عندما تكون هناك مشكلة في أحد حساسات الاستشعار لا يظهر إنذار Alarm على الشاشة يخبرنا بأن هناك عطل في حساس الاستشعار ولكن يظهر الإنذار Alarm ان هناك مشكلة في الجزء الذي يقوم الحساس باستشعاره.
٢. عادة ما تعمل الحساسات المستخدمة في ماكينة ال CNC على أحد جهدين إما 12 Volt أو 5 Volt وسنستعرض هنا في هذا التمرين طريقة فحص كل منهما على حدى.
٣. هناك ثلاثة مراحل يجب أن يتبعهم الطالب عند اختبار الحساسهم

الأولى: تكون بصريا Visually

الثانية : باستخدام شاشة الماكينة Diagnostics

الثالثة: بقياس الجهد الكهربى للحساس Voltage.

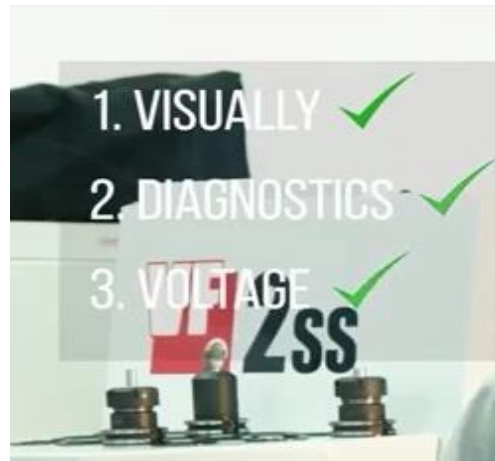

شكل رقم ٥٧:

خطوات تنفيذ التدريب

١- تطبيق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل.


٢- يجب أن يقوم الطالب أولاً بتحديد موضع الحساس الذي سوف يقوم باختباره فيجب أن ينظر أولاً للعطل الموجود بالشاشة ويعلم أي جزء من الماكينة به عطل ويعلم حينها أن الحساس سوف يكون قريباً جداً من هذا الجزء حيث أن حساسات استشعار القرب يجب أن تكون قريبة من الشيء الذي تقوم باستشعاره.



٣- بعد تحديد موضع الحساس المراد اختباره يقوم الطالب أولاً بالفحص البصري للحساس ليرى ما إذا يوجد على جسم الحساس أي تحطم أو خدش أو شروخ أو تآكل وليرى أيضاً أي شوائب أو رواسب لاصقة عليه



٤- إذا كان جسم الحساس خالي من التحطم ولكنه فقط غير نظيف يقوم الطالب برش الحساس بسائل تنظيف لإزالة الرواسب والشوائب.

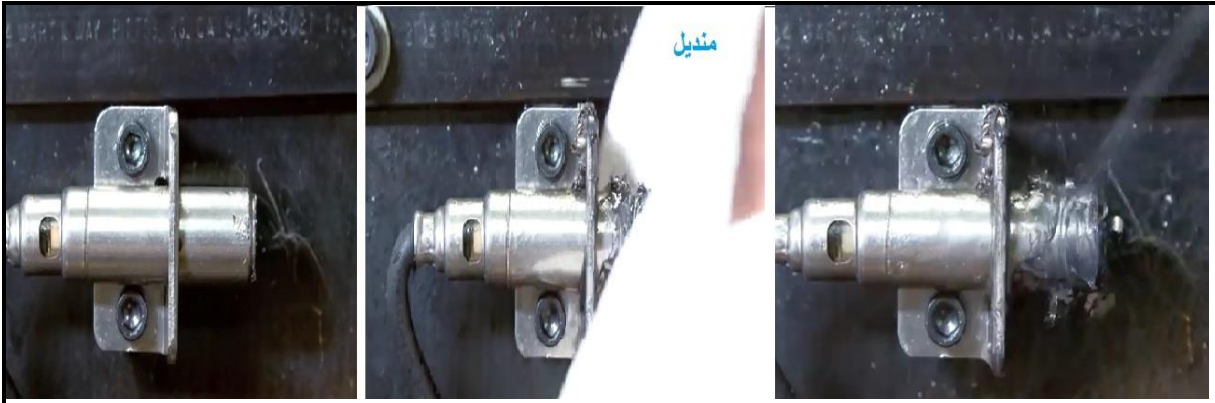

٥- يقوم الطالب بإحضار مفك براغي معدني وتقريبه ثم إبعاده أكثر من مرة من واجهة الحساس ويلاحظ الطالب إضاءة اللمبة الإرشادية في الهيكل الخارجي للحساس عند اقتراب طرف المفك من واجهة الحساس وإنطفائها عند ابتعاد طرف المفك عنها أو العكس ويكرر الطالب هذه الخطوة أكثر من مرة ليتأكد من كفاءة عمل الحساس.



٦- ينتقل الطالب إلى المرحلة التالية من الاختبار فيتوجه إلى شاشة الماكينة ويقوم بتحديد حالة الحساس المراد اختباره حسب نوع الكنترول المثبت على الماكينة و هذه تكون مرحل التشخيص Diagnosis



٧- يحضر الطالب قطعة معدنية صغيرة ويضعها في مقدمة واجهة الحساس ويتركها فيها.



٨- يتوجه الطالب عائداً لشاشة الماكينة ويفحص هل تغيرت حالة الحساس على الشاشة أم لا (من صفر إلى واحد أو العكس) عن حالته قبل وضع القطعة المعدنية في الحساس.



٩- ينتقل الطالب إلى المرحلة الثالثة في الاختبار وهي قياس فرق جهد الحساس بالفولتميتر فيحضر الطالب جهاز قياس فرق الجهد ويقوم بضبطه على وضعية قياس الجهد الثابت (DC Volt).




١٠- لفحص الحساسات من نوع Normally open sensor with 2 wires ذو السلكين قم بتوصيل الطرف الموجب بالسلك البني والطرف السالب بالسلك الأزرق وعندما يكون الحساس في وضع عدم التشغيل Not Activated تقرأ فرق الجهد تتراوح بين 11:13 VDC بينما عندما يكون في وضع التشغيل Activated تكون قراءة فرق الجهد تتراوح بين 2:3 VDC



١١- لفحص الحساسات من نوع Normally Closed sensor with 2 wires ذو السلكين قم بتوصيل الطرف الموجب بالسلك البني والطرف السالب بالسلك الأزرق وعندما يكون الحساس في وضع عدم التشغيل Not Activated تقرأ فرق الجهد تتراوح بين 2:3 VDC بينما عندما يكون في وضع التشغيل Activated تكون قراءة فرق الجهد تتراوح بين 11:13 VDC.



١٢- لفحص الحساسات من نوع Normally Open sensor with 3wires ذو الثلاثة أسلاك قم بتوصيل الطرف الموجب بالسلك الأسود والطرف السالب بالسلك الأزرق وعندما يكون الحساس في وضع عدم التشغيل Not Activated تقراءة فرق الجهد تتراوح بين 11:13 VDC بينما عندما يكون في وضع التشغيل Activated تكون قراءة فرق الجهد تتراوح بين 0:2 VDC .

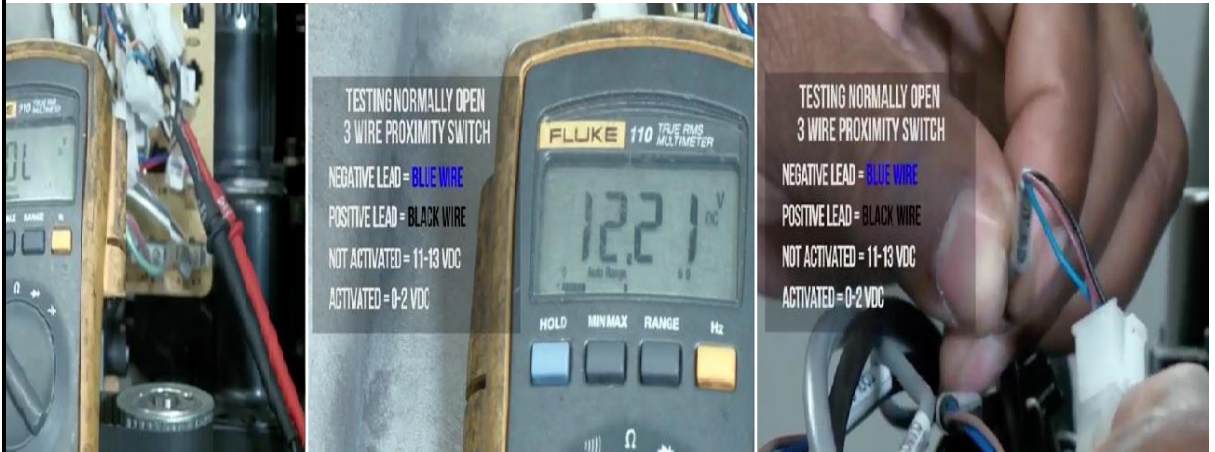


ملحوظة:

إذا حدث أثناء مرحلة تحليل الأعطال باستخدام الشاشة ولم تتغير حالة الحساس عند وضع القطعة المعدنية فتوجد عند ذلك ثلاثة احتمالات أن تكون المشكلة في وصلات الحساس أو تكون في الكبل المتصل بلوحة تحكم ال I/O board أو في لوحة ال I/O board نفسها ولتحديد السبب في الاحتمالات الثلاثة يقوم الطالب بقياس جهد الحساس فإذا كان ليس هناك جهد للحساس نحتاج حينها لقياس جهد كبل التوصيل فإذا كانت هناك قيمة لجهد الكبل يكون الكبل سليم وتكون حين ذاك المشكلة في الحساس أما إذا كان ليس هناك جهد للكبل فنحتاج حينها للانتقال لوحة تحكم ال I/O board .

١٣- يقوم الطالب بفتح باب لوحة تحكم ال I/O board




١٤- يقوم الطالب بتحديد مكان وصلة كبل الحساس الخاضع للاختبار على لوحة ال I/O board.

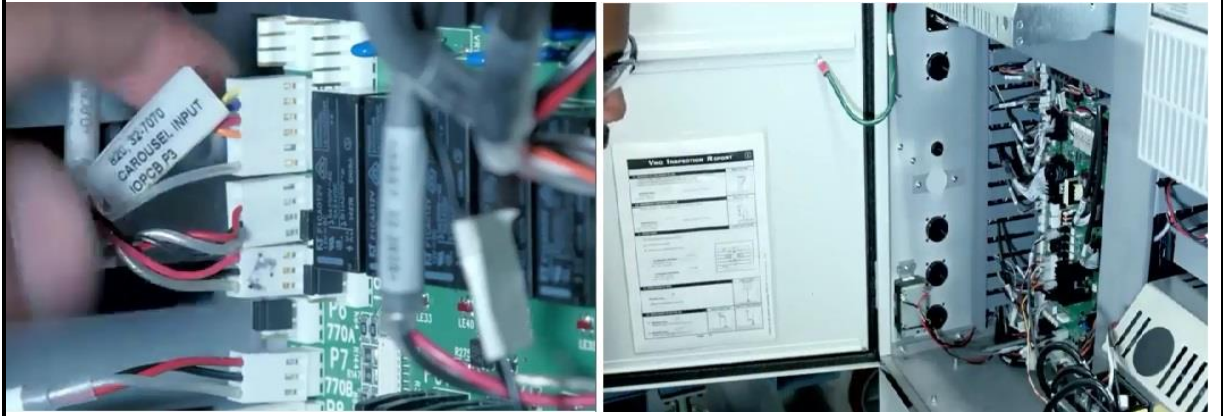

١٥- يقوم الطالب بإحضار وصلة من نوع Jumper Cable




١٦- يقوم الطالب بإزالة وصلة كبل الحساس الخاضع للاختبار من لوحة ال I/O board وتركيب ال Jumper Cable بدلا منها.

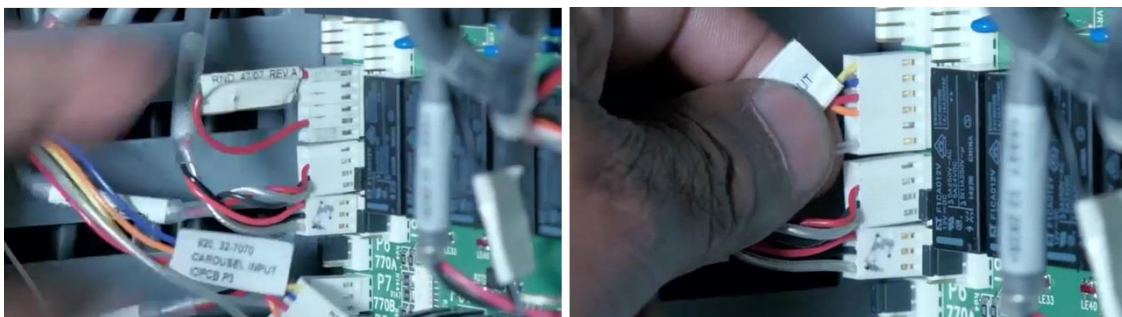

١٧- يقوم الطالب بملاحظة حالة الحساس المختبر من شاشة الماكينة فإذا تغيرت من ٠ إلى ١ أو العكس فهذا دليل على أن المشكلة كانت في الكبل ويجب استبداله أما إذا لم تتغير حالة الحساس على الشاشة فهذا دليل على أن المشكلة تتعلق بال I/O board ويجب أن يتم التوصل مع صانع الماكينة لاستشارته في الحل.




١٨- و ننتقل الآن إلى فحص ال 5 Volt Sensor وتستخدم هذه الحساسات لاستشعار مواضع المحاور الثلاثة للماكينة (X, Y, Z) كما هو موضح بالشكل ومن الجدير بالذكر أن هذا الحساس لا يمكن قياس جهده باستخدام الفولتميتر كما هو الحال في ال 12 Volt Sensor.

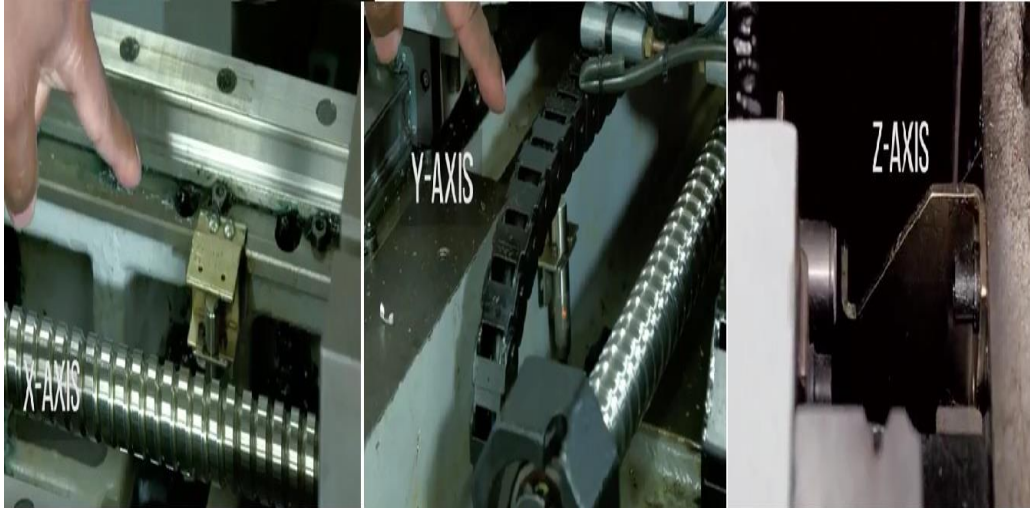

شكل رقم ٥٨: مواضع المحاور الثلاثة للماكينة الذي يقوم ال 5 Volt Sensor باستشعارهم.

١٨- يقوم الطالب بإحضار مفك براغي وتحريكه فوق الحساس ويلاحظ إضاءة اللمبة الإرشادية الموجودة على هيكل الحساس وإنطفائها.

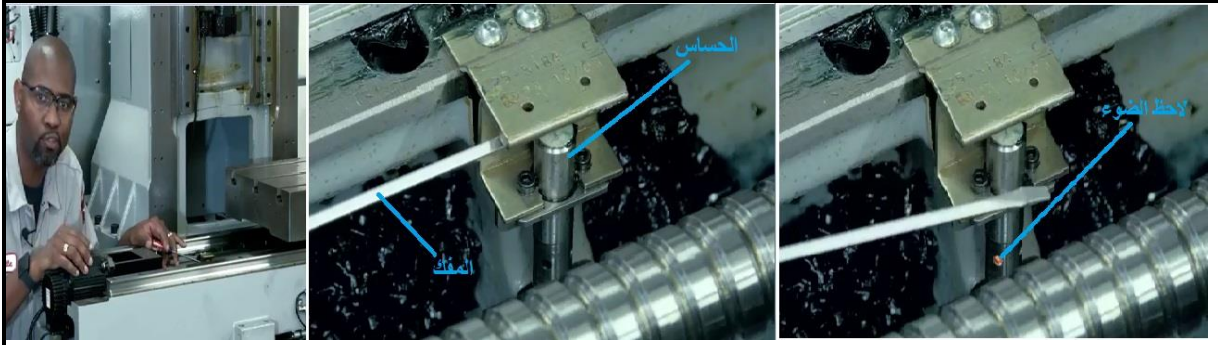

١٩- يتوجه الطالب إلى شاشة الحاسوب ليلاحظ ويتأكد من تغيير حالة الحساس على الشاشة حسب نوع لكنترول المركب على الماكينة


٢٠- في حالة عدم تغيير حالة الحساس على الشاشة فهذا يعني أن ربما يكون هناك عطل في التوصيل الكهربائي للحساس Electrical Connector فيقوم الطالب بإخراج الحساس من موضعه.




٢١- يقوم الطالب بفحص ما إذا كان الحساس والموصل غير متصلين جيدا ثم يفصلهما ويتأكد من نظافتهم وخلوهم من الرواسب أو الشوائب ومن عدم حدوث أي تآكل لهما.



٢٢- يقوم الطالب بإحضار رشاش التنظيف ويقوم بفرش وتنظيف كلا من الحساس والموصل الكهربائي.

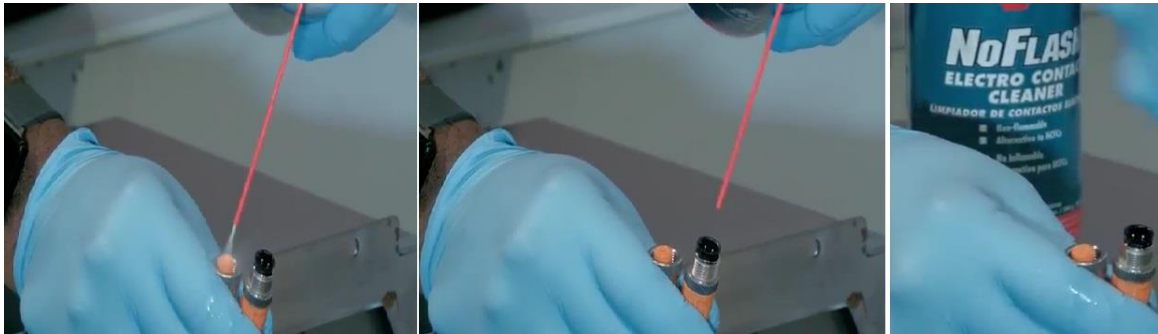

٢٣- يقوم الطالب بإعادة ربط كلا من الحساس ووصلته الكهربائية مرة أخرى ثم يعيد اختبارهما فإذا لم يعمل الحساس فيتوجب حينها استبداله.

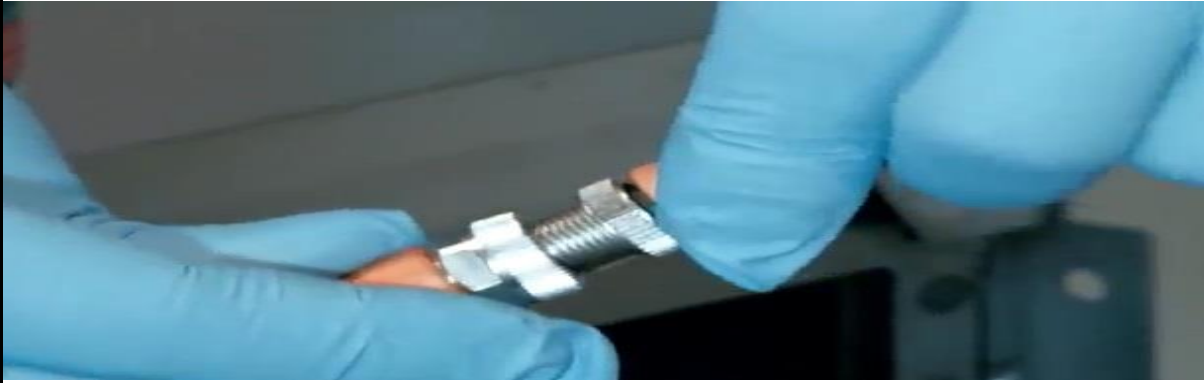

٢٤- في بعض الأحيان يكون الحساس يعمل وليس به عطل ويستشعر بحركة مفك البراغي على مقدمته ويغير من حالته على الشاشة ولكن عند تحريك العربة فإن الحساس لا يستشعر بوجود ال Trip Flag أو علم الرحلة الخاص بالعربة المتحركة فهذا ربما يكون دليل على أن الحساس غير قريب بدرجة كافية من ال Trip Flag .



٢٥- يقوم الطالب بتحريك العربة حتى يصبح ال Trip Flag خاصتها قريباً من الحساس.



٢٧- ثم يقوم الطالب بفك ال Trip Flag .

٢٦- يقوم الطالب بالضغط على مفتاح إيقاف تشغيل الماكينة ليبدأ بمحاولة اكتشاف السبب وحل المشكلة.



٢٨- يقوم الطالب بمحاولة محاذاة ال Trip Flag مع الحساس بحيث تكون الفجوة الهوائية Air Gap تتراوح بين 0.03":0.08" بوصة.



٢٩- يقوم الطالب بربط ال Trip Flag وفحص استشعار الحساس به بتحريك ال Trip Flag مرة أخرى.



٣٠- إذا تغيرت حالة الحساس وأستشعر بال Trip Flag يقوم الطالب بفك الحساس وإعادة تنظيفه لضمان استمرار أدائه بكفائه.

تسجيل النواتج

يقوم الطالب بمليء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

| | |
|-------|--|
| | اسم العطل |
| | سبب العطل |
| | الإجراءات المتخذة لحل المشكلة |
| | اقتراح الطالب لمنع تكرار العطل مرة أخرى |
| | الاستفادة التي حصل عليها الطالب من هذا التدريب |

جدول رقم ٢٣

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

| ملاحظات | تحقق | | م | معايير الأداء |
|---------|------|-----|----|---|
| | لا | نعم | | |
| | | | ١ | تطبيق إجراءات السلامة المهنية. |
| | | | ٢ | يتعرف على أنواع حساسات استشعار القرب. |
| | | | ٣ | القدرة على تحديد موضع الحساس المراد اختياره. |
| | | | ٤ | يفحص الحساس وتنظيفه من أي رواسب أو شوائب متعلقة به. |
| | | | ٥ | يفحص حالة الحساس باستخدام شاشة الماكينة. |
| | | | ٦ | يفحص وقياس جهد الحساس من نوع Normally open sensor with 2 wires ذو السلكين. |
| | | | ٧ | يفحص وقياس جهد الحساس من نوع Normally Closed sensor with 2 wires ذو السلكين. |
| | | | ٨ | يفحص وقياس جهد الحساس من نوع Normally Open sensor with 3wires ذو الثلاثة أسلاك. |
| | | | ٩ | القدرة على فحص لوحة تحكم ال I/O board. |
| | | | ١٠ | القدرة على تحديد واستبدال وصلة الحساس المراد اختياره بوصلة من نوع Jumper Cable |
| | | | ١١ | تحديد مواضع الحساسات من نوع 5 Volt Sensor |
| | | | ١٢ | يفحص الحساسات من نوع 5 Volt Sensor باستخدام مفك البراغي وشاشة الحاسوب. |
| | | | ١٣ | يعمل محاذاة بين ال Trip Flag و الحساس |
| | | | ١٤ | يرتب مكان العمل و يتركه نظيفا |

جدول رقم ٢٤

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ٢٥ دقيقة:

- ❏ تحديد موضع الحساس المراد اختباره.
- ❏ إجراء فحص كامل للحساس بالثلاث مراحل وتنظيفه من أي رواسب أو شوائب متعلقة به.
- ❏ فحص وقياس جهد الحساسات المختلفة باستخدام الفولتميتر.
- ❏ تحديد أسباب العطل في الحساسات المختلفة والقدرة على إصلاحها.

استبدال بطارية لوحة التحكم (Main Processor Battery Replacement)

| | | | |
|-----------|---|-------|---------|
| تدريب رقم | ٨ | الزمن | ٨ ساعات |
|-----------|---|-------|---------|

أهداف

أن يستطيع المتدرب استبدال بطارية لوحة التحكم المنتهية الشحن بأخرى جديدة.

متطلبات التدريب

| العدد والأدوات | المواد والخامات |
|---|---|
| نظارة واقية. فوطه تنظيف. قفل لوحة كهرباء. | عدد ٢ بطارية ثابتة القدرة. لوحة جهاز لتثبيت البطاريتين به. كماشنة قطع أسلاك. أداة جمع بيانات USB Memory. |
| ملحوظة: هذا التمرين غير ملزم بتنفيذه عمليا على الماكينة ويمكن شرحه بشكل توضيحي أو حسب تعليمات المدرب وفقا للإمكانيات والصلاحيات المتاحة للصيانة و شروط الصيانة الخاصة بالماكينة مع الشركة الموردة. | |

جدول رقم ٢٥

المعارف المرتبطة بالتدريب

البطارية المسئولة عن إمداد لوحة التحكم الخاصة بماكينة ال CNC أو شكت على انتهاء صلاحيتها وتفرغ شحنها وقام رئيسك بالعمل بإعطائك (الطالب) مهمة استبدال البطارية بأخرى جديدة مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على ملفات التحكم الخاصة بالماكينة.

خطوات تنفيذ التدريب


| |
|--|
| ١- تطبيق إجراءات السلامة و الأمان الخاصة بالمعمل. |
| ٢- يجب في البداية أخذ نسخة احتياطية من ملفات التحكم الخاصة بالماكينة على فلاشه جمع البيانات. |
|  |

| |
|---|
| <p>٣- يقوم الطالب بالضغط على زر List Program</p> |
| <p>٤- ثم يقوم الطالب بعد ذلك بالضغط باختيار USB Device</p> |
| <p>٥- قم بالوصول الى القائمة الرئيسية ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على حفظ الكل Save all-Back up ثم قم بالضغط على زر Entre لإنهاء عملية الحفظ</p> |
| <p>٦- قم بالضغط على مفتاح Power off ليغلق الماكينة ويسحب مفتاح الطاقة الرئيسي Main Power لأسفل ليفصل الكهرباء تماما عن الماكينة ولا تبدأ بالعمل على استبدال البطارية حتى ينطفئ نور اللمبة الإرشادية Led Lamp الموجودة على وحدة التشغيل Drive</p>  |
| <p>٧- قم بتركيب مانع أو قفل على مفتاح وحدة الطاقة الرئيسي حتى يضمن عدم تشغيل الطاقة أثناء قيامه باستبدال البطارية للحفاظ على سلامته الشخصية وسلامة الماكينة</p>  |
| <p>٨- قم باستخدام فوطة لتنظيف وحدة التحكم قبل البدء في استبدال البطارية</p>  |


٩- قم بإزالة غطاء لوحة التحكم



١٠- بعد إزالة الغطاء من الممكن أن تجد اللوحة الرئيسية Motherboard وتكون البطارية في آخر اللوحة

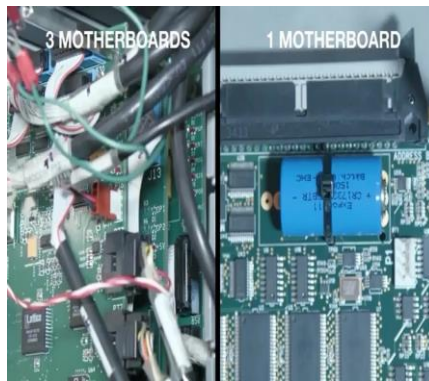


١١- قم بتركيب البطاريتين في لوحة تثبيت البطاريات

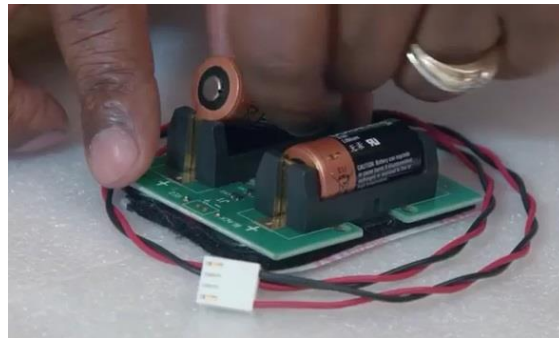

١٢- قم بإزالة طبقة البلاستيك الموجودة على الجزء اللاصق للوحة تثبيت البطاريات



١٣- قم بلصق لوح تثبيت البطاريات على الجدار الداخلي للوحدة التحكم والمعالجة

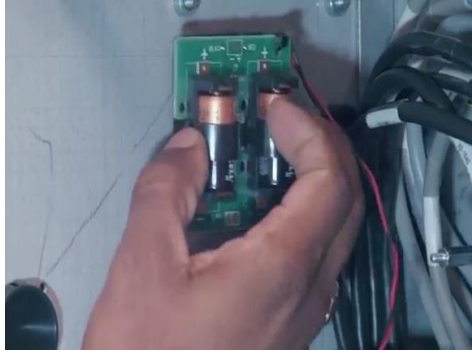


١٤- قم بإزالة غطاء قناة مرور أسلاك وحدة التحكم والمعالجة لإمرار سلك البطارية الجديدة به



١٥- قم بتوصيل طرف سلك البطارية بالنقطة P1 الموجودة بلوحة المعالجة وبهذا تصبح البطارية الجديدة الآن هي مصدر الطاقة لوحدة المعالجة



١٦- قم باستخدام الكماشة لقطع وصلات تثبيت البطارية القديمة لإزالتها ثم تخلص منها بطريقة آمنة

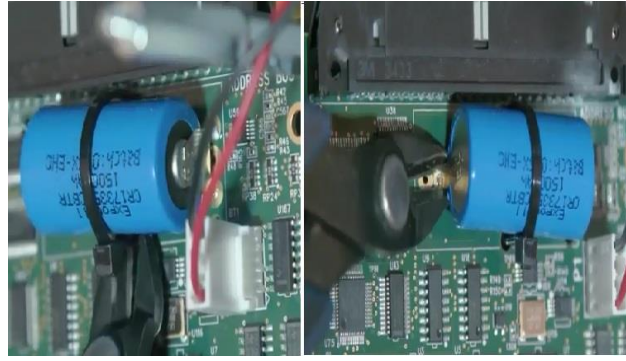

١٧- يقوم الطالب بتركيب غطاء وحدة المعالجة



١٨- قم بتشغيل الماكينة لترى إذا كان هناك أي إنذار تنبيهي وإذا لم تجد اية تحذيرات تصبح الماكينة الآن جاهزة للعمل والإنتاج



تسجيل النواتج

يقوم الطالب بمليء الجدول التالي لتسجيل النتائج التي حصل عليها من التدريب

| | |
|-------|--|
| | اسم العطل |
| | سبب العطل |
| | الإجراءات المتخذة لحل المشكلة |
| | اقتراح الطالب لمنع تكرار العطل مرة أخرى |
| | الاستفادة التي حصل عليها الطالب من هذا التدريب |

جدول رقم ٢٦

المشاهدات

.....

.....

.....

.....

.....



تقييم الأداء

أن يصبح المتدرب قادرا على أن:

| ملاحظات | تحقق | | م | معيار الأداء |
|---------|------|-----|---|--|
| | لا | نعم | | |
| | | | ١ | تطبيق إجراءات السلامة المهنية. |
| | | | ٢ | يحفظ الملفات الخاصة بوحدة التحكم والمعالجة على فلاشه تخزين البيانات. |
| | | | ٣ | يجد موضع تثبيت البطارية داخل وحدة التحكم والمعالجة. |
| | | | ٤ | يعزل الكهرباء تماما عن الماكينة قبل إجراء عملية الاستبدال. |
| | | | ٥ | ينزع البطارية القديمة والتخلص منها بطريقة آمنة. |
| | | | ٦ | يركب بطارية جديدة بطريقة صحيحة. |
| | | | ٧ | يرتب مكان العمل و يتركه نظيفا |

جدول رقم ٢٧

توقيع المدرب

الاسم: التوقيع: التاريخ:

الاختبار العملي

- ينبغي أن يكون المتدرب قادرا على أن يقوم بالاتي في زمن ١٥ دقيقة:
- لل حفظ الملفات الخاصة بوحدة التحكم والمعالجة على فلاشه تخزين البيانات..
 - لل إزالة البطارية القديمة وتركيب أخرى جديدة بطريقة صحيحة والتأكد من أنها تعمل.

الأسئلة النظرية

١- عرف الصيانة؟

١- الصيانة هي مجموعة من الأنشطة والمهام الفنية والرقابية التي يتم إجرائها على عنصر ما (الماكينة أو الجهاز المستخدم في العملية الإنتاجية) بهدف إعادته إلى حالته الأولية حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه بالصورة المرجوة منه.

٢- ما هي أهداف الصيانة؟

اهداف الصيانة هي

- ١- زيادة الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة وأعلى معايير الجودة والأمان
- ٢- خفض معدلات أو أوقات التعطل عن العمل (Down Time).
- ٣- تحسين كفاءة الماكينات والمعدات ومن ثم تقليل معدل التلف (Scrap rate).
- ٤- الحفاظ على سلامة العمال من الأضرار الناتجة من وجود خلل في أداء وحدات الإنتاج.
- ٥- الحفاظ على سلامة وحدات الإنتاج وزيادة فترة وجودها في الخدمة.
- ٦- زيادة التحكم في ميزانية الإنتاج.
- ٧- تحسين التحكم في المخزون.
- ٨- تقليل الطاقات المستخدمة.

٣- اذكر نوعي الصيانة الرئيسيين مع شرح مختصر لكل نوع؟


تنقسم الصيانة إلى نوعين رئيسيين هما؛

أ- صيانة مخططة: هي التي تتم طبقاً لجدول زمنية محددة، تنقسم الصيانة المخططة إلى أربعة أنواع هما

- صيانة وقائية Preventive maintenance
- صيانة علاجية Corrective Maintenance
- صيانة تنبؤية Predictive Maintenance
- صيانة تحسينية Improvement Maintenance

ب- صيانة غير مخططة: تشمل على عمليات الصيانة التي يتم إجرائها في حالة الطوارئ أو في حالة حدوث الأعطال غير المتوقعة حيث أنه في الصيانة غير المخططة لا يتم تنفيذ أي إجراء صيانة إلا بعد حدوث العطل وتوقف الماكينة عن العمل.

٤- اذكر أنواع الصيانة الرئيسية و فروعها في مخطط بسيط؟

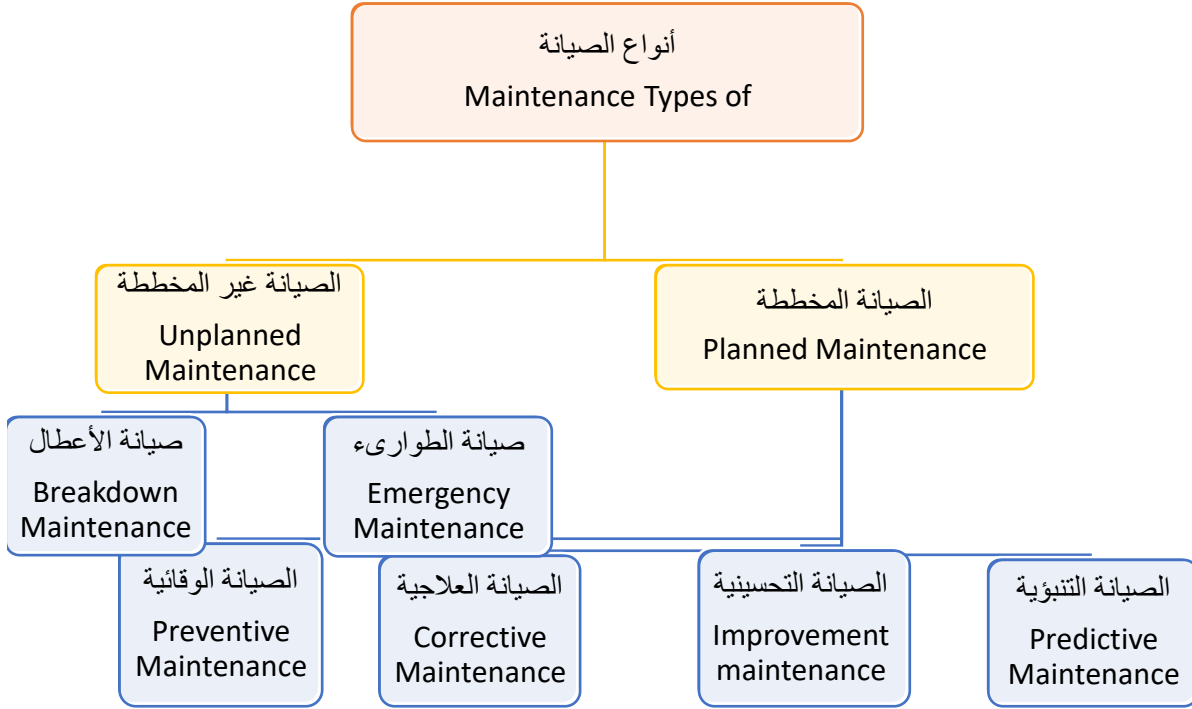

٥- عرف الصيانة الوقائية Preventive maintenance ؟

وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو الأنشطة التي يتم تنفيذها على فترات زمنية محددة مسبقا طبقا لمعايير قياسية معينة بهدف خفض احتمالية حدوث العطل وزيادة كفاءة تشغيل الماكينة.

٦- عرف الصيانة العلاجية Corrective Maintenance ؟

في الصيانة العلاجية يتم تنفيذ إجراءات كالإصلاح أو الاستبدال أو إعادة التخزين ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بعد توقف الألة عن العمل لإزالة مصدر المسبب للعطل. أي أن الصيانة العلاجية هي مجموعة الإجراءات العلاجية التي تتم على الماكينة بعد تعطلها عن العمل لإعادة إصلاحها وإعادتها للخدمة مرة أخرى.

٧- عرف الصيانة التنبؤية Predictive Maintenance ؟

وهي تشتمل على مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لاكتشاف التغيرات الفيزيائية في أداء الماكينة (علامات حدوث العطل) ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث العطل وزيادة فترة خدمة أو عمر الماكينة.

٨- عرف الصيانة التحسينية Improvement Maintenance ؟

ويهدف هذا النوع إلى خفض معدل الاحتياج للصيانة عن طريق ملاحظة وإيجاد أسباب حدوث العطل في الماكينة وتلافي أو إيجاد حلول لهذه الأسباب في التصميم الجديد من الجيل التالي لهذه الماكينة وبذلك ينخفض معدل حدوث الأعطال ومن ثم يقل الاحتياج للصيانة.

٩- عرف الصيانة الإنتاجية الشاملة "TPM" Total Productive Maintenance ؟

هي أحد الممارسات (الأنظمة) الإدارية التي بدأت في اليابان في السبعينات ثم انتشرت في العالم خلال العشرين عاما الماضية. الصيانة الإنتاجية الشاملة ليست أسلوب صيانة جديد بل هو نظام شامل للتعامل مع المعدات. أثبتت الخبرات العملية والأبحاث أن تطبيق الصيانة الإنتاجية الشاملة يؤدي إلى تحسين الأداء مقاسا بالجودة، الإنتاجية، التكلفة، الاستجابة لأوامر الشراء، الأمان في العمل وارتفاع الحالة المعنوية للعاملين.

١٠- أذكر بعض العناصر الأساسية للصيانة الإنتاجية الشاملة ؟

- تعظيم الفاعلية الكلية للمعدات.
- إنشاء نظام صيانة وقائية متقن لمدى عمر المعدة.
- تطبيق النظام بمشاركة جميع الأقسام مثل (الهندسية – التشغيل – الصيانة).
- مشاركة كل العاملين في المؤسسة بجميع مستوياتهم حتى الإدارة العليا.
- تعزيز برنامج الصيانة بتحفيز العاملين واستنهاض هممهم من خلال أنشطة ذاتية لمجموعات عمل صغيرة.

١١- أذكر بدون شرح بعض السمات الأساسية التي تميز تطبيق الصيانة الإنتاجية الشاملة ؟

- تنفيذ برنامج دقيق للصيانة الوقائية الدورية لجميع المعدات
- الاعتناء بنظافة المعدات ومكان العمل
- قيام المشغلين ببعض أعمال الصيانة الذاتية
- المحافظة على المعدات بحالة جيدة جدا تماثل حالتها عند بدء تشغيلها.
- تحليل جميع مشاكل المعدات وعدم قبول تكرار أي أعطال ولو أعطال بسيطة.
- تشجيع عمل المجموعات الصغيرة على تحليل المشاكل وتطوير المعدات
- التخلص من جميع أنواع الخسائر الناتجة عن التشغيل الخاطئ للمكينات

١٢- أذكر بعض أنواع الخسائر الناتجة عن التشغيل الخاطئ للمكينات؟

- الخسائر الناتجة عن الوقفات غير المخططة بسبب عمال التشغيل
- الخسائر الناتجة عن إعداد وضبط الماكينة عند بداية كل تشغيل
- الخسائر الناتجة عن الأعطال البسيطة
- الخسائر الناتجة عن الأعطال الكبيرة
- الخسائر الناتجة عن بداية التشغيل
- الخسائر الناتجة عن تقليل
- الخسائر الناتجة عن المنتج المعيب

١٣- عرف الصيانة الذاتية Autonomous Maintenance ؟

• الصيانة الذاتية تعنى قيام عمال التشغيل ببعض أعمال الصيانة البسيطة للمعدات مثل مراجعة ربط المسامير وفحص خارجي للوحدة.

١٤- اذكر بعض الأعمال التي يقوم بها المشغل تحت مظلة الصيانة الإنتاجية الشاملة ؟

- تنظيف الماكينة والمعدات
- التثبيت والربط الجيد لوسائل التثبيت من صواميل ومسامير
- التزييت والتشحيم لكراسي التحميل والأجزاء الدوارة
- الفحص الذاتي لأجزاء الماكينة كأجهزة قياس الضغط ودرجة الحرارة وشدة التيار وعداد قياس الزيت بالخزان ومستوى سائل التبريد بخزان التبريد وغيرهم من الأجزاء الحيوية والهامة بالماكينة
- تنظيف وترتيب موقع العمل والمحافظة على موقع العمل أمنا ونظيفا.

١٥- ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الأسئلة التالية:

- يعتمد نجاح عملية الصيانة على توفر المعلومات الصحيحة أكثر من اعتماده على المهارات الفنية (✓)

- كي تمكن من تشخيص أسباب الأعطال لا نحتاج لمعرفة حالة المعدة في الفترة الأخيرة (x)
- لا نحتاج لسجلات للصيانة الوقائية ونتائجها وتواريخها وأسلوب الفك والتركيب والعمالة المتاحة (x)
- نحتاج إلى معرفة تكلفة صيانة المعدات والمخزون المتوفر من قطع الغيار (✓)

١٦- عرف سجل أنواع الزيوت والشحوم المستخدمة في كل ماكينة؟

هذا السجل يوضح نوع الزيت وكميته ودورة تغييره لكل الماكينات

١٧- عرف سجلات أعمال الصيانة المخططة؟

هذا السجل يدون فيه المواعيد الفعلية التي تم فيها تنفيذ هذه الأعمال والوقت الذي استغرقه كل عمل. هذه المعلومات تمكننا من مراجعة برامج الصيانة الوقائية لمعرفة نجاحنا في تطبيقها وتكلفتها والعمالة المطلوبة.

١٨- اشرح استخدام تقارير الصيانة ؟

هي تقارير مفصلة مدون فيها سجل تاريخ المعدة ويوضح فيها نتائج أعمال الصيانة الوقائية أو أسباب العطل المفاجئ وأسلوب إصلاحه بالإضافة إلى أي توصيات.

١٩- اذكر أهمية سائل التبريد؟

سائل التبريد بالفرايز المبرمجة بالحاسب للمحافظة على عمر الات القطع المستخدمة في التشغيل

٢٠- هل يضح سائل التبريد الى الدائرة ذاتيا ام عن طريق معدة معينة مع ذكر اسم هذه المعدة؟

يضخ سائل التبريد الى الدائرة عن طريق مضخة

المصطلحات

| | |
|---|------------------------|
| المشغلات الميكانيكية وهي أجهزة تقوم بتحويل الطاقة المخزونة في الهواء المضغوط إلى طاقة ميكانيكية في صورة حركة خطية أو دورانية كالأسطوانات ومحركات الهواء | Actuators |
| هي ظاهرة اختلاط الهواء مع الزيت الموجود في النظام الهيدروليكي وينتج عنه اهتزاز عالي في المضخة مع صوت ضجيج. | Aeration |
| ضاغط الهواء وهو جهاز يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة وضع في صورة هواء مضغوط. | Air Compressor |
| محرك الهواء وهو محرك يعمل على تحويل الطاقة المخزنة في الهواء المضغوط إلى طاقة دورانية. | Air Motor |
| وحدة خدمة الهواء وهي وحدة تتكون من ثلاثة عناصر هم فلتر تنقية الهواء وفصل الماء وصمام تنظيم الضغط ومزيت الهواء الذى يرش قطرات صغيرة من الزيت على جزينات الهواء قبل دخوله إلى بقية مكونات نظام النيوماتيك | Air Service Unit |
| مصدر هواء وهو يطلق على الجهاز المسئول عن تأمين احتياجات النظام من الهواء المضغوط | Air Source |
| أن تقوم الماكينة بالفك الألى لأدوات ذراع التثبيت دون الحاجة إلى تدخل يدوى. | Automatic Recovery |
| الخزان الذى يحوى بداخله سائل التبريد. | Auxiliary Coolant Tank |
| وحدة قياس الضغط الفيزيائي وهي تساوى 1×10^5 Pascal | bar |
| استبدال أو تغيير البطارية المنهية الصلاحية بأخرى جديدة. | Battery Replacement |
| وهو جهاز يستخدم للإمساك بالشغلة في ماكينة المخرطة أو بالأداة في ماكينة المثقاب. | Chuck |
| صمامات التحكم وهي تستخدم في الأنظمة الهيدروليكية والنيوماتيكية للتحكم في اتجاه الموائع وضغطها ومعدل تدفقها خلال مسار معين فهي تأخذ اسمها من وظيفتها لذا فيوجد منها ثلاثة أنواع (صمامات التحكم في الاتجاه- صمامات التحكم في الضغط- صمامات التحكم في معدل التدفق) | Control Valves |
| سائل التبريد المستخدم التبريد المستخدم لتبريد الأجزاء التي تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة في ماكينة ال CNC. | Coolant Liquid |
| معدل سريان سائل التبريد خلال الماكينة وهو مؤشر قوى على حالة نظام التبريد الخاص بالماكينة. | Coolant rate |

| | |
|--|--------------------------|
| التآكل وهو عملية تلف أو فقد المعدن لجزء من الطبقة الخارجية لسطحه واستمرار التآكل في جسم المعدن دون إجراء اللازم للحماية يؤدي إلى انهيار باقي جسم المعدن بالكامل. ومن أشهر صور التآكل هو عملية صدأ الحديد نتيجة تعرضه لبخار الماء في وجود الهواء الجوي | Corrosion |
| هي عملية محاولة اكتشاف الأسباب المؤدية لحدوث عطل وعادة ما يتم فيها استخدام أجهزة وعدادات للحصول على نتائج دقيقة. | Diagnostics |
| صمامات التحكم في الاتجاه وهي صمامات تستخدم للتحكم في اتجاه سريان المائع داخل النظام ومن ثم تتحكم في اتجاه حركة المشغلات الميكانيكية Actuators حيث تتحكم في اتجاه دخول وخرج قضيب المكبس واتجاه دوران المحرك الذي يدور بضغط المائع. | Direction Control Valves |
| سير نقل حركة يقوم بنقل الحركة الدورانية من المحرك الكهربائي إلى ضاغط الهواء | Drive Belt |
| الترس القائد وهو الترس الذي يأخذ حركته مباشرة من المحرك سواء كان كهربائي أو يعمل بالوقود | Drive Gear |
| الترس المنقاد وهو الترس الذي يأخذ حركته الدورانية من الترس القائد عن طريق مساحة التعشيق أو التماس الموجودة بينهما | Driven Gear |
| التيار الدوامي وهو تيار ينشأ عن تغير التدفق المغناطيسي الذي يخترق جسماً موصلًا. فعندما يتغير التدفق داخل موصل حديدي يتولد جهد والتيار وكذلك يتولد تيار دوامي. | Eddy Current |
| الدائرة الكهربائية وهي جزء من النظام النيوماتيكي وتحتوي على الجزء الخاص بالتحكم الكهربائي من أسلاك ومبادلات Relays ومفاتيح وغيرها من المكونات الكهربائية اللازمة للتحكم في عمل النظام. | Electrical Circuit |
| المحرك الكهربائي وهو جهاز يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية في صورة حركة دورانية | Electrical Motor |
| صمام الخروج وهو صمام يفتح عند ضغط معين ليسمح بخروج الهواء المضغوط من الأسطوانة ليتم مروره إلى الخزان | Exit Valve |
| المنقى وهو الجهاز أو الأداة المستخدمة لتنقية السائل من الشوائب والرواسب المتعلقة به أثناء السريان. | Filter |
| صمامات التحكم في معدل التدفق وهي صمامات تستخدم للتحكم في معدل تدفق المائع داخل النظام ومن ثم تتحكم في سرعة المشغلات الميكانيكية Actuators حيث تستخدم هذه الصمامات للتحكم في السرعة الخطية لقضيب المكبس والسرعة الدورانية للمحرك الذي يدور بضغط المائع. | Flow Control Valves |
| هي وحدة تعنى جالون في الدقيقة وتستخدم لقياس معدل التدفق الحجمي للموائع خلال مضخة أو أمبوبة معينة. | Gallon per Minute (GPM) |

| | |
|---|------------------------|
| المبادل الحرارى وهو جهاز يستخدم لتبريد الزيت في الأنظمة الهيدروليكية ويتم تركيبه على خط رجوع الزيت من الماكينة إلى الخزان ليتم خفض درجة حرارته إلى نحو مقبول قبل دخوله إلى الخزان | Heat Exchanger |
| رافع هيدروليكي يستخدم الطاقة المخزونة في المائع (الزيت) لرفع الأجسام الثقيلة | Hydraulic Jack |
| وحدة إنتاج القدرة الهيدروليكية وتستخدم لإمداد الماكينة أو النظام المستخدمة بداخله بالطاقة الهيدروليكية اللازمة لإتمام الوظيفة المرجوة منه. وتتكون عادة من خزان يحوي كمية معينة من الزيت وبه وصلتان إحداها وتسمى وصلة الإمداد والأخرى تسمى وصلة الرجوع كما يوجد به منفذ مركب أسفله مصفاة شبكية لمليء الخزان بالزيت ومضخة عادة ما تكون من النوع الترسى تدور بواسطة محرك كهربى وتحوي أيضا بعض صمامات التحكم. | Hydraulic Power Unit |
| صمام الدخول وهو صمام يسمح بدخول الهواء من الخارج إلى داخل أسطوانة الضاغط عن طريق فرق الضغط والتخلخل الذى يسببه حركة هبوط المكبس | Intake Valve |
| هو نوع من أنواع حساسات استشعار القرب ولكنه يختلف عن باقي الأنواع الأخرى في أنه يعتمد في عمله على التلامس المباشر مع الجسم المراد الاستشعار به لذا فهو يحتاج لصيانة أكثر من الأنواع الأخرى التي لا تحتاج في عملها إلى تلامس كما أن فترة عمره أقل منهم. | Limit Switch |
| زيت التشحيم أو التزيت وهو زيت يستخدم لتقليل قوى الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة بالإضافة إلى أنه يقوم بامتصاص الحرارة. | Lubricating Oil |
| وحدة الطاقة الرئيسية التي تمد ماكينة ال CNC بالطاقة اللازمة للتشغيل | Main Power Unit |
| وحدة المعالجة الرئيسية والتي تحتوى دوائر التحكم والمعالجة الخاصة بماكينة ال CNC. | Main Processor |
| مفتاح التشغيل اليدوي وهو موجود الهيكل الخارجى للصمام ويوجد على أحد جانبيه أو كليهما. | Manual Override Button |
| أن يقوم العامل بفك أدوات ذراع التثبيت باستخدام شاشة الحاسوب والمهارة اليدوية. | Manual Recovery |
| طريقة التفعيل المستخدمة لتفعيل وضع معين داخل صمامات التحكم وهى تتم بثلاث طرق (يدوية- ميكانيكية- كهربية) | Method of Activation |
| هي نوع من أنواع الحساسات أو المفاتيح تكون في حالة تفعيل أو تلامس لأطرافه عندما يكون الحساس غير متصل بالكهرباء. | Normally Closed Switch |
| هي نوع من أنواع الحساسات أو المفاتيح تكون في حالة عدم تفعيل أو عدم تلامس لأطرافه عندما يكون الحساس غير متصل بالكهرباء. | Normally Open Switch |

| | |
|---|-----------------------------|
| الإشارة التي تخرج من الحساس ويتم إرسالها إلي وحدة التحكم والمعالجة | Output |
| مكبس غطاس يتم الضغط عليه لفك أداة ذراع التثبيت | Plunger |
| نظام نيوماتيك وهو نظام يقوم على تخزين الطاقة في صورة هواء مضغوط ليتم استخدامه في تحريك المشغلات الميكانيكية المختلفة كالأسطوانات والمحركات الدورانية التي تعمل بطاقة الهواء وعادة ما يعمل نظام النيوماتيك بضغط تتراوح ما بين 10:6 bar | Pneumatic System |
| مفتاح إغلاق أو فصل الطاقة عن الماكينة | Power off Push Button |
| ضغط وحجم الهواء المستخدم لإعطاء القدرة لأدوات التشغيل والذي نحصل عليه من ضاغط هواء والذي غالبا ما يكون من النوع المكبسي | pressure and volume of Air |
| صمامات التحكم في الضغط وهي صمامات تستخدم لتنظيم الضغط داخل نظام النيوماتيك والعمل على أن لا تتعدى قيمة الضغط داخل النظام القيمة المسموح بها حتى لا يؤدي الضغط العالي في النظام إلى حدوث تسريب أو تلف المكونات الداخلية للنظام. | Pressure Control Valves |
| الصيانة الوقائية وهي عبارة عن مجموعة من إجراءات الصيانة يتم تطبيقها بصورة دورية على فترات زمنية محدد مسبقا للحفاظ على سلامة المعدات وتقليل احتمالية وقوع كالأعطال كتغيير الزيت وفلتر الهواء وفلتر الزيت مثلا عند عدد معين من ساعات التشغيل | Preventive Maintenance |
| حساسات استشعار القرب وهي حساسات أو مفاتيح لها القدرة على الإحساس أو الاستشعار بوجود أي أجسام بالقرب منها دون أي تلامس أو احتكاك فيزيائي. حيث تكمن وظيفة هذه الحساسات في قياس أو الاستشعار بالمعلومة وإرسالها إلى وحدة التحكم والمعالجة في صورة يمكن معالجتها أو استنباطها بسهولة. | Proximity Sensor |
| المستقبل وهو جزء من تكوين حساس الاستشعار الضوئي يقوم باستقبال الأشعة الحمراء أو تحت الحمراء التي يبثها المرسل. | Receiver |
| حركة ترددية وهي عبارة عن حركة صعود وهبوط مثل حركة صعود وهبوط المكبس داخل أسطوانة ضاغط الهواء. | Reciprocating Motion |
| هي وحدة تعنى عدد اللفات في الدقيقة وتستخدم لقياس السرعة الدورانية للمحركات. | Revolution per Minute (rpm) |
| عمل نسخة احتياطية من الملفات لحفظها وتخزينها يمكن الرجوع إليها واستخدامها في حالة فقد أو مسح البيانات الأصلية الموجودة على الحاسب | Save all-Back up |
| صمام الغلق وهو صمام يستخدم لمنع مرور المائع القادم من المصدر من الوصول لباقي الصمامات وعادة ما يتم تفعيل هذا الصمام بالطريقة اليدوية. | Shut Off Valve |

| | |
|---|-------------------|
| وهي شاشة رؤية زجاجية توجد على الهيكل الخارجي للخزان وتعطى مؤشرا عن مستوى الزيت داخل الخزان ودرجة حرارته | Sight Glass |
| الصمام ذو الملف الكهربى وصمام من نوع صمامات التحكم في الاتجاه ويتم التحكم في تفعيله باستخدام ملف كهربى يوجد على أحد أو كلا جانبيه. | Solenoid Valve |
| محور دوران الماكينة ويحتوى بداخله على عمود دوران ويطلق مصطلح Spindle على محور الدوران بمشتملاته من عمود داخلي ورولمان بلى وملحقاته من ظرف وخلافه. | Spindle |
| وهو عمود تبديل الأوضاع داخل الصمامات حيث أن كل وضع داخل الصمام يؤدي وظيفة معينة. | Spool |
| خط الإمداد وهو وصلة إمداد المضخة بالزيت من الخزان | Supply Line |
| الأداة وهو اسم يطلق على المسننات المستخدمة في عمليات التشغيل المختلفة داخل ماكينة الـ CNC | Tool |
| الناقل أو المرسل وهو جزء من تكوين حساس الاستشعار الضوئي يقوم بإرسال الأشعة الحمراء أو تحت الحمراء. | Transmitter |
| هي جزء من التركيب الداخلي للحساس متخصص في ملاحظة التغير في المجال المغناطيسي نتيجة اقتراب الأجسام من الحساس. | Trigger Circuit |
| قرص المظلة الدائرية المسئول عن تبديل الأدوات | Umbrella carousel |
| جهاز صغير الحجم يمكن توصيله بالكمبيوتر لتخزين ونقل البيانات | USB Memory |
| الفحص البصرى للمعدة أو الماكينة المراد اكتشاف سبب العطل الحادث فيها وعادة ما تعتمد دقة نتائجه على مهارة وخبرة الشخص القائم بعملية الفحص البصرى. | Visual Inspection |